

Selection of material for Dies and moulds.

Basis of Selection -

Type of Plastic material going to be used

Type of Profile.

Type of moulding Process

Production [mass Production, Short Production]

Machinability

Costing

Type of Plastic material - Mould material

उसमें उपयोग होने वाले Plastic material का Selection
के आधार पर किया जाता है।

Material की Property (गुण / अवगुण) Plastic
की ध्यान में रखते हुए चुनाव
किया जाता है।

Type of Profile - किसी भी Product का बनाने
के लिए Design के अनुसार
वर्तमान Die या mould में Product के आकार
Dimension के आधार पर
material का चुनाव किया जाता है।

Type of moulding Process - material का
बनाने वाले moulding विधि Selection & Product
ध्यान में रखकर किया जाता है।

जैसे - • Blow moulding विधि से बोतल बनाने के लिए
Aluminium या mild steel का उपयोग किया जाता है।

• Injection moulding विधि में या
Alloy steel का stain less steel प्रयोग किया जाता है।

4] Production - mould व Die से बनाए जाने वाले
वृहद उपयोग Product के आधार पर भी किया जाता है।


5] Machinability - Product के आकार के आधार पर
आने वाले mould की बनाने में उपयोग में
machining & Process tool व
moulding भी operation किया जाता है। आधार Part पर

Machining Process या moulding Process के दौरान
उत्पन्न होने वाले
ताप Temperature, pressure की सहने की क्षमता
पर भी निर्भर होती है।


6] Casting - mould material का चुनाव या
बनाने में Die वाले खर्च पर भी material
पर निर्भर करता है।

Product Design Process -

Basic -

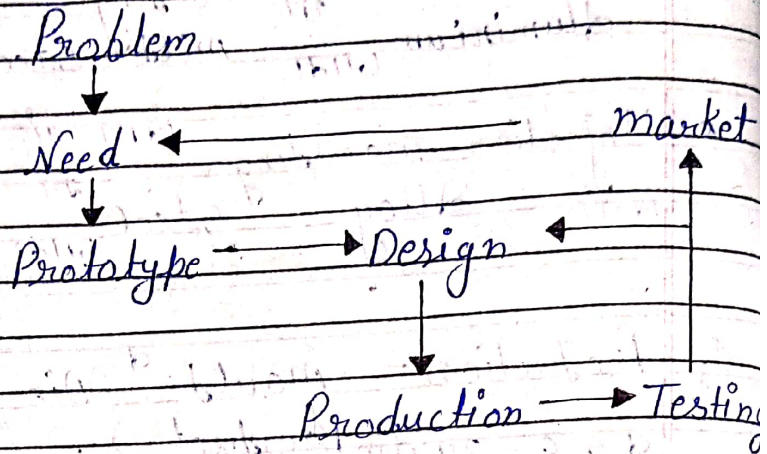

For Plastic Product -

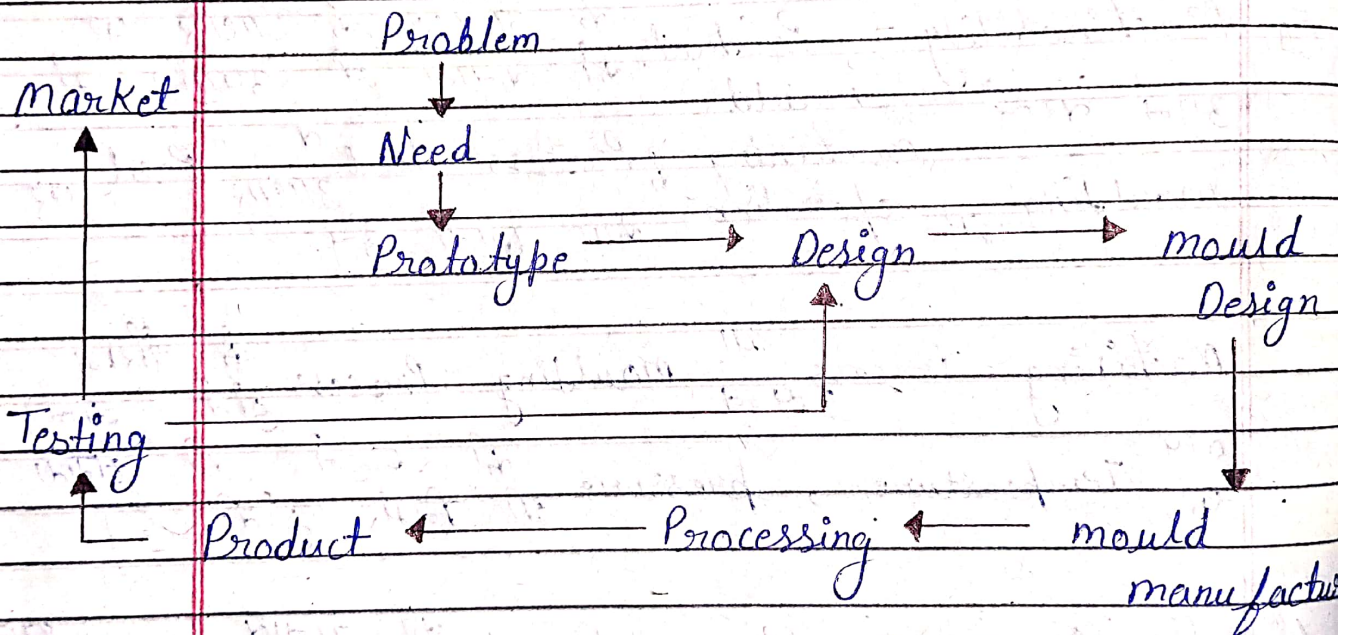

Product Detailing / Dimainlion - किसी भी Product सम्पूर्ण और होता है जैसे - उसकी लम्बाई, चौड़ाई, Theards, Under Cut, grips, grooves, gusset, Ingrave, Imboss, Counter boring,

Mould Shrinkage Calculation -

Part - 1

$$S = \frac{L_c - L}{L_c} \times 100$$

$L_c \Rightarrow$ mould Dimension
 $L \Rightarrow$ moulded Product Dimension

Shrinkage $\Rightarrow$


Shrinkage का mould shrinkage के नाम से भी जाना जाता है।

जब melt Plastic material को mould में Inject किया जाता है तो वह सिकुड़ कर अपना आकार कम कर लेता है इस Shrinkage कहते हैं। "Shrinkage Plastic material का एक गुण है।"


Shrinkage का mould shrinkage factor में मापा जाता है।
समान्यतः 0.2% से 2% तक होता है।

Shrinkage का प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं

- (1) Type of Plastic material
- (2) wall thickness
- (3) additives used
- (4) gating system.

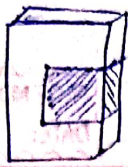

Un Drafted

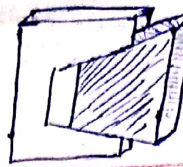


Drafted

PAGE NO.

DATE: / /

Draft / Taper $\rightarrow$

किसी भी mould का निर्माण करते समय mould को जरूर सतह को झुकावदार बनाया जाता है ताकि Product को mould से आसानी से निकाला जा सके। इस झुकाव को Draft / Taper कहते हैं।

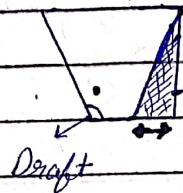

Draft / Taper

- Taper को Product के ऊपरी सतह व नीचली सतह के बीच Product के अंतर को Taper कहा जाता है।
- Draft को mould की Parallel दिवार की ओर झुकने वाले mould कोण से मापा जाता है।
 $\rightarrow$ Draft को झुकाव की दिवार से 1° या 2° के mould कोण पर होता है।

 
Flash line $\rightarrow$

वह स्थान जहाँ पर किसी भी mould की Cavity Plate मिलती है उसे Parting line कहा जाता है। जब mould में Plastic material डाला जाता है तो Parting line से बाहर निकलने का प्रयास Material के कारण आता है। Product वाले Parting line

निर्माण (निर्माण) का

flash line

कदम



flash line

Part - 2

I.M Parts

Materials


fixed Plate	mild steel
Cavity Plate	Tool steel
Core Plate	Tool steel
Core	Tool steel
Locating Ring	mild steel
ejector Plate	mild steel
ejector Retainer Plate	mild steel
Spring bush	mild steel
Guide / Locating Pin	Case hardened steel
Guide / Locating bush	Case hardened steel
Ejector Pin	Carbon Steel
Return Pin	Carbon steel

Material used for Die -

Die का Hardent steel
 की बनाया जाता है। Die अधिकतम Chromium Plates
 की बनाई जाती है। और इस पर
 Chromium की Polish कर दी जाती है क्योंकि
 Plastic material melt होने के बाद
 द्वारा material melt होने के बाद से Die
 निकाला जाता है इसलिये Die को Hard होता
 आवश्यक है।

Part-3


Ribs :- Ribs वह पतली, लम्बी उभार हैं जो सतहों पर Plastic Product लगाया जाता है। इनका कार्य Plastic Products की मजबूती को बढ़ाना होता है।

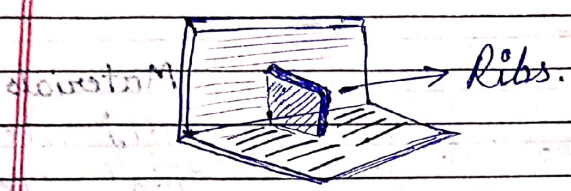

Types of Ribs -

- Long Grid Ribs.
- Circular Ribs.
- Ribs Placed on Corners.
- Ribs Placed on sides. etc.

Boss :- Boss का प्रयोग Plastic Product पर करने के लिए किया जाता है।

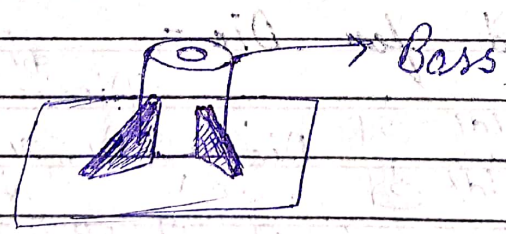


Boss, Plastic Product पर बने हुए होते हैं। इनका उपयोग Plastic पर Threads लगाने के लिए होता है।


के लिए किया जाता है।

Wall Thickness :- किसी Plastic Moulded Component का मोटाई को उस Product का Wall Thickness कहा जाता है

Mould के अंदर होने के बाद mould के अंदर Core Plate, तथा Cavity Plate के मध्य जो भाग कहते हैं वह सामान्यतः wall Thickness तक होता है। 1mm से 5mm

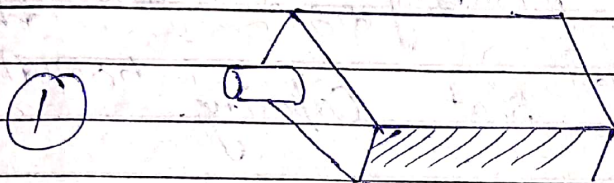


Uniform wall Thickness

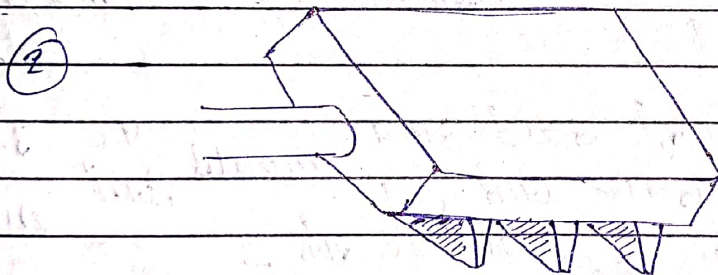

Thin wall Ribs but uniform wall Thickness.

Gusset :- Gusset का ही कार्य Plastic Product का है Gussets Triangular Rib होते हैं

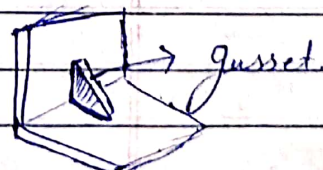

Shot weight $\rightarrow$ Injection moulding machine द्वारा शक में लीतना शक वार में Injection mould क अदर material डाला जाता है।
Injection moulding machine की Shot weight कहलाता है।

Shot Capacity $\rightarrow$ 1 घण्टे में Injection मिला material पिघलाकर moulding machine निकालती है वह उसकी Shot Capacity कहलाती है।

Number of Impression $\rightarrow$ किसी भी mould पर मिलती है उस है Cavity व-1 है।
कहा जाता है। Number of impression

किसी mould की वगत समय mould पर उत है।
Impression वगत जात है।।
शक Shot में भर सक machine

Projected Area $\rightarrow$ शक Product की वगत मिर की आवश्यकता होती mould है उस पर मित Area की Projected Area कहत Product है।

$$\text{Total Projected Area} \Rightarrow \text{No of Impression} \times \text{Projected Area}$$

Clamping force / Pressure $\Rightarrow$ किसी भी Plastic Product को बनाने में mould को सही Pressure लगाकर बंद करना पड़ता है।

Clamping Unit द्वारा mould को बंद करने के लिए लगाई जाने वाली force को Clamping force / Pressure कहा जाता है।

- Clamping force कम होने के कारण Product पर flash आ सकता है।
- Projected Area जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक Clamping force लगाना पड़ेगा।

Injection Pressure $\Rightarrow$ Mould में Plastic Material भरने के लिए Injection Screw द्वारा लगाया जाने वाला Pressure, Injection Pressure कहा जाता है।

- अच्छी finishing वाले Product को बनाने के लिए Injection Pressure का उचित होना चाहिए।

होता है।
Mould में Impression की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक Injection Pressure लगायी पड़ेगा।


Non-Returning Valve :- Plastic material को संचय रख mould में Inject करके material से वापस प्रतिक्रिया दल का प्रवास mould करता है। Barrel में जा-
Material को Barrel में वापस जाना से रोकने

होता है जिस लिए एक Valve लगा होता है जिस Non-Returning Valve कहते हैं।

“Non-Returning Valve का उपयोग Plastic material को वापस आने से रोकने के लिए किया जाता है”


Minimum Day light :->

जब mould की Clamping unit द्वारा बन्द जाता है तो mould की Core दूरी Cavity Plate के मध्य जा minimum gap बनता है उस mould की gap minimum Daylight कहते हैं।

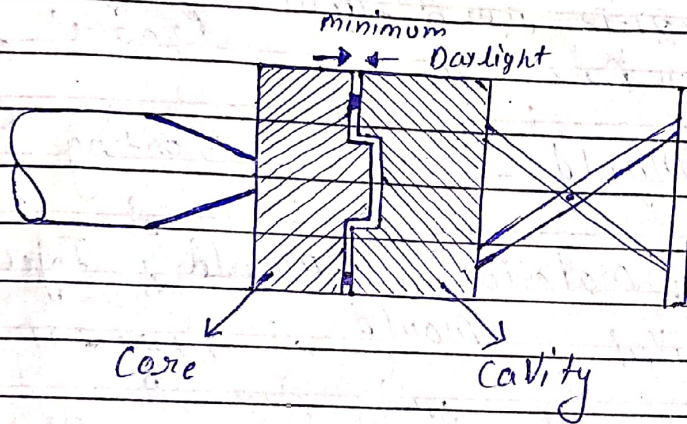

Maximum Daylight :->

जब तो mould की Clamping unit द्वारा खोला जाता है तो mould के मध्य जा Core अधिकतम Cavity Plate बनता है उस mould की maximum gap Daylight कहते हैं।

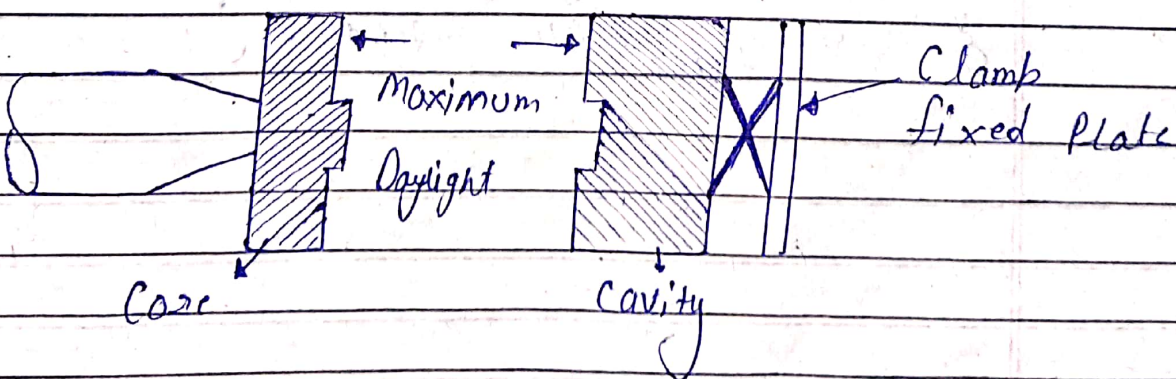

● Maximum Daylight हमारा Product / cavity की लम्बाई का $\frac{1}{2}$ गुना या उससे अधिक होता है।

Note : → Product को निकालने के लिए यह आवश्यक है कि $\frac{1}{2}$ गुना maximum Daylight हो - Product की height

Venting : → उचित गुणवत्तापूर्ण Product बनाने के लिए यह आवश्यक है कि mould में उचित Venting हो -

जब Plastic material को mould में Inject किया जाता है तो गैसीय mould को निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए ही mould पर छोटे-छोटे Vent बनाने होते हैं।

mould पर Vent को Design करने की प्रक्रिया को Venting कहते हैं -

● mould में Venting न होने के कारण Product में बूल-बूल बन सकते हैं। व flash आ सकता है।

Part - 4

Lathe machine $\rightarrow$ Lathe machine का Turning से भी जाना जाता है। जिसमें Piece पर बदलाव किया जाता है। जिस work piece पर बदलाव करना होता है उस Chuck पर बांधकर घुमाया जाता है तथा Tool को work piece की बाहरी सतह से लगाकर Machining की जाती है।

Lathe के प्रमुख भाग निम्नवत् हैं -

1) **Bed** $\rightarrow$ यह Lags के ऊपर रखा हुआ होता है जो जिस आधार का कार्य करता है। Instruments का इस्तेमाल होता है। Bed का Cast Iron का होता है।

2) **Head Stock** $\rightarrow$ Head stock, Bed के ऊपर लगा होता है यह सबसे मुख्य भाग होता है। Lathe machine का Lathe की पूरी Drive Unit लगी होती है। Head का Stock का Drive Unit के लिए रखे हुए Cover का कार्य करता है।

3) **Tail Stock** $\rightarrow$ यह Bed के दाहिने ओर होता है। जिस पर Read Center लगा होता है। Tail stock के work piece को Support देने के लिए उपयोग होता है।

4) Lags - यह Lathe machine का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो Lathe के सभी भागों को Hold करता है।

इसका मुख्य कार्य Lathe के वजन को पकड़ना होता है।

5) Carriage → यह Head stock तथा Tail stock के मध्य होता है। जो Tool, Past को Hold करता है। Carriage में Lead पर Screw आता है। जिसे घुमाया जा सकता है।

Transfers feed देने के लिए Carriage के ऊपर इसके Cross slide लगा होता है। Carriage में Angle पर घुमाने के tool लिए Compound rest लगा होता है।

6) Chuck - Chuck का प्रयोग work Piece को वाँचने में किया जाता है। Chuck को Spindle पर लगाया जाता है। Ball के द्वारा Chuck और Spindle को मजद से घुमाया जाता है। motor

Chuck दो प्रकार के होते हैं।

- ① Three Jaw Chuck
- ② Four Jaw Chuck

Operations perform on lathe machine -

- 1) Turning
- 2) Drilling
- 3) Boring
- 4) Facing
- 5) Parting off
- 6)


Shapes Machine :-

Part - 5


Guide Pillar -

- ① mould faces & Allignment
- ② - Core की सुरक्षा रखने के लिए
- ③ - Core / cavity & Plate पर Proper Allignment

Guide Pillar mould की cavity Plate पर
एक Rod होता है जिसका कार्य mould की दो-नों
Plate को align करता है। सुरक्षा प्रदान करता है।
Core

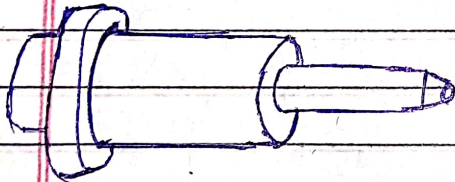


Guide Pillar

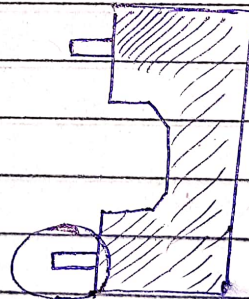


Guide Pillar.

Guide Bush :-

- ① mould & fixed plate (core) में आता है
- ② Guide Pillar की fixed कर देकर Guide Bush की mould में

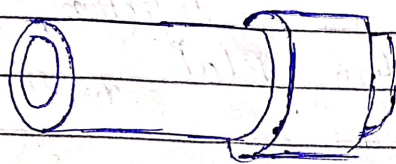

Guide Bush.

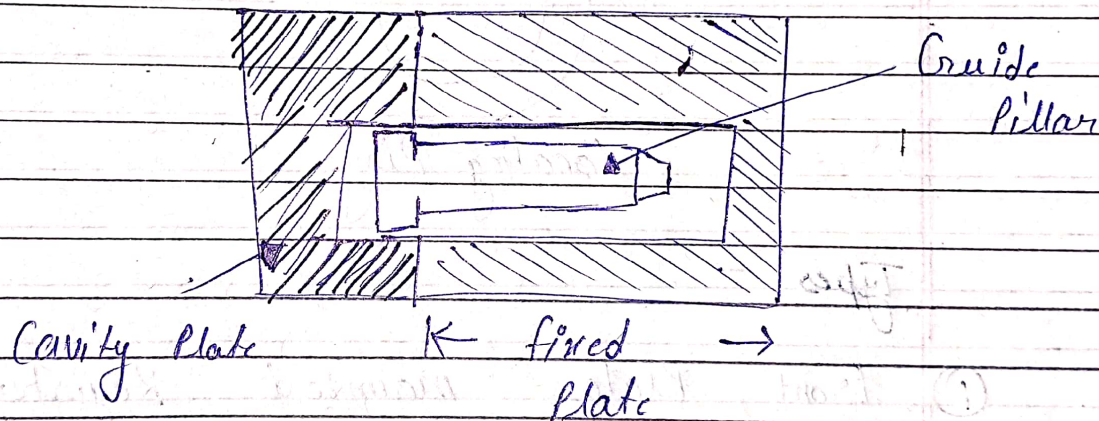


Guide Bush mould की fixed plate में आता है
 & Core Plate में आता है
 Proper align mould कर देना है
 Guide Pillar की

Locating Ring / Register Ring :-

यह एक गोलकार छेद में फिट होता है जिसे Injection Plate में Nozzle के ठीक पर सटीकता लगाया जाता है।

Locating Ring का कार्य Injection Nozzle को प्रकार में Injection Plate पर सही कराना होता है।
alignment

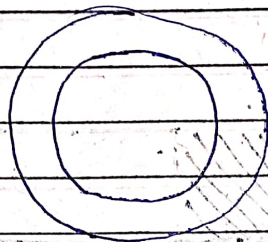

Locating Ring

Types -


- ① Front Plate mounted Register Ring
- ② Sprue Bush mounted Register Ring.

Bolster Plate →



Insert and Bolster -

- ① multi impression में जलिन आकार के mould के Core तथा Cavity बनाई Steel Blocks बनाई है।
- ② Core Block (Steel Block) के Core insert तथा Cavity Block के Cavity inserts
- ③ इन Inserts के आवश्यक पूर्व से एक अलग Steel Plate के Holes में fit किया जाता है। Bolster कहते हैं।


Types of Bolsters -

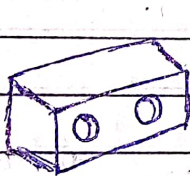

① Solid Bolster

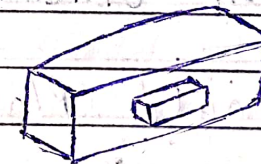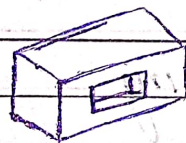

② Bolster Plate

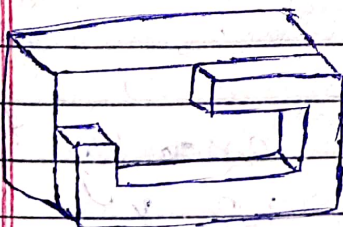

③ Frame Bolster


④ Strip Bolster.

Mould Clamping - mould को बंद करने की विधियाँ हो सकती हैं

① Direct mould clamping

② In-Direct Clamping

① Direct Clamping - इस विधि में mould को वन में mould plate अर्थात् Holes पर बोल्ट Direct बोल्टिंग द्वारा जोड़ा जाता है।

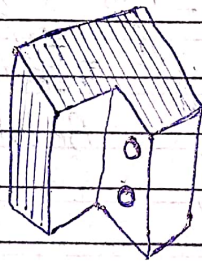


② In-Direct Clamping -

mould plates के असमान Size के कारण इस विधि का उपयोग किया जाता है। जिसमें सम्भव नहीं है। Bolting द्वारा mould clamping

In-Direct mould clamping assembly के लिए तीन parts की आवश्यकता होती है -


- i) Clamp Plate
- ii) The Packing Piece
- iii) The Bolt

mould की Bolt Tight करके प्रान force, Clamp की मदद से आवश्यक

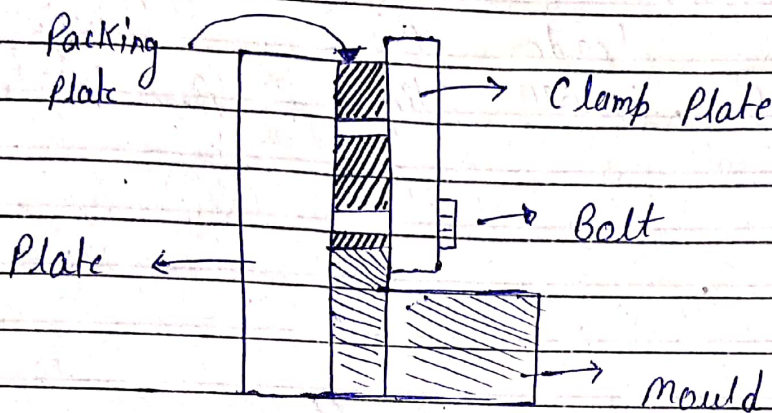

Core → Core ~~plate~~ mould की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Core का कार्य बनने वाले उत्पाद की आंतरिक बनावट देने का होता है।

Core Plate का उपयोग Return Pin, Guid Bush की जोड़ने के लिए Strip आया जाता है।

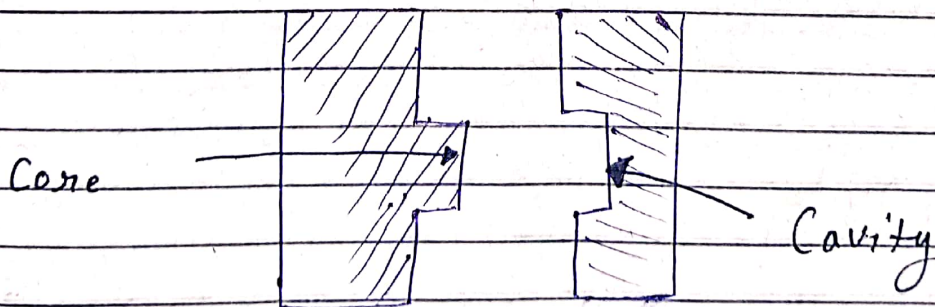

DATE:

11th

13

Mould

1911 4222 14

ਦਿਅ ਤੁਮਿ ਅੰ
ਦਾਤਾ ਤਿਅ ਤ੍ਰਿ

Can't
dist. 2nd

Cavity Plate $\frac{1}{4}$ " lead

471
USE

Cavity Side

U Leaden Pin, O Guide Pillar
Fuller Velt, 2 All Stocks at for Cristall

25/11/2019


Part - 3

- Feed System -

melt Plastic material को Injection Barrel द्वारा धक्का देते हैं, जो प्रवेश करता है और mould में भर Plastic material को Cavity में भर देता है। इस ही Feed system कहते हैं।

Feed System

→ Sprue
 → Runner
 → Gate

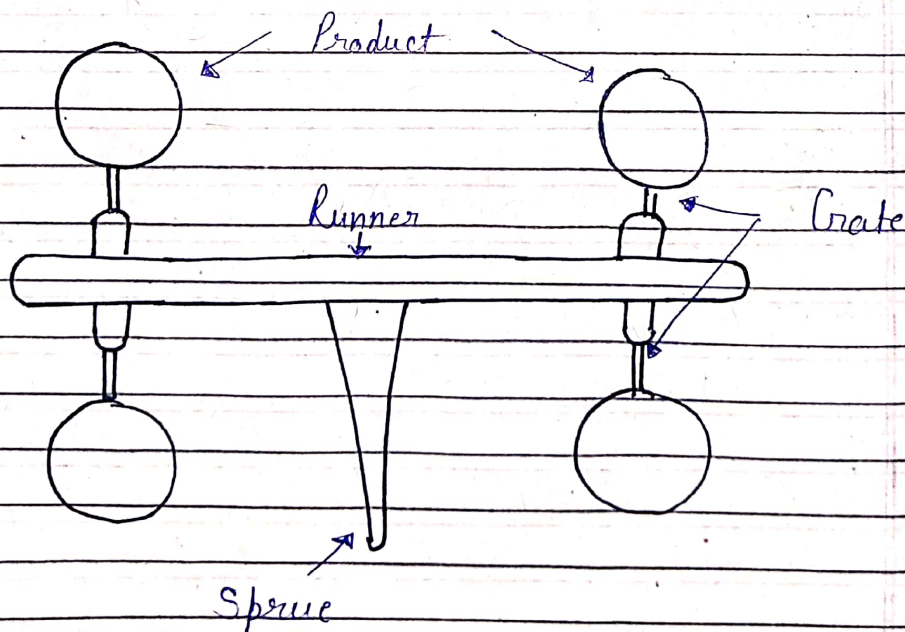

Sprue - Sprue वह रास्ता होता है जहाँ से material mould में प्रवेश करता है।

 
Runner - Runner एक ऐसी Channels की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा Sprue से आने वाले material को Cavity में जाया जाता है।

Gate - Gate वह छोटा channel होता है जिसकी मदद से material Cavity में प्रवेश करता है।

सिरा Gate का एक सिरा Cavity से तथा दूसरा सिरा Runner से जुड़ा होता है।

Runner types -

i] Round Runner




ii] Trapezoidal Runner




iii] Modified Trapezoidal Runner

iv] Hexagonal Runner

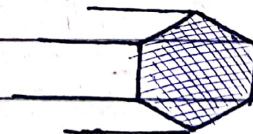

v] Half Round Runner

 

Runner Balancing -

- जो mould पर आवश्यक Runner की Design किया जाता है वह है कि


 
Runner Balance रहे -

- Runner का Balance नहीं होगा तो कुछ Cavity में पहले भर जाएगा तथा कुछ Cavity में Material पहुँचेगा ही नहीं


- Runner Balancing के लिए आवश्यक है कि Runner का आकार सभी जगह से बराबर हो तथा सभी Product बराबर दूरी पर हो

Balance Runner layout -


① Single Impression

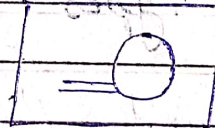


② 2 - Impression

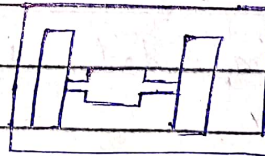


③ 2 - Impression

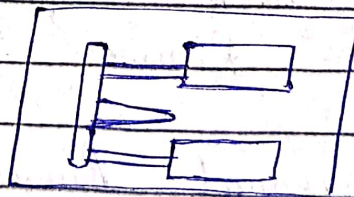


④ 2 - Impression

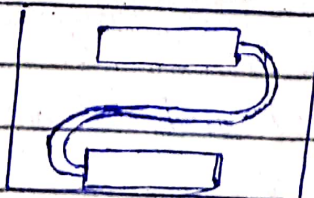

(5) 3 - Impression

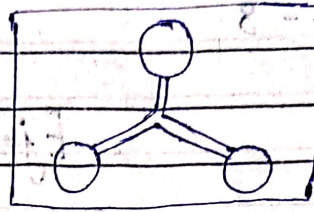

(6) 4 - Impression

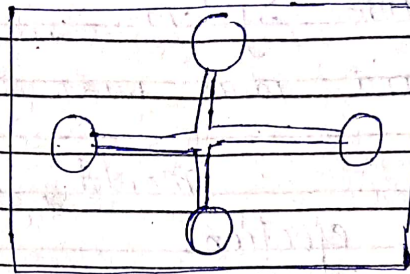

Runner का आकार - कम से कम रखा जाता है ताकि material waste न हो -

Gate →

- यह द्वारा बिंदु होता है जो Runner को Impression से जोड़ता है।
- इसका Cross-section होता है।
- Impression के भर जाने के बाद यह दूरत जमा जाता है।
- इसे आसानी से अलग किया जा सकता है।
- Di-gating के बाद Product पर द्वारा निशान आ जाता है।

Types of Gate -

- Edge Gate
- Fan Gate
- Draft Gate

Part - 8

Ejection System

Ejection System के द्वारा ही mould से Product का निकालना कार्य किया जाता है।

ही ejection mould से Product को निकालना कहलाता है।

• इस प्रक्रिया को De-moulding भी कहते हैं -

• Product के ejection के लिए ejection System द्वारा है उसे ejection stack कहते हैं -

• समायत 2/3 ejection stack Product की लम्बाई का होता है।

Ejector Grid - Ejector grid, ejection System का महत्वपूर्ण भाग होता है।

यह space बनाता है। यह ejection assembly के लिए कार्य करता है।
assembly को आसानी से operate किया जा सकता है।

यह space Saver Block के उपयोग से बनाया जाता है।

Types -

- 1, Round or Circular
- 2, In line
- 3, Frame System

1. Circular or Round Shape - यह ejector system के खाली जगह बनाता है। mould के ऊपर बहती हुई Plate पर कई Circular block लगाए जाते हैं।

2. In Line Type Grid - Bottom moulding plate में two parallel lines बनाए जाते हैं। Rectangular block की Clamp

इसे U - Type ejector grid भी कहते हैं।

Deflection को कम करने के लिए दोनो Block के बीच की दूरी spacers का मूलतः कम रखा जाता है।

3. Frame Type Grid - यह In-line ejector है फर्क केवल इतना होता है कि इसमें चार Spacer Block का उपयोग किया जाता है।

Ejection Plate Assembly -

यह mould का वह भाग होता है जिसमें ejector element फिट किया जाता है। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं।

1- Ejector Plate - यह mould का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके Center में ejector rod के द्वारा बल लगाया जाता है। Ejector Plate का size ejector element पर निर्भर करता है।

2- Retaining Plate - यह Screw की सहायता से Ejector Plate से जुड़ी रहती है। जिसका मुख्य कार्य ejector element को वापस लाना होता है।

Retaining Plate की मोटाई व size Ejector Plate के बराबर होता है।

3- Ejector Rod - यह एक गोल कार Steel की Rod होता है जो Thread पर फिट रहती है। Mould की सहायता से Screw

Part - 9

Cooling System

Mould Cooling - melt material को
बाद mould को mould में Inject करती है
की जाती है ताकि mould की Cooling
solidify हो सके - melt material

Material को ठंडा करती है जिस
की Air, water या oil को supply


जिस तंत्र के द्वारा
जाती है उसे mould में Coolant की Supply की
System कहते हैं Cooling

Types of Cooling materials.

- Air cooling → Slow Cooling
- Water cooling → Medium Cooling
- Oil cooling → Fast Cooling

Mould cooling methods.


mould cooling के लिए mould पर 3 प्रकार
जाता है।
system द्वारा किया

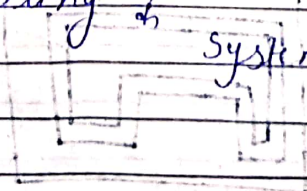

U- Type -


mould का core तथा cavity plate पर
 U आकार का channel का आकार
 melt material को mould करने के बाद
 इस channel में
 cooling की जाती है।

U- Shape circuit (channel) में cooling पर
 material हम Air, water, oil में
 किसी का भी उपयोग
 कर सकते हैं।

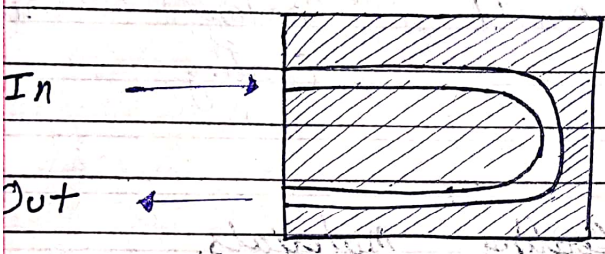


Rectangular -

इस विधि में mould को ठंडा करने के लिए
 mould पर Rectangular channel का
 प्रवाहित किया cooling material है।

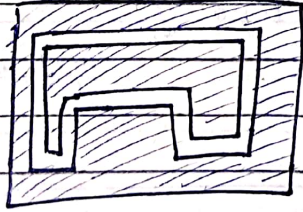

iii] 2 - Type -


इस विधि में mould को ठंडा करके फिर
mould में Z-आकार की नली में Cooling
material का प्रवाह कराकर
क्रिया जाता है। mould को ठंडा

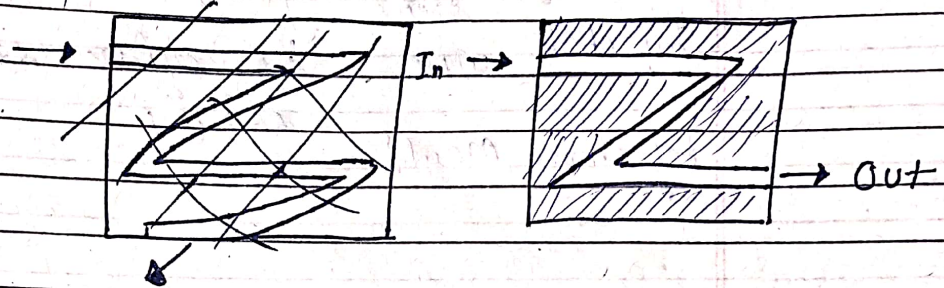

Part - 10

Injection Mould

इस प्रकार के मॉल में Thermoplastic material का प्रयोग किया जाता है।
 इस मॉल में Plastic material का प्रयोग किया जाता है।
 इस मॉल में Injection mould का प्रयोग किया जाता है।

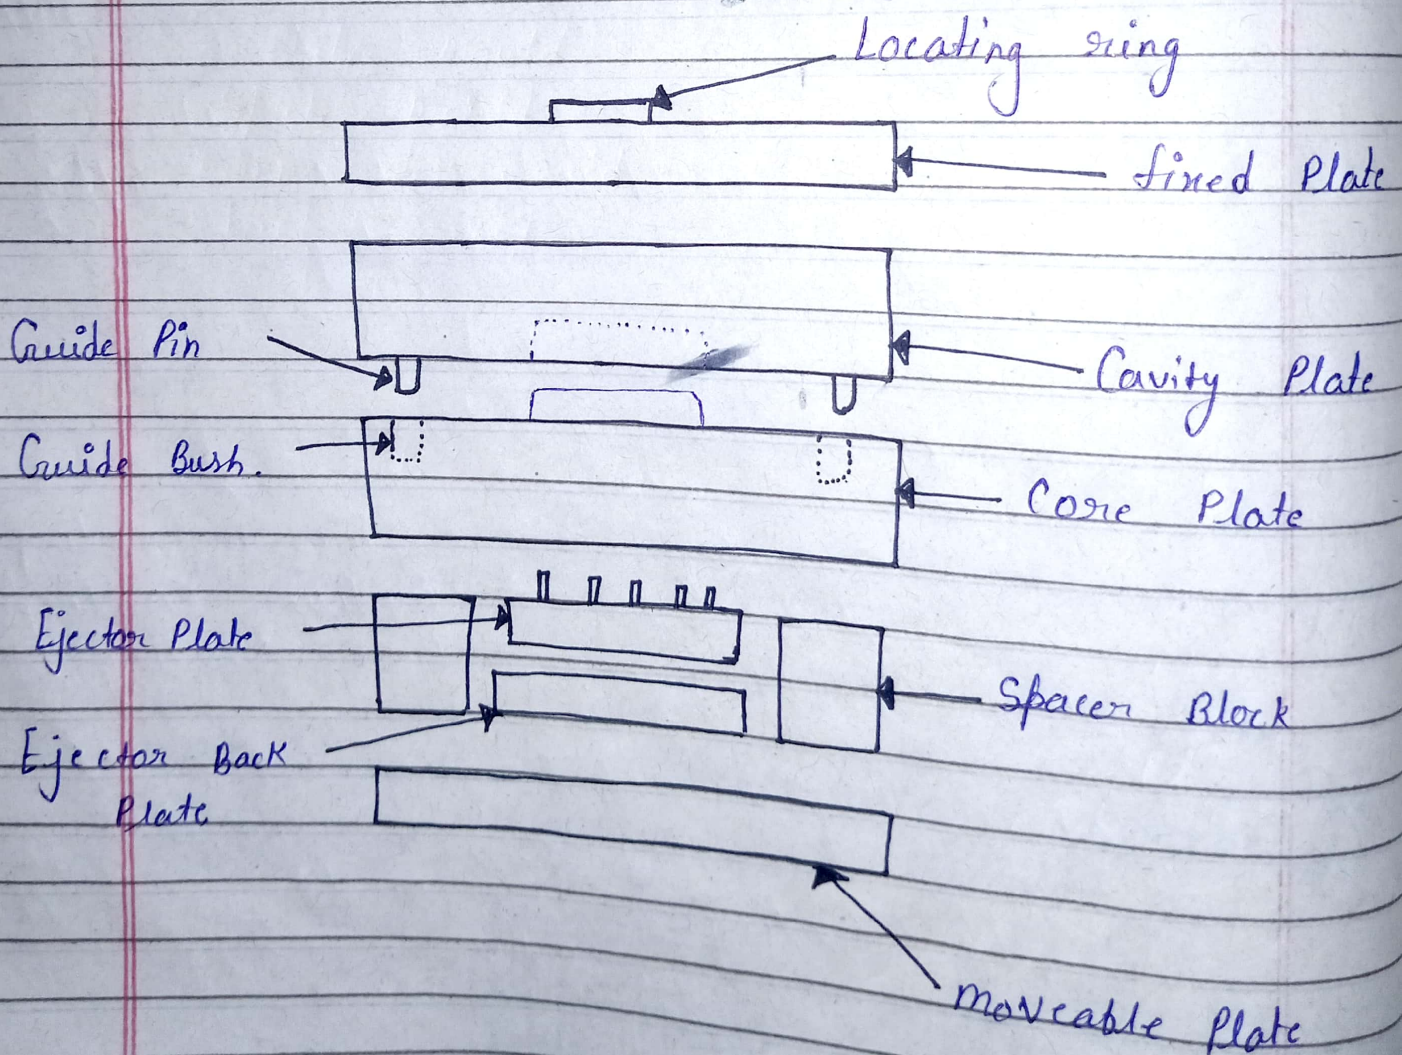

Parts of Injection mould -

Locating Ring - Locating Ring का कार्य
 mould का fixed plate Injection Nozzle
 Locat कर-1 का होता है

Fixed Plate - Fixed Plate मशीन से जुड़ा
 रहता है इसी
 Plate पर mould की Cavity Part को Hold किया

Cavity Plate - Cavity Plate का कार्य Product
 स्वरूप देने का होता है

Cavity Plate पर ही Runner बन होता है तथा इस पर
 Guide Pin भी लगा होता है।

Core Plate - Core Plate का कार्य Product को
 देने का होता है
 इस male Part भी कहते हैं

Cavity Plate पर Guide Bush भी लग होता है।

Spacer Block - Spacer Block का उपयोग इसलिये किया
 जाता है ताकि

Plate पर ejector pin सही तरह से कार्य ejector
 का कार्य
 ejector की space देता है। Spacer Block

Moveable Back Plate - Movable Plate, Clamping Unit का हिस्सा होता है जिसका काम mould को Core में तथा जब moveable Plate आता है तो वह Core, ejector Plate, ejector Back Plate आते हैं।


Types of Injection mould -

- 2 Plate mould
- 3 Plate mould
- Split mould
- Runner less mould
- Stack mould.

2 - Plate Mould :-


सामान्यतः Injection moulding की machine में 2-Plate mould बना जाता है इस प्रकार के mould में एक Cavity Plate तथा एक Core Plate होती है। 2 Plate mould में एक Daylight होता है। 2 Plate mould में एक साथ कई Product बनाए जा सकते हैं।

इसमें Cavity Plate में है Runner तथा Gate वही होते हैं

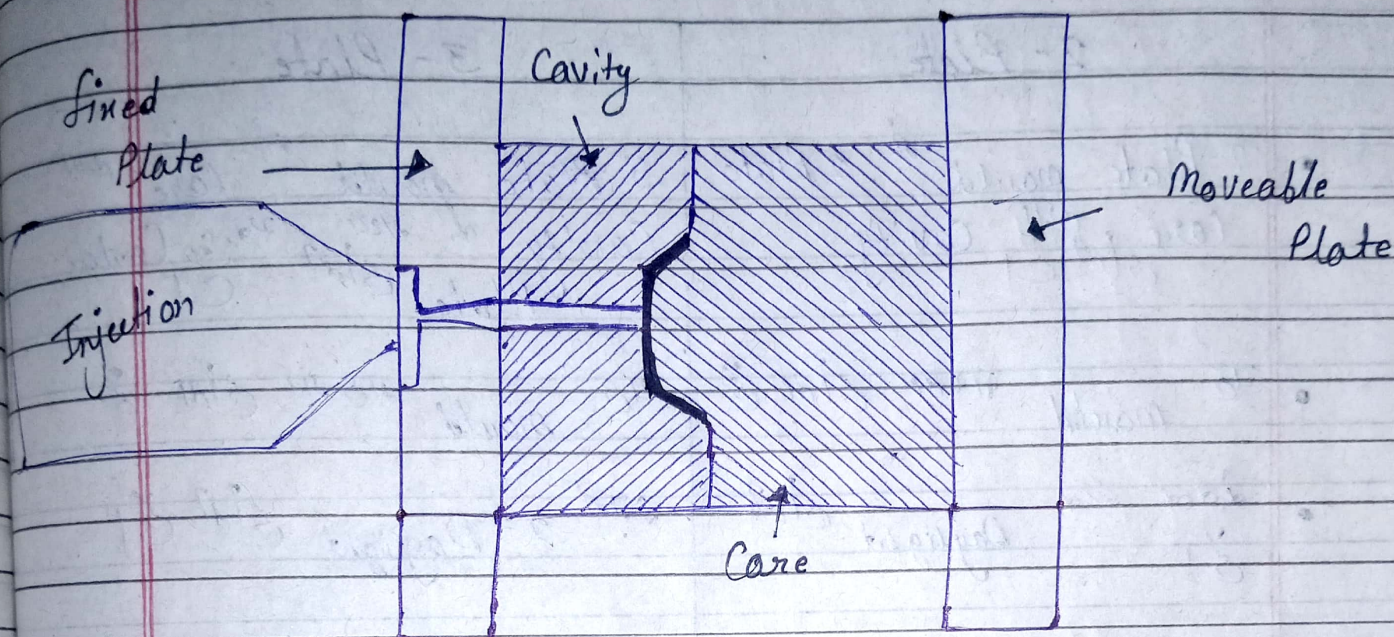

2] 3-Plate mould -

- इस प्रकार के mould में 3 Plates होती हैं।
- इस mould में Core तथा Cavity Plate के मध्य एक छोटे mould में Core जिस Cavity Plate कहते हैं लगा Plate दिया जाता है Center Plate
- इसमें (3-Plate mould) में दो Daylight होती हैं।
- 3-Plate mould के सबसे उपरी भाग में Runner के Plates के System बनता है।
- इस mould का उपयोग लम्बी व गहरी या छोटी व गहरी वस्तु बनाते में किया जाता है।

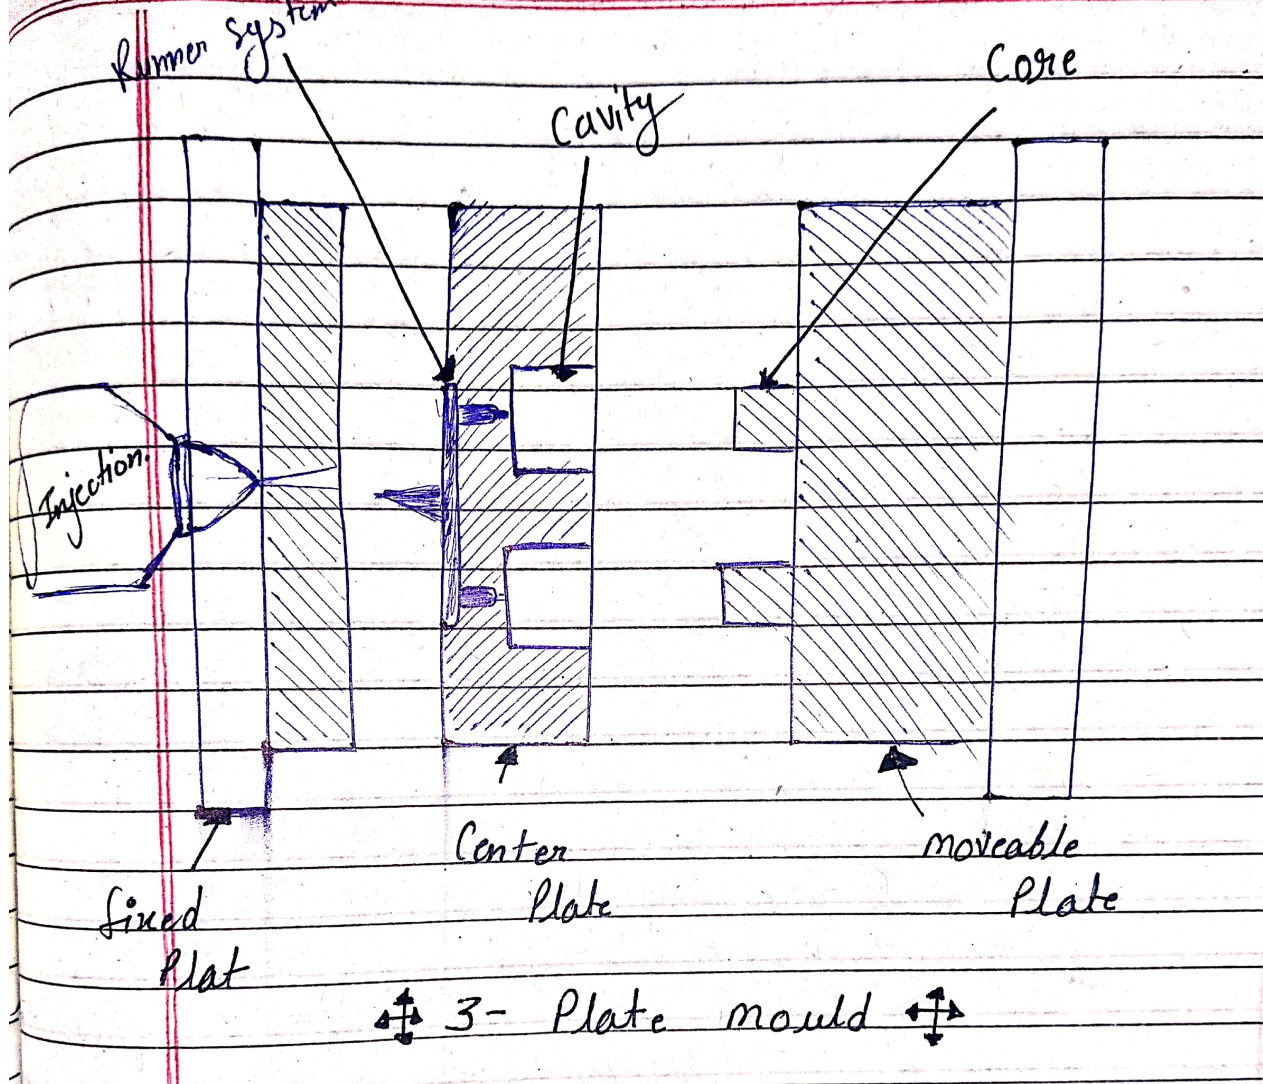

Difference between 2 Plate and 3 Plate mould.

2- Plate	3- Plate
2-Plate mould में 2 Plate Core होती है। Cavity	3 Plate mould में Core नहीं Cavity के मध्य एक 3rd Plate होती है।
यह mould सस्ता होता है	यह mould महंगा होता है
केवल एक Daylight होती है।	इसमें 2- Daylight होती है।
Runner में Gates, Cavity Plate होती है।	Runner में Gate 3rd Plate होती है।
इसमें Cycle Time अधिक होता है	इसमें Cycle Time कम होता है

Split mould - Under Cut वाले Parts को बनाई


Split mould का प्रयोग किया जाता है।

Moulding में Component का आकार देने के लिए साधारण आकृति Cavity बनाई जाती है।

Cavity Plate द्वारा आसानी से Component का design और लिया जाता है।


साधारणतया: Cavity में बाहर भी निकाल लिया जाता है परन्तु Under Cut

वांट Product को Simple Cavity से आकृति देना और Cavity असमम हो जाता है। इस कारण Cavity को Split करके खण्डों में बनाया जाता है। इस प्रकार के mould को split mould कहते हैं।

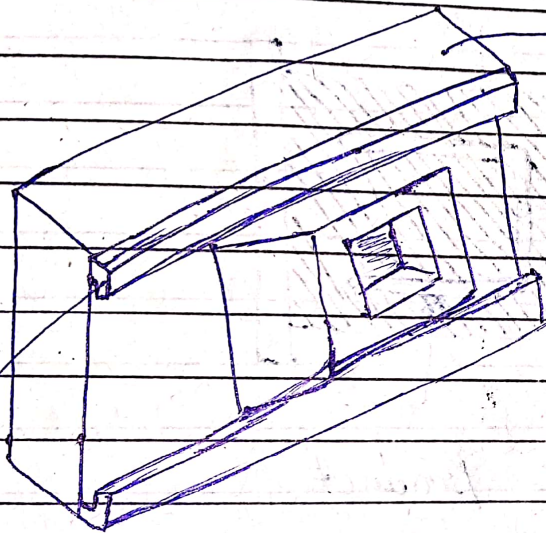

Mould Plate


Guide

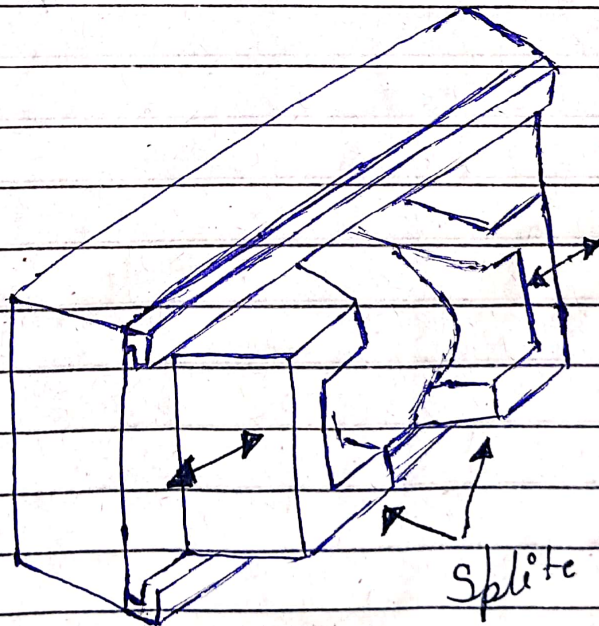

Split

Runner less mould -

Runner less mould का उपयोग Single & Cavity मॉल में होता है। इस मॉल में रनर नहीं होता है। Sprue, direct होता है। Product से जुड़ा होता है।

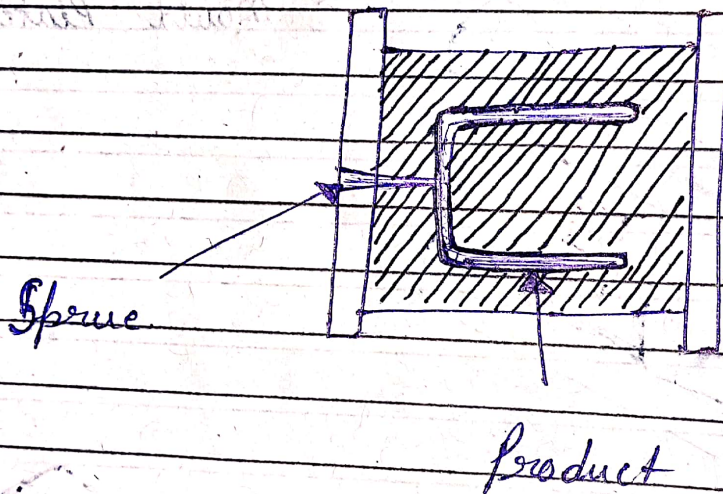


Part - 6

Parting Surface.

किसी भी mould के Core तथा Cavity भागों की Parting Surface के लिए Product को बाहर खींचा जाता है।


Parting Surface कहलाता है। भाग में बाँटा है। Core तथा Parting Surface mould को दाँ

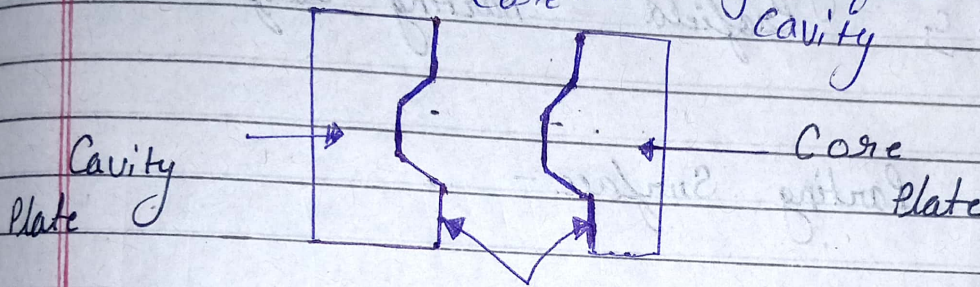

Parting Surface

Parting line

मould की Core तथा Cavity Plate के आपस में Parting line पर बाँटा है। उसे Parting line कहते हैं।

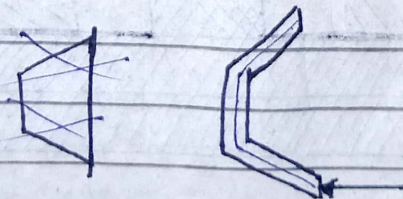

Parting line.


Types of Parting Surface -

1. Flat Parting Surface
2. Non-Flat Parting Surface

- a. Stepped Parting Surface
- b. Angled Parting Surface
- c. Profiled Parting Surface

1. Flat Parting Surface -

જો આ મોલ્ડ ની Core ની Cavity Plate ની ઓળખ થાય છે તો આને ફ્લેટ પાર્ટિંગ સર્ફેસ કહેવાય છે.


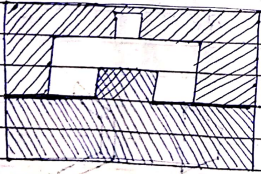


Flat Parting Surface.

2. Non-Flat Parting Surface -

a. Stepped Parting Surface -


જો આ મોલ્ડ ની Core ની Cavity Plate ની ઓળખ થાય છે તો આને સ્ટેપ્ડ પાર્ટિંગ સર્ફેસ કહેવાય છે.

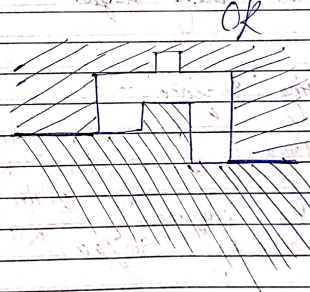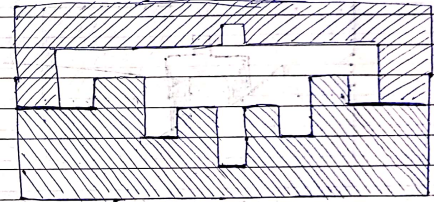

Stepped Parting Surface.

b) Angled Parting Surface -


जब Product की Parting surface वाला भाग
 पर Angle की हम निम्न प्रकार का
 mould उपयोग करके Product को Angled
 Parting surface देते हैं -

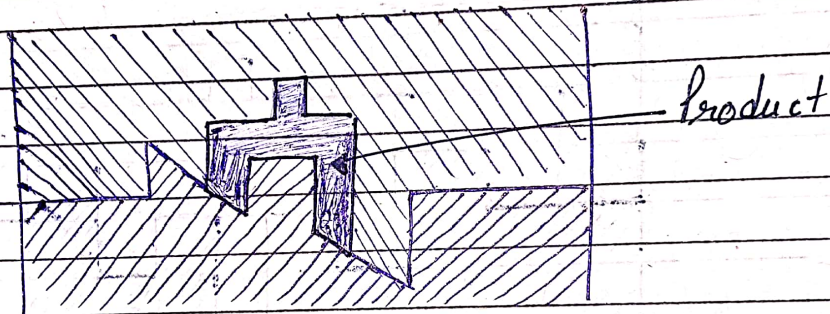

Angled Parting Surface

c) Profiled Parting Surface -

जब किसी Product को धुमाकदार या जटिल
 आकृति का बनाना होता है तब जिस
 प्रकार की Parting surface का उपयोग करते हैं उसे
 Profiled Parting Surface कहा जाता है।

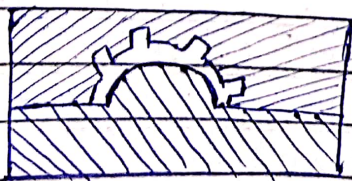

Profiled Parting Surface