



Thermoplastic

Plastic materials which can be Remoulded or Reshaped are called Thermoplastic.


Recycle Number

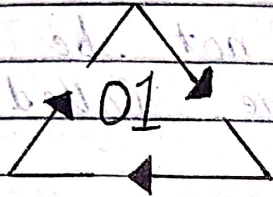


PET [Poly ethylene terephthalate]

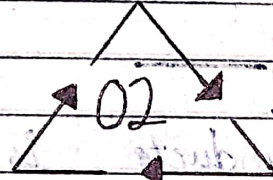


HDPE [High Density Poly ethylene]

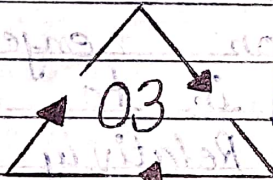


PVC [Poly vinyl chloride]

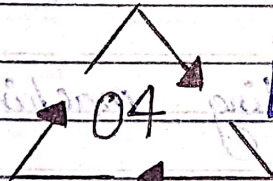

LDPE [Low Density Poly ethylene]

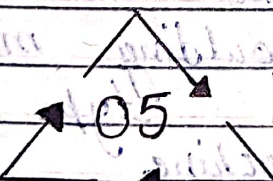

PP [Poly Propylene]

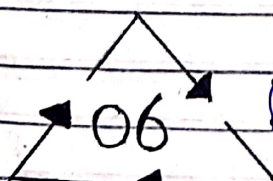

PS [Poly Styrene]

07 Others [ABS, PMMA, PAN, SAN]

Thermosetting Plastic

Plastic materials which can not be Remoulded or Reshaped are called Thermosetting Plastic.


Injection Moulding

Solid wide neck flat products is made like Bucket, automobile and Industrial Parts by Injection injecting Thermoplastic material in to a Closed mould which is Relatively Cooled.


Types of Injection moulding machine

- 1, Hand Injection moulding machine
- 2, Plunger type Injection moulding machine
- 3, Reciprocating screw type Injection moulding machine


1. Hand Injection Moulding Machine

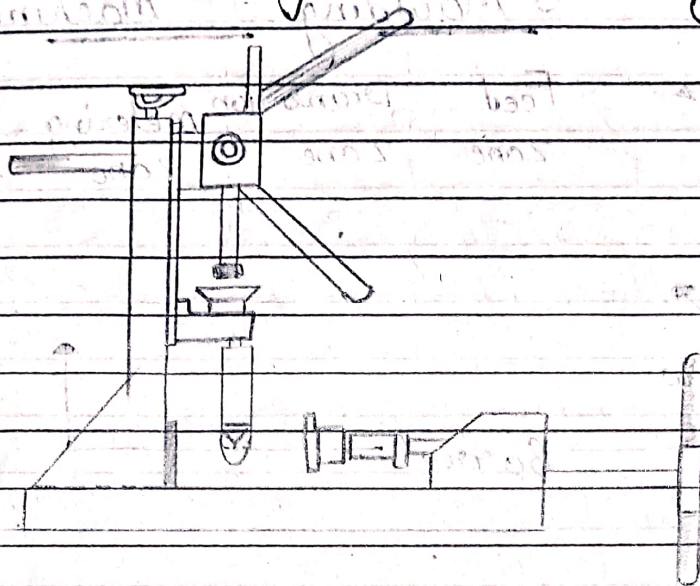


2. Plunger type injection Moulding Machine

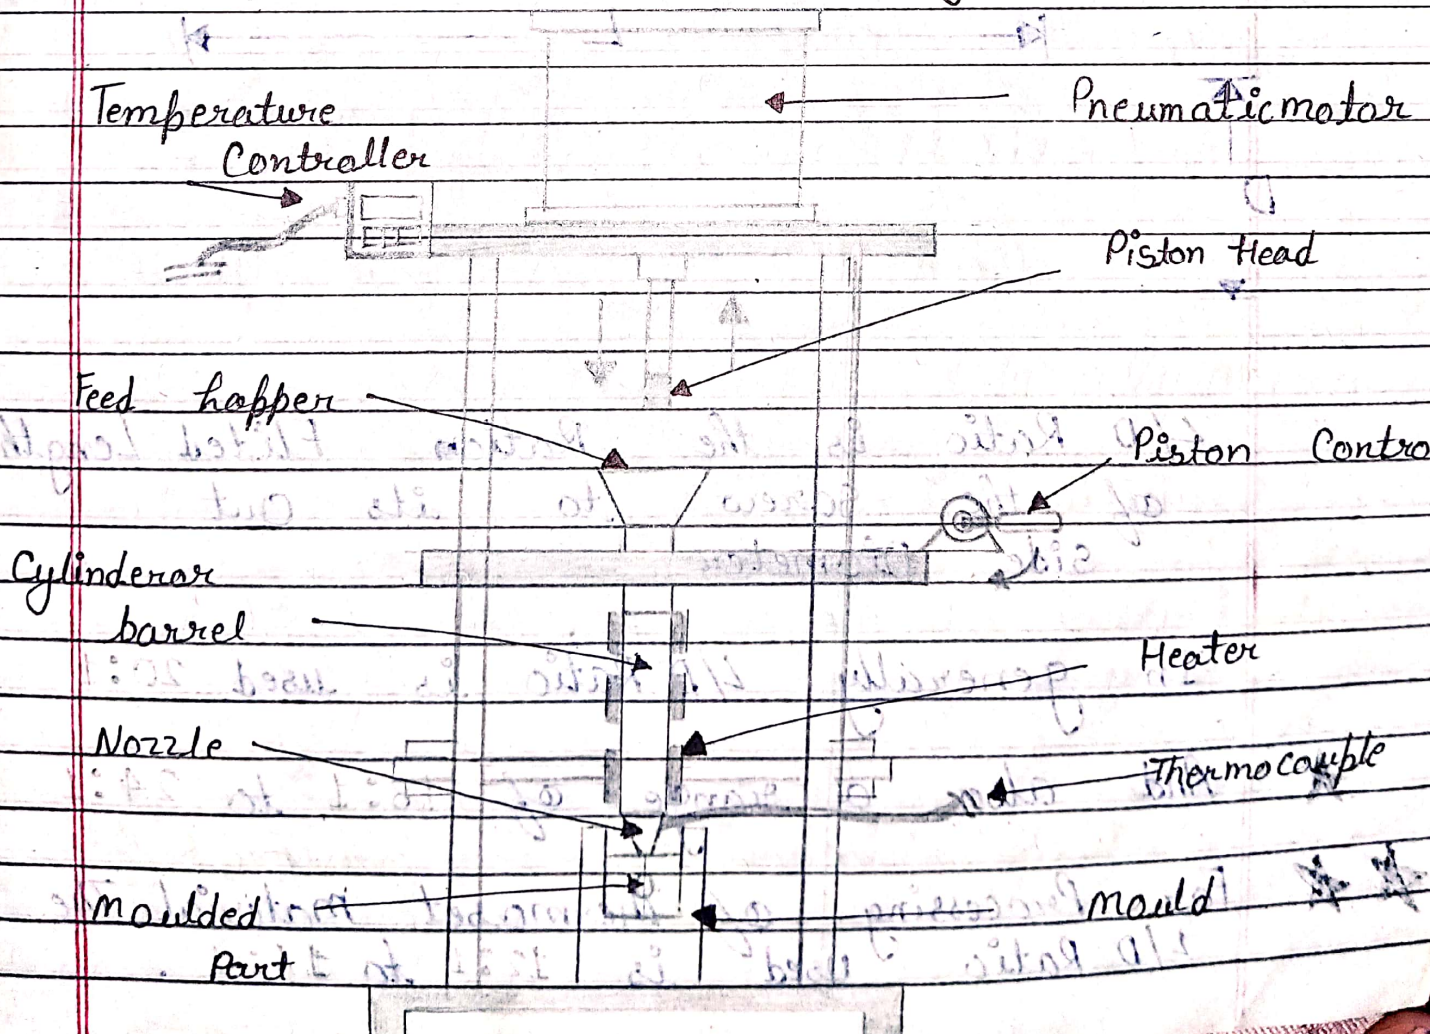

3. Reciprocating Screw Type Injection Moulding machine

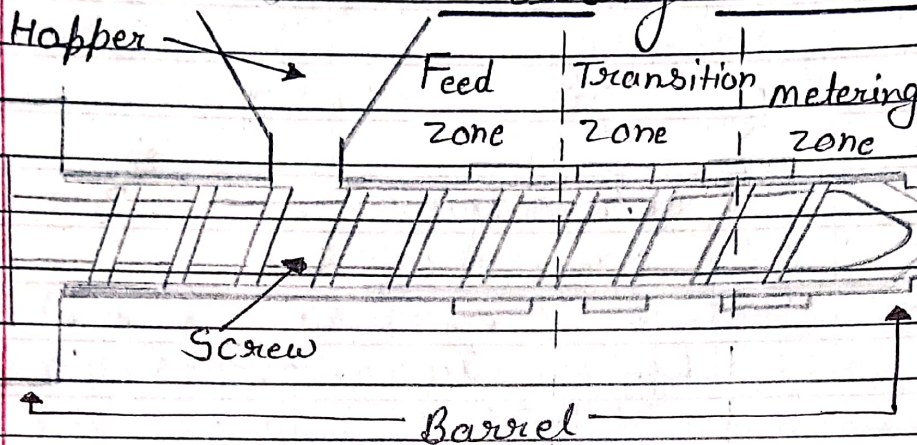

L/D Ratio $\rightarrow$

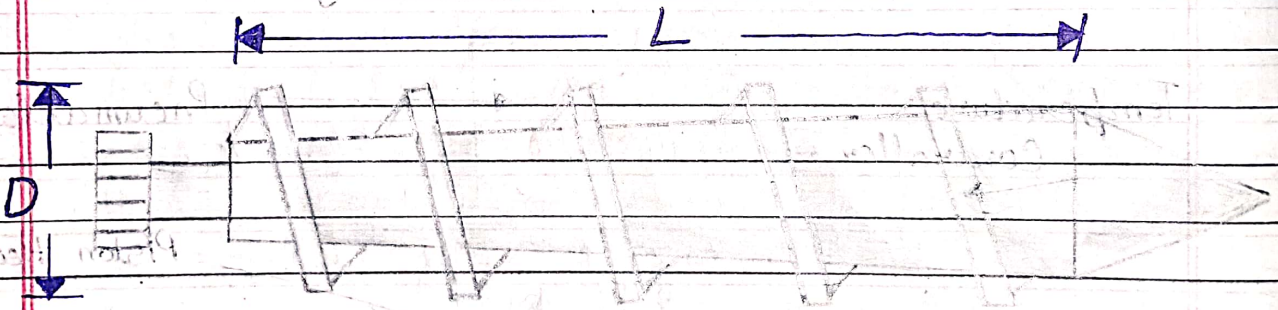

L/D Ratio is the Ratio of the Length of the screw to its outside Diameter

In generally L/D Ratio is used 20:1

★ And also a range of 18:1 to 24:1

★★ For Processing of Thermoset material The L/D Ratio used is 12:1 to 16:1

Mould

Parts

Sprue

Nozzle

Injection Chamber

Heaters

Barrel


Rotating and

Reciprocating

Screw

Hopper

Compression Ratio $\rightarrow$

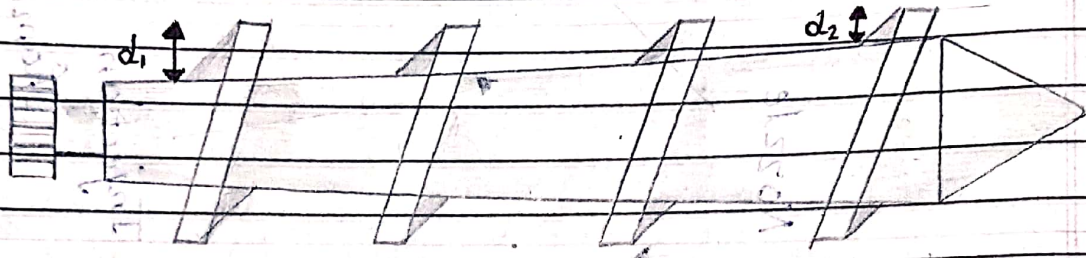

Compression Ratio is the Ratio of "first flight depth" of the feed zone to the "last flight depth" of the metering zone.

- Typically Compression Ratio for Thermo-plastic material is the range of 1.5:1 to 4.5:1
- For Thermoset material Compression Ratio should be 1:1

Injection Process $\rightarrow$

- Plastisizes the material by reciprocating screw
- Inject the molten material to a closed mould - wire channel system of gates and runners.

- Cools the mould.
- Refills the material for next cycle.
- Closes the mould for further cycle.

Advantages of Injection Moulding Process :-

- Parts can be produced as high production rate.
- Large volume production is possible.
- Relatively low labor cost per unit is obtainable.
- Process parts requires little or no finishing.
- Many different surfaces, colours and finishes are available.
- Good decoration is possible.
- For many shapes this process is the most economical way to fabricate.
- This process permits the manufacture of very small parts which are

are almost impossible to fabricate in quantities by any other method.

- minimal Scrap loss result of Runners gates and Reject Can be re-ground and reused.
- Some item can be moulded in different materials, without changing the machines and mould in some cases.
- Close dimensional tolerance can be maintained.
- Parts can be moulded with metallic and non-metallic inserts.
- Parts can be moulded in a combination of plastic such as filler or glass, asbestos, talc and carbon.
- Different Colours products are made.

Limitations of Injection Moulding :-

- Intense Industry Competition results in low profit margin.
- Mould Costs are high.
- Moulding machinery and auxiliary equipments Costs are high.
- lack of knowledge about the fundamentals of the process causes problems.
- lack of knowledge about the long term properties of the materials main result in long term failure.

Back Pressure :-

Pressure exerted by the material ahead of the screw as the screw is pushed back in preparation for next shot.


Injection Pressure :-

That Pressure which perform the initial filling of the mould that is

Supplied by the injection screw as it pushes material & out of the heating barrel and into the mould.

Cycle Time in Injection Moulding Process

- Cycle time divided into four parts

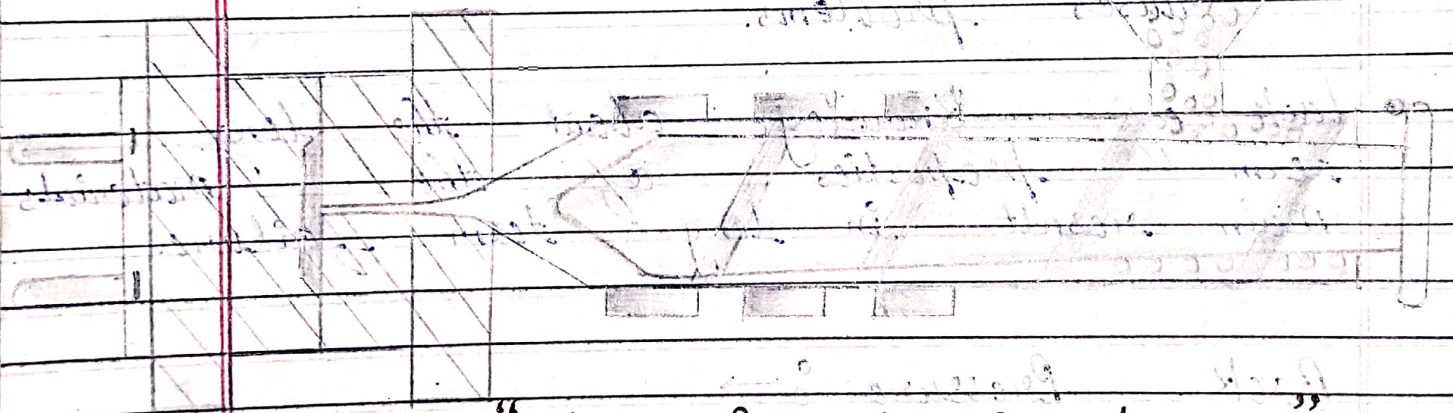

"Plastic Granules in Hopper"

वस्तु बनने में जो समय लगता है उसी को Cycle Time कहते हैं। इस भाग में Cycle विभाजित किया जाता है।

- 1) Injection Time
- 2) Dwell Time
- 3) Freezing Time
- 4) Dead Time

Injection time $\rightarrow$

जब वह समय होता है जब Screw Plunger द्वारा पिघला हुआ Plastic Inject करने में लगता है।

Dwell time $\rightarrow$

मिलेड पिघला हुआ Plastic का mould में Inject कराने के बाद Screw / Plunger जिससे कुछ Inject कर सका रहता है। Moulding Set होने शुरू हो जाय और Mould का सके और Moulding Set होने के पूर्व पिघला हुआ Plastic Mould से Cylinder में वापस न आय।

Freeze time

पूरी तरह Set का Dwell time में Component उतार Component को पूरी तरह ठंडा करने के लिए Mould को कुछ समय के लिए बंद रखना कहते हैं। इस समय को Freeze time कहते हैं।

Dead time $\rightarrow$

Component के बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है तो Automatic Ejector उस Time को Dead time कहते हैं। यदि Injection जा रहा है तो Dead time द्वारा किया Skill पर निर्भर करेगा।

Note → Time Cycle का कम कराने के लिए Dead Time को कम किया जा सकता है।
यदि Dead Time को कम किया गया तो material यदि Cylinder में पिघलना नहीं होगा।
Time Cycle को बढ़ा दिया गया तो material को जलाना पड़ेगा इस लिए Time Cycle एक अच्छी वस्तु बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

Defects in Injection moulding Process

There are various defects in Injection moulding

Flash in moulding - कई बार Cavity में ज्यादा material भर जाता है जो Inject करने के रूप में आ जाता है। जिसको **Flash** कहते हैं।

Flash आने के निम्न कारण हो सकते हैं -

- Material का ज्यादा होना
- Locking of का mould कम होना
- Temperature का अधिक होना
- Injection Speed अधिक होना
- Injection Pressure अधिक होना
- mould के दोनों Faces पर धूल इत्यादि का जमा जाना जिससे वह पूरी तरह lock नहीं हो पाता और Flash आ जाता है।
- mould की Faces की Adjustment proper नहीं - आपस में
- mould पूरी तरह and ना cavity मिलना -

Important Parts of mould

- 1) Sprue
- 2) Runner
- 3) Gates

Parting line / weld line in moulding -


- मशीन के ओल का तापमान अधिक होने पर Parting line / weld line आ जाती है।
- प्लास्टिक Material को प्रयोग से पहले Preheat ना होने पर
- Injection Process and Speed का कम होना -
- Hold on time कम होने पर
- Mould Temperature अधिक होने पर
- Material की मात्रा कम होने पर
- Material में अशुद्धियाँ होने पर -

Shrinkage - S.T.M.U

- यह Fault गलती तब आता है जब तापमान कम हो-
कम होने पर भी यह Fault आता है
- Injection Pressure कम होने के कारण
- Cooling time अधिक होने के कारण
- Mould Pressure कम होने के कारण
- Hold on time कम होने के कारण
- Mould screw & groove and RADIUS में खुदरा निशान
की चक करना
- Gate design की चक करना
- Gate location की चक करना



UNIT-2

Extrusion :-

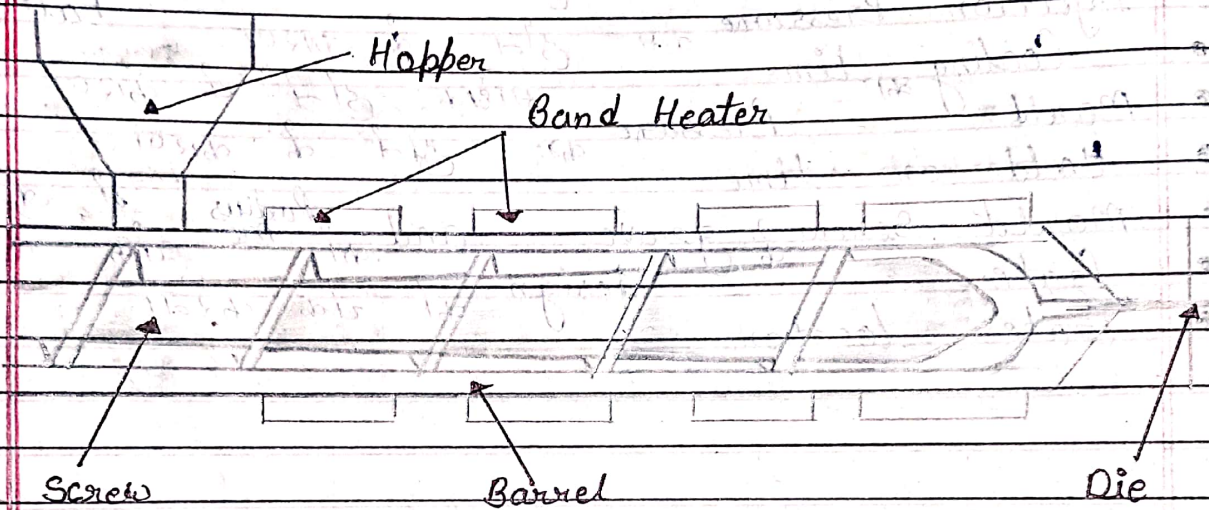

- Continuous Process
- In Principle the raw material is Plasticated by means of a Screw Plastication Unit and the molten material is continuously Pump out through a Standard orifice [Die] In Order to take the Shape and then shape is set by Cooling and sizing System.
- Application - Pipe, wire Coating, Film, Tube, monofilament, box strapping

Breaker Plate :-

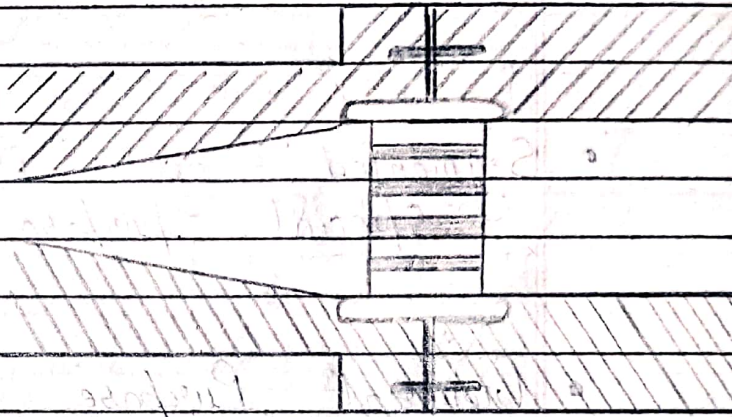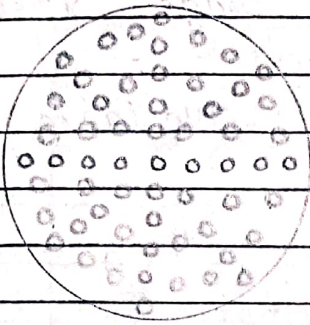

- Perforated metallic disk of about 4 to 5 mm thick.

Functions :-

- Supports for screen pack.
- Converts the spiral flow of melt plastic into stream line laminar flow.
- Hold back Contamination and unmelted Particals.

Screen Pack :-

- Wire mesh 40, 60, 80
- Arrest the unmelted partical and Contamination.
- Helps in developing back Pressure.

Types of screw :- • General Purpose Screw

• PVC screw



• Nylon screw

• Two stage screw/winter


• Screw

• Segmented screw is also available for special purpose


• General Purpose screw :-

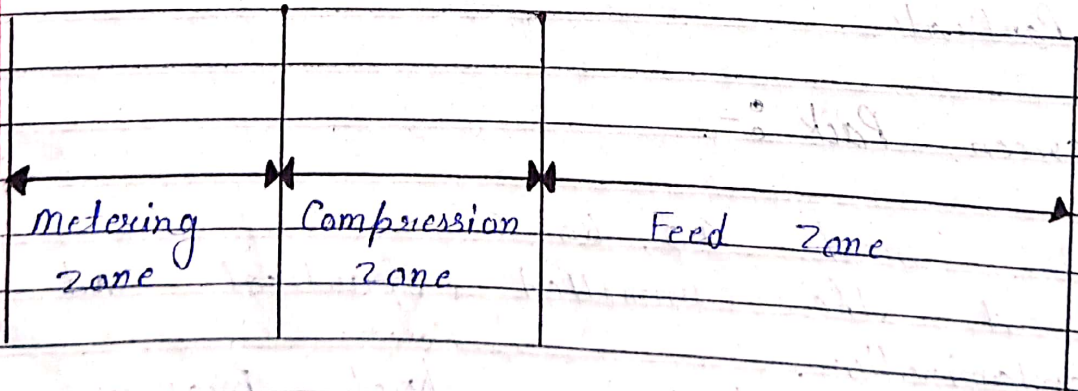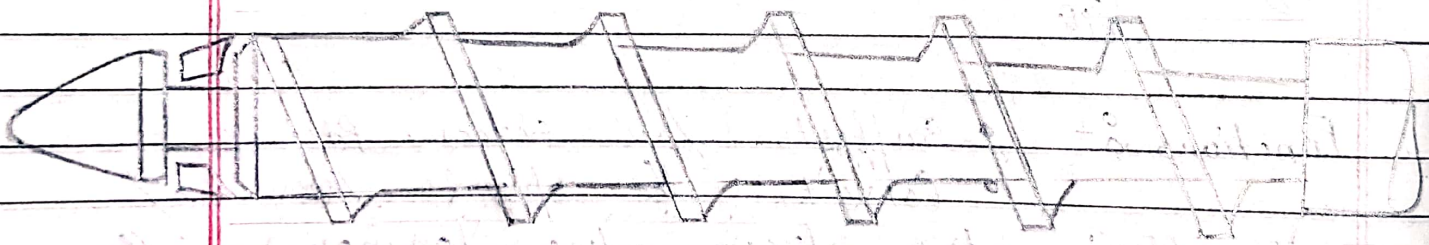


• PVC Screw :-

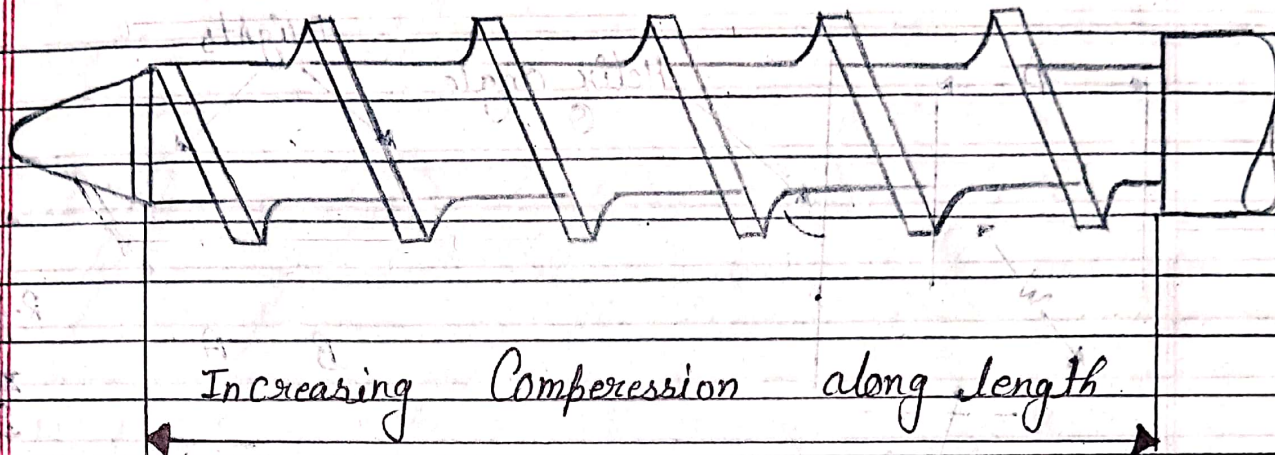


• Nylon Screw :-

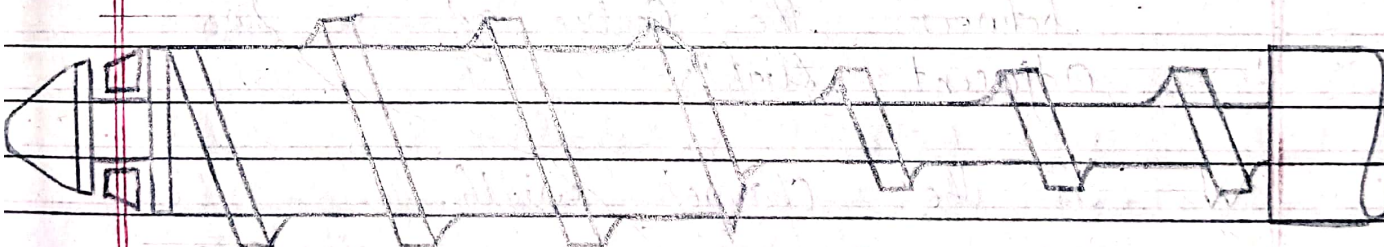

• Two stage Screw :-

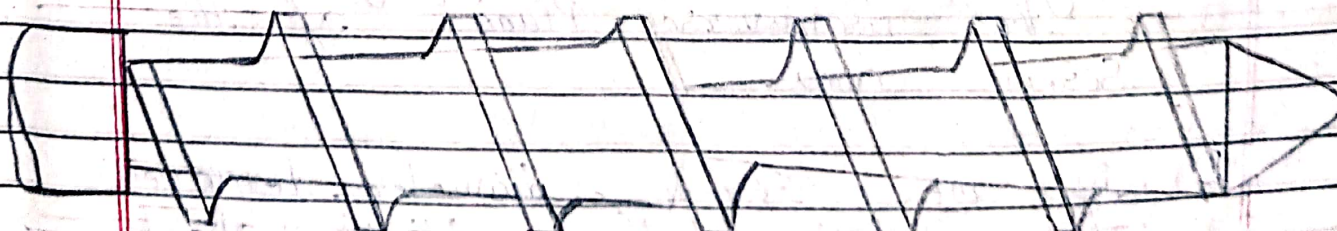

Screw Nomenclature :-

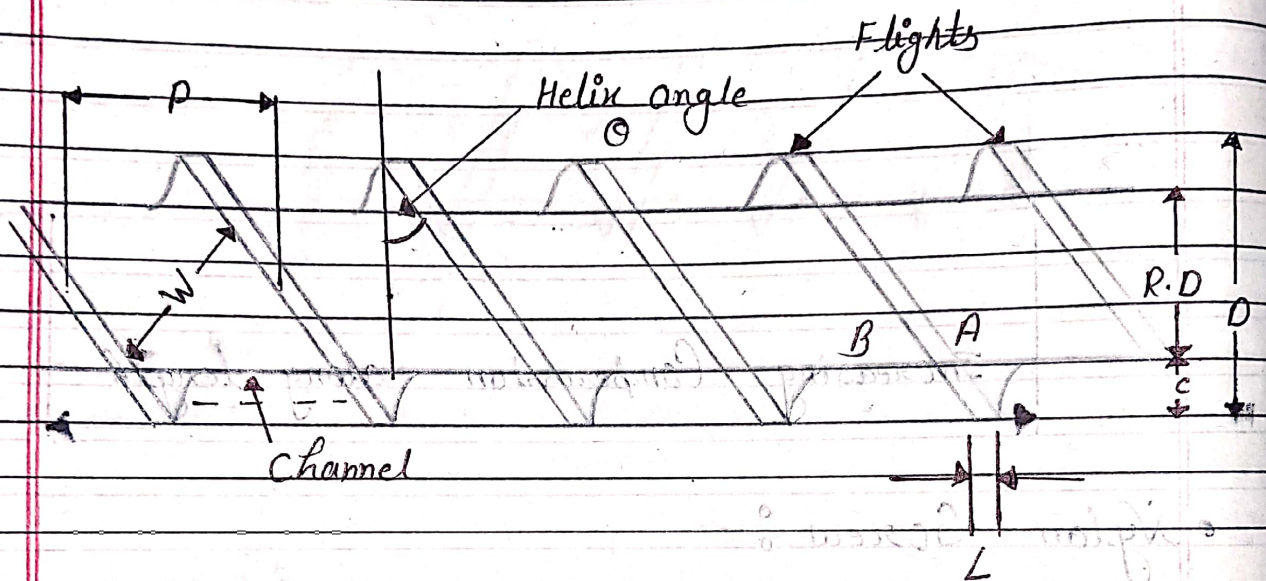

P is the screw pitch, distance between the centre of a two adjacent flights.

W is the channel width.

L is the land width.

θ is the helix angle, defined as an angle between the flight to the transverse plane of the screw axis.

D is the screw diameter, developed by rotating the flight about the screw axis.


R.D is the root diameter

Flight is the helical metal thread of the screw

C is the Channel depth a radial distance from the bore of the barrel to the root.



Heating or Cooling System :- Heating System used in extrusion Process are as follows.

Electrical Heating
Fluid Heating
Steam Heating

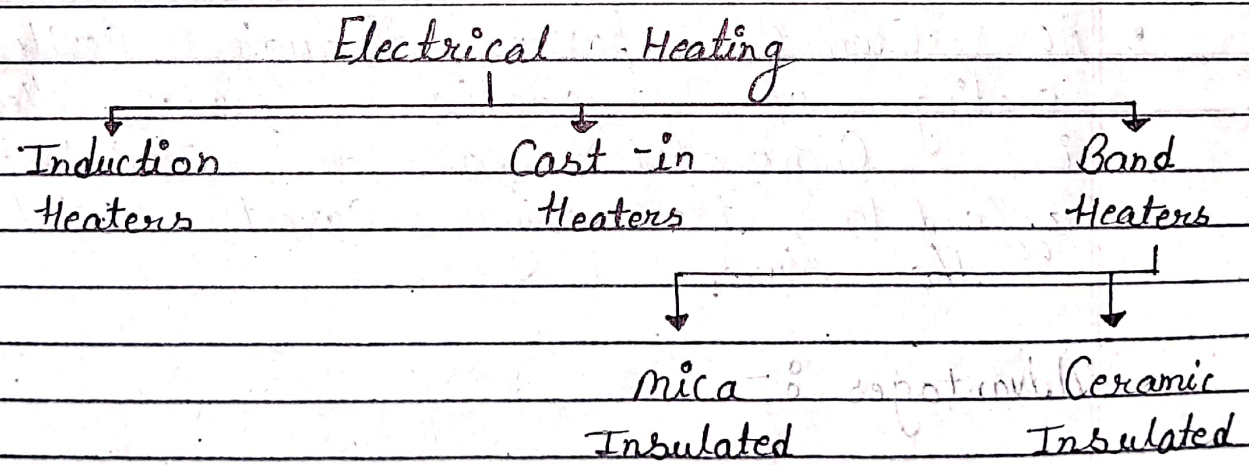

The electric Heating is most commonly used due to accuracy, reliability, Easy to hook up.

Induction Heater :-

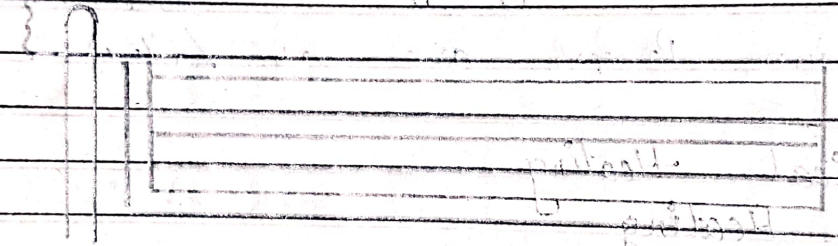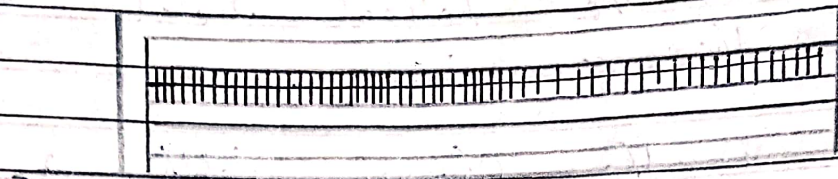


- AC Current passes through coil the seating up magnetic flux. Heat is generated for a resistance offered to the eddy current setup by the flux.

Advantages :-

Disadvantages :- Relative high cost.

Cast in Heaters :- The Insulated Heating element are cast into semi-circular and flat aluminium blocks which are machine to match the surface to be heated.

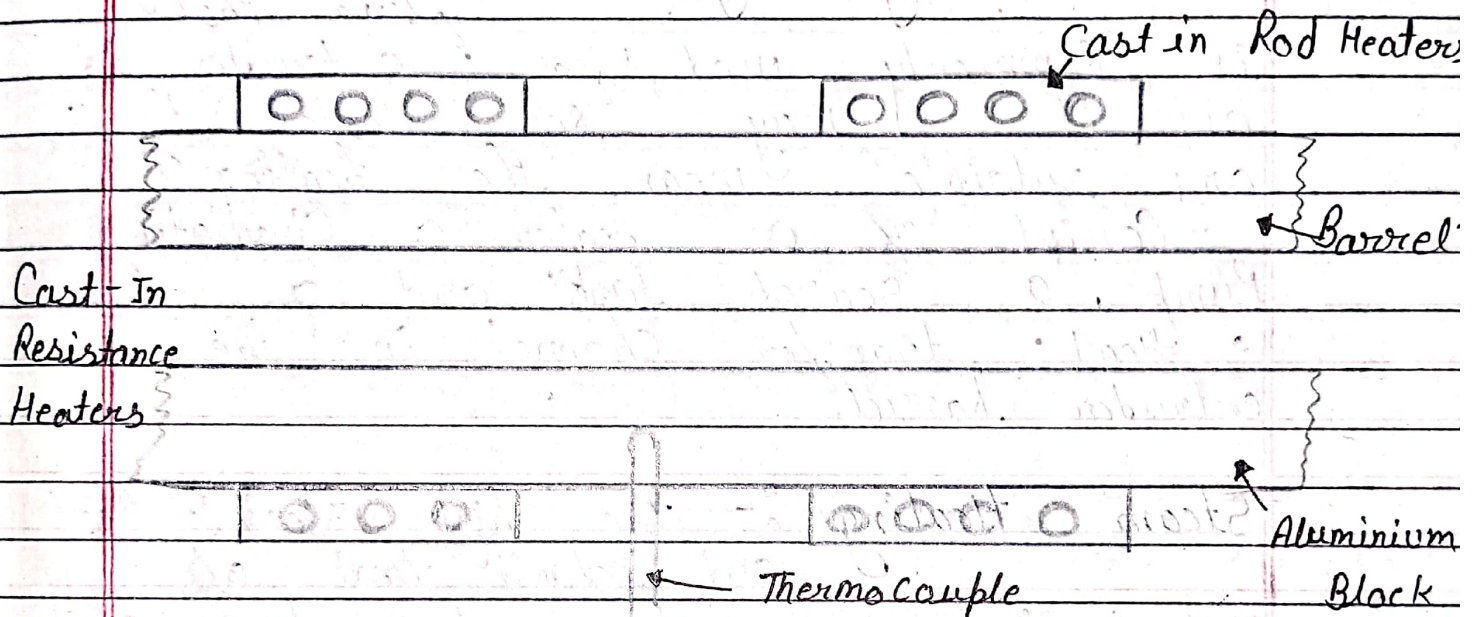

Band Heaters :- They consist of nickel chrome or other resistance wire mica or ceramic insulator then in cased in steel cover.

mica Insulated	Ceramic Insulated
• Flexible supplied as a single piece • Can with stand with load of 23-31 kw/m²	• Rigid, supplied in two halves • Can with stand higher heating load

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Shorter service life | • Better service life |
| • less expensive | • More Costly |

Fluid Heating System :- The Heating fluid that is commonly used for extruder is oil it may be heated by any suitable mean the heating consist of a heater a circulating pump, a storage tank and a heat transfer channel in the extruder barrel.

Steam Heating :- The high specific heat and latent heat of vaporization of water makes steam an excellent heat transfer medium. However, this method is frequently used because of low maximum temperature that can be achieved a need of working with a high pressure piping, frequent of steam that require shutting down of heating or repairs and corrosion effect.

Printing Tegunics :-

Printing of Plastic - प्लास्टिक के क्षेत्र में निरंतर हो रहे शोधों के कारण प्लास्टिक के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति होती जा रही है और नयी तकनीकें भी सामने आ रही हैं।

Need of Printing -

उत्पाद की सजावट के लिए - प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के पर्याप्त उत्पादों पर सजावट के लिए उस पर **Printing** की जाती है जिससे उत्पाद का सुंदर बनाया जाता है।

उदाहरण - प्लास्टिक Dinner set पर सुंदर फूल पत्ती बनाई जाती है।



फर्म की पहचान के लिए - प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के पर्याप्त (To Identify Company) सम्बन्धित कम्पनी अपनी पहचान के लिए अपना लॉगो उत्पाद पर **Print** करती है।

उदाहरण - प्लास्टिक Containers पर कम्पनी अपना लॉगो लगाती है।

उत्पाद की विशेषता के लिए - प्लास्टिक पैकेजिंग में आंतरिक वस्तु की पहचान के लिए प्लास्टिक कन्टेनरों, पाउचों पर Printing की जाती है।

उदाहरण - Milk Pouch Packaging

वैधानिक चंतावनी की जानकारी के लिए - प्लास्टिक पैकेजिंग में रखे उत्पाद के गुण व दोष बताने के लिए Printing की जाती है।

उदाहरण - तम्बाकू उत्पादों पर Print चंतावनी


To Provide Storing Information - Plastic से सम्बंधित उत्पाद की जानकारी के Packaging पर Printing की जाती है। उदाहरण के लिए तरल पदार्थों की Packaging पर निम्न निर्देश Print किया जाता है। ठण्डे तथा सूखे स्थान पर रखें

Types of Printing - Plastic Printing की है जिसमें वस्तुओं की आकृतियों बनाया जा रहा है। इसी कुछ विधियाँ निम्न हैं -


Paid Printing - Paid Printing बहुत ही है इस विधि में रबर स्टैम्प व साधारण विधि Paid का

प्रयोग किया जाता है। Paid पर स्याही डाल दी जाती है तथा स्टैम को Paid पर स्पर्श कराकर उत्पाद पर देखा जाता है। इस प्रकार की गई Printing को Paid Printing कहते हैं।


इस विधि द्वारा खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक तथा स्टेशनरी उत्पादों पर Printing की जाती है।

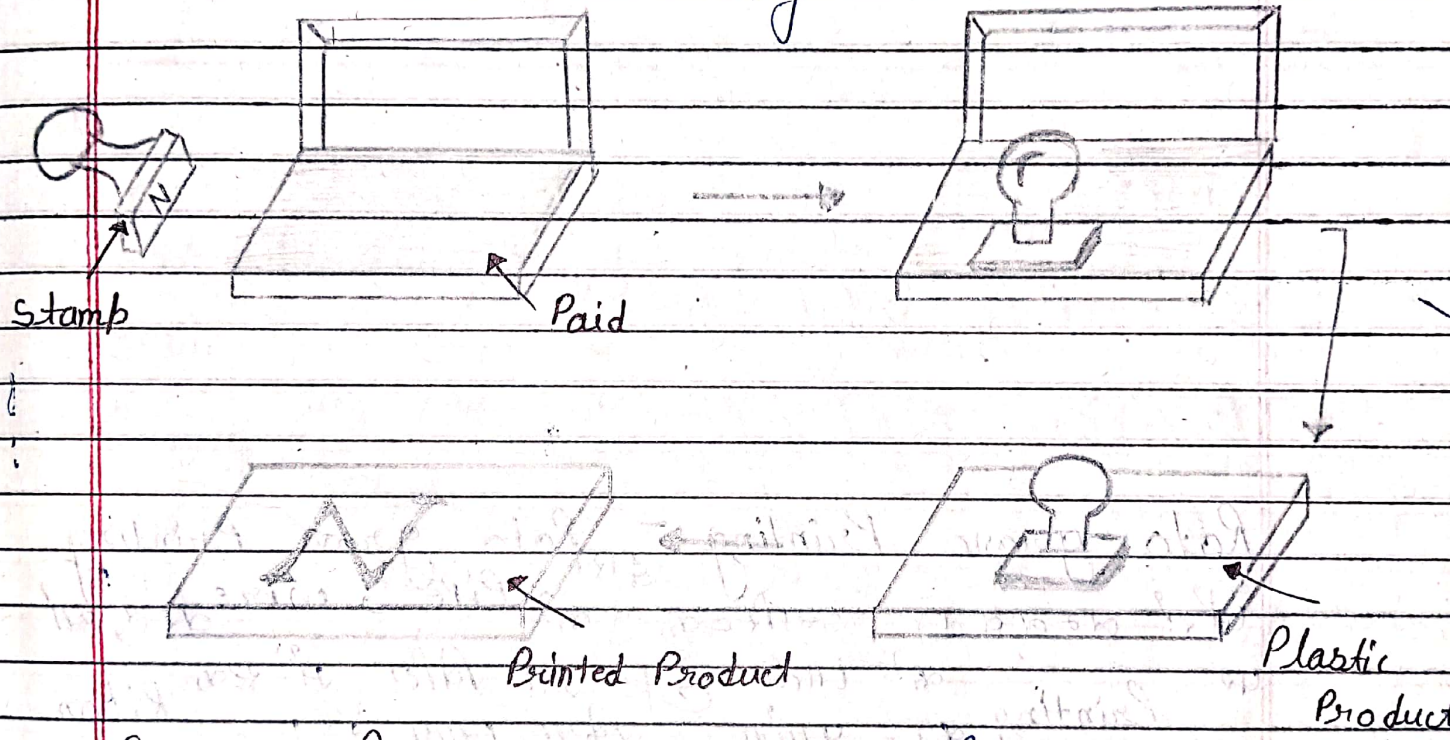


Screen Printing - Screen Printing, Paid में होती है। इस विधि में Printing के स्थान पर Screen का प्रयोग किया जाता है। Paid की Screen रंग Stain less steel का बना होता है। Polyester, Silk इस Printing रखकर स्याही Screen डाल दी जाती है। इस Printing का उपयोग सप्ताहवली के साथ-साथ फूल Printing में भी किया जाता है।

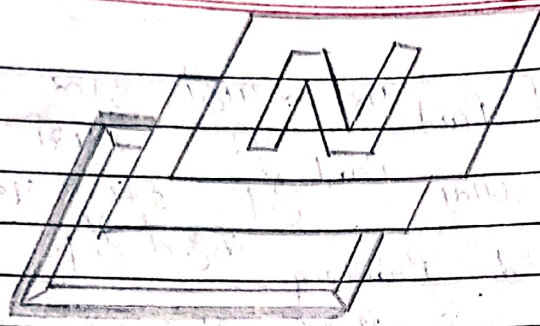

Rotogravure Printing - Rotogravure Printing
 इस लम्बवत् प्लास्टिक की Pipe, wire वस्तुओं पर Printing की जाती है। इस विधि में एक Ribbon Rolle इसमें Ribbon को उत्पाद पर रखकर धातु की Stand पर धुमाया जाता है। उस Ribbon पर धुमाया जाता है। जिससे वह नाम लम्बवत् वस्तुओं पर set होकर Print हो जाता है। Extrusion से Process में Print के लिए अलग से एक Printing Section होता है।

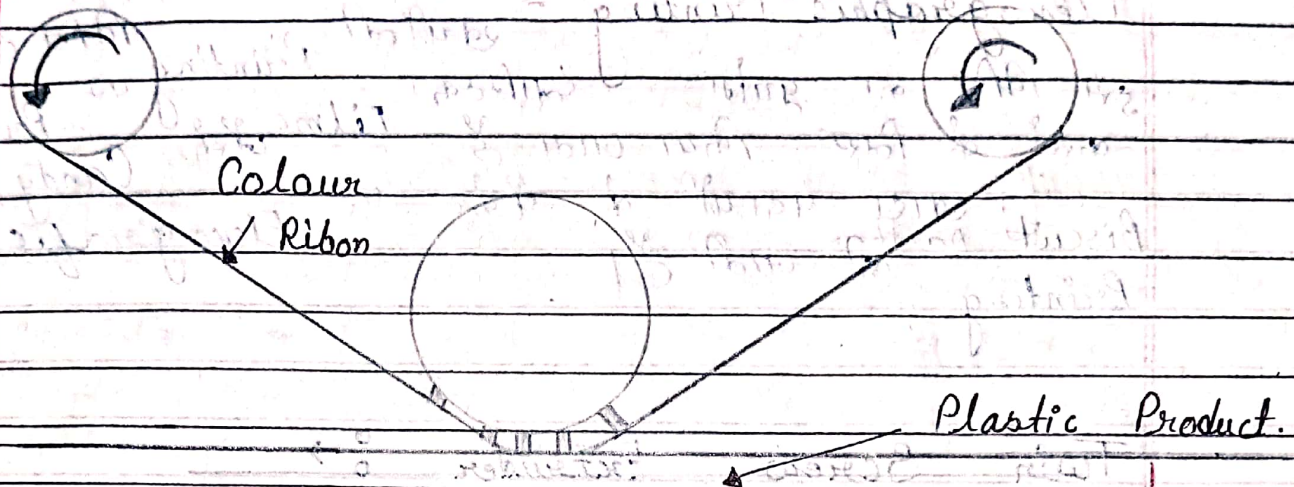


Hot Stamping - सर्वाधिक तेज एवं आसान Hot Stamping विधि है। इस विधि का उपयोग कर अक्षरी के Printing साथ-साथ सजावटी भी आसानी से की जा सकती है। गर्म स्टैम्प Printing की उत्पाद के ऊपर रख कर प्लास्टिक पर दबाया जाता है। जिससे उत्पाद पर आ जाता है। इस Stamp का उपयोग केवल Printing के उत्पादों पर ही किया जाता है।

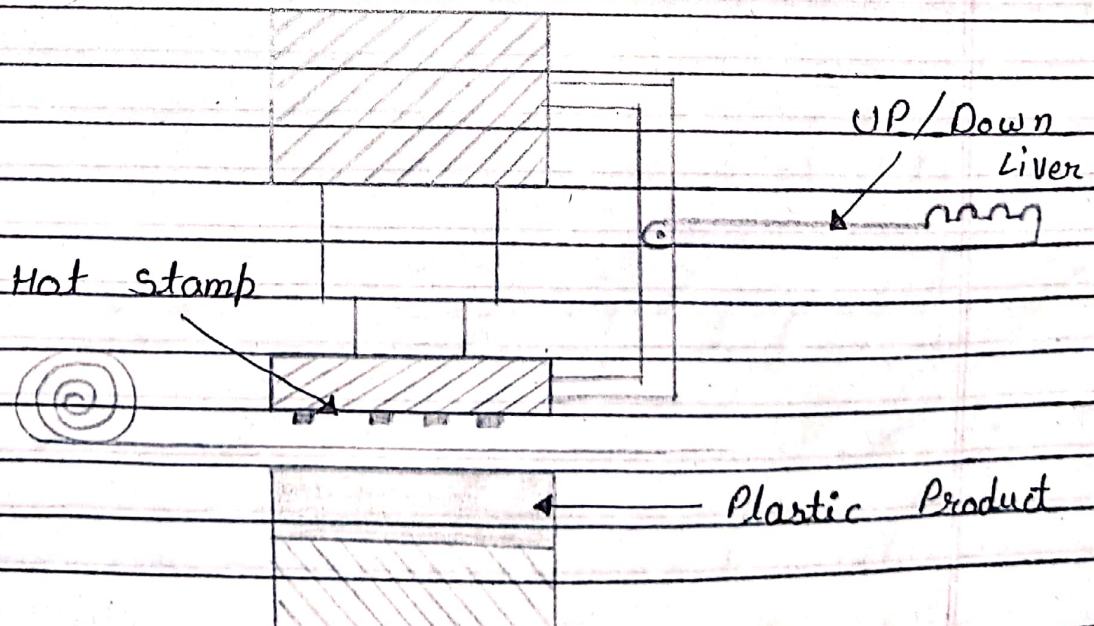

Flexographic Printing - यह विधि सबसे उपयोगी व खर्चीली Printing विधि है।
इस विधि का प्रयोग प्लास्टिक फिल्म पर Printing करने के लिए किया जाता है।
Biscuit खाद्य पदार्थों के पैकेट पर Flexographic Printing की जाती है।

Twin Screw Extruder →

- Two Screw rotating inside the barrel.
- Inter meshing type are more popular.
- Different models / Designs available.

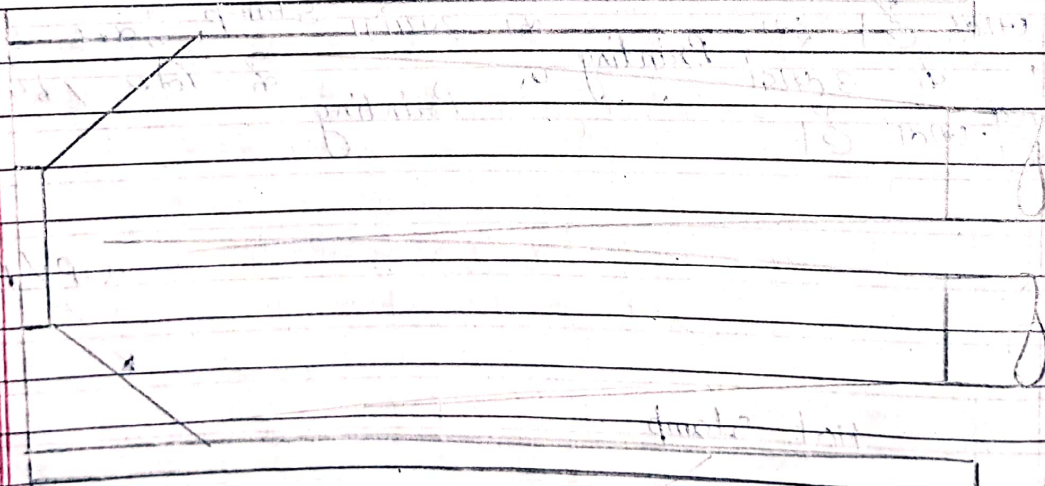

Basic Type -

minely used for preparation of master batches and colour concentrates

Co-Rotating Twin Screw used for Compounding all thermoplastic except PVC


Counter rotating preferred for PVC

Comparison between Co-rotating and Counter - Rotating

Co-Rotating	Counter-Rotating
- Both Screw either run Clock wise or anti Clock wise - more Complet Self wiping - less likly good of material stagnation - Better mixing - Total shear is more	- One Screw rotat Clock wise and other Anti-clock wise - less Self wiping - more likly of material stagnation - less then Co-Rotating - less Shear Comparing

Blown Film Extrusion - Upward Blown Film
Downward Blown Film

Upward Blown Film - HDPE, LLDPE, PVC, Nylon
Downward Blown Film - PP mainly uses to get
Clarity.

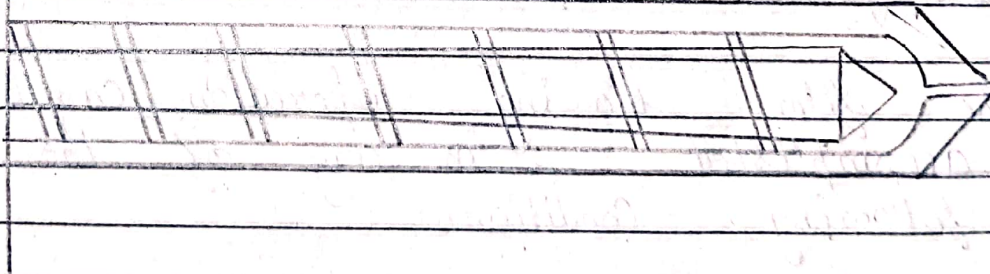

Melt emerging from extruder is inflated by air press.

Bubble is properly stabilized and cooled wound on the winder.

In Blown film extrusion a tube of plastic material is extruded out of the die while hot it is blown into a bubble then cooled.

The bubble is inflated by air pressure containing in between the die and the sealing provided by the nip roll.

The bubble is flated by the a pair of collapsible frames before it pass through the nip rolls.

The film blowing operation can be accomplished in any of the following conditions.

Horizontally to vertically and vertically down ward.


Choice of any one of the other of three methods is dictated

by the plastic material and process limitation.

The horizontal direction is very rarely use.

This process requires water quenching of the bouble for fast cooling which is rendered convenient by the position.

Sheet Extrusion :->

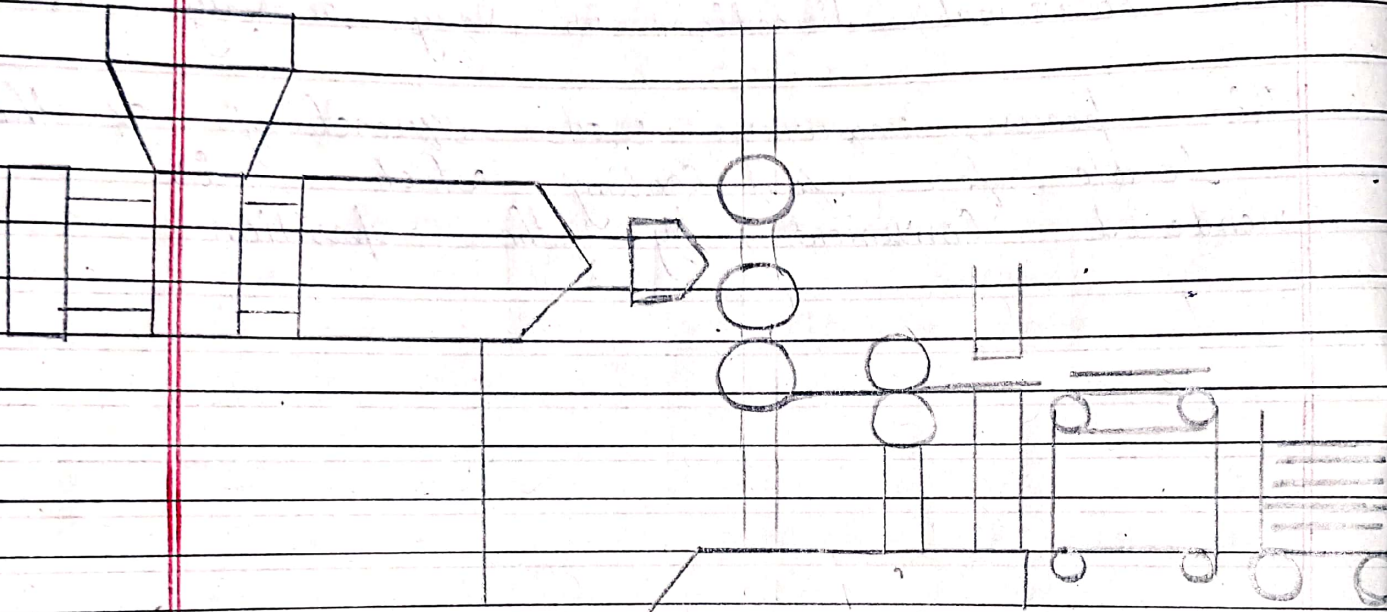

Sheet Extrusion विधि में पिघला हुआ material द्वारा "Slit Die" के माध्यम से Plastic Extruder है। इसके पश्चात् यह material सपाट सतह वाले Stainless steel के material सपाट सतह वाले rollers के मध्य से निकलती रहती है। इस पिसरी rollers पर चली जाती है। इसके पश्चात् material ठंडा Cooling होकर Sheet के रूप में बदल जाता है। इसके पश्चात् Hall off unit के Puller द्वारा खींचा जाता है। Pullers की मदद से खींचा जाता है। इसके पश्चात् इसके कारण Sheet की surface इसके finish बहुत अच्छी होती है। इसके पश्चात् Raiser Blade

द्वारा sheet रोल को इष्टित लम्बाई के अनुसार काट कर लिया जाता है।

Wire Insulation Extrusion $\rightarrow$

Wire Insulation की Extruder का प्रयोग विद्युत चालक Wire लिए किया जाता है। Plastic तथा Insulation तौल के Wire तथा Aluminium Wire की जाती है।


इस विधि में मुख्यतः PVC, LDPE तथा PP आदि material का प्रयोग किया जाता है।

Wire Insulation के प्रकार $\rightarrow$

i) Primary Insulation - इस विधि द्वारा धातु के वायरों पर Insulation किया जाता है।

ii) Secondary Insulation - इस विधि में पहले से ही Insulated दो या तीन वायरों को फिर से Insulated करके केबल बनाई जाती है। इस केबलों में सम्भावना कम होती है और ये Fault की टिकाऊ होती हैं।

Wire Insulation Process :->

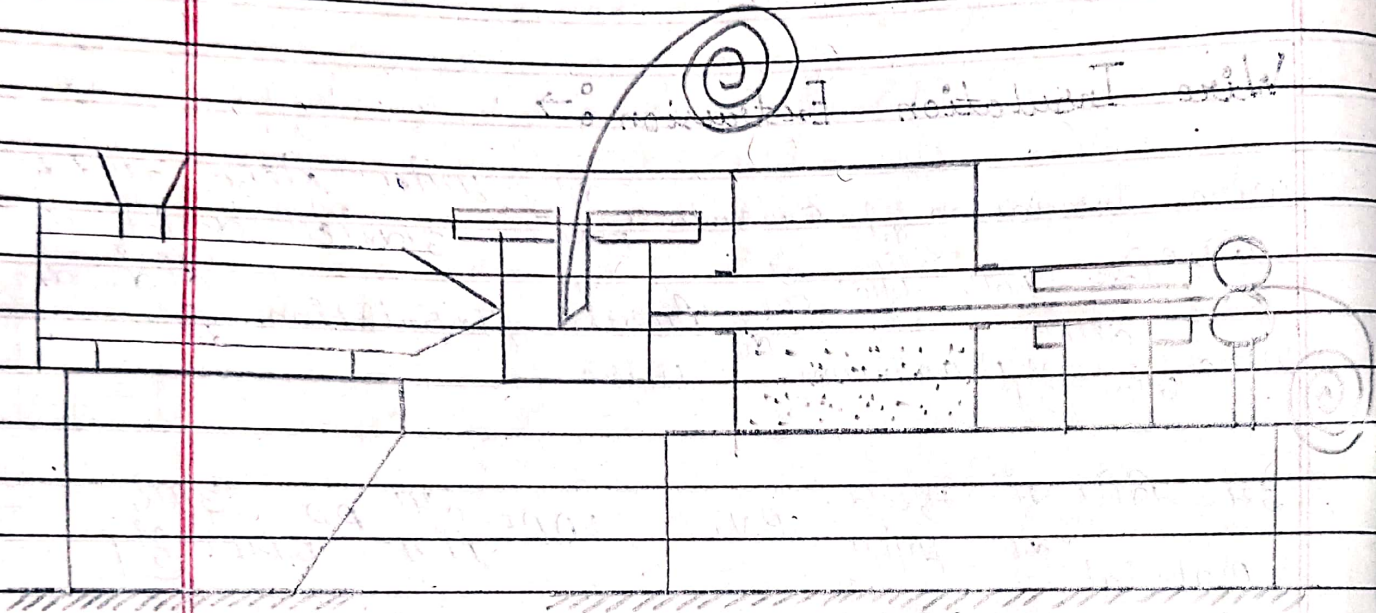

वायर Insulation Extension विधि में
 Type किया जाता है इस विधि में Die के एक
 सिरे से Non Insulated wire Die में प्रवेश
 करता है तथा Die को दूसरा
 सिरे Extender से जुड़ा रहता है। Die में से
 wire इसके Insulate परचात निकलता है।
 अन्दर Insulated wire है। - इसके ठंडा
 किया जाता है। - इसके परचात
 वायर की Spark testing की जाती है। एवं
 wind up की Roller से तैयार
 है wire को wind कर लिया जाता Insulated

Wire Coating की "Cross Head डी Die" का प्रयोग

Pipe / Tube Extrusion :->

Pipes are produced by horizontally extruding molten polymer through an annular opening into several sizing, cooling devices that stabilises the final dimensions. Die used in tube or pipe extrusion are -


- i) Straight through
- ii) Off set Die.

Working - सर्वप्रथम ^{मै.} ^{होप} ^{जा} ^{Row} ^{material} डाला जाता है। ^{Feed} ^{throat} के रास्ते से ^{Barrel} ^{मै.} ^{जाता है} ^{Band} ^{Heater} ताप से ^{Material} पिघल जाता है। ^{Screw} ^{Die} ^{की} ^{तरफ} ^{कर} ^{दिया} ^{जाता है} ^{material} ^{Die} ^{से} ^{Pipe} ^{का} ^{Push} ^{आकार} ^{लेकर} ^{बाहर} ^{निकलता है} ^{जिस} ^{रूप} ^{निश्चित} ^{नाप} ^{प्रदान} ^{करता} ^{है}। ^{Sizer} ^{से} ^{Sizer} ^{होकर} ^{Pipe} ^{sizing} ^{उसका} ^{unit} ^{आकार} ^{संत} ^{नाप} ^{स्थिर} ^{है} ^{जाता है}। ^{उसके} ^{पश्चात्} ^{की} ^{जाता} ^{Cooling} ^{Tank} ^{है} ^{उसके} ^{पश्चात्} ^{Cooling} ^{की} ^{जाता} ^{Printing} ^{Section} ^{द्वारा} ^{pipe} ^{पर}

Printing की जाती है इसके परचाट्टे Hall off है।
 unit द्वारा इसे रिखा जाता है।
 Cutter काट द्वारा pipe को इच्छानुसार लम्बाई में
 काट बिछा जाता है।

Die entry effect and exit effect -


Melt Fracture →

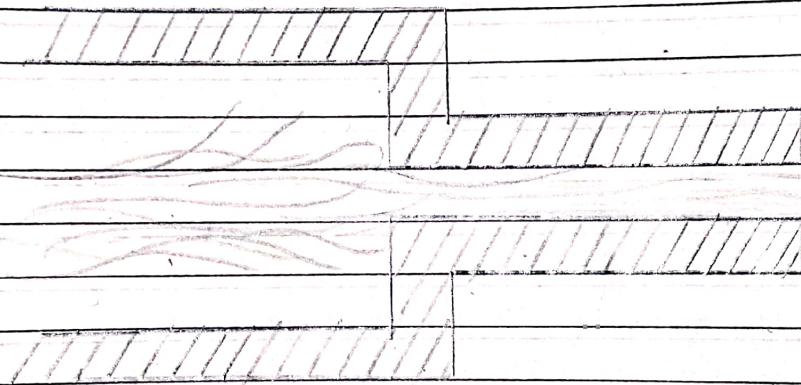

- It is a Die entry effect
- In any Converging flow there are tensile and shear forces.
- If Tensile stress become large and if they exceed the desirable smooth laminar flow is lost completely.
- The extrudate emerging from the die exit will be of irregular shape the phenomena is called melt fracture.

E-TINU

Shark skin and Bombing effect →

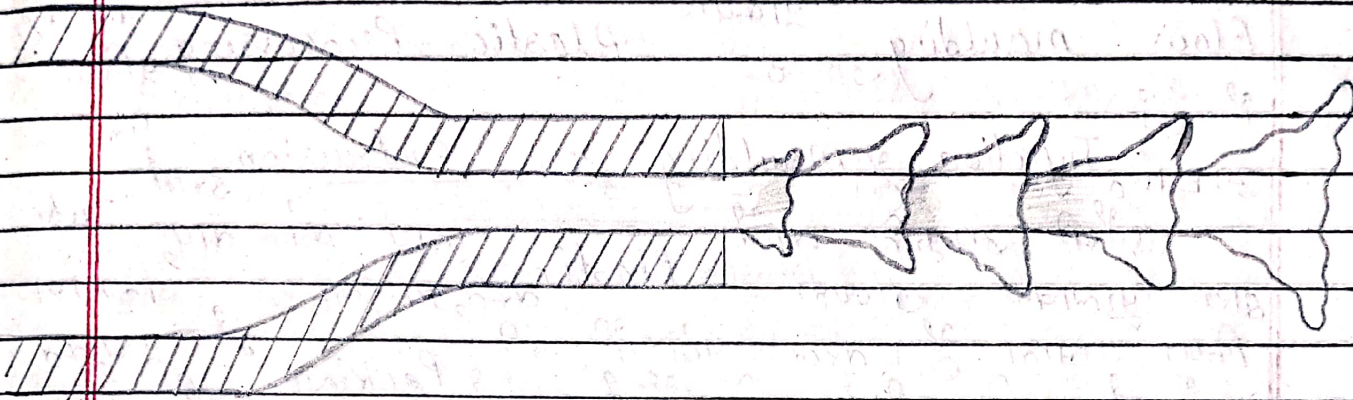

- Roughening of the surface of the extrudate
- The melt as it proceed along the die channel has a velocity profile with maximum at the centre and zero at the wall.
- As it leaves the die lips the material at the wall has to accelerate to the velocity at which the extrudate is leaving the die
- This generates the tensile stress and if the stress exceeds tensile strength the surface rupture causing the visual defect (Shark skin).
- If the conditions causing Shark skin become more intensive

e.g. - Pressure at the extruder become excessive than it is called Bombing effect.

UNIT-3

Blow moulding -

Blow moulding प्रक्रिया Plastic Processing प्रक्रिया की वृत्त है जो उद्योग पर आधारित Injection moulding or Extrusion इसमें जैसी आकृति वाले पदार्थ को वायु Tube द्वारा फुलाकर खाँखली Plastic वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तरल पदार्थों की भी प्रयुक्त होती है, डिब्बीयों, खिलौनों, कंटेनरों आदि का निर्माण करने में Blow moulding का प्रयोग किया जाता है।

इस विधि में प्रमुखतः HDPE, LDPE, PP, PVC, PC एवं PET आदि Plastic material का प्रयोग किया जाता है।


Blow moulding विधि के प्रकार -

उद्योग में निम्न प्रकार की प्रयोग किया जाता है। Blow moulding विधियों का

- 1) Extrusion Blow moulding → Extrusion Blow विधि Blow moulding की सरलतम विधि है। इसके अन्तर्गत Extruder द्वारा पिघलाकर Plastic material रूपान्तरण फिर इस Parison को Tube रूप में कर लेंगे। फुला कर mould उत्पाद को अन्दर हवा द्वारा आकार दे दिया

जाता है इस विधि में प्रमुखतः Commodity Plastic का प्रयोग होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं।

i) Extruder → Extrusion Blow moulding में आवश्यक एवं मुख्य भाग Extruder होता है। Extruder का कार्य Plastic material निकालना होता है।

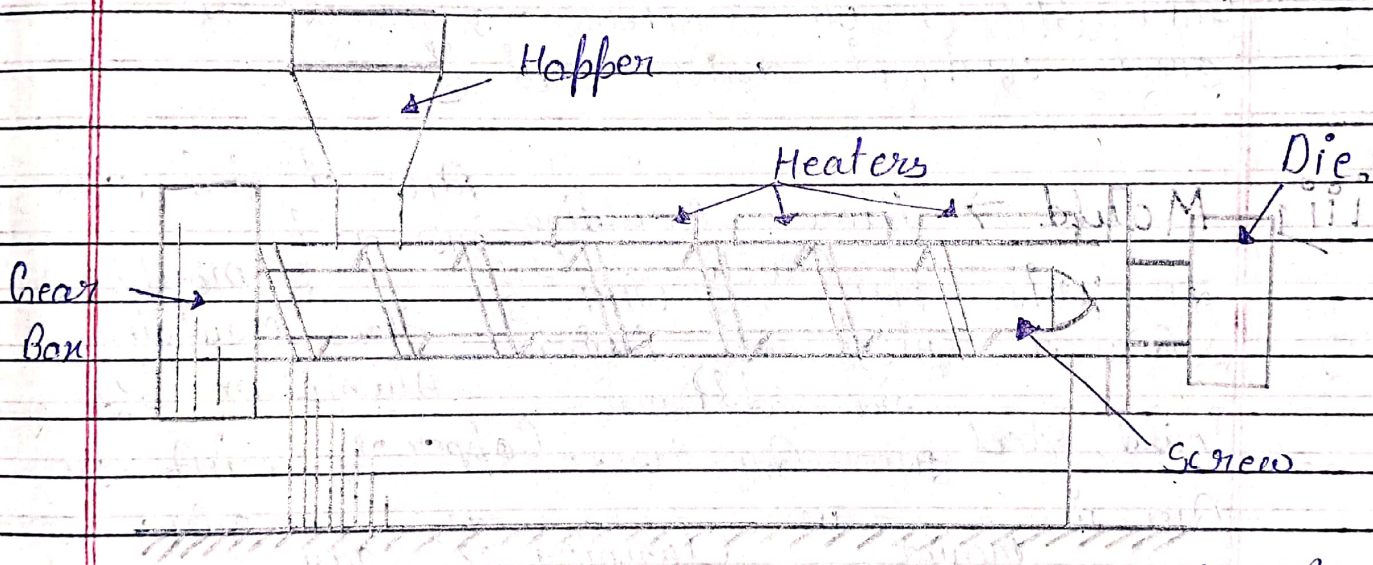


ii) Die → Extrusion की Blow moulding विधि में ही Die होती है। Down word होता है। Die का प्रमुख कार्य Plastic material को पिघलाकर Tube नुमा आकृति बनाना होता है। इस विधि में प्रमुखतः दो प्रकार की Die का प्रयोग किया जाता है।

- Center Feed Die → Center Feed Die का Tarpedo Head Die कहा जाता है। Spider Head Die

है। इस प्रकार की Die का प्रयोग अत्यधिक ऊँचा संवेदनशील Plastic जैसे PVC की Processing के लिए किया जाता है।

- Side Feed Die → Side Feed Die का Pin कहा जाता है। इस प्रकार की Die का प्रयोग LDPE, HDPE एवं PP की Processing के लिए किया जाता है। पदार्थ हीन है जो अत्यधिक ऊँचा पर भी अपने गुणों को बनाए रखता है।


iii) Mould → Blow moulding विधि में दोनों तरफ का प्रयोग किया जाता है। Cavity भाग वाला mould विधि में मौल्टी का निर्माण। Blow moulding mild steel एवं बैरलियम Aluminium के द्वारा किया जाता है। Copper है क्योंकि इस विधि में mould पर Clamping का Load अधिक नहीं पड़ता है।

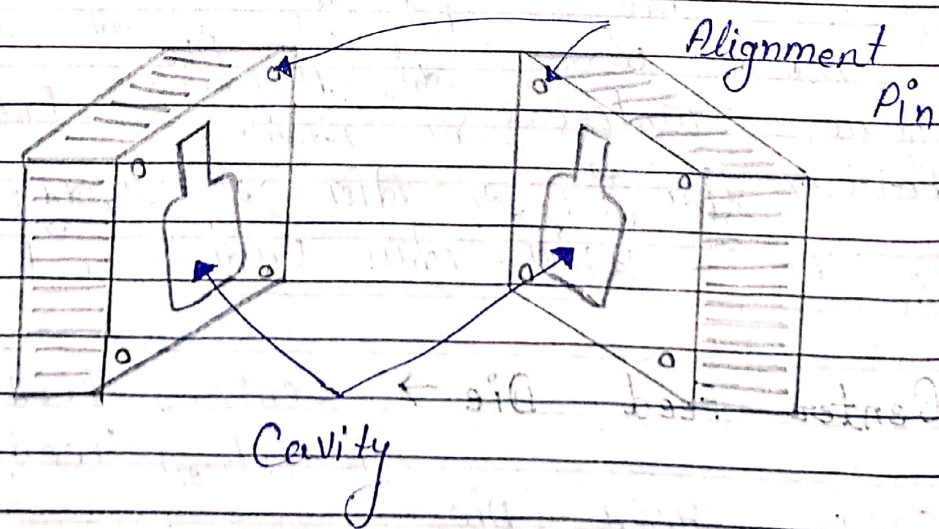


iv) Ejection System → Blow moulding में Ejection का प्रयोग किया जाता है। जो कि Steeper की आकृति का होता है। और वस्तु उत्पादन Ring के पश्चात् वस्तु को सटक से नीचे गिराता है।

v) Blowing System → Blow moulding विधि में उत्पाद का फूलाने के लिए Air की Compressor की हवा का प्रयोग किया जाता है। Station पर पहुँचती Blow Pin के माध्यम से Blowing का होता है -

• Top Blow → इस विधि में Blow pin ऊपर की तरफ होती है एवं वजन वाला उत्पाद की गर्दन भी ऊपर की तरफ ही होती है।

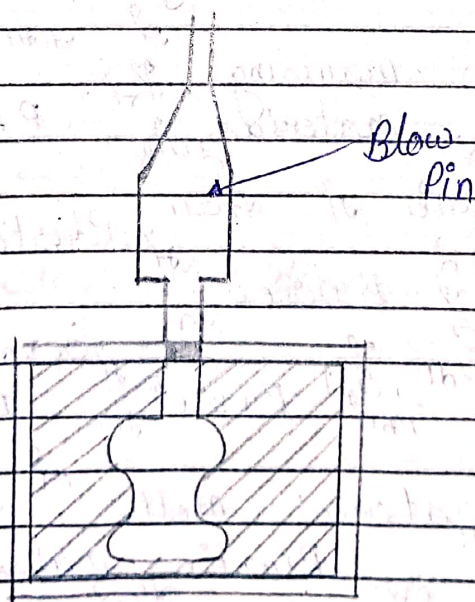

- **Bottom Blow** → इस विधि में Blow Pin नीचे की ओर की विपरीत दिशा में होती है। Die खोलने वाले उत्पाद की गर्दन भी नीचे की तरफ होती है।

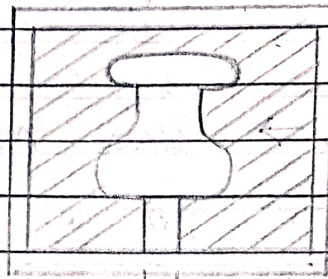


Blow Pin

Extrusion Blow Moulding की कार्य विधि -

Extrusion Blow moulding में सामान्यतः Commodity Thermoplastic material जैसे PP, PE, PVC का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कच्चा Plastic material Hopper के रास्ते Barrel में आता है। Barrel में Screw से Die की तरफ Push करता है। Barrel में material गरम होता है। Plastic material melt की Temperature से होकर Die द्वारा Plastic material mandrel निकलता है। Die material की आकार

द्वारा ^{हो} Parison के रूप में बाहर निकलती है। इस Parison को Parison में बंद कर दिया जाता है।
Parison से mould की सहायता से फूला
दिया जाता है। Blow Pin फूल कर Parison mould
का आकार ले लेता है। बने हुए Parison mould उत्पाद
को Steepar की सहायता से अलग कर लिया जाता
है तथा उत्पाद की finishing कर ली
जाती है।


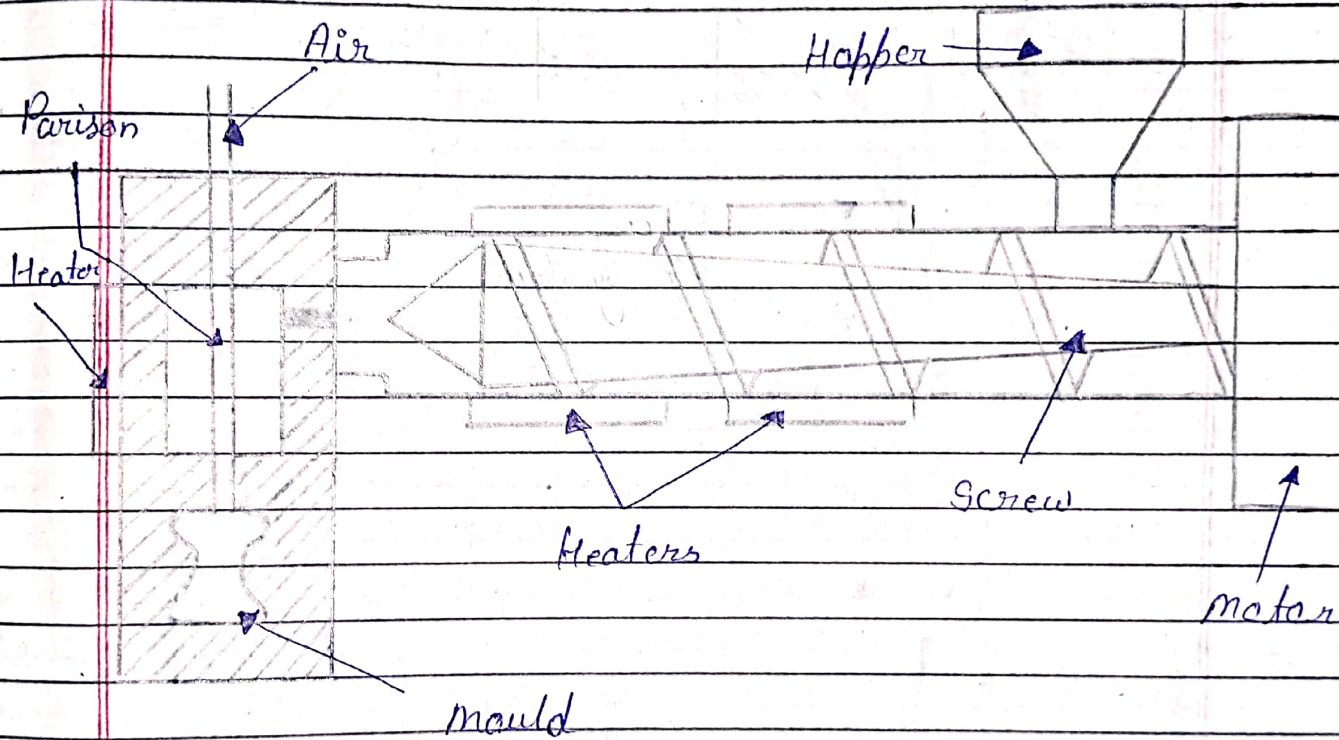


Extrusion Blow Moulding के प्रकार →

Extrusion Blow moulding दो प्रकार की होती है।


A] Continuous Extrusion Blow Moulding → इस प्रकार की विधि में पहले Extruder द्वारा Parison का निर्माण किया जाता है। इस Parison को Blow Pin

द्वारा फुलाया जाता है। फूल कर आकार ले लेता है इस Parison विधि में Blow Pin तथा Parison Station साथ ही होते हैं।

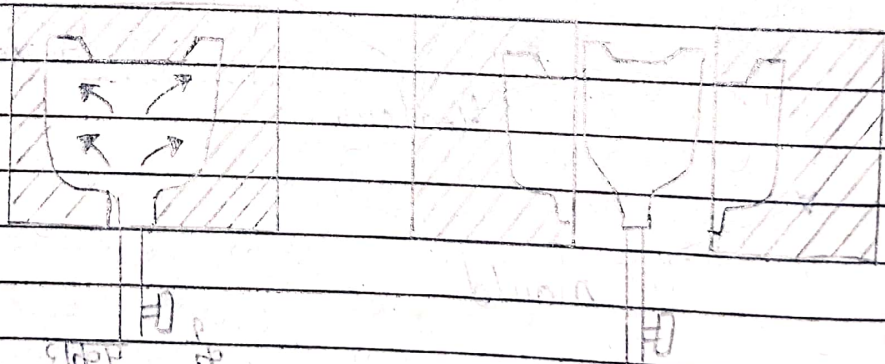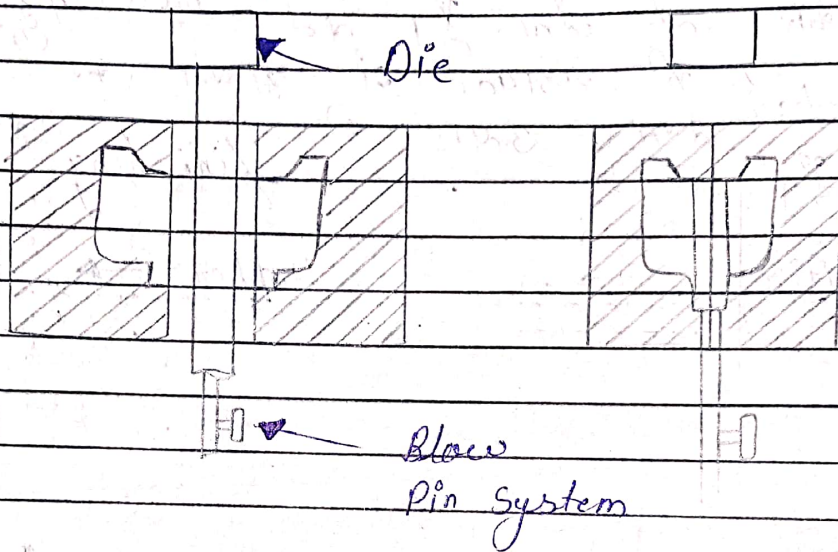


B) Intermittent Extrusion Blow Moulding →
इस विधि में भी निर्माण किया जाता है। Extruder द्वारा Parison का निर्माण होता है। लेकिन इसमें Parison निर्माण अलग - अलग Blowing Station अलग - अलग

होता है। Die द्वारा Parison निर्माण होता है तथा
Mould बन्द हो जाता है। बन्द होकर
Mould पर Blowing station पर पहुँचता है। यहाँ
आकार ले लेता Parison है। फूल कर Mould का

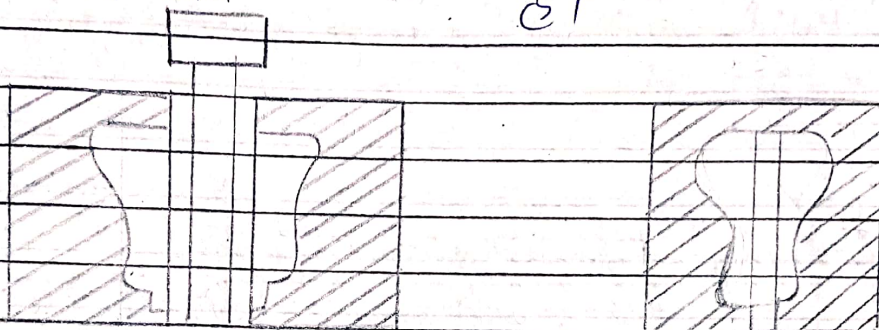


Parison station - mould close

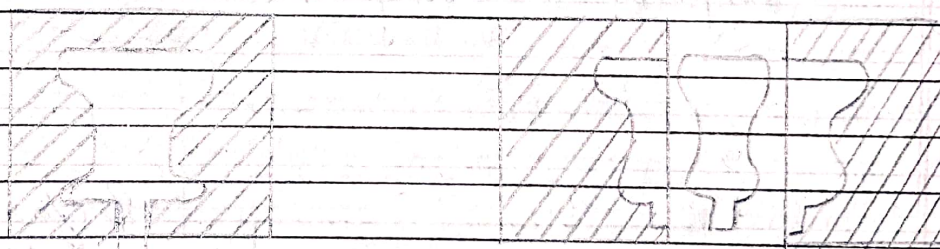


Blowing station Ejection station

2] Injection Blow Moulding → जिस प्रकार Extrusion
विधि में Extruder का प्रयोग होता है। Parison उसी प्रकार
विधि में Injection Moulding का प्रयोग होता है। इस
निर्माण किया जाता है। इस Preform को
Mould के मध्य रखकर Preform फूलता जाता है।


राम रंज मुखारम
आकार ल - लता
निर्माण हो जाता है। रंज विधि में Product का
PP, PVC, PMMA, PET रंज का निर्माण किया Plastic material
है।

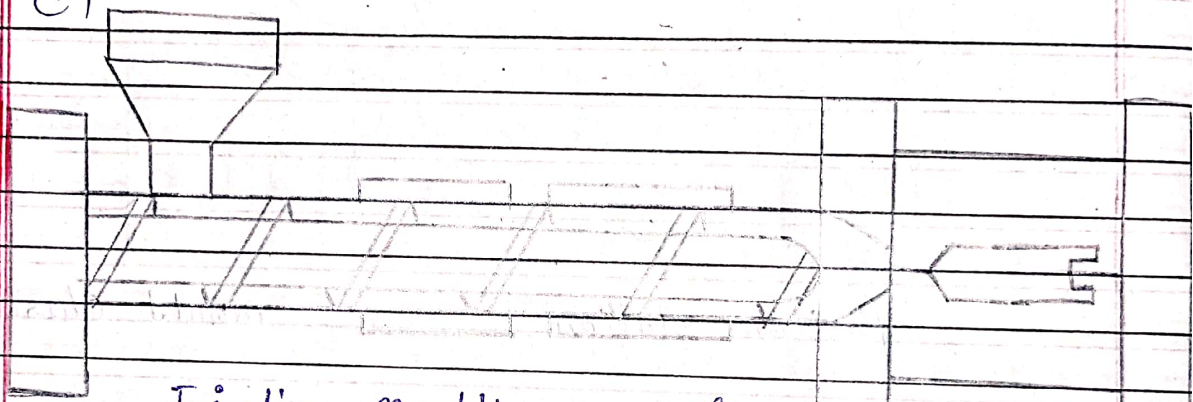

Injection moulding machine mould

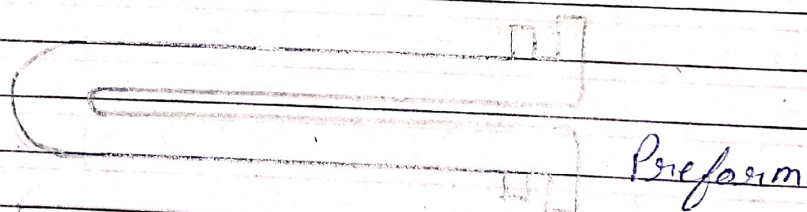

Preform

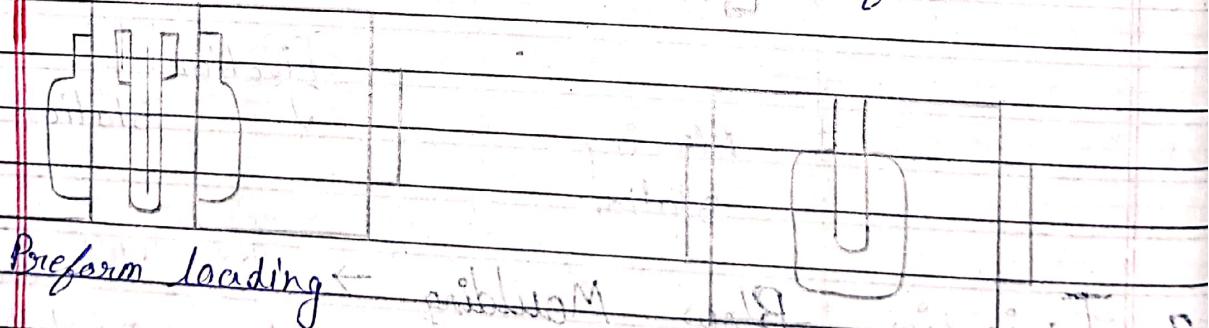


Preform loading

Mould close



Blow

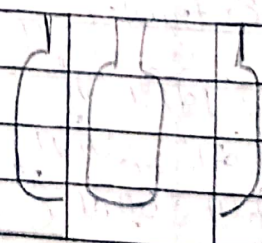

Ejection

Advantages →

- इस विधि के उत्पादों की गार्दन की *finishing* बहुत अच्छी होती है।
- इसमें बने उत्पादों की *Surface Quality* बहुत अच्छी होती है।
- *Multy Cavity mould* का प्रयोग किया जाता है।
- इस विधि द्वारा बिना *Scrap* एवं *weld line* के *Product* बनता है।
- इस विधि द्वारा बने उत्पाद बहुत हल्के भी बनाने जा सकते हैं।

Injection Blow moulding की कार्य विधि →

Injection Blow moulding विधि में वस्तु निर्माण के लिए *Screw Type* का *Injection moulding machine* का प्रयोग किया जाता है। *Product* का रंग भी *Preform* पर निर्धारित करता है। *Injection moulding* में *Pigment* या *master Batch* मिलाकर *material* का *Preform* बना लिया जाता है। इसके पश्चात् *Preform* को *Blow moulding station* में *Heat* देकर गर्म किया जाता है। *Blow moulding* में *Preform* को रखकर मूलानुसार *Preform* का *mould* बनाया जाता है। एवं उसके पश्चात् *Compressor* का हवा देकर *Preform* को फुलाया जाता है।

जिससे वह mould का आकार ले लेता है। इस प्रकार Injection Blow moulding विधि द्वारा वस्तु निर्माण किया जाता है।

Extrusion ^{संव} Injection Blow Moulding ^{में}
अन्तर →

Extrusion Blow
moulding

इस विधि में ^{Extrusion} को फुलाकर उत्पाद बनाया जाता है।

इस विधि द्वारा हंडल वाली बोतलों एवं ^{Cane} का निर्माण किया जा सकता है।

इस विधि में ^{Tool} व उपकरणों की लागत कम होती है।

इस विधि में उत्पाद के नीचे की तरफ का निर्माण होता है। ^{Tail}

इस विधि में ^{Extruder} की मुख्य भूमिका होती है।

Injection Blow
Moulding

इस विधि में ^{Injection} को फुलाकर उत्पाद बनाया जाता है।

इस विधि द्वारा हंडल वाली बोतलों एवं ^{Can} का निर्माण बिना ही किया जा सकता है।

इस विधि में ^{प्रयुक्त} Tool एवं उपकरणों की लागत अधिक होती है।

इस विधि में ^{Injection} उत्पाद के नीचे की तरफ का निर्माण नहीं होता है। ^{Tail}

इस विधि में ^{Injection Blow} moulding machine की मुख्य भूमिका होती है।

Stretch Blow moulding

Stretch Blow moulding विधि द्वारा काँचा की Product निर्माण किया जाता है। Stretch का मतलब खिंचाव होता है। अर्थात् Parison की Stretch या Preform को खिंच कर फूलाया जाता है। इस विधि में PP, PS, SAN material का प्रयोग किया जाता है जिस तापमान पर Preform को खिंच कर फूलाया जाता है उसे Parison Orientation Temp. कहते हैं।

विभिन्न Plastic को Orientation Temp अलग होता है।

Stretch Blow moulding दो प्रकार की होती है

1. Injection stretch Blow moulding
2. Extrusion stretch Blow moulding.

Gas assisted injection Moulding - Gas assisted injection

moulding is a moulding process where an inert gas is injected in to the melted plastic pushing it further in to the mould and resulting in hollow parts.


Advantages -

- This process form hollow part that are cheaper then traditionally injection moulded parts.
- moulded part also cools faster in this process.
- There is usually less shrinkage as the thick wall section are hollow.


Some of the benefits of this process are -

- Thicker parts
- Low clamp force
- Light weight products
- No shrink mark


- 1) Melt Injection - A forced, short volume of polymer melt is injected into the mould cavity.

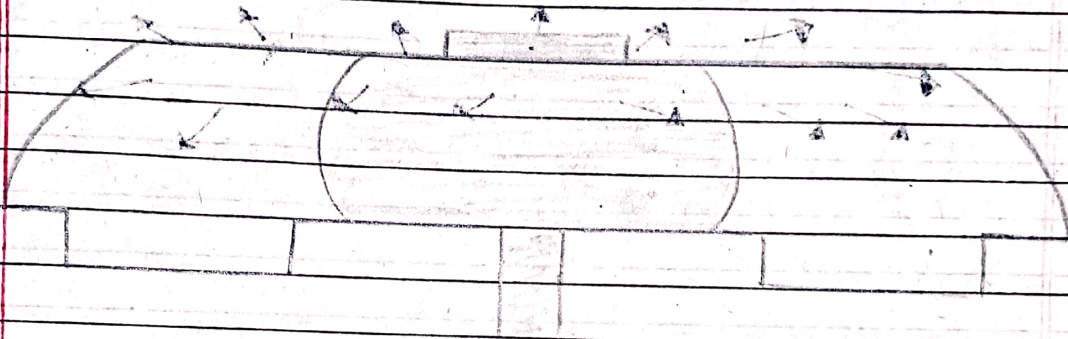


- 2) Gas Injection - Compressed gas is injected into the core of the melt. The gas displaces the melt causing the melt to fill the cavity.

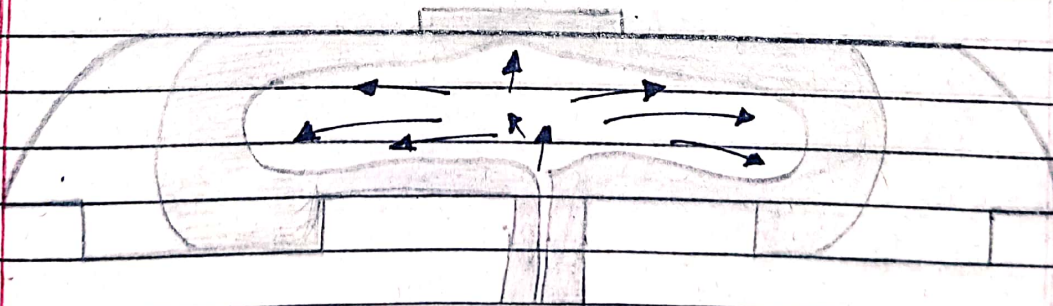

3) Packing Phase - After filling packing is accomplished by maintaining the gas pressure.

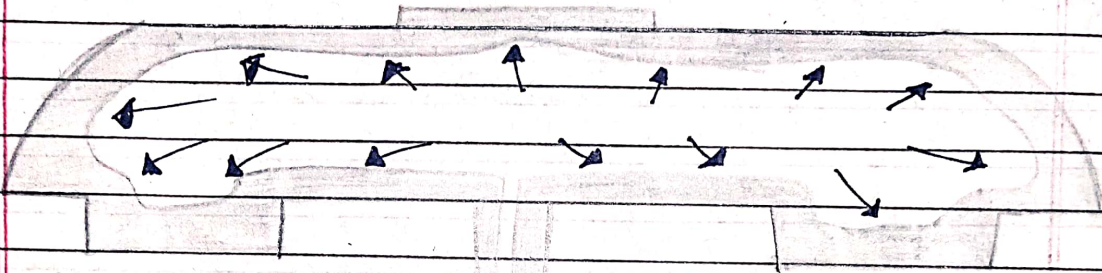



4) Part Ejection - The compressed gas is vented before the part is ejected.

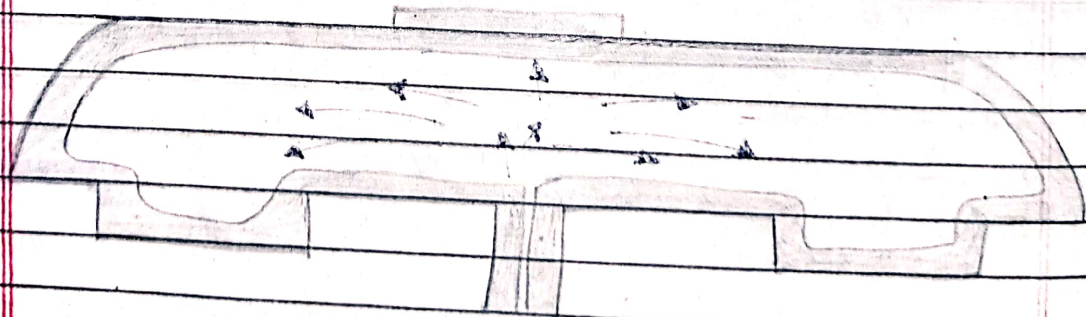

Cass assist Injection moulding is a variation of Conventional Injection moulding that can be easily refitted to an existing Injection Press by the addition of an auxiliary gas unit. The usual injection of molten plastic is assisted by the introduction of Pressurized gas [usually Nitrogen] in to the mould. The gas produces a bubble which pushes the plastic into the extremities of the mould creating hollow section as the bubble propagates.

Dis - advantages →

- This moulding technique is very difficult to apply to multi cavity moulds
- Specially if the cavity sizes are a similar
- Clear or transparent plastic material are an Inappropriate option for this technique as the cosmetic appearance can deteriorate.

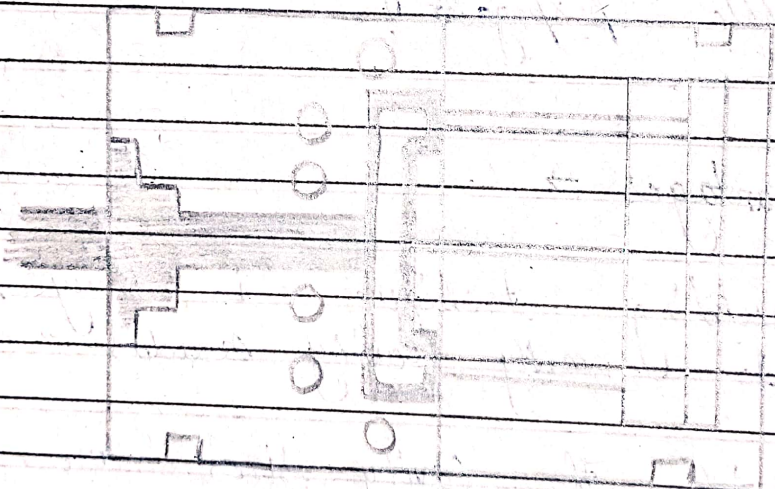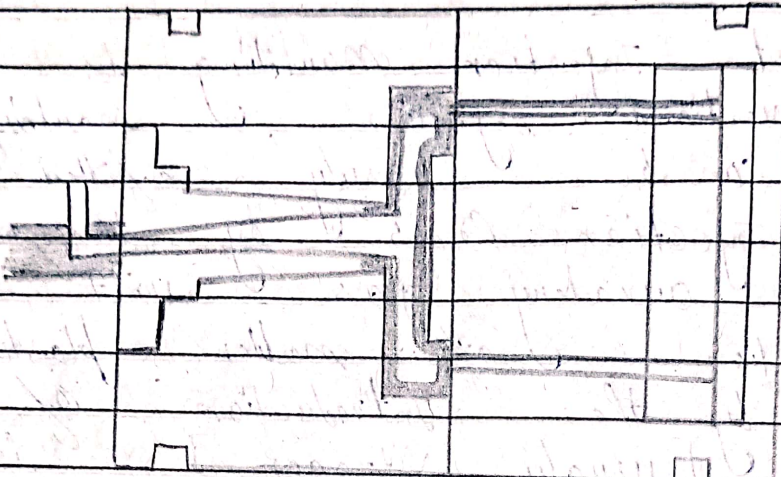

Q. What is injection moulding? Write the main difference between manual, Semi automatic and fully automatic machine.

Injection moulding - Solid wide, knock, flat Product is made like bucket, automobile and Industrial parts by injecting thermoplastic material in to a closed mould which is relatively cold.

• Manual → manual injection moulding machine में उत्पाद की material डालने से निकालने तक का समस्त कार्य mould करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।


• Semi automatic → Semi automatic machine में लेकिन फिर भी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। machine की देखरेख करने के लिए।

• Fully automatic → Fully automatic machine की आवश्यकता operate नहीं करने के लिए होती है। worker या एक कर्मचारी ही 10 से 15 machine को operate कर सकता है। कम समय Fully automatic machine के उपयोग से अधिक Product बनाया जा सकता है।

Cushion $\rightarrow$ पिछले दूर प्लास्टिक material
 करने के बाद mould में Inject
 सामन की Barrel Screw भर
 जाता है Extra material उसी ही
 Cushion कहते हैं

लिख Cushion तथा mould की पूरी तरह भरने के
 के लिए आवश्यक Short - Short की रोकने
 होता है।

सामान्यतः Cushion 3-6 mm का रखा जाता है।

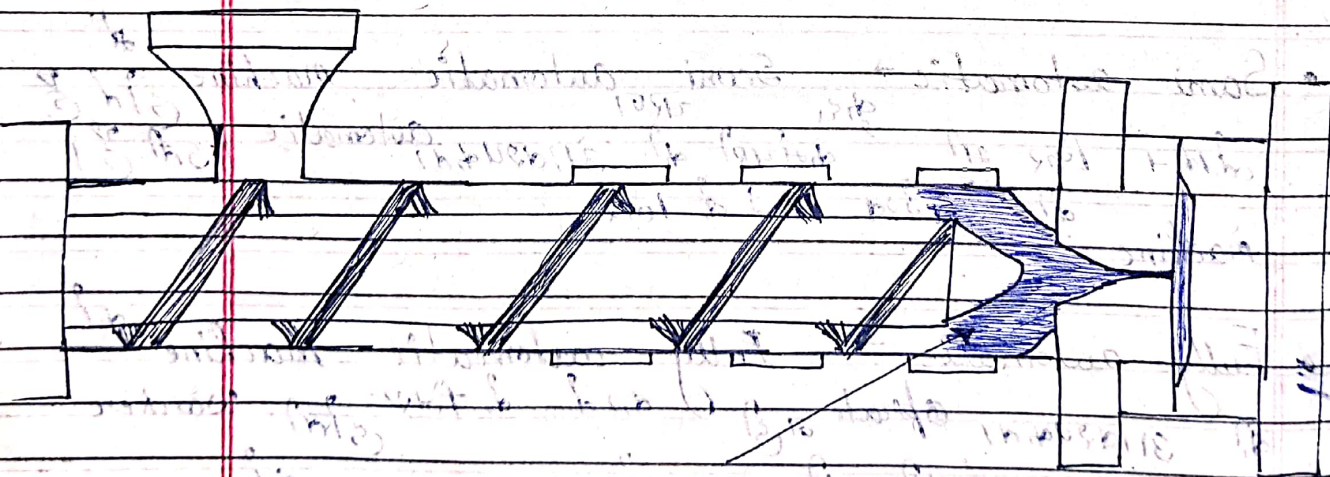

Cushion

Die Swell $\Rightarrow$ Extrusion Process में Die सामान्य घटना है। जब Swell एक रक द्रव के रूप में से बाहर Viscoelastic material आता है तो Die से का व्यास आमतौर पर Die के व्यास से Extruded बड़े होता है। इस Die Swell, Extruded Swell कहते हैं।

