

मेट्रोलॉजी-परिचय

(Introduction of Metrology)

1.1 परिचय (Introduction)

विश्व के कई देशों के साथ-साथ अपने देश भारत में भी औद्योगिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। एक ओर उत्पादकता में अपार वृद्धि हुई है एवं उत्पाद (product) के गुण-स्तर (quality) में काफी सुधार हुआ है। दूसरी ओर रोज नये-नये उत्पाद भी बनाये जा रहे हैं जिस कारण अपने उत्पाद के गुण-स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (international level) पर बनाये रखने के लिए उसमें लगातार सुधार की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने के लिए उत्पाद की उत्पादन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत समय-समय पर उसका मापन एवं निरीक्षण (measurement and inspection) करना जरूरी होता है।

उत्पाद के मापन एवं निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के मापन यन्त्रों (measuring instruments) का उपयोग एवं प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार की मापन विधियाँ अपनायी जाती हैं। व्यावसायिक रूप से जो मापन तथा निरीक्षण कैलिब्रेशन् आदि में किया जाता है, उसमें मापनिकी, मापन यंत्र एवं माप-विज्ञान (metrology) का काफी महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मापन यन्त्रों एवं मापन विधियों का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि निर्मित वस्तु का उत्पादन-मूल्य सीमा से अधिक न बढ़ने पाये अर्थात् बाजार के अनुरूप हो तथा उत्पादन में समय भी ज्यादा न लगने पाये।

किसी उत्पाद का निर्माण करने के लिए उत्पाद को कई चरणों जैसे उत्पादन-प्रक्रिया, डिजाइन, प्रोडक्शन, निरीक्षण, एसेम्बली तथा टेस्टिंग आदि के दौर से गुजरना पड़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में उस प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों यानि टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इन्जीनियर आदि को माप विज्ञान (metrology) का भली-भाँति ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि बने वाले उत्पाद की गुणवत्ता (quality) निर्धारित मानकों (standards) के अनुसार हो।

उत्पाद को बनाने के लिए सर्वप्रथम उस उत्पाद की डिजाइन को ड्राइंग (drawing) के रूप में प्रिन्ट कर लिया जाता है। उस ड्राइंग को निर्धारित मानक के अनुसार बनाया जाता है। उत्पाद के सभी साइज को ड्राइंग पर विभिन्न विमाओं (dimensions) द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे—लम्बाई के माप मिमी० या इंच में, कोण के माप डिग्री एवं मिनट में, तापमान का माप डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में, उत्पाद के पदार्थ की कठोरता (hardness), संहति (mass), इत्यादि। इन्हीं विमाओं एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही किसी उत्पाद का निर्माण किया जाता है।

किसी वस्तु या उत्पाद का निर्माण करने के लिए उसके निर्धारित मानकों तथा उसकी टॉलरेन्स (tolerance) एवं छूट (allowance) के अनुसार उत्पाद को बनाया जाता है। उत्पाद प्रक्रिया में लगे कार्मिक के द्वारा जरूरत पड़ने पर उत्पाद की विमाविवरणों (specifications) में परिवर्तन भी कुछ सीमा तक किया जा सकता था। परन्तु आधुनिक युग में नई-नई आधुनिक मशीनों जैसे—स्वचालित नियन्त्रण (automatically controlled) मशीन औजारों (machine tools), NC मशीन, CNC मशीन तथा नये-नये मापन यन्त्रों के सहयोग से उत्पाद को आसानी से बनाया जा सकता है तथा उसकी माप को अति सूक्ष्म (high accuracy) स्तर तक मापा जा सकता है। इस प्रकार से बने उत्पाद उच्च परिशुद्धता (accuracy) वाले होते हैं तथा उनके माप में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।

इस प्रकार आधुनिक युग में अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसकी उच्च परिशुद्धता के स्तर को बनाये रखने के लिये मापन के क्षेत्र में विकसित नये-नये यन्त्रों एवं पद्धति को प्रभावशाली रूप से समझने एवं अपनाने के लिए माप विज्ञान (metrology) को समझना एवं जानना अति आवश्यक है।

इन्हीं अपग्रेडेड (upgraded) पद्धति (system) द्वारा उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है तथा उसकी विमाओं में किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस पुस्तक में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले विभिन्न मापन-यन्त्रों तथा उनकी मापन-विधियों का विस्तृत एवं सरलतापूर्वक वर्णन किया गया है।

1.2 मापनिकी (Metrology)

इन्जीनियरी में किसी उत्पाद का निर्माण करने के लिए उस उत्पाद को निर्धारित मानकों के अनुसार इस प्रकार बनाया जा सकता है। मापनिकी का अर्थ है, मापन यंत्रों का उपयोग करके किसी उत्पाद की गुणवत्ता (high accuracy) वाली हो तथा उसका गुण स्तर (quality) निर्धारित करने के लिए उसको निर्माण के दौरान ही जांचा जाता है। उच्च परिशुद्धता (high accuracy) वाली हो तथा उसका गुण स्तर (quality) निर्धारित करने के लिए उसको निर्माण के दौरान ही जांचा जाता है। उच्च परिशुद्धता (high accuracy) वाली हो तथा उसका गुण स्तर (quality) निर्धारित करने के लिए उसको निर्माण के दौरान ही जांचा जाता है।

अतः "इन्जीनियरी का वह विषय जिसके अन्तर्गत मापन को मापन-इकाइयों (standard units of measurement) मापन यंत्रों (measuring instruments), उपकरणों (apparatus) तथा मापन विधियों (measuring methods) के विषय में अध्ययन किया जाता है, मापनिकी (metrology) कहलाता है।"

दूसरे शब्दों में "मापनिकी इन्जीनियरी का ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, उपकरणों व मापन विधियों का गहन अध्ययन किया जाता है।"

1.2.1 मापनिकी का कार्यक्षेत्र (Scope of Metrology)

इन्जीनियरी के क्षेत्र में किसी उत्पाद के बृहद् उत्पादन के लिए मापनिकी का ज्ञान व कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। अतः मापनिकी के कार्यक्षेत्र को निम्न पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है—

1. निरीक्षण के लिये (For Inspection)
2. उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिये (For control of manufacturing process)
3. विभिन्न श्रावकों के मापन के लिये (For measurement of different parameters)
4. मापन यंत्रों के अनुक्षण एवं अंशान्कन के लिये (For maintenance and calibration of measuring instruments)
5. मशीनी औजारों के संरक्षण के लिये (For alignment of machine tools)

1. निरीक्षण के लिये (For Inspection)—इन्जीनियरी में किसी उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन (mass production) होने पर उस उत्पाद के प्रत्येक अंग एवं प्रत्येक उत्पाद का साधारण तरीके से माप लेना सम्भव नहीं होता है अतः उत्पाद का गुणस्तर निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखने के लिये कुछ विशेष मापन यंत्रों व मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—गेज (gauges), तुलनित्र (comparators) आदि। इनके प्रयोग से हमें उत्पाद की यथार्थ तुलनात्मक मापन सिलता है तथा मापन में लगने वाले समय की वृद्धि भी होती है। बृहद् उत्पादन (mass production) की दशा में एक ही तरह के उत्पाद समूह (lot) में से कुछ उत्पाद (randomly) लेकर गेज आदि विशेष मापन यंत्रों से उसकी माप लेकर उसका निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। इस तरह से उत्पाद समूह (lot) के निरीक्षण की इस विधि को सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण (Statistical Quality Control) कहते हैं।

2. उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिये (For Control of Manufacturing Process)—उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिये मापनिकी के निरीक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण (Statistical Quality Control) के सिद्धान्त का प्रयोग इसके लिये सर्वोत्तम होता है। इसके लिये किसी उत्पाद के बृहद् उत्पादन (Mass Production) के समूह (lot) में से कुछ उत्पाद (randomly) उठाकर उनका परीक्षण व निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण व उपरान्त प्राप्त मापों से उस उत्पाद का नियन्त्रण चार्ट (control chart) तैयार कर लिया जाता है। तैयार नियन्त्रण चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि उस समूह या अन्य समूह के उत्पाद का कोई प्रक्रम नियन्त्रण में है या नहीं।

3. विभिन्न श्रावकों के मापन के लिये (Measurement of different Parameters)—किसी उत्पाद के मशीनिक सतहों के विभिन्न श्रावकों (Parameters) जैसे—कोण (Angle), गोलियता (Roundness), सतह रूक्षता (Surface Roughness), गियर (Gear), टेपर (Taper), पेंचवृद्धि (Screw threads) आदि के मापन के लिये मापनिकी का प्रयोग होता है।

4. मापन यंत्रों के अनुक्षण एवं अंशान्कन के लिये (For maintenance and calibration of measuring Instruments)—किसी भी मापन यंत्रों की यथार्थता (Accuracy) बनाये रखने के लिये उस यंत्र का अनुक्षण व अंशान्कन करना आवश्यक होता है। इसके लिये समय-समय पर यंत्रों का अनुक्षण व अंशान्कन किया जाता है तथा उसका फ़िक्स्ड चार्ट भी बनाया जाता है जिसका अध्ययन मापनिकी में किया जाता है।

5. मशीनी औजारों के संरक्षण के लिये (For alignment of machine tools)—किसी उत्पाद की यथार्थता मशीन-औजारों की यथार्थता पर निर्भर करती है तथा मशीन-औजारों की यथार्थता उनके विभिन्न अवयवों के संरक्षण (alignment) पर निर्भर करती है।

अतः उत्पाद के गुणस्तर को बनाये रखने के लिये मशीन-औजारों की स्थापना (installation) एवं परिवर्तन (operation) के समय उसका संरक्षण परीक्षण (alignment test) करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिये मापनिकी (metrology) की सहायता ली जाती है। इन संरक्षण परीक्षणों के द्वारा मशीन बेंड, टेपर, मियण्डल, लिट्ट आदि के संरक्षण की जाँच की जाती है।

1.2.2 मापनिकी के उद्देश्य (Objectives or Purpose of Metrology)

इन्जीनियरी के क्षेत्र में मापनिकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. किसी उत्पाद (product) को वांछित यथार्थता (accuracy) के साथ उत्पादन करने में उसके मापन में कम से कम लागत (cost) आना।
2. कार्य विशेष के लिये सही एवं उपयुक्त मापन-यंत्र का प्रयोग करना।
3. मापन में अपनायी जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण (standardization) करना।
4. प्रयोग किये जाने वाले मापन यंत्रों द्वारा मापने के लिये सही प्रक्रम (process) की जानकारी करना तथा उस प्रक्रम की दक्षता (efficiency) निकालना।
5. मापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न गेजों (gauges) एवं फ़िक्सचरों (fixtures) के अलावा कार्य विशेष के लिये अलग से गेजों एवं फ़िक्सचरों की डिजाइन को तैयार करना एवं उसका उपयोग करना।
6. निरीक्षण के समय मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझना एवं उसका हल यथासम्भव उसी समय एवं कार्यस्थल पर ही ढूँढ़ना।
7. समय-समय पर विकसित उत्पादों (products) को बनाने में उसमें उपयोग किये जाने वाले मापन यंत्रों एवं उत्पादन प्रक्रम का जाँच करना एवं मूल्यांकन (evaluation) करना।
8. मापने के काम में प्रयुक्त मापन यंत्रों का अंशान्कन (calibration) समय-समय पर करते रहना चाहिये ताकि मापन यंत्र की यथार्थता तथा उसके द्वारा मापी जाने वाली उत्पाद की यथार्थता बनी रहे।
9. उत्पादन में वांछित यथार्थता या सीमा (limit) के बाहर के अस्वीकृत (rejected) उत्पाद को संख्या एवं लागत को कम करना।
10. मापन की नयी-नयी आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का विकास एवं उपयोग करना।
11. उत्पाद के निरीक्षण एवं मापन कार्य में लगे कर्मियों को समय-समय पर नयी-नयी मापन विधियों एवं मापन यंत्रों के प्रयोग में प्रशिक्षित करना।
12. आधुनिक मापन यंत्रों के बारे में जानकारी रखना एवं पुराने मापन यंत्रों को हटाकर उसकी जगह नये आधुनिक मापन यंत्रों का प्रयोग करना ताकि मापन में लगे समय को और कम किया जा सके।

1.3 मापन (Measurement)

इन्जीनियरी के क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या उसके विभिन्न प्राचालों (parameters) के मापन को कई तरह से किया जा सकता है। जैसे—लम्बाई, भार, तापमान, धारा, दाब, गति आदि का मापन उदाहरणस्वरूप लम्बाई के मापन की तुलना मानक किलोग्राम से, तापमान की तुलना मानक सेन्टीग्रेड से इत्यादि।

मानक मीटर से, भार की तुलना मानक किलोग्राम से, तापमान की तुलना मानक सेन्टीग्रेड से इत्यादि। मानक मीटर से, भार की तुलना मानक किलोग्राम से, तापमान की तुलना मानक सेन्टीग्रेड से इत्यादि।

इस प्रकार मापन यन्त्रों द्वारा या मापन यन्त्रों को पढ़कर किसी प्राचाल (parameter) की माप को मानक (standard) रूप में व्यक्त करने को मापन (measurement) कहते हैं।

दूसरे शब्दों में, किसी प्राचाल की अज्ञात माप को किसी मानक (standard) माप से तुलना करने से प्राप्त मापन रूप में व्यक्त करने को मापन (measurement) कहते हैं।

मापन में होने वाली त्रुटि (error) मापन यन्त्र की यथार्थता (accuracy) तथा मापने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है।

1.3.1 क्वालिटी कंट्रोल में मापनिकी का प्रयोग

(Use of Metrology to Improve Quality Control)

किसी उत्पाद के गुणों को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा योगदान मापनिकी का होता है। गुण नियन्त्रण तथा निरीक्षण इस उत्पाद को अन्तर्निष्पन्न स्तर पर यथार्थतापूर्वक बनाना जा सकता है।

अतः किसी उत्पाद का गुण नियन्त्रण करने में मापनिकी का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है—

1. सर्वप्रथम आधुनिक मापन यन्त्रों का प्रयोग करना तथा उसके परिचालन की जानकारी से समय की वृद्धि करना।
2. किसी उत्पाद के बृहद् उत्पादन (mass production) में अन्तर्विनिमय पद्धति (interchangeability system) द्वारा उच्च यथार्थता तथा गुण वाले उत्पाद को बनाना।
3. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर उत्पाद की जाँच करके उसका गुण-नियन्त्रण करना।
4. उत्पाद का या उसके मशीनित अवयवों के विभिन्न प्राचालों (parameters) का मापन आधुनिक मापन यन्त्रों से मापनिकी की विधियों से करके उसके गुण-स्तर (quality level) को उच्च स्तर (high level) का बनाना।
5. मापनिकी की विधियों से उत्पादन प्रक्रमों का नियन्त्रण करने से उत्पाद के वांछित गुणस्तर को एक समान रखना।

1.3.2 मापन की श्रेणियाँ (Classes of Measurement)

विभिन्न प्राचालों (parameters) या किसी अज्ञात राशि के मापन के लिये मापनिकी में कई प्रकार के मापन यन्त्रों के उपयोग में लाया जाता है। जैसे—पैमाना, धर्मांश, वोल्टमीटर, दाब गेज, डायल गेज, वर्नियर कैलीपर, स्क्रूगेज इत्यादि। इन मापन यन्त्रों में से कुछ यन्त्र द्वारा सीधा या प्रत्यक्ष प्रेक्षण (direct observation) द्वारा माप मिल जाता है जो कि प्रत्यक्ष मापन विधि (direct method of measurement) कहलाती है। जैसे—पैमाने (scale) द्वारा लम्बाई को मापने में से ही हमें लम्बाई पता चल जाती है।

कुछ मापन यन्त्र अप्रत्यक्ष माप के प्रेक्षण को रूपान्तरित करके दिखाते हैं जो कि अप्रत्यक्ष मापन विधि (indirect method of measurement) कहलाते हैं। जैसे—तापमान को मापने में प्रयुक्त थर्मामीटर अप्रत्यक्ष तापमान को पारे की लम्बाई में व्यक्त करता है।

कुछ जटिल प्रकार के मापन यन्त्रों में किसी एक माप के लिये एक से अधिक बार रूपान्तरित करना पड़ता है। अतः रूपान्तरण के आधार पर मापन को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जाता है—


1. प्रथम श्रेणी की माप (Primary Measurement)
2. द्वितीय श्रेणी की माप (Secondary Measurement)
3. तृतीय श्रेणी की माप (Tertiary Measurement)

1. **प्रथम श्रेणी की माप (Primary Measurement)**—जिन प्राचालों के माप सीधे या प्रत्यक्ष प्रेक्षण (direct observation) से मिल जाते हैं या लिये जाते हैं, प्रथम श्रेणी की माप कहलाते हैं। इस श्रेणी की माप में प्रेक्षण (observation) का किसी भी तरह से रूपान्तरण (transformation) नहीं होता है। माप लेने वाले व्यक्ति (observer) द्वारा अप्रत्यक्ष माप के सेवकों को अपनी नाड़ियों (nerves) द्वारा ग्रहण करके उसे समझता है और माप के परिवर्तन को सीधे ही देख लेता है। जैसे—अज्ञात लम्बाई की तुलना द्वारा मानक पैमाने (standard scale) में लम्बाई को मापना, घड़ी के घण्टे की आवाज को सुनकर समय निर्धारित करना तथा रंगों की तुलना टण्डा या गर्म से करके अज्ञात तापमान का अनुमान लगाना इत्यादि।

2. **द्वितीय श्रेणी की माप (Secondary Measurement)**—जिन प्राचालों के माप लेने में उनके माप के सेवकों या प्रेक्षणों का रूपान्तरण (transformation) केवल एक बार ही होता है, द्वितीय श्रेणी के माप कहलाते हैं।

इस श्रेणी में माप लेने वाले माप का मान सीधे या प्रत्यक्ष प्रेक्षण से निकालना या ज्ञात करना सम्भव नहीं होता है तथा मापन में इसके परिवर्तन को लम्बाई के परिवर्तन में रूपान्तरित करने के लिये एक यन्त्र का उपयोग होता है। यन्त्र का पैमाना इस प्रकार विनियमित (graduated) होता है कि उसके चिह्न माप को इकाई को प्रदर्शित कर सकें।


दाब गेज द्वारा दाब का मापन द्वितीय श्रेणी की माप का एक अच्छा उदाहरण है। दाब को मापने के लिये दाबमापी (pressure gauge) का प्रयोग किया जाता है जिसमें दाब का सेवक गेज द्वारा लम्बाई के अन्तर में रूपान्तरित हो जाता है जोकि उसके सूचक (pointer) की गति से पढ़ा जाता है। प्रेक्षक, दाबमापी के डायल पर बने पैमाने पर सूचक की गति को देखकर पढ़ लेता है तथा वांछित दाब का मान ज्ञात होता है। निम्न चित्र-1 में इसके रेखाचित्र को दिखाया गया है।

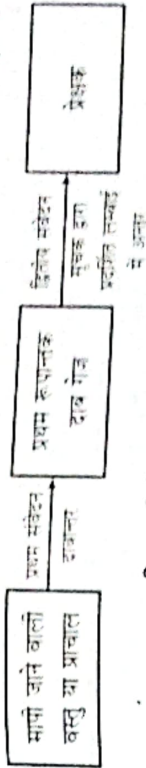

चित्र 1 : द्वितीय श्रेणी की माप (दाब मापने के लिए)

3. **तृतीय श्रेणी की माप (Tertiary Measurement)**—जिन प्राचालों के माप लेने में उनके माप के सेवकों या प्रेक्षणों का रूपान्तरण (transformation) दो बार होता है, तृतीय श्रेणी के माप कहलाते हैं। उदाहरण—थर्मामीटर (thermometer) की सहायता से तापमान को मापना, विद्युत या वैटरी चालित टेकोमीटर (tachometer) द्वारा किसी घूर्णन शक्ति को गति या चक्कर प्रति मिनट (r.p.m.) ज्ञात करना, प्रोनी ब्रेक (Prony brake) द्वारा ब्रेक अवश शक्ति [break horse power (BHP)] ज्ञात करना इत्यादि तृतीय श्रेणी की माप में आते हैं।

 तृतीय श्रेणी के मापन का रेखाचित्र निम्न चित्र-2 में दिखाया गया है।



चित्र 2 : विद्युत या वैटरी चालित टेकोमीटर द्वारा घूर्णन गति ज्ञात करना

उपरोक्त चित्र-2 में टेकोमीटर द्वारा किसी शाफ्ट की घूर्णी गति निकालने में सेवकों के रूपान्तरण को दिखाया गया है। सर्वप्रथम शाफ्ट की घूर्णी गति अर्थात् प्रथम सेवक ट्रांसड्यूसर (transducer) में पहुँचता है। प्रथम रूपान्तरण में ट्रांसड्यूसर शाफ्ट की गति को वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। वोल्टमीटर में यही वोल्टता लम्बाई में परिवर्तित हो जाती है। वोल्टता के अन्तर का सेवक द्वितीय रूपान्तरण है। तत्पश्चात् प्रेक्षक द्वारा वोल्टमीटर में लम्बाई का परिवर्तन तृतीय रूपान्तरण के रूप में ज्ञात हो जाता है।

4. मापन के मानक (Standards) - मापन के लिए प्रयुक्त मापक और रखा जाता है।

द्वितीय मानक (Secondary Standard)

4. कायिकी भाग (Working Standard)

1. प्रथम गणक (Primary Standard) — यह एक मूल मानक होता है जो किसी भी मानक के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है।

1. प्रथम मानक (1st Standard) के अन्तर्गत आते हैं। प्रथम मानक के अन्तर्गत आते हैं। प्रथम मानक के अन्तर्गत आते हैं।

जाता है। मोटर पैमाने (Motor Scale) से मापनी हट तक मिलने लगे ही दिखने

2. द्वितीय मानक (Secondary Standard) को रिकॉर्ड करने के लिए प्रथम मानक से करके उसमें होने वाले व्यन्धन (deviation) को रिकॉर्ड करें।

हनुमानको को कइ स्थानो पर मुरासित रहका

3. **तृतीय मानक (Tertiary Standard)**—इस मानक का प्रयोग तृतीय मानक की श्रेणी में आते हैं।

पढ़ते या इन मानकों का प्रयोग कार्यकारी मानक से तुलना करके के लिए किया जाता है। (Laportach)

4. कार्यकारी मानक (Management Standard) है कार्यकारी मानक की श्रेणी में आते हैं। ये मानक भा उच्च श्रेणी के मानक जैसे

सिद्धि प्राप्त होता है कि शरीर में बदलाव
की प्रक्रिया में बदलाव का

1.4.1 रेखीय और सिरेवार मानक (Line and End Standard)

प्रयोग किया जाता है वे रेशीय मानक कहलाते हैं। इन्हें प्रथम मानक भी कहा जाता है।

गज पैमाना (yard scale) इत्यादि। इन्हें लम्बाई के मानक भी कहा जाता है।

2. लम्बायत मानक (Largo standard)—यह अलग-अलग (curved) या सम-तर-की-तर (straight) मानक कहलाता है। जैसे—गैप गेज (Gap gage) (चित्र 1.10)

Figure 1. (a) (sup. gauge), 19 mm (gauge block), and 10 mm (sup. gauge) micrometer anvils.

(Difference between Line and End Standard)


इसके आधार पर
(On the Basis of)

मान की शुद्धता	इसके मान की शुद्धता 0.2 mm तक ही	जबकि हमने मान की शुद्धता 0.1
----------------	----------------------------------	------------------------------

1000 तक हो सकता है।

मापन में त्रुटि हो सकती है।


42 लम्बाई के मानक (Standard of Length)

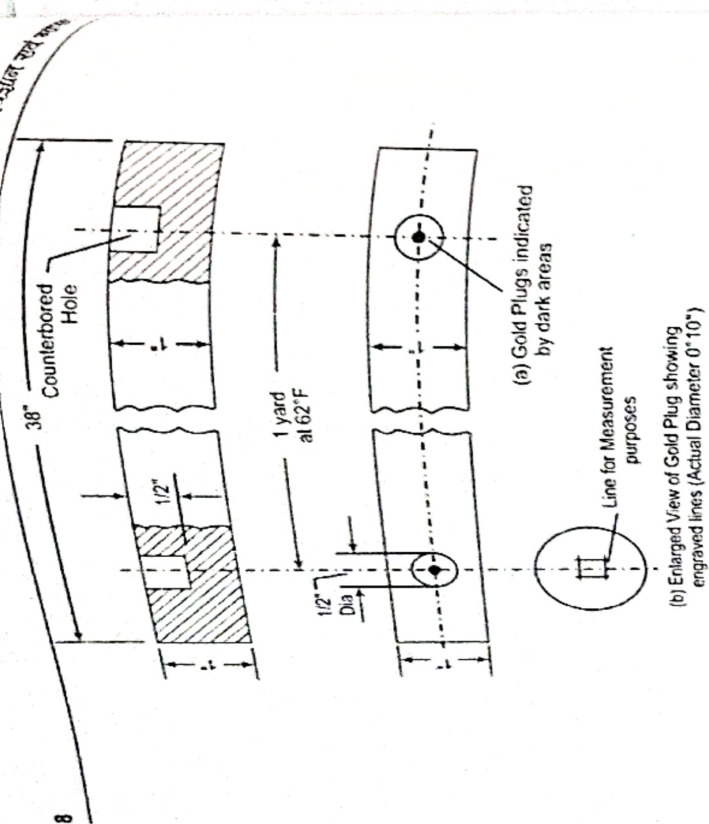

चित्र 3 : इन्टरनैशनल मानक यार्ड

2. मीटर (Metre)—इस रेखीय मानक को अन्तराष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर (International Prototype Metre) भी कहा जाता है। इस मेट्रिक प्रणाली मीटर का प्रयोग विश्व के अधिकतर देशों में किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं— 0°C तापमान पर शुद्ध प्लैटिनम-इरीडियम मिश्रण से बनी छड़ के निष्क्रिय अक्ष (Neutral Axis) पर बने दो अग्रजित (graduated) रेखाओं के बीच की दूरी एक मीटर लम्बाई कहलाती है।

चित्र 4 में मीटर छड़ की अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। इसकी निष्क्रिय अक्ष वाली ऊपरी सतह की पूरी लम्बाई को अग्रजित किया जा सकता है।

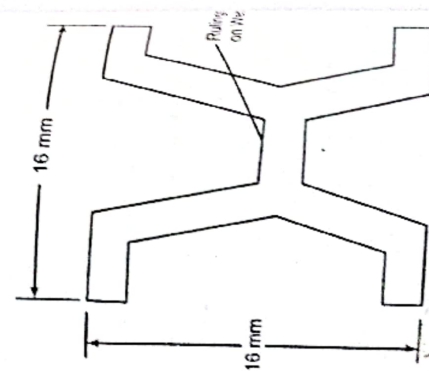

चित्र 4 : अन्तराष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर का अनुप्रस्थ काट

3. तरंगदैर्घ्य मानक (Wavelength Standard)—यह लम्बाई के मानक के रूप में एक-वर्णी प्र (Mono-chromatic Light) जैसे—क्रियान, कैडमियम, मोडियम लेम् के प्रकाश या मरकरी आदि के विभिन्न तरंगदैर्घ्य (Wavelength) के आधार पर प्राप्त किया जाता है। चूँकि यह मानक तरंग के रूप में होता है इसलिए इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह लम्बाई का पुनर्निर्माण (Reproducible) मानक है। इसे अन्य मानक में बदला जा सकता है तथा इसकी छुट्टि लगभग शून्य होती है। इस प्रकार सुनिश्चित प्रमाणापन की आवश्यकता भी नहीं होती है।

चूँकि यह मानक तरंग के रूप में होता है इसलिए इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह लम्बाई का पुनर्निर्माण (Reproducible) मानक है। इसे अन्य मानक में बदला जा सकता है तथा इसकी छुट्टि लगभग शून्य होती है। इस प्रकार सुनिश्चित प्रमाणापन की आवश्यकता भी नहीं होती है।

भार तथा माप की अन्तराष्ट्रीय व्यूरी (International Bureau of Weights and Measures) ने पेरिस (Paris) में रखे क्रियान-86 (Kr-86) के तरंगदैर्घ्य को अन्तराष्ट्रीय मानक-लम्बाई माना है। इसमें क्रियान की नारंगी-विकिरण (Orange Radiation) को माप के लिये चुना गया। इस मानक के अनुसार—

1 मानक-मीटर = 1650763.73 तरंगदैर्घ्य क्रियान-86 नारंगी विकिरण का तरंगदैर्घ्य [शून्य (vacuum) में]

इस मानक का उपयोग मानक गैजों आदि के मापन व उसके अग्रजितन (calibration) करने में किया जाता है।

1.5 अन्तर्परिवर्तनीयता (Interchangeability)

आधुनिक युग में नये-नये मशीनी अवयवों का तेजी से आविष्कार हो रहा है। मशीनी अवयवों के संयोजन विधियों तथा विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं (manufacturing processes) में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। मापण उत्पादन की जगह अब ज्यादातर उत्पाद का वृहद् या समूह उत्पादन (mass production) किया जा रहा है। बाजार की तेज माँग के अनुरूप उन अवयवों के जल्दी आपूर्ति के लिये समूह उत्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रम हो गया है।

इसके अन्तर्गत किसी मशीनी अवयव के गुण स्तर (quality level) को ध्यान में रखते हुये एक ही माप व आकार के किसी उत्पाद का काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तथा उस उत्पाद की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि संयोजन के समय उस उत्पाद के वृहद् या समूह उत्पादन के ढेर में से कोई भी एक पीस (piece) या उत्पाद लगाया जा सके या फिट किया जा सके। इस प्रकार किसी उत्पाद का वृहद् मात्रा में समूह उत्पादन (mass production) करना तभी सम्भव होगा, जब उस उत्पाद की माप व गुण स्तर को ध्यान में रखते हुये उसमें अन्तर्परिवर्तनीयता (interchangeability) होगी।

इस प्रकार 'अन्तर्परिवर्तनीयता (interchangeability) का अर्थ वृहद् या समूह उत्पादन की ऐसी तकनीक से है, जिसमें किसी उत्पाद या अवयवों को उस प्रकार बनाया जाता है कि उनके माप व आकार में कोई भी अन्तर न हो (निश्चित सीमा तक) तथा जरूरत पड़ने पर उस उत्पाद में बिना कोई बदलाव किये आसानी से उन्हें टूटे-फूटे या पुराने अवयव के स्थान पर नूतन बदला जा सके व संयोजन में किसी प्रकार की कठिनाई न आने पाये, जिसमें किसी प्रकार की औद्योगिक अड़चन न आने पाये।'

इस प्रक्रिया में सभी अवयवों में से कोई भी अवयव आसानी से फिट किया जा सकता है। अवयवों का संयोजन तभी आसानी से सम्भव हो सकेगा जब उन्हें अन्तर्परिवर्तनीय (interchangeable) बनाया जाये।

जो उत्पाद पूर्ण अन्तर्परिवर्तनीयता (complete interchangeability) को ध्यान में रखते हुये बनाये जाते हैं, उन अवयवों के संयोजन करते समय उनके चयन (selection) तथा समायोजन (adjustment) की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे उत्पाद पर कोई सम्पूर्ण क्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

संयोजन की ऐसी स्थिति में जहाँ किसी उत्पाद की पूर्ण अन्तर्परिवर्तनीयता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ उत्पाद का चयन छोटकर (sorting) उन्हें समायोजित करने की जरूरत होती है। इस प्रकार संयोजन की ऐसी विधि को चयनित संयोजन (selective assembly) कहते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में औद्योगिक उत्पादन एवं निर्माण के साथ-साथ मशीनों और संयंत्रों में भी अन्तर्परिवर्तनीयता का विशेष महत्व है और इसके अनेकों लाभ हैं।

1.6 अन्तर्परिवर्तनीयता के लाभ (Advantages of Interchangeability)

वृहद् या समूह उत्पादन के अन्तर्गत अन्तर्परिवर्तनीयता के कई लाभ हैं, जैसे—

1. उत्पाद को संयोजन (assemble) करना सरल होता है।
2. उत्पाद का निरीक्षण आसानी से हो जाता है।
3. उत्पादन में काफी कम समय लगता है।
4. उत्पाद का समायोजन (adjustment) आसानी से हो सकता है।

5. संयोजन करते समय उत्पाद के चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

6. एक ही आकार व माप के उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

7. उत्पाद का निर्माण अलग-अलग कम्पनियों द्वारा किया जा सकता है।

8. एक ही उत्पाद देश या विदेश में कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है।

9. किसी उत्पाद के उत्पादन में मितव्ययिता (economy) आती है तथा उच्च गुण स्तर के अच्छे, टिकाऊ एवं विश्वमनीय उत्पाद तैयार होते हैं।

10. किसी मशीन या उत्पाद के अन्तर्परिवर्तनीय पार्ट्स (interchangeable parts) का वृहद् या समूह उत्पादन (mass production) सम्भव है।

11. अन्तर्परिवर्तनीयता से समय एवं पैसे की काफी बचत होती है जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखती है।

1.7 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

(1) अल्पतमांक (Least Count)—किसी मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सूक्ष्मतम माप उस यंत्र की अल्पतमांक (Least Count) कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी मापन यंत्र के मापन स्केल पर अंकित एक विभाजन के बराबर माप के मान (value) को उस यंत्र का अल्पतमांक कहा जाता है।

वर्नियर कैलिपर (Vernier caliper) तथा माइक्रोमीटर का अल्पतमांक छात्रों द्वारा बिना यंत्र देखे ही 0.1 मिमी व 0.01 मिमी क्रमशः बता दिया जाता है, जो कि पूर्णतया सत्य नहीं हैं। यह मान हो भी सकता है और नहीं भी क्योंकि इन दोनों मापन यंत्रों के देखने के बाद पता चलेगा कि वर्नियर स्केल पर या वृत्तीय स्केल पर कितने खाने बने हैं और मुख्य स्केल पर बने एक खाने का मान क्या है।

(2) परास (Range)—किसी मापन यंत्र के परास (range) का अर्थ है कि उस यंत्र द्वारा न्यूनतम से लेकर अधिकतम माप तक मापी जा सकने वाली माप को व्यक्त करना। जैसे—माइक्रोमीटर की परास (range) 0-25 मिमी, 25-50 मिमी, 50-75 मिमी तथा 75-100 मिमी होती है।

(3) सूक्ष्मता (Precision)—किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप को एक ही प्रकार से कई बार मापा जाये और माप हर बार एक समान हो तो इस प्रकार ली गई मापों की समानता उसकी सूक्ष्मता (precision) कहलाती है।

दूसरे शब्दों में, मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के कई पाठ्यांक लेने में जितनी समानता होगी अर्थात् एक ही माप प्राप्त होगा तो वह उतना ही सूक्ष्म कहलायेगा। सूक्ष्मता को किसी माप के अधिकतम मान (maximum value) और मध्यमान (mean value) के अन्तर से व्यक्त करते हैं।

(4) बारम्बारता (Repeatability)—किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में मापी जाने वाली किसी माप के पाठ्यांकों को बार-बार दोहराने की क्रिया उस यंत्र की बारम्बारता (Repeatability) कहलाती है।

यह एक विशेष गुण है। जैसे—ट्रान्सड्यूसर (Transducer) के पाठ्यांकों के निवेश (input) तथा दिशा (direction) को क्रमशः समरूपी परिस्थितियों में बार-बार दोहराया जा सकता है।

(5) यथार्थता (Accuracy)—किसी यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप व वास्तविक माप में जितनी समानता होगी, वह यंत्र उतना ही यथार्थ (accurate) होगा अर्थात्, किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप (observed measurement) की वास्तविक माप (real or actual or true measurement) से निकटता ही उस यंत्र की यथार्थता (accuracy) कहलाती है। वास्तविक माप तथा प्रेक्षित माप के अन्तर को उस माप की त्रुटि (error of measurement) कहते हैं। इस प्रकार जिस यंत्र की मापन की त्रुटि जितनी कम होगी वह यंत्र उतना ही अधिक यथार्थ वाला होगा।

(6) सुग्राहिता (Sensitivity)—किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के छोटे से छोटे अन्तर को मापने की सूक्ष्मता ही उसकी सुग्राहिता (sensitivity) कहलाती है।

केट्रेटोलॉजी-परिचय

दूसरे शब्दों में किसी मापन यंत्र के स्केल-अन्तराल (scale spacing) तथा स्केल-विभाजन मान (scale division value) के अनुपात को उस यंत्र की सुग्राहिता कहते हैं।

(7) सूचित मान (Indicated Value)—किसी मापन यंत्र द्वारा जब किसी परिवर्तनशील मात्रा के परिमाण को व्यक्त किया जाता है अथवा सूचित किया जाता है तो उस मान (value) को सूचित मान (indicated value) कहते हैं।

(8) वास्तविक मान (True or Actual or Real Value)—किसी मापन यंत्र में उसके मापन प्रणाली (system) में निवेश-संकेत (input signal) के परिमाण को उसका वास्तविक मान कहते हैं। किसी भी मापन प्रणाली द्वारा सही वास्तविक मान ज्ञात करना सम्भव नहीं है, सिर्फ इसके निकटतम मान का ही मान (value) ज्ञात किया जा सकता है।

(9) अंशान्कन (Calibration)—किसी मापन यंत्र की यथार्थता (accuracy) को बनाये रखने के लिये उस यंत्र की किसी अन्य प्राथमिक मानक (primary standard) या द्वितीयक मानक (secondary standard) से तुलना करके यंत्र को ठीक करने की क्रिया को अंशान्कन (calibration) कहते हैं।

उदाहरण—अंशान्कन करने के लिये मापन यंत्र (वर्नियर कैलिपर) को किसी मानक स्लिप गेज (standard slip gauge) की सहायता से उस माप को तुलना करके यंत्र को सही/यथार्थ (accurate) किया जाता है।

(10) प्रतिक्रिया समय (Response Time)—किसी यंत्र या मापन यंत्र (measuring instrument) से कोई इनपुट (input) मानन लिया जाता है तो वह तुरन्त ही उसको परिवर्तित करके रिजल्ट नहीं बताता (respond) है, अपितु इसमें कुछ समय लेता है। यह समय उसके डाटा को परिवर्तित करने में लगता है जो कि प्रतिक्रिया चाल (response speed) पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में—

Speed of Response is defined as the rapidity with which an instrument or measurement system responds to changes in measured quantity.

Response time—किसी मापन यंत्र द्वारा इनपुट एप्लिकेशन (input application) के डाटा को फाइनल स्थिति (final position) में परिवर्तित करने में लगे समय को उस यंत्र का प्रतिक्रिया समय (response time) कहते हैं। अन्य शब्दों में —

Response Time is the time required by instrument or system to settle to its final steady position after the application of the input. It is the time taken by the instrument to settle to a specified percentage of the quantity being measured.

(11) मापन की बारम्बारता (Repeatability)—किसी मापन प्रणाली की परिशुद्धता (precision) का अर्थ यह है कि अपरिवर्तित स्थितियों में, कई बार, उसी राशि का मापन करने पर प्राप्त मान, एक निश्चित मान (value) के कितना आस-पास बने रहते हैं। इस प्रकार एक ही मान (value) के बार-बार repeat करने को बारम्बारता या पुनरुत्पादकता (repeatability or reproducibility) कहते हैं।

अन्य शब्दों में—*The Repeatability is defined as the closeness of agreement between the results of successive measurements of the same measured carried out subject to the same measurement procedure.*

(12) हिस्टेरिसिस (Hysteresis)—किसी मापन यंत्र द्वारा निश्चित परास (specified range) के अन्दर मापे गये मान (measured value) के आउटपुट के उच्चतम मान (highest value), जहाँ से इनपुट घटने (decrease) लगता है, को हिस्टेरिसिस (hysteresis) कहते हैं। अन्य शब्दों में—*Hysteresis is the difference between two separate measurements taken at the same point, the first is taken during a series of increasing measured values and the other during a series of decreasing measured values.*

हिस्टेरिसिस के अंकीय मान (Numerical value) को आउटपुट या इनपुट के पूर्व माप के प्रतिशत (percentage of full scale) में व्यक्त करते हैं।

माप की अनिश्चितता (Uncertainty of Measurement)—क्वाण्टम यांत्रिकी (Quantum mechanics) के सिद्धान्त के अनुसार, किसी कण की स्थिति एवं संवेग को एक साथ एकदम ठीक-ठीक नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जायेगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जायेगी, चाहे इसे मापने में कितनी ही कुशलता क्यों न बरती जाये। अन्य शब्दों में—*Uncertainty of measurement is the expression of the statistical dispersion of the values attributed to a measured quantity.*

All measurements are subject to uncertainty and a measurement result is complete only when it is accompanied by a statement of the uncertainty which is known as standard deviation. It reflects incomplete knowledge of the quantity value. It is a non-negative parameter.

1.8 मापन की त्रुटियाँ (Errors of Measurement)

किसी यन्त्र द्वारा ली गई माप के सूचित मान (indicated value) एवं वास्तविक मान (true value) के अन्तर को माप की त्रुटियाँ (errors of measurement) कहते हैं।

किसी भी यन्त्र द्वारा कोई भी माप पूर्णतया त्रुटि रहित नहीं हो सकता अर्थात् कभी भी 100% शुद्ध माप नहीं मापा जा सकता है। उसमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य होगी।

त्रुटियाँ होने के कारणों के बारे में जानकारी करके इन त्रुटियों को कम या न्यूनतम किया जा सकता है। यन्त्र द्वारा मापने पर त्रुटियाँ जितनी कम होंगी उस माप का सूचित मान उतना ही शुद्ध होगा।

इस प्रकार मापन में कम से कम या न्यूनतम त्रुटि के लिए त्रुटियों के स्रोत तथा उनके कारणों के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक होता है।

मापन की त्रुटियों के कारणों के आधार पर माप की त्रुटियों को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है—

1. परिवेश त्रुटियाँ (Environmental Errors)
2. संयोगिक त्रुटियाँ (Random Errors)
3. रूपांतरण त्रुटियाँ (Translation Errors)
4. यन्त्र अवस्थापन त्रुटियाँ (Instrument Location Errors)
5. समुच्चय त्रुटियाँ (Assemble Errors)
6. नियन्त्रणीय त्रुटियाँ (Controllable Errors)

1. **परिवेश त्रुटियाँ** (Environmental Errors)—ये त्रुटियाँ यन्त्रों के परिवेश एवं स्थान पर निर्भर करती हैं एवं समय व स्थान के साथ बदलती भी रहती हैं। ऐसी त्रुटियों का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं होता है।

ऐसी त्रुटियाँ यन्त्र रखने या मापने के परिवेश जैसे—तापमान (temperature), आर्द्रता (humidity), ऊँचाई (altitude), मौसम (weather) आदि पर निर्भर करती हैं जिस कारण ये त्रुटियाँ यन्त्रों के परिवेश की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करने से उत्पन्न होती हैं।

इन त्रुटियों को निम्न उपायों को अपनाकर कम या दूर किया जा सकता है—

- (i) यदि परिवेश के आधार पर मापन यन्त्रों का अंशिकन (calibration) करना चाहिए।
- (ii) मापन यन्त्रों को जिस तापमान, आर्द्रता आदि के परिवेश में समुच्चय व अंशिकन किया गया है उसी नियन्त्रित परिवेश की अवस्था में प्रयोग करना चाहिए।
- (iii) यदि उसी नियन्त्रित परिवेश की अवस्था में प्रयोग करना सम्भव न हो तो मापन यन्त्रों के प्रयोग के स्थान के आधार पर प्रक्षिप्त मान (observation value) में आवश्यक संशोधन कर लेना चाहिए।

2. **संयोगिक त्रुटियाँ** (Random Errors)—जैसा कि नाम से विदित है, ये त्रुटियाँ संयोगी या अप्रत्याशित होती हैं और कभी भी घट सकती हैं। इनका पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन होता है। ये इतनी अधिक संख्या में होती हैं कि इनके सभी कारणों का सतत चयनन मुश्किल होता है।

ये त्रुटियाँ निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं—

- (i) मापन यन्त्रों के पैमाने के विभाजनों की सीमित-विमाये (Finite Dimensions)
- (ii) यन्त्र की चालों में पिच्छट (Backlash)
- (iii) यन्त्र की चालों में घर्षण (Friction)
- (iv) यांत्रिक कंपन (Mechanical Vibration)
- (v) यन्त्र के सूचक (Pointer/Indicator) तथा उसके पैमाने (Scale) के बीच लम्बन-त्रुटियाँ (Parallax Errors) के कारण।

3. **रूपांतरण त्रुटियाँ** (Translation Errors)—मापन यन्त्रों द्वारा निवेश-संवेदन (Input Signal) का पूर्ण रूप से रूपांतरित न हो पाने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, वह रूपांतरण त्रुटि कहलाती है।

ये त्रुटियाँ मापन यन्त्र की घर्षण मंदन (Hysteresis) जड़ता (Inertia) आदि के कारणों से हो सकती हैं जिस कारण यन्त्र का रूपांतरक (Translator) यन्त्र द्वारा भेजे गये निवेश संवेदन (Input Signal) को पूर्णरूप से दूसरे वांछित संवेदन (Required Signal) में रूपांतरित नहीं कर पाता है।

4. **यन्त्र अवस्थापन त्रुटियाँ** (Instrument Location Errors)—इस प्रकार की त्रुटि मापन यन्त्रों को उनके उचित स्थान पर न रखने या न लगाने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे—किसी बॉयलर (Boiler) में भाप (Steam) का दाब (Pressure) मापने के लिए दाबमापी (Pressure Gauge) को ऐसे स्थान पर नहीं लगाया गया हो जहाँ भाप का दाब अधिकतम (maximum) हो; ऐसी अवस्था में दाबमापी द्वारा दर्शाया गया दाब सही नहीं होगा और दाब मापने में अवस्थापन त्रुटि आ जायेगी।

5. **समुच्चय त्रुटियाँ** (Assemble Errors)—ऐसी त्रुटियाँ प्रायः मापन यन्त्रों के विभिन्न पार्ट्स (Parts) के सही ढंग से फिट अथवा समुच्चय (Assemble) न होने के कारण होती हैं। इसके अलावा भी इन त्रुटियों के कई कारण हैं जो निम्न हैं—

- (i) मापन यन्त्र के पैमाने (scale) का असमान (non-uniform) विभाजन (division)।
- (ii) सूचक (pointer) का मुड़ जाना या विरूपित (distorted) हो जाना।
- (iii) मापन यन्त्र के पैमाने का वास्तविक स्थान से हट जाना या फिर पैमाने का गलत ढंग से फिट हो जाना जिस कारण पैमाने का वास्तविक शून्य स्थिति अपने स्थान से अलग हट जाती है।

6. **नियन्त्रणीय त्रुटियाँ** (Controllable Errors)—मापन यन्त्रों में पायी जाने वाली जिन त्रुटियों को कम किया जा सकता है अथवा नियन्त्रित किया जा सकता है, वे त्रुटियाँ नियन्त्रणीय त्रुटियाँ (Controllable Errors) कहलाती हैं। इन त्रुटियों को व्यवस्थित त्रुटियाँ (Systematic Errors) भी कहा जाता है। ये त्रुटियाँ निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं—

- (i) लम्बाई मापने के मानक जैसे स्लिप गेज (slip gauge) तथा मापन यन्त्र के पैमाने (scale) के माप में अंशिकन (calibration) त्रुटि के कारण माप में अन्तर आता है।
- (ii) यन्त्रों द्वारा संवेदनों (signals) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ट्रांसमिशन त्रुटियाँ (transmission errors) हो जाने के कारण। जैसे—बिजली के तारों (wires) में वोल्टता-ड्रॉप (voltage drop or line loss)।
- (iii) परिवेशी दशाओं (ambient conditions) के कारण, जैसे—कुछ प्राचालों (parameters) के मान सर्वाधिक (universally) रूप से सर्वमान्य हैं, जैसे—बैरोमीटर दाब-760 मिमी (Hg) या तापमान-20°C आदि। इन प्राचालों की दशा में उनके मान परिवर्तन के बाद मापन-यन्त्रों द्वारा लिये गये माप में अन्तर आ जाता है।

1.9 त्रुटियों के स्रोत (Sources of Errors)

मापन यन्त्रों में पायी जाने वाली त्रुटियाँ मुख्य रूप से भौतिक (Physical), यांत्रिक (Mechanical) तथा यंत्रों के द्रोणपूर्ण अंशिकन (Wrong Calibration) के कारण होती हैं। ये सभी त्रुटियाँ किसी न किसी स्रोतों (Sources) के कारण उत्पन्न होती हैं जिनका विवरण अग्र प्रकार है—

- (i) **ध्वनि (Noise) के कारण**—तेज ध्वनि के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों से मापन यंत्रों के संवेदन (Signal) प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए माप विज्ञान प्रयोगशाला को एकान्त स्थल व ध्वनिरोधक (Sound Proof) बनाना चाहिए।
- (ii) **तापमान (Temperature) के कारण**—तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण मापन यंत्रों की विमाओं (dimensions) तथा उसके घटकों के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाने के कारण मापन में त्रुटियाँ आ सकती हैं।
- (iii) **मापन प्रणाली पर परिवर्तनीय प्रभाव के कारण**—इसके कारण मापन यंत्रों का अंशान्कन प्रभावित हो जाता है। जैसे—दाब, आर्द्रता, धूल, धुँएँ आदि के कारण माप में अन्तर आ सकता है।
- (iv) **प्रत्युत्तर समय (response time) के कारण**—प्रत्येक मापन प्रणाली का कुछ प्रत्युत्तर समय होता है जिसमें मापन प्रणाली को दिये गये निवेश संवेदन (Input Signal) का प्रत्युत्तर तुरन्त नहीं मिलता है। इसमें कुछ समय लगता है जिसे प्रत्युत्तर समय (response time) कहते हैं। इस समयान्तर के कारण भी त्रुटियाँ सम्भव हैं।
- (v) **प्रेक्षण तथा भाषांतरण के कारण**—ऑपरटर द्वारा लिये गये प्रेक्षण तथा उसके भाषांतरण करने में होने वाली गलतियों के कारण इस प्रकार की त्रुटि सम्भव है।
- (vi) **मापन प्रणाली की खराबी के कारण**—मापन यंत्र के मापन प्रणाली के किसी पार्ट (part) में उत्पन्न खराबी के कारण ऐसी त्रुटियाँ सम्भव हो जाती हैं जो उस पार्ट (part) में भौतिक अथवा रासायनिक अथवा लाक्षणिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं।

1.10 मापन-यंत्रों की त्रुटियों का समायोजन (Adjustment of Errors of Measuring Instrument)

मापन यंत्रों के मापन में उपरोक्त आधार पर त्रुटियों का होना निश्चित है। मापन यंत्रों से यथार्थ मापन (Accurate Measurement) के लिए इन त्रुटियों को समायोजन (Adjustment) द्वारा कम या न्यूनतम किया जा सकता है। त्रुटियों का समायोजन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है—

- (i) किसी मापन यंत्र का समुच्चय या फिट होने वाला कोई पार्ट यदि खराब हो गया है या फिर काफी पुराना हो गया है तो उस पार्ट (part) को बदलकर मापन में त्रुटि का समायोजन किया जा सकता है।
- (ii) मापन यंत्रों का शून्य त्रुटि (zero error) तथा बैक-लैश (back lash) त्रुटि का समायोजन कर मापन यंत्र को ठीक किया जा सकता है।
- (iii) मापन यंत्रों को तापमान के प्रभावों से बचाने के लिए उसे वातानुकूलन (A.C.) द्वारा तापमान का नियंत्रण करके अन्तर्राष्ट्रीय मानक तापमान 20°C पर ही रखा व अंशान्कन (calibration) किया जा सकता है।
- (iv) डायल सूचक (dial indicator) से माप लेने वाले मापन यंत्रों के कोज्या त्रुटि (cosine error) का समायोजन करके त्रुटि को कम किया जा सकता है।

1.11 मानकीकरण (Standardisation)

किसी देश की अर्थव्यवस्था, उस देश में लगे उद्योगों की उत्पादकता और क्षमता (productivity and efficiency) पर विचार करती है। इसके लिए ये जरूरी है कि उद्योगों में बने वाले या लगने वाले पार्ट्स (parts) के बीच अन्तर्परिवर्तनीयता (interchangeability) अधिकतम हो और विविधता (diversity) कम से कम हो। ये सब मानकीकरण (standardization) से ही सम्भव है। मानकीकरण कई स्तर पर होता है; जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संस्था या फिर कम्पनी के स्तर पर।

1.12 मानकीकरण संस्थाएँ (Standardising Organisation)

मार्चिनी उपकरणों (metrological instruments) के मानक (standard) को जाँच करने के लिये, भारत में एक मुख्य संस्था 'ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स' (Bureau of Indian Standard - BIS) है। इस संस्था में कई शाखाएँ हैं जिसमें

अलग-अलग काम के लिये एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिये एक्सपर्ट लोगों की कमेटियाँ हैं। इस प्रकार भारत में मानकीकरण के लिये, 'ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स' राष्ट्रीय संस्था है।

1.13 ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स के कार्य (Function of Bureau of Indian Standard)

इस संस्था के मुख्य कार्य निम्न हैं—

- (i) भारतीय मानकों का बनाना, प्रकाशित करना एवं हर जगह प्रचार करना।
- (ii) सर्टिफिकेट के लिये दिये गये लेखों एवं सामानों की जाँच करना।
- (iii) लेखों की स्थापना, मरम्मत एवं पहचान (Recognition) करना।
- (iv) उत्पाद एवं उत्पाद प्रक्रिया को बेहतर बनाना एवं क्वालिटी को बढ़ाना।
- (v) किताबों, गाइडों एवं लेखों की प्रामाणिकता की जाँच करना, इत्यादि।

Engineering Metrology Sectional Committee सन् 1958 में बना। BIS इसी कमेटी के अन्दर काम करता है।

BIS की तरह ब्रिटेन (Britain) में British Standards Institution काम करता है। यूरोप में, International Federation of National Standardising Association जो कि I.S.A. के नाम से जाना है, काम करता है। I.S.A. में UK, USA और रूस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। सन् 1946 में I.S.A. को बदलकर नये रूप International Organisation for Standardisation (I.S.O.) बना दिया गया। आजकल बहुत से देश I.S.O. के सदस्य हैं। इंजिनियरिंग मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में I.S.O. Certification का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है।

प्रमुख Standardizing Organizations निम्न हैं—

- (i) International Organisation of Weights and Measures (IOWM)
- (ii) General Conference of Weights and Measures (GCWM)
- (iii) International Committee of Weights and Measures (ICWM)
- (iv) Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)
- (v) International Laboratory Accreditation Conference (ILAC)
- (vi) International Electrotechnical Commission (IEC)
- (vii) International Organisation for Standardisation (ISO)
- (viii) National Metrology Institute (NMI)
- (ix) International Organisation of Legal Metrology (OIML)
- (x) Bureau of Indian Standard (BIS)

1.14 मात्रक (Units)

S.I. आधार मात्रक (S.I. Base Units)

	Quantity	Name of Unit	Symbol
1.	Length	Metre	m
2.	Time	Second	s
3.	Mass	Kilogram	kg
4.	Thermodynamic temperature	Kelvin	K
5.	Electric current	Ampere	A
6.	Luminous intensity	Candela	cd
7.	Amount of substance	Mole	mol

16

S.I. परिणामी मात्रक (S.I. Derived Units)

Quantity	Name of Unit	Symbol
1. Area	Square metre	m ²
2. Volume	Cubic metre	m ³
3. Velocity/speed	Metre per second	m/s
4. Acceleration	Metre per second square	m/s ²
5. Density	Kilogram per cubic metre	kg/m ³
6. Specific volume	Cubic metre per kilogram	m ³ /kg
7. Concentration	Mole per cubic metre	mol/m ³
8. Radioactive activity	1 per second	s ⁻¹
9. Luminance	Candela per square metre	cd/m ²

विशेष नाम के S.I. परिणामी मात्रक (S.I. Derived Units with Special name)

Quantity	Name of Unit	Symbol	Expression in term of other Unit
1. Force	Newton	N	—
2. Frequency	Hertz	Hz	—
3. Pressure	Pascal	Pa	N/m ²
4. Energy, Work	Joule	J	N·m
5. Quantity of electricity	Watt	W	J/s
6. Electric charge	Colomb	C	A·s
7. Electric resistance	Ohm	Ω	V/A
8. Electric potential	Volt	V	W/A
9. Capacitance	Farad	F	C/V
10. Magnetic flux	Weber	Wb	V·s

S.I. पूरक मात्रक (S.I. Supplementary Units)

Quantity	Name of Unit	Symbol
1. Plane angle	Radian	rad
2. Solid angle	Steradian	sr
3. Radiant intensity	Watt per steradian	W/sr
4. Angular velocity	Radian per second	rad/s
5. Angular acceleration	Radian per second square	rad/s ²
6. Radiance	Watt per square metre steradian	W·m ⁻² ·sr ⁻¹

1.16 रूपान्तरण गुणक (Conversion Factors)

1. बल (Force) —

$$1 \text{ न्यूटन} = \text{kg} \cdot \text{m} / \text{sec}^2 = 0.012 \text{ kgf}$$

$$1 \text{ kgf} = 9.81 \text{ N}$$

2. ऊर्जा, कार्य या ऊष्मा (Energy, Work or Heat) —

$$1 \text{ जूल} = 1 \text{ न्यूटन मीटर} = 1 \text{ वाट-से.}$$

$$= 2.7778 \times 10^{-7} \text{ kW-h} = 0.239 \text{ cal}$$

1.15 ग्रीक वर्णमाला

छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ ग्रीक वर्णमाला (Greek Alphabets) उसके चिन्ह (Symbol) एवं उच्चारण (Pronunciation) दिये जा रहे हैं जिसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है।

Greek Alphabets	Symbol	Pronunciation	Hindi
Α	α	alpha	अल्फा
Β	β	beta	बीटा
Γ	γ	gamma	गामा
Δ	δ	delta	डेल्टा
Ε	ε	epsilon	एप्साइलन
Ζ	ζ	zeta	जेटा
Η	η	eta	ईटा
Θ	θ	theta	थीटा
Ι	ι	iota	आयोटा
Κ	κ	kappa	काप्पा
Λ	λ	lambda	लैम्ब्डा
Μ	μ	mu	म्यू
Ν	ν	nu	न्यू
Ξ	ξ	xi	जाई
Ο	ο	omicron	ओमाइक्रान
Π	π	pi	पाई
Ρ	ρ	rho	रो
Σ	σ	sigma	सिग्मा
Τ	τ	tau	टाओ
Υ	υ	upsilon	यूप्साइलन
Φ	φ	Phi	फाई
Χ	χ	Chi	काई
Ψ	ψ	psi	साई
Ω	ω	omega	ओमेगा

3. दाब (Pressure) —
 $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ joule}$
 $1 \text{ kcal} = 4.184 \times 10^3 \text{ joule} = 427 \text{ kgf.m}$
 $1 \text{ kWh} = 8.6042 \times 10^3 \text{ cal} = 860.42 \text{ kcal}$
 $1 \text{ kgf.m} = \frac{1}{427} \text{ kcal} = 9.81 \text{ joule}$
4. विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) —
 $1 \text{ kcal/kg.}^\circ\text{K} = 4184 \text{ joule/kg.K}$
5. शक्ति (Power) —
 $1 \text{ watt} = 1 \text{ joule/sec} = 0.86 \text{ kcal/h}$
 $1 \text{ h.p.} = 75 \text{ m kgf/sec} = 0.1757 \text{ kcal/sec.}$
 $1 \text{ kW} = 1000 \text{ watt} = 860 \text{ kcal/h}$
6. घनत्व और घनत्व (Mass and Density) —
 $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 6.02 \times 10^{26} \text{ u}$
 $1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
 $1 \text{ kg/m}^3 = 10^{-3} \text{ g/cm}^3$
7. समय (Time) —
 $1 \text{ d} = 86400 \text{ s}$
 $1 \text{ y} = 365 \frac{1}{4} \text{ d} = 3.16 \times 10^7 \text{ s}$
8. कोणीय माप (Angular Measure) —
 $1 \text{ rad} = 57.3^\circ = 0.159 \text{ rev}$
 $\pi \text{ rad} = 180^\circ = \frac{1}{2} \text{ rev}$

9. लम्बाई एवं आयतन (Length and Volume) —

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 39.4 \text{ in} = 3.28 \text{ ft}$
 $1 \text{ mile} = 1.61 \text{ km} = 5280 \text{ ft}$
 $1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$
 $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$
 $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$
 $1 \text{ light-year} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$
 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} = 35.3 \text{ ft}^3 = 264 \text{ gal}$

10. चाल (Speed) —

- $1 \text{ m/s} = 3.28 \text{ ft/s} = 2.24 \text{ mile/h}$
 $1 \text{ km/h} = 0.621 \text{ mile/h} = 0.278 \text{ m/s}$

1.17 Important Engineering Constants And Expressions in S.I. Units

S.No.	Engineering constant and expressions	In M.K.S. System	In S.I. Unit
1.	Value of g_0	$9.81 \text{ kg.m/kgf. sec}^2$	1 kg.m/N.sec^2
2.	Gas constant (R)	$29.27 \text{ kgf.m/kg.}^\circ\text{K}$	$\frac{8314}{29} = 287 \text{ joules/kg.K}$
3.	Refrigeration 1 ton	$= 50 \text{ k.cal/min}$	$= 210 \text{ k.J/min}$
4.	Universal gas constant	$848 \text{ kg.f.m/kg mole}$	$= 848 \times 9.81$ $= 8341 \text{ J/kg. mol.}^\circ\text{K}$ ($\therefore 1 \text{ kg f. m} = 9.81 \text{ joules}$)
5.	Specific heat (for air)	$c_p = 0.17 \text{ k.cal/kg.}^\circ\text{K}$	$c_p = 0.17 \times 4.184$ $= 0.71128 \text{ k.J/kg}^\circ\text{K}$
6.	Flow through nozzle exit velocity (c_2)	$91.5 \text{ U, where U is in k.cal}$	$44.7\sqrt{U}$, where U is in kJ

1.18 CONVERSION FACTORS TO CONVERT FROM NON S.I. UNITS INTO S.I. UNITS

To convert	To	Multiply by
angstroms	m	10^{-10}
atmospheres	kg/m^2	10332
bars	kg/m^2	1.02×10^4
Btu	joules	1054.8

Btu	kWh	2.928×10^{-4}
circular mils	m ²	5.067×10^{-10}
cubic feet	m ³	0.02831
dynes	newtons	10^{-5}
ergs	joules	10^{-7}
ergs	kWh	0.2778×10^{-13}
feet	m	0.3048
foot-pounds	joules	1.356
foot-pounds	kg-m	0.1383
gauss	tesla	10^{-4}
grams (force)	newton	9.807×10^{-3}
horse power (metric)	watts	735.5
lines/sq. inch	tesla	1.55×10^{-5}
Maxwell	webers	10^{-8}
mho	Siemens	1
micron	metre	10^{-6}
miles	km	1.609
mils	cm	2.54×10^{-3}
poundals	newton	0.1383
pounds	kilogram	0.454
pounds (force)	newtons	0.448
pounds/sq. ft.	N/m ²	47.878
pounds/sq. inch	N/m ²	6894.43

1.19. Dimensions of Quantities

Different units can be represented dimensionally in terms of units of length L , mass M , and time T and current I . The dimensions can be derived as under :

1. Velocity = length/time = $L/T = LT^{-1}$
2. Acceleration = velocity/time = $LT^{-1}/T = LT^{-2}$

3. Force = mass $\times$ acceleration = MLT^{-2}
4. Charge (coulomb) = current $\times$ time = IT
5. Work or energy = force $\times$ distance = ML^2T^{-2}
6. EMF or potential = work/charge = $ML^2T^{-2}/IT = ML^2I^{-1}T^{-3}$
7. Power = work/time = $ML^2T^{-2}/T = ML^2T^{-3}$
8. Current density = current/area = $I/L^2 = IL^{-2}$
9. Resistance = emf/current = $ML^2I^{-1}T^{-3}/I = ML^2I^{-2}T^{-3}$
10. Electric flux density = electric flux or charge/area = $IT/L^2 = ITL^{-2}$
11. MMF = current $\times$ number of turns = I
12. Conductance = $I/\text{resistance} = I/ML^2I^{-2}T^{-3} = I^{-3}T^3M^{-1}L^{-2}$
13. Electric field intensity = volt/metre = $ML^2I^{-1}T^{-3}/L = ML^2I^{-1}L^{-2}$
14. Resistivity = $\frac{\text{resistance} \times \text{area}}{\text{length}} = (ML^2I^{-2}T^{-3})(L^2)/L = ML^3I^{-2}T^{-3}$
15. Magnetic field intensity (H) = MMF/length = $I/L = IL^{-1}$
16. Magnetic flux = emf $\times$ time = $(ML^2I^{-1}T^{-3})(IT) = ML^2I^{-1}T^{-2}$
17. Magnetic flux intensity = magnetic flux/area = $(ML^2I^{-1}T^{-2})/L^2 = MI^{-1}T^{-2}$
18. Impedance = emf/current = $ML^2I^{-2}T^{-3}$
19. Admittance = $1/\text{impedance} = I^2T^3M^{-1}L^{-2}$
20. Inductance = magnetic flux/current = $ML^2I^{-1}T^{-2}/I = ML^2I^{-2}T^{-2}$
21. Capacitance = electric charge/potential = $IT/ML^2I^{-2}T^{-3} = M^{-1}L^{-2}T^4I^2$

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

1. मेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं? इंजीनियरी के क्षेत्र में मापनिकी का क्या प्रयोग है, वर्णन करें।
(BTE 1995, 2002, 2009)
2. मापन से आप क्या समझते हैं? मापन एवं मापनिकी में अंतर स्पष्ट करें।
(BTE 1994, 98)
3. मेट्रोलॉजी के कार्य-क्षेत्र का वर्णन करें।
(2009)
4. मेट्रोलॉजी के उद्देश्य से आपका क्या अभिप्राय है?
5. मापन के विभिन्न मानकों के विषय में वर्णन करें।
(BTE 1999)
6. मापन की श्रेणियों का वर्णन करें।
(BTE 1995, 97, 99, 2000)
7. मापन की श्रेणियों में अंतर स्पष्ट करें।
8. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें—
(i) रेखा मानक (Line Standard)
(ii) सिरा मानक (End Standard)
(iii) तरंगदैर्घ्य मानक (Wavelength Standard)
(BTE 1993)
(BTE 1993, 97)
(BTE 1991, 93)

(iv) प्रथम श्रेणी की माप (Primary Measurement)

(v) द्वितीय श्रेणी की माप (Secondary Measurement)

(vi) तृतीय श्रेणी की माप (Tertiary Measurement)

9. अन्तर्परिवर्तनीयता (Interchangeability) को स्पष्ट रूप से समझाये तथा इसके महत्व का वर्णन करें।
(BTE 1992, 95, 2000, 04, 05, 06, 07, 11)

10. निम्न में अन्तर स्पष्ट करें—

(i) रेखीय मानक (Line Standard) एवं सिरिवार मानक (End Standard)

(ii) सूक्ष्मता (Precision) एवं यथार्थता (Accuracy)

(iii) असूक्ष्म (Non-Precision) यन्त्र एवं सूक्ष्म (Precision) यन्त्र

(iv) रेखीय तथा तर्गदैर्घ्य मापन मानकों के बीच अन्तर

11. निम्नलिखित को परिभाषित करें—

(a) यथार्थता (Accuracy) (BTE 2005) (b) सूक्ष्मता (Precision)

(c) सुगुह्यता (Sensitivity)

(d) संरेखन (Alignment)

12. मापन क्रिया में, दोष के स्रोतों के क्या कारण हैं?

13. मानकीकरण को संक्षेप में समझाइये।

14. भारत की मानकीकरण संस्था का नाम क्या है?

15. भारत की मानकीकरण संस्था BIS के क्या कार्य हैं?

अध्याय

2

रेखीय एवं कोणीय मापन (Linear And Angular Measurement)

2.1 परिचय (Introduction)

मानकी में विशेष रूप से मापन यन्त्रों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसमें मापन यन्त्रों का विशेष महत्व है। आधुनिक समय में उत्पादन प्रक्रियाओं में उत्पादों को बनाने में अत्यधिक यथार्थता (accuracy) रखी जाती है। इंजिनियरी के सामान्य उत्पादों में भी 0.001 मिमी० से 0.005 मिमी० सीमान्त रखा जाता है जिसके लिये प्रयोग होने वाले मापन यन्त्रों में यथार्थता (accuracy), सूक्ष्मता (precision), पठनीयता (readability) तथा सुगुह्यता (sensitivity) आदि गुण (qualities) होने चाहिए।

उच्च यथार्थता को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि मापन यन्त्रों का डिजाइन (design) इस प्रकार किया जाये कि वे माप के अतिसूक्ष्म परिवर्तन का भी यथार्थतापूर्वक प्रेक्षण (reading) दे सकें।

इंजिनियरी के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उससे संबंधित मापन-यन्त्रों का ही उपयोग किया जाता है। इन मापन यन्त्रों में माप के सूक्ष्म परिवर्तन को आवर्धित (magnify) करने के लिये कई तरह की आवर्धन विधियों (magnifying methods) का प्रयोग किया जाता है। ये विधियाँ वैद्युत (electrical), यांत्रिक (mechanical), द्रवीय (hydraulic), वायवीय (pneumatic) तथा प्रकाशीय (optical) के सिद्धान्तों पर कार्य करती हैं। इस प्रकार जो यन्त्र, जिस मापन राशि को मापता (measure) है, वह यन्त्र उस राशि का मापयन्त्र (measuring instrument) कहलाता है। क्रिया सिद्धान्त एवं आवर्धन विधियों के आधार पर मापन यन्त्रों को निम्न वर्गों में बाँटा जाता है—

(i) यांत्रिक मापन यन्त्र (Mechanical Measuring Instruments)

(ii) प्रकाशीय मापन यन्त्र (Optical Measuring Instruments)

(iii) वैद्युत मापन यन्त्र (Electrical Measuring Instruments)

(iv) द्रवीय मापन यन्त्र (Hydraulic Measuring Instruments)

(v) वायवीय मापन यन्त्र (Pneumatic Measuring Instruments)

परिशुद्धता (Accuracy) के आधार पर मापन-यन्त्रों को निम्न दो वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है—

A. साधारण मापन यन्त्र (Non-Precision Measuring Instruments)

B. सूक्ष्ममापी/सूक्ष्म मापन यन्त्र (Precision Measuring Instruments)

(A) साधारण मापन यन्त्र (Non-Precision Measuring Instruments)

इस वर्ग में कई प्रकार के यन्त्र आते हैं, जैसे—

(i) इस्पाती पैमाना (Steel Rule)—यह यन्त्र किसी उत्पाद (Product) की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई को मापने में प्रयोग किया जाता है।

(ii) बाह्य कैलीपर्स (Outside Calipers)—इस यन्त्र का प्रयोग किसी वृत्ताकार छण्ड का बाह्य व्यास मापने में किया जाता है।

(iii) अन्तः कैलीपर्स (Inside Calipers)—इस यन्त्र का प्रयोग छिद्रों (Holes) का व्यास मापने में किया जाता है।

(iv) हर्माफ्रोडाइट कैलीपर्स (Hermaphrodite Calipers)—इस यन्त्र का प्रयोग किसी किनारे या सिरे (ends) के सापेक्ष समान्तर रेखाये खींचने में होता है।

ਦੇਖੀਯਾ ਸੁਵੰ ਕੀਠੀਯ ਮਾਪਨ

इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य यन्त्र भी इस श्रेणी में आते हैं जिनका प्रयोग बहुतायत होता है; जैसे—Radius Gauge, Spirit Level, Universal Surface Gauge, Straight Edge etc.

1. **इस्पाती पैमाना (Steel Scale)**—यह पैमाना एक सीधे इस्पात ब्लेड का बना होता है। यह एक रेखीय मापन यंत्र है। इसके दोनों तरफ रेखीय मापन के लिये मिमी (mm), सेमी (cm) तथा इंच (Inches) के निशान (Line graduation) खुदे होते हैं।

बाजार में उपलब्ध इस्पाती पैमाना 150 mm, 300 mm, 600 mm एवं 1000 mm माप तक मिलते हैं। इनका प्रयोग साइजों या लम्बाई को मापने तथा विमाओं को निश्चित करने के लिये किया जाता है। इसको निम्न चित्र में दिखाया गया है।




चित्र 1: इस्पाती पैमाना


स्टील स्केल के प्रयोग (Proper Uses of Steel Scale)

स्टील स्केल से सही माप प्राप्त करने के लिये निम्न तरीका अपनाना चाहिए ताकि परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि न आने पाये।

- (i) प्रयोग करते रहने से स्टील स्केल के किनारे (Ends) घिस सकते हैं जिससे मापन में त्रुटि आ सकती है। इसको रोकने के लिये, स्केल के सिरे को माप लेने वाले पार्ट के सिरे से सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे मान लेते समय स्केल के सिरे एवं पार्ट के साथ सही-सही लाइन अप (Line-up) करना कठिन होता है। इसलिये किनारे के माप से अच्छा होता है कि स्केल को आगे रखकर किसी भी माप सीमा से शुरू करना चाहिए।
- (ii) स्केल को पार्ट की सतह पर चपटी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्केल पर बने माप अंशों (Graduations) पार्ट की सतह के सीधे सम्पर्क में नहीं आते हैं जिससे विमाओं को सही-सही पढ़ने में परेशानी होती है।
- (iii) मापन त्रुटि को कम करने के लिये स्केल पतला होना चाहिए।
- (iv) किसी पार्ट की माप लेते समय या सभी मापन क्रियाओं में अपने आँखों को क्रिया बिन्दु पर लम्बवत् रखना चाहिए। आँखों के माप बिन्दु के लम्बवत् न होने पर माप लेने में त्रुटि होगी, इस प्रकार की त्रुटि को पैरेलेक्स त्रुटि (parallax error) कहते हैं। माप लेने की सही विधि को निम्न चित्र में दिखाया गया है।

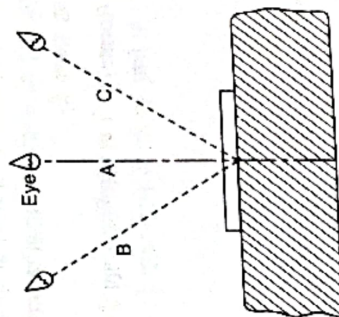

(Correct position-A)

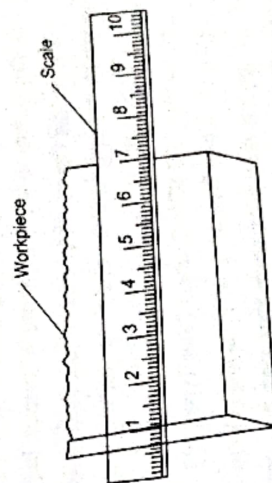

विधि

24

(१) सर्फेस प्लेट (Surface Plate) — इसकी ऊपरी सतह पूर्णरूप से परिष्कृत एवं समतल (Flat) होती है, जिस पर कार्यखण्ड की चपटी सतहों को मरक (Marking) क्रियायें करते हैं। इस पर जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग (उपयोग) रूखक मापन तथा विहिन (Vibron) के रूखक मापन में होता है।

(Firmness) को भी जांचना पड़ेगा। प्लेट को समकण (90°) पर जांचने से पता चलेगा कि प्लेट में कोई भी आंच नहीं हुई है।

(vii) काम्बिनेशन सेट (Combination Set)—इस यन्त्र का प्रयोग सरल रेखा, समकोण तथा सतह समतल कार्य में कार्यखंड को समकोण (90°) पर सहानन में किया जाता है। इन सबके अलावा अन्य कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग भी:

आता है।

Decision Measuring Instruments)

सूक्ष्म मापन यन्त्र (Faculation meter)

- इस वर्ग में कई प्रकार के मापन यन्त्र आते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—
- (i) **वर्नियर कैलिपर (Vernier Caliper)**—इसका प्रयोग परिशुद्ध मापन में लम्बाई, चौड़ाई, मौटाई, वाह्य व्यास, गहराई आदि मापने में किया जाता है। इसकी परिशुद्धता 0.10 mm से लेकर 0.02 mm तक होती है।
 - (ii) **माइक्रोमीटर (Micrometer)**—इसका प्रयोग वाह्य व्यास मापने में किया जाता है। इसकी परिशुद्धता 0.01 mm से लेकर 0.005 mm तक होती है।
 - (iii) **डायल गेज (Dial Gauge)**—डायल गेज का प्रयोग परिशुद्ध मापन में किया जाता है। इसके कई अन्य प्रयोग होते हैं। इसके द्वारा 0.001 mm तक शुद्धता की मापन की जा सकती है।
 - (iv) **स्लिप गेज (Slip Gauge)**—इनकी सहायता से 0.005 mm से लेकर 125 mm तक की लम्बाई को यथार्थता (accuracy) से मापा जा सकता है।
 - (v) **वर्नियर हाइट गेज (Vernier Height Gauge)**—इसका प्रयोग कार्यखण्ड की ऊँचाई को 0.01 mm के फाँट (pitch) पर मापने में किया जाता है।
 - (vi) **साइन बार (Sine Bar)**—इसका प्रयोग स्लिप गेजों की सहायता से कार्यखण्ड का टेपर (Taper) मापने में होता है।
 - (vii) **एंगल ब्लॉक गेज (Angle Block Gauge)**—इसका प्रयोग कोणों (Angles) को मापने में किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं—
 First Second की शुद्धता तक माप सकते हैं।
 Second Second की शुद्धता तक माप सकते हैं।
 - (viii) **तुलनित्र (Comparator)**—इसकी सहायता से किसी कार्यखण्ड के मापों की तुलना मानक-माप (Standard) से अधिक यथार्थता पूर्वक की जाती है।

इन सबके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के सूक्ष्म मापन यन्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है।

2.2.2 रेखीय मापन में प्रयोग होने वाले साधारण मापन यन्त्रों की बनावट एवं उपयोग (Construction, Features And Uses of Instruments For Non-precise Measurement)

द्वितीय मापन में प्रयोग होने वाले साधारण यन्त्रों का विवरण निम्न है—

1. इस्पाती पैमाना (Steel Rule)
2. कैलीपर्स (Calipers)
3. सरफेस प्लेट (Surface Plate)
4. एंगल प्लेट (Angle Plate)
5. वी-ब्लॉक (V-Block)
6. कांथिमेंशन सेट (Combination Set)
7. यूनिवर्सल बेंवेल प्रोट्रक्टर (Universal Bevel Protractor)

स्टील स्केल के गुण (Qualities of Steel Scale)

एक अच्छे स्टील स्केल में निम्न गुण होने चाहिए—


- स्टील स्केल उत्तम क्वालिटी के स्टील से बना होना चाहिए।
- स्टील स्केल की मोटाई (thickness) कम-से-कम होनी चाहिए।
- स्टील स्केल के निशान स्पष्ट रूप से खुदे हुए (engraved) होने चाहिए।
- mm, cm या inches के निशान स्पष्ट रूप से खुदे हुए (engraved) होने चाहिए।
- स्टील स्केल के दोनों सिरों पर अंशिकन (graduations) होना चाहिए।
- स्टील स्केल के दोनों सिरों पर चपटे एवं सीधे (flat and straight) होने चाहिए।

सावधानियाँ (Precautions)

- स्टील स्केल का प्रयोग किसी पार्ट की सफाई आदि के लिये या स्क्रू ड्राइवर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसके सिरों खराब हो सकते हैं।
- स्टील स्केल को मोड़ने से बचना चाहिए।
- किसी भी तरह से खराब स्केल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

2. संयुक्त बेवल वर्ग (Combined Bevel Square)

—इस औजार का उपयोग कोणीय मापन में होता है। इसे जाँच पर कोई भी कोण की जाँच तथा स्थानान्तरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे बेवल गेज (bevel gauge) भी कहा जाता है। यह इस्पात स्टाँक से हिल्च द्वारा जुड़े स्प्लिट ब्लेड (split blade) तथा स्प्लिट ब्लेड पर क्लेम्प किये हुए सहायक स्पाटिड ब्लेड से बना होता है। इस स्प्लिट ब्लेड व स्टाँक को परस्पर किसी भी कोण पर समायोजित किया जा सकता है जबकि इस कोण को चाँदी की सहायता से पढ़ लिया जाता है।

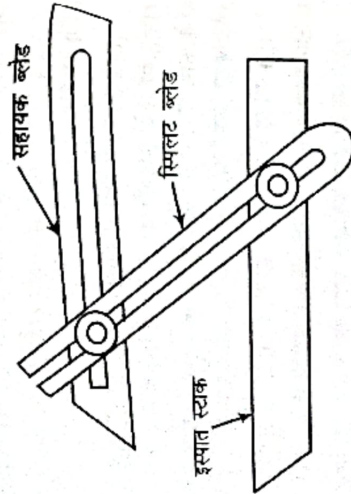

चित्र 3 : संयुक्त बेवल गेज


3. सतह गेज (Surface Gauge)—यह डलवाँ लोहा

के बने आधार (base) से जुड़ा हुआ ऊर्ध्वाधर स्तम्भ तथा सरल नट (knurling nut) द्वारा नियंत्रित समायोजन होल्डर में लगे स्क्राइबर से बना होता है। इसे चिन्हन ब्लॉक (marking block) या स्क्राइबिंग ब्लॉक (scribing block) भी कहा जाता है। इसमें लगे नट को चलाकर स्क्राइबर को स्तम्भ के सापेक्ष वांछित कोण पर सेट करने के लिए या इसके होल्डर में इसको ऊपर व नीचे करके स्क्राइबर की ऊँचाई को समायोजित करने के लिए ढीला या कसा जा सकता है तथा बाद में आवश्यक स्थिति में सेट किया जा सकता है।

सतह गेज सतह प्लेट पर रखे V-ब्लॉक में पकड़े हुए शाफ्ट के केंद्रों को स्थित (locate) करने या वास्तविक सतहों जैसे सतह प्लेट या कोई अन्य से विभिन्न ऊँचाइयों पर तथा सीधी समान्तर रेखाएँ खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं—


- ऊर्ध्वाधर स्तम्भ प्रकार (Vertical Pillar Type) तथा
- सार्वत्रिक सतह गेज (Universal Pillar Gauge)

(i) ऊर्ध्वाधर स्तम्भ प्रकार अर्थात् सरल सतह गेज—इसे चित्र 4 में दर्शाया गया है, जिसमें इसका उपयोग भी दिखाया गया है।

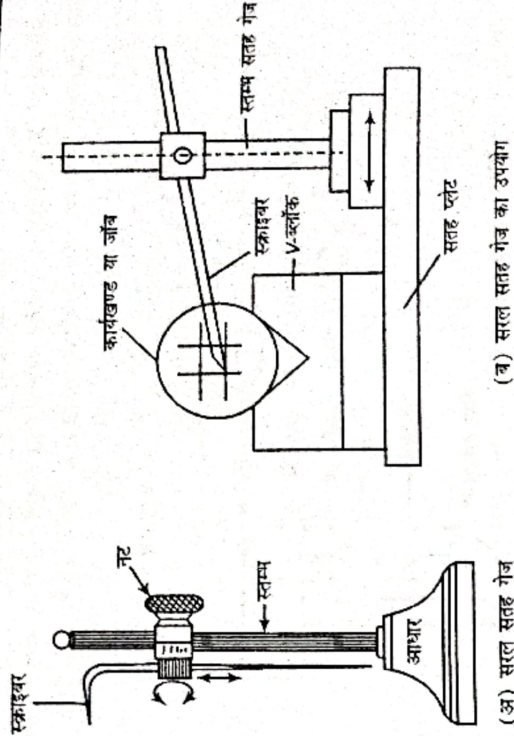

चित्र 4 : ऊर्ध्वाधर स्तम्भ प्रकार सरल सतह गेज


(ii) सार्वत्रिक सतह गेज (Universal Surface Gauge)—यह ऊर्ध्वाधर स्तम्भ का सुधारा हुआ रूप (form) होता है। इसके आधार के निचले तल पर वी-ब्लॉक (V-Groove) बना रहता है जिसे गोलाकार सतह पर भी रखा जा सकता है। निम्न चित्र 5 में यह गेज दर्शाया गया है।

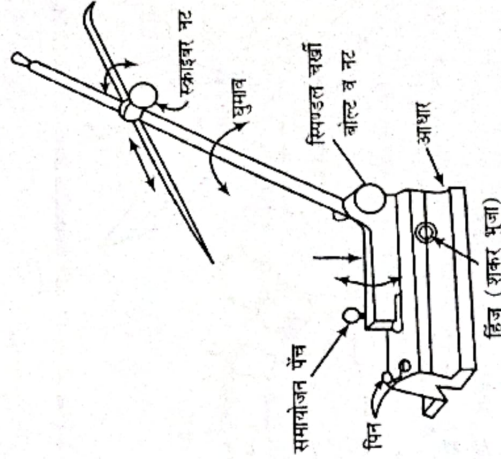

चित्र 5 : सार्वत्रिक सतह गेज

4. संयुक्त सेट (Combination Set)—यह कई शीर्षों जैसे वर्ग शीर्ष (square head), कोणमापी शीर्ष तथा केंद्र शीर्ष का संयोजन (combination) है। इन तीनों शीर्षों में एक खाँचीदार इस्पात पैमाना (grooved steel rule) फिट रहता है। इसमें वर्ग शीर्ष परीक्षण वर्ग के रूप में वर्गता तथा लम्ब कोण की जाँच करता है। इसमें कोणमापी शीर्ष कोणों के मापन का कार्य


करता है तथा इसमें लगे केंद्र शीर्ष का कार्य शायद जैसे—गोल बेलनाकार कार्यो के सिरों पर केंद्र ज्ञात करना होता है। इसे एक स्प्रिट लेवल (spirit level) भी लगा रहता है। इसे निम्न चित्र 6 में दिखाया गया है।

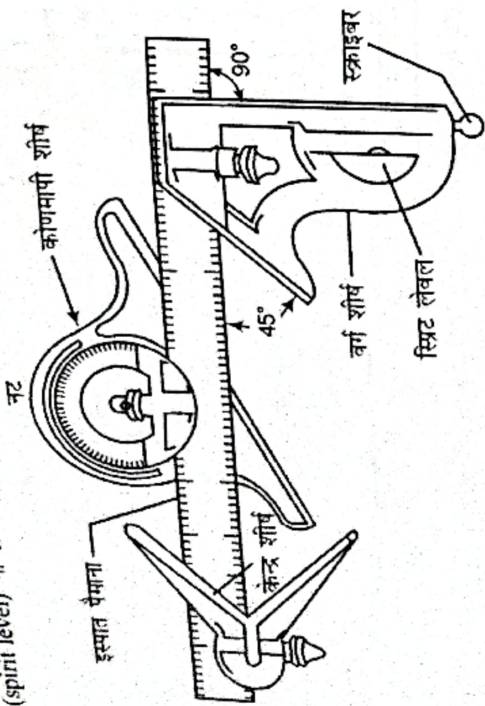

चित्र 6 : संयुक्त सेट

5. सार्वत्रिक बेवल कोणमापी (Universal Bevel Protractor)—यह 5 मिनट ($1/12$ डिग्री) की यथाथता से सीधे ही कोण का मापन करता है। इसे वर्नियर बेवल कोणमापी (vernier bevel protractor) भी कहा जाता है। कोणमापी की डिस्क मुख्य पैमाना कहलाती है और यह कोणमापी की डिस्क 180° के चाप पर अंशांकित रहती है जो प्रत्येक तरफ 0° से 90° तक पढ़ सकती है।

चित्र 7 में सार्वत्रिक बेवल कोणमापी तथा उसके कोणमापी द्वारा मापन को दर्शाया गया है।

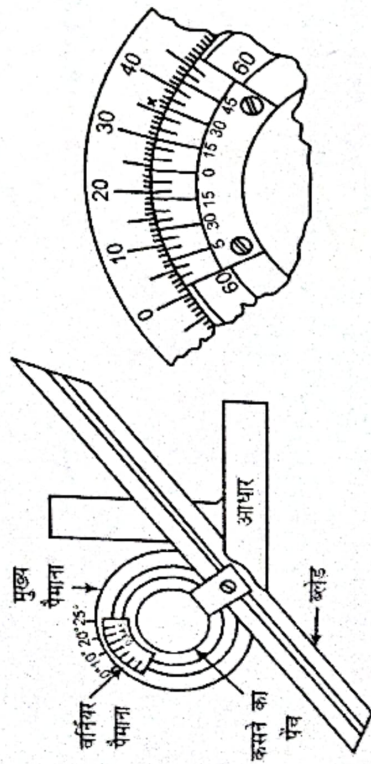


(अ) सार्वत्रिक बेवल कोणमापी

(ब) कोणमापी द्वारा मापन


चित्र 7

6. विभाजक (Divider)—यह एक प्रकार का उपयोगी चिह्नन औजार है जिसकी सहायता से धातु सतह पर वृत्त या चाप का चिह्नन करने, छिद्रों के स्थल (spacing) की जाँच करने तथा अन्य रैखिक विमाओं का मापन किया जाता है। यह स्प्रिंग प्रकार (spring type) या दृढ़ जोड़ प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एक नर्लित (knurled) नट (nut) लगा होता है जो सरलता से खोलने या कसने के काम आता है।

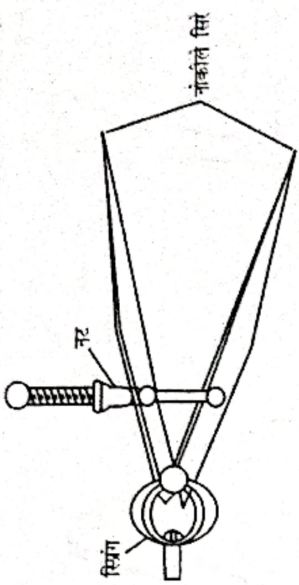

चित्र 8 : विभाजक

7. ट्रामेल (Trammel)—इसका उपयोग बड़े वृत्तों तथा चापों को खींचने के लिए किया जाता है। यह वास्तव में एक धरन कम्पास होता है। जिस स्थान पर विभाजक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है वहाँ ट्रामेल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके निर्माण में मुख्य अंग धरन, कैरियर एवं दो भुजाएँ होती हैं। चित्र 9 में ट्रामेल द्वारा वृत्त खींचना तथा छिद्र द्वारा वृत्त खींचना दर्शाया गया है।

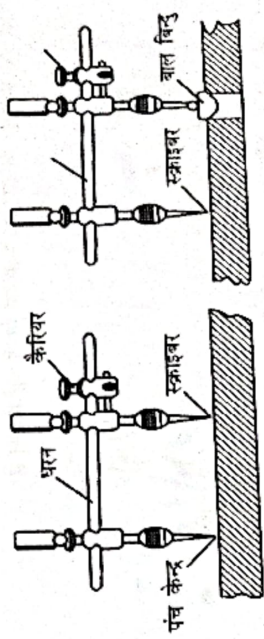


(अ) ट्रामेल द्वारा वृत्त खींचना
(ब) छिद्र द्वारा वृत्त खींचना
चित्र 9 : ट्रामेल

8. कैलीपर (Calipers)—इनकी सहायता से बाह्य या आन्तरिक व्यासों या लम्बाइयों को मापा या जाँचा जा सकता है। कैलीपर्स की सहायता से जाँच की माप लेकर उसकी भुजाओं के बीच की दूरी किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर पढ़ ली जाती है।

कैलीपर के प्रकार (Types of Calipers)

- दृढ़ जोड़ कैलीपर्स (Firm Joint Calipers)—इस प्रकार के कैलीपर्स सामान्य मापन कार्यो के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—(अ) आन्तरिक प्रकार (Inside Type) (ब) बाह्य प्रकार (Outside Type)। आन्तरिक दृढ़ जोड़ कैलीपर्स की सहायता से आन्तरिक विमाओं को मापा जाता है तथा बाह्य दृढ़ जोड़ कैलीपर्स की सहायता से बाह्य विमाओं को मापा जाता है।

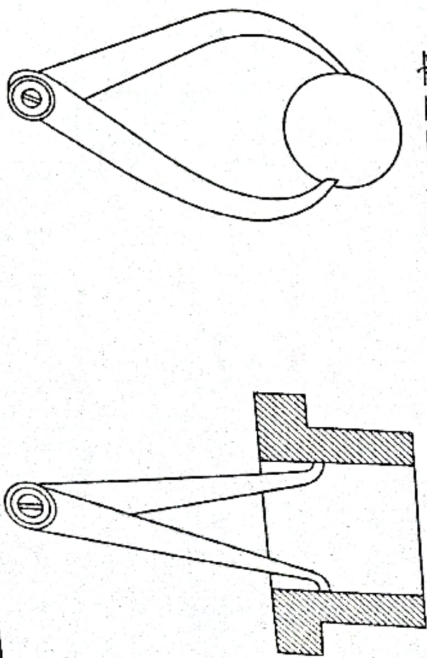


(अ) आन्तरिक दृढ़ जोड़

(ब) बाह्य दृढ़ जोड़

चित्र 10 : दृढ़ जोड़ कैलीपर्स


(iii) स्प्रिंग जोड़ कैलीपर्स (Spring Joint Calipers)—सूक्ष्म मापन के लिए स्प्रिंग जोड़ कैलीपर्स ही उपयोग में लगे जाते हैं। इनकी भुजाएँ स्प्रिंग की सहायता से एक बिन्दु पर जुड़ी रहती हैं। इन भुजाओं को स्प्लिट नट (Split Nut) द्वारा आवश्यक दूरी के लिए फैलाया या नजदीक किया जा सकता है।

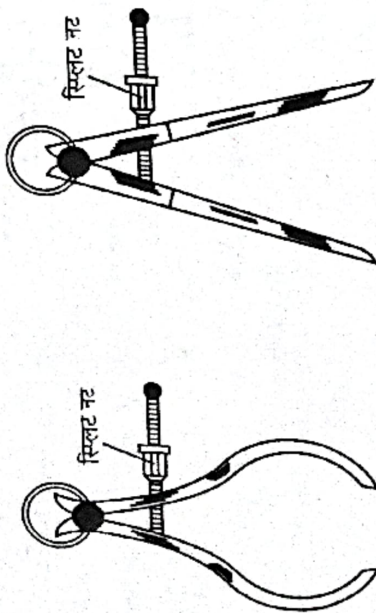

(अ) बाह्य प्रकार

(ब) आन्तरिक प्रकार

(iii) स्थानान्तरण कैलीपर्स (Transfer Calipers)—ये ताला जोड़ कैलीपर्स (Lock joint calipers) भी कहलाते हैं। इनको किसी विशेष स्थितियों में आन्तरिक गुहा तथा बाह्य उभार के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मापन लेते समय इसकी चल भुजा को उस पर लगी सहायक पत्ती तथा लॉक नट (lock nut) की सहायता से उसी स्थिति में कसा जा सकता है। ये आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं, जो चित्र 12 में प्रदर्शित हैं।

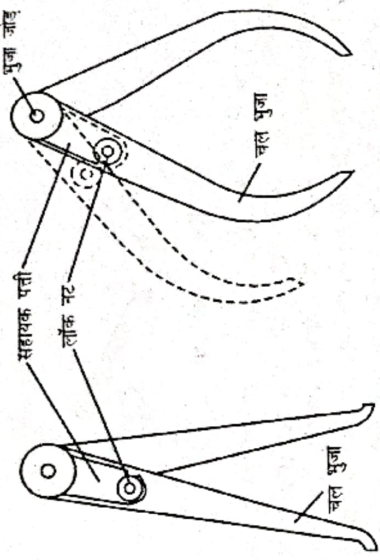


(अ) आन्तरिक प्रकार

(ब) बाह्य प्रकार

चित्र 12

(iv) हर्माफ्रोडाइट कैलीपर्स (Hemaphrodite Calipers)—यह ऑड लेग कैलीपर्स (Odd leg calipers) या जेनी (Jenny) या लेग प्वाइंट (Leg point) कैलीपर्स भी कहलाता है। इसकी एक भुजा आन्तरिक कैलीपर्स की भाँति तथा दूसरी भुजा सीधी व नोकदार (straight and pointed) होती है। यह वृत्तकार कार्यखण्डों के केंद्र ज्ञात करने या जॉब के फलक के समानान्तर रेखाएँ खींचने तथा छिद्रों को किनार से दूरी लेने के लिए प्रयोग किया जाता है।

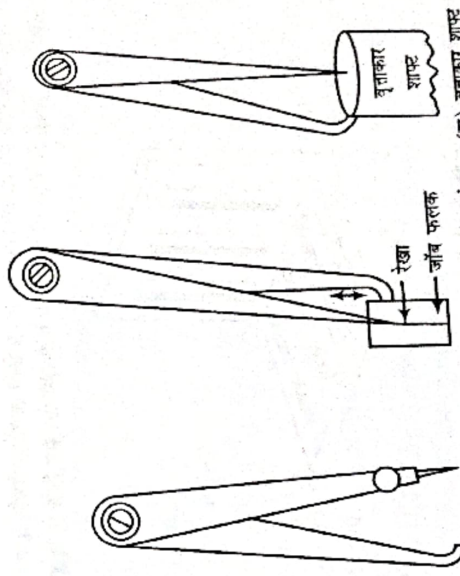


(अ) जैनी कैलीपर्स

(ब) जॉब के फलक के समानांतर रेखा खींचना

(स) वृत्तकार शान्पट

चित्र 13 : हर्माफ्रोडाइट या ऑड लेग कैलीपर्स

9. सरफेस प्लेट (Surface Plate)—सरफेस प्लेट का प्रयोग कार्यखण्ड (workpiece) पर चिह्नन करने, मापन करने की यथावृत्ता का मापन एवं परीक्षण करने, कार्यखण्ड की सतहों की समतलता (flatness) की जाँच करने तथा मापन करते समय कार्यखण्ड को टेकने के काम आता है। इसको चित्र 14 में दिखाया गया है।

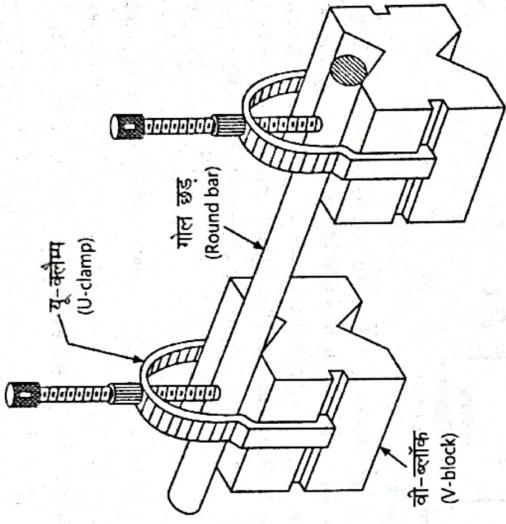

चित्र 16 : वी-ब्लॉक (V-Block)

2.3 सूक्ष्म मापन यन्त्र (Precision Measuring Instruments)

ऐसे मापन यन्त्र जो किसी पार्ट का माप 0.02 mm या उससे अधिक यथार्थता तक लेने की क्षमता रखते हों, सूक्ष्म मापन यन्त्र (Precision measuring instruments) कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सूक्ष्म मापन यन्त्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

- वर्नियर कैलिपर (Vernier Caliper)
- वर्नियर हाइट गेज (Vernier Height Gauge)
- वर्नियर डेप्थ गेज (Vernier Depth Gauge)
- माइक्रोमीटर (Micrometer)
- डायल गेज (Dial Gauge)

इन सबके अतिरिक्त भी कई गेज (Gauges) होती हैं; जैसे—फिलर गेज (Filler gauge), स्क्रू पिच गेज (Screw pitch gauge), रेडियस या फिलेट गेज (Radius or fillet gauge), वायर गेज (Wire gauge) आदि।

2.4 यांत्रिक मापन यन्त्रों के सिद्धान्त

(Principles of Mechanical Measuring Instruments)

किसी माप को सीधे प्रेक्षण द्वारा मापन, साधारण पैमाने से किया जा सकता है जिससे अधिकतम 0.25 मिमी० की शुद्धता तक माप लिया जा सकता है। इससे अधिक शुद्धता तक माप लेने के लिये, यदि पैमाने के अंशांकन को और नजदीक बनाया जाये तो प्रेक्षक (observer) द्वारा माप लेते समय उसमें लम्बन (parallax) के कारण भी त्रुटि हो सकती है, जिस कारण उसके प्रेक्षण में यथार्थता आने के बजाय उसमें और कमी आ सकती है। इसके लिये साधारण पैमाने के अंशांकित सिरे (calibrated) को पतला (bevelled) करके लम्बन त्रुटि को कम किया जाता है।


अतः सीधे प्रेक्षण को और अधिक यथार्थ (accurate) बनाने के लिये यांत्रिक मापन यन्त्र, आवर्धक (magnifying) के निम्न सिद्धान्तों पर काम करता है—

- उत्तोलक विधि (Lever Method)

- (2) वर्नियर विधि (Vernier Method)
- (3) पेच चूड़ी एवं पेच नट विधि (Screw thread and Screw thread Nut Method)
- (4) संयुक्त गियर विधि (Compound Gear Method)
- (5) कुण्डलीदार पत्ती विधि (Helical Strip Method)

2.5 उतोलक विधि (Lever Method)

उतोलक का सिद्धान्त (Principle of Lever)—साधारण आवर्धन उतोलक (magnifying lever) में एक अक्ष (fulcrum) तथा एक पैमाना (scale) होता है। आवर्धन उतोलक एक धुरदार आलम्ब (knife edge support) पर आलम्बित होता है। आलम्ब के एक तरफ छोटी भुजा तथा दूसरी तरफ बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा सूचक (pointer) (supported) होता है। आलम्ब के एक तरफ छोटी भुजा की ओर रखा जाता है, जबकि उतोलक की बड़ी भुजा को जिसको मापना होता है उसको उतोलक की छोटी भुजा के सिद्धांत को चित्र (17) में दिखाया गया है।

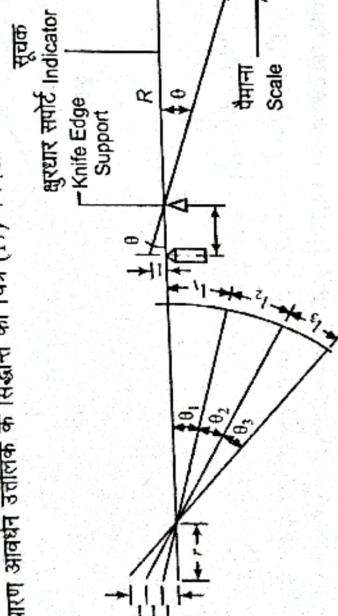

चित्र 17 : साधारण आवर्धन उतोलक का सिद्धान्त

इस प्रकार यदि मापी जाने वाली माप की लम्बाई l हो तथा उतोलक की छोटी भुजा की लम्बाई r एवं बड़ी भुजा लम्बाई R हो और बड़ी भुजा सूचक का विस्थापन θ° दिया जाये तो—

$$\text{आवर्धन अनुपात (Magnifying Ratio)} = \frac{\text{पैमाने का पाठ्यांक (I)}}{\text{मापी जाने वाली माप (I)}} = \frac{R\theta}{r\sin\theta}$$

यदि θ कोण काफी छोटा हो, तब—

$$\text{आवर्धन अनुपात } (\mu) = \frac{\text{उतोलक की बड़ी भुजा}}{\text{उतोलक की छोटी भुजा}} = \frac{R}{r}$$

$$\mu = \frac{R}{r}$$


आवर्धन अनुपात को बढ़ाने के लिए उतोलक की बड़ी भुजा की लम्बाई को बढ़ाया जा सकता है। उतोलक की बड़ी भुजा लम्बाई को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सीमा से अधिक बढ़ाने पर उतोलक का भार काफी बढ़ जायेगा जिससे उतोलक के आलम्ब पर घर्षण भी काफी बढ़ सकता है, जिस कारण प्रेक्षण लेते समय उसमें झुटि भी बढ़ सकती है। सामान्य तौर पर उतोलक विधि से 10 गुना तक आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए विशेष पिवट (special pivot) एवं बिबरिंग (bearing) का प्रयोग करके आलम्ब पर घर्षण को कम कर दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से दाब मापन मशीन (Pressure measuring machine), स्टेटोमॉर्फ (Pantograph), स्टील यार्ड (Steel yard), यांत्रिक विकृति गेज (Mechanical strain gauge), पिक्टेस्ट मूचक (Pick test indicator) इत्यादि में किया जाता है।

उत्तरीय एवं कोणीय मापन

2.6 वर्नियर विधि (Vernier Method)

व्यावहारिक रूप से साधारण पैमाने द्वारा हम 1 मिमी० या 1/16 इंच तक की ही माप आसानी से ले सकते हैं, परन्तु इससे कम की माप को यथार्थतापूर्वक मापने के लिये वर्नियर पैमाने (Vernier scale) का प्रयोग किया जाता है जो कि वर्नियर के सिद्धान्त (Principle of Vernier) पर कार्य करता है।

वर्नियर का सिद्धान्त (Principle of Vernier)—इसके सिद्धान्त को चित्र (18) में दिखाया गया है। इसमें एक मुख्य पैमाना (Main Scale) M होता है जो 1 मिमी० अंश में विभाजित या अंशिकृत होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और पैमाना होता है जो वर्नियर पैमाना (Vernier scale) V कहलाता है। वर्नियर पैमाना, मुख्य पैमाने के साथ लगा होता है जो आगे-पीछे चल सकता है।

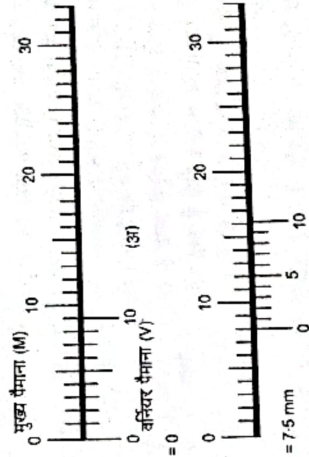

चित्र : 18

यदि वर्नियर पैमाने की लम्बाई 9 मिमी० हो तथा वह 10 बराबर भागों में विभाजित हो, तब—

$$\text{वर्नियर के एक भाग की लम्बाई} = \frac{9}{10} \text{ मिमी०} = 0.9 \text{ मिमी०}$$

 
$$\text{तथा मुख्य पैमाने एवं वर्नियर पैमाने के एक भाग का अंतर} = 1.0 - 0.9 = 0.1 \text{ मिमी०} = 0.01 \text{ सेमी}$$

यही इस वर्नियर का अल्पतमक (Least Count) होगा।

इस प्रकार वर्नियर का अल्पतमक, वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या पर निर्भर करता है। आमतौर पर वर्नियर से 0.1 मिमी० से 0.02 मिमी० तक की शुद्धतापूर्वक माप ली जा सकती है।

वर्नियर के सिद्धान्त का उपयोग वर्नियर कैलिपर्स (Vernier calipers), वर्नियर ऊँचाई गेज (Vernier height gauge) तथा वर्नियर गहराई गेज (Vernier depth gauge) यन्त्रों में किया जाता है।

वृत्तीय वर्नियर पैमाना (Circular Vernier Scale)—कोण मापन की यथार्थता बढ़ाने के लिये भी वर्नियर के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से किसी कोण को मापने में 1' मिनट की शुद्धता तक कोण को मापा जा सकता है। वृत्तीय वर्नियर पैमाने में मुख्य पैमाना M



चित्र : 19

0° से लेकर 360° तक आधा डिग्री ($\frac{1}{2}^\circ$) के अंश में अंशिकृत अथवा विभाजित होता है। वर्नियर पैमाना (Vernier scale) V की लम्बाई मुख्य पैमाने M के 14.5° कोण के बराबर होती है। वर्नियर पैमाना 30 बराबर भागों में विभाजित होता है।

$$\text{इस प्रकार, मुख्य पैमाने } M \text{ के एक भाग और वर्नियर पैमाने } V \text{ के एक भाग का अंतर} = \frac{1}{30} (15^\circ - 14.5^\circ) = 0.0167^\circ$$

$$= \frac{1}{30} \times 0.5^\circ$$


$$= \frac{1}{60^\circ} = \text{चाप का एक मिनट (')}$$

द्वितीय वर्नियर पैमाने (Circular Vernier Scale) का अल्पतमक (least count) 1 मिनट ($1'$) के बराबर $= 60''$ होता है।


अतः इस वृत्तीय वानपर (Circular Vernier) से पाठ्यांक (Reading) मापने में किया जाता है। साधारण वर्नियर पैमाने का प्रयोग सेक्सटेंट (Sextant), स्पेक्ट्रोमीटर (Spectrometer) इत्यादि में किया जाता है। वृत्तीय वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि (Zero Error of Vernier Scale)—माप न लेने की स्थिति में, वर्नियर पैमाने की वर्नियर पैमाने की शून्य (zero) को आपस में मिलाया जाये तब यदि दोनों शून्य एक-दूसरे के बराबर अथवा सम्माली हों। इस प्रकार, इस दशा में लिया एवं मुख्य पैमाने के शून्य (zero) को आपस में मिलाया गया पाठ्यांक वास्तविक पाठ्यांक से भिन्न होगा। इस प्रकार, इस दशा में लिया एवं वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि (zero error) कहलाता है।

प्रकार की त्रुटि ऋणात्मक त्रुटि (negative error) कहते हैं। यत्र में शून्य त्रुटि होने की स्थिति में सही माप के लिये उसके पाठ्यांक में संशोधन (correction) करना आवश्यक होता है अन्यथा प्रेक्षण गलत होगा। इसके लिये धनात्मक त्रुटि होने की स्थिति में लिये गये पाठ्यांक में से धनात्मक त्रुटि के पाठ्यांक को घटा दिया जाता है तथा ऋणात्मक त्रुटि होने की स्थिति में लिये गये पाठ्यांक में से धनात्मक त्रुटि के पाठ्यांक को जोड़ दिया जाता है।

(1) **वर्नियर कैलीपर्स** (Vernier Calipers)—यह एक बहुत ही उपयोगी मापन यन्त्र है जो वर्नियर के सिद्धाण्मासक टुटि के पादयक को जाइ दिया जाता है।

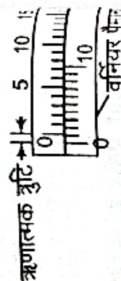


चित्र : 20

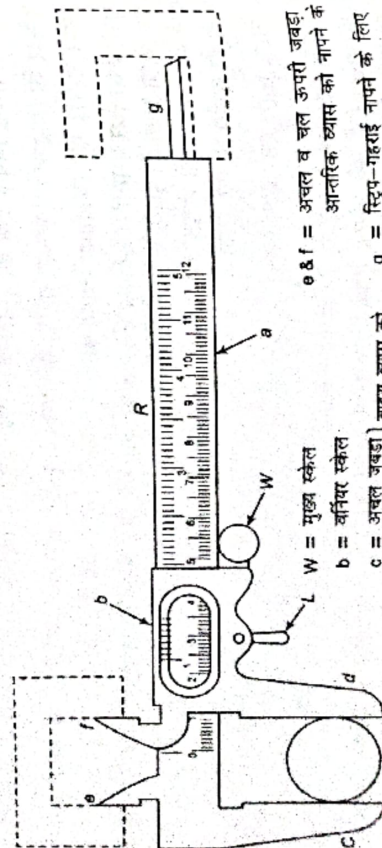

व = मुख्य स्कूल
 ब = वनियर स्कूल
 c = अचल जबड़ा
 d = चल जबड़ा
 e & f = अचल व चल ऊपरी जबड़ा
 आंतरिक व्यास को नापने के लिए
 g = स्ट्रुप-गहवाई नापने के लिए
 l = लोक नट
 w = रोलर

रचना (Construction) — इस औजार की बनावट में मुख्य अंग एक घातु की टोस छड़ होती है। इसी टोस छड़ पर मिमी० के चिन्हों का मुख्य पैमाना बना होता है। इस छड़ के एक सिरे पर 90° पर धुके स्थिर जबड़े बने होते हैं। इसका दूसरा चाल भाग वर्नियर कहलाता है। इसी वर्नियर पर वर्नियर पैमाना बना रहता है। यह एक चल जबड़े से जुड़ा रहता है तथा इसे

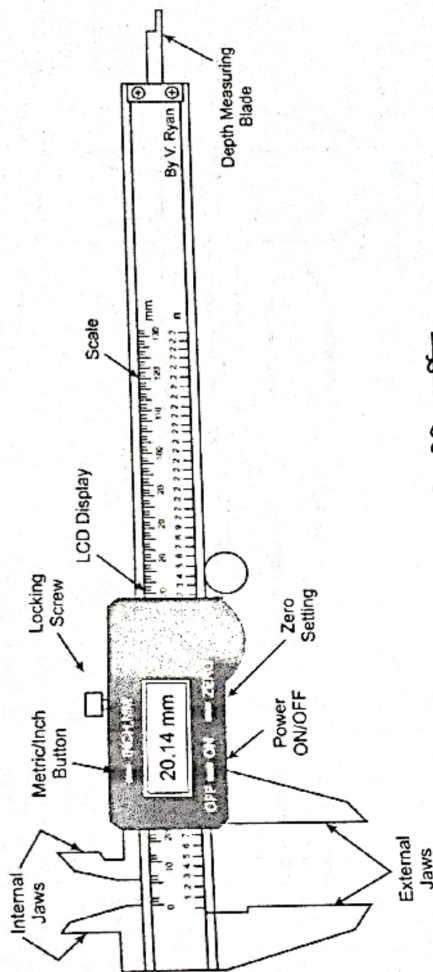

निम्न २२ : आधुनिक डिजिटल वर्नियर

मुख्य पैमाने पर आगे-पीछे खिसकाया जा सकता है। चल जबड़े को किसी भी स्थान पर पेंच की सहायता से स्थित किया जा सकता है। इसमें एक समंजन पेंच (fine adjustment screw) लगा होता है जिसकी सहायता से चल जबड़े का सूक्ष्म विस्थापन किया जा सकता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक उस समय शून्य होना चाहिए जब स्प्रिंग और चल क्रिया जा सकता है। अन्यथा कैलीपर में शून्य त्रुटि है और इसे ज्ञात करना चाहिए। मापने वाले जॉब को स्थिर जबड़े व चल जबड़े परस्पर मिले हों।

जबड़ों के बीच रखा जाता है और मुख्य पैमाने एवं वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक लेकर माप ज्ञात कर ली जाती है। इसमें शून्य त्रुटि (zero error) का ध्यान रखा जाना चाहिए। आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर (Digital vernier caliper) से निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं।

होने पर उसे पाटव्याक में समाया जाता है जिसे चित्र-22 में दिखाया गया है।

count) कहलाती है। इस प्रकार, $\frac{1}{n}$ के मानों का योग (sum) $\frac{1}{n}$ के मानों की संख्या से भाग (divide) देने पर अल्पतमांक प्राप्त होता है।

वर्नियर का अल्पतमांक = $\frac{\text{वर्नियर स्केल पर बने खानों की संख्या}}{\text{वर्नियर के मुख्य स्केल के एक खान की संख्या}}$

वर्नियर का अल्पतमांक = $\frac{\text{वर्नियर स्केल पर बने खानों की संख्या}}{10} = 0.1 \text{ mm होगा}$

(i) इस प्रकार जब वर्नियर स्केल पर 10 खाने बने हों, तब उस वर्नियर का अत्यंतमांक = $\frac{1}{50} \text{ mm} = 0.02 \text{ mm}$ होगा।

[illegible]

वर्नियर द्वारा माप लेना—उपर्युक्त भाग में मिलान के बाद आपस में मिलान के बाएँ, जहाँ धातुक त्रुटि (positive error) होनी को देखा जाता है। इसके लिये वर्नियर के दोनों जबड़ों को आपस में घसाना होता है तो धातुक त्रुटि (positive error) होती है उसके बाद मुख्य स्केल पर पढ़ लिया जाता है। इसमें कभी-कभी ऋण त्रुटि (negative error) तथा दायीं ओर हो तो धातुक त्रुटि (positive error) होगी उसको देखकर वास्तविक मान निकाला जायेगा।

के बर्याँ ओर हो तो यह ऋणात्मक गुट (Hedonic) के बीच जॉब को लगाकर पेंच से चल जाइँगे। (यदि वर्तमान में गुट नही हो

कैमानों व वर्नियर पैमाने की रीडिंग लेकर निम्न तरीके

उदाहरण : मुख्य पैमाने का साइज = 15


वर्नियर का सीधा मिलने वाला भाग

निर्माण पैमाने की रीडिंग

शुद्ध माप = मुख्य मान का ± 0.02 (यदि उस वर्णिक का अल्पमांक 0.02 mm है)

$$= 30 + 15 \times 0.02 = 30.30 \text{ mm}$$

$$= 30 + 0.30 = 30.30 \text{ mm}$$

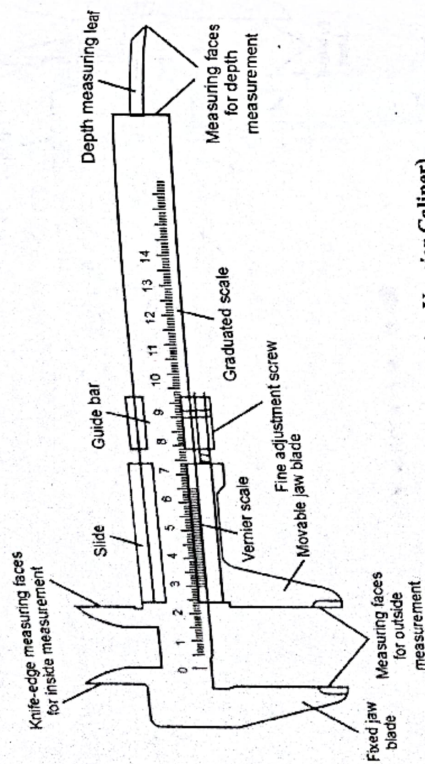


Measurement: Vernier Caliper)

इस प्रकार वर्तमान से किसी कार्यखण्ड की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, मोटाई, बाह्य व्यास (outer dia), आन्तरिक व्यास (inner dia) ज्ञात किया जा सकता है।

(2) वर्नियर ऊंचाई गेज (Vernier)

Height Gauge—इसका उपयोग अवतल (marking) करने के लिए किया जाता है। इसके नीचे एक भारी आधार होता है जिसकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत होती है। आधार पर एक ऊर्ध्वाधर धातु लगी होती है जिस पर मुख्य पैमाना बना होता है। ऊर्ध्वाधर धातु पर एक स्लाइडर (slider) लगा रहता है जिस पर वर्तित पैमाना बना होता है। स्लाइडर पर मापन बढ़ाया जाता होता है। इस पर लगे स्लाइडर को एक स्क्रिय द्वारा जॉब की स्थिति के अनुसार आगे खिसकाकर कस दिया जाता है। इसमें मुख्य पैमाने और वर्तित की रीडिंग से ऊँचाई का मापन ज्ञात किया जाता है। इसको चित्र-2.4 में दिखाया गया है।

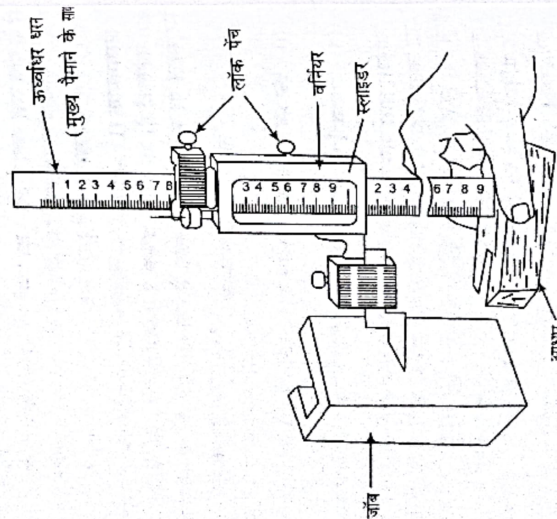


गहराई गेज (Depth Gauge)—इसका उपयोग खोखले स्थानों, छिद्रों व स्लॉट की गहराई तथा मोल्डस को दूरी का मापन सूक्ष्मता से करने के लिए किया जाता है। वर्नियर के सिद्धान्त पर कार्य करने वाला वर्नियर गहराई गेज तथा माइक्रोमीटर गहराई गेज कहलाता है।

(3) **बर्नियर गहराई गेज** (Vernier Depth Gauge) — इसमें एक चल शीर्ष (movable head) होता है जो के सिद्धान्त पर कार्य करने वाला माइक्रोमीटर गहराई गेज (micrometer) है।

(3) **बर्नियर गहराई गेज** (Vernier Depth Gauge) — इसमें एक चल शीर्ष (movable head) होता है जो के सिद्धान्त पर कार्य करने वाला माइक्रोमीटर गहराई गेज (micrometer) है।

(3) **बर्नियर गहराई गेज** (Vernier Depth Gauge) — इसमें एक चल शीर्ष (movable head) होता है जो के सिद्धान्त पर कार्य करने वाला माइक्रोमीटर गहराई गेज (micrometer) है।

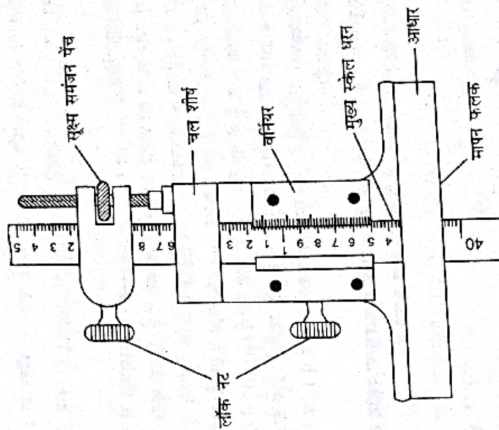

चित्र 25 : वर्नियर गहराई गेज

• Screw thread Nut Method)

2.7 पेंच चूड़ी एवं पेंच चूड़ी नट विधि (Screw thread and Screw thread nut joining method)

वर्तमान विधि से भी ज्यादा यथार्थतापूर्वक माप लेने के लिए पेंच चूड़ी नट विधि को प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुसार जब किसी पेंच को उसी पिच (pitch) की छिन्नी या नट (nut) में एक चक्कर घुमाया जाता है तो पेंच चूड़ी का कोई बिंदु या निशान (point) उस पेंच की धुरी (axis) पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब किसी पेंच को उसी पिच (pitch) की छिन्नी या नट (nut) में एक चक्कर घुमाया जाता है तो पेंच चूड़ी का कोई बिंदु या निशान (point) उस पेंच की धुरी (axis) पर कार्य करता है। इससे शब्दों में, पेंच चूड़ी (screw thread) के एक पूरे चक्र (one full turn) के बाद पेंच चूड़ी का कोई बिंदु या निशान (point) उस पेंच की धुरी (axis) पर कार्य करता है। इससे शब्दों में, पेंच चूड़ी (screw thread) के एक पूरे चक्र (one full turn) के बाद पेंच चूड़ी का कोई बिंदु या निशान (point) उस पेंच की धुरी (axis) पर कार्य करता है।

पिच के बराबर उसका अपा का चूड़ा का चूड़ा जगता

यदि पंच चूड़ी की परिधि को n बराबर भागों में बाटा जाय त

पेंच चूड़ी को एक चक्कर घुमान पर पंच पूड़ा का

॥ भाग घुमाने पर पंच चूड़ी द्वारा चला गाई ॥

∴ पच बूँडा का भाग

पेंच चडी का अल्पतमांक (Least Count) = $\frac{1}{n}$

रेडेट स्टॉप (ratchet stop) की सहायता से सिण्डल व विहाई के बीच सगे कार्यक्षेत्र पर अधिक दायन लगाने से बचाया जा सकता है।

यह इंच व मिमी० में उपलब्ध होते हैं परन्तु आजकल प्रायः मीट्रिक अपॉल मिमी० वाले ही उपयोग में लाये जाते हैं। इस माइक्रोमीटर में सिण्डल चूड़ी का गिर 0.5 मिमी० तथा स्लीव पर 1/2 मिमी० व 1 मिमी० के चिन्ह मने होते हैं। सिण्डल के बेवेल सिरे की परिधि पर 50 बराबर भाग बने होते हैं।

जब सिण्डल को एक चक्कर घुमाया जाता है तब सिण्डल का रङ्ग अक्ष की दिशा में 0.5 मिमी० आगे या पीछे चलता है।

$$\text{इस प्रकार गन्ध का अल्पतमक (least count) = } \frac{\text{रङ्ग का गिर}}{\text{परिधि के भागों की संख्या}}$$


$$= \frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ मिमी०}$$

माइक्रोमीटर की सहायता से औब की माप लेने के लिए औब को विहाई एवं सिण्डल के बीच रखकर स्लीव पर बने मुख्य पैमाने पर पूर्ण विभाजन तथा 1/2 मिमी० के उपविभाजन का पारदर्शक से लिया जाता है फिर सिण्डल के बेवेल सिरे का जो भाग स्लीव की अपार रेखा से मिलता है उसे नोट कर लिया जाता है। यह कई पारसो जैसे 0-2.5, 2.5-5.0, 5.0-7.5, 7.5-10.0 मिमी० आदि में उपलब्ध रहते हैं।

शून्य त्रुटि (Zero Error)—माइक्रोमीटर के पूर्णतया बन्द होने पर सिण्डल के विहाई से सपर्श करते पर, यदि सिण्डल के बेवेल सिरे पर बचा शून्य (zero) स्लीव पर बने शून्य से नहीं मिलता है तो इस गन्ध में शून्य त्रुटि रहती है।


विचलन त्रुटि (Backlash Error)—माइक्रोमीटर में गट और रङ्ग की मापेता प्रति के कारण उत्पन्न त्रुटि विचलन त्रुटि कहलाती है। रङ्ग को एक दिशा में घुमाते जब उसे उलटा घुमाते हैं तो आगे बढ़ता हुआ रङ्ग तुल्य ही पीछे नहीं लौटता है और शीर्ष घुमाता रहता है। इसका कारण रङ्ग की चूड़ियों तथा गट की चूड़ियों में कुछ दौलकपन का होना है। इस त्रुटि में पारदर्शक प्रभावित होता है।

(2) **आन्तरिक सूक्ष्माणी/माइक्रोमीटर (Inside Micrometer)**—यह गन्ध भी पेंच चूड़ी के सिण्डल पर कार्य करता है। इसका उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के छिद्रों के व्यास मापन के लिए किया जाता है। इसमें पेंच नहीं होता है। बलिक सिण्डल के एक तरफ विहाई तथा दूसरी तरफ सिण्डल या विस्तार छड़ रहती है। गिरन विन-27 में आन्तरिक माइक्रोमीटर व विस्तार छड़ें दिखायी गयी हैं।

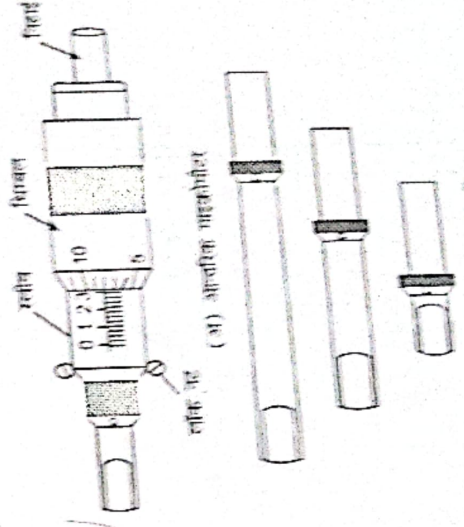

चित्र 27 : आन्तरिक माइक्रोमीटर व विस्तार छड़ें


(3) सूक्ष्ममापी/माइक्रोमीटर गहराई गेज (Micrometer depth Gauge) — यह एक सूक्ष्ममापी यन्त्र है। इसमें सहायता से छिद्रों, स्लॉट आदि को गहराई मापी जाती है। यह बाह्य माइक्रोमीटर के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसमें आधार पर एक माइक्रोमीटर लगा रहता है। इसमें प्रेम व निहाई नहीं होता है। विभिन्न परासों में मापन के लिए परिवर्तनीय विस्तार छड़ (interchangeable extension rods) का प्रयोग होता है। इसे चित्र 28 में दिखाया गया है।

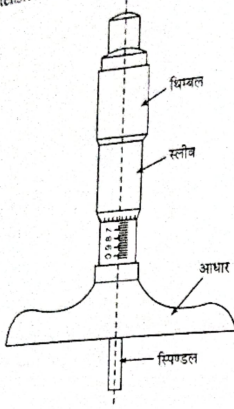

चित्र 28 : माइक्रोमीटर गहराई गेज

2.8 संयुक्त गियर विधि (Compound Gear Method)

किसी माप का उच्च आवर्धन प्राप्त करने के लिये इस विधि में रैक (rack), पिनियन (pinion) तथा गियर (gear) का प्रयोग किया जाता है। रैक, पिनियन एवं गियर के सामंजस्य (setting) को चित्र 29 में दिखाया गया है।

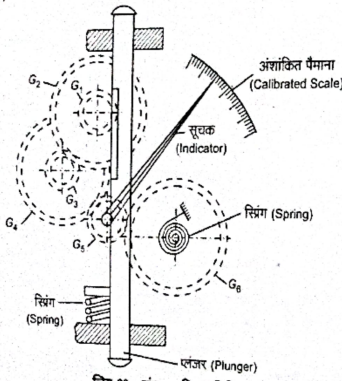

चित्र 29 : संयुक्त गियर विधि

रेखीय एवं कोणीय मापन

इस यंत्रावली (mechanism) में एक प्लंजर (plunger) लगा होता है। प्लंजर पर बने रैक (rack) के साथ एक पिनियन (pinion) लगा होता है। प्लंजर को अपने अक्ष पर घुमाने से रोकने के लिए इसके रैक गाइड में पिन (pin) लगा होता है। प्लंजर के ऊपर-नीचे की गति को एक स्प्रिंग लगा कर नियंत्रित किया जाता है। प्लंजर के दूसरे सिरे के पास एक स्पिण्डल (spindle) लगा होता है। स्पिण्डल की रेखीय गति (linear motion) प्लंजर पर बने रैक के माध्यम से पिनियन G_1 को प्रेषित (transmit) करती है। इसी स्पिण्डल पर ही एक बड़ा गियर G_2 जुड़ा रहता है। बड़ा गियर G_2 एक अन्य पिनियन G_3 से मिला होता है। यहाँ पिनियन G_3 पिनियन G_1 की गति का आवर्धन करता है। G_1 व G_2 की भौति ही पिनियन G_3 के स्पिण्डल पर भी एक अन्य गियर G_4 लगा रहता है जो दूसरे पिनियन G_5 से जुड़ा रहता है। पिनियन G_5 पर ही एक सूचक (pointer/indicator) लगा होता है। गियर G_4 ही पिनियन G_5 पर लगे सूचक को आवर्धित गति (magnifying motion) देता है जिसे वृत्ताकार अंशकित पैमाने (circular calibrated scale) पर पढ़ा जा सकता है।


इस प्रकार यदि गियर G_2, G_3, G_4 एवं G_5 के दंतों की संख्या क्रमशः T_2, T_3, T_4 और T_5 हों, तो—

$$\text{कुल आवर्धन (Total Magnification)} = \frac{T_2}{T_3} \times \frac{T_4}{T_5}$$

आवर्धन की यथार्थता को वृद्धि करने के लिए सूचक की लम्बाई बढ़ायी जा सकती है। कुछ समय के उपयोग के बाद यन्त्र में बैकलैश त्रुटि (backlash error) आ सकती है। बैकलैश त्रुटि को कम करने के लिये पिनियन G_3 से लगा हुआ गियर G_6 होता है जिस पर एक स्प्रिंग लगी रहती है। गियर G_6 का साइज गियर G_4 के लगभग बराबर होता है। संयुक्त गियर विधि का प्रयोग डायल गेज (dial gauge) में किया जाता है।


2.9 कुण्डलीदार पत्ती विधि (Helical Strip Method)

जब किसी इस्पात की पत्ती को बनी स्प्रिंग (spring) को कुण्डली के रूप में ऐंठकर उसके एक सिरे को स्थिर (fixed) करके तत्पश्चात् दूसरे सिरे को खींचा जाये तो पत्ती की कुण्डली के मध्य पर लगे सूचक (indicator/pointer) में कुण्डली के जरा से भी खिंचाव के कारण तीव्र गति से कोणीय विस्थापन (angular displacement) होगा। सूचक द्वारा दिखाया गया कोणीय विस्थापन ही माप का आवर्धन होता है। कुण्डलीदार पत्ती विधि को चित्र 30 में दिखाया गया है।

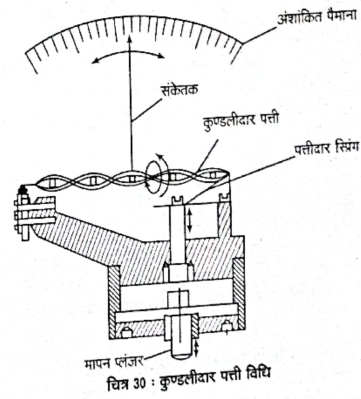

चित्र 30 : कुण्डलीदार पत्ती विधि

चित्र 34 : डायल गेज द्वारा गोलाई जाँचना

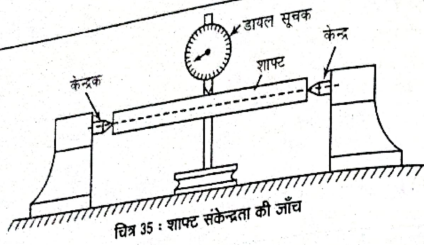

चित्र 35 : शाफ्ट संकेन्द्रता की जाँच

2.10 गेज (Gauge)

किसी उत्पाद (product) के ज्यादा माँग (demand) को पूरा करने के लिये उस उत्पाद को ज्यादा मात्रा में बनाना है। बृहद् उत्पादन विधि (Mass production method) द्वारा अधिक उत्पाद बनने के दौरान यदि उत्पादों के मापों की जाँच नहीं की जाती है तो उसमें काफी समय लगेगा। इस प्रकार मापों की जाँच में लगने वाले समय को कम करने के लिए या माइक्रोमीटर द्वारा किया जाये तो उसमें काफी समय लगेगा। इस प्रकार मापों की जाँच में लगने वाले समय को कम करने के लिए अथवा शीघ्रतापूर्वक जाँच करने के लिए जिस यन्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही गेज (gauge) कहा जाता है।

2.10.1 गेजों का वर्गीकरण (Classification of Gauges)

1. गेजों के प्रयोजन के आधार पर—

- कार्यशाला गेज (Workshop Gauge)
- निरीक्षण गेज (Inspection Gauge)
- मास्टर गेज (Master Gauge)

2. गेजों के प्रकार के आधार पर—

- सीमा गेज (Limit Gauge)
- मानक गेज (Standard Gauge)

3. टेस्ट की जाने वाली सतह के आधार पर—

- प्लग गेज (Plug Gauge)
- स्नैप एवं रिंग गेज (Snap & Ring Gauge)

4. डिजाइन के आधार पर—


- एक-सीमा तथा द्वि-सीमा गेज (Single Limit and Double Limit Gauge)
- एक-सिरा तथा द्वि-सिरा गेज (Single-Ended and Double Ended Gauge)
- स्थिर एवं समायोज्य गेज (Fixed and Adjustable Gauge)

2.11 सीमा गेज (Limit gauge)

प्रत्येक माप के लिये उस माप की दो सीमाएँ (limits) रखी जाती हैं—एक उच्च सीमा (upper limit) तथा दूसरा निम्न सीमा (lower limit)। किसी उत्पाद को बृहद् मात्रा में उत्पादन करने के लिए ऑपरेटर (operator or worker) को इन्हीं सीमाओं के अन्दर उत्पाद को बनाना होता है। इस कार्य के मापन के लिये जिस गेज का प्रयोग होता है वह सीमा गेज (limit gauge) कहलाता है। सीमा गेज द्वारा किसी उत्पाद को मापने में उसके वास्तविक माप का मान नहीं पता चलता है वरन् उस उत्पाद की निर्दिष्ट सीमान्तर (tolerance) का पता चलता है जिसमें उत्पाद की जाँच सही पायी जाती है। सीमा गेज में एक ही खण्ड (piece) के दो सिरे होते हैं जिसका एक सिरा 'गो' सिरा (Go End) तथा दूसरा सिरा 'नो गो' सिरा (No Go End) होता है।

प्रमुख रूप में प्रचलित सीमा गेज का वर्णन आगे दिया जा रहा है।

1. सीमा प्लग गेज (Limit Plug Gauge)—किसी उत्पाद में बने छिद्रों (hole) के आन्तरिक व्यास (Internal Diameter) के माप की जाँच के लिये सीमा प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। इस गेज के बीच में एक हैंडिल (handle) लगा होता है जहाँ से इस गेज को पकड़ा जाता है। प्रायः यह दो सिरों वाला सीमा प्लग गेज होता है जबकि एक सिरा वाला सीमा प्लग गेज भी होता है। दो सिरों वाले गेज का एक सिरा 'गो' (Go) एवं दूसरा सिरा 'नो गो' (No Go) होता है जो कि बेलनाकार एवं कटोरीकृत किया होता है। एक सिरों वाले गेज का गो एवं नो गो सिरा एक ही तरफ बने होते हैं। एक सिरों वाले सीमा प्लग गेज को प्रगामी गेज (Progressive Gauge) भी कहते हैं। उत्पाद की माप के अनुसार ये अलग-अलग माप के बनाये जाते हैं। इसको चित्र 36 में दिखाया गया है।

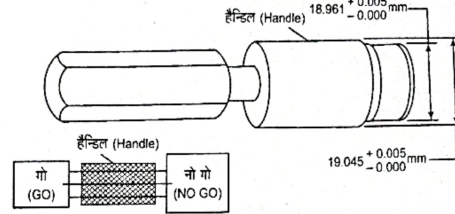


चित्र 36 : सीमा प्लग गेज

2. सीमा स्नैप गेज (Limit Snap Gauge)—यह गेज U-आकार के फ्रेम का बना होता है। वांछित माप को मापने के लिये इसमें दो समान जबड़े (jaws) या निहाई (anvil) बने होते हैं जिसका उपयोग किसी उत्पाद की बाहरी मापन (external measurement) जैसे—लम्बाई, चौड़ाई या मोटाई आदि मापने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग शाफ्ट (shaft) के व्यास को मापने के लिये भी किया जाता है।

मुख्य रूप से ये गेज दो प्रकार के होते हैं—

- स्थिर सीमा स्नैप गेज (Fixed Limit Snap Gauge)
- समायोज्य सीमा स्नैप गेज (Adjustable Limit Snap Gauge)


चित्र 37 में इन गेजों को दिखाया गया है।

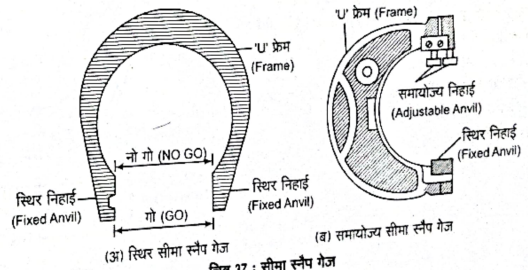

चित्र 37 : सीमा स्नैप गेज


(अ) स्थिर सीमा स्नैप गेज—इसमें दो समानान्तर स्थिर जबड़े या निहाई बने होते हैं जिसका एक सिरा गो (Go) तथा दूसरा सिरा नो गो (No Go) होता है। इस गेज को कैलिपर गेज (Calliper Gauge) भी कहते हैं। इसका उपयोग बड़ी माप के जाँचने में किया जाता है।

(ब) समायोज्य सीमा स्नैप गेज—इसमें एक तरफ स्थिर निहाई (Fixed Anvil) होता है तथा दूसरी तरफ समायोज्य निहाई (Adjustable Anvil) बना होता है। पेंचों की सहायता से एक निश्चित परास (Range) तक गो (Go) एवं नो गो (No Go) सिरों को माप को समायोजित (Adjust) किया जा सकता है। वांछित माप की स्थिति में समायोजित करने के बाद पेंचों को कसकर निहाईयों को स्थिर कर दिया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर बड़ी मापों की जाँच करने में किया जाता है। विभिन्न आकार के सीमा स्नैप गेजों को निम्न चित्र 38 में दिखाया गया है।

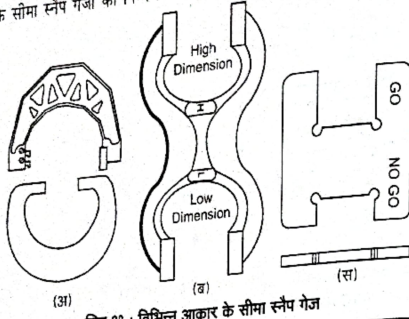


चित्र 38 : विभिन्न आकार के सीमा स्नैप गेज

3. दोहरे सिरों वाले स्नैप गेज (Double Ended Snap Gauge)—इसका उपयोग छोटे मापों की जाँच करने में किया जाता है। ये एक ही खण्ड (Piece) का बना होता है जिसका एक सिरा गो (Go) तथा दूसरा सिरा नो गो (No Go) होता है। चित्र 39 में इसको दिखाया गया है।

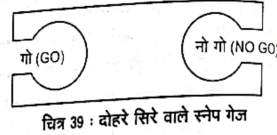


चित्र 39 : दोहरे सिरों वाले स्नैप गेज

4. रिंग गेज (Ring Gauge)—जिस प्रकार आन्तरिक व्यास की माप को जाँचने के लिए सीमा प्लग गेज का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार, बाह्य व्यास (External Diameter) की माप को जाँचने के लिए रिंग गेज (Ring Gauge) का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा एक जोड़े (One Pair) में होते हैं जिसका एक खण्ड (Piece) गो (Go) तथा दूसरा खण्ड नो गो (No Go) होता है। चित्र 40 में इसको दिखाया गया है।

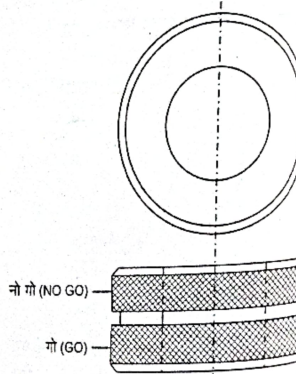

चित्र 40 : रिंग गेज


5. टेपर प्लग गेज (Taper Plug Gauge)—किसी उत्पाद के टेपरित छिद्र के टेपर की माप को जाँचने के लिए जिस गेज का उपयोग करते हैं वह टेपर प्लग गेज कहलाता है। इस गेज पर गो (Go) तथा नो गो (No Go) की उच्च सीमा (Higher Limit) तथा निम्न सीमा (Lower Limit) के अनुसार बनाया जाता है। चित्र 41 (अ) में इसको दिखाया गया है।

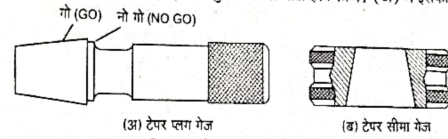

चित्र 41 : टेपर प्लग एवं सीमा गेज


इसी प्रकार किसी टेपरित शाफ्ट के टेपर की माप को जाँचने के लिए जिस गेज का प्रयोग करते हैं वह टेपर सीमा गेज (Taper Limit Gauge) कहलाता है। चित्र 41 (ब) में इसको दिखाया गया है।

 6. आन्तरिक चूड़ी गेज (Internal Thread Gauge)—किसी उत्पाद पर बने आन्तरिक चूड़ियों (Internal Threads) के मापन के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है वह आन्तरिक चूड़ी गेज (Internal Thread Gauge) कहलाता है, जिसके एक सिरों पर अधिकतम पिच (Maximum Pitch) तथा दूसरे सिरों पर न्यूनतम पिच (Minimum Pitch) की बाह्य चूड़ियाँ बनी होती हैं। अधिकतम पिच वाला सिरा नो गो (No Go) तथा न्यूनतम पिच वाला सिरा गो (Go) सिरा होता है। चित्र 42 में इसको दिखाया गया है।



चित्र 42 : आन्तरिक चूड़ी गेज

7. बाह्य चूड़ी गेज (External Thread Gauge)—किसी उत्पाद पर बने बाह्य चूड़ियों (External Threads) के मापन की जाँच करने के लिये जिस गेज का प्रयोग किया जाता है वह बाह्य चूड़ी गेज (External Thread Gauge) कहलाता है। इसके भी एक सिरों पर अधिकतम पिच तथा दूसरे सिरों पर न्यूनतम पिच की आन्तरिक चूड़ी बनी होती है। अधिकतम पिच वाला सिरा गो (Go) तथा न्यूनतम पिच वाला सिरा नो गो (No Go) होता है। चित्र 43 में इसको दिखाया गया है।

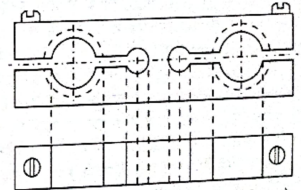


चित्र 43 : बाह्य चूड़ी गेज (External Thread Gauge)

8. सिलिण्डर बोर गेज (Cylinder Bore Gauge)—सिलिण्डर बोर गेज मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल इन्जन तथा I.C. इन्जन के सिलिण्डरों की भीतरी घिसावट (wear) की माप को तुरन्त ज्ञात करने के लिये किया जाता है। इस गेज में स्टील बॉल्स (steel balls) लगे होते हैं जो एक सर्कुलर होल्डर (circular holder) में व्यवस्थित (assembled) होते हैं। यही बॉल्स, सिलिण्डर बोर की सतह के सम्पर्क में आते हैं। माप के समय सिलिण्डर में गेज को प्रवेश कराने के लिये इसे एक लम्बे हैण्डल से पकड़ कर बोर में डालते हैं।


इसके सर्कुलर होल्डर में एक आयताकार आर-पार छिद्र होता है जिसमें एक अंशकृत टेपर बार (graduated taper bar) प्रवेश कर सकती है। यह टेपर बार, जब बॉल्स पर दाब डालती है तब सर्कुलर होल्डर का प्रभावी व्यास बढ़ने लगता है। इस गेज का प्रयोग करते समय, इसे सिलिण्डर में प्रवेश कराते हैं और टेपर बार को इस प्रकार धीरे-धीरे अन्दर ले जाते हैं कि

बाल्स का सम्पर्क सिलिण्डर वॉल (cylinder wall) से बन जाये। ऐसी स्थिति में टेपर बार के अंशांकन की रीडिंग को लेते हैं। तत्पश्चात् इसके समतुल्य रीडिंग, गेज के कैलिब्रेशन (calibration) चार्ट पर देखकर ज्ञात कर लेते हैं। सिलिण्डर बोर का औसत व्यास (average diameter) ज्ञात हो जाता है। इसे निम्न चित्र में दिखाया गया है।

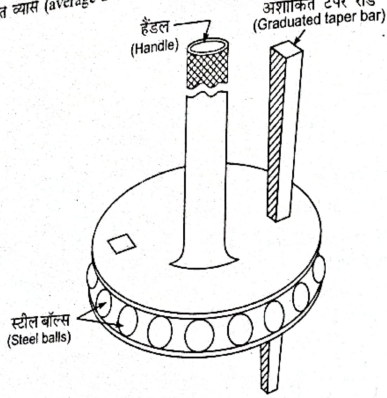

चित्र 44 : सिलिण्डर बोर गेज

9. फीलर गेज (Feeler Gauge)—फीलर गेज में विभिन्न मोटाई की पतली स्ट्रिप (strip) होती है जो कि इस्पात पत्ती से बनी होती है। फीलर गेज के एक सेट में विभिन्न मोटाईयों के अनेक गेजिंग ब्लेड्स (gauging blades) एक हिस्से सहायता से जुड़े हुये (assembled) होते हैं। ये गेजिंग ब्लेड्स फीलर गेज के दोनों सिरों (ends) पर हिन्ज किये हुये होते हैं। गेजिंग ब्लेड्स अलग-अलग ग्रेड में 0.03 mm से 1 mm तक की मोटाईयों (thickness) में होते हैं, जो एक ही प्रोटेक्टिव शीथ (protective sheath) में बन्द होते हैं। इसके ब्लेड की लम्बाई 100 mm तक होती है। इसकी चौड़ाई हील (heel) पर 12 mm तथा टिप (tip) पर 6 mm होती है। ये ब्लेड चौड़ाई में टेपरित (tapered) होते हैं। प्रयोग के समय इसके ब्लेड्स को प्रोटेक्टिव शीथ से बाहर निकाल कर प्रयोग करते हैं तथा बाद में पुनः खोल के अन्दर कर देते हैं। इसके प्रत्येक सेट पर इसकी मोटाई अंकित रहती है। प्रत्येक सेट में फीलर गेज की पत्तियों (blades) की संख्या तथा उसके मोटाई के रेंज (range) अलग-अलग होते हैं। फीलर गेज का मुख्य प्रयोग दो समान्तर चपटी सतहों के बीच अवकाश (gap) के स्थान माप लेने में होता है। फीलर गेज को सतहों के बीच बलपूर्वक नहीं लगाना चाहिए और न ही ढीला लगाना चाहिए। इसे लगाना चाहिए कि गेज फिट (gauge fit) का अनुभव होना चाहिए। क्योंकि फीलर गेज की क्रिया स्पर्श संवेदन (sense feel) के आधार पर होती है। इस निम्न चित्र में दिखाया गया है।

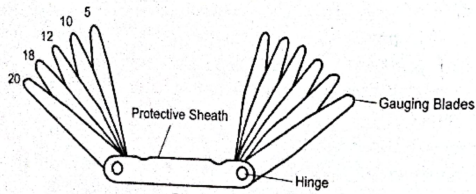


चित्र 45 : फीलर गेज

10. वायर गेज (Wire Gauge)—वायर गेज चपटा या वृत्ताकार आकार में बना होता है, जिसकी सहायता से तार का व्यास या धातु चादर (metal sheet) की मोटाई मापी जाती है। सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाली वायर गेज Imperial standard wire gauge होती है। इसे SWG नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिधि पर विभिन्न माप के अनेक खाँचे (slots) कटे होते हैं जो विभिन्न मोटाईयों या व्यास को दर्शाते हैं। धातु चादर के कार्य में सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले वायर गेज में 21 स्लॉट्स (slots) बने होते हैं। जिसमें 4 से 24 गेज के तार या शीट्स की जाँच की जाती है। वायर गेज अलग-अलग परास के होते हैं, उसी आधार पर उनमें खाँचे (slots) बने होते हैं। चित्र 46 में दो तरह के वायर गेज दिखाये गये हैं तथा तालिका में SWG No. एवं उससे संबंधित माप को दिखाया गया है।


तालिका : स्टैंडर्ड वायर गेज साइज

SWG. No.	Size in mm	SWG. No.	Size in mm	SWG. No.	Size in mm
4	6.0	11	3.0	18	1.25
5	5.5	12	2.7	19	1.05
6	4.8	13	2.4	20	0.95
7	4.5	14	2.1	21	0.85
8	4.0	15	1.9	22	0.72
9	3.6	16	1.65	23	0.62
10	3.3	17	1.45	24	0.58

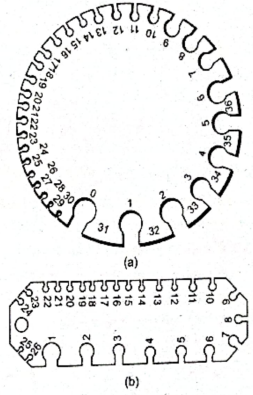


चित्र 46 : वायर गेज

11. स्कू पिच गेज (Screw Pitch Gauge)—इसकी सहायता से विभिन्न अवयवों पर काटी गयी चूड़ियों का पिच मापा व जाँचा जाता है। ये एक केसनुमा पत्ती के दोनों किनारों पर इस्पात की अनेक ब्लेड पत्तियों से बने होते हैं। इन पत्तियों के एक किनारे पर चूड़ियों के विभिन्न पिच तथा आकार के खाँचे कटे रहते हैं। ये गेज विभिन्न चूड़ियों के सिस्टम के अन्तर्गत विभिन्न चूड़ी के प्रोफाइल के लिए बनाये जाते हैं।

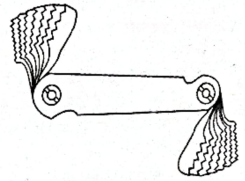


चित्र 47 : स्कू पिच गेज

12. त्रिज्या या फिलेट गेज (Radius or Fillet Gauges)—यह भी स्कू पिच गेज की तरह होता है लेकिन इसके एक सिर पर एक सेट में अवतल सिर के फलक तथा दूसरे पर दूसरे सेट में उत्तल सिर के फलक बने रहते हैं। वस्तु की भीतरी गोलाई (concave roundness) तथा बाहरी गोलाई (convex roundness) की जाँच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

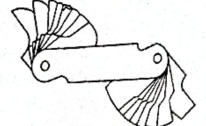

चित्र 48 : त्रिज्या या फिलेट गेज

13. स्लिप गेज (Slip Gauge) — स्लिप गेज, कठोरीकृत इस्पात (Hardened Steel) के आयताकार टुकड़े बने होते हैं। ये विभिन्न एवं निश्चित मोटाई के छोटे-छोटे खण्ड (Pieces) होते हैं। निश्चित एवं स्थिर (Fixed) मोटाई की माप ही इनकी (Pieces) कहलाती है। प्रत्येक गेज के दो विपरीत सतह समतल तथा माप कहलाती है। प्रत्येक गेज के दो विपरीत सतह पर एक-दूसरे के समानान्तर होते हैं। ये सतह पूर्णतया परिष्कृत एवं यथार्थ (Finished and Accurate) माप के बने जाते हैं। इनका प्रयोग मानक यंत्रों (Standard Instruments) के अंशकन (Calibrate) करने के लिये, परिशुद्धता की जाँच करने के लिये तथा तुलनित (Comparator), साइन बार (Sine Bar) आदि के साथ प्रयोग करने में किया जाता है।

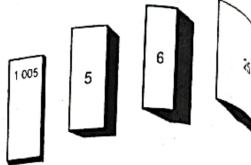


चित्र 49 : स्लिप गेज (गेज ब्लॉक)

स्लिप गेज को गेज ब्लॉक (Gauge Block) भी कहा जाता है। ये आयताकार काट वाले होते हैं जो 10 मिमी. तक 30 × 9 मिमी. तथा 10 मिमी. से अधिक लम्बाई तक 35 × 9 मिमी. की माप में होते हैं। इनकी लम्बाई के (Range) 5 मिमी. - 10 मिमी. तक होता है। विभिन्न स्लिप गेजों को चित्र 49 में दिखाया गया है।

14. रिंगिंग (Wringing) — स्लिप गेज अथवा गेज ब्लॉक की सतह समतल, परिष्कृत तथा यथार्थ होने से अलग-अलग खण्ड के स्लिप गेज को दो सतहों को थोड़ा-सा एक-दूसरे के विपरीत हल्के-हल्के रगड़ कर एक-दूसरे आपस में आसंजित (Adhere) किया जा सकता है। ऐसे में उन दो गेजों की कुल मोटाई भी यथार्थ हो होगी।

इस प्रकार दो स्लिप गेज को समतल सतहों को साफ करके एक-दूसरे पर रखकर सावधानीपूर्वक हल्के-हल्के थोड़ा-सा दबाव डालकर रगड़कर एवं मरोड़कर आपस में आसंजित (Adhere) करते हैं तब इस क्रिया को रिंगिंग (Wringing) कहते हैं। रिंगिंग क्रिया के दौरान स्लिप गेज की दो सतह मजबूती से एक खण्ड के रूप में आसंजित हो जाती है।

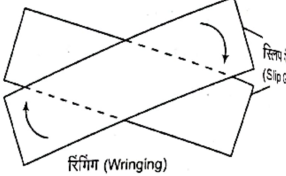

चित्र 50

गेजों के बीच आसंजित हो जाने की क्रिया उनके अणुओं के आकर्षण के कारण होती है। कार्य करने के दौरान गेजों को आसंजित किया जाता है तथा कार्य हो जाने के पश्चात् उनको अलग-अलग रख दिया जाता है। आसंजित खण्डों को यदि काफी समय तक छोड़ दिया जाये तो वे गेज खराब हो सकते हैं। उदाहरण—तुलनित (Comparator) तथा साइन बार (Sine Bar) के प्रयोग के समय गेजों को रिंगिंग क्रिया द्वारा आसंजित करके लगाया जाना इस क्रिया को चित्र 50 में दिखाया गया है।

स्लिप गेजों या गेज ब्लॉकों के सतहों की यथार्थता, समानान्तरता एवं उनके उपयोग के आधार पर गेज ब्लॉक को भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) रेफरेंस गेज ब्लॉक (Reference Gauge Block) — ये गेज ब्लॉक निर्माताओं द्वारा मानक गेज के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। इनका भण्डारण काफी सावधानीपूर्वक एवं उचित तापमान पर किया जाता है।

(ii) कैलिब्रेशन गेज ब्लॉक (Calibration Gauge Block) — ये गेज ब्लॉक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में उन यथार्थता के लिये मानक मापन यंत्रों के अंशकन (Calibration) के लिये प्रयोग किये जाते हैं।

(iii) ग्रेड 0, I तथा II गेज ब्लॉक — ये गेज ब्लॉक आमतौर पर हर जगह इंजीनियरिंग प्रयोग में निरीक्षण एवं परीक्षण वर्गों में प्रयोग किये जाते हैं।

I.S.S. No. 2984-1966 के अनुसार गेज ब्लॉकों के दो सेट का विवरण आगे दिया जा रहा है।

1. सामान्य सेट (Normal Set) — 46 खण्डों का सेट

क्रम संख्या	साइज (मिमी. में)	वृद्धि (Increment) (मिमी. में)	खण्डों की संख्या (No. of Pieces)
1.	1-001-1-009	0-001	9
2.	1-01-1-09	0-01	9
3.	1-1-1-9	0-1	9
4.	1-9	1-0	9
5.	10-90	10	9
6.	100	—	1
कुल खण्डों की संख्या			46

2. विशेष सेट (Special Set) — 87 खण्डों का सेट

क्रम संख्या	साइज (Size) (मिमी. में)	वृद्धि (Increment) (मिमी. में)	खण्डों की संख्या (No. of Pieces)
1.	1-001-1-009	0-001	9
2.	1-01-14-9	0-01	49
3.	0-5-9-5	0-5	19
4.	10-90	10	9
5.	100	—	1
कुल खण्डों की संख्या			87

3. अन्य सेट (Other Sets) —

क्रम संख्या	साइज (Size) (मिमी. में)	वृद्धि (Increment) (मिमी. में)	खण्डों की संख्या (No. of Pieces)
1.	1-001-1-009	0-001	9
	1-01-1-09	0-01	9
	1-1-1-9	0-1	9
	1-24	1	24
	25-100	25	4
	0-5	—	1
कुल खण्डों की संख्या			56
2.	1-01-1-49	0-01	49
	0-5-9-5	0-5	19
	10-40	10	4
	50-100	25	3
	1-005	—	1
कुल खण्डों की संख्या			76

3.	1-01-1.49	0-01	49
	0.5-24.5	0.5	49
	25-100	25	4
	1-005	—	1
कुल खण्डों की संख्या			103
4.	1-001-1.009	0-001	9
	1-01-1.49	0-01	49
	0.5-24.5	0.5	49
	25-100	25	4
	1-0005	—	1
कुल खण्डों की संख्या			112
5.	1-001-1.009	0-001	9
	1-01-1.49	0-01	49
	1.6-1.9	0-1	4
	0.5-24.5	0-5	49
	30-100	10	8
	25	—	1
	75	—	1
	1-0005	—	1
कुल खण्डों की संख्या			122

2.12 स्लिप गेज ब्लॉक तैयार करना (Preparation of Slip Gauge Block)

स्लिप गेजों को जब एक से अधिक लगाना पड़ता है तब उनको रिंगिंग (wringing) विधि से एक दूसरे से स्लिप गेज ब्लॉक तैयार करते हैं।

आवश्यकतानुसार किसी माप का स्लिप गेज ब्लॉक तैयार करने के लिए निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए।

- माप के अनुसार स्लिप गेजों का चुनाव दशमलव के अंतिम अंक से शुरू करना चाहिए।
- स्लिप गेज ब्लॉक में, स्लिप गेजों की संख्या कम से कम रहे।
- स्लिप गेजों को आपस में लगाने के लिए, रिंगिंग विधि द्वारा ही आपस में चिपकाना चाहिए।

उदाहरण के लिए—यदि 42.567 मिमी के माप का स्लिप गेज ब्लॉक बनाना हो, तो 112 स्लिप गेज ब्लॉक स्लिप गेजों का प्रयोग करेंगे,

$$1.007 + 1.06 + 15.5 + 25.0 = 42.567 \text{ मिमी}$$

2.13 स्लिप गेज का उपयोग (Uses of Slip Gauges)

- मापन यन्त्रों की परिशुद्धता को जाँच करने में।
- मापन यन्त्रों जैसे—वर्नियर, माइक्रोमीटर आदि का calibration करने में।
- कोणीय मापन (angular measurement) के समय साइन बार (Sine bar) को सेट करने में।

- सूक्ष्म मापन यन्त्रों जैसे—टूल रूम माइक्रोस्कोप (Tool room microscope) आदि के साथ इसका प्रयोग करने में।
- पंच (punch) एवं डाइये (Dies) आदि के निर्माण करने में उनका परिशुद्ध मापन करने में।
- मापन यन्त्र के माप की तुलना करते समय मानक के रूप में।

14 ज्यामितीय आकार (Geometrical Forms)

इंजीनियरी में अवयवों के सही ज्यामितीय माप के साथ-साथ उनका सही ज्यामितीय आकार भी होना जरूरी होता है। अवयवों की परिशुद्धता एवं यथार्थता के लिये उनके ज्यामितीय आकारों में जिन मुख्य आकारों/तत्वों (Forms/Elements) की परिशुद्धता जरूरी होती है वे निम्न हैं—

- सीधापन (Straightness)
- चपटापन या समतलता (Flatness)
- गोलीयता (Circularity)
- वर्गता (Squareness)
- समानता (Parallelism)
- ऊर्ध्वाधर गति (Vertical movement)
- क्षैतिज गति (Horizontal movement)
- कोणीय गति (Angular movement)
- घूर्णों अंगों की चक्रीयता (Rotation of Rotary Parts)

2.15 ज्यामितीय त्रुटियाँ (Geometrical Errors)

ज्यामितीय आकारों के माप के ज्यामितीय यथार्थता (geometrical accuracy) में दो प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाती हैं—

ज्यामितीय आकारों के माप के ज्यामितीय त्रुटियाँ (Micro-geometrical Errors)

(i) सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियाँ (Micro-geometrical Errors)

(ii) दीर्घ ज्यामितीय त्रुटियाँ (Macro-geometrical Errors)

(i) सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियाँ (Micro-geometrical Errors)—मशीनन क्रिया के दौरान अवयवों की सतहों में

रूक्षता (surface roughness) के कारण होने वाली त्रुटि को सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि (micro-geometrical errors) कहते हैं, जिन्हें सतह

चुका है। सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटियों को 1 वर्ग मिमी क्षेत्रफल के लिये मापा जा सकता है।

(ii) दीर्घ-ज्यामितीय त्रुटियाँ (Macro-geometrical Errors)—अवयवों पर मशीनन क्रिया के दौरान उसकी

कोई सतह आदर्श रूप से ज्यामितीय चौरस और चिकनी नहीं बनती है तथा किसी गोल अवयव का ज्यामितीय केंद्र

(geometrical contour) आदर्श रूप से गोल नहीं होता है। इस प्रकार अवयव में उत्पन्न होने वाली चौरसपन (flatness),

सीधापन (straightness) तथा गोलीयता (roundness) आदि त्रुटियों को दीर्घ ज्यामितीय त्रुटियाँ (macro-geometrical

errors) कहते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक अवयव की माप की यथार्थता को बनाये रखने के लिए उसमें पाये जाने वाले दीर्घ-ज्यामितीय त्रुटियों

का मापन एवं अध्ययन करना अति आवश्यक है जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.16 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- सीधापन (Straightness)—जब एक पूरी तरह चौरस सतह दूसरे समतल को 90° पर काटती (intersect) है तब प्रतिच्छेदन रेखा (line of intersection) हर स्थिति में सीधी रेखा (straight line) कहलायेगी। सीधी रेखा न होने की दशा में प्रतिच्छेदन रेखा छेदन की दिशा में सीधेपन की त्रुटि (straightness error) को दर्शायेगी। जब किसी दो गई लम्बाई में लिये रेखा पर स्थित सभी बिन्दु मध्य रेखा के समान्तर होते हैं तथा रेखा की प्रोफाइल (profile) के उच्चतम एवं निम्न


1. सीध रेखक विधि (Straight Edge Method)
2. स्प्रिट लेवल विधि (Spirit Level Method)
3. ऑटो-कॉलिमेटर विधि (Auto-collimator Method)

2.18 सीध रेखक विधि (Straight Edge Method)

सतह के सीधेपन की जाँच करने अथवा मापने के लिये सबसे अधिक सीध रेखक (straight edge) का प्रयोग किया जाता है। यह हार्ड एवं लैप स्टील (hardened and lapped steel) का बना होता है। इसका सेक्शन पतला एवं गहरा (narrow and deep) होता है। सीध रेखक के किनारों को थोड़ा वक्र (curve) बना दिया जाता है जिसमें उसके एज (edge) के किनारों की तीक्ष्णता (sharpness) समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह एक ब्लंट चाकू (blunt knife) की तरह बन जाता है।

इस यंत्र की यथार्थता (accuracy) उच्च (high) होती है। इसके मापन सिरा (measuring edge) का वास्तविक सीधी रेखा (actual straight line) से अनुमत विचलन (permissible deviation) $\pm \left(0.001 + \frac{L}{500000} \right)$ से अधिक नहीं होनी चाहिये,

यहाँ सीध रेखक की लम्बाई L मिमी० है। विभिन्न प्रकार के सीधरेखकों को चित्र 52 में दिखाया गया है।

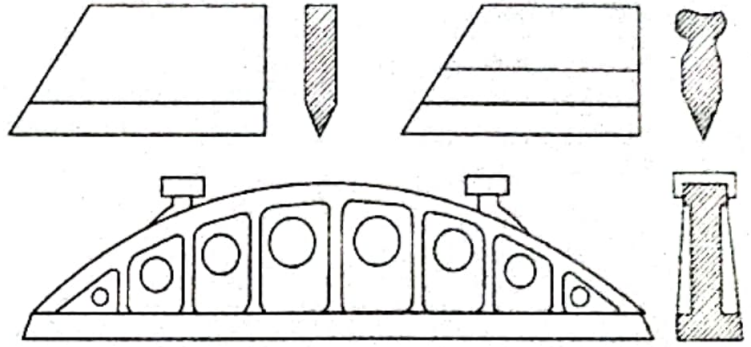

चित्र 52 : विभिन्न प्रकार के सीध रेखक

सतहों के सीधेपन की इस विधि से निरीक्षण करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जाँच की परिशुद्धता बनी रहे।

बड़ी सीध रेखक ढलवाँ लोहे (cast iron) की बनी होती है जो पतली होती है तथा बीच में परवलयाकार होती है। परवलयाकार बनाने से इसके प्रत्येक बिन्दु का नमन (bending) इसके भार के कारण उत्पन्न नमन घूर्ण (bending moment) के समानुपाती रहकर सन्तुलित रहता है।


सीध रेखक अथवा स्ट्रेट एज से जाँच करते समय इसको समतल सतह पर रखकर प्रकाश के विपरीत देखा जाता है। यदि जाँची जाने वाली सतह पूर्ण रूप से सीधी होगी तो प्रकाश नहीं दिखायी देगा परन्तु यदि सतह और सीध रेखक के बीच में गैप (gap) है या जगह दिखायी दे तब प्रकाश की रोशनी इस पार से दिखायी देगी जो प्रकाश के विवर्तन (diffraction) के कारण लाल या नीला प्रकाश दिखायी देगा। यदि लाल रंग का प्रकाश दिखायी दे तो गैप लगभग $1.0 \mu\text{m}$ से $1.5 \mu\text{m}$ के बीच होता है। इसी प्रकार यदि नीला रंग का प्रकाश दिखायी दे तो गैप लगभग $0.5 \mu\text{m}$ का होता है या माना जाता है।

2.19 स्प्रिट लेवल विधि (Spirit Level Method)

सतहों के सीधेपन को जाँचने के लिये इस विधि में स्प्रिट लेवल (Spirit Level) का प्रयोग किया जाता है। इसमें जाँची जाने वाली सतह पर स्प्रिट लेवल को रखकर पाठ्यांक लिया जाता है।


स्प्रिट लेवल रखने के बाद यदि सतह सीधा नहीं है तब स्प्रिट लेवल का बुलबुला (air bubble) बीच में नहीं रहेगा अर्थात् स्प्रिट लेवल का जो सिरा उठा होगा बुलबुला उसी ओर होगा। इस प्रकार बुलबुले का मध्य से विचलन उसमें लगे पैमाना द्वारा पढ़कर ज्ञात कर लिया जाता है।

पूरी सतह की समतलता या सीधेपन की जाँच के लिये सबसे पहले सतह पर एक सरल रेखा खींच ली जाती है, फिर

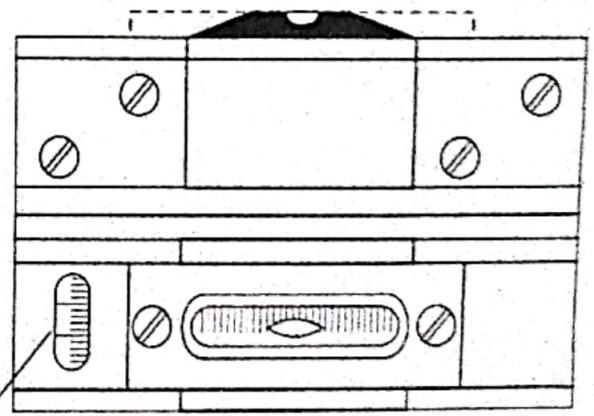


चित्र 53 : स्प्रिट लेवल (Spirit level)

58 इस रेखा को कई बराबर भागों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि हर एक भाग स्पिंट लेवल के आधार की लम्बाई के बराबर आमतौर पर इस तरह की जाँच के लिये पायेदार (legs) स्पिंट लेवल का प्रयोग किया जाता है ताकि सतह से सिर्फ उसका (leg) ही सम्पर्क में रहे। इस तरह स्पिंट लेवल के आधार का पूरा सतह, जाँची जाने वाली सतह को नहीं छूता है। उसके सतह पर खींची रेखा के प्रत्येक भाग पर क्रम से चित्र 54 (अ) के अनुसार स्पिंट लेवल को रखते जाते हैं तथा हर एक पादयांक नोट करते जाते हैं। पादयांक को साणी बनाकर नोट करने बाद उसका ग्राफ खींच लिया जाता है। जिसको चित्र (ब) में दिखाया गया है। इस प्रकार ग्राफ को देखकर सतह के सीधापन की जाँच की जाती है।

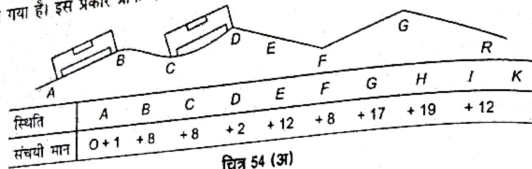


चित्र 54 (अ)

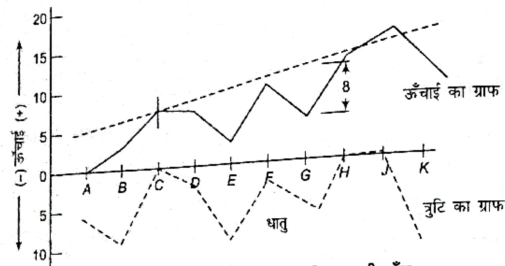

चित्र 54 (ब) : स्प्रिट लेवल विधि द्वारा सीधापन की जाँच

2.20 ऑटो-कॉलीमेटर विधि (Auto-collimator Method)

सतहों के सीधापन (Straightness) को जाँचने की इस विधि में ऑटो-कॉलीमेटर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जिस सतह की जाँच करनी होती है, उस सतह से कुछ दूरी (लगभग 75 सेमी०) पर एक दृढ़ आधार पर ऑटो-कॉलीमेटर

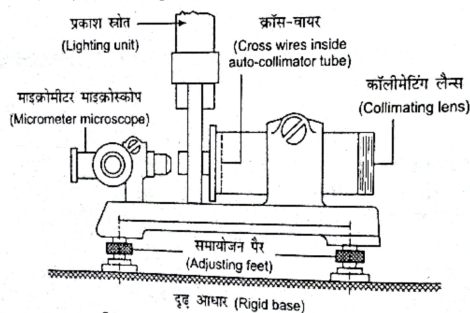


चित्र 55 : ऑटो-कॉलिमेटर (Auto-collimator)

रखा जाता है। ऑटो-कॉलिमेटर एक प्रकाशीय यंत्र (optical instrument) है जिसके द्वारा सूक्ष्म कोणों का अन्त (differences), परिवर्तन (change) या विस्थापन (deflection) का मापन किया जाता है। यह यंत्र भी स्प्रिट लेवल को ही तराई जाँचे जाने वाली सतह के कई भागों पर सापेक्ष कोणीय स्थिति को मापकर सीधापन (straightness) ज्ञात करने के लिये प्रयोग किया जाता है। ऑटो-कॉलिमेटर द्वारा किसी भी सतहों की जाँच का जा सकता है जबकि स्प्रिट लेवल द्वारा केवल क्षैतिज सतहों के सीधापन को जाँच की जाती है। चित्र 55 में ऑटो-कॉलिमेटर को दिखाया गया है।

रचना—ऑटो-कॉलीमेटर एक नलीदार बॉडी (tubular body) का बना होता है जिसके एक सिरे पर कॉलीमेटिंग लेंस (collimating lens) लगा होता है। जब सतहों की जाँच की जाती है तब यंत्र में लगे प्रकाश स्रोत से कॉलीमेटिंग लेंस द्वारा प्रकाश की समान्तर किरणें सतह पर डाली जाती हैं। नलीदार बॉडी के दूसरे सिरे पर माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप (micrometer microscope) लगा होता है। इस माइक्रोस्कोप के आई-पीस (eye-piece) में स्केल पैमाना या माइक्रोमीटर लगा होता है।


ऑटो-कॉलीमेटर का सिद्धान्त (Principle of Auto-Collimator)—ऑटो-कॉलीमेटर प्रकाशीय सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, प्रकाश स्रोत से कॉलीमेटिंग लेंस द्वारा प्रकाश की समानतर पुंज प्राप्त करके प्रोजेक्ट (project) किया जा सकता है तथा प्रकाश परावर्तित करने वाली सतह के कोण के परिवर्तन से परिवर्तित प्रकाश पुंज अपनी दिशा बदल देता है। ऑटो-कॉलीमेटर के सिद्धान्त को चित्र 56 में दिखाया गया है।

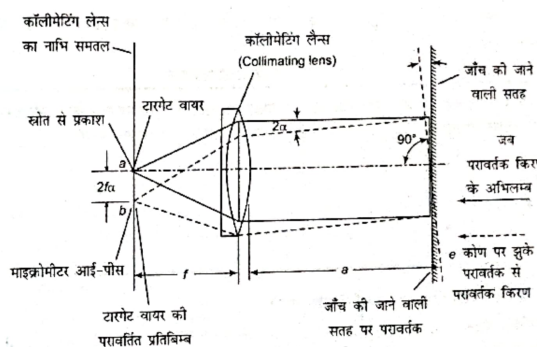

चित्र 56 : ऑटो-कॉलीमेटर का सिद्धान्त

कार्यविधि (Working Method)—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जिस सतह की जाँच करनी होती है उस सतह से लगभग 75 सेमी० की दूरी पर एक मजबूत दृढ़ आधार पर ऑटो-कॉलिमीटर को रखा जाता है। दो पाये (legs) वाला एक ब्लॉक होता है जिस पर एक समतल ऊर्ध्वाधर परावर्तक लगा होता है। जाँच की जाने वाली सतह पर इस ब्लॉक को लगाया जाता है तथा सतह की लम्बाई में प्रकाश स्रोत से कॉलिमीटिंग लेस द्वारा प्रकाश की समानतः पुंज को प्रोजेक्ट (project) किया जाता है। तलस्थानांश प्रिन्ट लेवल विधि की तरह परावर्तक को दो पायों (legs) के बीच की दूरी के बराबर दूरी से हटाकर परावर्तक का झुकाव कोण (angle of inclination) चित्र 57 में दिखाये गये तरीके से क्रमशः 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 आदि स्थितियों पर ब्लॉक को रखकर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक ले लिया जाता है। यह क्रिया 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 आदि स्थितियों पर ब्लॉक की जाँची जाती है। इसी प्रकार परावर्तक को विपरीत दिशा में रखकर फिर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक ले लिया जाता है। इस प्रकार दोनों पाठ्यांकों का औसत लेने से यथार्थ मापन मिल जाता है तथा जाँच में त्रुटि आने की सम्भावना नहीं रहती है। इस प्रकार प्राप्त पाठ्यांकों को आगे दी गयी तालिका के अनुसार लिख दिया जाता है। यह

औसत पाद्योंक ऑटो कॉलिमीटर की प्रकाशीय अक्ष के सापेक्ष परावर्तक की कोणीय स्थिति को सेकेण्डों (") में दर्शाता है।

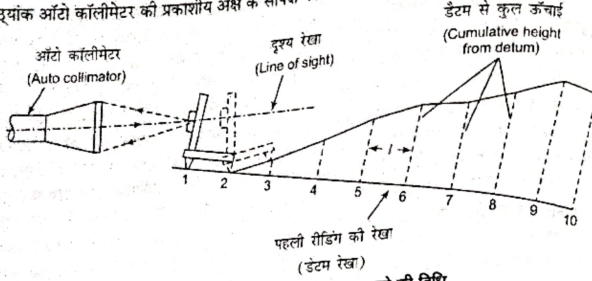

चित्र 57 : ऑटो कॉलिमीटर द्वारा सीधापन मापने की विधि

इस प्रकार, यदि ब्लॉक के दो पायों (legs) के बीच की दूरी l हो तो एक सेकेण्ड चाप (arc) के लिये उतार या चढ़ाव $0.000006 \times l$ मिमी होगा।

ऑटो-कॉलिमीटर के लिये तालिका

स्थिति	ऑटो-कॉलिमीटर का औसत पाद्योंक	पहले पाद्योंक से अन्तर	l लम्बाई के लिए उतार/चढ़ाव	शून्य पर लाने के लिए समायोजन	सरल रेखा से झुकाव

2.21 चपटेपन का परीक्षण (Testing of Flatness)

औसत वास्तविक समतल (mean true plane) एवं मापी जाने वाली सतह (measured plane) के दो समतलों के बीच के न्यूनतम बिन्दुओं से गुजरने वाले वास्तविक केंद्र (true contour) के समान्तर के बीच के न्यूनतम अंतर (separation) को उस सतह का चपटेपन त्रुटि (flatness error) कहते हैं।

भारतीय मानक 2063-1962 के अनुसार, मापन के किसी परास (range) के लिये, जब किसी ज्यामितीय समतल (geometrical plane) से परीक्षण वाले तल के पथ के समान्तर उसके बिन्दुओं की लम्बवत् दूरी (perpendicular distance) एक निश्चित मान से कम होती है, तब वह सतह चपटी (flat) कही जाती है।

2.21.1 चपटेपन की त्रुटि की माप (Measurement of Flatness Error)

चपटेपन का परीक्षण करते समय उसके मान को निम्न इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं—


- μ या मिमी० उत्तल (Convex)—जब उनके सिरों के बीच केवल उत्तल सतह (convex surface) अनुभव्य हो।
- μ या मिमी० अवतल (Concave)—जब उनके सिरों के बीच केवल अवतल सतह (concave surface) अनुभव्य हो।

टेक्नीक एवं कोणीय मापन

(iii) $\pm \mu$ या प्रति मीटर—जब सतह में या उनके सिरों के बीच उत्तलता (convexity) एवं अवतलता (concavity) दोनों सतहें अनुमत्य (permissible) हों।

2.21.2 चपटेपन का मापन (Measurement of Flatness)

चपटेपन का मापन, सीधापन मापने जैसा ही होता है। इसके लिये कई विधियाँ अपनायी जाती हैं। चपटेपन को सरफेस प्लेट (surface plate) की सहायता से भी मापा जा सकता है। सरफेस प्लेट का कार्य सरफेस प्लेट, निर्देश सतहों (reference surface) का कार्य करती है। सरफेस प्लेट काफ़ी परिशुद्ध (accurate) होती है तथा इनकी परिशुद्धता 0.005 मिमी० या इससे भी कम होती है। जाँची जाने वाली सतह पर, सरफेस प्लेट की स्प्रिट लेवल के पायों (legs) की तरह बराबर दूरी में अनेक खण्डों में बाँट दिया जाता है। चित्र 58 में इसको दर्शाया गया है।

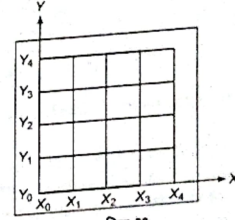

चित्र 58

चित्र के अनुसार y -रेखा पर चपटेपन की माप $y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots$ आदि रेखाओं पर ले लिया जाता है। उसके बाद x -रेखा पर इसी तरह $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$ आदि रेखाओं पर भी ले लिया जाता है। इसके बाद x -रेखा पर $y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots$ बिन्दु के मान को तथा y -रेखा पर $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$ बिन्दु के मान को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार xy तल में सरफेस प्लेट के सभी बिन्दुओं का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सतह के चपटेपन की त्रुटि का मान किसी भी बिन्दु पर ज्ञात किया जा सकता है।

2.21.3 चपटेपन को जाँचने की विधियाँ (Methods of Testing of Flatness)

चपटेपन को जाँचने के लिये कई प्रकार की विधियाँ प्रयोग की जाती हैं जो निम्न हैं—

- व्यतिकरण द्वारा चपटेपन का परीक्षण (Testing of Flatness by Interferometric Method)
- ऑटोकॉलिमीटर विधि (Auto-Collimator Method)
- डायल गेज विधि (Dial Gauge Method)
- चपटेपन तुलनित्र विधि (Flatness Comparator Method)
- तरल द्रव विधि (Liquid Method)
- प्रकाशीय परीक्षण विधि (Optical Testing Method)

2.21.4 व्यतिकरण द्वारा चपटेपन का परीक्षण (Testing of Flatness by Interferometric Method)

चपटेपन मापने की इस विधि में व्यतिकरणमापी (interferometer) का प्रयोग किया जाता है। यह यन्त्र प्रकाशीय फ्लैट (optical flat) के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसके द्वारा छोटी सतहों के चपटेपन की जाँच एवं उसके यथार्थता की भी जाँच की जाती है। इस यन्त्र की प्रकाशीय प्रणाली के रेखाचित्र को चित्र-59 में दिखाया गया है जिसमें इस प्रणाली के साथ व्यतिकरणमापी की कार्य व्यवस्था को दर्शाया गया है।

चित्र 62 : डायल-सूचक द्वारा वर्ग-ब्लॉकों की जाँच


(2) इस व्यवस्था में प्रकाशीय वर्ग को इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसकी एक भुजा टेलिस्कोप की प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत् रहे।

2.23 सतहों की गोलीयता का परीक्षण (Testing of Roundness of Surface)

किसी सतह की घूर्णन स्थिति को गोलीयता (roundness) कहते हैं। जैसे—सिलिण्डर, कोर या गोला। इस प्रकार किसी वस्तु की गोलीयता, उस वस्तु के सभी तीन दिशाओं में घूर्णन (rotary) की व्यक्तिगत ज्यामितीय आकृति को दर्शाता है जबकि किसी वस्तु की पूरी परिधि की विशिष्ट आकृति वृत्तीय कन्दूर (circular contour) कहलाती है।

गोलाई की त्रुटि (Roundness Error)—किसी वस्तु के वास्तविक कन्दूर को ढकने वाले माध्य वास्तविक वृत्त (mean real circle) से संकेन्द्रीय दो वृत्तों के बीच की त्रैज्यिक दूरी को गोलाई की त्रुटि (roundness error) कहते हैं।

दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की गोलीय त्रुटि (roundness error), मध्यमान वक्र के साथ दो समकेन्द्रीय वृत्तों (concentric circles) के बीच की वह त्रैज्यिक दूरी (radial distance) होती है जो उसके वास्तविक सतह को ढकती है। गोलीय त्रुटि को चित्र 64 में e_1 के द्वारा दर्शाया गया है।

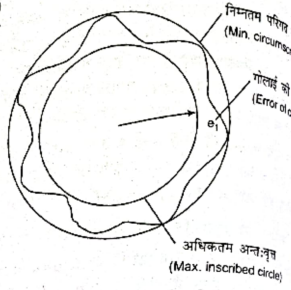


चित्र 64 : गोलाई की त्रुटि

2.23.1 गोलीयता/गोलाई की त्रुटि मापन की विधियाँ (Methods of Measurement of Roundness Error)

गोलाई की त्रुटि या गोलीयता को जाँचने या मापने के लिये निम्न विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं—

1. V-ब्लॉक एवं डायल सूचक विधि (V-Block and Dial Indicator Method)
2. उत्केन्द्रता परीक्षण विधि (Eccentricity Testing Method)
3. परिशुद्ध मापन यन्त्र/टेलीरॉड विधि (Precision Measuring Instrument/Talyrond Method)

1. V-ब्लॉक एवं डायल सूचक विधि (V-Block and Dial Indicator Method)—गोलाई की त्रुटि मापन के लिये V-ब्लॉक एवं डायल सूचक विधि सबसे अच्छा एवं यथार्थ माना जाता है। इस विधि में सबसे पहले V-ब्लॉक को सरफेस प्लेट (surface plate) पर रखा जाता है उसके बाद कार्यखण्ड या जॉब (workpiece or job) V-ब्लॉक पर रख दिया जाता है। तत्पश्चात् एक संवेदनशील डायल सूचक (sensitive dial indicator) को एक सेट मजबूती से पकड़ कर इस प्रकार सेट किया जाता है कि उसका मापन प्लंजर (measuring plunger) कार्यखण्ड को सँटिका रहे। इस व्यवस्था को चित्र 65 में दिखाया गया है।

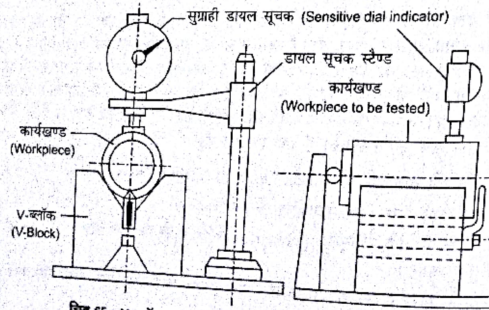


चित्र 65 : V-ब्लॉक एवं डायल सूचक

जब कार्यखण्ड के गोलाई की त्रुटि का मापन करना होता है तब कार्यखण्ड को धीरे-धीरे एक दिशा में घुमाया जाता है तथा कार्यखण्ड की सतह के उतार-चढ़ाव को डायल सूचक की सहायता से उसके पाद्योंक को पढ़ लिया जाता है। उसके बाद कार्यखण्ड की सतह पर बने पिण्डकों (lobes) की संख्या को ज्ञात किया जाता है। इसके लिये कार्यखण्ड को पहले 60° वाले V-ब्लॉक पर रखकर परीक्षण किया जाता है, उसके बाद कार्यखण्ड को 90° वाले V-ब्लॉक पर रखकर परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार कार्यखण्ड को 360° घुमाने पर डायल सूचक के सूचक द्वारा विक्षेप (deflection) को दिखाया जाता है। सूचक में जितनी बार विक्षेप होगा, कार्यखण्ड की सतह पर उतनी ही पिण्डकों की संख्या होगी।

मापन की यथार्थता के लिये ही कार्यखण्ड की गोलाई की त्रुटि का मापन दो V-ब्लॉकों द्वारा किया जाता है क्योंकि जब एक दीर्घवृत्तीय आकृति (elliptically shaped) का कोई कार्यखण्ड या जॉब 60° वाले V-ब्लॉक पर घुमाया जाता है तब सूचक द्वारा दिखाये गये पाद्योंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसी कार्यखण्ड को जब 90° वाले V-ब्लॉक पर रखकर घुमाते हैं, तब सूचक द्वारा दो अधिकतम एवं दो न्यूनतम पाद्योंक मिलता है। इस प्रकार कार्यखण्ड की गोलाई की त्रुटि का मापन किया जाता है।

2. उत्केन्द्रता परीक्षण विधि द्वारा गोलाई की त्रुटि का मापन (Measurement of Roundness Error by Eccentricity Testing Method)—इस विधि में गोलाई त्रुटि का मापन करने के लिये उत्केन्द्रता टेस्टर (eccentricity tester) का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कार्यखण्ड की गोलाई की त्रुटि के मापन के लिये उसे दो केन्द्रों (centres) के बीच पकड़ा जाता है। इस व्यवस्था को चित्र 66 में दर्शाया गया है।

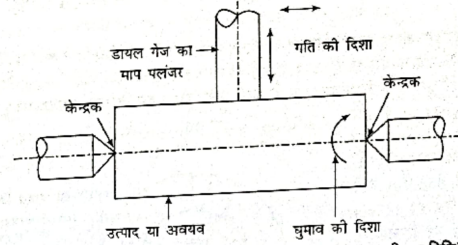

चित्र 66 : दो केन्द्रों के बीच गोलीयता का परीक्षण (उत्केन्द्रता परीक्षण विधि)

उपरोक्त चित्र के अनुसार मापे जाने वाले कार्यखण्ड को केन्द्रकों के बीच लगाकर डायल सूचक को इस प्रकार सेट करते हैं कि उसका मापन प्लंजर कार्यखण्ड पर टिका रहे तथा डायल सूचक को चित्रानुसार कार्यखण्ड के अक्ष के समान्तर भी चलाते हैं। मापन के समय कार्यखण्ड को धीरे-धीरे घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में डायल सूचक के सूचक द्वारा गोलीयता-त्रुटि एवं उत्केन्द्रता (roundness error & eccentricity) का पाद्योंक दर्शाया जाता है। इस प्रकार गोलीयता त्रुटि एवं उत्केन्द्रता का मापन कर लिया जाता है। जब घुमाव अक्ष एवं कार्यखण्ड के ज्यामितीय अक्ष सम्पाती नहीं होते हैं तब उत्केन्द्रता त्रुटि और गोलीयता त्रुटि पैदा होता है, जिसको पाद्योंक द्वारा पढ़ लिया जाता है।


3. परिशुद्ध मापन यन्त्र/टेलीरॉड विधि (Precision Measuring Instrument/Talyrond Method)—छोटे कार्यखण्ड की गोलीयता को मापने के लिये तथा अधिक यथार्थ (accurate) एवं विश्वसनीय (reliable) परिणाम के लिये परिशुद्ध मापन यन्त्र (precision measuring instrument) का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से गोलाई की त्रुटि का मापन जानने के लिये काफी कम समय लगता है।

इस विधि में टेलीरॉड यन्त्र (talyrond instrument) का प्रयोग किया जाता है, इसलिये इस विधि को टेलीरॉड विधि भी कहते हैं। इस यन्त्र को टेलर हॉबसन (Taylor Hobson) नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस विधि का प्रयोग छोटे कार्यखण्ड एवं बियरिंग (bearing) बनाने वाली फैक्ट्रियों में बहुत होता है।

रचना (Construction)—इस यंत्र में एक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध स्पिण्डल (Spindle) होता है जो यथार्थतापूर्वक अक्ष के परितः घूमता है। इसी स्पिण्डल पर एक डायमण्ड स्टाइलस (diamond point stylus) के साथ एक कार्यखण्ड की त्रिज्या (radius) के अनुसार स्टाइलस को स्थिति परिवर्तित हो सके। कार्यखण्ड की अलग-अलग ऊँचाइयों के लिये स्पिण्डल को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा कार्यखण्ड के सीधापन (straightness) की भी जाँच की जा सकती है।

कार्यविधि (Working Method)—जिस कार्यखण्ड का परीक्षण करना होता है उसे यंत्र में लगे समायोजी टेबल (adjustable table) पर रखकर केन्द्रित (centered) कर लिया जाता है ताकि कार्यखण्ड की अक्ष एवं स्पिण्डल की अक्ष संपाती (coincident) हो जाये। इसके स्पिण्डल की चालन यथार्थता या अनुमत उत्केन्द्रता (permissible eccentricity) $0.01 \mu\text{m}$ (micron) से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेलीरेंड विधि से गोलीयता मापन की व्यवस्था को चित्र 67 में दिखाया गया है।

मापन के समय स्पिण्डल को घुमाकर डायमण्ड स्टाइलस के द्वारा परीक्षण किये जाने वाले कार्यखण्ड के सन्दर्भ यथार्थ वृत्त बनाया जाता है। यदि कार्यखण्ड पूर्णतया गोल है तो स्टाइलस में त्रैज्यिक विक्षेप (radial deflection) नहीं परन्तु यदि सतह पर कोई भी त्रुटि होती तो स्टाइलस में त्रैज्यिक विक्षेप होगा। इस विक्षेप को स्टाइलस भुजा में लगे दो इलेक्ट्रिक अवयवों (inductive elements) के द्वारा विद्युत सिग्नल (electrical signals) के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर इस सिग्नल को आवर्धित (amplify) करके ध्रुवीय को-ऑर्डिनेट रिकार्डर (Polar co-ordinate recorder) पर रिकार्ड कर लिया जाता है। ध्रुवीय को-ऑर्डिनेट रिकार्डर के चक्र (rotation) यंत्र में लगे स्पिण्डल से समकालिक (synchronized) होने के कारण इससे एक ध्रुवीय ग्राफ (polar plot) सीधे ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्यखण्ड की वास्तविक प्रोफाइल (profile) बन जाती है, जैसा कि चित्र 68 में दिखाया गया है।

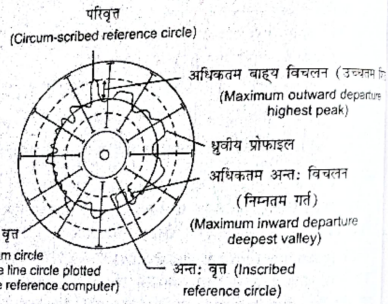

चित्र 68 : कार्यखण्ड की वास्तविक प्रोफाइल

इस ग्राफ के द्वारा परीक्षण किये जाने वाले कार्यखण्ड की परिधि, वास्तविक वृत्तीय आकृति से कितनी अलग है पता लगाया जा सकता है। विद्युत आवर्धन (electrical magnification) के द्वारा इस यंत्र को एक लाख गुना तक आवर्धित किया जा सकता है। इस कारण सतहों का मैक्रो (macro) एवं माइक्रो (micro) अनियमितताओं की स्थिति भी ग्राफ पर देखी जा सकती है। कार्यखण्ड की गोलीयता त्रुटि को ज्ञात करने के लिये ध्रुवीय ग्राफ (polar plot) को दो समकेन्द्रित वृत्तों के बीच में प्रसारित किया जाता है कि उनके बीच त्रिज्यिक दूरी (radial distance) कम से कम हो और यही कम से कम दूरी गोलीयता

की त्रुटि (roundness error) कहलाती है। इस विधि को न्यूनतम त्रिज्यिक अन्तर विधि (minimum radial difference method) भी कहा जाता है। कार्यखण्ड की आदर्श स्थिति के लिये ध्रुवीय ग्राफ पर एक डेटम वृत्त (datum circle) बनाकर उसकी पूरी परिधि को 12 बराबर भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है तथा उसके बाद गोलीयता के त्रुटि का मान निकाला जाता है।

2.2.4 सतहों की समानतरता का परीक्षण (Testing of Parallelism of Surfaces)

इंजीनियरी में किसी कार्यखण्ड या मशीनों के पार्ट्स में उसके अक्ष (axis) एवं तल (planes) की समानतरता की जाँच करना अत्यन्त जरूरी होता है। इस प्रकार किसी पार्ट या कार्यखण्ड के अक्ष एवं तल की समानतरता की जाँच के लिये कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न हैं—


1. डायल गेज विधि (Dial Gauge Method)—इस विधि में कई तरह की समानतरता की जाँच की जाती है—

- दो अक्षों की समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of two axes)
- दो तलों की समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of two planes)
- एक अक्ष की एक तल से समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of an axis to a plane)
- एक अक्ष की दो तलों के प्रतिच्छेद-रेखा से समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of an axis with the intersection of two planes)
- दो प्रतिच्छेद तलों की तीसरे तल से समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of the intersection of two planes to third plane)
- दो सीधी रेखाओं की समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of two straight line)

2. गहराई माइक्रोमीटर विधि (Depth Micrometer Method)

2.2.4.1 दो अक्षों की समानतरता की जाँच (Checking of Parallelism of Two Axes)

यह जाँच ऐसे दो तलों पर की जाती है जिसमें एक तल दूसरे तल के लम्बवृत्त हो एवं उसके पास हो। एक ऊर्ध्व तल एवं एक क्षैतिज तल को चित्र 69 में दिखाया गया है।

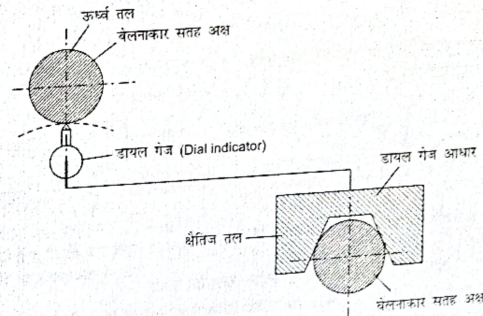

चित्र 69 : दो अक्षों में समानतरता की जाँच


70 इस विधि में डायल गेज को V-आकार के आधार पर लगाया जाता है। उसके बाद डायल गेज के सूचक (pointer) को स्टाइड करके उसका सूचक सिलिण्डर पर स्टाइड कर सके। इस प्रकार मापे जाने वाले सिलिण्डर पर इस प्रकार टिकाया जाता है कि उसका सूचक गेज द्वारा दिखाये गये विचलन (deviation) को स्टाइड करके अक्षों की समानता की जाँच की जाती है तथा डायल गेज द्वारा अक्षों के समानता की त्रुटि को ज्ञात कर लिया जाता है। इस विचलन के पाठ्यांक द्वारा दोनों अक्षों के समानता की जाँच की जा सकती है।

चरण-3 (Checking of Parallelism of Two Planes)

2.24.2 दो तलों की समान्तरता की जाँच (Checking of Parallelism of Two Planes)

2.24.2 दो तलों की समान्तरता की जाँच (Checking)
दो तल समान्तर तब कहे जाते हैं जब उनके बीच की दूरी कम से कम दो दिशाओं में मापकर यह ज्ञात किया जाये कि उनके बीच अधिकतम एवं न्यूनतम दूरियों का मान एक निश्चित सीमा से अधिक न हो, अर्थात् समान्तरता की वृद्धि एक निश्चित सीमा या मान से अधिक न हो।

समानन्तरता की वृद्धि एक निश्चित सीमा या मान से ऊपर जाने पर दो तलों के बीच समानन्तरता के परीक्षण के लिये उसके किसी एक तल पर डायल गेज के आधार को इस प्रकार रखा जाता है कि उसका मापन प्लेन दूसरे तल को छूना हुआ हो। इसको चित्र 70 में दिखाया गया है। इस प्रकार डायल गेज द्वारा दिखाये गये विक्षेप के पाठ्यांक से समानन्तरता की जाँच की जाती है।

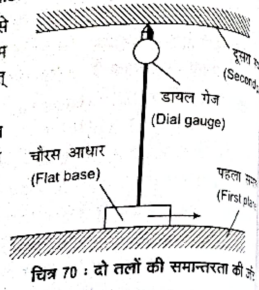


चित्र 70 : दो तलों की समान्तरता की जाँच


2.2.4.3 एक अक्ष की एक तल से समान्तरता की जाँच
(Checking of Parallelism of an axis to a plane)

2.24.3 एक अक्ष को एक तल से समान्तरता (Checking of Parallelism of an axis to a plane)

एक अक्ष से एक तल की समान्तरता की जाँच को चित्र 71 में दिखाया गया है। इस विधि में डायल गेज के मापन को अक्ष पर तल के सापेक्ष इस प्रकार चलाया जाता है कि उसका मापन प्लेजर तल हुआ चले और इस प्रकार डायल गेज दिखाये गये विक्षेप के पाठ्यंक से समान्तरता की जाँच कर ली जाती है।

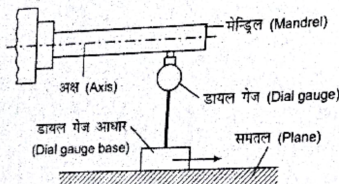

चित्र 71 : एक अक्ष की एक तल से समान्तरता की जाँच

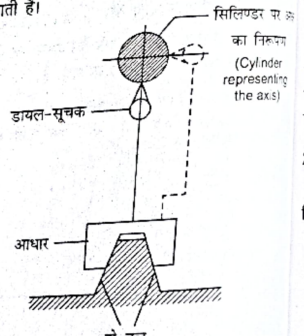

चित्र 72 : एक अक्ष की दो तलों के प्रतिच्छेदन रेखा में समान्तरता की जाँच

2.24.4 एक अक्ष की दो तलों के प्रतिच्छेद रेखा से समान्तरता की जाँच
(Checking of Parallelism of an axis with the intersection of two planes)

एक अक्ष की दो तलों के प्रतिच्छेद रेखा से समानरता की जाँच को चित्र 72 में दिखाया गया है। इस विधि में डायल को चित्र में दिखाये गये व्यवस्था के अनुसार आधार पर लायकर उसके मापन प्लेज को बेलन पर सम्पर्क कराते हुये चिन्दीओं पर सादृश्यक नोट करके समानरता की जाँच की जाती है।

2.24.5 दो प्रतिच्छेद तलों की तीसरे तल से समान्तरता की जाँच
(Checking of Parallelism of the Intersections of two planes to third plane)

 
2.24.5 दो प्रतियच्छेद तलों की तीसरे तल से समान्तरता की जाँच ऊपर बतायी विधि के अनुसार ही किया जाता है।
(Checking of Parallelism of the Intersections of two planes to third plane)
इस विधि में दो प्रतियच्छेद तलों की तीसरे तल से समान्तरता के सपेक्ष चलाकर मापन प्लंजर के विश्लेष के पाद्योंक की नोट इसमें डायल गेज के मापन प्लंजर की तीसरे तल पर प्रतियच्छेद के सपेक्ष चलाकर मापन प्लंजर के विश्लेष के पाद्योंक की नोट कर लिया जाता है। डायल गेज के मापन प्लंजर की तल के लम्बरूप टिकाया जाता है। इस प्रकार विश्लेष के पाद्योंक से समान्तरता की जाँच की जाती है।
(Straight Lines)

2.2.4.6 दो सीधी रेखाओं की समान्तरता की जाँच
(Checking of Parallelism of two Straight Lines)


2.24.6 दो सीधी रेखाओं की समानरता की जाँच (Checking of Parallelism of two Straight Lines)

इस विधि में दो सीधी रेखाओं की समानरता की जाँच डायल गेज द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था को चित्र 73 में दिखाया गया है।

दो सीधी रेखाओं में समानरता प्रत्येक दो समतलों के प्रतिच्छेदन से बनती है। चित्र 73 के अनुसार दो समतलों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली दो सीधी रेखाओं के समानरता की जाँच की जाती है। दो रेखाओं के बीच कम दूरी होने पर यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है।



चित्र 73 : दो सीधी रेखाओं की समानरता की जाँच

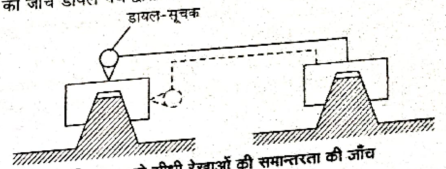

चित्र 73 : दो सीधी रेखाओं की समान्तरता की जाँच

2.24.7 गहराई माइक्रोमीटर की सहायता से समान्तरता की जाँच
(Checking of Parallelism by Depth Micrometer)

2.24.7 गहराई माइक्रोमीटर की सहायता से समांतरता (Checking of Parallelism by Depth Micrometer)
 इस विधि से समान्तरता की जाँच गहराई माइक्रोमीटर की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस विधि में एक मानक यथार्थ गेंद (standard accurate ball) का व्यास, माइक्रोमीटर निहाई फलक (anvil face) पर रखकर कम से कम तीन अलग-अलग जगहों पर मापा जाता है। इसके बाद माइक्रोमीटर की मापन अक्ष से उसके निहाई का चौकोरपन जाँचा जाता है। इसी तरह अलग-अलग स्थानों पर पाठ्यांक लेकर नोट कर लिया जाता है तथा समान्तरता की जाँच की जाती है।

2.25 विभिन्न मापन यन्त्र (Different Types of Measuring Instruments)

2.25 विभिन्न मापन यन्त्र (Different Types of Measuring Instruments)
 किसी सतह का सीधापन, चपटापन, वर्गता, समान्तरता, गोलीयता आदि मापने में निम्न यन्त्रों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है—
 1. सतह मापक (Surface Plate)

1. सर्फेस प्लेट (Surface Plate)
2. डायल सूचक/डायल गेज (Dial Indicator/ Dial Gauge)
3. स्प्रिट लेवल (Sprit Level)
4. ऑटो-कॉलीमेटर (Auto-Collimator)
5. प्रकाशीय विभाजक शीर्ष (Optical dividing Head)
6. सीध-रेखक (Straight Edge)
7. उत्केन्द्रता परीक्षण (Eccentricity Tester)
8. स्क्वायर गेज (Square Gauge)
9. टेस्ट मैण्ड्रिल (Test Mandrel)
10. माइक्रोमीटर (Micrometer)।

2.26 प्रकाशीय मापन यंत्रों के सिद्धान्त (Principles of Optical Measuring Instruments)


इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले कई मापन यंत्र प्रकाशीय सिद्धान्त (optical principles) पर कार्य करते हैं। सिद्धान्तों पर कार्य करने वाले मापन यंत्र प्रकाश के निम्न नियम पर आधारित होते हैं—

1. परावर्तन (Reflection)
2. वर्तन (Refraction)
3. व्यतिकरण (Interference)

2.26.1 परावर्तन (Reflection)

जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर आती हैं, तो यह क्रिया परावर्तन (reflection of light) कहलाती है। प्रकाशीय मापन यंत्रों में उपयोग की जाने वाली यह क्रिया प्रकाश के निम्न नियमों के अन्तर्गत होती है—


(i) टकराने वाली सतह या परावर्ती सतह (reflecting surface) के अभिलम्ब (normal) से परावर्तित (reflected ray) उतना ही कोण बनाती है, जितना कि आपतित किरण (incident ray) बनाती है। इसे 74 में दिखाया गया है।

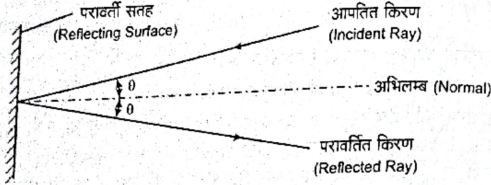

चित्र 74 : प्रकाश का परावर्तन

(ii) आपतित किरण, अभिलम्ब एवं परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं।


(iii) यदि परावर्ती सतह को चित्र 75 की भाँति $\delta\theta$ कोण पर झुकाया जाये तो अभिलम्ब भी $\delta\theta$ कोण पर झुकता है। परन्तु आपतित किरण उसी स्थिति में रहेगी। इसलिए अभिलम्ब के सापेक्ष आपतन कोण उतनी ही मात्रा में झुकता है। ठीक उसी तरह परावर्तन कोण भी उतनी ही मात्रा में झुक जायेगा। इस तरह, आपाती किरण और परावर्तित किरण के मध्य परिणामी कोण $2\delta\theta$ हो जायेगा। अतः झुके हुये दर्पण के उपयोग से छोटी कोणीय गतियों को अधिक मात्रा में आवर्धित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में छोटी से छोटी कोणीय गति को अधिक मात्रा में आवर्धित करने के लिए दर्पण (परावर्ती सतह) का उपयोग किया जाता है।

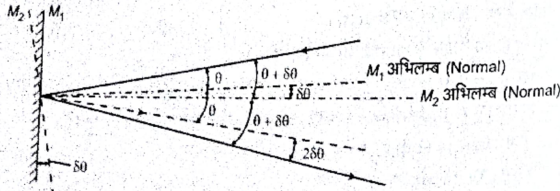

चित्र 75

रेखीय एवं कोणीय मापन

(iv) परावर्तित किरण को एक अन्य स्थिर दर्पण को सहायता से यदि चित्र (76) के अनुसार घुमाने वाले दर्पण पर झटका जाये तो आपतित किरण के कोण से $4\delta\theta$ का परावर्तन होगा। इस प्रकार यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि स्थिर दर्पण भी उतनी ही मात्रा में घूम सके जितना कि घुमाने वाला दर्पण घूमता है तो ऐसी स्थिति में कुल कोणीय विस्थापन (Angular Displacement) $8\delta\theta$ होगा। परावर्तित किरण का अधिक कोणीय आवर्धन, प्रयोग होने वाले दर्पण के साइज एवं चौरसपन पर निर्भर करता है। इंजीनियरों में प्रयोग आने वाले प्रकाशीय मापन यंत्रों में उच्च कोटि की पॉलिश वाले धातु के दर्पण या बहुत पतले काँच के दर्पण प्रयोग किये जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धान्त का प्रयोग प्रकाशीय तुलनित्र (optical comparator), टेलीस्कोप (telescope), दूरबीन (binocular), गैल्वेनोमीटर (galvanometer) इत्यादि यंत्रों में किया जाता है।

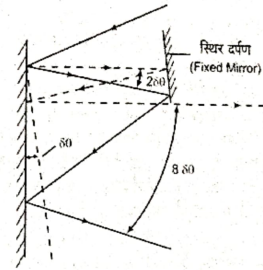


चित्र 76

2.26.2 वर्तन (Refraction)

जब प्रकाश की किरण (ray) एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन की क्रिया ही वर्तन (refraction) कहलाती है। यह वर्तन की क्रिया निम्नलिखित नियमों के अनुसार कार्य करती है।


(i) प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम (lighter medium) से सघन माध्यम (dense medium) में जाती है तो अभिलम्ब (normal) की ओर झुक जाती है तथा इसके विपरीत यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलम्ब से दूर की तरफ झुक जाती है, जिसको चित्र 77 में दिखाया गया है।

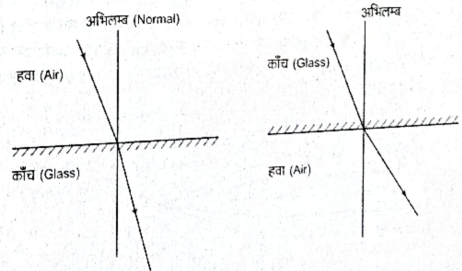

चित्र 77

देखीय सर्व कोणीय स्पष्ट

- (c) **अवतल लेंस (Concave Lens)**—अवतल लेंस (concave lens) किनारे पर मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है। इससे वर्तित होने वाला समानान्तर प्रकाश पुंज लेंस के एक ओर से अर्थात् प्रकाश के प्रवेश होने की दिशा में अपसृत (diverge) हो जाता है। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिम्ब (virtual image) ही बनता है। अवतल लेंस को चित्र 81 में दिखाया गया है।

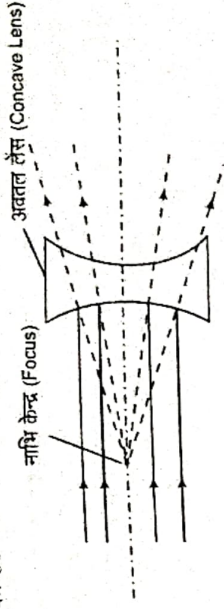

चित्र 81 : अवतल लेंस


(3) **पूर्ण परावर्तन का नियम (Rule of Total Reflection)**—जैसा कि वर्तन के पहले दोनों बिन्दुओं में बताया जा चुका है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में वर्तित होती हैं तब प्रत्येक आपतित किरण के लिए वर्तित किरण होती है परन्तु प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब ऐसा नहीं होता है। जैसे पानी से वायु में जाने पर ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे आपतन कोण (angle of incident) को बढ़ाया जाता है, वैसे-वैसे वर्तन कोण (angle of refraction) भी बढ़ता जाता है।

आपतन कोण को बढ़ाते-बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें किरण, अभिलम्ब (normal) से इस प्रकार α -कोण बनाती है कि इससे अधिक कोण पर वर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण को क्रान्तिक कोण (critical angle) कहते हैं।

इस प्रकार किरण, वर्तन के स्थान पर तल के साथ छूती हुई चली जाती है। वर्तन कोण का मान α से अधिक हो जाने पर आपतित किरणों का उसी माध्यम में पूर्ण परावर्तन होने लगता है। इस क्रिया को ही पूर्ण परावर्तन (Total Reflection) कहते हैं।

$$\therefore \text{पूर्ण परावर्तन की दशा में, } \sin \alpha = \frac{\mu (\text{सघन})}{\mu (\text{विरल})}$$

चित्र 82 में इसको दिखाया गया है।

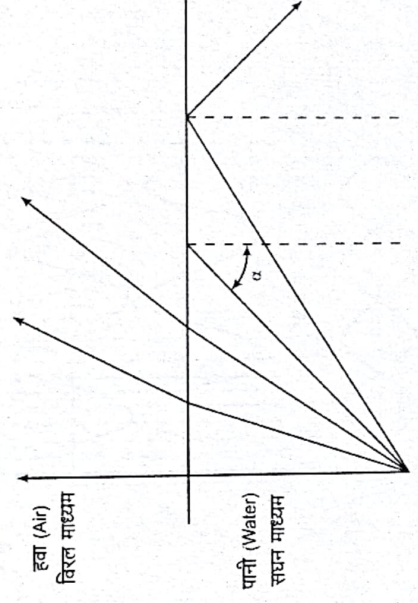


चित्र 82 : पूर्ण परावर्तन

2.26.3 व्यतिकरण (Interference)

प्रकाश के तरंग के सिद्धान्त (wave theory of light) के अनुसार प्रकाश का पारेषण (transmission) इस प्रकार होता है कि चुम्बकीय कम्पनों (electromagnetic vibrations) के माध्यम से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इन्जिनियरी प्रकाश को बहुत छोटे आयाम (very low amplitude) की अनुदैर्घ्य विद्युत-चुम्बकीय तरंगों (transverse electromagnetic waves) से बना हुआ ऊर्जा का ही एक रूप माना जा सकता है तथा इसका रंग प्रकाश की तरंगों की आवृत्ति (frequency) निर्भर करता है। प्रकाश की एक किरण को सीधी रेखा में गतिशील होने पर ज्या-तरंग (sine wave) माना जाता है।

चित्र 83 में दो तरंगें एक ही कला (phase) में दिखाई गई हैं। ऐसी स्थिति में उनके धनात्मक (+ive) एवं ऋणात्मक (-ive) आयाम एक-दूसरे को सशक्त करते हैं। इस तरह चित्र 84 के अनुसार उनकी परिणामी तरंग (resultant wave) तरंगों की दुगुनी (double) होती है।

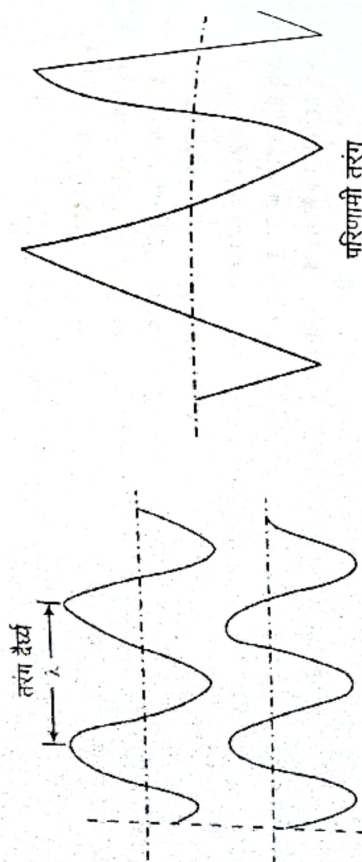


परिणामी तरंग


चित्र 83

चित्र 84

चित्र 85 के अनुसार प्रकाश की दो तरंगें 180° कलान्तर (phase difference) में दिखाई गयी हैं तथा चित्र 86 में एक ही सरल रेखा में चलती हैं। इस प्रकार यदि प्रकाश की तरंगें 180° कलान्तर में हों तो एक तरंग का प्रत्येक बिन्दु पर तरंग पर बराबर परन्तु विपरीत दिशा के बिन्दु पर होगा। तरंगों की दिशा में कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा अर्थात् वहाँ अंधेरा दिखायी देगा। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार के विशेष संयोग को व्यतिकरण (interference) कहते हैं।

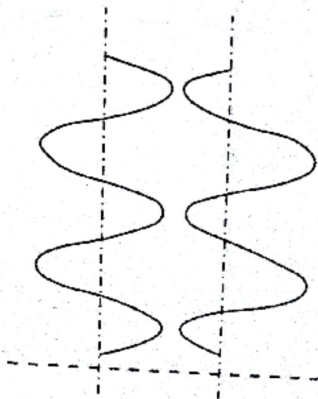


चित्र 85

 


चित्र 86

न्यूटनियन रिंगें (Newton's Rings)

चित्र 87 में प्रकाश के दो स्रोत A एवं B हैं जिनमें सभी तरंगें एक ही कला (phase) में दिखायी गयी हैं और एक पर्दा (screen) प्रकाश के स्रोतों को मिलाने वाली रेखा के समानान्तर (parallel) रखा गया है। पर्दे के बिन्दु D पर दोनों स्रोतों की दूरी का अन्तर तरंग की आधी लम्बाई के बराबर होता है जिस कारण पर्दा अंधकारमय रहेगा। बिन्दु D से कुछ दूरी पर स्थित बिन्दु C है, जहाँ से दोनों स्रोतों की दूरी का अन्तर पूर्ण तरंग की लम्बाई के बराबर है जिस कारण पर्दा प्रकाशमान रहेगा तथा इस पर्दे पर काली एवं चमकदार धारियाँ (fringes) की एक श्रृंखला दिखायी देगी। ये समानान्तर पट्टियों की समकेन्द्रित वृत्तों (concentric circles) के रूप में होती हैं जिन्हें चित्र 88 में दिखाया गया है जिन्हें व्यतिकरण पट्टियाँ (interference bands) या न्यूटन रिंग (Newton Rings) कहते हैं।

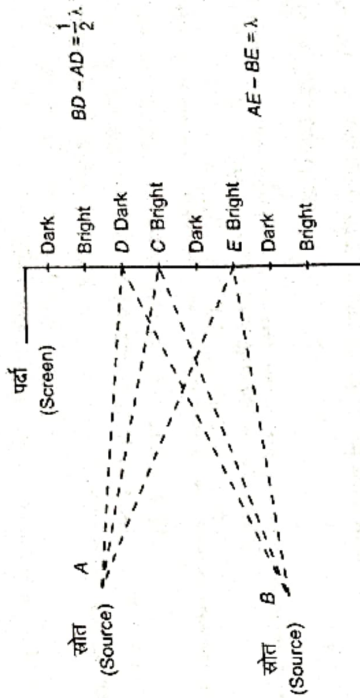

चित्र 87

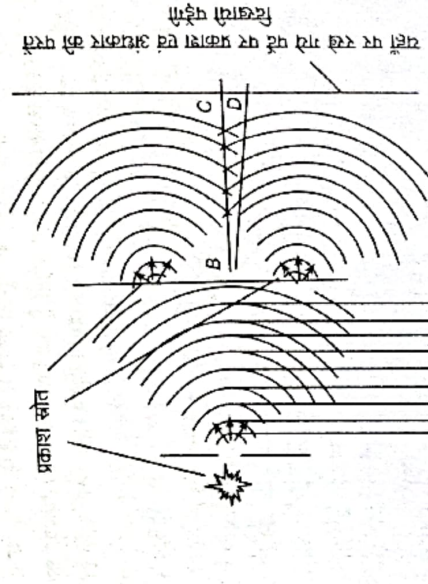

पतली रेखाएँ-घाटियाँ
मोटी रेखाएँ-शिखर

BC की दिशा में स्थिति (प्रकाश की पर्दा)
BD की दिशा में स्थिति (अंधकार की पर्दा)

चित्र 88

व्यतिकरण प्रकाश तरंग के लिये प्रतिबन्ध (Conditions for Interference of Light Wave) —

1. ऐसे दो स्रोत (sources) जिनके द्वारा व्यतिकरण प्रकाश तरंग (interference light waves) उत्पन्न होते हैं, एक-दूसरे के काफी नजदीक होने चाहिए।
2. दोनों स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए।
3. दो स्रोतों द्वारा लगातार समान आवृत्ति की तरंग या समान तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करना चाहिए।
4. दो स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दोनों तरंगों का समूह या तो एक ही कला (phase) में होने चाहिए या परस्पर कला में होने चाहिए।
5. व्यतिकरण पट्टियाँ (interference strips) प्राप्त करने के लिये दो व्यतिकरित तरंग शृंखलाओं (interference wave train) का आयाम लगभग एक समान होना चाहिए।


ईजीनिवरी में व्यतिकरण के सिद्धान्त का उपयोग गेज ब्लॉक (gauge block) के सापेक्ष परम अंशकन (absolute calibration) करने के लिये, प्रकाशीय फ्लैट (optical flat) द्वारा सतह की यथार्थ ज्यामिति (accurate or real geometry) की तुलना के लिये तथा इंटरफेरोमीटर (interferometer) इत्यादि में किया जाता है।

प्रकाशीय सिद्धान्त पर आधारित यंत्र (Instruments based on Principle of Optical)

2.27 प्रकाशीय प्रिज्म (Optical Prism)

प्रकाशीय प्रिज्म उच्च गुणों (qualities) वाला, अत्यन्त पारदर्शी व एक समान काँच (glass) का टोस टुकड़ा होता है। इसकी तीन या तीन से अधिक पॉलिश की हुई सतहें होती हैं। इसका उपयोग प्रकाशीय मापन यंत्रों के निर्माण करने में अधिक को सौधा करने के लिये तथा प्रकाश की पड़ने वाली किरणों को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिये किया जाता है।


इसकी सतह पर जब प्रकाश की किरणें लम्बवत् स्थिति में पड़ती हैं तब प्रिज्म के अन्दर किरणों का कोई वास्तविक परिवर्तन होता है। ये आन्तरिक परिवर्तन व्यापक रूप से पूर्ण होता है जिससे किरणों का ह्रास (loss) नहीं होता है। चित्र 89 में प्रकाश के प्रकाशीय प्रिज्म एवं उनके आन्तरिक परिवर्तन को दिखाया गया है।

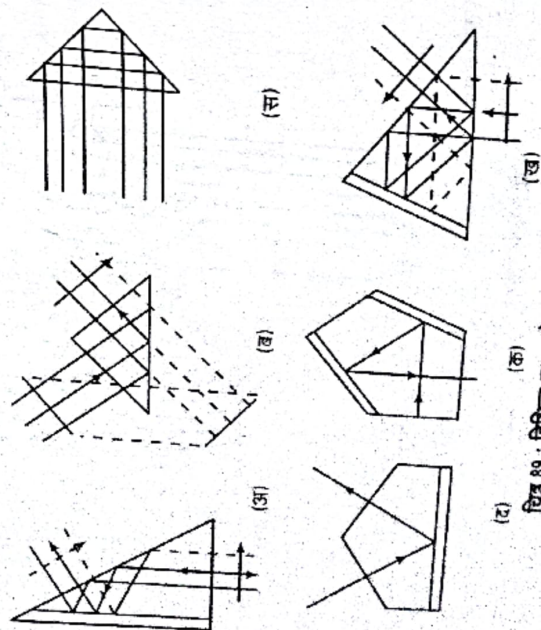

चित्र 89 : विभिन्न प्रकार के परावर्तन प्रिज्म

द्वितीय स्तर छोटीय मापन

प्रकाशीय प्रिज्म का उपयोग दूरबीन टेलीस्कोप (binocular telescope) में किया गया है। इस प्रकार के टेलीस्कोप के ट्यूब (tube) में दो आयताकार प्रिज्म (rectangular prisms) को ऑब्जेक्टिव (objective) व ओक्यूलर (ocular) के बीच रखा जाता है जिनके संयोजन को चित्र 90 में दिखाया गया है। ऐसे प्रकाशीय यंत्रों में प्रतिबिम्ब को सीधा करने के लिए आयताकार प्रिज्म का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि उनकी मुख्य काटें (principal sections) एक-दूसरे के लम्बवत् हों।

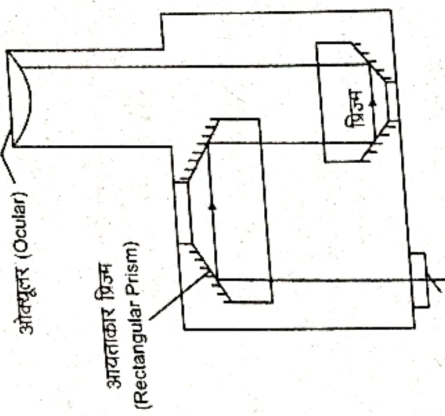

चित्र 90 : बाइनोकुलर टेलीस्कोप

2.28 प्रकाशीय प्रोजेक्टर (Optical Projector)

प्रकाशीय सिद्धान्तों का सबसे अच्छा प्रयोग प्रकाशीय प्रोजेक्टर या प्रक्षेपकों (projectors) में किया जाता है। इनका उपयोग नियमित व अनियमित आकार के उत्पादित अवयवों (parts) जैसे—फॉर्म गेज (form gauge), हॉब्स (hobs), फॉर्म टूल्स (form tools), गियर्स (gears) व पेच चूड़ी (screw) आदि की परिशुद्ध मापन एवं जाँच करने के लिए किया जाता है। प्रकाशीय प्रोजेक्टर तीन प्रकार के होते हैं—

- (A) ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector)
- (B) एपिडायोस्कोप (Epidiascope)
- (C) स्लाइड प्रोजेक्टर (Slide Projector)

ईजीनिवरी में ओवरहेड प्रोजेक्टर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अतः यहाँ प्रकाशीय प्रोजेक्टरों में से ओवरहेड प्रोजेक्टर का वर्णन किया जा रहा है।

2.28.1 ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector)

किसी ईजीनिवरी उत्पाद का अधिक परिशुद्ध मापन व जाँच के लिए प्रकाश (light) को उत्पाद (product) के दूसरी ओर भेजने के लिए एवं लेंस व दर्पणों से युक्त प्रकाशीय सिस्टम में भेजने के लिए, इस प्रोजेक्टर में प्रकाश स्रोत (light source) तथा कन्डेन्सर (condenser) अथवा कॉलिमेटिंग लेंस (collimating lens) की व्यवस्था बनी रहती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कार्य सिद्धान्त चित्र 91 में दिखाया गया है।

वैद्युत मापन यंत्रों का सिद्धान्त

2.29 वैद्युत मापन यंत्रों का सिद्धान्त

(Principles of Electrical Measuring Instruments)

मापनिकी में प्रयोग में आने वाले विद्युत प्राचालों (electrical parameters) जैसे—वोल्टता (voltage), धारा (current), प्रेरकत्व (inductance), धारिता (capacitance) तथा प्रतिरोध (resistance) आदि राशियों को मापने के लिये क्रमशः वोल्टमीटर (voltmeter), एमीटर (ammeter), प्रेरकत्वमापी (inductance meter), धारिता मापक (capacitance meter) तथा ओहम मीटर (ohm-meter) आदि विद्युत मापन उपयंत्रों का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त मापन के लिए त्रि मापन उपयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विद्युत मापन यंत्र (electrical measuring instruments) कहते हैं। ये यंत्र अपने कार्य के लिये धारा (current) के विद्युत-चुम्बकीय प्रभावों (electro-magnetic effects) पर निर्भर करते हैं। ये मापन यंत्र विद्युत-चुम्बकीय प्रभावों के साथ-साथ रासायनिक (chemical) तथा ऊष्मा (heat) प्रभावों से भी प्रभावित होते हैं।

विद्युत मापन यंत्रों को कार्य-प्रणाली दो सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं—

विद्युत मापन यंत्रों का रूपान्तरण (Transformation of Energy)

1. ऊर्जा का रूपान्तरण (Transformation of Energy)

2. विद्युत प्राचालों में परिवर्तन (Variation in Electrical Parameters)

2.29.1 ऊर्जा का रूपान्तरण (Transformation of Energy)

इंजीनियरी में काम आने वाली सभी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित किया जा सकता है तथा इन्हें विद्युत मापन यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपान्तरित करने के लिये जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे ट्रांसड्यूसर (Transducer) कहते हैं।

2.29.2 विद्युत प्राचालों में परिवर्तन (Variation in Electrical Parameters)

मापनिकी में कभी-कभी प्राचालों को मापने के लिये उनके संकेतों का रूपान्तरण या परिवर्तन करते हैं। इस तरह कई यांत्रिक प्राचालों (Mechanical Parameters) को मापने के लिये उनके संकेतों को विद्युत प्राचालों (Electrical Parameters) में परिवर्तित करके उन्हें विद्युत यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है। जैसे—व्हीटस्टोन ब्रिज (Wheatstone Bridge) की सहायता से तपमान में परिवर्तन होने के साथ होने वाले प्रतिरोध के परिवर्तन को मापा जा सकता है। ठीक इसी तरह जब किसी पदार्थ पर कोई बल लगाया जाता है तो उसकी लम्बाई में परिवर्तन होता है जिस कारण उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है जिसे विद्युत यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है।

विद्युत मापन यंत्रों की सहायता से भौतिक राशियों को विद्युत प्राचालों में परिवर्तन करके मापने के सिद्धान्त को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—


1. चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन (Variation in resistance of conductor)
2. धारिता की धारिता में परिवर्तन (Variation in capacitance of condenser)
3. कुण्डली के प्रेरकत्व में परिवर्तन (Variation in inductance of the coil)

2.29.2.1 चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन (Variation in resistance of conductor)

इस सिद्धान्त का प्रयोग यंत्रों में दिये गये निम्न तरीके से किया जाता है—


(a) चालक की विमाओं और प्रतिरोध में परिवर्तन (Variation in size and resistance of conductor)—जब किसी तार में बाह्य बल लगाकर तनन विकृति (tensile strain) उत्पन्न किया जाता है तो उसकी लम्बाई में भी वृद्धि होती है जिस कारण उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (area of cross-section) में भी कमी हो जाती है।

तार के प्रतिरोध के परिवर्तन को विकृति के रूप में नीचे दिये गये सूत्र की सहायता से निकाला जा सकता है—
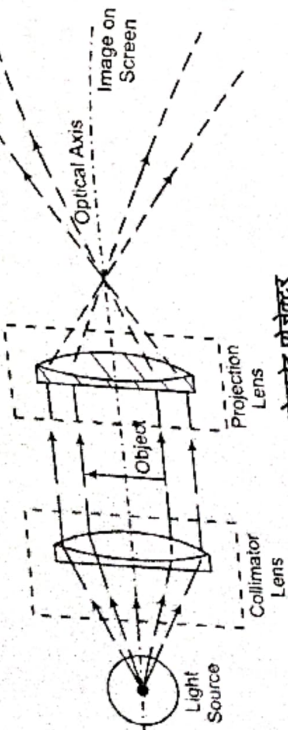
$$R = \rho \times \frac{l}{a}$$


चित्र 91 : ओवरहेड प्रोजेक्टर

ओवरहेड प्रोजेक्टर के मुख्य अंग एवं परिशुद्ध मापन के लिये बनने वाले प्रतिबिम्ब (image) को चित्र 92 में दिखाया है।

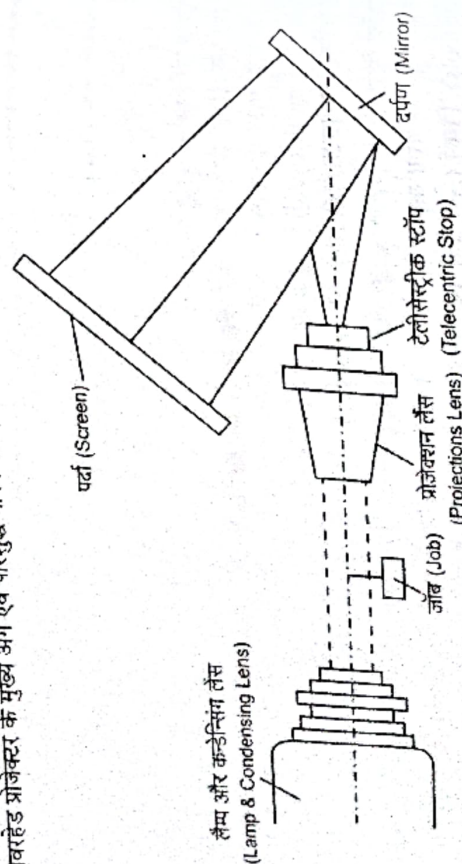

चित्र 92

जिस उत्पाद या जॉब (Job) का परिशुद्ध मापन या जाँच करना होता है, उसे कार्य-मेज (work table) पर रखा जाता है। कार्य मेज स्थिर या गतिशील दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें एक पर्दा (screen) लगा रहता है जिस पर प्रोजेक्टेड प्रतिबिम्ब (projected image) बनता है। जब मापन करना होता है तब प्रकाश स्रोत से प्रकाश (light) कन्डेंसर या कोलॉमेटिंग (condenser or collimating lens) द्वारा जॉब पर पड़ता है, उसके बाद प्रोजेक्शन लेंस (projection lens) से होता हुआ प्रतिबिम्ब (image) पर पड़ता है। तिरछे दर्पण से प्रकाश, जॉब के आवर्धित प्रतिबिम्ब (magnified image) को पर्दे पर प्रोजेक्ट कर देता है या बना देता है। इसके लिये कुछ अन्य मापन यंत्र भी प्रयोग किये जाते हैं।

ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग दूर रूप में कार्यखण्ड (work piece) की जाँच करने व परिशुद्ध मापन के लिये किया जाता है। इसका प्रयोग किसी अन्य यंत्र द्वारा लिये गये मापन के साथ तुलनात्मक मापन (comparative measurement) के लिये भी किया जाता है।

जहाँ— R = तार के प्रतिरोध में परिवर्तन,

ρ = तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध,

l = तार की लम्बाई,

a = तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल

इस प्रकार उपरोक्त सूत्र से व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध का मान निकालने के बाद उसे प्रतिरोध की त्रुटि का मान निकाला जा सकता है।

(b) चालक के तापमान और प्रतिरोध में परिवर्तन (Variation in temperature and resistance of conductor) — पदार्थों में तापमान परिवर्तन से उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन बहुत अधिक होता है।

चालक के तापमान और प्रतिरोध को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त जाता है—

$$R_t = R_0 [1 + \alpha \Delta t]$$

जहाँ, R_t = t° तापमान पर प्रतिरोध

R_0 = 0° तापमान पर प्रतिरोध

α = प्रतिरोध ताप गुणांक (Temperature co-efficient of resistance)

Δt = तापमान में परिवर्तन

इस सूत्र का प्रयोग तब तार माइक्रोमीटर (hot wire micrometer) में किया जाता है। इसकी सहायता से 0.001 शुद्धता तक व्यास या लम्बाई को मापा जा सकता है।

(c) चालक का प्रतिरोध और प्रकाश में परिवर्तन (Variation in light and resistance of conductor) — चालक (conductor) एवं अर्धचालक (semiconductor) ऐसे होते हैं, जिन पर प्रकाश डालने से उनका प्रतिरोध घटता है। प्रकाश की मात्रा से प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन प्रभावित होता है।

इसका प्रयोग फोटो-चालक सेल (photo-conductor cell) में किया जाता है।

2.29.2.2 धारिता में परिवर्तन (Variation in Capacitance of the Capacitor) — जब किसी धारित्र (capacitor) की दो प्लेटों को एक-दूसरे के पास लाया जाता है तब दोनों प्लेटों की धारिता (capacitance) में वृद्धि होगी यदि उसके अन्य सभी गुणों को स्थिर रखा जाये।

इस प्रकार यदि किसी धारित्र की एक प्लेट को स्थिर रख दिया जाये और उसके दूसरी प्लेट को गतिशील सतह दे दिया जाये तो ऐसी स्थिति में सतह की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से प्लेटों की बीच की दूरी में भी परिवर्तन होगा, जिससे धारिता में भी परिवर्तन होगा। यंत्र के सूचक (indicator) द्वारा, इस परिवर्तन को सीधे लम्बाई के रूप में पढ़ा जा सकता है।

इसका प्रयोग अल्ट्रासोनिक इंजन (I.C. Engine) के सिलिंडर के अन्दर के दाब के परिवर्तन को मापने में किया जाता है। 2.29.2.3 कुण्डली के प्रेरकत्व में परिवर्तन (Variation in inductance of the coil) — इस प्रणाली (system) त्वरण (acceleration), दाब (pressure), वेग (velocity), विकृति (strain) एवं गति के आयाम (amplitude of motion) आदि में होने वाले परिवर्तन को पिक-अप (pick-up) में मेचकर प्रेरकत्व (inductance) में परिवर्तन उत्पन्न किया गया है। तथा इस उत्पन्न परिवर्तन को गैल्वेनोमीटर (galvanometer) द्वारा मापा जा सकता है। इसमें प्रेरकत्व की कोर (core) उसके पास एक लौह चुम्बकीय तत्व (ferromagnetic element) लगा होता है। यही लौह चुम्बकीय तत्व विकृति, दाब, त्वरण आदि के कारण प्रभावित होकर परिवर्तित होता रहता है।

वैद्युत एवं कोणीय मापन

2.30 वैद्युत मापन (Electrical Parameters)

1. वोल्टता (Voltage) — यह इलेक्ट्रॉनों (electrons) द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक प्रकार का वैद्युत दाब होता है। इसका मापन वोल्टमीटर (voltmeter) द्वारा किया जाता है। इसका मात्रक (unit) वोल्ट (volt) होता है। इसको वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) ए.सी. वोल्टमीटर (A.C. Voltmeter) — इसमें ए.सी. वोल्टेज को ही मापा जाता है।

(ii) डी.सी. वोल्टमीटर (D.C. Voltmeter) — इसमें डी.सी. वोल्टेज को ही मापा जाता है।

(iii) ए.सी./डी.सी. वोल्टमीटर (A.C./D.C. Voltmeter) — इसमें ए.सी. एवं डी.सी. दोनों वोल्टेज को मापा जा सकता है।

2. धारा (Current) — इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा (current) कहा जाता है। इसे I अथवा i संकेताक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका मात्रक ऐम्पियर (ampere) होता है। इसको एमीटर (ammeter) द्वारा मापा जाता है। एमीटर निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) ए.सी. एमीटर (A.C. Ammeter) — इसमें प्रत्यावर्ती धारा (Alternative Current) को ही मापा जाता है।

(ii) डी.सी. एमीटर (D.C. Ammeter) — इसमें दिष्ट धारा (Direct Current) को ही मापा जाता है।

(iii) ए.सी./डी.सी. एमीटर (A.C./D.C. Ammeter) — इसमें ए.सी. एवं डी.सी. दोनों ही धाराओं (Current) को मापा जा सकता है।

3. शक्ति गुणक (Power Factor) — किसी प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) परिपथ (circuit) में सक्रिय शक्ति (W) एवं आभासी शक्ति (VA) के अनुपात को शक्ति गुणक (Power Factor) कहते हैं।

$$\text{शक्ति गुणक (PF)} = \frac{W}{VA} = \frac{VI \cos \theta}{VI} = \cos \theta$$

दूसरे शब्दों में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ (A.C. Circuit) में कला कोण (Phase angle) ' θ ' की कोज्या (cosine) को शक्ति गुणक ($\cos \theta$) कहते हैं।

$$PF = \cos \theta$$

इसे शक्ति गुणक मापी (Power Factor Meter) द्वारा मापा जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चूँकि दिष्ट धारा परिपथ (D.C. Circuit) में शक्ति गुणक का मान एकांक होता है इसलिए सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही शक्ति-गुणक मापने की आवश्यकता पड़ती है।

4. शक्ति (Power) — यांत्रिकी में कार्य करने की दर को यांत्रिक शक्ति कहते हैं। वैद्युत में वोल्टता (voltage) ' V ', धारा (current) ' I ' तथा शक्ति गुणक (power factor) ' $\cos \theta$ ' के गुणनफल को वैद्युत शक्ति (electric power) कहते हैं। इसे ' P ' से व्यक्त करते हैं।

$$\text{वैद्युत शक्ति, } P = VI \cos \theta \text{ वॉट (जूल/सेकण्ड)}$$

∴ वैद्युत शक्ति को मापने के लिये डायनोमीटर (Dynamometer) टाइप 'वॉट मीटर' (Watt meter) यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रक 'वॉट' (watt) है। अलग-अलग वैद्युत शक्ति निकालने के लिये निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।

$$\text{दिष्टधारा शक्ति } P_{dc} = VI \text{ वॉट या जूल/सेकण्ड}$$

$$\text{एकल कला शक्ति } P_{1-\theta} = V_p I_p \cos \theta \text{ वॉट (watt)}$$

त्रिकला शक्ति (Three Phase Power)

$$P_{3-\theta} = 3 V_p I_p \cos \theta \text{ वॉट}$$

$$P_{3-\theta} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \text{ वॉट}$$

$$P_{3-\theta} = \sqrt{3} VI \cos \theta \text{ वॉट}$$

5. प्रतिरोध (Resistance)—किसी परिपथ में, पदार्थ का वह वैद्युत गुण, जो पदार्थ में धारा प्रतिकार करता है, प्रतिरोध (Resistance) कहलाता है। इसको मापने के लिए ओहम मीटर (Ohm meter) एवं व्हीटस्टोन ब्रिज (Wheatstone bridge) मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसको R या r से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओहम (ohm) होता है। अति उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है जो कि ओहममीटर का ही विकसित मेगर (Megger) अति उच्च प्रतिरोध को मेगा ओहम (Mega ohm) मात्रक में मापता है।

6. ऊर्जा (Energy)—वैद्युत में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा (Energy) कहते हैं। वोल्ता (V), शक्ति गुणक (cos θ) तथा समय (t) के गुणनफल से वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। इसको मापने के लिए (Energy meter) नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे 'U' से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक किलोवॉट घंटा (kilowatt hour) 'kWh' होता है। मापन राशि की प्रकृति के अनुसार ऊर्जामापी अथवा इनर्जी मीटर तीन प्रकार के हैं।

1. एंसी-इनर्जी मीटर—केवल एंसी-इनर्जी के लिये।
2. डी-सी-इनर्जी मीटर—केवल डी-सी-इनर्जी के लिये।
3. एंसी-डी-सी-इनर्जी मीटर—एंसी व डी-सी दोनों प्रकार की इनर्जी के लिये।

$$U = V \cdot I \cdot \cos \theta \times t \text{ वॉट-सेकण्ड (जूल)}$$

$$U = \frac{V \cdot I \cdot \cos \theta \cdot t}{3600} \text{ वॉट आवर (Wh)}$$

$$U = \frac{V \cdot I \cdot \cos \theta \cdot t}{3600 \times 1000} \text{ किलोवॉट आवर (kWh)}$$

7. आवृत्ति (Frequency)—किसी धारा में, प्रति सेकण्ड चक्रों (cycles) की संख्या को आवृत्ति (Frequency) कहते हैं। इसे 'f' से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक चक्र/सेकण्ड (c/s) या हर्ट्ज (Hz) होता है। इसको मापने के लिए आवृत्तिमापी (Frequency meter) का प्रयोग किया जाता है। यह सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) में ही आवृत्ति को मापने आता है क्योंकि दिष्टधारा (D.C.) में प्रदाय की आवृत्ति शून्य (zero) होती है।

8. धारिता (Capacitance)—किसी धारित्र (capacitor) की धारिता (capacitance), उस पर अनेक तथा उसके संपर्क वोल्ता (V) के अनुपात को कहते हैं। इसको मापने के लिये धारितामापी (capacitance meter) या ब्रिज (A.C. Bridge) यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे 'C' से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक फैराड (F) होता है।

9. प्रेरकत्व (Inductance)—किसी वैद्युत परिपथ में, प्रति ऐम्पियर की धारा पर कुण्डली (coil/circuit) जुड़ने वाले फ्लक्स (flux) को प्रेरकत्व (inductance) कहते हैं। इसे 'L' से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक हेनरी (H) है। इसको मापने के लिये प्रेरकत्वमापी (Inductance meter) का प्रयोग किया जाता है।

$$L = \frac{N\Phi}{I} \text{ henry (H) unit}$$

जहाँ,

L = Inductance,

$N\Phi$ = Weber turns,

I = Current in amperes

$$\text{Inductance} = \frac{\text{Flux linked with the coil}}{\text{Magnitude of current}}$$

10. अधिकतम माँग (Maximum Demand)—जैसा कि नाम से विदित है कि उपभोक्ता (consumer) प्रदायक (supplier) से की जाने वाली अधिकतम वैद्युत शक्ति की माँग ही अधिकतम माँग (maximum demand) कहलाती है।

2.31 कार्य सिद्धान्त के आधार पर वैद्युत मापन यंत्रों का वर्गीकरण

(Classification of electrical measuring instruments on the basis of work principles)

(A) ऐमीटर और वोल्टमीटर (Ammeter and Voltmeter)

1. वैद्युत चुम्बकीय चल लौह यंत्र (Electro-magnetic moving iron instruments)—ये यंत्र प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) व दिष्ट धारा (D.C.) दोनों पर प्रयोग किये जा सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—

- (i) आकर्षण प्रकार के चल-लौह यंत्र (Attraction type moving iron instruments)
- (ii) विकर्षण प्रकार के चल-लौह यंत्र (Repulsion type moving iron instruments)

2. वैद्युत चुम्बकीय चल-कुण्डली यंत्र (Electro-magnetic moving coil instruments)—ये यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं—

- (i) स्थायी चुम्बकीय प्रकार के यंत्र (Permanent magnetic type instrument)
- (ii) वैद्युत डायनोमीटर या डायनोमीटर प्रकार के यंत्र (Electro dynamic or dynamometer type instrument)

गर्म तार यंत्र (Hot wire instrument)

3. थर्मोकपल यंत्र (Thermocouple instrument)

4. स्थिर वैद्युतिकी प्रकार के यंत्र (Electro-static type instrument)

5. प्रेरण प्रकार के यंत्र (Induction type instrument)—ये दो प्रकार के होते हैं :

- (i) स्प्लिट कला प्रकार के यंत्र (Split phase type instruments)
- (ii) रेखाच्छादित ध्रुव प्रकार के यंत्र (Shaded pole type instruments)

(B) वॉटमीटर (Wattmeter)

1. डायनोमीटर प्रकार के (Dynamometer type)

2. प्रेरण प्रकार के (Induction type)

3. स्थिर वैद्युत प्रकार के (Electrostatic type)

(C) ऊर्जामापी या इनर्जी मीटर (Energy meter)

1. प्रेरण प्रकार के (Induction type)

2. मोटर मीटर प्रकार के (Motor meter type)—ये दो प्रकार के होते हैं :

- (i) मरकरी मोटर मीटर (Mercury Motor meter)
- (ii) दिक् परिवर्तन मोटर मीटर (Commutator Motor meter)

3. घड़ी मीटर प्रकार के (Clock-meter type)

2.32 वैद्युत मापन यंत्रों की मूल चालन विधि

(Basic Operation of Electrical Measuring Instruments)

सभी प्रत्यक्ष वैद्युत मापन यंत्रों का मूल चालन निम्न दो बातों पर निर्भर करता है—

1. मापन परिपथ (Measuring Circuit)
2. चालन प्रणाली (Moving System)

2.32.1 मापन परिपथ (Measuring Circuit)

मापन परिपथ द्वारा, मापी जाने वाली राशि को एक सहायक राशि (Auxiliary Quantity) में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। यह सहायक राशि, पहली राशि की एकल मूल्य फलन (Single Valued Function) होती है।

०२३३ सार्वजनिक प्रणाली (Moving System)

2.32.2 चालन प्रणाली (Moving System)

चालन प्रणाली द्वारा सहायक राशि (auxiliary quantity) से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा (electrical energy) को को चल अंगों (moving elements) में विस्थापन करके सूचक (pointer) में बदला जाता है जो चल अंगों (moving elements) में विस्थापन करके सूचक (pointer) में बदला जाता है जो चल अंगों (moving elements) में विस्थापन करके सूचक (pointer) में बदला जाता है।

घूर्णन गति (rotary motion) द्वारा जोत होता है। ये चल अंग चालक घुमाऊ के इस प्रणाली में मापी जाने वाली राशि को कुछ ऊर्जा चल अंगों को दी जाती है। जब तक यह पुनः स्थिति के operating torque) उपयुक्त करके चल अंगों को तब तक घुमाऊ गति देता है जब तक यह पुनः स्थिति के (restoring operating torque) द्वारा संतुलित (balanced) नहीं हो जाता है। इसमें एक स्प्रिंग (spring) लगा होगा। स्थापित घुमाऊ घूर्णन गति प्रदान करता है और यह चालक अंगों (driver elements) के विक्षेप कोण पर निर्भर करता है—

चालन प्रणाली की कार्यविधि के आधार पर पधुन।

1. स्थायी चुम्बक यन्त्र (Permanent Magnet Instrument)
 - (i) चल कुण्डली (Moving Coil)
 - (ii) चल चुम्बक (Moving Magnet)
2. चल-लौह यन्त्र (Moving Iron Instrument) — पाठ्यक्रम (Syllabus) के आधार पर सीमित यंत्रों के वर्णन किया जा रहा है।


यहाँ वर्णन किया जा रहा है।

2.3.2.2.1 स्थायी चुम्बक चल कुण्डली यन्त्र (Pistachachala Mahaniraya Chalan Kundali Yantra)

कार्यविधि को समझने के लिए इसके भागों का वर्णन जरूरी है। इस यन्त्र में दो भाग होते हैं—

- (i) स्थायी चुम्बक परिपथ (Permanent Magnet Circuit)

चित्र 93 में दिखाये गये स्थायी चुम्बक परिपथ में एक छोड़े की नाल वाला शक्तिशाली चुम्बक NS होता है जिसमें दो इस्पात खेत होता है जिसके सिरे पर ध्रुवखण्ड (Pole Piece) $N'S'$ जुड़े रहते हैं तथा इन ध्रुवखण्डों के बीच इस्पात सिलिण्डर कोर लगे होते हैं। ध्रुव-खण्डों एवं सिलिण्डर कोर (cylinder core) के बीच एक समरूप और विज्यक चुम्बकीय क्षेत्र (uniform and radial magnetic field) उत्पन्न होता है। छोड़े की नाल वाला स्थायी चुम्बक उच्च पारगम्यता (high permeability) वाले उच्च श्रेणी के निकल कोबाल्ट चुम्बक इस्पात का बना होता है तथा इसका दूसरा भाग मृदु चुम्बक इस्पात (mild magnet steel) का बना होता है।

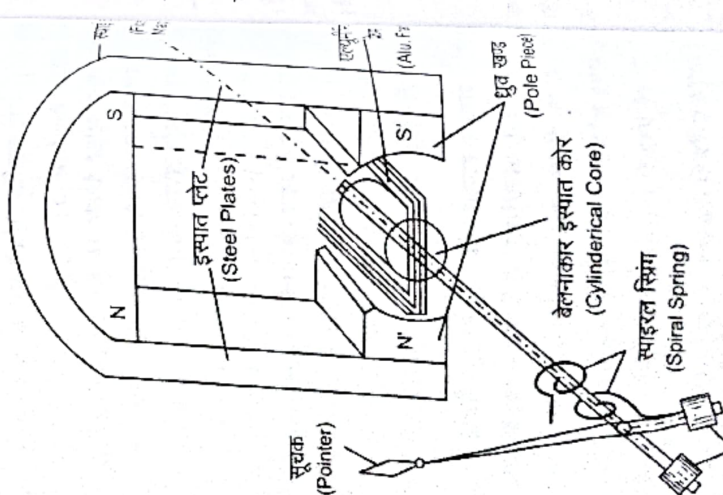

काउन्टर भार (Counter Weight)

रेखीय एवं कोणीय मापन

स्थायी चुम्बक चल कुण्डली यन्त्र का दूसरा भाग, चल तत्व (moving element) हल्के ऐल्यूमिनियम का बना स्थायी फ्रेम (frame) होता है जिस पर 0-02 मिमी० से लेकर 0-2 मिमी० तक व्यास के इंसुलेटेड (insulated) आपतकाकार प्रेम की कुण्डली लिपटी होती हैं। चल तत्व के फ्रेम से जुड़े चल प्रणाली (moving system) में दो ऐल्यूमिनियम या तंबे के तार की कुण्डली लियरी (bearing) में टिके होते हैं। इसमें एक सर्पिल स्प्रिंग (spiral spring) होता है जिसके लगे रहते हैं जो बियरिंग (bearing) में टिके होते हैं। इसमें एक सर्पिल स्प्रिंग (spiral spring) होता है जिसके पिबट (pivot) तथा बुश (bush), जिस पर यन्त्र का सूचक (pointer) तथा विरोधी भार (counter weight) लगा होता है, सिरे सिरे तथा बुश (bush), जिस पर यन्त्र का सूचक (pointer) तथा विरोधी भार (counter weight) लगा होता है, के आधे भाग से जुड़ा रहता है।

कार्य प्रणाली (Working System) — इस मापन यन्त्र के एक सिरे पर कुण्डली वाइंडिंग (coil winding), सर्पिल स्प्रिंग (spiral spring) या दूसरी स्प्रिंग के द्वारा मापन घारा बहती है। वायु गैस (air gap) एवं कुण्डली वाइंडिंग के बीच उत्पन्न होने वाले चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा मापन घारा (measuring current) प्रवाहित होने से उपजे उनके वैद्युत चुम्बकीय बल पैदा होता है जिसके कारण कुण्डली, विक्षेपण ध्रुमांक पूर्ण (deflecting torque) को कोणीय गति प्रदान करता है।


अन्तः सन्तान-संरक्षण के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यही विक्षेपण घुमाऊ घूर्ण चल तत्व का कारणाग्रि गाता प्रदान करता है। उदयन करता है। यही विक्षेपण घुमाऊ घूर्ण चल तत्व होने पर चल तत्व एक स्थिति में आकार रक विक्षेपण घुमाऊ घूर्ण एवं पुनः स्थापित (restoring) घुमाऊ के समुलन होने पर चल तत्व एक पैमाना रेखिय होता है।

2.3.2.2 चल लौह यन्त्र (Moving Iron Instrument)—चल लौह यन्त्र प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) व दिष्ट धारा (D.C.) दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली लौह चुम्बकीय पदार्थ के एकल या बहु चल कोर (Single or Multi Moving Core) की कुण्डली में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा से पैदा होने वाली चुम्बकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया पर आधारित है।

- (i) आकर्षण चल लौह यन्त्र
विकर्षण चल लौह यन्त्र का प्रयोग आकर्षण चल लौह यन्त्र के अपेक्षा अधिक होता है। यह यन्त्र ज्यादा टिकाऊ व निर्भर करती है। य यन्त्र दो प्रकार के होते हैं

मिषाण्ड माप देने वाला होता है।

रिशुद्ध माप देने वाला होता है। विकर्षण चल लौह यन्त्र (Repulsion moving iron instrument) में एक स्थिर कुण्डली (fixed coil) होता है जिसके बाहरी क्षेत्र को कम करने के लिये, कुण्डली की बाहरी परत को तलफ इस्पात कोर (steel core) NS लगा होता है। दको रहती है। चल तत्व में एक संपिल स्प्रिंग, कोर की कुण्डली N/S, तलफ इस्पात के खोल/शील्ड (steel shield) से ढकी रहती है। चल तत्व में एक संपिल स्प्रिंग, कोर की कुण्डली N/S, तलफ इस्पात के खोल/शील्ड (steel shield) से ढकी रहती है। चल तत्व में एक संपिल स्प्रिंग, कोर की कुण्डली N/S, तलफ इस्पात के खोल/शील्ड (steel shield) से ढकी रहती है।

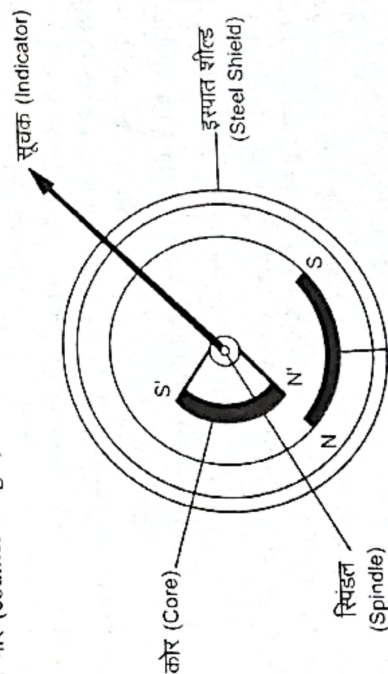

इस्पात कोर (Steel Core) NS

चित्र 94 : विकर्षण चल लौह यंत्र

कार्य प्रणाली (Working System)—जिस प्रणाली धारा (A.C.) या दिष्ट धारा (D.C.) को मापना है, यंत्र में जोड़ देते हैं। मापी जाने वाली धारा जब कुण्डली में प्रवाहित होती है तब वह चुम्बकीय क्षेत्र (magnetic field) करता है तथा कोर को चुम्बक बना देता है। तत्पश्चात् परिणामी बल कोर को कुण्डली में खींचता है और इसे कि है। इय यंत्र की चल लौह की छड़ के साथ एक सूचक (indicator) जुड़ा होता है जो इसकी गति को अंशिक विक्षेपित कर देता है। सूचक का विक्षेप प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिये सूचक पर लगे नियम के अनुसार अंशिकित रहता है।

2.33 द्रवीय यंत्रों के सिद्धान्त (Principles of Hydraulic Instruments)

द्रवीय क्षेत्र (Hydraulic field) में काम आने वाली द्रवीय राशियों (hydraulic quantities) जैसे—
(velocity of flow), विसर्जन (discharge), द्रव दाब (fluid pressure) आदि के मापन के लिये द्रवीय यंत्र उपयोग किया जाता है।

2.33.1 द्रवीय राशियाँ एवं उनके मापन यंत्र (Hydraulic Quantities is its Measuring Instruments)

द्रवीय राशियाँ (Hydraulic Quantities)	मापन यंत्र (Measuring Instruments)
1. खुली चैनल में प्रवाह वेग (velocity of flow in open channels)	करंट मीटर (current meter), विसर्जन मीटर (displacement flow meter)
2. नली में विसर्जन (discharge through pipes)	वेन्चुरी मीटर (venturi meter)
3. चैनल में विसर्जन (discharge through channels)	वी-नॉच (V-notch), आयताकार-नॉच (rectangular notch)
4. नली में द्रव दाब (fluid pressure in pipes)	पिजोमीटर नली (piezometer tube), मैनोमीटर (manometer)

2.33.2 प्रवाह वेग (Velocity of Flow)

किसी द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिये यान्त्रिक प्रवाह मीटर (mechanical flow meters) का प्रयोग किया जा सकता है। द्रव को अपने मार्ग (way) में प्रवाह के दर के समानुपाती गति से लगातार प्रवाहित होने के लिये इसमें एक यंत्र (mechanism) का प्रयोग किया जाता है। ये प्रवाह मीटर द्रवीय सिद्धान्तों (Principles of hydraulics) पर कार्य करने वाले यंत्रों को दो भागों में बाँटा जाता है—

(i) विस्थापन प्रकार के प्रवाह मीटर (displacement type flow meter)

(ii) धारा प्रकार के प्रवाह मीटर (current type flow meter)


(i) **विस्थापन प्रवाह मीटर (Displacement Flow meter)**—इस मीटर की कार्य प्रणाली अर्ध-वैद्युत (volumetric) सिद्धान्त पर कार्य करती है जो मापे जाने वाले तत्व (detecting elements) के विस्थापन से सम्बन्धित है। जैसे—मिलिंगडर में लगे पिस्टन (piston) का विस्थापन, प्रत्येक चक्र (cycle) में मीटर से गुजरने वाले द्रव के अंश के समानुपाती होता है।

इस प्रकार द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिये परस्पर गति पिस्टन (reciprocating piston), अर्ध-वृत्तीय (semi-rotary piston), कुण्डलीय प्रकार के (helix type) तथा अन्य विस्थापन प्रवाह मीटर (displacement flow meter) में लगे जाते हैं।

द्रवीय एवं द्रवीय मापन

(ii) **धारा प्रवाह मीटर (Current Flow Meter)**—इस मीटर में एक रोटार (rotor) लगा होता है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि द्रव को मीटर से गुजरने पर, वह मीटर के द्वारा प्रवाह वेग के समानुपाती घूमे। इस प्रकार रोटार, चालक बल आवरण (driver torque) के प्रभाव से घुमाऊ गति (rotate or rotary motion) करता है। द्रव घर्षण (fluid friction) एवं यान्त्रिक घर्षण (mechanical friction) के कारण, चालक का अवमन्दन (damping) बल आवरण का विरोध करता है। परिशुद्ध मापन के लिये यान्त्रिक घर्षण के कारण बल आवरण को काफी कम किया जा सकता है।

इस श्रेणी में द्रव प्रवाह वेग को मापने के लिये टरबाइन (turbine), एकल या बहुल जेट फैन (single or multi jet fan) आदि का प्रयोग किया जाता है। खुली चैनल (open channel) में द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिये करंट मीटर (current meter) का प्रयोग किया जाता है। इसको चित्र 95 में दिखाया गया है।

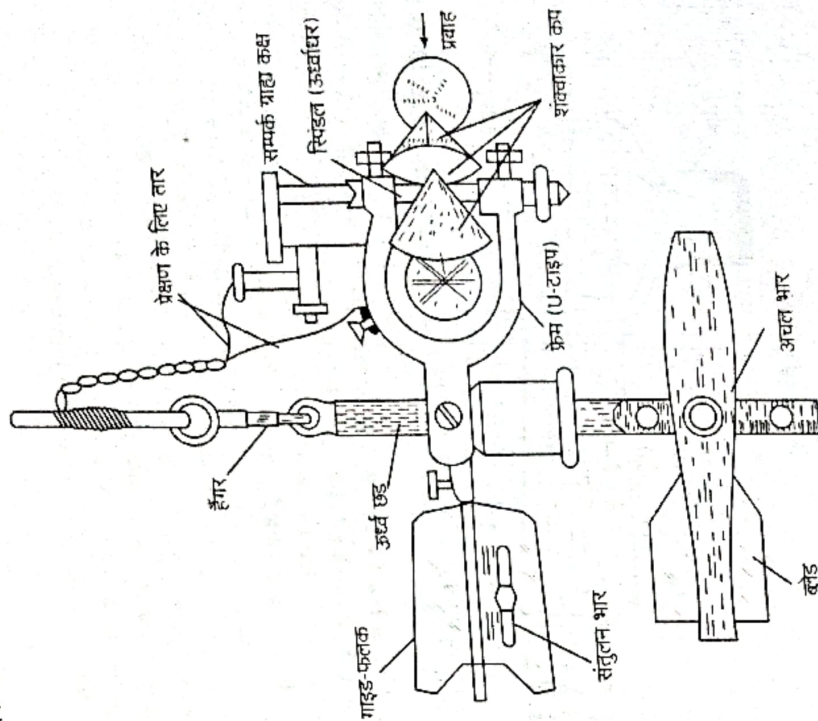

चित्र 95 : धारा प्रवाह मीटर

2.34 विसर्जन (Discharge)

किसी क्षैतिज (horizontal), ऊर्ध्वाधर (vertical) या चल स्थिति (moving position) वाले पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर (rate), विसर्जन (discharge) कहलाती है। इसे Q से व्यक्त करते हैं। पाइप में विसर्जन को ज्ञात करने के लिये वेन्चुरीमीटर (venturimeter) का प्रयोग करते हैं जबकि चैनल में विसर्जन ज्ञात करने के लिये वी-नॉच (V-notch) या आयताकार-नॉच (rectangular notch) का प्रयोग करते हैं।


2.34.1 वेन्चुरीमीटर की रचना (Construction of Venturimeter)

वेन्चुरीमीटर का बनावट एक खांखने दृश्य जैसा होता है जिसके बीच का व्यास किनारों से कम व एक समान है जिसे कंठ (throat) कहते हैं। इसका एक सिरा छोटा होता है जिसे अभिसारी शंकु (convergent cone) कहते हैं। सिरा बड़ा होता है जिसे अपसारी शंकु (divergent cone) कहते हैं। चित्र 33 में इसको दिखाया गया है।

वेन्चुरीमीटर के अभिसारी शंकु की तरफ के बड़े व्यास वाले सिरे को मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है, जिससे द्रव का विस्फर्जन निकालना होता है तथा उसके छोटे व्यास वाले सिरे को कंठ से जोड़ दिया जाता है। कंठ के दूसरे सिरे को अपसारी शंकु के छोटे व्यास वाले सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा इसके बड़े व्यास वाले सिरे को मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है। अभिसारी शंकु को लम्बाई, अपसारी शंकु की लम्बाई के $\frac{1}{3}$ से $\frac{1}{4}$ गुना तक होती है तथा इसके छोटे व्यास का अनुपात $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{3}$ के बीच रखा जाता है।

क्रिया सिद्धान्त (Working Principle)—वेन्चुरीमीटर के अभिसारी शंकु की तरफ से जब द्रव कंठ की तरफ प्रवाहित होने वाली द्रव की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, जिस कारण कंठ की काट पर द्रव की गति, मुख्य पाइप की गति से अधिक हो जाती है। कंठ की काट पर प्रवाहित द्रव की गति अधिक हो जाने के कारण उस जगह द्रव का दबाव कम हो जाता है। द्रव के दबाव में होने वाली कमी के कारण अलगाव को कम करने के लिये वेन्चुरीमीटर के अभिसारी शंकु से बड़े व्यास का अनुपात एक सीमा तक ही रखा जाता है। वेन्चुरीमीटर के दूसरे भाग अपसारी शंकु से द्रव छोटे-ब्यास वाले व्यास की तरफ बहता है जिस कारण द्रव के प्रवाह में मंदन (Retardation) हो जाता है, जिस कारण अपसारी शंकु के व्यास की काट पर प्रवाहित द्रव की गति कम हो जाती है और इसके दबाव में वृद्धि हो जाती है। द्रव के दबाव में होने वाले अंतर के कारण वेन्चुरीमीटर व पाइप के दीवार को नुकसान हो सकता है इसलिये नुकसान से बचाने के लिये अपसारी शंकु लम्बाई अधिक रखी जाती है। इस प्रकार अपसारी शंकु की लम्बाई अभिसारी शंकु की लम्बाई से 3 से 4 गुना अधिक रखी जाती है। अभिसारी शंकु के बड़े व्यास एवं छोटे व्यास की काट के बीच द्रव दबाव के अन्तर को घेददशी (differential manometer) द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है।

वेन्चुरीमीटर से द्रव का विसर्जन ज्ञात करना (To Calculate discharge of fluid by Venturimeter)—

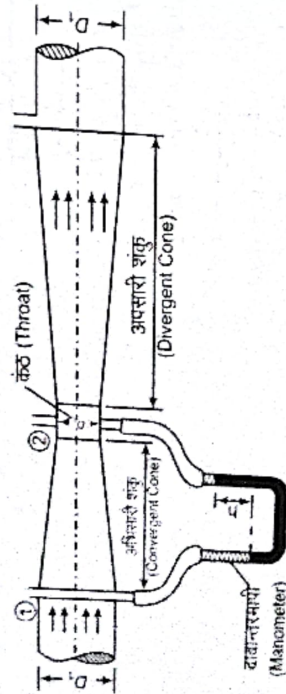

चित्र 36 : वेन्चुरीमीटर

उपरोक्त चित्र 36 में वेन्चुरीमीटर से द्रव को प्रवाहित होते दिखाया गया है। माना कंठ '1' पर

$$P_1 = \text{द्रव का दाब}$$

$$v_1 = \text{द्रव का वेग}$$

$$z_1 = \text{आधार शीर्ष (Datum head)}$$

$$a_1 = \text{वेन्चुरीमीटर का क्षेत्रफल}$$

एवं

वेन्चुरीमीटर से द्रव का विसर्जन

$$P_2 = \text{द्रव का दाब}$$

$$v_2 = \text{द्रव का वेग}$$

$$z_2 = \text{आधार शीर्ष}$$

$$a_2 = \text{वेन्चुरीमीटर का क्षेत्रफल}$$

एवं कंठ '1' एवं कंठ '2' पर बरनौली समीकरण द्वारा—

$$\frac{P_1}{W} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{W} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \quad \dots (1)$$

यदि वेन्चुरीमीटर को सेंटर लाइन को डेटम लाइन मान लिया जाये, तब—

$$z_1 = z_2 = 0$$

$$\frac{P_1}{W} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{W} + \frac{v_2^2}{2g} \quad \dots (2)$$

इस प्रकार

$$\frac{1}{W} (P_1 - P_2) = \frac{1}{2g} (v_2^2 - v_1^2)$$

या

कंठ '1' एवं कंठ '2' पर यदि द्रव का प्रवाह लगातार बना रहता है, तब सतत समीकरण (equation of continuity)

का प्रयोग करने पर कंठ '1' का विसर्जन = कंठ '2' का विसर्जन

$$a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$v_1 = \frac{a_2 v_2}{a_1}$$

इस प्रकार v_1 का मान समीकरण (2) में रखने पर

$$\frac{1}{W} (P_1 - P_2) = \frac{1}{2g} \left[v_2^2 - \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2} \right]$$

$$\frac{P_1 - P_2}{W} = \frac{v_2^2}{2g} \left[1 - \frac{a_2^2}{a_1^2} \right]$$

$$\frac{P_1 - P_2}{W} = \frac{v_2^2}{2g} \left[\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2} \right] \quad \dots (3)$$

यहाँ पर $\frac{P_1 - P_2}{W}$ कंठ '1' एवं कंठ '2' के बीच के दाबान्तर को दर्शाता है जो पाइप की क्षैतिज अवस्था में वेन्चुरी शीर्ष (Venturi head) कहलाता है। वेन्चुरी शीर्ष को h से व्यक्त करते हैं।

$$\frac{P_1 - P_2}{W} = h = \frac{v_2^2}{2g} \left[\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2} \right]$$

इस प्रकार

$$v_2^2 = 2gh \left[\frac{a_1^2}{a_1^2 - a_2^2} \right]$$

या

$$v_2 = \sqrt{2gh \left(\frac{a_1^2}{a_1^2 - a_2^2} \right)}$$

$$v_2 = \sqrt{2gh} \cdot \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}}$$

तथा काट '2' पर द्रव का विसर्जन (discharge)

$$Q = a_2 v_2$$

$$Q = \frac{a_2 a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$Q = K \sqrt{h}$$

$$K = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g}$$

जहाँ


विसर्जन के लिये समी० (5) में घर्षण के कारण हानि को नगण्य माना गया है जबकि वास्तविक विसर्जन समी० निकाले गये विसर्जन से कम ही होगा।

∴ वास्तविक विसर्जन

$$Q = C_d K \sqrt{h}$$

जहाँ पर C_d विसर्जन गुणांक (Coefficient of discharge) है। इसका मान 0.95 या 0.97 लिया जाता है। वेन्चुरीमीटर के काट '1' एवं '2' के दबान्तर को भेददर्शी दाबमापी (differential manometer) या पेंके (piezometer) को सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है।

वी-नॉच या त्रिभुजाकार नॉच से विसर्जन ज्ञात करना (To Calculate discharge over V-notch triangular notch) — निम्न चित्र 97 में ABC के रूप में एक वी-नॉच या त्रिभुजाकार नॉच दिखाया गया है जिसमें एक रूप में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है।

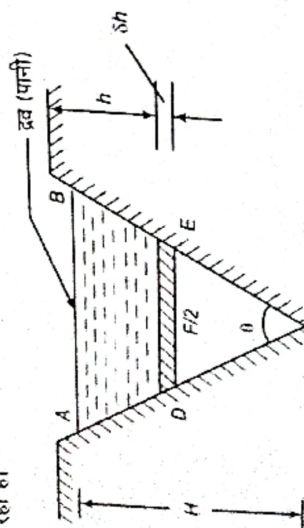

चित्र 97 : वी-नॉच से विसर्जन

माना H = नॉच के शिखर C से ऊपर द्रव की ऊँचाई

$$\theta = V\text{-नॉच का कोण}$$

$$C_d = \text{विसर्जन गुणांक}$$

द्रव (पानी) के स्वतन्त्र तल AB से 'h' गहराई पर 'δh' मोटाई की एक पतली द्रव पर्त (thin layer) काटते पर यदि द्रव का आगमन वेग शून्य एवं द्रव का प्रवाह वेग एकसमान (uniform velocity) मानते पर

दृष्टीय सर्व कोणीय भाषण

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{DE}{CD} = \frac{h/2}{H-h}$$

$$b = 2(H-h) \tan \frac{\theta}{2}$$

या

$$b \times \delta h = \left[2(H-h) \tan \frac{\theta}{2} \right] \delta h$$

पट्टी का क्षेत्रफल

$$\delta Q = C_d \times$$

पट्टी का क्षेत्रफल $\times$ पट्टी पर द्रव का वेग

तब पट्टी से विसर्जन

$$\delta Q = C_d \times \left[2(H-h) \tan \frac{\theta}{2} \right] \delta h \times \sqrt{2gh}$$

... (1)

$$\delta Q = 2C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \cdot (H-h) h^{1/2} \delta h$$

नॉच से पूर्ण विसर्जन निकालने के लिये नॉच की काट को अनेक पतली पट्टियों से बना हुआ मान सकते हैं। अतः नॉच से पूर्ण विसर्जन के लिये समीकरण (1) का समाकलन $h=0$ तथा $h=H$ के बीच करने पर

$$Q = \int_0^H 2C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} (H-h) h^{1/2} \delta h$$

$$= 2C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \int_0^H (Hh^{1/2} - h^{3/2}) \delta h$$

$$= 2C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{2}{3} Hh^{3/2} - \frac{2}{5} h^{5/2} \right]_0^H$$

$$= 2C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} \left[\frac{2}{3} H^{5/2} - \frac{2}{5} H^{5/2} \right]$$

$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{5/2}$$


∴

$$\text{यदि } \theta = 90^\circ, \text{ तब } \tan \frac{\theta}{2} = \tan 45^\circ = 1$$

$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \cdot H^{5/2}$$

∴

आयताकार नॉच से विसर्जन (Discharge over Rectangular Notch) — निम्न चित्र 98 में चैनल के सिरे पर आयताकार नॉच दिखाया गया है।

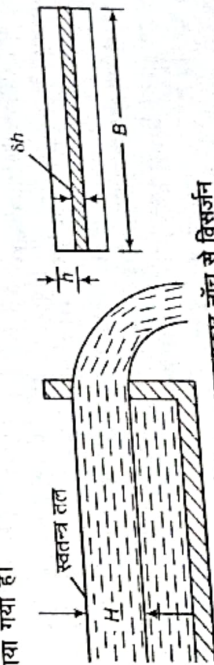

चित्र 98 : आयताकार नॉच से विसर्जन

माना, B = नॉच की चौड़ाई

H = नॉच के शिखर से स्वतन्त्र तल की ऊँचाई

$$C_d = \text{विसर्जन गुणांक}$$

आगत वेग = शून्य (मानने पर)

द्रव की स्वतन्त्र तल से 'h' गहराई पर δh मोटाई की एक क्षैतिज पट्टी को कन्सीडर (consider) करने पर

पट्टी का क्षेत्रफल = $B \times \delta h$

पट्टी पर शीर्ष h के लिये द्रव का सैद्धांतिक वेग, $v = \sqrt{2gh}$

तब, पट्टी से विसर्जन

$$\delta Q = C_d \times \text{पट्टी का क्षेत्रफल} \times \text{पट्टी पर द्रव का सैद्धांतिक वेग}$$

$$= C_d \times B \times \delta h \times \sqrt{2gh}$$

$$= C_d \times B \times \sqrt{2g} \cdot h^{1/2} \cdot \delta h$$

नॉच से पूर्ण विसर्जन निकालने के लिये, नॉच की काट को अनेक पतली पट्टियों से बना हुआ मान सकते हैं। अतः पूर्ण विसर्जन के लिये समीकरण (1) का समाकलन $h = 0$ तथा $h = H$ के बीच करने पर

$$Q = \int_0^H C_d \cdot B \cdot \sqrt{2g} \cdot h^{1/2} \cdot \delta h$$

कुल विसर्जन

$$= C_d B \sqrt{2g} \int_0^H h^{1/2} \cdot \delta h$$

$$= C_d B \sqrt{2g} \left[\frac{2}{3} h^{3/2} \right]_0^H$$

$$Q = \frac{2}{3} C_d B \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$$

$$Q = K \cdot H^{3/2}$$

अतः

$$K = \frac{2}{3} C_d B \sqrt{2g} = \text{नॉच स्थिरांक (constant)}$$

जहाँ

2.35 द्रव दाब (Fluid Pressure)

द्रवोप यन्त्रों के सिद्धान्त पर कार्य करने वाले यन्त्र जोकि द्रव दाब मापने के लिये प्रयोग किये जाते हैं, निम्न हैं—

(i) पीजोमीटर ट्यूब (Piezometer Tube)


(ii) मैनोमीटर (Manometer)

(iii) माइक्रो मैनोमीटर (Micro Manometer)

(iv) डिफरेंशियल मैनोमीटर (Differential Manometer)

(i) पीजोमीटर ट्यूब (Piezometer Tube)—किसी बिन्दु पर द्रव के कम

बर्नी हुई एक साधारण ट्यूब होती है जिसके एक सिरे को उस पात्र (container) से जोड़ दिया जाता है, जिसमें भरे द्रव का दाब निकालना होता है तथा इसके दूसरे सिरे को वायुमण्डल में खुला रखते हैं, जिसको चित्र 99 में दिखाया गया है।

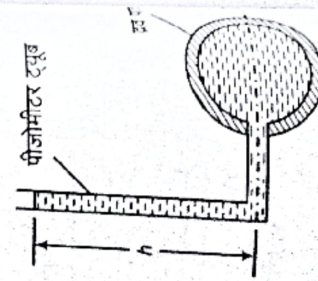

चित्र 99 : पीजोमीटर ट्यूब

दृष्टीय एवं छोपीय मापन

द्रव के दाब के कारण पात्र का द्रव पीजोमीटर ट्यूब में स्वतन्त्र रूप में ऊपर चढ़ जाता है। ट्यूब में द्रव जिस ऊँचाई तक चढ़ता है, वह पात्र में भरे हुये द्रव के दाब शीर्ष (pressure head) को बताता है।

यदि पात्र में भरे द्रव का आपेक्षिक भार 'w' हो तथा उसकी दाब तीव्रता 'p' हो, तब ट्यूब में स्वतन्त्रापूर्वक चढ़े द्रव की यदि पात्र में भरे द्रव का आपेक्षिक भार 'w' इस सूत्र द्वारा h का मान निकाल कर द्रव की दाब तीव्रता को मान निकाला जा सकता है। यहाँ

ऊँचाई $h = \frac{p}{w}$ या $p = h \times w$ इस सूत्र द्वारा h का मान निकाल कर द्रव की दाब तीव्रता को मान निकाला जा सकता है। उच्च दाब तथा बहुत ही

दाब, गेज दाब (gauge pressure) होता है क्योंकि ट्यूब का दूसरा सिरा वायुमण्डल में खुला रहता है। उच्च दाब तथा बहुत ही कम दाब मापने के लिये यह ठीक नहीं रहता है।

(ii) मैनोमीटर (Manometer)—पीजोमीटर ट्यूब के विकसित रूप को मैनोमीटर (Manometer) कहते हैं। यह U-ट्यूब के आकार का होता है। मैनोमीटर का प्रयोग किसी बिन्दु पर अधिक उच्च दाब तथा कम या ऋणात्मक दाब को मापने के लिये किया जाता है। रचना के आधार पर मैनोमीटर दो तरह के होते हैं—

(i) सरल मैनोमीटर (Simple Manometer)

(ii) माइक्रो मैनोमीटर (Micro Manometer)

(i) सरल मैनोमीटर (Simple Manometer)—इसकी बनावट U-आकार की होती है तथा इसका प्रयोग उच्च दाब या ऋणात्मक दाब मापने में किया जाता है। इसमें कोई भी भारी द्रव भरा जाता है जो दाब मापे जाने वाले द्रव में घुलनशील न हो।

जैसे—पारा आदि। इसका एक सिरा उस पात्र से जोड़ दिया जाता है, जिसमें दाब मापे जाने वाला द्रव भरा रहता है तथा इसका दूसरा सिरा वायुमण्डल में खुला रहता है।

(ii) उच्च दाब या घनात्मक दाब मापना (To measure high pressure or positive pressure)—चित्र 100 के अनुसार यदि पात्र में उच्च या घनात्मक दाब वाला कोई हल्का द्रव भरा है जिसका मान निकालना है। ऐसी स्थिति में—

माना, पात्र में भरे द्रव का आपेक्षिक घनत्व (specific density) ρ_1 है और मैनोमीटर में भरे द्रव (पारा) का आपेक्षिक घनत्व ρ_2 है। पात्र में भरे उच्च दाब वाले द्रव से मैनोमीटर में भरे भारी द्रव पर बल लगने के कारण उसके दाहिनी भुजा में द्रव तल नीचे की ओर गिरता है जबकि उसकी बायीं भुजा में तल ऊपर चढ़ता है। दोनों एक सामान्य तल Z-Z पर मिलते हैं जिसे आधार रेखा कहते हैं।

अतः h_1 = मैनोमीटर की दाहिनी भुजा में आधार रेखा से हल्के द्रव की ऊँचाई (सेमी० में)
 h_2 = मैनोमीटर की बायीं भुजा में आधार रेखा से भारी द्रव की ऊँचाई (सेमी० में)
 h = पात्र में द्रव का दाबशीर्ष (सेमी० में)

इस प्रकार दाहिनी भुजा में आधार रेखा ZZ पर दाब = $h + \rho_1 h_1$ (जल)

इसी प्रकार बायीं भुजा में आधार रेखा ZZ पर दाब = $\rho_2 h_2$ (भारी द्रव)

आधार रेखा ZZ पर दाब बराबर होने पर

$$h + \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$


$$h = \rho_2 h_2 - \rho_1 h_1 \text{ (जल)}$$

या

ऋणात्मक दाब ज्ञात करना (To measure negative pressure)—जब पात्र में भरे द्रव का दाब काफ़ी कम या

ऋणात्मक दाब होता है तो इस दाब के कारण मैनोमीटर की दाहिनी भुजा का हल्का द्रव पात्र में खोँकता है और भारी द्रव उसमें ऊपर की ओर चढ़ता है, जबकि भारी द्रव बायीं भुजा में नीचे गिर जाता है। चित्र 100 (ब) में इसको दिखाया गया है।

माना आधार रेखा Z-Z है—
तब दाहिनी भुजा में आधार रेखा के ऊपर द्रव का दाब
 $= h + \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2$ (पानी)

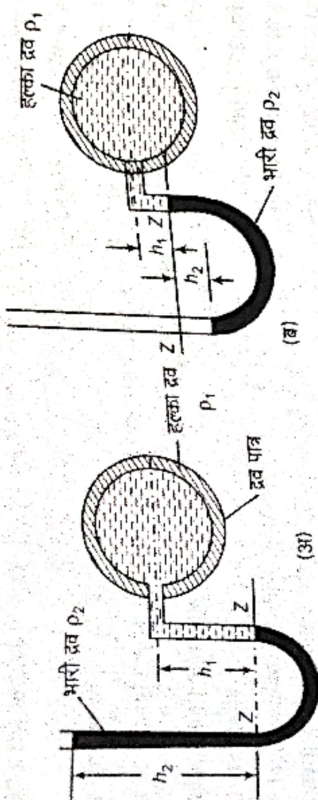

चित्र 100

बायीं भुजा में दाब = 0

$$h + \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 = 0$$

$$h = -(\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2)$$

या (iii) माइक्रो मैनीमीटर (Micro Manometer)—जैसे पीजोमीटर ट्यूब का सुधरा रूप मैनीमीटर होता है, उसी तरह सरल मैनीमीटर (simple manometer) का विकसित रूप हो माइक्रो मैनीमीटर (micro manometer) कहलाता है।

इसका उपयोग द्रव पात्र के किसी बिन्दु पर अल्पसूक्ष्म दाब (micro pressure) मापने के लिये किया जाता है। इसके द्वारा ली गई माप काफी परिशुद्ध होती हैं।

माइक्रो मैनीमीटर में इसकी एक भुजा की काट का क्षेत्रफल (area) दूसरी भुजा की काट के क्षेत्रफल की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है, जो जरूरत पड़ने पर सौ गुना तक हो सकता है। इसकी कम काट वाली या कम क्षेत्रफल वाली भुजा को ऊर्ध्वाधर (vertical) या नल (inclined) रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर भुजा वाले माइक्रो मैनीमीटर की अपेक्षा नल भुजा वाले माइक्रो मैनीमीटर अधिक सुगम और परिशुद्ध होते हैं।

चित्र 101 में एक ऊर्ध्वाधर माइक्रो मैनीमीटर को दिखाया गया है जिसके पात्र में उच्च दाब वाले हल्के द्रव के परे होने के कारण बड़ी काट वाली भुजा के द्रव का तल नीचे गिरता है जबकि छोटी काट वाली भुजा में द्रव तल अपेक्षाकृत अधिक ऊपर चढ़ता है।

इस प्रकार

$$h_1 = \text{आधार रेखा } Z-Z \text{ के ऊपर हल्के द्रव तल की ऊँचाई (सेमी० में)}$$

$$h_2 = \text{आधार रेखा } Z-Z \text{ के ऊपर भारी द्रव तल की ऊँचाई (सेमी० में)}$$

$$\rho_1 = \text{हल्के द्रव का आपेक्षिक घनत्व}$$

$$\rho_2 = \text{भारी द्रव का आपेक्षिक घनत्व}$$

$$h = \text{पात्र में द्रव का दाब शीर्ष (सेमी० में)}$$

$$h = \rho_2 h_2 - \rho_1 h_1 \text{ (जल)}$$

यदि माइक्रोमीटर का कम काट के क्षेत्रफल वाली भुजा ऊर्ध्वाधर न होकर क्षैतिज (horizontal) से 'θ' कोण पर झुकी हो, तब

$$h_2 = l \sin \theta \quad \text{जहाँ } l = \text{नल भुजा में द्रव की लम्बाई}$$

$$h = \rho_2 h_2 - \rho_1 h_1$$

$$h = \rho_2 l \sin \theta - \rho_1 h_1 \text{ (जल)}$$

या इस तरह दाब शीर्ष h का मान उपरोक्त सूत्रों से निकाला जा सकता है।

इस तरह दाब शीर्ष h का मान उपरोक्त सूत्रों से निकाला जा सकता है। (iv) भेददर्शी मैनीमीटर (Differential Manometer)—

किसी पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव का दो बिन्दुओं के बीच अथवा दो पाइपों में प्रवाहित होने वाले द्रव के दाब का अन्तर/दाबान्तर (pressure difference) को मापने के लिये भेददर्शी मैनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट भी U-आकार के ट्यूब जैसी ही होती है जिसमें दो सिरे होते हैं। उन बिन्दुओं को पाइप से जोड़ दिये जाते हैं, जिनके बीच दाबान्तर निकालना होता है या मापा जाना है। चित्र 102 में भेददर्शी माइक्रोमीटर को दिखाया गया है।

इसके U-ट्यूब में भारी द्रव के रूप में पारा भरा रहता है। चित्र 102 के अनुसार यदि पाइप (1) में पाइप (2) की अपेक्षा अधिक दाब वाला द्रव है, तब पाइप (1) में अधिक दाब वाला द्रव U-ट्यूब में पहले से भरा रहता है, तब पाइप (1) की नीचे की ओर धकेला है, जिस कारण U-ट्यूब के दायीं तरफ का पारा (भारी द्रव) ऊपर उठ जाता है। उस पर पारा (भारी द्रव) को नीचे की ओर धकेला है, जिस कारण U-ट्यूब के दायीं तरफ का पारा (भारी द्रव) के तल आपस में मिलते हैं, उस भेददर्शी मैनीमीटर के बायीं तरफ जहाँ पर दोनों प्रकार के द्रवों (हल्का द्रव व भारी द्रव) के तल आपस में मिलते हैं, उस जगह Z-Z को आधार रेखा लेते पर

$$h_1 = \text{पाइप (1) में द्रव का दाब माना,}$$

$$h_2 = \text{पाइप (2) में द्रव का दाब}$$

$$\rho_1 = \text{हल्के द्रव का आपेक्षिक घनत्व}$$

$$\rho_2 = \text{भारी द्रव का आपेक्षिक घनत्व}$$

$$h = \text{मैनीमीटर की दोनों भुजाओं में भारी द्रव (पारा) के तलों का अन्तर (सेमी० में)}$$

$$h = \text{मैनीमीटर की दोनों भुजाओं में यदि दाब को बराबर मान लिया जाये—}$$

$$\text{तथा आधार रेखा } Z-Z \text{ के ऊपर मैनीमीटर की दोनों भुजाओं में यदि दाब को बराबर मान लिया जाये—}$$

तब

$$h_1 + h\rho_1 = h_2 + h\rho_2$$

$$(h_1 - h_2) = h(\rho_2 - \rho_1) \text{ (जल का शीर्ष)}$$


इस प्रकार h का मान ज्ञात करके दो बिन्दुओं या दो पाइपों के बीच के दाबान्तर को निकाला जा सकता है।

2.36 वायवीय मापन यन्त्रों का सिद्धान्त

(Principle of Pneumatic Measuring Instruments)


सिद्धान्त (Principle)—इस सिद्धान्त में मापी जाने वाली सतह पर वायु के एक जेट (jet) या कई जेटों द्वारा तथा नियन्त्रित वायुदाब (controlled air pressure) को आवर्धित माध्यम (magnifying medium) के रूप में उपयोग करके मापन कार्य किया जाता है।

इसमें जेट छिद्र (jet orifice) को मापी जाने वाले कार्यखण्ड (work piece) के बहुत पास इस प्रकार रखा जाता है कि वह कार्यखण्ड को छूता हुआ न हो। कार्यखण्ड की विमाओं में परिवर्तन होने से वायु के निकास का छिद्र प्रभावित होता है जिसके कारण पड़ने वाला पृष्ठ दाब (back pressure) के परिवर्तन से माप में होने वाले आवश्यक परिवर्तन की मात्रा को निकाल लिया जाता है।

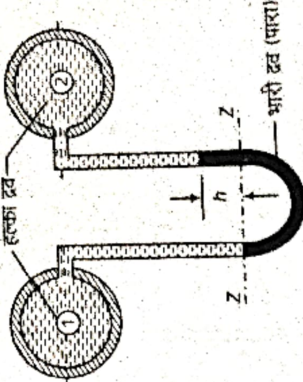

चित्र 102 : भेददर्शी माइक्रोमीटर

है।

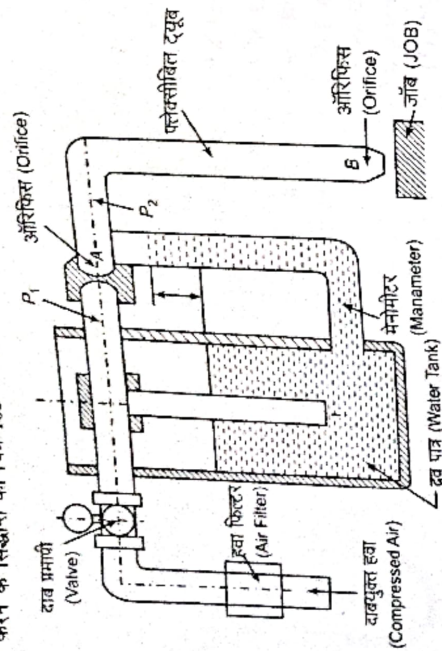

चित्र 103

इसमें मध्यवर्ती दाब (intermediate pressure) P_2 , मुख्य दाब P_1 , तथा छिद्र या ऑरफिस (orifice) 1 एवं 2 के निकास प्रवाहों के दाब P_3 और P_4 के बीच के दाब P_2 के समान होता है।

इस प्रकार जब d का मान (value) बढ़ेगा तब दाब P_2 भी रैखिक अनुपात (linear proportionality or linear ratio) में बढ़ेगा। इसलिये दाब P_2 का परिवर्तन माप d के परिवर्तन को बताता है।

माना, $a_1 =$ छिद्र (orifice) I का क्षेत्रफल

$$a_2 = \text{छिद्र 2 का क्षेत्रफल}$$

$P_1 = \text{मुख्य दाब}$

$P_3 =$ मध्यवर्ती दाब

दोहरे छिद्रों (double orifice) के लिये माप के परिवर्तन को निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है—

$$\left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 = \frac{P_1}{P_2} - \frac{P_2}{P_1}$$

जब $\frac{P_1}{P_2}$ का मान 0.4 व 0.9 के बीच परिवर्तित होता है तब उपरोक्त समन्वय लगभग सरल रेखिक (straight line) मान लिया जाता है जिसे निम्नानुसार लिख सकते हैं—

$$\frac{P_2}{P_1} = 1.1 - \frac{a_2}{2a_1}$$

इस सिद्धान्त का प्रयोग सोलेक्स तुलनित्र (Solex comparator) में किया जाता है जिसमें वायु के जेट (jet) को जॉब के सतह के ऊपरी भाग रखकर प्रवाहित किया जाता है। जिस जगह जॉब की विमाओं में परिवर्तन होगा उसी के अनुसार वायु के निकाल दाब भी परिवर्तित होगा। यही परिवर्तन

मोलैसस तुलनित्रि में जेट की साइज और मापन प्लग की साइज, छिद्र की साइज और मापन की सीमा के आधार पर बनायी जाती है जिस कारण इसका प्रयोग मापनिकी कार्य के साथ-साथ परिमाण उत्पादन के लिये एवं साधारण मॉडल (dusts and gungams) आदि के लिये भी किया जाता है।

इन्डियन एवं कोणीय मापन

2.37 तुलनित्र (Comparator)

राशि की विमाओं (dimensions) को लंबाई के मानक से तुलना करने के काम आता है तुलना (comparison) के साथे राशि किसी माप को सीधा दर्शाने के लिये इनका प्रयोग नहीं होता है। ये तुलनित किसी मूल साइज (basic size) के साथे तथा किसी माप को दर्शाते हैं। तुलनित द्वारा प्रयोग किये जाने वाले लंबाई के मानक स्थिर गेज तथा वास्तविक साइज (actual size) के अन्तर को दर्शाते हैं। अन्तर को मापने का कार्य लिया जाता है आमतौर पर यह अन्तर कुछ माइक्रोन (micron) बांछित पार्ट (part) की लंबाई के बीच अन्तर मापने माप शीर्ष (high sensitive measuring head) लगा होता है। यह माप शीर्ष तक ही होते हैं। इसलिये इसमें एक अति सुमाही माप शीर्ष (magnify) करके दर्शाता है जिससे इसके द्वारा दर्शाये गये माप्योंक को आसानी से एवं माप के अन्तर को कई गुना आवर्धित (magnify) करके दर्शाता है जिससे इसके द्वारा दर्शाये गये माप्योंक को आसानी से एवं

मापन यंत्र को बार-बार अंशांकित (calibrate) करने की जरूरत नहीं होती है। इसके द्वारा यथार्थापूर्वक पढ़ा जा सके।

मापन यंत्र की तरह तुलनित्र को बार-बार अंशांकित (calibrate) करने की जरूरत नहीं होती है। इसके द्वारा मापन यंत्र की त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। आवश्यकतानुसार स्लिप गेज (slip gauge) से इसके पूर्ण विश्वसनीयता के साथ मापन किया जा सकता है।

श्रीभारतीपूर्णक एवं श्रीभारतीपूर्णक ज्ञाते जा सकते हैं।

८-५ अभिलक्षण (Characteristics of Comparator)

तुलानि में निम्नलिखित गुण होने चाहियें—

- (i) तुलनित्र को डिजाइन व निर्माण में प्लंजर एवं स्टील का उपयोग परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- (ii) इसका मापन स्केल रेखीय एवं एक समान होना चाहिए।
- (iii) इसका आवर्धन उच्च होना चाहिए ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को भी पढ़ा जा सके।
- (iv) तुलनित्र को सुग्राही (sensitive) होना चाहिए।
- (v) तुलनित्र द्वारा 0-0025 मिमी० तक यथार्थ मापन लिया जा सकने वाला होना चाहिये।
- (vi) इसके सूचक (indicator) को शून्य पर वापस लौटने पर स्थिर हो जाना चाहिए।
- (vii) इसके मापन प्लंजर (plunger) एवं रिकार्डिंग यंत्रावली की गति में किसी प्रकार का लैग (lag) या बैकलैश (back lash) नहीं होना चाहिये।
- (viii) इसका मापन प्लंजर कठोर स्टील (hard steel) या हार्ड होना चाहिए।
- (ix) तापमान परिवर्तन से तुलनित्र की यथार्थता प्रभावित नहीं होनी चाहिये।
- (x) तुलनित्र को बड़े मापन परास (wide measuring range) के योग्य होना चाहिये।

2.39 तलनित्र के उपयोग (Uses of Comparator)

मायनिकी में तुलनित्र का व्यापक एवं वृहद रूप से उपयोग किया जाता है। तुलनित्र के कुछ महत्त्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं—

- (i) मेट्रोलॉजी लैब (Metrology lab) में मानक (standard) के रूप में तुलनित का प्रयोग किया जाता है।
- (ii) इसकी सहायता से मापन यन्त्रों एवं गैजों का अंशकन (calibration) किया जाता है।
- (iii) बृहद् उत्पादन (mass production) में अवयवों के विमाओं की तेजी से जाँच करने के लिये तुलनित का प्रयोग किया जाता है।
- (iv) नये खरीदे गये गैजों की जाँच करने के लिये इसका प्रयोग होता है।
- (v) चयनित असेम्बली (selected assembly) में अवयवों के विमाओं की जाँच करने में इसका प्रयोग होता है।

(vi) उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर आवश्यक टॉलरेन्स (tolerance) बनाये रखने के लिये, कार्यकारी (working gauge) के रूप में तुलनित्र का प्रयोग किया जाता है।

2.40 मापन यंत्र की तुलना में तुलनित्र के लाभ (Advantages of Comparator in Comparison to Measuring Instruments)

- मापन यंत्रों की अपेक्षा तुलनित्र को बड़े परास (range) का बनाया जा सकता है, इसलिये ये ज्यादा उपयोगी होते हैं।
- मापन यंत्रों की अपेक्षा तुलनित्र में अधिक आवर्धन (more magnification) प्राप्त किया जा सकता है, इसके तुलनित्र की यथार्थता अधिक होती है।
- तुलनित्र अधिक सुगहरी (sensitive) होते हैं। यथार्थ मापन के लिये ये ज्यादा उपयोगी होते हैं।
- तुलनित्र से मापन में काफी कम समय लगता है जिस कारण जाँच या निरीक्षण में ये बहुत उपयोगी होते हैं।
- तुलनित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है।
- इसमें गतिशील अंग (moving parts) काफी कम होते हैं, इसलिये इनमें टूट-फूट या घिसाव की सम्भावना कम होती है।

2.41 तुलनित्र, सीमा गेज एवं मापन यंत्र में अन्तर (Difference among Comparator, Limit Gauge and Measuring Instrument)

तुलनित्र (Comparator)	सीमा गेज (Limit Gauge)	मापन यंत्र (Measuring Instrument)
इनकी कीमत अधिक होती है।	कीमत कम होती है।	कीमत अपेक्षाकृत और कम होती है।
मापन प्रक्रिया में कम समय लगता है।	मापन प्रक्रिया में कम समय लगता है।	मापन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।
वृहद उत्पादन में बहुत उपयोगी होता है।	वृहद उत्पादन में प्रयोग होता है।	वृहद उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं है।
इससे अधिक यथार्थ मापन संभव है।	यथार्थता सीमा गेज की यथार्थता पर निर्भर करता है।	यथार्थता निश्चित सीमा तक ही संभव है।
मापन की शुद्धता व्यक्ति की कार्य कुशलता पर निर्भर नहीं करता।	मापन की शुद्धता व्यक्ति की कार्य कुशलता पर अधिक रूप से निर्भर करता है।	मापन की शुद्धता पूरी तरह से मापन पर निर्भर करता है।
इनके द्वारा मापे जाने वाली विमा की तुलना किसी मानक से की जाती है।	इसके द्वारा यह पता चलता है कि माप अपनी उच्च एवं निम्न सीमा में है या नहीं।	इसके द्वारा किसी माप की सही जाँच कर लिया जाता है।
किसी अवयव की विमा का वास्तविक माप गणना द्वारा निकाला जाता है।	अवयव की विमा का वास्तविक माप नहीं ज्ञात हो पाता है।	ये सिर्फ वास्तविक माप ही बताते हैं।
स्लिप गेज, सीमा गेज आदि के निर्माण एवं अंशकन में इसका प्रयोग किया जाता है।	अवयवों की जाँच एवं परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है।	अंशकन में इसका प्रयोग नहीं होता है।


दृष्टीय एवं छोटो-दृष्टीय मापन

- विशेष प्रोफाइल की जाँच संभव है। जिस प्रोफाइल के लिये बनाये जाते हैं सिर्फ उसी के मापन में प्रयुक्त होते हैं। इसके द्वारा विशेष प्रोफाइल की जाँच संभव नहीं है।
- अधिक समय तक उपयोग के बाद भी अधिक समय तक प्रयोग के बाद शून्य शून्य त्रुटि की संभावना नहीं होती है। शिमकर चेकर हो जाते हैं।
- इसके द्वारा किसी अवयव की विभिन्न संभव है जिसके लिये ये बनाये जाते हैं। इसके द्वारा सिर्फ उन्हीं मापों की जाँच प्रक्रियाओं की जा सकती है।
- इससे प्राप्त रीडिंग को उपयुक्त विधि द्वारा आवर्धित किया जा सकता है। इसका आवर्धन संभव नहीं है।

2.42 तुलनित्र के आवश्यक अंग (Essential Parts of Comparator)

एक सामान्य तुलनित्र की संरचना को चित्र 104 में दर्शाया गया है। तुलनित्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। इनकी डिजाइन सही तरीके से मानकीकृत होती है। ऊर्ध्वाधर सिद्धान्त पर आधारित तुलनित्र का प्रयोग ज्यादा होता है। इस प्रकार तुलनित्र के निम्नलिखित आवश्यक अंग होते हैं—

- आधार (Base)**—तुलनित्र का मुख्य अंग आधार होता है, जो वजन में काफी भारी होता है। इसको टिकाऊ, मजबूत एवं दृढ़ (rigid) बनाया जाता है क्योंकि आधार पर ही तुलनित्र के बाकी सभी आवश्यक अंग लगाये जाते हैं।
- कार्य मेज (Work Table)**—तुलनित्र के आधार पर एक कार्य मेज या वर्क टेबल लगा होता है जिस पर कार्यखण्ड या जाँच (workpiece or job) को रखकर उसकी माप या पाठ्यांक आदि लेने का कार्य होता है। कार्य मेज को आवश्यकतानुसार मापन शीर्ष (measuring head) की अक्ष के अभिलम्ब किसी भी स्थिति में आगे-पीछे करके सेट किया जा सकता है।

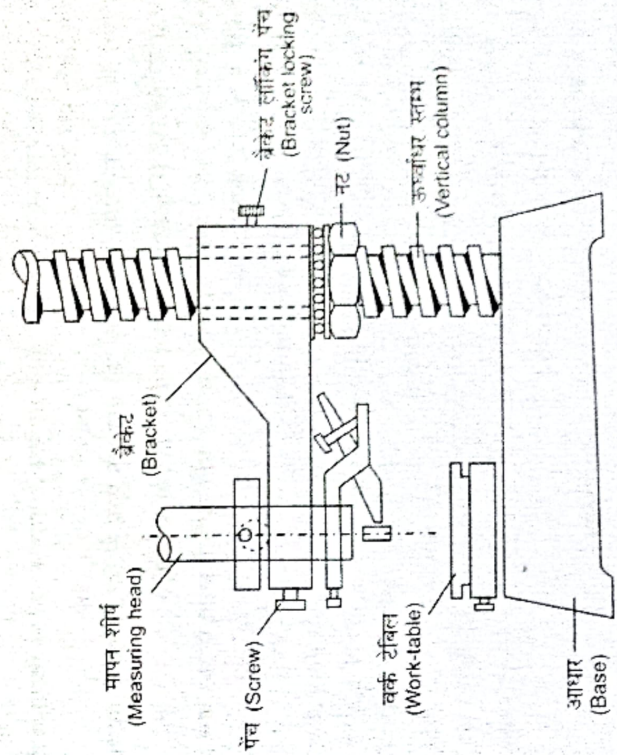

चित्र 104 : तुलनित्र की सामान्य रचना

(iii) ऊर्ध्वाधर स्तम्भ (Vertical Column)—ऊर्ध्वाधर स्तम्भ तुलनित्र के आधार पर लगा होता है, जिस पर वर्गाकार चूड़ियाँ (square threads) कटी रहती हैं। स्तम्भ पर लगे ब्रेकेट (bracket) को आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे खिसकाया जा सकता है। ब्रेकेट को वांछित स्थिति में रखकर क्लैम्पिंग स्क्रू (clamping screw) द्वारा कसकर स्थिर (fix) कर दिया जाता है। ब्रेकेट के दूसरे सिरे पर मानक व्यास (standard dia) का एक छिद्र बना होता है जिस पर आवश्यकतानुसार मापन शीर्ष (measuring head) को लगाया जाता है।

(iv) मापन शीर्ष (Measuring Head)—ऊर्ध्वाधर स्तम्भ पर लगे ब्रेकेट के स्वतन्त्र सिरे पर मापन शीर्ष लगाया जाता है। मापन शीर्ष को आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे करके ब्रेकेट में बने छिद्र में किसी भी स्थिति पर कस दिया जाता है। ब्रेकेट के सिरे पर अलग-अलग तरह के जाँब के अनुसार अलग-अलग मापन शीर्ष लगाने की व्यवस्था रहती है। मापन शीर्ष में लगे प्लंजर को जाँब या कार्यखण्ड के सम्पर्क में लाने पर उसकी माप ली जाती है।

(v) आवर्धन एवं सूचक युक्ति (Magnification and Indicating Unit)—तुलनित्र की डिजाइन एवं उसके अनुसार उसमें लगे मापन शीर्ष के प्लंजर को कार्यखण्ड के सम्पर्क में लाने पर होने वाले विस्थापन (displacement) को दिखाने के लिये बहुत ही उच्च सुग्राही (high sensitive) की सूचक इकाई (indicating unit) एवं आवर्धन युक्ति (magnification device) लगी रहती है जो उस विस्थापन को कई गुना तक आवर्धित (magnify) करके पाठ्यांक लेने वाले माप की तुलना करने में सहायक होती है। एक सामान्य तुलनित्र की संरचना को चित्र (104) में दिखाया गया है।

2.43 मापन शीर्ष के गुण (Qualities of Measuring Head)

एक अच्छे मापन शीर्ष में निम्न गुण होने चाहिये—

- इसके पैमाने पर टॉलरेन्स (tolerance) की उच्च एवं निम्न सीमा के चिन्ह होने चाहिए।
- मापने के लिये लगाया गया बल 100 gram से लेकर 300 gram तक ही होना चाहिए ताकि यंत्र की टिप (tip) खराब न हो तथा कार्यखण्ड पर खरोंच भी न पड़े।
- सुग्राहिता के लिये इसमें प्लंजर लीवर लगा होना चाहिए।
- इसका डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि पैमाने पर माप के परास से अधिक विस्थापन होने पर यंत्र को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने चाहिए।
- मापन शीर्ष की प्रथम सेटिंग के बाद सूचक को पैमाने के शून्य से मिलाने का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

2.44 तुलनित्रों का वर्गीकरण (Classification of Comparators)

मापी जाने वाली विमाओं के सापेक्ष सूचक इकाई का आवर्धन करने के लिये प्रयोग में आने वाले सिद्धान्तों के आधार पर तुलनित्रों को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- यांत्रिक तुलनित्र (Mechanical Comparator)
- प्रकाशीय तुलनित्र (Optical Comparator)
- विद्युतीय तुलनित्र (Electrical Comparator)
- इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र (Electronic Comparator)
- द्रव विस्थापन तुलनित्र (Fluid Displacement Comparator)
- वायवीय तुलनित्र (Pneumatic Comparator)
- प्रोजेक्शन तुलनित्र (Projection Comparator)
- स्वचालित गेजिंग तुलनित्र (Automatic Gauging Comparator)

इलेक्ट्रिक एवं ऑप्टिकल मापन


2.45 यांत्रिक तुलनित्र (Mechanical Comparator)

यांत्रिक तुलनित्र में आवर्धित पाठ्यांक (magnified reading) प्राप्त करने के लिये यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—लीवर (lever), गियर (gear), कड़ी (link), पिनियन (pinion) इत्यादि। इसको बनाने में उच्च गुणवत्ता एवं यशार्थता (high quality and accuracy) की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा 250 से 1000 गुना तक आवर्धन किया जा सकता है। इस श्रेणी में निम्न तुलनित्र आते हैं—

- डायल गेज (Dial Gauge)
- सिग्मा तुलनित्र (Sigma Comparator)
- माइक्रोकेटर तुलनित्र (Microkator Comparator)
- रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र (Reed Type Mechanical Comparator)

2.45.1 डायल गेज (Dial Gauge)

यांत्रिक तुलनित्र में डायल गेज एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ये इस सिद्धान्त पर काम करते हैं कि सम्पर्क बिन्दु पर प्राप्त सूक्ष्म विस्थापन को प्लंजर के द्वारा इससे सम्बद्ध गियर यन्त्रावली (gear mechanism) से इस प्रकार आवर्धित किया जाता है कि डायल के फेस (face) पर सूचक द्वारा सीधे ही पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। निम्न चित्र 105 में प्लंजर टाइप डायल गेज इंडिकेटर (plunger type dial gauge indicator) को दर्शाया गया है।

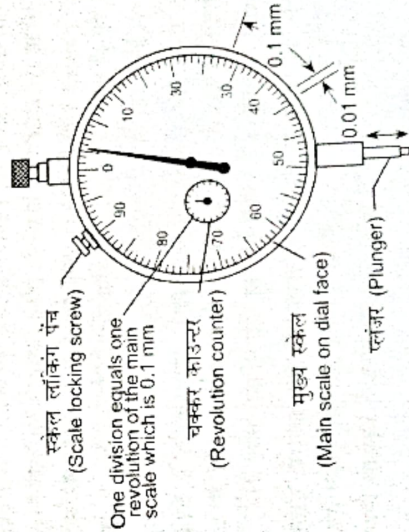


चित्र 105 : प्लंजर टाइप डायल गेज

उपरोक्त चित्र में दिखाये गये डायल गेज का मुख्य पैमाना (main scale) प्लंजर के 0.01 मिमी. चाल के संगत समान भागों में अंशांकित रहता है। इसके मुख्य डायल पर एक छोटा डायल लगा होता है जो मुख्य डायल पर लगे सूचक के चक्करों की संख्या को बताता है। छोटे डायल को चक्कर काउन्टर (revolution counter) भी कहा जाता है। प्लंजर के 1 मिमी. का विस्थापन सूचक के एक चक्कर के बराबर होता है। सामान्य डायल गेज का अल्पतम (least count) 0.01 मिमी होता है।

डायल गेज के अंशांकित डायल को किसी भी स्थिति में शून्य (zero) पर सेट किया जा सकता है। सेट करने के बाद स्केल लॉकिंग स्क्रू (scale locking screw) द्वारा डायल को लॉक (lock) किया जा सकता है।


डायल गेज यन्त्रावली (Dial Gauge Mechanism) को चित्र 106 में दर्शाया गया है।

विभिन्न प्रकार के मापन कार्य के लिये अलग-अलग तरह के सम्पर्क बिन्दु (contact point) भी लगाये जाते हैं। ये सम्पर्क बिन्दु अटैचमेंट कठोर स्टील (hard steel) के बनाये जाते हैं। ये सम्पर्क बिन्दु अटैचमेंट (attachment) प्लंजर पर लगाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सम्पर्क बिन्दु अटैचमेंट को निम्न चित्र 108 में दर्शाया गया है।

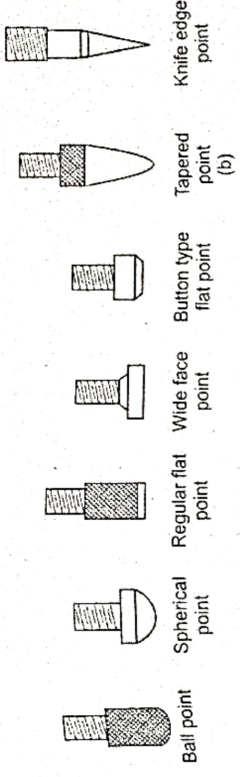

चित्र 108 : विभिन्न प्रकार के सम्पर्क बिन्दु


निम्न चित्र 109 में दिखाये गये विशेष प्रकार के डायल गेज को आंशिक घूर्णन डायल गेज (Part revolution dial gauge) कहा जाता है। इस डायल गेज में प्लंजर के विस्थापन को आवर्धित करने के लिये रैक और पिनियन (rack and pinion) यन्त्रावली की जगह एक आवर्धक लीवर (magnifying lever) एक पिवेट (pivot) द्वारा लगा होता है। आवर्धक लीवर पिवट पर घूमता है। आवर्धक लीवर के दूसरे सिरे पर एक बड़ा दाँतदार सेक्टर (teethed sector) बना होता है जिसे गियर सेक्टर (gear sector) कहते हैं। यह गियर सेक्टर एक पिनियन से सम्बद्ध (contact) होकर पिनियन को घुमाता है। इसी पिनियन पर सूचक (pointer) लगा होता है। इस प्रकार प्लंजर द्वारा प्रेषित विस्थापन को गियर सेक्टर एवं पिनियन द्वारा आवर्धित होकर सूचक द्वारा दर्शाया जाता है।

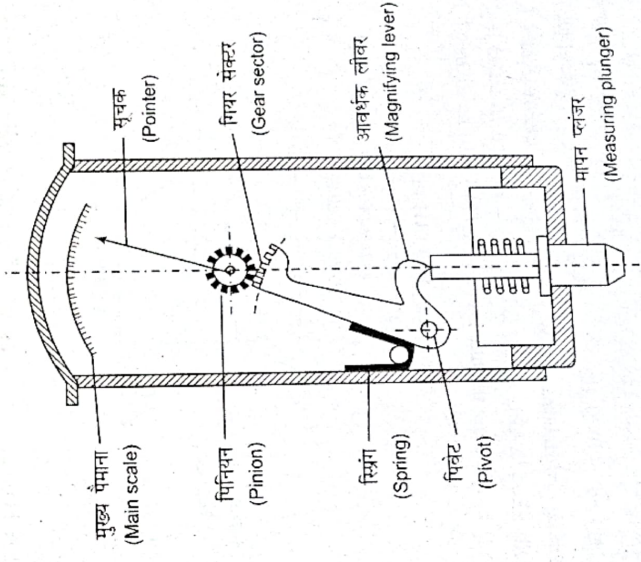

चित्र 109 : आंशिक घूर्णन डायल गेज


Comparator)

2.4.5.2 सिग्मा तुलनित्र (Sigma Comparator)

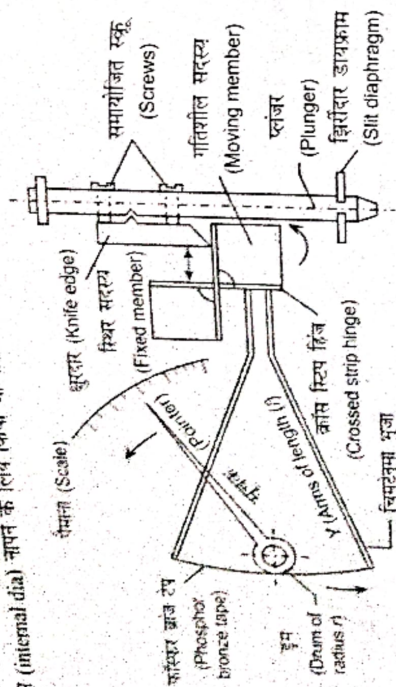

चित्र 110 : सिग्मा तुलनित्र

इस तुलान्न में भर्षण रहित रेखीय गति करने के लिये एंज, विशेष तरह के झीरीदार डायग्राम के जोड़े (pair of shi diaphragm) एवं क्रॉस स्ट्रिप हिंज (cross strip hinge) के फलक पर टिका रहता है। यहाँ क्रॉस स्ट्रिप हिंज गतिशील सदस्य (moving member) के रूप में कार्य करता है। क्रॉस स्ट्रिप हिंज को अलग से चित्र 111 में दिखाया गया है।

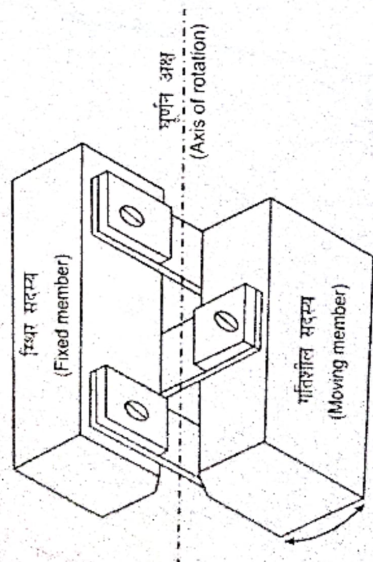

चित्र 111 : क्रॉस स्ट्रप हिंज

गतिशील सदस्य एवं एक स्थिर सदस्य (fixed member) जो कि आपस में लम्बवत् स्ट्रिप से जुड़े होते हैं, से क्रॉस स्ट्रिप हिज बना होता है। जब गतिशील सदस्य पर कोई बल लगाया जाता है तब यह स्ट्रिप के काटने वाली रेखा के क्रॉस हिज पर कक्षित (pivoted) रहता है। इसकी विघटनशुमा Y -आकार की एक भुजा गतिशील सदस्य से आवद्ध रहती है।

इस प्रकार माना भुजा की लम्बाई l है तथा हिज के पिवट से छुर धार (knife edge) की दूरी a है। तब आवर्धन (magnification) की प्रथम स्टेज $\frac{l}{a}$ होगा। विमटेनुमा भुजा के सिरे एक फॉस्फर ब्रांज (phosphor bronze) की बैंड (band) या स्टिप होती है जो सूचक के स्पिंडल (spindle) के इम से सम्पर्क में रहकर जुड़ी रहती है।


देखीय एवं कोणीय मापन

यदि ड्रम की त्रिज्या r हो, एवं मूचक की लम्बाई R हो, तब आवर्धन की दूसरी स्टेज $\frac{R}{r}$ होगी। इस प्रकार सिमा तुलनित्र का कुल आवर्धन $M = \frac{1}{a} \times \frac{R}{r}$ होगा।

पंजर के छुर धार पर लगे एक स्फू को ढीला करके एवं दूसरे स्फू को कस करके 'a' की दूरी को आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है। इस यंत्र का सूचक बढ़ा होने के कारण पाठ्योंक (reading) लेने में आसानी रहती है। इस यंत्र का 300 से 5000 गुना तक होता है। इस यंत्र में गतिशील पार्ट्स ज्यादा होते हैं जिससे इस यंत्र के आबर्धन काफी अधिक यानी 300 से 5000 गुना होता है। इसके गतिशील अंगों में घिसाव भी अधिक पाठ्स में घर्षण ज्यादा होता है जिस कारण यह कम सुग्राही (sensitive) होता है। इसके गतिशील अंगों में घिसाव भी अधिक होता है।

मायक्रोकेटर तुलनित्र (Microkator Comparator)

इस तुलनित्र को सी०एफ०जॉनसन (C.F. Johnsson) नामक वैज्ञानिक ने बनाया था इसलिए इसको जॉनसन माइक्रोकेटर 2.45.3 माइक्रो-जॉनसन माइक्रोकेटर (Johnsson Microkator Comparator) के नाम से भी जाना जाता है यह तुलनित्र ऐंठी हुई पत्ती (twisted strip) से आवर्धन प्राप्त करने के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस प्रकार इससे स्क्वायर पर प्राप्त रेखीय विस्थापन को ऐंठी हुई पत्ती को सहायता से सूचक पर झुगुनि विस्थापन प्राप्त कर पाठ्यांक लिया जाता है। चित्र 112 में जॉनसन माइक्रोकेटर तुलनित्र को दिखाया गया है।

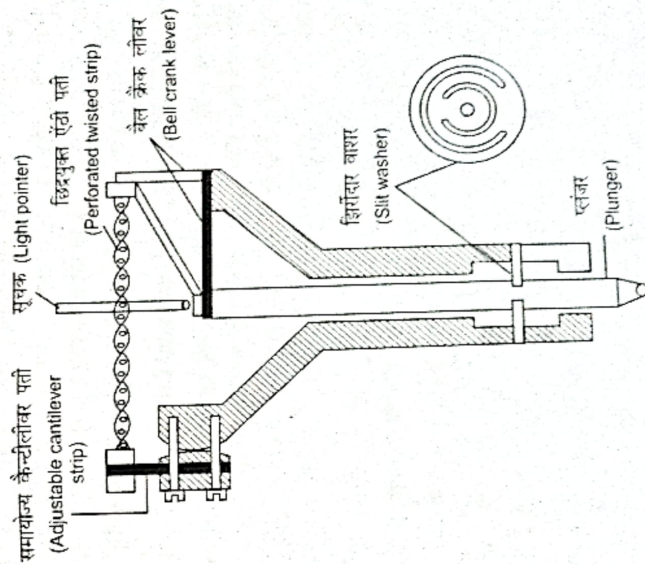

पृष्ठ 112 : जॉनसेन माइक्रोकेटर तुलनित्र

चित्र 112 : जॉनसन माइक्रोस्कोप

माप विज्ञान एवं

इस प्रकार माइक्रोकेटर तुलनित्र का आवर्धन

$$\frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dP} \rightarrow \frac{1}{\infty} \frac{d\theta}{dP}$$

$\angle\theta =$ सिर के सापेक्ष पती के मध्य बिन्दु की एंठन

$$dI = p_{ct} \text{ की लम्बाई में परिवर्तन}$$

$l =$ पत्ती की उदासीन अक्ष पर लम्बाई


W = पत्नी की चौड़ाई

 $n =$ पत्नी के ऐंठनों की संख्या

इसलिये यन्त्र का आवर्धन बढ़ाने के लिये पत्ती की चौड़ाई को कम रखा जाता है। इसके अतिरिक्त पत्ती के मध्य किनारे प्रतिबलों को कम करने के लिये पत्ती को छिद्र युक्त बनाया जाता है। प्लजर को नीचे की ओर सहाय देने के लिये एक छिद्र वॉशर प्रयोग किया जाता है। इस तुलानित्र में यान्त्रिक घिसाव बहुत कम होता है जिस कारण इससे 5000 गुना तक आवर्धन प्र किया जा सकता है। इसके पैमाने (scale) के एक भाग का मान 0.0002 mm तक होता है।

2.45.4 रीड टाइप यान्त्रिक तुलनित्र (Reed Type Mechanical Comparator)

यह यांत्रिक तुलनित्र का एक प्रकार है। इसमें आवर्धन के लिये एक यांत्रिक (Mechanical Magnifier) का प्रयोग किया जाता है। रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र का मापन शीर्ष उच्च गुणवत्ता वाला बेहद सुगहरी डायल होता है यह मित्र के बहुत ही कम विस्थापन को आवर्धित करने वाली घर्षणहीन (frictionless) युक्ति (device) होती है। इस तुलनित्र को पन्ना 113 में दिखाया गया है।

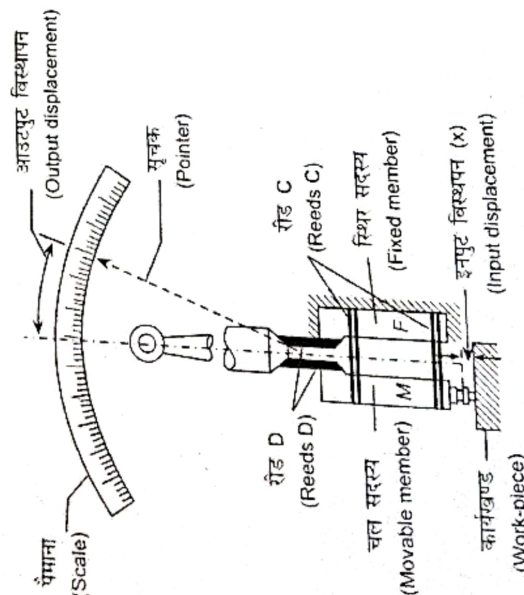

चित्र 113 : रीड टाइप यान्त्रिक तुलनित्र

[illegible]

होने पर (५) को सहा है।

मेन (slip) को दिखाता है

परिवर्तन पं. 0.00025 मिमी०/स्ट. मेंस (

निम्न द्वारा 0-1000 लेस ()

इस दुलानत्र है। परन्तु प्रकृति जा सकता है।

नहीं हो सकता है। क्रिया जा - अनियाँ

के लाभ व हानि

एक तुलनित्र के लिये . nisadvanta

५६ यांत्रिक पुस्तकें

Advantages

(Adv. २५) में मसते होते हैं।

अन्य (Others)

भ (A0V) के सुगम एवं अन्य उ. इन्हें सुगम एवं अन्य उ. इन्हें सुगम एवं अन्य उ.

(ii) $\frac{1}{2}mv^2$ का माना (linear scale) की नाड़ा विद्युत ऊर्जा का आवरण

इसका रेखांक पता : की बाह्य । पृष्ठ : है।
 इससे किसी प्रकार का ज्ञा सकता है।

(iii) → नलाने के लिये किस्सा नलाने पर ले जाय

(iii) इन्हें चलांग से दूसरे स्थान से एक स्थान से

(iii) इन्हें आसानी से एक जा सकता है।

(iv) से रिपेयर (repair)।

(५) इन्हें आसानी से खाने योग्य

(8) 利便性 (advantages)

अंश (Disadvantage) सीमित होता है।

परस (range)

(ii) इन दोनों के ढाले (slack) हो जाने पर

किसी पार्स (parsi) का कहना है।

(iii) $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$ ।

(iii) लम्बान स्ट्रुट का सेनाना के प्रति अधिक संवदनशालि हा जाना

(11) न्यून अधिक होने के कारण भी यह यन्त्र कमजोर होता है जिस कारण न्यून अधिक घर्षण घट्ने से यन्त्र अधिक होता है जिस कारण

(iv) जड़त्व आधक (m)

(ग) इन यन्त्रों में चलायमान पुर्ज (moving)

...: ... (Optical Comparator)

2.46. प्रकाशीय तुलानित्र (Optical Comparator)



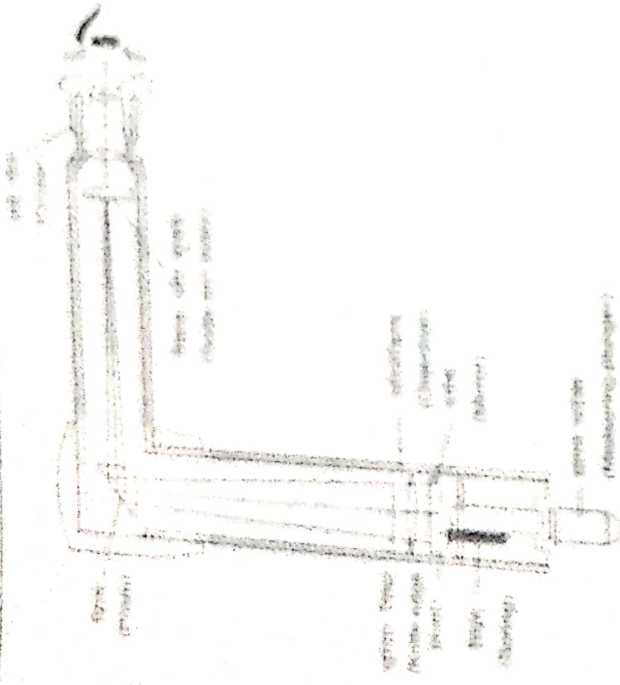


Figure 8.14: Spectral response (Optical Conversion)

[illegible][illegible]

इस प्रकार जब प्लंजर की कार्यस्थिति पर रखा जाता है तो वह प्लंजर को उसके स्थितिस्थान होता है। इस प्रकार एक तरफ झुक जाता है फलस्वरूप प्रकाश पुनः मुक्त स्थिति में चलाये जा सकता है। प्रतिनिधिक प्लंजर को एक तरफ झुकाना है। प्लंजर के विस्थापन को, स्टार्ट रेखा से प्रतिनिधिक की स्थिति पुरी द्वारा दर्शाया जाता है। प्रकाशीय गुणितन को प्रचर्धन (overall magnification) M ही लेते—

$$\frac{Q}{V} = N \times \frac{1}{V}$$

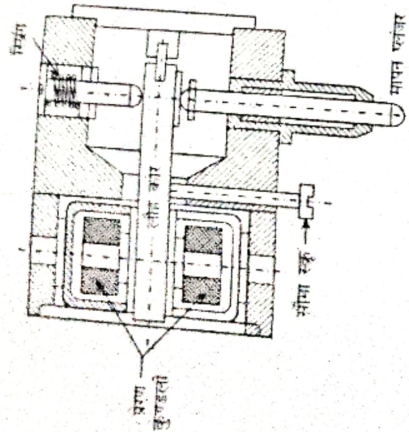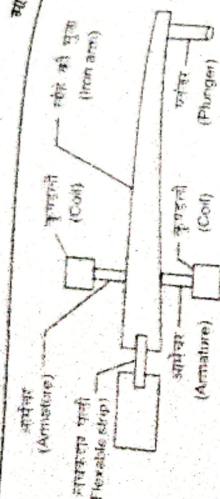


चित्र 116 : इलेक्ट्रो-लिमिट तुलनित्र

उपरोक्त चित्र 11.16 के अनुसार मापन शीर्ष में लगी कुण्डलियों (coils) के जोड़े से प्रेरकत्व का एक जोड़ा (pair) है। कुण्डलियों के बीच में लौह की एक कोर (iron core) लगी होती है। लौह कोर का एक सिरा मापन यंत्र पर टिका हुआ है। जब लौह कोर कुण्डलियों के बिल्कुल बीच में रहता है तब ब्रिज का परिपथ संतुलन में होता है और गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक शून्य होता है। जब प्लंजर ऊपर उठता है तब वह एक अर्धचक्र को ऊपर उठाता है। फलस्वरूप ब्रिज का एक पाद कुण्डली के जोड़े से परिवर्तन में, संगत प्रेरकत्व परिवर्तित हो जाता है और ब्रिज असंतुलन में आ जाता है जिससे गैल्वेनोमीटर धारा प्रवाहित होने लगती है जो मापन प्लंजर के विस्थापन के सीधे समानुपाती होती है। इस यंत्र का आवेदन 1000 : 0,000 तक होता है। आवर्धन को अलग-अलग स्विच द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

2.47.2 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तुलनित्र (Electro-mechanical Comparator)

इस तुलनित्र में विद्युत परिपथ के साथ-साथ यांत्रिक यन्त्रावली भी लगी होती है। इसलिए यह इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तुलनित्र (Electro-mechanical Comparator) कहलाता है। इस तुलनित्र में मापन स्वरज (measuring plunger) की यन्त्रावली (mechanical mechanism) के सम्पर्क से उठता व गिरता है और दो विद्युत परिपथ (electrical circuits) में से एक से जुड़ जाता है और दूसरे परिपथ से अलग (detached) हो जाता है। इस प्रकार होने वाली यह क्रिया प्रकाश-लगा-अलग रंगों से, जिसे प्रकाश लैम्प कहते हैं से प्रदर्शित होती है। चित्र 117 में एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तुलनित्र दिखाया गया है।

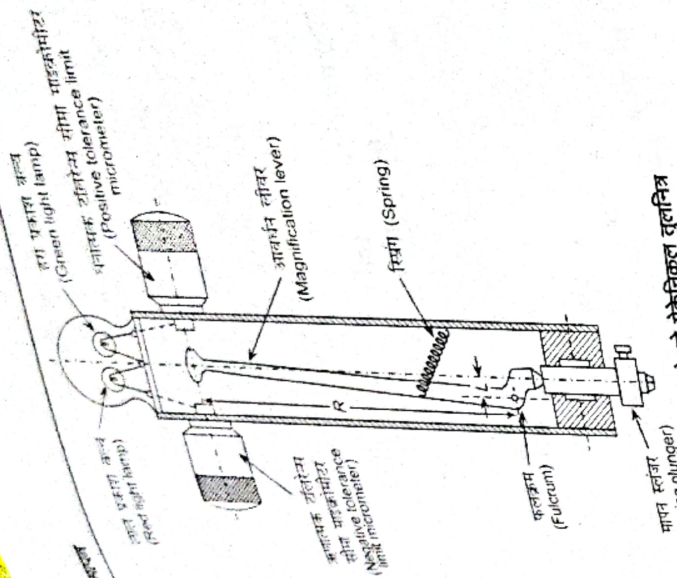

मापन स्लंजर
(Measuring plunger)

निम्न है—

→ मैकेनिकल तुलनात्र क तुलनात्र (Mechanical Plunger)

- (1) मापन लंबाई (Measuring Lever)
- (2) धनचिह्न लीवर (Positive tolerance limit Micrometer)
- (3) ऋणात्मक टॉलेरेंस सीमा माइक्रोमीटर (Negative tolerance limit Micrometer)
- (4) श्रृंगालासक्त टॉलेरेंस लैम्प (Red Light Lamp)
- (5) हरात प्रकाश लैम्प (Green Light Lamp)
- (6) हरा प्रकाश लैम्प (Green Light Lamp)
- (7) फुलक्रम (Fulcrum)

(७) हरा प्रकाश लैम (Green Light Lamp)
(८) रक्तकम (Fullcrum)
(९) तुलित में एक मापन प्लंजर लगा होता है। मापन प्लंजर अपने इनपुट विस्थापन से आवर्धन लीवर को उसके
(१०) न तुलित में एक मापन प्लंजर लगा होता है। जब प्लंजर ऊपर की तरफ विस्थापित होता है तब लीवर का ऊपरी सिरा बायीं ओर (left
रुद्ध (fullcrum) पर घुमता है। जब प्लंजर ऊपर की तरफ विस्थापित होता है तब लीवर का ऊपरी सिरा दाहिनी तरफ (right
रुद्ध होता है जिस प्रकार जब प्लंजर नीचे की तरफ विस्थापित होता है तब लीवर के ऊपरी सिरे के दाहिनी
रुद्ध होता है। एक टयूब के आकार की आवरण (casing) में यह व्यवस्था बन्द रहती है। लीवर के ऊपरी सिरे के दाहिनी
तरफ प्लंजर टॉलरेन्स सीमा माइक्रोमीटर लगा होता है तथा लीवर के बायीं तरफ ऋणात्मक टॉलरेन्स सीमा माइक्रोमीटर लगा
हता है। इन माइक्रोमीटरों की निहाई (anvil) टयूब आवरण के अन्दर की तरह रहती है। इन्हीं दोनों निहाइयों एवं लीवर के
बंदों से अणु-अणु विद्युत परिपथ बनते हैं। दाहिनी ओर के परिपथ में हरा प्रकाश लैम एवं बायीं ओर के परिपथ में लाल
प्रकाश लैम लगा रहता है।

इस तुलनित्र के मुख्य अंग (main components) निम्न हैं—

मापन शीर्ष (Measuring Head)

- दोलित्र (Oscillator)
- एम्पलीफायर (Amplifier)
- प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर (Inductance Transducer)
- डिमॉड्युलेटर (Demodulator)
- सूचक युक्ति (Indicating Device)

जैसा कि चित्र-118 के रेखाचित्र से स्पष्ट है इसके मापन शीर्ष में एक प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। एक विशेष प्रकार के दोलनित्र (oscillator) से निर्धारित आवृत्ति (frequency) के A.C. दोलन उत्पन्न होते हैं। माप लेते समय, जब मापन शीर्ष ऊपर या नीचे विस्थापित होता है तो ट्रांसड्यूसर भी ऊपर या नीचे विस्थापित होता है, जिस कारण उसका प्रेरकत्व बदलता है। प्रेरकत्व बदलने से दोलनों की आवृत्ति भी बदलती है। दोलनों की आवृत्ति को प्रवर्धक (amplifier) में प्रकीर्णित (amplify) करने के बाद डिमॉड्युलेटर (demodulator) द्वारा संगत (relative) D.C. में परिवर्तित कर लिया जाता है जिसको एक D.C. मीटर द्वारा माप लिया जाता है। D.C. मीटर में लगा डायल सीधे लम्बाई के लिये अंशांकित (calibrated) रहता है।

इस प्रकार D.C. मीटर द्वारा प्रदर्शित विक्षेप, ट्रांसड्यूसर के विस्थापन का समानुपाती होता है।

इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र का उपयोग चौरसपन परीक्षण (flatness testing), मोटाई मापन, बाह्य एवं भीतरी मापन आदि के लिये होता है इसके लिये मापन शीर्ष पर विभिन्न प्रकार के एडेप्टर (adapter) लगाये जाते हैं।

उच्च आवृत्ति पर यह तुलनित्र अधिक सुग्राही (sensitive) होते हैं। आवृत्ति में परिवर्तन करके इस तुलनित्र को सुग्राही (sensitivity) को बदला जा सकता है।

2.49.1 इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र के लाभ एवं हानियाँ

(Advantages and Disadvantages of Electronic Comparator)

लाभ (Advantages)

- इस यंत्र से अनेक आवर्धन प्राप्त किये जा सकते हैं।
- कम गतिशील अंगों के कारण इस यंत्र से उच्च आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके मापन यूनित को छोटा बनाया जा सकता है।
- इसका सूचक काफी हल्का होता है तथा उसमें कम्पन न होने के कारण यथार्थता ज्यादा होती है।
- इसके मापन युक्ति को सूचक इकाई से काफी दूर भी लगाया जा सकता है।

हानियाँ (Disadvantages)

- अन्य तुलनित्र की अपेक्षा ये तुलनित्र महंगे होते हैं।
- लगातार प्रयोग होने पर कुण्डलियों के गर्म होने से अंशांकन (calibration) बदल सकता है।

2.50 द्रव विस्थापन तुलनित्र (Fluid Displacement Comparator)

इस तुलनित्र की कार्य प्रणाली काफी सरल होती है। द्रव विस्थापन तुलनित्र का सरल रूप चित्र 119 में दिखाया गया है।

जिस कार्यखण्ड का जॉब करवा होता है उसे अधिकतम टॉलरेन्स (maximum tolerance) के लिये दायी ओर का माइक्रोमीटर माप की उच्च धनात्मक टॉलरेन्स (High positive tolerance) के लिये सेट किया जाता है। इसके विपरीत माइक्रोमीटर माप की उच्च धनात्मक टॉलरेन्स (Minimum tolerance) के लिए बायीं ओर वाले माइक्रोमीटर माप की निम्न ऋणात्मक टॉलरेन्स (negative tolerance) के लिये सेट किया जाता है।

इस प्रकार जब मापन स्वंजर लीवर के सम्पर्क को दाहिनी तरफ की निहाई से सम्पर्क कराता है तब उस विद्युत परिपथ में लगा हरा बल्ब जल जाता है। उसी प्रकार जब मापन स्वंजर लीवर के सम्पर्क को बायीं तरफ की निहाई से सम्पर्क कराता है तब लाल बल्ब जल जाता है। हरा बल्ब जलने पर माप, टॉलरेन्स की उच्च सीमा (high limit) है। उस विद्युत परिपथ में लाल बल्ब जलने पर माप, टॉलरेन्स की निम्न सीमा (low limit) से कम होता है। जब दोनों बल्ब जलते हैं तब मापनी जाने वाली माप, उच्च एवं निम्न टॉलरेन्स सीमा के बीच रहता है।

इसमें लगे माइक्रोमीटर पैमाने का एक विभाजन स्वंजर के 0.001 मिमी० विस्थापन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक माइक्रोमीटर का मापन परास ± 0.3 मिमी० का होता है।


2.48 यांत्रिक एवं विद्युत तुलनित्र की तुलना

(Comparison between Mechanical and Electrical Comparators)


यांत्रिक तुलनित्र	विद्युत तुलनित्र
1. इनमें घर्षण और घिसाव अधिक होने के कारण यथार्थता कम होती है।	इनमें घर्षण और घिसाव के कम होने के कारण यथार्थता अधिक होती है।
2. ये यंत्र हल्के, उठाने में आसान तथा सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है।	चूंकि ये यंत्र विद्युत ऊर्जा से काम करते हैं इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता है।
3. स्थिर स्केल के कारण परास अपरिवर्तित रहता है।	इनका परास बड़ा होता है।
4. जड़त्व के कारण ये यंत्र कम्पनों के प्रति संवेदनशील होते हैं।	सूचक के हल्के होने के कारण कम्पनों के प्रति असंवेदनशील होते हैं।
5. इनमें चल पुर्जों (moving parts) की संख्या अधिक होती है।	इनमें चल पुर्जों की संख्या कम होती है।
6. इन्हें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये बोल्टेज, आवृत्ति के परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं।	ये विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होते हैं इसलिए बोल्टेज, आवृत्ति के परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं।

2.49 इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र (Electronic Comparator)

इस तुलनित्र में इलेक्ट्रॉनिक अवयवों (electronic components) का प्रयोग किया जाता है। निम्न चित्र 118 में इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र का रेखाचित्र दिखाया गया है।

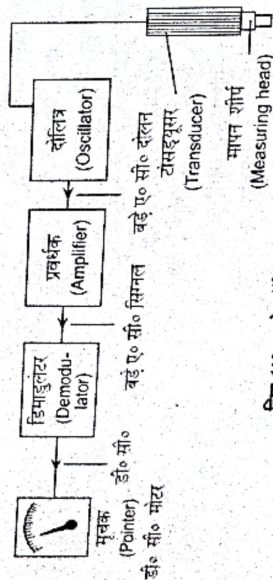

चित्र 118 : इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र

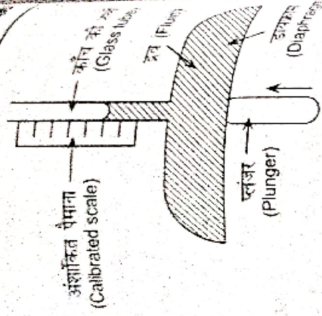


चित्र 119 : द्रव विस्थापन तुलनित्र

इस तुलनित्र में एक चेंबर (chamber) होता है जिसके निचले भाग की तरफ डायाफ्राम (diaphragm) लगा होता है। इस चेंबर का आवर्धन डायफ्राम तरफ विस्थापित द्रव से प्राप्त किया जाता है। डायाफ्राम से एक मापन स्तंभ की लम्बाई बढ़ती है। चित्र के अनुसार चेंबर/कक्ष से एक कम व्यास वाली काँच की नली जुड़ी रहती है। चेंबर एवं काँच की नली में कुछ ऊँचाई तक द्रव भरा रहता है। काँच की नली पर अंशकित पैमाना लगा रहता है। मापन के समय जब मापन स्तंभ विस्थापित होता है तब उससे लगे डायाफ्राम के दबने से कक्ष के द्रव पर दाब लगता है और द्रव थोड़ा विस्थापित होकर काँच की नली में ऊपर चढ़ जाता है। काँच की नली में द्रव के तल में परिवर्तन, स्तंभ के विस्थापन के समानुपाती होता है। नली पर लगा पैमाना स्तंभ के विस्थापन से अंशकित (calibrated) होता है। इस प्रकार काँच की नली में द्रव की ऊँचाई को देखकर स्तंभ के विस्थापन को मापा जाता है।

2.51 वायवीय तुलनित्र (Pneumatic Comparator)

वायवीय मापन यंत्र सिद्धान्त के अनुसार मापी जाने वाली सतहों पर वायु के जेट को प्रवाहित किया जाता है। जेट के अतिरिक्त (orifices), मापन सतह के निकट होती है, परन्तु उनके वास्तविक सम्पर्क में नहीं होती है। माप में परिवर्तन होने पर वायु जेट का ओपनिंग (opening) बदलता है और उसी के अनुसार संपत परच दाब या पृष्ठ दाब (back pressure) में परिवर्तन होता है जिसे मापन के लिये प्रयोग किया जाता है।

इस सिद्धान्त पर आधारित सोलेक्स वायवीय तुलनित्र (Solex pneumatic comparator) को चित्र 120 में दिखाया गया है।

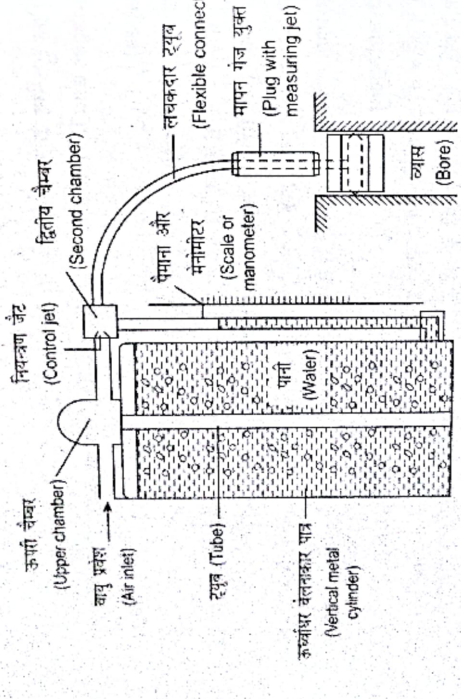

चित्र 120 : सोलेक्स वायवीय तुलनित्र

इस तुलनित्र में एक ऊर्ध्वाधर शायु में निशित सीमा तक पानी भरा रहता है। सिलिण्डर के ऊपरी कक्ष में एक द्रव नीचे की ओर बेलनकार पात्र की तली तक आती है। चेंबर के ऊपरी हिस्से से वायु, स्थिर दाब पर वायु छानक (air filter) तथा दाब मापी (pressure gauge) के माध्यम से चेंबर में प्रवेश करती है। तत्पश्चात वायु नियन्त्रक ऑरिफिस (controlled orifice) से निकल कर लचकदार द्रव्य (flexible tube) के माध्यम से कार्यखण्ड में आती है।

इस प्रकार वायु छानक एवं दाबमापी के माध्यम से सबसे पहले सम्पीडित वायु नियन्त्रक ऑरिफिस-1 में आती है। इस सम्पीडित वायु का दाब स्थिर रहता है। यह दाब ऊर्ध्वाधर द्रव्य के नीचे ठकेले गये जल शीर्ष (water head) के अन्तर्गत है। जल टैंक से अतिरिक्त वायु द्रव्य की तली से बुलबुलें (air bubbles) के रूप में बाहर निकल आती है।

नियन्त्रक जेट या नियन्त्रक ऑरिफिस-1 के माध्यम मापन गैज युक्त स्तंभ के ऑरिफिस-2 इस प्रकार के होते हैं कि इन्हें थोड़ा बाहर होता है। जल टैंक से अतिरिक्त वायु द्रव्य की तली से बुलबुलें (air bubbles) के रूप में बाहर निकल आती है।

नियन्त्रक जेट या नियन्त्रक ऑरिफिस-2 पर दाब भी बदलता है। फलस्वरूप यंत्र में लगे मैग्नीफायर द्रव्य में भी पानी की ऊँचाई बदलती है। इसी मैग्नीफायर द्रव्य के साथ अंशकित पैमाना लगा होता है जो दाब में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तन को भी बताता है।

इस तुलनित्र के मापन की सीमा के अनुसार उसके जेट और मापन स्तंभ की साइज तथा छिद्र के साइज चनाये जाते हैं। इसका उपयोग समान्तर सतहों के बाह्य मापन के लिये तथा साधारण गैजिंग और मापनिकी के स्थान पर परिमाण उत्पादन में होता है।


2.52 टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप (Tool Maker's Microscope)

साधारण सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस (Magnifying lens) के सिद्धान्त पर कार्य करता है जो सूक्ष्म वस्तु या माप को कई गुणा बड़ा करके दिखाता है। इस प्रकार मापन सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं—

- (i) माइक्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी (Micrometer Microscope)
- (ii) टूलमेकर्स सूक्ष्मदर्शी (Toolmaker's Microscope)
- (iii) कार्यशाला सूक्ष्मदर्शी (Workshop Microscope)
- (iv) यूनिवर्सल सूक्ष्मदर्शी (Universal Microscope)

टूलमेकर्स माइक्रोस्कोप (Toolmaker's Microscope)—टूलमेकर्स माइक्रोस्कोप प्रकाशीय सिद्धान्त पर कार्य करने वाला एक प्रकाशीय मापन यंत्र (optical measuring machine) है। इसके द्वारा बाह्य लम्बाई, आन्तरिक लम्बाई, स्क्रू थ्रेड (screw threads), वक्रता (curvature), प्रोफाइल्स (profiles) एवं कोणों (angles) का मापन किया जाता है। सभी मापन क्रियाओं को करने के लिये इसके साथ कई अटैचमेंट (attachments) लगाये जाते हैं।

चित्र 121 में एक टूलमेकर्स माइक्रोस्कोप का रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया है।

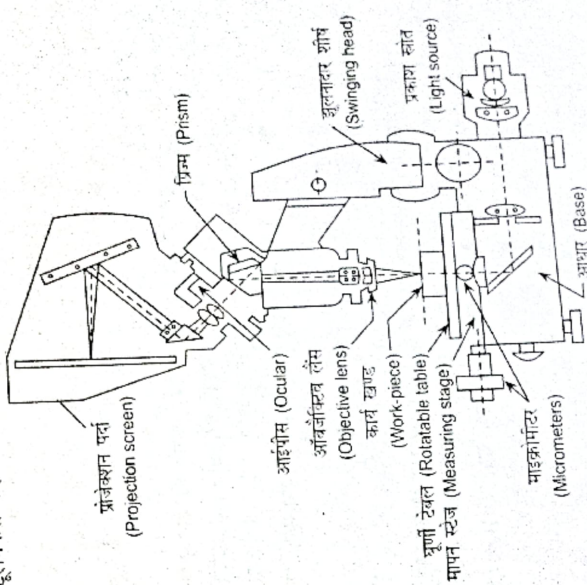

चित्र 121 : टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप

टूलमेकर्स माइक्रोस्कोप के मुख्य अंग निम्न हैं—

1. आधार (Base)
2. मापन स्टेज (Measuring Stage)
3. घूर्णी टेबल (Rotatable Table)
4. माइक्रोमीटर (Micrometer)
5. प्रकाश स्रोत (Light source)
6. झूलनादार शीर्ष (Swingable Head)
7. ऑब्जेक्टिव लेंस (Objective Lens)
8. आई-पीस या ऑक्यूलर (Eye-Piece or Ocular)
9. प्रिज्म (Prism)
10. प्रोजेक्शन पर्दा (Projection Screen)

इस यन्त्र में एक भारी मजबूत एवं खोखला आधार (base) होता है जिस पर झूलनादार शीर्ष (swingable head) लगा होता है। आधार के नीचे साइड में प्रकाश स्रोत (light source) लगा होता है। आधार के ऊपर मापन स्टेज (measuring stage) लगा होता है। ये मापन स्टेज बॉल बियरिंगों (ball bearings) पर टिकी हुई होती है जो दो माइक्रोमीटर (micrometers) से संचालित होती है। दोनों माइक्रोमीटर लम्बाई एवं क्रॉस-सेक्शन में आपस में लम्बवत् होते हैं। इस यंत्र के मापन स्टेज के ऊपर एक घूर्णी टेबल (rotatable table) लगा होता है। घूर्णी टेबल पर कार्यखण्ड को रखा जाता है या दो केन्द्रों के बीच पकड़ा जाता है। घूर्णी टेबल के साथ एक वर्नियर प्रोटेक्टर (Vernier protector) लगा होता है जो घूर्णी टेबल के कोणीय रोटेशन को 3° की शुद्धता तक पढ़ सकता है। यह घूर्णी टेबल 360° तक घूम सकती है।


जिस कार्यखण्ड को मापना होता है उसे घूर्णी टेबल पर रखा जाता है। कार्यखण्ड को रखने के बाद आधार के नीचे साइड से प्रकाश तन्त्र द्वारा प्रकाशमान किया जाता है। प्रकाशमान करने के लिये प्रकाश स्रोत से क्षैतिज प्रकाश पुंज निकलकर एक दर्पण द्वारा 90° पर परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के पश्चात् प्रकाश पुंज पारदर्शी काँच की घूर्णी प्लेट से होकर जाती है और कार्यखण्ड को प्रकाशमान करती है। इस तरह कार्यखण्ड का बनने वाले छाया बिम्ब या कंटूर (contour) प्रकाशीय शीर्ष के ऑब्जेक्टिव (objective) से होकर तीन प्रिज्म विधि से ऑक्यूलर अथवा आई-पीस तथा प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रक्षेपित (projected) किया जाता है। आई-पीस में एक प्रकाशमान गोल पैमाना लगा होता है जिससे $1'$ शुद्धता तक मापन (reading/value) लिया जा सकता है।

स्क्रीन पर कन्टूर का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिये प्रकाशीय शीर्ष के द्यूब को फोकस करके समायोजित (adjust) किया जा सकता है। विभिन्न तलों के मापन के लिये विभिन्न तरह के अंशकित (calibrated) स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर मानक प्रोफाइल बने होते हैं जिसके द्वारा कार्यखण्ड का छाया बिम्ब प्रक्षेपित करके उससे तुलना की जाती है।

टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का आवर्धन 10 गुना से लेकर 100 गुना तक होता है। इस माइक्रोमीटर की यथार्थता 0-0025 मिमी० तक होती है।

2.53 छिद्र गेज (Bore Gauge)

जैसा कि नाम से विदित है ये गेज विभिन्न अन्तरालों पर गहरे छिद्रों का आन्तरिक व्यास मापने के काम आते हैं। ये यंत्र आन्तरिक तुलनित्र (internal comparator) की श्रेणी में आते हैं। इसलिये इन्हें सिलिण्डर गेज (cylinder gauge) एवं आन्तरिक तुलनित्र (internal comparator) भी कहा जाता है। चित्र 122 में एक छिद्र गेज (Bore gauge) को दिखाया गया है।

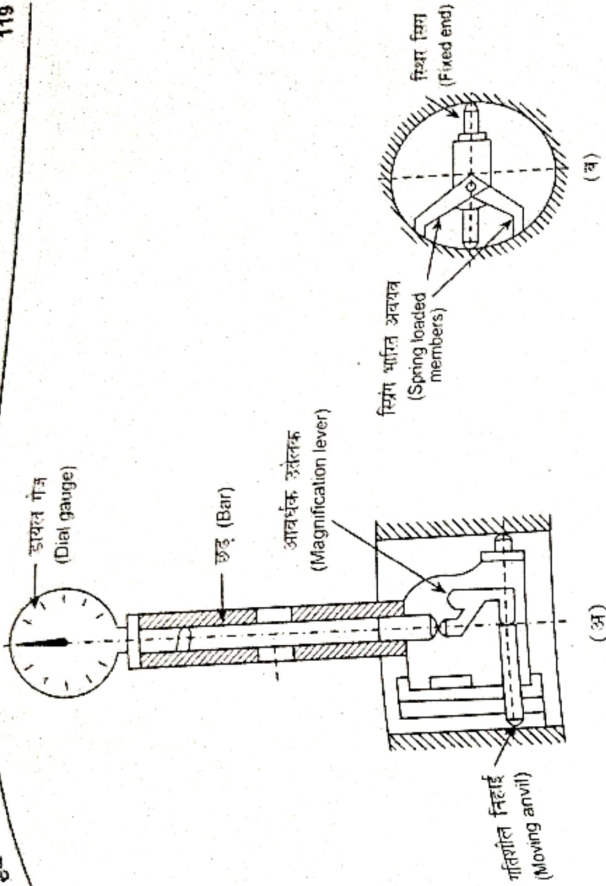

चित्र 122 : छिद्र गेज

इस बोर गेज में दो स्प्रिंग भारित एवं हिंजयुक्त (spring loaded and hinged) अंग (components) होते हैं। इसका एक सिंहा स्थिर सिंहा (fixed end) तथा दूसरा सिंहा चल निहाई (moving anvil) वाला होता है। बोर गेज को मापी जाने छिद्र में सिंहा 18 (ब) के अनुसार इस प्रकार लगाया जाता है कि छिद्र के एक ओर बोर गेज का स्थिर सिंहा छिद्र के सम्पर्क में रहे तथा दूसरी तरफ चल निहाई वाला सिंहा हो तो, निहाई में छिद्र के व्यास के अनुसार क्षैतिज विस्थापन होगा। चल निहाई द्वारा होने वाला यह विस्थापन (displacement) एक आवर्धक लीवर (magnifying lever) के द्वारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन (vertical displacement) में रूपान्तरित हो जाता है। यह ऊर्ध्वाधर विस्थापन, बोरगेज को द्यूब में लगे ऊर्ध्वाधर छिद्र के द्वारा यंत्र के ऊपर लगे डायल गेज पर प्रदर्शित होता है। छिद्राधर छिद्र पर एक चिह्न लगा होता है जिससे द्यूब पर खुदे (marked) पैमाने द्वारा चल निहाई के क्षैतिज विस्थापन को पढ़ा जा सकता है। द्यूब पर खुदा हुआ पैमाना निहाई के क्षैतिज विस्थापन से अंशकित किया हुआ होता है। छिद्राधर छिद्र पर लगे चिह्न को द्यूब में कटे एक स्लॉट (slot) के द्वारा देखा जा सकता है।

अलग-अलग व्यास परास के छिद्रों का आन्तरिक व्यास मापने के लिये भिन्न-भिन्न लम्बाई का प्रसार रॉड (extension rod) का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का मापन परास (measuring range) 35 मिमी० से 60 मिमी० तक होता है। इस यंत्र का मापन परास डायल गेज के परास पर निर्भर करता है।

2.54 भौतिक मापन (Physical Measurements)


भौतिक मापन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक प्राचालों (physical parameters) तथा राशियों (quantities) का मापन किया जाता है। ये प्राचाल या राशियाँ लम्बाई (length), मोटाई (thickness), ऊँचाई (height), क्षेत्रफल (area), अन्तल (gap), कोण (angle), वक्रता (curvature), टेपर (taper), सतह फिनिश (surface finish), तराशीलता (waviness), गियरमान (gear measurement), पिच (pitch), चूड़ी (threads) इत्यादि होती हैं। उपरोक्त भौतिक राशियों में लम्बाई, मोटाई, ऊँचाई, क्षेत्रफल, वक्रता आदि के मापन के बारे में सम्पूर्ण जानकारी का वर्णन पूर्व के अध्यामों में किया जा चुका है तथा कार्यशाला तकनीकी (workshop technology) के अन्तर्गत इन राशियों के मापन के बारे में भी बताया जा चुका है जिस कारण इस अध्याम में इन राशियों के मापन के बारे में बताना आवश्यक नहीं है। सतह फिनिश एवं रफनेस आदि के मापन के विषय में विस्तृत जानकारी अगले अध्याम-3 (सतह परिकरण का मापन) में दिया गया है।

अभिय मापन


1. टेपर मापन (Taper Measurement)
2. कोण मापन (Angle Measurement)
3. चूड़ी मापन (Thread Measurement)
4. गियर मापन (Gear Measurement)

2.55 टेपर मापन (Taper Measurement)

(a) टेपर का प्रयोग (Use of Taper)—मशीनी औजारों (machine tools) एवं मशीन के अंगों (parts) (machine) में प्रयोग होने वाले कई प्रकार के स्पिंडल (spindle) तथा बेलनाकार सतह (cylindrical surface), छिद्र (hole) और शाफ्ट (shaft) आदि एकसमान व्यास के नहीं होते हैं, बल्कि पूरी लम्बाई में या कार्यकारी लम्बाई पर व्यास घीरे (taper surface) या अधिक होता जाता है। इन्हीं एकसमान रूप से कम या अधिक होने वाले व्यास की सतहों को टेपर सतह (taper surface) या अधिक होता जाता है। इन्हीं एकसमान रूप से कम या अधिक होने वाले व्यास की सतहों को टेपर सतह (taper surface) कहते हैं जिसका उदाहरण निम्न चित्र-123 (अ) में टेपर शाफ्ट (taper shaft) के रूप में तथा चित्र-123 (ब) में टेपर छिद्र (taper hole) के रूप में दिखाया गया है।

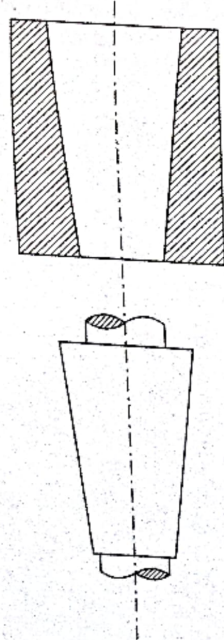

(अ) टेपर शाफ्ट/बाह्य-टेपर

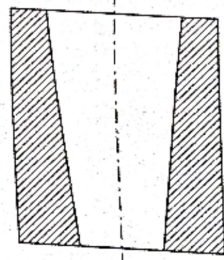

(व) टेपर छिद्र/अन्त:-टेपर

निब १२३

कुछ मशीनों में विशेष प्रकार के स्पिडल प्रयोग किये जाते हैं जिसमें एक टेपर छिद्र (taper hole) बना होता है जिसे ड्रिल (drill), रीमर (reamer) आदि औजारों के टेपर शैंक (taper shank) को फिट किया जाता है। कुछ विशेष मशीनों में भी बियरिंग (bearing) भी बनाये जाते हैं जो टेपरित (tapered) होते हैं अतः कुछ उत्पादों के प्रयोग के आधार पर टेपर शाफ्ट टेपर छिद्र या टेपरित सतह को बनाना व मापना आवश्यक हो जाता है। इस तरह किसी फैक्टरी (factory) या कारखाना के डू रूम (tool room) में तथा उसके गुणवत्ता निरीक्षण विभाग (quality inspection department) में टेपर को सही यन्त्र से उचित विधि द्वारा मापना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। टेपर मापन के लिए कई प्रकार की युक्तियाँ (devices), फ़ोन (instruments) एवं विधियाँ (methods) का प्रयोग किया जाता है जिसका विस्तृत अध्ययन इस अध्याय में किया गया है। टेपर एवं टेपर मापन से जुड़ी कुछ आवश्यक पदों के बारे में कुछ अन्य बिन्दुओं को भी जानना जरूरी है।

(b) टेपर की परिभाषा (Definition of Taper)—किसी बेलनाकार मशीनी पार्ट में उसकी लम्बाई के साथ कम करने की अक्ष (working axis) की दिशा में व्यास (diameter) के एकसमान रूप से घटने या बढ़ने को टेपर (taper) कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बेलनाकार मशीनी अवयव या पार्ट के किसी लम्बाई के लिए उसके कार्य अक्ष की दिशा में दोनों सिरे के व्यासों में होने वाले अन्तर को टेपर कहते हैं। टेपर की मात्रा को मापने के लिए उसके दोनों सिरों के व्यास का अन्तर ढाल दोनों सिरों के बीच की अक्षीय लम्बाई के अनुपात द्वारा निकाला जाता है जो टेपर की शंकवता (conicity) कहलाता है।

$$K = \frac{D-d}{l}$$

इस प्रकार, शक्यता

$D =$ बेलनाकार टेपरित अवयव के बड़े सिरे का व्यास
 $d =$ बेलनाकार टेपरित अवयव के छोटे सिरे का व्यास

- 1 = टेपर की लम्बाई

$K = \text{टेपर का तनमान}$
 में टेपर के विभिन्न अवयव को दिखाया गया है,
 चित्र-124 $\rightarrow$ सेपस का अर्ध-कोण कहते हैं।

$$\tan \alpha = \frac{D-d}{2l} = \frac{K}{2}$$

इस प्रकार यदि किसी टेपरित अवयव के बड़े सिरे का व्यास इस तरह यदि किसी टेपरित अवयव के बड़े सिरे का व्यास इस तरह यदि किसी टेपरित अवयव के बड़े सिरे का व्यास

(c) मानक टेपर (Standard Taper)—अन्तर्विनियता (Interchangeability) के सिद्धान्त को प्रयोग करके उसकी शैक्वाण्य को ज्ञात किया जा सकता है।

कोण (α) को ज्ञात किया जा सकता है।

(c) मानक टेपर (Standardization) किया जाता है। इन्हीं मानकीकरण टेपर को मानक टेपर माने जाते हैं जिनका मानकीकरण (Standardization) किया जाता है—
टेपर बनाने वाले मानक टेपर प्रयोग किये जाते हैं—

कहते हैं। सामान्यतः $\frac{1}{2}$ (Morse Taper)

(i) मास टप (Metric Taper)

(ii) मीट्रिक टपर (Metric Taper)

(iii) जानो टेपर (Jarno Taper)
 - साइड ग्रायप टेपर (Brown & Sharp Taper)

(iii) ब्राउन एण्ड शाप टपर (Brown & Sharp Taper.)

उपरोक्त चारों मानक टेपों में स मास टेपर एंव माईक टेपर का प्रयोग करने पर निम्न तालिका में 0 से 6 मोर्स टेपर नम्बरों को दिखाया गया है जिसमें टेपर नम्बर के हिस्से से उनका टेपर कोण (०) निर्णय किया जा सकता है।

मीट्रिक टेपर मानक क। एच। एच।

जिसका मान $1:20 = 0.05$ होता है

मोर्स टेपर मानक (Morse Taper Standard)	टेपर कोण (α)	टेपर की मात्रा
0	$1^\circ 29'$	$1:19.212 = 0.05205$
1	$1^\circ 25'$	$1:20.047 = 0.04988$
2	$1^\circ 25'$	$1:20.020 = 0.04995$
3	$1^\circ 26'$	$1:19.922 = 0.05020$
4	$1^\circ 20'$	$1:19.254 = 0.05194$
5	$1^\circ 30'$	$1:19.002 = 0.05263$
6	$1^\circ 29'$	$1:19.180 = 0.05214$
मीट्रिक टेपर	$1^\circ 26'$	$1:20 = 0.05$

टोपर अनुपात (Taper Ratio)

हृद उत्पादन में कम से कम ३५५ घंटा (१५०००) से अधिक समय की गणना निम्न सत्र द्वारा की जा सकती है—

$\delta K = K$ टेपर के लिये टॉलरेन्स

$\delta D = 0$ व्यास (बड़ा सिरा) में टॉलेरेन्स

$\delta d = d$ व्यास (छोटा सिरा) में टॉलेरेन्स

$$\delta l = l \tan \alpha \approx l \alpha$$

$$\delta c = c \text{ दूरी (वांछित) के लिए टॉलरेन्स}$$

फिट की श्रेणी के अनुसार किसी टेपर कोण की टॉलेरन्स $\pm 40''$ से लेकर $1'$ के बीच होती है। चित्र 125 में टेपर का प्रतिग को दिखाया गया है।

टैपर शाफ्ट (taper shaft) एवं टैपर छिद्र (taper hole) के बीच में तीन प्रकार के फिट प्रयोग किये जाते हैं—

(i) स्थिर टेपर फिट (Fixed Taper Fit)

(ii) कसा टेपर फिट (Tight Taper Fit)

(iii) अवकाश टेपर फिट (Clearance Taper Fit)


ii) स्थिर टेपर (Fixed Taper)

स्थिर टैंपर फिट उन अवयवों के बीच होता है

एक अवयव का माटम अवयव म अधिक दाब म प्रकार फिट किया जाता है कि उन्हें बाह्य में


$\frac{\partial}{\partial t}$
 $\frac{\partial}{\partial x}$
 $\frac{\partial}{\partial y}$
 $\frac{\partial}{\partial z}$
 $\frac{\partial}{\partial t}$
 $\frac{\partial}{\partial x}$
 $\frac{\partial}{\partial y}$
 $\frac{\partial}{\partial z}$

चित्र 125 : टेपर फिटिंग

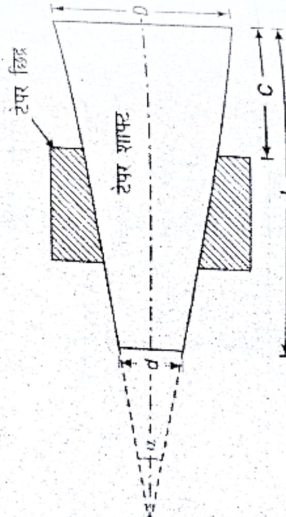

चित्र 125 : टेपर फिटिंग

चित्र 126

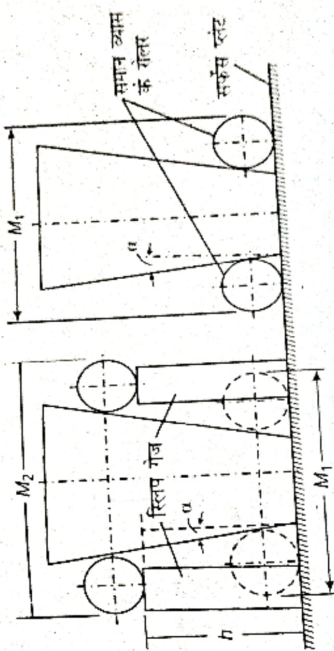

चित्र 126

इसके लिए उपरोक्त चित्र-126 के अनुसार किसी टेपर शाफ्ट का छोटे व्यास वाला सिरा सर्फेस प्लेट (surface plate) पर रखा जाता है। उसके बाद दो एकसमान व्यास के मानक रोलर (standard roller) को सर्फेस प्लेट पर इस तरह रखा जाता है कि वे टेपर शाफ्ट की सतह को दोनों तरफ विपरीत विन्दुओं पर स्पर्श करें। तत्पश्चात् बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से रोलरों के बाहर की तरफ दोनों रोलरों के बीच की दूरी M_1 को माप लिया जाता है। उसके बाद इन्हीं दोनों रोलरों को दो बारबर ऊँचाई 'H' वाले स्लिप गेजों पर पूर्व की भाँति रखा जाता है और पुनः बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से रोलरों के बाहर की दूरी को माप लिया जाता है।

$$\tan \alpha = \frac{M_2 - M_1}{2h},$$

4

(ii) डायल इण्डिकेटर द्वारा टेपर शाफ्ट का टेपर को मापने के लिए टेपर इण्डिकेटर को वलाया जाता है। उसके बाद शाफ्ट पर दो निश्चित स्थानों के बीच डायल इण्डिकेटर द्वारा किसी टेपर शाफ्ट के टेपर को मापने के लिए टेपर इण्डिकेटर को वलाया जाता है। उसके बाद शाफ्ट पर दो निश्चित स्थानों के बीच डायल इण्डिकेटर द्वारा किसी टेपर शाफ्ट के टेपर को मापने के लिए टेपर इण्डिकेटर को वलाया जाता है।

है। डायल इण्डिकेटर द्वारा पाठ्यांक ज्ञात कर लिया जाता है तथा दोनों स्थानों पर डायल इण्डिकेटर के पाठ्यांक का अंतर $(D-d)$ पता चल जाता है, तत्पश्चात् दोनों स्थानों के बीच की लम्बाई (L) को माप लिया जाता है फिर निम्न सूत्र की सहायता से टेपर अर्धकोण α को ज्ञात कर लिया जाता है।

इस प्रकार


$$\tan \alpha = \frac{D-d}{2L}$$

जहाँ $D-d$ = पाठ्यांकों का अन्तर

L = दोनों स्थानों के बीच की लम्बाई

α = टेपर का अर्ध-कोण

(iii) टेपर छिद्रों का टेपर मापन (Taper Measurement of Taper Hole) — जब किसी टेपर छिद्र को हम मापना होता है तब अलग-अलग व्यास की मानक बॉल (standard ball) का प्रयोग किया जाता है। बॉल द्वारा टेपर के माप को निम्न चित्र-128 में दिखाया गया है।

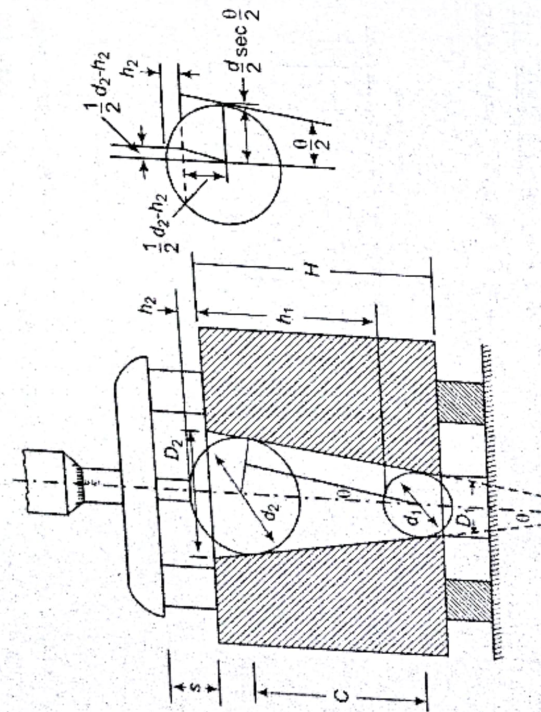

चित्र 128 : टेपर-छिद्रों का मापन

टेपर छिद्र का टेपर मापने के लिए उपरोक्त चित्र-6 के अनुसार दो अलग-अलग व्यास की बॉल को टेपर छिद्र में रखें, उसके बाद उसके ऊपरी सिरे से उसकी दूरी h_1 एवं h_2 को गहराई मापी (depth gauge) द्वारा माप लिया जाता है। दोनों बॉलों के केन्द्र बिन्दुओं के बीच की दूरी c को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$c = h_1 + h_2 + \frac{d_1}{2} - \frac{d_2}{2}$$

या

$$c = h_1 + h_2 - \frac{1}{2} [d_2 - d_1]$$

d_1 = छोटे बॉल का व्यास

d_2 = बड़े बॉल का व्यास

h_1 = छोटे बॉल की गहराई

h_2 = बड़े बॉल की गहराई

अब, यदि टेपर का अर्धकोण $\frac{\theta}{2}$ हो तो—

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{d_2 - d_1}{2c}$$


यदि टेपर छिद्र का छोटा व्यास D_1 हो तो—

$$D_1 = d_1 \sec \frac{\theta}{2} - (2H - 2h_1 - d_1) \tan \frac{\theta}{2}$$

तथा यदि टेपर छिद्र का बड़ा व्यास D_2 हो तो—

$$D_2 = d_2 \sec \frac{\theta}{2} + (d_2 - 2h_2) \tan \frac{\theta}{2}$$

(iv) टेपर प्लग गेज का टेपर मापन (Taper Measurement of Taper Plug Gauge) — टेपर छिद्रों को माप करने या जाँच करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर छिद्रों के शुद्ध मापन के लिए जरूरी है कि टेपर प्लग गेज भी सही माप का हो। इसलिए टेपर प्लग गेज के टेपर को भी जाँचना जरूरी हो जाता है। इसकी टेपर को जाँच करने के लिए टेपर प्लग गेज को चित्र-129 के अनुसार सर्फेस प्लेट (surface plate) पर रखते हैं। तत्पश्चात् एक ही माप के दो अलग-अलग मानक रोलर्स को उसी सर्फेस प्लेट पर इस तरह रखा जाता है कि वे टेपर प्लग गेज की सतह को दोनों तरफ विपरीत बिन्दुओं पर स्पर्श करें। उसके बाद बाह्य माइक्रोमीटर (outside micrometer) की सहायता से दोनों रोलर्स के बीच की दूरी M_1 को माप लिया जाता है। इसी प्रकार पुनः एक ही माप के स्लिप गेजों (slip gauges) के ऊपर इन्हीं रोलर्स को रखकर, सर्फेस प्लेट में उसी तरह h ऊँचाई पर रखकर बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से फिर दोनों रोलर्स के बीच की दूरी M_2 को माप लिया जाता है। चित्र-129 में इसको दिखाया गया है।

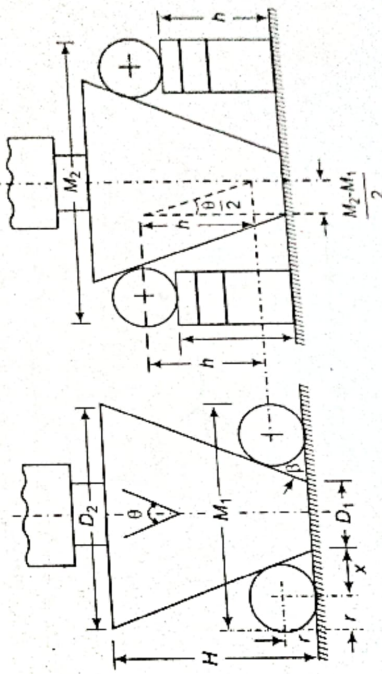

चित्र 129 : टेपर प्लग-गेज का मापन

उपरोक्त चित्र की ज्यामिति (geometry) द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{M_2 - M_1}{2h}$$

उपरोक्त चित्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि टेपर प्लग गेज का छोटा व्यास

$$D_1 = M_1 - 2r - 2x$$

$$\tan \frac{\beta}{2} = \frac{r}{x}$$

$$x = \frac{r}{\tan \left(\frac{\beta}{2} \right)}$$

x के मान को समीकरण (1) में रखने पर

$$D_1 = M_1 - 2r - 2 \cdot \frac{r}{\tan \left(\frac{\beta}{2} \right)}$$


$$D_1 = M_1 - d - \frac{d}{\tan \left(\frac{\beta}{2} \right)}$$

(d = रोलर का व्यास)

इसी प्रकार, यदि टेपर प्लग गेज की लम्बाई H हो तो उसके बड़े व्यास D₂ को भी निम्न सूत्र के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है—

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{M_2 - M_1}{2H} = \frac{D_2 - D_1}{2H}$$

(v) स्लिप गेज एवं डायल इण्डिकेटर की सहायता से टेपर मापना (Measurement of taper with the help of slip gauge and dial indicator)—स्लिप गेज एवं डायल इण्डिकेटर की सहायता से टेपर को मापने में साइन बार (slip bar) का भी प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा टेपर मापने की विधि को निम्न चित्र-130 में दिखाया गया है। इसमें टेपर शॉफ्ट या कार्यखण्ड (work piece) के दोनों सिरों को दो केन्द्रकों (centres) के बीच टिका दिया जाता है और फिर एक स्लेट या कार्यखण्ड (work piece) पर रखते हैं तथा साइन बार को सर्फेस प्लेट पर स्लिप गेजों की सहायता से सँकेन्द्र कर दिया जाता है। उसके बाद कार्यखण्ड या टेपरित शॉफ्ट के भाग को डायल इण्डिकेटर की सहायता से सर्फेस प्लेट से संपर्क समानरता (parallelism) की जाँच की जाती है। डायल इण्डिकेटर को शॉफ्ट के अक्ष के संपर्क आगे से पीछे तक (दोनों सिरों तक) सरकाया जाता है तथा डायल इण्डिकेटर के पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है।

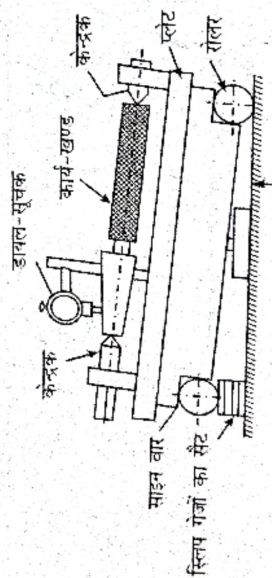

आधार प्लेट

चित्र 130 : स्लिप गेजों तथा डायल-सूचक द्वारा टेपर मापना

इस प्रकार टेपर कोण α का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है—

$$\sin \alpha = \frac{h}{l}$$

α = टेपर कोण

h = स्लिप गेज की सर्फेस प्लेट से ऊँचाई

l = साइन बार की लम्बाई

2.57 कोण का मापन (Measurement of Angle)

(i) कोण (Angle)—जब कोई दो रेखाएँ उभयनिष्ठ बिन्दु (common point) पर आकर मिलती हैं या फिर इनको बढ़ाने पर मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच का अन्तर (divergence) कोण (angle) कहलाता है। कोण को डिग्री (°), मिनट (') या सेकेंड (") में व्यक्त (denote) किया जाता है। यदि किसी वृत्त को 360 समान भागों में बाँटा जाये तो प्रत्येक भाग एक डिग्री (°) कहलाता है। एक डिग्री 60 मिनट (') के बराबर होता है तथा एक मिनट 60 सेकेंड (") के बराबर होता है। गणना करने के लिए कोणों को दो रेखाओं से सम्बद्ध करके ज्यामिति द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है परन्तु इंजीनियरिंग में एवं वृद्ध उत्पादन में कोण मापने के लिए विभिन्न प्रकार के कोणमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है।

(ii) कोण तथा टेपर में अन्तर (Difference between angle and taper)—टेपर की परिभाषा के अनुसार टेपर को लम्बाई से सम्बद्ध करके मिमी/मीटर लम्बाई में व्यक्त किया जाता है जबकि कोण को डिग्री (°) में व्यक्त किया जाता है। कोण की हमेशा दो रेखाओं के सन्दर्भ में मापा जाता है।

(iii) कोणमापी यंत्र (Angle Measuring Instruments)—इंजीनियरिंग कार्यों में कोण मापन में निम्नलिखित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है—

1. वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर (Vernier Bevel Protractor)

2. साइन बार (Sine Bar)


3. स्प्रिट लेवल (Spirit Level)

4. कोण स्लिप गेज या कोणमापी (Angle Slip Gauge or Angle Gauge)

5. क्लिनोमीटर (Clinometer)

6. विभाजक शीर्ष (Dividing Head)

1. वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर (Vernier Bevel Protractor)—इस यंत्र की सहायता से दो फलकों (faces) के बीच के कोण को आसानी से मापा जा सकता है। इस यंत्र में दो ब्लेड होते हैं जिनमें एक मापन ब्लेड तथा दूसरा घूर्णी (rotatable) ब्लेड होता है। जिन फलकों के बीच का कोण मापना होता है उन पर इन फलकों को लगाया जाता है। इस यंत्र की बाँड़ी (body) में एक गोल पैमाना (circular scale) लगा होता है। इसी गोल पैमाने का एक भाग बढ़ा हुआ होता है जो एक ब्लेड का कार्य करता है। घूर्णी ब्लेड को गोलाई में एवं आगे-पीछे सरकाया जा सकता है। दोनों ब्लेड को वांछित स्थिति में सेट करके बाँड़ी पर लगे घूर्णनशील टर्नेट (rotating turret) पर किसी स्थिति में रखकर कसकर लॉक (lock) कर दिया जाता है। बाँड़ी या टर्नेट में से एक पर गोल पैमाना तथा दूसरे पर वर्नियर पैमाना लगा होता है। इस यंत्र से $5' \left(5 = \frac{10}{12} \right)$ तक की सटीकता में कोण को मापा जा सकता है। इसकी क्रिया एवं क्रिया सिद्धान्त वर्नियर कैलिपर (Vernier caliper) के समान ही होता है। इस यंत्र को चित्र-131 में दिखाया गया है। इसे यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर भी कहते हैं।

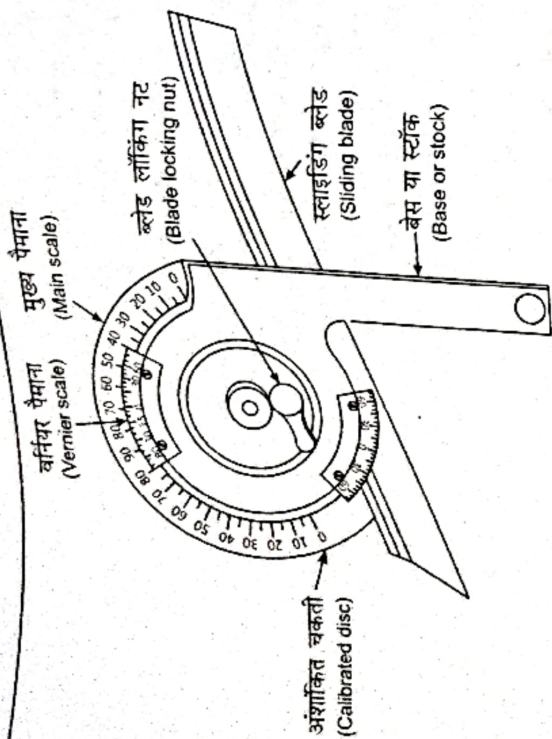

चित्र 131 : वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर

वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर पर पाठ्यांक लेना
(Reading of a Vernier Bevel Protractor)—वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर के सर्कुलर डिस्क के अंशकृत चाप (calibrated arc) की आकृति में 0° से 180° तक कोणीय अंश (divisions) बने होते हैं, बिनका पाठ्यांक 0° से 90° तक दोनों तरफ लिया जा सकता है। इसके वर्नियर पैमाने पर 12 विभाजन (divisions) उसके शून्य पाठ्यांक से दायी तरफ एवं बाँयी तरफ भी बने होते हैं। यह 12 विभाजन मुख्य पैमाने पर अंकित 23 विभाजन के संपाती (coincide) होते हैं, जिसे चित्र 132 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

$$\therefore \text{वर्नियर पैमाने का 1 विभाजन} = \frac{23^\circ}{12}$$

इस प्रकार मुख्य पैमाने के 2 विभाजन और वर्नियर पैमाने के 1 विभाजन का अन्तर

$$= 2 - \frac{23}{12}$$

$$= \frac{24-23}{12} = \frac{1}{12} = 5 \text{ मिनट}$$

उदाहरणस्वरूप चित्र में दिखाये गये पाठ्यांक को इस प्रकार ज्ञात करते हैं—

1. सर्वप्रथम, मुख्य पैमाने के शून्य एवं वर्नियर पैमाने के शून्य के बीच आने वाले पूर्ण अंशों (degrees) को नोट करें। चित्रानुसार—पूर्ण अंश 52° ।

देखीय एवं कोणीय मापक को सावधानीपूर्वक नोट करते हैं जो उसी दिशा में वर्नियर पैमाने के शून्य से आरम्भ होने 2. अब उन विभाजनों की संख्या को सामधानीपूर्वक नोट करते हैं जो उसी दिशा में वर्नियर पैमाने के शून्य से आरम्भ होने के साथ, मुख्य पैमाने की अंशक रेखा के साथ संपाती (coincide) होते हैं।


वाली रेखा के साथ, मुख्य पैमाने की अंशक रेखा के साथ संपाती (coincide) होते हैं। अतः संपाती होने वाले विभाजन की संख्या को 5 से गुणा (multiply) चूँकि प्रत्येक विभाजन 5 मिनट के बराबर होता है। अतः संपाती होने वाले विभाजन की संख्या को 5 से गुणा (multiply) करके फिर पूर्ण अंशों में जोड़ देने पर उस पाठ्यांक का मान (value) प्राप्त हो जायेगा। चित्रानुसार, वर्नियर पैमाने का नौवा विभाजन, मुख्य पैमाने से संपाती है।

इस प्रकार वर्नियर का पाठ्यांक $= 9 \times 5' = 45 \text{ मिनट}$


अतः कुल पाठ्यांक $=$ पूर्ण अंश + वर्नियर का पाठ्यांक

$$= 52 + 45' = 52^\circ 45'$$

वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर के उपयोग (Uses of Vernier Bevel Protractor)—विभिन्न कार्यखण्डों पर अलग-अलग स्थानों पर बेवेल प्रोट्रेक्टर के प्रयोग को चित्र 133 (a), (b), (c) में दिखाया गया है।

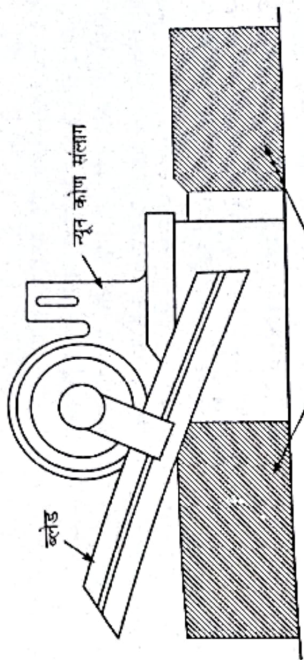


चित्र 133 (a) : कार्यखण्ड की ग्राउंड इनसाइड बेवेल फेस की चौकड़ बेवेल प्रोट्रेक्टर से करना

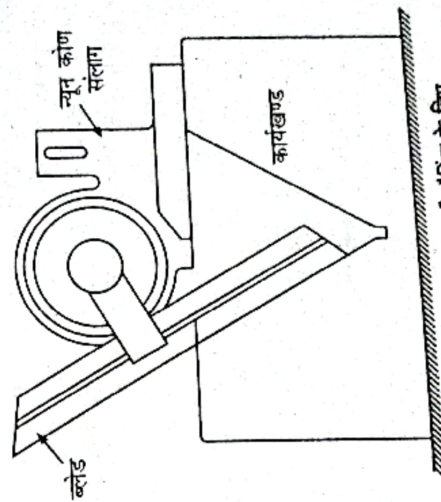

चित्र 133 (b) : वी-ब्लॉक की चौकड़ के लिए बेवेल प्रोट्रेक्टर का उपयोग

विन चित्र-136 (अ) की तरह एक रोलर स्लिप गेज पर तथा दूसरा रोलर सरफेस प्लेट पर टिकाया जाता है और अधिक दशार्थतापूर्वक माप लेने के लिए इसके दोनों सिरे को सरफेस प्लेट पर रखे स्लिप गेजों पर निम्न चित्र-136 (ब) की तरह टिकाया जाता है।

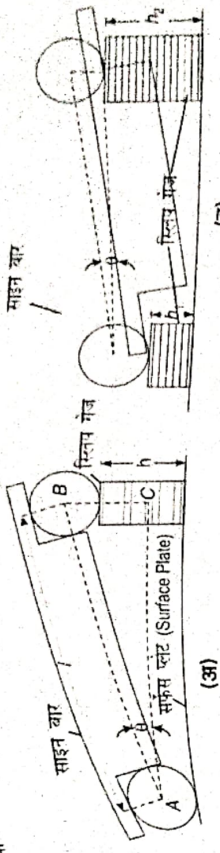

चित्र 136

इस प्रकार यदि साइन बार θ कोण पर झुका हो, तब

चित्र-12 (अ) के अनुसार यदि एक तरफ स्लिप गेज लगा हो, तब—


$$\sin \theta = \frac{h}{L}$$

तथा चित्र-12 (ब) के अनुसार यदि दोनों तरफ स्लिप गेज लगा हो, तब—

$$\sin \theta = \frac{h_2 - h_1}{L}$$

जहाँ L = दोनों रोलरों के केन्द्रों के बीच की दूरी

(ii) अज्ञात कोणों को मापना (Measurement of Unknown Angles)—साइन बार की सहायता से किसी कार्यखण्ड के झुकाव के अज्ञात कोण को भी मापा जा सकता है। इसके लिए कार्यखण्ड के झुकाव सतह के कोण को बेवेल स्क्वायर (Bevel Square) या किसी अन्य यन्त्र की सहायता से मापकर कोण का अनुमान लगा लेते हैं। इसके लिए कार्यखण्ड को चित्र-137 में दिखायी गयी व्यवस्था के अनुसार सेट कर लेते हैं।

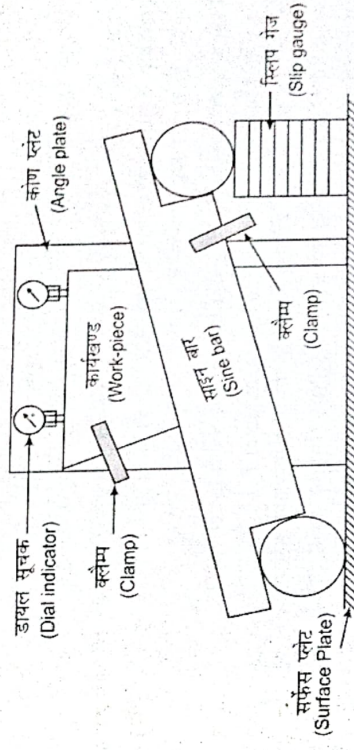

चित्र 137 : साइन बार द्वारा अज्ञात कोण का मापन

उसके बाद साइन बार को सरफेस प्लेट पर स्लिप गेज की सहायता से अनुमानित कोण के बराबर सेट करते हैं तत्पश्चात् कार्यखण्ड को एक कोण प्लेट (angle plate) की सहायता से साइन बार के पीछे की तरफ कसकर इस प्रकार रखते हैं कि उसकी झुकी हुई नत सतह साइन बार पर रहे। इस स्थिति में कार्यखण्ड की ऊपरी सतह पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर डायल गेज को सेट करके उसके पाठ्यांक को देखते हैं। यदि पाठ्यांक में अन्तर है तब स्लिप गेजों को इस प्रकार से सेट करते हैं कि

3. **स्प्रिट लेवल (Spirit Level)**—स्प्रिट लेवल वक्र काँच की नली (curved glass tube) का बना होता है कि उसमें हवा का एक बुलबुला (bubble) बाकी रह जाये। प्रायः इसमें कम स्थानता वाले द्रव के रूप में स्प्रिट (spirit) भरा रहता है इसलिए इसको स्प्रिट लेवल कहते हैं।

This diagram shows the front panel of the device. It features a power switch on the left, a power indicator light in the center, and a ground indicator light on the right. The panel is secured with four screws. A dashed line indicates the location of the power switch when it is in the 'off' position.

चित्र 138 : स्प्रिट लेवल


$$\text{स्प्रिट लेवल की सुग्राह्यता} = \frac{\text{झुकाव-कोण सेकेण्ड (") में}}{\text{नली के एक भाग की लम्बाई}}$$

वक्र की त्रिज्या (radius) बढ़ देने से शिष्ट लेवल की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। काँच की नली की आन्तरिक अनुप्रस्थ भा को बढ़ देने से एवं हवा के बुलबुले की लबाई को बढ़ा देने से बुलबुला और अधिक गति से दृश्य में विस्थापित होने लगता है जिससे माप लेने में और अधिक यथार्थता आती है।


स्पिट लेवल से कोण मापना (Measurement of Angle by Spirit Level)---यदि किसी स्पिट लेवल के काँच की नली की त्रिज्या (radius of curvature) R हो, चैमाने पर विभाजन अर्थात् एक भाग की लम्बाई S हो, तब बुलबुले के एक भाग विस्थापन के संगत झुकाव कोण अर्थात् स्पिट लेवल का झुकाव कोण (angle of tilt) θ को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। देखिये चित्र-139।

$$\theta = \frac{S}{R}$$

इस प्रकार किसी टेपिटर सतह का शुकाव कोण मापने के लिए स्प्रिट लेवल को उस सतह पर रखा जाता है। उसके बाद बुलबुले के विस्थापन का पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है और

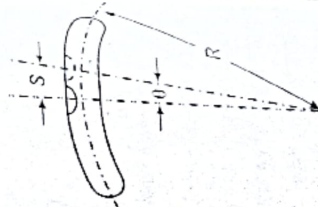

चित्र 139

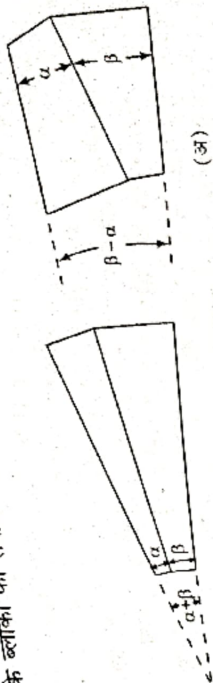[illegible][illegible]

सिद्धि गेजों का संयोजन

चित्र 140 : कोण स्लिप गेज का उपयोग ।

जिसमें A सेट में 15 नंबर हैं।

सेट A—

$1^{\circ}, 3^{\circ}, 9^{\circ}, 27^{\circ}, 41^{\circ}, \dots$	5 नं०
$1^{\circ}, 3^{\circ}, 9^{\circ}, 27^{\circ}, \dots$	4 नं०
$1^{\circ}, 0.3', 0.5', \dots$	3 नं०
$0.1', 0.3', 0.5', \dots$	1 नं०
$0.05', \dots$	
<u>कुल—13 नं०</u>	

सेट B—

$1^{\circ}, 3^{\circ}, 9^{\circ}, 27^{\circ}, 41^{\circ}, \dots$	5 नं०
$1^{\circ}, 3^{\circ}, 9^{\circ}, 27^{\circ}, \dots$	4 नं०
$1^{\circ}, 0.3', 0.5', \dots$	3 नं०
$0.1', 0.3', 0.5', \dots$	
<u>कुल—12 नं०</u>	


सेट A एवं सेट B के साथ कोण गणना जा सकता है।

विभाजक शीर्ष (Mechanical Dividing Head)


(ii) यांत्रिक विभाजक शीर्ष (Optical Dividing Head)

(iii) प्रकाशीय विभाजक शीर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मशीन औजार तकनीकी (machine tools) साधारण एवं यांत्रिक विभाजक शीर्ष में प्रकाशीय विभाजक शीर्ष का वर्णन किया जा रहा है।

साधारण एवं यांत्रिक विभाजक शीर्ष की पुस्तक में दिया गया है। इसलिए मापनिकों में प्रकाशीय विभाजक शीर्ष का वर्णन किया जा रहा है।
(technology) विषय की पुस्तक में दिया गया है। इसलिए मापनिकों में प्रकाशीय विभाजक शीर्ष का वर्णन किया जा रहा है।
प्रकाशीय विभाजक शीर्ष (Optical Dividing Head)—परिशुद्ध तथा सूक्ष्म (accurate and precision) कोणीय विभाजन (angular indexing) के लिए प्रकाशीय विभाजक शीर्ष (optical dividing head) का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक वृत्ताकार पैमाना (circular scale) होता है जो डिग्री (°) तथा उसके अंशों में अंशकित (calibrate) किया हुआ होता है। इस यंत्र में एक मुख्य स्पिंडल (spindle) होता है जिसको वर्म एवं वर्म व्हील (worm and worm wheel) की सहायता से घुमाया जाता है। वृत्ताकार पैमाना विभाजक शीर्ष के स्पिंडल अक्ष पर संकेन्द्रित (concentric) होता है। पाठ्यांक लेते समय इस यंत्र में एक मुख्य स्पिंडल (spindle) होता है जिसको वर्म एवं वर्म व्हील (worm and worm wheel) की सहायता से घुमाया जाता है। वृत्ताकार पैमाना विभाजक शीर्ष के स्पिंडल अक्ष पर संकेन्द्रित (concentric) होता है। पाठ्यांक लेते समय इसके पैमाने को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखकर पढ़ा जा सकता है। प्रकाशीय विभाजक शीर्ष द्वारा 12" तक के कोण को मापा जा सकता है। इसके द्वारा 3" तक की परिशुद्धता तक माप ली जा सकती है। निम्न चित्र-142 में प्रकाशीय विभाजक शीर्ष को दिखाया गया है तथा चित्र-143 एवं 144 में प्रकाशीय विभाजक शीर्ष के कार्य सिद्धान्त का रेखाचित्र दर्शाया गया है।

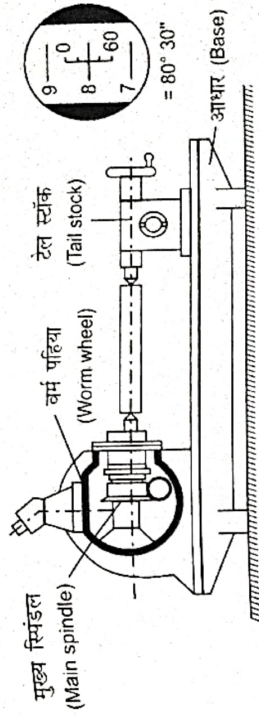

चित्र 142 : प्रकाशीय विभाजक शीर्ष की व्यवस्था

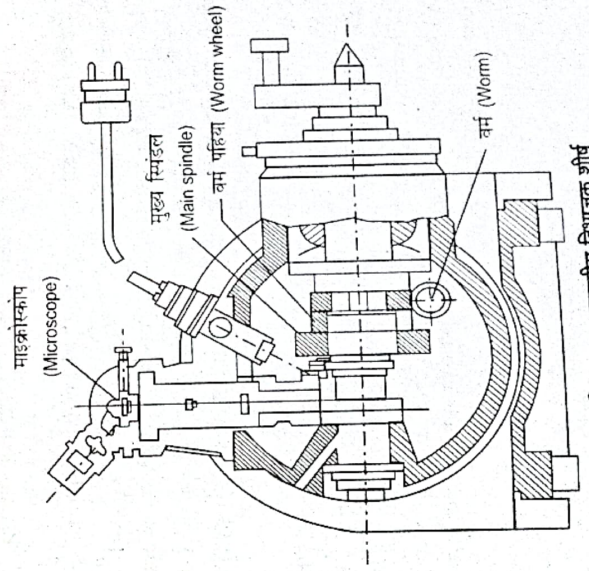

चित्र 143 : प्रकाशीय विभाजक शीर्ष

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

मापन यन्त्र की परिभाषा बताइये।

1. आवर्धन विधियों के आधार पर मापन यन्त्रों को कितने वर्गों में बाँटा जाता है? उनके नाम बताइये। (BTE)
2. यांत्रिक मापन यन्त्रों के सिद्धान्त का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. वर्नियर के सिद्धान्त को समझाइये। वर्नियर के सिद्धान्त पर कार्य करने वाले विभिन्न मापन यन्त्रों के नाम बताइये। (BTE)
4. वर्नियर कैलीपर की कार्य विधि एवं उसके उपयोग को समझाइये। (BTE)
5. वर्नियर का अल्पतमांक एवं शून्य त्रुटि निकालने की विधि को समझाइये।
6. पेच चूड़ी तथा पेच चूड़ी नट विधि का वर्णन करें। (BTE 2006, 14)
7. पेच चूड़ी का अल्पतमांक निकालने की विधि को बताइये।
8. निम्न का सचित्र वर्णन करें—
9. (a) वर्नियर कैलीपर (Vernier Caliper) (BTE)
- (b) वर्नियर ऊँचाई गेज (Vernier Height Gauge) (BTE)
- (c) बाह्य सूक्ष्मापी (Outside Micrometer)
- (d) आन्तरिक सूक्ष्मापी (Inside Micrometer) (BTE)
10. यांत्रिक मापन यन्त्र विधि में संयुक्त गियर विधि का सचित्र वर्णन करें। (BTE 2005)
11. कुण्डलीदार पत्ती (Helical Strip) विधि को समझाइये। (BTE 2015, 13)
12. निम्नलिखित को समझाइये— (BTE)
- (a) परावर्तन (Reflection) (BTE)
- (b) वर्तन (Refraction) (BTE)
- (c) व्यतिकरण (Interference) (BTE 2006)
- (d) प्रकाश प्रिज्म (Optical Prism) (BTE)
13. प्रकाशीय प्रोजेक्टर (Optical Projector) का वर्णन करें तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead projector) का सचित्र वर्णन करें। (BTE)
14. प्रकाशीय मापन यन्त्रों के सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2013)
15. वैद्युत मापन यन्त्रों के सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2015, 13, 06)
16. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
- (a) ऊर्जा का रूपान्तरण (Transformation of Energy) (BTE)
- (b) वैद्युत प्राचालों में परिवर्तन (Variation in Electrical Parameters)
- (c) चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन (Variation in Resistance of Conductor)
- (d) धारित्र की धारिता में परिवर्तन (Variation in Capacitance of Capacitor)
17. निम्न वैद्युत प्राचालों का वर्णन करें—
- (a) वोल्टता (Voltage) (b) धारा (Current)
- (c) शक्ति गुणक (Power Factor) (BTE) (d) शक्ति (Power)
- (e) प्रतिरोध (Resistance) (BTE) (f) ऊर्जा (Energy)
- (g) आवृत्ति (Frequency) (h) प्रेरकत्व (Inductance)
18. कार्य सिद्धान्त के आधार पर वैद्युत मापन यन्त्रों का वर्णन कीजिये। (BTE 2007)
19. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
- (a) मापन परिपथ (Measuring Circuit) (BTE)
- (b) चलन प्रणाली (Moving System)
20. स्थायी चुम्बक चल कुण्डली यन्त्र की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिये। (BTE)

21. चल-लौह यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिये।
 22. किन्हीं तीन द्रवीय राशियों एवं उनको मापने में प्रयुक्त मापन यंत्रों के नाम लिखिये।
 23. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
 (a) प्रवाह वेग (Velocity of Flow) (BTE)
 (b) विसर्जन (Discharge) (BTE)
 24. द्रव दाब (Fluid Pressure) का सचित्र वर्णन कीजिये।
 25. निम्न का सचित्र वर्णन करें—
 (a) पोजोमीटर ट्यूब (Piezometer Tube) (BTE)
 (b) मैनोमीटर (Manometer) (BTE)
 (c) माइक्रो मैनोमीटर (Micro Manometer) (BTE)
 (d) भेददर्शी मैनोमीटर (Differential Manometer) (BTE)
 26. वायवीय मापन यंत्रों के सिद्धान्त को चित्र सहित समझाइये।
 27. किन्हीं दो बिन्दुओं या पदों के दबाव मापने के लिये किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिये। (BTE)
 28. माइक्रोमीटर स्क्रूगेज के प्रयोग में प्रक्रम त्रुटियों के कारणों को बताइये। (BTE)
 29. जालीय मापन यंत्रों के कार्य सिद्धान्त का वर्णन कीजिये। (BTE)
 30. मापन में आवश्यक विभिन्न भौतिक प्राचालों (Parameters) के नाम बताइये। (BTE)
 31. टेपर (Taper) से आप क्या समझते हैं? इजीनियरी में इसके महत्व को समझाइये। (BTE)
 32. मानक टेपर को परिभाषित करें एवं उनके नाम बताइये। (BTE)
 33. टेपर की शंकुता (Conicity) तथा टेपर कोण (Taper Angle) में क्या सम्बन्ध है? वर्णन करें। (BTE)
 34. किसी शाफ्ट के टेपर की जाँच कैसे की जाती है, समझाइये। (BTE)
 35. टेपर शाफ्ट के टेपर को मापने की विधियों के नाम बताइये। (BTE)
 36. छोटे टेपर छिद्रों के टेपर मापन की विधि को बताइये।
 37. बड़े टेपर छिद्रों के टेपर मापन की विधि को बताइये।
 38. कोण को मापने के लिये प्रयोग में आने वाली विभिन्न यंत्रों के नाम बताइये।
 39. कोण को मापने की विभिन्न विधियों के नाम बताइये।
 40. किसी एक कोण मापन यंत्र का सचित्र वर्णन करें।
 41. बर्नियर वेबल ग्रेटेक्टर का सचित्र वर्णन करें।
 42. माइन बार की रचना को चित्र बनाकर समझाइये तथा इसके क्या-क्या उपयोग हैं? वर्णन करें। (BTE)
 43. साइन बार की सहायता से किसी शाफ्ट का टेपर सेट करने की विधि का वर्णन करें।
 44. साइन बार से कोण मापने की विधि को समझाइये।
 45. कोण गेज (angle gauge) को परिभाषित करें एवं इसके द्वारा कोण को कैसे मापा जाता है? (BTE)
 46. स्प्रिट लेवल (spirit level) को चित्र बनाकर समझाइये तथा इसकी सुगतिता से आप क्या समझते हैं? (BTE)
 47. संयुक्त कोण गेज के सेट में किस माप के कितने ब्लॉक होते हैं? सूची बनाकर दिखाइये।
 48. क्लिन्समीटर (clinometer) का सचित्र वर्णन करें तथा इसके अंगों को चित्र में दर्शाइये। (BTE)
 49. क्लिन्समीटर द्वारा कोण को कैसे मापा जाता है? समझाइये।
 50. विभाजक शीर्ष कितने प्रकार के होते हैं? (BTE)

- कोण को मापने में विभाजक शीर्ष विधि को समझाइये। (BTE 2008)
 51. प्रकाशीय विभाजन शीर्ष का सचित्र वर्णन करें। (BTE)
 52. सतहों के कौन-कौन से ज्यामितीय आकार होते हैं?
 53. ज्यामितीय त्रुटियों को समझाइये।
 54. सतहों के निम्न प्राचालों को मापने की विधियों का संक्षेप में वर्णन करें—
 55. सीधापन (Straightness) (BTE)
 (i) वर्गता (Squareness)
 (ii) समान्तरता (Parallelism)
 (iii) चौरसपन (Flatness)
 (iv) गोलीयता (Roundness)
 (v) स्प्रिट लेवल की सहायता से सतहों के सीधेपन की जाँच का सचित्र वर्णन करें।
 56. ऑटो-कोलीमीटर की रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।
 57. ऑटो-कोलीमीटर से सरफेस प्लेट की चपटेपन की जाँच कैसे की जा सकती है? समझाइये।
 58. सीध रेखक की सहायता से सरफेस प्लेट की चपटेपन को जाँचने का सचित्र वर्णन करें।
 59. समतलपन (Flatness) का क्या अर्थ है? समझाइये।
 60. सीधापन जाँचने की कौन-कौन सी विधि होती है? किसी एक का सचित्र वर्णन करें।
 61. ऑटो-कोलीमीटर के सिद्धान्त को समझाइये।
 62. चपटापन जाँचने की कौन-कौन सी विधि होती है? किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करें।
 63. व्यतिकरण (Interferometric) द्वारा चपटेपन को जाँचने का वर्णन करें।
 64. डायल गेज एवं डायल गेज द्वारा गोलीयता की त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? समझाइये।
 65. V-ब्लॉक एवं डायल गेज द्वारा गोलाई की त्रुटि ज्ञात करने का सचित्र वर्णन करें।
 66. उत्केन्द्रता परीक्षण द्वारा गोलाई क्या है? इसकी सहायता से गोलाई की त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं?
 67. टेलीरेंड (Talysand) क्या है? इसकी सहायता से गोलाई की त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं?
 68. सतहों की समान्तरता की जाँच की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? किसी एक का सचित्र वर्णन करें।
 69. निम्न पर टिप्पणी लिखें—
 (i) चपटापन व्यतिकरणमापी (Flatness Interferometer) (BTE)
 (ii) ऑटो-कोलीमीटर (Auto-Collimator)
 (iii) डायल गेज (Dial Gauge)
 (iv) स्प्रिट लेवल (Spirit Level)
 70. तुलनित्र को परिभाषित कीजिये एवं इसके उपयोग का वर्णन करें। (BTE 1981, 84, 87, 89, 99, 2002, 04, 06, 09, 12)
 71. तुलनित्र के अभिलक्षण को समझाइये। (BTE 1981, 84, 87, 89, 2005, 09)
 72. मापन यंत्र की तुलना में तुलनित्र के क्या लाभ हैं?
 73. तुलनित्र, सीमा गेज व मापन यंत्र में अन्तर स्पष्ट करें।
 74. तुलनित्र के आवश्यक अंगों का वर्णन करें।
 75. तुलनित्र का वर्गीकरण कीजिये।
 76. सीमा गेज एवं तुलनित्र के बीच अन्तर स्पष्ट करें। (BTE 1990, 93)

77. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- (a) डायल गेज
- (b) माइक्रोकेटर तुलनित्र
- (c) सिग्मा तुलनित्र
- (d) रीड टाइप यान्त्रिक तुलनित्र।

(BTE 1996, 97, 2000, 06, 09, 10, 13)

(BTE 1995, 99, 2004, 06, 08, 11, 14)

78. डायल गेज की रचना एवं कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करें।

79. माइक्रोकेटर तुलनित्र का सचित्र वर्णन करें।

80. यान्त्रिक तुलनित्र के लाभ एवं हानियों का वर्णन करें।

81. प्रकाशीय तुलनित्र को सचित्र समझाइये।

(BTE 1993, 95, 2004, 06, 09)

82. प्रकाशीय तुलनित्र के लाभ एवं हानि का वर्णन करें।

83. इलेक्ट्रो-लिमिट तुलनित्र का सचित्र वर्णन करें एवं उसकी उपयोगिता को भी बतायें।

(BTE 1993, 97, 99, 2004, 06)

84. इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तुलनित्र को परिभाषित करें एवं चित्र बनाकर उसके आवश्यक अंगों को दर्शायें।

(BTE 1991, 96)

85. इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र का सचित्र वर्णन करें एवं इसके लाभ व हानि को भी बताइये।

86. यान्त्रिक एवं विद्युत तुलनित्र की तुलना कीजिए।

87. विभिन्न प्रकार के तुलनित्रों के नाम लिखिए एवं किसी एक यान्त्रिक तुलनित्र का सचित्र वर्णन करें।

(BTE 2007, 09, 11, 13)

88. रीड टाइप यान्त्रिक तुलनित्र की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।

(BTE 1993, 95, 2003, 07, 09, 12)

89. स्वच्छ चित्र की सहायता से टूल मेकर माइक्रोस्कोप की कार्यविधि तथा उपयोगिता को समझाइये।

(BTE 1990, 98, 2000, 10, 12)

90. वायवीय तुलनित्र का सचित्र वर्णन करें एवं इसकी लाभ व हानियाँ को भी बताइये।

(BTE 2004, 06, 07, 12)

91. छिद्र गेज/बोर गेज की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।

92. द्रव-विस्थापन तुलनित्र को सचित्र समझाइये।

93. यान्त्रिक तुलनित्र के कार्य सिद्धान्त एवं बनावट का वर्णन करें।

(BTE 1994, 96, 99, 2002, 07, 09)

94. टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का सचित्र वर्णन करें।

(BTE 2015)

सतह परिष्करण का मापन

(Measurement Of Surface Finish)

3.1 परिचय (Introduction)

मशीन के अवयवों को प्रयोग करने से पहले उनको मशीनित किया जाता है। तत्पश्चात् उस अवयव की सम्पर्क सतहों का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार मशीनी अवयवों (components) की सतहों के परिष्करण (finishing) के आधार पर सतह परिष्करण (surface finish) को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—

1. चिकनी अथवा नियमित सतह (Smooth or Regular Surface)
2. रुक्ष अथवा खुरदरी अनियमित सतह (Rough or Irregular Surface)

जब मशीनी अवयवों की सतहें चिकनी और अच्छी फिनिश वाली होती हैं तब मशीन औजारों, उपकरणों, मापन यन्त्रों आदि की कार्यक्षमता (work capacity) और सेवा अवधि (service life) बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि सतह रुक्ष या खुरदरी होती है तब मशीन औजारों, उपकरणों, मापन यन्त्रों आदि की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है साथ ही साथ उपकरणों की सेवा अवधि भी घट जाती है। इस कारण आधुनिक व प्रतिस्पर्धा (competition) के युग में मशीनों या उत्पाद (product) की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये सतह के परिष्करण (finish) एवं रुक्षता (roughness) के विषय में अध्ययन करना बहुत जरूरी है।

सतहों पर रुक्षता के प्रभावों के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के बारे में जानने के लिये, सतहों की रुक्षता का मापन भी किया जाता है, इसको मापने के लिए कई प्रकार की विधियों एवं मापन यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है।

सतह के परिष्करण एवं रुक्षता का सीधा सम्बन्ध निम्न कारकों से होता है—

- (i) स्नेहन (Lubrication)
- (ii) घिसाव प्रतिरोध (Resistance of Wear)
- (iii) भार वहन क्षमता (Load bearing capacity)
- (iv) कम्पन (Vibration)
- (v) शोर (Noise)
- (vi) टूल का जीवन (Tool Life)
- (vii) भंगुरता रोधी (Fatigue Resistance)
- (viii) संक्षारण रोधी (Corrosion Resistance)
- (ix) नमी (Humidity)
- (x) मौसम (Weather)

इस प्रकार मशीनित अवयवों की सतहें जितनी चिकनी (smooth) होगी, वह उतनी ही अधिक सामर्थ्यवान एवं भार वहन क्षमता वाली होगी। धातु की भंगुरता (brittleness or fatigue) के कारण मशीनी अवयव विफल (fail) हो सकते हैं। धातु के भंगुर या टूटने या फटने का सबसे अधिक प्रभाव सतहों के नुकीले कोनों (sharp corners) व किनारों पर पड़ता है, जहाँ उसके प्रतिबलों का संकेन्द्रण (concentration) होता है। खुरदुरे या अनियमित सतह (irregular surface) एक प्रकार से नुकीले कोनों की तरह कार्य करते हैं। इस कारण सतहों के नुकीले कोने वाले भाग सबसे पहले विफल होते हैं। कुछ सतहें कार्यकारी नहीं होतीं अर्थात् उनके बीच सापेक्ष गति (relative motion) नहीं होती है, उन सतहों पर भी रुक्षता का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मशीनी अवयवों की कार्य क्षमता एवं सेवा अवधि बढ़ाने के लिये सभी सतहों, चाहे वह कार्यकारी सतह (working surface) हो या फिर अकार्यकारी सतह (non-working surface) हो, का चिकना एवं परिष्कृत होना अत्यन्त आवश्यक होता है। सम्पर्की सतहों में रुक्षता के कारण भी उनके घिसाव की सम्भावना ज्यादा रहती है। उचित एवं निश्चित समयान्तराल पर स्नेहन (lubrication) द्वारा उनकी कार्यक्षमता और सेवा अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

रक्ष अथवा खुरदरी सतहों पर कुछ गहरे तथा कुछ उभार थोड़ी-थोड़ी दूर पर बने होते हैं। इन गहरे को घाटी (valley) कहते हैं तथा उभारों को शिखर (crest) कहते हैं। ऐसे सतहों को अनियमित सतह (irregular surface) कहते हैं। सतहों के चिकनीकरण के लिए उभारों के क्षेत्रफल और भार प्रति इंच के समानुपाती होती है। उपयोगिता के आधार पर सतहों को बनावट (texture) एवं अनियमितताओं (irregularities) की अपेक्षा जानकरी रखना एवं अध्ययन करना जरूरी है।

3.2 सतहों की बनावट तथा अनियमितताएँ (Surface texture and Irregularities)

सतहों की रक्षता (Roughness) का अनुमान हम लोग आसानी से सतहों को देखकर या स्पर्श करके जान सकते हैं। अपने ज्ञान-द्वारे द्वारा भी सतहों की रक्षता का आभास हो जाता है। इस प्रकार सतहों की रक्षता का अहसास या अनुमान अपने जितना सरल है, उतना ही कठिन उसको परिभाषित करना एवं मापना है। प्रयोगात्मक (Practically) रूप से एक कुल कारीगर रक्षता को मापने के लिए अपने अनुभव का एवं अपने ज्ञान-द्वारे का प्रयोग करता है।

मशीनन एवं परिकरण क्रियाओं के बाद भी सतहें पूर्ण रूप से चिकनी नहीं हो पाती हैं जिसके कारण सतह की अवस्था स्थिति नहीं बन पाती है। मशीनन क्रिया एवं ज्यामितीय अनियमितताओं (geometrical irregularities) के आधार पर सतहों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- प्रथम श्रेणी (First Order)
- द्वितीय श्रेणी (Second Order)
- तृतीय श्रेणी (Third Order)
- चतुर्थ श्रेणी (Fourth Order)

(i) **प्रथम श्रेणी (First Order)**—मशीनन क्रिया के समय मशीनी औजारों, धातु कर्तन एवं पथों के मोटापड़े (straightness of way) इत्यादि में किसी भी कारण से कमी होने के कारण सतहों का पूर्ण परिकरण नहीं हो पाता है जिससे सतहें कुछ-न-कुछ अनियमितताएँ रह जाती हैं। इन कारणों से सतहों में होने वाली विकृति तथा पदार्थ के गुण व भार आदि के कारण होने वाली ऐसी अनियमितताएँ प्रथम श्रेणी अनियमितताएँ (First order irregularities) कहलाती हैं।

(ii) **द्वितीय श्रेणी (Second Order)**—मशीनन क्रिया के दौरान, मशीनी अवयवों में किसी भी प्रकार के कंपन (vibration) के कारण सतहों पर दरारों के निशान पड़ जाते हैं तथा कंपन के कारण कर्तन औजारों के चरम (chattering) से कुछ निशान बन जाते हैं जिससे सतहें अनियमित दिखाई देती हैं। ऐसी अनियमितताएँ द्वितीय श्रेणी अनियमितताएँ (Second order irregularities) कहलाती हैं।

(iii) **तृतीय श्रेणी (Third Order)**—जब मशीन ठीक हो एवं उनमें कंपन भी न हो तथा मशीन द्वारा माँस किया ठीक हो, परन्तु कारीगर द्वारा गलत तरीके से मशीनन क्रिया करने से एवं गलत प्रक्रम के कारण होने वाली अनियमितताएँ तृतीय श्रेणी अनियमितताएँ (Third order irregularities) कहलाती हैं।

(iv) **चतुर्थ श्रेणी (Fourth Order)**—मशीनन क्रिया के दौरान कर्तन के समय कभी-कभी धातु के टुकड़े नि (chip) के रूप में सतह से अलग हो जाते हैं या टूट जाते हैं जिससे सतहें अनियमित हो जाती हैं। ऐसी अनियमितताएँ चतुर्थ श्रेणी अनियमितताएँ (Fourth order irregularities) कहलाती हैं।

सतहों की रक्षता को दर्शाने के लिए उपरोक्त अनियमितताओं को पुनः दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

- प्राथमिक बनावट (Primary Texture)
- द्वितीयक बनावट (Secondary Texture)

(i) **प्राथमिक बनावट (Primary Texture)**—मशीनन पदार्थ पर कर्तन तत्वों के कारण या किसी अन्य गड़बड़ के कारण जैसे—टूट-पूट (Wear & tear), घर्षण (friction), अथवा संक्षारण (corrosion) आदि के कारण होने वाली अनियमितताएँ प्राथमिक बनावट (primary texture) कहलाती हैं। ये अनियमितताएँ माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियों (Micro-geometrical errors) कहलाती हैं। उपरोक्त वर्णित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताएँ माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियों के अन्तर्गत आती हैं।


(ii) **द्वितीयक बनावट (Secondary Texture)**—मशीनन क्रिया के दौरान, उत्पादन तंत्र में यांत्रिक गड़बड़ी के कारण जो अनियमितताएँ होती हैं वे द्वितीयक बनावट (secondary texture) कहलाती हैं। इन अनियमितताओं को माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियाँ (Macro-geometrical errors) कहा जाता है। उपरोक्त वर्णित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की अनियमितताएँ माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियों के अन्तर्गत आती हैं। इन त्रुटियों को तरंगशीलता (waviness) भी कहा जाता है।

प्रायोगिक रूप में सतहों के परिकरण के पश्चात् भी उसमें रक्षता (roughness) एवं तरंगशीलता (waviness) दोनों ही पाये जाते हैं और ये दोनों परस्पर आरोपित होते हैं। इस प्रकार सतहों के परिकरण का परीक्षण करते समय दोनों को ध्यान में रखा जाता है जिसके लिये सतहों की रक्षता के प्राचालों (parameters) के बारे में जानना अति आवश्यक होता है।

3.3 सतह रक्षता के प्राचाल (Parameters of Surface Roughness)

किसी सतह की रक्षता उस पर बने शिखर (crests) एवं घाटियों (valleys) पर निर्भर करती है। सतह पर जितने अधिक शिखर एवं घाटियाँ होंगी वह सतह उतनी ही रक्ष (rough) होगी। इसका अध्ययन करने के लिए किसी धातु की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने के पश्चात् कई तरह की सतहों को जाना जा सकता है जिसको निम्न चित्र-1 में दिखाया गया है।

चौथम सतह

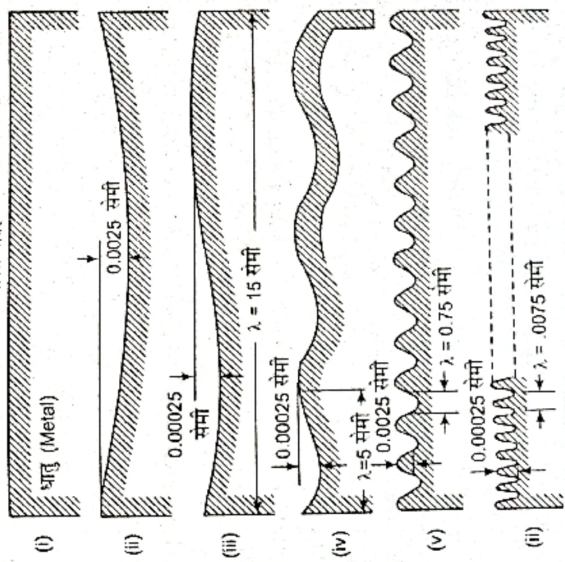

चित्र 1 : सतह रक्षता

उपरोक्त चित्र 1 (i) में पूर्णतया चपटी एवं चिकनी सतह को दिखाया गया है। इसी प्रकार चित्र 1 (ii) में इसी सतह पर 0.0025 सेमी० गहराई की एक तरंग दिखाई गई है। इस सतह को भी चिकनी सतह कहा जा सकता है जिसका चौरसपन (degree of flatness) अधिक है। चित्र-1 (iii), (iv), (v) एवं (vi) में उस सतह के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है जिसमें सतह की तरंगदैर्घ्य (wavelength) की गहराई को पूर्ववत् रखते हुये क्रमशः तरंगदैर्घ्य को कम करके अर्थात् उसके उतार-चढ़ाव की आवृत्ति (frequency of undulation) को बढ़ाकर दिखाया गया है। उपरोक्त चित्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जब काट की तरंगदैर्घ्य को धीरे-धीरे कम किया जाता है तब चपटी एवं चिकनी सतहें थोड़े से उतार-चढ़ाव के बाद धीरे-धीरे (gradually) खुरदरी या रक्ष सतह (rough surface) के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि उसके तरंग की गहराई प्रत्येक स्थिति में एकसमान है। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि एकसमान गहराई या ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के लिए अधिक तरंगदैर्घ्य (wavelength) वाली सतह चिकनी (smooth) होती है जो तरंगित (wavy) कही जाती है। उसी प्रकार जब वही सतह छोटी तरंगदैर्घ्य वाली होती है तब वह सतह रक्ष अथवा खुरदरी (rough) होती है।

(10) प्रोफाइल की केंद्रीय रेखा (Central Line of Profile)—प्रोफाइल की सामान्य दिया के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, प्रोफाइल को केन्द्र रेखा, जिसके लिये प्रोफाइल द्वारा रेखा के नीचे तथा ऊपर अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती है, तब माध्य रेखा (central line of profile) कहलाती है। जब तरंग आवृत्ति (wave form) की पुनरावृत्ति होती है, तब माध्य रेखा (central line of profile) कहलाती है।

(11) प्रोफाइल की माध्य रेखा से माध्य विचलन (R_A Value) (Mean deviation from the profile) — माध्य रेखा से कोटियों ($y_1', y_2', y_3', \dots, y_n'$) के औसत मान को प्रोफाइल की माध्य रेखा से मापते कहते हैं। इसकी गणना करते समय कोटियों को धनात्मक या ऋणात्मक (positive or negative) चिह्न (sign) का प्रयोग दिया जाता है।


$$R_A = \frac{y_1' + y_2' + y_3' + \dots + y_n'}{n}$$

इस प्रकार,

प्रोफाइल की माध्य रेखा से माध्य विचलन $R_A = \frac{y_1' + y_2' + y_3' + \dots + y_n'}{n}$ होगा।

जहाँ n = सैम्पलिंग लम्बाई पर विभाजनों की संख्या।

(12) सैम्पलिंग लम्बाई (Sampling Length)—सतह की अनियमितताओं की गणना के लिए, लिये गए प्रोफाइल की लम्बाई को सैम्पलिंग लम्बाई (sampling length) कहा जाता है। सैम्पलिंग लम्बाई को 'कट ऑफ लम्बाई' (cut off length) भी कहा जाता है। सैम्पलिंग लम्बाई को प्रोफाइल की सामान्य दिशा के समानांतर दिशा में मापा जाता है।

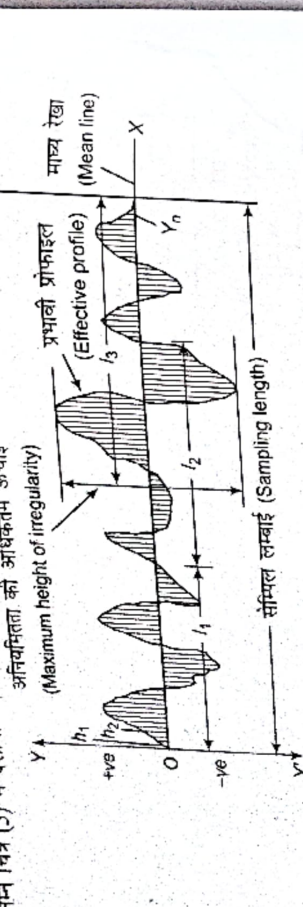

चित्र 5

सतह की रूक्षता के मापन के लिये ऐसी मानक सैम्पल लम्बाई (sample length) ली जानी चाहिए जिसमें सतह के चिकने दोनो तरफ के अवयव सम्मिलित हो सकें। इसलिये रूक्षता के मापन के लिये दो से अधिक सैम्पल लम्बाई ($l_1, l_2, l_3, \dots$) के मान लिये जाते हैं, तब श्रेष्ठ उनका औसत मान (average value) निकाल लिया जाता है।

निम्न तालिका में प्रमुख सतह निर्माण विधियों के लिए मानक सैम्पल लम्बाई दिया गया है।

क्र.सं. (S.No.)	प्रक्रम (Process)	चिह्न (Symbol)	सैम्पल लम्बाई (Sample length in cm)
1.	टर्निंग (Turning)	T	0.025
2.	ग्राइंडिंग (Grinding)	G	0.025
3.	लैपिंग (Lapping)	LP	0.025
4.	मिलिंग (Milling)	M	0.075
5.	प्लेनिंग (Planing)	P	0.25
6.	पोलिशिंग (Polishing)	PO	0.25


सतह रूक्षता का मापन (Measurement of Surface Roughness)

सतहों के विवेचना में रूक्षता मापन के लिये कई प्रकार की संख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है जोकि निम्न हैं—

- मूल माध्य वर्ग मान (Root Mean Square Value or R.M.S. Value)
- केंद्र रेखा औसत विधि (Centre Line Average Method or C.L.A. Method)
- अधिकतम शिखर से गर्त या घाटी तक रूक्षता की ऊँचाई (Maximum Crest to valley height of roughness)

3.6.1 मूल-माध्य-वर्ग मान (Root Mean Square Value or R.M.S. Value)

सतह रूक्षता मापन की इस विधि में प्रोफाइल की कोटियों (ordinates) के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही सतह की रूक्षता का मान होता है। दूसरे शब्दों में, माध्य रेखा (mean line) से सतह की कोटियों के वर्गों के माध्य औसत का वर्गमूल (square root), मूल-माध्य-वर्ग मान (root-mean-square value) कहलाता है जिसको निम्न चित्र-7 में दिखाया गया है।

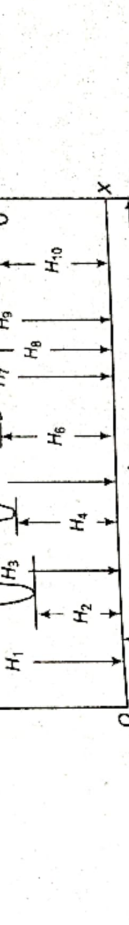

चित्र 6

माध्य रेखा के समानांतर रेखा (Line parallel to mean line)

चित्र 7


कोटियाँ (Ordinates)

माध्य रेखा (Mean line)

चित्र 7

सर्वप्रथम सबसे पहले कोई भी अनुमानित माध्य रेखा (assumed mean line) से लिया जाता है तत्पश्चात् इस अनुमानित रेखा के लिए सबसे पहले नीचे के क्षेत्रफल एवं नीचे के क्षेत्रफल मापे जाते हैं। इस प्रकार माध्य रेखा के ऊपर के क्षेत्रफल (Correction) = $\frac{\sum A(\text{ऊपर}) - \sum A(\text{नीचे})}{L}$

संशोधन में वास्तविक माध्य रेखा को निकालने की विधि को दिखाया गया है।

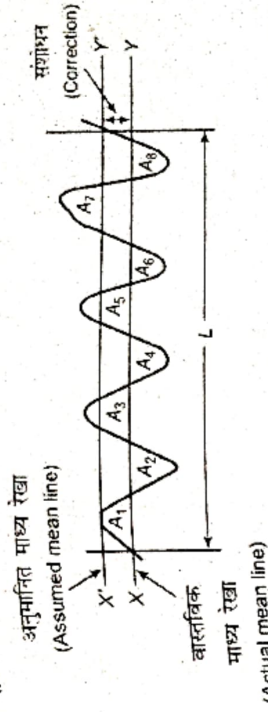


चित्र 10

इस तरह अनुमानित माध्य रेखा में संशोधन को लगाकर वास्तविक माध्य रेखा निकाल लिया जाता है।

3.6.4 R.M.S. मान निकालना (Determination of R.M.S. Value)

सतह की रूक्षता का मापन करने के लिये सतह के शिखर एवं गर्त या घाटियों का ग्राफ उपयुक्त यन्त्र स्टायलस (Stylus) द्वारा तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद एक केंद्र रेखा को इस प्रकार स्थापित (plot) करते हैं कि उस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्रफल एवं नीचे वाला क्षेत्रफल बराबर रहें जिसको चित्र 11 में X-Y द्वारा दिखाया गया है।

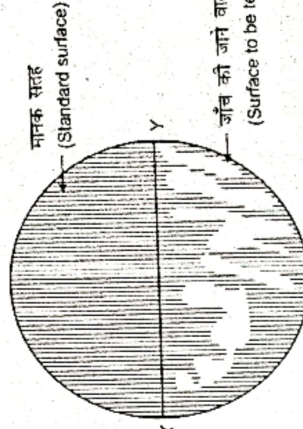

चित्र 11

चित्र में दिखाई गई सतह, खराद प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई है। उपरोक्त चित्र में दिखायी गयी सतह के लिये X-Y अक्ष से दूरियाँ निम्न तालिका में दी गई हैं।


स्थिति	X-Y अक्ष से दूरी μm	दूरी का वर्ग
a	2.0	4.00
b	0.5	0.25
c	1.0	1.00
d	2.0	4.00
e	3.0	9.00
f	4.5	22.50
g	2.5	6.25
h	3.0	9.00

चित्र-7 के अनुसार प्रोफाइल लम्बाई 'L' को 'n' बराबर भागों में बाँटा गया है। प्रोफाइल की कोटियों को बिन्दु $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, \dots, h_n$ हों, तो माध्य का R.M.S. मान (R.M.S. Value)

$$H_{rms} = \sqrt{\frac{h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 + h_4^2 + \dots + h_n^2}{n}}$$

जहाँ, h = कोटियों की क्रमवार ऊँचाई
 n = लम्बाई L को बराबर भागों में बाँटने की संख्या

3.6.2 केंद्र रेखा औसत विधि (Centre Line Average Method or C.L.A. Method)

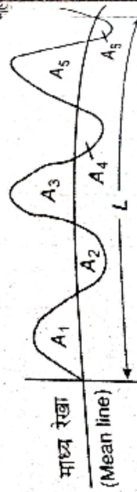

चित्र 8

कोटियों की सभी ऊँचाइयों को धनात्मक (+ve) मानने पर, सतह के सभी कोटियों के मानों की माध्य रेखा से क्षेत्रफल को C.L.A. मान (C.L.A. Value) कहते हैं। सतह रूक्षता मापन में इस विधि का प्रयोग R.M.S. की अपेक्षा अधिक होता है। चित्र-8 में इस विधि द्वारा मापन को दर्शाया गया है।

चित्र-8 के अनुसार, सतह रूक्षता के प्रोफाइल को 'n' बराबर भागों में बाँटा जाता है। माध्य रेखा से सभी बिन्दुओं की ऊँचाइयों का औसत यानी C.L.A. मान

$$C.L.A. \text{ मान} = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + \dots + h_n}{n}$$



इस विधि में एक कमी यह है कि अधिक ऊँचाई वाला बिन्दु दो भागों के बीच में पड़ सकता है जिस कारण मापन उसके छूटने की संभावना बनी रहती है। इस कमी को दूर करने के लिए वर्कों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके C.L.A. मान निकाला जाता है। इस प्रकार यदि माध्य रेखा की L लम्बाई पर प्रोफाइल के क्षेत्रफलों का मान A_1, A_2, A_3, A_4 हो तो-

$$C.L.A. \text{ मान} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \dots + A_n}{L}$$

उपरोक्त सूत्र में क्षेत्रफल का मान भी हमेशा धनात्मक (+ve) लिया जाता है। इस मान (value) को माइक्रॉन (micron) में निकाला जा सकता है।

3.6.3 अधिक शिखर से गर्त या घाटी तक रूक्षता की ऊँचाई (Maximum Crest to Valley Height of Roughness)

सतहों की रूक्षता को मापने के लिए यह विधि सबसे सरल है। निम्न चित्र-9 में दो सतहों को दिखाया गया है कि अनियमितताओं की ऊँचाई (शिखर से गर्त या घाटी तक) बराबर है, लेकिन अनियमितताओं की आवृत्ति भिन्न-भिन्न है। पहली सतह अधिक आवृत्ति वाली है जो अधिक रूक्ष है जबकि दूसरी सतह कम आवृत्ति वाली है जो कम रूक्ष है। इस तरह रूक्षता का मापन आसानी से व कम समय में हो जाता है तथा इसमें निरीक्षण व्यय भी कम आता है।

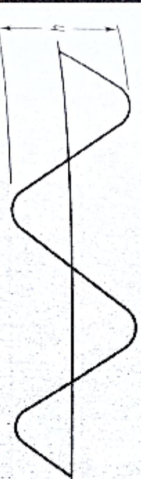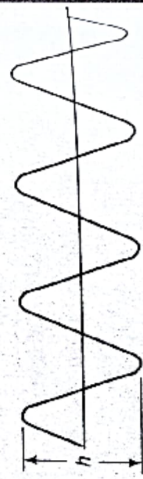

चित्र 9

माध्य रेखा ज्ञात करना (Determination of Mean Line) — सतहों की रूक्षता के मापन में ऊपर लिखित विधियों में सभी मान (values) माध्य रेखा से लिये जाते हैं। इसलिए माध्य रेखा की सही जानकारी जरूरी है। इस प्रकार माध्य रेखा ज्ञात

सतह परीक्षण (Touch Inspection)—इस विधि में मापी जाने वाली सतह की रूक्षता का अनुमान अंगुली द्वारा स्पर्श करके महसूस होने वाली संवेदना से लगाया जाता है। इस विधि में केवल दो सतहों के रूक्षता की तुलना की जाती है कि कौन सी सतह अधिक रूक्ष है या कौन सी कम रूक्ष है। इस विधि में यदि मापन सतह पर अंगुली को 25 से 50 मिमी/से० की गति से स्पर्श करते हुये सरकाया जाये तो 0.0125 मिमी० तक की अनियमितता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विधि में कभी-कभी अंगुली के स्थान पर टेबिल टेनिस की बॉल को भी हाथ से पकड़कर मापी जाने वाली सतह पर स्पर्श करके रूक्षता की जाँच की जाती है। सतह रूक्षता का निर्णय लेने से पहले किसी मानक सतह रूक्षता वाले नमूने को स्पर्श करके, तुलना करना चाहिए। इस विधि से रूक्षता की श्रेणी (degree of roughness) का पता नहीं चलता है।

(2) खरोंच निरीक्षण (Scratch Inspection)—इस विधि में जाँची जाने वाली सतह पर कोई मृदु पदार्थ (soft material) जैसे—प्लास्टिक (plastic), लेड (lead) या बेबिट (babbit) को रगड़ा जाता है। इस प्रकार से रगड़ने के कारण मृदु पदार्थ पर, सतह पर बने उभारों से खरोंच (scratch) के निशान पड़ जाते हैं, जिसे देखकर सतहों की रूक्षता का अनुमान आसानी से पता लग जाता है।


(3) दृश्य निरीक्षण (Visual Inspection)—सामान्य परिस्थितियों में खुरदरी (rough) सतहों को केवल देखकर ही उसकी रूक्षता का अनुमान लगाया जाता है। परन्तु उच्च फ़िनिश सतहों को आँखों से देखकर उसकी रूक्षता का अनुमान लगाना कठिन होता है। यह निरीक्षण सतह पर डाली गई प्रकाश की तीव्रता तथा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि लगाने वाले प्रकाश को डाला जाये तो उभरी हुई सतहों से अधिक प्रकाश परावर्तित होगा तथा कम उभरी सतहों से कम प्रकाश परावर्तित होगा, जिससे सतहों की अनियमितता का अनुभव किया जा सकता है। इस विधि से एक ही सतह के लिये अलग-अलग प्रेक्षकों द्वारा रूक्षता का अनुमान अलग-अलग हो सकता है जिस कारण यह विधि ज्यादा चिकनी सतह के लिये उपयुक्त नहीं है।

(4) माइक्रोस्कोपी निरीक्षण (Microscopic Inspection)—सतहों की रूक्षता के निरीक्षण के लिए यह सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में मानक सतह एवं कार्यखण्ड को एक साथ माइक्रोस्कोप (microscope) से देखा जाता है। तत्पश्चात् कार्यखण्ड की रूक्षता की तुलना मानक सतह से की जाती है, जिसे देखकर रूक्षता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। परन्तु इस विधि में सतह का केवल छोटा-सा हिस्सा ही देखा जा सकता है। इसलिये एक औसत मान निकालने के लिये कई पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। चित्र 11 में एक तुलनात्मक माइक्रोस्कोप को कार्यखण्ड की रूक्षता की तुलना मानक सतह से करते हुये दिखाया गया है।

(5) सतह की फोटोग्राफी (Surface Photography)—इस विधि में जाँची जाने वाली सतह पर विभिन्न कोणों (angles) से प्रकाश डालकर या प्रतिदीप्त (illuminate) करके सतह की आवर्तित फोटो (magnified photographs) लिये जाते हैं। इस प्रकार जब सतह पर ऊर्ध्वाधर प्रतिदीप्त (vertical illumination) किया जाता है तब चपटी सतहें (flat surface) चमकदार (bright) दिखायी पड़ती हैं तथा सतह की अनियमितताएँ जैसे—धब्बे, स्क्रैच, गर्त या घाटी इत्यादि, काले धब्बों (dark black spots) के रूप में दिखायी पड़ते हैं। इसी प्रकार जब सतह पर तिरछा प्रकाश डाला जाता है तब रूक्षता चमकदार दिखायी पड़ती है तथा चपटी सतह काले धब्बों के रूप में दिखायी पड़ते हैं। इस तरह विभिन्न कोणों से डाले गये प्रकाश से प्राप्त फोटोग्राफ्स (photographs) की तुलना करके सतहों की पहचान या परीक्षण किया जाता है।

(6) परावर्तन विधि (Reflection Method)—जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब वह परावर्तन के नियम का पालन करते हुये परावर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता किसी निश्चित कोण पर अधिकतम होती है जिसका मान आपतन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार यदि प्रकाश की किरण किसी रूक्ष सतह पर आपतित हो तो प्रकाश विभिन्न कोण पर परावर्तित हो जाता है जिसको चित्र-12 में दिखाया गया है।

इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि उस परावर्तित किरण की तीव्रता अधिक होती है जिसका परावर्तन कोण, आपतन कोण के बराबर होता है। विभिन्न परावर्तन कोणों पर प्रकाश की तीव्रता को अर्द्धचालक युक्ति फोटोमीटर (semi-conductor/photo-electric cell) द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात् इसके

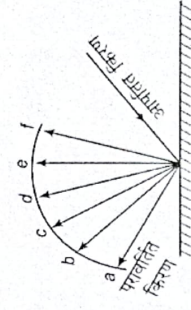

चित्र 12


प्रतिच्छेदन विधि (Intersection Method)—सतह की रक्षता को मापने की इस विधि में कार्यखण्ड को उसकी सतह के लम्बवत् (perpendicular) प्रतिच्छेदित (intersect) करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। यह विधि दो प्रकार की होती है—

(A) **अनुप्रस्थ काट विधि (Cross-section Method)**—इस विधि में जाँचे जाने वाले कार्यखण्ड (workpiece) को उसकी सतह के लम्बवत् काटा जाता है। चूँकि काटने समय सतह का विरूपण (deformation) होने के कारण सतह का त्रैस्चर (texture) नष्ट हो जाता है। इसलिये सतह का विरूपण होने से बचाने के लिए कार्यखण्ड के ऊपर समान कठोरता की सुरक्षात्मक परत (protective layer), क्रोमियम प्लेटिंग (chromium plating) या सेफेद मेटल (white metal) काटने से पहले चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात् नमूने (specimen) को काटने के बाद पॉलिश किया जाता है तथा पॉलिश के बाद प्राप्त सतह के टेक्स्चर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है।


यद्यपि यह विधि काफी यथार्थ (accurate) है, परन्तु कार्यखण्ड के नष्ट होने, अधिक समय लगने तथा प्रयोगात्मक मापन में काफी असुविधा होने के कारण यह विधि लोकप्रिय नहीं है। इन कमियों से बचने के लिये सेल्युलॉइड (celluloid) या जिलेटिन (gelatine) से उस सतह की अनुकृति (surface replica) बना लेते हैं। तत्पश्चात् इस अनुकृति को सुखाकर फिर इसकी पतली सी फॉक काटकर माइक्रोस्कोप से जाँच करके सतह की रक्षता ज्ञात की जाती है।

(B) **प्रकाश काट विधि (Light-Section Method)**—प्रकाश-काट विधि सतह की रक्षता निकालने की एक अमंजन विधि (Non-distraction method) है जिसमें सतह की टेक्स्चर को देखा जाता है। इसमें रूक्ष सतह पर एक पतली प्रकाश की पट्टी (narrow light band) डाली जाती है। प्रकाश एवं सतह के प्रतिच्छेद (intersect) से तैयार प्रतिच्छेदन कन्टूर (intersected contour) को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। चित्र-13 (अ) में इसको दिखाया गया है तथा चित्र-13 (ब) एवं (स) में सतह टेक्स्चर (surface texture) के प्रक्षेपण (projection) एवं प्रेक्षण (observation) की दो विधियों को दिखाया गया है।

पहली विधि (चित्र 13 ब) में आपतन कोण (angle of incidence) परावर्तन कोण (angle of reflection) के बराबर है। आपतन कोण $i =$ परावर्तन कोण $\angle n$ तत्पश्चात् प्रकाश की पतली पट्टी एक स्रोत (source) से निकलकर रूक्ष सतह पर

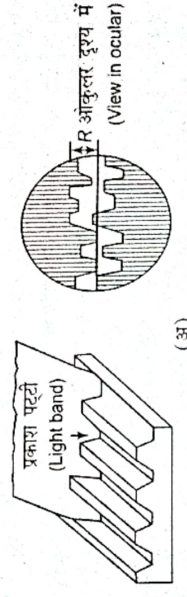

(अ)

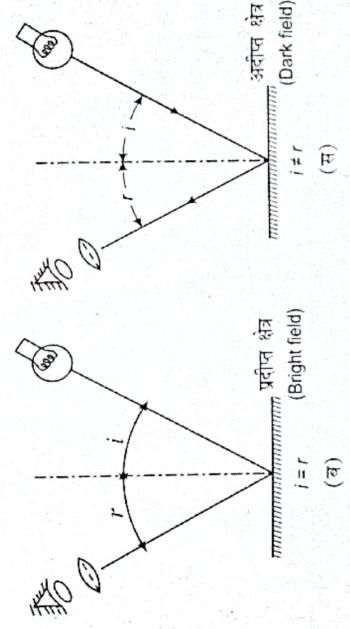

चित्र 13

स्टाइलस की कठोरता पर निर्भर करता है। गोलाकार सतहों की जाँच के लिये स्टाइलस गोलाकार दिशा में चलता है तथा चौरस सतह की जाँच के लिए स्टाइलस सरल रेखा में चलता है।

(ii) **स्टाइलस (Stylus)**—सतहों की रक्षता के मापन यंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट स्टाइलस होता है जो मुई सतहों की जाँच के लिए स्टाइलस सरल रेखा में चलता है। जिस सतह की रक्षता की जाँच करनी होती है उस सतह पर स्टाइलस गति करता है। सतह की जाँच की तरह होता है। जिस सतह की रक्षता की जाँच करनी होती है या नीचे गिरता है। सतहों के अनुसार एवं मापन के (needle) जैसे—शिखर या घाटी के अनुसार स्टाइलस ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। स्टाइलस की नोक (point) की माप अलग-अलग भाग अनुसार अलग-अलग प्रकार के स्टाइलस प्रयोग किये जाते हैं। स्टाइलस को ग्राफ पर उपयुक्त युक्ति (device) द्वारा अंकित किया जा सकता है तथा सतहों की अनियमितताओं को ग्राफ द्वारा मापा जा सकता है आमतौर पर स्टाइलस का भार 1 से 2 ग्राम तक होता है तथा स्टाइलस की नोक का व्यास 0.0125 मिमी० रखा जाता है। एक अच्छे स्टाइलस में निम्न गुण होने चाहिए—

(a) घिसाव प्रतिरोधी (wear resistant) होना चाहिए।


(b) मापन-सतह को कोई हानि नहीं होनी चाहिए।

(c) मापन-सतह की अनियमितताओं का ठीक प्रकार से अनुसरण करते हुये सही पाठ्यांक देना चाहिए।

(iii) **मापन बल (Measuring Force)**—स्टाइलस पर लगने वाले दाब की मात्रा सतह की कठोरता पर निर्भर करता है। स्टाइलस का वजन इस प्रकार का रखा जाता है कि सतह पर स्टाइलस का दाब सही ढंग से लगा रहे तथा वह सतह की अनियमितताओं का इस प्रकार अनुसरण करे ताकि जाँची जाने वाली सतह खराब न हो।

(iv) **स्टाइलस की गति (Speed of Stylus)**—चौरस सतहों के निरीक्षण में स्टाइलस की गति सरल रेखा में होती है तथा गोलाकार सतहों के निरीक्षण में स्टाइलस की गति गोलाकार होती है जिसमें स्टाइलस को चलने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु यदि कैम या गियर (cam or gear) के दाँतों की सतह का परीक्षण करना हो तो स्टाइलस को गति करने में कठिनाई होगी। स्टाइलस की गति को डेटम तल (datum level) के संदर्भ में मापा जाता है। इस प्रकार सतह के अनियमितताओं के आयाम को संयोजित (adjust) करके ट्रेस (trace) की गति को तय किया जाता है।

(v) **स्टाइलस स्किड (Stylus Skids)**—स्टाइलस को सही गति देने के लिए जाँची जाने वाली सतह पर दो स्टाइलस चलते हैं। इनमें से एक छोटे व्यास का स्टाइलस होता है जो रक्षता मापन में मुख्य भूमिका निभाता है तथा दूसरा स्टाइलस काफी बड़े व्यास वाला होता है। इसी बड़े व्यास वाले स्टाइलस को स्टाइलस स्किड (Stylus Skid) कहते हैं। स्किड का व्यास लगभग 5 मिमी० से लेकर 50 मिमी० तक होता है। स्किड की नोक का आकार गोल या चपटा हो सकता है। चित्र-15 (अ) एवं (ब) में दो तरह के स्किड को दिखाया गया है। चित्र-15 (अ) में दिखाया गया स्किड स्टाइलस के दो भागों का बना होता है जो स्टाइलस के दोनों तरफ रहता है।

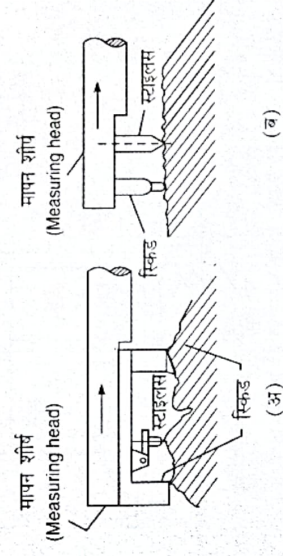

चित्र 15

चित्र-15 (ब) में दिखाया गया स्किड गोल मुँह वाला है, जिसके नोक का व्यास लगभग 50 मिमी० है। स्किड की सम्पर्क सतह मोटी होने के कारण वह सूक्ष्म अनियमितताओं के अनुसार ऊपर या नीचे नहीं चलती है बल्कि इनके ऊपर उठकर या चढ़कर चलती है।

Hand Drive

(b) घर्षण चालन (Friction Drive)

(d) चुम्बकीय स्लेट चालन (Magnetic Line Drive)
चुम्बकीय स्लेट चालन (Magnentic Line Drive) का संयोजन (Synchronous Motor and Drive Screw Arrangement)

(e) सिन्क्रोनेस मोटर एवं चालन स्कू से कम कम्पान हों, उसकी गति स्थिर (Constant Speed)

गणित बतायी गयी युक्तियाँ इस प्रकार होनी चाहिए

अनुमानित टर्क = ५-१० टर्क बल रहे।

 
रहे तथा स्टाइलस जाँची जाने वाली सप्ताह के सम्पर्क में रहें। स्टाइलस द्वारा प्राप्त मापन संकेतों को प्रवर्धित (amplify) करने के लिये प्रांशिक

(vii) प्रवर्धक (Amplifier) : एक अच्छे प्रवर्धक को उच्च प्रवर्धन (high amplification) वाला एवं स्थिर (stable) माना जाता है। एक अच्छे प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है।

(viii) **अभिलेखक (Recorder)**—स्टाइलस की गति से प्राप्त संकेता का प्रत्यक्ष द्वारा नज़राना करने के लिए अभिलेखक (recorder) का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अभिलेखक द्वारा प्राप्त प्राप्त ग्राफ पर अंकित करने के लिए अभिलेखक (recorder) का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अभिलेखक द्वारा प्राप्त प्राप्त ग्राफ पर अंकित करने के लिए अभिलेखक (recorder) का प्रयोग किया जाता है।

सतहों की रक्षता के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के स्टाइलस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले यंत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

(i) टेलीसर्फ (Talsurf) — सतहों की रक्षता का परीक्षण करने के लिए टेलर हॉबसन टेलीसर्फ (Taylor Hobson Talsurf) ने सतह रक्षता टेस्टर (Surface Roughness Tester) यंत्र बनाया, उन्हीं के नाम पर इस यंत्र को टेलर हॉबसन टेलीसर्फ के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र कैरियर मॉड्यूलेशन (Carrier Modulation) के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस यंत्र को निम्न चित्र-16 में दिखाया गया है।



इस सिद्धान्त के अनुसार मॉड्यूलेशन की गति से उच्च आवृत्ति (frequency) की कैरियर-धारा (carrier current) मॉड्युलेट (modulate) की जाती है। तत्पश्चात् कैरियर धारा को प्रवर्धित (amplify) करके अभिलेखन यंत्र या सूचक यंत्र को भेजी जाती है।

स्टाइलस
diagram of circuit arrangement of raygun



इस यंत्र में मुख्य रूप से निम्न अंग होते हैं—(a) E-आकार का मृदु लौह शीर्ष (E-shaped soft iron head), (b) स्टाइलस (Stylus), (c) आर्मेचर (Armature), (d) बेलनाकार स्किड (Cylindrical Skid), (e) प्रवर्धक (Amplifier), (f) वैल्व दोलक (Valve Oscillator)।

(f) डिमॉड्यूलैटर (Demodulator), (g) वाहक धारा प्रत्यावर्तन (Carrier Wave Inversion)


कार्याविधि (Working Method)—स्टाइलस की नीचे गति (downward motion) या दोलन गति (oscillatory motion) विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है। स्टाइलस के गति करने पर प्राइमरी कुण्डली का वायु अन्तराल (air gap) कम हो जाता है तथा सेकेण्डी कुण्डली का वायु अन्तराल उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। वायु-अन्तराल के इसी परिवर्तन के कारण कुण्डलियों का प्रेरकत्व (inductance) भी परिवर्तित होता है जिसके कारण सेकेण्डी कुण्डली में अतिरिक्त प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) प्रवाहित होती है। अतिरिक्त प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) को मात्रा कुण्डली में प्रेरकत्व के बदलाव द्वारा नियंत्रित (governed) होती है। अतिरिक्त प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) की मात्रा स्टाइलस के स्थितिपथ के समानुपाती होती है। इसलिए इसके अनुसार कैरियर (carrier) को मॉड्यूलेट (modulate) किया जाता है तथा जिसको हम सिग्नल कहते हैं। इसे एक एम्प्लायर (amplify) करने के बाद अभिलेखन यंत्र को भेजा जाता है जो सतह की टेक्सचर (texture) का वास्तविक ग्राफ तैयार करता है। इस यंत्र में डेटम (datum) के रूप में एक बेलनाकार रिव्हंड (cylindrical skid) लगा रहता है जो स्पष्ट कर देगा कि यंत्र किस दिशा में चल रहा है। अब मोटर (motor) एवं गियर बॉक्स (gear box) युक्ति द्वारा परीक्षण की जाने वाली सतह पर चलाई जायेगी। इस यंत्र द्वारा अधिकतम 100 गुणा तक वर्धन प्राप्त होगा और यदि आवश्यक हो तो यह 1000 गुणा तक वर्धन दिया जा सकता है।

(ii) टॉमिल्सन सतहमापी (Tomilson Surface meter) — इस सतहमापी का आविष्कार डॉ० टॉमिल्सन (Dr. Tomilson) द्वारा किया गया था। इसीलिए इसका नाम टॉमिल्सन सतहमापी (Tomilson Surface meter) पड़ा। इस आविर्धन के लिए यांत्रिक एवं प्रकाशीय तकनीकी (Mechanical and Optical Technology) का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के मुख्य अंगों को चित्र-18 में दिखाया गया है—

इस प्रकार जब किसी परीक्षण की जाने वाली सतह को मापना होता है तब उस सतह को यंत्र के स्टाइलस के नीचे रख

दिया जाता है। यन्त्र के अनुसार स्टाइल्स ऊपर या नीचे गति करता है जिससे लैप किया हुआ सिलिण्डर रोल (roll) करता है। अनिवारिता के अनुसार सिलिण्डर के रोल करने पर उसके सिरे पर लगी हुई हल्की इम्पल्स स्टिंग भुजा में गति होती है, जो की अर्थात् घूमता है। इस प्रकार स्मोब्ड काँच पर हॉरक स्क्राइबर द्वारा अंकित हो जाती है। इस प्रकार स्मोब्ड काँच पर जो दूसरा आवर्धित (magnify) होकर स्मोब्ड काँच को प्रदर्शित करता है। इस विधि से क्षैतिज गति को आवर्धित नहीं किया जा सकता है। बनेंगे वह स्टाइल्स की ऊर्ध्वाधर गति को प्रदर्शित करता है। इस विधि से क्षैतिज गति को आवर्धित करके सतह रश्मता का टेस प्राप्त किया जा सकता है। स्मोब्ड काँच पर बने टेस को 50 गुना से लेकर 100 गुना तक आवर्धित करके सतह रश्मता का टेस प्राप्त किया जा सकता है। स्मोब्ड काँच होता है तथा इससे यथार्थ परिणाम प्राप्त होते हैं। समित कार्यों के लिये यह यंत्र बहुत ही उपयोगी होता है।

(iii) **एबट प्रोफाइलोग्राफ** (Abbott Profilograph)—इस यंत्र का पूरा प्रबन्ध एक खोल (cabinet) के अन्दर रहता है जिसके अन्दर एक प्रवर्धक (amplifier), नियंत्रक (controller) तथा सूचक (indicator) लगा होता है। इस यंत्र में एक ट्रैसर शीर्ष (tracer head) भी होता है जिसे हाथ द्वारा (manually) या विद्युत मोटर द्वारा 8 मिमी/सेकण्ड की गति से चलाया जाता है। दूसरे शीर्ष में ही स्टाइलस लगा होता है जिसका नोक हॉरी की आकार का, शंकु-कोण 60° एवं नोक का व्यास $25\text{ }\mu\text{m}$ होता है। स्टाइलस को ड्यूरैलुमिन (duralumin) के द्रव्य के नीचे लगाया जाता है जिस पर चल कुण्डली (moving coil) लगी होती है। चल कुण्डली एक स्थाई चुम्बक (permanent magnet) से घिरी रहती है। ड्यूरैलुमिन की द्रव्य हल्के सिक्कों की सहायता से आलम्बित रहती है। एबट प्रोफाइलोग्राफ के क्रिया सिद्धान्त को चित्र-19 में दिखाया गया है।

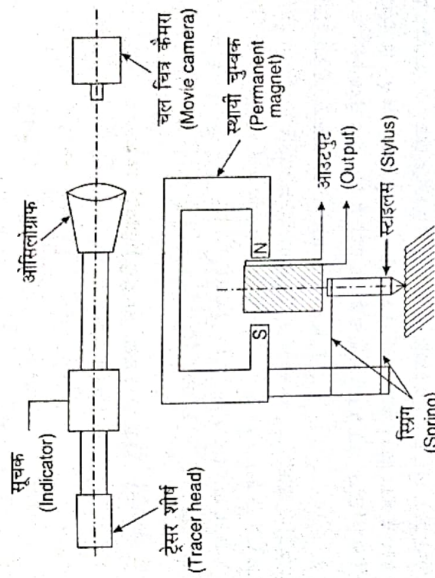

चित्र 19 : एबट प्रोफाइलोग्राफ

जिस सतह की रक्षता की जाँच करनी होती है उसे स्टाइलस के नीचे लगाया जाता है। स्टाइलस जब सतह पर चलता है तब सतह के अनियमितताओं के अनुसार उसमें उतार या चढ़ाव होता है जिससे द्यूब एवं कुण्डली गतिशील हो जाती है। गतिशील होने के पश्चात् जैसे ही कुण्डली स्थायी चुम्बकीय क्षेत्र (permanent magnetic field) में चलती है तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो कुण्डली का आउटपुट मान (output value) होता है। इसी आउटपुट मान को, रिकार्ड करने के लिए प्रवर्धित (amplify) करके, एक ऑसिलोग्राफ (oscillograph) में ले जाया जाता है तथा मोटर चालित कैमरा (motor driven camera) के द्वारा उसके फोटोग्राफ लेकर स्थायी अभिलेख तैयार कर लिया जाता है तत्पश्चात् फोटोग्राफिक अभिलेख का अध्ययन करके सतह रक्षता का मापन किया जाता है।

यह यंत्र सतह टेक्सचर (surface texture) मापन के लिए बहुत उपयोगी है। इस यंत्र के द्वारा सतहों के गुणों का मापन आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा सतहों पर बने गहरी खाँदियों (valleys) को भी आसानी से मापा जा सकता है।

(v) यदि मशीन की चाल (speed), फीड (feed) एवं कट की गहराई (depth of cut) कार्यखण्ड के रूप में अनुकूल नहीं है तो भी सतह की रूक्षता बढ़ जाती है।

(vi) कार्यखण्ड, मशीन, द्रव या फ्लक्सिड में से किसी की भी दृढ़ता (rigidity) कम होने पर भी सतह रूक्ष होती है।

(vii) कटिंग के समय मशीन पर कूलेंट (coolant) का समुचित प्रयोग न होने पर सतह रूक्ष (rough) हो जाती है। उपरोक्त बतायी गई सभी बिन्दुओं से या किसी एक बिन्दु से भी सतह की परिशुद्धता प्रभावित हो जाती है।

3.9 सतह रूक्षता का चिन्ह/संकेत (Symbol of Surface Roughness)

सतह रूक्षता मापन में सतह रूक्षता को R_a माइक्रॉन से दर्शाया जाता है। ये एक पार्श्विक (unilateral) या द्विपार्श्विक (bilateral) भी हो सकते हैं। एक-पार्श्विक की दशा में सतह रूक्षता R_a का मान शून्य से नीचे दिये गये न्यूनतम मान दर्शाया जाता है जबकि द्विपार्श्विक की दशा में सतह रूक्षता R_a का अधिकतम तथा न्यूनतम मान दर्शाया जाता है। नीचे दिये गये चिन्ह भारतीय मानक (Indian Standard) 3073-67 के अनुसार सतह की सैम्पल लम्बाई (sample length) और रूक्षता (roughness) R_a और R_z के मान (value) अलग-अलग प्रकार के निर्माण विधियों के लिए दिया गया है—

क्र.सं. (S.No.)	R_a ($\text{मिमी} \times 10^{-3}$)	R_z ($\text{मिमी} \times 10^{-3}$)	सैम्पल लम्बाई Sample Length (l) मिमी	निर्माण विधि (Manufacturing Process)
1.	80	320	8	गैस कटिंग (Gas Cutting)
2.	40	160		
3.	20	80		रफ टर्निंग (Rough Cutting)
4.	10	40		
5.	5	20	2.5	टर्निंग (फाइन तथा औसत) [turning (fine and average)]
6.	2.5	10		
7.	1.25	6.4	0.8	ग्राइंडिंग (Grinding)
8.	0.64	3.2		
9.	0.32	1.6		
10.	0.16	0.8	0.25	लैपिंग, होनिंग (Lapping, Honing)
11.	0.08	0.4		
12.	0.04	0.2		
13.	0.02	0.1	0.08	पोलिशिंग (Polishing)
14.	0.01	0.03		

3.10 भारतीय मानक के अनुसार सतह रूक्षता मापन प्रणाली

(Measuring System of Surface Roughness as per Indian Standard)

भारतीय मानक के अनुसार सतह रूक्षता मापने की दो प्रणाली प्रयोग में लायी जाती हैं—

(i) 'M' प्रणाली अथवा केंद्रीय रेखा औसत मान ('M' System of C.L.A. Value)

सतह रूक्षता का मापन (E or envelope system)

(ii) 'E' या एनवेलोप प्रणाली (E or envelope system)
(iii) 'M' प्रणाली अथवा केंद्रीय रेखा औसत मान ('M' System or C.L.A. Value)—इस प्रणाली में सतह रूक्षता (sample length) के लिये सतह के अभिलाय दिशा के समतल में माध्य रेखा से ऊपर की ओर एवं नीचे की ओर वास्तविक सतह (real surface) के विचलन (deviation) का औसत मान (average value) को रूक्षता के रूप में लेते हैं। इसे CLA मान (Central Line Average Value) भी कहा जाता है। इस प्रणाली में सतह रूक्षता के मान को R_a से दर्शाया जाता है एवं उसका मान (Value) माइक्रॉन (micron) में होता है।

(ii) 'E' या एनवेलोप प्रणाली ('E' System or Envelope System)—इस प्रणाली में सतह के माध्य वक्र (mean curve) से विचलन (deviation) के औसत को रूक्षता के रूप में लेते हैं। माध्य वक्र, सम्पर्क एनवेलोप (contacting envelope) को उस स्थिति में विस्थापित करने से बनता है जहाँ माध्य वक्र, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर प्रोफाइल द्वारा क्रम (cover) किये गये क्षेत्रफल (area) समान होते हैं।

यह सम्पर्क एनवेलोप 50 मिमी व्यास (diameter) के एक वृत्त के केन्द्र के बिन्दुपथ (locus) को r मिमी विस्थापित करके सतह पर रोल (roll) कराने से बनता है।

उदाहरण

उदाहरण 1. सतह रूक्षता के मापन में दस क्रमागत शीर्ष एवं घाटियों की ऊँचाइयाँ किसी आधार से 20, 25, 15, 25, 22, 18, 24, 20, 23, 17 माइक्रॉन हैं। यदि सभी मान 10 mm की सैम्पल लम्बाई में प्राप्त किये गये हो तो सतह रूक्षता के C.L.A. मान एवं R.M.S. मान ज्ञात कीजिये तथा रूक्षता का ग्रेड भी बताइये।

$$\begin{aligned} \text{उत्तर—सतह रूक्षता का C.L.A. मान या } R_a \text{ मान} \\ &= \frac{20+25+15+25+22+18+24+20+23+17}{10} \\ &= \frac{209}{10} \\ &= 20.9 \mu\text{m} \end{aligned}$$

एवं $20.9 \mu\text{m}$ के लिए रूक्षता का ग्रेड = N_{11}

तथा, सतह रूक्षता का R.M.S. मान

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{20^2+25^2+15^2+25^2+22^2+18^2+24^2+20^2+23^2+17^2}{10}} \\ &= \sqrt{\frac{400+625+225+625+484+324+576+400+529+289}{10}} \\ &= \sqrt{\frac{4477}{10}} \\ &= \sqrt{447.7} \\ &= 21.1 \mu\text{m} \end{aligned}$$

Ans.

164

उदाहरण 2. किसी समल लम्बाई 0.8 mm के लिए एक ग्राफ 15000 गुना ऊर्ध्वाधर आवर्धन तथा 100 गुना क्षैतिज आवर्धन में खींचा जाता है। आधार रेखा के ऊपर एवं नीचे बने क्षेत्रों के क्षेत्रफल हैं-आधार रेखा के ऊपर 90, 180, 80 mm² आधार रेखा के नीचे 65, 75, 160, 150 mm²। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर C.L.A. का मान कीजिये।

उत्तर—C.L.A. का मान

$$C.L.A. का मान = \frac{\text{क्षेत्रफलों का योग}}{\text{समल लम्बाई}} \times \frac{1000}{\text{ऊर्ध्वाधर स्केल}} \times \frac{1}{\text{क्षैतिज स्केल}}$$

$$\therefore C.L.A. का मान = \frac{(90+90+180+80+65+75+160+150) mm^2}{0.8 mm} \times \frac{1000}{15000} \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{960 mm^2}{0.8 mm} \times \frac{1000}{15000} \times \frac{1}{100}$$

$$= \frac{960000}{1200000} = 0.8 \mu m$$

उदाहरण 3. स्कू माइक्रोमीटर द्वारा किसी दिये गये जॉब की लम्बाई को मापने में निम्न पाठ्यांक प्राप्त हुए—

1.34, 1.38, 1.56, 1.47, 1.42, 1.44, 1.53, 1.48, 1.40, 1.59 mm

उपरोक्त पाठ्यांक के लिये निम्न की गणना कीजिये—

- समान्तर माध्यमान (Arithmetic Mean value)
- औसत विचलन (Average deviation)
- मानक विचलन (Standard deviation)

उत्तर—(i) समान्तर माध्यमान (Arithmetic mean value)

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_i = \frac{1.34 + 1.38 + 1.56 + 1.47 + 1.42 + 1.44 + 1.53 + 1.48 + 1.40 + 1.59}{10}$$

$$= \frac{14.61}{10}$$

$$= 1.461 mm$$

(ii) औसत विचलन (Average deviation)

$$d_1 = q_1 - \bar{q} = 1.34 - 1.461 = -0.121$$

$$d_2 = q_2 - \bar{q} = 1.38 - 1.461 = -0.081$$

$$d_3 = q_3 - \bar{q} = 1.56 - 1.461 = +0.099$$

$$d_4 = q_4 - \bar{q} = 1.47 - 1.461 = +0.009$$

$$d_5 = q_5 - \bar{q} = 1.42 - 1.461 = -0.041$$

$$\begin{aligned} d_6 &= q_6 - \bar{q} = 1.44 - 1.461 = -0.021 \\ d_7 &= q_7 - \bar{q} = 1.53 - 1.461 = +0.069 \\ d_8 &= q_8 - \bar{q} = 1.48 - 1.461 = +0.019 \\ d_9 &= q_9 - \bar{q} = 1.40 - 1.461 = -0.061 \\ d_{10} &= q_{10} - \bar{q} = 1.59 - 1.461 = +0.129 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{औसत विचलन } \bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{n} \text{ or } \frac{\sum |q_i - \bar{q}|}{n}$$

$$= \frac{0.121 + 0.081 + 0.099 + 0.009 + 0.041 + 0.021 + 0.069 + 0.019 + 0.061 + 0.129}{10}$$

$$= \frac{0.5}{10}$$

$$= 0.05$$

(iii) मानक विचलन (Standard deviation)

$$S = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(-0.121)^2 + (-0.081)^2 + (-0.099)^2 + (-0.009)^2 + (-0.041)^2 + (-0.021)^2 + (0.069)^2 + (0.019)^2 + (0.061)^2 + (0.129)^2}{10-1}}$$

$$S = \frac{\sqrt{0.05869}}{9}$$

$$= 0.0807 mm$$

उदाहरण 4. किसी सतह की जाँच के उपरान्त निम्न पाठ्यांक या गणना प्राप्त होते हैं—

(i) सैम्पलिंग लम्बाई	0.8 mm
(ii) ऊर्ध्वाधर आवर्धन	15000
(iii) क्षैतिज आवर्धन	1000
(iv) डैटम लाइन से ऊपर के क्षेत्र	160, 90, 180 और 50 mm ²
(v) डैटम लाइन से नीचे के क्षेत्र	95, 65, 170, 150 mm ²

इस तरह का CLA मान ज्ञात कीजिये।

उत्तर—

$$\Sigma A = \frac{\text{सभी क्षेत्रों का योग}}{\text{ऊर्ध्व आवर्धन} \times \text{क्षैतिज आवर्धन}}$$

$$= \frac{160 + 95 + 90 + 65 + 180 + 170 + 50 + 150}{15000 \times 100}$$

$$= \frac{960}{1500000}$$

$$= 0.00064 mm^2$$

$$\therefore \text{CLA मान} = \frac{\sum I}{L}$$

$$= \frac{0.00064}{0.8}$$

$$= 0.0008 \text{ mm}$$

$$= 0.0008 \times 1000 \mu\text{m}$$

$$= 0.8 \mu\text{m}$$

उदाहरण 5: किसी सैम्पल लम्बाई के लिए एक ग्राफ खींचा जाता है जिसके निम्न गणक प्राप्त होते हैं—

- (i) सैम्पलिंग लम्बाई — 0.6 mm
 (ii) ऊर्ध्वाधर आवर्धन — 15000
 (iii) क्षैतिज आवर्धन — 100 गुना
 (iv) आधार रेखा से ऊपर बने क्षेत्रों का क्षेत्रफल — 150, 90, 160 और 70 mm²
 (v) आधार रेखा से नीचे बने क्षेत्रों का क्षेत्रफल — 60, 70, 150, 140 mm²

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर CLA मान ज्ञात कीजिये।

उत्तर—

$$\begin{aligned} \text{C.L.A. का मान} &= \frac{\text{क्षेत्रफलों का योग}}{\text{सैम्पल लम्बाई}} \times \frac{1}{\text{ऊर्ध्वाधर स्केल}} \times \frac{1}{\text{क्षैतिज स्केल}} \\ &= \frac{(150 + 90 + 160 + 70 + 60 + 70 + 150 + 140) \text{ mm}^2}{0.6 \text{ mm}} \times \frac{1}{1600} \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{890 \text{ mm}^2}{0.6 \text{ mm}} \times \frac{1}{16000} \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{890}{960000} = 0.000927 \text{ mm} \\ &= 0.000927 \times 1000 \mu\text{m} \\ &= 0.927 \mu\text{m} \end{aligned}$$

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

- सतह रूक्षता को समझाइये।
- सतह टेक्स्चर (Surface Texture) को परिभाषित करें।
- निम्न को संक्षेप में परिभाषित करें—
 - प्राइमरी टेक्स्चर (Primary texture)
 - द्वितीयक टेक्स्चर (Secondary texture)
- सतहों की अनियमितताओं से आपका क्या तात्पर्य है?

(BTE 1990, 93, 94)
 (BTE 1990, 97)

सतह रूक्षता के प्राचाल को सचित्र समझाइये।

सतह रूक्षता की अनियमितता की श्रेणियों का वर्णन करें।

सतहों की रूक्षता का वर्गीकरण कीजिये।

सतहों की रूक्षता का मापन यंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सतह रूक्षता का मापन एवं चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताओं में अन्तर बताइये।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

सतह रूक्षता मापने की तुलनात्मक विधियों के नाम बताइये एवं किसी एक का वर्णन करें।

(BTE 1992, 97, 2006)

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें—

12. एबट प्रोफाइलोग्राफ

(a) टॉमल्लसन सतहमापी

(b) टेलीस्कोप

(c) सैम्पल लम्बाई (Sample Length)

(d) ले (Lay)

(e) तरंगशीलता (Waviness)।

(f) सतह रूक्षता मापने की निम्न विधियों को समझाइये—

13. सतह रूक्षता विधि (Reflection Method)

(a) परावर्तन विधि (Microscopic Inspection)

(b) सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण (Micro Interferometer Method)

(c) सूक्ष्म व्यतिकरणमापी विधि (Micro Interferometer Method)

14. सतह रूक्षता मापने की निम्न परिमाणत्मक विधियों का संक्षेप में वर्णन करें—

(a) स्टाइलस विधि (Stylus Method)

(b) प्रतिच्छेदन विधि (Intersection Method)

(c) वायवीय मापन विधि (Pneumatic Measuring Method)

(d) पर्थेन संचनित्र विधि (Perthen Condenser Method)

15. निम्न में अन्तर को स्पष्ट करें—

(a) C.L.A. मान एवं R.M.S. मान

(b) तरंगशीलता (waviness) एवं रूक्षता (roughness)

(c) वास्तविक सतह (real surface) एवं प्रभावी सतह (effective surface)

(d) प्राइमरी टेक्स्चर (primary texture) एवं द्वितीयक टेक्स्चर (secondary texture)

(e) माध्य रेखा (mean line) एवं केन्द्रीय रेखा (centre line)

16. निम्न पदों को स्पष्ट करें—

(a) सैम्पल लम्बाई या कट ऑफ लम्बाई

(b) मूल-माध्य-वर्ग मान (RMS Value)

(c) अनियमितताओं के दस बिन्दुओं की ऊँचाई

(d) C.L.A. मान एवं R.M.S. मान को सचित्र स्पष्ट करें।

(BTE 2005)

(BTE 1997, 2001, 07)

(BTE 2001, 04, 05)

(BTE 2004, 05, 07, 11, 12)

लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेन्स (Limits, Fits And Tolerance)

परिचय (Introduction)

4.1 हम जानते हैं कि कोई भी दो वस्तु (things) सौ प्रतिशत एक समान नहीं होती हैं। वे आपस में काफी हद तक समान हो सकते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में भी कोई भी मशीन या उसके पार्ट्स सौ प्रतिशत एकसमान नहीं बन सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इंजीनियरिंग में सभी प्रक्रिया तीन अंगों से मिलकर तैयार होती है Man, Machine and Material. प्रकृति में ये तैयार होते हैं कि इंजीनियरिंग में सौ प्रतिशत शुद्ध (pure) नहीं है। इसलिये इंजीनियरिंग प्रक्रिया से बने वाले मशीन या पार्ट्स कभी भी सौ प्रतिशत शुद्ध नहीं बन सकते; अपितु उन्हें काफी हद तक एकसमान (closely similar) बनाया जा सकता है।

इस प्रकार इंजीनियरिंग में प्रयुक्त समस्त मशीन, उपकरण, यंत्र आदि अनेक प्रकार के पार्ट्स को जोड़कर (assemble) तैयार किये जाते हैं। इन पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिये एक निश्चित क्रम में उन्हें जोड़ने (assemble) की आवश्यकता होती है। इस तरह, ऐसे पार्ट्स जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें 'मैटिंग पार्ट्स' (mating parts) कहते हैं। मैटिंग पार्ट्स की आपस में एक दूसरे से सम्पर्क में रहने वाली सतहों को 'मैटिंग-सतहें' (mating surfaces) कहते हैं। मैटिंग पार्ट्स के आपस में एक दूसरे के मैटिंग विमाओं (mating dimensions) को 'मैटिंग फिट' (mating fit) कहते हैं। फिट का निर्धारण उपकरण या मशीन के परिचालन की दशा पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था में कुछ पार्ट्स आपस में ढीले तथा कुछ पार्ट्स आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं। मशीन के परिचालन की दशा के अनुसार ही अमुक पार्ट्स की एसेम्बली कसी (tight) या ढीली (loose) रखी जाती है।

शुद्ध (true) एवं यथार्थ (accurate) मैटिंग सतहों को निर्मित करने में होने वाले अपरेशन (operations) के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को जानना अत्यन्त जरूरी होता है; जैसे—लिमिट (Limits), फिट (Fit), टॉलरेन्स (Tolerance), छूट (Allowance) आदि, जिनका विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है।


4.2 सीमा, फिट एवं टॉलरेन्स की परिभाषा एवं शब्दावली

(Definition And Terminology of Limits, Fits And Tolerance)

किसी भी इंजीनियरिंग उत्पाद (product) को डिजाइन (design) करने के लिए एवं उस उत्पाद के उत्पादन (production) के समय उसके विभिन्न मशीनी अवयवों (parts) को आपस में मिलान, संयोजन एवं फिट करने के लिये उसके साइज एवं माप आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ बढ़ते उत्पादन के कारण उत्पादन प्रक्रमों, उत्पादित अवयवों तथा मशीनी अवयवों की संयोजन विधियों में क्रान्तिकारी तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

किसी उत्पाद का काफी मात्रा में उत्पादन करने के लिए समूह उत्पादन (mass production) की विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में समान विमायें अथवा माप वाले एक ही उत्पाद को बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। व्यावहारिक रूप से (practically) किसी उत्पाद के समूह उत्पादन करने में उसकी मशीनी अवयवों की मापों को एकसमान रखना सम्भव नहीं होता है या माप एक समान नहीं बनता है जिस कारण उसकी मापों में थोड़ा अन्तर ($\pm$) अनुमत करके उत्पादन को आसान तथा उत्पादन में लगने वाले समय को बचाया जाता है।

इस प्रकार जब हम किसी मशीनी अवयव की मापों को निर्धारित करते हैं तब उस माप की निश्चित कम अथवा अधिक सीमा भी निर्धारित करते हैं ताकि उन अवयवों को उपयोगी बनाया जा सके। इसके लिये उस अवयव (part) को नॉमिनल साइज, मूल साइज व वास्तविक साइज की जानकारी रखना भी जरूरी होता है।

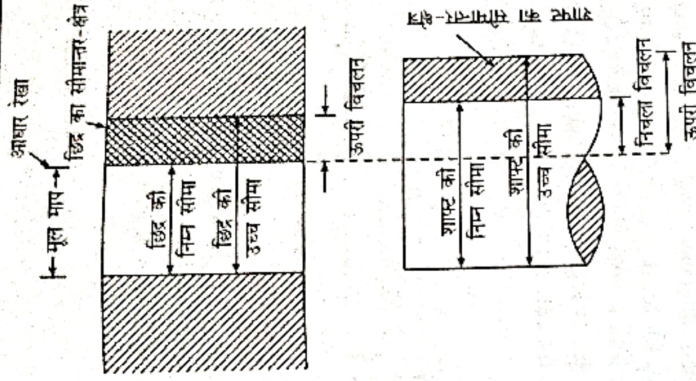

चित्र 1 : लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस

(viii) **फिट (Fits)**—किसी मशीन के दो परस्पर मैटिंग पार्ट्स के परस्पर जुड़े रहने की प्रकृति (nature of association) को फिट (fit) कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं—

(a) अवकाश फिट (Clearance fit)

(b) बाधा फिट (Interference fit)

(c) परिवर्तनीय फिट (Transition fit)

(ix) **छूट (Allowance)**—किसी दो पार्ट्स के फिट में छिद्र तथा शाफ्ट की विमाओं में प्रदान किये गये माप के अन्तर को छूट (allowance) कहते हैं। छूट की भी अधिकतम एवं न्यूनतम सीमाएँ होती हैं। अधिकतम छूट, छिद्र के अधिकतम साइज तथा शाफ्ट के न्यूनतम साइज के अन्तर के बराबर होती है। इसी प्रकार न्यूनतम छूट, छिद्र के न्यूनतम साइज एवं शाफ्ट के अधिकतम साइज के अन्तर के बराबर होगी। इस प्रकार अवकाश फिट (clearance fit) में छूट धनात्मक तथा बाधा फिट (interference fit) में छूट ऋणात्मक होगी।

(x) **विचलन (Deviation)**—किसी अमुक पार्ट या उत्पाद के वास्तविक माप (actual size) तथा मूल माप (basic size) के बीच गणितीय अन्तर को विचलन (deviation) कहते हैं। विचलन दो प्रकार के होते हैं।

(a) ऊपरी विचलन (Upper deviation)

(b) निचला विचलन (Lower deviation)

(xi) **माप की सीमाएँ (Limits of Size)**—किसी साइज के ऐसे मान, जिनके बीच वास्तविक माप के मान घटते-बढ़ते रहते हैं, माप की सीमाएँ कहलाती हैं। किसी भी माप के दो चरम-मान होते हैं, एक अधिकतम (maximum) एवं दूसरा न्यूनतम (minimum)। अधिकतम मान को उच्च सीमा (maximum limit) तथा न्यूनतम मान को निम्न सीमा (minimum limit) कहते हैं।

अथ विचार एवं माप को

(i) **सीमाएँ (Limits)**—किसी पार्ट्स को ड्राइंग पर दो प्रकार के साइज अंकित किये जाते हैं। एक अधिकतम (maximum size) एवं दूसरा न्यूनतम माप (minimum size)। इन्हीं अधिकतम माप एवं न्यूनतम माप को माप की सीमाएँ (limits of size) या आसानी से कहने के लिये सीमाएँ या लिमिट्स (limits) कहते हैं।

ड्राइंग के अनुसार, पार्ट्स के अधिकतम माप को ऊपरी सीमा (upper limit) तथा न्यूनतम माप को निचली सीमा (lower limit) कहते हैं।

शाफ्ट एवं होल (shaft and hole) के सन्दर्भ में, शाफ्ट का अधिकतम अनुमन्य माप उसकी अधिकतम सीमा (maximum limit) होती है। तथा शाफ्ट का न्यूनतम अनुमन्य माप उसकी न्यूनतम सीमा (minimum limit) होती है। प्रकाश होल का अधिकतम अनुमन्य माप उसकी अधिकतम सीमा होती है तथा होल का न्यूनतम अनुमन्य माप उसकी न्यूनतम सीमा होती है।

इस प्रकार किसी पार्ट के माप के अधिकतम सीमा एवं न्यूनतम सीमा के अन्तर को टॉलरेंस (tolerance) कहते हैं। इसके माप में यदि टॉलरेंस का मान उसके नॉमिनल साइज (nominal size) या बेसिक साइज (basic size) के एक ही साइड में दिया गया हो तो ऐसे टॉलरेंस को यूनिट्रल टॉलरेंस (unilateral tolerance) कहते हैं। इसी प्रकार यदि पार्ट की ड्राइंग में टॉलरेंस का मान उसके नॉमिनल या बेसिक साइज के दोनों साइड में दिया गया हो तो ऐसे टॉलरेंस को बाइलेट्रल टॉलरेंस (bilateral tolerance) कहते हैं।

उदाहरण—पार्ट का साइज यदि $15.00^{+0.02}_{-0.00}$ है तो टॉलरेंस का मान 0.02 केवल (+) एक ही साइड में है तो इसे यूनिट्रल टॉलरेंस है।

पार्ट का साइज यदि $15.00^{+0.02}_{-0.02}$ है तो टॉलरेंस का मान 0.02 दोनों साइड (+, -) में है तो यह बाइलेट्रल टॉलरेंस है।

(ii) **नॉमिनल साइज (Nominal Size)**—वह सामान्य माप अथवा साइज (size) जिससे उस अवयव को पहचाना जा रहा है, नॉमिनल साइज (nominal size) कहलाता है। नॉमिनल साइज द्वारा ही उस अवयव (part) की विशिष्टता (specifications) को दर्शाया जाता है। यह मानक साइज (standard size) की निकटतम माप होती है।

(iii) **मूल साइज (Basic Size)**—वह वास्तविक सैद्धांतिक साइज जिससे, उस अवयव के अभिकल्पन (design) के लिये उसकी सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं, मूल साइज (basic size) कहलाती है। यही मूल साइज अवयव की मानक साइज कहलाती है। किसी अवयव को बनाने के लिये उसके ड्राइंग पर दी गई साइज को डिजाइन साइज (design size) कहते हैं।

अवयव को बनाने में उसके नॉमिनल साइज को लिया जाता है क्योंकि उसकी मूल साइज को प्राप्त करना कठिन होता है। इसीलिए उसके माप में परिवर्तन (variation) भी किये जाते हैं।

(iv) **वास्तविक साइज (Actual Size)**—वह साइज जो किसी अवयव को बनाने अथवा मशीनित करने के बाद प्राप्त होती है वास्तविक साइज (Actual Size) कहलाती है।

इस प्रकार जब अवयव बनकर तैयार हो जाता है तब उस अवयव को मापने से जो माप हमें प्राप्त होता है वही उस अवयव का वास्तविक माप होता है।

(v) **डिजाइन साइज (Design Size)**—मशीन पार्ट या अवयव के डिजाइन के आधार पर ज्ञात किये गये फंक्शनल माप (functional size) को डिजाइन साइज कहते हैं।

(vi) **सीमान्तर या टॉलरेंस (Tolerance)**—किसी पार्ट की अमुक साइज की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अन्तर को सीमान्तर या टॉलरेंस कहते हैं। यह हमेशा धात्मक (+ive) ही होता है।

(vii) **अवकाश (Clearance)**—किसी फिट (fit) के छिद्र तथा शाफ्ट की वास्तविक विमाओं के अन्तर को अवकाश (clearance) कहते हैं। फिट की प्रकृति के अनुसार अवकाश धनात्मक (positive) या ऋणात्मक (negative) हो सकता है।

4.4 सीमान्तर अथवा टॉलरेन्स (Tolerance)

4.4 सीमान्तर अथवा टॉलरेन्स (Tolerance) — यदि किसी अवयव की मूल माप के अनुसार उसको बनाना काफी कठिन, लगभग असम्भव सा होता है व्यावहारिक तौर पर किसी अवयव की मूल माप के अनुसार उसको बनाना काफी कठिन, लगभग असम्भव सा होता है। इस प्रकार किसी माप की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अन्तर को सीमान्तर अथवा टॉलरेन्स (Tolerance) कहा जाता है।

उदाहरण—यदि किसी अवयव की माप को $21^{+0.05}_{-0.05}$ मिमी० से दर्शाया जाता है, तब—

$$\begin{aligned} \text{सीमान्तर (Tolerance)} &= \text{उच्च सीमा माप} - \text{निम्न सीमा माप} \\ &= 21.05 - 20.95 \\ &= 0.10 \text{ मिमी०} \end{aligned}$$


सीमान्तर दो प्रकार की होती है—

(1) एक पार्श्विक सीमान्तर (Unilateral Tolerance)

(2) द्विपार्श्विक सीमान्तर (Bilateral Tolerance)

(1) एक पार्श्विक सीमान्तर (Unilateral Tolerance)—यदि किसी अवयव की मूल माप में एक ही दिशा में अनुमत परिवर्तन रखते हैं तो यह एक-पार्श्विक सीमान्तर (Unilateral Tolerance) कहलाता है।

उदाहरण—यदि किसी अवयव की माप को $21^{+0.05}_{-0.00}$ मिमी० से दर्शाया गया है तो उसकी मूल माप में 21 से लेकर 21.05 मिमी० तक की माप ही अनुमत है। इसमें मूल माप 21 मिमी० से केवल एक ही दिशा में सीमान्तर (tolerance) अनुमत है। यह चित्र 4 में दर्शाया गया है।

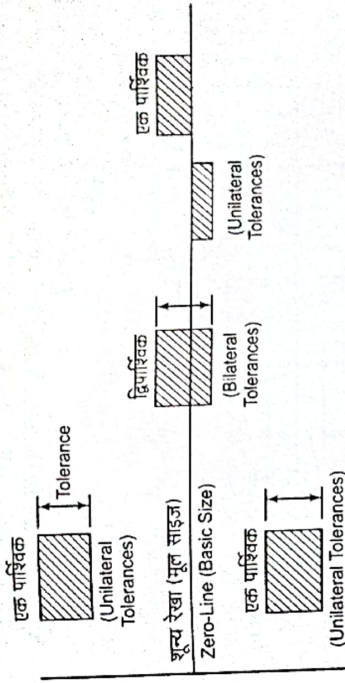

चित्र 4 : एक पार्श्विक व द्विपार्श्विक टॉलरेन्स

(2) द्विपार्श्विक सीमान्तर (Bilateral Tolerance)—यदि किसी अवयव की मूल माप में दोनों दिशाओं में (उच्च सीमा एवं निम्न सीमा में) अनुमत परिवर्तन रखते हैं तो यह द्विपार्श्विक सीमान्तर (Bilateral Tolerance) कहलाता है।

उदाहरण—यदि किसी अवयव की माप को $21^{+0.05}_{-0.05}$ मिमी० से दर्शाया गया है तो उसकी मूल माप में 21.05 मिमी० से लेकर 20.95 मिमी० के बीच अनुमत है अर्थात् उसकी मूल माप में दोनों तरफ परिवर्तन अनुमत है। चित्र 4 में इसको दर्शाया गया है।

4.5 छूट (Allowance)

किन्हीं दो अवयवों या पार्ट्स (parts), जो परस्पर/आपस में फिट होते हों, के मापों के अन्तर को छूट (allowance) कहते हैं। चित्र-3 के अनुसार उदाहरण—

मूल विचलन (Fundamental Deviation)—शून्य रेखा के सबसे निकट के विचलन को मूल विचलन (Fundamental Deviation) कहते हैं। यह मूल विचलन या निम्न विचलन में से कोई भी हो सकता है। चित्र 5 में मूल विचलन उच्च विचलन या निम्न विचलन का मान बताया गया है।

चित्र 6 के सापेक्ष टॉलेरन्स की स्थिति मूल विचलन से ही ज्ञात होती है। शून्य रेखा के अनुसार क्रमशः छिद्र एवं शाफ्ट के लिये उच्च विचलन का मान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं—

चित्र-6 के अनुसार, छिद्र के लिये उच्च विचलन $\Delta_{Au} = A_h - A_n = A_h - d$

जहाँ, Δ_{Au} = Upper deviation of hole
 A_h = Upper limit of hole
 $A_n = d$ = Nominal size of hole

इसी प्रकार चित्र-7 के अनुसार शाफ्ट के लिये उच्च विचलन Δ_{Bu} = Upper deviation of shaft
 B_h = Upper limit of shaft
 $B_n = d$ = Nominal size of shaft

निम्न विचलन (Lower Deviation)—उच्च विचलन की गणना की तरह ही, छिद्र तथा शाफ्ट के लिये निम्न विचलन के मान निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किये जा सकते हैं।


छिद्र के लिये निम्न विचलन—
 $\Delta_{Al} = A_m - A_n = A_m - d$

जहाँ, Δ_{Al} = Lower deviation of hole
 A_m = Lower limit of hole
 $d = A_n$ = Nominal size of hole


शाफ्ट के लिये निम्न विचलन—
 $\Delta_{Bl} = B_m - B_n = B_m - d$

जहाँ, Δ_{Bl} = Lower deviation of shaft
 B_m = Lower limit of shaft
 $d = B_n$ = Nominal size of shaft

चित्र-6 एवं 7 में दिखायी गयी तीनों स्थितियों के अनुसार विचलन का मान धनात्मक (positive), ऋणात्मक (negative) तथा शून्य हो सकते हैं। यदि वास्तविक माप, सामान्य माप से अधिक हो तो विचलन धनात्मक होगा। यदि वास्तविक माप सामान्य माप से कम है तो विचलन ऋणात्मक होगा। वास्तविक माप जब सामान्य माप के बराबर होगा तो विचलन शून्य होगा।

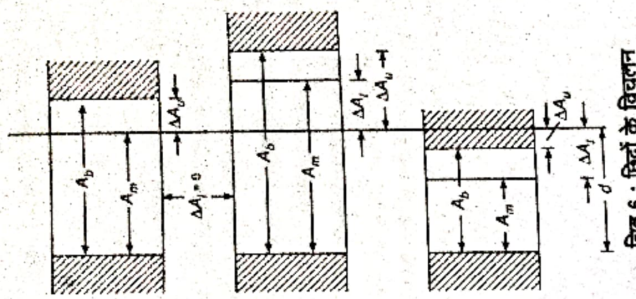

चित्र 6 : छिद्रों के विचलन

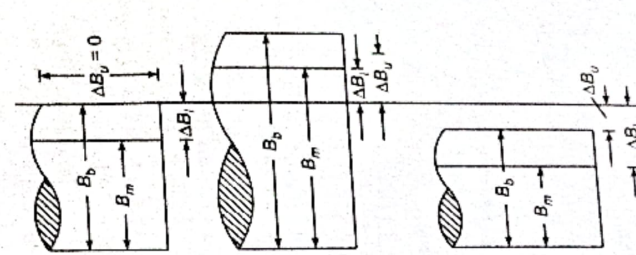

चित्र 7 : शाफ्ट के अधिकतम विचलन

यहाँ बियरिंग तथा शाफ्ट के मापों का अन्तर छूट (allowance) कहलायेगा। चित्र 3 में बियरिंग तथा शाफ्ट को एकत्रित करने के लिये आवश्यक मापों को दर्शाया गया है। बियरिंग तथा शाफ्ट की परस्पर मिलाने (mating) या आपस में फिट होने के लिये आवश्यक मापों के बीच अन्तर पर निर्भर रहता है।

इस प्रकार बियरिंग के अधिकतम सीमा माप और शाफ्ट के न्यूनतम सीमा माप के अन्तर को अधिकतम छूट (maximum allowance) तथा बियरिंग के न्यूनतम सीमा माप और शाफ्ट के अधिकतम सीमा माप के अन्तर को न्यूनतम छूट (minimum allowance) कहते हैं जोकि चित्र 3 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार—
यदि बियरिंग की माप $20^{+0.05}_{-0.01}$ मिमी० तथा शाफ्ट की माप $20^{+0.02}_{-0.04}$ मिमी० हो, तो—
अधिकतम छूट = $20.05 - 19.96 = 0.09$ मिमी०
न्यूनतम छूट = $19.99 - 19.98 = 0.01$ मिमी०


और

4.6 विचलन (Deviation)

किसी अवयव को उत्पादित या मशीनित वास्तविक माप और उसकी सैखान्तिक या मूल माप के अन्तर को विचलन (Deviation) कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है—

1. उच्च विचलन (Upper Deviation)
2. निम्न विचलन (Lower Deviation)
3. मूल विचलन (Fundamental Deviation)

1. उच्च विचलन (Upper Deviation)—किसी अवयव के माप की उच्चतम सीमा तथा मूल माप (basic size) के अन्तर को उच्च विचलन (upper deviation) कहते हैं। यह विचलन धनात्मक अथवा ऋणात्मक राशि में हो सकते हैं। चित्र 5 में छिद्र या शाफ्ट के उच्च विचलन को दिखाया गया है।

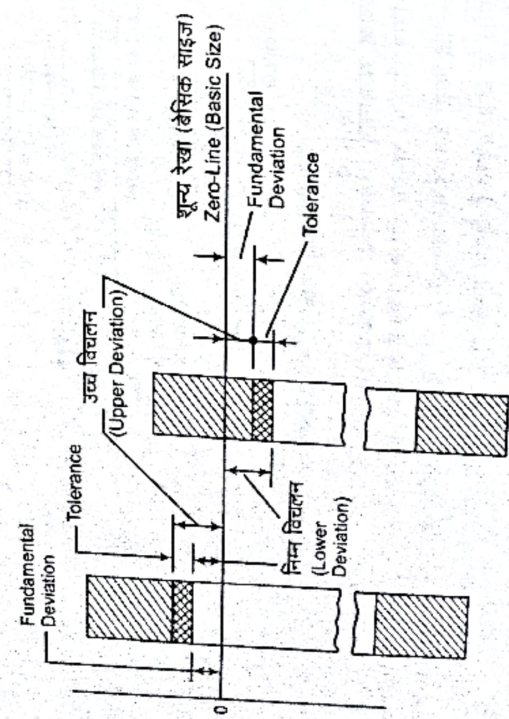

चित्र 5

2. निम्न विचलन (Lower Deviation)—किसी अवयव के माप की न्यूनतम सीमा तथा मूल माप के अन्तर को निम्न विचलन (Lower Deviation) कहते हैं। यह विचलन भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक राशि में हो सकता है। चित्र 5 में छिद्र या शाफ्ट के निम्न विचलन को दिखाया गया है।

4.7 शून्य रेखा (Zero Line)

मूल माप (Basic Size) को दर्शाने वाली सरल रेखा को शून्य रेखा (Zero Line) कहते हैं। शून्य रेखा से ही विचलन को सीमान्तर का निर्धारण होता है। चित्र 5 में शून्य रेखा को दर्शाया गया है।

4.8 आसंग अथवा फिट (Fit)

किसी निश्चित क्रिया के लिए जब दो परस्पर मिलने वाले पार्ट्स या अवयवों को आपस में मिलाना अथवा फिट किया जाता है तो उन अवयवों के बीच कसव (tightness) या ढीलापन (looseness) होता है। यही कसव या ढीलापन आसंग अथवा फिट (Fit) कहलाता है। उदाहरण के लिये—दो परस्पर मिलने वाले पार्ट्स या अवयवों जैसे बियरिंग एवं शाफ्ट के बीच कसव या ढीलापन हो सकता है जो कि उनके मापों या साइजों के अन्तर पर निर्भर करता है। इन्हीं साइजों के अन्तर को अकारान्तर (Clearance) कहते हैं।

छिद्र की न्यूनतम साइज यदि शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो तो इस अन्तर को धनात्मक अकारान्तर (Positive Clearance) कहते हैं तथा छिद्र की न्यूनतम साइज यदि शाफ्ट की अधिकतम साइज से छोटी हो तो इस अन्तर को ऋणात्मक अकारान्तर (Negative Clearance) कहते हैं। चित्र 8 में इसको दर्शाया गया है।

इस प्रकार अकारान्तर के आधार पर आसंग अथवा फिट निम्न प्रकार की होती है—

1. अकारान्तर फिट (Clearance Fit)

- (a) सरक फिट (Sliding Fit)
- (b) अविरोध फिट (Running Fit)


2. बाधा फिट (Interference Fit)

- (a) दाब फिट (Press Fit)
- (b) बल फिट (Force Fit)

3. परिवर्तनीय फिट (Transition Fit)

1. अकारान्तर फिट (Clearance Fit)—जब दो परस्पर मिलाने वाले सबसे छोटे छिद्र और उसमें फिट होने वाले सबसे बड़े शाफ्ट के बीच अकारान्तर शून्य से अधिक होगा अर्थात् धनात्मक अकारान्तर होगा तब उनका फिट अकारान्तर फिट (Clearance Fit) कहलायेगा चित्र 8 में इसको दर्शाया गया है।

इस फिट में दोनों परस्पर मिलने वाले अवयव एक-दूसरे के सापेक्ष आसानी से गति करते हैं।

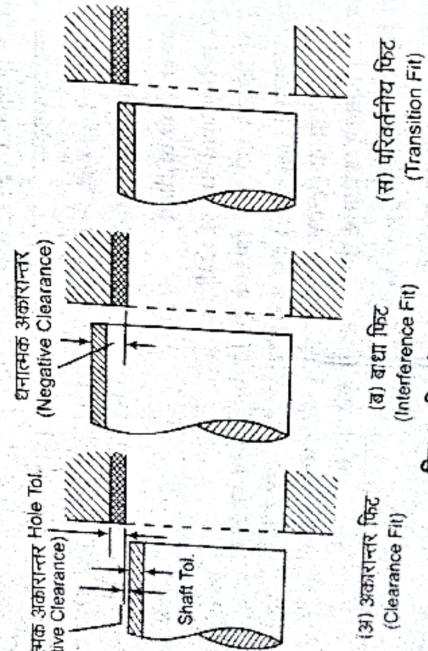

चित्र 8 : फिट के प्रकार

अकारान्तर फिट दो प्रकार का होता है—

(a) सरक फिट (Sliding Fit)—दो परस्पर मिलने वाले अवयवों में से कोई एक अवयव दूसरे अवयव पर उसकी सरक दिशा में सरकते हुये या फिसलकर फिट होते हैं तो ऐसे फिट को सरक फिट (Sliding Fit) कहते हैं।

(b) अविरोध फिट (Running Fit)—पंच और ड्राई (Punch and Die) उदाहरण—दो परस्पर मिलने वाले अवयवों में से एक अवयव दूसरे अवयव के अन्दर अविरोध गति (Rotary Motion) करते हैं तो ऐसे फिट को अविरोध फिट (Running Fit) कहते हैं।

(c) बाधा फिट (Interference Fit)—छिद्र व शाफ्ट की दशा में जब छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से छोटी होती है तब उस दशा में शाफ्ट किसी भी तरह से छिद्र में फिट नहीं हो सकता अर्थात् ऋणात्मक अकारान्तर (Negative Clearance) होता है। बाधा फिट होने की दशा में, दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों में से एक अवयव को दूसरे दाब फिट (Press Fit) या बल फिट (Force Fit) कहलाता है। बाधा फिट होने की दशा में, दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों में से एक अवयव को दूसरे अवयव पर रखकर दाब देकर या हल्की चोट देकर फिट या संयोजन किया जाता है, तब यह फिट दाब फिट (Press Fit) कहलाता है। यह फिट अस्थायी फिट होता है। उदाहरण—शाफ्ट पर बियरिंग या गियर का लगाया जाना।

(d) बल फिट (Force Fit)—बाधा फिट होने की दशा में, दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों में से एक अवयव को दूसरे अवयव पर रखकर भारी चोट द्वारा या फिर गर्म करने के बाद ठण्डा करके होने वाले सिकोइ (Shrinkage) कर फिट किया जाता है या संयोजन किया जाता है तब यह बल फिट (Force Fit) कहलाता है। यह फिट स्थायी फिट होता है। उदाहरण—ट्रेन के पहियों पर रिम का चढ़ाया जाना।

3. परिवर्तनीय फिट (Transition Fit)—दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों के फिट होने की दशा में, ऐसा फिट होता है जो अकारान्तर फिट व बाधा फिट के बीच की स्थिति हो, परिवर्तनीय फिट (Transition Fit) कहलाता है।

दो शब्दों में, दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों में धनात्मक अकारान्तर (Positive Clearance) एवं ऋणात्मक अकारान्तर (Negative Clearance) के बीच की स्थिति में होने वाले फिट को परिवर्तनीय फिट (Transition Fit) कहते हैं।

अकारान्तर (Clearance) के बीच की स्थिति में होने वाले फिट को परिवर्तनीय फिट (Transition Fit) कहते हैं।

4.9 फिट या सीमा आधार प्रणाली (Fit or Limit Basis System)

छिद्र एवं शाफ्ट के फिट होने की दशा में, दो परस्पर मिलाने वाले अवयवों को फिट करने के लिये उनको फिट या सीमा के आधार पर दो भागों में बाँटा जाता है—

- (1) छिद्र आधार प्रणाली (Hole Basis System)
- (2) शाफ्ट आधार प्रणाली (Shaft Basis System)

(1) छिद्र आधार प्रणाली (Hole Basis System)—इस प्रणाली में छिद्र एवं शाफ्ट को फिट करने के लिए छिद्र के आकार को स्थिर रखते हैं तथा शाफ्ट के साइज को आवश्यकतानुसार बदल-बदल कर फिट प्राप्त करते हैं। छिद्र की मूल साइज के लिये उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को स्थिर रखा जाता है। (चित्र 9 अ)

(2) शाफ्ट आधार प्रणाली (Shaft Basis System)—इस प्रणाली में शाफ्ट के आकार अथवा माप को स्थिर रखते हैं तथा छिद्र को आवश्यकतानुसार बदल-बदल कर फिट प्राप्त करते हैं। छिद्र की मूल साइज के लिये उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को स्थिर रखा जाता है। (चित्र 9 ब)

व्यावहारिक रूप में छिद्र आधार प्रणाली को ज्यादा अपनाया जाता है जो कि फायदेमंद भी है क्योंकि छिद्र को विशेष मानक औजारों जैसे ड्रिल या रीमर आदि से बनाया जाता है एवं उसके माप को बार-बार बदलना कामो कीटिन काम होता है, जबकि शाफ्ट को साइज को बदलना अपेक्षाकृत आसान होता है।

स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स वाला गेज का गो एवं नो गो सिरा एक ही तरफ बने होते हैं। एक सिरे वाले सीमा स्नैप गेज को प्रगतिशील गेज (Progressive Gauge) भी कहते हैं। उत्पाद की माप के अनुसार ये अलग-अलग माप के बनाये जाते हैं। इन को प्रयासी गेज में दिखाया गया है।

2. **सीमा स्नैप गेज (Limit Snap Gauge)**—यह गेज U-आकार के फ्रेम का बना होता है। वांछित माप को मापने के लिये इसमें दो समान जबड़े (jaws) या निहाई (anvil) बने होते हैं जिसका उपयोग किसी उत्पाद की बाहरी मापन (external measurement) जैसे—लम्बाई, चौड़ाई या मोटाई आदि मापने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग शान्त मापने के ब्यास को मापने के लिये भी किया जाता है।


(अ) स्थिर सीमा स्नैप गेज (Fixed Limit Snap Gauge)

मुख्य रूप से ये गेज दो प्रकार के होते हैं—

(अ) स्थिर सीमा स्नैप गेज (Fixed Limit Snap Gauge)

(ब) समायोज्य सीमा स्नैप गेज (Adjustable Limit Snap Gauge)

चित्र 11 में इन गेजों को दिखाया गया है।

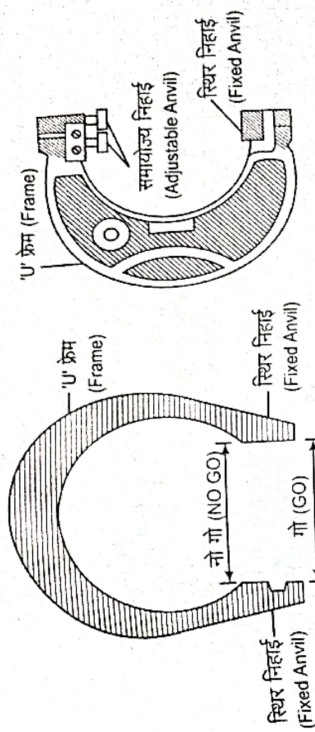

(अ) स्थिर सीमा स्नैप गेज


(ब) समायोज्य सीमा स्नैप गेज

चित्र 11 : सीमा स्नैप गेज


(अ) **स्थिर सीमा स्नैप गेज**—इसमें दो समानान्तर स्थिर जबड़े या निहाई बने होते हैं जिसका एक सिरा गो (Go) तथा दूसरा सिरा नो गो (No Go) होता है। इस गेज को कैलिपर गेज (Calliper Gauge) भी कहते हैं। इसका उपयोग बड़ी माप को मापने में किया जाता है।

(ब) **समायोज्य सीमा स्नैप गेज**—इसमें एक तरफ स्थिर निहाई (Fixed Anvil) होता है तथा दूसरी तरफ समायोज्य निहाई (Adjustable Anvil) बना होता है। पेंचों की सहायता से एक निश्चित परास (range) तक गो (Go) एवं नो गो (No Go) सिरों की माप को समायोजित (adjust) किया जा सकता है। वांछित माप की स्थिति में समायोजित करने के बाद पेंचों से कसकर निहाइयों को स्थिर कर दिया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर बड़ी मापों की जाँच करने में किया जाता है।


विभिन्न आकार के सीमा स्नैप गेजों को चित्र 12 में दिखाया गया है।

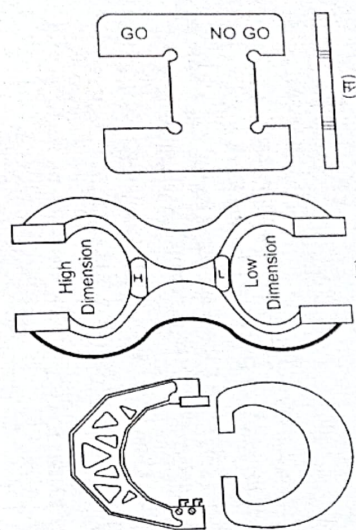

चित्र 12 : विभिन्न प्रकार के सीमा स्नैप गेज

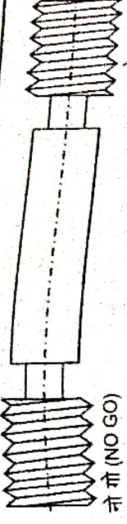


चित्र 16 : आन्तरिक चूड़ी गेज

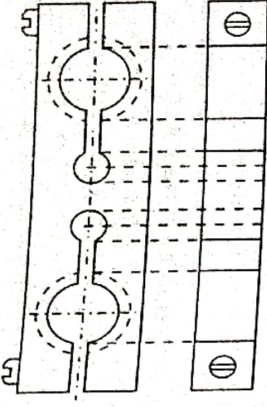

चित्र 17 : बाह्य चूड़ी गेज

7. बाह्य चूड़ी गेज (External Thread Gauge) — किसी उत्पाद पर बने बाह्य चूड़ियों (External Threads) के मापन की जाँच करने के लिये जिस गेज का प्रयोग किया जाता है, वह बाह्य चूड़ी गेज (External Thread Gauge) कहा जाता है। इसके भी एक सिरे पर अधिकतम पिच तथा दूसरे सिरे पर न्यूनतम पिच की आन्तरिक चूड़ी बनी होती है। अधिकतम पिच वाला सिरा गो (Go) तथा न्यूनतम पिच वाला सिरा नो गो (No Go) होता है। चित्र 17 में इसको दिखाया गया है।

8. स्लिप गेज (Slip Gauge) — स्लिप गेज, कठोरीकृत इस्पात (Hardened Steel) के आयताकार आकार के होते हैं। ये विभिन्न एवं निश्चित मोटाई के छोटे-छोटे खण्ड (pieces) होते हैं। निश्चित एवं स्थिर (Fixed) मोटाई की माप हो सकने वाली है। प्रत्येक गेज के दो विपरीत सतह समतल तथा एक-दूसरे के समानान्तर होते हैं। ये सतह पूर्णतया परिष्कृत एवं यथार्थ (Finished and Accurate) माप के बनावे जाते हैं। इनका प्रयोग मानक यन्त्रों (Standard Instruments) के अंशकन (Calibrate) करने के लिये, परिशुद्धता की जाँच करने के लिये तथा तुलनित्रों (Comparator), साइन बार (Sine Bar) आदि के साथ प्रयोग करने में किया जाता है।

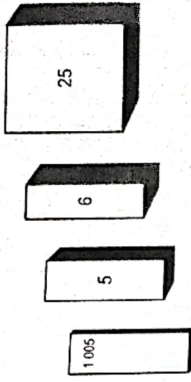


चित्र 18 : गेज ब्लॉक/स्लिप गेज

स्लिप गेज को गेज ब्लॉक (Gauge Block) भी कहा जाता है। ये आयताकार काट वाले होते हैं जो 10 मिमी. लम्बाई तक 30×9 मिमी. तथा 10 मिमी. से अधिक लम्बाई तक 35×9 मिमी. की माप में होते हैं। इनकी लम्बाई का परास (Range) 5 मिमी. - 10 मिमी. तक होता है। विभिन्न स्लिप गेजों को चित्र 18 में दिखाया गया है।

9. रिंगिंग (Wringing) — स्लिप गेज अथवा गेज ब्लॉक की सतह समतल, परिष्कृत तथा यथार्थ होते हैं। दो अलग-अलग खण्ड के स्लिप गेज की दो सतहों को थोड़ा-सा एक-दूसरे के विपरीत हल्के-हल्के रगड़ कर एवं मरोड़कर आपस में आसजित (Adhere) किया जा सकता है। ऐसे में उन दो गेजों की कुल मोटाई भी यथार्थ ही होगी।

इस प्रकार दो स्लिप गेज की समतल सतहों को साफ करके एक-दूसरे पर रखकर सावधानीपूर्वक हल्के-हल्के थोड़ा-सा दबाव डालकर रगड़कर एवं मरोड़कर आपस में आसजित (Adhere) करते हैं तब इस क्रिया को रिंगिंग (Wringing) कहते हैं। रिंगिंग क्रिया के दौरान स्लिप गेज की दो सतह मजबूती से एक खण्ड के रूप में आसजित हो जाती है।

गेजों के बीच आसजित हो जाने की क्रिया उनके अणुओं के आकर्षण के कारण होती है। कार्य करने के दौरान गेजों को आसजित किया जाता है तथा कार्य हो जाने के पश्चात् उनको अलग-अलग

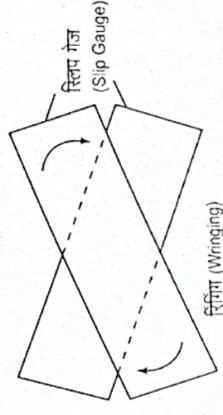

चित्र 19

रख दिया जाता है। आसजित खण्डों को यदि काफी समय तक छोड़ दिया जाये तो वे गेज खराब हो सकते हैं। उदाहरण (Comparator) तथा साइन बार (Sine Bar) के प्रयोग के समय गेजों को रिंगिंग क्रिया द्वारा आसजित करके लाना रिंगिंग क्रिया को चित्र 19 में दिखाया गया है।

रिलेफ गेजों या गेज ब्लॉकों के सतहों की यथार्थता, समानान्तरता एवं उनके उपयोग के आधार पर गेज ब्लॉक भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) **रेफरेन्स गेज ब्लॉक (Reference Gauge Block)**—ये गेज ब्लॉक निर्माताओं द्वारा मानक गेज के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। इनका घण्डारण काफी सावधानीपूर्वक एवं उचित तापमान पर किया जाता है।

(ii) **कैलिब्रेशन गेज ब्लॉक (Calibration Gauge Block)**—ये गेज ब्लॉक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में लब्ध यथार्थता के लिये मानक मापन यंत्रों के अंशकन (Calibration) के लिये प्रयोग किये जाते हैं।

(iii) **ग्रेड 0, I तथा II गेज ब्लॉक**—ये गेज ब्लॉक आमतौर पर हर जगह इंजीनियरिंग प्रयोग में निर्दिष्ट एवं परीक्षण वर्गों में प्रयोग किये जाते हैं।

I.S.S. No. 2984-1966 के अनुसार गेज ब्लॉकों के दो सेट का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. सामान्य सेट (Normal Set)—46 खण्डों का सेट

क्रम संख्या	साइज (मिमी. में)	वृद्धि (Increment) (मिमी. में)	खण्डों की संख्या (No. of Pieces)
1.	1.001-1.009	0.001	9
2.	1.01-1.09	0.01	9
3.	1.1-1.9	0.1	9
4.	1-9	1.0	9
5.	10-90	10	9
6.	100	—	1
कुल खण्डों की संख्या			46

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

1. लिमिट, फिट एवं टॉलरेन्स को उदाहरण सहित समझाइये।

2. टॉलरेन्स किसे कहते हैं?

3. यूनिट्रल एवं बाइलेटल टॉलरेन्स को समझाइये।

4. निम्न पर टिप्पणी लिखिये—

- अवकाश (clearance)
- टॉलरेन्स (tolerance)
- विवचलन (deviation)
- छूट (allowance)
- फिट (fit)
- सीमान्त क्षेत्र (tolerance zone)
- माप की सीमाएँ (limits of size)

(BTE 2011)

(BTE 2009)

फिट (fit) को समझाइये। विभिन्न प्रकार के फिट्स के बारे में बताइये।

6. फिट आधारित एवं शॉफ्ट आधारित प्रणालियों को फिट के संदर्भ में समझाइये।

7. निम्न को समझाइये—

(a) Clearance fit

(b) Transition fit

(c) Interference fit

गेजों का वर्गीकरण कीजिये तथा विभिन्न प्रकार के गेजों के नाम बताइये।

8. सीमा गेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

9. गो-नो गो गेज को सचित्र समझाइये।

10. अन्तर्विवर्तनीयता (interchangeability) का विस्तृत वर्णन करें।

11. अन्तर्विवर्तनीयता के लाभों का वर्णन करें।

12. □

(BTE 2016)

(BTE 2014)

(BTE 2015)

सूक्ष्म श्रेड और गियर का मापन

5.1 परिचय (Introduction)

सामान्यतया स्कू थ्रेड दो प्रकार की क्रियाओं के लिये बनाये जाते हैं। पहला, शक्ति पारेषण (power transmission) से गति पारेषण (Motion transmission) के लिये, तथा दूसरा, फास्तेर्स (fasteners) के रूप में कार्य करने के लिये। स्कू थ्रेड दूसरे प्रकार की क्रिया का अधिक महत्व है इसलिये सेलेब्स के अनुसार यहाँ पर वी-फार्म (Vee-form) थ्रेड (V-threads) के बारे में ज्यादा बताया गया है। प्लेन शफ्ट एवं छिद्र के केस में सही फिटिंग के द्वारा ही विमाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। थ्रेड कार्य के केस में, यांत्रिक क्षमता एवं दक्षता को ध्यान में रखकर सही फिट का कार्य करना होता है। निम्न के सभी देशों में प्रयोग होने वाले थ्रेड-फार्म (Thread forms) निम्न हैं जिनको चित्र-1 में दिखाया गया है।

- (i) British Standard Whitworth
(ii) American Standard
(iii) British Association
(iv) Knuckle
(v) Buttress 45°
(vi) Acme
(vii) Unified
- बी-थ्रेड को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है
- (A) British threads
(B) Metric threads
(C) Pipe threads

(vii) Unlaid —

- (A) British threads
(B) Metric threads
(C) Pipe threads

(C) Pipe threads
British V-threads—इस ग्रेड में चूड़ी का कोण (Angle of threads) 55° होता है। इसमें चूड़ी का बड़ व्यास (Pitch diameter) $\frac{1}{4}$ इंच से कम होता है। इसमें चूड़ी की संख्या प्रति इंच पिच (Pitch) के स्थान पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या बतायी जाती है।

Metric V-threads—इस श्रेष्ठ में चूड़ी का कोण (angle of threads) 60° होता है। इनके शीर्ष (top) और कोण (bottom) चपटे होते हैं। मेट्रिक श्रेष्ठ को 'M' अक्षर से व्यवस्थित करते हैं। इनके साइज को मिमी (mm) में बड़े व्यास (major diameter) और पिच की गुणा (multiply) चिह्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण—50 mm व्यास तथा 2 mm पिच की मेट्रिक श्रेष्ठ को (M 50 × 2) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

Pipe threads—इस थ्रेड में भी चूड़ी का कोण 55° होता है। इसका उपयोग मुख्यतया ठोस तथा जल पाइपों के जोड़ बनाने तथा कपलिंग (couplings) को जोड़ने में किया जाता है। पाइप थ्रेड का प्रयोग आर्मेचर में भी होता है। इन चूड़ियों का व्यास पाइप के अन्तः व्यास (inner diameter) के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।


5.2 पेंच वृद्धी का मापन (Measurement of Screw Threads)

इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में किसी उत्पाद (product), मशीनों तथा विभिन्न औजारों में चूड़ी (threads) का व्यापक प्रयोग किया जाता है। पंच चूड़ी (screw thread) का प्रयोग दो भागों (parts) को स्थायी या अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पंच चूड़ी (screw thread) का प्रयोग दो भागों (parts) को स्थायी या अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार किसी वक्र्रीय सतह की परिधि पर बने एकसमान काट (uniform section) के कुण्डलीदार कूट (helical ridge) को पेंच चूड़ी (screw thread) कहते हैं।

जब एक चूड़ीदार भाग जिस पर बाह्य चूड़ियाँ (external threads) कटी होती हैं जिन्हें नर (male) कहते हैं तथा दूसरे भाग जिस पर अंतः चूड़ियाँ (internal threads) कटी होती हैं जिन्हें मादा (female) कहते हैं, को आपस में चूड़ियों के साथ जोड़ा जाता है तो ये एक चूड़ीदार इकाई (threaded unit) बनाते हैं। अतः तथा बाह्य चूड़ियाँ एक समान आकार एवं चूड़ीदार जोड़ा जाता है। विभिन्न प्रकार के चूड़ियों के आकार को उनके विमाओं एवं माप (parameter and size) सहित देखा को होनी चाहिए।

के द्वारा होनी चाहा है।

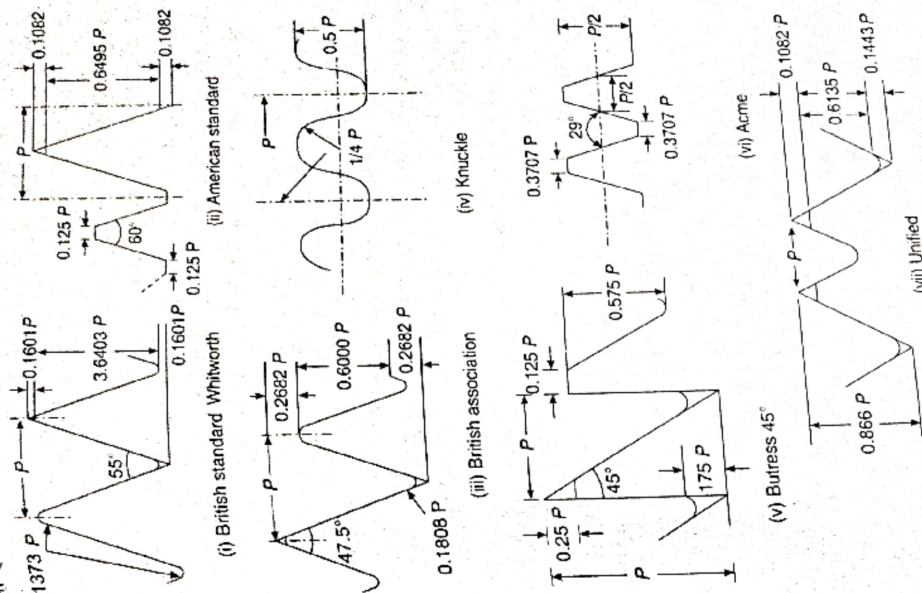

चित्र 1 : थेंडस के आकार

Number of Threads)

चूड़ियों का वर्गीकरण (Classification) है—

- (ii) सतह जिस पर चूड़ी काटा गया है
- (a) बाह्य चूड़ी (External Thread)
- (b) अंतः चूड़ी (Internal Thread)

छोटे गैर शिखर (Crest of Thread)—चूड़ी का सबसे ऊपर वाला बिन्दु शिखर (crest) कहलाता है। यहाँ चूड़ी की ऊपर उठती हुई ढलान (slope) प्रारम्भ होती है।

(3) चूड़ी का जड़ (Root of Thread)—चूड़ी का सबसे नीचे वाला बिन्दु जड़ (root) कहलाता है।

(4) चूड़ी का पिच (Pitch of Thread)—दो आसन्न चूड़ियों (adjacent threads) के संगत बिन्दुओं (corresponding points) के बीच की अक्षीय दूरी (axial distance) को चूड़ी का पिच कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पिच की इकाई लम्बाई (unit length) में बनी चूड़ियों की संख्या n हों तो—

$$\text{पिच (Pitch)} = \frac{\text{इकाई लम्बाई में बने चूड़ियों की संख्या}}{n} = \frac{1}{n}$$

(6) फ्लैंक (Flank)—चूड़ी के शिखर (crest) तथा जड़ (root) को मिलाने वाली सीधी कोर (straight edge) कहते हैं।

(7) चूड़ी का कोण (Angle of Thread)—चूड़ी के फ्लैंकों के बीच अक्षीय तल में बना कोण चूड़ी का कोण (Angle of thread) कहलाता है।

(8) लीड (Lead)—किसी पिच द्वारा उसकी अपनी अक्ष पर एक चक्कर घुमाने से उसके द्वारा तय की गई अक्षीय दूरी उस पिच की लीड (lead) कहलाती है। इस प्रकार एकल चूड़ी वाले पिच (single thread screw) में लीड की दूरी उसके पिच के बराबर होती है। दो चूड़ी वाले पिच (double thread screw) में लीड, पिच की दो गुनी तथा तीन चूड़ी वाले पिच (triple thread screw) में लीड उसके पिच की तीन गुनी होती है।

(9) दीर्घ व्यास (Major Diameter)—बाह्य (external) या अंतः (internal) चूड़ियों के शिखरों को छूते हुए बने वाले अधिकतम व्यास को दीर्घ व्यास (major diameter) कहते हैं। इसे बाहरी चूड़ी का बाह्य व्यास या शिखर व्यास (crest diameter) भी कहा जाता है।

(10) लघु व्यास (Minor Diameter)—बाह्य (external) या अंतः (internal) चूड़ियों के जड़ (root) को छूते हुए बने वाले न्यूनतम व्यास को लघु व्यास (minor diameter) कहते हैं। इसे बाहरी चूड़ी का जड़ व्यास (root diameter) या शंकु-व्यास (cone diameter) भी कहा जाता है।

(11) प्रभावी व्यास (Effective Diameter)—किसी पिच चूड़ी के दीर्घ व्यास (major diameter) एवं लघु व्यास (minor diameter) के बीच के काल्पनिक व्यास (imaginary diameter) को प्रभावी व्यास (effective diameter) कहा जाता है। प्रभावी व्यास को पिच व्यास (pitch diameter) भी कहा जाता है। किसी चूड़ी के दीर्घ व्यास से चूड़ी की एक गहराई (single depth) को घटाकर प्रभावी व्यास का मान (value) ज्ञात किया जा सकता है।

(12) चूड़ी की गहराई (Depth of Thread)—किसी पिच चूड़ी के शिखर (crest) एवं जड़ (root) के बीच उसके अक्ष के लम्बवत् मापी गई दूरी को चूड़ी की गहराई (depth of thread) कहते हैं।

(13) चूड़ी की मोटाई (Thickness of Thread)—किसी चूड़ी के पिच रेखा (pitch line) के समान्तर मापी गई आसन्न साइडों (adjacent sides) के बीच की दूरी को चूड़ी की मोटाई (thickness of thread) कहते हैं।

5.5 चूड़ियों के विभिन्न अवयवों का मापन

(Measurement of various elements of threads)

चूड़ीदार अवयवों एवं चूड़ीदार जोड़ बनाने के लिए चूड़ी के प्रमुख अवयवों का मापन अति आवश्यक होता है। चूड़ीदार अवयवों के मापन का उपयोग सूक्ष्म मापन में एवं अन्य औजार के अवयव जैसे—चूड़ी काटने वाले औजार (thread cutting tools) की चूड़ियाँ, टैप (tap), मिलिंग-हब (milling hub) आदि में भी किया जाता है। चूड़ीदार अवयवों में प्रमुख रूप से निम्न अवयवों का मापन किया जाता है—

- दीर्घ व्यास (Major Diameter)
- लघु व्यास (Minor Diameter)

छूट श्रेष्ठ और गिरावट का मापन

सूचक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक लिया जाता है तत्पश्चात् इसके स्थान पर कार्यखण्ड को लगा दिया जाता है और सूचक की

समान पाठ्यांक के लिए माइक्रोमीटर के पाठ्यांक को पुनः नोट कर लिया जाता है। इस प्रकार यदि—

R_1 = सेटिंग सिलिण्डर का व्यास

R_2 = कार्यखण्ड की चूड़ियों पर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक

D_M = दीर्घ व्यास

तब दीर्घ व्यास $D_M = D_1 + (R_2 - R_1)$

तब $\therefore$ लघु व्यास का मापन (Measurement of

Minor Diameter)—बाह्य चूड़ियों (external threads) के लघु

व्यास को मापने के लिए V-आकार (V-shape) के छोटे-छोटे

व्यास के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये V-आकार के

इस्पात के टुकड़ों के जड़ (root) के सम्पर्क में रहते हैं। ये V-आकार

टुकड़े चूड़ियों के जड़ तक पहुँच सकें। इन टुकड़ों का कोण

के टुकड़े कई अलग-अलग मापों में होते हैं ताकि आसानी से हर

मापी जाने वाली चूड़ी के कोण से कम होता है। लघु व्यास मापने

के तरीके को चित्र-4 में दिखाया गया है।

किसी चूड़ी का लघु व्यास मापने के लिए व्यासमापी मशीन

(diameter measuring machine) का प्रयोग किया जाता है। इस

मशीन में दो केन्द्र होते हैं जिनके बीच मापी जाने वाली चूड़ी या

कार्यखण्ड को लगाया जाता है। इसमें एक बेंच माइक्रोमीटर (bench micrometer) लगा होता है जो केन्द्र की अक्ष के लम्बवत्

वी-बॉल स्लाइड (V-ball slide) पर चलता है। इस यंत्र में लगने वाले V-आकार के टुकड़ों की माप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

क्योंकि मानक पाठ्यांक (standard reading) लेते समय ये टुकड़े माइक्रोमीटर के फलकों (fences) और मानक सिलिण्डर

(standard cylinder) के बीच लगाये जाते हैं।

जब किसी चूड़ी का लघु व्यास मापना होता है तब उसको केन्द्रों के बीच लगा दिया जाता है तत्पश्चात् माप लेते समय

बेंच माइक्रोमीटर को चूड़ी के अक्ष के लम्बवत् रखा जाता है। उसके बाद V-आकार के टुकड़ों को चूड़ी के दोनों तरफ इस

प्रकार लगाया जाता है (चित्र-4 के अनुसार) कि उनके आधार माइक्रोमीटर की फलकों के सम्पर्क में रहे। उसके बाद

माइक्रोमीटर शीर्ष (micrometer head) को तब तक आगे बढ़ाते जाते हैं जब तक सूचक शून्य पर न पहुँच जाये अर्थात् अपनी

सामान्य अवस्था में आ जाये। यह स्थिति आने पर पाठ्यांक को पढ़कर गणना कर ली जाती है तत्पश्चात् चूड़ी की जगह एक

मानक सिलिण्डर (standard cylinder) लगाया जाता है। मानक सिलिण्डर का व्यास चूड़ी के लघु व्यास (minor diameter)

के बराबर होता है। मानक सिलिण्डर लगाने के बाद फिर पाठ्यांक को पढ़ लिया जाता है।


इस प्रकार, लघु व्यास (Minor diameter) $D_m = D + (R_2 - R_1)$

जहाँ D_m = लघु व्यास

D = मानक सिलिण्डर का व्यास

R_1 = V-टुकड़े लगाकर मानक सिलिण्डर का पाठ्यांक

R_2 = चूड़ी पर पाठ्यांक

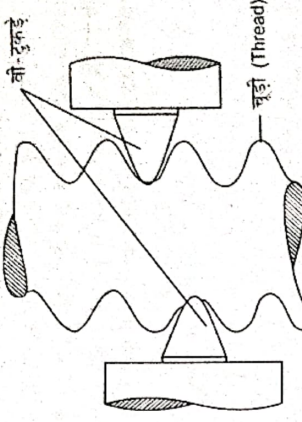

चित्र 4

लघु व्यास मापने की यह विधि सिर्फ व्हाइटवर्थ (Whitworth) एवं ब्रिटिश एसोसिएशन 'B.A.' (British Association) चूड़ियों के लिए ही प्रयोग की जाती है जिनमें चूड़ी का जड़ व्यास (root diameter) निश्चित रहता है। अन्य प्रकार की चूड़ियों का लघु व्यास मापने के लिए लघु व्यास प्रोजेक्टर (projector) या माइक्रोस्कोप (microscope) का प्रयोग किया जाता है।


(iii) प्रभावी व्यास का मापन (Measurement of Effective Diameter)—किसी बाह्य चूड़ी के प्रभावी व्यास का मापन के लिए निम्नलिखित तीन विधियों में से कोई भी एक विधि को अपनाया जा सकता है—

(अ) चूड़ी माइक्रोमीटर विधि (Thread Micrometer Method)

(ब) दो-तार विधि (Two-Wire Method)

(स) तीन-तार विधि (Three-Wire Method)

(अ) चूड़ी माइक्रोमीटर विधि (Thread Micrometer Method)—चूड़ी-माइक्रोमीटर साधारण माइक्रोमीटर जैसा होता है, अन्तर सिर्फ उसकी निहाइयों के आकार में होता है। चूड़ी माइक्रोमीटर की निहाइयों विशेष प्रकार की होती हैं जिनके आकार मापी जाने वाली चूड़ी के आकार की तरह होता है। इसके स्पिण्डल पर V-आकार का एक सिरा होता है तथा इसके स्थिर निहाई (fixed anvil) में V-आकार का खाँचा (V-grooves) (V-shape female part) बना होता है। इस खाँचे प्रभावी व्यास मापने की विधि को निम्न चित्र-5 में दिखाया गया है।

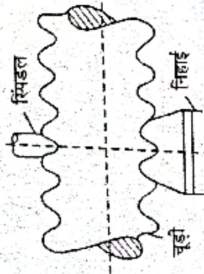

चित्र 5

इस यंत्र द्वारा सही मापन के लिए इसके स्पिण्डल के सिरे का कोण और निहाई में बने खाँचे का कोण मापी जाने वाली चूड़ी के कोण के बराबर होना चाहिए। जब चूड़ी का प्रभावी या पिच व्यास मापना होता है तब सबसे पहले माइक्रोमीटर के स्पिण्डल को V-आकार वाले निहाई से सम्पर्क करा करके माइक्रोमीटर के शून्यांक चुटि की जाँच की जाती है, तत्पश्चात् मापी जाने वाली चूड़ी पर माइक्रोमीटर को फिट करके उसका प्रभावी या पिच व्यास का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करा लिया जाता है—

यदि, चूड़ी का प्रभावी या पिच व्यास = D_E


चूड़ी का दीर्घ व्यास = D_M

चूड़ी का पिच = P हो,

तब

चूड़ी का प्रभावी या पिच व्यास $D_E = D_M - 0.6403 P$

(ब) दो-तार विधि (Two-Wire Method)—इस विधि से प्रभावी या पिच व्यास मापने के लिए समान व्यास की दो तार या छड़ें प्रयोग की जाती हैं, इसीलिए इस विधि को दो-तार विधि कहा जाता है। इस विधि में दोनों तार या छड़ों को चूड़ी की फलकों के बीच रखा जाता है उसके बाद इन तारों के ऊपरी सिरों की दूरी को माइक्रोमीटर से या किसी अन्य विशेष मशीन या तरीके से मापा जाता है। इस विधि द्वारा प्रभावी व्यास मापने को चित्र-6 (अ) एवं (ब) में दर्शाया गया है।

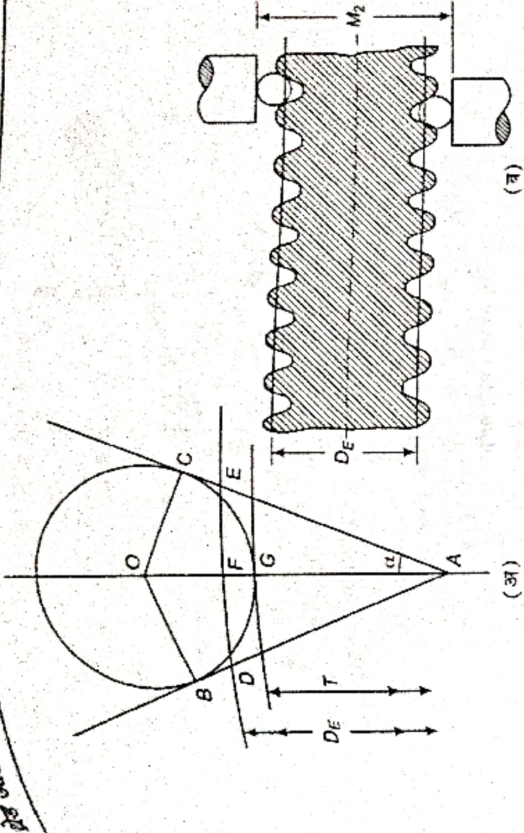

चित्र 6

इस विधि में दो बेलन को बेलनाकार मानक (cylindrical standard) के रूप में लेकर माइक्रोमीटर से बेलनाकार मानक तथा दोनों तारों के ऊपरी सिरों का पाठ्यांक ले लिया जाता है। इस प्रकार

माना कि D_E = प्रभावी व्यास (Effective diameter)

T = तारों के नीचे का व्यास

M_1 = बेलनाकार मानक तथा तारों के ऊपरी सिरों का माइक्रोमीटर से पाठ्यांक

M_2 = चूड़ी तथा तारों के ऊपरी सिरों का व्यास

d = तार अथवा बेलन का व्यास

$$D_E = T + P$$

[जो तारों के व्यास एवं चूड़ी के पिच पर निर्भर करता है]

तब जहाँ P = स्थिरांक (constant)

$$T = M_2 - 2d$$

इस प्रकार यदि P चूड़ी का पिच हो तब, मीट्रिक चूड़ी के लिए—

$$P = 0.866p - d$$

तथा व्हाइटवर्थ चूड़ी के लिए—

$$P = 0.9605p - 1.1657d$$

$$D_E = D_{CS} - M_1 + M_2 + P$$

जहाँ D_{CS} = बेलनाकार मानक का व्यास है।

इसके अलावा दो तार विधि से प्रभावी अथवा पिच व्यास ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार का व्यासमापी मशीन (Diameter measuring machine) का प्रयोग किया जाता है, जिसको चित्र 7 में दिखाया गया है।

छूट और रिक्टर के द्वारा यदि मान लिया जाये कि—

उपरोक्त चित्र-8 के द्वारा यदि मान लिया जाये कि—

D_E = प्रभावी व्यास (Effective Diameter)

d = तारों या बेलनों या छड़ों का व्यास

r = तारों की त्रिज्या

h = तारों या बेलनों या छड़ों के केन्द्र की प्रभावी व्यास से ऊँचाई

H = चूड़ी की गहराई

α = चूड़ी का कोण

M = तारों या बेलनों या छड़ों के ऊपरी सिरों की दूरी

में दिखाये गये रेखाचित्र के अनुसार,

$$\text{चित्र-8 (ब)} \quad OA = OB \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} = r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2}$$

$$H = AD \cot \frac{\alpha}{2} = \frac{P}{2} \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$CA = \frac{H}{2} = \frac{P}{4} \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$h = OA - CA = r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} - \frac{P}{4} \cot \frac{\alpha}{2}$$

तथा

$$\text{इस प्रकार तारों के ऊपरी सिरों की दूरी, } M = D_E + 2h + 2r$$

या

$$M = D_E + 2 \left(r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} - \frac{P}{4} \cot \frac{\alpha}{2} \right) + 2r$$

या,

$$M = D_E + 2r \left(1 + \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \right) - \frac{P}{2} \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$M = D_E + d \left(1 + \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \right) - \frac{P}{2} \cot \frac{\alpha}{2}, \quad \text{जहाँ } d = 2r$$

या,

$$M = D_E + d \left(1 + \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \right) - \frac{P}{2} \cot \frac{\alpha}{2}$$

इस प्रकार M का मान निकाल कर प्रभावी व्यास D_E का मान निकाला जा सकता है।

मीटरी चूड़ी के लिए— M का मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं—

$\alpha = 60^\circ$, चूड़ी की गहराई $H = 0.6495p$ के लिए—

$$M = D + 3d - 1.5155p$$

$\therefore$ द्विवर्ध चूड़ी के लिए— M का मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं—

$\alpha = 55^\circ$, चूड़ी की गहराई $H = 0.64p$ के लिए—

$$M = D + 3.1657d - 1.6005p$$

प्रयोगों द्वारा तारों के बीच की दूरी M का मान ज्ञात करके उसकी तुलना उपरोक्त सूत्र से करके प्रभावी व्यास का मान

ज्ञात कर लिया जाता है।

तार का सर्वोत्तम माप (Best Size of Wire)—ऊपर बताये गये सूत्रों से किसी चूड़ीदार कार्यखण्ड का प्रभावी व्यास


ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग माप के मानक पिच (standard pitch) के लिए अलग-अलग माप के

तार प्रयोग किये जायें। परन्तु आर्थिक दृष्टि से एवं व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे तार का प्रयोग

इस मशीन के आधार पर एक वाहक (carrier) भी होता है जिसके दो भाग होते हैं। कैरर अथवा वाहक का निचला स्टाइड इस मशीन के आधार पर गति करता है तथा ऊपर वाला स्टाइड निचले स्टाइड के लव्यरूप गति करता है। वाहक के ऊपरी भाग पर सुचक इकाई या डायल सुचक लगा होता है। माइक्रोमीटर की सहायता से वाहक को आधार पर आगे या पीछे सरकाया जाता है। वाहक की गति केन्द्रों के अक्ष के बिल्कुल समान्तर होती है और स्टाइलस (stylus) चूड़ी के फ्लैंक (flank) से पिच स्टाइड है। वाहक की गति केन्द्रों के अक्ष के लिए चूड़ी को दोनों केन्द्रों के बीच लगाकर माइक्रोमीटर या स्क्रू (pitch line) पर सम्पर्क करता है। चूड़ी के पिच का मापन करने के लिए चूड़ी को दोनों केन्द्रों के बीच लगाकर माइक्रोमीटर या स्क्रू (pitch line) पर सम्पर्क करता है। तत्पश्चात् माइक्रोमीटर को इतना घुमाया जाता है कि स्टाइलस पहली चूड़ी के स्थान (pitch line) से सम्पर्क करता है। तत्पश्चात् माइक्रोमीटर को इतना घुमाया जाता है कि स्टाइलस अगली चूड़ी के स्थान से इस प्रकार सम्पर्क में रहे कि सुचक का पाठ्यांक भी शून्य प्रदर्शित करे। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि स्टाइलस चूड़ी के अक्ष के समान्तर स्थिति में सेट हो गया है जिस स्थिति में वह प्रारम्भ में पहली चूड़ी के स्थान पर था। इस अवस्था में पुनः माइक्रोमीटर का शीर्ष उसी स्थिति में सेट हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों पाठ्यांकों का अन्तर ही चूड़ी के पिच का मान होगा।

5.6 आन्तरिक चूड़ी के पिच का मापन (Measurement of Pitch of Internal Thread)

किसी कार्यखण्ड के आन्तरिक चूड़ी के पिच को मापने के लिये साधारण पिच मापन मशीनों पर अलग से एडॉप्टर (adapter) लगाकर पिच को मापा जा सकता है। इसको मापने की व्यवस्था को चित्र-13 में दिखाया गया है। इस व्यवस्था में

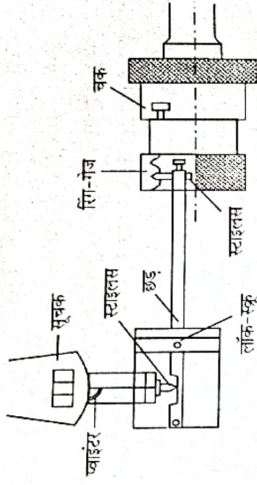

चित्र 13 : आन्तरिक चूड़ियों के पिच का मापन

किसी कार्यखण्ड के साथ एक छड़ लगा होता है मशीन में लगे एडॉप्टर के स्टाइलस (stylus) लगा रहता है। इसके एक सिरे को रिंग गेज (ring gauge) की स्टाइलस वाले सिरे के कि मापी जाने वाली चूड़ी चूड़ी में इस प्रकार घुमाते हैं कि मापी जाने वाली चूड़ी में स्टाइलस अच्छी तरह से बैठ जाये। तत्पश्चात् रिंग गेज को मशीन के हेड स्टाइक पर लगा देते हैं। हेड स्टाइक पर विभिन्न माप के रिंग गेजों को लगाया जा सकता है। तत्पश्चात् पूर्व में बतायी गयी विधि के अनुसार पाठ्यांकों को लेकर, उसके अन्तर द्वारा आन्तरिक चूड़ी के पिच का मान निकाला जा सकता है।

5.7 गियर के अवयवों का मापन (Measurement of Gear Elements)

गियर के अवयवों के मापन से पूर्व गियर के अवयवों के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए पहले यहाँ गियर के अवयवों की परिभाषा के बारे में बताया जा रहा है। गियर के विभिन्न अवयवों को चित्र-14 में दिखाया गया है।

5.8 गियर से सम्बन्धित विभिन्न अवयव अथवा पैरामीटर (Parameter) की परिभाषा

- (1) **पिच वृत्त (Pitch Circle)**—पिच वृत्त एक काल्पनिक वृत्त (imaginary circle) है, जो घूमने पर वही गति प्रदान करता है जो वास्तविक गियर गति करता है।
- (2) **पिच वृत्त व्यास (Pitch circle diameter)**—पिच वृत्त के व्यास को पिच वृत्त व्यास या पिच व्यास कहा जाता है। गियर के साइज को पिच वृत्त व्यास या P.C.D. से दर्शाया जाता है।
- (3) **पिच बिन्दु (Pitch Point)**—दो आपस में मिलने वाले गियरों के पिच वृत्तों के सम्पर्क बिन्दु (contact point) को पिच बिन्दु (pitch point) कहा जाता है।
- (4) **पिच सतह (Pitch Surface)**—घूमने वाले चकतियों (rolling discs) का वह सतह जिसका स्थान दाँतदार गियर (toothed gear) ले लेते हैं, पिच सतह (pitch surface) कहलाते हैं।

एड्डेन्डम वृत्त (Addendum Circle)—गियर के दाँतों के ऊपरी भाग से होकर जाने वाला वृत्त, जो (10) एड्डेन्डम वृत्त (Addendum Circle) कहते हैं।

पिच-वृत्त से संकेन्द्रित (concentric) होता है, जो एड्डेन्डम वृत्त (Addendum Circle) कहते हैं।
(11) **डिडेन्डम** (Dedendum)—पिच वृत्त से दाँतों के जड़ (root) तक की त्रैज्यिक दूरी (radial distance) को कहते हैं।

(12) **डिडेन्डम वृत्त** (Dedendum Circle)—गियर के दाँतों के निचले भाग से होकर जाने वाले वृत्त को डिडेन्डम वृत्त (Dedendum Circle) कहते हैं।

(13) **अवकाश** (Clearance)—किसी गियर के दाँतों के ऊपरी किनारे से तथा उससे मिलने वाले गियर के दाँतों के जड़ तक की त्रैज्यिक दूरी को अवकाश (Clearance) कहते हैं। यह दाँतों के एड्डेन्डम (Addendum) तथा डिडेन्डम (Dedendum) के अन्तर के बराबर होता है।

(14) **अवकाश वृत्त** (Clearance Circle)—किसी गियर के दाँतों के मिलने वाले ऊपरी भाग से होकर गुजरने वाले वृत्त को अवकाश वृत्त (Clearance Circle) कहते हैं।

(15) **दाब कोण** (Pressure Angle)—परस्पर मिलने वाले दो गियर के दाँतों के सम्पर्क बिन्दु पर उभयनिष्ठ अभिलम्ब (common normal) और पिच बिन्दु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा (common tangent line) से बनने वाले कोण को दाब कोण (pressure angle) कहते हैं। प्रायः दाब कोण $14\frac{1}{2}^{\circ}$ से लेकर 20° तक के बीच होता है।

(16) **कुल गहराई** (Whole Depth)—गियर के एड्डेन्डम और डिडेन्डम के योग को गियर की कुल गहराई (whole depth) कहते हैं।

(17) **कार्यकारी गहराई** (Working Depth)—एड्डेन्डम वृत्त एवं अवकाश वृत्त के बीच की दूरी को कार्यकारी गहराई (working depth) कहते हैं। कार्यकारी गहराई एड्डेन्डम एवं डिडेन्डम के योग के बराबर होता है।

(18) **दाँतों की मोटाई** (Thickness of Tooth)—किसी गियर के पिच वृत्त पर दाँतों के दोनों सिरों के बीच की चाप (Arc) की लम्बाई को दाँतों की मोटाई कहते हैं।

(19) **दाँतों का फ्लैंक** (Flank of tooth)—किसी गियर के पिच सतह से नीचे दाँतों की सतह को फ्लैंक (flank) कहते हैं।

(20) **दाँतों की फलक** (Face of Tooth)—किसी गियर के पिच सतह से ऊपर दाँतों की सतह को फलक (face) कहते हैं।

(21) **फलक की चौड़ाई** (Face Width)—गियर के अक्ष के समान्तर दाँतों की चौड़ाई को फलक की चौड़ाई (face width) कहते हैं।

(22) **टॉप लैन्ड** (Top Land)—किसी गियर के दाँतों के शीर्ष भाग अथवा ऊपरी भाग की सतह को टॉप लैन्ड (top land) कहते हैं।

(23) **बॉटम लैन्ड** (Bottom Land)—किसी गियर के दाँतों की जड़ पर अथवा निचले भाग पर चपटी सतह को बॉटम लैन्ड (bottom land) कहते हैं।

(24) **फिलेट** (Fillet)—किसी गियर के दाँतों के प्रोफाइल (profile) को डिडेन्डम वृत्त से जोड़ने वाला वक्र फिलेट (fillet) कहलाता है।

(25) **सम्पर्क मार्ग** (Path of Contact)—किसी परस्पर मिलने वाले दो गियरों में उसके दो मिलने वाले दाँतों द्वारा सम्पर्क के आरम्भ से लेकर अन्त तक तय किया गया मार्ग, सम्पर्क मार्ग (path of contact) कहलाता है।

(26) **सम्पर्क चाप** (Arc of Contact)—परस्पर मिलने वाले गियरों के दाँतों के सम्पर्क के आरम्भ से लेकर अन्त तक पिच रेखा (pitch line) पर किसी बिन्दु द्वारा तय किये गये मार्ग को सम्पर्क चाप (arc of contact) कहते हैं।

इस मशीन में दो मापन सम्पर्क-टिप (contact tips) होते हैं जिनको गियर के दो सांगत दाँतों के समान पृष्ठों पर इस मशीन के टिप को मापी जाने वाली दाँतों पर टिका दिया जाता है। इसके बाँयी ओर के टिप में दो दाँतों के सम्पर्क बिन्दु (contact points) को हिलाती है। पिच के माप में होने वाले परिवर्तन को डायल सूचक पर

(ii) गियर दाँते की मोटाई का मापन (Measurement of Gear Tooth Thickness)—किसी गियर के दाँतों की पिच वृत्त (pitch circle) पर मापी जाती है। इसलिये इसे पिच रेखा पर दाँतों की मोटाई (pitch line tooth thickness) पर मापा जाता है। गियर के सभी तलों के मापन में दाँतों की मोटाई का मापन सबसे महत्वपूर्ण होता है। गियर के दाँतों की मोटाई आमतौर पर पिच वृत्त पर मापी जाती है। गियर के दाँतों की मोटाई को t से लिखते हैं। गियर के कुछ प्रमुख विधियाँ निम्न हैं—

की मा.
मोटाई
दंत वर्नियर कैलिपर्स विधि (Gear tooth Vernier callipers method)


(अ) नियर-पा विधि (Constant chord method)

(ब) स्थिर वा. — मार्ज रेखा विधि (Base tangent method)

(स) आधार — त्रिविधि (Three-wire method)


(द) स्थितियों में से गियर-दांत वर्नियर कैलिपर्स विधि के बारे में यहाँ बताया जा रहा है।

उपरोक्त विधियाँ निम्नलिखित हैं—
गियर-दाँत वर्नियर कैलिपर्स विधि (Gear tooth Vernier callipers method)—जैसा कि नाम से विदित है, इस विधि में गियर के दाँते की मोटाई को मापने के लिये गियर दाँत वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। यह कैलिपर्स विधि में गियर के दाँते की मोटाई को मापने के लिये सिर्फ इतना होता है, अन्तर सिर्फ इतना होता है कि इसमें दो वर्नियर पैमाने (vernier scale) सम्मिलित हैं। गियर-दाँत वर्नियर कैलिपर्स को चित्र-16 में दिखाया गया है। इस वर्नियर कैलिपर्स में एक क्षैतिज पैमाना (horizontal scale) तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर पैमाना (vertical scale) होता है। क्षैतिज पैमाना दाँते की मोटाई को बताता है तथा ऊर्ध्वाधर पैमाना (vertical scale) दाँते की गहराई को बताता है अर्थात् दाँते के टॉप से पिच व्यास तक की गहराई को बताता है जहाँ वांछित दाँते की मोटाई मापी जा रही हो।

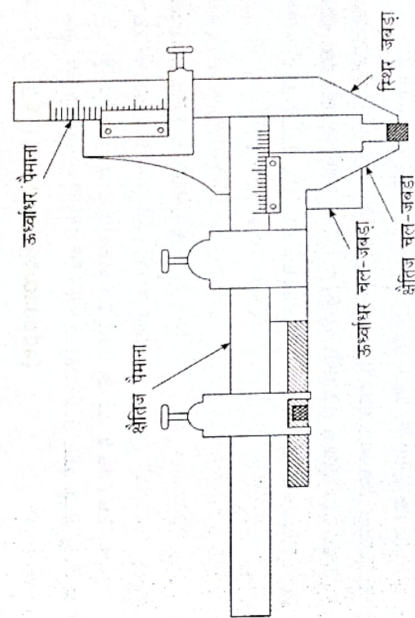

चित्र 16 : गियर दाँता वर्नियर कैलिपर

इस कैलियर में भी दो जबड़े (jaws) होते हैं। ऊर्ध्वाग्र चल-जबड़ा (movable jaw) दाँतों के ऊपर एक विशेष या निश्चित ऊँचाई पर स्थिर (fixed) किया जा सकता है तथा दाँतों की मोटाई के मापन के लिए शैतिज चल जबड़े का उपयोग किया जाता है। इस वर्जियर से व्यापक निष्पन्न होते पाय की पकड़ (hold) को बनाये रहता है।

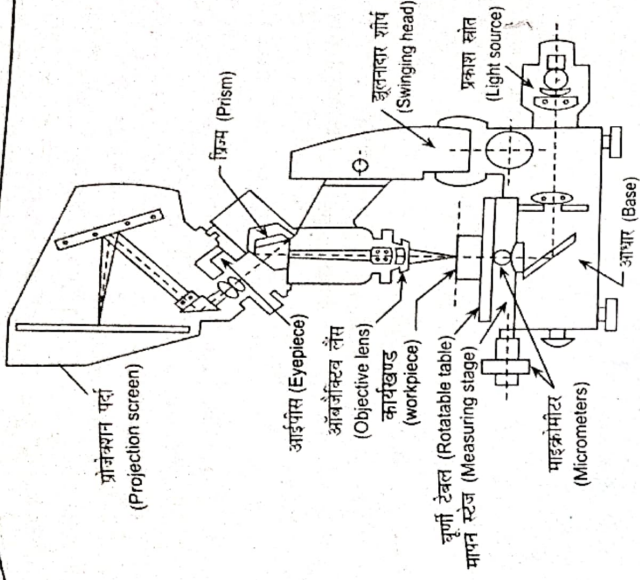

चित्र 17 : यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप

यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप के मुख्य अंग निम्न हैं—

1. आधार (Base)
2. मापन स्टेज (Measuring Stage)
3. चूर्णी टेबल (Rotatable Table)
4. माइक्रोमीटर (Micrometer)
5. प्रकाश स्रोत (Light source)
6. झूलनादार शीर्ष (Swingable Head)
7. ऑब्जेक्टिव लेंस (Objective Lens)
8. आई-पीस या ऑक्युलर (Eye-piece or Ocular)
9. प्रिज्म (Prism)
10. प्रोजेक्शन पर्दा (Projection Screen)

इस यंत्र में एक भारी मजबूत एवं खोखला आधार (base) होता है जिस पर झूलनादार शीर्ष (swingable head) लगा होता है। आधार के नीचे साइड में प्रकाश स्रोत (light source) लगा होता है। आधार के ऊपर मापन स्टेज (measuring stage) लगा होता है। ये मापन स्टेज बॉल बियरिंगों (ball bearings) पर टिकी हुई होती है जो दो माइक्रोमीटर (micrometers) से संचालित होती हैं। दोनों माइक्रोमीटर लम्बाई एवं क्रॉस-सेक्शन में आपस में लम्बवत् होते हैं। इस यंत्र के मापन स्टेज के ऊपर एक चूर्णी टेबल (rotatable table) लगी होती है। चूर्णी टेबल पर कार्यखण्ड को रखा जाता है या दो केंद्रों के बीच पकड़ा जाता है। चूर्णी टेबल के साथ एक वर्नियर प्रोटैक्टर (Vernier projector) लगा होता है जो चूर्णी टेबल के कोणीय रोटेशन को $3'$ की शुद्धता तक पढ़ सकता है। यह चूर्णी टेबल 360° तक घूम सकती है।

विश्वियाँ (Special Measuring Devices)

5.10 विशेष मापन यंत्रणाएँ (special measuring devices)
 5.11 विशेष मापन यंत्रणाएँ (special measuring machines) कहलाती हैं। कुछ विशेष


की कोशिकाओं के माध्यम से प्रयोग आमतौर पर विस्तार छोड़ें (length bars) अथवा दूसरे विशिष्ट लम्बाई वाले अंगों को बढ़ाते हैं।

विशेष मापन मशीना का उपयोग करके मापन में किया जाता है जिसे बाहरी सिरे गोलीय (rounded), चपटे (flat) और आपस में घुमावदार (curved) होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे मापन कार्य जो वर्निश कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रूज आदि मापन यन्त्रों द्वारा न समान (parallel) हों। विशेष मापन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये मापन मशीनें अधिक सार्वत्रिक लक्षणों वाले होते हैं। मशीन का सके, वहाँ पर विशेष मापन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों से कई प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं। इनके द्वारा भी परिशुद्ध एवं उच्च यथार्थतापूर्वक माप ली जा सकती है। इन मशीनों के डिजाइन (design) की होती है। आमतौर पर प्रयोग में आने वाली कुछ विशेष मशीनों का नाम नीचे दिया जा रहा है—

1. विस्तार छड़ मापन मशीन (Length Bar Measuring Machine)
2. सार्वत्रिक मापन मशीन (Universal Measuring Machine)
3. न्युऑल मापन मशीन (Newall Measuring Machine)
4. निर्देशांक मापन मशीन (Co-ordinate Measuring Machine or CMM)
5. त्रि-विमीय मापन मशीन (Three Dimensional Measuring Machine)


5.11 निम्नार छड मापन मशीन (Length Bar Measuring Machine)

चित्र 19 में विस्तार छोड़ मापन मशीन को दिखाया गया है। इस मशीन में एक लम्बा बेंड (long bed) होता है जिस पर पूरी लम्बाई में $1/4$ तथा चपटे गाइड मार्ग (1/4 and flat guide ways) बने होते हैं। इन गाइडों के एक तरफ स्थिर हेड स्टॉक (fixed head stock) तथा दूसरी तरफ चल टेल-स्टॉक (Movable tail stock) रखे रहते हैं। इन गाइडों पर चल टेल स्टॉक, सहारा लिये हुये, आगे या पीछे चल सकता है।

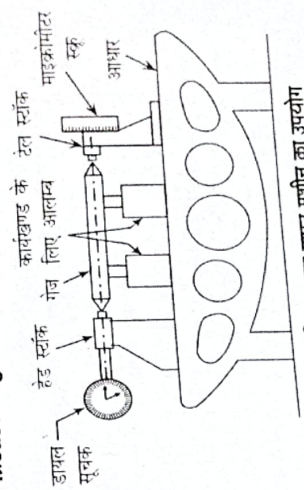

चित्र 19 : विस्तार छड़ मापन मशीन का उपयोग

गिराट लोवल

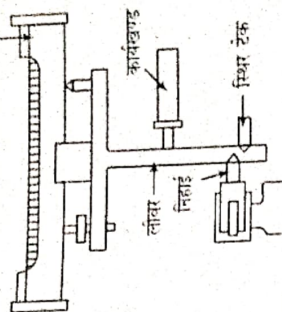

चित्र 20 : न्यूऑल मापन मशीन

जिसका प्रत्येक विभाग है तब उसको निहाइयों के

नियंत्रित (adjust) कर लिया जाता है। फिर उसके पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। तत्पश्चात् इसी तरह उसी स्थान पर स्थिर कर लिया जाता है। इस तरह कई पाठ्यांक लेकर निश्चित परिशुद्धता में कार्यखण्ड निश्चित (same condition) पर दूसरी सेटिंग की जाती है। इस तरह कई पाठ्यांक लेकर निश्चित परिशुद्धता में कार्यखण्ड निश्चित (same condition) पर भी यथाव्यवहारपूर्वक परिशुद्ध मापन किया जा सकता है।

क्र. मापन नि. मापन मशीन (Co-ordinate Measuring Machine or CMM)

प्रातः सुग्राह (sensitive) होता है

निर्देशांक मापन मशीन को साइज में उपलब्ध होती है। इन मशीनों से कई प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं। ये मशीनें विभिन्न मॉडलों के साथ-साथ हस्तचालित (manual) एवं कंप्यूटर नियंत्रित (computerized controlled) होती हैं। इन मशीनों में लगे मापन शीर्ष पर प्रोब-टिप (probe tip) लगा होता है। ये प्रोब टिप कई आकार जैसे—टैपर टिप (taper tip), ग्लोब टिप (ball tip), ड्रम टिप (drum tip) आदि के होते हैं। लिटिल आइसक्रीममापन मापन शीर्ष में लगाया जाता है।

5.14.1 निर्देशांक मापन मशीनों के प्रकार (Types of Co-ordinate Measuring Machines)

निर्देशांक मापन मशीन चार प्रकार की होती हैं—

1. कैन्टीलीवर निर्देशांक मापन मशीन (Cantilever Co-ordinate Measuring Machine)
2. ब्रिज निर्देशांक मापन मशीन (Bridge Co-ordinate Measuring Machine)
3. क्षैतिज बोर मिल टाइप निर्देशांक मापन मशीन (Horizontal Bore Mill type Co-ordinate Measuring Machine)
4. ऊर्ध्वाधर बोर मिल टाइप निर्देशांक मापन मशीन (Vertical Bore Mill type Co-ordinate Measuring Machine)

निबन्ध २१ : निर्देशांक मापन मशीनि

- 142 कार्यविधि (Working Method)

5.14.2 कार्यावीध (Working method)

किसी कार्यखण्ड के दो छिद्रों के बीच की दूरी को मापने के लिये, कार्यखण्ड को निर्देशांक मापन मशीन में लगे शिक्रे से बाँधा जाता है। तत्पश्चात् इसका सरिखन (alignment) मशीन पर लगे परस्पर तीन लम्बवत् मापन स्लाइडों x, y एवं z सापेक्ष किया जाता है। कार्यखण्ड के सरिखन के पश्चात्, टेपेति प्रोब टिप (tapered probe tip) को पहले एक आधार-छिद्र (datum hole) पर सेट किया जाता है। सेट करने के पश्चात् प्रोब पोजिशन डिजिटल पाठ्यांक (probe position digital reading) को शून्य (zero) पर सेट कर लिया जाता है। यही क्रिया अन्य छिद्रों पर प्रोब को सरकाकर सेट करके किया जाता है तथा प्रत्येक छिद्र (hole) का प्रोब पोजिशन डिजिटल पाठ्यांक, निर्देशांक पार्ट-प्रिन्ट छिद्र के स्थान को आधार छिद्र (datum hole) के सापेक्ष, निरूपित करता है। इस प्रकार हमें प्रत्येक छिद्र के लिये अलग-अलग निर्देशांक (Co-ordinates) मिल जाते हैं। निर्देशांक मापन मशीन पर स्वचालित रिकार्डिंग (automatic recording) और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट (data processing unit) भी लगे होते हैं जिसके द्वारा जटिल ज्यामितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण (geometrical and statistical analysis) किया जाता है।

5 14.3 विशिष्ट निर्देशांक मापन मशीनें (Special Co-ordinate Measuring Machines)

5.14.3 विशिष्ट निदर्शाक मापन मशीन (Special Co-ordinate measuring machines) निदर्शाक मापन मशीनें तीनों (x, y) और z निर्देशांक पर गति करती हैं जबकि विशिष्ट निदर्शाक मापन मशीनें केवल z निर्देशांक पर गति करती हैं। कुछ विशिष्ट आकार के पार्ट्स में रेखीय अक्ष (linear axis) x और z तथा घूर्णी अक्ष (rotary axis) पर गति कर सकती हैं। कुछ विशिष्ट आकार के पार्ट्स में

जैसे—बेलनाकार (cylinders), अर्धगोलीय (semispherical) इत्यादि के विभिन्न भागों को जोड़कर बनाया जाता है।

[illegible]

को विद्युत मापन में दिखायी जायेगी।

को विद्युत मापन में दिखायी जायेगी।

दृश्य प्रकाश (Optical Viewing Screen or Optical Comparator) और कम समय में मापन करने में सहायक युक्तियाँ लगी होती हैं जो कि निम्न हैं—

कुछ विशेष :
(i) प्रकाशीय दृश्य परदा या प्रकाश-
(ii) (Microscope)

(ii) माइक्रोस्काप (Microscope) / Automatic Printout)

(ii) स्वचालित प्रिंट आउट (Automatic Printout) एवं यथार्थता बढ़ जाती है।

(iii) स्वच्छता के लाने से मशीन की दक्षता एवं यथ्यता बढ़ जाता है।

अतः इजीनियरिंग मशीनों से कार्यखण्ड की निम्न विमाओं को जाना सकता है। इन विमाओं को लंबाई (length), चौड़ाई (width) और ऊँचाई (height) कहा जाता है।


- (i) कोणीयता (Angularity)
(ii) गोलीयता (Roundness)
(iii) शंकुता (Conicity)
(iv) टेपर (Taper)
(v) अपकेन्द्रता (Concentricity)

(v) **समकेंद्रता (Concentricity)**

(vi) **समान मशीनों के अनुप्रयोग (Applications of Co-ordinate machine)** —

(4) निदेशांक मापन मशीनों के इंजीनियरी, कारखानों एवं व्यावसायिक अनुसंधान तथा अन्य निदेशांक मापन मशीनों अर्थात् (CMM) के इंजीनियरी, कारखानों एवं व्यावसायिक अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान तथा अन्य निदेशांक मापन मशीनों टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान तथा अन्य निदेशांक मापन मशीनों का प्रयोग मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान तथा अन्य निदेशांक मापन मशीनों में होता है।

- हमयंत्रियों में होता है।
- (i) CMMs का प्रयोग उत्पादों को विकसित करने और उसका प्रोटोटाइप बनाने में किया जाता है।
 - (ii) CMMs का प्रयोग उपकरणों को विकसित करने और उसका प्रोटोटाइप बनाने में किया जाता है।
 - (iii) CMMs का प्रयोग वायुयान, अंतरिक्ष यानों तथा हेलिकॉप्टरों में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों को विकसित करने और उसका प्रोटोटाइप बनाने में किया जाता है।
 - (iv) CMMs पर निरीक्षण/परीक्षण बहुत जल्दी होने के कारण CNC, NC या अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित की विमाओं की जाँच करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
 - (v) CMMs द्वारा मशीनों की निरीक्षण दक्षता एवं उसके द्वारा होने वाले कार्यों के नियंत्रण बढ़ जाते हैं।

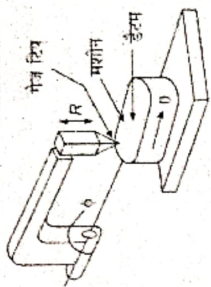

चित्र 22 : गोलाकार निर्देशांक (R-θ) मापन मशीन

(x) अतः CMM सर्वश्रेष्ठ मशीन मानी जाती है। इनके उपयोग से CNC मशीन पर पराक्षण प्राप्त करने में काफी कम समय लगता है तथा मशीन को बन्द भी नहीं करना पड़ता है इस प्रकार NC मशीन का डाउन टाइम (down time) कम हो जाता है।

 
(10) CMM लगाने से मापन में लगने वाले समय एवं त्रुटि कम हो जाती है।
तथा रिकार्ड करने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है।

(11) CMM पर कार्यखण्ड को सेट करने में कम समय लगता है। इसलिये CMM को एक आदर्श मापन मा


Z

Z

तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी (technology) एवं आधुनिक इंजीनियरिंग के युग में उपकरणों एवं उत्पादों की जाँच एवं माप कम से कम समय में एवं परिशुद्धतापूर्वक करने के लिए त्रि-विमीय मापन मशीनों (Three dimensional measuring machines) का प्रयोग बहुत ही उपयोगी एवं जरूरी है। त्रि-विमीय अंशंकन (Three dimensional calibration) के लिये इन मशीनों को डिजाइन किया जाता है। इन मशीनों द्वारा मापी गई माप या जाँच को परिशुद्ध मानकर प्रामाणिक माना जा सकता है। त्रि-विमीय मशीनें, कम्प्यूटर नियंत्रण (computer control) के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इस मशीन के रेखाचित्र को चित्र-23 में दिखाया गया है।



(bearing) से गाइड होते हैं।

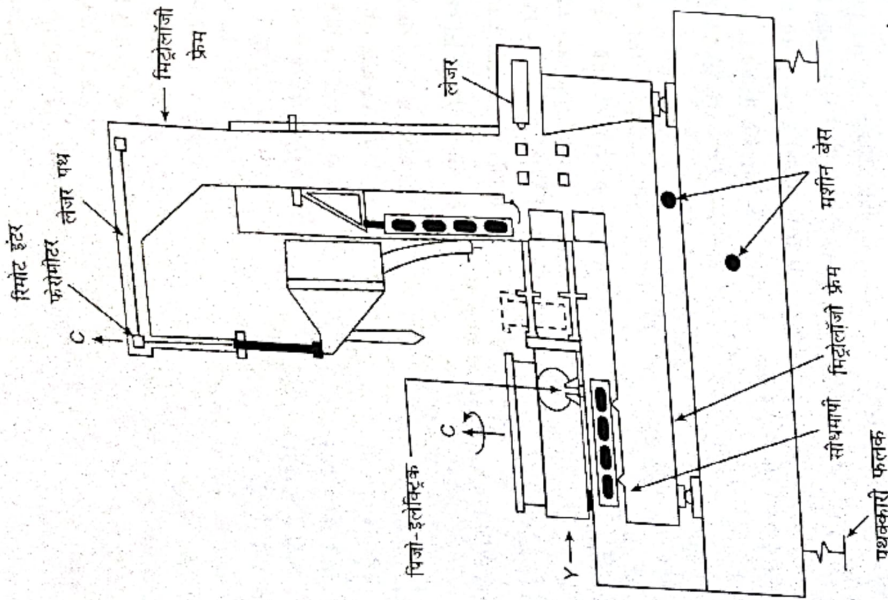

चित्र 24 : 3-D मापन मशीन के क्रॉस सेक्शन का संकल्पना (conceptual) आरेख

उपयोग (Uses)—3-D मापन मशीन का उपयोग त्रि-विमीय पार्ट के अंशों के लिए, कम्प्यूटर नियंत्रण के बिना किसी भी प्रकार के अवयवों के सभी विमाओं के मापन के लिए, सभी प्रकार के अंशों की परिशुद्धता की जाँच के लिए इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिये किया जाता है।

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

1. पंच चूड़ी की पिच मापन विधियों के नाम बताइये। किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। (BTE)
2. बाह्य चूड़ी के प्रभावी व्यास मापने की विधियों के नाम बताइये। किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। (BTE)
3. ज़ीरो गियर मापन मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका उपयोग बताइये। (BTE)
4. गियर से सम्बन्धित निम्न तत्वों की परिभाषा दीजिए—
(i) पिच वृत्त
(ii) पिच बिन्दु

- (iv) माइयूल
- (vi) एडेन्डम
- (viii) डिडेन्डम

(v) गियर प्रोफाइल

(vi) गियर दूरी की मोटाई मापन की विधियों के नाम बताइये। गियर दूरी वर्नियर कैलीपर्स विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। (BTE)

(vii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(viii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(ix) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(x) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xiii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xiv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xvi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xvii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xviii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xix) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xx) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxiii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxiv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxvi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxvii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxviii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxix) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxx) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxiii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxiv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxvi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxvii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxviii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xxxix) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xl) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xli) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xlii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xliii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xliv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xlv) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

(xlvi) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)


(xlvii) गियर दूरी की मोटाई मापन में कैसे उपयोग किया जाता है? (BTE)

12200143

6.2.2. **इंध्य गति (Linear Inductive Transducer)** — इस प्रकार के मापने के लिये कई प्रकार के गति ट्रांसड्यूसरों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर वैद्युत-चुम्बकीय (Electromagnetic) गति को मापने के लिये ट्रांसड्यूसर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं—

रखीय
मसूर (electro-magnetic transducer) प्रारूपी ट्रांसड्यूसर (Moving-Magnet-Type Transducer)


(ii) चल-चुम्बकीय (Moving-Coil-type Velocity Transducer)

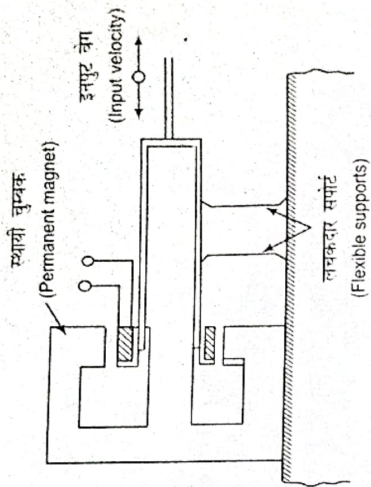[illegible]

चित्र 1

के लिए इसकी अशाक्त (Calibrated) में दिखाया गया है।


चित्र-2 में चल चुम्बक प्रारूपी ट्रांसड्यूसर को दिखाया गया है।

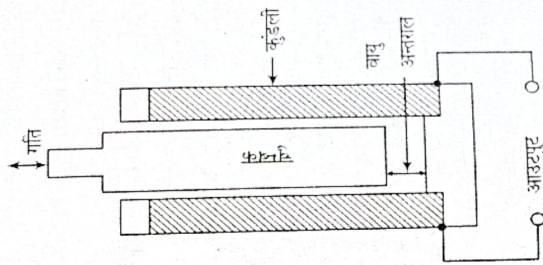

चित्र 2 : चल-चुम्बक प्रारूपी ट्रांसड्यूसर

टेकोमीटर (A.C. Tachometer)—इस टेकोमीटर

(ii) **एस्टेटर कुण्डली (stator coil)** लगे होते हैं जिसको निम्न चित्र-4 में दिखाया गया है। जिस शाप्ट की गति को मापना है उस स्ट्रेटर कुण्डली (shaft) पर एक स्थायी चुम्बक (permanent magnet) स्थापित कर दिया जाता है। यह स्थायी चुम्बक घूमता हुआ होता है, उस शाप्ट के बीच में इस शाप्ट को रखा जाता है। मापन के समय जैसे ही शाप्ट पर स्थापित चुम्बक घूमता हुआ स्ट्रेटर कुण्डली से गुजरता है वैसे ही यह स्ट्रेटर कुण्डली में बोल्टा उत्पन्न करता है। इस प्रकार उत्पन्न बोल्टा चुम्बक चल कुण्डली युक्ति द्वारा माप लिया जाता है। यह स्थायी चुम्बक चल कुण्डली युक्ति गति में जो इसमें लगे एक स्थायी चुम्बक चल कुण्डली युक्ति द्वारा माप लिया जाता है। इस टैकोमीटर का सबसे अधिक प्रयोग टर्बोस्ट (turboset) की गति मापने के लिये किया जाता है।

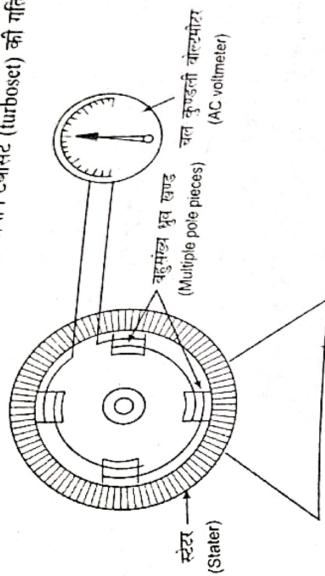


चित्र 4 : ए.सी. टेकोमीटर

(ii) **डी०सी० टेकोमीटर (D.C. Tachometer)**—डी०सी०टेकोमीटर में घोड़े की माल की आकृति वाला स्थायी चुम्बक होता है जिसके बीच में मापे जाने वाला शाफ्ट घूमता है। जिस शाफ्ट की गति को मापना होता है उसे इस यंत्र के बीच में लगाते हैं, शाफ्ट के घूमते ही स्पन्दित डी०सी० वोल्टता (pulsating d.c. voltage) उत्पन्न होता है जो शाफ्ट की गति के समानुपाती होता है। इस प्रकार उत्पन्न स्पन्दित डी०सी० वोल्टता को इसमें लगे वोल्टमीटर (voltage) द्वारा माप लिया जाता है। इस चक्र के चुम्बकीय पथ (magnetic path) के वायु पैप (air gap) को एक समान रखने से इसकी यथार्थता बढ़ जाती है। नन-बैलैस प्रकार का पोटेशियोमीटर (null balance type potentiometer) का प्रयोग करके इसकी यथार्थता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। शाफ्ट की गति की दिशा (direction of rotation) को ज्ञात करने के लिये भी डी०सी० टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है।

6.2.5 स्ट्रोबोस्कोप (Stroboscope)

स्ट्रोबोस्कोप एक प्रकार का विद्युत टेकोमीटर ही है जिस स्ट्रोबोस्कोप टेकोमीटर (stroboscope tachometer) भी कहा जाता है। यह एक सरल, सुवाह्य हस्त चालित यन्त्र है जिसका प्रयोग आवर्ती (periodic) या घूर्णी गतियों (rotary motions) को मापने के लिये किया जाता है। यह यंत्र शाफ्ट के घुमने के साथ चक्रावर्त प्रकाश (flashing light) को सिंक्रनाइज (synchronize) करने जो स्थिर दिखाई देता है, के सिद्धान्त पर कार्य करता है। स्ट्रोबोस्कोप में फ्लैश (flash) अथवा चौध प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक स्रोत होता है जिसे स्ट्रोबोट्रॉन (strobotron) कहते हैं जिसको चित्र-5 में दिखाया गया है।

स्ट्रेबोटॉन गरम कैथोड नैसीय विसर्जन ट्यूब होता है। इसमें एक कैथोड, एक एनोड और दो ग्रिड होते हैं। जिस शाफ्ट की गति का मापन करना होता है उस पर एक सन्दर्भ चिन्ह (reference mark) बना दिया जाता है। तत्पश्चात् स्ट्रेबोस्कोप से उत्पन्न परलैश की आवृत्ति की गति बिना किसी सम्पर्क के शाफ्ट की च०प्र०मि० (r.p.m.) का मापन होता है। स्ट्रेबोस्कोप का पैमाना शाफ्ट की गति के लिए अंशान्वित (calibrated) होता है। इस प्रकार सीधे ही शाफ्ट की गति च०प्र०मि० (r.p.m.) में प्राप्त हो जाता है।

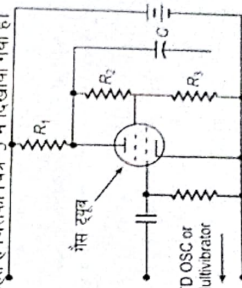

चित्र 5 : स्ट्रोबोडॉन

6.2.6 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर (Electronic Counters)

इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में कई प्रकार की मापन क्रियाएँ जैसे—समय (time), फेज कोण (phase angle), आवृत्ति (frequency), विद्युत घटनाएँ (electric events), रेडियेशन घटनाएँ (radiation events) इत्यादि मापी जा सकती हैं। इस यंत्र में एक आवृत्ति विभाजक परिपथ (frequency divider circuit) होता है जो 'स्केलर' (scalar) कहलाता है। इनपुट पल्स (input pulse) के प्रत्येक सेट के नम्बर के लिये यह स्केलर एक पल्स (single pulse) उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए 2 : 1 स्केलर, प्रत्येक 2 इनपुट पल्स के लिये एक आउटपुट पल्स उत्पन्न करता है। स्केलर एक प्रसार आवृत्ति विभाजक (frequency divider) होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का मुख्य आधार आवृत्ति विभाजन (frequency division) हो जाता है। 2 : 1 स्केलर को बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर (bistable multivibrator) अथवा फ्लिप-फ्लॉप सर्किट (flip-flop circuit or F.F. circuit) भी कहा जाता है।

6.2.7 कम्पन रीड टाइप आवृत्ति मीटर (Vibration Reed Type Frequency Meter)

इस यंत्र का प्रयोग आमतौर पर कम्पन की आवृत्ति (frequency of vibration) ज्ञात करने के लिये किया जाता है। यंत्र रेजोनेन्स (resonance) के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस यंत्र में एक ध्वनि (beam) होता है जिससे कई स्टील रीड्स (steel reeds) लगी रहती हैं। इनमें लगे प्रत्येक स्टील रीड की अलग-अलग प्राकृतिक आवृत्ति (natural frequency) होती है जो $\frac{1}{2}$ cps के लिये ट्यून्ड (tuned) होती है। मापन के समय इस यंत्र कम्पन करने वाली वस्तु के सम्पर्क में रखा जाता है तब स्टील रीड्स द्वारा कम्पन की आवृत्ति तुरन्त सूचित हो जाती है जिस रीड्स की प्राकृतिक आवृत्ति, उत्तेजित आवृत्ति (excitation frequency) के संगत होती है उसके रेजोनेन्स (resonance) का आयाम (amplitude) सबसे ज्यादा होता है। मापन में यथार्थता के लिये मापन के दौरान कम्पन की आवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि अपना पूरा आयाम प्राप्त करने के लिए रीड्स को थोड़ा-सा समय लगता है।

6.3 दाब तथा निर्वात (Pressure and Vacuum)

6.3.1 (i) दाब (Pressure)

किसी स्थिर सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला लम्बवत् बल, दाब (pressure) कहलाता है। इसे प्रसार वायुमण्डल द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायुमण्डलीय दाब (atmospheric pressure) कहलाता है।

S.I. प्रणाली में दाब की इकाई न्यूटन/मी² (N/m²) होती है।

M.K.S. प्रणाली में दाब की इकाई किग्रा/सेमी² (kg/cm²) होती है।

1 बार (bar) = 10^5 न्यूटन/मी² = 0.1 मेगा न्यूटन/मी²

1 हेक्जोबार = 10^7 न्यूटन/मी²

और वायुमण्डलीय दाब (atmospheric pressure) = 1.013×10^5 न्यूटन/मी² होता है।

1 N/m² = 7.5×10^{-3} मिमी परा

(ii) परम दाब (Absolute Pressure)—किसी तरल द्वारा उसके पात्र (container) की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाये गये बल के परम मान को परम दाब (absolute pressure) कहते हैं।

(iii) गेज दाब (Gauge Pressure)—परम दाब एवं वायुमण्डलीय दाब के अन्तर को गेज दाब (gauge pressure) कहते हैं। वायुमण्डलीय दाब के सापेक्ष, शून्य गेज दाब 1 kg/cm^2 होता है।

(iv) भेददर्शी दाब (Differential Pressure)—मापे गये दो दाबों का अन्तर भेददर्शी दाब (differential pressure) कहलाता है।

(v) निर्वात (Vacuum)—परम दाब से वायुमण्डलीय दाब के अधिक होने की राशि को निर्वात (vacuum) कहते हैं।

विभिन्न दाब मापन की विभिन्न युक्तियाँ (Different types of Pressure Measuring Devices)

6.3.2 दाब मापन में दाब को मापने के लिये विभिन्न प्रकार के सूचक (indicators), रिकार्डर्स (recorders), निर्वचक इजीनियरिंग आदि युक्तियों का प्रयोग किया जाता है ये युक्तियाँ निम्न प्रकार की होती हैं—

(i) यांत्रिक युक्तियाँ (Mechanical Devices)

(ii) वैद्युत-यांत्रिक युक्तियाँ (Electro-mechanical Devices)

(iii) वैद्युत युक्तियाँ (Electrical Devices)


(iv) इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ (Electronic Devices)

(i) यांत्रिक युक्तियाँ (Mechanical Devices)—मैनोमीटर का प्रयोग तल पदार्थों के दाब को मापने के लिये किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं—

(अ) विभेदी मैनोमीटर (Differential Manometer)

(ब) माइक्रो मैनोमीटर (Micro Manometer)

(अ) विभेदी मैनोमीटर (Differential Manometer)—इस मैनोमीटर में आमतौर पर पारा या पानी का प्रयोग किया जाता है। विभेदी मैनोमीटर में U-आकार का एक ट्यूब होता है

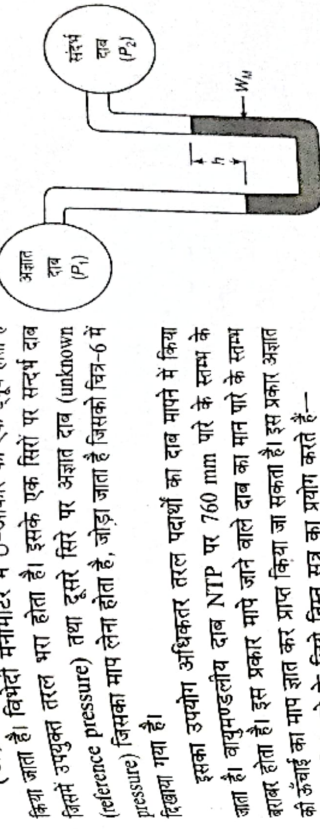

चित्र 6 : विभेदी मैनोमीटर

जिसका माप लेना होता है, जोड़ा जाता है जिसको चित्र-6 में दिखाया गया है।

इसका उपयोग अधिकतर तरल पदार्थों का दाब मापने में किया जाता है। वायुमण्डलीय दाब NTP पर 760 mm परे के स्तम्भ के बराबर होता है। इस प्रकार मापे जाने वाले दाब का मान पारे के स्तम्भ की ऊँचाई का माप ज्ञात कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात दाब को निकालने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं—

$$P_1 - P_2 = h (\rho_2 - \rho_1)$$

जहाँ P_1 = अज्ञात दाब

P_2 = संदर्भ दाब

h = अज्ञात का आपेक्षिक भार

ρ_2 = पारे का आपेक्षिक भार

ρ_1 = दाब अन्तर के अनुसार पारे की ऊँचाई

(ब) माइक्रो-मैनोमीटर (Micro-manometer)—U-तली मैनोमीटर का सुधारा रूप ही माइक्रो-मैनोमीटर है। यह दो प्रकार का होता है। पहला ऊर्ध्वनली माइक्रो-मैनोमीटर (vertical tube micro-manometer) तथा दूसरा तल नली माइक्रो-मैनोमीटर (inclined tube micro-manometer) होता है। इसका प्रयोग अत्यन्त सूक्ष्म दाब को मापने के लिये किया जाता है।


(ii) वैद्युत यांत्रिक युक्तियाँ या बलसार युक्तियाँ (Electro-mechanical Devices or Force Summing Devices)—ट्रांसड्यूसर द्वारा अनेक भौतिक राशियों जैसे—बल, दाब, विस्थापन इत्यादि के मापन में होने वाले परिवर्तन को सेन्स (sense) करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले युक्तियों को बलसार युक्तियाँ (force summing devices) की तरह कार्य करती हैं। प्रमुख बलसार युक्तियाँ अग्र हैं—

यह पार्ट्स इस प्रकार बना होता है कि दाब के परिवर्तन से इनमें अक्षीय प्रसार (expansion) या संकुचन (contraction) होता है। बेलोज को बनाने के लिये प्रयुक्त पदार्थ नम, प्रत्यास्थ तथा उच्च प्रतिरोध वाला होना चाहिये। अतः पर पीतल, कॉसा, स्टील, फॉस्फर ब्रॉज, कैरेलियम, कॉपर इत्यादि का प्रयोग बेलोज बनाने के लिये किया जाता है। दाब एवं विस्थापन इत्यादि मापने में बेलोज का प्रयोग किया जाता है।


(स) **बोर्डन ट्यूब (Bourdon Tubes)**—बोर्डन ट्यूब विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ट्यूबों का आकार निम्न प्रकार का होता है—

- C-टाइप (C-Type)
- वलयकार (Spiral)
- मरोड़ी ट्यूब (Twisted Tube)
- सर्पिल (Helical)

बोर्डन ट्यूब का प्रयोग दाब परिवर्तन को सेंस (sense) करने के लिये किया जाता है। ये कम व्यास की दीर्घवृत्तीय (elliptical) काट की ट्यूब होती है जिसका एक सिरा बन्द होता है। ताल के प्रवेश के लिये इस ट्यूब का दूसरा सिरा खुला रहता है। जिस ताल का दाब के लिये इस ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है। ताल दाब के माना होता है उसे ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है। ताल दाब के कारण ट्यूब बाहर की ओर फैलकर सीधा होने का प्रयास करती है जिस कारण ट्यूब का बन्द स्वतन्त्र सिरा गतिशील हो जाता है। बन्द सिरा का यह विस्थापन यान्त्रिक विधि से आवर्धित (magnify) होकर सूचक (pointer) द्वारा अंशकित पैमाने पर दाब के रूप में प्रदर्शित होता है या सीधे ही दाब को पढ़ा जा सकता है। इस आवर्धित विस्थापन को वैद्युत विस्थापन ट्रांसड्यूसर से जोड़कर आउटपुट को दाब के क्रम में अंशकित करके पढ़ा जा सकता है। C-टाइप बोर्डन-ट्यूब को चित्र-9 में दिखाया गया है।

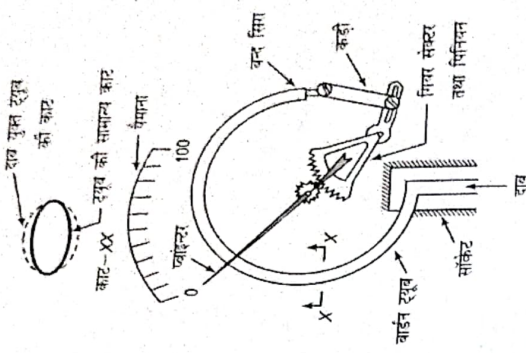

चित्र 9 : C-टाइप बोर्डन ट्यूब

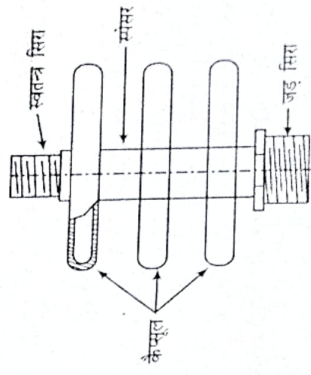

चित्र 10 : तीन कैप्सूल वाला डायफ्राम एलीमेंट

(द) **कैप्सूल (Capsule)**—कैप्सूल, डायफ्राम का विकसित एवं सुधरा हुआ रूप है। कैप्सूल के आकार के कई डायफ्रामों को जोड़कर एवं एक नया रूप देकर इसको बनाया जाता है। इसका कुल विस्थापन प्रत्येक कैप्सूल के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। तीन कैप्सूल वाले डायफ्राम एलीमेंट को चित्र-10 में दिखाया गया है। ये कैप्सूल अक्षीय रूप से चित्र के अनुसार आपस में जुड़े रहते हैं तथा बिना किसी रुकावट के विस्थापित होने के लिये स्वतन्त्र होते हैं। डायफ्राम की तरह ही इसका प्रयोग दाब मापन के लिये किया जाता है। कैप्सूलों को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच स्पेसर (spacer) लगाकर उन्हें एक-दूसरे से अलग रखा जाता है।

(iii) **विद्युत युक्तियाँ (Electrical Devices)**—इन युक्तियों में विद्युत ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है; जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है।

(अ) **विद्युत ट्रांसड्यूसर (Electrical Transducer)**—किसी भौतिक राशि को संगत वोल्टता (voltage) या धारा (current) में रूपान्तरित करके सिग्नल (signal) देने वाले यंत्र को विद्युत ट्रांसड्यूसर (electrical transducer) कहते हैं। इस

ट्रांसड्यूसर में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर (Primary Transducer) का कार्य, बल-सार युक्तियाँ (force summing devices) रूप में है।


बल-सार युक्तियों के विस्थापन को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने वाले विभिन्न सेकेन्डी दाब ट्रांसड्यूसर (secondary pressure transducers) निम्न हैं—

1. पैसिव विद्युत दाब ट्रांसड्यूसर (Passive Electrical Pressure Transducer) निम्न प्रकार के होते हैं—

- वाण्डेड स्ट्रेन गेज (Bonded Strain Gauge)
- अनबॉण्डेड प्रतिरोध ऐलीमेन्ट्स (Unbonded Resistance Elements)
- प्रेरकत्व (Inductive)
- अन्य प्रकार के (Other types)

2. एक्टिव विद्युत दाब ट्रांसड्यूसर (Active Electrical Pressure Transducer)


- पिजो-विद्युत मैनोमीटर (Piezo-electrical manometer)
 - फोटो-वोल्टाइक सेल (Photo-voltaic cell)
 - स्ट्रेन गेज दाब सेल (Strain gauge pressure cell)
- (ब) प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर (Inductive Transducer)—यह ट्रांसड्यूसर सेकेन्डी ट्रांसड्यूसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर में दाब का मापन डायफ्राम द्वारा होता है। इस व्यवस्था को निम्न चित्र-11 में दिखाया गया है।

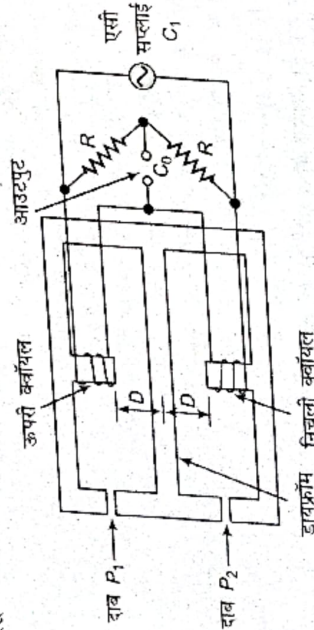


चित्र 11 : प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर द्वारा दाब का मापन

इस ट्रांसड्यूसर में दो कुण्डलियों (coils) के बीच एक डायफ्राम स्थापित होता है। इसकी ऊपरी कुण्डली (upper coil) तथा निचली कुण्डली (lower coil) A.C. ब्रिज परिपथ (A.C. bridge circuit) की दो भुजाओं का कार्य करती हैं। दोनों कुण्डलियों के चक्कर बराबर मान (equal value) के होते हैं। सेतु की दूसरी दो भुजाएँ बराबर मान के प्रतिरोधों (resistance) R द्वारा बनती हैं। इस ट्रांसड्यूसर की यथार्थता अधिक होती है।

(स) विभेदी ट्रांसफार्मर (Differential Transformer) या LVDT (Linear Variable Differential Transformer)—विभेदी ट्रांसफार्मर या LVDT का प्रयोग भी सेकेन्डी ट्रांसड्यूसर के रूप में दाब मापने में किया जाता है। इस व्यवस्था में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के स्थान पर बेल्लोज (bellows) या बोर्डेन-ट्यूब (bourdon tube) का प्रयोग किया जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर (primary transducer), बल-सार युक्ति (force summing device) के रूप में कार्य करती हैं। बेल्लोज तथा LVDT द्वारा दाब के मापन को चित्र-12 में एवं बोर्डेन-ट्यूब तथा LVDT द्वारा दाब के मापन को चित्र-13 में दिखाया गया है।

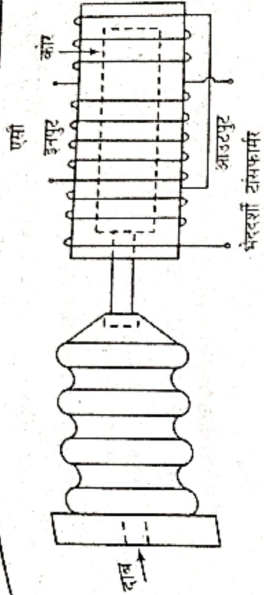

चित्र 12 : बेल्लोज तथा LVDT द्वारा दाब का मापन

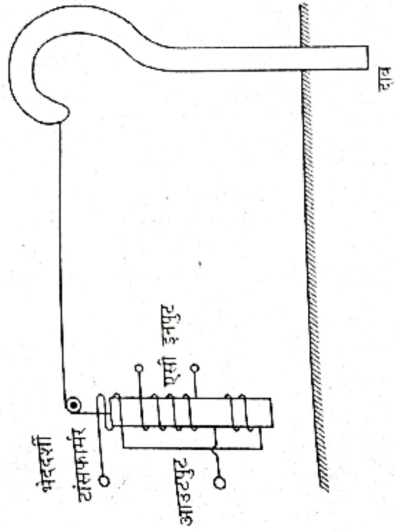

चित्र 13 : बोर्डेन-ट्यूब तथा LVDT द्वारा दाब का मापन

§6.4 निम्न दाब का मापन (निर्वात गेज)

[Measurement of Low Pressure (Vacuum Gauge)]


हम जानते हैं कि परम दाब (absolute pressure) शून्य तक पहुँचना असम्भव है एवं परम दाब का मान हमेशा धनात्मक हो जाता है क्योंकि दाब को आमतौर पर वायुमण्डलीय दाब के संदर्भ में मापा जाता है। वायुमण्डलीय दाब से नीचे का दाब निम्न दाब अथवा निर्वात (vacuum) कहलाता है। इस प्रकार वायुमण्डलीय दाब से नीचे का दाब अर्थात् निर्वात को मापने के लिये निर्वात गेजों (vacuum gauges) का प्रयोग किया जाता है। निम्न दाब की इकाई माइक्रॉन (micron) या 0.001 मिमी परे हो सकता है। 1 मिमी परे के स्तम्भ से कम दाब को निम्न दाब कहते हैं। अत्यन्त चून दाब 1 मिमी माइक्रॉन से भी नीचे हो सकता है।

निम्न दाब अथवा निर्वात को मापने के लिये निम्न दो विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं—

- प्रत्यक्ष मापन (Direct Measurement)
 - अप्रत्यक्ष मापन (Indirect Measurement)
- (i) प्रत्यक्ष मापन (Direct Measurement)—प्रत्यक्ष मापन में दाब लगने के पश्चात् होने वाला विस्थापन (displacement) सम्मिलित होता है। जैसे—डायफ्राम, कैप्सूल, बोर्डेन ट्यूब इत्यादि।
- (ii) अप्रत्यक्ष मापन (Indirect Measurement)—अप्रत्यक्ष मापन में दाब का मापन किसी ऐसे गुणों जैसे आयतन (volume), तापीय चालकता (thermal conductivity) आदि के माध्यम से किया जाता है जो मापे जाने वाले दाब पर निर्भर करता है। इस विधि में तापीय चालकता गेज (thermal conductivity gauge), मैकलेड गेज (MacLeod gauge), आयनइवेशन गेज (ionization gauge) इत्यादि प्रयोग में लाये जाते हैं।

1225

यह गैज इस क्रिया सिद्धान्त पर कार्य करता है कि निम्न दाबों पर ऊष्मीय चालकता (thermal conductivity), तब से फलन (function) होती है। ऊष्मा विकरण की दर (ratio of heat dissipated) चारों ओर माध्यम (medium) में तापीय/ऊष्मीय चालकता (thermal conductivity) पर निर्भर करती है। मापन के समय जैसे ही दिये गये माध्यम का सस् कम होता है अर्थात् दाब कम होता है, उसकी चालकता (conductivity) भी उसी अनुपात में कम हो जायेगी तथा दो $\frac{1}{2}$ भाग प्रवाह (current flow) के लिये तार गर्म हो जायेगा। तत्पश्चात् गर्म तार के तापक्रम का मापन करके दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है।

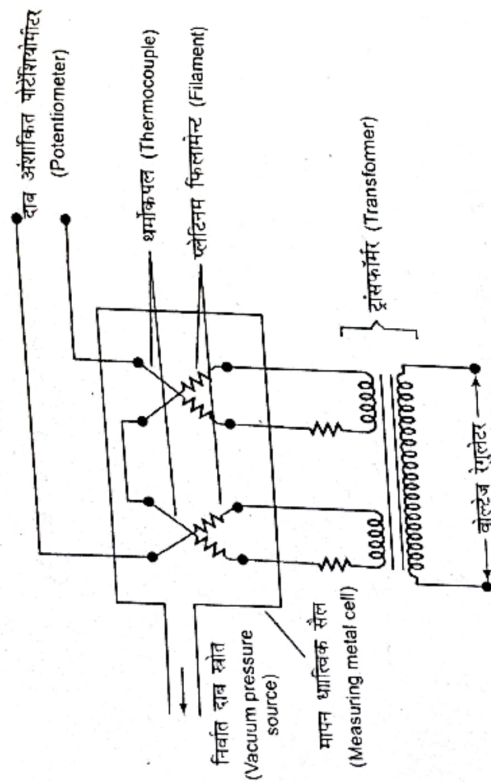

चित्र 14 : थर्मोकेपल निर्वात गेज का रेखाचित्र

इस यन्त्र के प्रबन्ध रेखाचित्र को चित्र-14 में दिखाया गया है। इस यन्त्र में प्लेटिनम होटर फिलामेंट होता है जो एक थर्मोकैपल (thermocouple) से जुड़ा (attach) रहता है। ग्लास या धातु खोल (casing) के अन्दर, होटर फिलामेंट को थर्मोकैपल दोनों एक साथ बन्द रहते हैं। ये खोल (casing) निर्वात चैम्बर (vacuum chamber) से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार थर्मोकैपल को दाब परिवर्तित होता है तब फिलामेंट (filament) को चालकता में भी परिवर्तन होता है जिससे उसका तापक्रम बदलता है जो थर्मोकैपल में प्रवाहित धारा को सूचित कर देता है जिसको पोटेन्शियोमीटर (potentiometer) द्वारा माप लिया जाता है। पोटेन्शियोमीटर का पैमाना दाब के पद में अंशकृत (calibrated) रहता है। यह निर्वात गेज (vacuum gauge) के बन्धे उपयुक्त यन्त्र है।

1225

है। **स्ट्रेन गेज (Strain Gauge)** प्रयोग करने के लिए स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया जाता है।

प्र. १३. (Load Cells) एवं एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर (Secondary Transducer)

लॉड सेल्स, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर (Primary Transducer) के रूप में एक प्रत्यायन मध्य (elastic member) तथा सेंकेंडा-ट्रांसड्यूसर (Secondary Transducer) के रूप में एक प्रत्यायन मध्य (elastic member) का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को लोड सेल्स पर आरोपित होती है। लॉड सेल्स में जोड़कर बनाया जाता है। ये स्ट्रेन गेजों (strain gauges) लगी रहती हैं। ये स्ट्रेन गेजों, प्रत्यायन मध्य पर आरोपित होती हैं।

लोड सेल्स के रूप में स्ट्रेन गेज (strain gauge) लगाए जाते हैं। लोड सेल्स के रूप में लोड सेल्स (load cells) का उपयोग किया जाता है। लोड सेल्स (load measurement) के लिये सबसे ज्यादा लोकप्रिय यंत्रों में लोड सेल्स (load cells) का उपयोग किया जाता है।

प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन गेज (Strain Gauge Load Cell)


- (i) स्टेन गेज लोड सेल (Stannum Load Cell)
- (ii) डायफ्राम लोड सेल (Diaphragm Load Cell)
- (iii) रिंग लोड सेल (Ring Load Cell)
- (iv) द्रवीय लोड सेल (Hydraulic Load Cell)
- (v) स्प्रूल लोड सेल (Spool Load Cell)

पाठ्यक्रम के अनुसार गैजटिंग गैजटिंग गैजटिंग

6.7.1 स्ट्रेन गेज लोड सेल (Strain Load Cell)

स्ट्रेन गेज लोड सेल को विद्युत लोड सेल (electric load cell) भी कहा जाता है। भार का मापन के लिए यह एक डिजाइन (design), तनाव प्रतिरोध (elastic resistance) का आयुट्ट देता है। इसका चित्र-15 में तनाव में भारत लोड सेल य लगे भार के समानुपाती विद्युत प्रतिक्रिया (compression) में कार्य करने के लिये किया जाता है। निम्न चित्र-15 में तनाव में भारत लोड सेल को दिखाया गया है।

संलग्न चित्र (Cable)

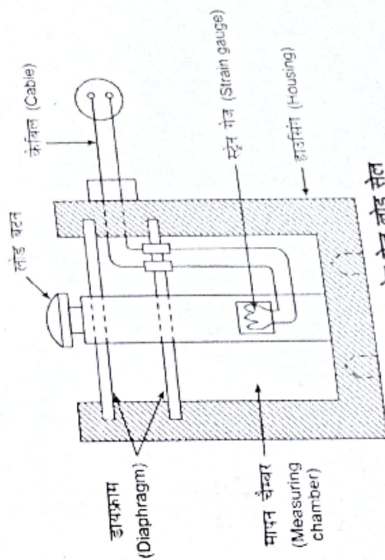

Q 15: स्टैन गेज लोड सेल

वेन्चुरी ट्यूब (Venturi Tube)—वेन्चुरी ट्यूब का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ मापन दबाव, प्रवाह दाब (pressure losses) तथा न्यूनतम प्रिसाव एवं टूट-फूट (wear and tear) प्रतिरोधकता की आवश्यकता होती है। इस यंत्र को मजबूत टेक (strong support) पर रखा जाता है। इसके एक सिर पर बेलनी (bulky) होता है। लटकते हुए टोम (suspended solids) कणों वाले द्रव का प्रवाह मापने के लिए अधिक उपयोगी यंत्र है, क्योंकि इसके एप्रोच (approach) एवं निकास (exit) पर स्ट्रीमलाइन्ड (streamlined) होते हैं। इस यंत्र द्वारा उच्च यथार्थता का मापन प्राप्त किया जा सकता है। इसको चित्र-16 में दिखाया गया है।

प्रवाह नोजल (Flow Nozzle)—प्रवाह को मापने के लिए प्रवाह नोजल को पाइप फ्लेंजों (pipe flange) के बीच में लगाया जाता है। उच्च क्षमता एवं उच्च दाब की दशा में प्रवाह नोजल का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। इसके द्वारा मापन में उच्च यथार्थता प्राप्त होती है। इसकी मौलिक लम्बाई वेन्चुरी ट्यूब से कम होती है। इसको कीमत वेन्चुरी ट्यूब से कम एवं इससे फ्लोट की तुलना में ज्यादा होती है। इसको चित्र-16 में दिखाया गया है।

ऑरिफिस प्लेट (Orifice Plate)—प्रवाह मापन में यह एक सस्ता उपकरण है। यह एक फ्लैट एवं चपटी डिस्क (disc) के रूप में होता है जिसमें एक छिद्र (hole) बना होता है। इसी छिद्र से तरल प्रवाहित होता है। तरल प्रवाह को मापने के लिए इसे पहले से बने पाइप फ्लेंजों (pipe flange) के बीच में लगा दिया जाता है। इसको दाब पुनः प्राप्ति (pressure recovery) बहुत ही कम होती है जिस कारण इसमें होने वाली दाब हानि (pressure loss) उच्च होती है। तरल के प्रवाह क्षणों के अनुसार इसके छिद्र के साइज को बढ़ाया भी जा सकता है। क्षणिक दाब से यह खराब हो सकता है। यह प्रिसाव तथा टूट-फूट का विरोध करने में सक्षम होता है। सस्ता, सरल एवं यथार्थ होने के कारण इसका प्रयोग अधिक होता है। इसको चित्र-16 में दिखाया गया है।

8.9 यांत्रिक शक्ति डायनेमोमीटर (Mechanical Power Dynamometer)


किसी मशीन के द्वारा उत्पन्न होने वाली यांत्रिक शक्ति (mechanical power) उसके कार्य करने की क्षमता का सूचक होता है। इस प्रकार किसी मशीन द्वारा निश्चित समय में किये गये कार्य को उसकी कार्यक्षमता (work capacity) या अश्व शक्ति (horse power) कहते हैं। मशीन के द्वारा उत्पन्न अश्व शक्ति को मापने के लिये उसके बल आवर्ण (torque) का मापन किया जाता है। इस प्रकार किसी मशीन का बल आवर्ण मापने की युक्ति (device) को शक्तिमापी (power meter) या डायनेमोमीटर (dynamometer) कहते हैं। डायनेमोमीटर दो प्रकार के होते हैं—

- अवशोषण डायनेमोमीटर (Absorption Dynamometer)
- पारोपण डायनेमोमीटर (Transmission Dynamometer)

(i) अवशोषण डायनेमोमीटर (Absorption Dynamometer)—अवशोषण डायनेमोमीटर, यांत्रिक ऊर्जा


(mechanical energy) का अवशोषण करके बल आवर्ण का मापन करते हैं। इनमें (engines) एवं मोटर्स (motors) आदि के शक्ति तथा बल आवर्ण मापने के लिये इसी डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चित्र-17 में सरल, सस्ता एवं सबसे लोकप्रिय अवशोषण डायनेमोमीटर 'प्रॉनी ब्रेक' (Prony brake) को दिखाया गया है। इसके द्वारा इंजन की यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन, शुष्क घर्षण (dry friction) के कारण उत्पन्न ऊष्मा में होता है।

इस डायनेमोमीटर में लकड़ी के दो ब्लॉक (blocks) होते हैं, जो रॉम के शाफ्ट पर लगे फ्लाई व्हील / गतिपल पहिया (Fly wheel) पर बसे होते हैं। इन ब्लॉक्स (blocks) को आवश्यकतानुसार फ्लाई व्हील (Fly wheel) पर बसने की व्यवस्था होती है। इसके ऊपरी ब्लॉक से डूँडी हुई एक भुजा होती है जिसके दूसरे स्यतन्त्र सिरे पर भार लगाने की व्यवस्था होती है। इसमें इंजन की यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन इसकी भुजा

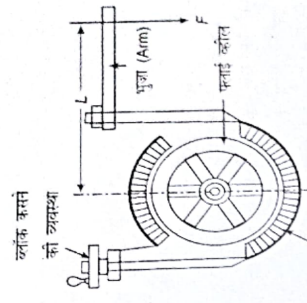

लकड़ी के ब्लॉक

चित्र 17 : अवशोषण डायनेमोमीटर (प्रॉनी ब्रेक)

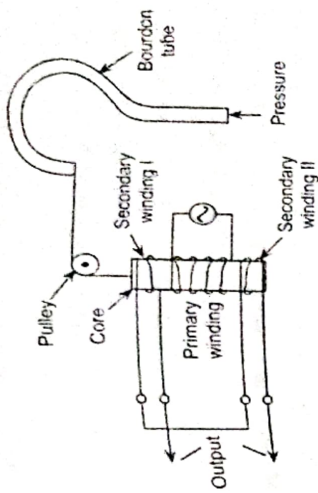

चित्र 21 : दाबमापी बोर्डन ट्यूब

उपरोक्त चित्र-21 में एक बोर्डन-ट्यूब दाबमापी (Bourdon tube pressure gauge) को दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले बोर्डन ट्यूब द्वारा प्रवाहित दाब का रूपान्तरण विस्थापन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार बोर्डन ट्यूब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर या डिटेक्टर की तरह कार्य करता है। उसके बाद बोर्डन ट्यूब द्वारा प्राप्त विस्थापन से LVDT (Linear variable differential transformer) की कोर (core) में गति होती है जिसके कारण विद्युतीय आउटपुट वोल्टेज (Electrical Output Voltage) प्राप्त होता है। इस तरह इस सिस्टम में LVDT एक सेकेन्डी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करता है।

6.11 ट्रांसड्यूसर्स का वर्गीकरण (Classification of Transducers)

ट्रांसड्यूसर्स कई तरह के होते हैं। इसलिये ट्रांसड्यूसर्स का वर्गीकरण उनके प्रयोगों, विद्युतीय मापन सिद्धान्त, ऊर्जा रूपान्तरण की विधि, आउटपुट संकेतों की प्रकृति इत्यादि के आधार पर किया जाता है।

इस आधार पर ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है—

- (1) **प्रतिरोधी टाइप ट्रांसड्यूसर (Resistive type Transducer)**
 - (a) स्ट्रेन एवं दाब गेज (Strain & Pressure Gauge)
 - (b) थर्मिस्टर एवं प्रतिरोध थर्मामीटर (Thermistor & Resistant Thermometer)
 - (c) फोटो चालन सेल (Photo Drive Cell)
 - (d) सम्पर्क मोटाई गेज (Contact Thickness Gauge)
 - (e) रासायनिक चालन मीटर (Chemical Drive-meter)
- (2) **प्रेक्षणीय टाइप ट्रांसड्यूसर (Inductive Type Transducer)**
 - (a) रेखीय परिवर्ती डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर (LVDT)
 - (b) भंवर धारा गेज (Eddy Current Gauge)
 - (c) रिलक्टेंस पिक-अप (Reluctance Pick-up)
- (3) **धारित्र टाइप ट्रांसड्यूसर (Capacitive Type Transducer)**
 - (a) दाब गेज (Pressure Gauge)
 - (b) परावैद्युत गेज (Paraelectric Gauge)
 - (c) धारित्र माइक्रोफोन (Capacitive Microphone)
- (4) **वोल्टेज विभाजक टाइप ट्रांसड्यूसर (Voltage Divider Type Transducer)**
 - (a) दाब उत्तेजक वोल्टेज विभाजक (Pressure Stimulator Voltage divider)
 - (b) विभवमापी स्थिति सेन्सर (Potentiometer Static Sensor)

उपकरण

ऊष्मीय (Thermal)

- (iii) ताप स्टीक
(a) थर्मोपल
(b) थर्मोस्टैटिक
(c) थर्मोस्टैटिक
(iv) सम्पर्क सूई, पिन इत्यादि
(a) हाइड्रोमैटिक (Hydromatic)
(v) हाइड्रोमैटिक (Hydromatic)
(a) हाइड्रोमैटिक
(b) हाइड्रोमैटिक
(c) हाइड्रोमैटिक
(d) हाइड्रोमैटिक

विद्युत (Electrical)

(i) प्रतिरोधीय (Resistive)

- (a) सम्पर्क (Contact)
(b) परिवर्ती क्षेत्रफल चालक
(c) परिवर्ती लम्बाई चालक
(d) चालक की परिवर्ती विमायें
(e) चालक की परिवर्ती प्रतिरोधकता

(ii) धारितीय (Capacitive)

- (a) पराविद्युत में परिवर्तन
(b) वायु गैस में परिवर्तन
(c) प्लेट क्षेत्रफल में परिवर्तन

(iii) प्रेरकतीय (Inductive)

- (a) परिवर्ती वायु गैस
(b) परिवर्ती कुण्डली विमायें
(c) क्रोड पदार्थ में परिवर्तन
(d) क्रोड की अवस्था में परिवर्तन
(e) कुण्डली की अवस्था में परिवर्तन
(f) कुण्डली की गति
(g) क्रोड की गति
(h) स्थायी चुम्बक की गति

(iv) इलेक्ट्रॉनिक (Electronic)

- (i) पोजो-विद्युत (Piezo-electric)
(ii) फोटो-विद्युत (Photo-electric)

ताप से फ्रेज

ताप से विद्युत धारा

ताप से विस्थापन

विस्थापन से विस्थापन

विस्थापन से विस्थापन

वेग से दाब

वेग से दाब

वेग से दाब

रेखीय वेग से कोणीय वेग

विस्थापन से प्रतिरोध परिवर्तन

विस्थापन से प्रतिरोध परिवर्तन

विस्थापन से प्रतिरोध परिवर्तन

विकृति से प्रतिरोध परिवर्तन

वायु वेग एवं ताप से प्रतिरोध परिवर्तन

विस्थापन से धारिता परिवर्तन

विस्थापन से धारिता परिवर्तन

विस्थापन से धारिता परिवर्तन

विस्थापन से प्रेरकतीय परिवर्तन

विस्थापन से प्रेरकतीय परिवर्तन

विस्थापन से प्रेरकतीय परिवर्तन

विस्थापन से प्रेरकतीय परिवर्तन

विस्थापन से प्रेरकतीय परिवर्तन

वेग से प्रेरकतीय परिवर्तन

वेग से प्रेरकतीय परिवर्तन

वेग से प्रेरकतीय परिवर्तन

विस्थापन से वोल्टेज या धारा

विस्थापन से वोल्टेज

प्रकाश तीव्रता से वोल्टेज

6.17 ट्रांसड्यूसर में काम आने वाली विभिन्न विद्युतीय घटनायें (Different types of Electrical Phenomena used in Transducers)

6.17 ट्रांसड्यूसर राशियों जैसे—बल, वेग, दाब, त्वरण इत्यादि को मापने के लिये जब विद्युतीय ट्रांसड्यूसरों का प्रयोग सभी नॉन विद्युतीय राशियों के दौरान विभिन्न प्रकार की विद्युतीय घटनायें होती हैं जैसा कि निम्नलिखित है—

किया जाता है तब उनके उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार की विद्युतीय घटनायें होती हैं जैसा कि निम्नलिखित है—

1. प्रेरकत्व (Inductive)
2. प्रेरकत्व (Capacitive)
3. प्रतिरोधीय (Resistive)
4. प्रतिक्रिया (Piezo-electric)
5. चुम्बकीय (Electro-magnetic)
6. विद्युत-चुम्बकीय (Electro-magnetic)
7. फोटो-इलेक्ट्रिक (Photo-electric)
8. फोटो-वोल्टाइक (Photo-voltaic)
9. फोटो-चालन या फोटो-प्रतिरोधीय (Photo conductor or Photo resistive)
10. थर्मो-इलेक्ट्रिक या थर्मो-वोल्टाइक (Thermo-electric or thermo-voltaic)
11. इलेक्ट्रो-गतिक (Electro-dynamic)
12. विभवमापीय (Potentiometric)
13. आयनाइजेशन (Ionization)
14. आयनाइजेशन (Ionization)
15. आयनाइजेशन (Ionization)
16. आयनाइजेशन (Ionization)
17. आयनाइजेशन (Ionization)
18. आयनाइजेशन (Ionization)
19. आयनाइजेशन (Ionization)
20. आयनाइजेशन (Ionization)
21. आयनाइजेशन (Ionization)
22. आयनाइजेशन (Ionization)
23. आयनाइजेशन (Ionization)
24. आयनाइजेशन (Ionization)
25. आयनाइजेशन (Ionization)
26. आयनाइजेशन (Ionization)
27. आयनाइजेशन (Ionization)
28. आयनाइजेशन (Ionization)
29. आयनाइजेशन (Ionization)
30. आयनाइजेशन (Ionization)
31. आयनाइजेशन (Ionization)
32. आयनाइजेशन (Ionization)
33. आयनाइजेशन (Ionization)
34. आयनाइजेशन (Ionization)
35. आयनाइजेशन (Ionization)
36. आयनाइजेशन (Ionization)
37. आयनाइजेशन (Ionization)
38. आयनाइजेशन (Ionization)
39. आयनाइजेशन (Ionization)
40. आयनाइजेशन (Ionization)
41. आयनाइजेशन (Ionization)
42. आयनाइजेशन (Ionization)
43. आयनाइजेशन (Ionization)
44. आयनाइजेशन (Ionization)
45. आयनाइजेशन (Ionization)
46. आयनाइजेशन (Ionization)
47. आयनाइजेशन (Ionization)
48. आयनाइजेशन (Ionization)
49. आयनाइजेशन (Ionization)
50. आयनाइजेशन (Ionization)
51. आयनाइजेशन (Ionization)
52. आयनाइजेशन (Ionization)
53. आयनाइजेशन (Ionization)
54. आयनाइजेशन (Ionization)
55. आयनाइजेशन (Ionization)
56. आयनाइजेशन (Ionization)
57. आयनाइजेशन (Ionization)
58. आयनाइजेशन (Ionization)
59. आयनाइजेशन (Ionization)
60. आयनाइजेशन (Ionization)
61. आयनाइजेशन (Ionization)
62. आयनाइजेशन (Ionization)
63. आयनाइजेशन (Ionization)
64. आयनाइजेशन (Ionization)
65. आयनाइजेशन (Ionization)
66. आयनाइजेशन (Ionization)
67. आयनाइजेशन (Ionization)
68. आयनाइजेशन (Ionization)
69. आयनाइजेशन (Ionization)
70. आयनाइजेशन (Ionization)
71. आयनाइजेशन (Ionization)
72. आयनाइजेशन (Ionization)
73. आयनाइजेशन (Ionization)
74. आयनाइजेशन (Ionization)
75. आयनाइजेशन (Ionization)
76. आयनाइजेशन (Ionization)
77. आयनाइजेशन (Ionization)
78. आयनाइजेशन (Ionization)
79. आयनाइजेशन (Ionization)
80. आयनाइजेशन (Ionization)
81. आयनाइजेशन (Ionization)
82. आयनाइजेशन (Ionization)
83. आयनाइजेशन (Ionization)
84. आयनाइजेशन (Ionization)
85. आयनाइजेशन (Ionization)
86. आयनाइजेशन (Ionization)
87. आयनाइजेशन (Ionization)
88. आयनाइजेशन (Ionization)
89. आयनाइजेशन (Ionization)
90. आयनाइजेशन (Ionization)
91. आयनाइजेशन (Ionization)
92. आयनाइजेशन (Ionization)
93. आयनाइजेशन (Ionization)
94. आयनाइजेशन (Ionization)
95. आयनाइजेशन (Ionization)
96. आयनाइजेशन (Ionization)
97. आयनाइजेशन (Ionization)
98. आयनाइजेशन (Ionization)
99. आयनाइजेशन (Ionization)
100. आयनाइजेशन (Ionization)

उपरोक्त विभिन्न घटनायें अलग-अलग तरह के ट्रांसड्यूसरों में होती हैं।
प्रतिरोध के परिवर्तन को मापने के लिये ज्यादातर प्रतिरोधीय ट्रांसड्यूसरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये दोनों तरह के घात प्रत्यावर्ती व दिष्ट (AC and DC) धारा में प्रयोग किये जा सकते हैं।

विद्युतीय ट्रांसड्यूसर द्वारा किसी राशि के परिवर्तन को निम्न सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है—

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

जहाँ R = चालक का प्रतिरोध [ओम (ohm) में]

L = चालक की लम्बाई (मीटर में)

ρ = चालक के पदार्थ की चालकता (ओम-मीटर में)

A = चालक के काट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

6.18 निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर युक्तियाँ (Passive Transducer Devices)

विभिन्न निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर को उनके सिद्धान्त व प्रयोग के साथ नीचे दर्शाया गया है—

प्रेरकत्व (Inductive)

(i) रिलक्टैन्स पिक-अप (Reluctance Pick-up)—कुण्डली के लौह क्रोड को स्थिति में होने वाले परिवर्तन से चुम्बकीय सर्किट की रिलक्टैन्स में परिवर्तन।

प्रयोग—विस्थापन, दाब, कम्पन स्थिति को मापने में।

(ii) चुम्बकीय सर्किट ट्रांसड्यूसर (Magnetic Circuit Transducer)—प्रत्यावर्ती धारा (AC) द्वारा उत्तेजित कुण्डली के प्रेरकत्व का चुम्बकीय सर्किट में होने वाले परिवर्तन के कारण परिवर्तन।

प्रयोग—विस्थापन, दाब को मापने में।

अन्य ट्रांसड्यूसर (Other Transducers)

ट्रांसड्यूसर (Photo-voltaic)—किसी चालक अथवा अर्धचालक वक्शान में फोटो-वोल्टेज का उत्पन्न होना।
(i) फोटो-वोल्टेज, ऊर्जा सेल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है।

इसके उत्पन्न उत्पन्न प्रकाश मीटर को मापना।

प्रयोग—सेल, प्रकाश मीटर को मापना।
प्रयोग—इलेक्ट्रिक पिक-अप (Piezo-electric Pick-up)—किसी क्रिस्टलाइन पदार्थ (क्वार्ट्ज इत्यादि) पर

(ii) पीजो-इलेक्ट्रिक पिक-अप (Piezo-electric Pick-up) को मापना।

इसके उत्पन्न उत्पन्न से उत्पन्न विद्युत वाहक बल।

इसके उत्पन्न उत्पन्न से उत्पन्न विद्युत वाहक बल।

इसके उत्पन्न उत्पन्न से उत्पन्न विद्युत वाहक बल।


6.19 प्रसार एवं विस्थापन का मापन (Measurement of Elongation and Displacement)

अनेक प्रकार की अविद्युतीय भौतिक राशियों को ट्रांसड्यूसर द्वारा दूरी परिवर्तन (विस्थापन) तथा लम्बाई में परिवर्तन (प्रसार) के रूप में मापा जा सकता है। जैसे—किसी धातु की छड़ में विकृति या प्रसार, ताप, त्वरण, दाब, ध्वनि तीव्रता आदि (प्रसार) के लिये उसको विस्थापन या प्रसार के रूप में परिवर्तित कर मापा जा सकता है।

को मापने के लिये उसको विस्थापन या प्रसार के रूप में परिवर्तित कर मापा जा सकता है।
(i) ताप (Temperature)—निश्चित ऊष्मीय प्रसार गुणांक (Thermal elongation co-efficient) वाली किसी धातु की छड़ या टुकड़े में उत्पन्न ऊष्मीय प्रसार उसके ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। इस प्रकार धातु के टुकड़े के प्रसार के लिये प्रयुक्त या लगने वाली सतत ताप उसके परिवर्तन को माप के समानुपाती होती है।

(ii) दाब (Pressure)—किसी भी धातु की टंकी (tank) में उसमें भरे पदार्थ से लगने वाला दाब, उस टंकी की बहरी सतह पर विकृति या प्रसार (strain or elongation) उत्पन्न करता है। इस प्रकार एक स्ट्रेन गेज (strain gauge) टंकी की सतह पर लगा दी जाती है जो टंकी में भरे पदार्थ के द्वारा लगने वाले दाब के समानुपाती माप देता है।

(iii) त्वरण (Acceleration)—ट्रांसड्यूसर के रूप में, किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने के लिये वैद्युत स्ट्रेन गेज (electric strain gauge) का उपयोग किया जाता है। इसे निम्न चित्र 23 में दिखाया गया है।

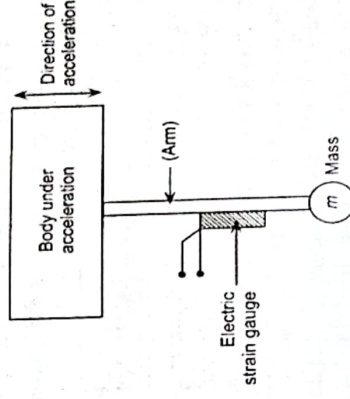

चित्र 23 : वैद्युत स्ट्रेन-गेज का प्रयोग


उपरोक्त यन्त्र विन्यास में ज्ञात द्रव्यमान की वांछित गतिशील वस्तु से एक वैद्युत स्ट्रेन गेज को एक भुजा द्वारा जोड़ा गया है। भुजा में उत्पन्न प्रतिबल, द्रव्यमान (m) एवं उसके त्वरण (a) के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रतिबल समानुपातिक प्रसार उत्पन्न करता है जिसे वैद्युत स्ट्रेन गेज द्वारा मापा जा सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों अवस्थाओं द्वारा विस्थापन या प्रसार को माप कर उसके संगत राशियों को ट्रांसड्यूसर द्वारा मापा जा सकता है। इस विधि में एक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता जो प्रतिरोध, धारिता या प्रेरकत्व में उसके संगत परिवर्तन को उत्पन्न करता है। यही परिवर्तन मापी जानी वाली राशि के संगत प्रसार या विस्थापन के रूप में मापा जाता है।

240

प्रतिरोध में परिवर्तन, धारिता में परिवर्तन एवं प्रेरकत्व में परिवर्तन से से, कोई एक परिवर्तन को वैद्युत स्ट्रेन गेज (Resistive Type Strain Gauge) का प्रयोग करेता है। आमतौर पर प्रसार को मापने के लिये प्रतिरोधीय टाइप स्ट्रेन गेज (Resistive Type Strain Gauge) का प्रयोग होता है।

(i) प्रतिरोधीय टाइप स्ट्रेन गेज (Resistive Type Strain Gauge) — चित्र 24 में एक प्रतिरोधीय टाइप स्ट्रेन गेज का सर्किट चित्र (circuit diagram) दिखाया गया है। चित्रानुसार इसके सर्किट में एक पतले तार को एक लवकदार (Flexible) कागज, टिशू (Tissue Paper) पर इस प्रकार रखा जाता है कि वह अपने स्थान पर बना रहे। प्रयोग के समय इस युक्ति के साथ प्रायोगिक सदस्य को जोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात् गेज को इस प्रकार रखा जाता है कि फाला तार, मापे जाने वाली स्ट्रेन की दिशा में संरेखित रहे। इस प्रकार जब सतह पर तनाव उत्पन्न होता है तो तार के कुल प्रतिरोध में थोड़ी-सी वृद्धि हो जाती है तथा जब सतह संकुचित होता है तो तार के कुल प्रतिरोध में थोड़ी सी कमी हो जाती है।

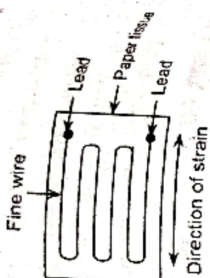

चित्र 24 : प्रतिरोधी टाइप स्टेन गैल

प्रतिरोधीय टाइप स्ट्रेन गेज द्वारा गेज फैक्टर (Gauge Factor) निकालने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$\gamma = \frac{\Delta R/R}{\Delta S/S}$$

गोज फैक्टर

जहाँ, $\gamma =$ गेज फैक्टर


AP - मंग के कारण नार के कल प्रतिरोध में उत्पल परिवर्तन

D - म्येस लगाने से पहले तार का प्रारम्भिक प्रतिरोध

$\Delta S/S = \text{सदस्य की लम्बाई में अनुपातिक परिवर्तन}$

यहाँ पर, R का विशेष मान 12Ω (३०म) होता है। प्रतिरोध में परिवर्तन ΔR का मापन, प्रतिरोध ए०सी० ब्रिज द्वारा किया जा सकता है। गेज फैक्टर का विशेष मान लगभग दो (2) के बराबर होता है। इस प्रकार R का प्रारम्भिक मान तथा उसके पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक का पता होने पर, दी गई स्ट्रेस के लिये तार के प्रतिरोध में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं।


(ii) परिवर्त्ती प्रेरकत्व टाइप स्टेन गेज

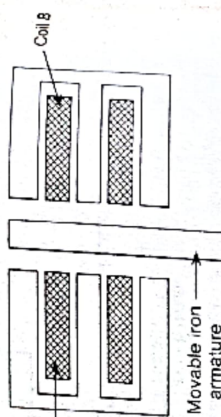

चित्र 25 : चम्बकीय विस्थापन गेज

चुम्बकीय विस्थापन गेज द्वारा लम्बाई में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तन (इंच के दस लाखवें भाग तक परिवर्तन) को भी यथार्थता (Accuracy) पूर्वक मापा जा सकता है। ये गेज कार्मि परिशुद्ध (Precision) माप लेते हैं।

चुम्बकीय विस्थापन गेज में चलनशील आर्मेचर (Movable Armature) होता है जिसके बड़े सिरे को मापे जाने वाले पार्ट से जोड़ दिया जाता है। इसके कार्य सिद्धान्त को रेखाचित्र द्वारा चित्र 26 में दिखाया गया है।

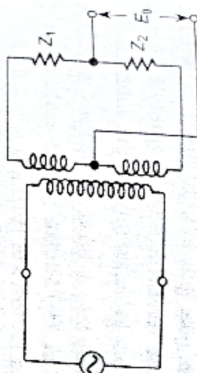

चित्र 26 : बिज सर्किट का रेखाचित्र

W. A. G. G.

22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-

(ii) परिवर्ती धारिता टाइप (Variable Capacitance Type Strain Gauge)—जब मापे जाने वाले वस्तु में तनाव उत्पन्न होता है, तो धारिता टाइप स्ट्रेन गेज काफ़ी कम विस्थापन का माप लेना हो तो छोटे आकार का धारिता टाइप स्ट्रेन गेज का उपयोग किया जाता है। परन्तु यदि कम विस्थापन का माप लेना हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के गेज का उपयोग होता है। परन्तु इस प्रकार इससे छोटे विस्थापन का माप लेना काफी कठिन हो जाता है।

५- अभिलक्षण (Characteristics of Transducer)

हम जानते हैं कि किसी अविद्युत राशि को मापने के लिये कई तरह के ट्रांसड्यूसरों का प्रयोग किया जा सकता है। इस ट्रांसड्यूसर का चुनाव निम्न विन्दुओं को ध्यान में रखकर करना चाहिये—

कृत सिद्धान्त (Principle)—ट्रांसड्यूसर के कार्य करने का सिद्धान्त। उदाहरण—धार्तीय, प्रतियोगीय या

1. **पराम (Range)**—ऐसे ट्रांसड्यूसर का चुनाव करना चाहिए कि मापी जाने वाली राशि के न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक अर्थात् पूर्ण पराम में आउटपुट एकसमान रूप से परिवर्तित हो सके।
2. **यथार्थता (Accuracy)**—यथार्थतापूर्वक माप देने वाला ट्रांसड्यूसर ही अच्छा होता है। इसलिए समय-समय पर ट्रांसड्यूसर का अंशांकन (calibration) कर लेना चाहिए।
3. **संवेदनशीलता (Sensitivity)**—अच्छे क्वालिटी के ट्रांसड्यूसर को संवेदनशील होना चाहिए तथा मापी जाने वाली राशि के छोटे से छोटे परिवर्तन का भी संगत आउटपुट दर्शाना चाहिए या मिलना चाहिए।
4. **स्थायित्व एवं विश्वसनीयता (Stability and Credibility)**—एक अच्छे ट्रांसड्यूसर के माप या आउटपुट में स्थायित्व एवं विश्वसनीयता जरूर होनी चाहिए।
5. **लोडिंग प्रभाव (Loading Effect)**—ट्रांसड्यूसर को क्रियाशील करने में खर्च हुई इनपुट (input) यांत्रिक ऊर्जा को लोडिंग प्रभाव कहते हैं। इसलिए एक अच्छे ट्रांसड्यूसर का लोडिंग प्रभाव कम से कम होना चाहिए।
6. **वातावरणीय परिस्थितियाँ (Atmospheric Conditions)**—वातावरण की परिस्थितियाँ जैसे—दाब, नमी, ताप आदि का प्रभाव ट्रांसड्यूसर के इनपुट एवं आउटपुट पर नहीं पड़ना चाहिए।
7. **विद्युत इकाइयाँ (Electrical Parameters)**—ट्रांसड्यूसर का चुनाव करते समय जोड़ने वाले तारों का प्रकार एवं उनकी उपयोगी लम्बाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
8. **रेखीयता का गुण (Quality of Linearity)**—एक अच्छे ट्रांसड्यूसर का इनपुट सिग्नल एवं आउटपुट सिग्नल (constant) रहना चाहिए।

$$\frac{E_0}{E_I} = K \text{ (Constant)}$$


इस प्रकार

इस प्रकार E_1 को वजन में हल्की, आकार में छोटा एवं

10. उपयोग में आसानी

क्षेत्रों में आसान होना चाहिए। जैसे—तापमान को

इस प्रकार एक अच्छे ट्रांसड्यूसर का चुनाव उपरोक्त विन्दुओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
पाने के लिए प्रतिरोधीय ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर या थर्मोकपल में से सर्वाधिक उपयोगी ट्रांसड्यूसर का चुनाव करना चाहिए।

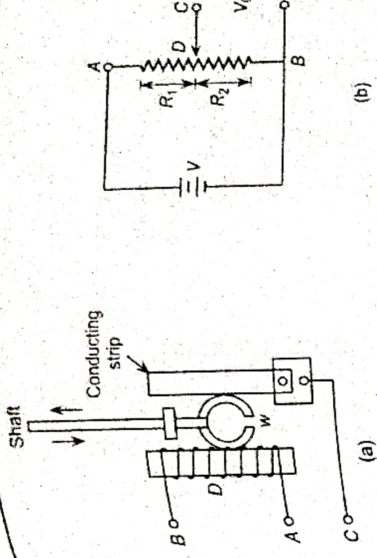

चित्र 28 : प्रतिरोधीय स्थिति ट्रान्सड्यूसर

उपरोक्त चित्रानुसार इसमें एक प्रतिरोध तत्व AB लगा होता है जिसके साथ एक स्लाइडर (slider) W होता है जो उस बल से जुड़ा होता है जिसका स्थितिय चली दूरी को मापना होता है। W व B के बीच का प्रतिरोध R_{BD} परिवर्तन होने को दशा में बल की स्थिति पर निर्भर करता है।

इस तरह ट्रान्सड्यूसर का आउटपुट वोल्टेज V_0 स्लाइडर की स्थिति पर निर्भर करता है यही स्थिति शाफ्ट की स्थिति को भी दर्शाता है।

इस प्रकार

$$V_0 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

ट्रान्सड्यूसर का आउटपुट वोल्टेज $V_0 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ इस प्रकार आउटपुट वोल्टेज V_0 का मान प्रतिरोध R_2 यानी स्लाइडर W की स्थिति के समानुपाती होता है। आउटपुट वोल्टेज को ऐसे अंशकित (calibrated) वोल्टमीटर पर आरोपित किया जाता है जिसे पहले ही मिमी० में अंशकित किया गया हो।

लाभ (Advantages)


- (1) इस ट्रान्सड्यूसर का प्रयोग ए०सी० या डी०सी० (A.C. or D.C.) किसी भी धारा पर प्रयोग किया जा सकता है।
- (2) इस ट्रान्सड्यूसर की विद्युतीय दक्षता (Electrical efficiency) काफी ज्यादा होती है।
- (3) इस ट्रान्सड्यूसर का आउटपुट भी काफी ज्यादा होता है। इस कारण इसमें किसी द्वितीयक (secondary) युक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

हानियाँ (Disadvantages)


- (1) स्लाइडर के प्रतिरोध तत्वों के बीच घर्षण होने के कारण इसकी आयु सीमित होती है।
- (2) इसके तत्वों के घिसने व टूटने की सम्भावना रहती है।
- (3) कुछ समय तक प्रयोग के बाद इससे शोर होने लगता है।

6.23 प्रतिरोधीय दाब ट्रान्सड्यूसर (Resistive Pressure Transducer)

प्रतिरोधीय दाब ट्रान्सड्यूसर में ऐसी व्यवस्था बनी होती है जिससे दाब में होने वाले जरा से परिवर्तन से अभिव्यक्त तत्व (sensing element) के प्रतिरोध में संगत परिवर्तन हो जाता है।

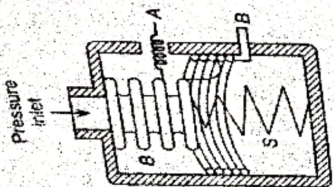

(a) बेलो टाइप

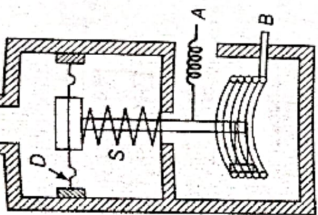

(b) डायफ्राम यंत्र

चित्र 29 : प्रतिरोध दाब ट्रांसड्यूसर

उपरोक्त चित्र 29 में दाब को मापने के लिये दो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है। चित्र 29 (a) में बेलो टाइप एवं चित्र 29 (b) में डायफ्राम यंत्र टाइप प्रतिरोधीय दाब ट्रांसड्यूसर को दर्शाया गया है।

बेलो टाइप प्रतिरोधीय दाब ट्रांसड्यूसर में जब लगने वाला दाब बदलता या परिवर्तित होता है तब स्प्रिंग द्वारा व्यवस्थित बेलोब B में प्रसार या संकुचन होता है जिस कारण उसमें लगा प्रतिरोध स्लाइडर (sensing element) का प्रतिरोध, ऊपर व नीचे गति करता है जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण तत्व (sensing element) का प्रतिरोध, दाब में परिवर्तन के समानुपाती हो जाता है। प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को रेखाचित्र 30 में दिखाया गया है जिसमें प्रतिरोध में यह परिवर्तन ब्रिज सर्किट का भाग होता है एवं दाब को मापने के लिए ए०सी० या डी०सी० सिग्नल उत्पन्न करता है।

6.24 धारितीय ट्रांसड्यूसर (Capacitive Transducer)

धारितीय ट्रांसड्यूसर, समान्तर प्लेट संधारित्र (capacitor) की धारिता (capacitance) में परिवर्तन के सिद्धान्त पर कार्य करता है।

समान्तर प्लेट, संधारित्र की धारिता में परिवर्तन निम्न कारणों से हो सकते हैं—

- प्लेटों के बीच की दूरी d में परिवर्तन।
- ओवरलैपिंग क्षेत्रफल A में परिवर्तन।
- प्लेटों के बीच के पदार्थ के परावैद्युतांक में परिवर्तन।

एक समान्तर प्लेट संधारित्र को चित्र 31 में दिखाया गया है। समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$


जहाँ C = संधारित्र की धारिता

A = प्लेटों का ओवरलैपिंग क्षेत्रफल

(वर्ग मीटर में)


d = प्लेटों के बीच की दूरी (मीटर में)

ϵ = प्लेटों के बीच स्थित पदार्थ की परावैद्युतांक (फैराडे/मीटर में)

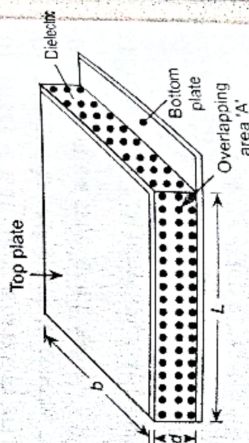


चित्र 31 : समान्तर प्लेट संधारित्र

इस प्रकार धारितीय ट्रांसड्यूसर में किसी भी भौतिक राशि जैसे—बल, दाब या विस्थापन इत्यादि के परिवर्तन होने से इस प्रकार (capacitor) की प्लेटों का ओवरलैपिंग क्षेत्रफल A , प्लेटों के बीच की दूरी d या परावैद्युत पदार्थ में से कोई एक या भौतिक में परिवर्तन होता है, जिस कारण धारिता में परिवर्तन होता है और ट्रांसड्यूसर में सिग्नल उत्पन्न करता है। इसी सिग्नल को आउटपुट परिवर्तन ज्ञात कर लिया जाता है। परिवर्तित धारिता को ब्रिज सर्किट द्वारा मापा जा सकता है। इसमें अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। निम्न चित्र 32 (अ) में एक बेलनाकार संधारित्र तथा चित्र 32 (ब) में एक आयताकार संधारित्र के प्लेटों के ओवरलैपिंग क्षेत्रफल के परिवर्तन को दर्शाया गया है। चित्र 32 (ब) में एक आयताकार संधारित्र में प्लेटों के अनुसार विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है।

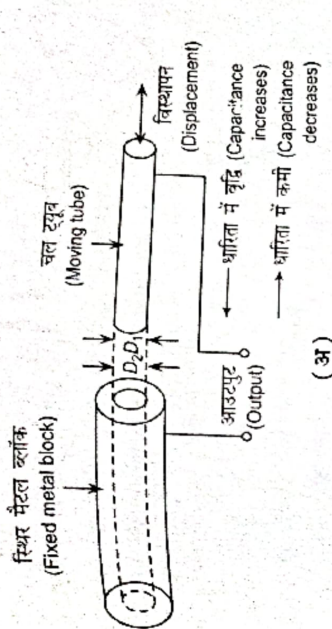

(अ)

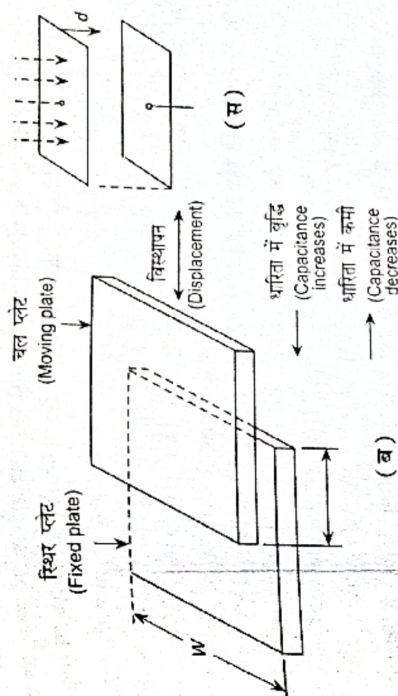

(ब)

चित्र 32 : कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर

- Cylindrical कैपेसिटर में inner tube के विस्थापन से धारिता में परिवर्तन
- समान्तर प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट की, दूसरी प्लेट के समानांतर गति से धारिता में परिवर्तन
- दोनों प्लेटों के मध्य दूरी d के परिवर्तन से धारिता में परिवर्तन

बेलनाकार संधारित्र की धारिता में परिवर्तन उसमें लगे चल ट्यूब (movable tube) के विस्थापन के समानुपाती होता है। इस प्रकार आयताकार प्लेट संधारित्र में एक प्लेट स्थिर रहता है एवं दूसरी चल प्लेट (movable plate) के विस्थापन से धारिता में परिवर्तन होता है। प्लेट का वही विस्थापन, प्लेट पर किसी प्रकार का बल लगाने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ट्रांसड्यूसर से प्राप्त सिग्नल बल के समानुपाती होता है। चित्र 32 (स) में प्लेटों के बीच की दूरी परिवर्तित होने पर धारिता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है।

Disadvantages)

इनके धातु के भाग एक-दूसरे से इन्सुलेट (insulation) होने चाहिए तथा इनके फ्रेम की मुख्यस्थिति अर्थिंग होनी चाहिए अन्यथा माप गलत हो सकते हैं।

(i) (loading) होने के कारण इसकी आउटपुट प्रतिबाधा काफी उच्च हो जाती है।

(ii) काफी सूक्ष्म धारिता होने के कारण इसमें जोड़ने वाले केवल के कारण इसमें झुटि आ सकती है।

(iii) ट्रांसड्यूसर को मापे जाने वाले बिन्दु तक जोड़ने वाले केवल के कारण इसमें लोडिंग प्रभाव (loading effect) उत्पन्न

(iv) इसका कार्य-व्यवहार अरेखीय (non-linear) होता है जिस कारण इसमें लोडिंग प्रभाव (loading effect) उत्पन्न हो जाता है।

6.26 धारितीय ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल का मापन

(Measurement of liquid level by capacitive transducer)

परिवर्तन (dielectric) परिवर्तन से धारिता में परिवर्तन के परावैद्युत (dielectric) ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल का मापन विद्यमान के आधार पर धारितीय ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल के निर्धारण के आधार पर धारितीय ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल के मापन की व्यवस्था को दर्शाया गया है।

इस तरह की व्यवस्था में दो बेलनाकार इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रोड संधारित्र (capacitor) का कार्य करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में परावैद्युत द्रव (dielectric fluid) भर दिया जाता है। इस तरह इस ट्रांसड्यूसर में दो तरह के संधारित्र बन जाते हैं। एक संधारित्र वह होता है जिसमें परावैद्युत द्रव, परावैद्युत का माप करता है तथा दूसरा वह होता है जिसमें द्रव तल के ऊपर गैर द्रव वायु या गैस परावैद्युत की तरह कार्य करता है।

इस तरह जब द्रव तल की ऊँचाई में परिवर्तन होता है तब दोनों संधारित्र का परावैद्युत से स्पर्श करने वाले प्लेटों का भी क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण ट्रांसड्यूसर की धारिता में परिवर्तन हो जाता है। द्रव तल के स्तर (level) में होने वाले परिवर्तन के अनुसार धारिता में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तित धारिता का मान (value) निकालकर द्रव तल की ऊँचाई निकाली जा सकती है।

इस प्रकार धारितीय ट्रांसड्यूसर की धारिता निकालने के लिये निम्न सूत्र (formula) का प्रयोग किया जाता है चित्र 3.4 के अनुसार,

$$h_1 = \text{द्रव की ऊँचाई}$$

$$h_2 = \text{वायु या गैस की ऊँचाई}$$

$$h = \text{टैक की ऊँचाई}$$

$$\eta = \text{भीतर की ओर लगे बेलन की त्रिज्या}$$


$$\eta_2 = \text{बाहर की ओर लगे बेलन की त्रिज्या}$$

$$a = \text{दोनों बेलन के बीच वायु अन्तराल}$$

$$K_1 = \text{द्रव का परावैद्युत स्थिरांक (constant)}$$

$$K_2 = \text{वायु या गैस का परावैद्युत स्थिरांक}$$

$$\epsilon_0 = \text{परावैद्युतांक (constant)}$$

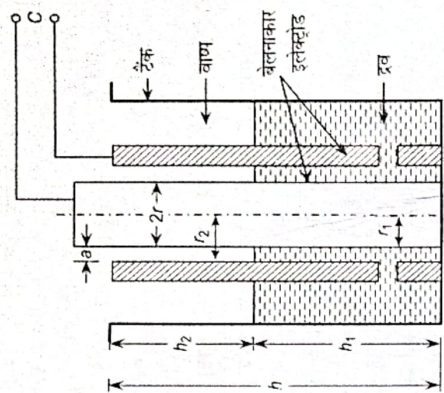

चित्र 3.4 : धारितीय ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल का मापन

सिद्धांत

है। संघारित्र की धारिता C , स्लों के बीच की दूरी d के विलोमानुपाती (inversely proportional) होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे संघारित्र की धारिता, स्लों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने पर व्युत्क्रम (inversely) में बदलती या घटती है।

इस संघारित्र में एक स्थिर प्लेट N लगा होता है एवं एक चलशील प्लेट (diaphragm) M लगा होता है। दोनों प्लेटों के बीच परस्परवर्तमान रूप में वायु होती है। इस प्रकार जब दाब में वृद्धि होती है तब डायफ्राम M अन्दर की ओर चूस (push) के बीच परस्परवर्तमान M एवं N के बीच की दूरी, d घट जाती है तथा संघारित्र की धारिता C बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जब दाब में कमी आती है तब डायफ्राम M बाहर की ओर खिच (pull) जाती है जिससे M एवं N के बीच की दूरी d बढ़ जाती है धारिता C घट जाती है।

दाब संघारित्र को धारिता C घट जाती है। धारिता में परिवर्तन को मापने के लिये A.C. धारिता ब्रिज का उपयोग किया जाता है जिससे आउटपुट में एक विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न होता है। इसी विद्युतीय सिग्नल से दाब का मापन किया जा सकता है।

गुण (i) इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति (high frequency) परिवर्तनों के लिये किया जा सकता है।

(ii) इसको बनाना काफी सरल होता है।

(iii) इसकी कीमत भी अन्य ट्रांसड्यूसर के मुकाबले काफी कम होती है।

(iv) ये गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार के परिवर्तन को मापने के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं।


दोष

(i) लम्बी लीड लगने की दिशा में आउटपुट सिग्नल में विरूपण होने की संभावना बनी रहती है।

(ii) ताप में होने वाले परिवर्तन की दिशा में ये काफी सुग्राही (sensitive) होते हैं।

6.32 विद्युत-चुम्बकीय फ्लोमीटर (Electro-magnetic Flowmeter)

विद्युत-चुम्बकीय फ्लोमीटर एक प्रकार का सेल्फ-जनरेटिंग प्रेरकत्वय ट्रांसड्यूसर (self-generating inductive transducer) होता है। यह विशेषकर उन द्रवों के प्रवाह के मापन के लिये उपयुक्त रहता है जिसमें कटे-फटे, कुड़ा-करकट या अन्य ठोस पदार्थ मिले होते हैं। इसका मुख्य उपयोग पेपर मिल के कूड़ा-करकट आदि के प्रवाह के मापन के लिये होता है। ये ट्रांसड्यूसर विद्युत चालक पदार्थ के प्रवाह के मापन के लिये ही प्रयोग किये जाते हैं। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर की व्यवस्था को निम्न चित्र 40 में दर्शाया गया है।

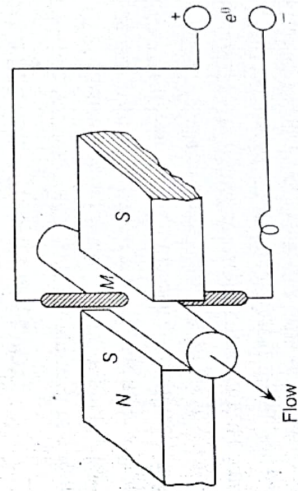

चित्र 40 : विद्युत-चुम्बकीय फ्लोमीटर

चित्र-40 के अनुसार पदार्थ का प्रवाह मापे जाने वाले पाइप में एक छोटा सा छेद बना होता है तथा उसमें विकल्प रूप से विपरीत धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिये जाते हैं जिसके सिरे फ्लश (flush) में लगे रहते हैं। इसलेटिंग मैटेरियल (insulating material) द्वारा इन्हे अच्छी तरह से इन्सुलेट (insulate) कर दिया जाता है। जब प्रवाहित पदार्थ दो स्थानों चुम्बकीय क्षेत्र से गुजरता है तब पदार्थ का चुम्बकीय फ्लक्स से सम्पर्क होता है जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल (emf) उत्पन्न होता है। e का ज्ञात करने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं।

$$e = B/l$$

जहाँ l = चालक की लम्बाई

B = चुम्बकीय फ्लक्स का घनत्व

v = प्रवाहित पदार्थ का वेग

चूँकि B एवं l नियत मान (fixed value) के होते हैं।

$$e \propto v$$

इस प्रकार प्रेरित वि.वा.बल पदार्थ के प्रवाह के वेग के समानुपाती होता है तथा फ्लेमिंग के बायें हाथ के नियम (Fleming's left hand rule) द्वारा वि.वा.बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के प्रवाह का वेग v जितना अधिक होगा, प्रेरित वि.वा.बल e का मान उतना ही अधिक होगा। प्रेरित वि.वा.बल को एक वोल्टमीटर में फीड (feed) कर दिया जाता है एवं वोल्टमीटर को वेग के स्कोरिंग अंशान्कित (calibrate) किया जाता है जिससे हमें प्रवाह का मापन ज्ञात हो जाता है।

गुण-

- विद्युत-चुम्बकीय फ्लोमीटर का पाठ्यांक प्रवाहित पदार्थ की स्थानता, ताप, दाब, घनत्व या चालकता से प्रभावित नहीं होते हैं।
- यह प्रवाहित पदार्थ के दाब में कोई कमी नहीं करता है।
- इससे यथार्थ (accurate) मापन के लिये न्यूनतम प्रवाह वेग की जरूरत होती है।

दोष-


- इसके इलेक्ट्रोडों को स्वच्छ रखना जरूरी होता है।
- सीवेज के प्रवाह में कभी-कभी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

6.3 रेखीय परिवर्ती विभेदी ट्रांसफार्मर

(Linear Variable Differential Transformer, LVDT)


सिद्धान्त (Principle)—इस ट्रांसफार्मर को संक्षेप में LVDT के नाम से भी जाना जाता है। रेखीय विस्थापन (linear displacement) को विद्युत सिग्नल (electric signal) में परिवर्तित करने के लिये एक विभेदी ट्रांसफार्मर (differential transformer) का प्रयोग किया जाता है। इस विभेदी ट्रांसफार्मर से हमें रेखीय आउटपुट अभिलक्षण प्राप्त होता है जिसका प्रयोग रेखीय परिवर्ती विभेदी ट्रांसफार्मर (Linear Variable Differential Transformer) यानी LVDT कहते हैं। यह एक निष्क्रिय प्रेरकत्वयुक्त ट्रांसड्यूसर (passive inductive transducer) होता है।

संरचना (Construction)—एक रेखीय परिवर्ती विभेदी ट्रांसफार्मर LVDT को चित्र 41 में दर्शाया गया है। इस ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कुण्डली (primary coil) P_1 तथा दो सेकेण्डरी कुण्डलियाँ (secondary coil) S_1 एवं S_2 होती हैं जिनके बेलनाकार कोर (core) पर लिपटी (windings) हुई होती हैं। दोनों सेकेण्डरी कुण्डलियों में लपेटों (turns) की संख्या एकसमान होती है एवं प्राइमरी कुण्डली के दोनों ओर इन्हें सममित (symmetrically) रखा जाता है, दोनों सेकेण्डरी कुण्डलियों की वाइरिंग (winding) परस्पर विपरीत फेज (phase) में संयोजित रहती है।

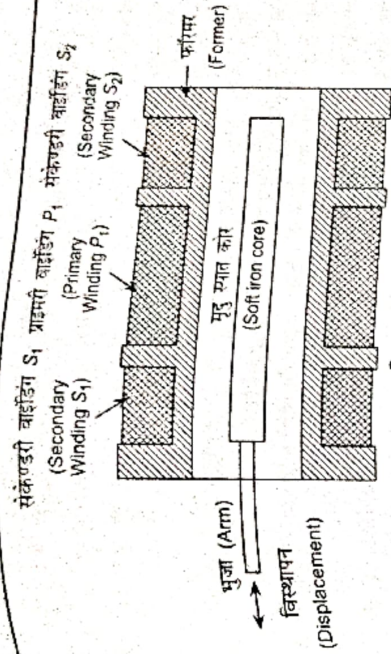

चित्र 41 : LVDT

कार्य सिद्धान्त—LVDT ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धान्त को निम्न रेखाचित्र-42 द्वारा दर्शाया गया है। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुण्डली को प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) से संयोजित कर दिया जाता है। सेकेण्डरी कुण्डलियों S_1 एवं S_2 में प्रेरित वोल्टेज E_1 एवं E_2 , प्राइमरी कुण्डली द्वारा प्रेरण की मात्रा (amount of induction) पर निर्भर करता है।

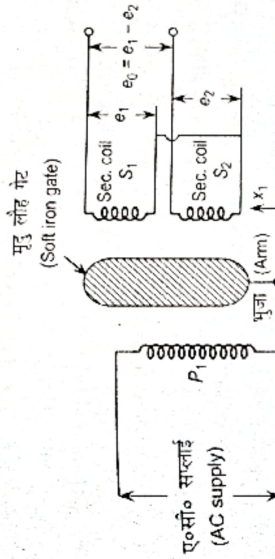

चित्र 42 : LVDT का रेखाचित्र

इसके चल कोर (moving core) की स्थिति x_1 पर निर्भर करता है। दोनों प्रेरित वोल्टेज E_1 एवं E_2 से एक वोल्टेज प्राप्त करने के लिये दोनों सेकेण्डरी कुण्डलियों को आपस में विपरीत दिशा से श्रृंखला (series) में जोड़ दिया जाता है।

इस प्रकार LVDT का आउटपुट वोल्टेज E_0 दोनों कुण्डलियों के आउटपुट वोल्टेज या प्रेरित वोल्टेज का अंतर (difference) बन जाता है। अतः LVDT का विभेदी आउटपुट वोल्टेज (differential output voltage)

$$E_0 = E_1 - E_2$$

इसी प्रकार, जब चल कोर मध्य में रहता है तब दोनों कुण्डलियों के प्रेरित या आउटपुट वोल्टेज E_1 एवं E_2 एक बराबर होते हैं। इस अवस्था में विभेदी आउटपुट वोल्टेज शून्य (zero) रहता है

$$E_0 = E_1 - E_2$$

When $E_1 = E_2$, then $E_0 = 0$ (zero)

इसी प्रकार, जब चल कोर बायीं ओर विस्थापित होता है तब कुण्डली S_1 का प्रेरित वोल्टेज E_1 बढ़ जाता है जबकि S_2 का प्रेरित वोल्टेज E_2 घट जाता है। ऐसी स्थिति में विभेदी आउटपुट वोल्टेज ($E_0 = E_1 - E_2$) प्राप्त हो जाता है।

इसी प्रकार, जब चल कोर दायीं ओर विस्थापित होता है तब कुण्डली S_2 का प्रेरित वोल्टेज E_2 बढ़ने लगता है जबकि कुण्डली S_1 का प्रेरित वोल्टेज E_1 घटने लगता है। ऐसी स्थिति में विभेदी आउटपुट वोल्टेज ($E_0 = E_2 - E_1$) प्राप्त हो जाता है।

दोनों परिस्थितियों में प्राप्त विभेदी आउटपुट वोल्टेज ($E_0 = E_1 - E_2$ एवं $E_0 = E_2 - E_1$) क्रमशः की दिशा विपरीत होने के कारण कोर की स्थिति का भी पता चल जाता है।

6.34 LVDT के लाभ एवं हानियाँ (Advantages and Disadvantages of LVDT)

लाभ (Advantages)

- LVDT पर तापमान का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।
- LVDT-265°C से लेकर 600°C ताप पर कार्य कर सकता है।
- LVDT का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विकिरण प्रतिरोध डिजाइन करने के काम आता है।
- LVDT द्वारा मापी जाने वाली विस्थापन का परास (range) ज्यादा होता है।
- LVDT का बोलेज आउटपुट ज्यादा होता है इसलिए इसके बोलेज प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं रहती है।
- LVDT के प्रचालन में कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- LVDT का चल कोर स्प्रिंग से जुड़े होने के कारण यह ट्रांसड्यूसर झटके एवं कंपन को आसानी से सहन कर लेता है।
- इसका शैथिल्य (hysteresis) निम्न होता है जिस कारण इसके परिणाम की आसानी से पुनरावृत्ति की जा सकती है।
- LVDT एक प्राथमिक संवेदन युक्ति के रूप में कार्य करता है।
- यह यांत्रिक विस्थापन को समानुपाती बोलेज में परिवर्तित करता है।

हानियाँ (Disadvantages)

- यह बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है।
- इसकी कोर का द्रव्यमान, स्प्रिंग की तुलना में काफी ज्यादा होता है।


6.35 LVDT का प्रयोग (Uses of LVDT)

- घूर्णन स्थिति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है।
- त्वरकों (accelerometer) में त्वरण (acceleration) मापने में।
- निर्गत गैसों (exhaust gases) के लिये जेट इंजन कन्ट्रोल में।
- स्लैब स्टील (slab steel), स्टील स्ट्रिप (steel strip) कारखानों में पदार्थ की मोटाई के मापन में।

6.36 LVDT द्वारा दाब का मापन (Measurement of Pressure by LVDT)

LVDT द्वारा दाब को मापने में LVDT का प्रयोग सेकेण्डरी ट्रांसड्यूसर के रूप में करते हैं तथा बेलेज (bellows) या बोर्डन ट्यूब (Bourdon tube) का प्रयोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के रूप में करते हैं।

निम्न चित्र 43 में बेलेज एवं LVDT द्वारा तथा बोर्डन ट्यूब एवं LVDT द्वारा दाब को मापने की व्यवस्था को दर्शाया गया है।

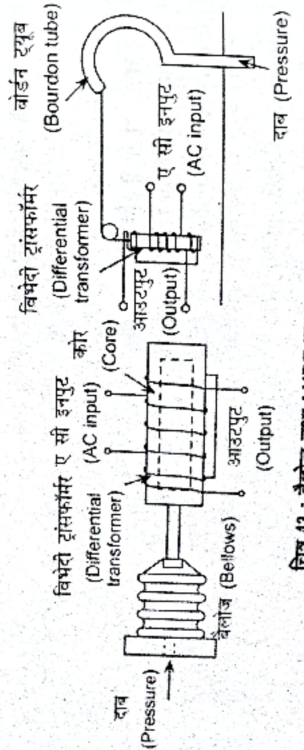

चित्र 43 : बेलेज तथा LVDT द्वारा दाब मापन

प्रकार

इस व्यवस्था में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर (बेलेज या बोर्डन ट्यूब), दाब को विस्थापन (displacement) में परिवर्तित करता है। ट्रांसड्यूसर द्वारा परिवर्तित विस्थापन को LVDT द्वारा अभिग्रहण (sense) किया जाता है। तत्पश्चात् LVDT उसे आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करके वांछित माप दे देता है।

6.37 पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर (Piezo-electric Transducer)

जब किसी क्रिस्टल (crystal) पर तनाव या संपीड़न बल लगाया जाता है, तब क्रिस्टल के आपन अपनी मूलित अवस्था जब किसी क्रिस्टल के बीच प्रत्यावर्ती बोलेज लगाया जाता है, तो क्रिस्टल की सतह पर यांत्रिक कंपन शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल की सतहों के बीच प्रत्यावर्ती बोलेज लगाया जाता है, तो क्रिस्टल की सतह पर यांत्रिक कंपन शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल के इसी व्यवहार को पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव (piezo-electric effect) कहते हैं।

पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है। पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिए यह एक सेल्फ-जनिरेटिंग ट्रांसड्यूसर होता है।

इस प्रकार यांत्रिक बल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर किसी सूचक युक्ति (indicating device) को चलाया जाता है। पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव पर बने होने के कारण इसे पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं।

आमतौर पर क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं—

(i) प्राकृतिक क्रिस्टल (Natural Crystal)

(ii) कृत्रिम क्रिस्टल (Synthetic Crystal)

क्वार्ट्ज (Quartz) एवं टूरमेलिन (Tourmaline) प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं जबकि रोशैल साल्ट (Rochelle Salt), अमोनियम डाई-हाइड्रोजन फॉस्फेट (Ammonium dihydrogen phosphate), बैरियम टाइटेट (barium titanate) एवं सेरामिक (ceramic) कृत्रिम क्रिस्टल होते हैं। कृत्रिम क्रिस्टल, प्राकृतिक क्रिस्टल के मुकाबले अधिक सुगम (sensitive) होते हैं। सभी क्रिस्टल ताप एवं आर्द्रता (humidity) सुगम होते हैं।

पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग बल (force), दाब (pressure), स्थिति (displacement), वेग (velocity), त्वरण (acceleration) आदि राशियों को मापने के लिये किया जाता है।

चित्र 44 में पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के कार्य व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसमें एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर संपीड़न बल F लग रहा है। संपीड़न बल के कारण क्रिस्टल की मोटाई (thickness) t में Δt की कमी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सतहों पर आवेश आ जाता है जिस कारण सतहों पर लगे इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच संधारित्र बन जाता है, विरूपण बल की दिशा बदलने से पीजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव भी प्रभावित होता है।

यदि सतहों पर F बल लग रहा हो तो सतह पर उत्पन्न आवेश $Q = q \times F$... (1)

जहाँ q क्रिस्टल की आवेश संवेदनशीलता (charge sensitivity) है। q का मान क्रिस्टल पर निर्भर करता है।


इस प्रकार यदि क्रिस्टल की सतह का क्षेत्रफल A , मोटाई t हो तथा संपीड़न बल के कारण मोटाई में Δt की कमी आती है तो क्रिस्टल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक,

$$\gamma = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति}}$$

$$\gamma = \frac{F/A}{\Delta t/t} = \frac{F \cdot t}{A \cdot \Delta t}$$

$$F = \frac{A \gamma \Delta t}{t}$$

... (2)

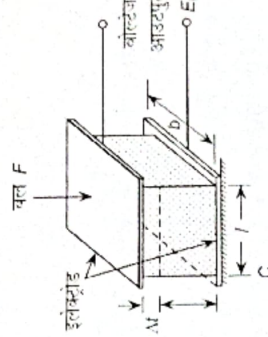

चित्र 44 : पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल


क्रिस्टल के विभिन्न मान (values) नीचे सारणी में दिये जा रहे हैं—

क्रिस्टल (Crystal)	आवेश संवेदनशीलता (Charge Sensitivity) q (C/N)	विद्युतशीलता (Permittivity) $\epsilon_0 K$ (f/m)	प्रत्यास्थता गुणांक (Modulus of Elasticity) γ (Pa)
क्वार्ट्ज (Quartz)	2×10^{-12}	40.6×10^{-12}	8.6×10^6
बेरियम टाइटेनेट (Barium Titanate)	150×10^{-12}	12.5×10^{-9}	12×10^{10}

विश्रुतिमापी (Strain Gauge)

विश्रुतिमापी (Principle)—यह एक दी गई विकृति (strain) को संगत प्रतिरोध परिवर्तन में परिवर्तित करने वाला एक सिद्धान्त (passive) ट्रांसड्यूसर होता है, जो इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस ट्रांसड्यूसर में किसी तार पर लगने वाले बल के कारण तार के प्रतिरोध में संगत परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को मापकर वांछित विकृति को तार में उत्पन्न विकृति के कारण तार के प्रतिरोध में संगत परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को मापकर वांछित विकृति को मापा जाता है।

संरचना (Construction)—चित्र 45 में एक विकृतिमापी (strain gauge) को दर्शाया गया है जिसमें पहले कॉन्स्टेंटन (constantan wire) के कुछ लूप लगे रहते हैं। इन लूपों को एक लचकदार प्लेट पर लगाया जाता है फिर उसे एक चेम्बर में जोड़ दिया जाता है जिस पर प्रतिबल परिवर्तन हो रहा होता है। तार में लगे हेयर पिन लूपिंग आरोपित प्रतिबल को दिशा में बढ़ा देती है जिस कारण विकृतिमापी की सुगति में वृद्धि हो जाती है। इसकी लम्बाई को बढ़ा देती है जिस कारण विकृतिमापी की सुगति में वृद्धि हो जाती है।

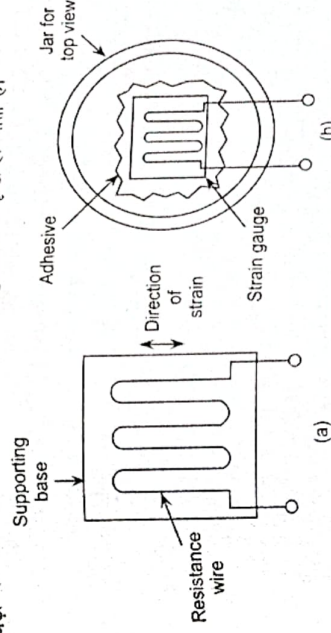

चित्र 45 : स्ट्रेन गेज

जब चेम्बर या जार (jar) के ऊपर एक तनन प्रतिबल लगाया जाता है तब तनन प्रतिबल तार में प्रसार पैदा करता है जिस कारण उसकी लम्बाई में वृद्धि होती है परिणामस्वरूप इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद (cross-section) में कमी हो जाती है। इस कारण तार के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

जहाँ R = प्रतिरोध में परिवर्तन

l = तार की लम्बाई

A = तार का परिच्छेद क्षेत्रफल (Cross-sectional Area)

ρ = तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता (विशिष्ट प्रतिरोध)

इससे यह पता चलता है कि तार के प्रतिरोध में वृद्धि, तार में प्रसार उत्पन्न करने वाले बल के समानुपाती होता है। इस प्रकार विकृतिमापी के प्रतिरोध में परिवर्तन से तार पर लगने वाले बल या दाब को मापा जा सकता है।

6.40 गेज फैक्टर (Gauge Factor)

विकृतिमापी के सम्बन्ध में, प्रतिरोध में आंशिक परिवर्तन ΔR एवं लम्बाई में आंशिक परिवर्तन Δl की निम्नलिखित को गेज फैक्टर K कहते हैं। इस प्रकार, किसी विकृतिमापी का गेज फैक्टर उस गेज के प्रतिरोध में आंशिक परिवर्तन $\Delta R / R$ एवं उसकी लम्बाई में आंशिक परिवर्तन $\Delta l / l$ के अनुपात के बराबर होता है।

$$\therefore K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l} = \frac{\text{विकृति (R)}}{\text{विकृति (l)}}$$

इस प्रकार गेज का गेज फैक्टर जितना अधिक होता है उसकी सुरक्षिता उतनी ही अधिक होती है। एक निश्चित बिंदु के लिये विकृतिमापी में उत्पन्न प्रतिरोध परिवर्तन यदि अधिक होता है तब उसका गेज फैक्टर या सुरक्षिता भी अधिक होगा। इस प्रकार गेज फैक्टर

$$K = \frac{\Delta R / R}{\text{विकृति (l)}}$$

$$\text{विकृति} = \frac{\Delta R / R}{K}$$

इस प्रकार किसी दिये हुये तार की गेज के लिये

$$\text{विकृति} \propto \Delta R$$

चित्र 46 में गेज में आरोपित विकृति के कारण उत्पन्न संगत प्रतिरोध परिवर्तन को एक प्रतिरोध ब्रिज द्वारा मापने को रेखाचित्र द्वारा दिखाया गया है।

इस व्यवस्था में एक सक्रिय गेज के साथ-साथ एक डमी गेज (Dummy gauge) भी लगाया जाता है ताकि तापमान में होने वाले परिवर्तन का मापन में कोई प्रभाव न पड़ने पाये। इस प्रतिरोध ब्रिज में लगे विक्षेप इन्डिकेटर को सीधे ही म्यूटन/मीटर² में अंशांकित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बल, प्रतिबल या दाब का मान सीधे ही मापा जा सकता है।

लाभ (Advantages)

- इसको लगाना एवं उपयोग करना काफी सरल होता है।
- यह काफी मजबूत होता है।
- इसका रेखीय एवं शैथिल्य (Hysteresis) अभिलक्षण उत्तम होता है।
- इसकी कीमत काफी कम होती है।
- इससे एक से अधिक दिशा में एक साथ मापा जा सकता है।
- प्रत्यवर्ती धारा संयोजन में यह 100 kHz आवृत्ति तक के परिवर्तन को मापने में यह काफी सक्षम है।
- इटको एवं कमरे को सहने के लिये ये अपेक्षाकृत कम सुराही होते हैं।

6.41 ताप ट्रांसड्यूसर (Temperature Transducer)

निर्माण कार्य एवं उद्योगों में तापमान के मापन, ताप नियन्त्रण एवं विभिन्न पदार्थों के तापों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। पदार्थों के ताप से सम्बन्धित ज्ञान के अभाव में आधुनिक युग में निर्माण कार्य असंभव सा हो जाता है। ताप मापन एवं ताप में परिवर्तन के मापन के लिये विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर प्रयोग किये जाते हैं। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं—

(i) प्रतिरोध तापमापी या ट्रांसड्यूसर (Resistance Thermometer or Transducer)

(ii) थर्मिस्टर (Thermistor)

(iii) तापयुग्म ट्रांसड्यूसर (Thermo-couple Transducer)

इनका विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है।

प्रतिरोध तापमापी या ट्रांसड्यूसर (Resistance Thermometer or Transducer)

प्रतिरोध के ताप होने वाले परिवर्तन का उपयोग इस ट्रांसड्यूसर में किया जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा ताप घटने पर उसका प्रतिरोध घटता है।

किसी शुद्ध एवं अविकृति वाले धातु के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन निकालने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं।

$$R_t = R_0 [1 + \alpha t + \beta t^2 + \gamma t^3 + \dots]$$

R_t = धातु की कुण्डली का $t^\circ\text{C}$ पर प्रतिरोध

R_0 = धातु की कुण्डली का 0°C पर प्रतिरोध

$\alpha, \beta, \gamma, \dots$ इत्यादि प्रयुक्त पदार्थ का नियतांक है।

चूँकि ताप की काफी बड़ी सीमा में $\beta, \gamma, \dots$ इत्यादि नियतांकों का मान बहुत कम होता है जिन्हें नगण्य मान सकते हैं। इस प्रकार ताप की काफी बड़ी सीमा में प्लेटिनम आदि धातुओं के प्रतिरोध का मान परिवर्तित होता रहता है जिसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है—

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

जहाँ α को उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक (Temperature Co-efficient of Resistance) कहते हैं।

$$\alpha = \frac{R_t - R_0}{R_0 t}$$

इस प्रकार

इससे यह स्पष्ट है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0°C ताप वृद्धि के लिये प्रतिरोध में परिवर्तन को दर्शाता है। प्लेटिनम के लिये $\alpha = 0.00385$ प्रति $^\circ\text{C}$ होता है। इसका मतलब यह है कि यदि 0°C पर एक प्लेटिनम कुण्डली का प्रतिरोध $R_0 = 100 \Omega$ हो तो 100°C ताप पर कुण्डली का प्रतिरोध—

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

$$R_{100} = 100 (1 + 0.00385 \times 100)$$

$$R_{100} = 138.5 \Omega$$


इस प्रकार किसी भी धातु के लिये ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन $R_t = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$

$$R_t - R_0 = \alpha R_0 \Delta t$$


$$\Delta R = \alpha R_0 \Delta t$$

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि α, R_0 के नियत मान के लिये जब Δt का मान बदलता है तब ΔR के मान में भी अंतर परिवर्तन होता है।

चित्र 47 में ΔR के मान में परिवर्तन को मापने के लिये सर्किट रेखाचित्र को दर्शाया गया है। इस रेखाचित्र में ब्रिज सर्किट की एक अज्ञात भुजा में RTD जोड़ा जाता है। ताप में परिवर्तन के कारण प्लेटिनम कुण्डली के प्रतिरोध में परिवर्तन होता है तब ब्रिज असन्तुलन की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार ज्ञात भुजा में जुड़े प्रतिरोध को बदलकर ब्रिज को दुबारा संतुलित कर दिया जाता है। डिटेक्टर को सीधे ताप से अंशांकित कर दिया जाता है जिससे वांछित ताप को सीधे ही निकाला जा सकता है।

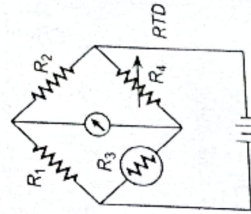


चित्र 47

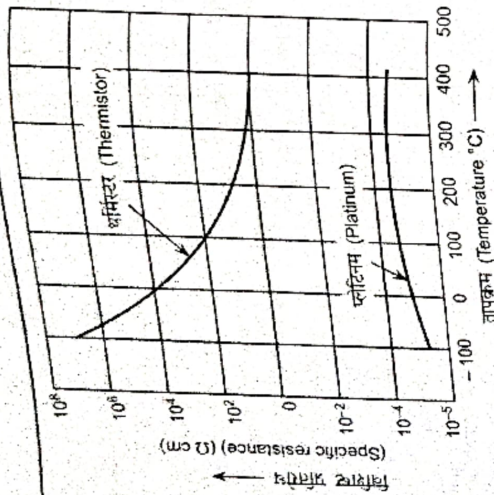

चित्र 51 : थर्मिस्टर एवं प्लेटिनम के (Resistance-Temperature) अभिलक्षण

उपरोक्त ग्राफ के अनुसार थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता -100°C से लेकर 400°C के बीच 10^7 से 1.0Ω के बीच परिवर्तित होती है अर्थात् इसकी प्रतिरोधकता 10^7 गुना तक परिवर्तित होती है जबकि प्लेटिनम की प्रतिरोधकता में उसे भी अन्तराल के बीच सिर्फ 10 गुना का परिवर्तन होता है। इसी कारण थर्मिस्टर की सुग्राहिता काफी उच्च स्तर की होती है। तापमान के मापन के लिये थर्मिस्टर को एक ब्रिज परिपथ में प्रतिरोधी थर्मामीटर की तरह ही संयोजित कर दिया जाता है। थर्मिस्टर को एक ब्रिज परिपथ में संयोजन करने की व्यवस्था को निम्न चित्र 52 में दर्शाया गया है।

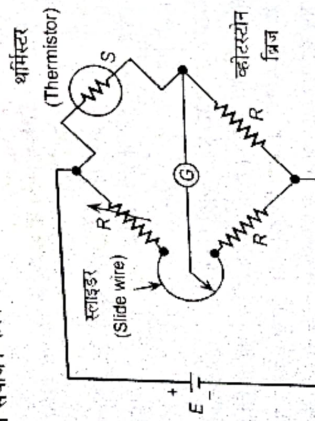

चित्र 52 : ताप मापन हेतु थर्मिस्टर एवं स्लाइड वायर का ब्रिज में संयोजन

लाभ (Advantages)

थर्मिस्टर के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

- ये आकार में छोटे होते हैं।
- इनकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है।
- नाभिकीय वातावरण में भी इनको प्रयोग किया जा सकता है।
- रासायनिक रूप से यह स्थायी होता है।
- ज्यादा पावर हैडलिंग क्षमता के लिये इसको श्रेणी-समान्तर क्रमों में जोड़ा जा सकता है।
- दुर्गम स्थानों के तापमान मापने के लिये भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

प्रयोग (Uses)

उच्च आवृत्तियों वाले पावर मापन में।

- यथार्थतापूर्वक एवं विभेदी ताप के मापन में।
- यथार्थतापूर्वक वाले इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों, इन्स्ट्रुमेंटेशन यन्त्रों तथा चुम्बकीय प्रवर्धकों में ताप संतुलन के लिये।
- जटिल संरचना वाले इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों, इन्स्ट्रुमेंटेशन यन्त्रों तथा चुम्बकीय प्रवर्धकों में ताप संतुलन के लिये।
- निबन्धन चिप्स में।
- मेमोरी चिप्स में।
- जैसी की संरचना मापन में।
- द्रवों के प्रवाह, तलों एवं दाब के मापन में।
- द्रवों के डिले (Delay) प्रदान करने में।
- टाइम डिले के इन्टीग्रेशन में इत्यादि।
- पावर पल्स के इन्टीग्रेशन में इत्यादि।


8.44 थर्मोकपल या तापयुग्म ट्रांसड्यूसर

(Thermo-couple or Thermo-couple Transducer)

सिद्धान्त (Principle)—यदि दो असमान धातुओं के चालकों को जंक्शनों पर जोड़कर उनके बीच तापान्तर उत्पन्न किया जाये तो जंक्शनों के बीच वि०वा०बल (emf) उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न वि०वा०बल का परिमाण जंक्शनों के बीच तापान्तर के समानुपाती होता है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव (Seebeck effect) कहते हैं। थर्मोकपल इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है।

रचना एवं कार्यविधि (Construction and Working Method)—थर्मोकपल में दो असमान धातु के चालक लगे होते हैं, जिनको एक सिर पर जोड़कर जंक्शन बना दिया जाता है। इसे गर्म सिरा या सेंसिंग सिरा (sensing end) कहते हैं। इसके दूसरे सिर को ठण्डा सिरा या सन्दर्भ सिरा (reference end) कहते हैं। ठण्डा या सन्दर्भ सिर को एक निश्चित निम्न तापमान पर रखा जाता है। जब सेंसिंग सिर को गर्म किया जाता है तब गर्म सिरा व ठण्डा सिरा (B व C) के बीच उत्पन्न वोल्टता का एक थर्मो वि०वा०बल (emf) उत्पन्न हो जाता है। इस थर्मो वि०वा०बल का परिमाण गर्म एवं ठण्डे जंक्शनों के बीच तापान्तर एवं श्रृंखला तारों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

चूँकि ठण्डा सिरा एक निश्चित निम्न ताप पर रखा जाता है। इसलिये आउटपुट वोल्टेज, गर्म जंक्शन के ताप पर निर्भर करता है। जिस वस्तु के ताप को मापना होता है उसे गर्म जंक्शन के सम्पर्क में रखा जाता है। थर्मोकपल द्वारा मिली वोल्टमीटर के सीधे ताप के पदों में अंशांकित करके मापी जाने वाली वस्तु के ताप का मापन प्राप्त कर लिया जाता है। चित्र 53 में थर्मोकपल का रेखाचित्र दिखाया गया है।

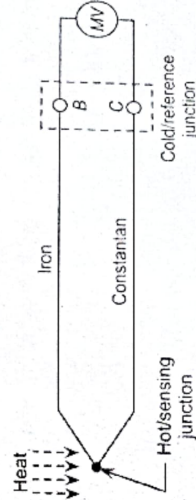

चित्र 53 : थर्मोकपल

थर्मोकपल को बनाने के लिये कई प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है। मापी जाने वाली ताप की सीमा के आधार पर धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इनके तापों की सीमा -270°C से लेकर $+2700^{\circ}\text{C}$ के बीच तक होती है।

जब एक से अधिक थर्मोकपल्स (thermocouples) को श्रेणी या समान्तर क्रम में जोड़कर उनका समूह बनाया जाता है तब उन्हें थर्मोपैइल (Thermopile) कहते हैं।

भाप विद्युत संयोजक

अनुक्रिया समय (Response Time)—इसे कालिक के पदों में मापा जाता है। अनुक्रिया समय वह समय होता है जिस समय में ताप के पूरे स्टेप में होने वाले परिवर्तन का 63.2% ताप प्राप्त हो जाता है। आमतौर पर इस ताप को प्रायः कार्य गुण कालिक समय लगता है।

प्रयोग (Uses)

- (i) भट्टियों के ताप मापन में।
- (ii) बहुत निम्न ताप के मापन के लिये ये सबसे उपयुक्त होते हैं। इसलिये इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत इन्स्ट्रुमेंटेशन के क्राइजेनिक रेंज इत्यादि के लिये होता है।
- (iii) मेडिकल कार्यों में प्रयोग होने वाले वस्तु के आन्तरिक ताप के मापन के लिये जो थर्मोकपल प्रयोग किये जाते हैं।
- (iv) आकार में बहुत ही सुक्ष्म होते हैं।
- (v) कोल्ड स्टोरेज में द्रवों एवं गैसों के नियंत्रण में इनका प्रयोग होता है जबकि इनको पाइपों में एवं डक्ट्स में द्रवों होने वाले द्रवों एवं गैसों का तापमान मापने में प्रयोग करते हैं।

पदार्थ (Material)	संरचना (Composition)	प्रतिरोधकता (Resistivity at 20°C in ohm-metre)	प्रतिरोध ताप गुणांक (Resistance Temp. Co-efficient) प्रति °C [°C]	गैज फ़ैक्टर (Gauge Factor)
प्लेटिनम (Platinum)	—	10×10^{-4}	4.0×10^{-3}	4.8
निकिल (Nickel)	—	6.5×10^{-4}	6.8×10^{-3}	-12.1
नाइक्रोम (Nichrome)	Ni-80%	108×10^{-4}	0.14×10^{-3}	2.5
कोन्स्टेन्टन (Constantan)	Cr-20% Ni-45% Cr-55%	49×10^{-4}	$\pm 0.02 \times 10^{-3}$	2.1

6.45 ध्वनिक ट्रांसड्यूसर (Acoustic Transducer)

ध्वनिक ट्रांसड्यूसर, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। ग्राही सिरे पर इन विद्युत तलों का अभिव्यवस्थापन करके लाउडस्पीकर (Loud speaker) द्वारा ध्वनि तरंगों में रूपान्तरण कर दिया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवर्धन करके रेडियो द्वारा या टेलीफोन लाइनों द्वारा कहीं भी संचारित किया जा सकता है।

इसका मुख्य प्रयोग माइक्रोफोन (microphone) में होता है जिसका प्रयोग ब्रॉडकास्टिंग, रिकार्डिंग एवं टेलीफोन इत्यादि में होता है।


जैसे—

- (i) कार्बन माइक्रोफोन (Carbon Microphone)
- (ii) चल कुण्डलन माइक्रोफोन (Moving Coil Microphone)
- (iii) धारिता माइक्रोफोन (Capacitor Microphone)
- (iv) क्रिस्टल माइक्रोफोन (Crystal Microphone)
- (v) इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन (Electrate Microphone)
- (vi) सिरमिक माइक्रोफोन (Ceramic Microphone)
- (vii) रिबन माइक्रोफोन (Ribbon Microphone)

कुछ प्रमुख माइक्रोफोन का विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है।


कार्बन माइक्रोफोन (Carbon Microphone)

6.46 कार्बन माइक्रोफोन का एक नमूना कि हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में कार्बन विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, परन्तु जब इसे दानों या पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तब ये धारा प्रवाह के रास्ते में काफी उच्च प्रतिरोध पैदा करता है। यह उत्पन्न प्रतिरोध कार्बन दानों के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। जब कार्बन के दानों पर दाब बढ़ता है तब उनके दानों के बीच क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध घट जाता है। इसी कारण जब कार्बन के दानों के बीच सम्पर्क क्षेत्रफल घटता है तब उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चित्र 54 में एक कार्बन माइक्रोफोन की संरचना को दिखाया गया है।

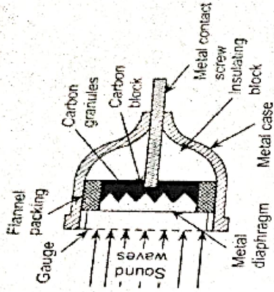

चित्र 54 : कार्बन माइक्रोफोन

इस माइक्रोफोन में ध्वनि तरंगें सबसे पहले बहुत ही लचकदार धातु के डायफ्राम (Diaphragm) पर पड़ती हैं जिससे डायफ्राम कंपन करने लगता है। इन्हीं कंपनों के कारण डायफ्राम एवं कार्बन ब्लॉक के बीच पहले से प्रतिरोध अर्थात् सर्किट को निम्न चित्र 55 में दिखाया गया है।

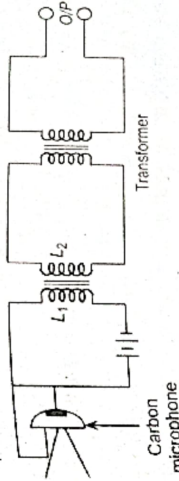

चित्र 55 : माइक्रोफोन सर्किट

इस सर्किट में धारा, ध्वनि में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलती है। इस परिवर्तन के कारण कुण्डली L_2 में एक प्रेरित बल (emf) उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर की सहायता से और अधिक प्रबलित (Amplify) कर लिया जाता है।

लक्षण (Advantages)

- (i) कार्बन माइक्रोफोन का आउटपुट काफी ज्यादा होता है।
- (ii) इनकी आवृत्ति अनुक्रिया अच्छी होती है।
- (iii) इनकी प्रकृति अदैशिक होती है।

हानियाँ (Disadvantages)


- (i) इनमें शोर बहुत ज्यादा होता है।
- (ii) इसमें पैकिंग का भी दोष होता है।
- (iii) उच्च क्वालिटी (high quality) के आउटपुट के लिये ये उपयुक्त नहीं होते हैं।

२३३ माइक्रोफोन (Capacitor Microphone)

स्थिर प्लेट (fixed plate) तथा चलायमान प्लेट (moving diaphragm) होती है। जल जले

इस प्रकार जब बल स्प्रेट डायग्राम पर ध्वनि दाब (sound pressure) पड़ता है तो इसकी कम्पन गति में प्रेडों के बीच परिवर्तन होता है। परिणामस्वरूप संश्रित की धारिता भी परिवर्तित होती है। संश्रित को प्रेडों के बीच 200V तक ध्वनि दबाव में भी परिवर्तन हो सकता है। धारिता में होने वाले परिवर्तनों से आंतिम रूप से ध्वनि का स्तर 500 V तक स्थिर चार्ज को एक स्तर पर बनाये रखा जाता है। धारिता में होने वाले परिवर्तनों से आंतिम रूप से ध्वनि का स्तर 500 V तक स्थिर चार्ज को एक स्तर पर बनाये रखा जाता है। धारिता में होने वाले परिवर्तनों से आंतिम रूप से ध्वनि का स्तर 500 V तक स्थिर चार्ज को एक स्तर पर बनाये रखा जाता है।

परिणामस्वरूप प्राप्त आउटपुट में आउटपुट मोटर का प्रयोग करके ध्वनि दाब का मान दर्शाया गया है। इसको चित्र 57(अ) में दर्शाया गया है।

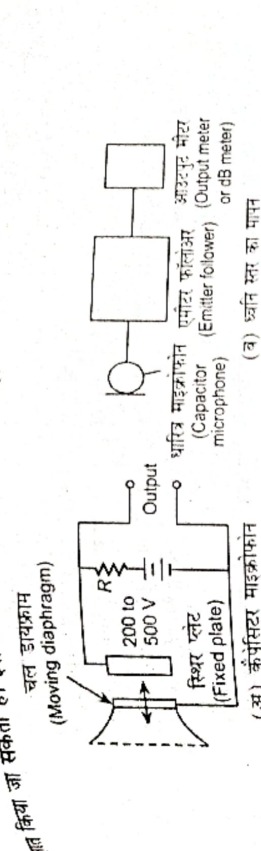

चित्र 57

— निम गण होते हैं—

(1) काफी अच्छी आवृत्ति अनुक्रिया।

(ii) काफी उच्च प्रतिबाधा ($10\text{ M}\Omega$)।

6.49 प्रकाश का मापन (Measurement of Light)

फोटो-इलेक्ट्रिक इफेक्ट (Photo-electric Effect)

- फोटो-इलेक्ट्रिक इफेक्ट (Photo-electric Effect)**

इस पथान के अन्तर्गत दो प्रक्रियायें (processes) हो सकती हैं—

- (ii) धातु सतहों से इलेक्ट्रॉन का मुक्ति होना।
(iii) अर्द्धचालक पदार्थों में प्रकाश का विकिरण पड़ने पर होल-इलेक्ट्रॉन पेयर (hole-electron pairs) का उत्पन्न होना।

यह विद्युत एवं चुम्बकीय प्रभाव (photo-emissive effect) कहलाता है एवं इसका प्रयोग निर्वात (vacuum) में किया जाता है।

प्रथम प्रभाव फोटो उत्सर्जन प्रभाव (photo-emissive effect) कहलाता है एवं इसका प्रयोग निर्वात (vacuum) में किया जाता है।

अर्द्धचालकों में प्रकाश के प्रभाव को दो भागों में बाँटा जाता है—

(a) फोटोचालक प्रभाव (Photo-conductive Effect)

(b) जंक्शन फोटो प्रभाव (Junction Photo Effect)

किसी रिवर्स बायस्ड जंक्शन में प्रवाहित होने वाली धारा, जंक्शन पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होती है। इस प्रकार यदि PV जंक्शन एक खुला परिपथ (open circuited) है तब जंक्शन पर एक विद्युत वाहक बल (voltage) उत्पन्न होता है। इसी प्रभाव को फोटो-वोल्टाइक इफेक्ट (Photo-voltaic Effect) कहते हैं।

इस प्रकार प्रकाश-वैद्युत प्रभाव (Photo-electric Effect) तीन प्रकार के होते हैं—

(A) फोटो सुग्राही प्रभाव (Photo Sensitive Effect)


(B) फोटो चालन प्रभाव (Photo Conductive Effect)

(C) फोटो-वोल्टाइक प्रभाव (Photo-voltaic Effect)

इन प्रभावों पर आधारित ट्रांसड्यूसरों को क्रमशः फोटो उत्सर्जक ट्यूब या फोटो ट्यूब (Photo Emissive Tube or Photo Tube), फोटो चालन सेल (Photo conductive cell) एवं फोटो-वोल्टाइक सेल (Photo-voltaic cell) कहते हैं।

(A) फोटो उत्सर्जक ट्यूब या फोटो ट्यूब (Photo Emissive Tube or Photo Tube)—एक निर्वात फोटो ट्यूब (Vacuum Photo Tube) का वोल्टेज प्रकाश फ्लक्स पेटोड के अभिलक्षण जैसा होता है। इसके प्रतिरोध में वृद्धि होने लगती है कि यह ट्यूब नियत धारा जेनरेटर का कार्य करने लगता है।


चित्र 58 में प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिये सर्किट का रेखाचित्र दिखाया गया है। इसमें फोटो ट्यूब के कैथोड पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है जब फोटो कैथोड पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है तब ट्यूब को गिड क्लॉ ऑफ कट के नीचे होती है जिस कारण ट्यूब के मीटर में कोई प्लेट धारा प्राप्त नहीं होती है।

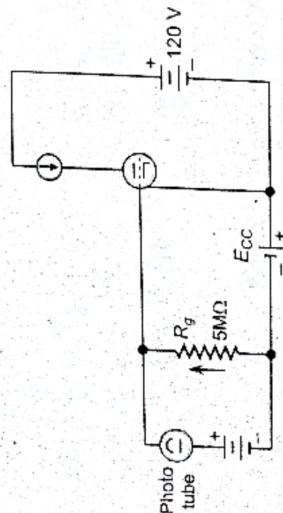

चित्र 58 : फोटो उत्सर्जक ट्यूब के सर्किट का रेखाचित्र

इसी प्रकार जब फोटो कैथोड पर प्रकाश पड़ता है तब कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध R_g में सर्किट में दिशा में चलते हैं जिस कारण गिड विभव में वृद्धि होती है और प्लेट धारा भी प्रवाहित होने लगती है। प्लेट सर्किट में धारा मापने वाले मीटर में पादयार्क धारा के समानुपाती होता है जोकि प्रकाश तीव्रता के समानुपाती होता है। आमतौर पर इस प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है।

(B) फोटो-चालन सेल (Photo-conductive Cell)—फोटो चालन सेल के सर्किट का रेखाचित्र चित्र 59 में दिखाया गया है।

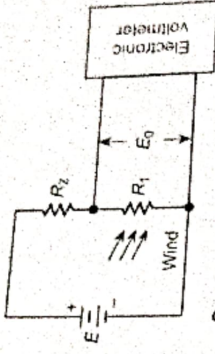

चित्र 59 : फोटो चालन सेल के सर्किट का रेखाचित्र

इसमें ताप के परिवर्तन से वोल्टेज या प्रतिरोध के परिवर्तन को मापकर इसमें ताप मापन किया जाता है। फोटो चालन सेल का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इन सेलों का प्रयोग एक प्रतिरोध मापन सर्किट में किया जाता है।

इस सर्किट में प्रायोगिक प्रकाश हवा के बजाय तप्त तार पर डाला जाता है। प्रकाश फ्लक्स अभिलक्षण ज्ञात हो जाने पर इस सेल का प्रतिरोध एवं प्रकाश फ्लक्स का मान निकाल लिया जाता है।

इस प्रकार प्रकाश के लिये प्रकाश फ्लक्स का मान निकाल लिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश की सुग्राहिता काफी उच्च लेकिन अस्थायी होती है। इस प्रकार चालन सेल की सुग्राहिता बहुत कम होती है। इस सेल की आउटपुट बहुत उच्च आवृत्ति अनुक्रिया नहीं होता है। इन्हीं कमियों के कारण इस सेल की उच्च तीव्रता के समानुपाती नहीं होता है।

इस प्रकार प्रकाश मापन में बहुत कम होता है।

(C) फोटो-वोल्टाइक सेल (Photo-voltaic cell)—फोटो-वोल्टाइक सेल को प्रकाश द्वारा प्रतिदीप्त करने पर एक सूक्ष्म वोल्टेज पैदा होता है, जिसका मान सेल पर आपतित प्रकाश के फ्लक्स के अनुपाती होता है। इसको कार्य करने के लिये बाहरी वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका आन्तरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है जिस कारण फोटो-वोल्टाइक सेल का प्रयोग फोटो सुग्राही रिले या माइक्रो एमीटर का प्रत्यक्ष प्रचालन करने में बड़ा होता है।

फोटो-वोल्टाइक सेल का मुख्य प्रयोग फोटोग्राफिक एक्सपोजर मीटर में प्रतिदीप्त तीव्रता को मापने के लिये किया जाता है। इसमें सूक्ष्म वोल्टेज पैदा होता है तथा इसकी अनुक्रिया भी काफी मन्द होती है, इसी कारण इन सेलों का प्रयोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं करते हैं।

6.59 विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स, उनके कार्य, सिद्धान्त एवं प्रयोग

(Different types of Transducers, their Principle and Applications)

विद्युत पैरामीटर (Electrical Parameter)

ट्रांसड्यूसर का नाम (Name of Transducer)

कार्य सिद्धान्त (Working Principle)

प्रयोग (Applications)

प्रतिरोध (Resistance)

ट्रांसड्यूसर (Resistance Transducer)

विभवमापी (Potentiometer)

परिवर्ती प्रतिरोध विकृतिमापी (Strain Gauge)

प्रतिरोध (Resistance Thermometer)

प्रतिरोध (Resistance Thermometer)

प्रतिरोध (Resistance Thermometer)

प्रतिरोध (Resistance Thermometer)

प्रतिरोध (Resistance Thermometer)

(2) प्रेरकत्व प्रेरकत्व्रीय (Inductive Transducer)	परिवर्तन प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर (Variable Inductance Transducer)	थर्मिस्टर (Thermistor)
	LVDI (Linear Variable Differential Transformer)	
	एक धारा आवाहीर ट्रांसड्यूसर (Electric Current Based Transducer)	
	मैग्नेटो-स्ट्रिक्शन (Magnetostriction Gauge)	
(3) धारिता धारित्वयुसर (Capacitor Transducer)	परिवर्तन धारिता ट्रांसड्यूसर (Variable Capacitance Transducer)	
	परावैद्युत गेंज (Dielectric Gauge)	
	संघारित्र माइक्रोफोन (Capacitor Microphone)	

SECRET

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 8, 1790. It contains the following text:
 "I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 6th inst., and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration."
 2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1790. It contains the following text:
 "In compliance with the resolution of the House of Representatives, passed on the 2nd inst., I have the honor to submit herewith a statement of the receipts and disbursements of the Treasury Department for the year ending on the 31st of December last."

[illegible]

Physical State

संस्कृत (Chemical State)

संख्या (Chemical Properties)

3. Electrical Properties

प्रकाश (Optical Properties)

(iv) **संश्लेषण (Radiation Properties)**

(Dimensions/Size)

(२) जीवों के निर्जीव पदार्थों (non-living materials) को तपमान (absolute temperature) नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि तपमान का ही गुण से हमें पदार्थों के अनुसार प्रयोग किया जाता है—

卷之四

~~°C~~ (Centigrade)

~~32-7342~~ (Fahrenheit) $\frac{1}{15} \text{ (Rankine)}$ [illegible]

卷之四

- Thermistor
- Thermocouple
- Thermopile
- Thermopile (Thermocouple)
- Thermopile (Thermistor)

प्रकाशिय पायरोमीटर (Optical Pyrometer)/

रेडिएशन पिरोमीटर (Radiation Pyrometer), विकिरण पायरोमीटर

6. विकरण उत्तापना (Radiation) में आगे किया जा रहा है।

उत्प्रेक्ष्य तापमान मापन युक्तियों का वर्णन हेतु

प्रयोग 1.1: प्रतिरोध तापमापी (Resistance Thermometer)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

卷一百一十五

1. वैद्युत प्रतिरोध तापमापी (Electrical Resistance Thermometer)
2. प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी (Platinum Resistance Thermometer)

6.51.2 वैद्युत प्रतिरोध तापमापी (Electrical Resistance Thermometer)

वैद्युत प्रतिरोध तापमापी तापमान में होने वाले परिवर्तन से धातुओं का प्रतिरोध बदलता है' के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसके अनुसार वैद्युत प्रतिरोध तापमापी में धातु चालक के विद्युत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के गुणों द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। वैद्युत प्रतिरोध तापमापी से -200°C से लेकर $+650^{\circ}\text{C}$ तक के तापमान का मापन किया जा सकता है।

तापमान में होने वाले वृद्धि से पदार्थों में होने वाले प्रतिरोध में वृद्धि, उसके तापमान में वृद्धि के समानुपाती होता है। प्रकार यदि किसी धातु के तार के प्रतिरोध का अंशजित (calibrated) मान ज्ञात कर लिया जाये तो उसके तापमान का मापन (value) ज्ञात किया जा सकता है। एक अच्छे प्रतिरोधी तत्व (resistance element) में स्थिरता (stability), उच्च तापमान गुणों (high temperature co-efficient), पुनः उत्पादन योग्य (reproducibility), जंगरोधी (corrosion resistance) तथा ऑक्सीजन प्रतिरोधी (oxidisation or oxygen resistance) जैसे गुण होने चाहिए ताकि उनके द्वारा तापमान का मापन यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सके। साधारण प्रयोग में आने वाले प्रतिरोध तापमापी तौंबे या प्लेटिनम (copper or platinum) के बने होते हैं। तापमान एवं प्रतिरोध का सम्बन्ध निम्न सूत्र द्वारा लिखा जाता है।

प्लेटिनम के लिये—

$$R_{tp} = R_0 (1 + At + Bt^2)$$

जहाँ

R_{tp} = तापमान वृद्धि के बाद प्लेटिनम का प्रतिरोध

R_0 = तापमान वृद्धि के पहले प्लेटिनम का प्रतिरोध

$$A = 4 \times 10^{-3} / ^{\circ}\text{C} \text{ (नियतांक)}$$

$$B = 6 \times 10^{-7} / ^{\circ}\text{C} \text{ (नियतांक)}$$

तौंबे के लिये—

$$R_{tc} = R_0 (1 + \alpha t)$$

जहाँ

R_{tc} = तापमान वृद्धि के बाद तौंबे का प्रतिरोध

R_0 = तापमान वृद्धि से पहले तौंबे का प्रतिरोध

$$\alpha = 4.26 \times 10^{-3} / ^{\circ}\text{C} \text{ (नियतांक)}$$

प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा उच्च शुद्धता (high accuracy) से तापमान का मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा -180°C से लेकर $+540^{\circ}\text{C}$ तक तापमान का मापन किया जा सकता है।

तौंबा प्रतिरोध तापमापी अपेक्षाकृत काफी सस्ता एवं अच्छा होता है। इसके द्वारा -140°C से लेकर $+120^{\circ}\text{C}$ तक तापमान का मापन किया जा सकता है।

6.51.3 प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी (Platinum Resistance Thermometer)


प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में धात्विक प्रतिरोध के रूप में प्लेटिनम के तार या फॉयल (Platinum Wire or foil) का प्रयोग किया जाता है जो संवेदी तत्व (Sensing Element) के रूप में कार्य करते हैं। इनका आकार सर्पिल कुण्डली (Helical Coil) के जैसा होता है। संवेदी तत्व को क्रॉस माइक्रा फॉर्मर (Cross Mica Former) पर लपेट कर एक पावरक्स ट्यूब (Pyrex tube) में चित्र 60 के अनुसार बन्द कर दिया जाता है। तत्पश्चात् ट्यूब को खाली करके निर्वात (vacuum) कर दिया जाता है या फिर उसमें कोई गैस भर दी जाती है ताकि उस ट्यूब में रखा प्लेटिनम सुरक्षित रह सके। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी

सिद्धान्त—“जब दो अलग-अलग ऊष्मीय प्रसार गुणों (Co-efficient of thermal expansion) वाले धातुओं को

नली पीतियों (lathiribbons) को आपस में रिबेट (rivet) द्वारा या ब्रैजिंग (brazing) द्वारा जोड़ा जाता है, तब उसमें होने वाले

प्रसार में परिवर्तन से दोनों धातुओं की पत्तियों में अलग-अलग स्वतन्त्र प्रसार (expansion) होता है जो तापमान परिवर्तन के


अनुपाती होता है।” द्विधात्विक तापमापी इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है; जिसको चित्र-61 में दिखाया गया है।

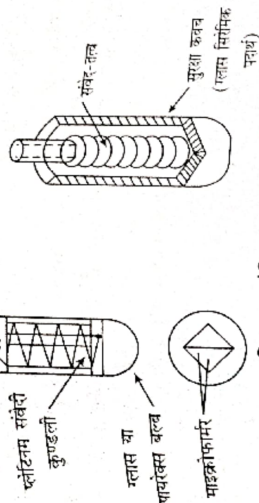

चित्र 60 : प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी

6.52 द्विधात्विक तापमापी (Bi-Metallic Thermometer)

सिद्धान्त—“जब दो अलग-अलग ऊष्मीय प्रसार गुणों (Co-efficient of thermal expansion) वाले धातुओं को

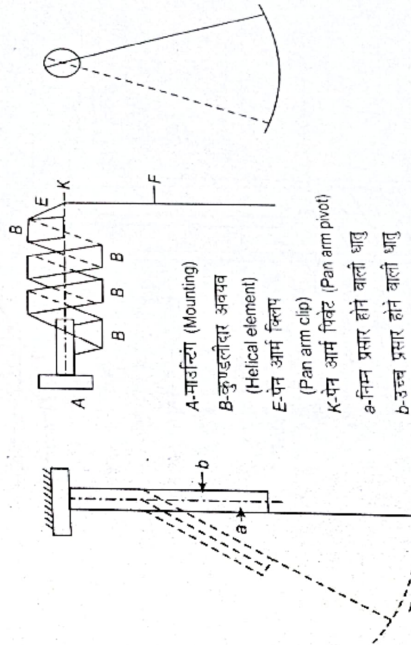

तापक्रम वृद्धि के लिये गति

(Motion for temperature increase)

चित्र 61 : द्विधात्विक तापमापी का कार्यकारी सिद्धान्त

$$\text{कोणीय गति} = \frac{CTL}{I}$$

में मापते हैं।

जहाँ, काणाय गात का 10°C पानी के लिये स्थिरांक 1°C में

जल में परिवर्तन $^{\circ}\text{C}$ में (सेन्टीग्रेड)

$\lambda =$ पत्ती की लम्बाई सेमी० में

पत्नी की मोटाई सेमी० में


प्रयोग किये जाने वाले धातु क

इस तापमापी में प्रयोग किये जाने वाले धातु की पत्तियों का चयन तापमान के परास (range) एवं उनके फैलाव (expansion) आधार पर किया जाता है। ये पत्तियाँ विशेष एलॉय (alloy) के बने होते हैं। एलॉय (alloy) का चयन करने का कारण यह है कि उसमें निम्न गुण होने चाहिये—

- (i) तापीय प्रसार गुणांक (Co-efficient of thermal expansion)
- (ii) प्रत्यास्थता गुणांक (Modulus of elasticity)
- (iii) विद्युतीय चालकता (Electrical Conductivity)

(IV) धातु पतियों के लिये आमतौर पर इन्वाट (invt) तथा टिन (tin) एलॉय की धातु पतियों का प्रयोग किया जाता है। इस तापमानों के लिये आमतौर पर इनवाट (invst) तथा टिन (tin) का प्रसार गुणक 0.009×10^{-4} होता है।

द्विधातु पत्ती ही तापमपी का आधार होता है जो कुण्डली (helical) के रूप में लपेटी हुई रहती है। द्विधातु पत्ती को सिरा स्थिर शाफ्ट (fixed shaft) से बँधा होता है तथा इसका दूसरा सिरा स्वतन्त्र रहता है जो दूसरे गतिशील शाफ्ट (moving shaft) से जुड़ा रहता है। गतिशील शाफ्ट के सिरे पर सूचक (pointer/indicator) लगा रहता है। इस व्यवस्था को फिन्डर (finder) कहा जाता है।

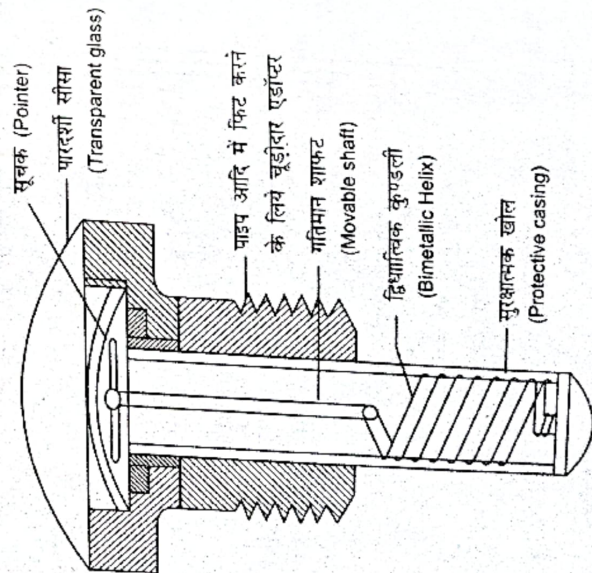

चित्र 62 : द्विधात्विक तापमापी

मापन के समय जब तापमान बढ़ता है तब धातु की पत्ती लोपरी होने के कारण स्वयं में खुलने का प्रयास करती है। इस प्रकार गतिशील शाफ्ट को चक्र के रूप में गति प्रदान करती है। इस प्रकार गतिशील शाफ्ट के चक्र को ताप मापन द्वारा मापन के रूप में गति प्रदान करती है। इस प्रकार गतिशील शाफ्ट के चक्र को ताप मापन के रूप में गति प्रदान करती है।

घरेलू युक्तियों (domestic devices) में ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग प्रसारक (refinery), तेल बर्नरों (oil burners), ऊष्म सोल्डर टैंकों (thermal solder tank), रिफाइनरी (refineries), इत्यादि में किया जाता है।


4. ठंडा तापमान: ठंडा तापमान (Cold Temperature) से लेकर 550°C तक के ताप मापन के लिए प्रयोग किये जाते हैं। इस तापमान को

(thermocouple)

थर्मोकपल (Thermocouple) एक सरल एवं आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाला तापमान को मापने की विधि है। थर्मोकपल (Thermocouple) के सिद्धान्त पर कार्य करता है थर्मो-इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धान्त (principle of thermoelectricity) की खोज सन् 1821 में सीबैक (Seebeck) नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार तापीय विद्युत (thermo-electricity) के चालकों को एक मिश्र पर जोड़ दिया जाता है तथा इस जोड़ वाले चालकों के बीच तापमान पर गर्म किया जाता है, तब उसके स्वतन्त्र मिश्रों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।

इस प्रकार यदि इन धातुओं के चालकों के स्वतन्त्र सिरों को किसी यन्त्र द्वारा जोड़ दिया जाये तो विद्युत्वाहक (emf) के इस प्रकार प्रवाहित विद्युत्वाहक emf की मात्रा दोनों संयोजन के बीच तापमान में होने वाले परिवर्तनों के लिये प्रयोग किये गये पतियों के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रवाहित विद्युत्वाहक emf के कारण बल उत्पन्न होता है।

पेलियर प्रभाव (Pelier Effect) के अनुसार दो अलग-अलग धातुओं को आपस में या परस्पर स्पर्श करने से धातुओं के संपर्क के बिन्दु पर वि०वा०बल (emf) उत्पन्न होता है तथा थॉमसन प्रभाव (Thomson Effect) के अनुसार एक सिंगल तार (Single Wire) में धातु के विभिन्न बिन्दुओं पर वि०वा०बल (emf) उत्पन्न होता है। इस प्रकार पेलियर एवं थॉमसन प्रभाव के कारण जब दो असमान धातुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है एवं इसके बाद इस जोड़ वाले जंक्शन (Junction) को गर्म किया जाता है तब धातु की संपर्क के बिन्दु पर वि०वा०बल उत्पन्न होता है।

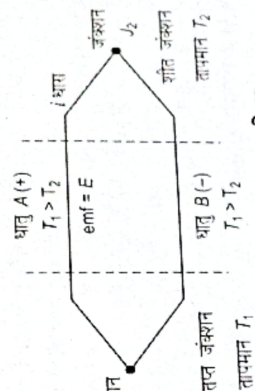

चित्र 63 : थर्मोकेपल का मूल परिपथ

अतः $T_1 \approx T_2$ के समानपत्ती होता है।

इस परिपथ में धारा का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि J_1 , का मान J_2 से शायद अधिक हो जाय। ऐसी स्थिति में धातु A धनात्मक (+ve) एवं धातु B ऋणात्मक (-ve) होगा तथा धारा का प्रवाह तब से धातु B की तरफ रहेगा। इस प्रकार वि० वा० बल emf का उत्पादन तब एवं शीत जंकशनों के तापमान के अंतर का फलन होता है— $E = \Delta\theta$

जहाँ, $\Delta\theta =$ तप्त एवं शीत जंक्शनों के तापमान का अन्तर है।

6.53.1 ताप विद्युत नियम (Thermo Electric Law)

ताप विद्युत नियम निम्नलिखित है—

1. किसी सवर्गसम धातु (homogeneous metal) को यदि गर्म किया जाये तो वह विद्युत धारा को उत्पन्न करने अथवा उसे अपने अन्दर संचित करने में सक्षम नहीं होती है।
2. ताप विद्युत वि०वा०बल (thermo electric emf) का उत्पादन ऐसी स्थिति में होता है जब किसी दो सवर्गसम धातुओं के जंक्शन को अलग-अलग तापमान पर रखते हैं तथा यह वि०वा०बल emf चालकों में तापमान के (temperature gradient) से प्रभावित नहीं होता है।
3. दो विषम सवर्गसम धातुओं के परिपथ जिनके जंक्शनों पर तापमान अलग-अलग होते हैं, एक सवर्गसम चालक के इस परिपथ में जोड़ने के परिणामस्वरूप परिपथ में उत्पन्न वि०वा०बल को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है।

6.53.2 थर्मोकपल का सम्बन्ध

यदि किसी थर्मोकपल का संदर्भ तापमान (reference temperature) $T_1^\circ\text{C}$ तथा उसका मापन तापमान (measuring temperature) $T_2^\circ\text{C}$ हो तथा

$$e_{AB} = \text{धातु पत्ती } A \text{ व } B \text{ के तापयुग्म का वि०वा०बल (emf)}$$

$$e_{BC} = \text{धातु पत्ती } B \text{ व } C \text{ के तापयुग्म का वि०वा०बल (emf)}$$

$$e_{AC} = \text{धातु पत्ती } A \text{ व } C \text{ के तापयुग्म का वि०वा०बल (emf)}$$

$$e_{AC} = e_{AB} + e_{BC}$$

तब

6.54 थर्मिस्टर (Thermistor)


थर्मिस्टर एक ऐसा यन्त्र है, जो तापमान को अभिव्यक्ति (sense) करता है तथा ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन के आसपास कार्य करता है। थर्मिस्टर को ऊष्मीय अर्धचालक प्रतिरोधक (thermal non-metallic resistor) भी कहते हैं।

थर्मिस्टर अर्धचालक (semi conductor) पदार्थों (प्रायः सेरेमिक) के बने होते हैं। इन पदार्थों के प्रतिरोध, तापमान में वृद्धि होने से बढ़ने के स्थान पर घटते हैं अर्थात् ये ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक (negative temperature co-efficient) वाले होते हैं।

तापमान के बढ़ने पर थर्मिस्टर का प्रतिरोध बहुत अधिक घटता है तथा तापमान के घटने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ता है। इस प्रकार इसके द्वारा तापमान के बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तनों को भी मापा जा सकता है जबकि तापमान के बहुत बड़े परिवर्तन को प्रतिरोधी तापमापी या थर्मोकपल द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसलिए थर्मिस्टर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है उच्च कोटि की संवेदनशीलता के कारण इसका प्रयोग परिशुद्ध तापमान मापन में किया जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग -100°C से लेकर 350°C तक के पराम के तापमान के मापन के लिए किया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता (resistivity) 0.5Ω से लेकर $1 \text{ m}\Omega$ तक परिवर्तित होती है।

6.54.1 संरचना (Construction)


थर्मिस्टर की संरचना ऐसे पदार्थों जैसे—निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जर्मेनियम इत्यादि से बनी होती है। ये पदार्थ सिलिकॉन अर्धचालक (single crystal semiconductor) के रूप में होते हैं। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता काफी अधिक होने के कारण थर्मिस्टर को आकार में छोटा बनाया जाता है। इसमें प्रयोग में आने वाले अर्धचालक को बीड (beed), प्रोब (probe), डिस्क (disc) या छड़ (rod) का आकार देकर सही ढंग से डिप करने के बाद एक पाइरेक्स बीड (pyrex beed) में बंद कर देने हैं तथा परिपथ में जोड़ने के लिये उसके लीड्स (leads) को बाहर निकाल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के थर्मिस्टर के चित्र-64 में दिखाया गया है।

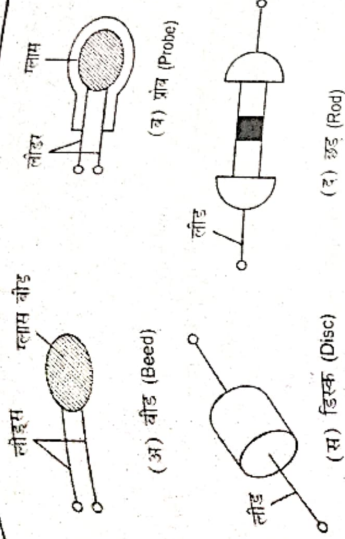


चित्र 64 : थर्मिस्टरों की संरचना की विभिन्न आकृतियाँ

6.54.2 थर्मिस्टर द्वारा तापमान का मापन (Measurement of Temperature by Thermistor)

थर्मिस्टर तापमापी की ही तरह तापमान के मापन के लिये प्रतिरोधी तापमापी में दिखाये गये व्यवस्था के अनुसार परिपथ में जोड़ दिया जाता है। तापमान के परिवर्तित होने पर थर्मिस्टर में जोड़ दिया जाता है जिस कारण परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तन होता है जिससे ब्रिज असन्तुलित हो जाता है। ब्रिज के असन्तुलन को स्लाइडर वायर की स्थिति में बदल करके ब्रिज को संतुलित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्लाइडर वायर की नई स्थिति ही तापमान के परिवर्तन की माप होती है।

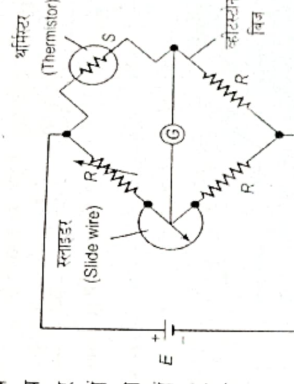

चित्र 65 : ताप मापन हेतु थर्मिस्टर एवं स्लाइड वायर का ब्रिज में संयोजन

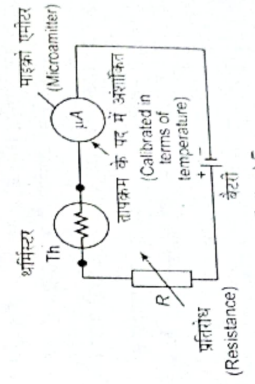

चित्र 66 : थर्मिस्टर द्वारा ताप मापन

6.54.3 लाभ (Advantages)

- (i) ये आकार में छोटे, कामपैक्ट, सस्ते एवं मजबूत होते हैं।
- (ii) इसके परिपथ में एक सहायक हीटिंग एलिमेंट (heating element) लगाकर इसके प्रवाहन में स्थिरता लायी जा सकती है।

(iii) इसमें प्रयोग होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊष्माधारिता के आधार पर इसका प्रत्येक समय (respectively) सेकण्ड के चौथाई भाग से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकता है।

(iv) इसको मापन परिपथ से कुछ दूरी पर भी स्थापित किया जा सकता है।

6.54.4 उपयोग (Uses)

थर्मिस्टर का प्रयोग ऊष्मीय चालकता (thermal conductivity), उच्च आवृत्ति पर शक्ति का मापन, द्रवों का दाब का मापन इत्यादि के साथ-साथ तापमान के परिवर्तन को मापने के काम आता है।

6.55 प्रकाशीय उत्तापमापी (Optical Pyrometer)

6.55.1 सिद्धान्त (Principle)

किसी भी धातु की सतह (metallic surface) को जब गर्म किया जाता है तो वे अलग-अलग तरंगदैर्घ्य (wavelength) के विकिरण उत्सर्जित (radiation emits) करती हैं जो कम तापमान पर दिखाई नहीं देती हैं जबकि लगभग 550°C पर उत्सर्जित विकिरण छोटी तरंगदैर्घ्य वाले होते हैं तथा वे आँखों से दिखाई भी देते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित विकिरण से (radiation energy) का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के रंग (colour) को देखकर ही संभावित तापमान का अंदाजा लगाकर निर्णय लिया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का यह अनुपात अनुसार संभावित तापमान को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—


क्रम संख्या (S.No.)	प्रकाश तीव्रता का रंग (Colour)	संभावित तापमान (Temperature)
1.	गहरा लाल (Dark Red)	550°C
2.	मध्यम चंदी लाल (Medium Cherry Red)	700°C
3.	नारंगी (Orange)	900°C
4.	पीला (Yellow)	1000°C
5.	सफ़ेद (White)	1200°C

परन्तु उपरोक्त विधि बहुत यथार्थ नहीं है क्योंकि यह ऑपरेटर या काम करने वाले के विवेक पर निर्भर करता है तालिका में बताये गये तापमान में भी $10-20^\circ\text{C}$ तक का परिवर्तन हो सकता है।

6.55.2 अदृश्य तन्तु प्रकाशीय उत्तापमापी रचना (Construction of Vanishing Filament Pyrometer)

अदृश्य तन्तु प्रकार का प्रकाशीय उत्तापमापी को चित्र-8 में रेखाचित्र द्वारा दिखाया गया है। यह एक मुख्य प्रकाश उत्तापमापी है, जिसके मुख्य अंग (parts) निम्न हैं—

- गर्म सतह (Hot Surface)
- अभिवृणक लेन्स (Objective Lens)
- अवशोषण पर्दा (Absorbing Screen)
- फिल्टर (Filter)
- नेत्रिका (Eye-piece)
- तन्तु लेम्प (Filament Lamp)
- लेम्प में विद्युत धारा प्रवाह करने की युक्ति (Current Flow device in filament lamp)

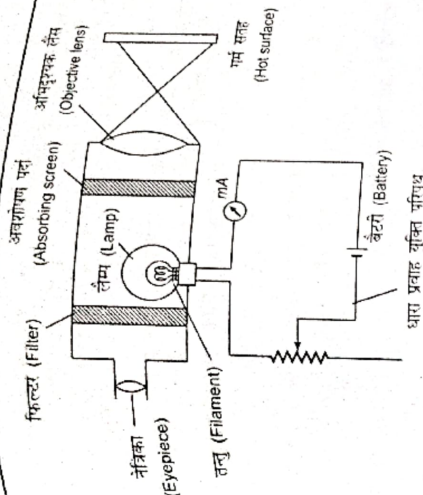

चित्र 67 : अदृश्य तन्तु प्रकाशीय उत्तापमापी


इस प्रकार उपरोक्त अंगों को चित्रानुसार व्यवस्थित करके इस उत्तापमापी का निर्माण होता है।

6.55.3 क्रिया (Working)

इस उत्तापमापी द्वारा मापन करने में, इसके गर्म सतह (hot surface) या गर्म स्रोत (hot sources) से उत्सर्जित विकिरण (radiated radiation) लेन्स के माध्यम से अवशोषण पर्दे (absorbing screen) पर छाया (image) बनाती है। तन्तुवातु (filament) के अनुसार व्यवस्थित लेम्प (lamp) में बैटरी द्वारा धारा का प्रवाह बनाया जाता है। विद्युत लेम्प में धारा का समानोचन (adjustment) किया जाता है तथा पर्दे पर बनने वाले छाया से उसका तुलना की जाती है। तन्तु की तीव्रता को नेत्रिका (eye-piece) और फिल्टर (filter) के द्वारा देखकर उत्सर्जित विकिरण के तरंगदैर्घ्य के न्यूनतम संभावित रंग का अनुमान लगाया जाता है।

तन्तु से प्रवाहित धारा का भी समायोजन (adjustment) करके तन्तु एवं छाया की प्रकाश तीव्रता को एक समान चमक बना लिया जाता है। जब स्रोत से उत्सर्जित विकिरण की छाया और तन्तु की चमक (brightness) एक समान हो जाती है तन्तु को आउटलाइन (outline) अदृश्य हो जाती है जिसको चित्र-68 (अ) में दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में विकिरण एवं तन्तु का तापमान एकसमान होगा।

यदि तन्तु की चमक अधिक हो एवं वह छाया के समान हो तब तन्तु का तापमान विलंब तापमान से अधिक होगा, जिसको चित्र 68 (स) में दिखाया गया है, परन्तु इसी स्थिति में यदि तन्तु, छाया की तुलना में गहरा दिखता है तब तन्तु का तापमान कम होगा। इसको चित्र-68 (ब) में दिखाया गया है।

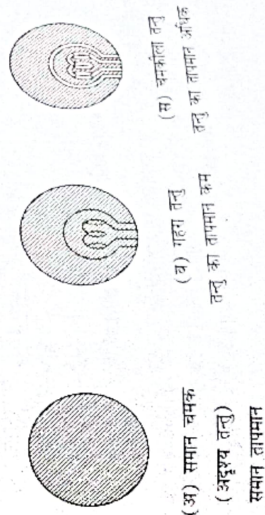

चित्र 68

हम जानते हैं कि किसी तरंगदैर्घ्य के लिये प्रकाश की तीव्रता, उसके विकिरण स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। उसी स्थिति में तनु का तापमान, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली युक्ति द्वारा लैम्प में प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। प्रकाशीय उत्तापमापी (optical pyrometer) को तनु धारा के पदों में या परिपथ के प्रतिरोध के पदों में अंशकित (calibrated) करके मापन ज्ञात किया जाता है।

इस उत्तापमापी द्वारा तापमान का मापन लैम्प के अधिकतम ग्राही तापमान द्वारा होता है इसलिये इसके द्वारा 1400°C के तापमान का मापन किया जा सकता है। परन्तु यदि अभिरूपक लेन्स के पास कुछ दूरी पर एक अवशोषक (absorption screen) और लगा दिया जाये तो इसके द्वारा 3000°C तक तापमान का मापन किया जा सकता है।

6.55.4 उपयोग (Uses)

प्रकाशीय उत्तापमापी का प्रयोग उच्च तापमान मापन में किया जाता है। इसका प्रयोग भट्टियों (furnaces), पिघले धातुओं (molten metals) तथा अतिविल पदार्थों के परिशुद्ध तापमान मापन में किया जाता है।

6.56 विकिरण उत्तापमापी (Radiation Pyrometer)

6.56.1 सिद्धान्त (Principle)

किसी वस्तु के गर्म होने से उससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा (emitted radiation energy) तापमान को बढ़ाने से बढ़े है। विकिरण उत्तापमापी इसी सिद्धान्त पर कार्य करता है। यह सिद्धान्त विशेष रूप से उच्च तापमाप मापन के लिये प्रयोग किया जाता है। विकिरण ऊर्जा की गणना स्टीफैन-बोल्जमैन (Stefan-Boltzmann) सूत्र से की जाती है जो निम्न है—

$$W = OeT^4$$

जहाँ W = विकिरण ऊर्जा (radiant energy) BTU/sq.ft/hr.


O = स्टीफैन स्थिरांक (Stefan Constant) $= 1.71 \times 10^{-9}$ BTU/sq.ft/hr.

T = परम तापमान (Absolute Temperature)

e = सतह की उत्सर्जनता (emissivity of surface) बिना माप के अंक 0 से 1 के बीच

(0.90 इस्पात के लिये)

विकिरण उत्तापमापी के द्वारा तापमान मापन के सिद्धान्त को चित्र-69 में दिखाया गया है।

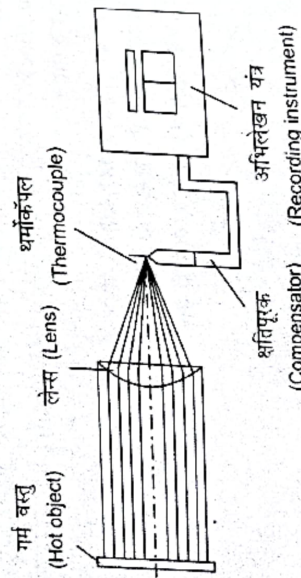

चित्र 69 : विकिरण उत्तापमापी का कार्य सिद्धान्त

जब किसी गर्म वस्तु से निकलने वाली या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा (emitted radiation energy) को लेन्स (lens) द्वारा अभिसारी (converge) करके थर्मोकपल (Thermocouple) पर भेजा जाता है तब उससे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा (emf) आउटपुट के रूप में मिली वोल्टमीटर को भेजी जाती है जहाँ उसको तापमान के रूप में अंशकित (calibrated) करके विकिरण उत्तापमापी को मापन के लिये दे दी जाती है।

उपयोग (Uses)

6.56.2 उत्तापमापी का उपयोग निम्न तापमान मापन कार्यों के लिये किया जाता है—
विकिरण उत्तापमापी उच्च तापमान मापन के लिये किया जाता है।

इसका प्रयोग उस विषय परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ तापमान मापने के लिये किसी प्रक्रम से भौतिक

(i) इसका प्रयोग उस विषय प्रयोग में भी किया जाता है जहाँ गर्मी से उत्पन्न संक्षारण वाष्प (corrosion vapour) या

(ii) इसका प्रयोग उस विषय प्रयोग में भी किया जाता है जहाँ गर्मी से उत्पन्न संक्षारण वाष्प (corrosion vapour) या

(iii) इसका प्रयोग ऐसे तापमान सीमा के मापन में किया जाता है जहाँ भट्टी (furnace) की गर्मी से थर्मोकपल को

(iv) इसका प्रयोग ऐसे तापमान सीमा के मापन में किया जाता है जहाँ भट्टी (furnace) की गर्मी से थर्मोकपल को

नष्ट होने का डर हो या मापन में गलती होने का डर हो।

जुमान होने का डर हो या मापन में गलती होने का डर हो।

विकिरण उत्तापमापी द्वारा तापमान मापने में गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उपयुक्त रीति में परिवर्तित करने के

लिये निम्न युक्तियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं—

1. थर्मोकपल पुंज (Thermopile)

2. निर्वात थर्मोकपल (Vacuum Thermocouple)

(1) थर्मोकपल पुंज (Thermopile)—विकिरण उत्तापमापी की

व्यवस्था में जिस युक्ति से तापमान अभिग्रहण (temperature sensing) का

कार्य किया जाता है उसे थर्मोकपल पुंज (Thermopile) कहते हैं। कई छोटे-छोटे

थर्मोकपल को मिलाकर थर्मोकपल पुंज का निर्माण होता है। थर्मोकपल पुंज को

चित्र-70 में दिखाया गया है।


थर्मोकपल पुंज में चपटा (flattened) तथा कालिख-पूता (blackened)

थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ताकि उन तक पहुँचने वाली समस्त विकिरण

ऊर्जा को निम्न (absorb) किया जा सके। इसमें लगे सारे थर्मोकपलों में जनित

थर्मोकपल (emf) का मान थर्मोकपल पुंज (thermopile) पर प्राप्त हो

जाता है।

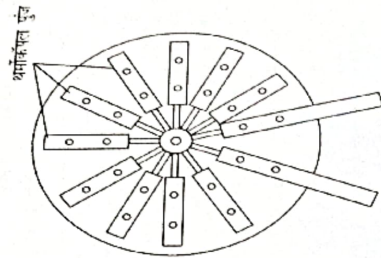

चित्र 70 : थर्मोकपल पुंज

(2) निर्वात थर्मोकपल (Vacuum Thermocouple)—निर्वात थर्मोकपल में एक ताप जंक्शन (Thermo- junction) होता है। ये ताप जंक्शन कालिख-पूते (blackend) पत्ती (strip) से बने होते हैं जो थर्मोकपल को तरह कार्य करते हैं। इन्हें वायुमिती निर्वात खोल (vacuum casing) में रखा जाता है, इसलिये इसे निर्वात थर्मोकपल कहते हैं। निर्वात खोल में से एक ओपनिंग (opening) के द्वारा इससे विकिरण ऊर्जा (radiation energy) प्राप्त की जाती है। थर्मोकपलों को निर्वात खोल में रखने के कारण इससे होने वाले ऊष्मा हानि (heat loss) में बहुत कमी आ जाती है।

थर्मोकपल के जंक्शन पर तापमान में वृद्धि के कारण विद्युत ऊर्जा (emf) उत्पन्न होता है। जंक्शन द्वारा विकिरण ऊर्जा के छोटे से छोटे परिमाण को भी आसानी से ग्रहण (sense) किया जा सकता है। इस यंत्र में अंशकृत कम ऊष्मा हानि के कारण सटीक मापन ज्यादा परिशुद्ध होता है।

उत्तापमापी की सुरक्षा के लिये इसकी प्रणाली में पानी (water) या वायु द्वारा ठण्डा करने की युक्ति भी लगी रहती है। गर्म वस्तु या निकलने वाली ज्वाला से लेन्स एवं मापन यूनिट को बचाने के लिये इसमें सिलिकॉन कार्बाइड (silicon carbide) की एक टारगेट नली (target tube) लगाई जाती है।

इसके द्वारा लिया गया तापमान का मापन काफी परिशुद्ध होता है। अलग युक्ति लगाकर सीधे ही तापमान का अंकीय मान

(digital value) प्राप्त किया जा सकता है।

(Difference between Thermocouple and Resistance Thermometer)

§ 6.58 थर्मोकैपल, प्रतिरोध तापमापी तथा थर्मिस्टर की तुलना

§ 6.58 थर्मोकपल, प्रतिरोध तापमापी तथा थर्मिस्टर्स, थर्मोकपल, प्रतिरोध तापमापी तथा थर्मिस्टर्स, Resistance Thermocouple, Resistance Thermometer and Thermistor)

122900

102600

[illegible][illegible]

५. अणु (Nature of Vibration)

अवृत्ति (frequency) के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है—

$A =$ आयाम (amplitude)

$\omega =$ कोणीय आवृत्ति (angular frequency)

तथा गति




$$N = \frac{dn}{dt} = A \omega \cos \omega t$$

तथा अधिकतम गति $N_0 = A\omega$

इस प्रकार,

त्वरण (acceleration)

तथा अधिकतम त्वरण

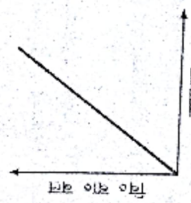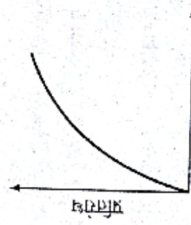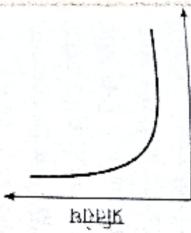

2023

2023

2023

2023

2023

2025

2025

2025

2023

- 2025*

2025



2025

2025

2025

2023

2023

2025

- 2023

2025


2025

2023

- 2023

2025

2025

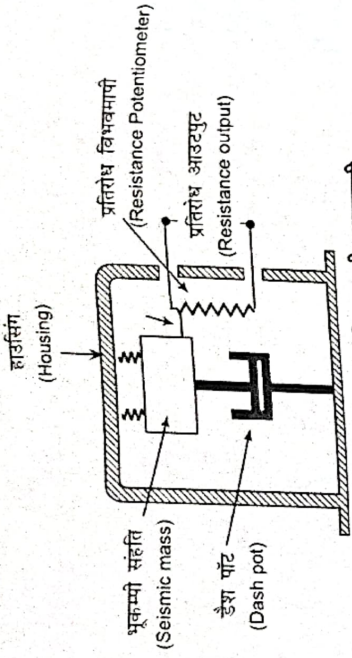

चित्र 72 : पोटेंशियोमीट्रिक प्ररूपी त्वरणमापी

इस यंत्र में लगे भूकम्पी संहति (seismic mass) का सम्पर्क एक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर (resistance potentiometer) के स्लाइडर भुजा (slider arm) से बना रहता है। इसीलिए इस त्वरणमापी को पोटेंशियोमीट्रिक प्ररूपी त्वरणमापी कहा जाता है।

इस प्रकार के त्वरणमापी में भी फ्रेम/हाउसिंग होता है जिसके अन्दर ही डैश पॉट (dash pot), भूकम्पी संहति (seismic mass), वाइपर (wiper), पोटेंशियोमीटर इत्यादि लगे होते हैं।


त्वरणमापी के फ्रेम/हाउसिंग तथा भूकम्पी संहति के बीच सापेक्ष गति (relative motion), पोटेंशियोमीटर में होने वाले प्रतिरोध परिवर्तन या यन्त्र में लगे प्रतिरोध आउटपुट (resistance output) से प्राप्त बोल्टता आउटपुट (output voltage) के परिवर्तन के समानुपाती होता है। इस यन्त्र का उपयोग बड़े परास (high range) की आवृत्ति के लिये भी किया जाता है, इसके लिये इस यंत्र का सम्पर्क संहति के अवमन्दन (damping) के लिये डैश पॉट से रहता है। अन्य प्रकार के त्वरणमापी की अपेक्षा यह एक सस्ता एवं सरल यंत्र है।

6.63.2 LVDT प्ररूपी त्वरणमापी

(LVDT Type Accelerometer)

इस भूकम्पी त्वरणमापी में रेखीय परिवर्ती डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर (Linear Variable Differential Transformer, LVDT) लगा होता है, इसलिये इसे LVDT प्ररूपी त्वरणमापी कहते हैं। इस यंत्र को चित्र-73 में दिखाया गया है।

इस यंत्र में लगे LVDT की कोर (core) भूकम्पी संहति (seismic mass) का कार्य करती है। इसके कोर (core) के दोनों सिरे पर एक छड़ (rod) लगा होता है। ये छड़ लचकदार रीड्स (flexible reeds) से जुड़ी रहती है। ये लचकदार रीड्स एक स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं। इस यंत्र में भी फ्रेम/हाउसिंग होता है जिसके अन्दर सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। लचकदार रीड्स का सम्बन्ध त्वरणमापी के फ्रेम या हाउसिंग से होता है। फ्रेम या हाउसिंग सूक्ष्म कम्पन से भी प्रभावित होते हैं। इस यंत्र में एक सेन्सर (sensor) भी लगा होता है जो फ्रेम या हाउसिंग के द्वारा कम्पन उत्पन्न होने पर ऊपर-नीचे गति करने लगता है जिसके फलस्वरूप LVDT की सेकेंडरी कुण्डली (secondary coil) ए०सी० आउटपुट बोल्टता (A.C. output voltage) प्रदान करती है। इस आउटपुट सिग्नल का

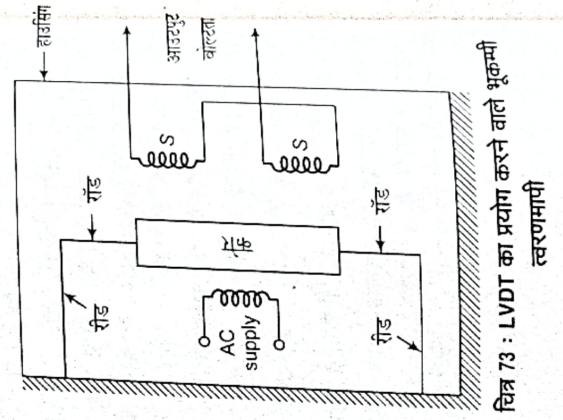

चित्र 73 : LVDT का प्रयोग करने वाले भूकम्पी त्वरणमापी

तब, लोड रहित निर्गम (no load output) वोल्टता,

$$e_0 = \frac{Q}{C} = \frac{dMa}{C}$$

इस प्रकार उपरोक्त समीकरण से यह पता चलता है कि आउटपुट वोल्टता e_0 , त्वरण a के समानुपाती होता है। ये त्वरणमापी साइज में छोटे व भार में हल्के होते हैं। उनका भार औसतन 50 gram होता है। डेम्पिंग काफी कम होने के कारण इनका प्रयोग काफी अधिक आवृत्ति परास (very high frequency range) के लिये किया जाता है।

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

- निम्नलिखित यांत्रिक राशियों के मापन की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए— (BTE)
 - रेखीय विस्थापन
 - रेखीय गति
 - कोणीय गति
 - स्ट्रोबोस्कोप
 - इलेक्ट्रॉनिक काउन्टर।
- दाब मापन की निम्न युक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए—
 - यांत्रिक युक्तियाँ
 - वैद्युत युक्तियाँ
 - इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ।
- चाल (Speed) मापने के लिए कौन-से यन्त्रों का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से चाल कैसे मापी जाती है?
- दाब मापन में प्रयुक्त सेकेण्डरी ट्रांसड्यूसरों का वर्णन कीजिए।
- लोड सेल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। (BTE)
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
 - ऑरिफिस प्लेट,
 - प्रवाह नॉजल,
 - वेन्चुरी ट्यूब।
- स्ट्रेन गेज से आप क्या कार्य ले सकते हैं? इसके अनुप्रयोग बताइये।
- ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? (BTE 1997, 2000, 02, 04, 08, 09)
- प्राइमरी एवं सेकेण्डरी ट्रांसड्यूसर में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट करें।
- ट्रांसड्यूसर के अभिलक्षणों का वर्णन करें। (BTE 1998, 01, 05)
- ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण करें एवं उनके कार्यों को संक्षेप में लिखें।
- विद्युतीय ट्रांसड्यूसर को स्पष्ट करें।
- सक्रिय एवं निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर में उदाहरण सहित अन्तर बताइये। (BTE 2007, 09, 11)
- विद्युतीय ट्रांसड्यूसर के लाभों का वर्णन करें।
- ट्रांसड्यूसर में काम आने वाली विभिन्न विद्युतीय घटनाओं के नाम बताइये।
- त्वरण को मापने के लिये विद्युत स्ट्रेन गेज के उपयोग का वर्णन करें।
- परिवर्ती प्रेरकत्व टाइप स्ट्रेन गेज का सचित्र वर्णन करें।
- परिवर्ती धारिता टाइप स्ट्रेन गेज का वर्णन करें।
- सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर को समझाइये।
- पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कार्य प्रणाली को सचित्र समझाइये एवं इनके लाभ व हानि का वर्णन करें। (BTE 1996, 2006, 09)

56. विद्युत प्रतिरोध तापमापी के क्रिया सिद्धान्त को समझाइये।
57. द्विधात्विक तापमापी के सिद्धान्त को समझाइये।
58. द्विधात्विक तापमापी का सचित्र वर्णन करें। (BTE 1998, 2001, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12)
59. थर्मोकैपल के क्रिया सिद्धान्त को समझाइये।
60. थर्मोकैपल में प्रयोग होने वाले ताप विद्युत नियम का वर्णन करें।
61. थर्मोकैपल में प्रयोग होने वाले विभिन्न धातुओं के नाम एवं उनके प्रयोग को बताइये।
62. थर्मोकैपल का सचित्र वर्णन करें।
63. थर्मिस्टर का सिद्धान्त एवं संरचना का सचित्र वर्णन करें।
64. थर्मिस्टर द्वारा तापमान का मापन कैसे किया जाता है? समझाइये।
65. थर्मिस्टर के लाभ एवं उपयोग का वर्णन करें।
66. प्रकाशीय उतापमापी (Optical Pyrometer) के सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2011, 12)
67. प्रकाशीय उतापमापी को संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।
68. विकिरण उतापमापी (Radiation Pyrometer) के सिद्धान्त का सचित्र वर्णन करें।
69. विकिरण उतापमापी के उपयोग को स्पष्ट करें।
70. विकिरण उतापमापी के विकिरण ग्राही युक्तियों का वर्णन करें।
71. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
- थर्मोकैपल पुंज (Thermopile)
 - निर्वात थर्मोकैपल (Vacuum Thermocouple)
 - थर्मिस्टर (Thermistor)
 - थर्मोकैपल (Thermocouple)
72. थर्मोकैपल एवं प्रतिरोध तापमापी में अन्तर स्पष्ट करें।
73. थर्मोकैपल, प्रतिरोध तापमापी एवं थर्मिस्टर को तुलना करें।
74. कम्पनों का मशीनों पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? उल्लेख करें।
75. मशीनों पर कम्पनों के पैदा होने के कौन-कौन से कारण होते हैं? (BTE 2007, 08, 10)
76. कम्पन मापन में किन-किन राशियों की आवश्यकता होती है?
77. भूकम्पी त्वरणमापी (Seismic Accelerometer) का सचित्र वर्णन करें।
78. किन्हीं तीन भूकम्पी त्वरणमापियों के नाम बताइये।
79. पोटेंशियोमीट्रिक प्रारूपी त्वरणमापी (Potentiometric type accelerometer) का सचित्र वर्णन करें।
80. LVDT प्रारूपी त्वरणमापी (LVDT type accelerometer) का सचित्र वर्णन करें।
81. पीजोइलेक्ट्रिक त्वरणमापी (Piezoelectric Accelerometer) का सचित्र वर्णन करें।
82. कम्पनों की प्रकृति का वर्णन करें।
83. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये— (BTE 2006, 08)
- LVDT त्वरणमापी
 - पीजोइलेक्ट्रिक त्वरणमापी
 - पोटेंशियोमीट्रिक त्वरणमापी
 - भूकम्पी त्वरणमापी
 - त्वरणमापी के प्रकार।

मशीन औजार परीक्षण (Machine Tool Testing)

7.1 मशीन औजार परीक्षण (Machine Tool Testing)

किसी भी मापन-यंत्र (चाहे वह सामान्य हो या परिशुद्ध मापन-यंत्र हो) की परिशुद्धता (accuracy), उसके द्वारा ली गई माप की परिशुद्धता एवं किसी उत्पाद (product) की परिशुद्धता—उस मशीन औजार (machine tool) की परिशुद्धता पर निर्भर करती है जिस पर मापन-यंत्र या उत्पाद का निर्माण होता है या फिर उस पर मशीनन कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी मशीन औजार द्वारा किसी कार्यखण्ड को परिशुद्धता के साथ निर्धारित सीमा (limit) के अन्दर तैयार किया जाना उस यंत्र की परिशुद्धता एवं ऑपरेटर पर निर्भर करता है।

इस अध्याय में मशीन औजार की परिशुद्धता के लिये उसके परीक्षण (testing) की जानकारी दी गयी है। किसी मशीन औजार की परिशुद्धता की जाँच उसकी ज्यामितीय जाँच (geometrical checks) एवं प्रैक्टिकल परीक्षण (practical testing) करके की जाती है।

7.2 टेस्ट के प्रकार (Types of Tests)

मशीन औजारों पर होने वाले टेस्ट या जाँच दो प्रकार के होते हैं—

1. ज्यामितीय जाँच या संरेखन टेस्ट (Geometrical Checks or Alignment Test)
2. प्रैक्टिकल टेस्ट या निष्पादन टेस्ट (Practical Test or Performance Test)

ज्यामितीय जाँच के अन्तर्गत मशीन की सभी विमाओं (dimensions), सभी पार्ट्स या अंगों की स्थिति एवं उनकी विमाओं आदि की जाँच की जाती है। प्रैक्टिकल परीक्षण के अन्तर्गत मशीन द्वारा की जाने वाली मशीनन क्रियाओं, बनने वाले उत्पाद (product) की परिशुद्धता एवं डिजाइन की जाँच की जाती है। मशीन औजार की जाँच एवं परीक्षण से पहले मशीन के सेट-अप (set up), कार्यकारी सतह (working plane) एवं उसके अक्ष (axis), क्षैतिज (horizontal) तथा ऊर्ध्वाधर (vertical) सतह की जाँच स्प्रिट लेवल (spirit level) आदि से की जाती है।

7.3 मशीन औजार परीक्षण (Machine Tools Tests)

कोई भी मशीनन कार्य या उत्पाद का निर्माण कई कार्यकारी औजारों के संयोजन (combination of work-tools) के गति करने से पूरा होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी मशीनित सतह या उत्पाद की परिशुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि उस मशीन औजार (machine tool) के सभी अंग परिशुद्धतापूर्वक काम कर रहे हों।

 
इस प्रकार किसी मशीन औजार का परीक्षण निम्न चरणों (steps) में किया जाता है—

1. मशीन की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर सतह (horizontal and vertical plane) की स्थापना (installation) की जाँच करना।
2. मशीन के सीधेपन (straightness) एवं समतलता (flatness) की जाँच करना।
3. मशीन के बेड-वेज (bed ways) की समान्तरता (parallelism) एवं बियरिंग (bearings) के सतह की जाँच करना।
4. मशीन के गाइड-वेज (guide-ways) के अभिलम्बता (perpendicularity) की जाँच करना।
5. मशीन के स्पिण्डल (spindle) की सही एवं अक्षीय गति (true and axial movement) की जाँच करना।
6. मशीन के स्पिण्डल अक्ष की गाइड-वेज (guide ways) से समान्तरता की जाँच करना।
7. मशीन के अन्य सभी अंगों की गति की रेखा (line of movement) की जाँच करना।

इसके बाद स्पिण्डल को घुमाते हैं। डायल इंडिकेटर द्वारा दिखाये गये विचलन (deviation) से हैड-स्टॉक सेन्टर को ट्रू-रनिंग का पता चलता है।


(Parallelism of the Main Spindle to Saddle Movement)

सैडल गति से मेन स्पिण्डल की समानता की जाँच क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर (horizontal and vertical) दोनों ही (planes) में करते हैं। इसकी जाँच के लिये मैनड्रिल (mandrel) को स्पिण्डल के टेपर सेक्ट में लगा दिया जाता है। लेस करने के लिये डायल इंडिकेटर के फीस को चित्रानुसार मैनड्रिल पर स्पर्श कराते हैं तथा डायल इंडिकेटर को कैरेज पर फिक्स कर देते हैं। अब कैरेज को आगे बढ़ाते हैं। डायल इंडिकेटर पर लगे डायल 'a' से ऊर्ध्वाधर प्लेन (vertical plane) तक डायल 'b' से क्षैतिज-प्लेन (horizontal plane) का पाठ्यांक लिया जाता है। इसका पाठ्यांक लेने का तरीका निम्न दिखाया गया है।




6. मेन स्पिण्डल में टेपर सॉकेट की टू-रनिंग

 टेपर सॉकेट के टेपर होल (taper hole) का अक्ष यदि मेन स्पिण्डल के अक्ष से संकेन्द्रित (concentric) नहीं होगा तो य मशीन में बाने वाला जॉब भी टेपरित (tapered) और उत्केन्द्रित (eccentric) होगा।



 टेपर सॉकेट की दूर-रिंग की जाँच करने के लिये मैण्ड्रिल को टेपरित होल (tapered hole) में फिक्स कर दिया जाता है। तब विद्यमान मैण्ड्रिल के दूरतम छोरों (extreme ends) पर दो डायल इंडिकेटर लगाकर उनके फ़ालर को विद्यमान राखा जाता है और इंडिकेटर का पाठ्यांक ले लिया जाता है।



शेडो आउट या ऑफसेट (out of offset) हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप कार्यखण्ड पर होने वाला खरादन (turning) टेपर (tapered) स्वरूप


इसलिये टेल-स्टॉक गाइड-वेज की समानता को जाँच जरूरी हो जाता है। इसके लिये टेल-स्टॉक के दोनों लॉस (side planes) यानि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर (horizontal & vertical) में जाँच करने के लिये इसके गाइड-वेज या डिग्रायर्स एक ब्लॉक (block) लगा दिया जाता है। तत्पश्चात् डायल इंडिकेटर के फीलर को ब्लॉक के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर मंथों में स्पर्श कराया जाता है। फीलर को स्पर्श कराने के पूर्व डायल इंडिकेटर को कैरेज पर फिक्स कर दिया जाता है। ब्लॉक के लिये ब्लॉक को चलाया जाता है। इस प्रकार डायल इंडिकेटर के विचलन द्वारा त्रुटि का पता चल जाता है।

कुर्बान में, मेन स्पिण्डल के साथ अपर-स्लाइड की गति की समानता

(Movement of Upper Side Parallelism with Main Spindle in Vertical Plane)

इसका जाल बनाने का मतलब है कि पोस्ट (tool post) पर फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ प्रॉब्लिम लेबर उसको मेन स्पिण्डल में लगा दिया जाता है।

डायल इंडिकेटर के फीलर को मीण्ड्रॉल के ऊर्ध्व लेन (vertical plane) में स्पष्ट कराते हैं तथा अपर स्थांड को अनुर्ध्व (transverse) दिशा में चलाते हैं। डायल इंडिकेटर के प्वांटर के विधान से बृष्टि की जांच की जाती है। इस बृष्टि को नून क्षैतिज लेन (horizontal plane) में नहीं की जाती है क्योंकि टेपर टॉर्न के लिये क्षैतिज लेन में स्थावला अभ्यन्तरे (rolling arrangement) होता है।

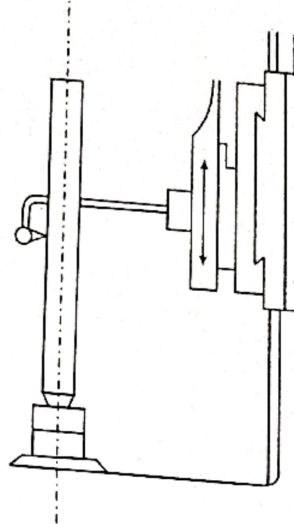


चित्र 8 : ऊर्ध्व प्लेन में, मेन स्पिण्डल के साथ अपर स्लाइड की गति

9. सैडल-गति के साथ टेल-स्टॉक स्लीव की समान्तरता

(Parallelism of Tail-stock Sleeve to Saddle Movement)

टेल-स्टॉक स्लीव की गति यदि सैडल गति के समान्तर नहीं है, तब स्लीव के बाहर निकलने पर डेड-सेन्टर (dead-centre) की ऊँचाई में परिवर्तन होगा। दोनों सेन्टरों के बीच जाँब के लिये यह जरूरी है कि डेड-सेन्टर के केन्द्रीय अक्ष, जाँब अक्ष के साथ दोनों प्लेस में समाक्षीय (coaxial) हों। ऐसा न होने पर घुटि होगी। इसकी

जाँच के लिये चित्रानुसार डायल इंडिकेटर को टूल-पोस्ट पर फिक्स कर दिया जाता है। डायल इंडिकेटर के फीलर को टेल-स्टॉक के स्लीव पर थोड़ा प्रेस करके लगा दिया जाता है। इसको चित्र 9 में दिखाया गया है।

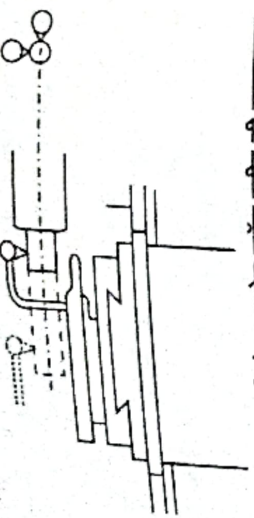


चित्र 9 : सैडल-गति के साथ टेल-स्टॉक स्लीव की समान्तरता

क्षैतिज एवं ऊर्ध्व दोनों प्लेन्स में इसकी जाँच की जाती है। टेल-स्टॉक के स्लीव को पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। अब कैरेज को चलाया जाता है। इस प्रकार डायल इंडिकेटर द्वारा दिखाये गये विचलन से समान्तरता की जाँच की जाती है। टेल-स्टॉक स्लीव का स्वतन्त्र सिरा ऊर्ध्व प्लेन में थोड़ा-सा ऊपर उठा होना चाहिए तथा क्षैतिज प्लेन में टूल-प्रेसर को दिसा में थोड़ा-सा झुका हुआ होना चाहिए।

10. सैडल-गति के साथ टेल-स्टॉक स्लीव टेपर सॉकेट की समान्तरता (Parallelism of Tail-stock Sleeve Taper Socket to Saddle Movement)

इसकी जाँच करने के लिये मैग्निटूल को टेल-स्टॉक के स्लीव सॉकेट में लगाया जाता है।

अब डायल इंडिकेटर को टूल-पोस्ट (tool post) पर फिक्स किया जाता है तथा डायल इंडिकेटर के फीलर को थोड़ा दबाते हुये चित्रानुसार 10 मैग्निटूल पर स्पर्श कराया जाता है।

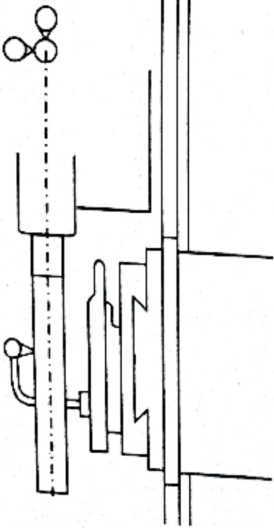


चित्र 10 : सैडल गति के साथ टेल-स्टॉक स्लीव टेपर सॉकेट की समान्तरता

अब सैडल को एक साइड से दूसरी साइड तक इस प्रकार चलाया जाता है कि फीलर पूरे मैग्निटूल पर गति कर सके। प्वाइंटर के विचलन (deviation) से इसकी जाँच की जाती है। यह जाँच मैग्निटूल के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्लेन्स (horizontal and vertical planes) में की जाती है।

11. हेड-स्टॉक एवं टेल-स्टॉक सेन्टर्स का ऊर्ध्व प्लेन में संरेखन (Alignment of both Head-stock and Tail-stock Centres in Vertical Plane)

यह जाँच दोनों सेन्टर्स के ऊर्ध्व प्लेन में किया जाता है। इसके संरेखन की जाँच करने के लिये मैग्निटूल को दोनों सेन्टर्स के बीच फिट कर दिया जाता है। डायल इंडिकेटर को कैरेज पर फिक्स कर दिया जाता है तथा डायल इंडिकेटर के फीलर (feeler) को मैग्निटूल के ऊर्ध्व प्लेन (vertical plane) की सतह पर चित्रानुसार 11 स्पर्श कराया जाता है।

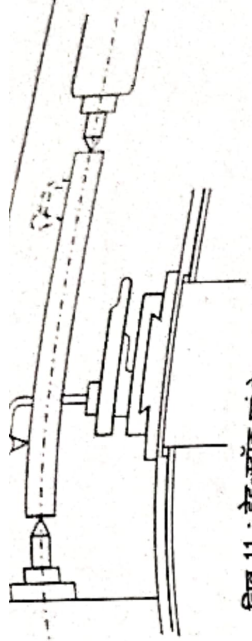

चित्र 11 : हेड-स्टॉक एवं टेल-स्टॉक सेन्टर्स का ऊर्ध्व प्लेन में संरेखन

अब कैरेज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाया जाता है तथा डायल इंडिकेटर के प्वाइंटर के विचलन में त्रुटि की जाँच की जाती है।


लीड स्कू के पिच की परिशुद्धता (Pitch Accuracy of Lead Screw)

1. लीड स्कू द्वारा बनायी गयी चूड़ी (thread) के पिच (pitch) की परिशुद्धता, उसमें लगे लीड स्कू (lead screw) के तथा मशीन द्वारा (accuracy) पर निर्भर करती है। इसलिये लीड स्कू के पिच की परिशुद्धता की जाँच करनी पड़ेगी है। अब की परिशुद्धता के लिये एक पॉजिटिव स्टॉप (positive stop) को लेंथ के वेड पर लगा दिया जाता है। एक लेंथ बार (length bar) एवं स्लाप गेज (slip gauge) को पॉजिटिव स्टॉप के विपरीत लगाया जाता है। डायल इंडिकेटर को कैरेज पर फिक्स कर दिया जाता है तथा स्लाप गेज को स्लाप गेज की गणना के बराबर दूरी पर चलाकर इसके पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। अब स्लाप गेज को हटा दिया जाता है और कैरेज की लीड स्कू से जोड़ (connect) दिया जाता है तथा लीड स्कू को गियर ट्रेन (gear train) से अलग (disconnect) कर दिया जाता है। जाँच के लिये लीड स्कू को इंडेक्सिंग (indexing) करके लीड स्कू को थोड़ा घुमाकर स्लाप गेज के बराबर कैरेज को चलाया जाता है। स्लाप के माध्यम इंडिकेटर के पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। अगर यह पाठ्यांक पहले के पाठ्यांक के बराबर हो तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती अन्यथा त्रुटि होगी।

7.5 मिलिंग मशीन पर संरेखन परीक्षण (Alignment test on Milling Machine)

मिलिंग मशीन एक सार्वत्रिक एवं बहुउपयोगी (universal and multipurpose) मशीन होती है। मिलिंग मशीन में घूमने वाले या गति करने वाले कई पार्ट्स (parts) होते हैं। इसलिये मिलिंग मशीन पर संरेखन परीक्षण (alignment test) करने के लिये उसके त्रिभुज अंगों के बारे में जानना जरूरी होता है। चित्र 12 में क्षैतिज मिलिंग मशीन तथा उसके मुख्य अंगों को दर्शाया गया है। मिलिंग मशीन के मुख्य अंग निम्न हैं—

1. आधार (Base)
2. स्तम्भ (Column)
3. घुटना (Knee)
4. आरबर (Arbor)
5. स्पिन्दल (Spindle)

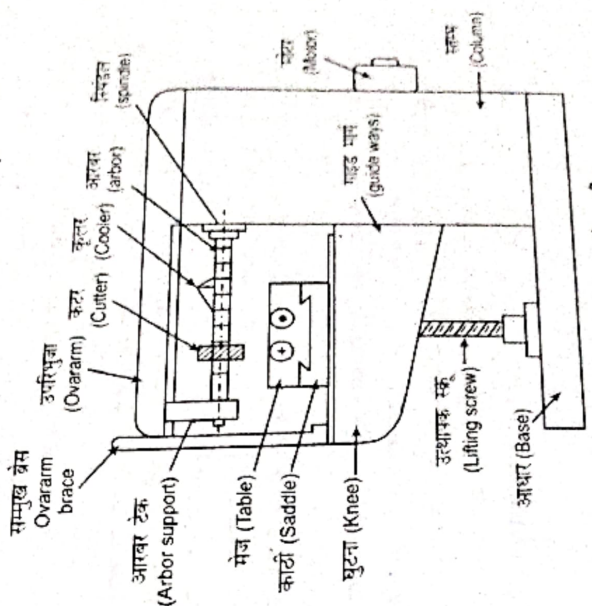


चित्र 12 : क्षैतिज मिलिंग मशीन

301

अब मैपिङल को स्थिर रखते हुये, टैबल को उसका आयकतम लेने के लिये सकने वाली दूरी (maximum travel) पर लाया जाता है। पाठ्यांक लेने के लिये टैबल को स्थिर रखकर डायल इंडिकेटर के स्टेण्ड को ही आगे-पीछे सरकाकर पाठ्यांक को स्थिर रखा है। पाठ्यांक द्वारा दर्शायी गयी त्रुटि किसी भी दशा में 0.025 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।


(Parallelism with Longitudinal movement)

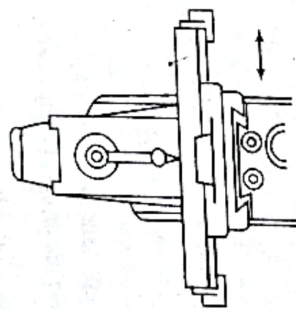

निम्न 16 : टेबल सतह की अनुदैर्घ्य छाल की समान्तरता

अब टेबल को अनुदैर्घ्य दिशा (longitudinal direction) में चलाया जाता है। क्रिया के दौरान डायल इंडिकेटर के प्वाइन्टर द्वारा टेबल सतह एवं उसकी अनुदैर्घ्य चाल के बीच समान्तरता को दिखाया जाता है तथा प्वाइन्टर के विचलन (deviation) को नोट कर लिया जाता है। इस त्रुटि के कारण टेबल की सतह पर अप और डाउन (up and down) का उतार-चढ़ाव (variation) होता है, जिसके फलस्वरूप जॉब पर कटर द्वारा बराबर कट्स (cuts) नहीं होते हैं। यह त्रुटि 0.04 मिमी प्रति 600 मिमी टेबल की चाल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(Parallelism with Transverse Movement of Spindle Axis)

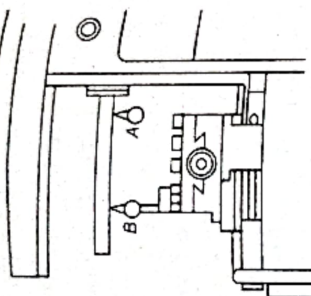

चित्र 15 : टेबल फेस और मेन स्पिण्डल के अक्ष की समान्तरता


चित्र 17 : स्पिण्डल अक्ष की अनुप्रस्थ चाल से समानरता

अंत के क्षैतिज तल (horizontal plane) पर अनुप्रस्थ चाल की जाँच करने के लिये डायल इंडिकेटर के मोलर को डायल साइड से स्पर्श करा दिया जाता है तथा टेबल को क्रॉसवॉइज (crosswise) चलाया जाता है। डायल इंडिकेटर के एक दिशा में घूर्णन के द्वारा विचलन की जाँच की जाती है यह विचलन किसी भी दशा में 0.002 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए।

— की अनदृष्टि चाल के साथ समानरता

Ballism with Longitudinal Movement of Central T-Slots)

जिम्मेदार प्रशिक्षण की टेबल पर कई T-स्लाट कट रहते हैं जिस पर जिग्स और फिक्सचर्स (jigs and fixtures) या अन्य

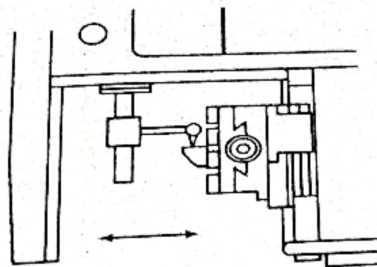


॥ ————— ॥

(Central T-slot Squareness with the Anvil)

(Central T-slot Squareness with the Axis)

यदि सेन्ट्रल T-स्लॉट आकार के साथ लम्बवत् (perpendicular) नहीं है तब ऐसी स्थिति में मशीन द्वारा कोटे गये की-वेज (key-ways) जॉब के अक्ष (axis of job) के समान्तर नहीं होंगे। इसलिये इसकी जाँच भी करनी जरूरी है। इसके लिये टेबल को उसकी अनुदैर्घ्य चाल के मध्य पोजिशन (middle position) में एडजस्ट (adjust) कर दिया जाता है तथा सेन्ट्रल T-स्लॉट में 160 मिमी लम्बे टेन ब्लॉक (Tenon block) को प्रवेश कराकर फिट कर दिया जाता है। अब डायल इंडिकेटर को चित्रानुसार मैग्निफ़्ल पर फिक्स करके उसके फीलर को ब्रैकेट के ऊर्ध्व पृष्ठ (vertical face) पर मशीन काया जाता है।

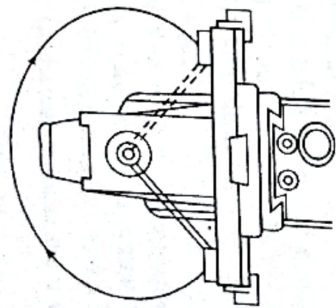

चित्र 19 : सेन्टल T-स्लैट की आरबर के साथ वर्गता की जाँच

क्रिकेट जब टेबल के एक सिरे के पास होता है तब डायल इंडिकेटर के प्वाइन्टर के पाट्यांक को नोट कर लिया जाता है। अब ब्रैकेट को टेबल के दूसरे सिरे पर स्थापित करके पुनः डायल इंडिकेटर को इस पर सेट करके इस पोजीशन में पाट्यांक ले लिया जाता है। पाट्यांको का अन्तर ही सेट्टल T-स्कोट की आरबर के साथ वर्गता की त्रुटि को दर्शाता है। आमतौर पर दोनों स्थानों के लिये दो टेन ब्लॉक प्रयोग किये जाते हैं।

9. कॉलम पर परीक्षण (Test on Column)


कॉलम का परीक्षण दो तरह से होता है—

- (i) मिलिंग मशीन में लगी टेबल के साथ घुटने के कॉलम वेज (column ways of knee) की वर्गता तथा घुटने के आगे से पीछे भाग तक झुकाव (Inclination front to rear)

(ii) घुटने का पार्श्व झुकाव (Side inclination of knee)

इसकी जाँच के लिये टेबल को बीच में रखकर इसकी सतह पर एक वर्गाकार पीस (angle iron type square piece) को फिक्स कर देते हैं जिसकी एक भुजा (side) 300 मिमी होती है। डायल इंडिकेटर को स्पिण्डल मैण्ड्रिल पर फिक्स करते हैं तथा इसके फीलर को चित्रानुसार इस तरह स्पर्श कराते हैं कि वर्ग भुजा की ऊर्ध्व सतह के साथ उसके बॉटम एज (bottom edge) के पास आ जाये।

ऐसी स्थिति में डायल इंडिकेटर का पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। पापराष्ट्र टेबल को 300 मिमी की ऊँचाई तक उठाया (iii) जाता है और पुनः

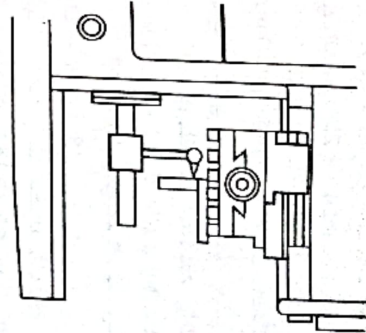

चित्र 20 : कॉलम पर परीक्षण

303

आर्म की समान्तरता

* साथ अविरोध आ...
* साथ अविरोध आ...
* साथ अविरोध आ...

— धर्म की समानता की जाँच भी दो तलों पर करके की जाती है—


(Pb) के साथ आयनिक (central plane)

सिद्धि तल (Horizontal plane)

(ii) तल (Vertical plane) - जिनसे डायल इंडिकेटर टेबल पर फ़िक्स करके उसके फ़ील्ड को चित्रानुसार मोड़ने के

(ii) ऊष्म की जाँच करन

इसकी त्रुटि का वर्ण कराते के।

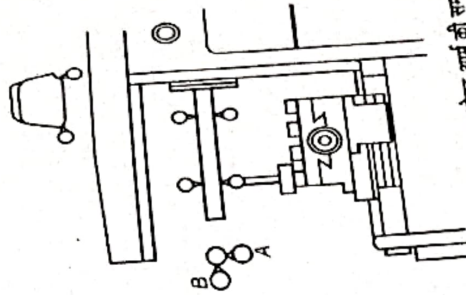

॥ श्री समन्तरता ॥

चित्र 21 : स्पिण्डल के साथ ओवर आर्म का सम्बन्ध। इस प्रकार डायल इंडिकटर के घूर्णन के कारण ओवर आर्म के घूर्णन को मापा जा सकता है।

[illegible]

उपरोक्त चित्र 21 में A का
स्मृति पति 300

दशा में त्रुटि 0.025 मिमी प्राप्ता है

11. ओवर आर्म के ब्रैकेट के बोर के साथ में स्पिन्दल का संरेखन

(Alignment of Main Spindle with Bore of the Bracket of the Over Arm)

इसका संरेखन करने के लिये मैग्निटूड को ब्रैकेट के बोर (bore) और स्पिन्दल टेपर के साथ समान्तर (parallel) फिट करते हैं। अब डायल इंडिकेटर को ओवर आर्म में फिक्स करके उसके फीलर को मैग्निटूड से स्पर्श करते हैं। मैन स्पिन्दल को धीरे-धीरे घुमाकर डायल इंडिकेटर के प्वाइन्टर द्वारा दिखाये गये विचलन (deviation) से इसके संरेखन को समीक्षा (adjust) कर दिया जाता है।

7.7 पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन पर संरेखन परीक्षण

(Alignment Test on Pillar Type Drilling Machine)

पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन पर संरेखन परीक्षण से पहले मशीन निर्माता द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मशीन को सही ढंग से लेवल कर लिया जाता है। उसके बाद मशीन पर परीक्षण प्रारम्भ करते हैं। परीक्षण के लिये विन्दुवार तरीका निम्नलिखित है—

1. आधार की क्लैम्पिंग सतह की समतलता की जाँच

(Testing of flatness of clamping surface of base)—इसके परीक्षण के लिये सर्वप्रथम दो गेज ब्लॉक (gauge block) लेते हैं और उसको आधार प्लेट के ऊपर विभिन्न जगहों पर रखते हैं तथा उनके ऊपर स्टेड एज (straight edge) को रखकर जाँच करते हैं। गैप (gap) दिखने की दशा में उन गैपों (gaps) के बीच फीलर गेजों (filler gauges) को डालते हैं तथा जूटि की नोट कर लेते हैं। सतह के अवतल (concave) होने पर जूटि किसी भी दशा में 0.1 प्रति 1000 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको चित्र 22 में दिखाया गया है।


2. टेबल की सतह की समतलता की जाँच (Testing of flatness of surface of table)—टेबल की सतह के समतलता की जाँच विन्दु (1) में बताये गये तरीके से ही की जाती है। अन्तर सिर्फ इतना है कि इसमें गेज ब्लॉक एवं स्टेड एज को टेबल पर रखा जाता है। इसकी भी जूटि किसी भी दशा में 0.1 प्रति 1000 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

3. आधार प्लेट से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच


(Testing of perpendicularity of drill head guide to the base plate)—इसकी जाँच के लिये पहले स्पिन्दल (spindle) एवं कॉलम (column) के अक्ष (axis) की ऊर्ध्वाधर सतह से गुजरने (passing) की जाँच की जाती है। तत्पश्चात् उस सतह से 90° पर सतह की जाँच की जाती है।

इसके लिये एक फ्रेम लेवल (frame level) को लेकर गाइड कॉलम एवं आधार प्लेट के बीच रखकर दो अलग-अलग लेवल पर जूटियों की जाँच करते हैं। इसके लिये दोनों लेवल के रीडिंग (reading) के अन्तर को नोट कर लिया जाता है। यह जूटि 0.25 प्रति 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात् कॉलम के झुकने (inclination) की जाँच करते हैं। इसमें कॉलम के ऊपरी हिस्से के झुकाव की जूटि 0.15 प्रति 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको चित्र 23 में दिखाया गया है।

4. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

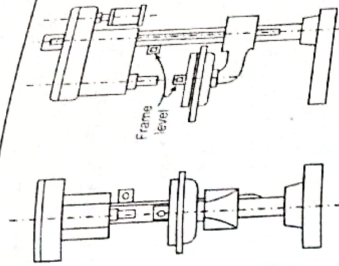

चित्र 23 : टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच

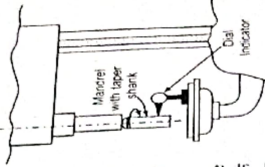

चित्र 24 : स्पिन्दल टेपर की दृष्टि

जाँच करने के लिये पहले स्पिन्दल को उसकी चाल के बीच की स्थिति में एडजस्ट (adjust) करके जो-जो गुंजर (gap) का पाठ्यांक लिया जाता है। इसकी जूटि 0.03 मिमी प्रति 100 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जूटि की सीमा टेपर मोर्स नं० 2 (taper mores no. 2) तक हो सकती है। मोर्स नं० 2 से अधिक टेपर के लिये जूटि का मान 0.04 मिमी प्रति 300 मिमी तक हो सकता है।

5. आधार प्लेट से स्पिन्दल स्लीव की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of spindle sleeve with base plate)—आधार प्लेट से स्पिन्दल स्लीव की अभिलक्ष्यता की जाँच क्षैतिज एवं ऊर्ध्व दो तलों पर की जाती है। इसके लिये स्पिन्दल स्लीव को स्पिन्दल स्लीव और आधार प्लेट पर रखकर जाँच किया जाता है। दोनों स्थानों पर दृष्टांत गेज पाठ्यांकों का अन्तर लेवल की जाँच किया जाता है। किसी भी दशा में यह जूटि क्षैतिज से 0.15 प्रति 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. स्पिन्दल टेपर की दृष्टि (True running of spindle)—इसकी जाँच करने के लिये एक टेपर मैग्निटूड को लेकर स्पिन्दल के अपर होल (upper hole) में फिट कर दिया जाता है। डायल इंडिकेटर को टेबल पर रखकर जाँच करते हैं तथा इसके फीलर को चित्रानुसार 24 मैग्निटूड से स्पर्श करके जाँच किया जाता है।

7. स्पिन्दल की ऊर्ध्व चाल के साथ स्पिन्दल-अक्ष की समतलता (Parallelism of the spindle axis with its vertical movement)—इसकी जाँच भी दो अलग-अलग लेवल पर जूटियों की जाँच करते हैं। इसके लिये दोनों लेवल के रीडिंग (reading) के अन्तर को नोट कर लिया जाता है। यह जूटि 0.25 प्रति 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात् कॉलम के झुकने (inclination) की जाँच करते हैं। इसमें कॉलम के ऊपरी हिस्से के झुकाव की जूटि 0.15 प्रति 1000 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको चित्र 23 में दिखाया गया है।

8. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

9. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

10. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

11. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

12. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

13. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

14. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

15. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

16. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

17. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

18. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

19. टेबल से ड्रिल हैड गाइड की अभिलक्ष्यता की जाँच (Testing of perpendicularity of drill head guide to the table)—इसकी जाँच विन्दु (3) में बताये गये तरीके से ही की जाती है तथा जूटि भी उसी की होनी चाहिए। (देखिये चित्र 23)।

उसकी बीच की पोजिशन से ऊपर एवं नीचे चलाकर डायल इंडिकेटर के प्वाइन्टर का पाठ्यांक ले लिया जाता है। निम्न तालिका के हिसाब से पाठ्यांक की अनुमत्य त्रुटि सहनीय (tolerable) है—


तालिका 10.1-अनुमत्य त्रुटि (Permissible error)

	तल A (Plane A)	तल B (Plane B)
1. मशीन के स्पिण्डल के टेपर मोर्स न० 2 तक अनुमत्य त्रुटियाँ	0-03/100 मिमी	0-03/100 मिमी
2. मशीन के स्पिण्डल के टेपर मोर्स न० 2 से अधिक की अनुमत्य त्रुटियाँ	0-05/300 मिमी	0-05/300 मिमी

8. टेबल की क्लैम्पिंग सतह तथा उसके अक्ष से वर्गता (Squareness of clamping surfaces of table to its axis)—टेबल की क्लैम्पिंग सतह तथा उसके अक्ष से वर्गता की जाँच करने के लिये डायल इंडिकेटर को स्पिण्डल के टेपर-होल में फिक्स किया जाता है। डायल इंडिकेटर के फीलर को चित्रानुसार 26 टेबल की सतह से स्पर्श कराया जाता है।

अब पाठ्यांक के लिये टेबल को धीरे-धीरे घुमाया जाता है तथा डायल इंडिकेटर के पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। इसकी त्रुटि का अनुमत्य मान 0-05 प्रति 300 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह अनुमत्य मान टेबल के व्यास के प्रति 300 मिमी लम्बाई की त्रुटि को प्रदर्शित करता है।

9. स्पिण्डल अक्ष की टेबल के साथ वर्गता (Squareness of spindle axis with table)—इसकी जाँच करने के लिये एक स्ट्रेट एज (straight edge) को लेकर चित्र 27 के AA' एवं BB' पोजिशन पर बारी-बारी रखा जाता है।

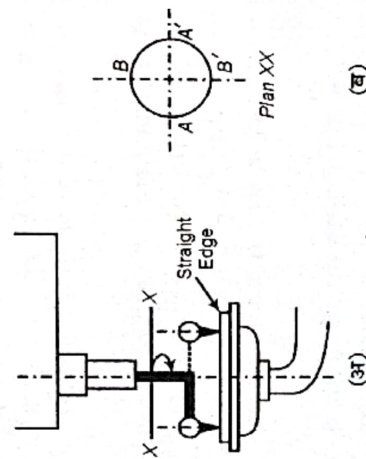

चित्र 27 : स्पिण्डल अक्ष की टेबल के साथ वर्गता की जाँच (अ)

जाँच के लिये टेबल को उसकी ऊर्ध्व चाल (vertical movement) के बीच की पोजिशन में रखकर स्थापित कर दिया जाता है। डायल इंडिकेटर को स्पिण्डल के टेपर होल में फिक्स कर दिया जाता है तथा इसके फीलर को स्ट्रेट एज से स्पर्श (touch) करा दिया जाता है जिसको उपरोक्त चित्र 27 (ब) में दर्शाया गया है। इसके अनुसार माना कि बिन्दु A पर पाठ्यांक (a) है। अब स्पिण्डल को 180° पर घुमा दिया जाता है तथा फीलर को पुनः बिन्दु A' पर स्पर्श कराया जाता है, यहाँ का

ऐसी स्थिति में दोनों पाठ्यांकों का अन्तर $(a-a')$ हो स्पिण्डल अक्ष की टेबल के साथ वर्गता की त्रुटि को दर्शाता है। इसी प्रकार स्ट्रेट एज को BB' पोजिशन पर रखकर पाठ्यांकों के अन्तर को नोट कर लिया जाता है।

1. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी तथा BB' टेप-अप के लिये 0-05 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

2. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

3. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

4. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

5. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

6. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

7. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

8. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

9. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

10. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

11. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

12. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

13. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

14. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

15. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

16. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

17. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

18. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

19. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

20. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

21. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

22. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

23. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

24. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

25. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

26. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

27. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

28. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

29. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

30. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

31. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

32. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

33. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

34. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

35. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

36. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

37. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

38. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

39. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

40. टेप-अप के लिये 0-08 मिमी प्रति 300 मिमी त्रुटि अनुमत्य है।

मैण्ड्रिल (Mandrel)

मैण्ड्रिल का उपयोग सरेखन परीक्षण (alignment test) के लिये होता है जो प्रयोग किये जाने वाले अक्ष को हो निर्दिष्ट (represent) करता है। मैण्ड्रिल दो प्रकार के होते हैं—

1. टेपर शैंक के साथ टेस्ट मैण्ड्रिल (Test Mandrel with Taper Shank)



2. केन्द्रों के बीच का मैण्ड्रिल (Mandrels between Centres)

टेपर शैंक के साथ टेस्ट मैण्ड्रिल भी दो प्रकार का होता है—

(i) स्लो टेपर शैंक टेस्ट मैण्ड्रिल (Slow taper shank test mandrel)

(ii) स्टीप टेपर शैंक टेस्ट मैण्ड्रिल (Steep taper shank test mandrel)

इनका चित्र नीचे प्रदर्शित किया गया है।

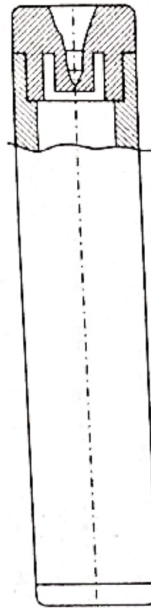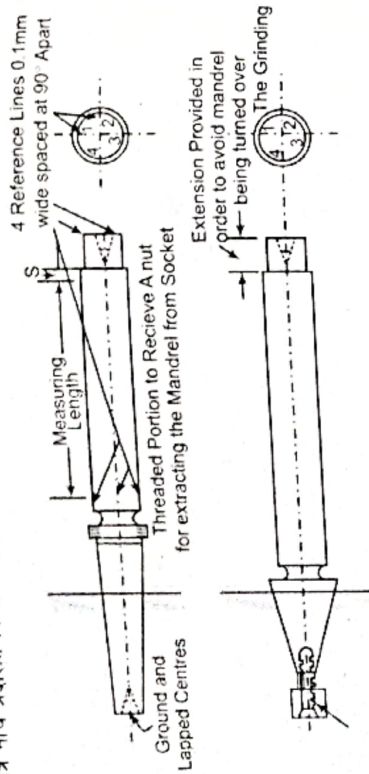

चित्र 28 : केन्द्रों के बीच का मैण्ड्रिल

अभ्यास-प्रश्न (Exercise)

1. मशीन औजार परीक्षण किन बिन्दुओं पर निर्भर करता है?
2. मशीन औजार परीक्षण में कौन-कौन-से स्टेप्स (steps) लिये जाते हैं?
3. मशीन औजार परीक्षण में कौन-कौन से यंत्रों या औजारों का प्रयोग किया जाता है?
4. लेथ मशीन पर निम्न को टेस्ट करने की विधि का सचित्र वर्णन करें—
 - (i) क्रॉस-स्टाइड सरेखन
 - (ii) स्पिण्डल-टेपर चोर रन आउट
 - (iii) स्पिण्डल सेन्टर रन आउट
5. निम्न सरेखन टेस्ट करने की विधि का सचित्र वर्णन करें—
 - (i) मशीन की लेबलिंग

प्रयोगात्मक कार्य (Practical Work)

Experiment No. 1 (A)

उद्देश्य (Object)

साइन बार (Sine bar) की सहायता से दिये गये कार्यखण्ड के दो सतहों के बीच का कोण ज्ञात करना।

उपकरण (Apparatus)

साइन बार, सरफेस प्लेट, स्लिप गेज, डायल गेज इत्यादि।

विवरण (Description)

साइन बार कठोरीकृत स्टील का बना होता है जिसको चित्र में दिखाया गया है। इसकी सतह काफी परिष्कृत होती है जो लैपिंग करके बनायी गयी होती है। इनके सिरो पर समान व्यास के दो रोलर लगे होते हैं, जिनके अक्ष परस्पर समांतर होते हैं। इन अक्षों के बीच की दूरी ही साइन बार की लम्बाई या साइन की जाती है। इसमें कई छिद्र बने होते हैं जो इसके भार को कम करते हैं। प्रायः यह 100, 200 और 300 मिमी लम्बाई के होते हैं।


सिद्धान्त (Principle)

साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि इसको क्षैतिज तल पर चित्र-1 (ख) के अनुसार तिरछा रखा जाए, तब—


$$\sin \theta = \frac{h}{l}, \text{ जहाँ } \theta = \text{क्षैतिज तल एवं साइन बार के तल के बीच का कोण।}$$

l = साइन बार की लम्बाई


h = ऊपरी रोलर की क्षैतिज तल से ऊँचाई।

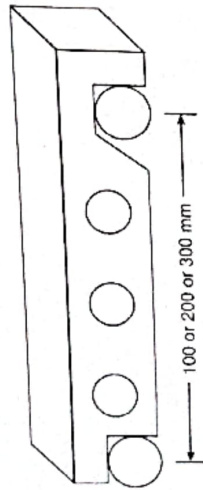


चित्र 1 (क) : साइन बार (Sine bar)

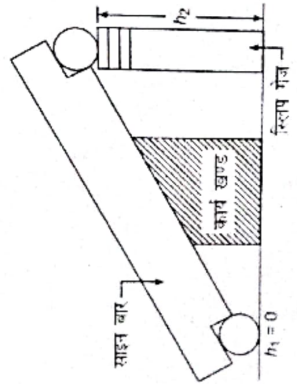


चित्र 1 (ग)

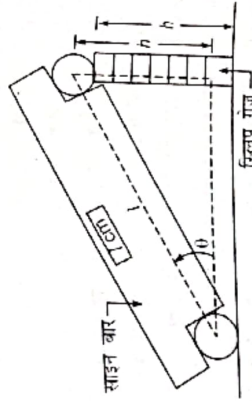

चित्र 1 (ख)

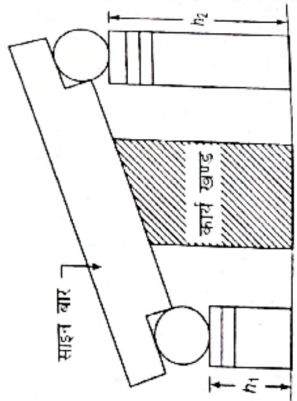

चित्र 1 (घ)

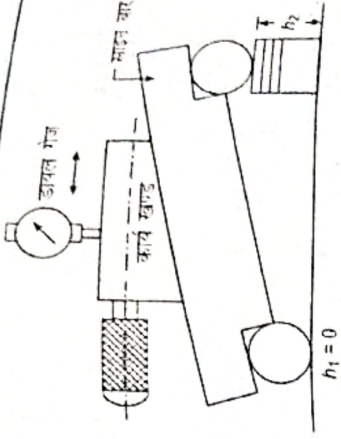

चित्र 1 (ङ)

विधि (Procedure)

सर्वप्रथम सरफेस प्लेट, साइन बार एवं स्लिप गेजों को मुलायम कपड़े से साफ कर लेंगे हैं।

1. सरफेस प्लेट पर कार्य खण्ड को रखते हैं।

2. कार्यखण्ड के ऊपर साइन बार को चित्र-1 (ग) या 1 (घ) के अनुसार रखते हैं।

3. यदि कार्य खण्ड की ऊँचाई कम है तो साइन बार का एक रोलर सरफेस प्लेट को स्पर्श करते हुए रखते हैं और दूसरे रोलर के नीचे स्लिप गेज को रखते हैं।

4. कई स्लिप गेजों को लगाने के लिए उनको अच्छी तरह सड़कर (wringing) मिलाना चाहिए जिससे उनके बीच गैप न रहे और वे यथार्थ लम्बाई को दर्शावें।

5. इस प्रकार हमें l रोलर की लम्बाई, एवं h स्लिप गेज की ऊँचाई का पता चल जाता है।

6. तत्पश्चात् सूत्र में l एवं h का मान रखकर कोण θ का मान ज्ञात कर लिया जाता है।

7. जब एक रोलर सरफेस प्लेट पर रखा होगा तब h_1 का मान शून्य होगा। अगर रोलर दोनों तरफ स्लिप गेजों पर रखा होगा तब $h = h_2 - h_1$ होगा।

डायल गेज की सहायता से गणना—

1. साइन बार को सरफेस प्लेट पर रख देंगे हैं।

2. अब कार्यखण्ड को साइन बार के ऊपर चित्र-1 (ङ) के अनुसार रखते हैं।

3. अब डायल गेज को उसके स्टैण्ड में लगाकर सेट कर लेंगे हैं।

4. आवश्यकतानुसार स्लिप गेजों का सेट बनाकर एक रोलर के नीचे लगा देंगे हैं।

5. डायल गेज को चलाकर कार्यखण्ड के ऊपरी सतह के क्षैतिज होने को जाँच करते हैं।

6. स्लिप गेजों को तब तक सेट करते हैं जब तक डायल गेज के द्वारा क्षैतिजपन की पुष्टि नहीं हो जाती है।

7. कार्य खण्ड के क्षैतिज हो जाने पर स्लिप गेज की अंतिम ऊँचाई h_2 ज्ञात हो जाती है।

8. तत्पश्चात् गणना द्वारा कोण का मान ज्ञात कर लिया जाता है।

प्रेक्षण (Observation) — साइन बार की लम्बाई $l = \dots \dots \dots \text{mm}$.

S.No.	Height of slip gauge		$\sin \theta = \frac{h_2 - h_1}{l}$	θ°
	$h_1 \text{ mm}$	$h_2 \text{ mm}$		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

$$\therefore \theta \text{ का औसत मान} = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5}{5}$$

$$\theta = \dots \dots \dots \text{ डिग्री} \dots \dots \text{ मिनट} \dots \dots \text{ सेकेण्ड}$$

सावधानियाँ (Precautions)

1. स्लिप गेजों को फ्लैनेल के कपड़े (Flannel cloth) से अच्छी तरह साफ करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए।
2. स्लिप गेजों को एक-दूसरे पर रिंगिंग (Wringing) क्रिया द्वारा राइडकर मिलाने के बाद एक पर एक रखना चाहिए।
3. सरफेस प्लेट अच्छी तरह से साफ होना चाहिए।
4. स्लिप गेज के कार्यकारी सतहों का ही प्रयोग करना चाहिए।
5. साइन बार का तल और कार्यखण्ड का नत सतह, दोनों एक-दूसरे से अच्छी तरह स्पर्श करते हुए होने चाहिए।
6. कार्यखण्ड को क्षैतिज करते समय डायल गेज का पादयांक सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए।
7. कार्य समाप्त हो जाने के बाद स्लिप गेज और अन्य यंत्रों को साफ करके ग्रीस लगाकर या ऑयलिंग (oil'ing) करके यथास्थान रखना चाहिए।

Experiment No. 1 (B)**उद्देश्य (Object)**


वर्नियर वेवेल प्रोट्रेक्टर की सहायता से दिये गये कार्यखण्ड के दो सतहों के बीच कोण ज्ञात करना।

उपकरण (Apparation)


वर्नियर वेवेल प्रोट्रेक्टर और कार्यखण्ड।

विवरण (Description)

वर्नियर वेवेल प्रोट्रेक्टर दो तरह के होते हैं, जिनको चित्र-1 (क) एवं 1 (ख) में दिखाया गया है। एक में न्यूक्लोन अटैचमेंट (Acute angle attachment) लगा होता है तथा दूसरे में नहीं लगा होता है। इसके मुख्य पैमाने पर $90^\circ - 0^\circ - 90^\circ$ अंकित होता है, जिसमें कुल 360 खाने (Graduated) बने होते हैं और प्रत्येक खाने का मान 1° होता है। इसमें एक वर्नियर

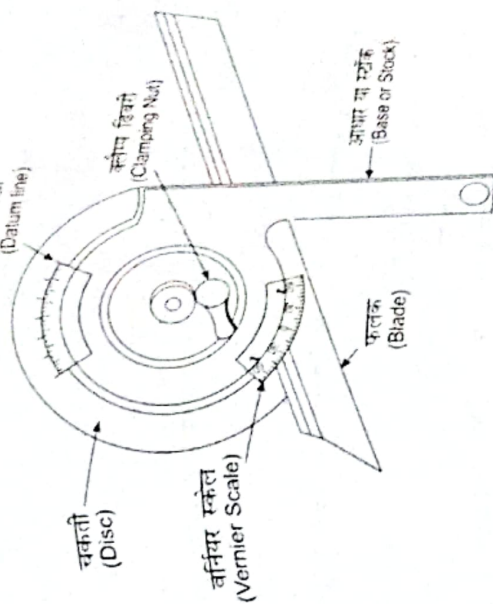

चित्र 1 (क) : वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर

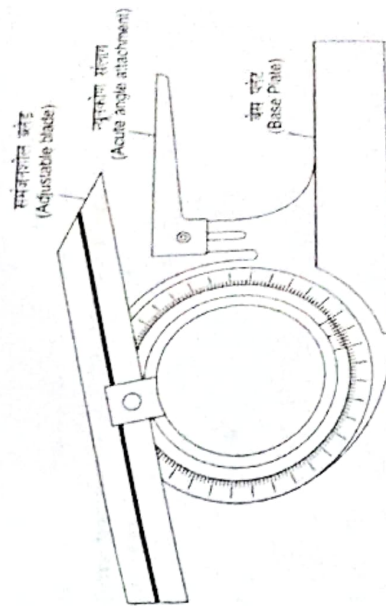

चित्र 1 (ख) : वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर अटैचमेंट के साथ

अल्पतमांक (Least count)

$$\begin{aligned} \text{अल्पतमांक} &= \frac{\text{मुख्य पैमाने के एक खाने का मान}}{\text{वर्नियर पैमाने पर खाने की संख्या}} \\ &= \frac{1^\circ}{12} = \frac{1}{12} \times 60' \text{ (मिनट)} \end{aligned}$$

$$= \frac{60}{12} \text{ (मिनट)} = 5 \text{ (मिनट)}$$

वर्नियर पैमाने के एक छोटे खाने का मान $= \frac{23^\circ}{12} = 1\frac{11}{12}$

यह 2° से $1^\circ \frac{1}{2}$ कम है। अतः अल्पतमांक $= \frac{1^\circ}{12}$

$$= \frac{1}{12} \times 60 \text{ मिनट} = 5 \text{ (मिनट)}$$

नोट—वर्नियर बेवेल प्रोट्रेक्टर कई तरह के उपलब्ध होते हैं, जिनका अत्यन्तमात्र अलग-अलग होता है।

1. सर्वप्रथम वर्नियर वेवेल प्रोट्रेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं।
2. प्रोट्रेक्टर के आधार प्लेट को घुमाकर ब्लेड एवं आधार के बीच ऐसा कोण बनाते हैं जो मापी जाने वाली लेंथ सतहों को स्पर्श करे।
3. इस स्थिति में कोण का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।
4. इस तरह दो सतहों के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं।
5. कमी-कमी न्यूनकोण (Acute angle) के माप के लिये न्यूनकोण अर्टचमैन्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको कि-1 (ख) में दिखाया गया है।
6. वर्नियर स्कोल का पाठ्यांक लेने के लिए वर्नियर के स्पर्शी भाग को अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं।

वर्नियर बेवेल प्रोट्रक्टर का अल्पतमांकमिनट

S.No.	Main scale reading (a)	Vernier scale reading (b)	Measured angle = total of both reading (a + b)
1.			$\theta_1 =$
2.			$\theta_2 =$
3.			$\theta_3 =$
4.			$\theta_4 =$
5.			$\theta_5 =$

$$\therefore \theta \text{ का औसत मान } = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5}{5}$$

कार्यखण्ड के दिये गये दो नत सतहों के बीच का कोण $\theta = \dots$ डिग्रीमिनट

1. वर्नियर बेवेल प्रोट्रक्टर का ब्लेड और आधार प्लेट कार्यवाहक के सतहों को स्पर्श करते हुए होना चाहिए।
2. पाठ्यांक लेने से पूर्व लॉकनट को कस लेना चाहिए ताकि पाठ्यांक में परिवर्तन न हो सके।

तबियर पैमाने कौन सा भाग मुख्य पैमाने के किस भाग में मिल रहा है शब्दों को सही रखें
 पाठ्यक्रम के लेते समय आँखों को सीधी रखें में रहना चाहिए ताकि लक्ष्य को देख कर लेना सही हो
 पाठ्यक्रम के लेते समय आवश्यक लेख का प्रयोग कर लेना चाहिए।

Experiment No. 2

प्रोजेक्ट (Optical profile Project)

भूटान (Pararatus)


प्रोफाइल प्रोजेक्टर।

Prescription)

प्रोफाइल प्रोजेक्टर का रेखाचित्र आगे

1. प्रकाश स्रोत
2. प्रेक्षण लेंस
3. पर्दा
4. दूर्यण
5. संयोजन कॉलर

अधिकृतल प्रोजेक्टर के प्रकार—विभिन्न प्रकार के उपयोगों के आधार पर प्रे निम्न प्रकार के होते हैं—
 1. जूब एवं मापन कार्य में प्रयोग होने वाले ऑप्टिकल प्रोजेक्टर

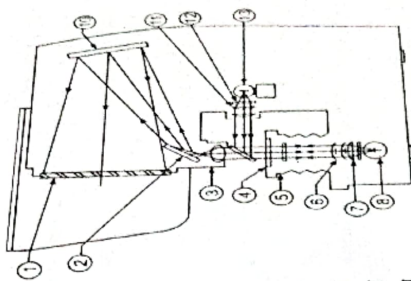

1. Screen 2. Mirror No. 13. Projection Lens
4. Half Reflecting Mirror 5. Stage Glass
6. Color Filter 7. Auxiliary Condenser Lens
8. Condenser Lens 9. Bulb 10. Mirror No. 2
11. Condenser Lens 12. Insulating Plier 13. Bulb

चित्र 2 : आरिक्तन प्रोफाइल प्रोजेक्टर

अंत (Principle)

दे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस कार्य खण्ड का निरीक्षण या मापन करना होता है, उस क्षेत्र के मेज पर रखे काँच की प्लेट पर रखते हैं। प्रकाश यंत्र के प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होकर एक संघनन कॉलिमिटर (Condensing collimator lens) से गुजरती है जिससे ये किरणें आपस में समानान्तर हो जाती हैं। इन किरणों को एक कठोर उचित दिशा में धुमाकर मेज के नीचे से, मेज में बने छेद द्वारा खण्ड पर डाला जाता है। पुनः ये किरणें श्रेणण से गुजरने के बाद पर्दे पर पड़ती हैं जिसको चित्र में दिखाया है।

इ प्रकार पदों पर कार्यखण्ड का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा संबंध बताता है। सभी प्रकार के प्रकाशीय यंत्र इसी सिद्धांत पर प्रकृते हैं।

प्रयोग विधि (Procedure)

जिस अवयव की जाँच करनी होती है, उसे पारदर्शी काँच की सतह पर रख दिया जाता है। तत्पश्चात् उच्च तीव्रता के हेलेोजन बल्ब से निकलने वाला समानान्तर प्रकाश, संघनन लेंस से समान्तर प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो जाती है तथा अवयव से होते हुए प्रक्षेपण लेंस पर गिरती है। तत्पश्चात् प्रकाश की किरणों से परावर्तित होकर पर्दे पर प्रतिबिम्ब बनाती है।

जब किसी अवयव की सतह का आवर्तित प्रतिबिम्ब पर्दे पर देखना होता है, तब अवयव को पारदर्शी काँच की मेज पर रख कर दो बल्बों द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। अवयव से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें पर्दे पर प्रतिबिम्ब बनाती हैं। यह विधि बन्द छिद्रों (blind holes) के भीतर का प्रतिबिम्ब देखने के लिए बहुत उपयोगी होती है।

उपयोग (Uses)

इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है—

1. पेच के चूड़ियों की जाँच की जाती है।
2. इनसे निर्मित गियरों की जाँच की जाती है।
3. रूपण औजारों की जाँच करने में इनका प्रयोग होता है।
4. यदि इसके कार्यखण्ड रखे जाने वाले मेज में माइक्रोमीटर लगे हों तो इससे कार्यखण्ड विभिन्न अवयवों की माप ली जा सकती है।
5. यदि इसके पर्दे में कोण मापन के लिये गोलार्कार पैमाने लगे हों और पर्दे को अपनी अक्ष पर घुमाया जा सके तो इनसे कार्यखण्ड के विभिन्न कोणों का मापन कर सकते हैं।
6. गेजों आदि की नियमित एवं अनियमित प्रोफाइल की जाँच करने में इनका प्रयोग किया जाता है।
7. विभिन्न प्रकार के छिद्रों की जाँच करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है।

Experiment No. 3

उद्देश्य (Object)

विभिन्न प्रकार के तुलनित्रों (Comparators) का सचित्र अध्ययन करना।

उपकरण (Apparatus)



यांत्रिक तुलनित्र (डायल गेज) परास 100 mm, स्लिप गेज एवं सरफेस प्लेट।

विवरण (Description)

जो यन्त्र तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है, उसे तुलनित्र कहते हैं। यह एक ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा हम किसी अवयव के मूल साइज से उसके वास्तविक साइज की तुलना करते हैं। इंजिनियरों में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। वृहद उत्पादन (Mass production) में, एक ही माप के बहुत से अवयवों की जाँच तुलनित्र द्वारा बहुत ही कम समय में कर ली जाती है।


किसी अवयव के माप की निम्न तथा उच्च सीमा होती है। अवयव की माप इन सीमाओं में है या नहीं, इसकी जाँच तुलनित्र द्वारा की जा सकती है।


चित्र 3 (ख) : तुलनित्र स्टेण्ड

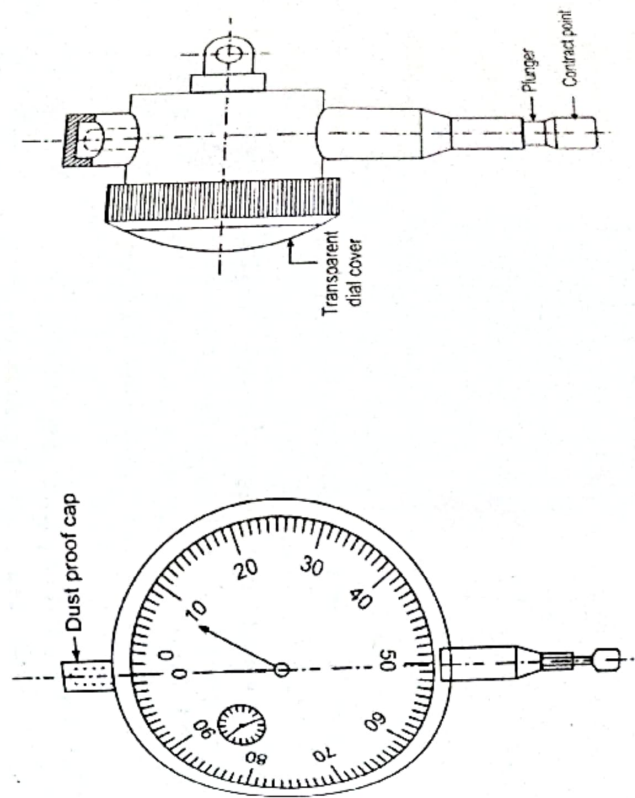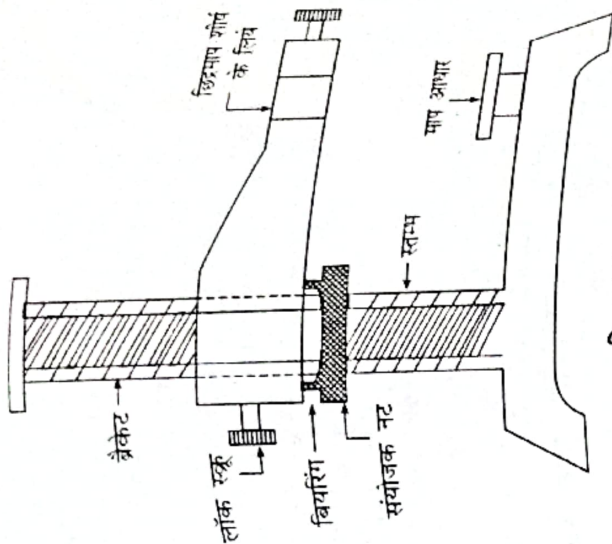

चित्र 3 (ग) : डायल गेज का बाहरी अंकार

चित्र 3 (क) : डायल सूचक तुलनित्र

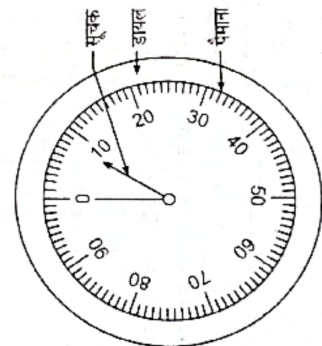

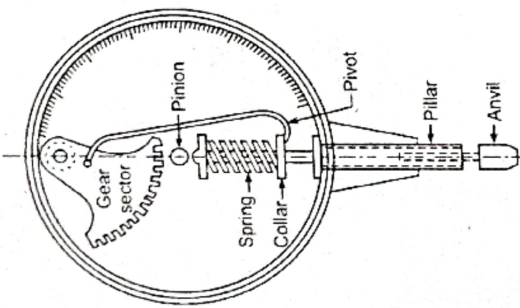

चित्र 3 (घ) : डायल गेज की भीतरी बनावट

सिद्धान्त (Principle)

डायल गेज तुलनित्र, प्लंजर (Plunger) के अत्यन्त सूक्ष्म विस्थापन को आवर्धित करके विक्षेप के रूप में डायल गेज के मेन स्केल पर व्यक्त करता है।


डायल गेज तुलनित्र इस सिद्धान्त पर कार्य करता है कि सम्पर्क बिन्दु पर प्राप्त सूक्ष्म विस्थापन उसमें लगे प्लंजर से सम्यक् संयुक्त गियर यंत्रोत्पत्ती द्वारा इस प्रकार आवर्धित (magnify) किया जाता है कि डायल गेज के मेन स्केल पर सूचक (Indicator) विस्थापित हो जाता है।

डायल गेज तुलनित्र बहुत ही परिशुद्ध परिणाम देते हैं। सामान्यतः डायल गेज का अल्पतम माप 0.01 mm होता है, इसमें एक मेन स्केल लगा होता है, जो 100 बराबर भागों में बँटा होता है। इसके सम्पर्क बिन्दु या प्लंजर का 1 mm विस्थापन होने पर सूचक एक चक्र पूर्ण कर लेता है। सूचक के चक्करों की संख्या को गिनने के लिए इस पर एक चक्कर काउन्टर (Revolution counter) लगा होता है। कुछ डायल गेज 0.001 mm (1 μm) तक यथार्थतापूर्वक माप ले सकते हैं। माप लेते समय डायल गेज को स्टैण्ड पर लगाया जाता है।

वर्गीकरण (Classification)

तुलनित्र निम्न प्रकार के होते हैं—

1. यांत्रिक तुलनित्र—
 - (अ) डायल गेज
 - (ब) माइक्रोमीटर
 - (स) रीड प्रकार का तुलनित्र
 - (द) सिग्मा तुलनित्र
2. यांत्रिक प्रकाशीय तुलनित्र
3. विद्युतीय तुलनित्र
4. प्रकाशीय प्रक्षेपण तुलनित्र
5. वायवीय तुलनित्र

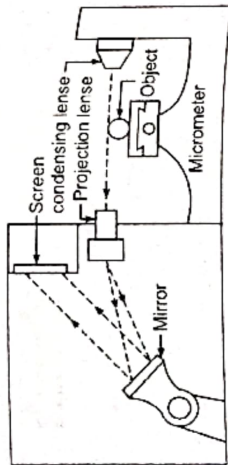

चित्र 3 (ङ) : प्रकाशीय प्रक्षेपण तुलनित्र

Experiment No. 4

उद्देश्य (Object)

परिशुद्ध बॉल (Precision balls) की सहायता से दिये गये छिद्र का व्यास करना।
उपकरण (Apparatus)

समान व्यास वाली परिशुद्ध बॉल (Balls)-3 Nos., बड़े व्यास का बॉल 1 No., सरफेस प्लेट, बाह्य माइक्रोमीटर, वर्नियर ऊँचाई गेज या वर्नियर गहराई गेज और स्लिप गेज सेट।

सिद्धांत (Principle)

किसी छिद्र का परिशुद्धतापूर्वक आन्तरिक व्यास मापन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से व्यास मापने के लिए चित्र-4 (क) के अनुसार सरफेस प्लेट पर कार्यखण्ड को रखकर छिद्र के अन्दर समान व्यास वाली गोलियों (Balls) को रखने के बाद उसके ऊपर एक अलग से चौथी गोली (Ball) रखते हैं, तो —
यदि D_1 = समान व्यास की तीन परिशुद्ध गोलियों का व्यास

$$D_2 = \text{बड़े व्यास वाली एक गोली का व्यास}$$

$$D = \text{कार्यखण्ड या दिये गये छिद्र का व्यास}$$

$$H = \text{सरफेस प्लेट से गोली के ऊपरी सतह की ऊँचाई}$$

तब,

$$D = 2AB + D_1$$

$$AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$= \left(\frac{D_1 + D_2}{2} \right)^2 - \left[H - \left(\frac{D_1 + D_2}{2} \right) \right]^2$$

$$= H(D_1 + D_2) - H^2$$

$$= H(D_1 + D_2 - H)$$

$$AB = \sqrt{H(D_1 + D_2 - H)}$$

अब समी० (1) से—

$$D = 2AB + D_1$$

$$D = 2\left[\sqrt{H(D_1 + D_2 - H)}\right] + D_1$$


$$D = 2\sqrt{H(D_1 + D_2 - H)} + D_1$$

इस सूत्र से छिद्र का व्यास D का मान निकाला जा सकता है।

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम ऐसे व्यास की परिशुद्ध गोलियाँ लेते हैं कि उन्हें छिद्र के अन्दर रखने पर तीनों समान व्यास वाली गोलियाँ सरफेस प्लेट की सतह को स्पर्श करें तथा चौथी गोली का कुछ हिस्सा छिद्र के ऊपर निकला हुआ रहे।
2. सभी गोलियों के व्यास को बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से माप कर ज्ञात कर लेते हैं।
3. अब गोलियों को छिद्र में, ऊपर बताये गये तरीके से डाल देते हैं।
4. वर्नियर ऊँचाई गेज की सहायता से ऊपर वाली गोली के ऊपरी सतह की ऊँचाई H ज्ञात कर लेते हैं। (चित्र-4 (क) के अनुसार)।

इस गहराई गेज का प्रयोग करना पड़ता है तो H का मान चित्र-4 (ख) के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं।
इस प्रकार हमें D_1 , D_2 और H का मान ज्ञात हो जाता है।
इस प्रकार हमें कोट करके ऊपर बताये गये सूत्र द्वारा छिद्र के व्यास D की गणना कर लेते हैं।

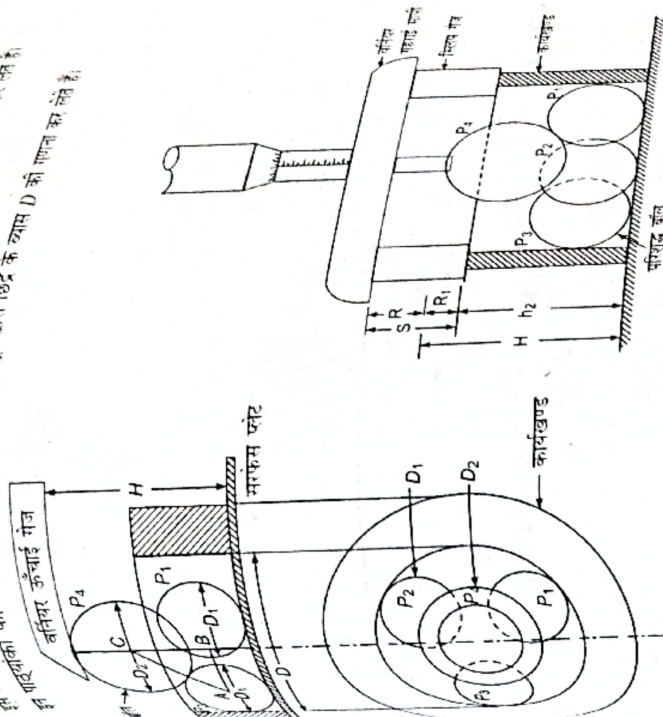

चित्र 4 (क)

चित्र 4 (ख)

Observation

माइक्रोमीटर का अल्पतमांक = मिमी०।

माइक्रोमीटर का परास = मिमी०

सर्व ऊँचाई/गहराई गेज का अल्पतमांक = मिमी०

सर्व ऊँचाई/गहराई गेज का परास = मिमी०

माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि = मिमी०

सर्व ऊँचाई/गहराई गेज की शून्य त्रुटि = मिमी०

संख्या	व्यास D_1	व्यास D_2	ऊँचाई H	छिद्र का व्यास D
1				
2				
3				
4				

गणना (Calculation)

$$\text{छिद्र का औसत व्यास} = \frac{D \text{ के अपरोक्त मानों का योग}}{5}$$

$$= \dots\dots\dots \text{मिमी.}$$

परिणाम (Result)

कार्यखण्ड के छिद्र का व्यास = मिमी.

सावधानियाँ (Precautions)

1. छिद्र के अन्दर की तीनों समान गोलियाँ, सरफेस प्लेट को स्पर्श करते रहना चाहिए।
2. D_1 का मान हमेशा D_2 से कम होना चाहिये।
3. ऊँचाई गेज एवं माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि की जाँच कर लेनी चाहिए तथा शून्य त्रुटि होने पर गणना में उसको भी सम्मिलित कर लेना चाहिए।
4. कार्यखण्ड को पलटकर दूसरी तरफ से भी प्रेक्षण ले लेना चाहिए।

Experiment No. 5

उद्देश्य (Object)

मानक बॉल/रोलर (Standard ball/roller) की सहायता से दिये गये जॉब का टेपर (Taper) ज्ञात करना।

उपकरण (Apparatus)

सरफेस प्लेट, स्लिप गेज सेट, बाह्य माइक्रोमीटर, समान व्यास के मानक रोलर/बॉल 2 Nos.

सिद्धान्त (Principle)

चित्र-5 के अनुसार कार्यखण्ड को सरफेस प्लेट पर रखते हैं। उसके बाद समान व्यास के दो रोलर या बॉल को चित्रानुसार जॉब के बगल में सटाते हुये सरफेस प्लेट पर रखकर उनके बीच की दूरी m_1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब जॉब के दोनों तरफ समान ऊँचाई के स्लिप गेजों को रखकर उसके ऊपर उन्हीं दो रोलरों को पुनः रखते हैं। अब उनके बीच की दूरी m_2 का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात्, स्लिप गेज की ऊँचाई h भी ज्ञात कर लेते हैं। यदि जॉब का टेपर कोण θ हो, तो

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{2h}$$

जहाँ h = स्लिप गेज की ऊँचाई


m_1 = टेपर जॉब के दोनों तरफ सरफेस प्लेट पर रखे मानक बॉल की आर-पार दूरी,

m_2 = स्लिप गेज के दो बराबर ऊँचाइयों के कालमों पर रखे मानक बॉल की आर-पार दूरी।

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम जॉब को छोटे व्यास की तरफ से सरफेस प्लेट पर रखते हैं।
2. अब चित्रानुसार समान व्यास के दो मानक बॉल या रोलर जॉब के साथ सटाकर एक-दूसरे के विपरीत, सरफेस प्लेट पर रखते हैं।
3. बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से रोलरों/बॉल के बीच की दूरी m_1 ज्ञात कर लेते हैं।
4. इसके बाद दो समान ऊँचाई के स्लिप गेज बॉलक बनाकर उनके ऊपर उन्हीं रोलरों को पुनः जॉब से सटाकर, सरफेस प्लेट पर रखते हैं।

माइक्रोमीटर की सहायता से रोलरों के बीच की दूरी m_2 ज्ञात कर लेते हैं।
 बाह्य माइक्रोमीटर के विभिन्न ऊँचाइयों के सापेक्ष m_2 के अलग-अलग मान ज्ञात कर लेते हैं।
 पुनः प्रकार स्लिप गेज की ऊँचाई h को भी ज्ञात कर लेते हैं।
 इसी प्रकार बॉलक की ऊँचाई h को भी ज्ञात कर लेते हैं।

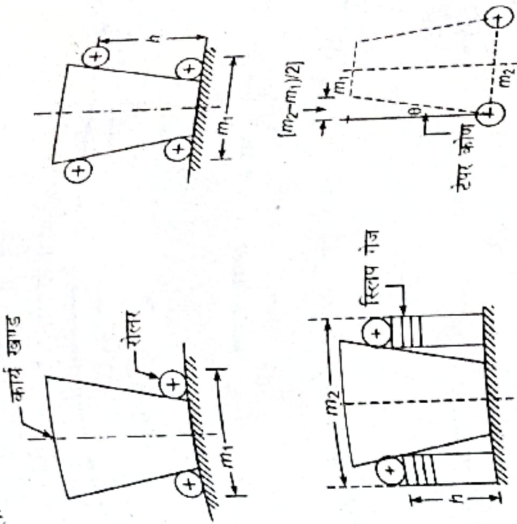

चित्र 5

Observation

माइक्रोमीटर का अल्पतम मांक = मिमी.

माइक्रोमीटर का परास = मिमी.

माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि = मिमी.

क्र.	रोलरों के बीच की दूरी m_1	रोलरों के बीच की दूरी m_2	स्लिप गेज ब्लॉक की ऊँचाई h	टेपर कोण θ	औसत टेपर कोण θ
1.				θ_1	
2.				θ_2	
3.				θ_3	
4.				θ_4	
5.				θ_5	

Calculation

$$\text{जॉब टेपर कोण } \theta = \frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5}{5} = \dots\dots\dots$$

सावधानियाँ (Precautions)

1. रोलर हमेशा जॉब से सटा हुआ होना चाहिए।
2. जॉब व्यास के रोलरों या बॉलस का प्रयोग करना चाहिए।

3. दोनों रोलर समान व्यास के होने चाहिए।
4. जॉब के टेपर का छोटा व्यास सरफेस प्लेट पर रखा जाना चाहिए।
5. स्लिप गेज ब्लॉक बनाते समय, रिफिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए।
6. मापन करते समय, माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम बल लगाना चाहिए।
7. टेपर जॉब की लम्बाई 100 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Experiment No. 6

उद्देश्य (Object)

किसी दिये गये स्क्रू (Screw) की चूड़ी के अवयवों का मापन करना।

उपकरण (Apparatus)

चूड़ी पिच गेज, स्क्रू चूड़ी माइक्रोमीटर, प्वाइंट माइक्रोमीटर, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप और विभिन्न प्रकार के स्क्रू जिनके अवयवों का मापन करना है।

विवरण (Description)

किसी भी स्क्रू, बोल्ट या अन्य पार्ट्स जिन पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, वे कई प्रकार के होते हैं; जैसे—

1. B.S.W. चूड़ी (British standard Whitworth thread)
2. मीट्रिक चूड़ी (Metric thread)
3. वर्ग चूड़ी (Square thread)
4. बट्टेस चूड़ी (Buttress thread)
5. पाइप चूड़ी (Pipe thread)
6. कनड्यूट चूड़ी (Conduit thread)
7. साइकिल चूड़ी (Cycle thread)
8. B.A. चूड़ी (British Association thread)
9. एकमी चूड़ी (Acme thread)

इंजीनियरी में ज्यादातर B.S.W., मीट्रिक एवं वर्ग चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। किसी स्क्रू चूड़ी के विभिन्न अवयवों को चित्र में दिखाया गया है, जो कि निम्न है—

- (i) पिच (Pitch)
- (ii) दीर्घ व्यास (Major diameter)
- (iii) लघु व्यास (Minor diameter)
- (iv) पिच व्यास (Pitch diameter) या प्रभावी व्यास (Effective diameter)
- (v) चूड़ी का आकार (Form of thread)
- (vi) चूड़ी का फ्लैंक कोण (Flank angle)

कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका समय-समय पर सूक्ष्म मापन द्वारा जाँच करने की आवश्यकता पड़ती है; जैसे—गेजों की चूड़ियाँ, चूड़ी काटने वाले औजार, जैसे टैप एवं डाई आदि की चूड़ियाँ इत्यादि।

चूड़ी के अवयवों का मापन (Measurement of Elements of Thread)

1. चूड़ी के पिच का मापन करने के लिए, चूड़ी पिच गेज का प्रयोग करके पिच का मान ज्ञात कर लेते हैं।

करने के लिए बाह्य माइक्रोमीटर या वेंच माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके लिये व्यास के निहाई (Anvil) को चूड़ी पर चित्रानुसार सम्पर्क करते हैं। यदि सम्पर्क पूर्ण तरह से हो तो मापन के निहाई एवं चूड़ी के बीच स्लिप गेज को लगाकर प्रयोग करते हैं।

इससे तो वहाँ व्यास का मापन प्वाइंट माइक्रोमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं।

इस प्रकार (form) की जाँच करने के लिए पहले से बनी फार्म की मैचिंग टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप से करते हैं।

चूड़ी के आकार का पता चल जाता है।

चूड़ी के आकार (flank angle) का मापन भी टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके ज्ञात कर लेते हैं।

इससे क्रोण (flank angle) का मापन के लिए पिच व्यास माइक्रोमीटर सबसे आसान युक्ति (Device) है।

चूड़ी के पिच व्यास या प्रभावी व्यास को मापने के लिए पिच व्यास माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।

चूड़ी के पिच व्यास में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।


इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।


इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

इस युक्ति में विभिन्न माप के निहाई का प्रयोग किया जाता है।

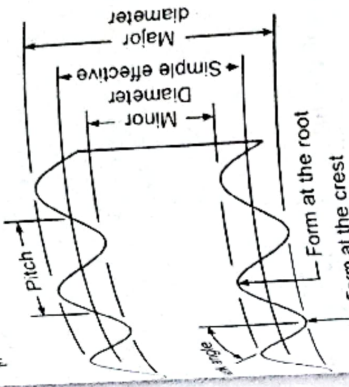


चित्र 6 (क) : चूड़ी के अवयव

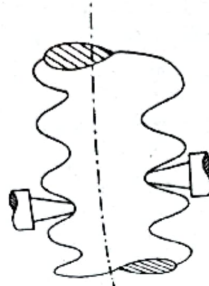


चित्र 6 (ग) : खण्ड के उपयोग

चित्र 6 (ख) : चूड़ी पिच गेज

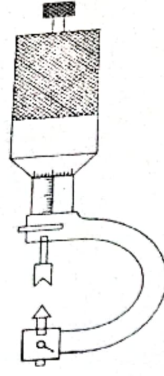

चित्र 6 (घ) : चूड़ी माइक्रोमीटर

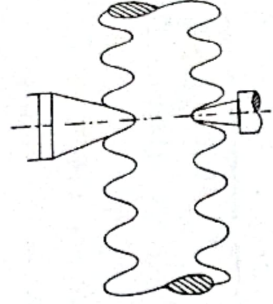

चित्र 6 (ङ) : चूड़ी के मापन

यदि चूड़ी का दीर्घ व्यास D हो, तो

$$\text{मीट्रिक चूड़ी का पिच व्यास} = D - 0.6495p$$

$$\text{हिटवर्य चूड़ी का पिच व्यास} = D - 0.6403p$$

जहाँ, p चूड़ी का पिच है

तथा दो तार विधि (Two wire method) द्वारा चूड़ी पिच व्यास का मापन—

यदि d = तार का व्यास, p = चूड़ी का पिच, m = तारों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी,

$$\frac{\theta}{2} = \text{चूड़ी का फ्लैक कोण}$$

तब पिच व्यास या प्रभावी व्यास

$$E = M - 2d + \frac{p}{2} \cot \frac{\theta}{2} - d \left(\operatorname{cosec} \frac{\theta}{2} - 1 \right)$$

मीट्रिक चूड़ी के लिए $\theta = 60^\circ$

हिटवर्य चूड़ी के लिए $\theta = 55^\circ$ लेते हैं।

तथा, तार के व्यास के लिए

$$d = \frac{p}{2} \sec \frac{\theta}{2}$$

प्रेक्षण (Observation)

क्रम संख्या	चूड़ी के अवयव	मीट्रिक चूड़ी $\theta = 60^\circ$	हिटवर्य चूड़ी $\theta = 55^\circ$
1.	पिच		
2.	दीर्घ व्यास		
3.	लघु व्यास		
4.	चूड़ी का आकार		
5.	चूड़ी का फ्लैक कोण		
6.	पिच व्यास या प्रभावी व्यास		

सावधानियाँ (Precautions)

1. मापन करते समय माइक्रोमीटर के निहाई की अक्ष (axis) चूड़ी की अक्ष के लम्बवत् रहनी चाहिए।
2. रूल मेकर्स माइक्रोमीटर की कार्य मेज (Work table) पर मापी जाने वाले स्क्रू को दृढ़तापूर्वक स्थिर करके रस देना चाहिए।
3. मापन करते समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
4. माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि की जाँच कर लेनी चाहिए।

वस्तु (Object) स्पूर गियर (Spur gear) के विभिन्न अवयवों (elements) का मापन करना।

दिए गये स्पर गियर (gear tooth vernier)

यंत्र (Apparatus) गियर दाँत वर्नियर (gear tooth vernier) यंत्र सहित और माप लिया।

वर्नियर कैलिपर (Description)

यंत्र (Description) के प्रमुख अवयवों को चित्र में दिखाया गया है जिसे पृष्ठ हल से निम्न है—

किसी भी गियर के इकाई दाँतों पर पिच वृत्त व्यास को तय करने को मापन करते हैं। इस प्रकार

(i) मापन (Module)

$$m = \frac{\text{गियर का पिच वृत्त व्यास (P.C.D.)}}{T \text{ दाँतों}} = \frac{D}{T}$$



(ii) पिच वृत्त व्यास (Pitch circle diameter or P.C.D.)—पिच वृत्त के व्यास को पिच वृत्त व्यास या पिच

व्यास कहते हैं। गियर के साइज को पिच वृत्त व्यास से दर्शाया जाता है। दो पास्स गियर इसी व्यास पर सम्पर्क करते हैं।


$$D = \frac{T \times OD}{T + 2}$$

जहाँ OD = गियर का बाहरी व्यास

T = गियर के दाँतों की संख्या

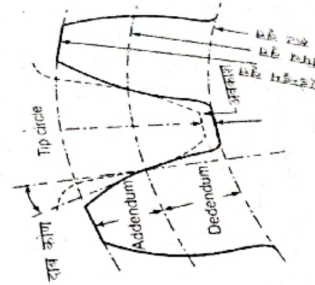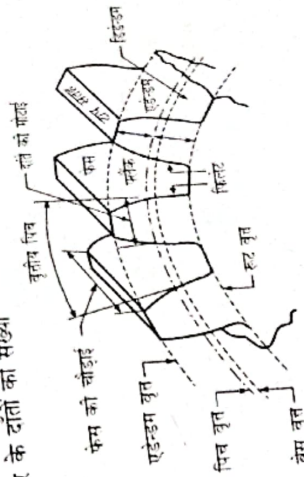

चित्र 7 (क) : गियर

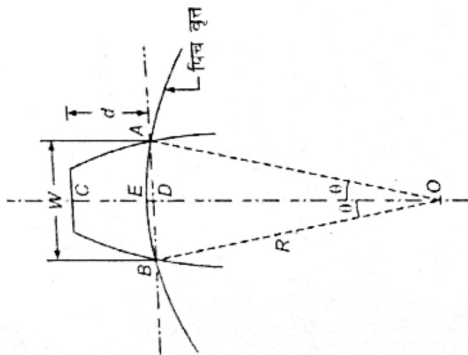

चित्र 7 (ख) : गियर की मोटाई

(iii) वृत्तीय पिच (Circular pitch)—किसी गियर के पिच वृत्त की परिधि पर एक दाँत से दूसरे दाँत के बीच की दूरी वृत्तीय पिच कहलाती है। इसे P_c से व्यक्त किया जाता है।

$$P_c = \frac{\pi D}{T}$$

(iv) अवकाश (Clearance)—किसी गियर के दाँतों के ऊपरी किनारे से तथा उससे मिलने वाले गियर के दाँतों की जड़ तक की त्रैज्यिक दूरी को अवकाश कहते हैं। यह दाँतों के एडेन्डम तथा डिडेन्डम के अन्तर के बराबर होता है। इसका मान (Value) 0.157 m के बराबर होता है।

(v) एडेन्डम (Addendum)—गियर के पिच वृत्त से दाँतों के ऊपरी भाग तक की त्रैज्यिक दूरी को एडेन्डम कहते हैं। इसका मान m के बराबर होता है।

(vi) डिडेन्डम (Dedendum)—गियर के पिच वृत्त से दाँतों के जड़ तक की त्रैज्यिक दूरी (radial distance) को डिडेन्डम कहते हैं। इसका मान 1.157 m के बराबर होता है।

(vii) गियर दाँत की मोटाई (Thickness of gear tooth)—किसी गियर के दोनों सिरों के बीच की चाप (Arc) की लम्बाई को दाँत की मोटाई कहते हैं। इसे w से व्यक्त करते हैं।

$$\text{दाँत की मोटाई } w = D \sin \frac{90^\circ}{T}$$

$$\text{तथा एडेन्डम } d = \frac{D}{2} \left(1 + \frac{2}{T} - \cos \frac{90^\circ}{T} \right)$$

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम दिये गये स्पर गियर के दाँतों की संख्या को गिन लेते हैं।
2. इसके बाद वर्नियर कैलिपर की सहायता से गियर का बाहरी व्यास (OD) माप लेते हैं।
3. अब गियर के पिच वृत्त व्यास (D) की गणना सूत्र द्वारा कर लेते हैं।
4. इसी प्रकार अन्य अवयव जैसे—माइयूल (m), एडेन्डम डिडेन्डम तथा अवकाश की गणना भी कर लेते हैं।

अब गियर दाँत वर्नियर की सहायता से ऊर्ध्व वर्नियर को जैविक एडेन्डम के लिए सेट कर लेते तथा ऊर्ध्व वर्नियर के ऊर्ध्व वर्नियर के दाँत को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं।

5. के ऊर्ध्व वर्नियर की माप ही दाँत की जैविक मोटाई है।
6. इस प्रकार क्षैतिज वर्नियर दाँत की मोटाई w_s को नोट कर लेते हैं तथा गियर दाँत की जैविक मोटाई में प्रतिशत त्रुटि को अन्त में मानक गियर दाँत की मोटाई w_s को नोट कर लेते हैं।
7. गणना कर लेते हैं।

क्षणा एवं गणना (Observation and calculation)

ऊर्ध्व वर्नियर का अल्पतमांक = मिमी०

क्षैतिज वर्नियर का अल्पतमांक = मिमी०

गियर पर बने दाँतों की संख्या, $T =$ मिमी०

गियर का बाहरी व्यास $OD =$ मिमी०

पिच वृत्त व्यास $D = \frac{T \times OD}{T + 2}$

माइयूल $m = \frac{D}{T} = \dots$ मिमी०

एडेन्डम $a = m = \dots$ मिमी०

डिडेन्डम $d = 1.157m = \dots$ मिमी०

अवकाश $= 0.157m = \dots$ मिमी०

वृत्तीय पिच $P_c = \pi m = \pi \frac{D}{T} = \dots$ मिमी०

मानक गियर दाँत की मोटाई $w_s = \dots$ मिमी०

गियर दाँत की जैविक मोटाई $w = \dots$ मिमी०

गियर दाँत मोटाई की प्रतिशत त्रुटि $= \frac{w_s - w}{w_s} \times 100 = \dots\%$

परिणाम (Result)

इस प्रकार गियर के अवयवों का मापन पूर्ण कर लेते हैं।

सावधानियाँ (Precautions)

1. वर्नियर के शून्य त्रुटि की जाँच कर लेनी चाहिए तथा यथासंभव उसकी गणना में जोड़ या घटा लेनी चाहिए।
2. मापन से पहले गियर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
3. सम्पूर्ण मापन प्रक्रिया गियर के एक से अधिक दाँतों के लिए करनी चाहिए।
4. मापन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

Experiment No. 8

उद्देश्य (Object)

ऑटो-कॉलीमीटर की सहायता से दिये गये जॉब की वर्गीयता या लम्बता (Squareness or perpendicularity) की जाँच करना।

उपकरण (Apparatus)

ऑटो-कॉलीमीटर (Auto-collimator), ऑटो-कॉलीमीटर स्टैंड, सरफेस प्लेट, परावर्तक या दर्पण (Reflector or mirror), प्रकाशीय वर्ग (optical square or pentag) एवं जॉब।

ऑटो-कॉलीमीटर का सिद्धांत (Principle of auto-collimator)

ऑटो-कॉलीमीटर के सिद्धांत को चित्र-8 (क) में दर्शाया गया है। चित्र 8 (ख) में ऑटो कॉलीमीटर को दिखाया गया है। चित्र 8 (क) के अनुसार यदि लेंस के फोकस पर एक बिन्दु प्रकाश स्रोत रखा जाये और दर्पण को प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत् रखा जाय तो, दर्पण पर पड़ने वाली समानान्तर किरण परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस चली जायेगी और प्रकाश स्रोत का प्रतिबिम्ब फोकस पर ही बनेगा।

अब यदि दर्पण को θ° कोण पर घुमा दिया जाए, तो प्रकाश स्रोत का प्रतिबिम्ब फोकस A पर न बनकर चित्र के अनुसार B पर बनेगा और परावर्तन के नियम के अनुसार AB लेंस के केन्द्र पर $2\theta^\circ$ कोण बनायेगा। ऐसी स्थिति में

$$AB = OA \times 2\theta$$


$$= f \times 2\theta$$

जहाँ f = लेंस की फोकस दूरी।


इस प्रकार ऑटो-कॉलीमीटर से θ का मान ज्ञात कर लेते हैं।

विवरण (Description)

चित्र 8 (ख) में एक साधारण ऑटो-कॉलीमीटर को दिखाया गया है। यह एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म कोणों का अन्तर परिवर्तन का मापन किया जाता है। इस यंत्र में प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से निकलकर परावर्तक पर पड़ती हैं और वहाँ हसे परावर्तित होकर लेंस से वापस गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में नेत्रिका (eye piece) द्वारा देखने पर क्रॉस रेखाओं के प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं।

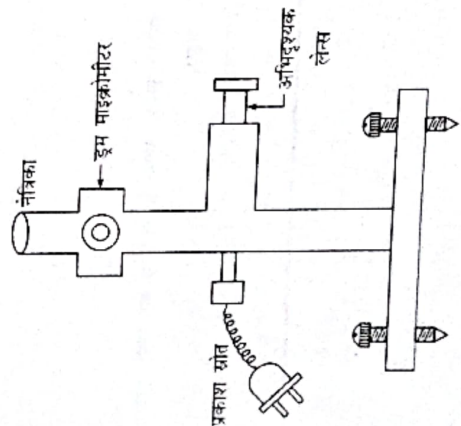

चित्र 8 (क) : ऑटो-कॉलीमीटर का रेखाचित्र

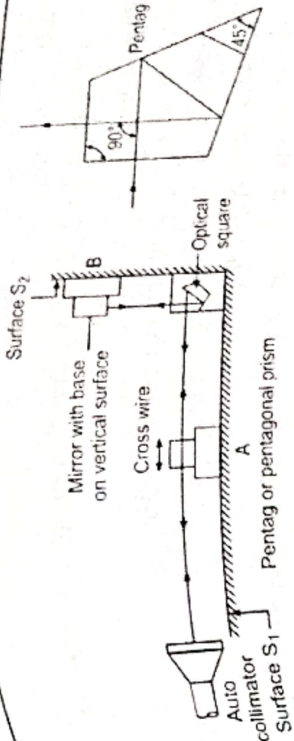

चित्र 8 (ग) : ऑटो-कॉलीमीटर द्वारा लम्बता मापन

जिस सतह की जाँच करनी होती है, उस सतह के किसी एक स्थान पर परावर्तक को रखते हैं और ड्रम माइक्रोमीटर द्वारा क्रॉस रेखाओं के प्रतिबिम्ब की स्थिति का मान θ_1 ज्ञात कर लेते हैं। अब सतह के दूसरे स्थान पर परावर्तक रखने पर प्रतिबिम्ब की स्थिति बदलने पर, नई स्थिति का मान θ_2 ज्ञात कर लेते हैं। इन्हीं दोनों मानों का अन्तर $(\theta_1 - \theta_2)$ ही सतह के इन दो स्थानों की ऊँचाई, निचाई या उसके मोड़पन में त्रुटि को दर्शाता है।

प्रयोग विधि (Procedure)

यहाँ पर दो मशीन सतहों की लम्बता की सूक्ष्म जाँच की विधि को उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है।

सर्वप्रथम ऑटो-कॉलीमीटर को किसी दृढ़ सतह पर लगभग एक मीटर की दूरी पर क्षैतिज अवस्था में रख दिया जाता है।

1. ऑटो-कॉलीमीटर से निकलने वाली प्रकाश किरण हो मापन की अक्ष बन जाती है।

2. अब ऑप्टिकल स्क्वायर (Optical square) की सहायता से प्रकाश किरण का 90° पर मोड़ा जाता है।

3. इस प्रकार ऑटो-कॉलीमीटर से निकलने वाली प्रकाश, ऑप्टिकल स्क्वायर से 90° पर मुड़कर ऊर्ध्व सतह पर लगे परावर्तक द्वारा परावर्तित होकर पुनः ऑटो-कॉलीमीटर में पहुँचता है और वहाँ पर क्रॉस वायर (cross wire) का प्रतिबिम्ब बनता है।

4. चित्र-8 (ग) के अनुसार यदि दोनों सतहें S_1 एवं S_2 आपस में लम्बवत् हैं तो, वास्तविक क्रॉस वायर तथा बने प्रतिबिम्ब चलाता है।

5. चित्र-8 (ग) के अनुसार यदि दोनों सतहें S_1 एवं S_2 आपस में लम्बवत् हैं तो, वास्तविक क्रॉस वायर तथा बने प्रतिबिम्ब एक-दूसरे पर मंदाती होते हैं।

6. इसी प्रकार परावर्तक को ऊर्ध्व सतह पर आगे सरकाकर पूरी लम्बाई के लिए दोनों सतहों के बीच लम्बता ज्ञात कर लेते हैं।

प्रेक्षण (Observation) — इस माइक्रोमीटर का अल्पतमक = मिमी०

क्रम संख्या	परावर्तक को क्षैतिज सतह पर रखने पर ऑटो-कॉलीमीटर का पाठ्यांक = θ_1	परावर्तक को ऊर्ध्वाधर सतह पर रखने पर ऑटो-कॉलीमीटर का पाठ्यांक = θ_2	दोनों पाठ्यांकों का अन्तर $(\theta_1 - \theta_2)$	औसत मान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

चित्र 8 (ख)

परिणाम (Result)

उपरोक्त प्रेक्षण से यह पता चलता है कि दिये गये जाँच की सतहें पूर्णतया वर्ग हैं या पूर्णतया वर्ग नहीं हैं।

सावधानियाँ (Precautions)

1. कार्य खण्ड या जाँच की सतहें पूर्णतया समतल एवं सीधी होनी चाहिये।
2. ऑटो-कॉलीमेटर परावर्तक सतह से लगभग एक मीटर दूर होनी चाहिए।
3. लेंस के फोकस का समायोजन पहले ही कर लेनी चाहिए।
4. ऑटो-कॉलीमेटर को उसके आधार पर और जाँच को सरफेस प्लेट पर रखकर इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि परावर्तक के दर्पण का अक्ष और ऑटो-कॉलीमेटर के लेंस का प्रकाशीय अक्ष एक रेखा में हो।

Experiment No. 9**उद्देश्य (Object)**

ऑटो-कॉलीमेटर की सहायता से सरफेस प्लेट पर दिये गये सरल रेखा से लगी सतह के सीधेपन (straightness) की जाँच करना।

उपकरण (Apparatus)

ऑटो-कॉलीमेटर, ऑटो-कॉलीमेटर का स्टैंड, परावर्तक सरफेस प्लेट, सीधी कोर (Straight edge)।

सिद्धांत (Principle)

(i) ऑटो-कॉलीमेटर का सिद्धांत—ऑटो-कॉलीमेटर के सिद्धांत को चित्र 8 (क) में दर्शाया गया है। चित्र 8 (ख) में ऑटो-कॉलीमेटर को दिखाया गया है। चित्र 8 (क) के अनुसार यदि लेंस के फोकस पर एक बिन्दु प्रकाश स्रोत रखा जाये और दर्पण को प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत् रखा जाये तो दर्पण पर पड़ने वाली समान्तर किरण परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस चली जायेगी और प्रकाश स्रोत का प्रतिबिम्ब फोकस पर ही बनेगा।

अब यदि दर्पण को θ° कोण पर घुमा दिया जाए तो प्रकाश स्रोत का प्रतिबिम्ब, फोकस A पर न बनकर चित्र के अनुसार B पर बनेगा और परावर्तन के नियम के अनुसार AB लेंस केन्द्र पर $2\theta^\circ$ का कोण बनायेगा।


ऐसी स्थिति में $AB = OA \times 2\theta$

$$= f \times 2\theta$$


जहाँ f = लेंस की फोकस दूरी।

(ii) परावर्तक—इसमें एक दर्पण (Mirror) लगा होता है।



यदि दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। इसके आधार पर चार स्क्रू लगे होते हैं जिनकी सहायता से इस परावर्तक को समतल अवस्था में रखा जा सकता है। परावर्तक को चित्र 9 (क) में दिखाया गया है। परावर्तक कई तरह के होते हैं। प्रयोगों के अनुसार उनकी बनावट भिन्न-भिन्न होती है।

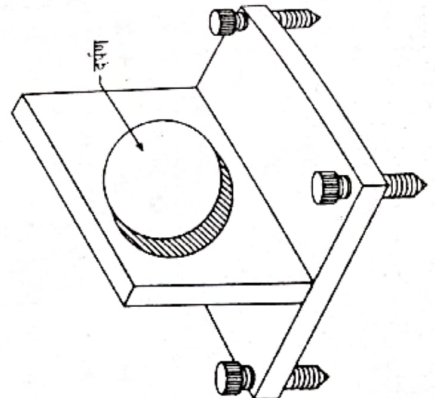

चित्र 9 (क) : परावर्तक

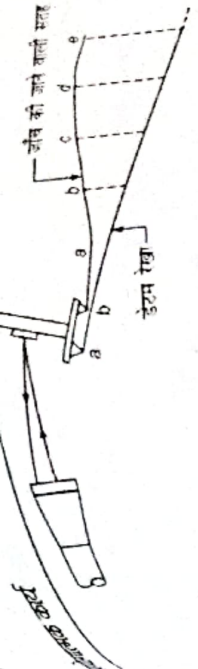

चित्र 9 (ख)

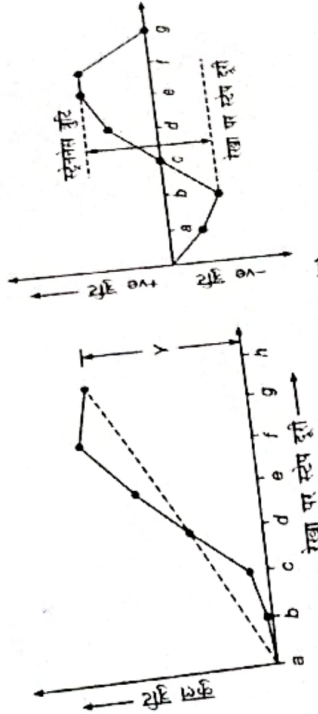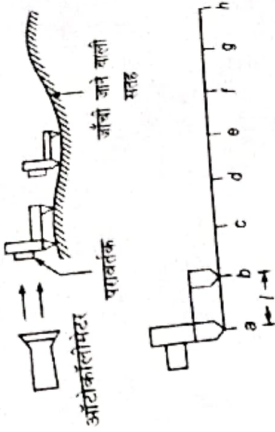

चित्र 9 (ग)

विवरण (Description)

चित्र 8 (ख) में एक साधारण ऑटो-कॉलीमेटर को दिखाया गया है। यह एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी मूल्यता में सूक्ष्म कोणों का अन्तर, परिवर्तन का मापन किया जाता है। इस यंत्र में प्रकाश की किरणों, अभिमुखक लेंस से निकलकर परावर्तक पर पड़ती हैं और वहाँ से परावर्तित होकर लेंस में वापस मुड़ती हैं। ऐसी स्थिति में नेचिका (Eye piece) द्वारा देखने पर क्रॉस रेखाओं के प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं।

जिस सतह की जाँच करनी होती है, उस सतह के किसी एक स्थान पर परावर्तक को रखते हैं और यन्त्रोन्माद द्वारा क्रॉस लाइन के प्रतिबिम्ब की स्थिति का मान θ_1 ज्ञात कर लेते हैं। अब सतह के दूसरे स्थान पर परावर्तक रखने पर प्रतिबिम्ब की स्थिति बदलने पर नई स्थिति का मान θ_2 ज्ञात कर लेते हैं। इसी दोनो मानों का अन्तर $(\theta_2 - \theta_1)$ हो सतह के इन दोनो स्थानों की ऊँचाई, निचाई या उसके सीधेपन में त्रुटि को दर्शाता है।

सतह के सीधेपन की जाँच स्मिथ लेवल या ऑटो-कॉलीमेटर द्वारा किया जा सकता है। इसके द्वारा रेखा के किसी मध्य स्थानों की ऊँचाई, निचाई या उसके सीधेपन में त्रुटि को दर्शाता है। ये कोणीय स्थिति ऊँचाई या निचाई में हो सकती है।

प्रयोग विधि (Procedure)

सतह के सीधेपन की जाँच स्मिथ लेवल या ऑटो-कॉलीमेटर द्वारा किया जा सकता है। इसके द्वारा रेखा के किसी मध्य स्थानों की ऊँचाई, निचाई या उसके सीधेपन में त्रुटि को दर्शाता है। ये कोणीय स्थिति ऊँचाई या निचाई में हो सकती है।

जिस सतह के सीधेपन की जाँच करनी होती है उस सतह पर एक सीधी रेखा बना दी जाती है। इस रेखा को कई बाणों में बाँट दिया जाता है। इसके एक भाग की लम्बाई ऑटो-कॉलीमेटर के परावर्तक के आधार या स्प्रिट लेवल के आधार के बराबर रख जाता है। इस प्रकार बाँटी गई रेखा के प्रत्येक भाग की लम्बाई परावर्तक के आधार के बराबर रखी जाती है।

ऑटो-कॉलीमेटर से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों सतहों के सीधेपन की जाँच की जा सकती है। जाँच करते समय सतह से लगभग एक मीटर की दूरी पर किसी दृढ़ सतह पर ऑटो-कॉलीमेटर के स्थिर या फिक्स कर दिया जाता है। ऑटो-कॉलीमेटर से प्रकाश की समानांतर किरण पुंज को चापी जाने वाली सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है।

पाठ्यांक लेने के लिये, परावर्तक को रेखा पर बने चिन्हों पर एक के बाद एक रखा जाता है। सतह पर त्रुटि होने पर क्रॉस वायर (cross wire) का प्रतिबिम्ब विस्थापित हो जाता है। इस विस्थापन को नेत्रिका पर रीडिंग पढ़कर उसका संगत ऊँचाई के अन्तर की गणना करके नोट करते जाते हैं।

रीडिंग की यथार्थता के लिए एक बार a से h की ओर जाते हुये तथा एक बार h से a की ओर जाते हुये रीडिंग लेना चाहिए। प्रत्येक संगत स्टेप की दोनों रीडिंग का औसत मान ज्ञात कर लेते हैं तथा मानों की गणना नीचे दिये गये तालिका के अनुसार कर ली जाती है।

सीधेपन की त्रुटि की गणना (Calculation of straightness error)

परावर्तक के आधार की स्थिति	ऑटो-कॉलीमेटर की रीडिंग मिनट (') में	प्रथम रीडिंग अन्तर मिनट (')	दूरी पर संगत ऊँचाई या गहराई μm (चिन्ह सहित)	कुल ऊँचाई या गहराई μm में	सिरी को शून्य करने का समायोजन	माध्य रेखा से सीधेपन की त्रुटि μm में
1	2	3	$4 = 3 \times l$	5	6	$7 = 5 - 6$
a	...	...	...	0	0	0
$a-b$	θ_1	0	0	0	$-y/n$	$-y/n$
$b-c$	θ_2	$\theta_2 - \theta_1$	$(\theta_2 - \theta_1) \cdot l$	$(\theta_2 - \theta_1) \cdot l$	$-2y/n$	$(\theta_2 - \theta_1) \cdot l - 2y/n$
$c-d$	θ_3	$\theta_3 - \theta_1$	$(\theta_3 - \theta_1) \cdot l$	$(\theta_2 - \theta_1) \cdot l + (\theta_3 - \theta_1) \cdot l$	$-3y/n$	$(\theta_2 - \theta_1) \cdot l + (\theta_3 - \theta_1) \cdot l - 3y/n$
$e-f$	...	...	...	...	...	...
$f-g$	...	...	...	...	...	...
$g-h$	θ_n	$\theta_n - \theta_1$	$(\theta_n - \theta_1) \cdot l$	$\Sigma (\theta_n - \theta_1) \cdot l$	$-y$	0

उपरोक्त तालिका से सतह पर खींची गयी रेखा के स्टेप तथा कुल ऊँचाई या गहराई (कॉलम-5) के बीच कुल त्रुटि का ग्राफ खींचा जाता है। अब यदि कुल n मान लिये गये हैं तो अन्तिम बिन्दु को भी शून्य करने के लिए $-y/n$ या $-2y/n$ या $-3y/n$... का समायोजन (कॉलम-6) कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु शून्य हो जाते हैं। कॉलम 5 में से कॉलम 6 को घटाने पर कॉलम 7 द्वारा प्रत्येक स्टेप पर त्रुटि ज्ञात हो जाती है। उच्चतम बिन्दु तथा निम्नतम बिन्दु की दूरी हो, रेखा की कुल सीधेपन की त्रुटि होती है जिसे एक निश्चित सीमा (limit) के अन्दर हो होना चाहिए।

सावधानियाँ (Precautions)

1. कार्य खण्ड या जाँच की सतहें पूर्णतया समतल एवं सीधी होनी चाहिए।
2. ऑटो-कॉलीमेटर, परावर्तक सतह से लगभग एक मीटर दूर होनी चाहिए।
3. कार्य के फोकस का समायोजन पहले ही कर लेनी चाहिए।
4. ऑटो-कॉलीमेटर को उसके आधार पर और जाँच को सर्वेस प्लेट पर रखकर इस तरह से व्यवस्थित करना है।
5. ऑटो-कॉलीमेटर के दर्पण का अक्ष और ऑटो-कॉलीमेटर के लेस का प्रकाशय अक्ष एक रेखा में हो।
6. जाँच कि परावर्तक के दर्पण का अक्ष और ऑटो-कॉलीमेटर का विभिन्न बिन्दुओं पर मान निम्न है—


उदाहरण (Example)
ऑटो-कॉलीमेटर एवं परावर्तक द्वारा किसी मशीनित बेंड (machined bend) के सीधेपन की जाँच करना इसकी जाँच के लिए ऑटो-कॉलीमेटर के विभिन्न बिन्दुओं $a, b, c, d, \dots, i$ के मान मिनट (') में पाये गये हैं। ऑटो-कॉलीमेटर पर 1 मिनट विक्षेप, मशीनित बेंड का $20 \mu m$ का टेढ़ापन दर्शाता है। ऑटो-कॉलीमेटर का विभिन्न बिन्दुओं पर मान निम्न है—

स्थिति	कोण
a	15.55
$a-b$	15.70
$b-c$	15.45
$c-d$	15.75
$d-e$	15.95
$e-f$	15.90
$f-g$	16.10
$g-h$	15.95
$h-i$	

परावर्तक के आधार की स्थिति	ऑटो-कॉली-मेटर की रीडिंग मिनट में (')	रीडिंग का अन्तर मिनट में (')	परावर्तक सतह का टेढ़ापन (μm)	कुल टेढ़ापन	समायोजन	सीधेपन की त्रुटि
1	2	3	$4 = 3 \times 20 \mu m$	5	6	$7 = 5 - 6$
a				0	0	0
$a-b$	15.55	0	0	0	-5	-5
$b-c$	15.70	+0.15	+3	+2	-10	-7
$c-d$	15.50	+0.05	-1	+6	-15	-13
$d-e$	15.75	+0.20	+4	+14	-20	-14
$e-f$	15.95	+0.40	+8		-25	-11

$f - g$	15.90	+0.35	+7	+21	-30
$g - h$	16.10	+0.55	+11	+32	-35
$h - i$	15.95	+0.40	+8	+40 = y	-40
$n = 8$					0

इसका ग्राफ निम्न प्रकार से बनेगा—

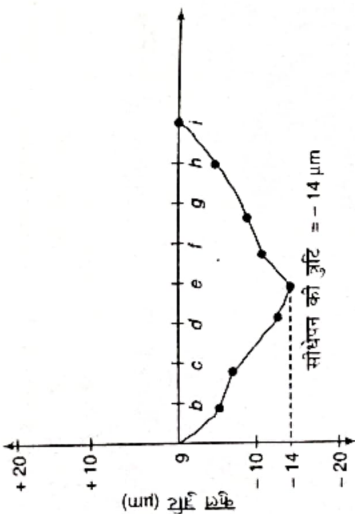

चित्र 9 (घ)

परिणाम (Result)

अतः मशीन वेड की कुल सोपेन की दूरी $14 \mu m$ है।

Experiment No. 10

उद्देश्य (Object)

माइक्रोमीटर की सहायता से दिये गये जॉब की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ज्ञात करना।

उपकरण (Apparatus)

बाह्य माइक्रोमीटर, सरफेस प्लेट एवं जॉब।

सिद्धांत (Principle)

माइक्रोमीटर 'स्कू एवं स्कू नट' सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पूर्ण चक्कर घुमाने पर स्कू द्वारा चली गयी दूरी को स्कू चूड़ी का पिच (Pitch) कहते हैं। बाह्य माइक्रोमीटर को चित्र 10 में दिखाया गया है, किसी मापन यंत्र द्वारा कम-से-कम जितना सही मान प्राप्त किया जा सकता है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक (Least count) कहते हैं। इस प्रकार—


एक पूर्ण चक्कर में स्कू द्वारा चली गयी दूरी (पिच) मिमी०
माइक्रोमीटर का अल्पतमांक = $\frac{\text{पिच}}{\text{दिव्यंश में बने वृत्ताकार स्केल के कुल खानों की संख्या}}$

यदि दिये गये माइक्रोमीटर की चूड़ी का पिच (pitch) 0.5 मिमी हो तथा वृत्ताकार स्केल पर कुल 50 खाने बने हों, तो—


चूड़ी का पिच

अल्पतमांक = $\frac{\text{चूड़ी का पिच}}{\text{वृत्तीय स्केल पर बने खानों की संख्या}}$

$$= \frac{0.5 \text{ मिमी०}}{50} = 0.01 \text{ मिमी०}$$

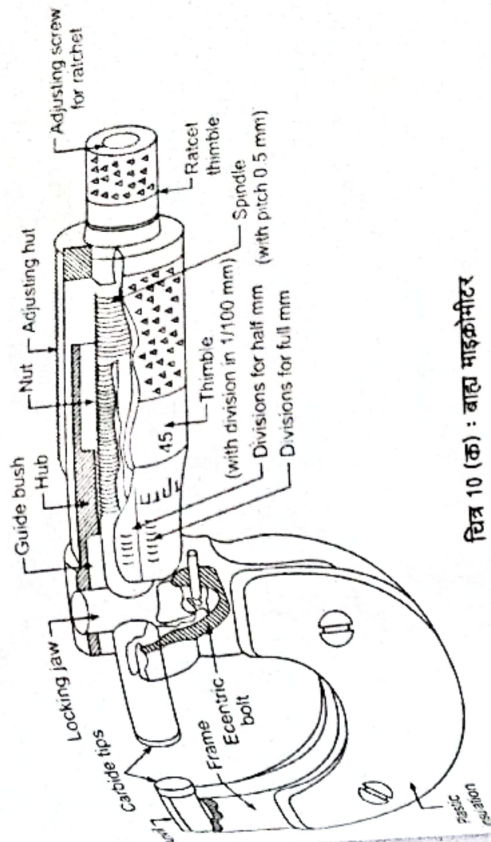

चित्र 10 (क) : बाह्य माइक्रोमीटर

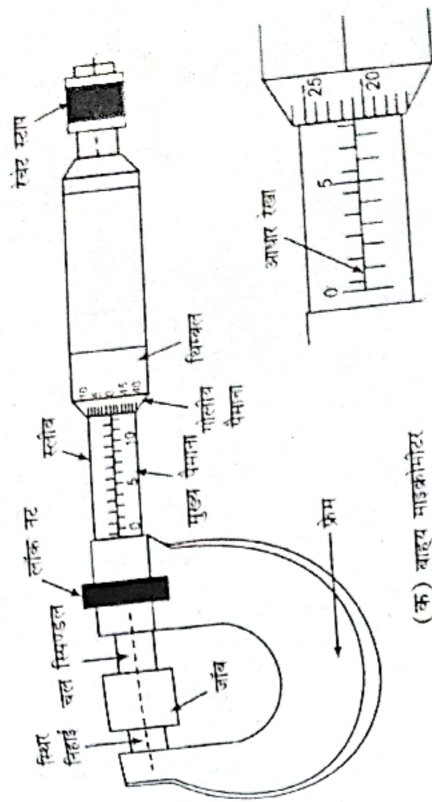

(क) बाह्य माइक्रोमीटर

(ख) माइक्रोमीटर पर रीडिंग लेना

चित्र 10 (ख) : बाह्य माइक्रोमीटर

प्रक्रिया (Procedure)

1. सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले माइक्रोमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं।
2. माइक्रोमीटर की निहाई (anvil) को साफ करके एक-दूसरे से मिलाकर उसके शून्य दृष्टि की जाँच करते हैं तथा दृष्टि पाये जाने पर उसके पाठ्यांक की गणना कर लेते हैं।
3. शून्य दृष्टि यदि धनात्मक (+ve) है तो उसे प्रक्षिप्त मान में घटा देते हैं पानु शून्य दृष्टि यदि ऋणात्मक (-ve) है तो उसे प्रक्षिप्त मान में जोड़ देते हैं।

- अब जाँच का मापन करने के लिए जाँच को सरफेस प्लेट पर टिकाकर उसे निहाई एवं स्पिण्डल के बीच रखकर रैचेट (ratchet) द्वारा तब तक कसते हैं जब तक रैचेट से आवाज न निकलने लगे। ऐसी स्थिति में पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं।
- शून्य त्रुटि को समायोजन स्क्रू (adjustment screw) द्वारा समायोजन (adjust) करके भी दूर किया जा सकता है।
- इस प्रकार मापों के कई पाठ्यांक लेकर उसका औसत मान ज्ञात कर लेते हैं।

मापन विधि (Method of Measurement)


- मापे जाने वाले जाँच को माइक्रोमीटर की निहाई एवं स्पिण्डल के बीच कसने के बाद लॉक नट (lock nut) से लॉक कर देते हैं।
- इसके बाद स्लीव पर दिखने वाले मुख्य पैमाने का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।
- तत्पश्चात् वृत्ताकार पैमाने का वह पाठ्यांक जो आधार रेखा से मिलता है, नोट कर लेते हैं।
- इस प्रकार, कुल माप = मुख्य पैमाने का पाठ्यांक + (वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक $\times$ अल्पतमांक)

प्रेक्षण (Observation)

बाह्य माइक्रोमीटर का अल्पतमांक = मिमी०

बाह्य माइक्रोमीटर का परास = मिमी०

बाह्य माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि = मिमी०

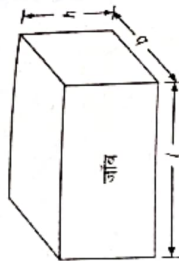

चित्र 10 (ग)

क्रम संख्या	मापे जाने वाला प्राचाल (Parameter)	मुख्य पैमाने का पाठ्यांक X	वृत्तीय पैमाने का आधार रेखा से मिलने वाला भाग Y	वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक Z = Y $\times$ अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक (X + Z) $\pm$ शून्य त्रुटि	औसत मान (मिमी०)
1.	लम्बाई l					 मिमी०
2.	चौड़ाई b					 मिमी०
3.	ऊँचाई h					 मिमी०

मिमी०
मिमी०
मिमी०
मिमी०

दिये गये जाँच की लम्बाई

दिये गये जाँच की चौड़ाई

दिये गये जाँच की ऊँचाई

दिये गये जाँच की लम्बाई

दिये गये जाँच की चौड़ाई

दिये गये जाँच की ऊँचाई

दिये गये जाँच की लम्बाई

दिये गये जाँच की चौड़ाई

दिये गये जाँच की ऊँचाई

Experiment No. 11

वस्तु (Object)


वर्नियर कैलिपर (Vernier caliper) की सहायता से दिये गये जाँच की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई ज्ञात करना।

वर्नियर कैलिपर (Precision Vernier Caliper), सरफेस प्लेट एवं जाँच।

उपकरण (Apparatus) — वर्नियर कैलिपर (Precision Vernier Caliper), सरफेस प्लेट एवं जाँच।

प्रकार (Principle)

वर्नियर कैलिपर, वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक परिशुद्ध वर्नियर कैलिपर को चित्र 11 (क) में दिखाया गया

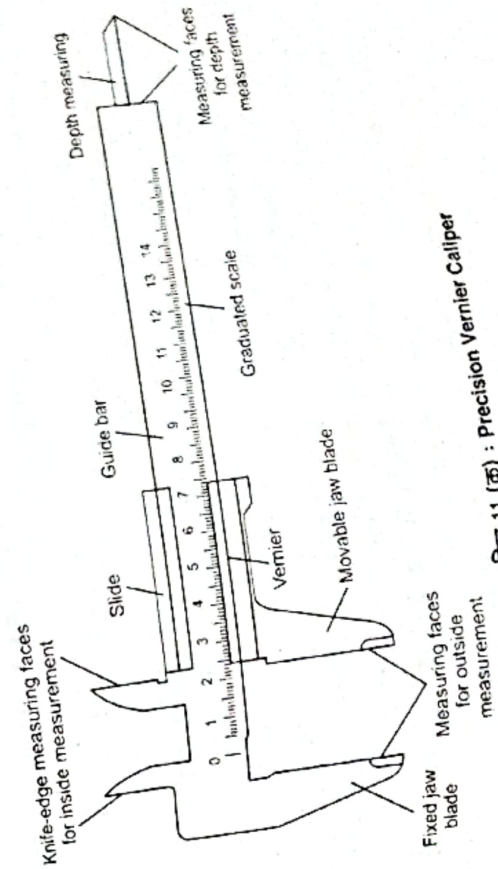

चित्र 11 (क) : Precision Vernier Caliper

वर्नियर कैलिपर सामान्यतः लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई, बाह्य तथा आन्तरिक व्यास मापने के काम आता है। इस में एक मेन स्केल (Main scale) तथा एक वर्नियर स्केल (Vernier scale) होता है। मापन लेते समय दोनों स्केल को पढ़ ले जाते हैं।

अल्पतमांक (Least count)—किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम दूरी को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर के मेन स्केल के एक खाले के मान एवं वर्नियर स्केल के एक भाग के मान का अन्तर ही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होगा।

इस प्रकार—

वर्नियर का अल्पतमांक = मेन स्केल के एक भाग का मान - वर्नियर स्केल के एक भाग का मान

यदि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 1 मिमी हो और वर्नियर स्केल के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर हो, तो

$$\text{वर्नियर स्केल के एक भाग का मान} = \frac{49}{50} \text{ मिमी}.$$

$$\therefore \text{वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक} = 1 - \frac{49}{50} = 0.02 \text{ मिमी}.$$

अल्पतमांक निकालने की दूसरी सरल विधि

किसी भी वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक हम सीधे ही सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं—

$$\therefore \text{वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक} = \frac{\text{मेन स्केल के एक भाग का मान}}{\text{वर्नियर स्केल पर बने भागों की संख्या}}$$

$$\text{इस प्रकार, अल्पतमांक} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ मिमी}.$$

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं।
2. इसके बाद वर्नियर के दोनों जबड़ों (Jaws) को आपस में मिलाकर उसके शून्य त्रुटि की जाँच करते हैं तथा त्रुटि पाये जाने पर उसकी गणना करते हैं।
3. शून्य त्रुटि यदि धनात्मक (+ve) है तो प्रेक्षित मान से घटा देते हैं परन्तु शून्य त्रुटि यदि ऋणात्मक (-ve) है तो उसे प्रेक्षित मान में जोड़ देते हैं।
4. अब, जाँच को सरफेस प्लेट पर ठिकाकर उसे वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच रखकर जबड़ों को सटा देते हैं तथा उसी स्थिति में क्लैम्पिंग स्कू (Clamping screw) की सहायता से कस देते हैं।
5. इस प्रकार मापों के कई पाठ्यांक लेकर उसका औसत मान ज्ञात कर लेते हैं।

मापन विधि (Method of Measurement)

1. मापे जाने वाले जाँच को वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच रखकर कसने के बाद क्लैम्पिंग स्कू से कस देते हैं।
2. इसके बाद वर्नियर के मेन स्केल के पाठ्यांक का नोट कर लेते हैं।
3. तत्पश्चात् वर्नियर स्केल के उस भाग को चेक करते हैं जो मेन स्केल के किसी भी भाग के बिल्कुल सीध में हो (संपाती हो)। वर्नियर के उस भाग की संख्या को नोट कर लेते हैं।
4. इस प्रकार कुल माप = मेन स्केल का पाठ्यांक + (वर्नियर के संपाती भाग की क्रम संख्या × अल्पतमांक)

प्रयोग कार्य


प्रा (Observation)

वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = मिमी०

वर्नियर कैलिपर का परास = मिमी०

वर्नियर कैलिपर की शून्य त्रुटि = मिमी०

वर्नियर कैलिपर की शून्य त्रुटि = मिमी०

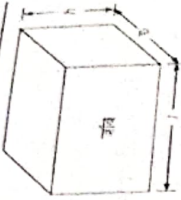

चित्र 11 (ख)

क्रम संख्या	मापे जाने वाला प्राचाल (Parameter)	मुख्य पैमाने का पाठ्यांक X	वर्नियर स्केल के संपाती भागों की संख्या Y	वर्नियर स्केल का पाठ्यांक Z = Y × अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक = (X + Z) ± शून्य त्रुटि	अंशतः मान (मिमी०)
1.	लम्बाई l					
2.						
3.						
1.	चौड़ाई b					
2.						
3.						
1.	ऊँचाई h					
2.						
3.						

परिणाम (Result)

दिये गये जाँच की लम्बाई = ... मिमी०

दिये गये जाँच की चौड़ाई = ... मिमी०

दिये गये जाँच की ऊँचाई = ... मिमी०

सावधानियाँ (Precautions)

1. वर्नियर कैलिपर के जबड़े साफ होने चाहिए।
2. शून्य त्रुटि की जाँच जरूर कर लेनी चाहिए तथा उसकी गणना भी कर लेनी चाहिए।
3. मेन स्केल बीम (beam) एवं वर्नियर स्केल आपस में ढेलते नहीं होने चाहिए।
4. माप लेते समय जबड़ों के भीतर का भाग प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जबड़ों के किनारे मिने हुने हो सकते हैं।
5. वर्नियर के स्केल के संपाती भागों की संख्या को जाँच सावधानीपूर्वक या आवश्यक लेस के द्वारा करना चाहिए।


Experiment No. 12

उद्देश्य (Object)

वर्नियर ऊँचाई गेज की सहायता से दिये गये जॉब की ऊँचाई ज्ञात करना तथा वर्नियर कैलिपर की सहायता से उसी जॉब के आधार का व्यास ज्ञात करना।

उपकरण (Apparatus)

वर्नियर ऊँचाई गेज, वर्नियर कैलिपर, सरफेस प्लेट तथा जॉब।

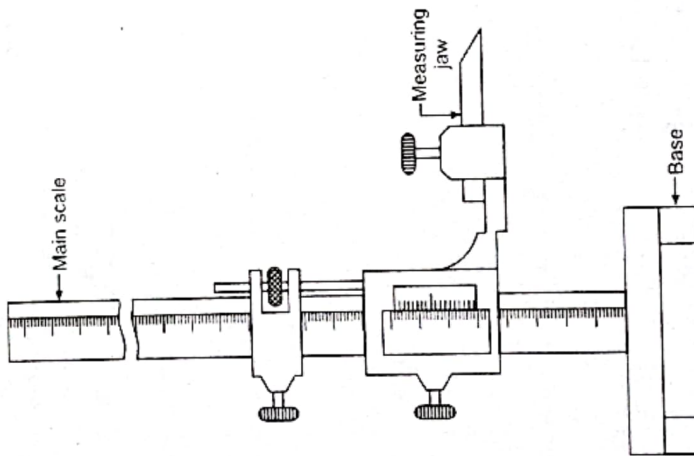

चित्र 12 (क) : वर्नियर ऊँचाई गेज

सिद्धांत (Principle)

वर्नियर कैलिपर, वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक परिशुद्ध वर्नियर कैलिपर को चित्र 11 (क) में दिखाया गया है।

वर्नियर कैलिपर सामान्यतः लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई, बाह्य तथा आन्तरिक व्यास मापने के काम आता है। इस यंत्र में एक मेन स्केल (Main scale) तथा एक वर्नियर स्केल (Vernier scale) होता है। मापन लेते समय दोनों स्केल की मदद ली जाती है।

अल्पतमांक (Least count) — किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम दूरी को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर के मेन स्केल के एक खाने के मान एवं वर्नियर स्केल के एक भाग के मान का अन्तर ही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होगा।

अल्पतमांक = मेन स्केल के एक भाग का मान - वर्नियर स्केल के एक भाग का मान
वर्नियर का अल्पतमांक = मेन स्केल के एक भाग का मान - वर्नियर स्केल के एक भाग का मान
वर्नियर के मेन स्केल के एक भाग का मान = $\frac{49}{50}$ मिमी०
वर्नियर स्केल के एक भाग का मान = $1 - \frac{49}{50}$
वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = $1 - \frac{49}{50}$
= 0.02 मिमी०

निकालने की दूसरी सरल विधि

अल्पतमांक निकालने की दूसरी सरल विधि हम सीधे ही सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं—

मेन स्केल के एक भाग का मान
वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = $\frac{\text{मेन स्केल के एक भाग का मान}}{\text{वर्नियर स्केल पर बने भागों की संख्या}}$

∴ वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = $\frac{1}{50} = 0.02$ मिमी०

इस प्रकार, अल्पतमांक = $\frac{1}{50} = 0.02$ मिमी०

प्रयोग विधि (Procedure)

1. वर्नियर ऊँचाई गेज एवं वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक एवं शून्य त्रुटि Experiment 11 में बताये गये विधि के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं।
2. अब जॉब को सरफेस प्लेट (Surface plate) पर रखकर वर्नियर ऊँचाई गेज को कार्यखण्ड के पास सरफेस प्लेट पर रखते हैं।
3. वर्नियर ऊँचाई गेज के मापन जबड़े (measuring jaw) को ऊपर से नीचे की ओर खिसका कर जॉब के ऊपरी सिरे पर टिका देते हैं तथा स्लीमिंग स्क्रू को कस देते हैं।
4. इसके बाद वर्नियर के मेन स्केल का पाठ्यांक व वर्नियर स्केल के मंगल भाग की संख्या को नोट कर लेते हैं।
5. तत्पश्चात् प्रेक्षण तालिका के अनुसार गणना कर लेते हैं तथा अभीष्ट ऊँचाई निकाल लेते हैं।
6. अब वर्नियर कैलिपर द्वारा जॉब के आधार का व्यास निकालते हैं। इसके लिये वर्नियर कैलिपर के जबड़ों के बीच जॉब के आधार को कस देते हैं तथा पूर्व में बताये गये तरीके से मेन स्केल का पाठ्यांक एवं वर्नियर स्केल के मंगल भाग की संख्या को नोट कर लेते हैं।



चित्र 12 (क)

वर्नियर ऊँचाई गेज का मान = $\frac{49}{50}$ मिमी०
वर्नियर स्केल के एक भाग का मान = $1 - \frac{49}{50}$ मिमी०
वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = $1 - \frac{49}{50}$ मिमी०
= 0.02 मिमी०

7. तत्पश्चात् प्रेक्षण तालिका के अनुसार गणना करके जॉब के आधार का व्यास निकाल लेते हैं।

प्रेक्षण (Observation)

वर्नियर ऊँचाई गेज का अल्पतमांक = मिमी०

वर्नियर ऊँचाई गेज की शून्य त्रुटि = मिमी०

वर्नियर ऊँचाई गेज का मापन = मिमी०

वर्नियर ऊँचाई गेज का मापन = मिमी०

(Apparatus)

aratus)

वर्तित्व (Principal)

विश्वसनीय है यह जो उस यंत्र के अंशांकन द्वारा पता चलती है। लघु प्रवृत्ति तक उपयोग


मापन यंत्र कितना यथार्थता (Accuracy) एवं शुद्धता (Precision) कम हो जाती है। अतः मापन

मापन यंत्र की मापन यंत्र को भी मापन करना बहुत जरूरी होता है।

वर्ग (Principal)

हैदराबाद (प्रिन्सिपल) यंत्र कितना विश्वसनीय है। अतः मापन में भी मापन यंत्र की यथार्थता (Accuracy) एवं सूक्ष्मता (Precision) कम हो जाती है। अतः मापन में मापन यंत्र का अंशोत्कृष्ट होना चाहिए।

सूत्र द्वारा सही परिणाम
knife-edge measuring faces measurement

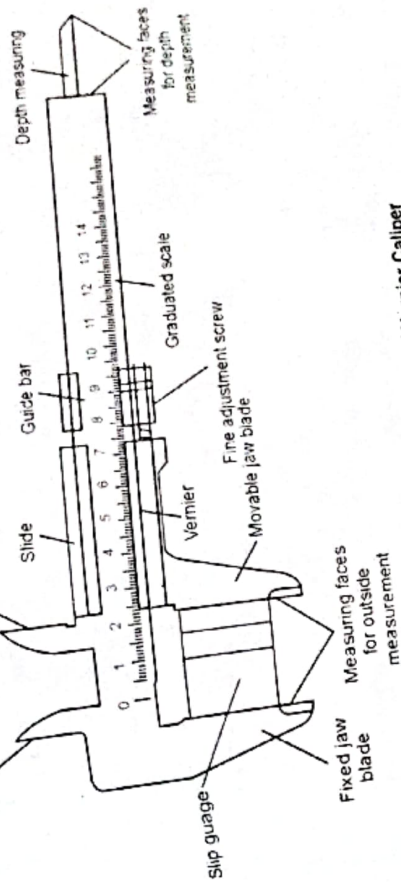

Experiment 10 : Calibration of Vernier Caliper

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम वर्नियर कैलिपर के शून्यांक युटि को जाँच करते हैं।
2. अब रीपिंग (Wringing) विधि द्वारा, आवश्यक मान का स्लिप गेज ब्लॉक तथा गेज ब्लॉक को नोट कर लेते हैं।
3. स्लिप गेज ब्लॉक के पाट्यांक (कुल मोटार्ड) को नोट कर लेते हैं।
4. अब स्लिप गेज ब्लॉक को वर्नियर के ज़रबों के बीच अच्छी तरह से फँसड़कर वर्नियर के पाट्यांक मानन रहता है।
5. यदि मापन यंत्र ठीक है तो यंत्र का कुल पाट्यांक तथा स्लिप गेज ब्लॉक का पाट्यांक जोड़ते हैं तथा मानन यंत्र के प्ले परास (Range) के लिये भी पाट्यांक लेते हैं।
6. के प्ले परास (Range) के लिये भी पाट्यांक लेते हैं।

	ग्रह्य त्रुटि (Permissible error)	अत्यतमार्क 0.05 mm
परीक्षण	अत्यतमार्क 0.02 mm	0.05 mm 0.05 mm
शून्य में त्रुटि	0.02 mm	
पाठ्यांक में त्रुटि	0.02 mm	

क्रम संख्या	प्रापे जाने वाला प्राचाल (parameter)	मेन स्केल का पाठ्यांक X	वर्नियर स्केल से संपाती भागों की संख्या Y	वर्नियर स्केल का पाठ्यांक $Z = YX$ अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक शून्य द्रुष्टि $(X + Z) \pm$ शून्य द्रुष्टि	औसत मान मिमी०
1.	ऊँचाई h					
2.						
3.						

लयास पाणन—वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = मिमी०

वर्नियर कैलिपर की शून्य त्रुटि = मिमी०

वर्नियर कैलिपर का पढ़ास = मिमी०

क्रम संख्या	मापे जाने वाला प्राचाल (parameter)	मेन स्केल का पाद्योंक X	वर्नियर स्केल से संपाती भागों की संख्या Y	वर्नियर स्केल का पाद्योंक $Z = Y \times$ अल्पतमोंक	कुल पाद्योंक $(X + Z) \pm$ शून्य त्रुटि	औसत मान मिमी०
1.	ऊँचाई d					
2.						
3.						

दिये गये जॉब की ऊँचाई = मिमी०

तथा आधार का व्यास = मिमी०

सावधानियाँ (Precautions)

1. वर्नियर कैलिपर के जबड़े साफ होने चाहिए।
2. शून्य त्रुटि की जाँच जरूर कर लेनी चाहिए तथा उसकी गणना भी कर लेनी चाहिए।
3. मेन स्केल बीम (beam) एवं वर्नियर स्केल आपस में ढीले नहीं होने चाहिए।
4. माप लेते समय जबड़ों के भीतर का भाग प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जबड़ों के किनारे घिसे हुये हो सकते हैं।
5. वर्नियर के स्केल के संपाती भागों की संख्या की जाँच सावधानीपूर्वक या आवर्धन लेंस के द्वारा करनी चाहिए।

Experiment No. 13

उद्देश्य (Object)

स्लिप गेज (Slip Gauge) की सहायता से वर्नियर कैलिपर का अंशांकन (calibration) करना।

यदि मापन यंत्र में इससे अधिक त्रुटि पाई जाती है तो वह मापन यंत्र उपयोग के योग्य नहीं है।

प्रेक्षण (Observation)

वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक = मिमी०

वर्नियर कैलिपर का परास = मिमी०


वर्नियर कैलिपर की शून्य त्रुटि = मिमी०

क्रम संख्या	मेन स्केल का पाठ्यांक (X)	वर्नियर स्केल के संपाती भागों की संख्या (Y)	वर्नियर स्केल का पाठ्यांक $Z = Y \times$ अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक $= (X + Z) \pm$ (शून्य त्रुटि) (A)	स्लिप गेज ब्लॉक की साइज या पाठ्यांक (B)	अन्तर $B - A$ (+/-)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

परिणाम (Result)

उपरोक्त परीक्षण से यह पता चलता है कि पाठ्यांक में अधिकतम अन्तर मिमी० है। अतः यंत्र का उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है।

यदि त्रुटि नहीं है तो ग्राफ सीधी रेखा तथा अक्ष से 45° कोण पर डुका रहेगा। यदि यंत्र में त्रुटि होगी तो ग्राफ सीधी रेखा में नहीं बनेगा।

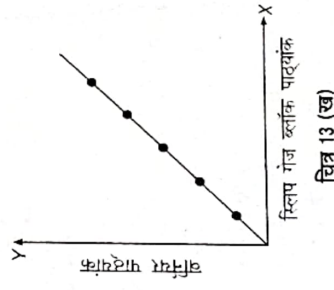

सावधानियाँ (Precautions)

1. स्लिप गेज का प्रयोग सावधानीपूर्वक एवं उनके मापन साइड की तरफ करना चाहिए।
2. स्लिप गेज ब्लॉक बनाते समय स्लिप गेजों को रिंगिंग विधि के अनुसार ही जोड़ना चाहिए।
3. अंशांकन के पूर्व मापन यंत्र की त्रुटि ज्ञात कर लेनी चाहिए। कुल पाठ्यांक के समय उसका समायोजन कर लेना चाहिए।
4. मापन यंत्र एवं स्लिप गेजों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।

Experiment No.14

उद्देश्य (Object)

स्लिप गेज (Slip gauge) की सहायता से बाह्य माइक्रोमीटर (Outside micrometer) का अंशांकन (Calibration) करना।

क्रम संख्या	मुख्य पैमाने का पाठ्यांक X	वृत्तीय पैमाने का आधार रेखा से मिलने वाला भाग Y	वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक $Z = Y \times$ अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक $= (X + Z) \pm$ शून्य त्रुटि (A)	स्लिप गेज ब्लॉक का साइज या पाठ्यांक (B)	अंतर $B - A$ $(+/-)$
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

परिणाम (Result)

उपरोक्त परीक्षण से यह पता चलता है कि पाठ्यांक में अधिकतम अंतर मिमी० है। अतः यंत्र का उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है।

यदि त्रुटि नहीं है तो ग्राफ सीधी रेखा तथा अक्ष से 45° कोण पर डुका रहेगा। यदि यंत्र में त्रुटि होगी तो ग्राफ सीधी रेखा में नहीं बनेगा।

सावधानियाँ (Precautions)

1. स्लिप गेज का प्रयोग सावधानीपूर्वक एवं उनके मापन साइज की तरफ करना चाहिए।
2. स्लिप गेज ब्लॉक बनाते समय स्लिप गेजों को रिंगिंग विधि के अनुसार ही जोड़ना चाहिए।
3. अंशांकन के पूर्व मापन यंत्र की त्रुटि ज्ञात कर लेनी चाहिए। कुल पाठ्यांक के समय उसका समायोजन कर लेना चाहिए।
4. मापन यंत्र एवं स्लिप गेजों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।

Experiment No. 15

उद्देश्य (Object)


स्लिप गेज की सहायता से वर्नियर ऊँचाई गेज (Vernier height gauge) एवं वर्नियर गहराई गेज (Vernier depth gauge) का अंशांकन करना।

उपकरण (Apparatus)

वर्नियर ऊँचाई गेज, वर्नियर गहराई गेज, सरफेस प्लेट एवं स्लिप गेज सेट बॉक्स।

सिद्धांत (Principle)

कोई भी मापन यंत्र कितना विश्वसनीय है यह जॉच उस यंत्र के अंशांकन द्वारा पता चलता है। लम्बी अवधि तक उपयोग करने एवं अन्य कारणों से भी मापन यंत्र की यथार्थता (Accuracy) एवं सूक्ष्मता (Precision) कम हो जाती है। अतः मापन यंत्र द्वारा सही परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका समय-समय पर अंशांकन करना बहुत जरूरी होता है।

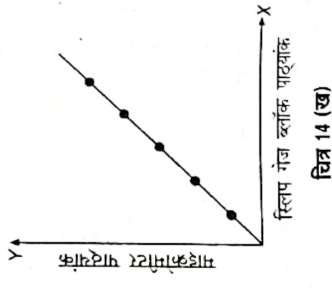

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सर्वप्रथम मापन यंत्र का अल्पतम निकालकर उसकी शून्य त्रुटि की जाँच करते हैं।
2. अब सिंगिंग विधि द्वारा आवश्यक मान का स्लिप गेज ब्लॉक तैयार करते हैं।
3. स्लिप गेज ब्लॉक को सरफेस प्लेट तथा वर्नियर ऊँचाई गेज या वर्नियर गहराई गेज के जखड़े के बीच रखकर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।
4. यदि मापन यंत्र ठीक है तो यंत्र का कुल पाठ्यांक तथा स्लिप गेज ब्लॉक का पाठ्यांक समान रहता है।
5. स्लिप गेज ब्लॉक के साइज को परिवर्तित करके मापन यंत्रों के कई पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।
6. मापन यंत्र के पूरे परास के लिये भी उपरोक्त क्रिया दोहराते हैं तथा प्रत्येक पाठ्यांक को नोट करते जाते हैं।

प्रेक्षण (Observation)


1. वर्नियर ऊँचाई गेज के अंशांकन के लिये
वर्नियर ऊँचाई गेज का अल्पतमांक = मिमी०
वर्नियर ऊँचाई गेज का परास = मिमी०
वर्नियर ऊँचाई गेज की शून्य त्रुटि = मिमी०
2. वर्नियर गहराई गेज के अंशांकन के लिए
वर्नियर गहराई गेज का अल्पतमांक = मिमी०
वर्नियर गहराई गेज का परास = मिमी०
वर्नियर गहराई गेज की शून्य त्रुटि = मिमी०

क्रम संख्या	मेन स्केल का पाठ्यांक (X)	वर्नियर स्केल के संपाती भागों की संख्या (Y')	वर्नियर स्केल का पाठ्यांक $Z = Y \times$ अल्पतमांक	कुल पाठ्यांक $= (X + Z) \pm$ (शून्य त्रुटि) (A)	स्लिप गेज ब्लॉक का साइज या पाठ्यांक (B)	अंतर $B - A$ (+/-)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

परिणाम (Result)

उपरोक्त परीक्षण से यह पता चलता है कि पाठ्यांक में अधिकतम अंतर मिमी० है। अतः यंत्र का उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है।

यदि त्रुटि नहीं है तो ग्राफ सीधी रेखा तथा अक्ष से 45° कोण पर झुका रहेगा। यदि यंत्र में त्रुटि होगी तो ग्राफ सीधी रेखा में नहीं बनेगा।

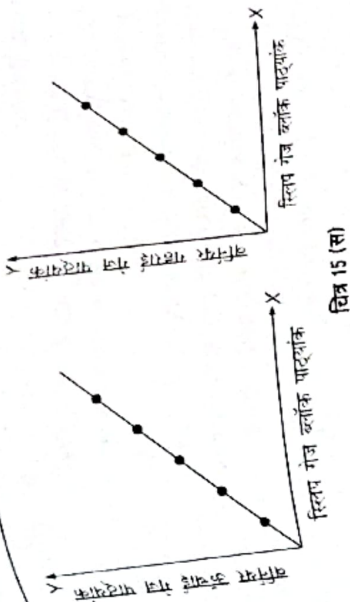


चित्र 15 (स)

सावधानियाँ (Precautions)

1. स्लिप गेज का प्रयोग सावधानीपूर्वक एवं उनके मापन साइड की तरफ करना चाहिए।
2. स्लिप गेज ब्लॉक बनाते समय स्लिप गेजों को सिंगिंग विधि के अनुसार ही जोड़ना चाहिए।
3. स्लिप गेज के पूर्व मापन यंत्र की त्रुटि जात कर लेनी चाहिए। कुल पाठ्यांक के समय उसका समायोजन कर लेना चाहिए।
4. अंशांकन के पूर्व मापन यंत्र की त्रुटि जात कर लेनी चाहिए।
5. मापन यंत्र एवं स्लिप गेजों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।

Experiment No. 16

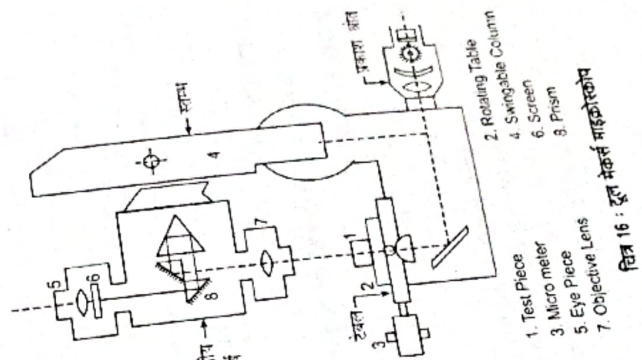

चित्र 16 : टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप

वस्तु (Object)

टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप (Tool maker's microscope) की सहायता से किसी चूड़ीदार (Threaded) वस्तु का अध्ययन करना।

उपकरण (Apparatus)

टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, स्क्रू एवं विभिन्न ग्लास टेम्पलेट्स (Templates)।

सिद्धांत (Principle)

टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इस यंत्र की सहायता से किसी दो बिन्दुओं के बीच की दूरी जात की जा सकती है। इस यंत्र द्वारा किसी चूड़ीदार वस्तु जैसे- स्क्रू या बोल्ट की प्रोफाइल (profile) तथा कोण व वक्रता की जाँच की जा सकती है। इस यंत्र के साथ कई प्रकार के मापन अटैचमेंट (Attachment) का भी प्रयोग किया जाता है। एक टूलमेकर्स माइक्रोस्कोप को उनके अंशों के नाम के साथ चित्र 16 में दिखाया गया है।

भाप विज्ञान एवं भापन यन्त्र

इसके बाद प्रकाश की किरणें प्रिस्म द्वारा परावर्तित होकर प्रकाशीय शीर्ष के प्रक्षेपक लेंस (Objective lens) से गुजरता है। प्रतिबिम्ब स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब स्क्रीन पर बने क्रॉस वायर, कोणीय मापन के लिये वृत्ताकार पैमाने और टेबल पर लगे माइक्रोमीटर की सहायता से कार्यखण्ड के विभिन्न भागों का निरीक्षण करते हैं तथा मापन लेते हैं। प्रक्षेपक लेंस को ऊपर उठाकर दूरी 90° तक घुमाया जाता है।

कार्यखण्ड का 10 से 100 गुना तक आवर्धित प्रतिबिम्ब प्राप्त किया जा सकता है।

प्रयोग (Uses)

1. इसके द्वारा सूक्ष्म छिद्र का व्यास ज्ञात किया जा सकता है।
2. कार्यखण्ड के सूक्ष्म भागों की जाँच की जा सकती है।
3. वक्रता त्रिज्या (Radius of curvature) ज्ञात की जा सकती है।
4. दो सतहों के बीच बने कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है।
5. विभिन्न बिन्दुओं के सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जा सकती है।
6. चूड़ियों के विभिन्न अवयवों जैसे-व्यास, कोण, पिच इत्यादि का मापन लिया जा सकता है।
7. विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट का प्रयोग करके इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है तथा कई अन्य प्रकार के मापन या निरीक्षण में काम आ सकते हैं।

1. मापी या जाँचे जाने वाले स्कू या अवयव को साफ करके यंत्र पर रखना चाहिए।
2. वर्क टेबल पर स्कू सावधानीपूर्वक रखना चाहिए।
3. ग्लास टेम्प्लेट से मिलान करते समय सन्दर्भ रेखा का प्रयोग करना चाहिए।
4. बैकलैश (Backlash) त्रुटि से बचने के लिये माइक्रोमीटर स्कू हमेशा एक ही दिशा

उद्देश्य (Object)

उपकरण (Apparatus)

सिद्धांत (Principle)

स्प्रिंग गेज एक मानक मापन गेज (standard measuring gauge) है। किसी भी बिन्दुओं के बीच की दूरी को परिशुद्धतापूर्वक स्प्रिंग गेजों द्वारा मापा जा सकता है। दो या अधिक स्प्रिंग गेजों को आपस में जोड़ने या ब्ലॉक बनाने के लिए रिविंग (wringing) विधि अपनायी जाती है। किसी भी माप का स्प्रिंग गेज ब्लॉक बनाने के लिये स्प्रिंग गेजों की संख्या न्यूनतम रखने की कोशिश होनी चाहिए। इससे उसके द्वारा मापे गये मापन की शुद्धता बढ़ जाती है।



प्रक्रिया (procedure) एवं फिक्स्चर/पिनो को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं।

मैंने जो बीजकी दूरी के बराबर (अंश ५) में सिंगिंग विधि द्वारा
 मैंने जो बीजकी दूरी के बराबर (अंश ५) में सिंगिंग विधि द्वारा
 मैंने जो बीजकी दूरी के बराबर (अंश ५) में सिंगिंग विधि द्वारा

दीर्घ प्रत्यय (high) लगे तो आवश्यक स्थिति

बढ़ाया जा... पर कसा (Punish) की जाती है।

श्री गुरुदेव की आज्ञा के बिना

इस प्रकार ज्ञान

१२-ग्राम का मापन मिमी०

1. पिना के व्यास अल्पतमांक = मिमी

वाह्य माइक्रोमाटर की ...
वाह्य माइक्रोमाटर की ...

बहु माइक्रोमीटर का स्तंभ	वर्तीय पंमाने
--------------------------	---------------

	का आधार रख
--	------------

प्राचाल मुख्य पैमाने का

पारमित्र	(Parameter)	पठ्याक X	भाग Y
----------	-------------	----------	-------

व्यास			
-------	--	--	--

[illegible]

dp

[illegible]

3.

--

—

 $\bar{c}$ $\bar{c}_p$ [illegible]

5	
---	--

मित्रों के बीच की मापी गयी दूरी (स्थायी)

711616

गणना (Calculation)

चित्र 17 के अनुसार, यदि दाना 1500

परिणाम (Result) — दिये गये फिक्सचर (Fixture) के पिनों के केंद्रों के बीच की दूरी मिमी० है।
 सावधानियाँ (Precautions)

1. स्लिप गेजों को साफ करके प्रयोग करना चाहिए।
2. स्लिप गेज ब्लॉक बनाते समय स्लिप गेजों को रिंग विधि से ही जोड़ना चाहिए।
3. माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि का समायोजन अवश्य कर लेना चाहिए।
4. स्लिप गेज ब्लॉक का पिनों के बीच प्रवेश न ज्यादा कसा एवं न ज्यादा ढीला होना चाहिए।
5. पिनों के व्यास की रीडिंग का औसत मान निकाल कर ही गणना करनी चाहिए।

उद्देश्य (Object)

बाह्य माइक्रोमीटर की सहायता से किसी प्लग गेज (Plug Gauge) की यथार्थता (Accuracy) की जाँच करना।


उपकरण (Apparatus)

बाह्य माइक्रोमीटर, प्लग गेज।

सिद्धांत (Principle)

बृहद उत्पादन (Mass production) में कई तरह के गेजों का प्रयोग किया जाता है जिनमें सीमा गेज (limit gauge) का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। इससे समय की काफी बचत होती है।

बृहद उत्पादन में छिद्र के व्यास की जाँच करने के लिए प्लग गेज (plug gauge) का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्लेन प्लग गेज को चित्र 18 में दिखाया गया है।

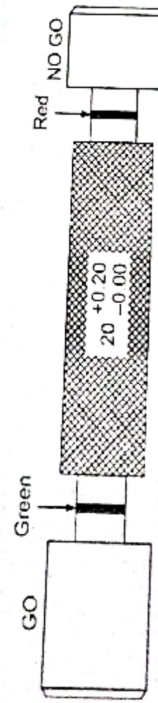

चित्र 18 : स्लेन प्लग गेज

प्लग गेज GO एवं NO GO सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा अमुक माप के OK होने या NOT OK होने का पता चलता है। इसके दो सिरे होते हैं। एक OK सिरा और दूसरा NO GO सिरा होता है।

किसी छिद्र के व्यास की दो ग्राह्य सीमाएँ (Permissible Limits) होती हैं। एक उच्च सीमा (High Limit) और दूसरी निम्न सीमा (Low Limit)। छिद्र का व्यास इन्हीं दो सीमाओं के अन्दर होना चाहिए। प्लग गेज में GO सिरा व्यास की निम्न सीमा और NO GO सिरा व्यास की उच्च सीमा को निर्धारित करता है। किसी छिद्र के व्यास की जाँच के लिए उस छिद्र के अन्दर GO सिरा जाना चाहिए। और NO GO सिरा नहीं जाना चाहिये।

अधिक होता है, इसलिए इस सिरे को लम्बाई NO GO सिरे की लम्बाई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए।

GO सिरे पर हरे रंग का तथा NO GO सिरे पर लाल रंग का चिह्न बना दिये जाते हैं।

GO सिरे के लिये माइक्रोमीटर को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है।

प्लग गेज एवं बाह्य माइक्रोमीटर को जाँच कर लेते हैं तथा उसको नोट कर लेते हैं।

माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि की जाँच कर लेते हैं तथा उसको नोट कर लेते हैं।

माइक्रोमीटर के GO सिरे के शीर्ष पर बाह्य माइक्रोमीटर द्वारा नाप लेते हैं तथा कुल मापदृश्य निकाल कर नोट कर लेते हैं।

प्लग गेज के GO सिरे पर अलग-अलग करते हैं।

माइक्रोमीटर को अल्पतमिक = मिमी०

माइक्रोमीटर का परास = मिमी०

माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि = मिमी०

माइक्रोमीटर का मापक व्यास = मिमी०

GO सिरे का मापक व्यास = मिमी०

NO GO सिरे का मापक व्यास = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

GO सिरे की माप = मिमी०

NO GO सिरे की माप = मिमी०

Experiment No. 19

उद्देश्य (Object)

दिये गये मशीनित सतह (machined surface) की रूक्षता (roughness) ज्ञात करना।
उपकरण (Apparatus)

सतह रूक्षतामापी (surface roughness tester), डिटेक्टर, नोज पिन, सफेद पोंस, डिस्के यूनिट, ड्राइव यूनिट, ए सी एडायटर, जॉब (specimen) इत्यादि।

सिद्धांत (Principle)

किसी मशीनित सतह (machined surface) की मशीनिंग के उपरान्त प्राप्त, सबसे अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न (Predominant Surface Pattern) को 'ले' (lay) कहते हैं। यह उत्पादन प्रक्रम पर निर्भर करता है। सतह की रूक्षता का मापन हमेशा 'ले' की लम्बवत दिशा में किया जाता है।


सतहों की रूक्षता के मापन के लिये विभिन्न प्रकार के स्टाइलस (stylus) यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सतहों की रूक्षता का परीक्षण करने के लिये हम सतह रूक्षतामापी (surface roughness tester) का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र में लगे स्टाइलस द्वारा सतह की रूक्षता का मापन ज्ञात किया जाता है। जब मापन यंत्र का स्टाइलस रूक्ष सतह पर बने शीर्ष (crest) व गड्ढों (valley) को स्पर्श करता है तो प्राप्त ग्राफ पर शीर्ष व गड्ढे 10,000 से लेकर 50,000 गुना तक बड़े तक बड़े दिखायी देते हैं तथा लम्बाई में लिये गये प्रेक्षण 300 गुना तक बड़े दिखायी देते हैं। चित्र 19 (क) मशीनित सतह रूक्षता को दर्शाया गया है। इस ग्राफ की सहायता से सतहों की अनियमितताओं की कुल ऊँचाइयों ज्ञात की जाती है। चित्रानुसार दो क्रमागत शीर्ष के बीच की दूरी उन शीर्ष के बीच स्थित गड्ढे की ऊँचाई से 20 गुना से कम है तो सतह रूक्ष कही जाती है। यदि शीर्ष के गड्ढों की ऊँचाई तथा उनके मध्य की दूरी अत्यन्त छोटे हैं तो सतह चिकनी कही जाती है। देखें चित्र 19 (क)।



चित्र 19 (क) : मशीनित सतह

प्रयोग विधि (Procedure)

1. सतह रूक्षतामापी को प्रयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसका ए० सी० एडायटर सही ढंग से विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है तथा पावर का स्विच 'ऑन' (ON) है। यदि एडायटर नहीं जुड़ा है या सही ढंग से नहीं जुड़ा है तब उपकरण अपनी बैटरी से चलता है।
2. मशीन के सेटिंग के पश्चात् R_a , R_z , R_{max} , R_f एवं R_p मानों को रफनेस प्रोफाइल (roughness profile) R तथा प्राइमरी प्रोफाइल (primary profile) P के लिये ज्ञात करते हैं।
3. अब जॉब या नमूने के ऊपर मशीन के डिटेक्टर (detector) को चालू (start) स्थिति पर रखते हैं।
4. सतह की रूक्षता का मापन शुरू करने के लिए मशीन के 'Start/Stop' बटन को पुश (push) करके दबाते हैं।
5. सतह की रूक्षता का मापन पूर्ण (complete) होने पर रूक्षता का प्रिन्ट आउट (print out) निकाल लेते हैं।
6. यदि मशीन को प्रक्रिया के दौरान या बाद में 30 सेकेंड के लिये निष्क्रिय (idle) छोड़ दिया जाए तो उसका डिस्प्ले (display) गायब हो जाता है, जिसे पुनः देखने के लिये ON/data बटन को दबाना पड़ता है।
7. इस प्रकार प्रिन्ट आउट से सतह की रूक्षता का पता चल जाता है।

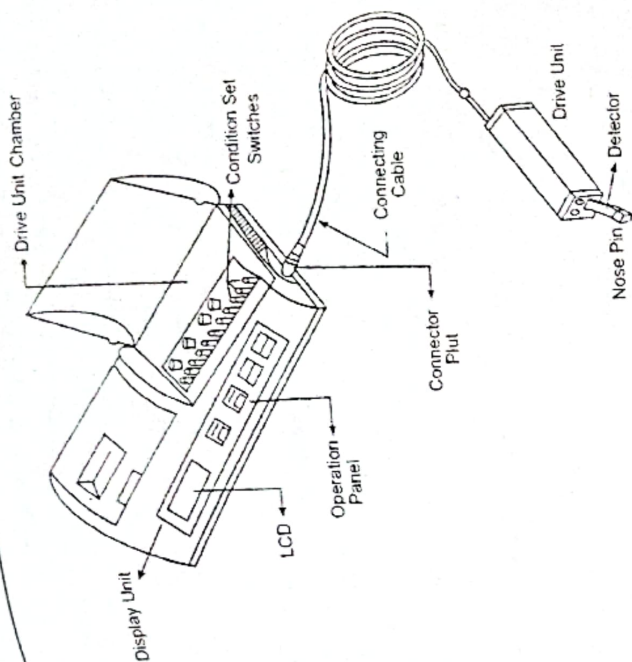

चित्र 19 (ख)

क्रम संख्या	प्रचाल (Parameter)	प्राइमरी प्रोफाइल (Primary Profile) P	रफनेस प्रोफाइल (Roughness Profile) R
1.	R_a		
2.	R_z		
3.	R_{max}		
4.	R_f		
5.	R_p		

सावधानियाँ (Precautions)

1. सतह रूक्षतामापी से धूल, गंदगी इत्यादि साफ कर लेनी चाहिए तथा इसे क्रमन से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म मापन यंत्र है।
2. कंपन होने की दशा में सतह की रूक्षता का मान सही नहीं आयेगा एवं अनिश्चित होगा।

मापन गेजों द्वारा ली गई मापें-

क्रम संख्या	कार्यखण्ड/जॉब का नाम	फीलर गेज	रेडियस गेज	वायर गेज	
				नम्बर	माइज/माप
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

परिणाम (Result)

- फीलर गेज—(अ) दिये गये जॉब में अवकाश/गेप = मिमी०
(ब) स्पार्क प्लग में गैप = मिमी०
- रेडियस व फिलेट गेज
(अ) दिये गये जॉब का फिलेट = मिमी०
(ब) दिये गये जॉब का रेडियस = मिमी०
- वायर गेज
(अ) दिये गये तार का व्यास = मिमी०
(ब) दिये गये धातु चादर की मोटाई = मिमी०

सावधानियाँ (Precautions)

- सभी प्रकार के गेजों को प्रयोग से पूर्व अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
- फीलर गेज एवं वायर गेज के प्रयोग में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह न तो अधिक ढीला या न ही अधिक बुरा हो।
- फीलर गेज क्रम से माप बढ़ाते हुये प्रयोग करना चाहिए।
- फिलेट व रेडियस गेज को जॉब पर सेट करने के बाद उसे प्रकाश के विरुद्ध देखकर सही रेडियस का अनुमान लगाना चाहिए।
- प्रयोग के बाद गेजों को साफ करके रखना चाहिए।