

वैद्युत मशीन-I

(Electrical Machines-I)

(प्रयोगात्मक भाग सहित)

IN S.I. UNITS

त्रितीय सत्र (द्वितीय वर्ष) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों के लिए

लेखक:-

डॉ० तारा दत्त बिष्ट

पूर्व विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग
आई०इ०आर०टी०, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

प्रामाणिकः

पूजा यादव

2020-2021

प्रकाशकः



एशियन पब्लिशर्स, मुजफ्फरनगर[®]

46/20, कम्बल चाला बाग, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251 001 (उ०प्र०)

विषय-सूची

क्र०सं०

अध्याय

पेज

1.	इलेक्ट्रिकल मशीनों का परिचय (Introduction of Electrical Machines)	1-30
2.	डी०सी० मशीनें (D.C. Machines)	31-123
3.	सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर (Single Phase Transformer)	124-202
4.	थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर (Three Phase Transformer)	203-252
5.	प्रयोगात्मक (Practicals)	253-273
6.	बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)	274-307

प्रश्न-पत्र

इलेक्ट्रिकल मशीनों का परिचय

(INTRODUCTION OF ELECTRICAL MACHINES)

Inside this Chapter

1.1 Definition of motor and generator; 1.2 Torque development due to alignment of two fields and the concept of torque angle; 1.3 Electro-magnetically induced emf; 1.4 Elementary concept of an electrical machine; 1.5 Comparison of generator and motor; 1.6 Generalized theory of electrical machines

1.1. परिचय (Introduction)

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेट बल का उपयोग करने वाली मशीनें जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और अन्य के लिए एक सामान्य शब्द है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर्स हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल पॉवर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करती है। जबकि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल पॉवर को इलेक्ट्रिकल पॉवर में परिवर्तित करता है। किसी मशीन में मूवेविल पार्ट रोटेटिंग (रोटेटिंग मशीन) या लौनियर (लौनियर मशीन) हो सकते हैं। मोटर्स और जनरेटर के अतिरिक्त, एक तीसरी कैटेगरी में अक्सर ट्रांसफॉर्मर शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें कोई मूवेविल पार्ट नहीं होता है। फिर भी यह एनर्जी कनवर्टर है, एक अल्टरनेटिव करेंट के वोल्टेज मान को बदल देता है।

इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरेटर के रूप में पृथकी पर लागभग सभी इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन करती हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर्स के रूप में उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर का लागभग 60% उपयोग करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में इलेक्ट्रिक मशीनों का विकास हुआ और उस समय से यह बुनियादी ढांचे का एक सर्वव्यापी कंपोनेंट रहा है। अधिक कुशल इलेक्ट्रिक मशीन प्रौद्योगिकी विकसित करना किसी भी वैश्विक संरक्षण, ग्रीन एनर्जी या अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण होता है।

1.2. इलेक्ट्रिक मोटर (Electric Motor)

इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। दूसरे शब्दों में, जो उपकरण रोटेशनल फोर्स को उत्पन्न करते हैं, उन्हें मोटर के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य सिद्धांत मुख्य रूप से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक मोटर को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये ए.सी. मोटर और डी.सी. मोटर हैं। ए.सी. मोटर एक इनपुट के रूप में अल्टरनेटिंग करेंट लेती है, जबकि डी.सी. मोटर डायरेक्ट करेंट लेती है।

1.3. इलेक्ट्रिक मोटर के प्रकार (Types of Electric Motor)

एक इलेक्ट्रिक मोटर का वर्गीकरण चित्र 1.1 में दिखाया गया है।




1.3.1. ए.सी. मोटर (A.C. Motor)

ए.सी. मोटर वह मोटर होती है, जो अल्टरेटिंग कोरट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है—

- इंडक्शन मोटर (induction motor)
- लाइनर मोटर (linear motor)
- सिंक्रोनस मोटर (synchronous motor)

1.3.1.1. इंडक्शन मोटर (Induction Motor)

जो मशीन कभी भी सिंक्रोनस गति से नहीं चलती है, उसे इंडक्शन या असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। यह मोटर इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में बदलने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिक इंडक्शन प्रणाली का उपयोग करता है। सोर्ट के निम्नण के अनुसार, दो प्रकार की इंडक्शन मोटर होती हैं। स्किवरल केज इंडक्शन मोटर और फेज वार्ड इंडक्शन मोटर।

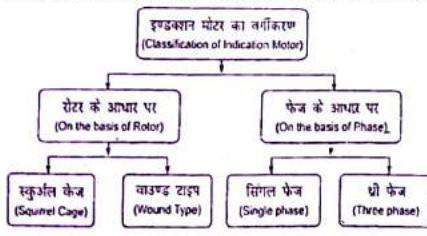

स्किवरल केज मोटर (Squirrel Cage Rotor)—जिस मोटर में विक्सल केज रोटर होता है उसे स्किवरल केज इंडक्शन मोटर के रूप में जाना जाता है। स्किवरल केज मोटर में हमिंग साउड और रोटर के मैकेनिकल लाइंकिंग में कमी आती है।

फेज वार्ड रोटर (Phase Wound Rotor)—इस रोटर को विक्सल रोटर के रूप में भी जाना जाता है, और इस प्रकार के रोटर का उपयोग करने वाले मोटर को फेज वार्ड रोटर के रूप में जाना जाता है। फेजों द्वारा, इंडक्शन मोटर को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है—ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं।




वित्र 1.3 स्किवरल केज मोटर (Squirrel Cage Motor)

(a) **सिंगल फेज इंडक्शन मोटर (Single phase induction motor)**—इलेक्ट्रोमैकेनिक इंडक्शन मोटर का उपयोग करके, जो मशीन सिंगल फेज ए.सी. इलेक्ट्रिक पावर में बदलता है, उसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं।

(b) 3 फेज इंडक्शन मोटर (Three-phase Induction Motor)—जो मोटर 3 फेज ए.सी. इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करता है, उसे 3-फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं।

1.3.1.2. लाइनर मोटर (Linear Motor)

जो मोटर रोटरनल फोर्स के असिंक्रोनस फोर्स का उत्पादन करती है, उसे लाइनर मोटर कहते हैं। इस मोटर में चुल्हे (unrolled) रोटर और स्टेटर होते हैं। इस तरह की मोटर का उपयोग स्लाइडिंग दरवाजों और एक्स्ट्राक्टर्स में किया जाता है।

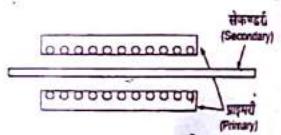

वित्र 1.4

1.3.1.3. सिंक्रोनस मोटर (Synchronous Motor)

दरित्र (desired) प्रोप्रोरेसों पर मैकेनिकल पावर को अल्टरनेटिव कोरेट में बदलने वाली मशीन को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर पे, मोटर की गति सर्काइल कोरेट फ्रोवेसी के साथ सिंक्राइज की जाती है।

पैनेटिक फोल्ड के रोटरशैल के सबध पर सिंक्रोनस स्पीड को मापा जाता है, और यह प्रोवेसी और मोटर के खेतों पर नियंत्रित करता है। सिंक्रोनस मोटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है वे रिलाइंस और हिस्टरिसीस मोटर हैं।

रिलाइंस मोटर (Reluctance Motor)—वह मोटर जिसको आरभिक प्रक्रिया एक इंडक्शन मोटर के समान होती है और जो सिंक्रोनस मोटर्स की तरह चलती है, रिलाइंस मोटर कहते हैं।

हिस्टरिसीस मोटर (Hysteresis Motor)—हिस्टरिसीस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है, जिसमें सभी एप रैप होता है और उपरे कोई ढो.सी. एक्साइटेशन सिस्टम नहीं होता है। मोटर में टॉक हिस्टरिसीस और मोटर के एपी करेट द्वारा नियंत्रित होता है।

1.3.2. डी.सी. मोटर (D.C. Motor)

एक मशीन जो डी.सी. इलेक्ट्रिकल पावर में मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, उसे डी.सी. मोटर कहते हैं। इसका कार्य पूर्ण सिद्धात पर नियंत्रित करता है, कि जब एक कोरेट ले जाने वाले कंडक्टर को मैकेनिकल फोल्ड में रखा जाता है, तो उस एक्साइटेड मोटर और सेरेटोली एक्साइटेड मोटर।

4. बैचुन मशीन-


1.3.2.1. सेपेटेटरी एक्साइटेड मोटर (Separately Excited Motor)

विस मोटर में ही.सी. वाईडिंग अलग से ही.सी. सोसे द्वारा एक्साइटेड होती है, उसे सेपेटेटरी एक्साइटेड ही.सी. मोटर कहते हैं। सेपेटर सोसे की सहायता से, मोटर की आमेचर वाईडिंग एनजीइंज होती है और फ्लक्स उत्पन्न करती है।


1.3.2.2. सेल्फ एक्साइटेड मोटर (Self-Excited Motor)

फील्ड के संबंध में सेल्फ एक्साइटेड ही.सी. मोटर को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये शॉट, सीरीज और कंपाउंड वाईड ही.सी.मोटर हैं।

(a) शॉट मोटर (Shunt Motor)—जिस मोटर में फील्ड वाईडिंग को आमेचर के साथ समानांतर रखा जाता है, इस तरह की मोटर को शॉट मोटर के रूप में जाना जाता है। चित्र 1.5 में शॉट मोटर को प्रदर्शित किया गया है।

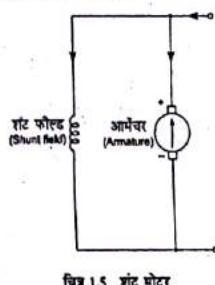

चित्र 1.5 शॉट मोटर

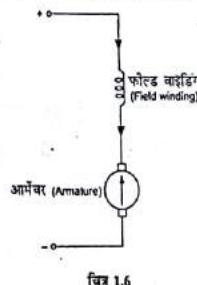

चित्र 1.6


(b) सीरीज मोटर (Series Motor)—जिस मोटर में फील्ड वाईडिंग को मोटर की आमेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज मोटर कहा जाता है। चित्र 1.6 में सीरीज मोटर को प्रदर्शित किया गया है।

(c) कंपाउंड वाईड मोटर (Compound Wound Motor)—ही.सी. मोटर जिसमें फील्ड वाईडिंग के समानांतर और सीरीज कनेक्ट दोनों होते हैं, कंपाउंड वाईड मोटर के रूप में जाना जाता है। चित्र 1.7 में कम्पाउंड वाईड मोटर को प्रदर्शित किया गया है। कंपाउंड वाईड मोटर जाने वाली वाईड वाईडिंग दोनों ओर से मोटर के शॉट शॉट, सीरीज शॉट और सांचा-शॉट मोटर है।

शॉट शॉट मोटर (Short Shunt Motor)—यदि शॉट फील्ड वाईडिंग केवल मोटर के आमेचर के समानांतर होती है न कि सीरीज फील्ड के रूप में, तो इसे मोटर के शॉट शॉट, मोटर कहते हैं।

लॉन्ग शॉट मोटर (Long Shunt Motor)—यदि शॉट फील्ड वाईडिंग आमेचर और सीरीज फील्ड वाईडिंग दोनों के समानांतर हैं तो मोटर को लॉन्ग शॉट मोटर कहते हैं।


उपरोक्त मोटरों के अलावा, कई अन्य प्रकार को विशेष मशीन हैं जिनमें अतिरिक्त विशेषताएँ हैं जैसे कि स्टेपर मोटर, ही.सी. और ही.सी. सर्विस मोटर, आदि।

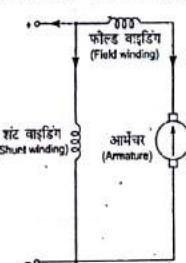

चित्र 1.7 कम्पाउंड वाईडिंग मोटर (Compound Wound Motor)

1.4. इलेक्ट्रिक जनरेटर (Electric Generator)

इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और दांतफॉर्म सभी इलेक्ट्रोमैनेटिक के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनजी ही.सी. मैकेनिकल एनजी कार्बंग में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक इलेक्ट्रिक मोटर के विपरीत विधि से कार्य करता है। यह मैकेनिकल एनजी को इलेक्ट्रिकल एनजी में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल एनजी का स्रोत हाथ की हँड़ और दहन इंजन की एक विल्कू शृंखला से प्रिय होता है।

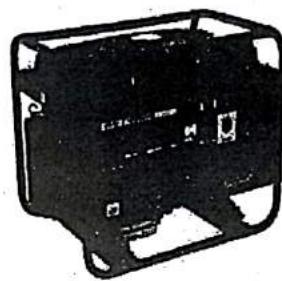

चित्र 1.8

1.4.1. कार्य सिद्धांत (Working principle)

एक इलेक्ट्रिक जनरेटर एक उत्पक्ष एनजी के बदलने के लिए किया जाता है।

एक जनरेटर का कार्य सिद्धांत ऐसा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को एक मैनेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के प्रवाह को इलेक्ट्रिक चार्ज वाली स्थिर कंडक्टर में खड़ा करता है। मैनेटिक फील्ड में कंडक्टर को ले जाने से वायर (इलेक्ट्रिकल कंडक्टर) के दो सिरों के बीच बोल्टेज अंदर उत्पन्न होता है, इस प्रकार एक इंडक्यूटिंग बोल्टेज उत्पन्न होता है।

यह कन्वर्जन तथा होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज वाईडिंग में घूम करते हैं। मॉडर्न जनरेशन के जनरेटर इलेक्ट्रोमैनेटिक के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। बोल्टेज अंतर को वायर के दो सिरों के बीच बनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक कार्ट उत्पन्न होता है।

1.4.2. एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंपोनेंट (Component of an Electric Generator)

एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के मुख्य कंपोनेंट नीचे दिए गए हैं—

- प्रोम-संचयन
- एक इंजन—मैकेनिकल एनजी का सोसं
- एक इन्डक्टर—मैकेनिकल इन्डक्टर आउटपुट उत्पन्न करता है।
- आल्टरेनेटर—जनरेटर अपरेशन को रखने के लिए
- एक मूल्य सिस्टम—जनरेटर अपरेशन को रेगुलेट करने के लिए
- एक बोल्टेज सिस्टम—सिस्टम में नियंत्रण करने वाले हीट सेल को रेगुलेट करने के लिए
- एक तुरबिकेलन सिस्टम—एक अवैधि में टिकाऊ और स्मृद्ध अपरेशन के लिए
- एक निकास सिस्टम—प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट निकास गैसों के निपटान के लिए
- एक चार्जर—जनरेटर की बैटरी को चार्ज रखने के लिए
- मैन कंट्रोल—जनरेटर इंटरफेस को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलिंग पैनल।

1.4.3. इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रकार (Types of Electric Generators)

इलेक्ट्रिक जनरेटर का बाँकरण उत्पन्न इलेक्ट्रिकल एनजी के भाग पर निर्भर करता है, जो या तो डायरेक्ट करेट है या आल्टरेनेटिंग करेट है।

6 वैद्युत मशीन-1

(I) ए.सी. जनरेटर (A.C. Generator)

ए.सी. जनरेटर बोल्डिंग-फेज जनरेटर के रूप में जाना जाता है और 25 kW तक संभव होता है।

(II) डी.सी. जनरेटर: (D.C. Generator)

इन जनरेटर को तीन कैटोगरी में विभाजित किया गया है और ये संट, सीरीज़ और कॉम्पाउंड-बार्ड हैं। बैटरी जनरेटर में संट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। स्ट्रोट लाइट में सीरीज़ जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जबकि अधिकांश डी.सी. जनरेटर कॉम्पाउंड-बार्ड हैं।

(III) एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग (Uses of an Electric Generator)

- ये सहारों में अधिकांश पावर नेटवर्क के लिए पावर प्रदान करते हैं।
- छोटे पैमाने पर जनरेटर घरेलू इलेक्ट्रोसिटी की जरूरतों या छोटे व्यवसायों के लिए एक अच्छा बैकअप प्रदान करते हैं।
- निम्नलिखित स्थलों पर, पावर स्थापित होने से पहले, वे चड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग करते हैं।
- ईप्पन को खपत के रूप में एनजीए एफिशिएंट कार्पोरेशन कम हो जाती है।
- चूंकि ये बोल्टेज आउटपुट को एक रेज़ देते हैं, इसलिए उनका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
- इनका उपयोग इंडिव मोटर के लिए किया जाता है।
- इनका उपयोग ट्रांसफोर्मर में किया जाता है।


1.5. दो फील्ड के संरेखण के लिए टॉर्क डेवलपमेंट और टॉर्क कोण (Torque Development due to Alignment of Two Fields and Concept of Torque Angle)

1.5.1. जब सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा दो परमाणेट पोलों के बीच रोटेटेड है। (When Soft Iron Piece Rotates between Two Permanent Poles)

माना कि आयरन का टुकड़ा AB कोट्र में टिका हुआ है। और दो परमाणेट पैनेट के बीच रखा गया है और घूमने के लिए स्वतंत्र है। जब बल को रेखाएं सॉफ्ट आयरन के टुकड़े AB से होकर गुजारती हैं, तो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा पैनेट बन जाता है जैसे A दक्षिणी पोलरिटी और एंड B उत्तरी पोलरिटी होता है जैसा कि चित्र 1.9 में दिखाया गया है।


चित्र 1.9 में दो फोल्ड एक ही दिशा में संरेखित कर रहे हैं। और इसलिए, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े पर कोई टॉर्क अनुभव नहीं किया जाता है। हालांकि, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े के एंड A और B के बीच केवल आकर्षण बल है। दो अंतिम A और B पर बल अनुभव करने परक्ष परिमाण में बाहर और विपरीत दिशा एक दूसरे को कैसिल करती है इस केस में टॉर्क कोण शून्य होता है और आयरन के टुकड़े पर अनुभव किया जाने वाला टॉर्क भी शून्य होता है।

अब हाथ से सॉफ्ट आयरन के टुकड़े AB को disturb करे जैसा कि चित्र 1.10(a) में दिखाया गया है इस क्रिया के कारण, पैनेट सॉफ्ट आयरन के टुकड़े AB की अक्ष में फोल्ड के साथ कोण बनता है जैसा कि चित्र 1.10(b) में दिखाया गया है।

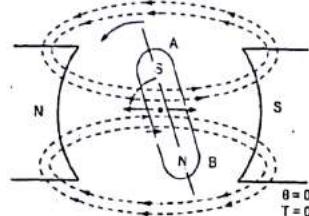

चित्र 1.9

इलेक्ट्रिकल मशीनों का परिचय 7

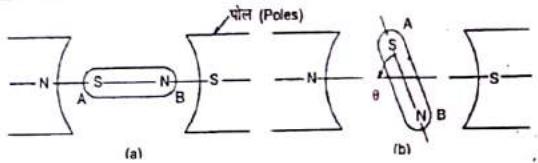


चित्र 1.10

इस स्थिति में सॉफ्ट आयरन विरोधी दक्षिणार्वत दिशा (clockwise direction) में एक टॉर्क का अनुभव करेगा।

टॉर्क कोण की अवधारणा (Concept of Torque Angle)

यह मैन फैनेटिक फोल्ड को अक्ष और सॉफ्ट आयरन के टुकड़े के मैनेटिक अक्ष के बीच का कोण है। सॉफ्ट आयरन के टुकड़े के रोटेशन की दिशा के संबंध में माना गया कोण है। मैन फौल्ड के संबंध में सॉफ्ट आयरन के टुकड़े के विभिन्न कोणों को चित्र 1.11 में दिखाया गया है।

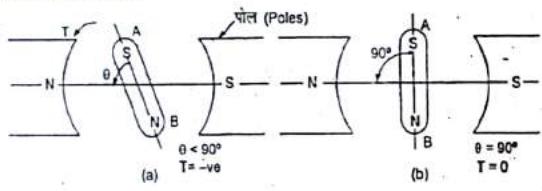


चित्र 1.11

चित्र 1.11(a) में सॉफ्ट आयरन के टुकड़े की मैनेटिक फौल्ड की अक्ष मैन फैनेटिक फौल्ड की अक्ष के साथ एक कोण ($\theta < 90^\circ$) बनती है अर्थात् टॉर्क कोण $0, 0^\circ$ और 90° के बीच स्थित है। सॉफ्ट आयरन के टुकड़े की इस स्थिति में, यह अपने दोनों पिंगों पर आकर्षण बल के कारण फौल्ड की दिशा में स्थाय को संरेखित करता है। यह टॉर्क नेटिव माना जाता है क्योंकि यह टॉर्क कोण को कम करने की कोशिश करता है। 90° से कम θ के किसी भी मान के लिए, टॉर्क नेटिव होता है।

जब टॉर्क कोण $0, 90^\circ$ हो जाता है, डेवलप टॉर्क शून्य होता है। जैसा कि चित्र 1.11(b) में दिखाया गया है। यह सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को अस्थिर स्थिति है क्योंकि दोनों दिशाओं में मामूली परिवर्तन उस दिशा में टॉर्क डेवलप करता है।

लेकिन चित्र 1.12 के अनुसार, जब टॉर्क कोण $0, 90^\circ$ से अधिक हो जाता है, 180° से अधिक नहीं होता है, तो चित्र 1.12 (a) सॉफ्ट आयरन के टुकड़े A और B (अब उत्तर और दक्षिणी पोल) के एंड दक्षिण और उत्तरी पोलों की ओर आकर्षित होते हैं। मैन फैनेटिक फौल्ड और इस प्रकार टॉर्क डेवलप होता है जो टॉर्क कोण को बढ़ाता है। तो डेवलप टॉर्क को पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है।

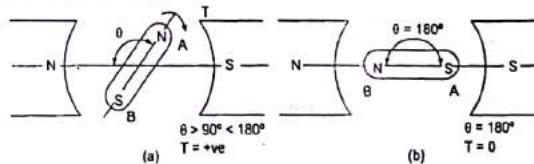


चित्र 1.12


चित्र 1.12(b) के अनुसार जब $\theta = 180^\circ$ सॉप्ट आयरन के टुकड़े AB का आकाश मैग्नेटिक फील्ड की अक्ष के साथ संरिखित होता है। तो इस स्थिति में टॉर्क शून्य हो जाता है। यह सियर स्थिति है, जबकि स्थिति में माध्यमी बदलाव होता है। दोनों साइड फिर से अपनी स्थिति बहाल करते हैं।

अब सॉप्ट आयरन के टुकड़े AB की स्थिति पर विचार करें जैसा कि चित्र 1.13 में दिखाया गया है टॉर्क कोण 180° और 270° के बीच है, नियंत्रित टॉर्क उत्पन्न होता है जबकि टॉर्क कोण को कम किया गया है।

जब टॉर्क कोण $\theta = 270^\circ$ होता है जैसा कि चित्र 1.14 में दिखाया गया है तो इसके बाद सॉप्ट आयरन का टुकड़ा AB पर होता यह स्थिति फिर से $\theta = 90^\circ$ जैसी अविस्तर स्थिति है।

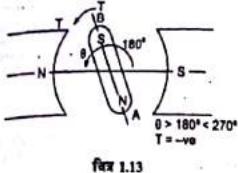


चित्र 1.13

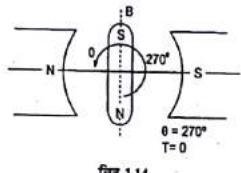


चित्र 1.14

अब उस स्थिति पर विचार करें जब टॉर्क कोण $0, 270^\circ$ और 360° के बीच हो। टॉर्क को प्रकृति में पर्याप्तिव माना जाता है जबकि यह टॉर्क कोण 0 (चित्र 1.15 देखें) बढ़ा रहा है।

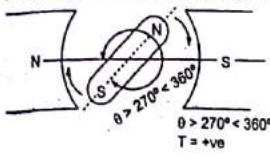

चित्र 1.15

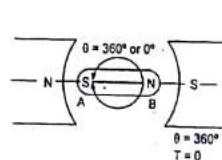

चित्र 1.16

जब टॉर्क कोण $\theta = 360^\circ$ इस स्थिति में सॉप्ट आयरन के टुकड़े AB पर कोई टॉर्क नहीं होता। यह फिर से स्थिति है। (चित्र 1.16)।

यदि हम टॉर्क कोण और टॉर्क के बीच ग्राह छोड़ करते हैं, जब सॉप्ट आयरन का टुकड़ा AB, 360° से घूमता है, तो आप अवकृति चित्र 1.16 में दिखाया गया है।


परिकर्म (Conclusion)

उपरोक्त चर्चा से यह परिकर्म निकाला जा सकता है कि टॉर्क कोण θ , चित्र 1.17 में छोड़ किये गये कर्व के अनुसार साथ बदलता है।

उत्पन्न टॉर्क 0 से $\frac{\pi}{2}$ रेडियन के बीच मैकेनिकल θ से $\frac{3\pi}{2}$ से रेडियन के बीच नियंत्रित है, हालांकि, यह $\frac{\pi}{2}$ से π

और $\frac{3\pi}{2}$ से 2π रेडियन के बीच पर्याप्तिव है। तो उत्पन्न टॉर्क दो चक्र पूरा करता है। तब सॉप्ट आयरन के टुकड़े को


एक चक्र दिया जाता है। उत्पन्न इस टॉर्क को रिलेक्टेस टॉर्क कहा जाता है और यह रिलेक्टेस घोटने का सिद्धांत है।

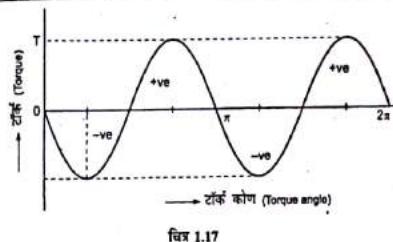

चित्र 1.17


1.5.2. जब एक बार मैनेट दो परमाणेट पोलों के बीच घूमता है (When a bar magnet rotates between two permanent poles)

सॉप्ट आयरन के टुकड़े को परमाणेट बार मैनेट द्वारा प्रतिक्रिया किया जाता है। बार मैनेट को केंद्र में टिक दिया गया है, और यहाँ की दिशा में घुमाया जाता है। जब $\theta = 90^\circ$ से कम है जैसा कि चित्र 1.18 का केवल है; सिरा A बार मैनेट, भैन मैनेट के निश्चित उत्तरी पोल द्वारा प्रतिक्रिया किया जाता है, और इसी तरह सिरा B बार मैनेट द्वारा प्रतिक्रिया किया जाता है। परिणामस्वरूप θ कोण बढ़ जाता है, इसलिए उत्पन्न टॉर्क पर्याप्तिव होता है।

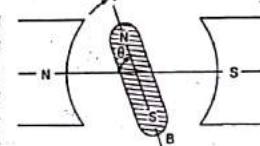


चित्र 1.18

चित्र 1.19 से पता चलता है कि बार मैनेट को आगे घुमाया गया है और जब $\theta = 90^\circ$ से अधिक, लेकिन 180° से कम हो जाता है। बार मैनेट का सिरा A भैन मैनेट के दक्षिणी पोल की ओर आकर्षित होता है और सिरा B भैन मैनेट के उत्तरी पोल की ओर भी आकर्षित होता है। परिणामस्वरूप कोण 0 में बढ़ते होते हैं है इसलिए यह टॉर्क फिर से पर्याप्तिव होता है।

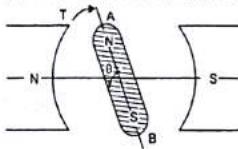

चित्र 1.19

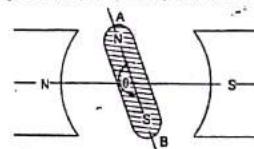


चित्र 1.20


चित्र 1.20 से पता चलता है कि रोटेटिंग बार मैनेट को 0 से 180° रोटेट किया गया है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से एक साथ संरिखित हो गए हैं, इसलिए उत्पन्न टॉर्क जीरो होता है। यह एक सियर स्थिति है, जब $\theta = 180^\circ$ से योंडा अधिक हो जाता है, बार मैनेट के दो सिरों को युग्म निश्चित पोलों द्वारा आकर्षित किया जाएगा। बार मैनेट का चित्र 1.20 में दिखाए गए स्थान पर रीस्टोर किया जाएगा।

चित्र 1.21 दिखाता है कि बार मैनेट को आगे रोटेट किया गया है और कोण $0, 180^\circ$ और 270° के बीच है। सिरा A और सिरा B को दक्षिणी पोल और निश्चित मैनेट के उत्तरी पोल की ओर आकर्षित किया जाएगा। उत्पन्न टॉर्क एंटी-कर्साइकलाइजिंग दिशा में होता है। कोण 0 में कभी आपनी इसलिए टॉर्क T को नियंत्रित किया जाएगा।

10 वैद्युत मशीन-1

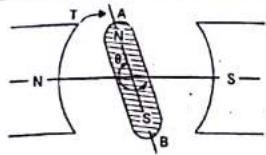

वित्र 1.21

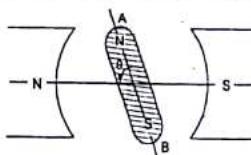


वित्र 1.22

वित्र 1.22 बार मैग्नेट को दिखाता है जब इसे आगे पुमाया जाता है और कोण $\theta = 270^\circ$ और 360° के बीच होता है। सिरा A और B को स्थिर मैग्नेट के दो ओले द्वारा कैम्पस किया जाएगा।

उत्तर टार्क फिर से एटोकांक वाइज दिशा में होगा और कोण θ , घट जाएगा तो टार्क चेंजिंग होगा।


वित्र 1.23 से पता चलता है कि टार्क कोण $\theta = 360^\circ$ या 0° है, उत्तरदिव टार्क शून्य होगा। यह एक स्थिर स्थिति नहीं है जब $\theta = 360^\circ$ से थोड़ा अधिक हो जाता है, तो यह कमग़ा: टार्क चिह्नों या दक्षिणाचर्त दिशा (क्लॉक वाइज) में कम्पन करेगा।

वित्र 1.23 से पता चलता है कि टार्क कोण $\theta = 360^\circ$ या 0° है,

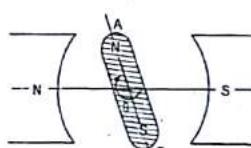

वित्र 1.23

यह निकर्व निकलता जाता है कि टार्क फिर से टार्क कोण θ का कार्य है और ज्ञाति 1.24 में दिखाए गए कर्व के अनुसार θ के साथ टार्क बदलता है, उत्तर टार्क $+ve$ है जब 0° से 180° के बीच होता है यह है $-ve$ जब $0^\circ, 180^\circ$ से अधिक और 360° से कम होता है। हालाँकि, जब यह तो 180° या 360° है, तो उत्तर टार्क शून्य है। टार्क अपेक्षन जब होता है जब $\theta = 90^\circ$ या 270° होता है। जब यह घटना एक दूसरे से सन्केत पर हो।

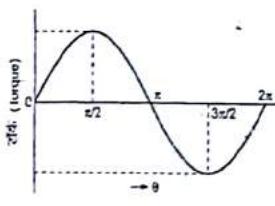


वित्र 1.24

1.5.3. जब मैग्नेटिक फॉल्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा जाता है (When Electromagnet Placed in the Magnetic Field)

स्थिरमैग्नेट के मैग्नेटिक फॉल्ड में रखे गए इलेक्ट्रोमैग्नेट यह विकल्प है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात् अस के बीच में रोटेटर करने के लिए सहाय है।


(a) जब स्थिरमैग्नेट द्वारा उत्तर फॉल्ड F_u और दायरमैग्नेट फॉल्ड F_d है। यदि ये दोनों फॉल्ड F_u और F_d एक ही दिशा में हैं तो उत्तर टार्क शून्य है। मर्हेन न तो बनारेट के रूप में कार्य करेगी और न ही मोटर के रूप में। यह एक शून्य टार्क स्थिति है।

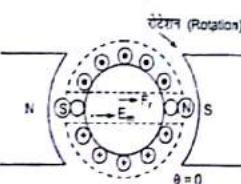

वित्र 1.25

इलेक्ट्रिकल मशीनों का परिचय

जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोण $\theta = 90^\circ$ के माध्यम से रोटेट किया जाता है, तो रोटर फॉल्ड F_r का अस में फॉल्ड F_u के जाय कोण $\theta = 90^\circ$ बता देगा और रोटेशन को विपरीत दिशा में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक टार्क अर्थात् चिरोधी दक्षिण टार्क उत्पन्न करता है। टार्क चेंजिंग है, इसलिए मशीन बनारेट के रूप में कार्य करती है।

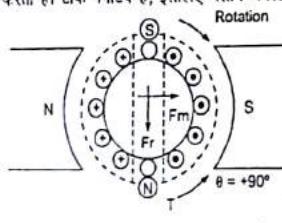

वित्र 1.26

जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोण $\theta = 180^\circ$ के माध्यम से रोटेट किया जाता है तो कोई टार्क फॉल्ड नहीं होता है।

जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोण $\theta = 270^\circ$ के माध्यम से पुमाया जाता है, तो रोटर फॉल्ड F_r , मुख्य फॉल्ड F_u के अनुकूल अस के कोशिश करेगा और इस प्रकार एक क्लॉकवाइज उत्तर करेगा (वित्र 1.27 देखें)। टार्क चार्जिंग है, इसलिए मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है।

जब टार्क कोण 0° से 180° के बीच होता है, तो टार्क चेंजिंग में उत्तर होता है, मशीन एक बनारेट के रूप में कार्य करता है जब $\theta = 0^\circ, 180^\circ$ से 360° के बीच होता है जो टार्क उत्तर होता है वह पार्सिटिव होता है, मशीन मोटर को अपरेट करेगा। इसलिए उत्तर टार्क इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक टार्क होगा।

टार्क चार्जिंग है, इसलिए मशीन मोटर का कार्य करती है।


1.6 इंडक्यूज़ EMF, स्टेटिक और डायानामिक रूप से इंडक्यूज़ EMF (Induced EMF, Statically and Dynamically induced EMF)

इंडक्यूज़ EMF या यह डायानामिक रूप से इंडक्यूज़ EMF या स्टेटिक हाँ से इंडक्यूज़ EMF से मिलता है। इस पहले सिद्ध में, आमर्दात पर फॉल्ड मिश्र होता है और कडकर इसे कटते हैं (जैसा कि d.c. बनारेट में)। लेकिन दूसरे केस आमर्दात पर कडकर या क्लॉकल मिश्र रहता है और इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लॉक्स केवल इस प्लॉक्स (ट्रांसफॉर्मर में) का उत्तर करने वाले कोट को बढ़ाया भटकाकर बदल दिया जाता है।

बदल दें कि प्लॉक्स N क्लॉकल के साथ जुड़ने से कम समय dt में यहाँ $d\phi$ से बदल जाता है।

इंडक्यूज़ EMF, $e = \text{फ्लॉक्स लिकेज के परिवर्तन के दर}$

$$= \text{टर्नों को सख्ता} \times \text{फ्लॉक्स के परिवर्तन दर} \\ = N \frac{d\phi}{dt}$$

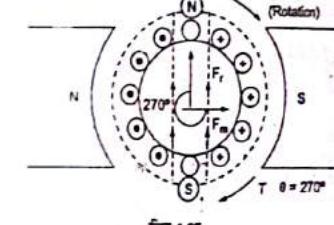

वित्र 1.27

12. वैद्युत मरीन-1

लोन्ज के नियम द्वारा बताई गई घटना को प्रदर्शित करने के लिए, उपरोक्त समीकरण के दाहिने हाथ की रुशी से फहरते एक भैंसेटिंग विल रखने की आवश्यकता है, इसलिए, इंडक्यूज़ EMF के लिए समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \text{ volts} \quad \dots(1.1)$$


1.6.1 डायनामिक रूप से इंडक्यूज़ EMF (Dynamically Induced EMF)

हम जानते हैं कि जब क्वाइल या सर्किट के साथ चुंबने वाला फ्लक्स बदलता है, तो क्वाइल या सर्किट में एक EMF इंडक्यूज़ होता है।

EMF को दो तरह से फ्लक्स विलिंग को बदलकर इंडक्यूज़ किया जा सकता है:

1. कोर्ट के परियाण में चुंबनी या कमी करके, लिंकिंग फ्लक्स को उत्पन्न किया जा सकता है। इस केस में, फोल्ड के साथ कंडक्टर या ब्लाइल की कोई स्पीड नहीं होती है और इसलिए, इस तरह से इंडक्यूज़ EMF को स्टैटिक इंडक्यूज़ के रूप में जाना जाता है।
2. एक कंडक्टर को एक समान भैंसेटिंग फोल्ड में स्थानान्तरित करके और इस तरह से निर्वित EMF को डायनामिक इंडक्यूज़ EMF के रूप में जाना जाता है।

1 मीटर लम्बाई, $B \text{ Wb/m}^2$ प्रति वर्ष के कंडक्टर को एक समान भैंसेटिंग फोल्ड में रखने पर विचार करें। जैसा कि चित्र 1.28(a) में प्रदर्शित किया गया है।

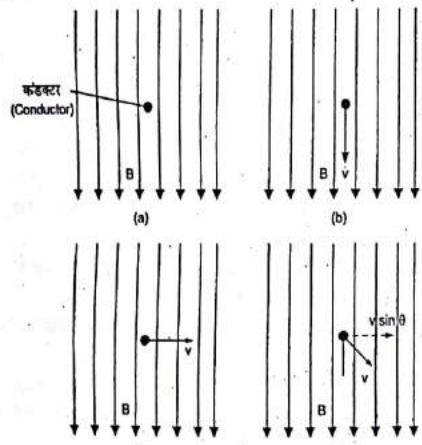

चित्र 1.28 एक समान भैंसेटिंग फोल्ड में कंडक्टर (Conductor in a Uniform Magnetic Field)

इस कंडक्टर को फोल्ड की दिशा में वेग $v \text{ m/s}$ के साथ ले जाया जाए, जैसा कि चित्र 1.28(b) में दिखाया गया है। इस केस में कंडक्टर द्वारा कोई फ्लक्स नहीं काटा जाता है, इसलिए, इसमें कोई EMF इंडक्यूज़ नहीं होता है।

अब यदि यह कंडक्टर वेग, $v \text{ m/s}$ के साथ एक दिशा में अपनी लम्बाई और लम्बवत् भैंसेटिंग फोल्ड की दिशा में ले जाता है जैसा कि चित्र 1.28(c) में दिखाया गया है—

$$\text{फोल्ड कंडक्टर द्वारा प्रति सेकंड फ्लक्स} = l \times v \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{फ्लक्स वर्ष प्रति सेकंड} = \text{फ्लक्स घनत्व} \times \text{प्रति सेकंड फ्लक्स} = Blv \text{ Wb/s}$$


$$\text{फ्लक्स के परिवर्तन की दर} \frac{d\phi}{dt} = \text{प्रति सेकंड फ्लक्स} = Blv \text{ Wb/s}$$

$$\text{इंडक्यूज़ EMF, } e = \frac{d\phi}{dt} Blv \text{ Volts}$$

गदि कंडक्टर वेग v मीटर प्रति सेकंड की दिशा में सीधा अपनी लम्बाई और भैंसेटिंग फोल्ड की दिशा में एक कोण पर ले जाया जाता है, जैसा कि चित्र 1.28(d) में दिखाया गया है।

इंडक्यूज़ EMF का परियाण भैंसेटिंग फोल्ड की दिशा में लम्बवत् दिशा में वेग के कंपोनेट के आनुपातिक है और इंडक्यूज़ EMF द्वारा दिखा जाता है

$$e = Blv \sin \theta \text{ Volt}$$

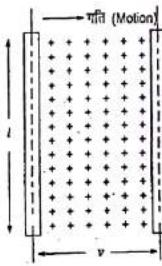

चित्र 1.29 भैंसेटिंग फोल्ड की गति दिशा में कंडक्टर की गति

1.6.2. स्टैटिकली इंडक्यूज़ EMF (Statically Induced EMF)

स्टैटिकली रूप से इंडक्यूज़ EMF

(a) सेल्फ इंडक्यूज़ EMF

(b) मूल्यांकित इंडक्यूज़ EMF

1.6.2.1. सेल्फ इंडक्यूज़ EMF (Self-Induced EMF)


जब क्वाइल के माध्यम से प्रभावित होने वाली कोर्ट को बदल दिया जाता है, तो फ्लक्स अपने स्थाय की बाइडिंग में परिवर्तनों के साथ चुंबती है।

और क्वाइल के साथ फ्लक्स को जोड़ने के परिवर्तन के कारण, एक EMF इंडक्यूज़ होता है। जिसे सेल्फ इंडक्यूज़ EMF कहते हैं।

चूंकि लोन्ज के नियम के अनुसार, इंडक्यूज़ EMF उस घटलाव का विरोध करने का कार्य करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। सेल्फ इंडक्यूज़ EMF हमेशा ऐसी दिशा में होता है, क्वाइल या सर्किट में कोर्ट के परिवर्तन का विरोध किया जाया हो जहाँ क्वाइल या सर्किट की यह गुण जिसके कारण यह क्वाइल या सर्किट में कोर्ट के किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं।

N टर्न, लंबाई l मीटर, X -सेवशन का थेश्रफल 1 , वर्ग मीटर और रिलेटिव परमैयरिल्टी μ_r , का एक सोलेनोइड पर विचार करें। जब सोलेनोइड I एम्पीयर का कोर्ट बहन करता है, तो फ्लक्स $\frac{Nil}{l\mu_0\mu_r A}$ वेबर्स का एक भैंसेटिंग फोल्ड

सोलेनोइड के बारों और स्थापित होता है और इसके साथ चुंबती है।

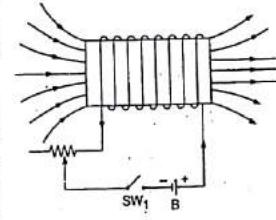

चित्र 1.30

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \left[\frac{Ni}{l/\mu_0 \mu_r a} \right]$$

$$\text{सेल्फ इंडक्यूजन EMF} = -N \frac{N}{l/\mu_0 \mu_r a} \frac{di}{dt}$$

$$= -\frac{N^2 \mu_r \mu_0 a}{l} \times \frac{di}{dt} \quad \dots(1.2)$$

राशि $\frac{N^2 \mu_r \mu_0 a}{l}$ किसी भी दिए गए क्वाइल या सर्किट के लिए (constant) स्थिर है और इसे सेल्फ इंडक्शन गुणांक कहा जाता है। यह प्रतीक L द्वारा दर्शाया गया है और इसे हेनरीज़ में मापा जाता है।

इसलिए सेल्फ इंडक्यूजन EMF, $e = -L \frac{di}{dt}$

जहाँ $L = \frac{N^2 \mu_r \mu_0 a}{l}$ henrys

1.6.2.2. सेल्फ इंडक्शन गुणांक (Coefficient of Self Induction)

सेल्फ इंडक्शन (L) के गुणांक को निम्नलिखित तीन संबंधों में से किसी एक से निर्धारित किया जा सकता है।

पहली विधि (First method)—यदि सोलोनोइड के परिमाण दिए गए हैं, तो संबंध से सेल्फ इंडक्शन गुणांक निर्धारित किया जा सकता है

$$L = \frac{N^2 \mu_r \mu_0 a}{l} \text{ henrys} \quad \dots(1.3)$$

दूसरी विधि (Second method)—क्वाइल में कोरेट के परिवर्तन की दी गई दर के लिए क्वाइल में इंडक्यूजन EMF के मैग्नीटॉड को जात होने पर निम्नलिखित संबंध से क्वाइल का सेल्फ-इंडक्शन निर्धारित किया जाता है।

$$e = L \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{e}{di/dt} \quad \dots(1.4)$$

तृतीय विधि (Third method)—क्वाइल में कोरेट के प्रवाह के आधार पर क्वाइल और फ्लक्स के टर्णों की संख्या जात होने पर, निम्नलिखित संबंध से क्वाइल के सेल्फ इंडक्टेस या निर्धारण किया जाता है,

$$\phi = \frac{N\phi}{i} \quad \dots(1.5)$$

उपरोक्त संबंध निम्नानुसार हो सकते हैं (The above relation can be derived as follows):

N टर्ण, लंबाई l मीटर, X -सेक्शन का शेत्रफल a मीटर 2 और रिटेटिव परमेयबिल्टी μ_r के क्वाइल में उत्पन्न फ्लक्स, जब i एम्पीयर का कोरेट से जाता है।

$$\phi = \frac{Ni}{l} i$$

$$\frac{\phi}{\mu_r \mu_0 a}$$

और क्वाइल का सेल्फ इंडक्शन

$$C = \frac{N^2 \mu_r \mu_0 a}{l} = \frac{N N \mu_r \mu_0 a}{l} i = \frac{N \phi}{i}$$


उपरोक्त संबंध से, यह स्पष्ट है कि क्वाइल या सर्किट का सेल्फ इंडक्शन क्वाइल या सर्किट में प्रति एम्पीयर में ब्रेक्ट-टर्न के बराबर है।

उपरोक्त संबंध में यदि $N\phi = 1 \text{ Wb-turn}$ और $i = 1 \text{ A}$ तो $L = 1 \text{ H}$ है।

इसलिए, कहा जाता है, कि एक क्वाइल में एक हेतुरी का सेल्फ इंडक्शन होता है यदि 1 A की कोरेट, जब इसके माध्यम से प्रवाहित होती है, तो इसमें 1 Wb-turn का फ्लक्स लिंकेज उत्पन्न होता है।

1.6.2.3. म्यूच्यूअल इंडक्यूजन EMF (Mutually Induced EMF)

दो क्वाइल पर विचार करें A और B को एक साथ ब्लॉक्ड रखा गया है ताकि एक क्वाइल द्वारा बनाया गया फ्लक्स दूसरे क्वाइल के साथ पूरी तरह से लिंक करे। बता दें कि क्वाइल A में बैटरी होती है और स्थिर S और क्वाइल B को गैल्वोमीटर G से जोड़ा जाता है।

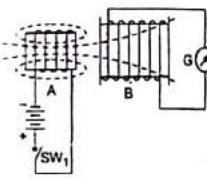

चित्र 1.31 म्यूच्यूअल इंडक्यूजन EMF

जब स्थिर SW_1 ढोला जाता है, तो क्वाइल A के माध्यम से कोई भी कोरेट प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए क्वाइल A से कोई फ्लक्स नहीं बनाया जाता है, यानी क्वाइल B के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होता है, इसलिए, क्वाइल B में कोई EMF इंडक्यूजन नहीं होता है, यह तथ्य गैल्वोमीटर गूण्ड डिफ्लेक्शन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब जब स्थिर S बढ़ होता है। तो क्वाइल में कोरेट प्रवाहित होते हैं। एक गूण्ड मान से एक परिवर्तन मान तक बढ़ने लगते हैं, इस अवधि के दौरान फ्लक्स लिंकिंग बढ़ जाते हैं और एक EMF, जिसे म्यूच्यूअल इंडक्यूजन EMF के रूप में जाना जाता है, क्वाइल B में निर्धारित होता है, इसे गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे ही क्वाइल A में कोरेट अपने परिवर्तन मान तक पहुँचती है, क्वाइल B में कोई EMF इंडक्यूजन नहीं होता है, और गैल्वोमीटर पॉर्टर गूण्ड वापस गूण्ड स्थिरि तय हो जाता है, इसलिए क्वाइल B में कोई EMF इंडक्यूजन नहीं होता है, और गैल्वोमीटर पॉर्टर गूण्ड वापस गूण्ड स्थिरि तय हो जाता है। अब यदि स्थिर S ढोला जाता है, तो कोरेट कम होने लगते, यिसके परिणामस्वरूप क्वाइल B के साथ लिंकिंग फ्लक्स कम हो जाएगा, एक EMF फिर से इंडक्यूजन होगा लेकिन इसके बिपरीत दिशा में, इस तथ्य को गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन द्वारा विपरीत दिशा में दिखाया जाएगा।

इस प्रकार, जब कभी क्वाइल A में कोरेट बदलती है तो क्वाइल B में बुझ फ्लक्स भी बदल जाता है और क्वाइल B में एक EMF, जिसे म्यूच्यूअल इंडक्यूजन EMF कहते हैं, इंडक्यूजन हो जाता है।

लंबाई l मीटर की एक कोर पर N_1 टर्न के क्वाइल A पर विचार करें, क्लॉस-सेक्शन का शेत्रफल a वर्ग मीटर और रिटेटिव परमेयबिल्टी μ_r है।

जब i_1 एम्पीयर का प्रवाह होता है, तो क्वाइल A के चारों ओर $\frac{l}{\mu_0 \mu_r + \mu}$ का फ्लक्स स्थापित किया जाता है।

म्यूच्यूअल रूप से इंडक्यूजन EMF, $e_m = -$ क्वाइल B के फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर

$$= -N_2 \times \text{फ्लक्स के परिवर्तन की दर}$$

$$\begin{aligned} &= -N \frac{d}{dt} \left[\frac{N_1 I_1}{I_1 \mu_0 \mu_r} \right] \\ &= -N \frac{N_1 N_2 \mu_0 \mu_r}{I} \frac{di_1}{dt} \quad \dots(1.6) \end{aligned}$$

यदि $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \mu_r}{I}$ को क्वाइल A के संबंध में क्वाइल B का म्यूच्यूअल इंडक्शन गुणक कहा जाता है। इसे प्रतीक M द्वारा दर्शाया गया है और इसे रेनर में गाया जाता है।

इसलिए म्यूच्यूअल रूप से इंडपूज EMF, $e_m = -M \frac{di_1}{dt}$

$$\text{जहाँ पर } M = \frac{N_1 N_2 \mu_0 \mu_r}{I}$$

1.6.2.4. म्यूच्यूअल इंडक्शन गुणक (Coefficient of Mutual Induction)

म्यूच्यूअल इंडक्शन को एक क्वाइल या सर्किट की क्षमता के रूप में परिचालित किया जा सकता है जब इंडक्शन द्वारा पास के क्वाइल में एक EMF को इंडपूज किया जाता है जब पहले क्वाइल में प्रवाहित होने वाली कोरेट बदल जाती है। इसकी क्रिया घूलमार्पणी है अर्थात् दूसरे क्वाइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाले कोरेट में परिवर्तन भी पहले क्वाइल में एक EMF इंडपूज करता। म्यूच्यूअल इंडक्शन के गुणक M के संदर्भ में घूलमार्पणी इंडक्शन की क्षमता को गाया जाता है।

म्यूच्यूअल इंडक्शन (M) के गुणक को निम्नलिखित तीन संबंधों में से किसी एक से निर्धारित किया जा सकता है—

पहली विधि (First Method)

क्वाइल की विधायें दिए जाने की स्थिति में, म्यूच्यूअल गुणक का निम्न संबंध से निर्धारित किया जा सकता है

$$L = \frac{N_1 N_2 \mu_0 \mu_r}{I} \text{ Henry} \quad \dots(1.7)$$

दूसरी विधि (Second Method)

पहले क्वाइल में कोरेट के बदलाव को दी गई दर के लिए दूसरे क्वाइल में इंडपूज EMF के परिणाम को ज्ञात होने पर, क्वाइल के द्वाय म्यूच्यूअल संबंध निम्न संबंध से निर्धारित हो सकते हैं—

$$\begin{aligned} e_m &= M \frac{di_1}{dt} \\ M &= \frac{e_m}{di_1/dt} \quad \dots(1.8) \end{aligned}$$

तीसरी विधि (Third Method)


यदि क्वाइल के टर्न की संख्या और इस क्वाइल के पर्सिवल लिंकिंग को एक दूसरे क्वाइल में कोरेट के साथ जोड़ने पर ज्ञात हो, तो क्वाइल को म्यूच्यूअल इंडक्टेस निम्नलिखित संबंधों से निर्धारित की जा सकती है

$$M = N_2 \frac{\Phi_2}{I} \text{ Henry} \quad \dots(1.9)$$

1.7. फैराडे का प्रयोग (Faraday's Experiment)

इस प्रयोग में, फैराडे ने एक मैनेट और एक क्वाइल से और क्वाइल के एकोस एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। स्टॉटिंग में, मैनेट रेट पर होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है यानी गैल्वेनोमीटर को सुई कोंड्र या जोरो स्थिति पर होती है। जब मैनेट को क्वाइल की ओर ले जाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक दिशा में डिफ्लेक्शन हो जाती है।

जब मैनेट को उस स्थिति में स्थिर रखा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई जोरो स्थिति में लौट आती है। अब जब मैनेट क्वाइल से दूर जाती है, तो सुई में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, और फिर जब मैनेट रियर हो जाती है, तो उस पॉइंट पर क्वाइल के संबंध में, गैल्वेनोमीटर की सुई जोरो स्थिति में लौट आती है। इसी तरह, यदि मैनेट की ओर, गैल्वेनोमीटर इसी तरह डिफ्लेक्शन दिखाता है। यह भी देखा जाता है कि मैनेटिक फॉल्ड में परिवर्तन जितने तेजी से होता है, क्वाइल में इंडपूज EMF या वोल्टेज उतना ही अधिक होता।

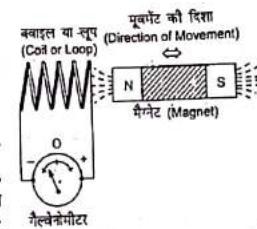

विं 1.32

मैनेट की स्थिति		गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन
रेट पर मैनेट		गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं
मैनेट क्वाइल की ओर बढ़ता है		एक दिशा में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन
मैनेट को उसी स्थान पर (क्वाइल के पास) स्थिर रखा जाता है		गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं
मैनेट क्वाइल से दूर चला जाता है		गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेकिन विपरीत दिशा में
मैनेट को उसी स्थिति में स्थिर रखा जाता है (क्वाइल से दूर)		गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं

निष्कर्षः (Conclusion)

इस प्रयोग से, फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि, जब भी किसी कंडक्टर और मैनेटिक फॉल्ड के बीच सापेक्ष गति होती है, तो क्वाइल के साथ फ्लॉक्स बदल जाता है और फ्लॉक्स में यह परिवर्तन एक क्वाइल के एक्रेस एक वोल्टेज को इंडपूज करता है।

माइक्रोल फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर दो नियम बनाए। इन नियमों को फैराडे के इलेक्ट्रो मैनेटिक इंडक्शन नियम कहा जाता है।

1.7.1. फैराडे का पहला नियम (Faraday's First Law)

वायर के क्वाइल के मैनेटिक फॉल्ड में कोई भी बदलाव क्वाइल में इंडपूज होने का कारण होगा। इसे इंडपूज EMF कहा जाता है और यदि कंडक्टर सर्किट बंद हो जाता है, तो कोरेट भी सर्किट के माध्यम से सर्कुलेट होगा और इस कोरेट को इंडपूज करेंट कहा जाता है।

मैनेटिक फॉल्ड को बदलने की विधि (Method to change the magnetic field):

- मैनेट को क्वाइल से दूर या दूर ले जाकर
- क्वाइल को मैनेटिक फॉल्ड में या उसके बाहर ले जाकर

18 वैद्युत मशीन-1

- (iii) मैनेटिक फोल्ड में रहे गए बवाइल के फोल्ड को बदलकर
 (iv) मैनेट के सापेख बवाइल को रोटेटिंग करने से

1.7.2 फैराडे का दूसरा नियम (Faraday's Second Law)

यह बताता है, कि बवाइल में इंडपूज EMF का परिमाण बवाइल के साथ जुड़ने वाले फलक्स के परिवर्तन की दर के बराबर है। बवाइल का फलक्स लिंकेज बवाइल में टर्नों की संख्या और बवाइल से जुड़े फलक्स का गुण होता है। गौर करें।

माना एक मैनेट एक बवाइल को ओर आ रहा है। यहाँ हम समय T_1 और समय T_2 में दो घटनाओं पर विचार करते हैं।

$$T_1 \text{ समय पर बवाइल के साथ फलक्स लिंकेज, } T_1 = N\phi_1 \text{ Wb}$$

$$T_2 \text{ समय पर बवाइल के साथ फलक्स लिंकेज, } T_2 = N\phi_2 \text{ Wb}$$

$$\text{फलक्स लिंकेज में परिवर्तन} = N(\phi_2 - \phi_1)$$

$$\text{माना, } \text{फलक्स लिंकेज में परिवर्तन, } \phi = (\phi_2 - \phi_1)$$

$$\text{तो, फलक्स लिंकेज में परिवर्तन} = N\phi$$

$$\text{अब फलक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर} = \frac{N\phi}{t}$$

$$\text{दायर साइड का समय के सापेख अवकलन करने पर} = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\text{फलक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर, } E = N \frac{d\phi}{dt}$$

लेकिन फैराडे के इलेक्ट्रो मैनेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार, फलक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर इंटपूज EMF के बराबर होता है।

$$E = -N \frac{d\phi}{dt}$$


लेकिन के नियम को ध्यान में रखते हुए।

जहाँ पर

- फलक्स ϕ , Wb में = B.A
- B = मैनेटिक फोल्ड स्त्रैथ
- A = बवाइल का क्षेत्रफल

1.7.3. फैराडे के नियम के अनुप्रयोग

- (i) फैराडे नियम इलेक्ट्रोमैनेट के सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। यह नियम अधिकांश इलेक्ट्रिक मशीनों, उद्योगों और विकिस्स क्षेत्र आदि में उपयोग होता है।
- (ii) यार ट्रांसफॉर्मर फैराडे के नियम के आधार पर कार्य करते हैं।
- (iii) इलेक्ट्रिक जनरेटर का मूल कार्य मिल्डल, फैराडे के मूल्यांकित इंडक्शन के मिलात पर भी कार्य करती है। जब एक खान पकाने के कर्टन के नीचे रहे कापर यार के से करें प्रवाहित होता है, तो यह एक परिवर्तनशील मैनेटिक फोल्ड का निर्माण करता है। यह बार्ट-बारी से या मैनेटिक फोल्ड को बदलने से एक EMF उत्पन्न

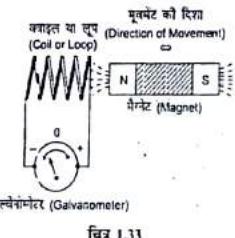


चित्र 1.33

- होता है और इसलिए कंडक्टर कंटनर में करेट प्रवाहित होता है, और हम जानते हैं कि करेट का प्रवाह हमेशा इसमें होट जनरेट करता है।
- (iv) कुछ तरल पदार्थों के वेग को मानेने के लिए इलेक्ट्रो मैनेटिक फल्स मौटर का उपयोग किया जाता है। जब एक मैनेटिक फोल्ड एक इलेक्ट्रिकली इंग्लेटेड पाइप पर एलाई होती है, तो विसमें तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं, तो फैराडे के नियम के अनुसार, इसमें एक इलेक्ट्रोमैनेटिक फोल्ड इन्डपूज होता है। यह इंडपूज EMF द्वारा प्रवाह के वेग के अनुप्राप्ति क होता है।
- (v) इलेक्ट्रोमैनेटिक घोरी के अनुसार, फैराडे के फोल्स की लाइनों का विचार प्रसिद्ध मैक्सवेल के समीकरणों में उपयोग किया जाता है। फैराडे के नियम के अनुसार, मैनेटिक फोल्ड में परिवर्तन से इलेक्ट्रिक फोल्ड में परिवर्तन होता है और मैक्सवेल के समीकरणों में इसका उपयोग होता है।
- (vi) इसका उपयोग सामौत वायद्यन जैसे इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक वार्यालन आदि में भी किया जाता है।

1.8. फ्लॉर्मिंग के बाएँ हाथ नियम (Fleming's Left Hand Rule)

यह पाये जाता है, कि जब भी एक करेट ले जाने वाले कंडक्टर को मैनेटिक फोल्ड के अंदर रखा जाता है, तो एक फोल्ड कंडक्टर पर कार्य करता है, जो करेट और मैनेटिक फोल्ड दोनों की लम्बवत दिशा में होता है।

(Left Hand Rule)

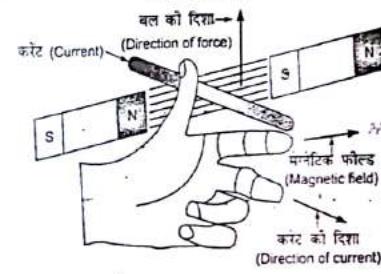


चित्र 1.34 बाएँ हाथ का नियम

दिए गए चित्र 1.34 में, लंबाई 'L' के एक कंडक्टर के एक हिस्से को न्द्रैय 'H' की एक समान क्षैतिज मैनेटिक फोल्ड में लम्बवत रखा गया है, जो दो मैनेटिक फोल्डों नीचे N और S द्वारा निर्मित है। यदि करेट 'I' इस कंडक्टर से प्रवाहित हो रही है, कंडक्टर पर कार्य करने वाले बल का परिमाण-

$$F = BiL$$

अपने बाएँ हाथ को एक दूसरे से 90° कोण पर तर्जनी, दूसरी ऊंगली और अंगूठे के साथ पकड़ो। यदि तर्जनी फोल्ड की दिशा को प्रदर्शित करती है और दूसरी ऊंगली करेट की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठे बल की दिशा देता है।

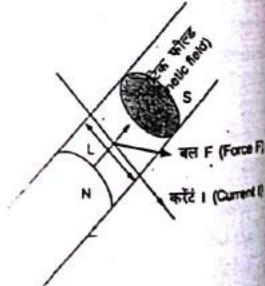

चित्र 1.35

जबकि एक कंडक्टर के माध्यम से कोरेट प्रवाहित होती है, इसके चारों ओर एक मैनेटिक फोल्ड इड्यूज़ होता है। कंडक्टर के चारों ओर बल के बलों द्वारा लाइनों की संलग्न पर विचार करके मैनेटिक फोल्ड की कल्पना की जा सकती है। मैक्सवेल के कार्किस्म नियम या राइट-हैंड विधि नियम द्वारा बल की मैनेटिक लाइनों की दिशा निर्णीत की जाती है। इन नियमों के अनुसार, बल की मैनेटिक लाइनों (या खलबल लाइनों) की दिशा दक्षिणांकी होती है, यदि कोरेट दर्शक से दूर प्रवाहित हो रही है, अर्थात् यदि कंडक्टर के माध्यम से कोरेट की दिशा संदर्भ प्लेन से अंदर को ओर है जैसा कि चित्र 1.36 में दिखाया गया है।

अब यदि कंडक्टर के लिए एक थ्रीविल मैनेटिक फोल्ड को बाहरी रूप से लागू किया जाता है, तो मेरे द्वारा मैनेटिक फोल्ड अर्थात् कंडक्टर के चारों ओर की फोल्ड इड्यूज़ इसके माध्यम से कोरेट प्रवाहित होती है और बाहरी रूप से संगत गति फोल्ड एक दूसरे के साथ संरचन करता है। हम चित्र 1.37 में देखते हैं कि एक्सार्टल मैनेटिक फोल्ड के बल की मैनेटिक रेखाएं S से S पोल तक हैं जो बाएं से दाएं है।

कंडक्टर में कोरेट के कारण एक्सार्टल मैनेटिक फोल्ड और फोर्स की मैनेटिक साइन्स के बल की मैनेटिक लाइनों कंडक्टर के ऊपर-एक ही दिशा में होती हैं, और वे कंडक्टर के नीचे विपरीत दिशा में होती हैं। इसलिए कंडक्टर के ऊपर बल की सह-दिशात्मक मैनेटिक लाइनों की बड़ी संख्या कंडक्टर के नीचे से होती है।


नीतीजतः, कंडक्टर के ऊपर एक छोटी सी जगह में बल की मैनेटिक लाइनों का एक बड़ा संकेंद्रण होगा। चूंकि बल की मैनेटिक साइन्स अब सभी लाइन नहीं है, तो तनाव वाले रवर बैंड की तरह तनाव में हैं।

नीतीजतः, एक बल होता जो कंडक्टर को अधिक केंद्रित मैनेटिक फोल्ड से कम केंद्रित मैनेटिक फोल्ड से ल्यानांतरित करते की प्रवृत्ति रखता है, जो नीतीजतः स्थिति से नीचे की ओर है। अब यदि आप उपरोक्त स्पष्टीकरण में कोरेट, बल और मैनेटिक फोल्ड की दिशा का निरीक्षण करते हैं, तो आप पाएंगे कि दिशाएं पर्सेमिंग बाएं हाथ के नियम के अनुसार हैं।


1.9. पर्सेमिंग दाएं हाथ का नियम (Fleming Right Hand Rule)

फोर्स के इलेक्ट्रो-मैनेटिक इडक्शन के नियम के अनुसार, जब भी कोई कंडक्टर मैनेटिक फोल्ड के अंदर जाता है, तो उसमें एक इड्यूज़ कोरेट प्रवाहित होता है। यदि यह कंडक्टर बलपूर्वक मैनेटिक फोल्ड के अंदर चला जाता है, तो एक्सार्ट बल की दिशा, मैनेटिक फोल्ड और कोरेट के बीच एक संबंध होगा। इन तीनों दिशाओं के बीच का संबंध पर्सेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से तय होता है।


यह नियम बताता है कि “दाहिने हाथ को पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठे को एक-दूसरे के समकोण पर रखें। यदि तर्जीनी बल की दिशा को दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा गति या सप्लाई बल की दिशा में प्रदर्शित करता है, तो दूसरी उंगली इड्यूज़ कोरेट की दिशा प्रदर्शित करती है”।

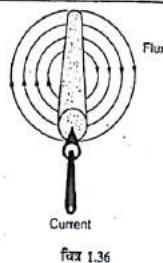

चित्र 1.36

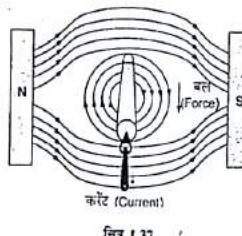


चित्र 1.37

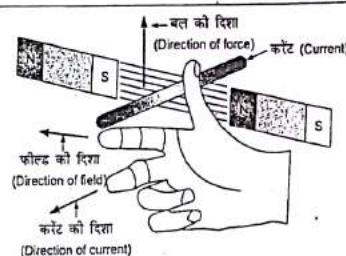

चित्र 1.38 पर्सेमिंग के दाएं हाथ का नियम

1.10. लेन्ज का नियम (Lenz's Law)

इलेक्ट्रो-मैनेटिक इडक्शन का लेन्ज का नियम बताता है कि “इलेक्ट्रो-मैनेटिक इडक्शन की घटना में किसी सर्किट में उत्पन्न इड्यूज़ इलेक्ट्रो-मैनेटिक फोल्ड या इड्यूज़ कोरेट की दिशा इस प्रकार होती है, कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है।”

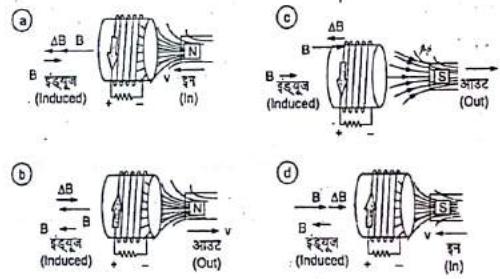

चित्र 1.39

इसे पहले समझना मुश्किल हो सकता है—तो आइए एक उदाहरण पर नजर ढालते हैं। याद रखें कि जब कोई कोरेट किसी मैनेटिक फोल्ड से इड्यूज़ होती है, तो यह इड्यूज़ फोल्ड, जो मैनेटिक फोल्ड उत्पन्न करता है, वह अपना मैनेटिक फोल्ड बनाएगा। यह मैनेटिक फोल्ड हमें ऐसा होता कि यह मैनेटिक फोल्ड का विरोध करता है जो मूल रूप से इसे बनाता है। इए गए उदाहरण में, यदि मैनेटिक फोल्ड 'B' बढ़ रहा है—जैसा कि 1.39(a) में दिखाया गया है—इड्यूज़ मैनेटिक फोल्ड इसके विरोध में कार्य करेगा।

जब मैनेटिक फोल्ड 'B' कम हो रहा है—जैसा कि (2) में दिखाया गया है—अंड्यूज़ मैनेटिक फोल्ड फिर से इसके विरोध में कार्य करेगा। लौटना इस बार विरोध का अर्थ है कि यह फोल्ड को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है—क्योंकि यह परिवर्तन को घटानी दर का विरोध कर रहा है।

22 लैन्ज का नियम-

लैन्ज का नियम फैराडे के इडक्शन के नियम पर आधारित है, फैराडे का नियम हमें बताता है कि एक परिवर्तन मैनेटिक फौल्ड कोरेट उत्पन्न करेगा। लैन्ज नियम हमें इस इडपूज कोरेट के दिशा बताता है, जो प्रार्थित परिवर्तन, मैनेटिक फौल्ड का विरोध करता है जिसने इसको उत्पन्न किया। यह नोटिव चिन्ह ('+') द्वारा फैराडे के नियम के सूत्र में दर्शाया गया है।

$$e = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

मैनेटिक फौल्ड में यह परिवर्तन एक मैनेट को क्वाइल से दूर या दूर से जाकर या क्वाइल को मैनेटिक फौल्ड में स्थानान्तर करके मैनेटिक फौल्ड की स्थिति को बदलने के कारण हो सकता है। दूसरे हाथों में, हम कह सकते हैं कि सर्विट में इडपूज EMF का परिवर्तन प्रत्यक्षमें परिवर्तन को दर के समानुपाती होता है।

$$e = N \frac{d\phi_B}{dt}$$

1.10.1. लैन्ज के नियम का सूत्र (Lenz's Law Formula)

लैन्ज के नियम में जहा गया है, कि जब फैराडे के नियम के अनुसार मैनेटिक प्रत्यक्षमें परिवर्तन से एक EMF उत्पन्न होता है, तो इडपूज EMF को पोलैट्री रूप से होता है, जिससे वह एक इडपूज कोरेट उत्पन्न करता है जिसका मैनेटिक फौल्ड, प्रार्थित परिवर्तन मैनेटिक फौल्ड का विरोध करता है जो इसे उत्पन्न करता है।

फैराडे के इलेक्ट्रोमैनेटिक इडक्शन के नियम में उत्पन्न चिन्ह जाने वाले नोटिव संकेत से संकेत मिलता है कि इडपूज EMF (e) और मैनेटिक प्रत्यक्षमें ($\Delta\phi_B$) में परिवर्तन संकेत है। लैन्ज के नियम का सूत्र नीचे दिखाया गया है:

$$e = -N \frac{d\phi_B}{dt}$$

जहा

- e = इडपूज EMF
- $d\phi_B$ = मैनेटिक प्रत्यक्षमें परिवर्तन
- N = क्वाइल में टॉनों की संख्या


1.10.2. लैन्ज का नियम और एनर्जी कंवर्शन (Lenz's Law and Conversion of Energy)

एनर्जी कंवर्शन का नालन करने के लिए, लैन्ज के नियम में इडपूज कोरेट को दिशा को एक मैनेटिक फौल्ड बदल होना हो इसे बनाए गए मैनेटिक फौल्ड का विरोध करता है। बालव में, लैन्ज का नियम एनर्जी कंवर्शन के नियम का एक परिणाम होता है।

1.10.3. लैन्ज के नियम की व्याख्या (Lenz's Law Explained)

लैन्ज के नियम को घेहरा दग्ध से समझने के लिए, आइए दो केस द्वारा विचार करें:

केस 1 (Case 1)—जब कोई मैनेट क्वाइल की ओर बढ़ रहा हो।

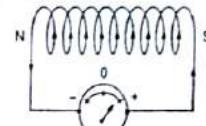

विच 1.40

जब मैनेट का उत्तरी पोल क्वाइल को ओर आ रहा है, तो क्वाइल से ऊँटने वाला मैनेटिक प्रत्यक्षमें बढ़ जाता है। और इसीलिए EMF और कोरेट फैराडे के इलेक्ट्रोमैनेटिक इडक्शन के नियम के अनुसार, जब प्रत्यक्षमें में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए EMF और कोरेट को क्वाइल में इडपूज किया जाता है। और यह कोरेट स्थित का मैनेटिक फौल्ड बनाएगा।


अब लैन्ज के नियम के अनुसार, बनाये गये यह मैनेटिक फौल्ड अपने स्थित को विरोध करता है, और यह केवल तभी संभव है जब क्वाइल के नियम के अनुसार, इसीलिए EMF और कोरेट क्वाइल में इडपूज किया जाता है और यह कोरेट स्थित का मैनेटिक फौल्ड बनाएगा।

अब हेल्प के नियम के अनुसार, बनाये गये यह मैनेटिक फौल्ड अपने स्थित को विरोध करता है यह कह सकते हैं कि क्वाइल के नियम में घनीं को विरोध किया जा सकता है, और यह केवल तभी संभव है जब क्वाइल के नियम के अनुसार में दिक्षिण योलैट्री ग्राव होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अन्यथा घन एक दूसरे को अकर्तृत कर सकते हैं। एक बार जब हम क्वाइल में फैराडे के इलेक्ट्रोमैनेटिक इडक्शन को दिक्षिण योलैट्री ग्राव होती है, तो हम दाहिने हाथ के नियम को लागू करके आसानी से इडपूज कोरेट को दिक्षिण योलैट्री ग्राव होती है। इस केस में, कोरेट एवं क्वाइल क्वाइल के नियम के अनुसार करे जाने के लिए, दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करे अद्यतन परिवर्तन दाहिने हाथ को उपर्युक्तीय को बाया के बारे और रखा जाता है ताकि अग्रुते कोरेट प्रवाह को दिक्षिण में प्रदर्शित करे, तो उपर्युक्तीय को फैरिंग, बाया द्वारा उत्पन्न मैनेटिक फौल्ड को दिक्षिण बताती है।


लैन्ज नियम को इस प्रकार कहा जा सकता है (Lenz's law can be stated as follows)

(i) यदि किसी क्वाइल को ऊँटने वाले मैनेटिक प्रत्यक्षमें ϕ कम हो रहे हैं, तो क्वाइल में कोरेट को दिक्षिण देसे होते हैं कि वह प्रत्यक्षमें में इडपूज कोरेट को दिक्षिण देसे होते हैं और इसीलिए इडपूज कोरेट नोटे दिखाए गये दिक्षिण में अपने प्रत्यक्षमें को उत्पन्न करेगा (फैरिंग के द्वारा हाथ के अग्रुते को उपर्युक्त करके)

(ii) यदि किसी क्वाइल को ऊँटने वाले मैनेटिक प्रत्यक्षमें ϕ कम हो रहे हैं, तो क्वाइल में कोरेट द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्षमें, ऐसा होता है, जो मेन प्रत्यक्षमें की महावत करता है और इसीलिए कोरेट को दिक्षिण विच 1.44 में दी गयी है।

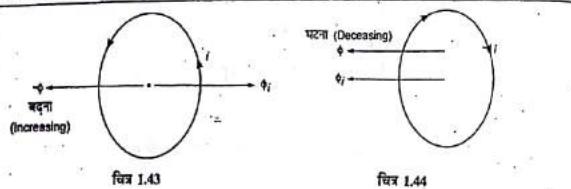

चित्र 1.43

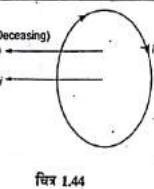

चित्र 1.44

1.10.4. लेन्ज नियम के अनुप्रयोग (Lenz's Law Applications)

लेन्ज के नियम के अनुप्रयोगों में शामिल हैं:

- लेन्ज के नियम के प्रयोग के एक इंडक्टर में स्टोर गैरेटिक एनजी की अवधारणा को समझने के लिए किया जा सकता है। जब EMF सोर्स एक इंडक्टर से कोटे होते हैं, तो इसमें कोटे प्रवाहित होने लगती है। बैक EMF इंडक्टर में इस कोटे वृद्धि का विरोध करता है। कोटे के प्रवाह को स्थापित करने के लिए, EMF के एक्सटर्नल सोर्स को इस विरोध को दूर करने के लिए कुरार्य करना होगा। यह कार्य EMF द्वारा किया जाता है और इस EMF को इंडक्टर में स्टोर किया जाता है और सर्विस से EMF के एक्सटर्नल सोर्स को हटाने के बाद इसे पुनर्ग्राही किया जाता है।
- यह नियम प्रदर्शित करता है, कि इंडक्टर EMF और फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत संकेत है जो कि फौराडे के इंडक्टर नियम, चित्र 1.43 को भौतिक व्याख्या प्रदान करते हैं।
- इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी लेन्ज का नियम लागू होता है। जब किसी जनरेटर में कोटे को इंडक्टर जाता है, तो इस इंडक्टर कोटे की दिशा ऐसी होती है कि यह जनरेटर के रोटेशन का विरोध करता है और इसका कारण बनता है (जैसा कि लेन्ज के नियम के अनुसार) और इनरेटर को अधिक मैकेनिकल एनजी की आवश्यकता होती है। यह इलेक्ट्रिक मोटर्स के केस में भी EMF प्रदान करता है।
- लेन्ज के नियम का प्रयोग इलेक्ट्रो-गैरेटिक बैकिंग और इंडक्टर कुकर्टोप्स में भी किया जाता है।

1.11. एक इलेक्ट्रिकल मशीन की प्राथमिक अवधारणा

(Elementary Concept of an Electrical Machine)

एक वायर पर विचार करें, जो घड़ी की दिशा में लोगीय गति ω के साथ रोटेट किया जा रहा है। रोटिंग प्रति सेकंड, फ्लक्स घनत्व-B ट्रेस्टा के एक समान गैरेटिक फौल्ड में मैकेनिकल टॉक T_m के प्रवाह में चित्र 1.45 में दिखाया गया है। ब्लाइल में इंडक्टर EMF के कारण फ्लक्स में बदल होता है।

यदि ब्लाइल के एंड, एक्सटर्नल रोजिस्टेस R_L से जुड़े होते हैं। एक कोटे चित्र 1.45 में दिखाए गए दिशा में प्रवाहित होगी। इस प्रकार इंडक्टर EMF 'e' और कोटे 'i' एक ही दिशा में हैं।

ब्लाइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाला कोटे अपने स्वयं के गैरेटिक फौल्ड को स्थापित करता है जो एक टॉक देता है जो एन गैरेटिक फौल्ड के साथ इंटरेक्ट (interacts) करता है, जिसे इलेक्ट्रो-गैरेटिक टॉक कहा जाता है। इस टॉक का परिणाम F के समानुपाती होगा।

इलेक्ट्रो-गैरेटिक टॉक T_e गैरेटिक फौल्ड में ब्लाइल को सुधारने के लिए रेसार्सिवल मैकेनिकल टॉक T_m के विपरीत दिशा में कार्य करता है।

यदि कोई एक्सटर्नल रोजिस्टेस R_L नहीं है, तो ब्लाइल के एक्स्ट्रोट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला और इलियेट कोई टॉक डेवलप नहीं किया जाएगा। T_m का मान, तब घण्टा टॉक को एक्स्ट्रोट करने में उपयोग किया जाएगा। T_f जब ब्लाइल के सर्किट को एक्स्टर्नल रोजिस्टेस के माध्यम से बंद किया जाता है। T_m को ब्लाइल द्वारा T_f के विपरीत दिशा में स्थापित किया जाता है। इसलिए, T_f को दूर करने के लिए T_m का मान बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही साथ T_e का 1 इस प्रकार

$$T_m = T_e + T_f$$

If T_f नाश्य मान जाता है,

$$T_m = T_e$$

ब्लाइल के माध्यम से इलेक्ट्रिक कोटे का परिमाण

$$i = \frac{e}{R + r}$$

यहाँ r = ब्लाइल का रोजिस्टेस

R_L = लोड रोजिस्टेस

इस प्रकार,

$$e = iR_L + ir$$

दोनों ओर i से गुणा करने पर

$$ei = i^2 R_L + i^2 r = vi + i^2 r$$

जहाँ ei = विकसित इलेक्ट्रिक वायर

तथा $i^2 R_L$ = इलेक्ट्रिक लोड में इलेक्ट्रिक वायर का उपयोग,

v = टर्मिनल का वोल्टेज = iR_L

$i^2 r$ = ब्लाइल के रोजिस्टेस में वायर लॉस

विकसित इलेक्ट्रिक वायर, $ei = \omega T_e$, जहाँ T_e मैकेनिकल वायर है।

साथान्तर, $ei = \omega T_m$ इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है—


हम लिख सकते हैं,

$$ei = 2Bilv$$


$$ei = 2Bilv = 2Fr, vr = T_e\omega$$

$$ei = \omega T_e$$

इसलिए, ωT_e मैकेनिकल वायर उपलब्ध है जो कि उपलब्ध वायर के बराबर है या कुल मैकेनिकल इनपुट पॉवर है। केवल, ωT_m को इलेक्ट्रिक वायर में परिवर्तित किया जाता है और लोड पर उपलब्ध वायर उपलब्ध इलेक्ट्रिक वायर ब्लाइल में कार्पर लॉस के अन्तर के बराबर होती है। उपरोक्त व्याख्या जनरेटर के लिए इलेक्ट्रिक कंजॉक्शन के सिद्धांत को स्थापित करती है। जनरेटर का वायर पर फ्लो डायग्राम चित्र 1.46 में दिया गया है।

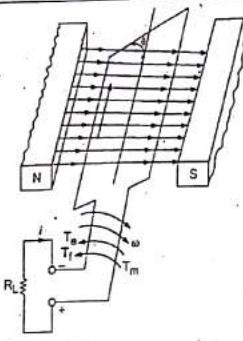

चित्र 1.45

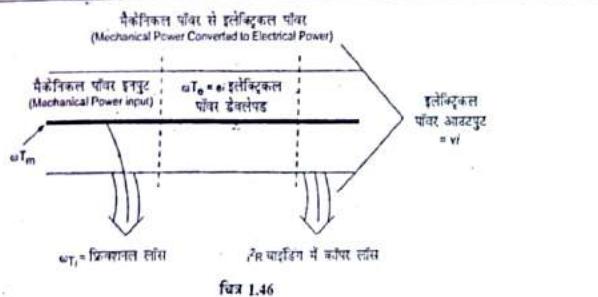

1.12. मोटर ऑपरेशन (Motor Operation)

अब ही, सौ. के सोर्स से जुड़े क्वाइल पर चिनार करो। मस्ताई और दृश्य B टेस्ला को एक साथ मैकेनिकल फोल्ड में रखा, जैसा कि वित्र 1.47 में दिया गया है। इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉक T_e क्वाइल में कोरेट प्रवाह के कारण में मैकेनिकल फोल्ड और मैकेनिकल फोल्ड की interaction के कारण डेवलप किया गया है। उत्पन्न इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉक की दिशा काउंटर क्लाइवाइज है, जैसा कि प्लॉमिंग के बाएं हाथ के नियम से परिवर्तित होता है। जब क्वाइल मैकेनिकल फोल्ड में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल क्वाइल टॉक T_e के प्रभाव में पूर्ण है, तो क्वाइल मैकेनिकल फ्लावर्स को काट देता है, जिसमें EMF उत्पन्न होता है। इन्हाँने EMF की दिशा एकलाई बोल्टेज के विपरीत होती है। एकलाई बोल्टेज को इन्हाँने EMF पर काबू पाने के लिए कानून बड़ा होना चाहिए, जिसे क्वाइल रजिस्टर्स में काउटर शा वैक EMF और बोल्टेज द्वारा ir करा जाता है।

$$v = e + ir$$

उपरोक्त समीकरण में दोनों पक्षों में i को पूछा करने पर

$$vi = ei + i^2 r$$

जहाँ vi इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है, ei डेवलप इलेक्ट्रिक पावर है और $i^2 r$ क्वाइल रजिस्टर्स में लास पावर है जिसे काफ़िर लास कहा जाता है।

$$ei = \omega T_e$$


इस प्रकार कुल इलेक्ट्रिक इनपुट या सालाई को गई vi में से केवल ei को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित किया जाता है और शेष को होट के रूप में डिस्चार्ज किया जाता है।

अगर T_m मैकेनिकल विरोध टॉक और है T_f धर्मण टॉक है।


$$T_e = T_m + T_f$$

$$\omega T_e = \omega T_m + \omega T_f$$

मैकेनिकल पावर (ωT_e) में परिवर्तित इलेक्ट्रिक पावर लोड को छलाने के लिए शाफ्ट पर उपलब्ध पावर और धर्मण लास को दूर करने के लिए आवश्यक पावर के गोग के बराबर होता है। कभी-कभी मैकेनिकल टॉक T_m को शाफ्ट टॉक T_m भी कहा जाता है। वित्र 1.48 में पावर प्रस्तो डायग्राम दिया गया है।

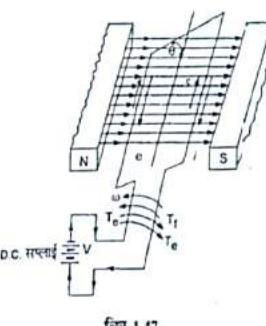

वित्र 1.47




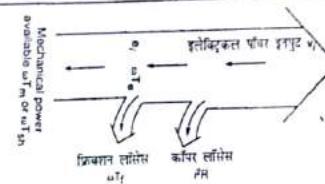


1.13. मोटर और जनरेटर के बीच अंतर (Difference between Motor and Generator)

जनरेटर और मोटर लेखाल के बीच मुख्य अंतर नीचे दिया गया है:

- (a) जनरेटर ऑपरेशन में इक्कुज EMF ' e' और करेट ' i ' एक ही दिशा में हैं जबकि मोटर ऑपरेशन में इक्कुज EMF ' e ' और करेट एक दूसरे के विरोध में हैं।
- (b) एक जनरेटर के माध्यम से, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉक के डेवलप होने से रोटेशन का विरोध होता है। T_e और v विपरीत दिशाओं में हैं जबकि एक मोटर में T_e और v एक ही दिशा में हैं।
- (c) जनरेटर के केस में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉक T_e डेवलप हुआ। और धर्मण टॉक T_f , एक ही दिशा में है जबकि एक मोटर में T_f और T_e विपरीत दिशाओं में हैं।

प्रॉपर्टी	मोटर	जनरेटर
1. यह इलेक्ट्रिकल एनजी को मैकेनिकल एनजी में बदलता है।	यह मैकेनिकल एनजी को इलेक्ट्रिकल एनजी में बदलता है।	
2. करेट सालाई बाइडिंग द्वारा दी जाती है।	करेट को उपलब्ध अंदर किया जाता है और आमेंबर कार्डिनल को सफाई दी जाती है।	
3. यह मस्ताई के प्रभाव पर इसे दी.सी. या ए.सी. मोटर के स्थ पर बोर्डिंग किया गया है।	इन्हाँ एक प्रायः मूल द्वारा दिया जाता है। आउटपुट या दी.सी. होता है परन्तु आउटपुट दी.सी. है, तो यह दी.सी. जनरेटर यदि यह ए.सी. है, तो यह एक अस्टरेटर या ५० मो. जनरेटर है।	
4. यह फैराडे के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंडक्शन और लॉर्न्स बल समीकरण के नियम के मिहात पर कार्य करता है।	यह फैराडे के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंडक्शन के नियम के लिंबन पर भी कार्य करता है।	
5. मैकेनिकल फोल्ड के प्रभाव में बाइडिंग में कोरेट को बनाए रखने के लिए एक कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है।	एक कम्प्यूटर का उपयोग यूनिडायरेक्शनल टॉक के उपलब्ध के लिए किया जाता है।	
6. बुरा का उपयोग दी.सी. के केस में सोसं से पावर सालाई करने के लिए किया जाता है।	बुरा का उपयोग दी.सी. के केस में कम्प्यूटर से कोरेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है।	
7. ए.सी. के केस में कोरेट अस्टरेटिंग को बनाए रखने के लिए स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है।	ए.सी. के केस में कोरेट अस्टरेटिंग को बनाए रखने के लिए स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है।	

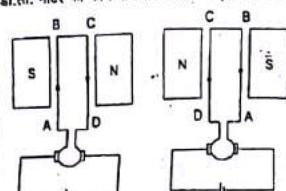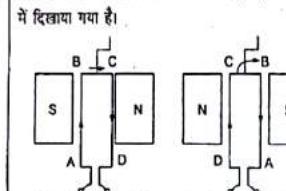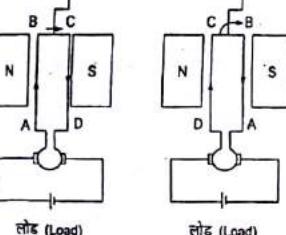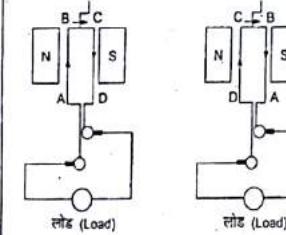क्रम	सारा	जनरल
8.	डी.सी. मोटर का कार्य नीचे चित्र 1.49 में दिखाया गया है।	डी.सी. जनरेटिंग मशीन का कार्य नीचे दिए गए चित्र 1.50 में दिखाया गया है।
		
	चित्र 1.49	चित्र 1.50
9.	इन्हें दिए गए एक्साइटेटर के आधार पर विभिन्न प्रकारों में कार्यान्वयन किया गया है। ये सेपरेटली एक्साइटेड और मैट्क एक्साइटेड हैं।	एक्साइटेशन के आधार पर इन्हें भी दिए गए विभिन्न प्रकारों में कार्यान्वयन किया गया है। ये सेपरेटली एक्साइटेड और मैट्क एक्साइटेड हैं।
10.	उदाहरण के लिए: कोई भी घरेलू उपकरण जिसके लिए एक्साइटर जैसी मोटर, ट्रिम्य और सबमार्सिंकल मोटर आवश्यक है।	उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रिक स्टेशनों में और इलेक्ट्रिक कॉफीलाइट आदि के केस में घरेलू और कार्यालय परिवर्त में भी उपयोग किया जा सकता है।
11.	इस मशीन को दिया गया इनपुट इलेक्ट्रिकल है यानी या तो ए.सी. या डी.सी. और आउटपुट मैकेनिकल है।	इस मशीन को दिया गया इनपुट मैकेनिकल है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल है यानी या तो ए.सी. या डी.सी.
12.	बैक ई.एम.एफ. इंडपूर्ज है।	बॉल्टेज उत्पन्न होता है।
13.	$V = E + I_a R_a$	$E = V + I_a R_a$
14.	ए.सी. मशीन के कार्य का उपयोग दिए गए चित्र 1.51 में दिखाया गया है।	ए.सी. जनरेटिंग मशीन का कार्य नीचे दिए गए चित्र 1.52 में दिखाया गया है।
		
	चित्र 1.51	चित्र 1.52

क्रम	परिवर्तन	परिवर्तन
15.	फ्लैमिंग के बाणे हाथ के नियम का उपयोग बल दिशा जात करने के लिए किया जाता है।	फ्लैमिंग के ताहिने हाथ का नियम करेट दिशा जात करने के लिए किया जाता है।
16.	इस मशीन के शॉप्ट को विकसित मैनेटिक बल द्वारा रोटेट किया जाता है।	इस मशीन का शॉप्ट प्राइम मूल द्वारा रोटेट किया जाता है।
17.	यह एनर्जी का उपयोग करता है।	यह एनर्जी उत्पन्न करता है।

1.14. मशीनों के सामान्य सिद्धांत (Generalised Theory of Machines)

सामान्यीकृत मशीन सिद्धांत का ठेश्य मशीन चर (i और θ) के संदर्भ में इलेक्ट्रो-मैनेटिक टार्फ के सम्बन्ध को स्थिरीकृत करता है। यह सिद्धांत नियन्त्रित मैनेटिक चर में से किसी एक सिद्धांत के अधार पर विकसित किया जा सकता है:

- (i) मैनेटिक रूप से कपड़ल सर्किटों के सम्मुच्चय सर्किट की व्युत्पत्ति को प्रदर्शित करता है।
- (ii) साइन-सोइडली इलेक्ट्रोब्यूटर बाईडिंग को अवधारणा।
- (iii) एरर गैरी मैनेटिक मोटिव फोर्स (m.m.f.) को रोटेटिंग करने की अवधारणा।
- (iv) बाईडिंग इडर्केट की व्युत्पत्ति, सिंक्रोनस मशीनों।

सामान्यीकृत सिद्धांत को एक वैसिक या एक आदर्शित दो-पोल मशीन के लिए डेवलप किया गया था, जो एक वास्तविक मशीन से निकटता से संबंधित है। सिंगल सर्किट बनाने वाले प्रत्येक भाग को मूल दो-पोल मशीन में सिंगल बाईडिंग को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार, एक वैसिक दो-पोल मशीन वह है, जिसमें प्रत्येक क्वाइल वास्तविक मशीन के सिंगल सर्किट बनाने वाले बाईडिंग के प्रत्येक भाग को प्रदर्शित करता है।

सामान्यीकृत मशीन सिद्धांत के विकास में, सिद्धांत के विनिर्देश के लिए कुछ प्लांट को अपनाया गया है और उन्हें निरंतर बनाए रखा गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- (i) एक जोड़ी पोल के नीचे करेट और फ्लैमिंग का डिस्ट्रोब्यूशन, अन्य सभी पोलों के अंतर्गत खुद को दोहराता है।
- (ii) सिंगल सर्किट बनाने वाली वास्तविक मशीन के प्रत्येक भाग को सिंगल क्वाइल द्वारा आदर्श या मूल दो-पोल मशीन में दर्शाया गया है। ये सिंगल क्वाइल रोटर और स्टेटर पर त्रिज्या के केवल एक हिस्से पर कब्बा कर लेते हैं, क्वाइल केवल मशीन के एक तरफ दिखाए जाते हैं।
- (iii) पोलों के अंश को मशीन का प्रत्यक्ष अंश (D अंश) कहा जाता है। वह अंश जो उससे 90° दूर होता है उसे चार्पुर्ज अंश (Q अंश) कहा जाता है।
- (iv) किसी क्वाइल के केन्द्र को पास क्वाइल की पांजिटिव डायरेक्शन लोड में होती है।
- (v) रोटर के रोटेशन की पांजिटिव दिशा को कर्लॉकबाइज या एंटी-कर्लॉकबाइज के रूप में लिया जाता है और पांजिटिव रोटेशन के अर्थ में कार्य करते समय टार्फ को भी पांजिटिव लिया जाता है।

1.15. वैसिक दो-पोल मशीन (Basic two-pole machine)

दो-पोल मशीन प्रदर्शन में, एक सिंगल सर्किट बनाने वाले बाईडिंग के प्रत्येक भाग को एक सिंगल वायर द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य तौर पर, किसी भी प्रकार की रोटेटेड इलेक्ट्रिक मशीनों के लिए वैसिक दो-पोल मशीन आरेखों को जानकर बैठाकर किया जा सकता है:

- (i) स्टेटर और रोटर विन्यास, स्थिर पोल भृत्य को स्थिर रूप में लिया जा रहा है।
- (ii) स्टेटर और रोटर दोनों पर बाईडिंग व्यवस्था।
- (iii) रोटर द्रुग की स्थिति।

अभ्यास

1. रोटेटेड इलेक्ट्रिक मशीनों में दो मैग्नेटिक फील्डों के सरेखण पर उत्पन्न टॉर्क सिद्धांत पर चर्चा करें और डी.सी. मोटर्स में इन मैग्नेटिक फील्डों की पहचान करें।
2. मोटर और जनरेटर के बीच अंतर स्पष्ट करें।
3. जनरेटर और मोटर की परिभाषा लिखें।
4. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के नियम लिखिए।
5. फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाहिने हाथ के नियमों की व्याख्या करें।
6. इलेक्ट्रिक मशीन की इलेक्ट्रिक अवधारणाओं की व्याख्या करें।
7. इलेक्ट्रिक मशीन के सामान्यीकृत सिद्धांत की व्याख्या करें।
8. रोटेटेड मशीनों की बेसिक संरचनाओं का वर्णन करें।
9. बताइए कि रोटेटे करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन और टॉर्क कोण में टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है।



Inside this Chapter

2.1 Main constructional features, Types of armature winding; 2.2 Function of the commutator for motoring and generation action; 2.3 Factors determining induced emf; 2.4 Factors determining the electromagnetic torque; 2.5 Various types of DC generators; 2.6 Significance of back e.m.f., the relation between back emf and Terminal voltage; 2.7 Armature Reaction; 2.8 Methods to improve commutation; 2.9 Performance and characteristics of different types of DC motors; 2.10 Speed control of dc shunt/series motors; 2.11 Need of starter, three point dc shunt motor starter and 4 point starter; 2.12 Electric Braking; 2.13 Applications of DC motors; 2.14 Faults in dc machines and their retrospective; 2.15 Losses in a DC machine; 2.16 Determination of losses by Swinburne's test; 2.17 Rating and Specifications of DC machines

2.1 परिचय (Introduction)

एक डी०सी० मशीन एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एनजी कंजर्वेशन उपकरण है। डी०सी० मशीन दो प्रकार की होती है—

- (a) डी०सी० जनरेटर
- (b) डी०सी० मोटर

एक डी०सी० जनरेटर मैकेनिकल पावर (ωT) को डी०सी० इलेक्ट्रिकल पावर (EI) में परिवर्तित करता है, जबकि एक डी०सी० मोटर, डी०सी० इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करती है। ए.सी. मोटर को औद्योगिक रूप से इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदलने के लिए उद्योग में प्रयोग कि जाती है, लेकिन उस स्थानों पर जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम में डी०सी० मोटर का उपयोग किया जाता है, वहाँ जरनल स्पीड और अच्छे स्पीड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है।

डी०सी० मोटर और जनरेटर का निर्माण लगभग एक जैसा है। जनरेटर को बहुत सुरक्षित विधि से कार्यरत किया जाता है। इसलिए इसका निर्माण ओपन टाइप होता है। लेकिन मोटर उस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ धूल और नमी न हो और आपकी आनश्यकता के अनुसार इसे एंक्लोजर (उदाहरण—डस्ट प्रूफ और फायर प्रूफ) बनाया जाता है।


यद्यपि बैटरी डी०सी० इलेक्ट्रिकल पावर का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, यह केवल किसी भी मशीन को सीमित पावर को सप्लाई कर सकती है। कुछ अनुप्रयोग ऐसे हैं जहाँ बड़ी मात्रा में डी०सी० पावर की आवश्यकता होती है, (जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, आदि।) इसलिए, ऐसी जगहों पर, डी०सी० पावर पहुंचाने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है।

2.2 एक डी०सी० जनरेटर का निर्माण (Construction of a D.C. Generator)

एक डी०सी० मशीन के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं—

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (i) डी०सी० जनरेटर का मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम | (ii) मैग्नेटिक फ्रेम और योक |
| (iii) पोल कोर और पोल शूज | (iv) फील्ड या एक्साइटिंग क्वाइल्स |
| (v) डी०सी० जनरेटर की आर्मेचर | (vi) आर्मेचर कोर |
| (vii) आर्मेचर वाइंडिंग्स | (viii) डी०सी० जनरेटर में कम्पूटर |

- (ix) बुरा
(x) एंड हाउसिंग

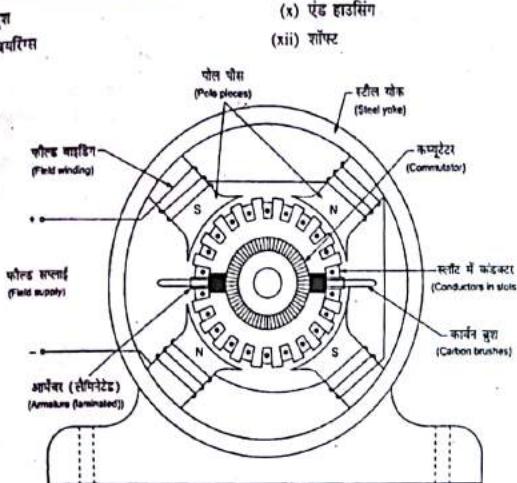(xi) विषयार्थ
(xii) शॉप्स

वित्र 2.1 डी.सी. मशीन

2.2.1. डी.सी. जनरेटर के मैनेटिक फोल्ड सिस्टम (Magnetic Field System of D.C. Generator)
मैनेटिक फोल्ड सिस्टम मशीन का सिध्या या निश्चित हिस्सा होता है। यह मुख्य मैनेटिक फलक्स उत्पन्न करता है। मैनेटिक फोल्ड सिस्टम में मैनेटिक योक, पोल कोर और पोल शूट और फोल्ड या एक्साइटिंग क्वाइल कहलाते हैं। डी.सी. जनरेटर के इन विभिन्न भागों को नीचे विस्तार से वर्णित किया गया है।

2.2.2. मैनेटिक फ्रेम और योक (Magnetic Frame and Yoke)

बाहरी छोड़वत बेलनाकार फ्रेम विसे मुख्य पोल और इंटरपोल फिल्स किया जाता है और जिस मशीन से फाउंडेशन को छिपा किया जाता है, उसे योक के रूप में जाना जाता है। यह बड़ी मशीनों के लिए कार्ट स्टील से बना होता है और छोटे आकार की मशीन के लिए आमतौर पर कार्ट आयरन से बनाया जाता है।

योक के दो मुख्य दरेश्य इस प्रकार हैं—

- (i) यह पोल कोर को सपोर्ट और मशीनों के भीतरी भागों को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है।
- (ii) यह मैनेटिक फलक्स के लिए कम रिटर्नेस पथ प्रदान करता है।

2.2.3. पोल कोर और पोल शूट (Pole Core and Pole Shoes)

पोल कोर और पोल शूट को मैनेटिक फ्रेम से फिल्स किया जाता है या बोल्ट द्वारा फिल्स किया जाता है। इस प्रकार जो पोल अंतर होते हैं उन्हें सेटेट पोल कहते हैं। प्रत्येक पोल कोर में एक कर्व सतह होता है। आमतौर पर, पोल कोर और शूट पल्से

कार्ट स्टील या रफ आयरन लैमिनेशन से बने होते हैं जो हाइड्रोलिक दबाव में एक साथ रिवेट होते हैं। ऐडी कर्ट तास को कम करने के लिए पोलों को लैमिनेटेड किया जाता है।


पोल कोर और पोल शूट को चित्र में दिखाया गया है।

पोल कोर नीचे दिए गए निम्नलिखित डिशेयों को पूरा करता है।

(i) यह फोल्ड या एक्साइटिंग क्वाइल को सपोर्ट करता है।

(ii) वे आमेंचर परियों पर मैनेटिक फलक्स को समान रूप से फैलाते हैं।

(iii) यह मैनेटिक सर्किट के ग्राम-सेवनात धोत्रकल को बढ़ाता है, परिणामस्वरूप, मैनेटिक पथ की रिटर्नेस कम हो जाती है।

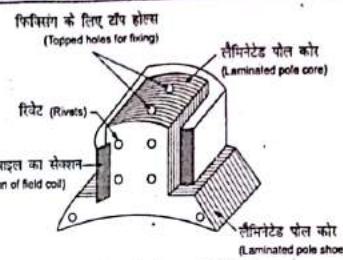


वित्र 2.2 पोल कोर और पोल शूट लैमिनेटेड पोल शूट

2.2.4. फोल्ड या एक्साइटिंग क्वाइल (Field or Exciting Coils)

प्रत्येक पोल कोर में एक या एक से अधिक फोल्ड क्वाइल (वाइटिंग्स) होते हैं जो मैनेटिक फोल्ड डिपल करने के लिए उस पर रहे जाते हैं। एनामेल फॉर्म के बाहर का उपयोग फोल्ड या एक्साइटिंग क्वाइल के निर्माण के लिए किया जाता है। क्वाइल फॉर्म पर बड़ड है और जिसे पोल कोर के चारों ओर रखा गया है।

जब डायरेक्ट कर्ट 'फोल्ड वाइडिंग' से जुड़ती है, तो यह पोलों को मैनेटिक करती है, जो कि फलक्स को उत्पन्न करती है। सभी पोलों के फोल्ड क्वाइल, सीरीज में इस तरह से जुड़े होते हैं कि जब उनके भाग्यम से कोट प्राइट होती है, तो निकटवर्ती पोल विपरीत पोलारिटी प्राप्त करते हैं।

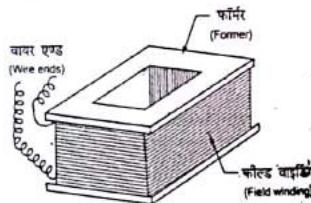

वित्र 2.3

2.2.5. डी.सी. जनरेटर का आमेंचर (Armature of D.C. Generator)

D.C. मशीन या D.C. जनरेटर के धूपने वाले भाग को आमेंचर कहा जाता है। आमेंचर में एक शॉफ्ट होती है, जिस पर लैमिनेटेड मिलेण्डर होता है, जिसे आमेंचर कोर कहते हैं।

2.2.6. आमेंचर कोर (Armature Core)


डी.सी. जनरेटर का आमेंचर कोर आकार में बेलनाकार है और रोटेटिंग शॉफ्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है। आमेंचर की बाहरी परिधि में छाँचे या स्लॉट होते हैं जो आमेंचर वाइडिंग को समर्थनित करते हैं जैसा कि वित्र 2.3 में दिखाया गया है।

डी.सी. जनरेटर या मशीन का आमेंचर कोर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है।

- (i) यह स्लॉट्स में कॉकटरों को रखता है।

- (ii) यह मैनेटिक फलक्स के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है।

34 वैद्युत मशीने-1

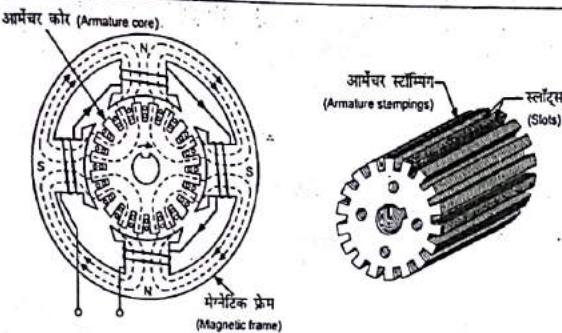

वित्र 2.4

चूंकि आर्मेचर डी.सी. जेनरेटर या मशीन का एक धूमने वाला हिस्सा होता है, इसलिए फ्लवस का रिवर्सल, कोर में होता है, इसलिए हिस्टरिसीस लॉसेज जनरेट होता है। हिस्टरिसीस लॉस को कम करने के लिए कोर के निर्माण के लिए सिस्टिक्सन स्टील सामग्री का उपयोग किया जाता है।

रोटिंग आर्मेचर सैगेनेटिक फोल्ड को काट देता है, जिसके कारण इसमें एक EMF इड्यूल होता है। यह EMF एडी कोर्ट को संसुलेट करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐडी कोर्ट लॉस होते हैं। इस प्रकार लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लगभग 0.3 से 0.5 मिमो की मोटाई के स्टैमिंग के साथ लेनिनेटेड किया जाता है। वर्निश को कोटिंग द्वारा प्रत्येक लेनिनेशन एक दूसरे से इन्सुलेटेड करते हैं।

2.2.7. आर्मेचर वाइंडिंग (Armature Winding)

इन्सुलेटेड कंडक्टर आर्मेचर कोर के स्लॉट में रखे गए हैं। कंडक्टर बेज, और कोर के चारों ओर स्टील बायर वाइप्ड के बैड होते हैं, और उपयुक्त रूप से जुड़े होते हैं। कंडक्टरों की इस व्यवस्था को आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग डी.सी. मशीन का दिल होता है।

आर्मेचर वाइंडिंग एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट करती है। (ए.सी. से डी.सी. या डी.सी. से ए.सी.) डी.सी. जेनरेटर में, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तित किया जाता है। कोरेक्शन के आधार पर वाइंडिंग को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है—

- लैप विंडिंग (Lap Winding)
- वेव विंडिंग (Wave Winding)

(a) लैप वाइंडिंग (Lap Winding)

लैप वाइंडिंग में, कंडक्टर इस तरह से जुड़े हुए हैं कि समानांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार, यदि किसी मशीन में P पोल और Z आर्मेचर कंडक्टर हैं, तो P समानांतर पथ होंगे, प्रत्येक पथ में सीरीज में Z/P कंडक्टर जुड़े होंगे।


लैप वाइंडिंग में, बुश को संख्या समानांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। जिसमें से आधे बुश पॉलिंग हैं और शेष आधे नेटिव हैं।

(b) वेव वाइंडिंग (Wave Winding)

वेव वाइंडिंग में, कंडक्टर इसने जुड़े होते हैं कि उन्हें मशीन के पोलों की संख्या के बावजूद दो समानांतर पथ में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार, यदि मशीन में Z आर्मेचर कंडक्टर हैं, तो सीरीज में $Z/2$ कंडक्टर वाले प्रत्येक 2 समानांतर पथ होंगे। इस केस में बुश की संख्या, समानांतर पथों की संख्या, अर्थात् 2 के बराबर है।

2.2.8. डी.सी. जेनरेटर में कम्पूटेटर (Commutator in D.C. Generator)


कम्पूटेटर, जो आर्मेचर के साथ धूमता है, आकार में बेलनाकार होता है और इसे कई आकार के हार्ड ड्रॉन कॉपर बार या सेगमेट में एक दूसरे से और शास्त्र से इन्सुलेटेड बनाया जाता है। सेगमेट आर्मेचर के शास्त्र के चारों ओर एक रिं बनाते हैं। प्रत्येक कम्पूटेटर आर्मेचर व्हाइल के सिरों से जुड़ा हुआ है।

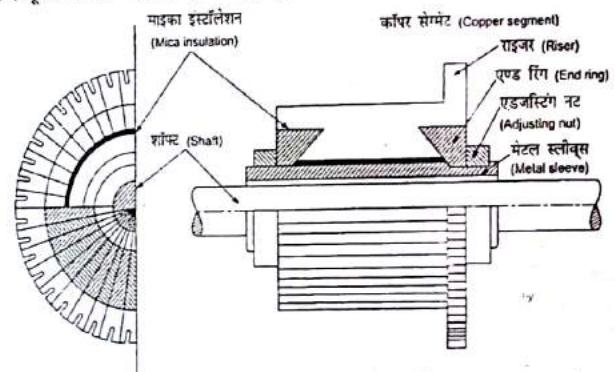

वित्र 2.5

यह एक डी.सी. मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है।

- यह रोटेटर वाले आर्मेचर कंडक्टरों को बुश के माध्यम से स्थिर एक्सटर्नल सार्किंट से जोड़ता है।
- यह आर्मेचर जेनरेटर में इंड्यूज़ अल्टरेनेटिंग कोर्ट को डी.सी. जेनरेटर एक्शन में एक्सटर्नल लोड सार्किंट में यूनिडायरेक्शनल कोर्ट में परिवर्तित करता है, जबकि यह अल्टरेनेटिंग टार्क को मोटर एक्शन में आर्मेचर में उत्पन्न यूनिडायरेक्शनल (कांस्टेट) टार्क में परिवर्तित करता है।

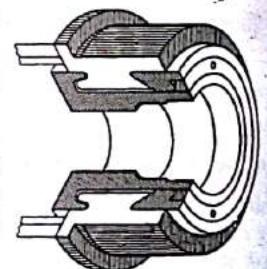

वित्र 2.6

कार्बन बुश कम्पूटेटर पर मार्टिंग किया जाते हैं और दो या दो से अधिक कार्बन बुश को मदद से आर्मेचर वाइंडिंग को कलेक्ट किया जाता है। प्रत्येक बुश को धातु के बवसे में सपोर्ट किया जाता है जिसे बुश बॉक्स या बुश होल्डर कहा जाता है। बुश कम्पूटेटर पर प्रेस किये जाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग और बाहरी सर्किंट के बीच कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं।

कम्प्यूटर पर बुश द्वारा लगाए गए प्रेसर को समायोजित किया जा सकता है और सिंगल के माध्यम से कोर्टेट वैल्यू पर बनाए रखा जाता है। बुश को मदद से जो कोर्ट वाइंडिंग पर उत्पन्न होता है, उसे कम्प्यूटर और फिर बाहरी मशीन में साझा किया जाता है।

बे आर्मीन पर उच्च प्रेस के कार्बन से बने होते हैं बयोकि कार्बन एक कंडक्टर पदार्थ होता है और पाउडर के रूप में एक ही समय में कम्प्यूटर सतह पर एक तुबिकेटिंग इफेक्ट प्रदान करता है।

2.2.10. एंड हाउसिंग (End Housings)

एंड हाउसिंग घेनेलेम के सिरों से जुड़ी हुई है, और वियरिंगों को सहायता प्रदान करती है। फ्रंट हाउसिंग वियरिंग का संयोजन करते हैं और बुश असेबली, जहाँ रियर हाउसिंग आमतौर पर केवल वियरिंग का संयोजन करते हैं।

2.2.11. वियरिंग्स (Bearings)

बॉल या रोलर वियरिंग को अंतिम एंड में फिट किया जाता है। वियरिंग का कार्य मशीन के रोटेटेट और फिक्स भागों के बीच पर्शण को कम करता है। अधिकतर उच्च कार्बन स्टील का उपयोग वियरिंग के निर्माण के लिए किया जाता है। बयोकि वह बहुत हाई पर्टीरियल होता है।


2.2.12. शाफ्ट (Shaft)

शाफ्ट अधिकतम टूटने की पावर के साथ हल्के स्टील से बने होते हैं। शाफ्ट का उपयोग मैकेनिकल पावर को मशीन से या उसके पास दूसरों करने के लिए किया जाता है। रोटेटेट भागों जैसे आर्मीन कोर, कम्प्यूटर, कूलिंग फैन, आदि को शाफ्ट में रखा जाता है।


2.3. डी०सी० जनरेटर में आर्मीन वाइंडिंग के प्रकार (Types Of Armature Winding In D.C. Generator)

इन्हें देखा है कि आर्मीन कंडक्टरों की संख्या है, जो आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विधि से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आर्मीन वाइंडिंग कहा जाता है। कंडक्टरों को जोड़ने की विधि के अनुसार, आर्मीन वाइंडिंग में मूल रूप से दो प्रकार होते हैं,

- (a) लैप वाइंडिंग
- (b) वेव वाइंडिंग

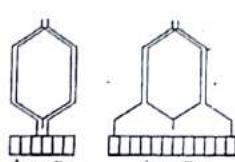

वित्र 2.7

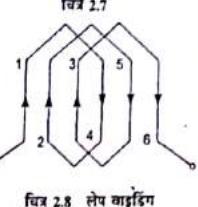

वित्र 2.8 लैप वाइंडिंग

2.3.1. सेप वाइंडिंग (Lap Winding)

इस विधि में, यदि कनेक्शन को स्लॉट 1 में कंडक्टर से स्टार्ट किया जाता है, तो कनेक्शन एक-दूसरे को वाइंडिंग के रूप में ओवरलैप करते हैं, जब तक कि स्टार्टिंग प्लाइट किर से स्टार्ट नहीं हो जाता है।

वित्र 2.8 में सेप फैजन आर्मीन वाइंडिंग पार्ट का डेवलप ब्यू दिखाया गया है।

वैसा कि वित्र 2.8 से देखा जाता है, आगे बढ़ने के दौरान क्वाइल्स की ओवरलैप होती है।

नोट: इस तरह के कनेक्शन के कारण, कंडक्टर की कुल संख्या समानांतर पदों की संख्या में विभाजित हो जाती है, जहाँ $P =$ मशीन के पोल की संख्या।

बहुत संख्या में समानांतर पथ उच्च कोरेट भवता बाली मशीन का संकेत देते हैं इसलिए सेप वाइंडिंग को उच्च कोरेट रेटिंग जनरेटर के लिए प्रसंद किया जाता है।


2.3.2. वेव वाइंडिंग (Wave Winding)

इस प्रकार के कनेक्शन में, ओवरलैपिंग से बचने के लिए वाइंडिंग हमेशा अगे दैवत करती है। यह एक प्रोत्रेसित वेव यीं सारह दैवत करती है इसलिए इसे वेव वाइंडिंग कहा जाता है। वेव फैजन में आर्मीन वाइंडिंग के एक पार्ट को वेव वाइंडिंग के लिए वित्र 2.9 में दिखाया गया है।

स्लॉट 1 और स्लॉट 2 से स्टार्ट होने वाले दोनों क्वाइल वेव फैजन में ओवरलैप कर रहे हैं।

नोट: इस प्रकार के कनेक्शन के कारण, कंडक्टर की कुल संख्या 2 समानांतर पदों में हमेशा विभाजित हो जाती है। समानांतर पदों की संख्या कम होने के कारण, यह कम कोरेट, उच्च बोल्टेज फैजनों वाले जनरेटरों के लिए बेहतर है।

समानांतर पथ की संख्या विसमें आर्मीन कंडक्टर को लैप की बजाए से विभाजित किया जाता है या कनेक्शन के वेव फैजन को A के रूप में निरूपित किया जाता है। लैप कनेक्शन के लिए $A = P$ और वेव कनेक्शन के लिए $A = 21$

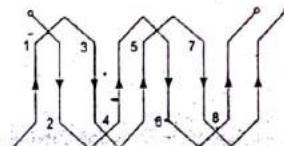

वित्र 2.9

2.3.3. लैप और वेव टाइप वाइंडिंग की तुलना (Comparison of Lap and Wave Type Winding)

मूल रूप से $\frac{1}{2}0.80$ मशीन की आर्मीन वाइंडिंग दो विधियों में से एक है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। इन दोनों के बीच अत्र केवल कंडक्टर के एंड कनेक्शन और कम्प्यूटर कनेक्शन के कारण हैं। आर्मीन वाइंडिंग के सभी को जाती हैं, यह जानने के लिए निरूपित विवरण दिए जाना आवश्यक है-

(i) पोल पिच (Pole Pitch):



इस प्रति पोल आर्मीन स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि 36 कंडक्टर और 4 पोल हैं, तो पोल पिच $36/4 = 9$ है।

(ii) क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच (Coil Span or Coil Pitch) (Y_s):

यह आर्मीन स्लॉट के संदर्भ में मापी जाने वाली क्वाइल के दो किनारों के बीच की दूरी है।

(iii) फ्रंट पिच (Front Pitch) (Y_f):

यह दूरी है, जो आर्मीन कंडक्टरों के संदर्भ में, एक क्वाइल के दूसरे कंडक्टर और आगे क्वाइल के पहले कंडक्टर के बीच की दूरी है, या यह दो क्वाइल साइडों के बीच की दूरी है जो एक ही कम्प्यूटर सेगमेंट से जुड़े हैं।

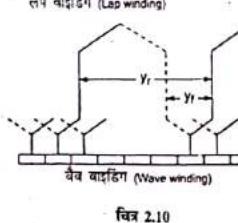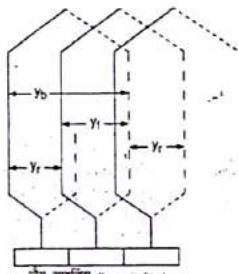

वित्र 2.10

38 वैद्युत मशीन-1

(iv) बैक पिच (Back Pitch) (Y_b):

वह दूरी, जिसके द्वारा आर्मेचर के पीछे एक क्वाइल आगे बढ़ायी जाती है, उसे क्वाइल को बैक पिच कहा जाता है। आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापा जाता है।

(v) परिणामी पिच (Resultant Pitch) (Y_r):

वह दूरी, जिसमें आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में, एक क्वाइल की शुरुआत और अगले क्वाइल की शुरुआत के बीच क्वाइल को परिणामी पिच कहा जाता है।

आर्मेचर वाईंडिंग मिंगल लेयर या डबल लेयर में कार्य कर सकती है। यह सिलेक्स, डुप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स है सकती है और यह मल्टीप्लेक्स समानांतर पथ की संख्या को बढ़ाती है।

2.4. एक जनरेटर का कार्य सिद्धांत (Working Principle of a Generator)


जनरेटर इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अर्थात् जब भी किसी कंडक्टर द्वारा फ्लॉक्स को काटा जाता है, तो एक EMF इंड्यूज़न हो जाता है जो कंडक्टर सर्किट बदल होने पर एक फ्लॉक्स का कारण होगा। इस प्रकार, इनरिंट्रॉजनर के आवश्यक भाग निम्नलिखित हैं—

- (i) एक मैग्नेटिक फौल्ड
- (ii) कंडक्टर
- (iii) फौल्ड के सापेक्ष कंडक्टर की गति

2.4.1. सरल लूप जनरेटर (Simple Loop Generator)

एक सिंगल टर्न आवश्यकर कॉर्पर का चाप AB₁CD पर विचार करो जो एक समान मैग्नेटिक फौल्ड में अपने स्वयं के अक्ष में रोटेट करती है, जो मैनेट या इलेक्ट्रो-मैनेट द्वारा प्रदान किया गया। क्वाइल के दो किनारे क्रमशः दो सिलप गिए, a और b से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से भी इन्हुलेटेड रहते हैं। दो बुश B_1 और B_2 सिलप रिंग पर रखे गये।

इन बुश का कार्य क्वाइल से इंड्यूज़न करेट को कलेक्टर करना है और इसे एम्सटर्नल सोड रजिस्ट्रेस या सर्किट तक पहुंचाना है।

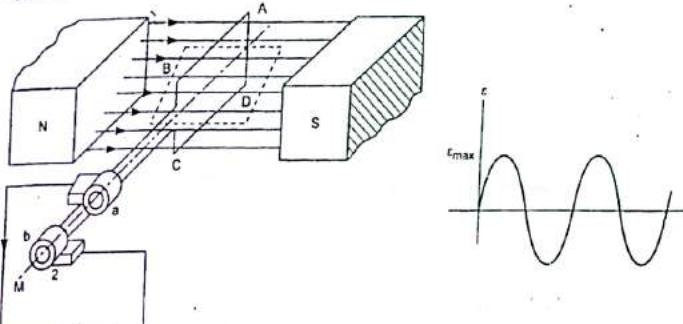


चित्र 2.11

चित्र 2.11 एटो-क्वाइल क्वाइल दिशा में घूमते हुए एक क्वाइल को दर्शाता है। जब क्वाइल, मैग्नेटिक फौल्ड में इंडेटर पद्धों को मारें, तो क्वाइल को जोड़ने वाला फ्लॉक्स बदल जाता है और एक EMF क्वाइल में इंड्यूज़न किया गया है।

अब जब क्वाइल की ओरेन फ्लॉक्स लाइनों के समानोर्योग पथ होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो क्वाइल के गोले वाली फ्लॉक्स अधिकतम होती है, लेकिन फ्लॉक्स लिंकिंग के परिवर्तन की दर न्यूनतम होती है, जबकि इस इंटरेट पूर्वी क्वाइल साइड AB और CD द्वारा कोई भी फ्लॉक्स नहीं काटा जाता है जो कि उनके समानांतर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए, क्वाइल क्वाइल में इंड्यूज़न नहीं होता है। आइए हम इस स्थिति या क्वाइल को छार्क्याधर स्थिति या एक प्रारंभिक स्थिति कोई EMF क्वाइल में इंड्यूज़न नहीं होता है। आइए हम इस स्थिति या क्वाइल को छार्क्याधर स्थिति जो एक प्रारंभिक स्थिति है।


जैसा कि क्वाइल चलती रहती है, फ्लॉक्स लिंकिंग के परिवर्तन की दर और इनलिए, इसमें इंड्यूज़न EMF अगली स्थिति तक पहुंचने तक जब जाता है तब तक कि अगली स्थिति $\theta = 90^\circ$ तक न पहुंच जाए। अब, क्वाइल का दल क्षेत्रिक और अप्यायी बल जो रोटारी के समानांतर है इस स्थिति में, क्वाइल से जुड़ा फ्लॉक्स न्यूनतम होता है लेकिन फ्लॉक्स लिंकिंग के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। इसलिए, अधिकतम EMF क्वाइल में इंड्यूज़न होता है चित्र 2.12(2) देखें।

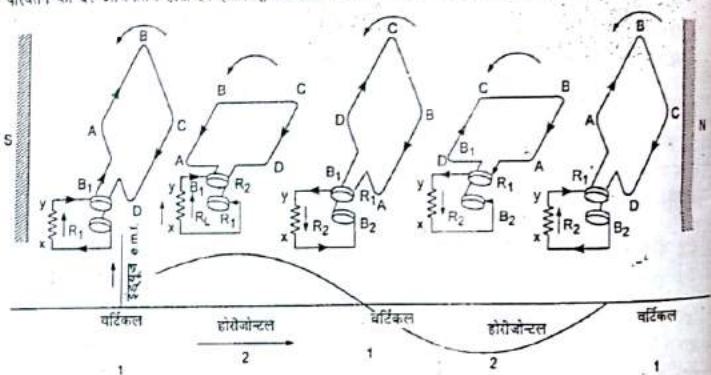

चित्र 2.12

त्रूप (क्वाइल) की रिवॉल्यूशन की अगली क्वार्टर के बारी 90° से 180° तक, क्वाइल को प्रवाहित करने वाला फ्लॉक्स पीरे-पीरे EMF को बढ़ाता है। पीरे-पीरे कम हो जाता है और तुरत शूल्य हो जाता है, क्वाइल साइड फौल्ड मैनेट के फेस के समानांतर हो जाते हैं, लेकिन उनके साइडों के साथ AB और CD की स्थिति अतर-शूल्य स्थिति के संबंध में बदल जाती है।

क्वाइल के रिवॉल्यूशन के लीसरे क्वार्टर में, 180° से 270° के बीच जिस दर पर मैग्नेटिक फौल्ड में कंडक्टर्स कट जाते हैं, इसलिए उन्हें c.m.f. पीरे-पीरे बढ़ाता है और तत्काल में अधिकतम हो जाता है, क्वाइल इस स्थिति को लेता है चित्र 2.12(4) में दिखाया गया है।

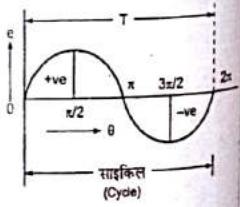

चित्र 2.13

हालांकि, इंडक्यूल EMF की दिशा, क्वाइल अब A से B यानी C से D के विपरीत दिशा में है, ज्योकि कंडक्टर जो एक दिशा में प्लॉक्स को काट रहा था, अब इसे दूसरे में काट रहा है। दूसरे शब्दों में, कंडक्टर जो एक N-पोल के प्रभाव में था, अब S-पोल और इसके विपरीत के प्रभाव में है।


क्वाइल की रेवेशुन के चौथे काटार में अर्थात् 270° से 360° के बीच, इंडक्यूल EMF घटता है, जैसे क्वाइल चलती है और शून्य हो जाती है जब क्वाइल एक चक्रांप्या करता है अर्थात् 360° प्रारंभिक स्थिति से, क्वाइल अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। यह चक्र फिर आर्मेचर की प्रत्येक रेवेशुन को दोहराता है। इसलिए, EMF क्वाइल में उत्पन्न चित्र 2.11(4) में दिखाया गया है।

यह स्पष्ट है कि EMF क्वाइल में इंडक्यूल प्रक्रिया में पर्लेटिंग है। ऐसा EMF को अल्टरनेटिंग EMF कहते हैं।

2.4.2. एक सरल डी०सी० जनरेटर (A Simple DC Generator)

मूनिडायरेक्शनल करेट प्राप्त करने के लिए, क्वाइल के सिरे स्लिप रिंग के बजाय एक स्लिपर से जुड़े होते हैं। स्लिपर रिंग (कम्प्टेटर) का कार्य फिल्स बुश के माध्यम से रोटेटेड क्वाइल के केनेक्शन को रिवर्स करना और EMF को एक दिशा में कालेक्ट करना है। इस प्रकार, एक्सटर्नल सर्किट में परिणामी करेट यूनिडायरेक्शनल हो जाती है।


स्लिपर रिंग एक कंटकिंग सिलेंडर से बने होते हैं, जो माइका को पहली शॉट द्वारा एक दूसरे से इन्सुलेटेड सेर्गेंटों के दो हिस्सों में कट जाती है। सेर्गेंट क्वाइल के एण्ड से जुड़े होते हैं और इसके साथ घमते हैं। फिल्स बुश के द्वारा एक्सटर्नल लोड के माध्यम से सर्किट पूरा किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्लिपर रिंग चित्र 2.14(a) में अल्प से दिखाई गई है। इस चित्र 2.14(b) में देखा गया है कि फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में, ABMLCDA के साथ करेट प्रवाहित होती है अर्थात् बुश M सेर्गेंट के संपर्क में "a" + बुश C के रूप में कार्य करता है, अर्थात् सरलाई का पॉजिटिव ईंध और L सेर्गेंट के साथ "b" बुश एक -ve बुश के रूप में कार्य करता है अर्थात्, सरलाई का नेगेटिव ईंध।

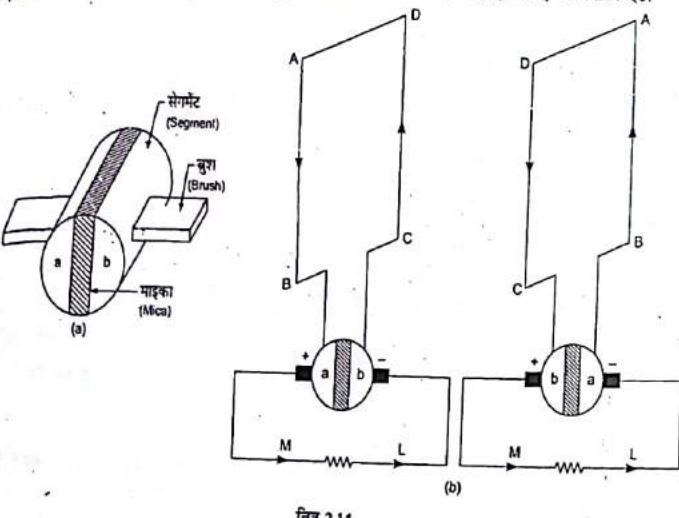

चित्र 2.14

अगले हाफ रिवॉल्यूशन में, क्वाइल में इंडक्यूल करेट की दिशा रिवर्स हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ सेर्गेंट "a" और "b" की स्थिति भी रिवर्स हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप +ve सेर्गेंट "b" और -ve सेर्गेंट "a" क्रमसः M और L बुश के संपर्क में आते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टर के माध्यम से ऑर्डिनेट करेट का वेव चित्र 2.15 में दिखाया गया है।


इस प्रकार, एक्सटर्नल लोड सर्किट में करेट की दिशा समान (यूनिडायरेक्शनल) है। बुशों की स्थिति को सेर्गेंट के एक से दूसरे सेर्गेंट में ट्रांसील करने की व्यवस्था की जाती है जब क्वाइल का स्लेन बल की रेखाओं के स्लेन पर समकोण पर होता है ज्योकि इस स्थिति में इंडक्यूल EMF या करेट शून्य है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि EMF या dc के क्वाइल (आर्मेचर) में करेट इंडक्यूल होता है। जनरेटर पहले की तरह आल्टरनेटिंग होता है, लेकिन स्लिपर रिंग का कम्प्टेटर की मदद से रेक्टिफाई किया जाता है। एक वास्तविक मशीन में, कई क्वाइल कम्प्टेटर के सेर्गेंट की संख्या से जुड़े होते हैं और इसलिए EMF या बाहरी लोड के क्वाइल द्वारा दिया गया करेट चित्र 2.16 में दिखाया गया है। एक्सटर्नल सर्किट में करेट का वास्तविक प्रवाह डाक्ट लाइन द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार, जनरेटर के केस में कम्प्टेटर का कार्य एक्सटर्नल आर्मेचर सर्किट में उत्पन्न अल्टरनेटिंग करेट को डाक्टरेक्ट करेट में बदलता है।

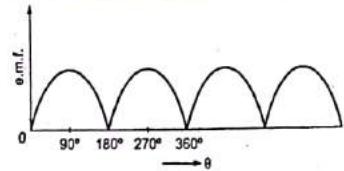

चित्र 2.15

इस प्रकार, एक्सटर्नल लोड सर्किट में करेट की दिशा समान (यूनिडायरेक्शनल) है। बुशों की स्थिति को सेर्गेंट के एक से

दूसरे सेर्गेंट में ट्रांसील करने की व्यवस्था की जाती है जब क्वाइल का स्लेन बल की रेखाओं के स्लेन पर समकोण पर होता है ज्योकि इस स्थिति में इंडक्यूल EMF या करेट शून्य है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि EMF या dc के क्वाइल (आर्मेचर) में करेट इंडक्यूल होता है। जनरेटर पहले की तरह आल्टरनेटिंग होता है, लेकिन स्लिपर रिंग का कम्प्टेटर की मदद से रेक्टिफाई किया जाता है। एक वास्तविक मशीन में, कई क्वाइल कम्प्टेटर के सेर्गेंट की संख्या से जुड़े होते हैं और इसलिए EMF या बाहरी लोड के क्वाइल द्वारा दिया गया करेट चित्र 2.16 में दिखाया गया है। एक्सटर्नल सर्किट में करेट का वास्तविक प्रवाह डाक्ट लाइन द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार, जनरेटर के केस में कम्प्टेटर का कार्य एक्सटर्नल आर्मेचर सर्किट में उत्पन्न अल्टरनेटिंग करेट को डाक्टरेक्ट करेट में बदलता है।

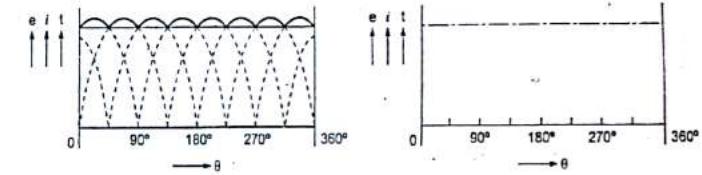

चित्र 2.16

2.5. डी०सी० मोटर का कार्य सिद्धांत (Working Principle of a DC Motor)

वह सिद्धांत है, जिस पर एक डी०सी० मोटर कार्य करता है। यदि एक करेट कंडक्टर को मैनेटिक फॉल्ड में रखा जाता है, तो कंडक्टर पर मैकेनिकल बल का अनुभव होता है, जिसकी दिशा फ्लोएमिंग के बाएं हाथ के नियम (जिसे मोटर नियम भी कहा जाता है) द्वारा दी गई है और इसलिए कंडक्टर बल की दिशा में आगे बढ़ता है। मैकेनिकल बल का अनुभव कंडक्टर का परिमाण B द्वारा दिया जाता है।

$$F = BI_0 l_c \text{ newtons}$$


जहाँ B फॉल्ड की स्ट्रेच teslas (Wb/m^2) में है, I_0 कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली करेट एम्पीयर में है और l_c कंडक्टर की लंबाई मोटर में है।

जब मोटर डी०सी० में सरलाई से जुड़ा होता है, तो एक डाक्टरेक्ट करेट बुश और कम्प्टेटर बल से आर्मेचर बाइंडिंग से गुजरता है; कम्प्टेटर से गुजरते समय इसे ए०सी० में परिवर्तित किया जाता है ताकि क्रांपिक फौरेट पोलों के नीचे कंडक्टरों का समूह विपरीत दिशाओं में करेटों को से जाए, जैसा कि चित्र 2.17 में दिखाया गया है।

42 वैद्युत मशीन-1

अपेक्षिते कंडक्टरों में कोरेट की दिशा भी रिवर्स हो जाती है क्योंकि ये एक पोल के प्रवाह से उत्पन्न हुए आले की ओर जाते हैं। चित्र 2.17, में एक 4-फेल डी०सी० मोटर दिखायी गयी है। जब फोल्ट और आर्मेचर सर्किट डी०सी० सलाई के मुख्य हिस्सों से युद्धे होते हैं। याना आर्मेचर कंडक्टर में कोरेट N पोल से बाहर की ओर (टॉट द्वारा प्रदर्शित) और S पोल से अन्दर की ओर (डॉग द्वारा प्रदर्शित) किए जाते हैं।

प्रस्तुतिंग के बाएं हाथ के नियम को लागू करके, बल कंडक्टर की दिशा निर्धारित की जा सकती है, जिसे चित्र 2.17 में चिह्नित किया गया है। यह देखा गया है कि प्रत्येक कंडक्टर एक बल का अनुभव करता है जो मोटर आर्मेचर को दक्षिणाकृत दिशा में प्रूपता है। ये बल सामूहिक रूप से द्वितीय टॉर्क को उत्पन्न करते हैं।

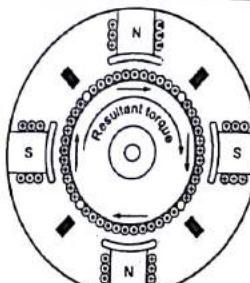


चित्र 2.17

2.6. एक डी०सी० मोटर में कम्प्यूटर एक्शन (Commutator Action in DC Motor)

डी०सी० मोटर के केंद्र में, यह आवश्यक है कि आर्मेचर बाइडिंग के क्वाइल्स के माध्यम से कोरेट को रिवर्स किया जाए क्योंकि एक विशेष ब्याइल्स एक पोल (उत्तरी पोल) को छोड़ देता है। न्यूट्रल लाइन को पार करता है और अपने पोल के प्रवाह में आता है जो परिपथ पोलिटी (अर्थात् दक्षिणी पोल) का। कम्प्यूटर का अपरेशन, जो उत्तरीक उद्देश्य को पूरा करता है, नीचे दिया गया है:

एक सिंगल टर्न ब्याइल पर विचार करें, जिसके लीड कम्प्यूटर सेगमेंट में a और b हैं, प्रत्येक केंटिंग (carring) चुरा, जैसा कि चित्र 2.18 में दिखाया गया है। अपूर्वी लाइन का पोलिटिव साइड बाएं हाथ के क्षून से और नेटिव साइड बाएं हाथ के चूना से उत्पन्न हुआ है। रियलिटी में / लाइन कोरेट कम्प्यूटर सेगमेंट में आती है a, रोडर से दूर क्वाइल के जोखे को तरफ 1 से होकर प्रवाहित होती है (जैसा कि सर्कल में क्रॉस द्वारा दिखाया गया है) और फिर ब्याइल के ऊपरी तरफ 2 से रोडर की तरफ जाती है (जैसा कि सर्कल में डॉग द्वारा दिखाया गया है), कम्प्यूटर सेगमेंट तक पहुंचती है और चूना के माध्यम से फिर से लाइन में प्रवाहित होती है। ब्याइल दक्षिणाकृत दिशा में घूमते रहेंगे, जैसा कि प्रस्तुतिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित होता है।

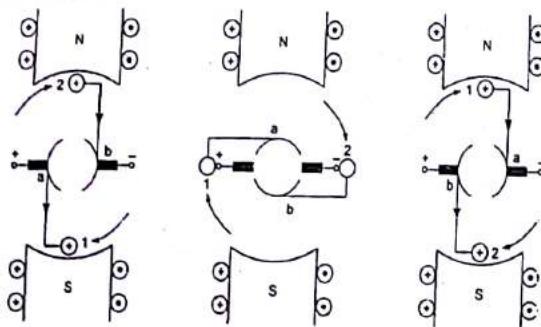

चित्र 2.18 डी०सी० मोटर में कम्प्यूटर (Commutation in a DC Motor)

रियलिटी II में ब्याइल मैग्नेटिक न्यूट्रल लाइन पर होती है; कम्प्यूटर सेगमेंट और चूना के बीच कोई संरक्षण नहीं और ब्याइल के माध्यम से कोरेट का प्रवाह नहीं होता है। ब्याइल जड़त द्वारा न्यूट्रल लाइन को पार करती है। अलॉ क्वाइल के केन में, ब्याइल के रोप टर्न आवश्यक टॉर्क की आपूर्ति करते हैं।

रियलिटी III में, ब्याइल के दो साइड, 1 और 2, पोल बदल गए हैं, और उनके माध्यम से कोरेट रिवर्स को नहीं कम्प्यूटर सेगमेंट ने हालांकि, चूना के साथ संपर्क भी बदल दिया है। इस प्रकार ब्याइल पहले की तरह, अर्थात् डॉग घूमती रहती है।

2.7. मोटरिंग और जनरेशन के लिए कम्प्यूटर का कार्य (Function of the Commutator for Motoring and Generation Action)

कम्प्यूटर एक रिवर्सिंग त्रिव्यंत के रूप में कार्य करता है। मोटर और जनरेटर में इसकी क्रिया इस प्रकार है:

डी०सी० मोटर के केन में, कम्प्यूटर कोरेट (एक डी०सी० सोर्स से उपलब्ध) को रिवर्स कर देता है जब अलॉ ब्याइल मैग्नेटिक न्यूट्रल अष्ट को पार करता है। यह एक यूनिडायोक्साल टॉर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक। प्रकार, कम्प्यूटर डायरेक्ट कोरेट को अल्टरनेटिव करने में परिवर्तित करता है।

एक डी०सी० जनरेटर में आर्मेचर ब्याइल में इंडक्यूट EMF प्रकृति में अल्टरनेटिव होता है। दृढ़तमा, आर्मेचर चन में प्रवाहित होने वाला कोरेट भी अल्टरनेटिव होता है। जब आर्मेचर ब्याइल मैग्नेटिक न्यूट्रल अष्ट को पार कर जाता है कम्प्यूटर सर्किट इंस्टेटीवियस समय में इस कोरेट को रिवर्स कर देता है। इसलिए, लोड (जो जनरेटर के लिए बाहर के एक यूनिडायोक्साल कोरेट या डायरेक्ट कोरेट मिलता है।

2.8. एक डी०सी० जनरेटर का EMF समीकरण (EMF Equation of a DC Generator)

निम्नलिखित चार के साथ एक डी०सी० जनरेटर पर विचार करें,

$$P = \text{फोल्ट पोलों की संख्या}$$

$$\phi = \text{प्रति पोल निर्विवरित फ्लक्स } W_b \text{ (वेबर) में}$$

$$Z = \text{आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या}$$

$$A = \text{आर्मेचर में सामानांतर पथ की संख्या}$$

$$N = \text{आर्मेचर की रोटेटिंग स्पीड (rpm) रिवॉल्यूशन प्रति मिनट में}$$

$$\text{कंडक्टर प्रति उत्पन्न औसत EMF} = \frac{d\phi}{dt} \text{ (वोल्ट)}$$

एक रिवॉल्यूशन में एक कंडक्टर द्वारा काटा गया फ्लक्स = $d\phi = P\phi$

$$\text{प्रति सेकंड रिवॉल्यूशन की संख्या (cps में स्पीड)} = \frac{N}{60}$$

$$\text{इसलिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए समय} = dt = \frac{60}{N} \text{ (सेकंड)}$$

$$\text{समीकरण (2.1), से उत्पन्न EMF प्रति कंडक्टर} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{P\phi N}{60} \text{ (वोल्ट)}$$

उपर समीकरण (2.2) जनरेटर के एक कंडक्टर में उत्पन्न EMF देता है। कंडक्टर प्रति समानांतर पथ सौरीन में हुए हैं, और जनरेटर टर्मिनलों पर EMF किसी भी समानांतर पथ पर उत्पन्न EMF के बराबर है।

$$\text{माइल} = \frac{P\Phi NZ}{60A}$$

मिसेस तौर पर कार्डिंग के लिए, समानांतर पथ की संख्या घोलों की संख्या के बराबर है (यानी $A = P$), इसलिए,

$$E_b = \frac{P\Phi NZ}{60P}$$

मिसेस तौर पर कार्डिंग के लिए, समानांतर पथ की संख्या 2 के बराबर है (यानी $P = 2$),

$$E_b = \frac{P\Phi NZ}{120}$$

2.9. जनरेटर EMF को प्रभावित करने वाले कारक (Factors upon which the EMF of a Generator Depends)

जनरेटर के e.m.f. का मैनेटोपूर्फ विभिन्न कंडक्टर द्वारा कार्डिंग मूलक पर निर्भाव करता है इसलिए यह निर्भाव करेगा—

1. आर्मेचर कंडक्टर की संख्या
2. जनरेटर की स्पीड
3. मूलक/धोति
4. आर्मेचर कार्डिंग की प्रकृति।

2.9.1. डी०सी० जनरेटर को स्टार्ट करना और रोकना (Starting and Stopping of DC Generator World)

मिनीरिंग शील्ड की डी०सी० जनरेटर स्टार्ट करने के लिए निम्न अनुक्रम में होना चाहिए—

1. सबसे पहले, मुनिशिप को कि जनरेटर को लोड, लोड करने वाले सभी स्विच डिस्कनेक्ट हो गए।
2. फोल्ड वोल्टेज को कट करो।
3. जनरेटर स्टार्ट करो और इसे रेटेड स्पीड तक लाएं।
4. फोल्ड सर्विट को बंद करो और धोरे-धोरे रेजिस्टर को तब तक काटे जब तक कि सामान्य वोल्टेज को न प्राप्त हो जाए।
5. सबसे अंत में स्विच को बंद करो।

2.9.2. डी०सी० जनरेटर रोकने के लिए (Stopping of DC Generator)

मिनीरिंग शील्ड की डी०सी० जनरेटर अवर्गीय यानी चाहिए—

1. कट-अ० फोल्ड रेजिस्टर, ताकि एमीटर हस्के लोड का संकेत दें।
2. लोड सर्विट बोकर दिया।
3. धोरण बूर बंद करो।
4. फोल्ड स्विच खोलो।
5. जब सबसे काम नहीं कर रही हो, तो सभी स्विच को डिस्कनेक्ट कर दें।

2.10. डी०सी० मोटर में बैक EMF (Back EMF in DC Motor)

जब एक मैनेटिक फोल्ड में रेता जाने वाला कोरेट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर पर टॉर्क उत्पन्न करता है। टॉर्क कंडक्टर को पुराता है जो मैनेटिक फोल्ड के मूलक पर काट देता है। इसेक्ट्रोमैट्रिक इंडक्शन नियम के अनुसार “जब कंडक्टर मैनेटिक फोल्ड में कट करता है, तो EMF कंडक्टर में इंडक्शन उत्पन्न होता है”। मैनेटिक दाएं हाथ के नियम द्वारा इड्यूज़ ज EMF को दिशा निर्धारित होती है।

मैनेटिक दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हाथ 90 डिग्री को ओर से अनुग्रहीत, मध्यम और दाईने हाथ को तर्जनी को पकड़ते हैं, तो तर्जनी मैनेटिक फोल्ड को दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा कंडक्टर को गति की दिशा दिखाता है और मध्य अंगूठा कंडक्टर पर EMF इंडक्शन को प्रदर्शित करता है।

दिखाए गए, चित्र 2.19 में दाईने हाथ के नियम को लागू करने पर, यह देखा जाता है कि इंडक्शन EMF को दिशा एस्लाई वोल्टेज के विपरीत है। हालांकि EMF को काउंटर EMF या बैक EMF के रूप में जाना जाता है। बैक EMF को एस्लाई वोल्टेज के साप सीरीज में डेवलप किया जाता है, तोकिन दिशा में विपरीत-अचार्य बैक EMF कोरेट का विपरीत करता है जो इसका कारण बनता है।

तैक EMF का परिमाण नीचे दिखाये गए समीकरण द्वारा दिया गया है।

$$E_b = \frac{NP\Phi Z}{60A}$$


जहाँ E_b मोटर का इंडक्शन EMF है जिसे बैक EMF के रूप में जाना जाता है, A विचारीत घोलेटिटी के तुरंग के बीच आर्मेचर के माध्यम से समानांतर पथ की संख्या है। P घोलों की संख्या है, N स्पीड है, Z आमेचर में कुल कंडक्टर हैं और Φ घोल के लिए उपयोगी मूलक है।

मोटर के रूप में कार्य करने वाली मशीन का एक साधारण वैसिक सर्किट डायग्राम दिए गए चित्र 2.20 में दिखाया गया है।


इस केस में, बैक EMF का परिमाण हमेशा एस्लाई वोल्टेज से कम होता है। जब मोटर सामान्य परिस्थितियों में चलती है तो दोनों के बीच अंतर लगभग बराबर होता है। मैन सलाई के कारण कोरेट पर इंडक्शन होता है। मैन सलाई, बैक EMF और आर्मेचर कोरेट के बीच संबंध को $E_b = V - I_a R_g$ के रूप में दिया गया है।

2.10.1. बैक EMF का विवरण (Significance of Back EMF)

- (i) बैक EMF सलाई वोल्टेज का विरोध करता है। सलाई वोल्टेज बवाइल में कोरेट को इंडक्शन करता है जो आर्मेचर को पुराता है। बैक EMF के खिलाफ मोटर द्वारा आवश्यक इलेक्ट्रिकल कार्य को ऐकेनिकल एनजी में परिवर्तित

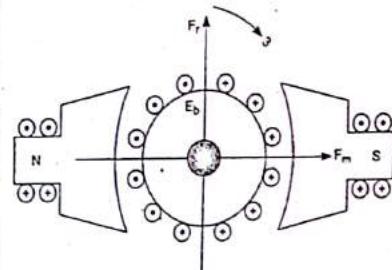

चित्र 2.19

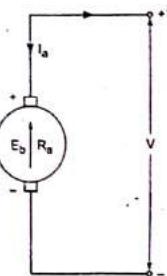

चित्र 2.20

किया जाता है। और वह एनजी मोटर के आर्मेचर में इंडक्यूट होता है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि डी०सी० मोटर में एनजी कंवर्जेशन केवल बैक EMF के कारण संभव है।

मोटर में इंडक्यूट मैकेनिकल एनजी, बैक EMF और आर्मेचर कोरट का युग्मनकल होता है अर्थात् $E_b I_a$ ।

- (ii) बैक EMF डी०सी० मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग करने वाली मशीन बनाता है, यानी, बैक EMF मोटर को आवश्यकता के अनुसार आर्मेचर कोरट डेवलप करता है। मोटर का आर्मेचर कोरट के रूप में गणना की जाती है,

$$I = \frac{V - E_b}{R_a}$$

आइए समझते हैं कि EMF कैसे मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग करता है।

- विचार करें कि मोटर बिना लोड की स्थिति में चल रही है। लोड न होने पर, डी०सी० मोटर को चर्चण और बेस्टेज लॉस को कंट्रोल करने के लिए छोटे टॉर्क को आवश्यकता होती है। मोटर कम कोरट निकालता है, जैसा कि बैक EMF कोरट पर निर्भर करता है, उनके बैल्यू भी पट जाती है। बैक EMF की परिमाण सम्पार्द आपूर्ति टॉल्टेज के लगाया बाबर होता है।
- यदि मोटर पर अचानक लोड दिया जाता है, तो मोटर धीमी हो जाती है। जैसे-जैसे मोटर की स्पीड कम होती जाती है तो उसकी बैक EMF की परिमाण भी कम होता जाता है। कम बैक EMF सम्पार्द से हैवी कोरट निकालती है। बहु आर्मेचर कोरट आर्मेचर में बड़े टॉर्क को इंडक्यूट करती है, जो मोटर की आवश्यकता है। इस प्रकार, मोटर नई स्पीड से लगातार चलती रहती है।
- यदि मोटर पर लोड अचानक कम हो जाता है, तो मोटर पर डाइविंग टॉर्क लोड टॉर्क से अधिक होता है। डाइविंग टॉर्क मोटर की स्पीड को बढ़ाता है जिससे उनकी बैक EMF भी बढ़ जाती है। बैक EMF की उच्च बैल्यू आर्मेचर कोरट को घटाती है। आर्मेचर कोरट का छोटा मैग्नेटिंग कम डाइविंग टॉर्क डेवलप करता है, जो लोड टॉर्क के बाबर है। और मोटर नई स्पीड से समान रूप से घूमेगी।

2.11. मैकेनिकल पावर (P_m), सम्पार्द वोल्टेज (V) और बैक EMF (E_b) के बीच संबंध (Relation Between Mechanical Power (P_m), Supply Voltage (V) and Back EMF (E_b))

डी०सी० मोटर में बैक EMF के रूप में व्यक्त किया जाता है,

$$E_b = V - I_a R_a$$

जहाँ E_b = बैक EMF

I_a = आर्मेचर कोरट

V = टर्मिनल वोल्टेज

R_a = आर्मेचर का रिजिस्ट्रेस

मोटर पर डेवलप अधिकतम पावर द्वारा व्यक्त की जाती है।

$$\begin{aligned} P_m &= VI_a - 2I_a R_a \\ \frac{dP}{dl} &= VI_a - 2I_a R_a \end{aligned}$$

$$VI_a - 2I_a R_a = 0$$

$$V = 2I_a R_a$$

$$\frac{V}{2} = I_a R_a$$

बैक EMF समीकरण से, हम प्राप्त करते हैं

$$V = E_b + I_a R_a$$

उपरोक्त समीकरण में $I_a R_a$ को प्रतिस्थापित करने पर, हम प्राप्त करते हैं—

$$V = E_b + \frac{V}{2}$$

$$\frac{V}{2} = E_b$$

$$\frac{V}{2} = E_b$$

उपरोक्त समीकरण से पता चलता है कि मोटर में अधिकतम पावर तब डेवलप होता है जब बैक EMF सम्पार्द के आधे हिस्से के बाबर होता है।

2.12. डी०सी० मोटर का टॉर्क समीकरण (Torque Equation of a D.C. Motor)

जब एक डी०सी० मशीन को या तो मोटर या जनरेटर के रूप में लोड दिया जाता है, तो रोटर कंडक्टर कोरट को तो जाते हैं। ये कंडक्टर एयर गैप के मैग्नेटिक फील्ड में हैं। इस प्रकार, प्रत्येक कंडक्टर एक बल का अनुभव करता है। कंडक्टर अनेकों कोरट से एक सामान्य त्रिज्या पर रोटर की सतह के पास स्थित है। इसलिए, रोटर की पर्याप्ति के बारे और एक टॉर्क उत्पन्न होता है और रोटर धूमेने लगता है।

जब मशीन एक स्थिर स्पीड पर एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है, तो यह टॉर्क समान और इसके विपरीत होता है जो कि प्राइम मूवर द्वारा प्रदान किया जाता है। जब मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रही होती है, तो टॉर्क रोटर के शॉप्ट में दूसरकर हो जाता है और मैकेनिकल लोड को ढाइव करता है। जनरेटर और मोटर के लिए समीकरण समान होता है।

जब कोरट को तो जाने वाले कोरट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक बल को लगाया जाता है जो टॉर्नी मूवेट या टॉर्क $F \times r$ पर लगाता है। यह टॉर्क इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है इसलिए इसे इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक टॉर्क कहा जाता है। आर्मेचर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है, उसका उपयोग पूरी तरह से उपयोगी कार्य करने के लिए शॉप्ट पर नहीं किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा जहाँ मैकेनिकल लॉस के कारण लॉस हो जाता है। जो शॉप्ट टॉर्क के रूप में जाना जाता है टॉर्क में उपयोगी कार्य करने के लिए शॉप्ट टॉर्क उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार,

$$V = E_b + I_a R_a \quad \dots(2.3)$$

I_a द्वारा समीकरण (2.3) को गुणा करना

$$VI_a = E_b I_a + I_a^2 R_a \quad \dots(2.4)$$

जहाँ पर

VI_a = आर्मेचर का इनपुट इलेक्ट्रिक पावर

$I_a^2 R_a$ = आर्मेचर में कॉपर लॉस

48 वेहुते मशीने-1

हम जानते हैं कि,

आर्मेचर को सप्लाई की गई कुल इलेक्ट्रिक पावर = आर्मेचर द्वारा डेवलप मैकेनिकल पावर + आर्मेचर रजिस्टरेशन के कारण होने वाले लॉस

अब, आर्मेचर द्वारा डेवलप मैकेनिकल पावर P_m है।

$$P_m = E_b I_a \quad \dots(2.5)$$

इसके अलावा, मैकेनिकल पावर रोटेटिंग आर्मेचर टॉर्क T और स्पीड n के बारे में दिया जा सकता है।

$$P_m = \omega T = 2\pi nT \quad \dots(2.6)$$

जहाँ n साइकिल प्रति सेकंड (rps) और T न्यूटन-मीटर में है।

इसलिए,

$$2\pi nT = E_b I_a$$

और

$$T = \frac{E_b I_a}{2\pi n}$$

एवं

$$E_b = \frac{\phi ZNP}{60A}$$

जहाँ, N प्रति मिनट साइकिल में स्पीड (rpm) और

$$n = \frac{N}{60}$$

जहाँ, n स्पीड (rps) में है।

$$E_b = \frac{\phi ZnP}{A}$$

तो, टॉर्क सौकरण के रूप में दिया गया है

$$T = \frac{\phi ZP}{2\pi A} \cdot I_a$$

एक विशेष डी०सी० मोटर के लिए, पोलों की संख्या (P) और समानांतर पथ (Z/A) प्रति कंडक्टर की संख्या स्थिर है।

$$T = K\phi I_a$$

$$\text{जहाँ पर } K = \frac{ZP}{2\pi A}$$

$$T \propto \phi I_a \quad \dots(2.7)$$

इस प्रकार, उपरोक्त समीकरण (2.7) से यह स्पष्ट है कि आर्मेचर में निर्धारित टॉर्क प्लॉम्स प्रति पोल और आर्मेचर कोरेट के सीधे सम्बन्धित है। इसके अलावा, आर्मेचर में डेवलप इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉर्क की दिशा आर्मेचर कंडक्टर में कोरेट पर निर्धारित है। यदि दोनों में से कोई एक रिवर्स है इसलिए रोटेशन और उत्पादित टॉर्क की दिशा रिवर्स हो जाती है और तोकन बदल दोनों पलट जाते हैं, और टॉर्क की दिशा नहीं बदलती है।

2.12.1. शॉफ्ट टॉर्क (Shaft Torque)

डी०सी० मोटर में आर्मेचर में डेवलप पूरे इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टॉर्क (T) शॉफ्ट पर उपलब्ध नहीं है। इसका एक हिस्सा आर्मेचर और मैकेनिकल (घर्षण और विद्वाज) लॉस को दूर करने के लिए खाराब हो जाता है। इसलिए, शॉफ्ट टॉर्क (T_{sh}) आर्मेचर में डेवलप टॉर्क से कुछ हद तक कम है। इस प्रकार डी०सी० मोटर के केस में उपयोगी मैकेनिकल कार्य करने के लिए शॉफ्ट पर उपलब्ध वास्तविक टॉर्क को शॉफ्ट टॉर्क के रूप में जाना जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मोटर के शॉफ्ट पर उपलब्ध है। यह प्रतीक शॉफ्ट टॉर्क द्वारा दर्शाया गया है। मोटर का आउटपुट नीचे दिखाए गए समीकरण द्वारा दिया गया है, जहाँ T_{sh} r.p.s में शॉफ्ट टॉर्क है और $R.p.m$ में N मोटर का रोटेशन है। शॉफ्ट टॉर्क के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{आउटपुट} = T_{sh} \times 2\pi N$$

$$T_{sh} = \frac{\text{आउटपुट वॉट में}}{2\pi N} \text{ N-m in r.p.s}$$

$$T_{sh} = \frac{\text{आउटपुट वॉट में}}{2\pi N/60} \text{ N-m in r.p.s}$$

$$T_{sh} = \frac{60 \text{ आउटपुट}}{2\pi N} = \frac{9.55 \text{ आउटपुट}}{N} \text{ N-m in r.p.s}$$

आर्मेचर टॉर्क और शॉफ्ट टॉर्क ($T_a - T_{sh}$) के बीच के अंतर को लॉस टॉर्क के रूप में जाना जाता है और यह टॉर्क के निर्माण के कारण होता है।

2.12.2. ब्रेक हॉर्स पावर (B.H.P) (Brake Horse Power)

मोटर के केस में शॉफ्ट पर उपलब्ध मैकेनिकल पावर को ब्रेक हॉर्स पावर के रूप में जाना जाता है। यदि T_{sh} न्यूटन मोटर में शॉफ्ट टॉर्क है और $N.r.p.m$ में गति है तो,

$$\text{उपयोगी आउटपुट पावर} = \omega T_{sh} = \frac{2\pi NT_{sh}}{60} \text{ watts}$$

$$\text{B.H.P. में आउटपुट} = \frac{2\pi NT_{sh}}{60 \times 735.5} \quad \dots(2.8)$$

आउटपुट ब्रेक हॉर्स पावर ऊपर दिखाए गए समीकरण (2.8) द्वारा दिया गया है।

2.13. डी०सी० मोटर के प्रकार (Types of D.C. Motor)


एक डायरेक्ट कोरेट मोटर डी०सी० नाम आर्मेचर के साथ फॉल्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार रखा गया है। मुख्य रूप से डी०सी० मोटर्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, एक सेपरेटरी एक्सार्टेड डी०सी० मोटर और सेल्फ एक्सार्टेड डी०सी० मोटर है। सेल्फ एक्सार्टेड मोटर्स को आगे शट वार्ड या शंट मोटर, सीरीज वार्ड या सीरीज मोटर और कंपार्ड वार्ड या कंपार्ड मोटर के रूप में वर्णित किया गया है।

डी०सी० मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर को में परिवर्तित करता है जिसे डी०सी० मोटर के रूप में जाना जाता है। डी०सी० मोटर और जनरेटर का निर्माण समान है। सेल्फिन डी०सी० मोटर में स्पीड और अच्छी स्पीड रेतेशन की विस्तृत रेज होती है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होती है। डी०सी० मोटर का कार्य सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि कोरेट ले जाने वाला कंडक्टर मैकेनिकल फॉल्ड में रखा जाता है और इसके द्वारा एक मैकेनिकल बल अनुप्रव देता है।

डी०सी० मोटर आमतौर पर उस स्थान पर उपयोग किया जाता है जहाँ आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षात्मक संलग्न की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, डिप-प्रूफ, फायरप्रूफ आदि। विभिन्न प्रकार के मोटर का विस्तृत विवरण दीर्घ दिया गया है।

2.13.1. सेपरेटेली एक्साइटेड डी०सी० मोटर (Separately Excited D.C. Motor)

जैसा कि नाम से पता चलता है, फोल्ड वाइल या फोल्ड वाइंडिंग एक अलग डी०सी० सोर्स द्वारा एनर्जीज है, जैसा कि चित्र 2.21 दिखाए गए सर्किट द्वारा यथाग्राम में दिखाया गया है।

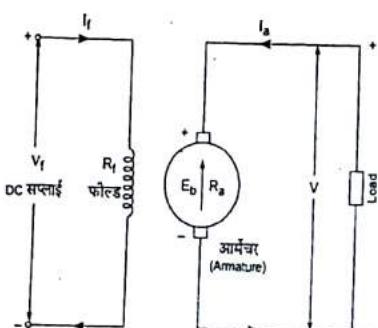

चित्र 2.21 सेपरेटेली एक्साइटेड डी०सी० मोटर

फोल्ड सर्किट में वोल्टेज समीकरण

$$V_f = I_f R_f$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} \quad \text{तथा} \quad R_f = \frac{V_f}{I_f}$$

आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज समीकरण

$$V = I_a R_a + E_b$$


$$I_a = \frac{V - E_b}{R_a} \quad \text{तथा} \quad R_a = \frac{V - E_b}{I_a}$$

2.13.2 सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० मोटर (Self Excited D.C. Motor)

जैसा कि नाम से सेल्फ एक्साइटेड है, इसलिए, इस प्रकार को मोटर में, वाइंडिंग में कोरेट की सप्लाई प्रणीत या मोटर द्वारा की जाती है। सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० मोटर आगे शट वार्ड, और सीरीज वार्ड मोटर में विभाजित है। इन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है।

2.13.2.1. शंट वार्ड मोटर (Shunt Wound Motor)

यह डी०सी० मोटर का प्रकार है। यहाँ फोल्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है जैसा कि नीचे की आकृति में दिखाया गया है।

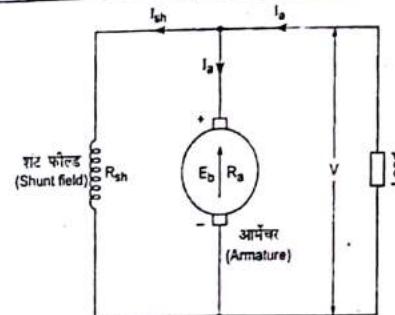

चित्र 2.22 शंट वार्ड डी०सी० मोटर

शंट मोटर के लिए कोरेट, वोल्टेज और पावर समीकरण निम्नानुसार लिखे गए हैं।

उपरोक्त चित्र में बंधन A पर KCL को एस्लाई करने से A पर आने वाली कोरेटों का योग = A पर जाने वाली कोरेटों का योग है।

$$I = I_a + I_{sh}$$

जहाँ पर

$$I = \text{इनपुट लाइन कोरेट}$$

$$I_a = \text{आर्मेचर कोरेट}$$

$$I_{sh} = \text{शंट फोल्ड कोरेट}$$

समीकरण (2.9) कोरेट समीकरण है।

फोल्ड वाइंडिंग सर्किट के लिए किरचोफ के वोल्टेज नियम (KVL) का उपयोग करके वोल्टेज समीकरण लिखें जाएँ।

$$V = I_{sh} R_{sh}$$

आर्मेचर वाइंडिंग सर्किट के लिए समीकरण के रूप में दिया जाएगा।

$$V = E + I_a R_a$$

पावर समीकरण के रूप में दिया गया है।

पावर इनपुट = डेवलप मैकेनिकल पावर + आर्मेचर में लॉस + फोल्ड में लॉस

$$VI = P_m + I_a^2 R_a + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$VI = P_m + I_a^2 R_a + VI_{sh}$$

$$P_m = VI - VI_{sh} - I_a^2 R_a = V(I - I_{sh}) - I_a^2 R_a$$

$$P_m = VI_a - I_a^2 R_a = (V - I_a R_a) I_a$$

$$P_m = EI_a$$

समीकरण (2.11) में दोनों साइड I_a का गुणा करने पर

$$VI_a = EI_a + I_a^2 R_a \quad \dots(2.14)$$

$$VI_a = P_m + I_a^2 R_a \quad \dots(2.15)$$

यहाँ पर, VI_a मोटर की आर्मेचर को सालाई की जाने वाली इलेक्ट्रिकल पावर है।

2.13.2.2. सीरीज वाउंड मोटर (Series Wound Motor)

सीरीज मोटर में फोल्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। कनेक्शन डायाग्राम नीचे दिखाया दिए गए हैं।

उपरोक्त चित्र में KCL का लागू करके

$$I = I_{se} = I_a$$

यहाँ पर

I_{se} सीरीज फोल्ड कोरेट है

उपरोक्त चित्र में KVL को लागू करके बोल्टेज समीकरण प्राप्त किया जा सकता है

$$V = E + I(R_a + R_{se}) \quad \dots(2.16)$$

पावर समीकरण को प्राप्त समीकरण (2.16) से गुणा करके प्राप्त किया जाता है

$$VI = EI + I^2(R_a + R_{se}) \quad \dots(2.17)$$

पावर इनपुट = मैकेनिकल पावर डेवलप

+ आर्मेचर लॉस + फोल्ड में लॉस

$$VI = P_m + I^2 R_a + I^2 R_{se} \quad \dots(2.18)$$

समीकरण (2.17) और (2.18) को तुलना करने पर, हम नीचे दिखाए गए समीकरण (2.19) को प्राप्त करेंगे।


$$P_m = EI \quad \dots(2.19)$$

2.13.3. डी०सी० कंपाउंड मोटर (D.C. Compound Motor)

डी०सी० कंपाउंड मोटर या कंपाउंड वाउंड डी०सी० मोटर भी एक सेलफ एक्साइटेड मोटर है, लेकिन यह आर्मेचर वाइंडिंग से बुढ़े सीरीज और शंट फोल्ड वाइंडिंग को दोनों का कंपाउंड है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा एक सीरीज फोल्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर के समानांतर शंट फोल्ड वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है।


संखेय में, हम कह सकते हैं कि डी०सी० कंपाउंड मोटर एक शंट वाउंड डी०सी० मोटर और सीरीज वाउंड डी०सी० मोटर दोनों का एक संयोजन है जिसका अर्थ है कि कंपाउंड मोटर में हाइ स्टार्टिं टॉर्क और अच्छी स्पीड रेगुलेशन का तृप्त है, इसलिए इसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है:

- इक्स्प्रेस
- एस्ट्रेट लिफ्ट
- स्टॉपिंग ब्रेस
- रोटिंग मिल्स

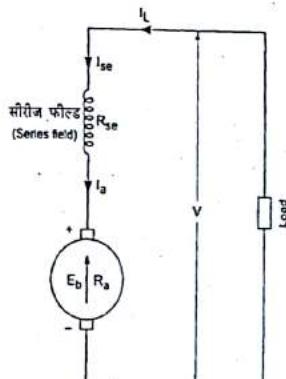

चित्र 2.23 सीरीज वाउंड मोटर

- विवरण
- रेसिप्रोकेटिंग मशीनें
- और बेट्टर लिफ्ट

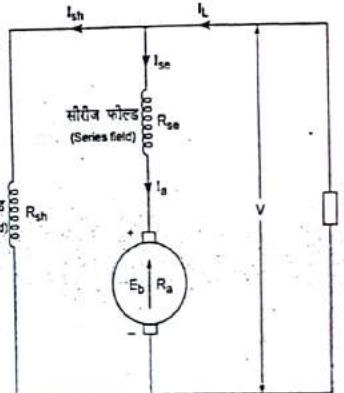

चित्र 2.24 डी०सी० कंपाउंड मोटर

2.13.3.1. लंग शंट कंपाउंड डी०सी० मोटर (Long Shunt Compound D.C. Motor)

1. लंग शंट कंपाउंड डी०सी० मोटर: (Long Shunt Compound D.C. Motor)

लंग शंट मोटर में हम शंट फोल्ड वाइंडिंग को सीरीज फोल्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के सीरीज संयोजन के समानांतर जोड़ते हैं।

बोल्टेज और लंग शंट कंपाउंड मोटर का कोरेट समीकरण:

$$I_L = I_a + I_{sh}$$

और उसका कि यह स्पष्ट है—


$$I_a = I_{se}$$

इसलिए

$$I_L = I_{se} + I_{sh}$$

और कुल सालाई बोल्टेज होगा—

$$V = E_b + I_a(R_a + R_{se})$$

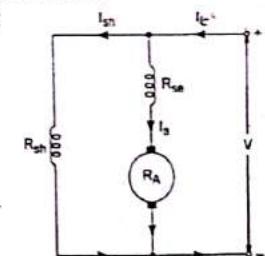

चित्र 2.25 लंग शंट कंपाउंड डी०सी० मोटर

2. शार्ट शंट कंपाउंड वाउंड डी०सी० मोटर (Short Shunt Compound Wound D.C. Motor)

शार्ट शंट मोटर में, हम शंट फोल्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर में जोड़ते हैं और हम सीरीज के फोल्ड वाइंडिंग को सालाई कोरेट से जोड़ते हैं।

शार्ट शंट कंपाउंड मोटर का वोल्टेज और कोर्ट समीकरण: हम कुल मूल्याई कोर्ट के साथ भी शार्ट करेंगे

$$I_L = I_s$$


जैसा कि यह स्पष्ट है कि मूल्याई कोर्ट सीरीज़ फोल्ड वाइंडिंग से होकर गुज़रा और

$$I_L = I_s + I_A$$

और हम सर्किट में KVL लागकर वोल्टेज प्राप्त करेंगे और यह होगा:

$$V = E_b + I_s R_s + I_L R_A$$

$$V = E_b + I_s R_s + I_L R_A$$

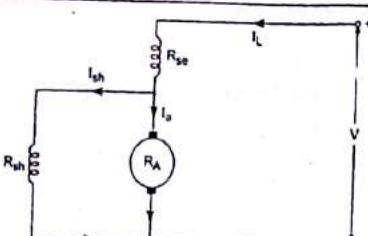

चित्र 2.26 शार्ट शंट कंपाउंड फोल्ड डी०सी० मोटर

3. डी०सी० कंपाउंड मोटर के प्रकार (Types of D.C. Compound Motor)

जैसा कि हमने पहले कहा था, लांग और शार्ट दोनों प्रकार की कंपाउंड मोटर को कंपाउंडिंग को एक्साइटेशन या प्रकृति के अनुसार उप-विभाजित किया जा सकता है।



2.13.3.2. क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड डी०सी० मोटर: (Cumulative Compound D.C. motor)

हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर क्यूम्यूलेटिव होता है जब शंट वाइंडिंग द्वारा निर्धारित शट फोल्ड फलक्स सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मूल्य फोल्ड फलक्स के प्रधाव को प्रधाव के सहायता करता है; सेक्षेप में:

$$\Phi_{total} = \Phi_{series} + \Phi_{shunt}$$

आपको पता होना चाहिए कि क्यूम्यूलेटिव मोटर मध्यसे आगे है क्योंकि यह हाई स्टार्टिंग टार्क और अच्छी स्टैंड रेटेशन हाई स्टैंड प्रदान करती है जो इसे मध्यसे अच्छा बनाती है।

- इलेक्ट्रिक shovels
- स्ट्राइंग मशीनों
- प्रिस्प्रोकेटिंग पंप।
- Hoist
- कम्प्रेसर

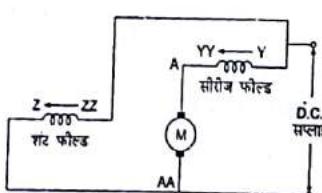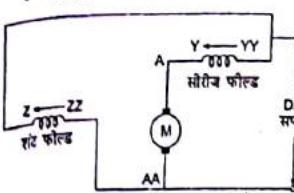

चित्र 2.27

2.13.3.3. डिफरेंशियल कंपाउंड डी०सी० मोटर (Differential Compound D.C. Motor)

हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर को डिफरेंशियल किया जाता है जब शंट फोल्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मूल्य सीरीज वाइंडिंग फलक्स के प्रधाव को कम करता है; इसलिए

$$\Phi_{total} = \Phi_{series} - \Phi_{shunt}$$

कुल उत्पन्न फलक्स मूल फलक्स को तुलना में कम है, इसलिए डिफरेंशियल मोटर का उपयोग किया जाता है जब लोड के बावजूद कास्टेट स्पीड की आवश्यकता होती है विशेष रूप से यह लिफ्ट और एस्केलेटर में उपयोग किया जाता है।

2.14. डी०सी० जनरेटर के प्रकार (Types of D.C. Generator):

डी०सी० जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित करता है। एक डी०सी० मशीन में मैकेनिकल फलक्स कोर्ट से जाने वाले फोल्ड वाइंडिंग में मैक्सिमल फोल्ड एक मैकेनिकल फलक्स ड्राइव करती है और इस घटना को एक्साइटेशन के रूप में जाना जाता है। डी०सी० जनरेटर को उनके फोल्ड एक्साइटेशन की विधियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

एक्साइटेशन से डी०सी० जनरेटर को सेपरेटेड एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परमानेट पैमेनेट प्रकार डी०सी० जनरेटर भी हैं। सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर के शंट बाउड डी०सी० जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सीरीज वाइंड डी०सी० जनरेटर और कंपाउंड वाइंड डी०सी० जनरेटर को लांग शंट बाउड डी०सी० जनरेटर और शार्ट शंट बाउड डी०सी० जनरेटर के रूप में विभाजित किया जाता है।

डी०सी० जनरेटर का फोल्ड पोल स्थिर है, और आर्मेन्चर कंडक्टर में उत्पन्न बोल्टेज आल्टरेटिव प्रकृति का है, और यह वोल्टेज कम्प्ट्रैटर की मदद से बुश में डायरेंट कोर्टेज में परिवर्तित हो जाता है।


विधित्र प्रकार के जनरेटर का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

2.14.1. परमानेट पैमेनेट टाइप डी०सी० जनरेटर (Permanent Magnet Type D.C. Generator)

इस प्रकार के डी०सी० जनरेटर में, पोलों के चारों ओर कोई फोल्ड वाइंडिंग नहीं होती है। इन मशीनों के पोलों द्वारा निर्धारित फोल्ड स्थिर रहता है। हालांकि ये मशीनें बहुत कम्पैक्ट हैं तोकिन मोटरसाइकिलों में डायनेमो जैसे छोटे आकार में उपयोग की जाती है आदि। इन मशीनों का मुख्य लास्य यह है कि पैमेनेट द्वारा निर्धारित फलक्स समय बीतने के साथ बिगड़ा जाता है जो मशीन की विशेषताओं को बदल देता है।

2.14.2. सेपरेटली एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर (Separately Excited D.C. Generator)

एक डी०सी० जनरेटर जिसका फोल्ड वाइंडिंग या बवाइल एक अस्त्र या एक्सटर्नल डी०सी० सोर्ट द्वारा इनर्जाइज़ होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर कहा जाता है। पोलों द्वारा उत्पन्न फलक्स पोलों की मैकेनिकल प्रदार्थ के अनसेप्टेटेड फोल्ड के साथ फोल्ड को कोर्ट पर निर्धारित करता है। अर्थात् फलक्स सीरीज़ फोल्ड में फलक्स कास्टेट रहता है। लेकिन सीरीज़ फोल्ड में फलक्स कास्टेट रहता है।

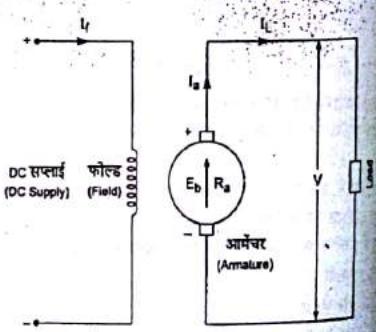

चित्र 2.28 सेपरेटली एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर

56 वैद्युत मशीन-1

सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर का चित्र 2.28 में दिखाया गया है।

$$\text{पॉवर} \quad I_a = I_L$$

जहाँ I_a आर्मेचर करेट है और I_L लाइन करेट है।

टर्मिनल बोर्टेज के रूप में

$$V = E_g - I_a R_a \quad \dots(2.20)$$

यदि कॉर्टेक्ट बुझ द्वाया जाता है, तो समीकरण (2.20) के रूप में लिखा जाता है

$$V = E_g - I_a R_a - 2 V_b \quad \dots(2.21)$$

पॉवर डेवलप गए समीकरण द्वाया दी गई है।

$$\text{पॉवर डेवलप} = E_g I_a \quad \dots(2.22)$$

$$\text{पॉवर आउटपुट} = V I_L = V I_a \quad \dots(2.23)$$

पॉवर आउटपुट ऊपर दिखाए गए समीकरण (2.23) द्वाया दिया गया है।

2.14.3 सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर (Self Excited D.C. Generator)

सेल्फ-एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर एक डिवाइस है, जिसमें करेट बाइंडिंग से करेट की सलाई जनरेटर द्वाया ही की जाती है। सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर में, फौल्ड ब्याइल्स सीरीज में आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है या यह अधिक रूप से सीरीज में और अधिक रूप से आर्मेचर बाइंडिंग के साथ समानांतर में जुड़ा हो सकता है।


सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर को आगे वर्णित किया गया है।

2.14.3.1. शंट वाउण्ड डी०सी० जनरेटर (Shunt Wound Generator)

शंट फौल्ड करेट के रूप में दिया जाता है—

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

जहाँ R_{sh} शंट फौल्ड बाइंडिंग रजिस्टर्स हैं।

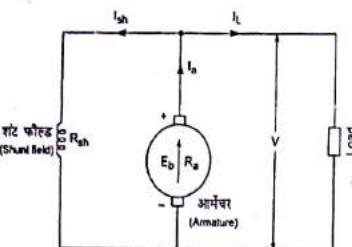

चित्र 2.29 शंट वाउण्ड डी०सी० जनरेटर

करेट फौल्ड I_{sh} व्यावहारिक रूप से सभी लोडों पर रियर है। इसलिए, डी०सी० शंट मशीन को एक कार्टेट फ्लवस माना जाता है।

आर्मेचर करेट के रूप में दिया जाता है

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

टर्मिनल बोर्टेज जैसे दिखाए गए समीकरण द्वाया दिया गया है

$$V = E_g - I_a R_a - 2 V_b$$

$$\text{पॉवर डेवलप} = E_g I_a$$

$$\text{पॉवर आउटपुट} = V I_L$$

2.14.3.2. सीरीज वाउण्ड जनरेटर (Series Wound Generator)

सीरीज वाउण्ड जनरेटर फौल्ड ब्याइल्स आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज फौल्ड ब्याइल्स आर्मेचर करेट को बहन करता है। सीरीज फौल्ड ब्याइल्स आर्मेचर करेट के भोटे बायर के कुछ टर्न होते हैं और कम रिजिस्ट्रेशन होता है जो आमतौर पर 1 ओह्म से कम का होता है ब्याकि आर्मेचर करेट मान बढ़ते बढ़ा होता है।

इसका कर्नेक्शन डायामां चित्र 2.30 में जैसे दिखाया गया है।

सीरीज फौल्ड करेट के रूप में दिया जाता है

$$I_{se} = I_L = I_a$$

R_{se} को सीरीज फौल्ड ब्याइल्स रजिस्टर्स के रूप में दिया जाना जाता है।

टर्मिनल बोर्टेज के रूप में

$$V = E_g - I_a R_a - I_{se} R_{se}$$

$$V = E_g - I_a (R_a + R_{se})$$

चित्र 2.30 सीरीज वाउण्ड डी०सी० जनरेटर

यदि बुझ संपर्क द्वाया जानिल है, तो टर्मिनल बोर्टेज समीकरण के रूप में दिखा जाता है—

$$V = E_g - I_a (R_a + R_{se}) - 2 V_b$$

$$\text{पॉवर डेवलप} = E_g I_a$$

$$\text{पॉवर आउटपुट} = V I_L$$

सीरीज फौल्ड ब्याइल्स द्वाया डेवलप फ्लवस इसके माध्यम से प्राप्ति होने वाली करेट के सेधे आनुपातिक है। लेकिन यह मैट्रिक सैमुरेशन से पहले केवल सब है सैमुरेशन फ्लवस के बाद भी कार्टेट हो जाता है, भले ही इसके माध्यम से करेट बढ़ रहा है।

2.14.4. कंपाउण्ड वाउण्ड जनरेटर (Compound Wound Generator)

एक कंपाउण्ड वाउण्ड जनरेटर में प्रत्येक घोल पर फौल्ड ब्याइल्स के दो सेट होते हैं। उनमें से एक घोल बायर के कुछ टर्न वाले सीरीज में जुड़ा हुआ है और दूसरा समानांतर में आर्मेचर बाइंडिंग के साथ घोल बायर के कई टर्न से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, जनरेटर बिसमें शंट और सीरीज फौल्ड दोनों होते हैं कंपाउण्ड वाउण्ड जनरेटर कहा जाता है।

58 वैद्युत प्रणाली


यदि सीधे बाइंडिंग द्वारा विपरीत पोलिंग क्षतिक्षम सेट बाइंडिंग द्वारा विपरीत नक्षत्र को सहायता करता है, तो भवीन को ब्लूम्पॉलिंग कहा जाता है। यदि सीधे फॉल्ड नक्षत्र क्षमता का विपरीत करता है, तो भवीन को डिसेम्बल कहा जाता है।

यह दो तरह से जुड़ा हुआ है। एक साथ शट कंपाउंड जनरेटर है और दूसरा एक शट सेट कंपाउंड जनरेटर है। यदि शट फॉल्ड को केवल आमेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है तो भवीन को शट कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। लंबे शट फॉल्ड को आमेचर के साथ सीधे बाइंडिंग में जोड़ा जाता है। नीचे दिए गए विवरणों में दो प्रकार के जनरेटर की चर्चा की गई है।

- (i) लंग शट कंपाउंड जनरेटर
- (ii) शॉर्ट शट कंपाउंड जनरेटर

2.14.4.1. लंग शट कंपाउंड वाइंड जनरेटर (Long Shunt Compound Wound Generator)

एक लंग शट कंपाउंड जनरेटर में, शट फॉल्ड बाइंडिंग आमेचर और सीधे फॉल्ड बाइंडिंग दोनों के साथ समानांतर है। लंग शट कंपाउंड जनरेटर का क्रन्कशॉट आरेख नीचे दिखाया गया है।

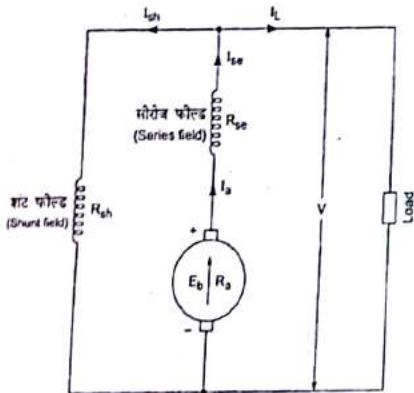

विं 2.31 लंग शट कंपाउंड जनरेटर

शट फॉल्ड करेट के रूप में

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

सीधे फॉल्ड करेट के रूप में

$$V = E_g - I_a(R_a + R_{se})$$

टार्मिनल बोस्टेज के रूप में


$$V = E_g - I_a(R_a + R_{se}) - 2V_b$$

$$\text{पॉवर डेवलप} = E_g I_s$$

$$\text{पॉवर आउटपुट} = VI_L$$

2.14.4.2. शॉर्ट शट कंपाउंड वाइंड जनरेटर (Short Shunt Compound Wound Generator)

एक शॉर्ट शट कंपाउंड वाइंड जनरेटर में, शट फॉल्ड बाइंडिंग केवल आमेचर बाइंडिंग के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। शॉर्ट शट कंपाउंड जनरेटर का क्रन्कशॉट आरेख नीचे दिखाया गया है।

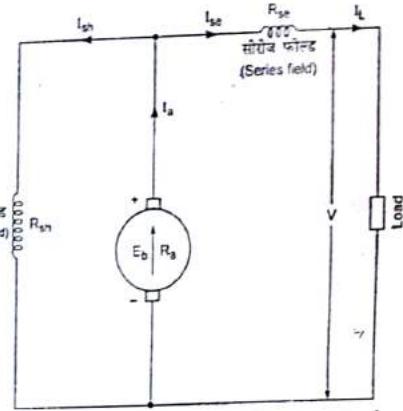

विं 2.32 शॉर्ट शट कंपाउंड जनरेटर

सीधे फॉल्ड करेट के रूप में

$$I_{se} = I_L$$

शट फॉल्ड करेट के रूप में

$$I_{sh} = \frac{V + I_a R_{se}}{R_{sh}} = \frac{E_g - I_a R_a}{R_{sh}}$$

$$I = I_L + I_{sh}$$

टार्मिनल बोल्टेज के रूप में

$$V = E_g - I_a R_a - I_L R_{se}$$

यदि बूश कॉर्टिंग द्वारा शामिल है, तो टार्मिनल बोल्टेज संपोर्कण के रूप में लिखा जाता है

$$V = E_g - I_a R_a - I_L R_{se} - 2V_b$$

$$\text{पॉवर डेवलप} = E_g I_a$$

$$\text{पॉवर आउटपुट} = VI_L$$

इस प्रकार के द्विंदी सोने जनरेटर में शट द्वारा और साथ ही सोरीन बाईडिंग द्वारा फॉल ब्रेकर के उत्तर्ण किया जाता है। शंट फॉल ब्रेकर की तुलना में अधिक मजबूत है। यदि सोरीन बाईडिंग द्वारा उत्तर्णित मीनेटिक फलवस्स, शंट फॉल बाईडिंग द्वारा निर्मित फलवस्स को सहायता करता है तो जनरेटर को बयांप्लॉयटिंग कंपार्टमेंट जनरेटर कहा जाता है।

2.15. एक डी.सी.जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन (Armature Reaction in a D.C. Generator)

आर्मेचर रिएक्शन मेन फॉल एपर आर्मेचर फॉलोअप के प्रभाव को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, आर्मेचर रिएक्शन मेन फॉल फ्लक्सर पर आर्मेचर फ्लक्सर के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। आर्मेचर फॉलोअप का नियम आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा किया जाता है जब इनका मायथम से कोट प्रवाहित होता है। और मैन फॉल मैनेटिक नेट गति निर्धारित होता है।

आर्मेचर फ्लक्स मेन फैल्ड फ्लक्स पर दो प्रभावों का
कारण बनता है।

- आर्मेचर रिएक्शन ने मैन फील्ड फ्लाक्स को डिस्ट्रोई कर दिया।

2. यह मेन फैल्ड फ्लक्स की मेग्नीटशूड को कम करता


दिए गए वित्र 2.33 पर विचार करें दो पोल डी०सी० बरेटर दिखाता है। जब कोई लोड जरेटर से जुड़ा नहीं होता है, तो आमेंटर करेट शूय से जाता है। इस स्थिति में, जरेटर के लिए उच्च पोल का MMF उपलब्ध है। MMF फ्लॉट और फैनेटिक अक्ष के साथ समान रूप से निर्दित किया जाता है। फैनेटिक अक्ष का अंदर उत्तरी और दक्षिणी पोल के बीच क्रेडेंस है। नीचे दिए गये वित्र में तीर मैनेटिक प्लॉब्स ϕM की दिखाई दी रहती है। मैनेटिक न्यूट्रल अक्ष या स्टेन मैनेटिक प्लॉब्स को दर्शाता है।

MNA ज्योर्मिकृत न्यूट्रल अक्ष (GNA) के साथ मेल खाता है डी०सी० मशीन के दुश हमेशा इस अक्ष में रखे जाने के सहित इस अक्ष को कम्प्यूटेशन का अक्ष कहा जाता है।

उन विद्याएँ पर विचार करें जिसमें केवल आर्थिक कंडक्टर करेते हैं जाएं और कोई कंटेनर के मुख्य पोर्टों से न प्रवाहित हो। कंटेनर की दिशा सभी कंडक्टरों में समान रहती है जो एक पोल के नीचे रहती है। कंडक्टर में कंटेनर की दिशा सभी कंटेनरों के बीच समान होती है जिसका असर उनकी विद्युत दरावर्ती प्रक्रिया पर पड़ती है।

आपेक्षक कंडक्टर के बाई-ओर कोरेक्ट की दिशा कागज में जाती है (संक्रन्ति के अंदर क्रॉस डारा दर्शाया गया है)। आपेक्षक कंडक्टर अपने MMF को नीचे की दिशा में आपेक्षक के साथसम से समतुल्य बनाने के लिए उपयोग की जाती है।

इन्हे तब दाहिने हाथ के कंडक्टर कोरेट से जाती है और उनको दिशा कागज से बाहर जाती है (सर्कंट के अंदर सुपर दिशा या गया है)। दायर हाथ के कंडक्टर भी ऐसी ही रियलिंग से बाहर आती है।

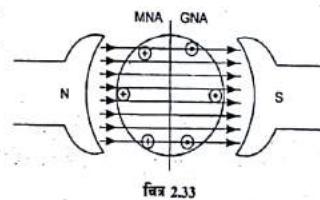

चित्र 2.33

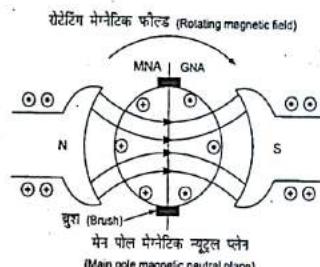


Figure 2.14

मिशनोजेन कर रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ के कंडक्टर अपने MMF को इस तरह से जोड़ते हैं ताकि उनका पलवस नोचे की दिशा में चला जाए। आर्मेचर कंडक्टर में पलवस A_4 इन्डक्युज करता है जिसे विचर में 2.35 में दिखाया गया है।

नीचे दिया गया चित्र 2.36 उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें फील्ड करेट और आर्मेचर करेट एक साथ कंडक्टर पर कार्य कर रहे हैं।

१ यह तब होता है जब मरीने विना लोड की स्थिति में चलता है। अब मरीने में दो प्रकाश हैं, यानी आमेचर प्रकाश और फौटड पोल प्रकाश। आमेचर प्रकाश को आमेचर कंडक्टर्स में करेट इंडपूज द्वारा निर्भित किया जाता है, जबकि भेन फौटड अक्स के कारण फौटड पोल प्रकाश इंडपूज होता है। ये दो प्रकाश संयोजित होते हैं और परिणाम प्रकाश $\frac{1}{2}$ होते हैं जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र 2.36 में दिखाया गया है।

जब पीलट भल्कुस आमेंचर मे प्रवेश करता है, तो वे डिस्ट्रीट हो सकते हैं। डिस्ट्रीट N-पोल के ऊपरी पोल टिप और दक्षिणी पोल के निचले पोल टिप मे भल्कुस घनत्व को बढ़ाता है। इसी तरह, उठारी पोल के निचले पोल सिरे और दक्षिणी पोल के ऊपरी पोल सिरे मे भल्कुस घनत्व कम हो जाता है।

जनरेटर में परिणामी प्लस्टक्स इंडस्ट्रीज जनरेटर के रोटेशन की दिशा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पोलों को पैमेनेटिक न्यूट्रल अथवा हमेस्ता परिणामी फ्लाक्स के अस के संबंधित होती है। MNA को परिणामी प्लस्टक्स के साथ लगातार स्थानांतरित किया जाता है।


2.15.1. आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट (Effect of Armature Reaction)

- (i) आमेचर रिक्षावान पलत्वस प्रति पोल के बैलू में कमी के कारण उत्तर EMF को कम कर देगा।


(ii) दोनों और पोल शू में आयरन लाइसेंज पलत्वस घनत्व के अधिकतम बैलू से नियरित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। मैंने फोटोड पलत्वस में विकृति के कारण लोड में अधिकतम घनत्व बिना किसी लोड के बढ़ जाता है। इस प्रकार लोड से अधिक आयरन लाइस लोड पर देखे जाते हैं।

(iii) इस प्रक्रिया के कारण इंटर पलत्वस घनत्व की अधिकतम बैलू बढ़ जाता है। इससे लोड पर आसत कम्प्यूटर सोलेट के बीच अधिकतम बोल्टेज में बढ़ जाता है। यदि यह बोल्टेज 30V से अधिक है तो निकटवर्ती कम्प्यूटर सोलेटों के बीच स्थारिंग हो सकता है।

(iv) आमेचर रिक्षावान GNA से बुझ अश्व को स्थानान्तरित करती है। इस प्रकार इंटरपोलर अश्व में पलत्वस घनत्व ज्यून नहीं है, लेकिन कुछ मान है। इस प्रकार बचावाल से ऊजारे बाते एक इडिशन EMF होता जो मूल दिशा में कोरेट को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह कम्प्यूटर को प्रशिक्त बना देगा और विस्तृतिक कम्प्यूटेशन का कारण बनेगा।

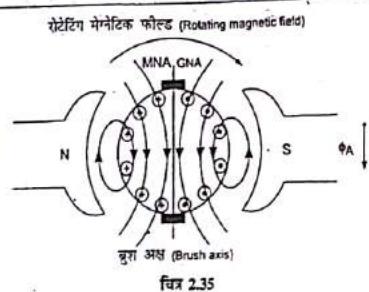

वित्र 2.35

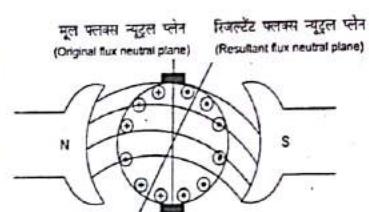

10

2.15.2 आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करें (Reduce The Effects of Armature Reaction)

आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए निन विधियों का उपयोग किया जाता है।

(i) आर्मेचर रिएक्शन में फौल्ड फ्लवस में विकृति का कारण बनती है।

- इसे कम किया जा सकता है यदि क्रोस-पैडेटाइंग फौल्ड के पथ की रिस्टर्टेस बढ़ जाती है।
- पोल टिप्स पर आर्मेचर के दाट और एपर गैप आर्मेचर फ्लवस के प्रति रिस्टर्टेस प्रदान करता है।
- इस प्रकार एपर गैप की लंबाई बढ़ने से आर्मेचर रिएक्टेस इफेक्ट कम हो जाता है।

(ii) यदि पोल टिप्स में रिस्टर्टेस बढ़ जाती है तो यह आर्मेचर रिएक्शन के विकृत प्रभाव को कम कर देगा।

- विशेष निर्माण का उपयोग करके जिसमें लैपिनेशन के लॉडिंग व ट्रैनिंग पोल भाग को चारी-चारी से छोड़ जाता है।

(iii) कंपनसेटिंग वाइंडिंग के रिएक्शन से आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है।

- इसे हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है।
- पोल शू के तह आर्मेचर कंडक्टर वाइंडिंग एम्पीयर कंडक्टर को कंपनसेट के बाबर होना चाहिए जो आर्मेचर MMF को पूरी तरह से कंपनसेट करेगा।

(iv) आर्मेचर रिएक्शन ऐनेटिक न्यूट्रल अक्ष को स्थानांतरित करने का कारण बनती है।

- इसलिए बुश अक्ष पर कुछ फ्लवस घटाते होते जो ब्लाइट के दौर से गुजारने वाले EMF का उत्पादन करता है।
- इससे विलंबित कम्प्यूटेशन होता।
- इस प्रकार बुश अक्ष पर आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर किया जाना चाहिए।
- इसके लिए आर्मेचर MMF के बाबर और विपरीत MMF की आवश्यकता होती है।
- इसे इंटरपोल द्वारा लागू किया जा सकता है जिसे मुख्य पोलों के बीच में ज्योमैट्रिकल न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है।


इन कठोरों विधियों में, डी०सी० मशीनों के वास्तविक में कंपनसेटिंग वाइंडिंग विधि सबसे लोकप्रिय होती है।

2.16. इंप्रूव कम्प्यूटेशन की विधियाँ (Methods of Improving Commutation)

कम्प्यूटेशन में इंप्रूवमेंट करने या sparkles प्राप्त करने के तीन मुख्य विधियाँ हैं, कम्प्यूटेशन रजिस्टरेशन और वोल्टेज कम्प्यूटेशन और कंपनसेटिंग वाइंडिंग हैं। इसके अलावा, वोल्टेज कम्प्यूटेशन में एक और दो विधियाँ होती हैं, जो कि इंजेक्टेड वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका नाम कम्प्यूटिंग पोल या इंटरपोल और बुश शिफ्ट है।

इंप्रूवमेंट लाने के निम्नलिखित विधियों को नीचे विस्तार से बताया गया है—

- (i) रजिस्टरेशन कम्प्यूटेशन
- (ii) वोल्टेज कम्प्यूटेशन
- (iii) बुश शिफ्ट
- (iv) चेल या इंटरपोल को कम्प्यूट करना
- (v) कंपनसेटिंग वाइंडिंग

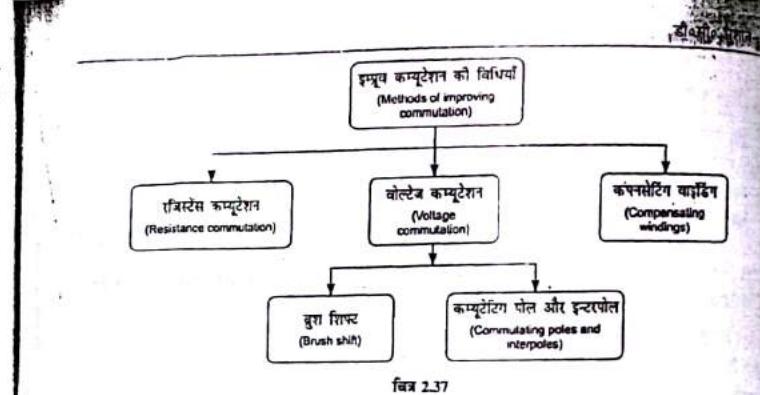

वित्र 2.37

2.16.1. रजिस्टरेशन कम्प्यूटेशन (Resistance Commutation)

रजिस्टरेशन कम्प्यूटेशन विधि कम्प्यूटेशन में सुधार के लिए कार्बन बुश का उपयोग करती है। कार्बन बुश का उपयोग कम्प्यूटेशन से आर्मेचर कम्प्यूटेशन में बोल्ट और बुश के बीच सार्क्स रजिस्टरेशन को उच्च बनाता है। इस उच्च समर्क रजिस्टरेशन में शॉट-सर्क्युलेटेड ब्लाइंट में कोरेट को अनुसार परिवर्तन करने को प्रवृत्ति होती है।

2.16.2. वोल्टेज कम्प्यूटेशन (Voltage Commutation)

वोल्टेज कम्प्यूटेशन विधि में, कम्प्यूटेशन प्रक्रिया से गुजारने वाले ब्लाइंट में एक वोल्टेज को इंडप्लूट करने के लिए व्यवस्था की जाती है, जो रिएक्शन वोल्टेज को बेअसर करती है। यह इंजेक्टेड वोल्टेज रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में है। यदि इंजेक्टेड वोल्टेज का मान रिएक्शन वोल्टेज के बाबर बनाया जाता है, तो शॉट-सर्क्युलेटेड ब्लाइंट में कोरेट का एक त्वारित विरस्त होता है। इसके परिणामस्वरूप स्पार्क्स कम्प्यूटेशन होता है।

रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में इंजेक्टेड वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दो विधियाँ इस प्रकार हैं।

2.16.3. बुश शिफ्ट (Brush Shift)

आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव ब्लाइंट के लिए रोटेशन की दिशा में और मोटर के लिए रोटेशन की दिशा के खिलाफ पैडेटिक न्यूट्रल अक्ष (MNA) को स्थानांतरित करना है। आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रल फोल्ड में एक फ्लवस स्थापित करता है। कम्प्यूटिंग ब्लाइंट में एक छोटा वोल्टेज इंडप्लूट होता है जिसके बाहर फ्लवस को काट रहा है।

2.16.4. पोल या इंटरपोल को कम्प्यूटिंग करना (Commutating Poles or Interpoles)

इंटरपोल, मेन पोलों के बीच में रखे जाने वाले छोटे पोल होते हैं और स्टेटर से जुड़े होते हैं इंटरपोल को कम्प्यूटिंग ऐत या केम्पोल (Camposles) भी कहा जाता है। इंटरपोल पोलिंग आर्मेचर के माध्य सीरीज में जुड़े हुए हैं क्योंकि इंटरपोल को फ्लवस बोल्ट उत्पन्न करना चाहिए जो आर्मेचर कोरेट के सीधे स्थानपाती है।


आर्मेचर और इंटरपोल MMF एक ही आर्मेचर कोरेट से एक साथ प्रभावित होते हैं। नवीजतन, कम्प्यूटिंग जैसे आर्मेचर फ्लवस, जो पैडेटिक न्यूट्रल अक्ष को स्थानांतरित करने के लिए जाता है, इंटरपोल फ्लवस के एक उपयुक्त कोरेट द्वारा न्यूट्रिड हो जाता है।

इंटरपोल को कम्प्टेशन से गुज़रने वाले कंडक्टरों में एक वोल्टेज को इंडपूज़ करना चाहिए जो कि न्यूटूल स्लैन शिफ्ट और रिस्क्यूल बोल्टेज के विपरीत है।

(i) एक जनरेटर के केस में (In Case of Generator)—न्यूटूल स्लैन शिफ्ट रोटेशन की दिशा में है। इस प्रकार कम्प्टेशन से गुज़रने वाले कंडक्टर, इंटरपोल को पोलरिटी समान होनी चाहिए यानी रोटेशन की दिशा में अगले में पोल के समान हाल बोल्टेज का विरोध करने के लिए, इंटरपोल में विपरीत फ्लॉक्स होना चाहिए, जो रोटेशन की दिशा के अनुसार आगे में पोल का फ्लॉक्स है।

(ii) एक मोटर के केस में (In Case of Motor)—एक मोटर के लिए, न्यूटूल स्लैन रोटेशन की दिशा के विपरीत बदलता है, और कम्प्टेशन से गुज़रने वाले कंडक्टर में मैन पोल के समान फ्लॉक्स होता है। इस बोल्टेज का विरोध करने के लिए, इंटरपोल में पिछले मैन पोल के समान पोलरिटी, होना चाहिए। एक इंटरपोल और मैन पोल की पोलरिटी, रोटेशन की दिशा में विपरीत है।

इंटरपोल के पोलरिटी को नीचे दिए गए चित्र 2.38 में दिखाया गया है।

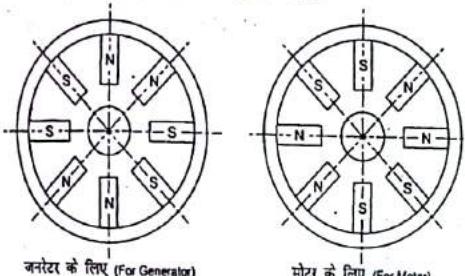

चित्र 2.38

इंटरपोल के बहुत अच्छे फ्लॉक्स को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त फ्लॉक्स प्रदान करने के लिए सेवा करते हैं। ये आर्मेचर के क्रॉस-पैगेटेइंजिं MMF से उत्पन्न फ्लॉक्स की विकृति को दूर नहीं करते हैं। गंभीर ओवरलोड या तेजी से बदलते तोड़ के दौरान, आसान कम्प्टेटर सेमेन्टों के बीच बोल्टेज बहुत अधिक हो सकता है। यह कम्प्टेटर के चारों ओर एप को इस हட तक आयनित करता है कि वह पर्याप्त रूप से कंडक्टर को छोड़ दे जाता है। बुरा से बुरा तक एक आर्क स्थापित किया जाता है। इस घटना को फ्लैशओवर के रूप में जाना जाता है।

यह आर्क कम्प्टेटर सेमेन्टों को पिघलाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म होती है। इसे जल्दी से बुझाया जाना चाहिए। फ्लैशओवर को रोकने के लिए, कंप्नसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है।

2.16.5. कंप्नसेटिंग वाइंडिंग (Compensating Windings)

आर्मेचर MMF को संतुलित करके आर्मेचर रिस्क्यूल और फ्लैशओवर की समस्या को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कंप्नसेटिंग वाइंडिंग है। रोटर कंडक्टर के समानांतर पोल फ्लैस में प्रदान किए गए स्लॉट में वाइंडिंग रखी गई है। ये वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीधी में जुड़े हुए हैं।

कंप्नसेटिंग वाइंडिंग में कोटों की दिशा पोलरिटी फ्लैस के ठीक नीचे आर्मेचर वाइंडिंग में होनी चाहिए। इस प्रकार कंप्नसेटिंग वाइंडिंग MMF को उत्पन्न करता है जो आर्मेचर MMF के बराबर और विपरीत होता है। कंप्नसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा निर्भर आर्मेचर फ्लॉक्स को विधित या वे असर करता है। प्रति पोल फ्लॉक्स तथा आर्मेचर फ्लॉक्स द्वारा लोड स्थितियों की परवाह किए जिनका undisturbed है।

कंप्नसेटिंग वाइंडिंग के साथ बड़ी कमी यह है, कि ये बहुत महंगे हैं। कंप्नसेटिंग वाइंडिंग का प्राथमिक उपयोग विशेष मामलों में है, जैसा कि नीचे दिया गया है—

- (i) यारी ओवरलोड या प्लाइंग के अधीन बड़ी मशीन में
- (ii) छोटी मैटरों में अचानक विपरीत और उच्च त्वरण के अधीन

2.17. डी.सी० जनरेटर के अभिलक्षण (Characteristic of D.C. Generator)

2.17.1 ओपन सर्किट अभिलक्षण (O.C.C.) (E_0/I_f) (Open Circuit Characteristic)

ओपन सर्किट अभिलक्षण को मैनेटिक अभिलक्षण या नो-लोड सैन्युरेशन अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह अभिलक्षण बिना किसी लोड (E_0) पर उत्पन्न EMF और दिए गए निश्चित गति से फ्लौट करेट (I_f) के बीच के संबंध को दर्शाती है। O.C.C. कर्व सिर्फ मैनेटाइज़ेशन कर्व है और यह सभी प्रकार के जनरेटर के लिए प्रैक्टिकल रूप से समान है। डेटा के लिए O.C.C. कर्व बिना किसी लोड के जनरेटर को ऑपरेट करने और एक कॉटेट स्पीड रखने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फ्लौट करेट को धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है और इसी अवधिल बोल्टेज को रिकॉर्ड किया जाता है। O.C.C. प्राप्त करने के लिए कनेक्शन की व्यवस्था कर्व नीचे दिए गए चित्र 2.39 में दिखायी गयी है। रोटर या सीरीय एक्साइटर जनरेटर के लिए फ्लौट वाइंडिंग को मशीन से काट दिया जाता है और बाहरी आर्नूर्ट से जोड़ा जाता है।


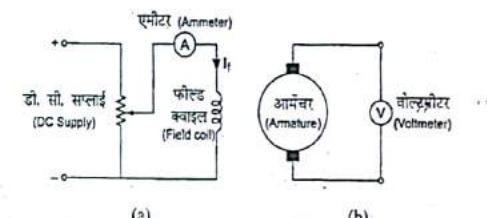


Fig. 2.39

अब, D.C. जनरेटर के EMF समीकरण से, हम जानते हैं कि $E_0 = k\phi$ इन्सिटिए, उत्पन्न EMF सीधे फ्लौट फ्लॉक्स के लिए समानुपाती होना चाहिए। (और इन्सिटिए सीधे फ्लौट के लिए समानुपाती भी)। हालाँकि, फ्लौट के शून्य होने पर भी EMF को कुछ मात्रा उत्पन्न होती है (दिए गए चित्र 2.40 में OA द्वारा दर्शाया गया है)। यह शुरू में इंडपूज़ EMF इस तथ्य के कारण है कि फ्लौट के शॉलो में कुछ रेजिड्युअल मैनेटिज़म उपलब्ध है। रेजिड्युअल मैनेटिज़म के कारण आर्मेचर में एक छोटा इनिशियल EMF इंडपूज़ होता है। यह इनिशियल इंडपूज़ EMF उत्पन्न रेजिड्युअल फ्लॉक्स को सहायता करता है और इसलिए ओवर ऑल फ्लौट फ्लॉक्स को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप इंडपूज़ EMF बढ़ता है। इस प्रकार O.C.C. एक सीधी रेखा का अनुसारण करता है। हालाँकि, जैसे-जैसे पलवस घनत्व बढ़ता है, पोल सेन्युरेट फ्लौट को बढ़ाता है जाता है। इस प्रकार, यहाँ जाते हैं और ϕ मैनेटिकली कॉटेट हो जाता है।

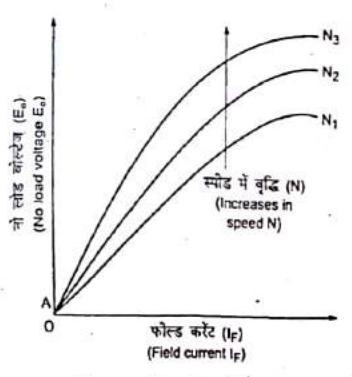

चित्र 2.40 ओपन पर्याप्त विशेषता

६६ शुद्ध मराने।

तक कि आगे हम I_L को जाने वाले हैं, तो ϕ कांस्टेट रहता है और इसलिए, E_A भी कांस्टेट रहता है। इसलिए, O.C.C. कर्व BH अभिलक्षण को तरह दिखता है।

चित्र 2.40 सर्पी प्रकार के डॉसी० जनरेटर के लिए एक अभिलक्षण नो-लोड संचयन कर्व या ओपन सर्किंट अभिलक्षण को दर्शाता है।


२.17.2. इंटरनल या कुल अभिलक्षण (Internal or Total Characteristic (E/I_L))

एक इंटरनल अभिलक्षण कर्व ऑन-लोड जनरेटर EMF (E_A) और आमेचर करेट (I_A) के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमेचर रिएक्शन के कारण ऑन-लोड जनरेटर EMF E_A हमेशा E_0 से कम होता है। E_A को नो-लोड बोल्टेज E_0 से आमेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के कारण इ०प को घटाकर नियोजित किया जा सकता है। इसलिए, इंटरनल अभिलक्षण कर्व O.C.C. के नीचे स्थित है।

२.17.3. एक्सटर्नल अभिलक्षण (External Characteristic (V/I_L))

एक एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व टार्मिनल बोल्टेज (V) और लोड करेट (I_L) के बीच के संबंध को दर्शाता है। टार्मिनल बोल्टेज V आमेचर सर्किंट में बोल्टेज इ०प के कारण उत्पन्न EMF E_A को तुलन में कम है। इसलिए तो एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व इंटरनल अभिलक्षण कर्व के नीचे स्थित है। किसी दिए गए डॉइय के लिए जनरेटर को उपयुक्ता नियोजित करने के लिए एक्सटर्नल अभिलक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रकार के अभिलक्षण को कभी-कभी परफॉर्मेंस अभिलक्षण लोड अभिलक्षण भी कहा जाता है।

प्रत्येक प्रकार के जनरेटर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व चित्र 2.41 में दिखाए गए हैं।

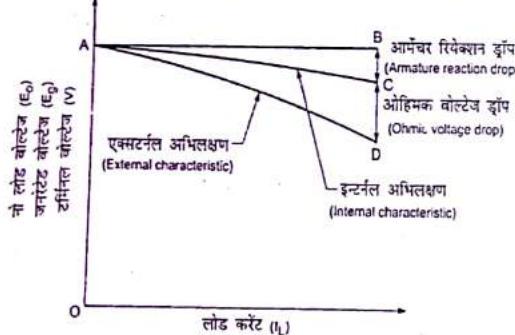

चित्र 2.41 सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर (Characteristics of Separately Excited DC Generator)

२.17.4 सेपरेटली एक्साइटेड डॉसी० जनरेटर का अभिलक्षण (Characteristics of Separately Excited D.C. Generator)


यदि कोई आमेचर रिएक्शन और आमेचर बोल्टेज इ०प नहीं है, तो बोल्टेज किसी भी लोड करेट के लिए कांस्टेट रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त आकृति में सीधी रेखा AB नो-लोड बोल्टेज और लोड करेट I_L को प्रदर्शित करती है। आमेचर रिएक्शन के डॉमेनेटाइंग प्रभाव के कारण ऑन-लोड उत्पन्न EMF नो-लोड बोल्टेज से कम है। कर्व ए०सी० ऑन-लोड जनरेटर किया गया EMF E_A और लोड करेट I_L दर्शाता है। इंटरनल अभिलक्षण (एक सेपरेटली एक्साइटेड डॉसी० जनरेटर के

लिए $I_L = I_A$ के रूप में)। इसके अलावा आमेचर और बुरा में होने वाले ओमिक इ०प के कारण टार्मिनल बोल्टेज कम होता है। इसके AD टार्मिनल बोल्टेज और लोड करेट अर्थात् एक्सटर्नल अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है।


इसके बोल्टेज का वोल्टमीटर वैल्यूमेटर भी इसके लिए उपयुक्त है।

२.17.5. डॉसी० शंट जनरेटर के अभिलक्षण (Characteristics of D.C. Shunt Generator)

डॉसी० शंट जनरेटर को इंटरनल और एक्सटर्नल लोड अभिलक्षणों को नियोजित करने के लिए मराने को किसी भी बाहरी लोड को लागू करने से पहले अपने बोल्टेज का नियांग करने की अनुमति है। शंट जनरेटर के बोल्टेज का नियांग करने के लिए जनरेटर को प्राइम मूवर से रेटें स्पीड पर चलाया जाता है। इनिशियल बोल्टेज फील्ड पोलों में रेजिस्ट्रेट ऐनेटिव के कारण इड्डूज होता है। जनरेटर अपने बोल्टेज का नियांग करता है जैसा कि कर्व O.C.C. द्वारा समझाया गया है। बब जनरेटर ने बोल्टेज का नियांग किया है तो इसे धोर-धोरे रजिस्ट्रिव लोड से लोडेड किया जाता है और उपयुक्त अंतर घर रोडिंग ली जाती है। कनेक्शन की व्यवस्था नीचे दिए गए चित्र 2.42 में दिखाई गई है।

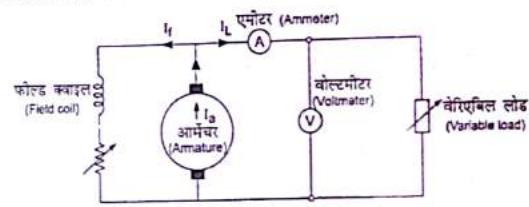

इसके विपरीत सेपरेटली एक्साइटेड डॉसी० जनरेटर, यहाँ, $I_L \neq I_A$ । एक शंट जनरेटर के लिए, $I_A = I_L + I_f$ इसलिए यदि I_L से सही मान घटाकर इंटरनल अभिलक्षण को आसानी से E_A तथा I_L में टासमिट किया जा सकता है।

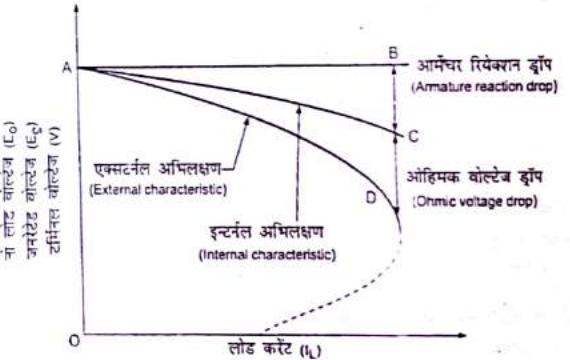


चित्र 2.43 DC शंट जनरेटर का अभिलक्षण (Characteristics of DC Shunt Generator)

एक नीमल रिंग स्थिति के दौरान, जब लोड रजिस्टर्स कम हो जाता है, तो लोड करेट बढ़ जाता है। लेकिन, यह कि हम लोड रजिस्टर्स को कम करते हैं, टार्मिनल बोल्टेज भी गिरता है। तो, लोड रजिस्टर्स को एक निश्चित स्तर तक

इस किया जा सकता है, जिसके बाद टर्मिनल वोल्टेज बहुत अधिक आर्मेचर कोरेट पर अत्यधिक आर्मेचर रिप्रेशन के कारण कम हो जाता है और $I_A^2 R$ तरंग में वृद्धि होती है। इसलिए, इस सीपा से परे लोड कोरेट पटने में लोड रिप्रेशन परिवर्तनों में और कमी होती है। नवीजन, एक्सटर्नल अभिलक्षण कर्व के चित्र 2.43 में विदीदार रेखा द्वारा दिखाए गए अनुसार बाहर मुहूर जाता है।

2.17.6. डी०सी० सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण (Characteristics of D.C. Series Generator)

चित्र 2.44 की आकृति में कर्व AB ओपन सॉक्ट रिप्रेशन (O.C.C.) कर्व के समान है। इसका कारण यह है कि डी०सी० सीरीज जनरेटर फौल्ड वाइडिंग, आर्मेचर और लोड के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसलिए, यहाँ लोड कोरेट फौल्ड कोरेट ($A = I_F$) के समान है। कर्व OC और OD क्रमशः इंटर्नल और एक्सटर्नल अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। एक डी०सी० सीरीज जनरेटर में, लोड कोरेट के साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लोड कोरेट बढ़ने पर फौल्ड कोरेट भी बढ़ता है। हालांकि, एक निश्चित सीपा से परे, टर्मिनल वोल्टेज लोड में वृद्धि के साथ कम होने लगता है। यह आर्मेचर रिप्रेशन के अत्यधिक डिवैनियाइजिंग प्रभावों के कारण होता है।

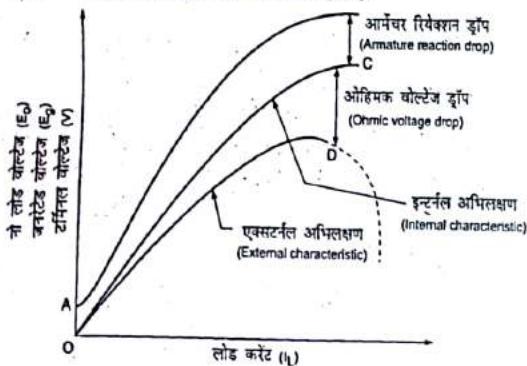


चित्र 2.44 DC सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण (Characteristics of DC Series Generator)

2.17.7. डी०सी० कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण (Characteristics of D.C. Compound Generator)

चित्र 2.45 डी०सी० कंपाउंड जनरेटर को एक्सटर्नल अभिलक्षणों को दर्शाता है। यदि सीरीज वाइडिंग एंपियर टर्न को स्पष्टीकृत किया जाता है, ताकि टर्मिनल वोल्टेज में लोड कोरेट कारणों में वृद्धि हो तो जनरेटर को कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड जनरेटर को एक्सटर्नल अभिलक्षण उपरोक्त आकृति में कर्व AB द्वारा दिखाई जाती है।

यदि सीरीज वाइडिंग एंपियर टर्न समायोजित किए जाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है यहाँ तक कि लोड कोरेट भी बढ़ जाता है फिर जनरेटर को फौल्ड कंपाउंड कहा जाता है। एक फौल्ड कंपाउंड जनरेटर के तिए एक्सटर्नल अभिलक्षण हैं AC द्वारा दिखाया गया है।

यदि सीरीज वाइडिंग में टर्नों को संख्या कम होती है तो इसकी तुलना फौल्ड कंपाउंड करने की आवश्यकता होती है तो जनरेटर को कंपाउंड किया जाना कहा जाता है। एक कम कंपाउंड जनरेटर के तिए एक्सटर्नल अभिलक्षण को कर्व AD द्वारा दिखाया गया है।

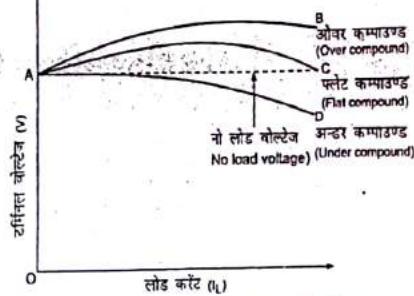

चित्र 2.45 DC कंपाउंड जनरेटर के एक्सटर्नल अभिलक्षण (External Characteristics of DC Compound Generator)

2.18. डी०सी० मोटर के अभिलक्षण (Characteristics of DC Motors)

2.18.1. डी०सी० सीरीज मोटर्स की अभिलक्षण (Characteristics of D.C. Series Motors)

2.18.1.1. टॉर्क vs आर्मेचर कोरेट ($T_s - I_a$) (Torque vs Armature Current)

इस अभिलक्षण को इलेक्ट्रिक अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है। हम जानते हैं कि टॉर्क सीधे आर्मेचर कोरेट और फौल्ड पलस के गुणनकात के तिए समानुपाती है, $T_s \propto I_a$ । डी०सी० सीरीज मोटर्स, फौल्ड वाइडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है अर्थात् $I_a = I_f$, इसलिए पलस ϕ सीधे आर्मेचर कोरेट I_a के समानुपाती, फौल्ड के मैनेटिक संचुरेशन से पहले होती है। अतः मैनेटिक संचुरेशन से पहले $T_s \propto I_a^2$ । इसलिए, आर्मेचर कोरेट I_a की छोटी बैल्यू के लिए कर्व $T_s - I_a$ परवलय है।

मैनेटिक संचुरेशन के बाद, फौल्ड पलस ϕ आर्मेचर कोरेट I_a से स्वतंत्र है। इसलिए टॉर्क समानुपाती के रूप में बदलता है, $T_s \propto I_a$ । इसलिए मैनेटिक संचुरेशन के बाद $T_s - I_a$ कर्व एक सीधी रेखा बन जाती है।

स्पीड टॉर्क (T_s) से लोसेज के कारण आर्मेचर टॉर्क (T_s) से कम है। इसलिए कर्व $T_s - I_a$ कम होता है।

डी०सी० सीरीज मोटर्स में (मैनेटिक संचुरेशन से पहले) टॉर्क आर्मेचर कोरेट के वर्ग के रूप में बढ़ जाती है इन मोटर्स का उपयोग किया जाता है जिन्हाँ हाइ स्टार्टिंग टॉर्क को आवश्यकता होती है।

2.18.1.2. स्पीड Vs आर्मेचर कोरेट ($N - I_a$) (Speed vs Armature Current ($N - I_a$))


हम जानते बैक EMF में परिवर्तन छोटी लोड करेट (आर्मेचर कोरेट) के तिए होती है और यह नग्य लिया जा सकता है। इसलिए छोटी कोरेटों के लिए स्पीड ϕ के व्युक्तमानुपाती है। जैसा कि हम जानते हैं फलस I_a के सीधे समानुपाती है तो I_a की व्युक्तमानुपाती है। इसलिए जब आर्मेचर कोरेट बहुत छोटी होती है तो स्पीड खतरनाक रूप से अधिक हो जाती है। यही कारण है कि एक सीरीज मोटर को कुछ मैकेनिकल लोड के बिना कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन हैप्पी लोड पर आर्मेचर कोरेट I_a बढ़ी होती है। और इसलिए स्पीड कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप EMF E_b में कमी आ जाती है। E_b कम होने के कारण अधिक आर्मेचर कोरेट की अनुपत्ति होती है।

2.18.1.3. स्पीड Vs टॉर्क ($N - T_s$) (Speed Vs Torque ($N - T_s$))

इस अभिलक्षण को मैकेनिकल अभिलक्षण भी कहा जाता है। डी०सी० सीरीज मोटर की दो अभिलक्षणों से, यह पांच जा सकता है कि जब स्पीड अधिक होती है, तो टॉर्क कम होता है और यदि स्पीड कम होती है, तो टॉर्क अधिक होता है।

70 शैद्धान मरोन-1

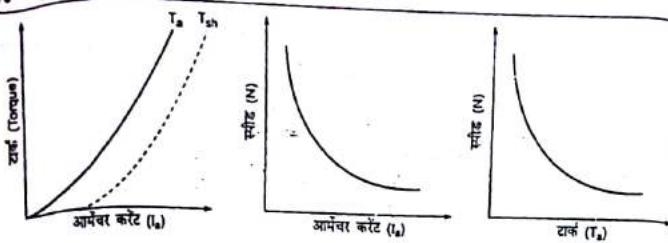

चित्र 2.46 डी०सी० शैट मोटर्स (Characteristics of D.C. Shunt Motors)

2.18.2. डी०सी० शैट मोटर्स के अभिलक्षण (Characteristics of D.C. Shunt Motors)


2.18.2.1. टॉर्क vs. आर्मेचर करेट (Torque vs. Armature Current) [$T_a - I_a$]

डी०सी० शैट मोटर्स के केस में, हम पोल्ड प्लक्स ϕ को स्थिर रूप से लोड आर्मेचर रिएक्शन बढ़ाने के कारण योड़ी गति में ϕ पर जाती है। जैसा कि हम प्लक्स में परिवर्तन को नाण्य मानते हैं। हम कह सकते हैं, कि टॉर्क आर्मेचर करेट के समानुपाती है। इसलिए डी०सी० शैट मोटर के लिए अभिलक्षण $T_a = I_a$ मूल विन्दु के माध्यम से एक सीधी रेखा होगी।

जूँक हैबी स्टार्टिंग सोड को हैबी स्टार्टिंग करेट की आवश्यकता होती है, शैट मोटर को कभी भी हैबी लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए।

2.18.2.2. स्पीड vs. आर्मेचर करेट ($N-I_a$) (Speed vs. Armature Current ($N-I_a$))

जैसा कि प्लक्स ϕ को स्थिर रूप से लगाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि $N \propto E_b$, लेकिन जैसा कि बैक EMF भी लगभग स्थिर है तो स्पीड योड़ी होनी चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप से प्लक्स ϕ और साथ ही E_b सोड में वृद्धि के साथ पर जाती है। बैक EMF E_b की तुलना में ϕ योड़ा कम हो जाता है। इसलिए स्पीड योड़ी कम हो जाती है। आमतौर पर पुल सोड स्पीड के केवल 5 से 15% की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए एक शैट मोटर को कांस्टेंट स्पीड माना जा सकता है। निम्नलिखित चित्र 2.47 में स्पीड vs आर्मेचर करेट अभिलक्षण में सीधी सीरिज रेखा आदर्श अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं और बास्तविक अभिलक्षण बिंदोदार रेखा द्वारा दिखाई जाती है।

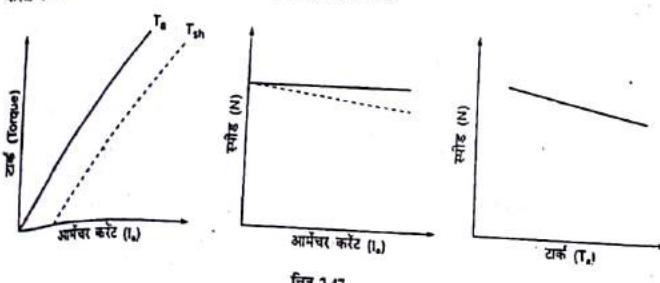


चित्र 2.47

डी०सी० मोटर्स 71

2.18.3. डी०सी० कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण (Characteristics of DC Shunt Motor)

डी०सी० कंपाउंड मोटर्स में दोनों सीरीज के साथ-साथ वार्डिंग भी है। एक कंपाउंड मोटर में, यदि सीरीज और हैबी स्टार्ट वार्डिंग ऐसे रुद्ध होते हैं कि सीरीज प्लक्स दिशा में होती है जैसे कि शैट प्लक्स तब मोटर को क्यूम्प्लूटिव कंपाउंड कहा जाता है। और यदि सीरीज प्लक्स शैट प्लक्स की दिशा के विपरीत है, तो मोटर को डिफरेंशियल कंपाउंड कहा जाता है। इन दोनों कंपाउंड मोटरों के अभिलक्षण नीचे दिए गए हैं।

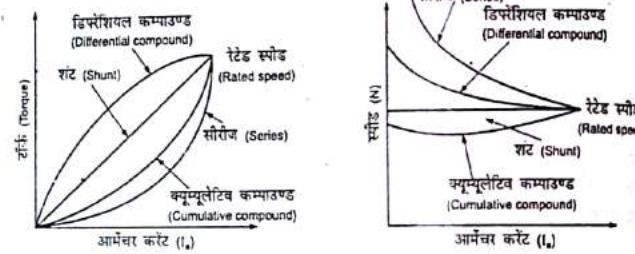

चित्र 2.48 DC कम्पाउंड मोटर के अभिलक्षण (Characteristics of DC Compound Motor)

2.18.3.1. क्यूम्प्लूटिव कंपाउंड मोटर (Cumulative Compound Motor)

क्यूम्प्लूटिव कंपाउंड मोटर्स का उपयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ सीरीज अभिलक्षण को आवश्यकता होती है लेकिन लोड यूनिट से हटाए जाने की संभावना हो। सीरीज वार्डिंग हैबी लोड का स्थान रखती है जबकि शैट वार्डिंग मोटर को छार्टर कहा है। स्पीड पर चलने से रोकती है। जब लोड अचानक हटा दिया जाता है। इन मोटर्स ने आमतौर पर एक प्लाइवॉल लगाया जाता है जहाँ रोलिंग मिलों की तरह अचानक और अस्थायी लोड लगाए जाते हैं।

2.18.3.2. डिफरेंशियल कम्पाउंड मोटर (Differential Compound Motor)

जूँक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स में सीरीज प्लक्स शैट प्लक्स का विरोध करता है। कुल प्लक्स लोड में वृद्धि के साथ पर जाता है। इनके कारण स्पीड लगभग स्थिर रहती है या यहाँ तक कि लोड में वृद्धि ($N \propto E_b/\phi$) के साथ योड़ा बढ़ सकता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये प्रायोगिक और अनुसंधान कार्यों में संभित अनुप्रयोग पाते हैं।

2.19. एक डी०सी० मोटर के कंट्रोल की विधियाँ (Speed Control Methods of a D.C. Motor)

एक डी०सी० मोटर को स्पीड अलग-अलग प्लक्स, आर्मेचर रजिस्टरेशन या एल्टाई वोल्टेज से नियंत्रित हो सकती है। चित्र 2.49 में शैट और सीरीज विधियों के लिए विशिष्ट स्पीड कंट्रोल विधियाँ हैं।

2.19.1. शैट मोटर्स का स्पीड कंट्रोल (Speed Control of Shunt Motors)

2.19.1.1. प्लक्स कंट्रोल विधि (Flux Control Method)

इस प्लक्स कंट्रोल विधि में मोटर की स्पीड प्लक्स के व्युक्तमानुपाती होती है। इस प्रकार प्लक्स में कमी से इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और प्लक्स में वृद्धि से इसकी स्पीड को घटाया जा सकता है। प्लक्स को कंट्रोल करने



वह रिजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है जिससे फौल्ड वाइंडिंग स्पीड (N) घटायी जानी चाहिए इससे पलक्स कम हो जाता है तो फौल्ड का पलक्स अपेक्षाकृत घटा है और इसलिए I^2R लॉस कम हो जाता है। यह विधि काफी कुशल है।

2.19.1.2. आर्मेचर कंट्रोल विधि (Armature Control Method)

आर्मेचर कंट्रोल विधि में डी०स० मोटर को स्पीड संपर्ग वैक E_B और $E_B = V - I_a R_s$ के सम्बन्धित होती है। जब सप्लाई बोल्टेज (V) और आर्मेचर रिजिस्टर R_c को कॉर्टेट रखा जाता है। तो स्पीड संपर्ग आर्मेचर कोर्ट (I_a) के सम्बन्धित होती है। यह हम आर्मेचर के साथ सीरीज में रजिस्टर जोड़ते हैं, तो आर्मेचर कोर्ट (I_a) कम हो जाता है और इसलिए स्पीड कम हो जाता है।

यह आर्मेचर कंट्रोल विधि का यून समीकरण, $N \propto V - I_a (R_s + R_c)$ का सम्बन्ध है जहाँ R_c कंट्रोल रिजिस्टर, R_s आर्मेचर रिजिस्टर है। कंट्रोल रिजिस्टर में बोल्टेज के कारण वैक E_B कम हो जाता है। चौंक N, E_B के संपर्ग सम्बन्धित हैं।

आर्मेचर कंट्रोल विधि का यून समीकरण, $N \propto V - I_a (R_s + R_c)$ का सम्बन्ध है जहाँ R_c कंट्रोल रिजिस्टर, R_s आर्मेचर रिजिस्टर है। कंट्रोल रिजिस्टर में बोल्टेज के कारण वैक E_B कम हो जाता है। चौंक N, E_B के संपर्ग सम्बन्धित हैं।

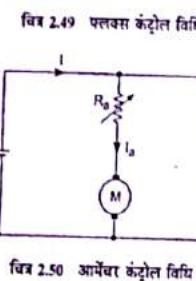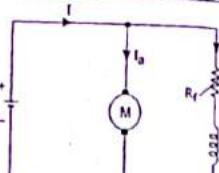

विव 2.49 पलक्स कंट्रोल विधि
विव 2.50 आर्मेचर कंट्रोल विधि

2.19.2. डी०स० मोटर की बोल्टेज कंट्रोल विधि (Voltage Control Method of D.C. Motor)


2.19.2.1. मल्टीप्लस बोल्टेज कंट्रोल (Multiple Voltage Control)

इस विधि में रोटर फौल्ड कंट्रोल एक्साइटेट बोल्टेज से जुड़ा हुआ है। आर्मेचर को विधित बोल्टेज के साथ सप्लाई दी जाती है। इसलिए उपर्युक्त विवरणियर डिजाइनर की मदद से आर्मेचर के एकांस बोल्टेज को बदल दिया जाता है। आर्मेचर फौल्ड आर्मेचर के एकांस बोल्टेज के साथ सम्बन्धित है।

2.19.2.2. वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम (Ward-Leonard System)

इस वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम का उपयोग यह किया जाता है जहाँ मोटर के बहुत सेसेटिव स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है (ईसे हल्योड उत्तरान, लिप्ट, आदि)। इस सिस्टम को व्यवस्था दिखाए गए विव 2.51 के अनुसार होती है।

M_1 मोटर यह जनरेटर की स्पीड कंट्रोल करती है। M_1 , जनरेटर स्पीड के साथ कोई ए.सी. मोटर या डी०स० मोटर हो सकता है। जनरेटर G, M_1 से संपर्ग जुड़ा हुआ है। इस विधि में जनरेटर G से आउटपुट को मोटर M_2 की आर्मेचर की फौल्ड किया जाता है जिसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जनरेटर आउटपुट बोल्टेज को मोटर M_2 से जोड़ा जा सकता है और यह जीरो से इसके अधिकतम मान तक गिर सकता है, और इसलिए मोटर M_2 का आर्मेचर बोल्टेज भूमि आमतौर से बैठी करता है। अतः इस विधि द्वारा मोटर यह सूखे स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकती है।

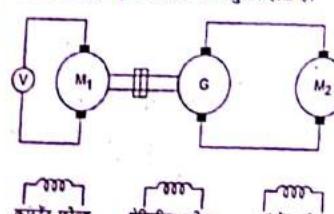


विव 2.51 वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम


2.19.3. सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल (Speed Control Of Series Motor)

2.19.3.1. पलक्स कंट्रोल विधि (Flux Control Method)

फौल्ड डायवर्टर (Field Diverter)—एक रिजिस्टर फौल्ड के समान्तर जुड़ा हुआ है जैसा कि विव 2.52(a) में दिखाया गया है। इस पैरिएक्स रजिस्टर को डायवर्टर के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि इस रजिस्टर के माध्यम से कॉर्ट के बाहिर मान को डायवर्ट किया जा सकता है और इसलिए फौल्ड बवाइल के माध्यम से कॉर्ट को कम किया जा सकता है। इसलिए पलक्स को बाहिर मान में घटाया जा सकता है और स्पीड (N) को बढ़ाया जा सकता है।

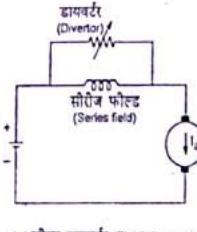

(a) फौल्ड डायवर्टर (Field diverter)

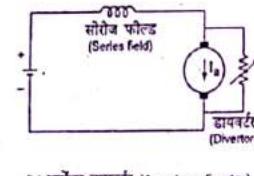


(b) आर्मेचर डायवर्टर (Armature diverter)

विव 2.52 फौल्ड आर्मेचर

(ii) आर्मेचर डायवर्टर (Armature Diverter)—रिजिस्टर बवाइल की आर्मेचर से कनेक्ट है, जैसा कि विव 2.52(b) में दिखाया गया है किसी दिये गये कार्टेट लॉड टार्न के लिए यदि आर्मेचर करेट कम हो जाती है, तो पलक्स में बृद्धि होनी चाहिए। आर्मेचर करेट I_a और ϕI_a के रूप में यह सम्बन्ध से लो गयी करेट में बृद्धि का परिणाम देगा और इसलिए पलक्स ϕ बढ़ेगा और वार्ड में मोटर को गति कम हो जायेगी।

2.19.3.3. ट्रेड फौल्ड कंट्रोल (Trapped Field Control)

इस ट्रेड फौल्ड कंट्रोल विधि को विव 2.53(a) में दिखाया गया है। इस विधि में फौल्ड बवाइल को टर्न की संख्या को विभाजित करते हुए ट्रैप किया जाता है। इस प्रकार हम अलग-अलग संख्याओं का चयन करके ϕ के विभिन्न मान चुन सकते हैं। इस विधि में पलक्स कम किया जाता है और सीरीज फौल्ड में वाइंडिंग के टर्न की संख्या घटाकर गति बढ़ाई जाती है। विव 2.53 फौल्ड वाइंडिंग के किसी भी हिस्से में शार्ट सर्किंट हो सकता है, इस प्रकार पलक्स को कम कर सकता है और बवाइल के फुल टर्न के साथ स्पीड (N) बढ़ा सकता है।

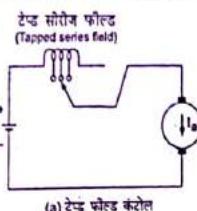

(a) ट्रेड फौल्ड कंट्रोल



(b) पैरिएक्स फौल्ड स्पीड

विव 2.53 ट्रेड फौल्ड कंट्रोल

2.19.3.4. पैरलल कोल्ड क्वाइल (Paralleling Field Coils)

यह फैन मोटर के लिए उपयोग किया जाता है डी०सी० आर्मेचर के साथ सीरीज में फोल्ड क्वाइल को रिप्रिंग करके कई स्पीड मान को जा सकता है।

2.19.3.5. आर्मेचर विधि के साथ सीरीज में चर रिजिस्टर्स (Variable Resistance In Series with Armature Method)

इस विधि में रिजिस्टर (R) मोटर को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। आर्मेचर के इक्सास बोल्टेज को कम किया जा सकता है। तो गति इसके अनुपात में कम हो जाती है। यह देखा जाता है कि 4 पोल मोटर की गति आसानी से घटायी जा सकती है।

2.19.3.6. सीरीज-समानांतर कंट्रोल विधि (Series-Parallel Control Method)

इस तरह की विधि का व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक ट्रैकशन में उपयोग किया जा सकता है, जहाँ दो या अधिक मैकेनिज्म कपड़े सीरीज मोटर्स का योग है। यदि अवश्यक हो तो कम स्पीड बालो मोटर सीरीज में सामिल हो जाती है, और हाई स्पीड के लिए मोटर्स समानांतर में जुड़ जाती है।

जब मोटरों को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो मोटरों का कोरेट एक समान होता है, हालांकि प्रत्येक मोटर में बोल्टेज विभाजित होता है। जब समानांतर में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक मोटर पर बोल्टेज समान होता है, हालांकि कोरेट विभाजित हो जाता है।

2.20. डी०सी० मोटर्स की स्टार्टिंग (Starting of D.C. Motors)

स्टार्टर एक मोटर स्टार्ट करने और त्वरित करने का एक उपकरण है। जो कंट्रोलर मोटर को स्टार्ट करने तथा डी०सी० मोटर को गति को बढ़ावा देने और रिवर्स करने और मोटर को रोकने का एक उपकरण है। डी०सी० मोटर को स्टार्ट करने समय हीचौं कोरेट ही जो मोटर को तुकसान पहुँचाती है। स्टार्टर इन हीचौं कोरेट को कम करता है और सिस्टम को तुकसान से बचाता है।

2.20.1. डी०सी० मोटर्स के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता (Need of Starters for D.C. Motors)
डी०सी० मोटर में कोई बैक EMF नहीं होती है। मोटर को स्टार्टिंग में आर्मेचर कोरेट को सर्किट के रिजिस्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आर्मेचर का रिजिस्टर कम है और जब मोटर के सर्टिफिल्स स्थिति में फुल बोल्टेज लगाना जाता है, तो आर्मेचर कोरेट बहुत अधिक हो जाती है जो मोटर के हिस्सों को तुकसान पहुँचाती है।

उच्च आर्मेचर कोरेट के कारण अतिरिक्त रिजिस्टर स्टार्ट होने पर आर्मेचर सर्किट में रक्षा जाता है। मशीन के स्टार्टिंग रिजिस्टर को सर्किट से काट दिया जाता है जब मशीन स्पीड प्राप्त करती है। मोटर का आर्मेचर कोरेट नियन्त्रित समीकरण द्वारा दिया जाता है—

$$I_a = \frac{V - E}{R_s} \quad \dots(2.24)$$

इस प्रकार यदि V को स्थिर रखा जाए तो I_a , E और R_s पर निर्भर करते हैं, जब मोटर को पहले स्टार्ट किया जाता है, तो आर्मेचर स्थिर होता है। इसलिए बैक EMF E_b भी शून्य है। स्टार्टिंग आर्मेचर कोरेट I_{as} नोचे दिखाए गए समाकरण द्वारा दिया गया है—

$$I_{as} = \frac{V - 0}{R_s} = \frac{V}{R_s} \quad \dots(2.25)$$

चूंकि, मोटर का आर्मेचर रिजिस्टर्स बहुत होता है अमर्तीर पर एक ओहा से कम होता है। इसलिए स्टार्टिंग आर्मेचर कोरेट बहुत बड़ी हो सकती है।

उदाहरण के लिए—यदि 0.5 ओहा के आर्मेचर रिजिस्टर्स के साथ एक मोटर सोधे 230 V की supply से जुड़ दूँ है, तो मानो को समीकरण (2.25) से रखकर हम प्राप्त करेंगे।

$$I_{as} = \frac{V}{R_s} = \frac{230}{0.5} = 460 \text{ Ampere}$$

यह बड़ी कोरेट द्वारा, कम्प्यूटर और वाइडियो को लास पहुँचाती है।

जैसे-जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है बैक EMF बढ़ता है और अंत ($V - E$) घटता जाता है। इसके परिणामस्वरूप आर्मेचर कोरेट को ब्रॉमिंग करनी होती है जब तक कि मोटर अपनी स्थिर स्पीड और संवर्धित बैक EMF को प्राप्त करता है। इस स्थिति के अन्तर्गत आर्मेचर कोरेट अपने इच्छित मान तक पहुँच जाता है। इस प्रकार यह पाया गया है कि बैक EMF अर्मेचर के साधारण से कोरेट को सीमित करने में आर्मेचर रिजिस्टर्स में मदद करता है।

चूंकि ३००सी० मोटर को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग कोरेट बहुत हीचौं होती है। सभी ३००सी० मोटर्स को स्टार्ट करने के समय (बहुत छोटी मोटर्स को छोड़कर) अतिरिक्त रिजिस्टर को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए। यह अतिरिक्त रिजिस्टर इसलिए जोड़ा जाता है ताकि मोटर को सुरक्षित बनाए रखा जाए और स्टार्टिंग कोरेट को नब तक सीमित रखा जाए। जब तक कि मोटर ने अपनी स्थिर स्पीड प्राप्त नहीं कर ली हो।

सीरीज रिजिस्टर्स को उन सेक्षन में विभाजित किया जाता है जो एक-एक काटके कट जाते हैं, जैसे मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और बैक EMF का निर्णय होता है। अतिरिक्त रिजिस्टर का आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए। यह अतिरिक्त रिजिस्टर को अपरेशन में बैक e.m.f की घटना एक आवश्यक पूर्णिमा नियाती है। यह e.m.f तब फैलता है जब मोटर को आर्मेचर मैग्नेटिक फोल्ड को घूमने पर होती है और साथ ही बोल्टेज सलाई का विरोध करती है।

2.20.2.3 प्लाइंट स्टार्टर (3 Point Starter)

एक 3 प्लाइंट स्टार्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसका उपयोग डी०सी० मोटर की गति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इस मॉर्टर में रिजिस्टर का कनेक्शन सीरीज में है जो प्रारंभिक हाई कोरेट को कम करता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल फैलियर के खिलाफ उपकरण की रक्षा करता है। यहाँ, मोटर के अपरेशन में बैक e.m.f की घटना एक आवश्यक पूर्णिमा नियाती है। यह e.m.f तब फैलता है जब मोटर को आर्मेचर मैग्नेटिक फोल्ड को घूमने पर होती है और साथ ही बोल्टेज सलाई का विरोध करती है।



विं 2.54 थ्री प्लाइंट स्टार्टर की संरचना

2.20.2.1. थ्री प्लाइंट स्टार्टर की संरचना (Construction of 3 Point Starter)

डी०सी० मोटर आधारित 3 प्लाइंट स्टार्टर में मुख्य रूप से L , A , और F जैसे तीन टर्मिनल सम्मिलित हैं।

यहाँ, L (लाइन टर्मिनल) पाइपिंट सलाई से जुड़ा है, A (आर्मेचर टर्मिनल) आर्मेचर टर्मिनल की बाइंडिंग से जुड़ा है, और F (फोल्ड टर्मिनल) फोल्ड टर्मिनल को बाइंडिंग से जुड़ा है।


3 प्लाइंट स्टार्टर के संरचना में प्रारंभिक कोरेट को कंट्रोल करने के लिए रिजिस्टर 'R' सम्मिलित है। 'H' - एक स्थिर 'S' के साथ OFF स्थिति में रखे गए सर्किट को संभालती है।

76 शैक्षणिक-

H-हैडल को मोटर ऑपरेशन के लिए ऐन्युअल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। मोटर स्थिति को शुरूआत में, मोटर फौल्ड वाइंडिंग को कुल सप्लाई बोल्टेज गिराता है, और आर्मेचर करेट को रजिस्टर्स R द्वारा विशेष सुरक्षित मान तक संरक्षित किया जाता है।

2.20.2.2. तीन प्लाइंट स्टार्टर की कार्यविधि (Working of a Three-Point Starter)

3 प्लाइंट स्टार्टर के हैडल को एक स्टड से दूसरे स्टड (कॉर्टेक पोर्जिशन) में ले जाया जा सकता है और इससे RUN पोर्जिशन मिलने तक मोटर की गति बढ़ जाती है। इस स्थिति में तीन मुख्य बिल्डों पर विचार किया जाता है जिसमें निम्नलिखित समीक्षित हैं।

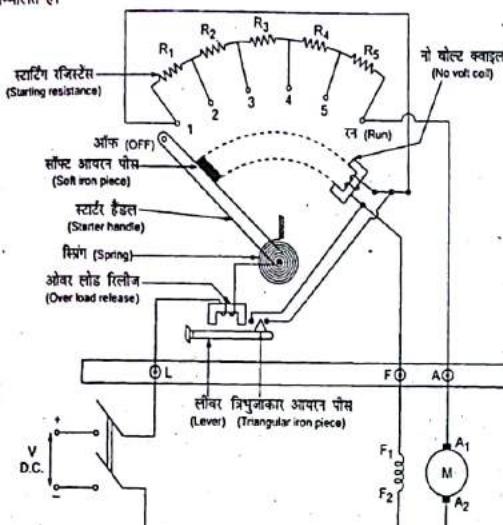

चित्र 2.55 तीन प्लाइंट स्टार्टर की संरचना डायग्राम

(i) टी०मी० शैट मोटर को कुल स्पीड मिलती है।

(ii) सर्किट में बोल्टेज को सप्लाई दोनों मोटर की वाइंडिंग में सीधी होती है।

(iii) R-रजिस्टर्स पूरी तरह से कट-आउट है।

सर्किट में H-हैडल RUN स्थिति में एक NVC (कोई बोल्ट ट्रिप क्वाइल) द्वारा मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ आयोजित किया जाता है। इस NVC क्वाइल को मोटर फौल्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जा सकता है।

OFF या एक नियन्त्रित मान से नीचे चला गया, तो NVC एन्जीन झोंकता है। S-सिंप्रेंस के नियम द्वारा, हैडल-H को रिलैज किया जाता है और साथ ही इसे बढ़ हातत में वापस खींच लिया जाता है। पहली बार जब OFF पोर्जिशन में H-हैडल से DC सप्लाई ON को जाती है, तो हैडल कर्टिक वाइन दिशा में स्टड 1 पर चला जाएगा। शैट फौल्ड की वाइंडिंग सेथे बोल्टेज की सप्लाई में कुल रजिस्टर्स के रूप में जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग में, आर्मिंग सर्किट के साथ सीरीज में

समीक्षित है। यदि बोल्टेज घीर सप्लाई अप्रत्यक्षित रूप से व्याप्ति हो जाती है, तो नो-बोल्ट डिस्चार्ज क्वाइल को डिस्चार्ज किया जाता है और साथ ही H-हैडल सिंप्रेंस के ब्रिज में वापस बंद स्थान पर चला जाता है। यदि नो-बोल्ट क्वाइल का उपयोग नहीं किया गया था, तो सप्लाई फेस होगी। H-हैडल अंतिम स्टड पर रहेगा। यदि बोल्टेज की सप्लाई वापस आकर्षित होती है, तो डोसी मोटर को सप्लाई के द्वारा खुले तीर पर संबद्ध किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप चरम आर्मेचर करेट जाता है, तो डोसी मोटर को ऑफलोड होता है, तो यह करेट संप्लाई से फेज करेट को आकर्षित करेगा, तो यह एप्लीयर प्रत्याहित होता है। यदि डोसी मोटर को ऑफलोड होता है, तो यह करेट संप्लाई से फेज करेट को आकर्षित करेगा, तो यह एप्लीयर प्रत्याहित होता है। इसलिए नो-बोल्ट क्वाइल शॉर्ट-सर्किट नहीं को अंतिरिक्त रिस्लॉफ क्वाइल से भुगता है और साथ ही आर्मेचर को खींचता है, इसलिए नो-बोल्ट क्वाइल शॉर्ट-सर्किट नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल मोटर करेट सप्लाई से ऑटोमेटिक रूप से अलग हो जाती है।

2.20.2.3. तीन प्लाइंट स्टार्टर की कमियाँ (Drawbacks of a Three-Point Starter)


- तीन प्लाइंट स्टार्टर का प्रभुत्व दोष यह है यह फौल्ड के रिओर्स्टर्ट के माइक्रोकिलेन के साथ हैवी स्पीड के अंतर से मोटर्स की एक बड़ी कमी का अनुभव करता है।
- मोटर को स्पोड बढ़ाने के लिए फौल्ड रजिस्टर्स को बढ़ाना होता है। तो पूरे शैट फौल्ड में करेट का प्रवाह कम हो जाता है।
- हाई स्पीड प्राप्त करने के लिए हाई रेजिस्टर्स को जोड़ा फौल्ड करेट को बहुत कम कर देगा।
- जब NVC (कोई बोल्ट ट्रिप क्वाइल) शैट फौल्ड द्वारा सीरीज में जुड़ा होता है तो मिनट करेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को कम कर देगा।
- यह टी०मी० सामान्य मोटर ऑपरेशन के माध्यम से H-हैडल की आर्म को मुक्त कर सकता है और साथ ही इसे पावर सप्लाई से अलग कर सकता है।
- इसलिए चार प्लाइंट स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है जहाँ समानांतर फौल्ड में कोई बोल्ट ट्रिप क्वाइल 'संबद्ध' नहीं है।

2.20.3. 4 प्लाइंट स्टार्टर (Four Point Starter)

चार प्लाइंट स्टार्टर की कार्यात्मक अभिलक्षण तीन प्लाइंट स्टार्टर के समान है। 4 प्लाइंट स्टार्टर डी.सी. मोटर के चलने के द्वारा इंजेक्ट की कमी में करेट कटौति उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक 4 प्लाइंट स्टार्टर एक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। तीन प्लाइंट स्टार्टर की तुलना में 4 प्लाइंट स्टार्टर के बीच मुख्य अंतर है, हाइडिंग क्वाइल के शैट फौल्ड सर्किट से अलग किया जाता है। इसके बाद सीरीज को लाइन के एक्सेस लिमिटिंग रेजिस्टर्स (R) के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। सर्किट के संपर्क प्लाइटों को स्टड कहा जाता है जिन्हे 1, 2, 3, 4, 5 के साथ दर्शाया जाता है जो चार प्लाइंट स्टार्टर सर्किट ओरेंजिंग 2.57 में दिखाया गया है।

- लाइन टार्मिनल (L) एक पर्सिटिव सप्लाई से जुड़ा है।
- आर्मेचर टार्मिनल (A) को आर्मेचर की वाइंडिंग से जोड़ा जाता है।
- फौल्ड टार्मिनल (F) फौल्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है।
- 3 प्लाइंट स्टार्टर के अलावा, एक अंतिरिक्त ऑपरेटिंग प्लाइंट है जिसे N अक्षर से दर्शाया गया है, और यह NVC (नो बोल्ट क्वाइल) से जुड़ा है।

चित्र 5.56 चार प्लाइंट स्टार्टर

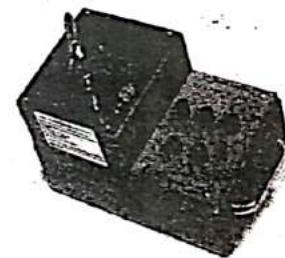


2.20.3.1. चार प्लाइंट स्टार्टर सर्किट डायग्राम (Four Point Starter Circuit Diagram)

चार-प्लाइंट स्टार्टर का सर्किट आरेख नीचे दिखाया गया है और इसकी व्यवस्था तीन समानांतर सर्किट बना सकती है।

- आर्मेचर, शॉट फोल्ड वाइंडिंग और स्टार्टिंग रेजिस्टरेस
- शॉट फोल्ड वाइंडिंग और एक वैरिएबल रेजिस्टरेस बवाइल
- करेट लिपिटेट रेजिस्टरेस और होल्डिंग बवाइल

उपरोक्त तीन सर्किट व्यवस्था से मोटर की गति में कुछ अंतर होने पर होल्डिंग बवाइल का उपयोग करके करेट इफेक्ट का प्रबाह नहीं होता है। बर्तमान में रेग्युलेटेड पुगा-बटन स्टार्टर्स का भी उपयोग किया जाता है। इन स्टार्टर्स में ऑन-ऑफ व्यवस्था को आर्मेचर सर्किट के पार्थ्य से सीरीज में करेट रेजिस्टरेस को संपर्क करने के लिए पुगा किया जाता है फिर पूरी ताइन बोल्टेज सर्किट के लिए प्राप्त होते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टरेस धीरे-धीरे एक आटोमेटिक कंट्रोल स्टान के साथ जल्दी हो जाता है।

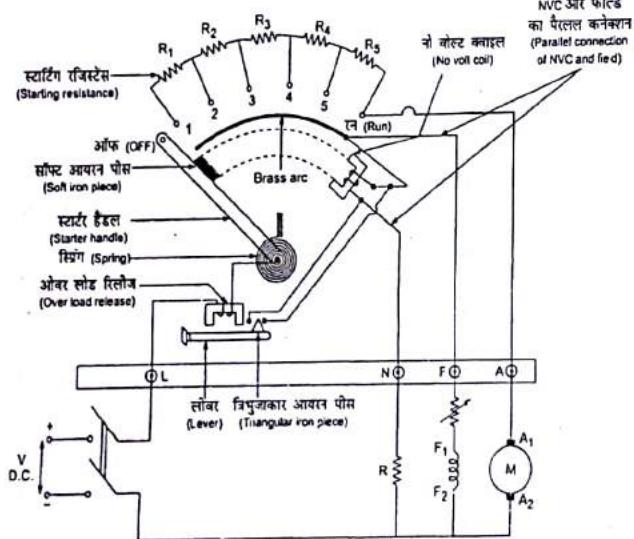

चित्र 5.57 4 प्लाइंट स्टार्टर (4 Point Starter)

एक घार ऑफ स्विच द्वाने पर आर्मेचर अलग हो जाता है। सामान्य स्टार्टर सर्किट को समय टाइम रिले और इलेक्ट्रोमैटिक कॉर्टेक्टर के साथ डिजाइन किया गया है। इन स्टार्टर का मुख्य लाभ यह है कि यह नए ऑपरेटर को भी आसानी से मोटर ऑपरेट करने की अनुमति देता है।

2.20.3.2. चार प्लाइंट स्टार्टर की कमियाँ (Drawbacks of Four Point Starter)

चार-प्लाइंट स्टार्टर का एकमात्र दोष या सीमा यह है कि यह मोटर में हाई करेट को स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब मोटर वाइंडिंग को कार्य करने की स्थिति के तहत छोला जाता है तो फोल्ड करेट आपॉर्टर पर प्रकार शून्य हो जाता है। हालांकि डी०सी० मोटर में कुछ शेष फ्लॉक्स अभी भी पौँजूद हैं, साथ ही हम जानते हैं कि यह फ्लॉक्स मोटर के स्पीड

के लिए सहजबद्ध है। इस प्रकार मोटर की स्पीड पूरी तरह से बढ़ जाती है जो असुरक्षित और इसलिए सुरक्षा संबंध में हाई स्पीड में यह अप्रत्याशित वृद्धि 'मोटर की हाई स्पीड अधिनियम' के रूप में जानी जाती है।

2.20.3.3. तीन प्लाइंट और चार प्लाइंट स्टार्टर के बीच अंतर (Difference Between Three Point & Four Point Starter)

तीन प्लाइंट स्टार्टर के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तीन प्लाइंट स्टार्टर में कोई बोल्टेज बवाइल (NVC) फोल्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है जबकि चार प्लाइंट स्टार्टर में NVC सीधे बोल्टेज स्टार्टर से जुड़ा हुआ है। जो बोल्टेज बवाइल (NVC) एक प्रकार का रिले है, जिसका उपयोग मोटर के स्विचिंग के लिए किया जाता है तर आपूर्ति कम हो जाती है या कट-ऑफ हो जाती है। तीन प्लाइंट स्टार्टर में NVC को फोल्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है और इस प्रकार NVC और फोल्ड वाइंडिंग के बीच समान हप से वितरित किया जाता है।

चार प्लाइंट स्टार्टर में NVC को फोल्ड वाइंडिंग के समानांतर रखा गया है। इस प्रकार NVC और फोल्ड वाइंडिंग दोनों के लिए करेट को बैल्यू अलग-अलग है। मोटर को स्पीड में बित्रा उनके फोल्ड में बित्र होती है। लेकिन जो बोल्टेज बवाइल के समानांतर कनेक्शन और NVC से होकर गुजाने वाले फोल्ड में वाइंडिंग फोल्ड प्रभावित नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि NVC और फोल्ड वाइंडिंग के सर्किट एक दूसरे से स्वांत्र होते हैं।

तुलना चार्ट (Comparison Chart)

तुलना के लिए आवश्यक	तीन प्लाइंट स्टार्टर	चार प्लाइंट स्टार्टर
परिपथ	स्टार्टर, जो मोटर स्टार्ट करने के लिए तीन टर्मिनल का उपयोग करता है।	चार प्लाइंट स्टार्टर मोटर के तरल के लिए तीन टर्मिनलों का उपयोग करता है।
टर्मिनल	आर्मेचर टर्मिनल, फोल्ड टर्मिनल और लाइन टर्मिनल।	आर्मेचर टर्मिनल, फोल्ड टर्मिनल, लाइन टर्मिनल और अतिरिक्त टर्मिनल जो सीधे आपूर्ति के बोल्टेज (NVC) से जोड़ता है।
जो बोल्टेज बवाइल (NVC)	फोल्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ता है।	फोल्ड वाइंडिंग के साथ समानांतर में जोड़ता है।

2.21. D.C. मोटर की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग (Electric Braking of D.C. Motors)


एक इलेक्ट्रिक मोटर को सामान्य ऐकेनिकल ब्रेक या इलेक्ट्रिक ब्रेक का उपयोग करके जल्दी से आराम करने के लिए तात्परा का सकारा है। ऐकेनिकल ब्रेक के साथ एक स्थूल स्टॉप को प्राप्त करना मध्य होता है और साथ ही लाइनिंग, हॉलाइक मोटर जो इलेक्ट्रिक रूप से रेस्ट करने के लिए तात्परा जाता है, संकेन वाको की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक ऐकेनिकल ब्रेक होता है।

जैसा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो मोटर बहुत जल्दी रेस्ट करने के लिए तात्परा है, तीन वर्षों को इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग विधियों उत्तरवाच है (i) रिओर्स्टैटिक या डायरेमिक ब्रेकिंग (ii) स्टॉपिंग और (iii) रिजनरेटिव ब्रेकिंग हालांकि मोटर जो इलेक्ट्रिक रूप से रेस्ट करने के लिए तात्परा जाता है, संकेन वाको की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक ऐकेनिकल ब्रेक होता है।

2.21.1. डी०सी० शॉट मोटर की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग (Electric Braking of D.C. Shunt Motor)

2.21.1.1. रियोर्स्टैटिक और डायरेमिक ब्रेकिंग (Rheostatic or Dynamic Braking)

इस विधि में आर्मेचर स्पलाई से डिस्केनेक्ट होता है। और रजिस्टरेस से कनेक्ट होता है। जबकि फोल्ड स्पलाई से कनेक्ट होता है जैसा कि चित्र 2.58(a) और (b) में दिखाया गया है।

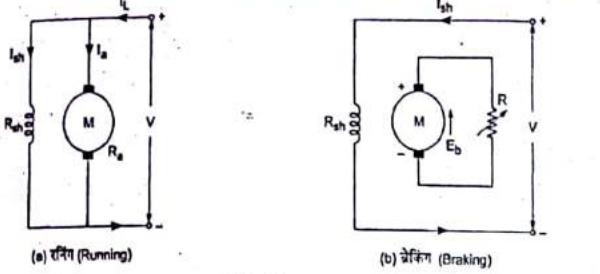


चित्र 2.58

परिमाण इत्यनां की सभी काइटिक एनजी के इलेक्ट्रिकल एनजी में परिवर्तित किया जाता है जो जुड़े हुए चर रजिस्टर्स में डिस्कनेक्ट होती है। ब्रेकिंग टॉर्क के परिमाण को रजिस्टर्स R के मान को अलग करके कटौती किया जा सकता है। इस विधि का लाभ यह है, कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के फैलियर को स्थिति में, यह विधि अप्रभावी होती है।

2.21.1.2. प्लगिंग (Plugging)

इसमें मोटर के आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स करना शामिल है। हमने देखा है कि यदि आर्मेचर या फौल्ड के माध्यम से करेट की दिशा रिवर्स की जाती है। प्लगिंग की स्थिति में मोटर को रिवर्सली डायरेक्टेड टॉर्क के अधीन किया जाता है। ऐसी स्थिति में बैक EMF और बोल्टेज एक ही दिशा में कार्य करता है इसलिए सर्किट में प्रवाहित करेट एक जोल्टेज $V + E_b$ हारा निर्भावी होती है अर्थात् सापेक्ष $2V$ । करेट के हाई प्रेशर को सीमित करने के लिए एक अतिरिक्त रजिस्टर R जुड़ा होता है। इस विधि में, मोटर रेस्ट करने के बाद दूसरी दिशा में तेजी साने की ओरिशन करता है। तो मोटर के रेस्ट करते ही सप्लाई में कटौती करने के लिए कुछ सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। सप्लाई के फैलियर को स्थिति में यह विधि अप्रभावी है। यह विधि अधिक ब्रेकिंग टॉर्क देती है जो कि रियोस्ट्रिक ब्रेकिंग है। शार्ट मोटर के लिए लागू विधि चित्र 2.59(a) और (b) में दिखाई गई है।

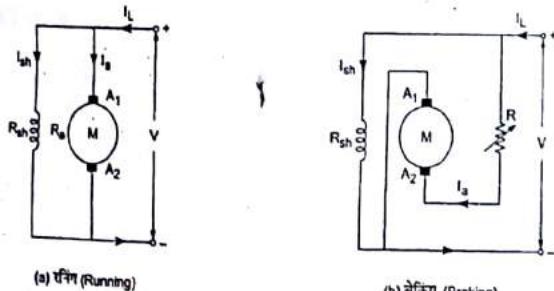


चित्र 2.59

विधि का उपयोग आमतौर पर ब्रेकिंग लिफ्ट, रोलिंग पिल, मरोन ट्रूट्स आदि में किया जाता है।

2.21.1.3. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking)

इस विधि में, सप्लाई से डिस्कनेक्ट होने के बजाय यह जुड़ा रहता है और ब्रेकिंग एनजी को लाइन में वापस करता है। एक शार्ट मोटर पर विचार करें जैसा कि चित्र 2.60(b) में दिखाया गया है। मान लीजिए कि लोड सामान्य से ऊपर होने की स्पीड का कारण बनता है तो फौल्ड का शेष करेट तब बैक EMF सप्लाई बोल्टेज ($E_b > V$) से अधिक हो जाता है।

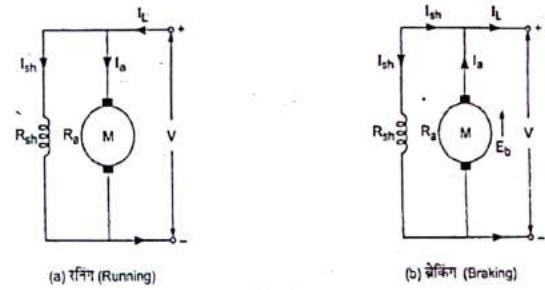


चित्र 2.60

करेट में रिवर्स हो जाता है और लाइन में पावर सप्लाई की जाती है जिससे स्पीड में वृद्धि को रोका जा सके। वैकल्पिक रूप से एक ही प्रभाव फौल्ड करेट को बढ़ावा देने का बदाकर प्राप्त किया जा सकता है जहाँ मोटर जल्दी से फौल्ड करेट के नए मान के अनुरूप स्पीड को धोया कर देती है। $E_b > V$ के रूप में आर्मेचर करेट की दिशा रिवर्स के कारण, आर्मेचर टॉर्क रिवर्स हो जाता है और स्पीड तब तक गिरती है जब तक E_b, V से कम नहीं बन जाता है।

2.21.2. डी०सी० सीरीज मोटर की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग (Electric Braking of D.C. Series Motor)

2.21.2.1. रियोस्ट्रिक या डायोनोमिक ब्रेकिंग (Rheostatic or Dynamic Braking)


सप्लाई से आर्मेचर को डिस्कनेक्ट करने का मूल सिद्धांत समान रहता है। आर्मेचर रिवर्स के माध्यम से करेट की दिशा, ब्रेकिंग करते समय मोटर एक जनरेटर के रूप में चलता है। सीरीज की स्थिति में मोटर को देखा जाने के लिए की जानी चाहिए कि फौल्ड के माध्यम से करेट की दिशा नहीं बदलती है। यह चित्र 2.61(a) और (b) में दिखाया गया है।

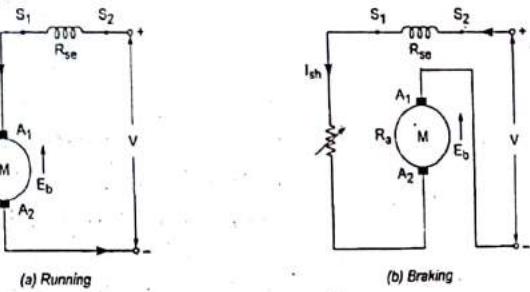

चित्र 2.61

2.21.2.2. प्लगिंग (Plugging)

आंतरिक कनेक्शन को तिप्पन करने का पूर्ण मिल्डल समान होता है। गोट मोटर के समान, ५ जोड़ा गया रजिस्टरेस ब्रॉकिंग टार्मिनल के परिपथ को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसका मिल्डल विज. 2.62(a) और (b) में चिह्नित किया गया है।

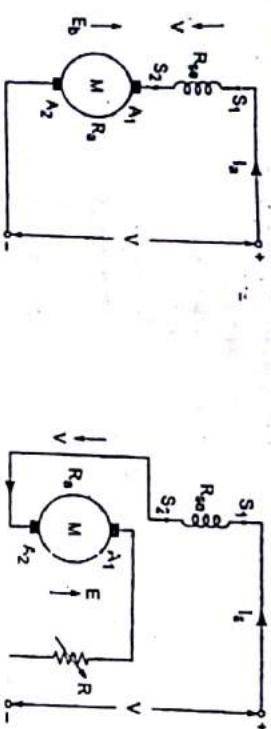

विज. 2.62

2.21.2.3. रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग (Regenerative Braking)

दॉ॰सी० सोरोज मोटर के केस में एक्साइटर के पीणामों में चुंडी की गति में कमों आती है दौर्से में बोल्टेज से अधिक EMF ग्रहण करना संभव नहीं है। आंतरिक कर्ट के लिए सोरोज मोटर के साथ रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग संभव नहीं है। तेकिन कुछ विशेष व्यवस्थाओं के साथ देखा गया है। इसका मोटर संभव नहीं है। तेकिन के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions Necessary for Regenerative Braking)

1. जोटर बोल्टेज एक्साइटर मोटर से अधिक है। इसलिए आंतरिक लोड को कर्ट को समर्हित करता है। मोटर से बोल्टेज E_b एक्साइट बोल्टेज V से कम है इसलिए समर्हित से आंतरिक तक कर्ट प्रबाहित होता है। इसलिए रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग के लिए गोटर एक जनरेटर की तरह कार्य करे जैसे कि उत्पन्न बोल्टेज समर्हित हो और उसी समय इसकी स्पीड कम हो जाती है। कह एक्साइटरेशन लेवल को कंट्रोल करके संभव होता है।
2. ब्रॉकिंग सिस्टम में मैक्रोनक्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आर एक्साइटर सभी बोल्टों के कारण गोटर को स्टॉप बढ़ा जाते हैं तो विद्युत चालने के लिए ब्रॉकिंग सिस्टम को अधिक से अधिक ब्रॉकिंग टार्मिनल में संधार्ण होता है।


नोट (Note)— सोरोज फौल्ड के माध्यम से कर्ट डिस्ट्रिब्यूशन प्रवाह रोज़नोनार्टिव ब्रॉकिंग के लिए उपयोग किए जाने पर सोरोज के लिए इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी का कारण बनता है। इसलिए रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग के लिए सोरोज मोटर का उपयोग करते समय फौल्ड को सेपरेटली एक्साइटर किया जानी चाहिए और इसका मार्किंग का उपयोग करना चाहिए।

विद्युत रोज़नोनार्टिव ब्रॉकिंग के लिए उपयोग किए जाने पर सोरोज मोटर के लिए व्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग के लिए उपयोग किए जाने पर सोरोज मोटर का उपयोग करते समय फौल्ड मोटर में जुड़ी होती है। जबकि फौल्ड सोरोज में जुड़ी होती है। रजिस्टर रीजेनरेटिव ब्रॉकिंग के लिए सोरोज मोटर का उपयोग करने की विधिया टर्नब्लैडजेशन किया द्वारा प्राप्त किया जा सकता।

1. हिस्पोरिंगल एक्साइटर एक्साइटर का उपयोग करना।
2. मॉर्किंट को विद्युत रजिस्टरेस के साथ समानांतर में कोपट किया जा जाना। मॉर्किंट के साथ सोरोज में जुड़े हुए हैं जबकि सोरोज मोटर के फौल्ड सोरोज में जुड़े हुए हैं।

एक्साइटर को अलग-अलग सोरोज मोटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो एक मैक्रोनक्स लोड से भी जुड़ा होता है। यह कर्ट एक्साइटर के कारण लाइन बोल्टेज में कमी होती है तो कर्ट सबल मोटरों से लाइन तक इंडक्यूशन होता है। यह कर्ट एक्साइटर के डिसेरिगिल चार्डिंग के माध्यम से प्रवाहित होती है। अपने डिसेरिगिल सभी बोल्टों के कारण यह अपने फौल्ड को डिसेरिगिल कर देता है। यह उत्पन्न बोल्टेज को कम करने वाले में मोटरों के फौल्ड क्लाइट के एक्साइटरेशन को करता है। यह प्रकार E_b और V के बीच अंतर कांस्टेट बनाए रखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत के लिए उपयोग किया जाने पर सोरोज कर्ट किया जाना चाहिए। इसके कारण E_b और V के बीच अंतर यह से बढ़ता है। इसलिए रीजेनरेटिव कर्ट कर्ट करने से यही हो सकता है। सोरोज फौल्ड के माध्यम से एक ही कर्ट प्रबाहित इक्साइटर एम्फीड करता है। यह रीजेनरेटिव कर्ट को कम करता है और क्लूप्यूलेटिव रूप से E_b और V समान हो जाता है और कांस्टेट रिजेनरेटिव किया जाना हो सकता है। इसे ताह मात्र लाइन बोल्टेज बढ़ाता है तो रीजेनरेटिव कर्ट अत्यधिक बढ़ जाता है।

विज. 2.63

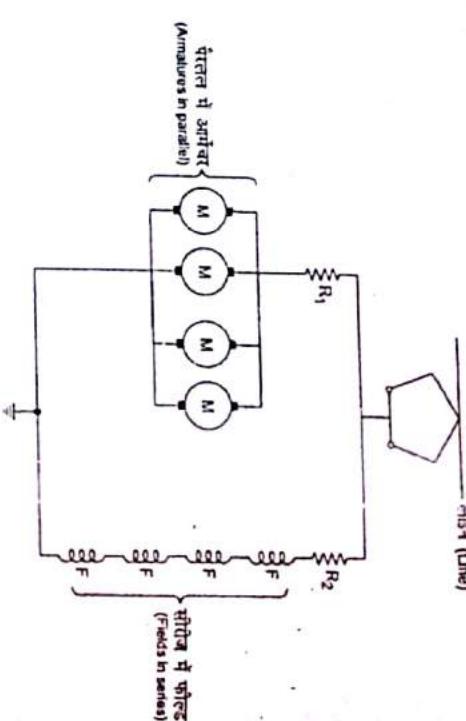

डॉ० सोरोज मोटर-१

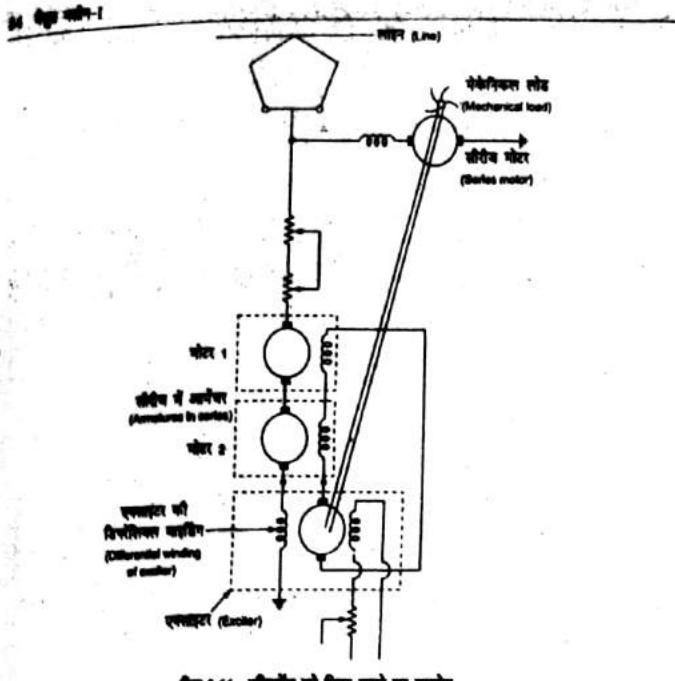


Fig. 2.64 विद्युत को विद्युत करने का उपयोग

2.22. डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग (Applications of D.C. Generators)

यह जनरेटर की सर्वतों के लिए विभिन्न प्रकार के डी.सी. जनरेटर उपलब्ध हैं। इन डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग उनकी विभिन्नता के आधार पर निम्ने दिए गए हैं:

सेपरेटेली एक्सिटेड डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग (Application of Separately Excited D.C. Generator)

इस जनरेटर के डी.सी. जनरेटर जारीर पर अलग-अलग एक्साइटेशन सोसे की आवश्यकता के कारण, सेल्फ एक्सिटेड डी.सी. जनरेटर से अधिक महंगे हैं। उनके कारण इनके अनुप्रयोग प्रतिवर्षित हैं। वे आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं जहाँ सेल्फ एक्सिटेड जनरेटर का उपयोग असंतोषजनक होता है।

- सीरीज एक्सिटेशन में विद्युत सीरीज देने की उनकी क्षमता के कारण उनका उपयोग आम तौर पर प्रयोगशालाओं में देख सकते हैं।
- सीरीज एक्सिटेशन में विद्युत सीरीज देने की उनकी क्षमता के कारण उनका उपयोग आम तौर पर प्रयोगशालाओं के लिए कठोर किया जाता है। उदाहरण—स्पीड कंट्रोल का बाई लियोनार्ड सिस्टम।

2.22.1. शॉट वार्ड डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग (Applications of Shunt Wound D.C. Generators)

इह जनरेटर के अनुप्रयोग इसके द्वायांग बोल्टेज अनुप्रयोग के लिए बहुत अधिक प्रतिवर्षित है। वे अपनी विद्युत के बहुत अधिक विद्युत उत्पादन को समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस जनरेटर के डी.सी. जनरेटर ने लोड से लेकर फुल लोड के फील्ड रेजिस्टर को बदल से छोटी दूरी के अंदरेशन के लिए कार्बोट टर्मिनल बोल्टेज देते हैं।

- इनका उपयोग साधारण प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है।
- इनका उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है जबकि उन्हें कार्बोट आवटपूट बोल्टेज देने के लिए बनाया जा सकता है।
- इनका उपयोग आस्टरोनेटर को एक्साइटेशन देने के लिए किया जाता है।
- वे छोटे पावर समाई (जैसे कि एक फोटोवैल जनरेटर) के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।

2.22.2. सीरीज वार्ड डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग (Applications of Series Wound D.C. Generators)

इस प्रकार के जनरेटर पावर समाई के उपयोग के लिए प्रतिवर्षित है जबकि उनके द्वायांग टर्मिनल बोल्टेज का अभिलक्षण है जिससे लोड करें में नो लोड से फुल लोड तक बढ़ जाती है। हम इस अभिलक्षण को सीरीज वार्ड जनरेटर की सीरीज वार्ड कर्व से समर्थन देते हैं। वे अधिकांश कार्व के छोड़ने वाले हिस्से में निरंतर करें देते हैं। इस गुण के लिए उन्हें निरंतर करें सोस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नियोजित किया जा सकता है।

- उनका उपयोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए डी.सी. लोकोमोटिव में फील्ड करें एक्साइटेशन की समाई के लिए किया जाता है।
- (ii) रेलवे सर्विस के विभिन्न प्रकार के हिन्दूब्यूमान सिस्टम में बोल्टेज द्वायांग फील्ड की घरणाई के लिए इस प्रकार के जनरेटर को बूटर के रूप में उपयोग किया जाता है।
- (iii) सीरीज आर्क को लाइनिंग करने में इस प्रकार के जनरेटर मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं।

2.22.3. कंपाउंड वार्ड डी.सी. जनरेटर के अनुप्रयोग (Applications of Compound Wound D.C. Generators)

विभिन्न प्रकार के डी.सी. जनरेटर में कंपाउंड वार्ड डी.सी. जनरेटर सबसे अधिक व्यापक रूप से इसकी कंपनसेटिंग गुण के कारण उपयोग किया जाता है। सीरीज फील्ड टर्न की संख्या पर निर्भर करता है क्यूब्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर ओवर कंपाउंड, प्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड के तहत हो सकता है। हम आमेचर रिएक्शन और लाइन में अधिक द्वायांग के कारण कंपनसेटिंग द्वायांग के द्वारा बाल्टिंग टर्मिनल बोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जनरेटर के पास विभिन्न अनुप्रयोग हैं।

- क्यूब्यूलेटिव कंपाउंड वार्ड जनरेटर आमतौर पर लाइनिंग, पावर समाई और हीटी पावर सर्विस के लिए उपयोग किया जाता है जबकि ये कार्बोट बोल्टेज गुण वाली होती है। वे मुख्य रूप से कंपाउंड होते हैं।
- (ii) मोटर चलाने के लिए क्यूब्यूलेटिव कंपाउंड वार्ड जनरेटर का भी उपयोग किया जाता है।
- (iii) छोटी दूरी के आपरेशन के लिए जैसे कि होटल, कार्यालयों, घरों और लॉज के लिए पावर समाई, आमतौर पर प्लैट कंपाउंड किए गए जनरेटर का उपयोग किया जाता है।
- (iv) डिस्ट्रिब्युशन कंपाउंड वार्ड जनरेटर, जबकि उनके बड़े डिस्ट्रिब्युशन आपेचर रिएक्शन के लिए आर्क बैटिंग के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ बहुत बोल्टेज द्वायांग और कार्बोट करें को आवश्यकता होती है।

86. वैधुत मशीन-१

वर्तमान समय में ट्रैक्सिकल और अर्थिक कारणों से डॉ०सौ० जनरेटर के अनुप्रयोग कहुत सीमित हो गए हैं। अब एक दिन इलेक्ट्रिक पावर मुख्य रूप से विभिन्न पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस की सहायता से अस्टरनेटिंग करेट के रूप में उत्पन्न होते हैं।

2.23. डॉ०सौ० मोटर [सीरीज़, शॉट और कंपाउंड मोटर] के अनुप्रयोग (Applications of D.C. Motor [Series, Shunt & Compound Motor])

2.23.1. डॉ०सौ० शॉट मोटर के अनुप्रयोग (Application of D.C. shunt motor)

- डॉ०सौ० शॉट मोटर का उपयोग किया जाता है जहाँ, कॉर्टेट सॉड की आवश्यकता होती है। इसलिए इन मोटरों का उपयोग अभी तक पर क्रियम सॉड अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- इस प्रकार की मोटर का उपयोग खाद्य मशीनों, सेटोन्स्यूल पंपों, फैन, चॉकअर, कनेक्टर, लिफ्ट, बुराई मशीन, कच्चाई मशीनों आदि ने किया जाता है।

2.23.2. डॉ०सौ० सीरीज़ मोटर अनुप्रयोग (Application of D.C. Series Motor)

डॉ०सौ० सीरीज़ मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है। वहाँ हाई स्टार्टिंग टॉक की आवश्यकता होती है। इन मोटरों का उपयोग केवल ठार्म स्थान पर किया जाता है जहाँ गैस का परिवर्तन सम्भव है। सीरीज़ मोटर्स कॉर्टेट गैस अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉ०सौ० सीरीज़ मोटर का प्रयोग वैक्यूम कॉलेक्टर, ट्रैक्सिन सिस्टम, मिल्टर्स मशीन, फैन, एवर कम्प्रेशन आदि में किया जाता है।

2.23.3. डॉ०सौ० कंपाउंड मोटर के अनुप्रयोग (Application of D.C. Compound Motor)

- कंपाउंड मोटर द्वारा, इन हाई स्टार्टिंग टॉक और तापमा कॉर्टेट सॉड प्राप्त करते हैं। इसके कारण से कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉक और कॉर्टेट सॉड की आवश्यकता होती है।
- इस कंपाउंड मोटर का उपयोग प्रेस, शिल्प, कनेक्टर, लिफ्ट, रोलिंग लिल, हैंड बैन आदि में किया जाता है।

2.24. डॉ०सौ० मशीनों और उनके पूर्वव्यापी फॉल्ट (Fault in d.c. Machines and their Retrospective)

क्र.सं.	परेशानी	कारण	उपाय
1.	स्टार्ट करने के लिए सेट	(1) मर्क्यर कर अवैक (2) ऑटोन मर्क्यर (3) बुरा कम्प्रेशन के साथ मर्क्यर नहीं होता है। (4) विफिल मोटर है।	(1) बुरा या मर्क्यर के साथ अवैक करो। (2) मर्क्यर या ऑटोन मर्क्यर की विफिल करो। (3) बुरा कम्प्रेशन करो। (4) बुरा या ऑटोन मर्क्यर करो।
2.	स्टार्टिंग के बाद सेटेजन दिल्ली करने की ज़रूरत।	डॉ०सौ० स्टार्ट की फॉलोअप दिल्ली करते हैं।	स्टार्ट करने के कारण मोटर खाली होती है। सेटेजन स्टेट लोड के बिना नहीं करता है।
3.	मोटर एटेंड सॉड में डरा जाता है।	(1) ऑटोन सेट (2) ऑटोन सेट (3) स्टार्टिंग रिस्ट्रेट की पूरी तारीफ करने की दिल्ली करता है। (4) अपेक्षा कार्डिंग वाले सेटर करते हैं।	(1) बेलीग को लेकर एटेंड सॉड करो। (2) ऑटोन सेट करो। (3) बुरा या मर्क्यर के साथ अवैक करो। (4) बुरा या मर्क्यर के साथ अवैक करो।

क्र.सं.	परेशानी	कारण	उपाय
4.	मोटर छाटके रेता है।	(1) अवैक एटेंड ब्यालन को अवैक करो। (2) मोटर इम्पुलेशन लोडेज वा अवैक के साथ होता है।	(1) बुरे हुए क्षम्यत वा कम्प्रेशन वाले ब्रेंजों की विफिल करो। (2) अवैक ब्रेंज को कम करो। (3) बुरा इम्पुलेशन को मोटर से रेट बढ़ा।
5.	मोटर स्टार्ट में बूरू हो जाती है।	(1) कम से कम स्थान का मुख्यान करना होता है। (2) ऑटोन सेट (3) स्टार्ट रिस्ट्रेट में गोटी सर्किट	(1) एटेंड की मदर से लेट कंट की जूब करो। (2) एटेंड एटेंड को बेसीन के लिए छोड़ो। (3) एटेंड स्टार्ट रिस्ट्रेट में गोटी सर्किट
6.	मोटर बहुत तेज़ बल्कि है।	(1) एटेंड स्टार्ट से अधिक एटेंड ब्यालन होता है। (2) लेट बहुत कम है। (3) गर लोड ब्यालन को लोटा किया जाता है। (4) गर एटेंड ब्यालन विफिल है।	(1) एटेंड एटेंड सुनिविल करो। (2) लेट बहुत या अधिक सर्किट में विफिल रिस्ट्रेट करो। (3) लेट बहुत बल्कि से बदलो। (4) ब्यालन को जहाँ इन से अवैक करो।
7.	लेट बहुत के कारण मोटर खाली होती है।	सेटेजन स्टेट लोड लोडेज	बुरा उपलब्ध है। सेटेजन स्टेट के लिए चेक करो।
8.	मोटर बहुत खाली स्टेट में चलती है।	(1) गर लोटेज (2) लोटा स्टेट (3) ब्यालन का गर	(1) गर लोटेज के लिए खोज करो। (2) लोटा स्टेट को खोज करो, अवैक लोट करो। (3) ब्यालन को इन में मोटर की मर्क्यर लोट करो।
9.	लेट बहुत गर्म बल्कि है।	(1) यह ऑटोनोड है और अधिक करेट करो। (2) लेटेजन देस्टर्पूर्न है। (3) लोटा ब्यालन	(1) लेट बहुत गर्म करो। (2) लेटेजन देस्टर्पूर्न के लिए खोज करो। (3) लेट बहुत बल्कि से बदलो।
10.	लेट बहुत गर्म हो जाती है।	(1) लेटेज एटेंड से अधिक है। (2) बैटेसेशन दिल्ली	(1) नहीं लेटेज एटेंड सुनिविल करो। (2) इन विफिलों को इटा दे और एटेंड बैटेसेशन के लिए विफिल है।
11.	बुरा या स्टॉकी	(1) गर ब्यालन (2) गर इटेलोन सोलीटो (3) बुरे सुर्केंटेड ब्यालन (4) बुरा बहुत गर है।	(1) बिल्डिंग को सेटों के अनुसार बदलो। (2) नहीं बोलो। (3) लोटीटो को खोज करो। (4) गर बहुत गर करो। (5) उन्हें ढोक से एटेंड करो।

88 वैद्युत मशीन-

प्र० सं.	प्रश्नान्वयन	कारण	उत्तरायण
12.	बुरा बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं	(a) बुरा बहुत नम है (b) कम्पूटर एक पद्धति जाता है (c) नपी	(a) बुरों को भैंसेटर द्वारा फिर से बुरा के ब्रेड के साथ बदलते। (b) इनके फेस को पीसते। (c) मोटर को नीचे से बदलते या इसे सेलान मोटर से बदलते
13.	(a) असामान्य कंपन और असंतुष्टि होने का संकेत हो सकता है। (b) असामान्य शॉर कर रहा है।	(a) गलत सेरेखण (b) ऊर्ती असंकेत्रित या ढोली (c) बैटरी सांप्ल	(a) पुरुष सेरेखण करते। (b) ऊर्ती पर पुरुष को कास लें/ठोक करते। (c) सांप्ल को सीधा करते या इसे बदलते।
14.	मोटर थोड़े समय के लिए चलने के बाद रुक जाती है।	(a) बुरा नियांग या बैटरी (b) मार्किंग ढोली है। (c) आर्मेचर का लेनिनेशन ढीला है। (d) आर्मेचर थोल फेस को लाइ रहा है। (e) थोर कंपन सहित फैक्टरियल करता।	(a) बुरा कोण को जावना आवश्यक है। (b) घाड़देहन बोल्ट टाइट करते। (c) कोर को बदलते। (d) रोटर को पुरुष सेरेखण करते। (e) कारणों को पता लगाएं और उपचारात्मक उपाय करते हैं।

2.25. एक रोटेटेड डी०सी० मशीन में लॉस (Losses in a Rotating D.C. Machine)

2.25.1. कॉपर लॉस (Copper Losses)

ये लॉस आर्मेचर और फौल्ड कॉपर बाइडिंग्स में होते हैं। कॉपर के लॉस में बुरा कॉटेक्ट रिवर्सेस के कारण आर्मेचर लॉस, कॉपर लॉस और फौल्ड कॉपर लॉस शामिल हैं।

$$\text{आर्मेचर कॉपर लॉस} = I_a^2 R_a$$

$$(जहाँ, I_a = \text{आर्मेचर करेट और}$$

$$R_a = \text{आर्मेचर रेसिस्टेस})$$

यह लॉस फुल लोड लॉस के लिए लगभग 30 से 40% योगदान देता है। आर्मेचर कॉपर लॉस परिवर्तनशील है और मशीन के लोडिंग द्विध पर निर्भर करता है।

$$\text{फौल्ड कॉपर लॉस} = I_f^2 R_f$$

$$(जहाँ, यदि I_f = \text{फौल्ड करेट और}$$

$$R_f = \text{फौल्ड रेसिस्टेस})$$

एक शॉट बांडेट फौल्ड की स्थिति में, फौल्ड कॉपर लॉस व्यावहारिक रूप से स्थिर है। यह फुल लोड लॉस में तगड़ा 20 से 30% का योगदान देता है।

बुरा कॉटेक्ट रिवर्सेस भी कॉपर लॉस में योगदान देता है। आमतौर पर इस लॉस को आर्मेचर कॉपर लॉस में शामिल किया जाता है।

2.25.2. आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस (Iron Lossess or Core Losses)

जैसा कि आर्मेचर कोर आयरन से बना है और यह मैनेटिक फौल्ड में भूमता है कोर में एक ढोटा सा फ्लक्स भी इन्ड्यूज्शन होता है। इस करेट के कारण आर्मेचर आयरन कोर में एडो करेट लॉस और हिस्टरिसीस लॉस आर्मेचर कोर के मैनेटिम के रिवर्स के होने के साथ होता है। जब कोर एक थोरों के जोड़े के नीचे से गुजरता है तो यह मैनेटिक रिवर्सल के पूर्ण चक्र से गुजरता है।

$$f = \frac{P_N}{120} \quad (\text{जहाँ, } P = \text{थोरों की संख्या और } N = \text{rpm में स्टैंड है})$$

आयरन लॉस, मैनेटिक रिवर्सल की ओरेक्टिसी और फ्लक्स घनत्व के आदान और ग्रेड पर निर्भर करती है, हिस्टरिसीस लॉस, स्टाइनमेन्डल सूत्र द्वारा दी गई है।

$$W_h = \eta B_{max}^{1.6} f V \text{ (watts)}$$

$$जहाँ, \eta = \text{Steinmetz हिस्टरिसीस कास्टेट}$$

$$V = \text{कोर का आयतन } m^3 \text{ में}$$

2.25.3. एडी करेट लॉस (Eddy Current Loss)

जब आर्मेचर कोर मैनेटिक फौल्ड में घूमता है, तो इलेक्ट्रोमैनेटिक इंडक्यूज के फैलाडे के नियम के अनुसार कोर में भी एक EMF को इंडक्यूज किया जाता है (जैसे यह आर्मेचर कोडक्टर में इंडक्यूज होता है)। हालांकि यह इंडक्यूज EMF ढोटा है, यह ढोटे के कम रिवर्सेस के कारण बढ़ी में एक बड़ा फ्लक्स का कारण बनता है। इस करेट को एडी करेट के रूप में जाना जाता है। इस करेट के कारण होने वाली यार लॉस को एडी करेट लॉस के रूप में जाना जाता है।

2.25.4. मैकेनिकल लॉसेस (Mechanical Losses)

विभिन्न और कम्पूटर में धरण के कारण होने वाली लॉस से मैकेनिकल लॉस होते हैं। रोटेटेड आर्मेचर का एपर क्रिक्षन लॉस भी इने योगदान देता है।


ये लॉस फुल लोड के लॉस का लगभग 10 से 20% होते हैं।

2.25.5. रस्ते लॉसेस (Stray Losses)


ऊपर बताए गए लॉसेस के अलावा, थोटे लॉस उपलब्ध हो सकते हैं जिन्हें रस्ते लॉस या विविध लॉस कहा जाता है। इन लॉसेस को गणना करना मुश्किल है। ये आमतौर पर मशीन के डिवाइन और मैनेटिक में अनुदियों के कारण होते हैं। अधिकतर समय, रस्ते लॉसेस को फुल लोड का 1% माना जाता है।

2.25.6. पॉवर फ्लो डायग्राम (Power Flow Diagram)

डी०सी० जनरेटर या डी०सी० मोटर में इन लॉसेस को समझने के लिए सबसे मुश्किलक विधि पावर प्रवाह आरेख का उपयोग करना है। अरेख पावर को मात्रा को दर्शाता है जो विभिन्न प्रकार के लॉसेस में खाली हो जाती है और पावर को मात्रा जो बास्टर में आउटपुट में परिवर्तित हो गई है। डी०सी० जनरेटर और डी०सी० मोटर के लिए विभिन्न पावर प्रवाह आरेख वित्र 2.65 तथा 2.66 में प्रदर्शित किया गया है।

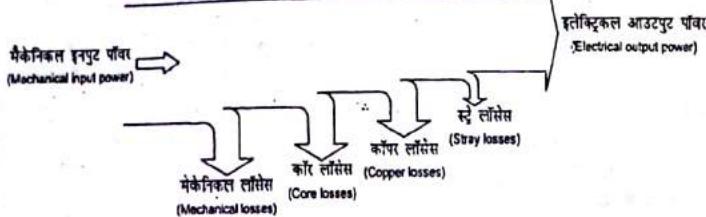

वित्र 2.65 DC जनरेटर का पांचर पस्ते द्वायाम (Power Flow Diagram of a DC Generator)

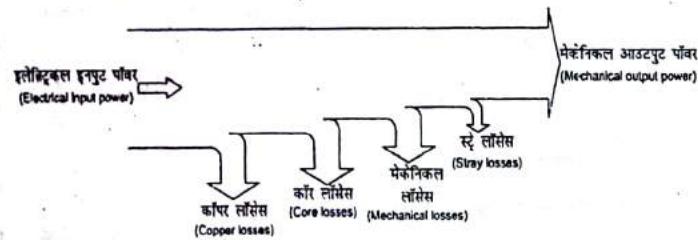

वित्र 2.66 DC मोटर का पांचर पस्ते द्वायाम (Power Flow Diagram of a DC Motor)

2.26. स्विनबर्न डी०सी० मशीन का टेस्ट

म्याइनर्वन का टेस्ट डी०सी० मशीनों (या तो मोटर या जनरेटर) विशेष रूप से शंट और कंपाउंड मशीनों के टेस्ट की एक आधिकारिक विधि है जहाँ फ्लॉक्स की काम लगभग स्थिर रहता है।

जैसे दिखाया गया वित्र डी०सी० मशीन पर म्याइनर्वन टेस्ट के लिए व्यवस्था दिखाता है।

सबसे पहले, जिस मशीन को एफिशिएंसी निर्धारित की जाती है वह बिना किसी लोड के ऑपरेट की जाती है और उस मशीन का लगातार लॉस निर्धारित किया जाता है।

मान,

$$V = \text{म्याइनर्वन प्रतीक}$$

$$I_o = \text{नो-लोड कोरेट}$$

$$I_{sh} = \text{शंट फ्लॉक्स कोरेट}$$


$$I_{ao} = I_o - I_{sh} = \text{नो-लोड आर्मेचर कोरेट}$$

$$R_a = \text{आर्मेचर रजिस्टर्स}$$

प्राप्त होने के बावजूद समान रहता है।

$$\text{नो-लोड इनपुट पावर} = V \times I_o \quad \dots(2.26)$$

हम जानते हैं कि जब D.C. मशीन बिना लोड के होती है तो इसकी इनपुट पावर का उपयोग केवल लॉस की सप्लाई के लिए किया जाता है और बिना लोड के लॉस होते हैं:

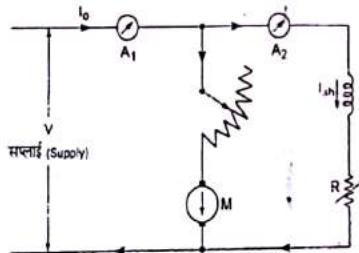

वित्र 2.67 DC मशीन का स्विनबर्न टेस्ट (Swinburne Test of DC Machine)

$$\text{तो, नो-लोड आर्मेचर कोपर लॉस} = I_{ao}^2 \times R_a = (I_o - I_{sh})^2 \times R_a \quad \dots(2.27)$$

$$\text{चूंकि, नो-लोड इनपुट पावर} = \text{नो-लोड आर्मेचर कोपर लॉस} + \text{कास्टेट लॉस}; \\ \text{कास्टेट लॉस} = \text{नो-लोड इनपुट पावर} - \text{नो-लोड आर्मेचर कोपर लॉस}$$

तो समीकरण (2.26) तथा (2.7) से मान रखने पर से मान ढालते हैं हम प्राप्त करते हैं कास्टेट लॉस,

$$\text{कास्टेट लॉस}, P_C = (V \times I_o) - (I_o - I_{sh})^2 \times R_a$$

चूंकि हमने मशीन के कास्टेट लॉस को निर्धारित किया है अब मशीन की एफिशिएंसी किसी अन्य लोड पर पाई जाकरती है।

2.26.1. मोटर के रूप में प्रधारी डंग से कार्य करना

$$I = \text{लोड कोरेट जिस पर एफिशिएंसी पाई जाती है।}$$

$$\text{मोटर को इनपुट पावर} = V \times I$$

$$\text{मोटरिंग ऑपरेशन के यात्रे में आर्मेचर कोरेट} = I_a = I_o - I_{sh}$$

$$\text{आर्मेचर कोपर लॉस} = I_a^2 \times R_a = (I_o - I_{sh})^2 \times R_a$$

$$\text{मोटर में कुल लॉस} = \text{आर्मेचर कोपर लॉस} + \text{कास्टेट लॉस}$$

$$\text{मोटर में कुल लॉस} = [(I_o - I_{sh})^2 \times R_a] + P_C$$

$$\text{मोटर एफिशिएंसी} = \frac{\text{इनपुट-लॉस}}{\text{इनपुट}}$$

$$\text{मोटर एफिशिएंसी} = \frac{(V \times I) - [(I_o - I_{sh})^2 \times R_a] + P_C}{V \times I}$$

2.26.2. एफिशिएंसी, जब जनरेटर रनिंग स्थिति (Efficiency When Running as Generator)

माना

$$I = \text{लोड कोरेट जिस पर एफिशिएंसी पाई जाती है।}$$

$$\text{जनरेटर का इनपुट पावर} = V \times I$$

$$\text{जनरेटर ऑपरेशन को स्थिति में आर्मेचर कोरेट} = I_a = I_o + I_{sh}$$

$$\begin{aligned} \text{आर्मेचर कोपर लॉस} &= I_a^2 \times R_o = (I + I_{sh})^2 \times R_o \\ \text{जनरेटर में कुल लॉस} &= \text{आर्मेचर कोपर लॉस} + \text{कार्बोट सॉस} \\ \text{जनरेटर में कुल लॉस} &= [(I + I_{sh})^2 \times R_o] + P_C \\ \text{जनरेटर क्षमता} &= \frac{\text{आउटपुट}}{\text{आउटपुट-लॉस}} \\ \text{जनरेटर क्षमता} &= \frac{(V \times I)}{((V \times I) + [(I + I_{sh})^2 \times R_o] + P_C)} \end{aligned}$$

2.26.3. स्वाइनबर्न टेस्ट के लाभ (Advantages Of Swinburne's Test)

- इस टेस्ट को करने के लिए आवश्यक पारांग होता है इसलिए यह विधि ढी०सी० मशीनों के टेस्ट का एक किफायती और सुविधाजनक विधि है।
- चूंकि कार्बोट टेस्ट पहले से ही निर्धारित है इसलिए किसी भी लोड पर एकिलिंग्सी पाई जा सकती है।

2.26.4. स्वाइनबर्न टेस्ट की हानियाँ (Disadvantages Of Swinburne's Test)

- गणना के दौरान फूल लोड से नो-लोड तक आपन लॉस में भिन्नता पर विचार नहीं किया जाता है। आर्मेचर रिक्वेट के कारण आपन लॉस फूल लोड पर बढ़ जाता है।
- जैसा कि स्वाइनबर्न टेस्ट नो-लोड पर किया जाता है इसलिए कार्बोट लॉस में गणना करते समय तापमान में वृद्धि और फूल लोड पर कम्प्यूशन पर विचार नहीं किया जाता है।

2.26.5. स्वाइनबर्न के टेस्ट की सीमा (Limitation of Swinburne Test)

स्विनबर्न टेस्ट के लिए लागू होता है जिसमें शंट और कार्बोट जैसे कार्बोट पलक्स होता है। ढी०सी० सीरीज मशीन के लिए स्विनबर्न टेस्ट उपयुक्त नहीं होता है।

2.27. ढी०सी० मशीन की रेटिंग तथा विशेषताएँ (Rating and Specification of DC Machine)

ढी०सी० मशीन को नेप्सोल रेटिंग बोल्टेज, कोरेट, गति और पोर्ट की स्थिति को संदर्भित करती है, जिस पर मोटर समान्य रूप से अधिक होती है। सिद्धांत रेटिंग को कार्बोट रेटिंग के रूप में जाना जाता है, जो किसी मशीन को नेप्सोल पर वर्णित होता है।

कार्बोट पोर्ट रेटिंग एक घर्षण रेटिंग है।

इस पर मोटर को तापमान में बड़ी वृद्धि के बिना तब समय तक अधिक रुक्षित किया जा सकता है और कंडक्टर इन्सुलेट प्रदार्पण और अन्य कपोरेट को रेत से परे होता है, जो तापमान से बहुत प्रभावित होते हैं।

ढी०सी० मशीन को स्पेल रेटिंग नेप्सोल पर दी गई है। यह गति ऊपरी सीमा है जिस पर एक मशीन को भैकेनिकल ईप्रेय के द्वारा अधिक रुक्षित किया जा सकता है।

ढी०सी० मशीन के और विशेषताएँ नीचे दिए गए हैं।

1. पैदल तंत्र	:	-----
2. नोर्मल बोल्टेज	:	अपरेटिंग रेज - बोल्ट में
3. नो स्टॉप	:	कोरेट - एपियर में
		स्पीड - r.p.m. में

4. अधिकतम एकिलिंग्सी पर	:	कोरेट - एपियर में
टॉर्क	:	टॉर्क - N-m में
स्पीड	:	स्पीड - r.p.m. में
आउटपुट	:	बाट - वाट में
5. स्टॉप	:	टॉर्क - N-m में
6. रेटेड लोड	:	कोरेट - एपियर में
7. मोटर का आकार	:
8. बजन	:

उदाहरण 2.1 डायनोमो में 250 A पर रेटेड आर्मेचर करेट प्रवाहित होता है। यदि आर्मेचर वाइडिंग सामान्य वेब वाड़ या सामान्य लैप वाड़ है, तो आर्मेचर की प्रति पथ संख्या ज्ञात करो? जहाँ मशीन में 12 पोल हैं।

हल : रेटेड आर्मेचर करेट, $I_a = 250 A$

पोल की संख्या, $P = 12$

$A = 2$

$$\therefore \text{कोरेट प्रति पथ}, I_c = \frac{I_a}{A} = \frac{250}{2} = 125 A \quad \text{उत्तर}$$

सिम्प्लेक्स लैप वाइडिंग के साथ समानांतर पथों की संख्या,

$A = P = 12$

$$\text{कोरेट प्रति पथ}, I_c = \frac{I_a}{A} = \frac{250}{12} = 20.833 A \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.2 एक 500 बोल्ट, 8 पोल ढी०सी० जनरेटर में 18 स्लॉट/पोल हैं। प्रत्येक स्लॉट में दो क्वाइल साइड होती है, प्रत्येक क्वाइल की साइड में चार कंडक्टर होते हैं। आर्मेचर में सामान्य लैप वाइड होता है। आर्मेचर में पलक्स प्रति पोल 0.03 Wb है। जबकि 500V 50Hz कारने के लिए RPM में स्पीड ज्ञात की जाए।

हल : EMF उत्पन्न होने के लिए, $E_g = 500 V$

पोल प्रति पलक्स, $\phi = 0.03 Wb$

पोलों की संख्या, $P = 8$

समानांतर पथों की संख्या, $A = P = 8$

(चूंकि आर्मेचर को लैप वाड़ है।)

आर्मेचर कंडक्टर की संख्या,

$$Z = \text{पोलों की संख्या} \times \text{स्लॉट्स/पोल} \times \text{स्लॉट्स/क्वाइल की संख्या} \times \text{कंडक्टर/क्वाइल साइड}$$

$$= 8 \times 18 \times 2 \times 4 = 1152$$

संबंध में उपरोक्त मानों को प्रतिस्थापित करके,

$$E_g = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A} \text{ volt}$$

$$\text{मान रखें पर, } 500 = \frac{0.03 \times 1152 \times N}{60} \times \frac{8}{8}$$

$$N = 868 \text{ r.p.m.}$$

उत्तर

उदाहरण 2.3 एक 4 पोल, ३०० सी० जनरेटर में ४१० V देता है, जब ९०० RPM पर ऑपेरेट होता है। यदि ३१२ कंडक्टर प्रति समानांतर पथ हैं, तो प्रति पोल की गणना करें।

$$\text{हल : हम जाते हैं कि } E_g = \frac{\phi PN}{60} \times \frac{Z}{A} \text{ volt} \quad \dots(i)$$

$$\text{अतः कंडक्टर/पथ की संख्या, } \frac{Z}{A} = 312$$

$$\text{पोलों की संख्या, } P = 4$$

$$\text{जनरेटर को गति, } N = 900 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{उत्पन्न EMF } E_g = 410 \text{ V}$$

समी० (i) में उपर्युक्त मानों को प्रतिस्थापित करना,

$$410 = \frac{\phi \times 4 \times 900}{60} \times 312$$

और

$$\phi = 21.9 \text{ mWb}$$

उत्तर

उदाहरण 2.4 ३०० सी० जनरेटर की EMF समीकरण में बदलाव किया जाए, जहाँ २०% पलवस में कमी और २०% स्पीड में बढ़ दिया जाए तो EMF समीकरण ज्ञात करें?

$$\text{हल : चूंकि इंट्रिज EMF, } E \propto \phi N$$

और

$$E_2 = E_1 \times \frac{\phi_2 \times N_2}{\phi_1 \times N_1} = E_1 \times 0.8 \times 1.2 = 0.96 E_1.$$

इसलिए

$$\text{EMF में परिवर्तन} = \frac{E_1 - E_2}{E_1} \times 100 = \frac{E_1 - 0.96 E_1}{E_1} \times 100 = 4\% \text{ decrease} \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.5 एक 6 पोल लैप वाडण्ड आर्मेचर में ४८० कंडक्टर हैं और ०.०१८ वैवर के प्रति पोल पलवस हैं। परन्तु ६०० RPM पर चल रही हैं। तो जनरेटर EMF समीकरण की गणना करें?

$$\text{हल : पोल प्रति पलवस, } \phi = 0.018 \text{ Wb}$$

आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, $Z = 840$

आर्मेचर की स्पीड (गति), $N = 600 \text{ rpm}$

$$\text{पोलों की संख्या, } P = 6$$

$$\text{समानांतर पथों की संख्या, } A = P = 6$$

(\because आर्मेचर लैप वाडण्ड है)

$$\text{उत्पन्न EMF, } E = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A} \text{ volts} = 0.018 \times 840 \times \frac{600}{60} \times \frac{6}{6} = 151.2 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.6 एक 6 पोल जनरेटर की आर्मेचर ६६४ कंडक्टरों वाली एक वेव वाइफिंग होती है। उत्पन्न EMF की गणना करें? जब पलवस प्रति पोल 6×10^{-2} Wb और स्पीड २५० rpm होती है। अगर पलवस परिवर्तन 5.8×10^2 तक कम हो जाए तो ५५० V की EMF उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर की किस स्पीड से चलाना होता है?

हल : वेव वाइफिंग, उत्पन्न EMF के लिए

$$\text{यहाँ } E_g = \frac{\phi N Z}{60} \times \frac{P}{2}$$

$$\text{पोलों की संख्या, } P = 6$$

$$\text{समानांतर पथों की संख्या, } A = 2 \text{ (वेव वाडण्ड)}$$

$$\text{आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, } 2 = 664$$

$$\text{पलवस/पोल, } \phi = 6 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

$$\text{जनरेटर की स्पीड, } N = 250 \text{ r.p.m.}$$

$$E_g = \frac{6 \times 10^{-2} \times 664 \times 250}{60} \times \frac{6}{2} = 500 \text{ V}$$

सुन्दर से Z, P और A स्थिरांक हैं। अर्थात् $E_g \propto N \cdot \phi$

अब, जब पलवस कम हो जाता है तो 5.8×10^2 Wb,

$$E_{g2} = 550 \text{ V}$$

$$E_{g1} \propto N_1 \phi_1$$

$$\text{और } E_{g2} \propto N_2 \phi_2$$

समी० (i) को (ii) से भाग देने पर

$$\frac{E_{g1}}{E_{g2}} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2}$$

$$N_2 = \frac{E_{g2} \cdot N_1 \phi_1}{E_{g1} \cdot \phi_2}$$

$$\text{और } N_2 = \frac{550 \times 250 \times 6 \times 10^{-2}}{500 \times 5.8 \times 10^2} = 284 \text{ r.p.m.}$$

अतः जनरेटर की स्पीड, जब पलवस/पोल कम हो जाती है तो

$$= 284 \text{ r.p.m.}$$

उदाहरण 2.7 एक 6 पोल लैप वाडण्ड ३०० सी० जनरेटर में आर्मेचर पर ६०० कंडक्टर हैं। पलवस प्रति ०.०२ Wb है। ३०० V उत्पन्न करने के लिए जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए स्पीड की गणना करें? जनरेटर स्पीड क्या होगी, यदि जनरेटर वेव वाडण्ड है?

हल : (i) पोलों की संख्या, $P = 6$

समानांतर पथों की संख्या, $A = 6$

केंद्रिकर को संख्या, $Z = 600$

प्रतिवर्ष/पोल, $\phi = 0.02 \text{ Wb}$

उत्पन्न EMF, $E_s = 300 \text{ V}$

$$E_s = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$$

$$300 = \frac{0.02 \times 600 \times N}{60} \times \frac{6}{6}$$

$$N = 1500 \text{ r.p.m.}$$

उत्तर

अब, यदि मशीन वेब वातावरण में, तो

$$300 = \frac{0.02 \times 600 \times N}{60} \times \frac{6}{2}$$

$$A \text{ का मान} = 2,$$

उत्तर

अर्थात् स्पीड 500 r.p.m. पर कम यदि जनरेटर वेब वातावरण है समानांतर पथों की संख्या,

$$A = P = 4$$

$$\text{प्रतिवर्ष/पोल}, \phi = E \times \frac{4}{P} \times \frac{60}{N} \times \frac{1}{Z}$$

$$= 220 \times \frac{4}{4} \times \frac{60}{600} \times \frac{1}{200} = 0.11 \text{ Wb}$$

$$E = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$$

उत्तर

(ii) जब आर्मेचर वेब से कनेक्ट है।

समानांतर पथों की संख्या, $A' = 2$

$$\text{प्रतिवर्ष/पोल}, \phi' = \frac{220 \times 2}{4} \times \frac{60}{600} \times \frac{1}{200} = 0.055 \text{ Wb}$$

उत्तर

उदाहरण 2.8 750 RPM पर चलने पर एक 300 रुपये में इड्यूल EMF 220 वोल्ट है जो 250 V के एक इड्यूल EMF और 700 RPM की स्पीड के लिए प्रतिशत ने ऐन प्रतिवर्ष सफॉल्ड में वृद्धि की गणना करो?

हल : दिया है,

$$E_1 = 250 \text{ Volts}$$

$$N_1 = 700 \text{ rpm}$$

$$E_2 = 250 \text{ Volts}$$

$$N_2 = 700 \text{ rpm}$$

$$E_1 = \frac{P\phi_1 N_1 Z}{60 \times A}$$

$$E_2 = \frac{P\phi_2 N_2 Z}{60 \times A}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\phi_2 Z N_2 P}{\phi_1 Z N_1 P}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\phi_2}{\phi_1} \times \frac{N_2}{N_1}$$

$$\text{or } \frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{E_2}{E_1} \times \frac{N_1}{N_2} = \frac{250 \times 750}{220 \times 700} = 1.2175$$

उत्तर

अर्थात् प्रतिवर्ष में वृद्धि = 21.75%

उदाहरण 2.9 5 H.P. 110 V मोटर को तब तक लोड किया जाता है, जब तक कि यह 40 A का करेंट छोड़ करे। यदि आर्मेचर रजिस्टर्स 0.20 है तो मोटर का वैक EMF ज्ञात करो?

हल :

$$\text{सप्लाई वोल्टेज}, V = 110 \text{ V}$$

$$\text{आर्मेचर करेंट}, I_a = 40 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर रजिस्टर्स}, R_a = 0.2 \Omega$$

$$\text{वैक EMF}, E_b = V - I_a R_a$$

$$\text{उत्पन्न EMF}, E_s = 300 \text{ V}$$

$$= 110 - 40 \times 0.2 = 102 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.10 230 V मोटर में आर्मेचर सर्किट रजिस्टर्स 0.6 Ω है यदि लोड आर्मेचर करेंट 30 A और तो लोड आर्मेचर करेंट 4 A है, तो वैक EMF में जो लोड से लोड करने वाला कुल लोड तक होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करें?

हल : मोटर का रेट वोल्टेज, $V = 230 \text{ Volt}$

(i) जब मोटर फुल लोड पर चल रहा है

$$\text{लोड आर्मेचर करेंट}, I_{a1} = 30 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर रजिस्टर्स}, R_a = 0.6 \Omega$$

वैक EMF के लोड करेंट के नीचे

$$E_{b1} = V - I_{a1} R_a = 230 - 30 \times 0.6 = 212 \text{ V}$$

(ii) जब मोटर जो लोड पर चल रही है

$$\text{जो लोड आर्मेचर करेंट}, I_{a2} = 4 \text{ A}$$

वैक EMF के लोड करेंट अन्तर्गत,

$$E_{b2} = V - I_{a2} R_a = 230 - 4 \times 0.6 = 227.6 \text{ V}$$

वैक EMF में जो लोड से फुल लोड तक परिवर्तन

$$= E_{b2} - E_{b1} = 227.6 - 212 = 15.6 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.11 440 V शांत मोटर में आर्मेचर रजिस्टर्स 0.8 Ω और फोल्ड रजिस्टर्स 200 Ω है। 85% एफिशिएंसी 80% पर 7.46 kW का आउटपुट देते समय वैक EMF समीकरण की गणना करें?

हल :

$$\text{मोटर की आउटपुट ऊर्जा} = 7.46 \text{ kW} = 7460 \text{ W}$$

$$\text{दक्षता, } \eta = 85\% = 0.85$$

सप्लाई बोल्टेज, $V = 440 \text{ V}$ आर्मेचर रेजिस्ट्रेन्स, $R_a = 0.8 \Omega$ शट फॉल्ड करेट, $R_{sh} = 200 \Omega$

$$\text{मोटर की इनपुट पांवर, } I_L = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{एफिशिएटी}} = \frac{7450}{0.85} = 8776.5 \text{ W}$$

$$\text{मोटर की इनपुट करेट, } I_L = \frac{\text{इनपुट पांवर}}{\text{सप्लाई बोल्टेज}} = \frac{8776.5}{440} = 19.95 \text{ A}$$

$$\text{शट फॉल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{440}{200} = 2.2 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_a = I_L - I_{sh} = 19.95 - 2.2 = 17.75 \text{ A}$$

$$\text{बैक EMF, } E_b = V - I_a R_a$$

$$= 440 - 17.75 \times 0.8 = 425.8 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.12 एक 25 किलोवाट, 250 V, ३० सी० शंट जनरेटर में अपग्रेड़: 0.06 Ω और 100 Ω का आर्मेचर और फॉल्ड रेजिस्ट्रेन्स है। कार्य करते समय डेवलप कुल आर्मेचर पांवर की गणना करें। (i) एक जनरेटर के रूप में 25 kW आउटपुट और (ii) 25 kW इनपुट सेवे वाली मोटर के रूप में।

हल : (i) जब पशीन जनरेटर के रूप में चलती है-

$$\text{जनरेटर की आउटपुट, } P = 25 \text{ kW} = 25000 \text{ W}$$

टर्मिनल, बोल्टेज, $V = 250 \text{ V}$

$$\text{आउटपुट करेट, } I_L = \frac{25,000}{250} = 100 \text{ A}$$

$$\text{शट फॉल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{250}{100} = 2.5 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_a = I_L + I_{sh}$$

$$= 100 + 2.5 = 102.5 \text{ A}$$

$$\text{उत्पन्न e.m.f., } E_b = V + I_a R_a$$

$$= 250 + 102.5 \times 0.06 = 256.15 \text{ V}$$

आर्मेचर में डेवलप पांवर, $P_a = E_a \cdot I_a \text{ watt}$

$$P_a = \frac{256.15 \times 102.5}{1000} = 26.25 \text{ kW}$$

उत्तर

(ii) जब पशीन एक मोटर के रूप में चलती है-

$$\text{मोटर की इनपुट पांवर, } P = 25000 \text{ W}$$

सप्लाई बोल्टेज, $V = 250 \text{ V}$

$$\text{इनपुट करेट, } I_L = \frac{25,000}{250} = 100 \text{ A}$$

$$\text{शट फॉल्ड करेट, } I_{sh} = 2.5 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_a = 100 - 2.5 = 97.5 \text{ A}$$

$$\text{बैक ई० एम० एफ० } E_b = V - I_a R_a = 250 - 97.5 \times 0.06 = 244.15 \text{ V}$$

आर्मेचर में डेवलप पांवर, $P_a = E_a \cdot I_a \text{ watt}$

$$P_a = \frac{244.15 \times 97.5}{1000} = 23.8 \text{ kW}$$

उदाहरण 2.13 235.2 V के कार्डिनर EMF के रूप में एक ३० सी० मोटर जिसमें 240 V का टर्मिनल बोल्टेज और 60 A का आर्मेचर करेट होता है। (i) आर्मेचर रेजिस्ट्रेन्स (ii) मोटर में डेवलप हुई पांवर, वॉट में और (iii) हार्स पांवर ने डेवलप की गई पांवर।

हल : (i) आर्मेचर रेजिस्ट्रेन्स-

सप्लाई बोल्टेज, $V = 240 \text{ V}$ उत्पन्न EMF $E_b = 235.2 \text{ V}$ आर्मेचर करेट, $I_a = 60 \text{ A}$

$$R_a = \frac{V - E_b}{I_a} = \frac{240 - 235.2}{60} = 0.08 \Omega \quad \text{Ans.}$$

(ii) आर्मेचर डेवलप पांवर वॉट में-

$$P_a = E_b I_a = 235.2 \times 60 = 14112 \text{ W}$$

(iii) आर्मेचर में डेवलप पांवर अश्व पांवर में-

$$P_a = \frac{14112}{735.5} = 19.2 \text{ H.P.}$$

उदाहरण 2.14 लैप से जुड़े आर्मेचर के साथ एक 4 पोल ३० सी० शंट जनरेटर 200 V पर 100 A का लौट सप्लाई करता है। आर्मेचर रेजिस्ट्रेन्स 0.1Ω है और शट फॉल्ड रेजिस्ट्रेन्स 80Ω है। कुल आर्मेचर करेट और EMF उत्पन्न होता है।

हल :

टर्मिनल बोल्टेज, $V = 200 \text{ V}$ लौट करेट, $I_L = 100 \text{ A}$ आर्मेचर रेजिस्ट्रेन्स, $R_a = 0.1 \Omega$ शट फॉल्ड रेजिस्ट्रेन्स, $R_{sh} = 80 \Omega$

$$\text{शट फॉल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{200}{80} = 2.5 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_a = I_L + I_{sh} = 100 + 2.5 = 102.5 \text{ A}$$


$$\text{उत्पन्न EMF } E_b = V + I_a R_a = 200 + 102.5 \times 0.1 = 210.25 \text{ V}$$

उदाहरण 2.15 एक 20 kW किलोवाट, 200 V शंट जनरेटर में 0.05 Ω का आमेचर और 200 Ω का एक शंट फौल्ड रजिस्ट्रेन्स है। जब यह रेटेड आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आमेचर में डेवलप पॉवर की गणना करें।

$$\text{लोड करेट, } I_L = \frac{P}{V} = \frac{20,000}{200} = 100 \text{ A}$$

हल : शंट फौल्ड रजिस्ट्रेन्स, $R_{sh} = 200 \Omega$

$$\text{शंट फौल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{200}{200} = 1 \text{ A}$$

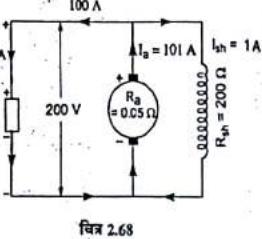

$$\text{आमेचर करेट, } I_a = I_L + I_{sh} = 100 + 1 = 101 \text{ A}$$

$$\text{जनरेटर emf, } E_g = V + I_a R_a = 200 + 101 \times 0.05 = 205.05 \text{ V}$$

$$\text{पॉवर डेवलप, } P_g = E_g \times I_a = 205.05 \times 101 = 20,710 \text{ W or } 20.71 \text{ kW}$$

उत्तर

उदाहरण 2.16 एक डी०सी० शंट जनरेटर 200 पर 7.5 kW का लोड देता है। इंड्यूजन EMF की गणना करें यदि आमेचर 0.6 Ω और फौल्ड रजिस्ट्रेन्स 80 Ω है।

हल : शंट जनरेटर की रेटेड पॉवर = 7.5 kW

$$\text{टर्मिनल वोल्टेज, } V = 200 \text{ V}$$

$$\text{फौल्ड रजिस्ट्रेन्स, } R_{sh} = 80 \Omega$$

$$\text{आमेचर रजिस्ट्रेन्स } R_a = 0.6 \Omega$$

$$\text{आमेचर करेट, } I_a = I_L + I_{sh}$$

$$\text{उत्पन्न EMF } E_g = V + I_a R_a$$


$$\text{लोड करेट, } I_L = \frac{P}{V} = \frac{7500}{200} = 37.5 \text{ A}$$

$$\text{शंट फौल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{200}{80} = 2.5 \text{ A}$$

$$\text{आमेचर करेट, } I_a = 37.5 + 2.5 = 40 \text{ A}$$

$$\text{उत्पन्न EMF } E_g = V + I_a R_a = 200 + 40 \times 0.6 = 224 \text{ V}$$

उत्तर

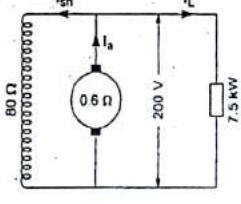

उदाहरण 2.17 एक शंट जनरेटर में 127 V के ओपन सर्किट पर एक इंड्यूजन वोल्टेज होता है। जब मशीन को लोड किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज 120 V होता है। लोड करेट ज्ञात करें, यदि फौल्ड रजिस्ट्रेन्स 1.5 Ω है और आमेचर रजिस्ट्रेन्स 0.02 Ω है।

हल : नो लोड इंड्यूजन वोल्टेज, $E_g = 127 \text{ V}$

$$\text{टर्मिनल वोल्टेज, } V = 120 \text{ V}$$

शंट फौल्ड रजिस्ट्रेन्स, $R_{sh} = 15 \Omega$

आमेचर रजिस्ट्रेन्स, $R_a = 0.02 \Omega$

शंट जनरेटर के लिए, $E_g = V + I_a R_a$

$$I_a = \frac{E_g - V}{R_a} = \frac{127 - 120}{0.02} = \frac{7}{0.02} = 350 \text{ A}$$

$$\text{शंट फौल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{120}{15} = 8 \text{ A}$$

$$\text{लोड करेट, } I_L = I_a - I_{sh} = 350 - 8 = 342 \text{ A}$$

उत्तर

उदाहरण 2.18 4 पोल डायनोमो में 480 कंडक्टरों के साथ एक लैप चुड़ा आमेचर होता है और 400 RPM पर चलाया जाता है, आमेचर रजिस्ट्रेन्स 0.2 Ω होता है और शंट फौल्ड सर्किट रजिस्ट्रेन्स 250 V हैं। तो प्लक्टस/पोल की गणना करें जब मशीन 60 A लोड करेट सफाई कर रही है।

हल : पोलों की संख्या, $P = 4$

समान्तर पथों की संख्या, $A = 4$ (Lap wound)

कंडक्टरों की संख्या, $Z = 480$

जनरेटर की गति, $N = 400$


टर्मिनल वोल्टेज, $V = 250 \text{ V}$

लोड करेट, $I_L = 60 \text{ A}$

शंट फौल्ड रजिस्ट्रेन्स, $R_{sh} = 50 \Omega$

आमेचर रजिस्ट्रेन्स, $R_a = 0.2 \Omega$

$$\text{शंट फौल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{250}{50} = 5 \text{ A}$$

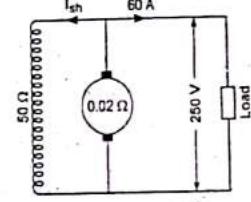

$$\text{आमेचर करेट, } I_a = I_L + I_{sh} = 60 + 5 = 65 \text{ A}$$

$$E_g = V + I_a R_a = 250 + 65 \times 0.2 = 263 \text{ V}$$

$$E_g = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A} \text{ volt}$$

$$263 = \frac{\phi \times 480 \times 400}{60} \times \frac{4}{4}$$

$$\phi = \frac{263 \times 60}{480 \times 400} = 0.082 \text{ Wb}$$

उत्तर

उदाहरण 2.19 एक 4 पोल डी० सी० शंट जनरेटर जिसके साथ एक वेब वाडण आमेचर होता है जिसमें 390 कंडक्टरों को 500 लैप का लोड देना पड़ता है, प्रत्येक 250 V पर 100 W। तब वोल्टेज धूप के लिए 10 V को जनरेटर और लोड को जोड़ने और हुश प्रति 1 V धूप की अनुप्रति देता है। उस स्पीड की गणना करें जिस पर जनरेटर को चलाया जाना चाहिए। पोल प्रति प्लक्टस 30 mWb है और आमेचर और शंट फौल्ड रजिस्ट्रेन्स क्रमशः 0.5 Ω और 65 Ω हैं।

102 वैद्युत मशीन-1

हल : टर्मिनल वोल्टेज, $V = 250 \text{ V}$

इलेक्ट्रिक प्रत्येक के 500 तैयार का कुल लोड,

$$P = 500 \times 100 = 50,000 \text{ W}$$

$$\text{लोड करेट}, I_L = \frac{50,000}{250} = 200 \text{ A}$$

कनेक्टिंग लोड में वोल्टेज इंपेडेंस $= 10 \text{ V}$ शार्ट फोल्ड करेट, $I_{sh} = 250 + 10 = 260 \text{ V}$

$$\text{शार्ट फोल्ड करेट}, I_{sh} = \frac{260}{65} = 4 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट}, I_a = 200 + 4 = 204 \text{ A}$$

$$\text{कुल उत्पन्न, EMF}, E_g = 260 + 2 + 204 \times 0.05 = 272.2 \text{ V}$$

इसलिए,

$$E_g = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A}$$

$$272.2 = \frac{30 \times 10^{-3} \times 390 \times N}{60} \times \frac{4}{2}$$

$$N = \frac{272.2 \times 60 \times 2}{30 \times 10^{-3} \times 390 \times 4}$$

अवधारणा

$$N = 698 \text{ r.p.m. उत्तर}$$


उदाहरण 2.20 एक बेब वाइण्ड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल शार्ट जनरेटर में 41 स्लॉट, 12 कंडक्टर हैं, आर्मेचर रजिस्ट्रेस 0.05 Ω है और शार्ट फोल्ड रजिस्ट्रेस 200 Ω है। पोल प्रति पल्सक्स 25 mWb है यदि 10 Ω का लोड रजिस्ट्रेस आर्मेचर टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है, तो लोड पर वोल्टेज की गणना करें, जब जनरेटर 1000 RPM पर ओपरेट होता है।

हल :


पोलों की संख्या, $P = 4$ समानांग पर्यायों की संख्या, $A = 2$ (wave wound)कंडक्टरों की संख्या, $Z = 41 \times 12 = 492$ जनरेटर की गति, $N = 1000 \text{ r.p.m.}$ फ्लक्स/पोल, $\phi = 25 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ शार्ट फोल्ड रजिस्ट्रेस, $R_{sh} = 200 \Omega$ आर्मेचर रजिस्ट्रेस, $R_a = 0.05 \Omega$

हम जानते हैं कि उत्पन्न EMF

$$E_g = \frac{\phi Z N}{60} \times \frac{P}{A} \text{ volt}$$

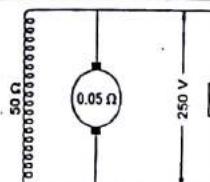

चित्र 2.71

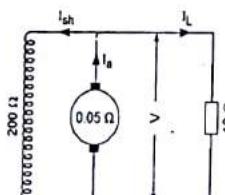

चित्र 2.72

$$E_g = \frac{25 \times 10^{-3} \times 492 \times 1000}{60} \times \frac{4}{2} = 410 \text{ V}$$

माना V टर्मिनल वोल्टेज

इसलिए,

$$E_g = V + I_a R_a$$

या

$$E_g = V + \left[\frac{V}{R_L} + \frac{V}{R_{sh}} \right] \times 0.05$$

या

$$410 = V + \left[\frac{V}{10} + \frac{V}{200} \right] \times 0.05$$

या

$$410 = V + \frac{21V}{200} \times 0.05$$

या

$$410 = \frac{200V + 21V + 0.05}{200}$$

या

$$410 = \frac{201.05V}{200}$$

या

$$V = \frac{410 \times 200}{201.05} = 407.8 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 2.21 एक कम्पाउण्ड जनरेटर 240 A पर 120 V का लोड दे रहा है। इसके आर्मेचर, शार्ट और सीरीज वाइण्डिंग का रजिस्ट्रेस क्रमशः 0.1 Ω, 120 Ω और 0.05 Ω हैं। मशीन से जुड़े होने पर इंक्षुन EMF 10 mWb आर्मेचर करेट जाते हैं, (i) शार्ट शट (ii) लॉन शट।

हल :

टर्मिनल वोल्टेज, $V = 120 \text{ V}$ लोड करेट, $I_L = 240 \text{ A}$ आर्मेचर रजिस्ट्रेस, $R_a = 0.1 \Omega$ शार्ट फोल्ड रजिस्ट्रेस, $R_{sh} = 120 \Omega$ सीरीज फोल्ड, $R_{se} = 0.05 \Omega$

(i) जब शार्ट शट के रूप में कनेक्ट हो-


सीरीज फोल्ड करेट, $I_{se} = 120 \text{ A}$ सीरीज फोल्ड वाइण्डिंग में वोल्टेज इंपेडेंस $= 120 \times 0.05 = 6.00 \text{ V}$ शार्ट फोल्ड के एक्रांस वोल्टेज, $V_{sh} = 120 + 6 = 126 \text{ V}$

$$\text{शार्ट फोल्ड करेट}, I_{sh} = \frac{126}{120} = 2.05 \text{ A}$$


$$\text{आर्मेचर करेट}, I_a = 120 + 2.05 = 122.05 \text{ A}$$

$$\text{जनरेटर EMF}, E_g = V_{sh} + I_a R_a = 126 + 122.05 \times 0.1 = 258.205 \text{ V Ans.}$$

104 वैद्युत गणीय-1

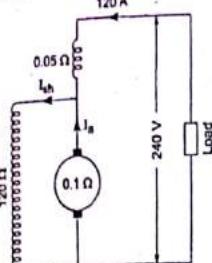

विच 2.73

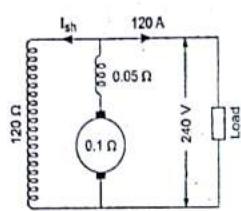

विच 2.74

(ii) जब सांग शंट के रूप में कारेट हो-

$$\text{शंट फॉल्ड कारेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{240}{120} = 2 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर कारेट, } I_a = I_L + I_{sh} = 120 + 2 = 122 \text{ A}$$

$$\text{जनरेटर EMF, } E_g = V + I_a R_a + I_{se} R_{se}$$

$$= 240 + 122 \times 0.1 + 122 \times 0.05 = 258.3 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.22 शंट एक्साइटेड शी०सी० जनरेटर के फॉल्ड सर्किट रजिस्ट्रेस 200 Ω। जब जनरेटर का जनरेटर आउटपुट 100 kW है, तो दर्पिनल वोल्टेज 500 V है और उत्पन्न EMF 525 V है। गणना करें: (i) आर्मेचर रजिस्ट्रेस (ii) उत्पन्न EMF का मान जब आउटपुट 60 kW होता है। यदि दर्पिनल वोल्टेज 520 V है।

हल : (i) आर्मेचर रजिस्ट्रेस :

$$\text{जनरेटर की आउटपुट पॉवर} = 100 \text{ kW}$$

$$\text{दर्पिनल वोल्टेज, } V = 500 \text{ V}$$

$$\text{उत्पन्न EMF, } E_g = 525 \text{ V}$$

$$\text{शंट फॉल्ड रजिस्ट्रेस, } R_{sh} = 200 \Omega$$

$$\text{लोड कारेट, } I_L = \frac{100,000}{500} = 200 \text{ A}$$

$$\text{शंट फॉल्ड कारेट, } I_{sh} = \frac{500}{200} = 2.5 \text{ A}$$


$$\text{आर्मेचर कारेट, } I_a = 200 + 2.5 = 202.5 \text{ A}$$

उत्तर


$$\text{उत्पन्न EMF, } E_g = V + I_a R_a$$

$$R_a = \frac{E_g - V}{I_a} = \frac{525 - 500}{202.5} = \frac{25}{202.5} = 0.123 \text{ W}$$

उत्तर

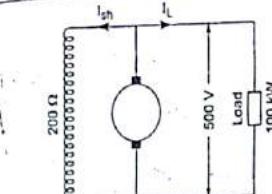

विच 2.75

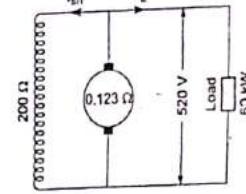

विच 2.76

(ii) जब आउटपुट 60 kW होता है और दर्पिनल वोल्टेज 520 V:

$$\text{लोड कारेट, } I_L = \frac{60000}{520} = 115.4 \text{ A}$$

$$\text{शंट फॉल्ड कारेट, } I_{sh} = \frac{520}{200} = 2.6 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर कारेट, } I_a = 115.4 + 2.6 = 118 \text{ A}$$

$$\text{उत्पन्न EMF, } E_g = 520 + 118 \times 0.123 = 534.514 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.23 शंट कम्पाउण्ड जनरेटर के साथ, वोल्टेज 230 V है, जब जनरेटर 150 A चलता है। नियांरित करें-

(i) इंड्यूज़ एम्फ (ii) कुल पॉवर का डिस्ट्रीब्यूशन (iii) शंट फॉल्ड, सीरीज फॉल्ड, डाइवर्टर और आर्मेचर रेजिस्ट्रेस 92 Ω, 0.015 Ω, 0.03 Ω हैं।

हल :

$$\text{दर्पिनल वोल्टेज, } V = 230 \text{ V}$$

$$\text{लोड कारेट, } I_L = 150 \text{ A}$$


$$\text{शंट फॉल्ड रजिस्ट्रेस, } R_{sh} = 92 \Omega$$

$$\text{सीरीज फॉल्ड रजिस्ट्रेस, } R_{se} = 0.015 \Omega$$

$$\text{डाइवर्टर रजिस्ट्रेस, } R_d = 0.03 \Omega$$

$$\text{आर्मेचर रजिस्ट्रेस, } R_a = 0.032 \Omega$$

$$\text{शंट फॉल्ड कारेट, } I_{sh} = \frac{230}{92} = 2.5 \text{ A}$$

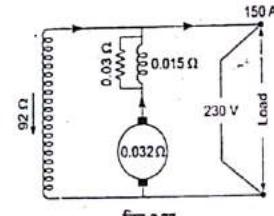

विच 2.77

$$\text{आर्मेचर कारेट, } I_a = 150 + 2.5 = 152.5 \text{ A}$$

चूंकि सीरीज फॉल्ड और डाइवर्टर रजिस्ट्रेस समान्तर में जुड़े हैं, इतनीए उनका संयुक्त रजिस्ट्रेस,

$$= \frac{0.03 \times 0.015}{0.03 + 0.015} = 0.01 \Omega$$

$$\text{कुल आर्मेचर रजिस्ट्रेस} = 0.032 + 0.01 = 0.042 \Omega$$

जनरेटर के कारण आर्मेचर सर्किट रजिस्ट्रेस करने के लिए

$$= 152.5 \times 0.042 = 6.4 \text{ V}$$

- (i) इधर्जन EMF, $E_g = 230 + 6.4 = 236.4 \text{ V}$ उत्तर
(ii) आर्मेचर में कुल उत्तरण पाँचर = $E_g \cdot I_a \cdot \text{wall}$
 $= 236.4 \times 152.5 = 36051 \text{ W}$ उत्तर
(iii) आर्मेचर में डेवलप पाँचर = $I_a^2 \cdot R_a = (152.5)^2 \times 0.032 = 744 \text{ W}$
सीरीज फोल्ड और डायवर्टर में डेवलप पाँचर = $(152.5)^2 \times 0.01 = 232 \text{ W}$
शट फोल्ड में डेवलप पाँचर = $(2.5)^2 \times 92 = 575 \text{ W}$
लोड सर्किट के लिए दिशा पाँचर = $230 \times 150 = 34500 \text{ W}$

उदाहरण 2.24 एक 120 V, कम्पाउण्ड जनरेटर में, आर्मेचर शंट और सीरीज वाइडिंग का रजिस्ट्रेस क्रमशः 0.05 Ω, 25 Ω और 0.04 Ω है। लोड करेट 100 A पर 120 V है। पर्सिन के रूप में जुड़ा होने पर आर्मेचर करेट और इधर्जन EMF को ज्ञात करें: (i) लॉन शंट (ii) शॉर्ट शंट के रूप में। यदि सीरीज वाइडिंग के समानांतर 0.1 Ω के एक डायवर्टर को समानान्तर में जोड़ा जाए, तो सीरीज फोल्ड के एम्पीयर तरण कैसे बदले जाएंगे।

हुश कार्ट्रेट ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन की ध्येया करें।


हल : टर्मिनल वोल्टेज, $V = 120 \text{ V}$
आर्मेचर रजिस्ट्रेस, $R_a = 0.06 \Omega$
शट फोल्ड रजिस्ट्रेस, $R_{sh} = 25 \Omega$
सीरीज फोल्ड रजिस्ट्रेस, $R_{se} = 0.04 \Omega$

(i) लॉन शंट के लिए,


लोड करेट, $I_L = 100 \text{ A}$
शट फोल्ड करेट, $I_{sh} = \frac{120}{25} = 4.8 \text{ A}$
आर्मेचर करेट, $I_a = 100 + 4.8 = 104.8 \text{ A}$ उत्तर
सीरीज फोल्ड वाइडिंग में वोल्टेज = $104.8 \times 0.04 = 4.19 \text{ V}$
आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप = $104.8 \times 0.06 = 6.29 \text{ V}$
उत्तरण EMF $E_g = V + I_a R_a + I_a R_{se}$
 $= 120 + 6.29 + 4.19$
 $= 130.48 \text{ V}$

(ii) शॉर्ट शंट के लिए,


सीरीज वाइडिंग के एक्रांस वोल्टेज ड्रॉप = $100 \times 0.04 = 4 \text{ V}$
शट वाइडिंग के एक्रांस वोल्टेज ड्रॉप = $120 + 4 = 124 \text{ V}$
शट फोल्ड करेट, $I_{sh} = \frac{124}{25} = 5 \text{ A (say)}$,
 $I_a = 100 + 5 = 105 \text{ A}$ उत्तर
आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप = $I_a \cdot R_a = 105 \times 0.06 = 6.3 \text{ V}$
उत्तरण EMF $E_g = 120 + 4 + 6.3 = 130.3 \text{ V}$ उत्तर

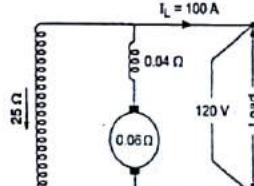

चित्र 2.78

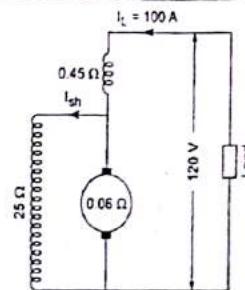

चित्र 2.79

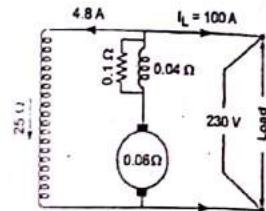

चित्र 2.80

(iii) जब एक 0.1 Ω डायवर्टर लाग शट जनरेटर के सीरीज फोल्ड में जोड़ा होता है। करेट डायवर्टर के नियम से,

$$\text{सीरीज वाइडिंग के माध्यम से करेट} = I_a \times \frac{R_{se}}{R_{sh} + R_s}$$

$$= 104.8 \times \frac{0.1}{0.1 + 0.04} = 74.86 \text{ A}$$

चूंके सीरीज वाइडिंग को मध्या सीरीज फोल्ड में फैलवत्तन है।


अर्थात् सीरीज फोल्ड एम्पीयर में कमो हो जाती है = $\frac{104.8 - 74.86}{104.8} \times 100 = 28.6\%$ उत्तर

उदाहरण 2.25. 60-स्लॉट के रूप में 6-पोल डी.सी. से एक लेप वांड आर्मेचर, प्रत्येक स्लॉट में 12 कांड होते हैं। यदि आर्मेचर करेट 50 A है, तो Nw-m में कुल टॉर्क की गणना करें। प्रति पोल मूलक 20 mWb हल : दिया है —

$$P = A = 6$$

$$Z = 60 \times 12 = 720$$

$$I_a = 50 \text{ A}$$

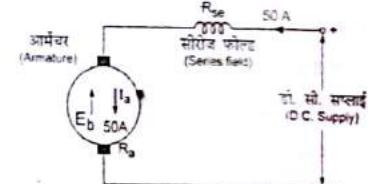

चित्र 2.81

$$\phi = 20 \text{ mWb or } 20 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$T = \frac{1}{2\pi} \times \phi Z P \frac{I_a}{A}$$

108 वैद्युत मशीन-1

इसलिए

$$T = \frac{1}{2 \times 3.14} \times 20 \times 10^{-3} \times 720 \times 6 \times \frac{50}{6} = 114.65 \text{ Nw-m}$$

और

$$\text{टार्क} = 114.65 \text{ Nw-m}$$

उत्तर

उदाहरण 2.26. एक 220 V, डी०सी० शॉट मोटर 1200 rpm पर चलता है और 5.4 A सेता है। आर्मेचर रजिस्ट्रेस 0.2 Ω है और फॉल्ड रजिस्ट्रेस 220 Ω है। गति में गिरावट की गणना करें, जब मोटर लोड पर है और 51 एम्पियर करेंगे तो इसका क्षमता है। आर्मेचर रिएक्टेन्स की गणना करें।

हल :

$$I_{sh} = \frac{220}{220} = 1 \text{ A}$$

इसलिए

$$I_{a_1} = 5.4 - 1 = 4.4 \text{ A}$$

और

$$I_{a_2} = 51 - 1 = 50 \text{ A}$$

∴

$$E_b = \frac{0.2NP}{60} A$$

और

$$E_b \propto \theta/N$$

चूंकि आर्मेचर रिएक्टेन्स के कारण फ्लॉवर्स में कमी की गणना किया जाता है, तो शॉट मोटर के लिए θ/N सिर्फ है।

इसलिए

$$E_b \propto N$$

$$E_{b_1} = 220 - 4.4 \times 0.2$$

$$E_{b_1} = 219.12 \text{ volts}$$

और

$$E_{b_2} = 200 - 50 \times 0.2$$

∴

$$E_{b_2} = 210 \text{ volts}$$

और

$$219.12 \propto 1200$$

और

$$210 \propto N_2$$

और

$$\frac{N_1}{1200} = \frac{210}{219.12}$$

और

$$N_1 = \frac{1200 \times 210}{219.12} = 1150 \text{ rpm}$$

इसलिए गति में कमी = $1200 - 1150 = 50 \text{ rpm}$

उत्तर


उदाहरण 2.27. DC मोटर के आर्मेचर पर बोल्टेज 220 वोल्ट है और आर्मेचर के माध्यम से करेंट 15 amps है। आर्मेचर रजिस्ट्रेस 1.0 ohm है। मशीन की गति प्रति सेकंड 100 रोडियन है।

Calculate :

- (i) इंड्यूज़न emf
- (ii) इलेक्ट्रोमैटिक टार्क
- (iii) आर्मेचर कॉपर लॉस

हल : चित्र 2.83. देखिए

$$\text{इंड्यूज़न emf}, E = (V - I_a R_a)$$

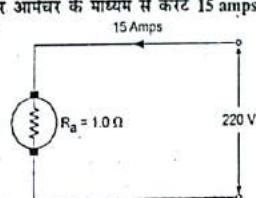

चित्र 2.83

$$= 220 - 15 \times 1.0$$

$$= 205 \text{ volts.}$$

उत्तर

$$(ii) \quad \text{टेक्सलप इलेक्ट्रोमैटिक टार्क} = \frac{EI_a}{\omega} = \frac{205 \times 15}{100} = 30.75 \text{ Nw-m}$$

उत्तर

$$(iii) \quad \text{आर्मेचर कॉपर लॉस} = I_a^2 R_a = (15)^2 \times 1 = 225 \text{ W}$$

उत्तर

उदाहरण 2.28. डी०सी० मशीन में इंड्यूज़न emf 1500 rpm की गति से 250 वोल्ट है। इलेक्ट्रोमैटिक टार्क की गणना करें जब आर्मेचर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली करेंट 20 एम्पियर हो।

हल : समीकरण से—

$$T_e = \frac{EI_a \times 60}{2\pi \times N} = \frac{250 \times 20 \times 60}{2\pi \times 1500} = 31.92 \text{ Nw-m}$$

$$T_e = 31.83 \text{ Nw-m}$$

उत्तर

उदाहरण 2.29. एक 50 H.P. 400 V, 4 पोल, 1000 rpm डी०सी० 1600 कंडक्टर वाली मोटर और वेल से जुड़ा हुआ पलवल्स प्रति पोल 0.027 WB के बराबर है। जब मशीन 75 amps लेती है, तो यांस टार्क की गणना करें।

हल : पोलों की संख्या, $P = 4$ आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या, $Z = 1600$

$$\text{पलवल्स}, f = 0.027 \text{ WB.}$$

पैरलल पालों की संख्या, $A = 2$ (wave connected)

$$\text{करेट}, I = 75 \text{ Amps.}$$

$$N = 1000 \text{ rpm}$$

$$T_e = 0.1591 \times \frac{PZfI}{A} = \frac{0.1591 \times 4 \times 1600 \times 0.027 \times 75}{2}$$

$$\text{टार्क}, T = 1030.96 \text{ Nw-m}$$

उत्तर

उदाहरण 2.30. डी०सी० की सेपरेटली एक्स्साइटेड मशीन की आर्मेचर में 01 W का रजिस्ट्रेस होता है और यह 230 V सप्लाई से जुड़ी होती है। जनरेटर emf की गणना करें जब यह चल रहा है (i) एक जनरेटर के रूप में 80 A (ii) 60 A लेने वाली मोटर के रूप में।

हल : जनरेटर के रूप में—

$$\text{जनरेटेड emf}, E_G = V + I_a R_a = 230 + 80 \times 0.1 = 238 \text{ V}$$

उत्तर

मोटर के रूप में—

$$\text{जनरेटेड emf}, E_G = E_b = V - I_a R_a = 230 - 60 \times 0.1 = 224 \text{ V}$$

उत्तर

उदाहरण 2.31. 230 V dc सीरीज मोटर 50 A ले रही है। आर्मेचर और सीरीज फॉल्ड वाइडिंग के रजिस्ट्रेस क्रमशः 0.2 Ω और 0.1 Ω हैं। गणना करें (i) सूक्ष्म बोल्टेज (ii) बैक emf

हल :

$$\text{सूक्ष्म बोल्टेज}, V = 230 \text{ V}$$

$$\text{लाइन करेट}, I = 50 \text{ A}$$

110 वैद्युत मशीन-1

शंट फोल्ड कोरेट, $R_s = 0.2 \Omega$ इनपुट कोरेट, $R_{sh} = 0.1 \Omega$

(i) दुरु वोल्टेज = $V - I \times R_{sh} = 230 - 50 \times 0.1 = 225 \text{ V}$

उत्तर

(ii) बैक emf = दुरु वोल्टेज - $I \times R_a = 225 - 50 \times 0.2 = 215 \text{ V}$

उत्तर

उदाहरण 2.32. 230 V dc शंट मोटर पर पावर इनपुट 8.477 kW है। फोल्ड रजिस्ट्रेस 230 Ω है और आर्मेचर रजिस्ट्रेस 0.28 Ω है। इनपुट कोरेट, आर्मेचर कोरेट और बैक emf का ज्ञात कीजिए।

हल : पावर इनपुट, $P = 8.477 \text{ kW}$ or $8,477 \text{ watts}$

सप्लाई वोल्टेज, $V = 230 \text{ V}$

शंट फोल्ड कोरेट, $I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{230}{230} = 1 \text{ A}$

इनपुट कोरेट, $I_L = \frac{P}{V} = \frac{8,477}{230} = 36.86 \text{ A}$ उत्तर

आर्मेचर कोरेट, $I_a = I_L - I_{sh} = 36.86 - 1 = 35.86 \text{ A}$ उत्तर

बैक emf, $E_b = V - I_a R_a = 230 - 35.86 \times 0.28 = 219.96 \text{ V}$ उत्तर

उदाहरण 2.33. एक 20 kW, 240 V डी०सी० शंट जनरेटर में क्रमशः 0.05 Ω और 80 Ω का कवच और फोल्ड रजिस्ट्रेस है। काप करते समय विकसित कुल आर्मेचर पावर की गणना करें:

(i) 20 kW आउटपुट देने वाले जनरेटर के रूप में।

(ii) 20 kW इनपुट देने वाली मोटर के रूप में।

हल : शंट फोल्ड कोरेट, $I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{240}{80} = 3 \text{ A}$

(i) जनरेटर की तरह

लोड कोरेट, $I_L = \frac{\text{आउटपुट (kW)} \times 1,000}{V} = \frac{20 \times 1,000}{240} = 83.33 \text{ A}$

आर्मेचर कोरेट, $I_a = I_L + I_{sh} = 83.33 + 3 = 86.33 \text{ A}$

जनरेटर बैक emf, $E_g = V + I_a R_a = 240 + 86.33 \times 0.05 = 244.32 \text{ V}$

कुल देवलप आर्मेचर पावर, $P_g = \frac{E_g I_a}{1,000} = \frac{244.32 \times 83.33}{1,000} = 20.36 \text{ kW}$ उत्तर

(ii) मोटर की तरह

लाइन कोरेट, $I_L = \frac{\text{इनपुट (kW)} \times 1,000}{V} = \frac{20 \times 1,000}{240} = 83.33 \text{ A}$

आर्मेचर कोरेट, $I_a = I_L - I_{sh} = 83.33 - 3 = 80.33 \text{ A}$

बैक emf, $E_b = V - I_a R_a = 240 - 80.33 \times 0.05 = 235.98 \text{ V}$

पावर देवलप, $P_m = \frac{E_b I_a}{1,000} = \frac{235.98 \times 80.33}{1,000} = 18.96 \text{ kW}$ उत्तर

उदाहरण 2.34. 6-पोल लैप वार्ड शंट मोटर में आर्मेचर पावर का रजिस्ट्रेस 0.05Ω है। शंट फोल्ड का रजिस्ट्रेस 25Ω है। मोटर की गति ज्ञात करें जब यह 100 V सप्लाई के DC सेप्ले 120 A लेता है। प्रति पोल फ्लक्स $2 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ है।

हल : शंट फोल्ड कोरेट, $I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{100}{25} = 4 \text{ A}$

आर्मेचर कोरेट, $I_a = I_L - I_{sh} = 120 - 4 = 116 \text{ A}$

बैक emf, $E_b = V - I_a R_a = 100 - 116 \times 0.05 = 94.2 \text{ V}$

मोटर की गति, $N = \frac{E_b}{\phi Z} \times \frac{60 \text{ A}}{P} = \frac{94.2 \times 60 \times 6}{2 \times 10^{-2} \times 500 \times 6} = 565 \text{ rpm}$ उत्तर

उदाहरण 2.35. 220 V डी०सी० सप्लाई पर कार्य करने वाला 4-पोल डी०सी० शंट मोटर 1,500 rpm पर चलने के द्वारा जिन लोड के 3 A की लाइन कोरेट लेता है। गति नियारित करें जब मोटर 50 A का लाइन कोरेट लेती है। आर्मेचर और फोल्ड रजिस्ट्रेस क्रमशः 0.2 ओहा और 400 ओहा मानें।

हल : शंट फोल्ड कोरेट, $I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{220}{400} = 0.55 \text{ A}$

नो लोड आर्मेचर कोरेट, $I_{a0} = I_{L0} - I_{sh} = 3 - 0.55 = 2.45 \text{ A}$

नो लोड बैक emf, $E_{b0} = V - I_{a0} R_a = 220 - 2.45 \times 0.2 = 219.51 \text{ V}$

जब लोड हो—

आर्मेचर कोरेट, $I_{af} = I_{Lf} - I_{sh} = 50 - 0.55 = 49.45 \text{ A}$

बैक emf, $E_{bf} = V - I_{af} R_a = 220 - 49.45 \times 0.2 = 210.11 \text{ V}$

स्पीड, $N_f = N_0 \times \frac{E_{bf}}{E_{b0}} = 1,500 \times \frac{210.11}{219.51} = 1,436 \text{ rpm}$ उत्तर

∴ फ्लक्स को स्थिर रहने के लिए माना जाता है।

उदाहरण 2.36. एक डी०सी० शंट मोटर 600 rpm पर 230 V सप्लाई से 60 A लेता है। आर्मेचर रजिस्ट्रेस 0.2 ओहा है और और फोल्ड रजिस्ट्रेस 115 ओहा है। गति ज्ञात करें जब आर्मेचर के माध्यम से कोरेट 30 A है।

हल : शंट फोल्ड कोरेट, $I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{230}{115} = 2 \text{ A}$

जब लाइन कोरेट $I_{L1} = 60 \text{ A}$

आर्मेचर कोरेट, $I_{a1} = I_{L1} - I_{sh} = 60 - 2 = 58 \text{ A}$

बैक emf, $E_{b1} = V - I_{a1} R_a = 230 - 58 \times 0.2 = 218.4 \text{ V}$

स्पीड, $N_1 = 600 \text{ rpm}$

जब आर्मेचर करेट $I_{a2} = 30 \text{ A}$

$$\text{बैक emf}, E_{b2} = V - I_{a2} R_a = 230 - 30 \times 0.2 = 224 \text{ V}$$

$$\text{स्पीड}, N_2 = N_1 \times \frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{600 \times 224}{218.4} = 615.4 \text{ rpm. उत्तर}$$

उदाहरण 2.37. 230 वोल्ट की सप्लाई से 110 A की करेट लेने पर एक सीरीज मोटर 600 rpm पर चलती है। 110 A के लिए प्रति पोल उपयोगी पलवस 24 mWb है और 50 A के लिए 16 mWb है। आर्मेचर रजिस्टेंस और सीरीज फॉल्ड रजिस्टेंस क्रमशः 0.12 ओह्म और 0.03 ओह्म हैं। गति की गणना तब करें जब करेट 50 A तक पिछ रग गया हो।

$$\text{हल : सप्लाई वोल्टेज, } V = 230 \text{ V}$$

110 A की सप्लाई करेट के लिए:

$$\text{पलवस प्रति पोल, } F_1 = 24 \text{ mWb or } 0.024 \text{ Wb}$$

$$\text{स्पीड, } N_1 = 600 \text{ rpm}$$

$$\text{बैक emf, } E_{b1} = V - I(R_a + R_{se}) = 230 - 110 \times (0.12 + 0.03) = 213.5 \text{ V}$$

50 A की सप्लाई करेट के लिए:

$$\text{पलवस प्रति पोल, } F_2 = 16 \text{ mWb} = 0.016 \text{ Wb}$$

$$\text{बैक emf, } E_{b2} = 230 - 50(0.12 + 0.03) = 222.5 \text{ V}$$

$$\text{स्पीड } N_2 = N_1 \times \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2} \quad \because E_b \propto \phi N \\ = 600 \times \frac{222.5}{213.5} \times \frac{0.024}{0.016} = 938 \text{ rpm. उत्तर}$$

उदाहरण 2.38. 230 V dc शंट जनरेटर में 0.4 Ω का आर्मेचर सर्किट रजिस्टेंस (झूश सहित) और 120 Ω का फॉल्ड सर्किट रजिस्टेंस होता है। यदि यशीन इसे 230 V dc मेन से जोड़कर मोटर के रूप में चलती है, तो जनरेटर के रूप में और मोटर के रूप में गति का अनुपात ज्ञात करें। प्रत्येक केस में लाइन करेट 45 A है।

$$\text{हल : शंट फॉल्ड करेट, } I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}} = \frac{230}{120} = 1.9 \text{ A}$$

जनरेटर के रूप में

$$\text{लाइन करेट, } I_{Lg} = 45 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_{a2} = I_{Lg} + I_{sh} = 45 + 1.9 = 46.9 \text{ A}$$

$$\text{जनरेटर emf, } E_g = V + I_{a2} R_a = 230 + 46.9 \times 0.4 = 248.76 \text{ V}$$

मोटर के रूप में

$$\text{लाइन करेट, } I_{Lm} = 45 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेट, } I_{am} = I_{Lm} - I_{sh} = 45 - 1.9 = 43.1 \text{ A}$$

$$\text{बैक emf डेवलप, } E_b = V - I_{am} R_a = 230 - 43.1 \times 0.4 = 212.76 \text{ V}$$

मोटर के रूप में गति करने के लिए जनरेटर के रूप में गति का अनुपात,

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_2}{E_1} = \frac{248.76}{212.76} = 1.169 \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.39. टर्मिनलों के बीच रजिस्टेंस की एक डी०सी० सीरीज मोटर, 15 A की एक करेट के साथ 200 V पर 800 rpm पर चलती है। 4 Ω रजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होने और उसी सप्लाई पर समान करेट लेने पर यिस स्पीड से चलेगा उसे ज्ञात करें।

हल :

$$\text{सप्लाई वोल्टेज, } V = 200 \text{ volts}$$

$$\text{मोटर रजिस्टेंस, } R_m = R_a + R_{se} = 1 \Omega$$

$$\text{मोटर रजिस्टेंस, } I_1 = 15 \text{ A}$$

$$\text{बैक emf डेवलप, } E_{b1} = V - I_1 R_m = 200 - 15 \times 1 = 185 \text{ V}$$

$$\text{स्पीड, } N_1 = 800 \text{ rpm}$$

जब 4 Ω का रजिस्टेंस मोटर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है और इन्हुन करेट समान होता है

अर्थात्

$$I_2 = I_1 = 15 \text{ A}$$

$$\text{बैक emf डेवलप, } E_{b2} = V - I_2 (R_m + R)$$

$$= 200 - 15(1 + 4) = 125 \text{ V.}$$

चौंक इन्हुन करेट d.c. मोटर समान है, इसलिए प्रवाह समान रहता है और विकसित बैक EMF गति के सौधे अनुपातिक है

$$\frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\text{और } N_2 = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times N_1 = \frac{125}{185} \times 800 = 540.5 \text{ rpm. उत्तर}$$

उदाहरण 2.40. आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ एक सीरीज मोटर और सीरीज फिल्ड रजिस्टेंस क्रमशः 0.03 ओह्म और 0.07 ओह्म की 220 वोल्ट के मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है। आर्मेचर 900 rpm की गति के साथ 40 एम्पीयर लेता है। गति का निर्धारण तब करें जब आर्मेचर करेट 75 एम्पीयर हो और एक्साइटेशन 15 प्रतिशत बढ़ जाए।

हल :

$$\text{वोल्टेज, } V = 220 \text{ V}$$

$$\text{आर्मेचर रजिस्टेंस, } R_a = 0.03 \Omega$$

$$\text{सीरीज फॉल्ड रजिस्टेंस } R_{se} = 0.07 \Omega$$

$$\text{स्पीड, } N_1 = 900 \text{ rpm}$$

(i) जब $I_{a1} = 40 \text{ A}$ माना प्रारम्भिक N_1, I_1 और ϕ_1 , को गति करेट और पलवस है।

तथा

$$N_1 \propto \frac{E_b}{\phi_1} = \frac{V - I_1(R_a + R_{se})}{\phi_1} \quad \dots(i)$$

114 वैद्युत मशीन-I

$$\text{इंडक्टन्स emf}, E_1 = V - I_a(R_a + R_{se}) = 220 - 40(0.03 + 0.07) \\ = 220 - 40 \times 0.01 = 216 \text{ volts.}$$

(ii) माना ϕ_2 पल्सस जब $I_{a2} = 75 \text{ A}$

$$\text{इंडक्टन्स emf}, E_2 = V - I_{a2}(R_a + R_{se}) = 220 - 75(0.03 + 0.07) \\ = 220 - 75 \times 0.1 = 212.5 \text{ volts}$$

$$f_2 = 1.15 \quad (\because \text{एक्साइटेशन में 15% की वृद्धि हुई है})$$

बता दें कि N_2, I_2 और ϕ_2 क्रमशः स्पीड, करेट और पल्सस रजिस्टर्स हैं जब एक्साइटेशन 15% बढ़ जाती है।

$$\text{उत्तर} \quad N \propto \frac{E_{b2}}{\phi_2} \propto \frac{V - I_2(R_a + R_{se})}{\phi_2} \quad \dots(\text{ii})$$

(i) को (ii) से भाग देने पर

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\phi_2}{\phi_1} \times \frac{V - I_1(R_a + R_{se})}{V - I_2(R_a + R_{se})} \\ \frac{900}{N_2} = \frac{1.15\phi_1}{\phi_1} \times \frac{216}{212.5} \\ N_2 = \frac{900 \times 212.5}{1.15 \times 216} = 770 \text{ rpm उत्तर}$$

उदाहरण 2.41. एक 220 V शंट मोटर 900 rpm पर चल रही है। टॉर्क एक्सर्ट 1000 (Nw-m) है। क्या H.P. दूषसंग्रह किया जा रहा है?

हल :

$$N = 900 \text{ rpm}$$

$$T = 1000 \text{ Nw-m}$$

$$\text{कोणीय गति, } \omega = \frac{2\pi N}{60} = 0.10472 \text{ N} = 0.10472 \times 900 = 94.248 \text{ rad/sec.}$$

$$\text{पौवर} = \omega T = 94.248 \times 1000 \text{ W} = 94240 \text{ W}$$

$$(\text{Metric}) \text{ H.P.} = \frac{94248}{735.5} = 128.1 \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.42. मोटर के शॉप्ट द्वारा पौवर दूषसंग्रह 70 HP. है। (मैट्रिक) गति 500 rpm जो टॉर्क की गणना करती है।

हल :

$$\text{पौवर} = 70 \times 735.5 = 51,485 \text{ watts}$$

$$\omega = \frac{2\pi N}{30} = \frac{2 \times 3.1416 \times 500}{60} \\ = 52.36 \text{ radians/sec.}$$

$$T = \frac{51485}{\omega} = \frac{51485}{52.36} = 983.5 \text{ Nw-m}$$

उत्तर

उदाहरण 2.43. एक 400 V शंट मोटर को गति 100 Amps की आर्मेचर करेट में 1000 rpm है। गति का परामर्श जब आर्मेचर 70 Amps लेता है, आर्मेचर सर्किट का रजिस्टरेंस 0.2 ओह्म है।

पल्सस कांस्टेंट मान हों।

हल : 1000 rpm गति के लिए 100 Amps पर, आर्मेचर करेट :

$$E_1 = (V - I_a R_a) \\ = 400 - 100 \times 0.2 = 380 \text{ Volts.}$$

(ii) जब आर्मेचर करेट 70 Amps होती है

$$E_2 = (V - I_a R_a) \\ = (400 - 70 \times 0.2) \\ = 386 \text{ V}$$

अभी

$$E_1 = KN_1 \phi_1$$

और

$$E_2 = KN_2 \phi_2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2}$$

समाकरण (i) में मानों को प्रतिस्थापित करने पर

$$\frac{380}{386} = \frac{1000}{N_2} \\ N_2 = \frac{1000 \times 386}{380} = 1016 \text{ rpm}$$

[जैसा कि दिया है $\phi_1 = \phi_2$]

उत्तर

उदाहरण 2.44. एक 400 वोल्ट शंट मोटर 70 amps ले रही है, और 900 rpm पर चलती है। शंट फील्ड का रजिस्टरेंस 100 ओह्म है, आर्मेचर रजिस्टरेंस 0.03 ओह्म है और 0.5 ओह्म की सीरीज रजिस्टरेंस पहले से ही आर्मेचर सर्किट में है। यह मशीन की गति को 800 rpm तक कम करने के लिए बांधिए है, फिर आर्मेचर सर्किट का रजिस्टरेंस क्या होना चाहिए। टॉर्क और कांस्टेंट मान लीजिए।

हल :

$$V = 400 \text{ volts}$$

$$R_{sh} = 100 \Omega$$


$$I_{sh} = \frac{400}{100} = 4 \text{ Amps.}$$

अब

$$I = I_a + I_{sh}$$

$$I_{a1} = (I - I_{sh}) \\ = 70 - 4$$

$$= 66 \text{ Amps.}$$

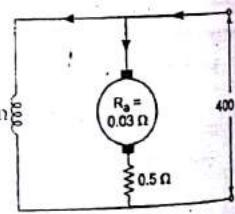

चित्र 2.85

$$E_1 = (V - I_{a1} R_{a1}) \\ = (400 - 66 \times 0.53)$$

$E_1 = 365$ volts.

Case II. टॉक

$T_1 \propto \phi_1 I_{a1}$

और

$T_2 \propto \phi_2 I_{a2}$

जैसा कि

$T_1 = T_2$

और

$\phi_1 = \phi_2$

∴

$I_{a1} = I_{a2}$

$E_2 = (V - I_{a2} R_{a2}) = (400 - 66 R_{a2})$

$N_2 = 800$ rpm

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2}$$

और

$$\frac{365}{(400 - 66 R_{a2})} = \frac{900 \times \phi_1}{800 \times \phi_2}$$

[∴ $\phi_1 = \phi_2$]

और

$(400 - 66 R_{a2}) = \frac{800 \times 365}{900} = 324.4$

और

$66 R_{a2} = 400 - 324.4 = 75.6$

∴

$R_{a2} = \frac{75.6}{66} = 1.145$ ohms

अतिक्रिया रेजिस्टर सीरीज में ज्ञानेकर्ता $= 1.145 - 0.03 = 1.115$ ohms

उत्तर

उदाहरण 2.45. एक 230 वोल्ट 300 सी. ० मोटर 2 Amps का नो-लोड कोटे लेती है और 1500 rpm पर चलती है। यदि फुल लोड कोटे 50 Amps है, तो फुल लोड पर गति ज्ञात करें। मान लें कि पलवस मिम्र रहता है। रजिस्टर 0.3 ओह्म है।

हल :

$V = 230$ V

$I_{a1} = 2$ Amps

$N_1 = 1500$ rpm

$N_2 = ?$

$\phi_1 = \phi_2$

$R_a = 0.3$ Ω

$I_{a2} = 50$ Amps

$E_1 = (V - I_{a1} R_{a1})$

[सभी कोटों को आमेवर कोटे मानें]

$= (230 - 2 \times 0.3) = 229.4$ volts.

$E_2 = (V - I_{a2} R_{a2}) = (230 - 50 \times 0.3) = 215$ volts.

समीकरण, $\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2}$ का प्रयोग

$$\frac{229.4}{215} = \frac{1500 \phi_1}{N_1 \phi_1} \quad [\because \phi_2 = \phi_1]$$

$N_2 = \frac{1500 \times 215}{229.4} = 1406$ rpm उत्तर

उदाहरण 2.46. एक 300 सी. ० शंट जनरेटर 400 rpm पर चलने वाले 250 वोल्ट पर 50 KW बचाता है। आमेवर और फोल्ड रजिस्टर मध्यम 0.02 ओह्म और 50 ओह्म हैं। शंट मोटर के रूप में चलने और 250 वोल्ट पर 50 किलोवाट इनपुट लेने पर उत्ती मशीन की गति की गणना करें। संपर्क द्वापर के लिए प्रति कुश 1 वोल्ट की अनुपत्ति है। आमेवर वेव वाइडिंग है।

हल : (i) जनरेटर के रूप में चलने वाली मशीन के लिए चित्र देखें।

$kW = 50$

$\text{पावर} = 50000$ W

$V = 250$ volts

$I_L = \frac{50000}{250} = 200$ Amps.

$I_{sh} = \frac{250}{50} = 5$ Amps.


$I_a = I_L + I_{sh} = 200 + 5 = 205$ Amps.

$E_1 = (V + I_a R_a)$


$= 250 + 205 (0.02) + 2 \times 1$ कुश द्वापर

[2 कुश होने क्योंकि आमेवर वेव वाइड नहीं है।]

$= 250 + 4.1 + 2 = 256.31$ volts

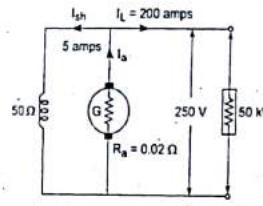

चित्र 2.86 शंट जनरेटर

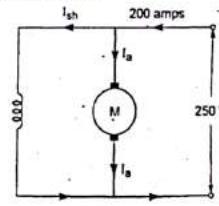

चित्र 2.87 शंट मोटर

(ii) मोटर के रूप में चलने वाली मशीन के लिए चित्र 2.87 देखें

$I_L = 200$ Amps, (as above)

$I_{sh} = 5$ Amps.

$$I_a = (I_L - I_{sh}) = (200 - 5) = 195 \text{ Amps.}$$

$$E_2 = (V - I_a R_a) - \text{त्रूप काटेक्ट द्वारा} \\ = (250 - 195 \times 0.02) - 2 \times 1 = 250 - 5.9 = 244.1 \text{ volts.}$$

अथे

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 \phi_1}{N_2 \phi_2}$$

और

$$\frac{256.1}{244.1} = \frac{400 \times \phi_1}{N_2 \phi_1} \quad [\because \phi_1 = \phi_2]$$

∴

$$N_2 = \frac{400 \times 244.1}{256.1} = 381.25 \text{ rpm}$$

उत्तर

उदाहरण 2.47. A 220 V शृंखला मोटर 900 rpm पर चलती है जब आर्मेचर कोर्ट 40 A. होता है। आर्मेचर सर्किट रजिस्ट्रेस 0.5 Ω है। मोटर की आर्मेचर कोर्ट 30 A होने पर गति को कम करके 750 rpm करने के लिए मिश्रण के साथ सीरीज में जुड़े जाने वाले रजिस्ट्रेस के मान की गणना करें।

हल : सूत्र का उपयोग

$$E_b = \frac{ZNP}{60}$$

और

$$E_b \propto \phi N$$

शृंखला मोटर के लिए ϕ स्थिर है।

इसलिए

$$E_b \propto N$$

और

$$E_{b1} = 220 - 40 \times 0.5$$

यदि आर्मेचर सर्किट की सीरीज में जुड़े रजिस्ट्रेस का मान R ओहम है, तो

$$E_{b2} = 220 - 30(0.5 + R) = 15 - 30R$$

$$E_{b2} = 205 - 30R$$

$$\frac{750}{900} = \frac{205 - 30R}{200}$$

$$0.83 = \frac{205 - 30R}{200}$$

$$166.6 = 205 - 30R$$

$$R = \frac{250 - 166.6}{30} = 1.28 \text{ ohms.}$$

उत्तर

उदाहरण 2.48. 1000 rpm पर चलने वाली 220 बोल्ट की शृंखला मोटर में कुछ लोड पर 0.3 Ω का आर्मेचर रजिस्ट्रेस और 15 A का आर्मेचर कोर्ट होता है। मोटर की गति को 700 rpm तक कम करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में किस रजिस्ट्रेस को रखा जाना चाहिए?

हल : हम जानते हैं

$$E_b = \frac{\phi ZNP}{60 A}$$

और

शृंखला मोटर के लिए कांस्टेन्ट है

इसलिए

$$E_b \propto \phi N$$

$$E_b \propto N$$

$$E_{b1} = 220 - 15 \times 0.3$$

और

$$E_{b1} = 220 - 4.5 = 215.5 \text{ V}$$

यदि आर्मेचर सर्किट के सीरीज में जुड़े जाने वाले रजिस्ट्रेस का मान R ओहम है, तो

$$E_{b2} = 220 - 15(0.3 + R) = 220 - 4.5 - 15R = 215.5 - 15R$$

$$\frac{700}{1000} = \frac{215.5 - 15R}{215.5}$$

$$0.7 = \frac{215.5}{215.5} - \frac{15R}{215.5} = 1 - 0.06961R$$

$$0.06961R = 1 - 0.70$$

$$R = \frac{0.30}{0.06961} = 4.39 \text{ ओहम}$$

$$E = 2\pi \frac{C \phi N}{60}$$

$$E = K \phi N$$

$$K = \frac{2\pi C}{60}$$

अगर प्लॉक्स स्थिर है तो हम लिख सकते हैं

$$E \propto N \text{ or } E = K_1 N$$

यदि

$$E_1 = 180 \text{ V}$$

$$N_1 = 500 \text{ rpm}$$

 E_2 जाने करने के लिए

$$N_2 = 600 \text{ rpm}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} E_2 = \frac{N_2}{N_1} E_1$$

$$E_2 = 180 \times \frac{60}{500} = 36 \times 6 = 216$$

उदाहरण 2.49. एक d.c. मशीन 220 V पर 750 rpm पर चल रही है। गणना करें-

(a) गति जिस पर इंडक्यून्ड emf वह 250 V (स्थिर प्लॉक्स मानकर) होगा।

(b) 250 V के इंडक्यून्ड emf और गति 700 rpm के लिए प्रतिशत में फोल्ड के मुख्य प्लॉक्स में घूमी।

हल : (a) हम जानते हैं कि अगर ϕ स्थिर है

और

$$E \propto N$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

यदि

$$E_1 = 220 \text{ V}$$

$$N_1 = 750 \text{ V}$$

$$E_2 = 250 \text{ V}$$

$$N_2 = \frac{E_2 N_1}{E_1} = \frac{250 \times 750}{220} = 852 \text{ rpm}$$

उत्तर

(b) इन्डक्यूशन emf 250 V पर रखा जाता है, सेकंड गति घटकर 700 rpm से जाते हैं।

$$E_1 \propto N_1 \phi_1$$

$$E_2 \propto N_2 \phi_2$$

$$E_1 = E_2 = 250 \text{ V}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2 \phi_2}{N_1 \phi_1}$$

$$N_1 = 852 \text{ rpm}$$

$$N_2 = 700 \text{ rpm}$$

$$\frac{250}{250} = \frac{700 \times \phi_2}{852 \times \phi_1}$$

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{852}{700} = 1.2175$$

$$\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{\phi_1} \right) \times 100 = 21.7\% \quad \text{उत्तर}$$

वैकल्पिक रूप से—

$$E_1 = N_1 \phi_1$$

$$E_2 = N_2 \phi_2$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2 \phi_2}{N_1 \phi_1}$$

$$E_1 = 220 \text{ V}$$

$$N_1 = 750 \text{ rpm}$$

$$E_2 = 250 \text{ V}$$

$$N_2 = 700 \text{ rpm}$$

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{E_2 N_1}{E_1 N_2} = \frac{250 \times 750}{220 \times 700} = \frac{375}{308} = 1.2175$$

$$\frac{\phi_2 - \phi_1}{\phi_1} \times 100 = 2170\% \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.50. एक 4-पोल डी०सी० मोटर में 594 कंडक्टरों के साथ एक वेव बाउंड आर्मेचर है। आर्मेचर कर्टेट 40 एमीएम है। प्रति पोल फ्लॅक्स 7.5 mWb है। 1380 rpm की गति से चलने पर इन्डक्यूशन emf की गणना करें।

हल : दिया है—

$$P = 4$$

$$Z = 594$$

$$\phi = 0.0075 \text{ WB}$$

$$N = 1380 \text{ rpm}$$

$$A = 2 \text{ (wave wound)}$$

$$E = \frac{P \phi N Z}{60 A} = \frac{4 \times 1380 \times 594 \times 0.0075}{60 \times 2} = 205 \text{ volts.} \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 2.51. 230 V सलाई से 100 A लेने पर dc सीरिज़ की मोटर 600 rpm पर चलती है। आर्मेचर सर्किट का रजिस्ट्रेस 0.12 ओह्म है और सीरीज़ 0.03 ओह्म बार्डिंग है। प्रति पोल को सीधे आर्मेचर कर्टेट के आनुपातिक मानकर गति की गणना तब करें जब कर्टेट 50 A तक गिर गई हो। दोनों केसों में इलेक्ट्रोमोटोरिक टॉक की गणना करें।

हल :

जहाँ R_a = आर्मेचर रजिस्ट्रेस R_f = सीरीज़ फिल्ड रेजिस्ट्रेस

$$E_1 = V_1 - I_{a1}(R_a + R_f)$$

$$= 230 - 100(0.12 + 0.03) = 230 - 100 \times 0.15$$

$$= 230 - 16.5 = 213.5 \text{ V}$$

$$E_2 = V_1 - I_{a2}(R_a + R_f) = 230 - 50 \times (0.15) = 230 - 7.5 = 222.5 \text{ V.}$$

$$E = K \phi N \quad (\text{since } \phi \propto I_a)$$

$$E \propto I_a N$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}} \times \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{222.5}{213.5} = \frac{50 \times N_2}{100 \times 600}$$

$$N_2 = \frac{222.5}{213.5} \times \frac{100 \times 600}{50} = 1250.58 \text{ rpm}$$

टॉक, $T \omega = EI$

122 वैद्युत मशीन-

$$T = \frac{EI}{\omega} = \frac{EI \times 60}{2\pi N}$$

गति से टॉर्क 600,

$$T = \frac{213.5 \times 100}{2\pi \times 600} \times 60 = 339.8 \text{ Nw-m उत्तर}$$

गति से टॉर्क 1380,

$$T = \frac{213.5 \times 50}{2\pi \times 7250.58} \times 60 = 81.51 \text{ Nw-m उत्तर}$$

उदाहरण 2.52. 250 V शंट मोटर में एक आर्मेचर करेंट 20 A होता है जब फुल लोड टॉर्क के बिलाफ रुदाहरण 2.52. 250 V शंट मोटर में एक आर्मेचर करेंट 20 A होता है जब फुल लोड टॉर्क के बिलाफ 1000 rpm पर चलता है। आर्मेचर रजिस्ट्रेट्स 0.5 ओह्म है। 500 rpm की गति को कम करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में बया रजिस्ट्रेट लगाया जाना चाहिए।

$$E_1 = V_1 - I_a R_a = 250 - 20 \times 0.5 = 250 - 10 = 240 \text{ V}$$

हल :

शंट मोटर के लिए—

$$E \propto N$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$E_2 = \frac{N_2}{N_1} \times E_1 = \frac{500}{1000} \times 240 = 120 \text{ V}$$

यदि R' अतिरिक्त रजिस्ट्रेट है तो—

$$E_2 = V - I_a (R_a + R')$$

$$120 = 250 - 20(0.5 + R')$$

$$(0.5 + R') = \frac{130}{20} = 6.5$$

$$R' = 6.5 - 0.5 = 5 \text{ ohm.}$$

उत्तर

उदाहरण 2.53. एक 220 V शंट मोटर एक करेंट 30 A से रहा है आर्मेचर और शंट फोल्ड रजिस्ट्रेट क्रमशः 0.2 Ω और 100 Ω हैं। आवरण और फ्रिक्शन लॉस की मात्रा 500 W है। मोटर की एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए।

$$\text{सप्लाई बोल्टेज, } V = 220 \text{ V}$$

$$\text{लाइन करेंट, } I_L = 30 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर रजिस्ट्रेट, } R_a = 0.2 \Omega$$

$$\text{शंट फोल्ड रजिस्ट्रेट, } R_M = 100 \Omega$$

$$\text{आवरण और फ्रिक्शनल लॉस, } W_f = 500 \text{ W}$$

$$\text{शंट फोल्ड करेंट, } I_M = \frac{220}{100} = 2.2 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेंट, } I_a = 30 - 2.2 = 27.8 \text{ A}$$

$$\text{आर्मेचर करेंट लॉस, } = I_a^2 \cdot R_a = (21.8)^2 \times 0.2 = 154.57 \text{ W}$$

$$\text{शंट फोल्ड करेंट लॉस, } = I_M^2 \cdot R_M = (2.2)^2 \times 100 = 484 \text{ W}$$

$$\text{कुल करेंट लॉस} = 154.57 + 484 = 638.57 \text{ W}$$

$$\text{कुल लॉस} = 638.57 + 500 = 1138.57 \text{ W}$$

$$\text{पावर इनपुट} = V \times I_L = 220 \times 30 = 6600 \text{ W}$$

$$\text{पावर इनपुट} = \text{इनपुट} - \text{कुल लॉस} = 6600 - 1138.57 = 5461.43$$

$$\% \eta = \frac{\text{अवधार}}{\text{इनपुट}} \times 100 = \frac{5461.43}{6600} \times 100 = 82.74\%$$

अभ्यास

1. डी०सी० मोटर को संरचना और कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।
2. एक आर्मेचर रिएक्शन बया है? योट्टेज पर डी०सी० जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव का वर्णन करें।
3. डी०सी० मशीन के सब्ज्यो भागों के कार्य का वर्णन करें।
- (i) कम्पटर (ii) योक
4. डी०सी० शंट मोटर को स्पोड कट्टोल के आर्मेचर रजिस्ट्रेशन कट्टोल विधि को व्याख्या करें, इस विधि को स्टैटिक फोर्स स्प्रिंगेट कट्टोल विधि क्यों कहा जाता है।
5. डी०सी० जनरेटर के लोड अभिलक्षण कर्वों से बया उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
6. डी०सी० मोटर ओके स्पोड कट्टोल को विभिन्न विधियों पर चर्चा करें।
7. बताइए कि डी०सी० शंट मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर को आवश्यकता क्यों होती है। इस मोटर के लिए स्टार्टर बनाओ।
8. अलग-अलग प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड डी०सी० जनरेटर का संक्षेप में वर्णन करें।
9. शंट, सीरीज और कॉर्पार्ड मोटर्स के लिए टॉर्क, आर्मेचर करेंट अभिलक्षणों को रेखांकित करें और प्रत्येक के लिए एक अनुप्रयोग लिखें।
10. डी०सी० मशीन को संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें, बताएं कि मशीन का आर्मेचर कोर वर्यों बनता है।
11. सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
12. उन कारों को लिखें जिन पर मोटर की स्पोड कंट्रोल करने की एक विधि का वर्णन करती है।
13. एक डी०सी० मोटर के टॉर्क समीकरण को स्पष्ट करें।
14. विभिन्न प्रकार के मोटर्स के अनुप्रयोगों को व्याख्या करें।
15. विभिन्न प्रकार के जनरेटर के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से बताइये।
16. 4 पोइंट स्टार्टर को कार्य पद्धति का विस्तार से वर्णन करें।
17. कम्पटरण की विधियों का वर्णन करें।
18. डी०सी० मोटर्स के विभिन्न प्रकारों के अभिलक्षणों के बारे में बताएं।
19. डी०सी० मशीन में होने वाले लॉस के बारे में बताएं।
20. स्विचबन टेस्ट द्वारा उत्पन्न लॉस को व्याख्या करें।
21. डी०सी० मोटर में खराबों को समझाइए और उसके लक्षण के उपाय बताइए।
22. बैक EMF और टीर्मिनल बोल्टेज के बीच एक संबंध स्थापित करें।
23. विभिन्न प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग के बारे में बताएं।

सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर (SINGLE PHASE TRANSFORMER)

Inside this Chapter

3.1 Introduction; 3.2 Constructional features of a transformer and parts of transformer; 3.3 Working principle of a transformer; 3.4 EMF equation; 3.5 Transformer on no-load and its phasor diagram; 3.6 Transformer – neglecting voltage drop in the windings – Ampere turn balance – its phasor diagram; 3.7 Mutual and leakage fluxes, leakage reactance; 3.8 Transformer on load, voltage drops and its phasor diagram; 3.9 Equivalent circuit diagram; 3.10 Relation between induced emf and terminal voltage, voltage regulation of a transformer – mathematical relation; 3.11 Losses in a transformer; 3.12 Open circuit and short circuit test; Calculation of efficiency, condition for maximum efficiency-maintenance of Transformer, scheduled Maintenance; 3.13 Auto transformer construction, working and applications; 3.14 Different types of transformers including dry type transformer; 3.15 Rating and Specifications of single phase transformer

3.1. परिचय (Introduction)

इस अध्याय में हम ट्रांसफॉर्मर की मूल बातें और कार्य सिद्धांत के बारे में सोखेंगे। ट्रांसफॉर्मर को एक स्थिर उपकरण के रूप में परिचित किया जा सकता है जो एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को दूसरे सर्किट में उत्तीर्णवेती की इलेक्ट्रिकल पावर बदलने में मदद करता है, लेकिन कोर्टेंटेंशन में वृद्धि या कमी के साथ वोल्टेज को सर्किट में स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है।

3.2. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की संरचना (Construction of Single-Phase Transformers)
सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। ट्रांसफॉर्मर का कोर सिलिकॉन के उच्च मैटेड की पतली चारों (लैमिनेटेड कहा जाता है) से बना है। इन लैमिनेशन का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में उपलब्ध कोर्टेंटेंशन को कम करने के लिए किया जाता है, और सिलिकॉन स्टील हिटरैरीसोस लॉसेस को कम करता है। ट्रांसफॉर्मर में उपलब्ध लैमिनेटेड हीट हिटरैरेस इनेमेट (enamel) कोटिंग द्वारा एक दूसरे से इन्सुलेटेड रहता है। L-प्रकार और E-प्रकार के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं।


ट्रांसफॉर्मर निर्माण के दो मुख्य प्रकार हैं—

- कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर (Core Type Construction)
- शैल टाइप ट्रांसफॉर्मर (Shell Type Construction)

3.2.1. कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर (Core Type Transformer)

ट्रांसफॉर्मर का फैनेटिक कोर आयताकार फ्रेम बनाने के लिए लैमिनेटेड से बना है। लैमिनेटेड चित्र 3.1 में दिखाए गए L-आकार की स्ट्रिप के रूप में काटे जाते हैं। चैट पर उच्च रिलैफैस से बचने के लिए यहां लैमिनेटेड एक दूसरे के खिलाफ घूँट होते हैं, जांड को छत करने के लिए वैकल्पिक लेयर को अलग करने की विधि से स्टेक किया जाता है।

लैकेज फ्लक्स को कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को इंटर लीव (Inter Leaved) किया जाता है। प्रत्येक वाइंडिंग का आशा भाग साइड से

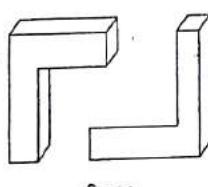


चित्र 3.1

ट्रिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 125

साइड मिलाकर या कोर के तैग पर सकेंट्री चित्र 3.2 में दिखाया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के अलग-अलग लिम्ब पर बित्त है।


इनुलेशन लेयर कोर और निचली वाइंडिंग के बीच और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रदान की जाती है। इनुलेशन को कम करने के लिए, कम वाइंडिंग को हमेशा कोर के पास रखा जाता है। वाइंडिंग बेलनाकार है, तो उस पर बाद में लैमिनेशन डाला जाता है।

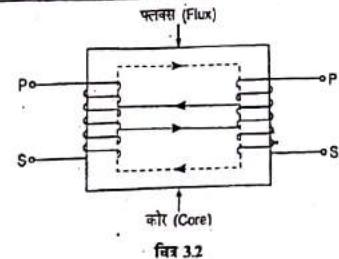

3.2.2. शैल टाइप ट्रांसफॉर्मर (Shell Type Transformer)

लैमिनेटेड को E तथा I की लंबी स्लिप के रूप में काटा जाता है, इसे जीवे दिए गए चित्र 3.3 में दिखाया गया है। जांड के उच्च रिलैफैस को कम करने के लिए यहां लैमिनेशन एक दूसरे के खिलाफ घूँट है, निरंतर जांड को छत करने के लिए वैकल्पिक लेयरों को अलग-अलग स्टैक किया जाता है।

शैल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में तीन लिम्ब या लैग होते हैं। सेन्टर लिम्ब पूरे फ्लक्स का बहन करता है, और साइड लिम्ब फ्लक्स का आशा भाग बहन करता है। इसलिए सेन्टर लिम्ब को चौड़ाई बाहरी ओर की तुलना में दोगुना है।

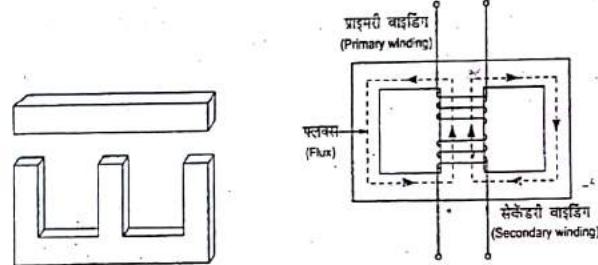

चित्र 3.3

प्राइमरी वाइंडिंग (Primary winding) और सेकेंडरी वाइंडिंग (Secondary winding) कोर के बीच रखे इनुलेशन को कम करने के लिए, कम वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखा जाता है, और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के बाहर रखा जाता है। वाइंडिंग बेलनाकार होती है और उस पर कोर लैमिनेशन इन्सर्ट किये जाते हैं।

3.2.3. कोर टाइप और शैल प्रकार ट्रांसफॉर्मर के बीच अंतर (Differences Between Core Type and Shell Type Transformer)

- कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में कोर वाइंडिंग को पेटता है जबकि शैल टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कोर को पेटती है।
- कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में लैमिनेशन को L-शेप के रूप में काटा जाता है, जबकि शैल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में, E और L शेप में लैमिनेशन काटे जाते हैं।

- (iii) कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस-सेक्शन हेचकल अवलकर होता है, जबकि शील टाइप ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस-सेक्शन हेचकल बंजार, स्टैब दूर्देप या तीन स्टेप आकृतियों में रखा जाता है।
- (iv) कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर को शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर से तुलना में अधिक कार्पर के कंडक्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में बाइंडिंग को अलग-अलग तिम्ब या टींग रखा जाता है।
- (v) कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर को बेलनकार या कोर बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है क्योंकि उनकी बाइंडिंग को सेकेन्डरी ब्लॉकिंग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। शील टाइप ट्रांसफॉर्मर में, कम बोल्टेज बाइंडिंग और उच्च बोल्टेज बाइंडिंग को सैडविच के रूप में ढाला जाता है और इसलिए इसे सैडविच या डिस्क बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है।
- (vi) कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो तिम्ब होते हैं, जबकि शील टाइप ट्रांसफॉर्मर में तीन तिम्ब होते हैं।
- (vii) शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर की मेकेनिकल पावर कम होती है क्योंकि शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में बोर्डिंग होती है।
- (viii) शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को कम इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि शील टाइप ट्रांसफॉर्मर में तीन तिम्ब होते हैं।
- (ix) कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लॉक्स को ट्रांसफॉर्मर के साइड तिम्ब के समान रूप से वितरित किया जाता है, जबकि शील टाइप ट्रांसफॉर्मर में, सेंट्रल लिबर प्लॉट्स को तो बात है और साइड के तिम्ब फ्लॉक्स के अधे भाग को तो बात है।
- (x) मुख्य प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेन्डरी दोनों प्रकार के टर्णी को साइड तिम्ब पर रखा जाता है, जबकि शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में बाइंडिंग को ट्रांसफॉर्मर के सेंटर तिम्ब पर रखा जाता है।
- (xi) कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में दो मैनेटिक सर्किट होते हैं, जबकि शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में एक मैनेटिक सर्किट होता है।
- (xii) शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस अधिक होता है क्योंकि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में दो मैनेटिक सर्किट होते हैं।
- (xiii) कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में बुछ बाइंडिंग को रखनेवाले के लिए हटा दिया जाता है जबकि शील टाइप ट्रांसफॉर्मर में कई बाइंडिंग को हटाया जाता है।
- (xiv) कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर का उत्पादन कम होता है क्योंकि इनमें शील-टाइप ट्रांसफॉर्मर की तुलना में अधिक लॉसेस होता है।
- (xv) शील प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को बाइंडिंग को इम्ब्रिक्यूट किया जाता है, और इसलिए हीट भी म्याप्राविक रूप से खाल हो जाता है, जबकि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में प्राकृतिक कृतित साधन नहीं होते हैं।

दोनों ट्रांसफॉर्मर में लॉसेसेशन डच्च-ग्रेड सिलिकॉन स्टोल में बंने होते हैं। लॉसेसेशन एडी-कर्ट लॉस को कम करता है और सिलिकॉन स्टोल हिन्टरिसीस लॉस को कम करता है। लॉसेटेट ओ एनापेल इन्सुलेशन कोटिंग का उपयोग करके एक दूसरे से इन्सुलेट रहता है।

3.2.4. तुलना चार्ट (Comparison Chart)

तुलना के आधार	कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर	शील टाइप ट्रांसफॉर्मर
परिशाल	कोर के जारी और कोर को बाइंडिंग	बाइंडिंग के जारी और शील को
लॉसेसेशन का अवकाश	लॉसेसेशन L ₁ इनपुट के रूप में कठा जाता है।	लॉसेसेशन E ₁ और L ₂ की तर्जे इनपुट के रूप में कठा जाता है।


तुलना के आधार	कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर	शील टाइप ट्रांसफॉर्मर
अनुभवी काट	इंवर्स-मेक्शन बॉर्किंग लैटेज और लैन भाग से सकते हैं।	जॉस सेक्शन अक्सर में अवलकर है।
जारी की आवश्यकता	अधिक	कम
अन्य नाम	बासेट्रिक बाइंडिंग या बेलनकार बाइंडिंग।	मैट्रिक या डिस्क बाइंडिंग।
अवज्ञ	2	3
इन्सुलेशन	अधिक	कम
फ्लॉक्स	फ्लॉक्स को कोर के साइड तिम्ब पर समान रूप में वितरित किया जाता है।	मेट्रा तिम्ब पर फ्लॉक्स को से बढ़ा जाता है जो लॉड तिम्ब फ्लॉक्स के अपे भाग को करता है।
बाइंडिंग	प्राइमरी और सेकेन्डरी बाइंडिंग फ्लॉक्स पर वितरित होती है।	प्राइमरी और सेकेन्डरी बाइंडिंग को बोर्ड तिम्ब पर वितरित होता है।
मैनेटिक सर्किट	2	1
लॉस	अधिक	कम
रखनेवाल	असाल	कॉलिन -
लॉसेसेशन एडी	कम	उच्च
आइट्रूट	अच	उच्च
बेस्कूल कूटिंग	असाल में नहीं है।	उच्चाल

3.3. ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत (Working Principle of a Transformer)

एक ट्रांसफॉर्मर के अधीरेशन का मुख्य सिद्धांत यह होता है कि दो मैनेटिकों के बीच प्राइमरी इन्वेंट्रिंग होता है। जो एक सामान्य मैनेटिक फ्लॉक्स द्वारा गोड़ा जाता है। एक बेसिक ट्रांसफॉर्मर में दो इन्वेंट्रिंग फ्लॉक्स रूप से अलग और इम्ब्रिक्यूट होते हैं, जो इन्वेटिक्स के रिलाइंस के रास्ते में जोड़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत को दिए गए चित्र 3.5 में समझ गया है।

वैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेन्डरी बाइंडिंग होती है। कोर लॉसेटेट इनपुट के रूप में शामिल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कोर के ऊपर प्रायः लॉस के रूप में कुछ बोर्ड होते हैं।

इन बोर्डों को 'imbricated' कहा जाता है। दोनों फ्लॉक्स में उच्च न्यून्यूल इन्डेक्स हैं। एक लॉसेटे को सेकेन्डरी फ्लॉक्स को ट्रांसफॉर्मर का फ्लॉक्स में ट्रांसफॉर्मर में इड्सूर किया जाता है। जो कि फ्लॉक्स के घरमें होता है। जो लॉसेटे कोलेटर के गोर्ग में युद्धा होता है। इस फ्लॉक्स द्वारा दोस्त प्रायः लॉसेट अवलकर अवलकर फ्लॉक्स के रूप में

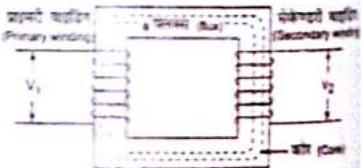

चित्र 3.5

जहाँ है और इस प्रकार मूल्याल इड्यूल इलेक्ट्रोमैटिव फोर्स का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन के फैराडे के रिश्तों को बदल से उत्पन्न इलेक्ट्रो-मैटिव फोर्स को समझता जाता है

$$e = M \times \frac{dl}{dt}$$

यह दूसरी बाइल सर्किट बंद हो जाती है। तो इसमें एक कोर्ट प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार यह से दूसरी बाइल तक मैटेन्टिक के रूप में ट्रांसफर किया जाता है।

ए.जे. सलाई यहले बाइल को दी जाती है, इसलिए इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। एनजी को दूसरी बाइल से लिया जाता है, इसलिए इस बाइल को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।

सेकेंडरी में एक ट्रांसफॉर्मर निम्न कार्यों को करता है

- (i) इलेक्ट्रोल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर।
- (ii) प्रोबेसी में बिना किसी परिवर्तन के इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर।
- (iii) इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन के साथ ट्रांसफर।
- (iv) दो इलेक्ट्रोल पावर को एक सर्किट मूल्याल इंडक्शन द्वारा जुड़े होते हैं।

3.4. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का EMF समीकरण (EMF Equation Of A Single Phase Transformer)

एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड ए.सी. सोस के साथ जॉइंट हुई है, इसलिए प्राइमरी बाइल में प्रवाहित करेट ए.सी. होते हैं। इन करेट द्वारा उत्पन्न फलक्षण भी साइनोइडल हैं और हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं,

$$\phi_m \sin \omega t \quad \dots(3.1)$$

फैराडे के नियम के अनुसार, इड्यूल EMF के रूप में लिखने पर

$$\begin{aligned} e &= -\frac{d}{dt}(\phi N) \\ &= -N \frac{d\phi}{dt} \\ &= -N \frac{d}{dt}(\phi_m \sin \omega t) \\ &= -N \omega \phi_m \sin \omega t \end{aligned}$$

जैव कि $\cos \omega t \text{ as } \sin \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right)$, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में नेटिव (-) चिन्ह है, से इस तरह संरूपित किया जाएगा

$$e = N \omega \phi_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad \dots(3.2)$$

समीकरण (3.2) के रूप में लिखने पर

$$e = E_m \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad \dots(3.3)$$

जहाँ $E_m = N \omega \phi_m$ यह इड्यूल EMF का अधिकतम मान है। साइन घेव के लिए, RMS का मान EMF द्वारा दिया जाता है

$$\begin{aligned} E_{rms} &= E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \\ E &= \frac{N \omega \phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{N(2\pi f)\phi_m}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \dots(3.4)$$

और

$$E = 4.44 \phi_m \phi_T \quad \dots(3.5)$$

समीकरण (3.1), (3.2) और (3.4) को ट्रांसफॉर्मर का E.M.F. समीकरण कहते हैं

इड्यूल EMF का मान फलक्षण, टर्णों की संख्या और प्रोबेसी पर निर्भर करता है।

अब आगे कोई प्राइमरी और सेकेंडरी साइडों के लिए EMF समीकरण लिखने पर, समीकरण (3.1) और (3.2) से प्राइमरी r.m.s. बोल्टेज

$$E_1 = 4.44 \phi_m \phi_N \quad \dots(3.5)$$

सेकेंडरी r.m.s. बोल्टेज

$$E_2 = 4.44 \phi_m \phi_N \quad \dots(3.6)$$

वहाँ

फलक्षण का अधिकतम मान वेवर में है $1/f$, प्रोबेसी हर्डन (Hz) में है, और E_1 और E_2 बोल्ट में हैं।

समीकरण (3.4) से

$$\frac{E}{f} = 4.44 \phi_m N = \text{Constant}$$

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इड्यूल बोल्टेज प्रति यूनिट प्रोबेसी स्थिर है लेकिन किसी दिए गए ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओर समान नहीं है।

बोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो (Voltage Ratio and Turns Ratio)

E/N के रेशियो को प्रति टर्न बोल्टेज कहा जाता है।

समीकरण (3.5) से प्राइमरी बोल्ट प्रति टर्न

$$\frac{E_1}{N_1} = 4.44 \phi_m \phi \quad \dots(3.7)$$

समीकरण (3.6) से

$$\frac{E_2}{N_2} = 4.44 \phi_m \phi \quad \dots(3.8)$$

समीकरण (3.7) और (3.8) से दोनों टर्णों में बोल्टेज प्रति टर्न समान है। अर्थात्,

$$\frac{E_1}{N_1} = \frac{E_2}{N_2} \quad \dots(3.9)$$

तथा,

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \dots(3.10)$$

N_1/N_2 के रेशियो को टर्न रेशियो कहा जाता है।

प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग (N_1/N_2) का रेशियो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडपूज़ वोल्टेज (E_1/E_2) के रेशियो के बराबर होता है, यह दर्शाता है कि प्राइमरी वोल्टेज कितना कम या बढ़ा है। टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो को ट्रांसफॉर्मर के रेशियो कहा जाता है और इसे प्रतीक K द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार

$$K = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \dots(3.11)$$


प्रैविकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में, टर्निल वोल्टेज और इंडपूज़ वोल्टेज के बीच बहुत कम अंतर होता है। इसलिए, माना कि $E_1 = V_1$, और $E_2 = V_2$, समीकरण (3.11) के रूप में संरूपित किये जाने पर

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad \dots(3.12)$$

यदि एक वोल्टेज रेशियो या टर्न रेशियो प्रदर्शित किया जाता है। इसे समीकरण (3.12) से प्रदर्शित किया गया है। कि ताकि किसी भी वाँछित वोल्टेज अनुपत्त को समायोजित करने पर टर्नों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

3.5. नो-लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ फेजर डायग्राम (No Load Transformer With Phasor Diagram)

सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जिस वाइंडिंग को AC वोल्टेज सोर्स से चोड़ा जाता है, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग को लोड करेट किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।

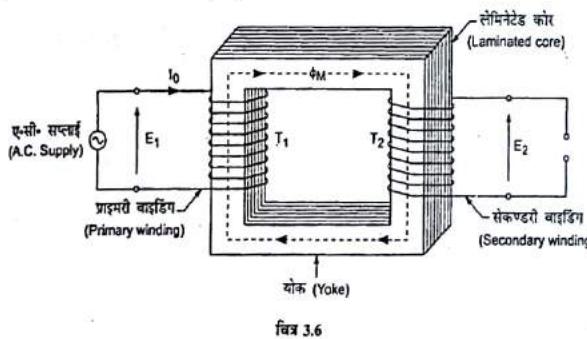

वित्र 3.6

यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कोई लोड नहीं जोड़ दिया जाता है तो इसे नो-लोड ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है।

नो-लोड ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट होता है। इसलिए, सेकेंडरी सर्किट में कोई करेट प्रवाहित नहीं होगा।

एक होटी करेट प्राइमरी साइड में प्रवाहित होती है, जिसे नो-लोड करेट कहा जाता है और इसे " I_0 " के रूप में दर्शाया जाता है। इस नो-लोड करेट में दो करेनेट होते हैं।

(i) मैनेटाइजिंग करेनेट (I_M)

(ii) वर्किंग करेनेट (I_w)

3.5.1. मैनेटाइजिंग करेनेट (I_M)

I_M करेनेट को मैनेटाइजिंग करेनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वास्तव में ट्रांसफॉर्मर कोर को मैनेटाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि, I_M का उपयोग कोर में फ्लक्स (Φ_M) स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब, जैसा कि फ्लक्स (Φ_M) द्वारा विकसित किया गया है (I_M) इसलिए वे दोनों एक दूसरे के फैर में होने जैसा कि दिए गए फेजर वित्र 3.7 में दिखाया गया है।

3.5.2. वर्किंग करेनेट (Working Component (I_w))

वर्किंग करेनेट (I_w) भूल रूप से ट्रांसफॉर्मर लॉसेस के लिए जिम्मेदार है। मूल रूप से, यह हिस्ट्रीसीस और एही के उपरियत लॉसेस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह नगण्य (I^2R) लॉसेस के लिए भी जिम्मेदार है।

नोट— I^2R लॉसेस वाइंडिंग रेजिस्ट्रेसों के कारण होता है इसलिए वे नो-लोड स्थिति में नगण्य हैं।

यह करेनेट ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस के लिए जिम्मेदार है और यह वास्तव में ट्रांसफॉर्मर में कुछ कार्य करते हैं। इसलिए इसे वर्किंग करेनेट या नो-लोड करेट का बाट फ्लू करेनेट कहा जाता है।

I_w एलाई वोल्टेज V_1 के साथ फेज में है।

नोट—नो-लोड करेट I_w प्राइमरी के रेटेट करेट के 3 से 5 प्रतिशत के क्रम से छोटी है।

3.5.3. फेजर डायग्राम (Phasor Diagram)


नो-लोड पर ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम को हम कुछ स्टेप के रूप में समझेंगे। यह विधि समझने में बहुत आसान है, स्टेप 1: फेजर के हप में फ्लक्स Φ_M है, जैसा कि नोचे दिए गए वित्र 3.7 में दिखाया गया है।

स्टेप 2: नो-लोड ट्रांसफॉर्मर के emf समोकरण के द्वारा दिया जाता है।

$$e = \phi \sin \omega t$$

$$e_1 = E_{1m} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$e_2 = E_{2m} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

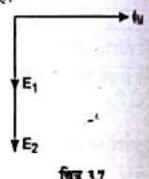

चूंकि, emf E_1 और E_2 एक ही फ्लक्स Φ_M से इंडपूज़ होते हैं, इसलिए वे दोनों प्रत्येक एक दूसरे के फेज में होते हैं। लेकिन E_1 का परिमाण E_1 से भिन्न होगा क्योंकि

$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{T_1}{T_2}$$


$$E = \frac{E_1}{a}$$

उपरोक्त समीकरणों से, हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, emf E_1 और E_2 दोनों 90° के कोण से फ्लक्स से पौछे हैं, जैसा कि दिए गए वित्र 3.7 में दिखाया गया है।

स्टेप 3: प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंप्रूप इस स्थिति में बहुत नगण्य है, इसलिए हम उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, स्टेप 3.


E_1 एलाई वोल्टेज V_1 के बराबर होगा, और लेज नियम के अनुसार, यह एलाई वोल्टेज V_1 के विपरीत थी। हम इसे वित्र 3.8 अनुसार बतायें।

132 अध्ययन पाठी-1

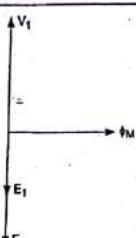


वित्र 3.8

देख 4: इस पहा है कि, I_μ फलमस्तक ϕ_m के साथ फेज में होता है।

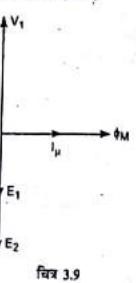


वित्र 3.9

जो, I_μ एक्स्ट्रा बोल्टेज V_1 के साथ फेज में है।

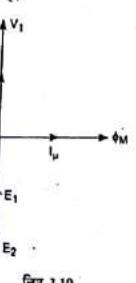


वित्र 3.10

संवेदिक: अब, फेजर राशि (I_μ) और (I_w) को ले ले, जैसा कि वित्र 3.11 दिखाया गया है।

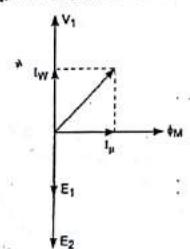

वित्र 3.11

रियल फेजर डायग्राम प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी स्टेप को मिलाए।
कोई लोड स्थिति के अंतर्गत दॊस्पोर्म के लिए एक अनुमानित फेजर वित्र 3.12 दिखाया गया है।

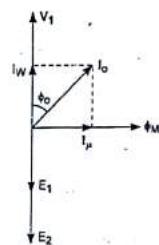

वित्र 3.12

फेजर डायग्राम के कुछ परिणाम

$$I_w = I_0 \cos \phi_0$$

$$I_\mu = I_0 \cos \phi_0$$

$$I_0 = \sqrt{I_w^2 + I_\mu^2}$$

$$\cos \phi_0 = \frac{I_w}{I_\mu}$$

जैसा कि कोण (ϕ_0), तो पावर फैक्टर $\cos \phi_0$ होगा।

$$\text{इसके अलावा, कोर लॉसेस} = V_1 I_0 \cos \phi_0 = V_1 I_w W$$

$$\text{मैनेटाइजिंग (रिएक्टर) बोल्ट एप्पियर} = V_1 I_0 \sin \phi_0 = V_1 I_\mu \text{ VAr}$$

3.6. एक लोड किए गए ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम (Phasor Diagram of a Loaded Transformer)

वाईडिंग और एप्पीयर टर्न बैलेंस में बोल्टेज द्वारा पौरुष की उपेक्षा करें (Neglecting Voltage Drop In the Winding and Ampere Turn Balance)

स्थैतिक ट्रांसफॉर्मर के दोनों टर्न्स में बोल्टेज कम हो जाता है, इसलिए $V_1 = E_1 = 0$ और $E_2 = V_2$ । चित्र 3.13 में लोड किए गए ट्रांसफॉर्मर के लिए बैक्टर आरोख दिखाए गए हैं। बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशिओ यूनिट मात्रा जाता है ताकि प्राइमरी बैक्टर सेकेंडरी बैक्टर बराबर हो। चित्र 3.13(a) में, जैव इंडक्टर लोड के लिए बैक्टर $\frac{V_1}{V_2}$ किए जाते हैं। सेकेंडरी करेट I_2 के साथ फेज में है और इसकी परिमाण ($K=1$) के बराबर है।


प्राइमरी करेट I_1, I_0 और I_1' का बैक्टर योग है और कोण ϕ_1 द्वारा V_1 से पोछे हैं।

चित्र 3.13(b) में, बैक्टर एक इंडक्टर लोड के लिए तैयार किया गया है। इस केस में सेकेंडरी के द्वारा करेट I_2 एक कोण ϕ_2 द्वारा E_2 (वास्तव में V_2) से पोछे है, तो करेट I_1, I_2 के साथ विपरीत फेज में हैं, लेकिन इसके परिमाण के बराबर हैं। I_1 से पहले I_0 और I_1' को बैक्टर राशि है और कोण ϕ_1 , V_1 से पोछे हैं।

चित्र 3.13(c) बैक्टर कॉर्सिटिव लोड के लिए तैयार किए गए हैं। इस स्थिति में, सेकेंडरी करेट I_2 एक कोण ϕ_2 द्वारा से E_2 (वास्तव में V_2) से आगे होता है। करेट I_1, I_2 के साथ विपरीत फेज हैं लेकिन इसके परिमाण के बराबर हैं। I_1 किर से I_1' और I_0 की बैक्टर राशि है। प्राइमरी करेट I_1' बोल्टेज V_1 को कोण ϕ_1 से आगे बढ़ाता है।

प्राइमरी और पावर फैक्टर $\cos \phi_1$ है जो सेकेंडरी साइड पर लोड पावर फैक्टर $\cos \phi_2$ से कम है। इसका मान निम्नलिखित संबंध से नियमित होता है,

$$\cos \phi_1 = \frac{I_0 \cos \phi_0 + I_1' \cos \phi_2}{I_1}$$

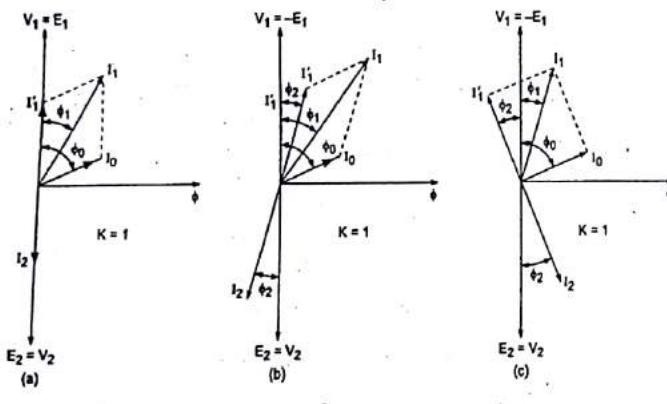

चित्र 3.13

3.7. ट्रांसफॉर्मर की लीकेज रिएक्टेंस (Leakage Reactance of Transformer)

ट्रांसफॉर्मर में सभी प्लॉक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाईडिंग के साथ लिंक करने में सहाय नहीं होते। प्लॉक्स का एक लोडा सा हिस्सा प्राइमरी वाईडिंग में जैवी एक को लिंक करेगा लेकिन दोनों को नहीं। प्लॉक्स के इस हिस्से को लोकेज प्लॉक्स कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर में इस लोकेज प्लॉक्स के कारण, संबंधित वाईडिंग में एक सेक्ष्ट रिएक्टेंस होता है। ट्रांसफॉर्मर की इस सेक्ष्ट रिएक्टेंस को अल्टरनेटिव रूप से ट्रांसफॉर्मर की लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर के रजिस्टर्स से जुड़ी, यह सेक्ष्ट रिएक्टेंस इम्पीडेंस है। ट्रांसफॉर्मर के इस इम्पीडेंस के कारण, प्राइमरी और सेकेंडरी वाईडिंग दोनों ट्रांसफॉर्मर का वाईडिंग में बोल्टेज द्वारा पौरुष करती हैं।

3.8. ट्रांसफॉर्मर का रजिस्टर्स (Resistance of Transformer)

आइटॉर पर इलेक्ट्रिकल पायर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाईडिंग, दोनों कॉर्पर से बनी होती हैं। कॉर्पर कोर का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी दोनों वैज्ञानिक हैं। व्यावहारिक रूप से वे उपलब्ध नहीं हैं, तो दोनों वाईडिंग में कुछ रजिस्टर्स होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाईडिंग के इन इनरल रजिस्टर्स को सामूहिक रूप से ट्रांसफॉर्मर के रेजिस्टर्स के रूप में कहा जाता है।

3.9. ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस (Impedance of Transformer)

जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाईडिंग में रजिस्टर्स और लीकेज रिएक्टेंस होता है। ये रजिस्टर्स और रिएक्टेंस संयोजन में ट्रांसफॉर्मर के इम्पीडेंस के अलावा और कुछ नहीं हैं। यदि R_1 और R_2 क्रमशः ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी रजिस्टर्स और X_1 और X_2 क्रमशः ट्रांसफॉर्मर के लीकेज रिएक्टेंस हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के Z_1 और Z_2 इम्पीडेंस क्रमशः हैं,


$$Z_1 = R_1 + jX_1$$

$$Z_2 = R_2 + jX_2$$

ट्रांसफॉर्मर के समानांतर ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3.10. ट्रांसफॉर्मर में लीकेज प्लॉक्स (Leakage Flux in Transformer)

आइटॉर ट्रांसफॉर्मर में सभी प्लॉक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाईडिंग दोनों के ज्ञान तुर्जे लेकिन बास्तव में, ट्रांसफॉर्मर में सभी प्लॉक्स को प्राइमरी और सेकेंडरी वाईडिंग दोनों के साथ जॉईंट करना असंभव है। यद्यपि अधिकतम प्लॉक्स ट्रांसफॉर्मर की कोर के माध्यम से दोनों वाईडिंग के साथ लिंक करेगा लेकिन पर भी योड़ी मात्रा में प्लॉक्स होता है जो दोनों वाईडिंग को लिंक करेगा लेकिन दोनों नहीं। इस प्लॉक्स को लोकेज प्लॉक्स कहा जाता है। जो कोर के माध्यम से गुजरने के बायाँ वाईडिंग इन्सुलेशन और ट्रांसफॉर्मर के इन्सुलेट ऑपल से गुजरेगा ट्रांसफॉर्मर में इस लीकेज प्लॉक्स के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टर्न्स में लीकेज रिएक्टेंस होता है। ट्रांसफॉर्मर की रिएक्टेंस कुछ भी नहीं होता है लेकिन ट्रांसफॉर्मर में लीकेज रिएक्टेंस होता है। ट्रांसफॉर्मर में लीकेज रिएक्टेंस होता है।

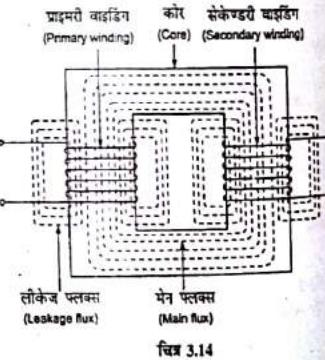

चित्र 3.14

प्र० ३६. वैधुत मरीन-१

ट्रांसफॉर्मर की इम्पीडेंस के कारण वाइंडिंग में वोल्टेज की गिरावट होती है। इम्पीडेंस रजिस्ट्रेस और ट्रांसफॉर्मर के लौकेज की रिएक्टेस का संयोजन है। यदि हम ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में वोल्टेज V_1 एप्लाई करते हैं, तो प्राइमरी लौकेज रिएक्टेस के कारण प्राइमरी सेलफ इंड्यूज़ EMF को संतुलित करने के लिए एक कंपोनेट $I_1 X_1$ होगा। (यहाँ, X_1 प्राइमरी लौकेज रिएक्टेस है)। अब यदि हम ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी रजिस्ट्रेस के कारण वोल्टेज छोप पर भी विचार करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर के लौकेज समीकरण को आसानी से लिखा जा सकता है,

$$V_1 = E_1 + I_1(R_1 + jX_1)$$

$$\Rightarrow V_1 = E_1 + I_1 R_1 + I_1 X_1$$

इसी तरह सेकेंडरी लौकेज रिएक्टेस के लिए सेकेंडरी साइड का वोल्टेज समीकरण है,


$$V_2 = E_2 + I_2(R_2 + jX_2)$$

$$\Rightarrow V_2 = E_2 + I_2 R_2 + I_2 X_2$$

यहाँ चित्र ३.१४ में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग-अलग लिम्प में दिखाया गया है और इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप ट्रांसफॉर्मर में एक बड़ा लौकेज हो सकता है जबकि लौकेज के लिए एक बड़ा स्थेस है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में लौकेज को समाप्त किया जा सकता है यदि वाइंडिंग को उत्ती स्थान पर कब्जा करने के लिए बनाया जा सकता है। यह जाहिर है, फिजिकल रूप से 'असंभव' है लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी को एक कंटीन्यू विधि से रखकर समस्या को कमी हड़तक हल किया जा सकता है।

३.११. वास्तविक ट्रांसफॉर्मर के लोड पर फेजर डायग्राम (Phasor Diagram on load of Actual Transformer)

चित्र ३.१५ में दिखाए गए एक ट्रांसफॉर्मर पर जो क्रमशः रजिस्ट्रेस R_1 और R_2 और रिएक्टेस X_1 और X_2 की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हैं प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस $Z_1 = R_1 + jX_1$ द्वारा दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस $Z_2 = R_2 + jX_2$ द्वारा दिया जाता है।

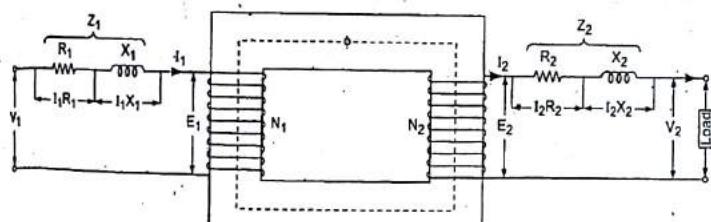


चित्र ३.१५ वास्तविक ट्रांसफॉर्मर का समतुल्य डायग्राम (An equivalent diagram of actual transformer)

उपरोक्त ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम

- (i) शुद्ध रजिस्ट्रेव,
- (ii) रजिस्ट्रेव और इंडक्टिव
- (iii) रजिस्ट्रेव-कैपेसिटिव लोड क्रमशः चित्र ३.१६(a), (b) में दिखाए गए हैं।

फेज में सेकेंडरी कोटे वोल्टेज I_2 को प्रदर्शित करते हुए, OI_2 सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V_2 को प्रदर्शित करते हुए OA इन कोंठों सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्ट्रेस और रिएक्टेस के कारण वोल्टेज गिरता है, $I_2 R_2$ कोटे, I_2 और $I_2 X_2$ के साथ फेज में क्रमशः $\pi/2$ है, इसलिए AB को OI_2 के समान्तर और $I_2 R_2$ के समतुल्य के रूप में सेकेंडरी टर्मिनल में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं। AB को BC के लंबवत् खींचें और सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टिव छोप का प्रदर्शित करने वाले परिमाण में $I_2 X_2$ के बराबर। टर्मिनल वोल्टेज V_2 के फेजर योग के बाद से, सेकेंडरी रजिस्ट्रिव छोप $I_2 R_2$ और सेकेंडरी रिएक्टिव छोप $I_2 X_2$ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूज़ EMF E_2 के बराबर है, इसलिए फेजर OC सेकेंडरी इंड्यूज़ EMF E_2 को प्रदर्शित करता है।

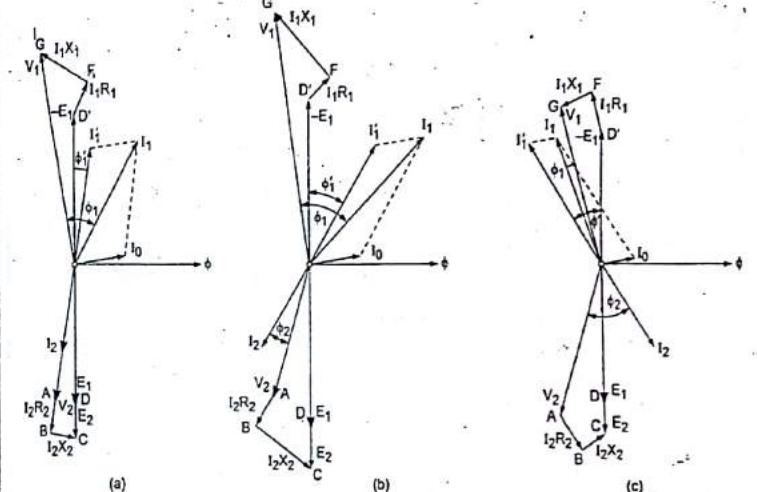

चित्र ३.१६ वास्तविक ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम (Phasor Diagram of Actual Transformer)

इस प्रकार

$$E_2 = V_2 + I_2(R_2 + jX_2) = V_2 + I_2 Z_2 \quad \dots(3.13)$$

प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूज़ EMF E_1 , E_2 के साथ फेज में है और परिमाण में N_1/N_2 , E_2 के बराबर है, इसलिए $OD = N_1/N_2$ OC को E_1 से प्रदर्शित करें। DD' को D' से लिए तैयार करें $OD' = OD$ इसलिए $(-E_1)$ को प्रदर्शित करती है।

इंड्यूज़ प्राइमरी कोटे $I_1 - I_2 N_2/N_1$ के बराबर है इसलिए $OI_2 \times N_2/N_1$ के द्वारा उत्पादन लाइन $I_2 O$ के बराबर इन OI_0 इन लाइन OI_0 परिमाण में और साथ ही फेज में नो-लोड कोटे को प्रदर्शित करते हैं। इंड्यूज़ प्राइमरी कोटे I_1 का फेजर योग और कोई लोड कोटे प्राइमरी फेज I_0 द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं,

चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग रजिस्ट्रेस और रिएक्टेस के कारण वोल्टेज छोप प्राइमरी फेज I_1 और $I_1 X_1$ के साथ फेज में $I_1 R_1$ क्रमशः $\pi/2$ से आगे है। इसलिए DF को OI_1 के समान्तर खींचें और रजिस्ट्रिव छोप का प्रदर्शन करने वाले परिमाण में $I_1 R_1$ के बराबर प्राइमरी वाइंडिंग में और प्राइमरी वाइंडिंग में रिएक्टिव छोप का प्रदर्शन परिमाण में $I_1 X_1$ के

138 वैद्युत मशीन-I

बाहर F के लिए FG लंबवत् ढाँचे कों। ($-E_1$) के फेज योग के रूप में प्राइमरी रजिस्टर ढाँचे और प्राइमरी रजिस्टर ढाँचे, एलाइड बोल्टेज V_1 को प्राइमरी वाइंडिंग देता है, इसलिए फेज OG परियाण में और साथ ही फेज में एलाइड बोल्टेज V_1 को प्रदर्शित करता है।

i.e.

$$V_1 = -E_1 + I_1(R_1 + jX_1) = -E_1 + I_1 Z_1 \quad \dots(3.14)$$

V_1 और I_1 के बीच फेज कोण ϕ , ट्रांसफॉर्मर का बाहर फेक्टर कोण देता है।

चूंकि नो-लोड करेट I_0 , रजिस्टर ढाँचे $I_1 R_1$ और $I_2 R_2$ और रिप्रेक्टर ढाँचे $I_1 X_1$ और $I_2 X_2$ बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको नगण्य मानते हुए हमारे पास लोड का फेज कोण $\phi_2 = \phi'_1 = \phi = \phi$ है। चित्र में नो-लोड करेट, रजिस्टर ढाँचे और रिप्रेक्टर ढाँचे को स्पष्टता के लिए, स्केल पर दिखाया गया है।

फेजर डायग्राम से:

(a) शुद्ध रजिस्टर लोड के लिए फेजर डायग्राम

$$E_2 = \sqrt{(V_2 + I_2 R_2)^2 + (I_2 X_2)^2} = V_2 + I_2 R_2$$

$$E_1 = \frac{E_2}{K}$$

और

$$V_1 = \sqrt{(E_1 + I_1 R_1)^2 + (I_1 X_1)^2} = E_1 + I_1 R_1$$

(b) रजिस्टर-कैपिस्टर लोड के लिए फेजर डायग्राम

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{(V_2 + I_2 R_2 \cos \phi + I_2 X_2 \sin \phi)^2 + (I_2 X_2 \cos \phi - I_2 R_2 \sin \phi)^2} \\ &= V_2 + I_2 R_2 \cos \phi + I_2 X_2 \sin \phi \end{aligned}$$

$$E_1 = \frac{E_2}{K}$$

और

$$\begin{aligned} V_1 &= \sqrt{(E_1 + I_1 R_1 \cos \phi + I_1 X_1 \sin \phi)^2 + (I_1 X_1 \cos \phi - I_1 R_1 \sin \phi)^2} \\ &= E_1 + I_1 R_1 \cos \phi + I_1 X_1 \sin \phi \end{aligned}$$

(c) रजिस्टर कैपिस्टर लोड के लिए फेजर डायग्राम

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{(V_2 + I_2 R_2 \cos \phi - I_2 X_2 \sin \phi)^2 + (I_2 X_2 \cos \phi + I_2 R_2 \sin \phi)^2} \\ &= V_2 + I_2 R_2 \cos \phi - I_2 X_2 \sin \phi \end{aligned}$$

$$E_1 = \frac{E_2}{K}$$


और

$$\begin{aligned} V_1 &= \sqrt{(E_1 + I_1 R_1 \cos \phi - I_1 X_1 \sin \phi)^2 + (I_1 X_1 \cos \phi + I_1 R_1 \sin \phi)^2} \\ &= E_1 + I_1 R_1 \cos \phi - I_1 X_1 \sin \phi \end{aligned}$$

3.12. एक ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट (Equivalent Circuit of a Transformer)

किसी भी उपकरण के समतुल्य सर्किट डायग्राम औपरेशन को विभिन्न स्थिति के अंतर्गत डिवाइस के ब्रह्मार के पूर्व-निर्धारण में काफ़ी सहायक होता है। यह डिवाइस के प्रदर्शन का वर्णन करने वाले सभीकरण का केवल सर्किट प्रदर्शित है।

चित्र 3.17 एक ट्रांसफॉर्मर का समतुल्य सर्किट डायग्राम

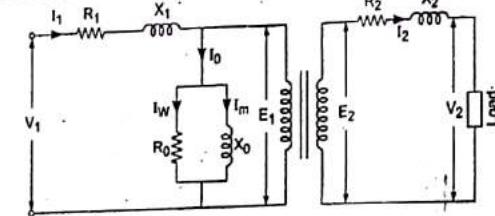

चित्र 3.17 एक ट्रांसफॉर्मर का समतुल्य सर्किट डायग्राम

ट्रांसफॉर्मर के सरलीकृत समतुल्य सर्किट को ट्रांसफॉर्मर के सभी पैरामीटर का प्रदर्शित करके या तो सेकेंडरी साइड पर प्राइमरी साइड खोंचा जाता है। ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट डायग्राम चित्र 3.17 में दिखाया गया है।

ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट को $K = E_2/E_1$ के अनुपात में लेते हैं।

इन्डक्यूर emf E_1 प्राइमरी एलाइड बोल्टेज V_1 कम प्राइमरी बोल्टेज ढाँचे के बाहर है। यह बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर पर प्राइमरी वाइंडिंग में करेट I_0 नो-लोड करेट का कारण बनता है। नो-लोड करेट का मान बहुत कम है, और इस प्रकार यह नगण्य लेते हैं।

इसलिए, $I_1 = I_1'$, नो-लोड करेट को आगे दो कंपोनेट में विभाजित किया जाता है जिनमें मैनेटाइंग करेट (I_m) और बैकिंग करेट (I_w) कहा जाता है।


नो-लोड करेट के ये दो कंपोनेट एक नांू इंडक्टेस R_0 द्वारा ढाँचे की गई करेट और शुद्ध रिएक्टेस R_g वर्ते बोल्टेज E_1 या (V_1 -प्राइमरी बोल्टेज ढाँचे) के कारण होते हैं।

सेकेंडरी करेट I_2 है

$$I_2 = \frac{I'}{K} = \frac{I_1 - I_0}{K}$$

लोड में टर्मिनल बोल्टेज V_2 सेकेंडरी बाइंडिंग में कम बोल्टेज ढाँचे सेकेंडरी बाइंडिंग में इंडक्यूर EMF E_2 के बाहर है। समतुल्य सर्किट जब सभी राशियों को प्राइमरी साइड में संदर्भित किया जाता है

इस स्थिति में, ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट को खोंचने के लिए सभी राशियों को प्राइमरी के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, जैसा कि चित्र 3.18 में दिखाया गया है:

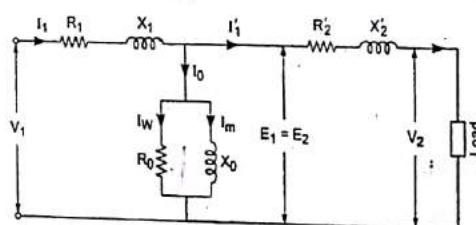

चित्र 3.18

ट्रांसफॉर्मर के सर्किट आरेख जब सभी सेकेंडरी राशियाँ, प्राइमरी साइड के सापेक्ष होती हैं तो वे दिए गए रजिस्टरेस और रिएक्टरेस के मान निम्नलिखित हैं। प्राइमरी साइड के सापेक्ष सेकेंडरी रजिस्टरेस निम्नानुसार दिया गया है—

$$R'_2 = \frac{R_2}{K^2}$$

प्राइमरी साइड के सापेक्ष समतुल्य रजिस्टरेस इस प्रकार है—

$$R_{eq} = R_1 + R'_2$$

प्राइमरी साइड के सापेक्ष रेकेंडरी रिएक्टरेस निम्नानुसार है—

$$X'_2 = \frac{X_2}{K^2}$$

प्राइमरी साइड के सापेक्ष समतुल्य रिएक्टरेस इस प्रकार है—

$$X_{eq} = X_1 + X'_2$$

समतुल्य सर्किट जब सभी राशियों को सेकेंडरी के सापेक्ष किया जाता है।


ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट डायग्राम को चित्र 3.19 दिखाया गया है जब सभी राशियों को सेकेंडरी साइड में भेजा जाता है।

जब सभी प्राइमरी राशियों को सेकेंडरी साइड के लिए संदर्भित किया जाता है।

तो वे दिए गए रजिस्टरेस और रिएक्टरेस के मान निम्नलिखित हैं—

सेकेंडरी साइड के सापेक्ष प्राइमरी रजिस्टरेस के रूप में दिया गया है—

$$R'_1 = K^2 R_1$$

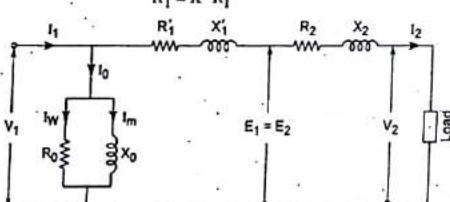

चित्र 3.19

सेकेंडरी साइड के सापेक्ष समतुल्य रजिस्टरेस के रूप में दिया गया है—

$$R_{se} = R_2 + R'_1$$

प्राइमरी रिएक्टरेस को सेकेंडरी साइड के रूप में संदर्भित किया जाता है—

$$X'_1 = K_2 X_1$$


सेकेंडरी साइड के सापेक्ष समतुल्य रिएक्टरेस के रूप में दी गई है—

$$X_{eq} = X_2 + X'_1$$

नो-लोड करेट I_0 , फुल लोड रेटेड करेट का शायद ही 3 से 5% है, रजिस्टरेस X_0 और रिएक्टरेस X_1 से समान राशि को लोड की गई स्थिति के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर के व्यवहार में किसी भी उचित त्रुटि को ऐसा किए बिना छोड़ा जा सकता है।

ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सर्किट के आगे सरलीकरण को R_0 और X_0 से समान राशि की नगण्य करके ज्ञात किया जा सकता है।

ट्रांसफॉर्मर का सरलीकृत सर्किट डायग्राम चित्र 3.20 दिखाया गया है।

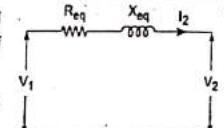

चित्र 3.20 एक ट्रांसफॉर्मर के सरलीकृत समतुल्य सर्किट डायग्राम

3.13. ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation of Transformer)

इनपुट को सत्ताई स्थित होने पर ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वोल्टेज लोड के साथ भिन्न नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज सोर्स के रूप में माना जा सकता है और बिना लोड से फुल लोड के सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में भिन्नता ट्रांसफॉर्मर के कुल इन्हेंडेस पर निर्भाव करती है।


जब ट्रांसफॉर्मर से करेट प्रवाहित होता है तो ट्रांसफॉर्मर की रिएक्टरेस और रजिस्टरेस के कारण वोल्टेज गिरता है। ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज को उसके नो लोड से फुल लोड तक ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन दिखाता है कि प्राइमरी वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कोई ट्रांसफॉर्मर फुल लोड की स्थिति में लोड से फुल सेकेंडरी ड्राइवन वोल्टेज को कितनी अच्छी तरह से बनाए रखता है।

$$\% \text{ रेगुलेशन} = \frac{E_{no-load} - E_{full-load}}{E_{full-load}} \times 100$$

ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से प्रवाहित होने के कारण सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज में कमी होती है। ट्रांसफॉर्मर वाइडिंग में वोल्टेज की गिरावट के कारण ऐसा होता है। फुल लोड पर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज हमेशा कम लोड पर आउटपुट वोल्टेज होता है। फुल लोड के वोल्टेज में अंतर कम, ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन बेहतर होता है।

3.14. वोल्टेज रेगुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affects the Voltage Regulation)

ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइडिंग होती है। वाइडिंग में रजिस्टरेस और रिएक्टरेस है। प्राइमरी रजिस्टरेस और रिएक्टरेस को सेकेंडरी साइड या इसके विपरीत में संदर्भित किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन रिएक्टरेस और ट्रांसफॉर्मर के रजिस्टरेस पर निर्भर करता है। ट्रांसफॉर्मर के समतुल्य सेकेंडरी सर्किट चित्र 3.21 में दिए गए हैं।

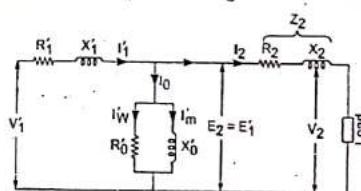

चित्र 3.21 सेकेंडरी के संदर्भ में ट्रांसफॉर्मर का समतुल्य सर्किट (Equivalent Circuit of Transformer Referred to the Secondary)

जब ट्रांसफॉर्मर ने लोड का होता है, तो सेकेंडरी कोरेट $I_2 = 0$ और ट्रांसफॉर्मर के बैल ने लोड कोरेट द्वा नहीं करती है। सेकेंडरी इम्पीडेंस में बोल्टेज फॉप $I_2 Z_2$ सेकेंडरी कोरेट में बृद्धि के साथ होता है। सेकेंडरी वाइडिंग में बोल्टेज फॉप अधिकतम होता है जब ट्रांसफॉर्मर अपनी पूरी kVA क्षमता पर ऑपरेट होता है, जो रेटेड सेकेंडरी कोरेट को लोड पर पहुंचाता है।

सेकेंडरी टर्मिनल बोल्टेज ने लोड पर $= E_2$

रेटेड कोरेट में बोल्टेज फॉप $= I_2 Z_2$

रेटेड कोरेट में टर्मिनल बोल्टेज $= V_2$

KCL के अनुसार,

$$E_2 = I_2 Z_2 + V_2$$

$$I_2 Z_2 = E_2 - V_2$$

$$\text{बोल्टेज रेगुलेशन (\%)} = \frac{E_2 - V_2}{V_2} \times 100$$

ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन लोड के पावर फैक्टर पर निर्भाव करता है। अब हम लैगिंग, स्लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर के रेगुलेशन को समझेंगे।

3.14.1. लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मर का बोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation of Transformer for Lagging power Factor)

सेकेंडरी टर्मिनल बोल्टेज V_2 और सेकेंडरी कोरेट I_2 के बीच का कोण θ_2 है। जो लोड बोल्टेज (E_2), फुल लोड बोल्टेज (V_2) और कोरेट (I_2) को फैजर चित्र 3.22 में दिखाया गया है।

चित्र 3.22 से,

$$OC = OA + AB + BC$$

त्रिभुज ABE में,

$$AB = AE \cos \theta_2$$

त्रिभुज DEF में,

$$DC = DE \sin \theta_2$$

OC और OD के बीच का कोण बहुत छोटा है और OC, OD के बराबर है।

$$OC = OD$$

$$OC = OA + AB + BC$$


$$E_2 = V_2 + AE \cos \theta_2 + DE \sin \theta_2$$

$$E_2 = V_2 + I_2 R_2 \cos \theta_2 + I_2 X_2 \sin \theta_2$$

$$E_2 - V_2 = I_2 R_2 \cos \theta_2 + I_2 X_2 \sin \theta_2$$

$$\text{बोल्टेज रेगुलेशन (Voltage regulation) (\%)} = \frac{E_2 - V_2}{V_2} \times 100$$


$$= \frac{I_2 R_2 \cos \theta_2 + I_2 X_2 \sin \theta_2}{V_2} \times 100 (\%)$$

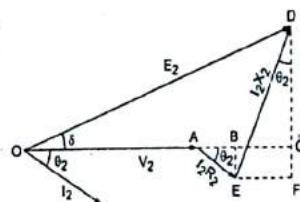

चित्र 3.22 लैगिंग पावर फैक्टर पर बोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation at Lagging Power Factor)

3.14.2. लैडिंग पावर फैक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मर का बोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation of Transformer for Leading Power Factor)

प्रमुख पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं ट्रांसफॉर्मर का फैजर चित्र 3.23 में दिखाया गया है।

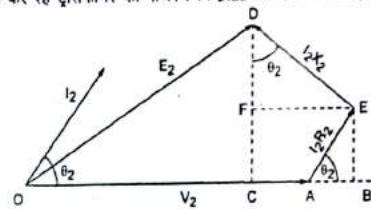

चित्र 3.23 लैडिंग पावर फैक्टर पर बोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation at Leading Power Factor)

चित्र 3.23 से,

$$OC = OA + AB - BC$$

त्रिभुज ABE में,

$$AB = AE \cos \theta_2$$

त्रिभुज DEF में,

$$BC = DE \sin \theta_2$$

OC और OD के बीच का कोण बहुत छोटा है और OC, OD के बराबर है।

$$OC = OD$$

$$OC = OA + AB - BC$$

यहाँ,

$$OA = V_2$$

$$E_2 = V_2 + AE \cos \theta_2 - DE \sin \theta_2$$

$$E_2 = V_2 + I_2 R_2 \cos \theta_2 - I_2 X_2 \sin \theta_2$$

$$E_2 - V_2 = I_2 R_2 \cos \theta_2 - I_2 X_2 \sin \theta_2$$

$$\text{बोल्टेज रेगुलेशन (\%)} = \frac{E_2 - V_2}{V_2} \times 100$$

$$= \frac{I_2 R_2 \cos \theta_2 - I_2 X_2 \sin \theta_2}{V_2} \times 100 (\%)$$

3.14.3. ट्रांसफॉर्मर का जीरो बोल्टेज रेगुलेशन (Zero Voltage Regulation of Transformer)


ने लोड के सेकेंडरी बोल्टेज लोड पर सेकेंडरी बोल्टेज के बराबर नहीं हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर का जीरो बोल्टेज रेगुलेशन आदर्श होता है और व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है।

144 बैचुत मरीन-1

3.15. एक ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस के प्रकार (Types of Losses in a Transformer)

ट्रांसफॉर्मर में विभिन्न प्रकार के लॉसेस हैं जैसे कि आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टरिसिस लॉस, एडी कोरेट लॉस, स्ट्रे लॉसेस, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। हिस्टरिसिस लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के कोर में मैनेटाइजेशन की भित्ति के कारण होता है और ट्रांसफॉर्मर के बाइंडिंग रेजिस्ट्रेस के कारण कॉपर लॉसेस होता है।

- (i) आयरन लॉस
- (ii) हिस्टरिसिस लॉस
- (iii) एडी कोरेट लॉस
- (iv) कॉपर लॉस या ओहिक लॉस
- (v) स्ट्रे लॉसेस
- (vi) डाइलेक्ट्रिक लॉसेस

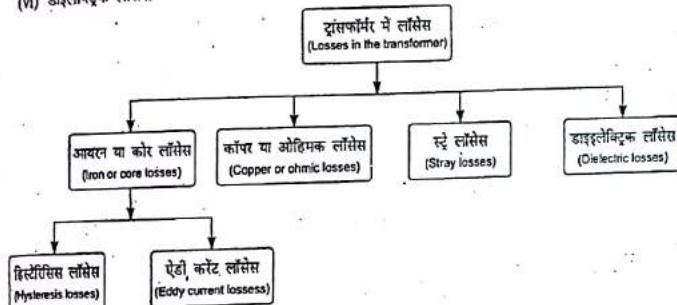

वित्र 3.24

3.15.1. आयरन लॉस (Iron Losses)

आयरन लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के कोर में अल्टरनेटिंग फ्लाक्स के कारण होते हैं क्योंकि यह लॉसेस कोर में होता है इसे कोर लॉसेस के रूप में भी जाना जाता है। आयरन लॉस को हिस्टरिसिस और एडी कोरेट लॉसेस में विभाजित किया गया है।

3.15.1.1. हिस्टरिसिस लॉस (Hysteresis Loss)

ट्रांसफॉर्मर का कोर एक अल्टरनेटिंग मैनेटिक फ्लोर के अधीन है और EMF के प्रत्येक चक्र के लिए एक हिस्टरिसिस तृप्ति का पता लगाया जाता है। हीट को हिस्टरिसिस लॉसेस के रूप में जाना जाता है और इसे नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दिया गया है—

$$P_h = K_h B_{max}^{1.6} / V \text{ watts}$$

यहाँ पर K_h एक समनुपाती कांस्टेंट है। जो ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त कोर की सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भवता है,

/स्लाइंड ऑवरेसी है,

B_{max} फ्लाक्स घनत्व का अधिकतम या पीक मान

ट्रांसफॉर्मर के कोर के नियंत्रण के लिए सिलिकॉन स्टील सामग्री का उपयोग करके आयरन या कोर के लॉसेस को कम किया जा सकता है।

3.15.1.2. एडी कोरेट लॉसेस (Eddy Current Loss)

जब एक बंद सर्किट के साथ फ्लाक्स लिंक होता है तो एक EMF सर्किट में इंडक्यूज होता है और कोरेट प्रवाह होता है। कोरेट का मान सर्किट के चारों ओर EMF की मात्रा और सर्किट के रजिस्ट्रेस पर निर्भव करता है।

कोरेट का मान सर्किट के चारों ओर EMF की मात्रा और सर्किट के बांडी के भीतर कोरेटों को सर्कुलेट करते हैं। इन सर्कुलेट कोरेटों को एडी कोरेट कहा जाता है। ये तब होते जब कंडक्टर एक बदलते मैटेनिंग फ्लॉप का अनुभव करता है। सर्कुलेट कोरेटों के एडी कोरेट कहा जाता है। ये तब होते जब कंडक्टर एक बदलते मैटेनिंग फ्लॉप का अनुभव करता है। और यह एक एडी कोरेट लॉसेस के रूप में जाते हैं। ये एडी कोरेट लॉसेस ($I^2 R$ लॉसेस) जनरेट करता है।

पहली सैमिनेटेड के साथ कोर बनाकर एडी कोरेट के उपलब्ध लॉसेस को कम किया जाता है।

एडी कोरेट लॉसेस का समीकरण इस प्रकार है:

$$P_e = K_e B_m^2 f^2 V \text{ watts}$$

यहाँ पर, K_e = एडी कोरेट का गुणांक। इसका मान मैटेनिंग मैटेनिंग की प्रकृति और कोर मैटेनिंग की रजिस्ट्रीवरी, लैमिनेशन की मोटाई पर निर्भव करती है।

B_m = फ्लाक्स घनत्व का अधिकतम मान Wb/m^2 में।

T = लैमिनेशन की मोटाई मीटर में।

f = मैटेनिंग फ्लॉप के द्रक्षय की ओवरेसी हॉर्ड्ज में।

V = मैटेनिंग मैटेनिंग लक्ष का आयतन m^3 में।

3.15.2. कॉपर लॉस या ओहिक लॉस (Copper Loss or Ohmic Loss)

कॉपर लॉस या ओहिक लॉस ($I^2 R$ लॉसेस) के ओहिक रजिस्ट्रेस के कारण होता है। यदि I_1 और I_2 प्राइमरी और सेकेंडरी कोरेट होते हैं। R_1 और R_2 प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के रजिस्ट्रेस और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग ने होने वाले कॉपर लॉसेस क्रमशः $I_1^2 R_1$ और $I_2^2 R_2$ होते हैं।

इसलिए, कुल कॉपर लॉसेस होते हैं

$$P_c = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

ये लॉसेस लोड के अनुसार अलग अलग होते हैं और इसलिए इसे चर लॉसेस के रूप में भी जाना जाता है। कॉपर लॉसेस लोड कोरेट के वर्ग के रूप में भिन्न होते हैं।

3.15.3. स्ट्रे लॉसेस (Stray Loss)

इन स्ट्रे लॉसेस को घटना लीकेज फ्लॉप की उपस्थिति के कारण होता है। आयरन और कॉपर लॉसेस को तुलना में इन स्ट्रे सेस का प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए उन्हें नगण्य किया जा सकता है।

3.15.4. डाइलेक्ट्रिक लॉसेस (Dielectric Loss)

डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के ऑपल में इन्सुलेट सामग्री में होता है, या लॉस इन्सुलेशन में होता है। जब ऑपल छराव हो जाता है या लॉस इन्सुलेशन खराब हो जाता है, या इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, और इसके कारण से ट्रांसफॉर्मर की एफिसिएंसी प्रभावित होती है।


3.16. ओपन सर्किट या ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड टेस्ट (Open Circuit or No Load Test on Transformer)

यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के बाहर सर्किट के शंक या नो लोड ब्रॉच पैरामीटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट आवश्यक लाइसेंस और नो लोड के कोट मानों का परिचय देता है। जिससे हम सतत गणना के साथ नो लोड ब्रॉच पैरामीटर का निर्धारण कर सकते हैं।

जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है। ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी ग्राइड लोड टर्मिनलों को खुला रखा जाता है और इनपुट बोल्टेज दूसरी तरफ लगाया जाता है। चूंकि यह टेस्ट नो लोड पर किया जाता है, इसलिए इस टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है।

OC टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के LV साइड (प्राइमरी के रूप में) को variac, एमटर तथा वाटमीटर उपकरणों के माध्यम से AC सल्वाइ से जोड़कर किया जाता है। सेकेंडरी साइड या HV साइड टर्मिनलों को ओपन छोड़ दिया जाता है और कुछ केसों में सेकेंडरी बोल्टेज को मापने के लिए एक बोल्टमीटर को इससे जोड़ा जाता है।

प्राइमरी ग्राइड बोल्टमीटर ट्रांसफॉर्मर के लिए एस्टर्वी बोल्टेज को रीड करता है। एमटर नो लोड कोट को रीड करता है, वाटमीटर इनपुट पावर देता है और variac का उपयोग ट्रांसफॉर्मर पर एस्टर्वी बोल्टेज को अलग करने के लिए किया जाता है, ताकि रेटेड बोल्टेज रेटेड प्रौद्योगिकी पर लागू हो। एक ट्रांसफॉर्मर की OC टेस्ट व्यवस्था चित्र 3.25 में दिखाई गई है।

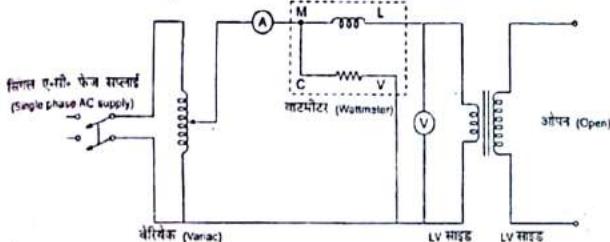

चित्र 3.25

जब ट्रांसफॉर्मर को सिंगल फेज की स्पल्षाई दी जाती है, तो प्राइमरी बोल्टेज के रेटेड मान को भिन्न प्रकार से समायोजित किया जाता है। इस रेटेड बोल्टेज पर, एमटर और वाटमीटर रोडिंग सेवी होती है। इस टेस्ट से हमें रेटेड बोल्टेज V_0 , इनपुट या कोई लोड कोट I_0 और इनपुट पावर W_0 मिलता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मर लोड पर नहीं होता है, तो कोई लोड कोट या प्राइमरी कोट बहुत छोटा नहीं होता है। आमतौर पर एटेड कोट का मान 3 से 5 प्रतिशत होता है। इस प्रकार, प्राइमरी बाइडिंग में कौपर लाइसेंस नाण्य है। OC टेस्ट में, ट्रांसफॉर्मर को रेटेड बोल्टेज पर रेटेड बोल्टेज पर ऑपेट किया जाता है, इसलिए अधिकतम फ्लावस कोर में होता है कि आवश्यक या कोर का लाइसेंस रेटेड बोल्टेज पर होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर द्वारा नो लोड के आवश्यक लाइसेंस की सर्वाई के लिए पावर इनपुट लैपार किया जाता है।

$$W_0 = \text{आवश्यक लाइसेंस}$$

नो लोड शंक पैरामीटर्स को गणना OC टेस्ट से की जाती है

$$\text{नो लोड पावर फैक्टर, } \cos \phi_0 = \frac{W_0}{V_0 I_0}$$

एक बार पावर फैक्टर प्राप्त करने के बाद, नो लोड कोरेट कोटों को निर्धारित किया जाता है

$$\text{नो लोड कोट के मैनेटाइजिंग कोरेट, } I_m = I_0 \sin \phi_0$$


$$\text{नो लोड कोट के कोर लॉसेस कोरेट } I_m = I_0 \cos \phi_0$$

$$\text{फिर, मैनेटाइजिंग ब्रांच रिकॉर्ट, } X_0 = \frac{V_0}{I_m}$$

$$\text{रजिस्टर से कोर लॉसेस, } R_0 = \frac{V_0}{I_r}$$

जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पर कार्य कर रहा होता है, तो शंक या सम्बन्धीत बोल्टमीटर द्वारा द्याया गया कोट, रेटेड कोट से 2 से 5 प्रतिशत तक बहुत कम होता है। इस प्रकार, OC टेस्ट के दोनों सर्किट के माध्यम से कम प्रवालित होता है। इन्स्ट्रुमेट द्वारा परिनीत होने के लिए, बोल्टेज, कोट और पावर को माप की जी बोल्टेज माइड में किया जाना चाहिए।

और भी, कम दूरी के कोटेज ब्राइल और कम रेत के एमटर का चयन किया जाना चाहिए। नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर बहुत कम है जो आमतौर पर 0.5 से नीचे है। तो इस कम मान के साथ कोट में एक LPF-वाट मॉटर का चयन किया जाता है। OC टेस्ट द्वारा पावर समतुल्य सर्किट चित्र 3.26 में दिखाया गया है।

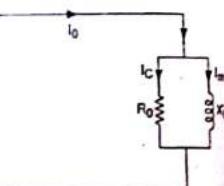

चित्र 3.26

3.17. ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट (Short Circuit Test on Transformer)


यह टेस्ट समतुल्य सर्किट (Z_{01} या Z_{02}), कूल बाइडिंग रेजिस्टर्स (R_{01} या R_{02}), और कुल लॉकेज रिकॉर्ट (X_{01} या X_{02}) जैसे समतुल्य सर्किट की भिन्नों वाले पैरामीटरों को खोजने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी चालित लोड पर कार्य की नियंत्रण करना सभव है और प्राइमरी या सेकेंडरी को मैटरिंग (Referred) ट्रांसफॉर्मर के द्वारा द्वारा समतुल्य सर्किट के लिए दिखाया गया है।

इस टेस्ट में प्राइमरी या HV बाइडिंग एस्टर्वी मॉटर, एमटर, वाटमीटर और एक variac के माध्यम से जुड़ा होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस टेस्ट को लो बोल्टेज टेस्ट भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चूंकि सेकेंडरी बाइडिंग का मैटरिंग कोट बहुत छोटा है, रेटेड बोल्टेज में ट्रांसफॉर्मर अपने बहुत छोटे बाइडिंग रेजिस्टर के कारण बहुत बड़ी कोट चाहिए।

इस ताकि उच्च फ्लावस के कारण ओवरहोटिंग और ट्रांसफॉर्मर का जलना भी हो सकता है। इस प्रकार उच्च कोट की सीमित करने के लिए, प्राइमरी बाइडिंग को कम बोल्टेज से सक्रिय किया जाना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी में रेटेड कोट को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है।

SC टेस्ट को मूल्य कारणों से HV साइड कंडक्टर द्वारा किया जाता है। यहले बाला है, रेटेड कोट और HV साइड रेटेड कोट को लागू करने के द्वारा कंडक्टर SC टेस्ट LV साइड की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, LV साइड को तुलना में HV साइड (जम कोट बैल्यू के कारण) में रेटेड कोट आसानी से हासिल किया जाता है।

148 ईमुत मरीन-1

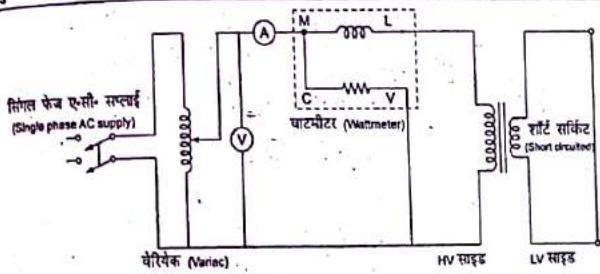

दूसरी ओर अगर HV के मापक को LV साइड से जोड़कर HV टर्मिनलों को छोटा करते हैं, तो सेकेंडोरी में रोटेट शून्य होता है। इसलिए HV साइड की तुलना में HV साइड के माध्यम से कोरेट प्रवाह बहुत अधिक है (VA रेटिंग स्थिर है) और इसलिए यह ट्रांसफॉर्मर को जलाने का कारण होगा।

इस टेट के दौरान भिन्न रूप से भी-भी अलग-अलग करके हम प्राइमरी रूप से रेटेट वोल्टेज के कम वोल्टेज को 5 से 10 प्रतिशत तक लाना करते हैं। जिसके कारण एक रेटेट करेट प्राइमरी और सेकेंडोरी वार्डिंग में प्रवाहित होता है। जिसे हम एपीटर रीडिंग पर देख सकते हैं (कुछ सेकेंडोरी वार्डिंग एक एपीटर के माध्यम से छोटा है)। इस रेटेट करेट में हम बोल्टमीटर (V_{sc}), एपीटर (I_{sc}) और वाट मीटर (W_{sc}) रीडिंग दिकॉर्ड करने के लिए हैं।

इस टेट में करेट प्रवाह को रेटेट मान में किया जाता है और इसलिए कोई लोड करेट बहुत छोटा नहीं है और रेटेट करेट का 3 से 5% प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, प्राइमरी वार्डिंग पर एप्लाई वोल्टेज बहुत कम है। जिससे कोरे में फ्लाक्स का स्तर बहुत कम है। बदले में नवापय को लानेसे है। इसलिए, इस लोड के बराबर सर्किट में कोई लोड शॉट शांच मुश्यस्त माना जाता है क्योंकि कोर लानेसे नगण्य है।

चूंकि आपने या कोर लानेसे वोल्टेज के कार्य है, इसलिए ये लानेसे बहुत कम हैं। इसलिए बाटरमीटर रीडिंग से पूरे ट्रांसफॉर्मर के कुल लोड कोपर लानेसे के बराबर पार लांस या I_{2R} लांस दिखाई देता है।

$$W_{sc} = \text{कुल लोड कोपर लानेसे}$$

टेट के परिणाम के रूप में हम एक समतुल्य सर्किट की सीरीज ब्रांच पैरामीटरों का निर्धारण करते हैं


$$\text{HV साइड से समतुल्य रेटिंग्स}, R_{01} = \frac{W_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$\text{HV साइड को समतुल्य इम्पेडेस}, Z_{01} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}$$

$$\text{HV साइड से समतुल्य लीकेज रिएक्टेस}, X_{01} = \sqrt{(Z_{01}^2 - R_{01}^2)}$$

$$\text{और शॉट सर्किट पावर फैक्टर, } \cos \phi_{sc} = \frac{W_{sc}}{V_{sc} I_{sc}}$$

इस टेट से ग्राफ समतुल्य सर्किट वित्र 3.28 में दिखाया गया है।

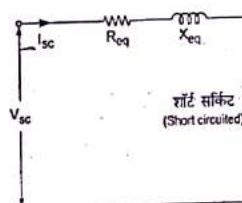

वित्र 3.28

3.18. ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी (Efficiency of Transformer)

ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी को आउटपुट और इनपुट के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी = $\frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}}$

पावर फैक्टर और लोड पर, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी इनपुट पर इसके आउटपुट (अन्य इलेक्ट्रिकल मरीनों के समान यानी मोटर्स, जेनरेटर आदि) को विभाजित करके पाइ जाती है। लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों का मान एक साथ (अर्थात् वॉट, किलोवाट, मेगावाट आदि में) समान होना चाहिए।

लेकिन ध्यान दें कि एक ट्रांसफॉर्मर में बहुत अधिक एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में लांसेस बहुत कम होते हैं। चूंकि इनपुट और आउटपुट लगभग बराबर हैं, इसलिए इनपुट और आउटपुट का माप व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी जात करने को सबसे अच्छी विधि यह है कि, यहां ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लांसेस का निर्धारण करें और फिर उन लांसेस की गणना को निर्दद से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की गणना करें।

ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी के लिए सूत्र

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}}$$

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{आउटपुट} + \text{लांसेस}} \quad \dots (\text{As Input} = \text{Output} + \text{Losses})$$

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{(\text{आउटपुट} + \text{कॉपर लांसेस} + \text{आयरन लांसेस})}$$

निम्न सूत्र द्वारा भी एफिशिएंसी जात सकते हैं—

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}}$$

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = \frac{(\text{इनपुट} - \text{लांसेस})}{\text{इनपुट}} \quad \dots (\text{As Output} = \text{Input} - \text{Losses})$$

LCM लेने पर

$$\text{एफिशिएंसी} = \eta = 1 - \left(\frac{\text{लांसेस}}{\text{इनपुट}} \right)$$

जैसा कि हम जानते हैं कि kVA में ट्रांसफॉर्म की रेटिंग KVA में व्यक्त की जाती है। लेकिन एफिशिएंसी VA पर निर्भाव नहीं होती है यानी इसे पावर वाट्स (KWA) में व्यक्त किया जाएगा, न कि KVA में। हालांकि, लांसेज VA (वोल्ट-एपियर) के साथ समानुपाती है। इस प्रकार, एफिशिएंसी VA के हर तरह के लोड पर पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। और एफिशिएंसी घूमीटी (1) पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है।

हम जानते हैं कि,

$$\text{कॉपर लांसेज} = W_C = I_{12} \times R_1 \text{ or } I_{22} \times R_2$$

$$\begin{aligned} \text{आयरन लांसेज} &= W_I = \text{हिस्टोरिसिस लांसेज} + \text{ऐडी कॉट लांसेज} \\ &= W_I = W_H + W_E \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{(V_1 \times I_1 \cos \theta_1 - I_1^2 \times R_1 - W_f)}{V_1 \times I_1 \cos \theta_1}$$

LCM से पर

$$\text{एकलन करने पर} \\ \frac{D\eta}{dl_1} = 0 - \left(\frac{R_1}{V_1 \cos \theta_1} \right) + \left(\frac{W_f}{V_1 \times I_1^2 \cos \theta_1} \right) \\ \frac{D\eta}{dl_1} = - \left(\frac{R_1}{V_1 \cos \theta_1} \right) + \left(\frac{W_f}{V_1 \times I_1^2 \cos \theta_1} \right)$$

अधिकतम एफिशिएंसी के लिए, $(D\eta/dl_1)$ का मान न्यूनतम होना चाहिए अर्थात्

$$\frac{D\eta}{dl_1} = 0$$

उपरोक्त समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है—

$$\frac{R_1}{(V_1 \cos \theta_1)} = \left(\frac{W_1}{V_1 \times I_1^2 \cos \theta_1} \right)$$

३०४

$$W_1 = I_1^2 \times R_1 \quad \text{or} \quad I_2^2 \times R_2$$

आयरन लॉस = कॉपर लॉस

आवास कोट (L) का मान जिस पर अधिकतम एफिशिएंसों स्राज को जा सकती है—

$$I_2 = \sqrt{\frac{W_L}{R_1}}$$

सिंगल फैब्रिक ट्रांसफ़ोर्मर 151

ऐसे करने से अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, चर्चित डिजिटलिंग के साथ किसी भी कार्यिता तेज़ी से अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है अर्थात् कॉपर लॉस और आपरेटर लॉस को बराबर किया जा सकता है।

19 ट्रांसफॉर्मर की सभी दिन की एफिशिएंसी (All Day Efficiency of Transformer)

जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे पार्ट को व्यावसायिक या विशिष्ट एफिशिएसी नाम से आउटपुट और इनपुट का अनुज्ञा है।

$$\text{एफिशिएंसी} = \frac{\text{आउटपुट (वॉट में)}}{\text{इनपुट (वॉट में)}}$$

लेकिन ऐसे कई द्रासफॉर्मर हैं जिनके प्रदर्शन को नियराती उपरोक्त सामान्य एफिशिएंसों से भ्रष्ट के अनुसार की जा सकती है। वे डिस्ट्रिब्यूशन द्रासफॉर्मर जो लाइटिंग और अन्य सामान्य सर्किटों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करते हैं, उनमें प्राप्तिमरी 24 घण्टे के लिए सक्रिय रहता है, लेकिन रोकेडीटी टर्न एक बार में सारी एनर्जी नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, सेकेटों टर्न केवल रात के समय में सक्रिय होते हैं। जब वे लाइट सर्किटों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करते हैं। अर्थात् सेकेटों वालीडिंग 24 घण्टे में बहुत कम लोड द्या अधिकतम समय के लिए पावर की सप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि ये लॉसेस नियन्त्रित रूप से 24 घण्टे के लिए होता है लेकिन कांपर लॉसेस केवल तब होता है जब द्रासफॉर्मर लोड पर होता है।

इसलिए यह एक दूसरीकार्म डिजाइन करने को आवश्यकता का एहसास करता है जिसमें मूल लाईसेन्स कम कम होना चाहिए चूंकि गोपनीय लाईसेन्स लोगों पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें नगरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के दूसरीकार्म में हम सभी दिन को एंकेश्वरी से केवल उनके प्रदर्शन को देकर सकते हैं।

पूरे दिन की एफिशियंसों को 'ओपेरेशनल एफिशियंस' भी कहा जाता है। प्रयोग करने योग्य एनजॉ के आधार पर, हम एक विशिष्ट समय (24 घण्टे = एक दिन के दौरान) के लिए पूरे दिन बो एफिशियंसों का अनुमान लगाते हैं। और हम इसे निम्न संख्याओं जात करते हैं।

$$\text{पूरे दिन की एफिशिएंसो} = \frac{\text{आउटपुट (kWh में)}}{\text{इनपुट (kWh में)}}$$

पूरे दिन की एफिशियंसी के बारे में समझने के लिए, हमें लोड चक्र के बारे में पता होना चाहिए अर्थात् कितना लेड (24 घंटे में) कितना समय के लिए जड़ा होता है।

3.20. ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव (एक विस्तृत जाँच सूची) Maintenance of Transformers (A Detailed Checklist)

एक पावर ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल सर्वसंरेखन के अंदर उपकरणों का सवास महंगा और आवश्यक डिवाइस होता है। जैसे कि यह सुनिश्चित करने के लिए वांछनीय है कि विभिन्न निवारक रखत्रावा गतिविधियाँ सुनिश्चित करें कि ट्रांसफॉर्मर उच्च स्तर के प्रदर्शन और त्वेक्षणात्मक ज़बूत की बहाना रखता है।

एक पावर ट्रासफॉर्मर को ट्रासफॉर्मर के खरांखा पैमाणेट के माप और टेस्ट सहित विभिन्न नियमित रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। ट्रासफॉर्मर के खरांखा को दो मुख्य रूपों में बदला जाता है। हम एक समूह को एक नियमित आधार पर करते हैं (नियरक रखरखाव के रूप में जाना जाता है) और दूसरा साथ एक उच्चर्वात्मक आधार पर (अधिकांश आवश्यकताओं पर)।

इसका अर्थ है कि एक टांसफोर्मर से स्पूष्य प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से कुछ रखखाल किया जाना चाहिए।

एक ट्रांसफॉर्मर पर नियमित रखरखाव करने वाले इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों का एक समूह ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ अन्य प्रकार के रखरखाव हम केवल उसी तरह से करते हैं जैसे कि उन्हें इमरजेंसी या शेकड़ाउन ट्रांसफॉर्मर रखरखाव के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर कोई नियमित रखरखाव ठीक से करता है, तो यह इस तरह के इमरजेंसी रखरखाव के रूप करने को आवश्यकता को कम करता है। ट्रांसफॉर्मर की नियमित जांच और रखरखाव को हालत रखरखाव के रूप में जाना जाता है।

इसलिए अचित स्थिति के रखरखाव से, इमरजेंसी और दूटने के रखरखाव से बचा जा सकता है। इसोलिए ट्रैनिंग कर्मचारियों को मुख्य रूप से रखरखाव स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। 100% रखरखाव के कारण उपकरण के 0% दूटने का कारण बनता है।

एक पार ट्रांसफॉर्मर पर कई अलग-अलग निवारक रखरखाव कियाएं की जानी हैं। वे ईंट्रिक, मासिक, वार्षिक, ईयार्सिक, अर्थवार्षिक या वार्षिक आधार पर हो सकते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मर रखरखाव गतिविधियों को केवल 3 से 4 वर्ष के अंतराल में एक बार प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है।

3.20.1. ट्रांसफॉर्मर के मासिक आधार पर रखरखाव (Monthly Basis Maintenance of Transformer)

- सिलिका जेल ब्रीथर के अंतराल ऑयल के स्तर एक महीने के अंतराल में जांचना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कप के अंदर ट्रांसफॉर्मर का ऑयल निर्विष्ट स्तर से नीचे आता है, तो निर्विष्ट स्तर के अनुसार ऑयल ऊपर होना चाहिए।
- घृत ब्रीथ किया के लिए, सिलिका जेल ब्रीथर में छेद को मासिक रूप से जांचना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- यदि ट्रांसफॉर्मर में ऑयल भरा हुआ है तो बुशिंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के ऑयल के स्तर को बुशिंग के अंदर लगे ऑयल गेज के अंदर ऑयल की जांच की जानी चाहिए। यह किया भी मासिक आधार पर की जानी है। यदि आवश्यक हो तो सही स्तर तक बुशिंग में ऑयल भरा जाना चाहिए। शटडाउन स्थिति के अंतराल किया जाने वाला ऑयल भरना।

3.20.2. ईंट्रिक आधार पर रखरखाव और जांच (Daily Basis Maintenance and Checking)

हीन मुख्य चीजें हैं जो ईंट्रिक आधार पर पार ट्रांसफॉर्मर पर जांच की जानी हैं:

- प्रैन टैक और कंजरेटर टैक के MOG (मैगेट्रिक ऑयल गेज) की रीडिंग
 - ब्रीथर में तिलिका जेल का रंग
 - ट्रांसफॉर्मर के फिल्टर भी प्लाईट से ऑयल का लोकेज
- MOG में असंतोषजनक ऑयल स्तर के परिवर्तन में, ऑयल को ट्रांसफॉर्मर में भरा जाना है और ऑयल लोकेज के लिए ट्रांसफॉर्मर टैक की जांच भी की जानी है। यदि ऑयल स्तोकेज पाया जाता है तो लोकेज को प्लग करने के लिए आवश्यक कार्बाई करें। यदि तिलिका जेल गुलाबी रंग का हो जाता है, तो इसे बदल दिया जाना चाहिए।

3.20.3. वार्षिक आधार पर ट्रांसफॉर्मर रखरखाव की अनुसूची (Yearly Basis Transformer Maintenance Schedule)

- एक वर्ष के अंतराल में जांच करने के लिए आंटोटी, रिपोट, मैनुअल फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम यानि ऑयल पंप, हवा के पेंपे और ट्रांसफॉर्मर के कूलिंग सिस्टम में लगे अन्य सामानों के साथ-साथ उनके कंट्रोल सर्किट की भी जांच की जानी चाहिए। परेशानी के केस में, कंट्रोल सर्किट और पंपों और फैन की फिजिकल स्थिति की जांच करें।

- ट्रांसफॉर्मर की सभी बुशिंगों को मुलायम सूची कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। सफाई के दौरान ब्रैकिंग के लिए बुशिंग की जांच की जानी चाहिए।
- प्रत्येक वर्ष में OLTC की ऑयल की स्थिति की जांच की जानी चाहिए; उसके लिए, डायवर्टर टैक के द्वारा वाल्व से ऑयल का नमूना लिया जाता है, और इस एकत्र ऑयल के नमूने को डाइलैक्ट्रिक स्ट्रैय (BDV) और नमी सामग्री (PPM) के लिए टेस्ट किया जाता है। यदि अनुशासित मानों की तुलना में BDV कम है और नमी के लिए PPM उच्च पाया जाता है, तो OLTC के अंदर के ऑयल को प्रतिस्थापित या फिल्टर किया जा सकता है।
- बकोल्ज रिले का मैकेनिकल ट्रैटर वार्षिक आधार पर किया जाता है।
- वर्ष में कम से कम एक बार मासीलिंग बॉक्स अंदर से साफ किए जाते हैं। सभी इल्यूमिनेशन, स्पेस हीटर, यह जांचने के लिए कि वे टीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं, तो आवश्यक रखरखाव कार्बाई की जानी चाहिए। कंट्रोल और रिले वायरों के सभी टर्मिनल कोनेक्शनों को एक वर्ष में कम से कम एक बार कसने के लिए जांच की जानी चाहिए।
- उपकुप सकार्फ एंटेंट द्वारा साफ किए जाने के लिए सभी सर्किट, R एंड C पैनल (रिले और कंट्रोल पैनल) और RTCC (रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल) में उनके सर्किट के साथ-साथ सभी रिले, अलार्म और कंट्रोल निवार।
- ट्रांसफॉर्मर टॉप कवर पर OTI, WTI (ऑयल तापमान इंडिकेटर और बाइंडिंग तापमान इंडिकेटर) के लिए पैकेट की जाए और यदि आवश्यक हो तो ऑयल को फिल्टर से भरें।
- प्रेशर रिलीज डिवाइस और बकोल्ज रिले के अंचित कार्य को वार्षिक जांचना चाहिए। उसके लिए, ट्रिप काटेक्ट और उक्त उपकरणों के अलार्म संपुर्क वायर के एक छोटे से टुकड़े से छोटे होते हैं, और निरीक्षण करते हैं कि दूसरे पैनल में संबंधित रिले छोटे से कार्य कर रहे हैं या नहीं।
- इन्सुलेशन रिजिस्ट्रेस और ट्रांसफॉर्मर के पोलाइजेशन इंडेक्स को बैटरी ऑपरेटर में 5 kV रेव के साथ जांचना चाहिए।
- अर्थ कोनेक्शन और राइवर का राइस्टरेस मान अर्थ राइस्टरेस मीटर पर कर्तृप के साथ वार्षिक मापा जाना चाहिए।
- ट्रांसफॉर्मर ऑयल को DGA या डिजोल गैस विस्तैषण किया जाना चाहिए, 132 kV ट्रांसफॉर्मर के लिए वार्षिक एक बार 2 वर्ष में 132 kV ट्रांसफॉर्मर के नीचे और 2 वर्ष के अंतराल में 132 kV ट्रांसफॉर्मर से कंपर ट्रांसफॉर्मर के लिए।

3.20.4. 2 वर्ष में एक बार होने वाली कार्बाई (The Action to be Taken Once in 2 Years)

- OTI और WTI का अंशांकन दो वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए।
- Tan और डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग को माप भी दो वर्ष में एक बार की जानी चाहिए।

3.20.5. अर्द्धवार्षिक आधार पर ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव (Maintenance of Transformer on Half Yearly Basis)

ट्रांसफॉर्मर ऑयल को अर्द्धवार्षिक आधार पर जांच करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि 6 महीने में एक बार, डाइलैक्ट्रिक स्ट्रैय, बैटरी, अलार्म, कीचड़ कटेट, फ्लैश व्हाइट, DDA, IFT, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए रेजिस्ट्रेशन।

एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के परिस्थिति में, चूंकि वे दिन के सभी समय पीक आवर्स में लाइट लोड की स्थिति का संचालन कर रहे हैं, इसलिए रखरखाव को आवश्यकता नहीं है।

3.20.6. करेट ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव (Maintenance of Current Transformer)

इलेक्ट्रिकल मापन और प्रोटेक्शन उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिकल सवार्स्टेशन में एक करेट ट्रांसफॉर्मर का CT बहुत आवश्यक उपकरण है। यदि पारों करेट ट्रांसफॉर्मर ठीक से प्रदर्शन नहीं करता है, तो प्रोटेक्शन रिले की खाली के कारण सिस्टम में घारी गड़बड़ी हो सकती है। एक इलेक्ट्रिकल पारों सिस्टम के सटीक माप और सुचारू संचालन, CT को ठीक से बनाया रखा जाना चाहिए। करेट ट्रांसफॉर्मर के ऐसे रखरखाव का एक शेड्यूल तैयार संदर्भ (reference) के लिए नीचे दिया गया है। यहाँ CT के रखरखाव के बारे में चर्चा करते हैं जो एक वर्ष के अंतराल में किया जाता है।

- (i) वार्षिक रूप से CT के इन्सुलेशन रिंजस्टेस की जांच की जाना चाहिए। इन्सुलेशन रिंजस्टेस माप के दौरान, यदि याद रखना चाहिए कि, करेट ट्रांसफॉर्मर में इन्सुलेशन के दो स्तर हैं। CT के प्राइमरी का इन्सुलेशन लेवल का प्रति अधिक है जबकि इसमें पूर्ण सिस्टम बोल्टेज का सामाना करना पड़ता है। लेकिन CT के सेकेंडरी में कम इन्सुलेशन स्तर आवश्यक पर 1.1 kV होता है। एक प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से सेकेंडरी और प्राइमरी से अर्थ के लिए 2.5 या 5 kV योग के साथ माप जाता है। लेकिन इस उच्च बोल्टेज में पर का उपयोग सेकेंडरी माप के लिए नहीं किया जाता है, जबकि डिजाइन की वार्षिक की दृष्टि से यहाँ इन्सुलेशन स्तर काफ़ी कम है, तो सेकेंडरी इन्सुलेशन 500 V वर्ग के साथ माप जाता है। इसलिए, प्राइमरी टर्मिनलों को अर्थ, प्राइमरी टर्मिनलों को सेकेंडरी मापने वाले को, प्राइमरी टर्मिनलों से सेकेंडरी प्रोटेक्शन कोर तक 2.5 या 5% में पर द्वारा माप जाता है। सेकेंडरी कोर और सेकेंडरी व अर्थ के बीच रिवर्टरों को 500V में पर द्वारा माप जाता है।
- (ii) प्राइमरी टर्मिनलों की थार्मो स्टैटिनिंग और एक लाइव CT के टायप डायम को वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। यह स्टैटिनिंग इंफा-रेड थार्मो-विजन कैमरा की घट्टद से को जाती है।
- (iii) CT सेकेंडरी बॉक्स और CT जंक्शन बॉक्स के सभी CT सेकेंडरी कोक्सिनों को CT सेकेंडरी कोर्टों के लिए अधिकतम संघर कम रिंजस्टेस पर सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष जांच, सफाई और कहा होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि CT जंक्शन बॉक्स को अच्छी तरह से साफ किया जाए।

करेट ट्रांसफॉर्मर के कुछ अन्य रखरखाव हैं, जो अर्द्धवार्षिक आधार पर किए जाते हैं, जैसे—

- (i) CTs के पोर्टिंग हाउस को फ्रैक के लिए जांचना चाहिए यदि कोई फ्रैक इन्सुलेटर पर देखी जाती है, तो निर्माण से प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह।
 - (ii) करेट ट्रांसफॉर्मर के पोर्टिंग इन्सुलेटर हाउस, मूर्ती कपड़े द्वारा ठीक से साफ किया जाना। अब हम करेट ट्रांसफॉर्मर का आधार रखरखाव के बारे में जानेंगे।
 - (i) किसी भी जाइट से ऑफल लॉकेज का टेस्ट किया जाना चाहिए यदि लॉकेज पाया जाता है, तो इसे बद करके स्थग किया जाना चाहिए।
 - (ii) सेकेंडरी टर्मिनलों की जांच अँगत लॉकेज के लिए भी की जाती है, यदि लॉकेज पाया जाता है, तो लॉकेज को स्थग करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
- इन के अलावा, Tan या लॉस फेक्टर माप को करेट ट्रांसफॉर्मर पर अधिकारत 66 kV वर्ग से ऊपर, दो वर्ष में एक बार किया जाता है। अँगत के गैस विश्लेषण को भी 4 वर्षों में एक बार अधिकारत किया जाना चाहिए। यदि परिणाम मानक के अनुसार असेंप्शन का पार जाते हैं, तो इन्सुलेट अँगत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

3.20.7. बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और कैपिस्टर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का रखरखाव (Maintenance of Transformer and Capacitor Voltage Transformer)

संचालन के अनुसार एक बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और एक कैपिस्टर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर समग्र होता है। इसका उत्तर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और कैपिस्टर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर दोनों के रखरखाव की आधार योजना अधिक, कम या बारबर हो सकती है। PT और CVT के माध्यम से हैवी करेट प्रबलित नहीं होती है, फॉल्ट अवलौर पर बहुत कम होती है।

यही कारण है कि बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के मासिक रखरखाव और कैपिस्टर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के रखरखाव आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा वस PT या CVT का लगातार रखरखाव भी संभव नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह के PT या CVT को बंद करना कुल वस सेवन प्रोटेक्शन और मीटरिंग से बाहर होगा। केवल ऐसे तत्काल का वार्षिक रखरखाव पर्याप्त है।

बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या कैपिस्टर बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का वार्षिक रखरखाव (Yearly Maintenance of Voltage Transformer or Capacitor Voltage Transformer)

- (i) पोर्टिंग इन हाउसिंग को मूर्ती कार्ड से साफ किया जाना चाहिए।
- (ii) स्थाक गैप असेंबली वार्षिक आधार पर जांच की जाती है। स्थाक गैप असेंबली के मूवेलिंग पार्ट को हटा दें, ताकि प्रैक के साथ ब्रेसेस इलेक्ट्रोड को साफ करें और ऐसे बास्टर स्टिक्टि में ठीक करें।
- (iii) उच्च प्रोट्रोक्सोंसी अवैग घाइट की वार्षिक रूप से मापले में जांच की जानी चाहिए, इस घाइट का उपयोग PLL के लिए नहीं किया जाता है।
- (iv) रेफ्लेक्शन करने की प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने के लिए कैपिस्टर स्टैक में किसी भी हॉट स्पॉट की जांच के लिए बिज़न कैमरा का उपयोग किया जाता है।
- (v) टर्मिनल कनेक्शन PT जंक्शन बॉक्स जिसमें अर्थ कनेक्शन भी शामिल है, साल में एक बार कसाव के लिए जो की जाती है। इसके अलावा, PT जंक्शन बॉक्स को भी साल में एक बार टीक से साफ किया जाना चाहिए।
- (vi) सभी सेकेंडरी जाइट के स्थाय की भी जांच की जाए और यदि कोई क्षतिग्रस्त गैसेक्ट मिला तो उसे बदल दिया जाएगा।

क्र.सं.	प्रिरोज्यन की फ्रैक्चरेसी	निरीक्षण	निरीक्षण विवरण हैं	यह स्थायी-असेंबली के बारे में जारी होना चाहिए
1000 kVA तक				
1.	प्रति पटा	लोड टापान, बोल्टेज	रेटेड चित्र के विलाफ कांच कर	पटों को आवश्यक रूप से स्टार्ट करें।
2.	प्रतिदिन	डिफ्रेंशियल ग्रेव	जांच से की बायु मार्ग एंटेट का स्पष्ट रूप हो।	यदि सिलिका बेत गूँज है तो ऐसे बदल दें वा ही फिर से उपयोग के लिए गूँज करिय करें।
2.	मासिक	ट्रांसफॉर्मर में ऑफल का स्लर	ट्रांसफॉर्मर के ऑफल के स्लर की जांच करें।	यदि निम्न ऑफल में इन ऑफल वाले हैं तो इन्सुलेट ऑफल लोड को ठीक करता है।

क्र.सं.	निरीक्षण की प्राकृतिकी	निरीक्षण	निरीक्षण विवरण १	जब नियमित असतोषनक हो जा कार्रवाई आवश्यक
4.	त्रैभासिक	बुशिंग	दरार और गंदगी जना के लिए जाँच करें।	साफ या प्रतिस्थापित करना।
5.	अधूरावार्षिक	कंजरवेट	नमी कवर के लिए जाँच करें।	वेटिलोशन चेक ऑपल में सुधार।
6.	वार्षिक	(a) ट्रांसफॉर्मर में ऑपल (b) अर्थ रेजिस्टर्स (c) रिले अलार्म और उनके सर्किट आदि।	डाइलेक्टिक स्ट्रैय और पानी को सामग्री के लिए जाँच करें। अलार्म और उनके कोंचइ के लिए जाँच करें। अर्थ रेजिस्टर्स की जाँच करें। रिले की जाँच करें। अलार्म संपर्क। उनके अंपरीरन फ़्रूट आदि। रिले स्टोकिंग जाँच करें।	ऑपल की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। राइटरेस अधिक होने पर उपयुक्त कार्रवाई करें। घटकों को साफ करें और यदि आवश्यक हो तो संपर्कों और फ़्रूट को बदलें। यदि आवश्यक हो तो सेटिंग जाँच करें।
7.	दो वर्ष	नैनकजरवेट	कोर के ऊपर आंतरिक निरीक्षण	रिंगडॉलेस रिस्ती का फ़िल्टर ऑपल
8.	पांच साल या आंतरिक फॉल्ट के बाद	ट्रांसफॉर्मर	समग्र निरीक्षण, कोर और बवाइल्ड की लिमिट्स।	साफ सूखे ऑपल के साथ नीचे धो दें।

1000 kVA से ऊपर

1.	प्रति घंटा	(a) प्रवेश का तापमान (b) हवा का तापमान (c) ऑपल का तापमान (d) लोड (amp.) बोल्टेज	जाँच करें कि तापमान उचित है। रेटेड चित्र के खिलाफ जाँच करें।	यदि असामान्य होइंग ट्रांसफॉर्मर को बदल कर देता है और जाँच करता है कि जना होट लागतार अधिक हो रहा है।
2.	प्रतिदिन	(a) ट्रांसफॉर्मर में ऑपल स्तर (b) बुरिंग में ऑपल का स्तर (c) कूलर में पानी का रिसाव (d) राहत डायाफ्राम (e) सिलिका जेल ब्रीथर	लीक के लिए ट्रांसफॉर्मर ऑपल ट्रांसफॉर्मर के खिलाफ जाँच करें। जाँच करें कि बायु मार्ग झी है। एक्सिट एंजेट का रंग जाँच।	यदि कम सूखी जाँच जोड़ें। आर फटा या टूटा हुआ हो तो उसे बदल दें। यदि सिलिका जेल गुलाबी है तो इसे एक्सिट सेयर चार्ज द्वारा बदल दें और पुराने चार्ज को फिर से उपयोग के लिए सक्रिय किया जा सकता है।

क्र.सं.	निरीक्षण की प्राकृतिकी	निरीक्षण	निरीक्षण विवरण १	जब नियमित असतोषनक हो जा कार्रवाई आवश्यक
1-3.	त्रैभासिक	(a) बुशिंग (b) ट्रांसफॉर्मर में ऑपल (c) कूलर फैन विद्युति मोटर और अंपरेटर किया	दरार और प्रश्न जना के लिए जाँच करें। डाइलेक्टिक स्ट्रैय और पानी की मात्रा को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। अच मार्गों के बड़े हुए या कृमि संपर्कों को बढ़ावा।	साफ या प्रतिस्थापित करना औपल की मात्रा को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। अच मार्गों के बड़े हुए या कृमि संपर्कों को बढ़ावा।
4.	अधूरावार्षिक	अंपल कूलर	दबाव के लिए परीक्षण	
5.	वार्षिक या इससे पहले यदि जाँच के लिए ट्रांसफॉर्मर आसानी से निकाला जा सकता है।	(a) ट्रांसफॉर्मर में ऑपल (b) ऑपल भरा हुआ है। (c) गैसकेट जॉइंट (d) बेल बब्से (e) सर्ज और डायबटर	असतोष के लिए जाँच करें। ऑपल का परीक्षण करें। फ़िल्टर छेद के लिए सीलिंग को अवस्था के लिए जाँच करें। जाँच और गंदगी जना के लिए जाँच करें।	फ़िल्टर या बदलें और कीचड़ असतोष दबाव से बचने के लिए बोत्स कस ले लोक होने पर गैस्टिफ बदलो। साफ या प्रतिस्थापित करना।

3.21. ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धान्त, अनुप्रयोग (Auto Transformer Principle of Operation, Working & Applications)

एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर है। जिसमें केवल सिंगल वाइंडिंग होती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में कार्य करता है। इसलिए इनटर्ट और आउटपुट सिंगल वाइंडिंग से जुड़ा होता है।

सामान्य दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में ऑटो-ट्रांसफॉर्मर के कुछ लाभ हैं।

- (i) ऑटो ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं, ज्योकि एक वाइंडिंग का एलिमिनेट हो जाता है।
- (ii) आकार छोटा और कॉस्ट भी कम है।
- (iii) चूंकि वाइंडिंग समान है, इसलिए लोकेज रिक्टेस कम होगी।
- (iv) kVA रेटिंग में वृद्धि।

ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, एक सिंगल वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के साथ-साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में सिलिकॉन स्टील पर ट्रांसफॉर्मर कोपर वायर वाठडे में शेयर किया जाता है।


ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, एक सिंगल वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के साथ-साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में सिलिकॉन स्टील पर कोपर वायर को सिलिकॉन स्टील पर वाठडे करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इनपुट फिल्स गोजीशन पर कनेक्ट होता है लेकिन दूसरी ओर हम वेरिएबल आउटपुट बोल्टेज प्राप्त करने के लिए कुछ टैपिंग को नियोजित करते हैं। वाइंडिंग को टैपिंग को चेज करके सेकेंडरी टैन रेशियो प्राप्त किया जा सकता है।

ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, एक सिंगल वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के साथ-साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में सिलिकॉन स्टील पर ट्रांसफॉर्मर कोपर वायर वाठडे में शेयर किया जाता है।

158 बहुत मरीन-



चित्र 3.29

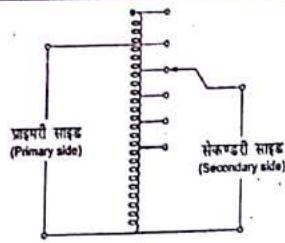

चित्र 3.30

3.21.1. ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की बचत (Copper Saving In Auto Transformer)

अगर हम परापरीक दो वाइडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को तुलना करते हैं तो ऑटोट्रांसफॉर्मर के लिए आवश्यक कॉपर की मात्रा कम होती है। किसी भी वाइडिंग के कॉपर का भार उसको लंबाई और प्रौद्योगिक सेक्षन द्वारा निर्धारित होती है। और सभाई टर्णों की सेल्स पर निर्धारित होती है, जैसे सेक्षनल फोल्ड रेटेड करेट के साथ बदलती होती है।

$$AC \text{ सेक्षन के लिए समानुपाती में कॉपर} = (N_1 - N_2)I_1$$

$$BC \text{ सेक्षन में कॉपर का भार समानुपाती} = (I_1 - I_2)N_2$$

इसलिए, ऑटोट्रांसफॉर्मर के अनुपात में कॉपर का कुल भार


$$= (N_1 - N_2)I_1 + N_2(I_2 - I_1)$$

$$= N_1I_1 - N_2I_1 + N_2I_2 - N_2I_1$$

$$= N_1I_1 + N_2I_2 - 2N_2I_1$$

$$= 2N_1I_1 - 2N_2I_1$$

$$= 2(N_1I_1 - N_2I_1)$$

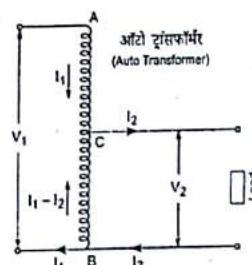

चित्र 3.31

$$(Since, N_1I_1 = N_2I_2)$$

इसे ताहे से यह सिद्ध होता है कि दो वाइडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार समानुपाती है,

$$N_1I_1 + N_2I_2 = 2N_1I_1$$

$$(चूंकि ट्रांसफॉर्मर में N_1I_1 = N_2I_2)$$

इसलिए, शारा, W_a और W_{tw} क्रमशः ऑटोट्रांसफॉर्मर और दो वाइडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर के भार हैं,

$$\frac{W_a}{W_{tw}} = \frac{2(N_1I_1 - N_2I_1)}{2(N_1I_1)}$$

$$= \frac{N_1I_1 - N_2I_1}{N_1I_1} = 1 - \frac{N_2I_1}{N_1I_1}$$

$$= 1 - \frac{N_2}{N_1} = 1 - k$$

$$W_a = W_{tw}(1 - k)$$

$$W_a = W_{tw} - kW_{tw}$$

दो वाइडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की बचत

$$W_{tw} - W_a = kW_{tw}$$

3.21.2. एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लाभ (Advantages of an Auto Transformer)

(i) निम्नतर फिल्टर बोल्टेज प्राप्त किया जाता है।

(ii) इसे कम कॉपर की आवश्यकता होती है और यह एक ही रेटिंग के दो-वाइडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में अधिक कुशल है।

3.21.3. एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का लासेस (Disadvantages of an Auto Transformer)

यदि वाइडिंग (ओपन स्कूलेटेड) दूर जाती है तो ट्रांसफॉर्मर किया खल्म हो जाता है और फुल ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी बोल्टेज अटटपुर में दिखाई देता है। यह लोड के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में कर रहे हैं, यही कारण है कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग केवल स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में उपयोग करते हुए आउटपुट बोल्टेज में छोटे बदलाव करने के लिए किया जाता है।

एक ऑटोट्रांसफॉर्मर का एक और बड़ा लास यह है कि सेकेंडरी अपने प्राइमरी से अलग-बलग नहीं है। जब हम ही स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो सेकेंडरी प्राइमर इलेक्ट्रिकल शॉक का कारण बन सकता है, इसे ही यह बहुत छोटा बोल्टेज बना रहा हा (25%)। यद्योगि यह इलेक्ट्रिकल रूप से मेन से आइसोलेट नहीं है (अर्थात् मेन से जुड़ा हुआ है)।

इन अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, मान लीजिए कि हम 30 V की स्पलाई के लिए 220 V हैं। हम 220/30 V स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके या 220/30 V ऑटो ट्रांसफॉर्मर द्वारा 30 V एसॉल्ट की स्पलाई प्राप्त कर सकते हैं।

लेकिन याद वाले विकल्प को आमतौर पर चाला जाता है क्योंकि:

कॉपर में बदल बहुत कम होता।

यदि कोई फॉल्ड होता है, तो 220 V सेकेंडरी टर्मिनलों में दिखाई देगा और सेकेंडरी से जुड़े उपकरणों को नष्ट कर देगा। जब हमारा सिस्टम थीक से कार्य कर रहा होता है तो 30 V स्पलाई दे रहा होता है, तब भी कोई भी ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी टर्मिनल (30 V) को टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक तोड़ी से लगा सकता है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं क्योंकि वह मेन से अलग नहीं होता है।

जब हम एक स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं, तो हम ऑपरेटिंग ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को आसानी से टच कर सकते हैं तो क्योंकि इसका बोल्टेज तेवल बहुत कम (30 V) है और इसका प्राइमरी और सेकेंडरी पूरी तरह से एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से पृथक है। यही है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई इलेक्ट्रिक संबंध नहीं है। मैनेटिक फ्लक्स द्वारा ही पावर को सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है।

3.21.4. एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अनुप्रयोग (Application of an Auto Transformer)

(i) इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स के लिए स्टार्टर के रूप में जिन्हें ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के रूप में जाना जाता है।

(ii) प्रयोगशालाओं में लगातार फिल्टर बोल्टेज प्राप्त करने के लिए।

(iii) बोल्टेज स्टेप-डाउन इंजिनों में ट्रांसफॉर्मर को रेग्युलेटिंग करने के रूप में।

(iv) बूस्टर ट्रांसफॉर्मर के रूप में ए.सी. फोटोरो में बोल्टेज बढ़ाने के लिए।

3.22. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफॉर्मर (Different Type of Transformer)

3.22.1. आदर्श ट्रांसफॉर्मर (Ideal Transformer)

एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर एक काल्पनिक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं:


- इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रजिस्टर्स नगण्य है।
- एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कोर की परमेयविल्टी (μ) अनंत है, ताकि कोर में फ्लॉक्स को स्थापित करने के लिए नगण्य mmf (मैनेटोमेटिव फोर्स) की आवश्यकता हो।
- एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लौकेज फ्लॉक्स और लौकेज इंडक्टेस शून्य हैं। इसका अर्थ है कि पुरुष फ्लॉक्स कोर तक ही सीमित है और दोनों टार्नों को जोड़ता है।
- रजिस्टर, हिस्टरीरीस और एडी कॉरेट के कारण होने वाले लॉसेस नगण्य हैं। इसलिए एफिशिएंस 100% है।
- यह समझा जाना चाहिए कि व्यावहारिक ट्रांसफॉर्मर उपर्युक्त गुणों में से कोई भी नहीं है, हालांकि व्यावहारिक ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन आदर्श एक के करीब है।

3.22.1.1. एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर का निर्माण (Constructions of an Ideal Transformer)

एक आदर्श आवरण कोर ट्रांसफॉर्मर दिए गए चित्र 3.32 में दिखाया गया है। इसमें एक सामान्य पैनेटिक कोर पाए एक ही दिशा में दो ब्लॉक्स बांधे होते हैं।

सलाई से जुड़े वाइंडिंग, V_1 को प्राइमरी कहा जाता है और लोडिंग, Z_L से जुड़ी वाइंडिंग को सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टार्नों की संख्या N_1 और N_2 है।

दल्ल प्लॉक्स ϕ_M दोनों वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र 3.32 में दिखाया गया है।

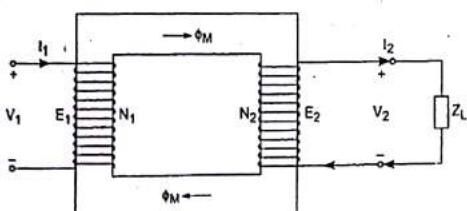

चित्र 3.32 आदर्श आवरण कोर ट्रांसफॉर्मर

3.22.1.2. फेजर डायग्राम (Phasor Diagram)

यूकि, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में जीरो प्राइमरी और जीरो सेकेंडरी इम्पीडेन्स है, प्राइमरी E_1 में इंडक्यूज वोल्टेज एप्लाई वोल्टेज V_1 के बराबर है।

इसी तरह, सेकेंडरी वोल्टेज V_2 सेकेंडरी इंडक्यूज वोल्टेज E_2 के बराबर है।

कॉर्ट I_1 को सलाई से तैयार किया गया है जो कि ध्यूच्यूअल फ्लॉक्स ϕ_M को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। यह कॉर्ट I_1 भी कोर्ट लोड के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी mmf I_2N_2 के डिमेटोइजर इफेक्ट को दूर करने के लिए, पैनेटाइजिंग mmf के रूप में जाना जाता है, जो आवश्यक मैनेटोमेटिव फोर्स (mmf) I_1N_1 को उत्पन्न करता है।

आइए हम ϕ_M संदर्भ फेजर लेते हैं जो कि दिया गया है—

$$\phi = \phi_M \sin \omega t \quad \dots(3.15)$$

EMF E_1 और E_2 फ्लॉक्स द्वारा इंडक्यूज है ϕ_M द्वारा दिए गए हैं

$$E_1 = E_{1M} \sin(\omega t - \pi^2) \quad \dots(3.16)$$

$$E_2 = E_{2M} \sin(\omega t - \pi^2) \quad \dots(3.17)$$

जहाँ, E_{1M} और E_{2M} क्रमशः इंडक्यूज EMF E_1 और E_2 के अधिकतम मान हैं।

समीकरण (3.16) और समीकरण (3.17) को व्युत्पत्ति के लिए

अब, समीकरण (3.16) और समीकरण (3.17) से हम देख सकते हैं कि, प्राइमरी इंडक्यूज EMF E_1 और सेकेंडरी इंडक्यूज EMF E_2 , $\phi_M 90^\circ$ तक लंग करते हैं।

लेन्ज के नियम के अनुसार, $E_1 V_1$ (यानी $E_1 = -V_1$) के बराबर और विपरीत है।

नूकी E_1 और E_2 दोनों एक ही ध्यूच्यूअल फ्लॉक्स ϕ_M से इंडक्यूज हैं। इसलिए, E_1 तथा E_2 दोनों एक ही दिशा में और V_1 के विपरीत हैं।

चूंकि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस नहीं होता है, इसलिए रजिस्टर, हिस्टरीरीस और एडी कॉरेट के कारण ने लॉसेस के आवरण कोर को मैनेटोइज करने के लिए कुल प्राइमरी कॉरेट I_p का उपयोग किया जाता है। तो I_p कॉरेट I_p के मैनेटोइजिंग के बराबर है जो $V_1 90^\circ$ को पीछे छोड़ता है और ϕ_M के साथ फेज में ध्यूच्यूअल फ्लॉक्स I_p को उत्पन्न करता है। $V_2 E_2$ के मैनेटोइड में बराबर है और V_1 के विपरीत है।

हम फेजर डायग्राम चित्र 3.33 की मदद से उपरोक्त स्पष्टीकरण से संबंधित कर सकते हैं,

एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, यदि

$$K = \text{ट्रांसफॉर्मेशन रेटों} = \text{टर्व रेशों}$$

$$K = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad \dots(3.18)$$

$$I_1 N_1 = I_2 N_2 \quad \dots(3.19)$$

समीकरण (3.19), बताता है कि सेकेंडरी के एप्लीयर-डेमनेटोइजिंग एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी के मैनेटोइजिंग MMF के बराबर और विपरीत हैं।

समीकरण (3.18) से हम प्राप्त करते हैं

$$E_1 I_1 = E_2 I_2 = S_1 = S_2 \quad \dots(3.20)$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 = S_1 = S_2 \quad \dots(3.21)$$

समीकरण (3.20), दिखाता है कि प्राइमरी सलाई से द्वा की गई वोल्ट एप्लीयर (स्पष्ट पावर), एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, बिना किसी लॉसेस के सेकेंडरी की हस्तांतरित वोल्ट एप्लीयर (स्पष्ट पावर) के बराबर है। दूसरे शब्दों में,

इनपुट वोल्ट एप्लीयर = आउटपुट वोल्ट एप्लीयर

$$(V_1 I_1)_{1000} = (V_2 I_2)_{1000}$$

$$(kVA)_1 = (kVA)_2 \quad \dots(3.22)$$

इनपुट किलो वोल्ट एप्लीयर = आउटपुट किलो वोल्ट एप्लीयर

चित्र 3.33 फेजर डायग्राम

$$V_1 \quad I_1 = I_p \rightarrow \phi_M$$

$$V_2 = V_2$$

$$E_1 \quad E_2$$


$$I_2$$

162 वैद्युत मरीना-

उपरोक्त चर्चा से, हम कह सकते हैं कि एक अदर्श दूरध्वांशक्रम का kVA इनपुट kVA आउटपुट के बराबर है यदि kVA दूरध्वांशक्रम के दोनों किनारों पर समान है।

3.22.2. स्टेप-डाउन दूरध्वांशक्रम (Step-Down Transformer)

स्टेप-डाउन दूरध्वांशक्रम में यह है, जो सेकेंडरी वाइफिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइफिंग से कम होती है। दूसरे शब्दों में, दूरध्वांशक्रम का सेकेंडरी बोल्टेज प्राइमरी बोल्टेज से कम होता है। यह दूरध्वांशक्रम हाई-लो-टेंज, लो-कोरेट चार को लो-बोल्टेज, हाई कोरेट चार में बदलते के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग मुख्य रूप से घोटू उपत में किया जाता है।

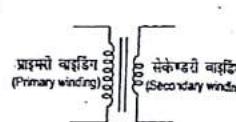

विच 3.34


स्टेप-डाउन का एक साधारण अनुप्रयोग डोर बेस्ट के स्थिति में है।

जलवौ पर डोर बेस्ट 16 बोल्ट का उपयोग करते हैं। तोकिन अधिकांश घरेलू चावर सर्किट 110-120 बोल्ट से जाते हैं। इसलिए डोरेट के स्टेप-डाउन दूरध्वांशक्रम को 110 बोल्ट प्राइम होता है और इसे डोरेट में संपादित करने से पहले कम बोल्टेज तक कम कर देता है।

अधिकांश घरेतू उपकरणों में अवस्थक 220 बोल्ट चावर को 110 बोल्ट में बदलने के लिए स्टेप-डाउन दूरध्वांशक्रम का उपयोग किया जाता है।

3.22.3. स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम (Step-Up Transformers)

एक स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम एक स्टेप-डाउन दूरध्वांशक्रम का डायलेक्ट विपरीत है। स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम में प्राइमरी वाइफिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइफिंग ज्यादा टर्न होती है। इस प्रकार सेकेंडरी दूरध्वांशक्रम में संस्कार की जाने वाले बोल्टेज प्राइमरी वाइफिंग में संस्कार की गई बोल्टेज से अधिक होती है। स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम के सिद्धांत के बाबन, दूरध्वांशक्रम लो-बोल्टेज-हाई कोरेट से हाई-बोल्टेज-लो कोरेट में कंबर्ट होता है। अर्थात् बोल्टेज को बढ़ा दिया गया है।

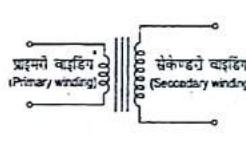

विच 3.35


चावर बोल्ट के साथ सिद्ध स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम रखें होते हैं। जो कि मोगार्ड जो चावर आपरेशन के लिए डिजिटल किया गया है। चावर बोल्ट के अलावा, स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम का उपयोग स्थानीय और छोटे अनुप्रयोगों जैसे कि एस्स-पर्टीन के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसमें क्षम्य करने के लिए लगभग 50,000 बोल्ट की लावश्यकता होती है। यह तक कि एक माइक्रो-बोल्ट ओपरेट करने के लिए एक छोटे स्टेप-अप दूरध्वांशक्रम की आवश्यकता होती है।

3.22.4. इन्स्ट्रुमेंट दूरध्वांशक्रम (Instrument Transformers)


एसी कोरेट और बहुत हाई मैग्नीट्यूड के बोल्टेज को कैसे मापें? आपको हाई-लोज चावर माप उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसका खालिक अर्थ है, जिसल उपकरण या एसी कोरेट और बोल्टेज की परिवर्तन गुण का उपयोग कर एक और लिखित है। एक दूरध्वांशक्रम के साथ बोल्टेज या कोरेट को डाउन कर सकते हैं, जिसका अनुपात सही रूप से जाता है, फिर सामान्य ऐसी के उपकरण के साथ स्टेप-डाउन मैग्नीट्यूड को मापना। मूल मैग्नीट्यूड के बोल्ट दूरध्वांशक्रम अनुपात के साथ परिणाम गुणा करके निर्धारित किया जा सकता है। एक्स्ट्रोट टर्न अनुपात वाले ऐसे विशेष रूप से निर्मित दूरध्वांशक्रम को इन्स्ट्रुमेंट दूरध्वांशक्रम कहा जाता है; ये इन्स्ट्रुमेंट दूरध्वांशक्रम दो प्रकार के होते हैं—(i) कोरेट दूरध्वांशक्रम (CT) और (ii) पोटेंशियल दूरध्वांशक्रम (PT)।

3.22.5. कोरेट दूरध्वांशक्रम (Current Transformers (CT))

कोरेट दूरध्वांशक्रम का उपयोग आमतौर पर हाई मैग्नीट्यूड की कोरेट को मापने के लिए किया जाता है। ये दूरध्वांशक्रम जब वाले कोरेट को स्टेप डाउन कर देते हैं, ताकि इसे एक सामान्य श्रेणी के एमीटर से मापा जा सके कोरेट दूरध्वांशक्रम के बोल्ट एक या बहुत कम संख्या में प्राइमरी टर्न होते हैं प्राइमरी वाइफिंग के बोल्ट एक कंडक्टर या बस चावर हो सकता है जिसे एक खोखले कोरेट में रखा गया है (जैसा कि चित्र 3.36 में दिखाया गया है)। एक विशिष्ट टर्न अनुपात के लिए सेकेंडरी वाइफिंग में बहुत संख्या में एक्स्ट्रोट बोल्ड होता है। इस प्रकार कोरेट दूरध्वांशक्रम इलेक्ट्रिक कोरेट को डाउन (अ) करते हुए, बोल्टेज को बढ़ाता है।

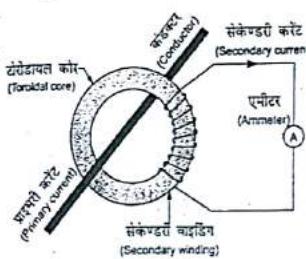

विच 3.36 कोरेट दूरध्वांशक्रम

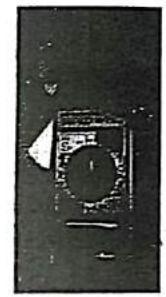

विच 3.37 डिजिटल बोल्टेज मीटर

अब, AC कोरेट को मदद से सेकेंडरी कोरेट को मापा जाता है। एक दूरध्वांशक्रम का टर्न रेशों $\frac{N_P}{N_S} = \frac{I_S}{I_P}$ है।


कोरेट दूरध्वांशक्रम के सामान्य अनुप्रयोग में से एक 'डिजिटल बोल्टेज मीटर' में है।

आमतौर पर, कोरेट दूरध्वांशक्रम को उनके प्राइमरी दू सेकेंडरी कोरेट अनुपात में अचूक किया जाता है। 100:5 CT के अंदर होगा 5 एमीटर की सेकेंडरी कोरेट जब प्राइमरी कोरेट 100 एमीटर होती है। सेकेंडरी कोरेट रोटर अमीटर आमतौर पर 5 एमीटर है, जो मानक माप उपकरणों के साथ संगत है।

$$\text{टर्न अनुपात} = \frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{I_S}{I_P}$$

3.22.6. पोटेंशियल दूरध्वांशक्रम (Potential Transformer (PT))

पोटेंशियल दूरध्वांशक्रम को बोल्टेज दूरध्वांशक्रम के रूप में भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से बोल्टेज एक्स्ट्रोट टर्न अनुपात के साथ दूरध्वांशक्रम स्टेप डाउन रखते हैं। पोटेंशियल दूरध्वांशक्रम हाई मैग्नीट्यूड के बोल्टेज को कम बोल्टेज पर से जाते हैं, जिसे मानक मापने वाले उपकरण से मापा जा सकता है। इन दूरध्वांशक्रम को बहुत संख्या में प्राइमरी टर्न और छोटी संख्या में सेकेंडरी

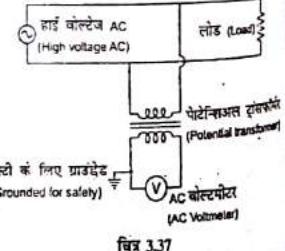


विच 3.37

एक रोटेशियल ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर प्राइमरी दूर सेकेंडरी बोल्टेज अनुपात में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 600: 120 P.T. का अर्थ होगा कि सेकेंडरी में बोल्टेज 120 बोल्ट है जब प्राइमरी बोल्टेज 600 बोल्ट है।

3.22.7. रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (Rectifier Transformer)

बोल्टेज रेग्युलेशन के लिए एक ही ट्रैक में डायोड या शाइरिस्टर के साथ इनका गया ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाता है। यह एडी कॉर्ट और हार्मोनिक्स की समस्याओं से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बोल्टेज रेग्युलेटर के ट्रैक स्तरों को प्राइमरी कार्निंग डिवाइस के साथ संभव है जिसे रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है जहाँ रेग्युलेशन इकाईयों अलग या भीतर बनाई जाती है। डिवाइस बैची बोल्टेज अनुपातों के लिए उपयुक्त है।

कई अनुप्रयोग विशेष औद्योगिक ट्रांसफॉर्मर को डिमांड करते हैं, जोकि अपरेट ड्राफ्टिंग ऐसे अनुप्रयोगों का लोड बहन करने में असमर्थ है। यह दिन किसी समस्या या विवाद के कम बोल्टेज की सम्भाइ के लिए पावर की आवश्यक सम्भाइ प्रदान करता है। इनका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे खनन, इलेक्ट्रिक फॉर्स, प्रयोगशाला प्रयोग, चर स्पीड दृष्टि प्रोटोक, आदि।

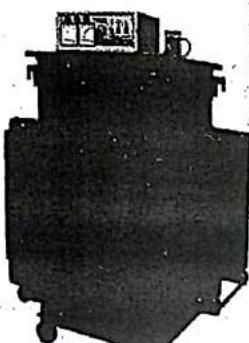

चित्र 3.39

3.22.8. वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (Welding Transformers)


वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के चार वैसिक प्रकार हैं:

- (i) हाई रिएक्टेंस टाइप,
- (ii) एक्सटर्नल रिएक्टर टाइप,
- (iii) इंट्रीनल रिएक्टर टाइप, और
- (iv) सेचुरेबल रिएक्टर टाइप।

3.22.8.1. हाई रिएक्टेंस टाइप वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर: (High reactance Type Welding Transformer)

जब एक ट्रांसफॉर्मर कॉर्ट की सम्भाइ करता है, तो इसकी बाइडिंग के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है।


परिणामी मैग्नेटिक फ्लक्स Φ की लाइनें, मैग्नेटिक सर्किट को ट्रांसवर्स करती हैं और प्राइमरी (I) और सेकेंडरी (II) बाइडिंग को काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हालांकि, सभी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें ऐसा नहीं करती हैं। प्राइमरी कॉर्ट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की कुछ लाइनें सेकेंडरी टर्न को नहीं काटती हैं।

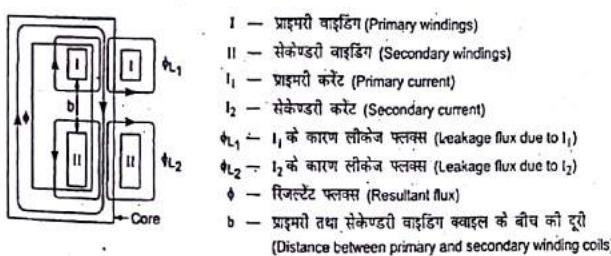चित्र 3.40 हाई रिएक्टेंस टाइप वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर बाइडिंग का सिस्टेमेटिक डायग्राम
(Schematic of a High Reactance Type Welding Transformer Windings)

डायग्राम में इन आंशिक फ्लक्स को Φ_{11} और Φ_{12} के रूप में चिह्नित किया गया है। दूसरे शब्दों में, ये ब्लॉक्स की रिएक्टेस के लिए जिम्मेदार हैं और संबंधित रिएक्टर बोल्टेज द्वारा उनके एकांस हैं। जैसे-जैसे कॉर्ट बढ़ता है, लीकेज फ्लक्स भी बढ़ता है और इसी तरह EMF सेल्फ इंडक्शन का यही कारण है कि संबंधित बाइडिंग में रिएक्टर बोल्टेज द्वारा प्राइमरी या सेकेंडरी कॉर्ट परिणामों में वृद्धि हुई है।

एक वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए एक स्ट्रिं डॉप बोल्ट-एम्पीयर अभिलक्षण होने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी बाइडिंग दोनों में एक उच्च रिएक्टेस होनी चाहिए, अर्थात्, उनके पास काफी लीकेज फ्लक्स होना चाहिए। यह स्थिति प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न को या तो अलग-अलग पार्ट पर या एक ही पार्ट पर रखकर संतुष्ट होती है, लेकिन कुछ दूरी को अलग दरके, उदाहरण के लिए, उपरोक्त डायग्राम में के अनुसार है।

हाई रिएक्टेस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉर्ट का कंट्रोल तीन विधियों से किया जाता है। उनमें से एक मूल प्राइमरी बाइडिंग शामिल है जैसा कि चित्र 3.41 में दिखाया गया है। चूंकि बाइडिंग के बीच अंतर अलग-अलग होता है, इसलिए रिएक्टर और आउटपुट वेल्डिंग करेट होता है।

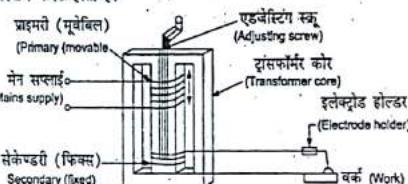


चित्र 3.41


दूसरी विधि प्राइमरी या सेकेंडरी साइड पर टैप किए गए बाइडिंग के उपयोग पर आधारित है और सर्किट के टर्नों की अंतरिक संख्या को अंदर या बाहर लाकर ट्रांसफॉरमेशन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, जैसा कि चित्र 3.42 में दिखाया गया है।


तीसरी विधि मैग्नेटिक शंट का उपयोग करती है। लीकेज फ्लक्स के पथ में रखे गए शंट की स्थिति, जैसा कि चित्र 3.43 में दिखाया गया है। रिएक्टेस के कंट्रोल के माध्यम से आउटपुट वेल्डिंग करेट को कंट्रोल करता है।

आपरन कोर (Iron core)

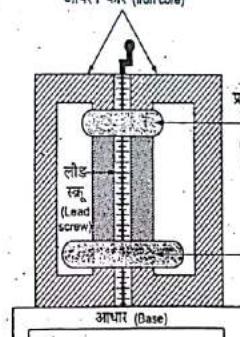


(a) न्यूट्रल करेट आपरन कोर के लिए ब्लॉक योजीयन (Coil positions for minimum current)

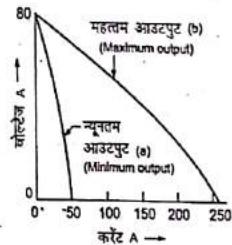

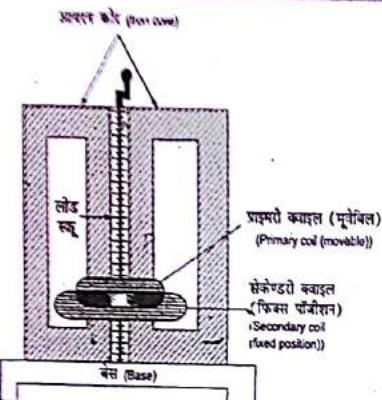


(b) नहरन कोट के लिए क्षेत्र क्षयोंवरण (Coil positions for maximum current)


विं 3.42 चूंकेंग क्षयङ्ग हाई रिवेक्टेस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (Moving Coil High-reactance Welding Transformer)

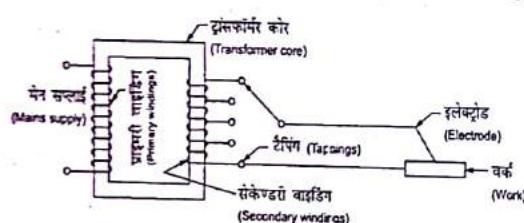

विं 3.43 टेप टाइप हाई रिवेक्टेस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (Tapped Type High Reactance Welding Transformer)

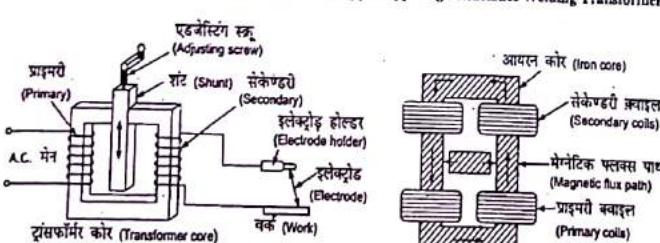

(a) न्यूनतम आउटपुट के लिए न्यूनतम शंट (Minimum shunt-for least output)

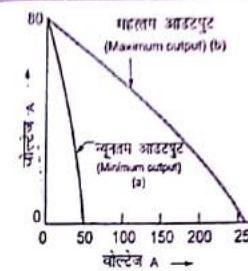

(b) न्यूनतम आउटपुट के लिए न्यूनतम शंट (No shunt-for maximum output)


विं 3.44 घूमेविट मेमोरेटिक इंट के साथ हाई रिवेक्टेस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (High Reactance Welding Transformer with Movable Magnetic Shunt)

3.22.8.2. एक्सटर्नल रिवेक्टर टाइप वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (External Reactor Type Welding Transformer)

इस प्रकार के वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में एक सामान्य रिवेक्टर, सिंगल फेज, संयोग डाइन ट्रांसफॉर्मर और एक सेपरेट रिक्षा या चोक होता है।

ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में वाईडिंग को इंडिकेटर रिवेक्टर और रिवेक्टर क्षम होता है, जिससे इसका सेकेंडरी वोल्टेज बदलता रहता है लेकिन वेल्डिंग कोट के साथ थोड़ा सा वेल्डिंग स्किंट के सेकेंडरी में रखे गए रिवेक्टर द्वारा अवलक्षण सुनिश्चित किया जाता है। रिवेक्टर में एक स्टील कोट और एक वॉल्डिंग इंट होता है जिसमें अधिकतम स्थीकार्य कोट को से जाने के लिए डिज़ाइन किया गया जायर होता है।

यदि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वोल्टेज V_2 है, तो आर्क वोल्टेज V_{arc} आर्क और रिवेक्टर के स्टील कुर्ल रिवेक्टर सह रिवेक्टर इंट V_1 है तो तीन राशियों को चित्र 3.44 में दिखाया जा सकता है। निम्नानुसार यथावृद्धि रूप से संबोधित है।

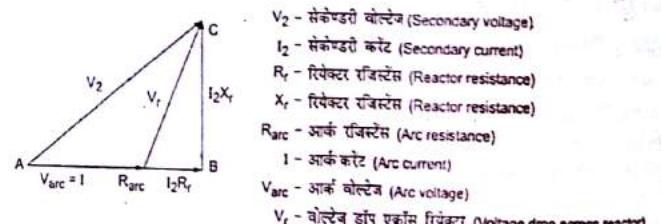

विं 3.44 एक्सटर्नल रिवेक्टर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में विभिन्न वोल्टेज सम्बन्धित रेस्टर द्वारा द्वायाम (Vector Diagram Relating Different Voltages in an External Reactor Welding Transformer)

$$\bar{V}_2 = \bar{V}_{arc} + \bar{V}_r$$


$$\bar{V}_{arc} = \bar{V}_2 - \bar{V}_r$$

इस प्रकार, आर्क वोल्टेज, कोट में वृद्धि के साथ या रिवेक्टर में वोल्टेज इंट में कमों के साथ कम हो जाता है तो एक नेत्रित या इंपिंग बोल्ट-एम्पीयर अभिलक्षण देता है।

168 शैत महीने-1

वेल्डिंग कोर्ट का कंट्रोल दो विधि से प्राप्त किया जाता है। रिएक्टर (मूविंग कोर रिएक्टर) की रिलवर्टेस को अलग करके या सर्किट में लाए गए बाइडिंग के टर्न की संख्या को अलग करके (टैप किए गए रिएक्टर)।


मूविंग कोर रिएक्टर की कोर, जैसा कि चित्र 3.45 में दिखाया गया है, बाइडिंग भाग को ले जाने वाले एक निश्चिह्नित के होते हैं, और एक मूविंग पार्ट, जिसे एक उपयुक्त व्यवस्था द्वारा निश्चित कोर से दूर या दूर स्थानांतरित किया जा सकता है, इस प्रकार उनके बीच एयर गैप अलग हो जाता है। एयर गैप में वृद्धि रिएक्टर के मैनेटिक सर्किट की रिलवर्टेस को जोड़ती है, जबकि इसकी सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टिव रिएक्टेस ड्रॉप, ताकि वेल्डिंग कोर्ट बढ़ जाती है।

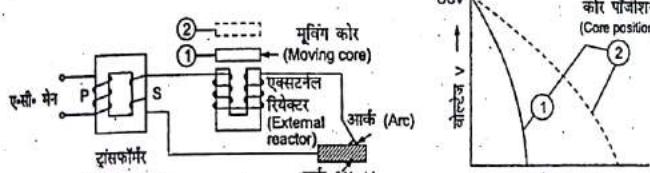

चित्र 3.45 मूविंग कोर एक्सटर्नल रिएक्टर वेल्डिंग द्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम
(Circuit Diagram of a Moving Core External Reactor Welding Transformer)


जब एयर गैप कम हो जाता है, तो मैनेटिक सर्किट की रिलवर्टेस भी कम हो जाती है, मैनेटिक प्लक्स बढ़ जाते हैं, जैसा कि क्षात्र के इंडक्टिव रिएक्टेस और वेल्डिंग कोर्ट में गिरावट आती है। इस तरह से वेल्डिंग कोर्ट को बहुत एस्ट्रोट और नियंत्रण लग से समायोजित किया जा सकता है।

टैप रिएक्टर में को को ठोस बनाया जाता है लेकिन क्षात्रिय को कर्फ भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग में एक टैप होता है जो रेजिस्टर प्लाइट तक लाया जाता है, जैसा कि चित्र 3.46 में दिखाया गया है। टैप के एकांस एक कोर्ट ब्रॉच को स्थानांतरित करने से सर्किट में लाए गए टर्नों की संख्या और इसके साथ ही वेल्डिंग कोर्ट की परिमाण वै अलग-अलग हो जाएगी। इस प्रकार कोर्ट को ट्रैप के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है।

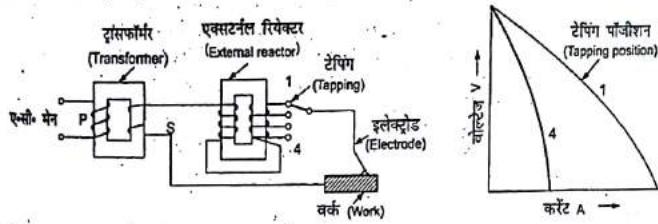

चित्र 3.46 टैप एक्सटर्नल रिएक्टर वेल्डिंग द्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम
(Circuit Diagram of Lapped External Reactor Welding Transformer)

3.22.3. इंटीग्रेटेड रिएक्टर टाइप वेल्डिंग द्रांसफॉर्मर (Integral Reactor Type Welding Transformer)
इंटीग्रेटेड रिएक्टर टाइप का वेल्डिंग द्रांसफॉर्मर, चित्र 3.47 में दिखाया गया है जिसमें एक प्राइमरी बाइडिंग I, एक सेकेंडरी बाइडिंग II और एक रिएक्टर बाइडिंग III है। मैन पार्टों के अलावा, कोर में रिएक्टर बाइडिंग ले जाने वाले अतिरिक्त पार्ट होते हैं। कोर को अतिरिक्त पार्टों के बीच रखे गए कोर C को मूविंग के माध्यम से समायोजित किया जाता है।

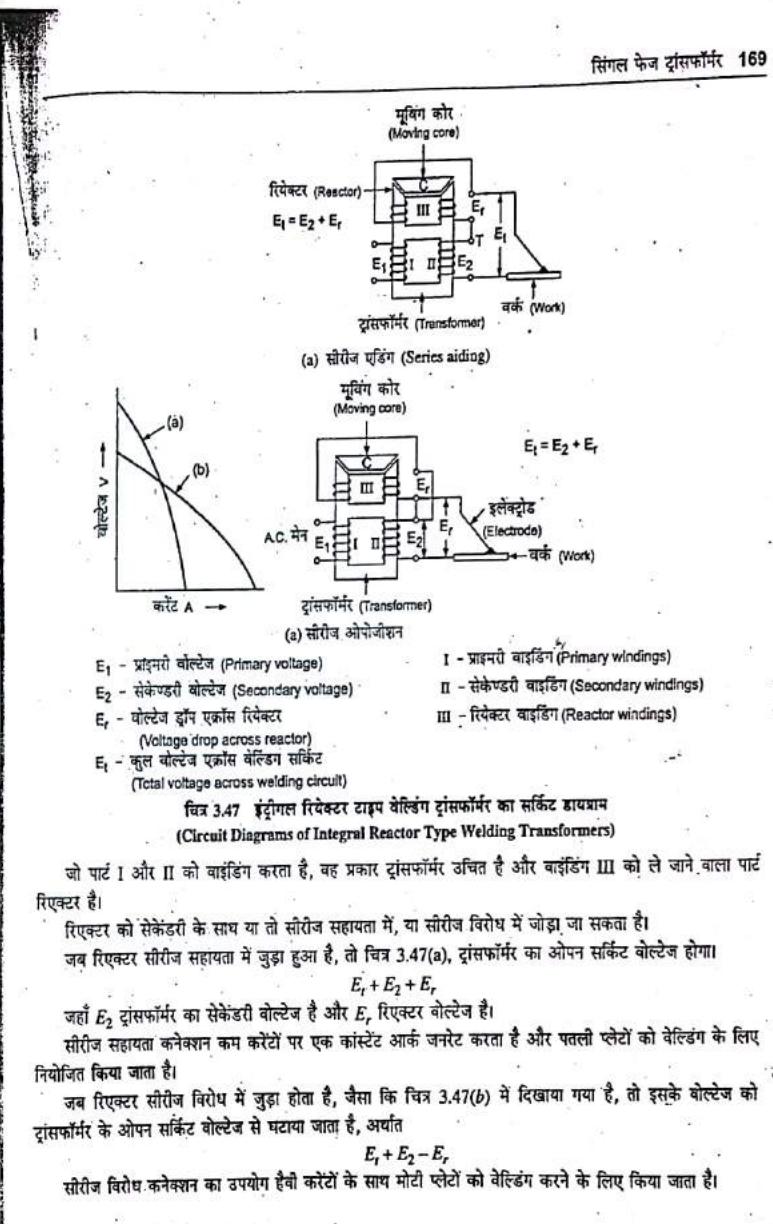

चित्र 3.47 इंटीग्रेटेड रिएक्टर टाइप वेल्डिंग द्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम
(Circuit Diagrams of Integral Reactor Type Welding Transformers)

जो पार्ट I और II को बाइडिंग करता है, वह प्रकार द्रांसफॉर्मर डिचित है और बाइडिंग III को ले जाने वाला पार्ट रिएक्टर है।

रिएक्टर को सेकेंडरी के साथ या तो सीरीज सहायता में, या सीरीज विरोध में जोड़ा जा सकता है। जब रिएक्टर सीरीज सहायता में जुड़ा हुआ है, तो चित्र 3.47(a), द्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट बोल्टेज होगा।

$$E_1 + E_2 + E_r$$

जहाँ E₂ द्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी बोल्टेज है और E_r रिएक्टर बोल्टेज है।

सीरीज सहायता कनेक्शन कम करेंटों पर एक कांस्टेंट आर्क जनरेट करता है और घरतीली स्लेटों को वेल्डिंग के लिए नियोजित किया जाता है।

जब रिएक्टर सीरीज विरोध में जुड़ा होता है, जैसा कि चित्र 3.47(b) में दिखाया गया है, तो इसके बोल्टेज को द्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट बोल्टेज से घटाया जाता है, अर्थात्


$$E_1 + E_2 - E_r$$

सीरीज विरोध कनेक्शन का उपयोग हैवी करेंटों के साथ मोटी स्लेटों को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है।

3.22.8.4. सेचुरोविल रिएक्टर प्रकार वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (Saturable Reactor Type Welding Transformer)

इस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में एक आइसोलेट कम बोल्टेज, पैनेट कोर के प्रभावी मैनेटिक अधिकाशण को बदलने के लिए कम एपरेट डो०सी० सर्किट कार्यरत है। इस प्रकार, ए०सी० को एक बड़ी राशि को डो०सी० की अपेक्षाकृत कम राशि का उपयोग करके कंट्रोल किया जाता है। इसलिए न्यूक्लियम से अधिकतम तक आउटपुट लोल-ए-पीयर, अधिकाशण बक्स को समाप्तेजित करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब रिएक्टर ब्लाइड में कोई डो०सी० कोर्ट नहीं होता है, तो इसकी न्यूक्लियम इम्पोडेस होते हैं और इस प्रकार वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का अधिकतम आउटपुट होता है।

चूंकि डो०सी० सर्किट में rheostat को भद्र से डो०सी० का मैनेटिक्यूड बढ़ाया जाता है, इसलिए बत्त की अधिक कांट्रोल मैनेटिक रेतां होती है। इस प्रकार रिएक्टर को बाया बढ़ जाता है और वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कोर्ट कम हो जाता है। इस विधि में न्यूबल पार्टी और प्रैसिंग कंडक्टरों को हटाने का ताप है और इसका उपयोग अक्सर ऐस ट्रॉफ्टन आंक वेल्डिंग पावर सर्लाई के लिए किया जाता है।

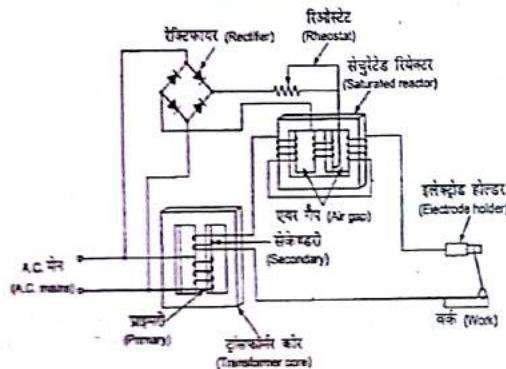

चित्र 3.45 सेचुरोविल रिएक्टर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के नियंत्रण सर्किट प्रणाली
(Circuit Diagram for a Saturable Reactor Welding Transformer)


चित्र 3.45 एक साल सेचुरोविल रिएक्टर पावर सर्लाई के नियंत्रण सर्किट को दर्शाता है। कम बोल्टेज और दब्ल्यू कोर्ट के लियर डोर्स को ब्रॉड करने के लियर रिएक्टर ब्लाइड डो०सी० सर्किट क्लोसल के विरोध में चुड़े हुए हैं।

ए०सी० के साथ, ए०स ट्रॉफ्टन आंक वेल्डिंग के नियंत्रण सर्किट में नहल्वार्ग है। सेचुरोविल रिएक्टर ट्रांसफॉर्मर से न्यूक्लियम यों यों न्यूक्लियम बनता है। ए०स-ए०स को रखना, जैसा कि चित्र 3.48 में दिया गया है, रिएक्टर को, जो इस विकृति को कम करने को लक्ष रखिये हैं। बैकलिंग क्लूप से, डो०सी० कंट्रोल सर्किट ने एक बड़ा चाक दाला या लकड़ा है। यह दो विविध, यह दो का एक सर्वोत्तम, बैकलिंग प्रैसिंग का ढार्वादन करता है।

3.22.8.5. वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का सर्लाई ऑपरेशन (Parallel Operation of Welding Transformers)

वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में बायी-बायी एक ट्रांसफॉर्मर से अधिकतम वेल्डिंग कोर्ट प्राव करने के लियर क्लूप को आवश्यकता होती है। ऐसे सेवन में बायील वेल्डिंग कोर्ट को दो या अधिक वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के सर्लाई ऑपरेशन द्वारा प्राव किया जा सकता है। इस रात के वेल्डिंग ऑपरेशन के लियर बर्कन, यूटिलिटी यह है कि रेन फॉर्मर का कोई लोड या व्हेल्ड सर्किट

स्ट्रिल्यूव समान नहीं होना चाहिए। यह उच्च रिल्यूवेस ट्राइप प्रकार वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के केस में विशेष रूप से आवश्यक है, जहां ऑपन सर्किट बोल्टेज और परिवर्तन अनुपात समायोजन की स्थिति और कंट्रोल फेज के अनुसार कुछ हद तक पिन होते हैं। जब दो ट्रांसफॉर्मर प्लूल ऑपरेशन के लिए जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र 3.49 में दिखाया गया है, जैसे ग्राहण वेल्डिंग के टर्मिनलों को मालौई लाइन के समान लाइन तरों A, B, C से जोड़ा जाता है, इस प्रकार सेकेंडरी वालिंग के emf फेजों के संयोग को सुनिश्चित करता है फिर सेकेंडरीज के टर्मिनलों को जोड़े के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह के ग्री फेज डबल ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मर भारत में M/s ES AB इंडिया लिमिटेड द्वारा विपणन किए जाते हैं।

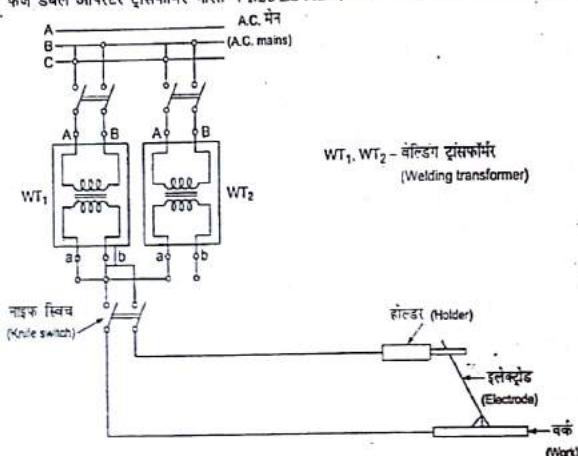

चित्र 3.49 वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के पर्सल ऑपरेशन के लिए सर्किट प्रणाली
(Circuit Diagram for Parallel Operation of Welding Transformers)

3.22.8.6. मल्टी ऑपरेटर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (Multi-Operator Welding Transformers)

एक मल्टी ऑपरेटर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर सिस्टम एक ही समय में कई वेल्डिंग सर्किट प्रदान करने के लिए उच्च क्लूप कांट्रोल बोल्टेज पावर सोर्स का उपयोग करता है।

इस तरह के सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब अपेक्षाकृत छोटे अपरेटिंग क्लूप को एक एक प्रत्येक विकृति होती है, उदाहरण के लिए, बहाव नियांग में, पावर सेवनों रिफाइनरीजों और कैमिकल प्लांट के लिए नियांग स्टेशन।

प्लॉट बोल्ट एम्पीयर अपी लक्षण, दाला मल्टी ऑपरेटर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, सिगाल केज या ग्री फेज गुप का हो रहा है। सिगाल केज नहीं ऑपरेटर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का एक नुकसान यह है कि यह 3 फेज सर्लाई में पर अनैलोन से डालता है।

यह एक मल्टी ऑपरेटर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में एक बोल्टेज होना चाहिए, जो लोड के साथ अलग-अलग नहीं होता (अधिकतम पिनव 5% से अधिक नहीं होना चाहिए) ये इसमें कम मैनेटिक लोकेज होना चाहिए, अर्थात् कम इंडेक्स रिल्यूवेस।

172 डैम्प मर्ने-

आवश्यक या वेल्डिंग सर्किट की संख्या जो एक वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हो सकती है, संबंध,

$$n = \frac{I_1}{I_2} K$$

जहाँ, n = आवश्यक या वेल्डिंग सर्किट की संख्या

I_1 = वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर की रेटेड आउटपुट कोर्ट

I_2 = प्रत्येक वेल्डिंग सर्किट में औसत आकृति करेट

K = दावातारी फैक्टर

दावातारी फैक्टर K इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि एक और एक ही पॉवर सोर्स चलने वाली सभी वेल्डर एक समय बाहर करते हैं।

दावातारी फैक्टर औसत डप्टी शाफ्टिंग और प्राविकाता के नियमों से संबंधित है, तोकिन उसी ट्रांसफॉर्मर में चलने वाले वेल्डर की संख्या कम हो जाती है। आमतौर पर K को 0.6 से 0.8 के बीच कही भी माना जाता है।

प्रत्येक वेल्डिंग स्टेशन एक अलग चार चोक (करेट रेटेटर) के माध्यम से जुड़ा होता है, जो प्रत्येक वेल्डिंग सर्किट के लिए एक डिपिंग स्ट्रिटिक बोल्ट एंपीयर अभिलक्षण कर्त्तव्य प्रदान करता है।

वेल्डिंग सर्किट पैरलेट में जुड़े हुए हैं, जबकि इस व्यवस्था के साथ 70 से 100 एमीयर के क्रम में कम करेटों के साथ वेल्डिंग करते समय सोर्स का बेहतर उपयोग किया जाता है।

3.22.9. ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर (Dry Type Transformer)

एक ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, जो कभी भी किसी इन्सुलेटिंग लिंकिंड का उपयोग नहीं करता है वही इसकी वाइंडिंग या कोर लिंकिंड में जुड़ी होती है। बाल्ट, नाइटिंग और कोर को एक शील्ड टैक के भीतर रखा जाता है जिसे हवा के साथ दबाया जाता है।

3.22.9.1. ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होता है (Types of Dry Type Transformers)

- (i) रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर (CRT)
- (ii) वैक्यूम प्रेशर ट्रांसफॉर्मर (VPI)

3.22.9.1.1. रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर (Cast Resin Dry Type Transformer (CRT))

वार रेजिन ड्राई ट्रांसफॉर्मर (CRT) का उपयोग उच्च नमी वाली क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी बज्ह यह है कि ड्राइन और सोकेटरी वाइंडिंग एप्लिकेशन रात के साथ एनकै-प्युलेशन नमी को रोकने के लिए वाइंडिंग सालों से प्रभावित करने में मदद करता है। पूर्ण सुरक्षा इस कॉस्ट रात एनकै-प्युलेशन द्वारा प्राप्त यों जाती है ताकि ट्रांसफॉर्मर अस्थिर नमी वाले क्षेत्रों में विभिन्न के बिना कार्य कर सके। इस प्रकार यह ट्रांसफॉर्मर नन्हा हाईप्रोसेप्टिक है।

इस रूपानुकार ट्रांसफॉर्मर F (90°C तापमान गुरुदि) के इन्सुलेशन कर्त्ता के साथ, 25 KVA से 12,500 KVA की रेटिंग में उपलब्ध है।

इस रूपानुकार के ट्रांसफॉर्मर में कुछ विशेष रूप से लाभ हैं। जो हैं—

- (i) लोड कैपेसिटी से अधिक बेहतर।
- (ii) कम लॉसेस के साथ कम आशिक डिस्ट्रांजन। इसलिए एफिशिएंसी बहुत अच्छी है।
- (iii) बैस कि वह गैर ज्वलनशील वाइंडिंग इन्सुलेशन के साथ है, यह आग के खतरे को शून्य जोखिम प्रदान करता है। गैर गैर इन्डोर स्थापना के लिए उपयुक्त है।
- (iv) IP 45 के एक्स्ट्रोजर में आउटडोर फिट किया जा सकता है।
- (v) और ऑफ क्लोस नन्हा हाईप्रोसेप्टिक।


3.22.9.1.2. वैक्यूम प्रेशर इंप्रेगेटेड ट्रांसफॉर्मर (Vacuum Pressure Impregnated Transformer (VPI)) से प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को इन्सुलेशन के रूप में न्यूतम ज्वलनशील पदार्थ से बनाया जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग परी या पट्टी में एक सतत प्लेटर में बर्वाई जाती है। लेकिन उच्च बोल्टेज के लिए, वाइंडिंग डिस्क से बनाया होता है जो बोल्टेज लेवल के संबंध में घाव रेटिंग के अनुसार सीरीज या समानांतर में जुड़ा होता है।

वाइंडिंग का इन्सुलेशन शून्य मुक्त संसेचन है जो बलास H पॉलिएस्टर रेजिन के साथ बनाया गया है। कोर के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक वैक्यूम सुरक्षात्मक बॉक्स के भीतर सुरक्षित रूप से बनाए जाते हैं। नमी का संरक्षण अधिक होता है और यह नमी से कमी प्रभावित नहीं होता है।

इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर इन्सुलेशन प्रेट F(155°C) और H(180°C) के साथ 5KVA से 30 MVA तक उपलब्ध है। IP 56 तक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए।

इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के कई लाभ हैं। वह हैं—

- (i) हाई रेटेनिकल पार
- (ii) शून्य मुक्त इन्सुलेशन।
- (iii) कोई तापमान में उतार-चढ़ाव नहीं।
- (iv) आसान रखरखाव।
- (v) आग लगने का खतरा कम।

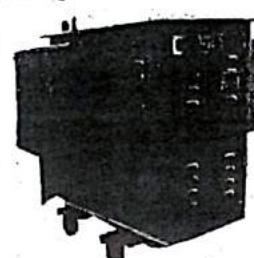

चित्र 3.50 ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर
(Dry Type Transformer)

3.22.9.2. ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के लाभ (Advantages of Dry Type Transformer)

ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के मुख्य लाभ नीचे दिए गए हैं।

- (i) लोगों और संपत्ति के लिए सुरक्षा।
- (ii) रखरखाव और प्रदूषण मुक्त समाधान।
- (iii) आसान स्थापना।
- (iv) साइड नलीयरेस कम है।
- (v) पर्यावरण के अनुकूल।
- (vi) ओवरलोड का सोर्टर करने की उत्कृष्ट क्षमता।
- (vii) सिविल स्थापना कार्यों और फायर प्रोटक्शन सिस्टम पर लागत में कमी।
- (viii) भूकंपीय घटनाओं के मापदण्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
- (ix) कोई आग का खतरा नहीं।
- (x) शॉर्ट सर्किट करेटों के लिए उत्कृष्ट रजिस्ट्रेशन।
- (xi) कम तापीय और डाइलैक्ट्रिक हीटिंग के कारण लंबे समय तक चलने वाला।
- (xii) नम और दूषित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।

3.22.9.3. ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर का लॉसेस (Disadvantages of Dry Type Transformer)

लेकिन ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के कुछ लॉसेस भी हैं। जो हैं—

- (i) डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर संबे समय तक बलने वाला और बाइडिंग रेटिंग की कम संभावना वाला होता है। लेकिन एक बार जब यह पूरी तरह से फेल हो जाता है तो इसे बदलना होता है, अर्थात् लिंच के साथ हाई बोल्टेज और लो बोल्टेज बाइडिंग से पूर्ण परिवर्तन होता है।
- (ii) समान पावर और बोल्टेज रेटिंग के लिए, डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर, ऑइल क्लूड द्रांसफॉर्मर की तुलना में बहुत ही

3.22.9.4. डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर का अनुप्रयोग

डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है-

- (i) रासायनिक, ऑयल और गैस उद्योग
- (ii) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (जैसे जल संरक्षण क्षेत्र)
- (iii) अग्नि-जोखिम वाले क्षेत्र (जैसे बन)
- (iv) इन-रिट्री सबस्टेशन
- (v) इंडोर और अंडर ग्राउंड सबस्टेशन
- (vi) नवीकरणीय जनरेशन (जैसे ऑफ-टट बिंड टर्बोइन)

3.22.9.5. एक डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण कारक (Important Factors to Design a Dry Type Transformer)

एक डाइट्राइप के द्रांसफॉर्मर के लिए महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर नीचे दिए गए हैं।

(i) इन्सुलेशन प्रकार का चयन (Choice of Insulation Type)

आमतौर पर F और H बलास के इन्सुलेशन का उपयोग प्राइमरी और सेकेंडरी बाइडिंग को इन्सुलेट करने के लिए किया जाता है। इसका कारण यह है कि इन वर्गों में उच्च तापमान का समान करना पड़ता है अर्थात् इन्सुलेशन के F के लिए 155°C और H बलास के लिए 180°C। आमतौर पर, वर्निस और पॉलीएस्टर रेजिन का उपयोग बाइडिंग के इन्सुलेशन के रूप में किया जाता है। तापमान का समान करने की क्षमता के अलावा, मैकेनिकल पावर; डाइसेन्ट्रिक स्ट्रैथ और धर्मल स्टॉक के रिसर्टेंस चुनियादी क्षमताएं हैं जिन्हें बाइडिंग के लिए चुने गए इन्सुलेशन द्वारा पूरा किया जाता है।

(ii) बाइडिंग सामग्री का चयन (Selection of Winding Material)

आमतौर पर कॉर्पर और एल्यूमीनियम का उपयोग बाइडिंग या बाइलॉन बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि कॉर्पर बेहतर कंडक्टर है, एल्यूमीनियम कंडक्टर बारंड द्रांसफॉर्मर कम लागत और कम बजल के हैं। उसी कोरेट रेटिंग के लिए, कम क्रॉस सेक्शन वाले कॉर्पर कंडक्टर का उपयोग द्रांसफॉर्मर में बाइडिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। कॉर्पर बाइलॉन एल्यूमीनियम बाइलॉन की तुलना में अधिक मैकेनिकल पावर प्रदान करता है।

(iii) कम हिस्टरिसीस लॉस के साथ कोर सामग्री का चयन (Selection of Core Material with Low Hysteresis Loss)

द्रांसफॉर्मर डिजाइन में कोर सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कोर सामग्री में उच्च परमेयविल्टी और कम हिस्टरिसीस लॉसेस होना चाहिए। लेकिन दोनों को किसी भी भूल सामग्री में हासिल नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर सिलिकॉन स्टील, CRGO आदि का उपयोग उच्च पारागम्यता के साथ न्यूट्रल हिस्टरिसीस लॉसेस की अनुमति देने के लिए किया जाता है।

(iv) रेगुलेशन (Regulation)

$$\text{रेगुलेशन} = \frac{V_{\text{no-load}} - V_{\text{full-load}}}{V_{\text{no-load}}} \times 100\%$$

जब द्रांसफॉर्मर सेकेंडरी बोल्टेज लोड में घूँट्डि के कारण अचानक गिरता है, तो इस रेगुलेशन को खारब रेगुलेशन कहा जाता है। द्रांसफॉर्मर उच्च इंटरनल लोकेज रिस्टेस के कारण खारब रेगुलेशन है। तो डिजाइन के दौरान लोकेज रिस्टेस 2% के भीतर रखी गई है।

(v) जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

द्रांसफॉर्मर का जीवन ओवरलोडिंग के कारण बाइडिंग तापमान में बढ़ते प्रभाव के कारण बाइडिंग इन्सुलेशन के रूप से निर्भाव करता है। आमतौर पर बलास B, F और H इन्सुलेशन डाइट्राइप द्रांसफॉर्मर के लिए परिवेश के तापमान सहित उच्च तापमान दाल का समान करने के लिए पसंद किया जाता है। तो द्रांसफॉर्मर का डिजाइन ऑपरेटिंग फुल लोड कंडीशन के तापमान के बढ़ते से संबंध में होना चाहिए।

(vi) लॉसेस (Losses)

नो लोड लॉस का अर्थ कोर लॉस और एडी कोरेट है जो लोडिंग की स्थिति से स्वतंत्र है। लेकिन लोडिंग स्थिति में कोर लॉसेस होता है जिसमें बोल्टेज रेगुलेशन के मान को बढ़ाने के लिए आयरन लॉसेज शामिल होता है, अर्थात् खारब बोल्टेज रेगुलेशन। इस लॉसेस को कम करने के लिए लोकेज रिस्टेस और बाइडिंग रेजिस्टेस मध्यम मान के भीतर होना चाहीए और इस प्रकार बेहतर बोल्टेज रेगुलेशन हाई एफिशिएंट होगा।

(vii) ओवरलोडिंग (Overloading)

अधिक समय तक द्रांसफॉर्मर के लिए ओवर लोडिंग की स्थिति हानिकारक है। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग का कारण है। यह द्रांसफॉर्मर को अपने कनेक्टेड लोड की डिमांड को पूरा करना होता है। इसलिए कोरेट की भारी मात्रा बाइडिंग में कोर लॉसेस करती है, और इससे द्रांसफॉर्मर को लॉसेस होता है। बाइडिंग को ढाल करने के लिए, डाइट्राइप के द्रांसफॉर्मर में फैन कूलिंग तिस्टरम प्रदान की जाती है।

(viii) K फैक्टर (K factor)

यह द्रांसफॉर्मर बाइडिंग में नॉन साइनसोइडल कोरेट द्वारा उत्पन्न होते को बापस लेने की क्षमता है। युक्त साइन बेव कॉलेंस और कोरेट बेव रूप में कार्ड हायॉनिक्स उपलब्ध है। यह आज के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के कारण है। बैलेंस और कोरेट बेव रूप में कार्ड हायॉनिक्स उपलब्ध है।

(ix) इन्सुलेशन स्तर (Insulation Level)

द्रांसफॉर्मर डिजाइन में, इन्सुलेशन स्तर समायोजन एक महत्वपूर्ण कारक है। आमतौर पर इन्सुलेशन स्तर को बोल्टेज के अधार पर चुनियादी आवेग स्तर के अनुसार चुना जाता है। मजबूत इन्सुलेशन स्तर एक द्रांसफॉर्मर के जीवन को बढ़ाता है।

(x) द्रांसफॉर्मर की रेटिंग (Rating of Transformer)

द्रांसफॉर्मर की रेटिंग में बोल्टेज आवृत्ति कोरेट और kVA शामिल है। इसमें अलावा एक द्रांसफॉर्मर को रेटिंग द्वारा बाइडिंग, सिलिकॉन स्टील कोर ये उत्पन्न होते पर निर्भाव करती है। चूंकि कॉर्पर लॉसेस कोरेट और कोर के लॉसेस पर निर्भाव करता है। इसलिए बोल्टेज पर निर्भाव करता है। द्रांसफॉर्मर में कुल लॉसेस कॉल्ट-एप्पीयर उत्पाद पर निर्भाव करता है। बैलेंस बोल्टेज और कोरेट के बोल्ट के फेज कोण पर निर्भाव नहीं है यानी लोड पावर फेजर से स्वतंत्र है। द्रांसफॉर्मर को रेटिंग उसके आकार के आधार पर प्रदर्शित की जाती है।

(x) ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट。(Name Plate of Transformer)

यह ट्रांसफॉर्मर को एक नेम प्लेट के साथ प्रदान किया जाता चाहिए जिसमें उसका केस निर्माणित जानकारी दे रहा हो।

- बोल्टेज रेटिंग
- करेट रेटिंग
- आउटपुट रेटेड KVA
- रेटेड फ्रीवेली वाइंडिंग,
- स्टार-स्टार, डेल्टा-डेल्टा, स्टार
- डेल्टा डेल्टा डेल्टा के लिए उपयोग किए जाने वाले कनेक्शन के प्रकार
- कूलिंग के प्रकार

इसलिए यह हमेशा सलाह दी जाती है कि ट्रांसफॉर्मर के नेम प्लेट को ट्रांसफॉर्मर के ऑपरेशन से पहले नोट किया जाना चाहिए और इसे नेम प्लेट के अनुसार जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग खराब हो सकती है।

द्वाहरण 3.1. ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी आउटपुट बोल्टेज 220 वोल्ट है जो किसी लोड पर नहीं है। सेकेंडरी बोल्टेज 220 से 210 वोल्ट तक घट जाता है जब ट्रांसफॉर्मर को इसकी फुल लोड करेट कैपेसिटी तक लोड किया जाता है।

इतः सेकेंडरी आउटपुट बोल्टेज में जो लोड से फुल लोड तक की गिरावट = 10 वोल्ट

$$\% \text{ रेगुलेशन} = \frac{V_{\text{no-load}} - V_{\text{full-load}}}{V_{\text{full-load}}} \times 100$$

इसमें $V_{\text{no-load}}$ नो लोड बोल्टेज है

$V_{\text{full-load}}$ कुल लोड बोल्टेज है

$$\begin{aligned} \% \text{ रेगुलेशन} &= \frac{220 - 210}{210} \times 100 \\ &= \frac{10}{210} \times 100 \\ &= 4.76\% \end{aligned}$$

यदि ट्रांसफॉर्मर अपने फुल लोड करेट कैपेसिटी तक लोड होने पर सेकेंडरी बोल्टेज 220 से 215 बोल्ट तक कम हो जाता है। इस यामले में ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन 2.32% है। ट्रांसफॉर्मर का % रेगुलेशन लगभग कारेट सेकेंडरी आउटपुट देतेर द्वारा दिया जाता है।

द्वाहरण 3.2. एक 10 kVA, 500/250 V, 50 Hz, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में क्रॉस सेक्शन होवरफल 90 cm^2 और अधिकतम परतक्ष स्थनक 1.2 T का है। ग्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों और टर्नों की संख्या की गणना करें।

इतः ग्राइमरी इन्हूज एमफ $E_1 = 500 \text{ V}$

सेकेंडरी इन्हूज एमफ $E_2 = 250 \text{ V}$

सप्लाई फ्रीवेली, $f = 50 \text{ Hz}$

अधिकतम परतक्ष स्थनक, $B_{\max} = 1.2 \text{ T}$

क्रॉस-सेक्शन होवरफल, $a = 90 \text{ cm}^2 = 0.009 \text{ m}^2$

परतक्ष का अधिकतम मान, $\phi_{\max} = B_{\max} \times a$

$$= 1.2 \times 0.009 = 0.0108 \text{ Wb}$$

$$\begin{aligned} \text{ग्राइमरी टर्नों की संख्या, } N_1 &= \frac{E_1}{4.44 \times f \times \phi_m} = \frac{500}{4.44 \times 50 \times 0.0108} \\ &= 208.54 = 209 \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{सेकेंडरी टर्नों की संख्या, } N_2 &= \frac{E_2}{4.44 \times f \times \phi_m} = \frac{250}{4.44 \times 50 \times 0.0108} \\ &= 104.27 = 105 \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

द्वाहरण 3.3. एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 110/220 वोल्ट्स है, 1 kVA कम बोल्टेज साइड में 130 टर्न हैं। निर्माणित गणना करें-

- (i) हाई बोल्टेज पर टर्नों की संख्या (ii) ग्राइमरी करेट (iii) सेकेंडरी करेट
ट्रांसफॉर्मर को हानि रहित मानें।

हल :

$$\text{ग्राइमरी बोल्टेज, } V_1 = 110 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी बोल्टेज, } V_2 = 220 \text{ V}$$

$$\text{लो बोल्टेज साइड टर्न-आर्याना, } N_1 = 130$$

$$\text{हाई-बोल्टेज साइड टर्न, } N_2 = ?$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{110}{220} = \frac{130}{N_2}$$

$$N_2 = \frac{220 \times 130}{110} = 260 \text{ टर्न्स उत्तर}$$

जैसे ट्रांसफॉर्मर को आउटपुट 1 kVA है।

$$\text{सेकेंडरी आउटपुट, } V_2 I_2 = 1000 \text{ VA}$$

$$[\because 1 \text{ kVA} = 1000 \text{ VA}]$$

$$\text{और जैसे } V_2 = 220 \text{ volts}$$

$$\text{सेकेंडरी करेट, } I_2 = \frac{\text{सेकेंडरी आउटपुट}}{V_2}$$

$$= \frac{1000}{220} = 4.54 \text{ Amps. उत्तर}$$

$$\text{इसी प्रकार करेट, } I_1 = \frac{\text{KVA में आउटपुट} \times 1000}{V_1} = \frac{1 \times 1000}{110} = 9.08 \text{ Amps. उत्तर}$$

और

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$\frac{220}{110} = \frac{I_1}{4.54}$$

$$I_1 = 9.08 \text{ Amps. उत्तर}$$

उदाहरण 3.4. 100 V सप्लाई से 800 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न के साथ एक ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई जाती है। सेकेंडरी बोल्टेज प्रति टर्न की गणना करें।

हल :

$$N_1 = 800,$$

$$N_2 = 200 \text{ V}$$

$$V_1 = 100 \text{ V}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$V_2 = V_1 \times \frac{N_1}{N_2} = 100 \times \frac{200}{800} = 25 \text{ V} \quad \text{उत्तर}$$

$$\text{बोल्टेज/टर्न} = \frac{V_1}{N_1} = \frac{100}{800} = 0.125 \quad \text{उत्तर}$$

और

$$\text{बोल्टेज/टर्न} = \frac{V_2}{N_2} = \frac{25}{200} = 0.125 \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.5. यह 110 V और 50 Hz पर एक ट्रांसफॉर्मर में 4.13 mWb अधिकतम कोर पलवस है, प्राइमरी में टर्न की आवश्यक संख्या निर्णयित करता है।

हल :

$$\text{प्राइमरी में इंड्यूल EMF}, E_1 = 110 \text{ V}$$

$$\text{सप्लाई फ्रीक्वेन्सी}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{अधिकतम कोर पलवस}, \phi_{\max} = 4.13 \text{ mWb} = 4.13 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$\text{प्राइमरी पर आवश्यक टर्न की संख्या}, N_1 = \frac{E_1}{4.44 f \phi_{\max}} \quad \dots \text{Refer to Eq. (3.7)}$$

$$= \frac{110}{4.44 \times 50 \times 4.13 \times 10^{-3}} = 120 \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.6. Emf प्रति फेज 10 kVA, 2200/220 V, 50 Hz ट्रांसफॉर्मर 10 V है। गणना करें—

(i) प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न की संख्या,

(ii) 1.5.T. की अधिकतम पलवस परत के लिए कोर का क्रॉस सेक्शन हेत्रफल

हल :

$$\text{EMF प्रति टर्न} = 10 \text{ V}$$

$$\text{प्राइमरी इंड्यूल EMF}, E_1 = V_1 = 2,200 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी इंड्यूल EMF}, E_2 = V_2 = 220 \text{ V}$$

$$\text{सप्लाई फ्रीक्वेन्सी}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{अधिकतम पलवस घनत्व}, B_{\max} = 1.5 \text{ T}$$

$$(i) \text{प्राइमरी टर्न की संख्या}, N_1 = \frac{E_1}{\text{EMF/टर्न}} = \frac{2,200}{10} = 220 \quad \text{उत्तर}$$

$$\text{सेकेंडरी टर्न की संख्या}, N_2 = \frac{E_2}{\text{EMF/टर्न}} = \frac{220}{10} = 22 \quad \text{उत्तर}$$

$$\text{पलवस का अधिकतम मान}, \phi_{\max} = \frac{\text{EMF प्रति टर्न}}{4.44 f} = \frac{10}{4.44 \times 50} = 0.045 \text{ Wb}$$

$$(ii) \text{कोर का कुल क्रॉस सेक्शन हेत्रफल}, a = \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}} = \frac{0.045}{1.5} = 0.03 \text{ m}^2 \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.7. kVA लाइसेस कम ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पर 500 टर्न होते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग पर 40 टर्न होते हैं। प्राइमरी 3000 V, 50 Hz पर से चुड़ा है। निर्धारित करें—

(i) कुल लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी करेट;

(ii) सेकेंडरी EMF और

(iii) कोर में अधिकतम पलवस।

नो-लोड करेट की उपेक्षा की जा सकती है।

हल :

$$\text{प्राइमरी इंड्यूल EMF}, E_1 = V_1 = 3000 \text{ V}$$

$$\text{प्राइमरी टर्न}, N_1 = 500$$

$$\text{सेकेंडरी टर्न}, N_2 = 40$$

$$(i) \text{सेकेंडरी EMF}, E_2 = E_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 3,000 \times \frac{40}{500} = 240 \text{ V}$$

$$(ii) \text{प्राइमरी करेट}, I_1 = \frac{\text{रेटिड kVA} \times 1,000}{E_1} = \frac{\text{रेटिड kVA} \times 1,000}{V_1}$$

$$= \frac{25 \times 1,000}{3,000} = 8.333 \text{ A} \quad \text{उत्तर}$$

$$\text{सेकेंडरी करेट}, I_2 = \frac{25 \times 1,000}{240} = 104.167 \text{ A} \quad \text{उत्तर}$$

$$(iii) \text{कोर में अधिकतम पलवस}, \phi_{\max} = \frac{E_1}{4.44 f N_1} = \frac{3,000}{4.44 \times 50 \times 500}$$

$$= 0.027 \text{ Wb or } 27 \text{ mWb} \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.8. 50 Hz के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर नो-लोड अनुपात 6000/250 V है। प्रत्येक बाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्ञात करो, यदि कोर में अधिकतम पलवस 0.06 Wb है।

हल : मूल का प्रयोग करके, ट्रांसफॉर्मर EMF समीकरण—

$$E_1 = 4.44 f \phi_{\max} N_1 \text{ volt}$$

$$\text{प्राइमरी बोल्टेज}, V_1 = 6000 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी बोल्टेज}, V_2 = 250 \text{ V}$$

$$\text{पलवस का अधिकतम मान}, \phi_{\max} = 0.06 \text{ Wb}$$

180 वैद्युत भौतिकी-I

$$\text{फ्रीक्वेन्सी, } f = 50 \text{ Hz}$$

$$6600 = 4.44 \times 50 \times 0.06 \times N_1$$

$$N_1 = 450 \text{ उत्तर}$$

इसी प्रकार

$$250 = 4.44 \times 50 \times 0.06 \times N_2$$

$$N_2 = 19 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.9. 6600/600 V, 50 Hz, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में कोर में अधिकतम परत्तक्ष पनत्त 1.35 Wb है। यदि आवरण के कोर का क्षेत्रफल 200 cm² है, तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाल्टमें दर्ता की संख्या की गणना करें।

हल : मुख्य से, $E_1 = 4.44 f \phi_{\max} N_1$ वोल्ट

और

$$E_1 = 4.44 \phi B_{\max} \times A \times N_1 \text{ वोल्ट} \quad \dots(i) [\because \phi_{\max} = B_{\max} \times A]$$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज, } V_1 = 6600 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी वोल्टेज, } V_2 = 600 \text{ V}$$

$$\text{अधिकतम परत्तक्ष पनत्त, } B_{\max} = 1.35 \text{ Wb/m}^2$$

$$\text{कुल कोर क्षेत्रफल, } A = 200 \text{ cm}^2 = 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\text{फ्रीक्वेन्सी, } f = 50 \text{ Hz}$$

सभी वालों को समी० (i) में रखने पर

इस प्राप्त करते हैं—

$$6600 = 4.44 \times 50 \times \phi_{\max} \times N_1$$

और

$$6600 = 4.44 \times 50 \times B_{\max} \times A \times N_1$$

और

$$6600 = 4.44 \times 50 \times 1.35 \times 200 \times 10^{-4} \times N_1$$

∴

$$N_1 = 1100 \text{ उत्तर}$$

इसी प्रकार,

$$600 = 4.44 \times 50 \times 1.35 \times 200 \times 10^{-4} \times N_2$$

$$N_2 = 100 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.10. एक 200 kVA, 3300/240, 50 Hz, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइडिंग पर 80 दर्ता हैं। इस आवरण ट्रांसफॉर्मर मार्ने, गणना;

(i) कुल लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी करेट

(ii) परत्तक्ष का अधिकतम मान

(iii) प्राइमरी दर्ता की संख्या।

हल : ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, $P = 200 \text{ kVA}$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज, } V_1 = 3300 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी वोल्टेज, } V_2 = 240 \text{ V}$$

$$\text{फ्रीक्वेन्सी, } f = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{प्राइमरी कुल लोड करेट, } I_1 = \frac{P}{V_1}$$

$$I_1 = \frac{200 \times 10^3}{3300} = 60.6 \text{ A उत्तर}$$

इसी प्रकार

$$I_2 = \frac{200 \times 10^3}{240} = 833.3 \text{ A उत्तर}$$

(ii) सम्बन्ध से

$$E_2 = 4.44 f \phi_{\max} \times N_2 \text{ volt}$$

$$240 = 4.44 \times 50 \times \phi_{\max} \times 80$$

$$\phi_{\max} = \frac{240}{4.44 \times 50 \times 80} = 13.51 \times 10^{-3} \text{ Wb उत्तर}$$

(iii) अपी,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \text{ or } \frac{240}{3300} = \frac{80}{N_1}$$

$$N_1 = 1100 \text{ दर्ता उत्तर}$$

उदाहरण 3.11. सिंगल फेज 230/460 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर 10 A और 460 वोल्ट के लोड करेट में सम्पाद्ध होता है। लोडेस को नगण्य करते हुए, प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 230$ volts

हल : प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 230$ volts

$$\text{सेकेंडरी वोल्टेज, } V_2 = 460 \text{ volts}$$

$$\text{सेकेंडरी करेट} = 10 \text{ A}$$

प्राइमरी करेट = ?

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$I_1 = \frac{V_2}{V_1} \times I_2$$

$$I_1 = \frac{460}{230} \times 10 = 20 \text{ Amps. उत्तर}$$

उदाहरण 3.12. एक 200 KVA, 6600 V/400, 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी पर 100 दर्ता हैं। गणना करें—(a) प्राइमरी और सेकेंडरी करेट का अनुपानित मान, (b) प्राइमरी दर्तों की अनुपानित संख्या।

हल : (a) कुल लोड प्राइमरी करेट, $I_1 = \frac{\text{KVA} \times 1000}{V_1} = \frac{200 \times 1000}{6600} = 30.3 \text{ A उत्तर}$

$$\text{कुल लोड सेकेंडरी करेट} = \frac{200 \times 1000}{400} = 500 \text{ A उत्तर}$$

$$(b) \text{प्राइमरी दर्ता की संख्या} = \frac{V_1}{V_2} \times N_2 = \frac{6600}{400} \times 100 = 1650 \text{ उत्तर}$$

182 बैचूत मत्तेन-1

उदाहरण 3.13. एक ट्रांसफॉर्मर में 20 दर्त की प्राइमरी वाइंडिंग और 40 दर्त की एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी के लिए सप्लाई की गई वोल्टेज 100 V है, तो सेकेंडरी टर्मिनल के वोल्टेज को ज्ञात करें।

हल : प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 100 \text{ V}$

$$\text{प्राइमरी टर्न्स की संख्या, } N_1 = 20$$

$$\text{सेकेंडरी टर्न्स की संख्या, } N_2 = 40$$

$$\text{सेकेंडरी वोल्टेज, } V_2 = ?$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\text{और } V_2 = \frac{N_2}{N_1} \times V_1 = \frac{40}{20} \times 100 = 200 \text{ volt. उत्तर}$$

उदाहरण 3.14. 2000/200V ट्रांसफॉर्मर को कोई लोड नहीं आता है जो 0.6 A का प्राइमरी फ्लॉक्स और 500 W को अवश्योनित करता है। मैनेटाइंग और आयरन लॉस करेंटों को ज्ञात करें।

हल : इस जाते हैं कि, $P_0 = V_1 I_0 \cos \phi_0$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज, } V_1 = 2000 \text{ V}$$

$$\text{नो लोड प्राइमरी करेंट, } I_0 = 0.6 \text{ A}$$

$$\text{लॉसर की खपत, } P_0 = 500 \text{ W}$$

$$500 = 2000 \times I_0 \times \cos \phi_0$$

$$\text{और } 500 = 2000 \times I_0$$

$$\text{और } I_0 = \text{आयरन लॉस} = \frac{500}{2000} = 0.25 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{चूंकि } I_0^2 = I_m^2 + I_w^2$$

$$I_m = \sqrt{I_0^2 - I_w^2} = \sqrt{(0.6)^2 - (0.25)^2}$$

$$I_m = 0.545 \text{ A उत्तर}$$

उदाहरण 3.15. एक सिंगल फेज 230 V, 50 Hz, ट्रांसफॉर्मर 5A की नो-लोड करेंट सेता है, 0.25 सैगिंग की पॉवर पर यदि दर्त की प्राइमरी संख्या 200 है, तो गणना करें।

(i) कोर में फ्लॉक्स का मान

(ii) मैन लॉसेस

(iii) मैनेटिक करेंट

(iv) वेक्टर आरेख।

हल : सबसे पहले, $E_1 = 4.44 f \phi_{\max} N_1 \text{ volt}$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज, } V_1 = 230 \text{ V}$$

$$\text{नो लोड प्राइमरी करेंट, } I_0 = 5 \text{ A}$$

$$\text{नो लोड पॉवर फैक्टर, } \cos \phi_0 = 0.25$$

$$\text{सप्लाई फ्रॉक्वेन्ची, } f = 50 \text{ Hz}$$

प्राइमरी टर्न की संख्या, $N_1 = 200$

$$\text{हमें प्राप्त होता है— } 230 = 4.44 \times 50 \times \phi_{\max} \times 200$$

$$(i) \text{ कोर में फ्लॉक्स, } \phi_{\max} = \frac{230}{4.44 \times 50 \times 200} = 5.18 \text{ mWh उत्तर}$$

$$(ii) \text{ सम्बन्ध से, } P_0 = V_1 I_0 \cos \phi_0$$

$$\text{कोर लॉस, } P_0 = 230 \times 5 \times 0.25 = 2.875 \text{ W उत्तर}$$

$$(iii) \text{ मैनेटिक करेंट, } I_m = I_0 \sin (\cos^{-1} 0.25)$$

$$= 5 \times 0.968 = 4.84 \text{ A उत्तर}$$

उदाहरण 3.16. EMF प्रति फेज 10 kVA, 2200/220 V, 50 Hz ट्रांसफॉर्मर 10 V है। गणना कीजिए—

(i) प्राइमरी और सेकेंडरी टर्नों की संख्या

(ii) 1.5 T अधिकतम फ्लॉक्स घनत्व के लिए कोर का क्रॉस-सेक्शन क्षेत्रफल।

हल :

$$\text{प्राइमरी इंडपूज एम्फ, } E_1 = V_1 = 2200 \text{ V}$$

$$\text{सेकेंडरी इंडपूज एम्फ, } E_2 = V_2 = 220 \text{ V}$$

$$\text{सप्लाई फ्रॉक्वेन्ची, } f = 50 \text{ Hz}$$

अधिकतम फ्लॉक्स घनत्व, $B_{\max} = 1.5 \text{ T}$

$$(i) \text{ प्राइमरी टर्न की संख्या, } N_1 = \frac{E_1}{\text{EMF प्रति टर्न}} = \frac{2200}{10} = 220 \text{ उत्तर}$$

$$\text{सेकेंडरी टर्न की संख्या, } N_2 = \frac{E_2}{\text{EMF प्रति टर्न}} = \frac{220}{10} = 220 \text{ उत्तर}$$

$$\text{फ्लॉक्स का अधिकतम मान, } \phi_{\max} = \frac{\text{EMF प्रति टर्न}}{4.44 f} = \frac{10}{4.44 \times 50} = 0.045 \text{ WB उत्तर}$$

$$(ii) \text{ कोर का कुल क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, } a = \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}} = \frac{0.045}{1.5} = 0.03 \text{ m}^2 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.17. 25 kVA लॉसेस-कम ट्रांसफॉर्मर 5A पर 500 टर्न होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पर 40 टर्न होते हैं। प्राइमरी 3000 V, 50 Hz में सप्लाई से जुड़ा है।

गणना कीजिए—

(i) कुल लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी करेंट;

(ii) सेकेंडरी EMF और

(iii) कोर में अधिकतम फ्लॉक्स। कोई लोड करेंट को नगण्य नहीं की जा सकती।

हल :

$$\text{प्राइमरी इंडपूज एम्फ, } E_1 = V_1 = 3000 \text{ V}$$

$$\text{प्राइमरी टर्न, } N_1 = 500$$

$$\text{सेकेंडरी टर्न, } N_2 = 40$$

184 शैक्षणिक

$$(i) \text{ प्राइमरी कोरेट, } I_1 = \frac{KVA \text{ रेटिंग} \times 1,000}{E_1} = \frac{KVA \text{ रेटिंग} \times 1,000}{V_1}$$

$$= \frac{25 \times 1000}{3000} = 8.333 A \text{ उत्तर}$$

$$(ii) \text{ सेकेन्डरी EMF, } E_2 = E_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 3000 \times \frac{40}{500} = 240 V$$

$$\text{सेकेन्डरी कोरेट } I_2 = \frac{25 \times 1000}{240} = 109.167 A \text{ उत्तर}$$

$$(iii) \text{ कोर में अधिकतम फ्लक्स, } \phi_{max} = \frac{E_1}{4.44 f N_1} = \frac{3000}{4.44 \times 50 \times 500} = 0.027 Wb$$

$$= 27 mWb \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.18. सिंगल फेज, 50 Hz, कोर टाइप दृंगफॉर्मर में 20 cm साइड का वर्गाकार कोर है, अनुभेय अधिकतम फ्लक्स डेसिटी 1 Wb/m² है। 3000/200 V अनुपात उच्च और निम्न बोल्टेज साइड पर प्रति टर्ण की संख्या की गणना करें।

$$\text{हल : कोर शेफ्टफ्लक्स} = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2 = 0.04 \text{ m}^2$$

$$\text{अनुभेय फ्लक्स घनत्व, } B_{max} = 1.0 \text{ Wb/m}^2$$

अनुभेय फ्लक्स का अधिकतम मान,

$$\phi_{max} = B_{max} \times \frac{1}{4} = 1 \times 0.04 = 0.04 \text{ Wb}$$

निम्न-बोल्टेज (सेकेन्डरी) वाइंडिंग पर टर्णों की संख्या,

$$N_2 = \frac{E_2}{4.44 f \phi_{max}} = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 0.04} = 24.77; 26 \text{ (say)}$$

उच्च-बोल्टेज (प्राइमरी) वाइंडिंग पर टर्णों की संख्या,

$$N_1 = \frac{E_1 \times N_2}{E_2} = \frac{3,000}{220} \times 26 = 354.$$

$$\text{प्रत्येक साइड पर } hV \text{ टर्णों की संख्या} = \frac{354}{2} = 177 \text{ उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक साइड पर } 1/V \text{ टर्णों की संख्या} = \frac{26}{2} = 13 \text{ उत्तर}$$

गोट : LV टर्णों की गणना पहले की जाती है, एक फिल्फ को अगली उच्च सम संख्या तक किया जाता है ताकि अधिकतम फ्लक्स घनत्व अनुभेय अधिकतम फ्लक्स घनत्व से अधिक न हो। तब HV टर्णों की गणना परिवर्तन अनुपात (transformation ratio) हाँ तहीं संख्याओं के समय की जाती है। इसके अलावा दो अवधार हैं और प्रत्येक अवधार लोकेज रिएक्टेंस को कम करने के दृष्टिकोण से 1/V और 1/V टर्णों के आगे धारा को समायोजित करता है।

उदाहरण 3.19. एक सिंगल फेज दृंगफॉर्मर, 50 kVA, 2300/230 V, 50 Hz सेकेन्डरी साइड पर 230 Y सप्लाई से कनेक्ट है, प्राइमरी ओपन है। मीटर $P = 187 W$, $V = 230 V$, $I = 6.5 A$ रिंगिंग देता है। ज्ञात करें—(i) कोर लौस, (ii) कोर के लौस कम्पोनेट, (iii) मैनेटाइजिंग करेट।

आउटपुट = 50 KVA

सेकेन्डरी बोल्टेज, $V = 230 V$

$$P = 187 W$$

$$P_0 = V_1 I_0 \cos \phi_0 = V_1 \times I_0$$

$$\text{कोरेट के लौस कम्पोनेट, } I_w = \frac{187}{230} = 0.813 A \text{ उत्तर}$$

$$I_0^2 = I_m^2 + I_w^2$$

$$I_m = \sqrt{I_0^2 - I_w^2}$$

$$\text{मैनेटिक करेट, } I_m = \sqrt{(6.5)^2 - (0.813)^2} = 6.448 A \text{ उत्तर}$$

$$\text{कोर लौस, } P = V_1 I_0 \cos \phi_0 \quad [\because I_w = I_0 \cos \phi_0]$$

$$= 230 \times 0.813 = 187 W \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.20. दृंगफॉर्मर का नो लोड करेट 0.2 A के पॉवर फैक्टर पर 15 A होता है जब 460 V, 50 Hz सप्लाई से कनेक्ट होता है। पर्दि प्राइमरी वाइंडिंग में 550 टर्ण हैं। गणना करें—

(i) नो लोड करेट के मैनेटाइजिंग कंपोनेट।

(ii) आवरन लौस।

(iii) कोर फ्लक्स का अधिकतम मान।

हल :

$$I_0 = 15 A$$

$$\cos \phi_0 = 0.2$$

$$\cos \phi_0 = 0.2, \sin \phi_0 = 0.98$$

जब

$$I_m = \text{नो लोड पर इनपुट पॉवर}$$

$$= I_0 \sin \phi_0 = 15 \times 0.98 = 14.7 A \text{ उत्तर}$$

(ii)

$$\text{आवरन लौस} = \text{नो लोड पर इनपुट पॉवर}$$

$$= V_1 I_0 \cos \phi_0 = 460 \times 15 \times 0.2 = 1380 W = 1.38 kW \text{ उत्तर}$$

(iii) नो लोड पर

$$V_1 = E_1$$

$$E_1 = 4.44 \phi_m N_1 f$$

$$E_1 = 460 V$$

$$N_1 = 550$$

$$f = 50 Hz$$

$$460 = 4.44 \phi_m \times 550 \times 50$$

$$\phi_m = \frac{460}{4.44 \times 550 \times 50} = 0.00377 Wb. \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.21. एक 3300/250 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट पर 0.2 के पॉवर फैक्टर पर 0.3 amps लेता है। ज्ञात करें।


- पैरेटिक करेंट,
- आयरन लॉस करेंट
- फैक्टर डायप्राम द्वा करें।

हल :

$$\cos \phi_0 = 0.22$$

$$\phi_0 = \cos^{-1} 0.22 \\ = 77^\circ 17'$$

$$\sin \phi_0 = 77^\circ 17' = 0.9750$$

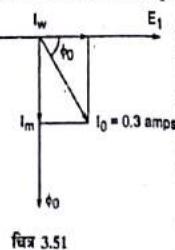

चित्र 3.51

(a) पैरेटिक करेंट

$$I_m = I_0 \sin \phi_0 = 0.3 \times 0.9754 = 0.2925 \text{ Amps.}$$

(b) आयरन लॉस करेंट

$$I_w = I_0 \cos \phi_0 = 0.3 \times 0.22 = 0.066 \text{ Amps}$$

उदाहरण 3.22. 11 kV/400 V डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 0.24 लैमिंग के पॉवर फैक्टर पर 1 amp का नो लोड प्राइमरी करेंट लेता है। ज्ञात करें—

(i) कोर लॉसेस करेंट

(ii) पैरेटिकिंग करेंट

(iii) आयरन लॉस

हल : एक्साइटिंग या नो-लोड करेंट, $I_0 = 1 \text{ A}$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज}, V_1 = 11 \text{ kV} = 11,000 \text{ V}$$

$$(i) \text{कोर लॉस करेंट}, I_e = I_0 \cos \phi_0 = 1 \times 0.24 = 0.24 \text{ A उत्तर}$$

$$(ii) \text{पैरेटिक करेंट}, I_m = \sqrt{I_0^2 - I_e^2} = \sqrt{1^2 - 0.24^2} = 0.971 \text{ A उत्तर}$$

$$(iii) \text{आयरन लॉस} = V_1 I_0 \cos \phi_0 = 11,000 \times 1 \times 0.24 = 2,640 \text{ W or } 2.64 \text{ kW.}$$

उदाहरण 3.23. 3300/220 V, 50 Hz के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 0.8 A और 500 W का नो लोड करेंट लेता है। गणना करें—

(i) एक्टिव पैरेटिकिंग करेंट

(ii) इसका पॉवर फैक्टर

हल : एक्साइटिंग या नो-लोड करेंट, $I_0 = 0.8 \text{ A}$

$$\text{प्राइमरी वोल्टेज}, V_1 = 3,300 \text{ V}$$

$$\text{आयरन लॉस} = V_1 I_0 \cos \phi_0 = 500 \text{ W}$$

(i) आयरन लॉस या नो-लोड करेंट के एक्टिव कम्पोनेट

$$I_e = I_0 \cos \phi_0 = \frac{500}{V_1} = \frac{500}{3,300} = 0.152 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{पैरेटिक कम्पोनेट}, I_m = \sqrt{I_0^2 - I_e^2} = \sqrt{0.8^2 - 0.152^2} = 0.786 \text{ A उत्तर}$$

$$(ii) \text{पॉवर फैक्टर}, \cos \phi_0 = \frac{500}{V_1 I_0} = \frac{500}{3,300 \times 0.8} = 0.1894 \text{ (लैमिंग) उत्तर}$$

सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर

उदाहरण 3.24. वोल्टेज $V = 200 \sin 314t$ को ट्रांसफॉर्मर स्लोडिंग पर नो लोड टेस्ट में लगाया जाता है। ज्ञात करें कोर लॉस और नो लोड लगभग समतुल्य सर्किट के पैरामीटर

हल : नो लोड करेंट, $I_0 = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2.12 \text{ A}$

$$\text{कोर लॉस} = \text{नो लोड पर इनपुट} = V I_0 \cos \phi_0$$

$$= \frac{200}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 150 \text{ W उत्तर}$$

$$\text{नो लोड करेंट के एनजी कम्पोनेट}, I_e = I_0 \cos \phi_0 = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 1.06 \text{ A}$$

$$\text{नो लोड रजिस्टर}, R_0 = \frac{V}{I_e} = \frac{200/\sqrt{2}}{1.06} = 133.42 \Omega$$

$$\text{नो लोड रियर्सेस}, X_0 = \frac{V}{I_m} = \frac{200/\sqrt{2}}{1.836} = 77 \Omega \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.25. 440/110 V के अनुपात के साथ एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 0.2 पॉवर फैक्टर से 50 W का नो लोड करेंट लेता है। यदि सेकेंडरी 0.8 लैमिंग के पॉवर फैक्टर पर 120 A की करेंट की संपादि करता है। प्राइमरी करेंट और पॉवर फैक्टर की गणना करें।

हल : प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 440 \text{ V}$

$$\text{सेकेंडरी वोल्टेज}, V_2 = 110 \text{ V}$$

$$\text{नो लोड प्राइमरी करेंट}, I_0 = 5 \text{ A}$$

$$\text{नो लोड प्राइमरी करेंट}, \cos \phi_0 = 0.2 \text{ (lag)}$$

$$\text{सेकेंडरी करेंट}, I_2 = 120 \text{ A}$$

$$\text{सेकेंडरी पॉवर फैक्टर}, \cos \phi_2 = 0.8 \text{ (lag)}$$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर का अनुपात}, K = \frac{110}{440} = \frac{1}{4}$$

$$I'_1 = \frac{1}{4} \times 120 = 30 \text{ A}$$

$$\cos \phi_2 = 0.8;$$

$$(\because \phi_2 = \cos^{-1} 0.8 = 36^\circ 52')$$

$$\phi_0 = \cos^{-1} (0.2) = 78^\circ 28'$$

$$\text{कोण, } \phi = (\phi_0 - \phi_2) = (78^\circ 28' - 36^\circ 52')$$

$$\phi = 41^\circ 36'$$

$$\text{परिणामी करेंट}, I_1 = \sqrt{I_0^2 + I'_1^2 + 2 \cdot I_2 \cdot I'_1 \cos \phi}$$

$$= \sqrt{(5)^2 + (30)^2 + 2 \times 5 \times 30 \cos 40^\circ 36'} = 33.9 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{स्थानीय फैक्टर, } \cos \phi_1 = \frac{I_2 \cos \phi_2 + I_1 \cos \phi_3}{I_1}$$

$$\cos \phi_1 = \frac{3 \times 0.2 + 30 \times 0.8}{33.9} = 0.735 \text{ (lagging) उत्तर}$$

उदाहरण 3.26. 10 kVA, 11000/400 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी रेजिस्टेंस और स्टेटर रेजिस्टेंस के लिए यह होता है:

$$R_1 = 4 \Omega \quad R_2 = 0.2 \Omega$$


$$X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 0.4 \Omega$$

फूल लोड पर सेकंडरी बोल्टेज के अनुपातिक घास का विवरण करें।

$$V_1 = 11000 \text{ वोल्ट्स}$$

$$V_2 = 400 \text{ वोल्ट्स}$$

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{11000}{400}$$

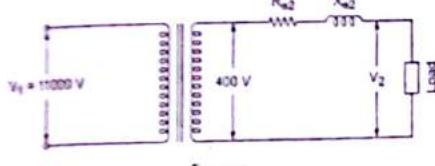

विंग 3.52

फूल लोड पर सेकंडरी बोल्टेज की गई काट,

$$I_2 = \frac{10 \times 1000}{400} = 25 \text{ A}$$

प्राइमरी फैक्टर को सेकंडरी साइड में संदर्भित करना जैसा विंग 3.52 में दिया गया है।

$$R_{O_2} = R_2 + R_1 \times \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 0.2 + 4 \times \left(\frac{400}{11000} \right)^2 = 0.205 \Omega$$

$$X_{O_2} = X_2 + X_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 0.4 + 10 \times \left(\frac{400}{11000} \right)^2 = 0.413 \Omega$$

$$Z_{O_2} = \sqrt{R_{O_2}^2 + X_{O_2}^2} = \sqrt{(0.205)^2 + (0.413)^2} = 0.461 \Omega$$

फूल लोड पर सेकंडरी बोल्टेज, $V_2 = E_2 - I_2 Z_{O_2} = 400 - 25 \times 0.461 = 388.435 \text{ volts उत्तर}$

उदाहरण 3.27. 25 kVA, 2200/220 V, 50 Hz 1 फेज ट्रांसफॉर्मर के निम्नलिखित पैरामीटर हैं:

$$R_1 = 1.75 \Omega, R_2 = 0.0045 \Omega, X_1 = 2.6 \Omega, X_2 = 0.0075 \Omega$$

घास कार्ड—(i) प्राइमरी और सेकंडरी को संदर्भित प्राइमरी के समतुल्य रजिस्टेंस (ii) समतुल्य रिएक्टेंस प्राइमरी और सेकंडरी के लिए संदर्भित की जाती है।

हल :

$$\text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात, } K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{220}{2,200} = 0.1$$

(i) समतुल्य रियेक्टेंस को प्राप्ति के लिए संदर्भित

$$R_{01} = R_1 + \frac{R_2}{K^2} = 1.75 + \frac{0.0045}{(0.1)^2} = 2.20 \Omega \text{ उत्तर}$$

(ii) समतुल्य रियेक्टेंस को सेकेण्डरी के लिए संदर्भित,

$$R_{02} = K^2 R_1 + R_2 = (0.1)^2 \times 1.75 + 0.0045 = 0.1752 \Omega \text{ उत्तर}$$

(iii) समतुल्य रियेक्टेंस को सेकेण्डरी के लिए संदर्भित

$$X_{01} = X_1 + \frac{X_2}{K^2} = 2.6 + \frac{0.0075}{(0.1)^2} = 3.25 \Omega \text{ उत्तर}$$

सेकेण्डरी के लिए संदर्भित समतुल्य रियेक्टेंस

$$X_{02} = K^2 X_1 + X_2 = (0.1)^2 \times 2.6 + 0.0075 = 0.0335 \Omega \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.28. 2000/400 V में नो लोड के 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में $R_1 = 5.5 \Omega, R_2 = 0.2 \Omega, X_1 = 12 \Omega, X_2 = 0.45 \Omega$ है। फूल लोड, 0.8 pf (लैंगिंग) पर सेकेण्डरी बोल्टेज का अनुपातिक घास विद्युतिक घास के अवधि प्राइमरी एलाइड बोल्टेज 2000 V हो।

$$\text{हल : } \text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात, } K = \frac{400}{2,000} = 0.2$$

सेकेण्डरी के लिए संदर्भित समतुल्य रजिस्टेंस,

$$R_{02} = K^2 R_1 + R_2 = 0.2^2 \times 5.5 + 0.2 = 0.42 \Omega$$

सेकेण्डरी के लिए संदर्भित समतुल्य रियेक्टेंस,

$$X_{02} = K^2 X_1 + X_2 = 0.2^2 \times 12 + 0.45 = 0.93 \Omega$$

$$\text{सेकेण्डरी फूल लोड कोर, } I_2 = \frac{KVA \times 1,000}{V_2} = \frac{10 \times 1,000}{400} = 25 \text{ A}$$

$$\text{पौर फैक्टर, } \cos \phi = 0.8 \text{ (lagging)}$$

$$\sin \phi = \text{Sin} \cos^{-1} 0.8 = 0.6$$

फूल लोड पर सेकेण्डरी रजिस्टर बोल्टेज,

$$V_2 = KV_1 - I_2 R_{02} \cos \phi - I_2 X_{02} \sin \phi$$

$$= 0.2 \times 2,000 - 25 \times 0.42 \times 0.8 - 25 \times 0.93 \times 0.6$$

$$= 400 - 8.4 - 13.95 = 377.65 \text{ V उत्तर}$$

उदाहरण 3.29. 20 kVA, 2000/400 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निम्नानुसार हैं:

$$R_1 = 5.2 \Omega, \quad X_1 = 12.5 \Omega$$

$$R_2 = 0.2 \Omega, \quad X_2 = 0.5 \Omega$$

नियांसित करें—(a) सेकेण्डरी साइड में संदर्भित समतुल्य रेजिस्टेंस, (b) सेकेण्डरी साइड में संदर्भित समतुल्य रिएक्टेंस

हल :

$$\begin{aligned} \text{प्राइमरी वोल्टेज}, V_1 &= 2000 \text{ V} \\ \text{सेकेन्डरी वोल्टेज}, V_2 &= 400 \text{ V} \\ K &= \frac{V_2}{V_1} = \frac{400}{2000} = 0.2 \end{aligned}$$

(a) सेकेन्डरी साइड में संदर्भित समतुल्य रजिस्टरेन्स

$$\begin{aligned} R_{e2} &= R_2 + K^2 R_1 = 0.2 + (0.2)^2 \times 5.2 = 0.408 \Omega \\ R_{e2}' &= 0.2 + 0.4 \times 5.2 = 2.28 \Omega \quad \text{उत्तर} \end{aligned}$$

(b) सेकेन्डरी साइड में संदर्भित समतुल्य रियेक्टेन्स

$$R_{e2}' = X_2 + K^2 X_1 = 0.5 + (0.2)^2 \times 12.5 = 1 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.30. एक 2000/200 V ट्रांसफॉर्मर में क्रमशः 2 ओह्म और 4 ओह्म का प्राइमरी रेजिस्टरेन्स और रिएक्टेन्स है। संबंधित सेकेन्डरी मान 0.025 ओह्म और 0.4 ओह्म हैं। नियांत्रित करें—(a) सेकेन्डरी के लिए संदर्भित प्राइमरी के समतुल्य रेजिस्टरेन्स और रिएक्टेन्स, (b) कुल रेजिस्टरेन्स और सेकेन्डरी के लिए संदर्भित सेकेन्डरी के समतुल्य रेजिस्टरेन्स और रिएक्टेन्स, (c) प्राइमरी के संदर्भित सेकेन्डरी के समतुल्य रेजिस्टरेन्स और रिएक्टेन्स, (d) कुल रेजिस्टरेन्स और प्राइमरी के संदर्भित सेकेन्डरी के रिएक्टेन्स।

$$\text{हल : } \text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात}, K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{200}{2000} = \frac{1}{10}$$

$$\text{प्राइमरी रजिस्टरेन्स}, R_1 = 2 \Omega$$

$$\text{प्राइमरी रियेक्टेन्स}, X_1 = 4 \Omega$$

$$\text{सेकेन्डरी रजिस्टरेन्स} R_2 = 0.025 \Omega$$

$$\text{सेकेन्डरी रियेक्टेन्स}, X_2 = 0.4 \Omega$$

उदाहरण 3.31. 2000/200 V में, ट्रांसफॉर्मर में क्रमशः 345 ओह्म 0.025 के प्राइमरी और सेकेन्डरी रेजिस्टरेन्स होता है। नियांत्रित करें;

- (i) सेकेन्डरी के लिए संदर्भित प्राइमरी के समतुल्य रेजिस्टरेन्स।
- (ii) प्राइमरी के लिये संदर्भित सेकेन्डरी के समतुल्य रेजिस्टरेन्स।
- (iii) प्राइमरी के लिए संदर्भित कुल रेजिस्टरेन्स।
- (iv) सेकेन्डरी के लिए संदर्भित कुल रेजिस्टरेन्स।

$$\text{हल : } \text{प्राइमरी रजिस्टरेन्स} R_1 = 3.45 \Omega$$

$$\text{सेकेन्डरी रजिस्टरेन्स}, R_2 = 0.025 \Omega$$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात}, K = \frac{200}{2000} = 0.11$$

(i) प्राइमरी के समतुल्य रजिस्टरेन्स को सेकेन्डरी में संदर्भित किया जाता है अर्थात् R'_1 दिया है

$$R'_1 = K^2 R_1 = (0.11)^2 \times 3.45$$

$$R'_1 = 0.0417 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

(ii) प्राइमरी को संदर्भित सेकेन्डरी के समतुल्य रिएक्टेन्स

$$\begin{aligned} R'_2 &= \frac{R_2}{K^2} = \frac{0.025}{(0.11)^2} \\ R'_2 &= 2.06 \Omega \quad \text{उत्तर} \end{aligned}$$

(iii) प्राइमरी के लिए संदर्भित कुल रजिस्टरेन्स

$$\begin{aligned} \text{अर्थात्} \quad R_{01} &= R_1 + R'_2 = 3.45 + 2.06 = 5.51 \Omega \quad \text{उत्तर} \\ (\text{iv}) \quad \text{सेकेन्डरी के लिए संदर्भित कुल रजिस्टरेन्स} \quad R_{02} &= R_2 + R'_1 = 0.025 + 0.0417 = 0.0667 \Omega \quad \text{उत्तर} \end{aligned}$$

उदाहरण 3.32. 2000/220 V ट्रांसफॉर्मर में क्रमशः 5.2 ओह्म और 0.04 ओह्म की प्राइमरी और सेकेन्डरी रिएक्टेन्स होती हैं। ज्ञात करो—

(i) प्राइमरी के समतुल्य रिएक्टेन्स सेकेन्डरी के लिए संदर्भित।

(ii) सेकेन्डरी के समतुल्य रिएक्टेन्स प्राइमरी के लिए संदर्भित

(iii) कुल रिएक्टेन्स प्राइमरी के लिए संदर्भित

(iv) कुल रिएक्टेन्स के लिए सेकेन्डरी के लिए संदर्भित

हल :

$$\text{प्राइमरी रियेक्टेन्स}, X_1 = 5.2 \Omega$$

$$\text{सेकेन्डरी रियेक्टेन्स}, X_2 = 0.04 \Omega$$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात}, K = \frac{220}{2000} = 0.11$$

(i) सेकेन्डरी को संदर्भित प्राइमरी की समतुल्य रियेक्टेन्स

$$X'_1 = K^2 X_1 = (0.11)^2 \times 5.2 = 0.063 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

(ii) प्राइमरी को संदर्भित सेकेन्डरी की समतुल्य रियेक्टेन्स

$$X'_2 = \frac{X_2}{K^2} = \frac{0.04}{(0.11)^2} = 3.3 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

(iii) प्राइमरी के संदर्भित कुल रियेक्टेन्स,

$$X_{01} = X_1 + X'_2 = 5.2 + 3.3 = 8.5 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

(iv) सेकेन्डरी के संदर्भित कुल रियेक्टेन्स,

$$X_{02} = X_2 + X'_1 = 0.04 + 0.063 = 0.103 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 3.33. 50 kVA, 4400/220 V ट्रांसफॉर्मर में 3.45 ओह्म का प्राइमरी रेजिस्टरेन्स और 0.009 ओह्म का सेकेन्डरी रेजिस्टरेन्स है। प्राइमरी और सेकेन्डरी रिएक्टेन्स का मान 5.2 Ω और 0.015 Ω हैं। गणना करें—

(i) समतुल्य रेजिस्टरेन्स को प्राइमरी के रूप में संदर्भित किया है।

(ii) समतुल्य रेजिस्टरेन्स को सेकेन्डरी के रूप में संदर्भित किया है।

(iii) प्राइमरी और सेकेन्डरी दोनों के लिए संदर्भित समतुल्य रिएक्टेन्स।

192 वैद्युत मानी-1

(i) प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए संदर्भित समतुल्य इय्वीडेस।

(ii) कुल कारब लॉस, पहले दोनों वाइंडिंग के व्यक्तिगत रेजिस्टेंस का उपयोग करना और फिर प्रत्येक साथ के लिए संदर्भित समतुल्य रेजिस्टेंस का उपयोग करना।

उल्लः ट्रांसफॉर्मर की पांचर रेटिंग, $P = 50 \text{ kVA}$ प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 4400 \text{ V}$ सेकेंडरी वोल्टेज, $V_2 = 220 \text{ V}$

$$\text{प्राइमरी कुल सोड करेट}, I_1 = \frac{50 \times 10^3}{4400} = 11.36 \text{ A}$$

$$\text{सेकेंडरी कुल सोड करेट}, I_2 = \frac{50 \times 10^3}{220} = 227 \text{ A}$$

प्राइमरी रजिस्टेंस, $R_1 = 3.45 \Omega$ प्राइमरी रियेक्टेंस, $X_1 = 5.2 \Omega$ सेकेंडरी रजिस्टेंस, $R_2 = 0.009 \Omega$ सेकेंडरी रियेक्टेंस, $X_2 = 0.015 \Omega$

$$\text{ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात}, K = \frac{220}{4400} = \frac{1}{20}$$

(i) प्राइमरी के लिए संदर्भित समतुल्य रजिस्टेंस

$$\text{अध्यात्} \quad R_{01} = R_1 + R'_1 = R_1 + \frac{R_1}{K^2} = 3.45 + \frac{0.009}{(1/20)^2} = 3.45 + 3.6$$

$$R_{01} = 7.05 \Omega \quad \text{Ans.}$$

(ii) सेकेंडरी के लिए संदर्भित समतुल्य रजिस्टेंस

$$\text{अध्यात्} \quad R_{02} = R_2 + R'_2 = R_2 + K^2 \cdot R_1 = 0.009 + \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 3.45 \\ = 0.009 + 0.0086$$

$$R_{02} = 0.0176 \Omega \quad \text{Ans.}$$

(iii) प्राइमरी के लिए संदर्भित समतुल्य रियेक्टेंस

$$\text{अध्यात्} \quad X_{01} = X_1 + X'_1 = X_1 + \frac{X_2}{K^2} = 5.2 + \frac{0.015}{(1/20)^2} = 5.2 + 6.0$$

$$X_{01} = 0.028 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

सेकेंडरी के लिए संदर्भित समतुल्य रियेक्टेंस

$$\text{अध्यात्} \quad X_{02} = X_2 + X'_2 = X_2 + K^2 X_1 \\ = 0.015 + \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 5.2 = 0.015 + 0.013$$

$$X_{02} = 0.028 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

(iv) प्राइमरी के रूप में समतुल्य इय्वीडेस

अध्यात्

$$Z_{01} = \sqrt{(R_{01})^2 + (X_{01})^2}$$

और

$$Z_{01} = \sqrt{(7.05)^2 + (11.2)^2} = 13.23 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

सेकेंडरी के लिए संदर्भित समतुल्य इय्वीडेस

अध्यात्

$$Z_{02} = \sqrt{(R_{02})^2 + (X_{02})^2}$$

$$= \sqrt{(0.0176)^2 + (0.028)^2} = 0.0331 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

विकल्प :

$$R_{02} = K^2 \cdot R_{01} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 7.05 = 0.0176 \Omega \quad \text{...check}$$

$$X_{02} = K^2 \cdot X_{01} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 11.2 = 0.028 \Omega \quad \text{...check}$$

$$Z_{02} = K^2 \cdot Z_{01} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \times 13.23 = 0.0331 \Omega \quad \text{...check}$$

(v) व्यक्तिगत (Individual) रेजिस्टेंस का उपयोग करके कुल कॉपर लॉस,

अध्यात्

$$\text{कॉपर लॉस} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2$$

$$= (11.36)^2 \times 3.45 + (227)^2 \times 0.009 = 910 \Omega \quad \text{उत्तर}$$

समतुल्य रजिस्टेंस का उपयोग करते हुए कुल कॉपर लॉस

$$\text{कॉपर लॉस} = I_1^2 \cdot R_{01} = (11.36)^2 \times 7.05 = 910 \Omega$$

इसलिए,

$$\text{कॉपर लॉस} = I_2^2 \cdot R_{02} = (227)^2 \times 0.0176 = 910 \Omega$$

उदाहरण 3.34. 40 kVA की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, 6600/250 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में क्रमशः 10 Ω और 0.02 Ω का रेजिस्टेंस है। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए संदर्भित कुल सोड रियेक्टेंस 35 ohm है। पौंचर फैक्टर पर कुल लोड रेग्युलेशन ज्ञात करें—

(a) 0.8 लैरिंग (b) यूनिटी, (c) 0.8 लैरिंग।

हल :

(a) प्राइमरी वोल्टेज, $V_1 = 6600 \text{ V}$ सेकेंडरी वोल्टेज, $V_2 = 250 \text{ V}$

$$\text{ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात}, K = \frac{250}{6600} = 0.03788$$

सेकेंडरी के लिए संदर्भित समतुल्य रजिस्टेंस

$$R_{02} = R_2 + R_1 K^2 = 0.02 + (0.3788)^2 \times 10 = 0.3435$$

सेकेंडरी के लिए संदर्भित समतुल्य रियेक्टेंस

$$X_{02} = K^2 X_{01} = (0.3788)^2 \times 35 = 0.05022 \Omega$$

$$\text{सेकेंडरी करेट}, I_2 = \frac{40 \times 1000}{250} = 160 \text{ A}$$

194 वैद्युत महोन-1

चौंबर फैक्टर, $\cos \phi_2 = 0.8$

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sqrt{1 - (0.8)^2} = 0.6$$

(0.8 त्रैमिश पॉवर फैक्टर पर बोल्टेज रेगुलेशन

$$\begin{aligned} &= \frac{I_2 R_{e_2} \cos \phi_2 + I_2 X_{e_2} \sin \phi_2}{V_2} \\ &= \frac{160 \times 0.03435 \times 0.8 + 160 \times 0.05022 \times 0.6}{250} \times 100 \\ &= 3.687\% \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

(b) घूमिंटी चौंबर फैक्टर पर बोल्टेज रेगुलेशन

$$\begin{aligned} &= \frac{I_2 R_{e_2} \cos \phi_2 - I_2 X_{e_2} \sin \phi_2}{V_2} \\ &= \frac{160 \times 0.03435 \times 0.8 - 160 \times 0.05522 \times 0.6}{250} \times 100 \\ &= -0.361\% \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

(-ve चिह्न लांडग पॉवर फैक्टर के दरमा आया है)

उदाहरण 3.35. एक द्रांसफॉर्मर के रेगुलेशन को गणना करें जिसमें ओप्पिक इंप 1% है और पॉवर फैक्टर पर बोल्टेज का रिस्टरन इंप 5% है

(i) 0.8 लैडिंग

(ii) 0.8 सैगिंग

$$\text{हल : } \text{प्रतिशत रिस्टरन इंप} = \frac{I_2 R_{e_2}}{E_2} \times 100 = 1$$

$$\text{प्रतिशत रिस्टरन इंप} = \frac{I_2 X_{e_2}}{E_2} \times 100 = 5$$

(i) जब चौंबर फैक्टर $\cos \phi = 0.8$ लैडिंग $\sin \phi = 0.6$

$$\text{बोल्टेज रेगुलेशन} = \frac{I_2 R_{e_2} \cos \phi_2 + I_2 X_{e_2} \sin \phi_2}{E_2} \times 100$$

$$= \frac{I_2 R_{e_2}}{E_2} \times 100 \cos \phi + \frac{I_2 X_{e_2}}{E_2} \sin \phi$$

$$= 1 \times 0.8 + 5 \times 0.6 = 3.8\% \text{ Ans.}$$

(ii) जब पॉवर फैक्टर

 $\cos \phi = 0.8$ (leading) $\sin \phi = -0.6$

$$\begin{aligned} \text{बोल्टेज रेगुलेशन} &= \frac{I_2 R_{e_2}}{E_2} \times \cos \phi + \frac{I_2 X_{e_2}}{E_2} \times 100 \sin \phi \\ &= 1 \times 0.8 + 5 \times (-0.6) = -2.2\% \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

उदाहरण 3.36. पूरे दिन की एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? 5 kVA द्रांसफॉर्मर में 34 W में लॉसेज होता है और फुल लोड पर 40 W कॉपर लॉसेज होते हैं यह 6 घण्टे के लिए रेटेड और 0.8 पॉवर फैक्टर से ऑपरेट होता है क्योंकि रेटेड और 0.5 पॉवर फैक्टर 12 घण्टे के लिए और 6 घण्टे के लिए कोई लोड नहीं। इसकी पूरे दिन की एफिशिएंसी क्या है?

फुल लोड आउटपुट = 5 kVA

फुल लोड कॉपर लॉस, $P_c = 40 \text{ W}$ आयरन लॉस, $P_i = 34 \text{ W}$

$$\text{पूरे दिन की आउटपुट} = 5 \times 0.8 \times 6 + \frac{1}{2} \times 5 \times 0.5 \times 12 = 39 \text{ kWh}$$

$$\text{कॉपर लॉस} 24 \text{ घण्टे के लिए} = 40 \times 6 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 40 \times 12 = 360 \text{ Wh} = 0.36 \text{ kWh}$$

$$\text{आयरन लॉस} 24 \text{ घण्टे के लिए} = 24 \times 34 = 816 \text{ Wh} = 0.816 \text{ kWh}$$

$$\text{पूरे दिन की इनपुट} = 39 + 0.36 + 0.816 = 40.176 \text{ kWh}$$

$$\text{पूरे दिन की एफिशिएंसी, } \eta = \frac{\text{ऑल - डे आउटपुट}}{\text{ऑल - डे इनपुट}} \times 100 = \frac{39}{40.176} \times 100 = 97.07\% \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.37. 1000 kVA द्रांसफॉर्मर पर लोड की दैनिक भिन्नता (variation) इस प्रकार है—

8.00 AM to 1.00 PM — 65 kW, 35 kVAR

1.00 PM to 6.00 PM — 80 kW, 50 kVAR

6.00 PM to 1.00 AM — 30 kW, 30 kVAR

1.00 AM to 8.00 AM — No-load

इस द्रांसफॉर्मर में 270 watts का कोई लोड कोर लॉस नहीं है और 1200 watts का फुल लोड ओप्पिक लॉस है। द्रांसफॉर्मर की पूरे दिन की एफिशिएंसी निर्धारित करें।

हल : पूरे दिन की आउटपुट = $65 \times 5 + 80 \times 5 + 30 \times 7 = 935 \text{ kWh}$

$$\text{आयरन लॉस} 24 \text{ घण्टे} = \frac{270 \times 24}{1,000} = 6.8 \text{ kWh}$$

$$\text{kVA में लोड} 8.00 \text{ AM से } 1.00 \text{ PM तक} = \sqrt{kW^2 + kVAR^2} = \sqrt{65^2 + 35^2} = 73.824 \text{ kVA}$$

$$\text{kVA में लोड} 1.00 \text{ PM से } 6.00 \text{ PM तक} = \sqrt{80^2 + 50^2} = 94.34 \text{ kVA}$$

$$\text{kVA में लोड} 6.00 \text{ PM से } 1.00 \text{ AM तक} = \sqrt{30^2 + 30^2} = 42.426 \text{ kVA}$$

$$\begin{aligned} \text{कॉपर लॉस} 24 \text{ घण्टे के लिए} &= \left(\frac{73.824}{100}\right)^2 \times 1,200 \times 5 + \left(\frac{94.34}{100}\right)^2 \times 1,200 \times 5 + \left(\frac{42.426}{100}\right)^2 \times 1,200 \times 7 \\ &= 10,122 \text{ Wh or } 10.122 \text{ kWh} \end{aligned}$$

$$\text{पूरे दिन की एफिशिएंसी, } \eta = \frac{935}{935 + 6.48 + 10.122} \times 100 = 98.26\% \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 3.38. 230/110 kVA ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट और शॉट सर्किट टेस्ट के लिए सर्किट डायग्राम बनाएं और उपकरण की रोटिंग बताएं।

हल : किसी दिए गए ट्रांसफॉर्मर 230/110 V, 4 kVA के लिए उपकरण रोटिंग के साथ सर्किट डायग्राम


$$\text{उपकरण रोटिंग } V_1 = 0 - 300 \text{ V}$$

$$A = 0 - 5 \text{ A}$$

$$W_0 = 0 - 250 \text{ W}$$

$$W_{sc} = \text{कॉर्पर लॉस}$$

$$W_0 = \text{आयरन लॉस (Iron loss)}$$

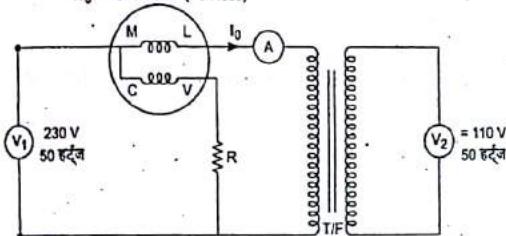

वित्र 3.53 ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट (Open Circuit Test on the Transformer)


उपकरण रोटिंग

$$V_{sc} = 0 - 50 \text{ V}$$

$$A_1 = 0 - 30 \text{ A}$$

$$W_{sc} = 0 - 500 \text{ W}$$

$$\text{फुल लोड सेकेण्डरी कोरेट}, I_1 = \frac{4 \times 1000}{230} = 17.39 \text{ A}$$

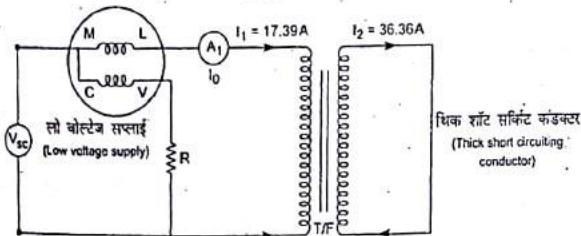

वित्र 3.54 ट्रांसफॉर्मर पर शॉट सर्किट टेस्ट (Short Circuit Test on the Transformer)

$$\text{फुल लोड सेकेण्डरी कोरेट}, I_1 = \frac{4 \times 1000}{110} = 36.36 \text{ A}$$

नो लोड पर (जब सेकेण्डरी को शॉट सर्किट किया गया हो)

$$\text{वोल्टमीटर रीडिंग} = E_1 = 230 \text{ V}$$

$$I_0 = \text{नो लोड प्राइमरी}$$

= 2 से 10% के फुल लोड कोरेट

$$= 0.36 \text{ to } 1.8 \text{ A}$$

$$\cos \phi_0 = 0.7$$

$$\text{आपरन लॉस} = V_1 I_0 \cos \phi_0 = 230 \times 1.8 \times 0.7 = 289.8 \text{ W}$$

इसलिए, उपकरण रोटिंग

$$\text{वोल्टमीटर} = 0 - 300 \text{ V}$$

$$\text{अमीटर} = 0 - 5 \text{ A}$$

$$\text{वाटमीटर} = 0 - 300 \text{ W}$$

शॉट-सर्किट पर

$$V_{sc} = \text{शॉट सर्किट वोल्टेज}$$

$$= \text{लगभग फुल लोड वोल्टेज का } \frac{1}{10} \text{ लोड वोल्टेज} = \frac{230}{10} = 23 \text{ V}$$

एमीटर रीडिंग

$$I_1 = 17.39 \text{ A}$$

$$\text{फुल लोड पॉवर फैक्टर मानते हुए} = \cos \phi = 0.8$$

$$\text{वोल्टमीटर रीडिंग} = V_{sc} I_1 \cos \phi = 23 \times 17.39 \times 0.8 = 319.97$$

इसलिए उपकरण रोटिंग

$$\text{वोल्टमीटर} = 0 - 50 \text{ V}$$

$$\text{एमीटर} = 0 - 20 \text{ A}$$

$$\text{वाटमीटर} = 0 - 500 \text{ W}$$

उदाहरण 3.39. 4 : 1 के अनुपात के साथ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में 0.5 Ω और 1.5 Ω का प्राइमरी रिजिस्टेन्स और रिएक्टेन्स हैं और सेकेण्डरी के लिए संवेदित मान क्रमशः 0.034 Ω और 0.1 Ω हैं। प्रतिशत रेगुलेशन नियमित करें जब पॉवर फैक्टर पर 600 V में 120 V वितरित करें—(i) 0.707 लैमिंग, (ii) 0.8 लैमिंग

हल :

$$\text{टर्न अनुपात} = \frac{4}{1}$$

$$\text{प्राइमरी रिजिस्टेन्स}, R_1 = 0.5 \Omega$$

$$\text{प्राइमरी रिएक्टेन्स}, X_1 = 1.5 \Omega$$

$$\text{सेकेण्डरी रिजिस्टेन्स}, R_2 = 0.034 \Omega$$

$$\text{सेकेण्डरी रिएक्टेन्स}, X_2 = 0.1 \Omega$$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर रेशो}, K = \frac{1}{4}$$

$$\text{सेकेण्डरी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज}, V_2 = 600 \text{ V}$$

प्राइमरी के समतुल्य रजिस्टरेन्स को सेकेण्डरी में संदर्भित किया जाता है।

अर्थात्

$$R'_1 = K^2 R_1 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 0.5 = 0.031 \Omega$$

कुल समतुल्य रजिस्टरेन्स को सेकेण्डरी में संदर्भित किया जाता है।

$$R_{02} = R_2 + R'_1 = 0.034 + 0.031 = 0.065 \Omega$$

सेकेण्डरी के समतुल्य रजिस्टरेन्स को प्राइमरी में संदर्भित किया जाता है।

अर्थात्

$$X'_1 = K^2 X_1 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 1.5 = 0.093 \Omega$$

सेकेण्डरी में संदर्भित समतुल्य रिएक्टेन्स का

$$X_{02} = X_2 + X'_1 = 0.1 + 0.093 = 0.193 \Omega$$

(i) पॉवर फैक्टर के लिए $\cos \phi_2 = 0.707$ (lag)

$$\sin \phi_2 = \cos^{-1} 0.707 = 0.707$$

सेकेण्डरी इंडपूट EMF

$$E_2 = V_2 + I_2 R_{02} \cos \phi_2 + I_2 X_{02} \sin \phi_2$$

या

$$E_2 = 600 + 120 \times 0.065 \times 0.707 + 120 \times 0.193 \times 0.707$$

या

$$E_2 = 600 + 5.5146 + 16.43 = 621.9523$$

$$\% \text{ वोल्टेज रेगुलेशन} = \frac{E_2 - V_2}{E_2} \times 100 = \left(\frac{621.9523 - 600}{621.9523} \right) \times 100 = 3.53\% \quad \text{उन्नत}$$

उदाहरण 3.40. 25 kVA, 2300/230 V सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में, आधरन लॉसेस 320 वाट और कुल लोड कॉम्पा सीस 400 वाट हैं। गणना करें—

(i) कुल लोड पर एफिशिएंसी यूनिटी पॉवर फैक्टर

(ii) कुल लोड पर एफिशिएंसी, 0.8 लैंगिंग पॉवर फैक्टर

(iii) कुल लोड पर एफिशिएंसी 0.8 लैंगिंग पॉवर फैक्टर

हल : (i) यूनिट पॉवर फैक्टर पर

$$\begin{aligned} \text{आउटपुट} &= 25 \text{ kVA यूनिटी पॉवर फैक्टर पर} \\ &= 25 \times 1 = 25 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\text{कॉम्पा लॉस} = 400 \text{ W} = 0.4 \text{ kW}$$

$$\text{आधरन लॉस} = 320 \text{ W} = 0.32 \text{ kW}$$

$$\text{कुल लॉसेस} = 0.4 + 0.32 = 0.72 \text{ kW}$$

$$\text{इनपुट} = 25 + 0.72 = 25.72 \text{ kW}$$

$$\text{एफिशिएंसी} (\eta_{KL}) = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}} \times 100 = \frac{25}{25.72} \times 100 = 97.2\%$$

(ii) 0.8 लैंगिंग पॉवर फैक्टर

$$\text{आउटपुट} = 25 \times 0.8 = 20 \text{ kW}$$

$$\text{कॉम्पा लॉसेस} = 0.4 \text{ kW}$$

$$\text{आधरन लॉसेस} = 0.32 \text{ kW}$$

$$\text{इनपुट} = 20.72 \text{ kW}$$

$$\text{एफिशिएंसी} (\eta_{EL}) = \frac{20}{20.72} \times 100 = 96.25\% \quad \text{उन्नत}$$

(iii) 0.8 leading पॉवर फैक्टर चूंकि इनपुट और आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ इसलिए एफिशिएंसी अर्थात्

है अर्थात् 96.52%.

उदाहरण 3.41. एक 100 kVA, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ने निम्नलिखित परिणाम दिया है—

ओपन सर्किट टेस्ट, पॉवर खपत = 700 watts

शॉट सर्किट टेस्ट, पॉवर खपत = 700 watts

ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की गणना करें—

(i) हॉफ लोड

(ii) कुल लोड

दोनों ही स्थितियों में पॉवर फैक्टर 0.08 लैंगिंग मानें।

हल : (i) हॉफ लोड पर एफिशिएंसी

$$\eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}}$$

$$\text{इनपुट} = \text{आउटपुट} + \text{लॉसेस}$$

$$\text{कुल लॉसेस} = \text{आधरन लॉसेस} + \text{कॉम्पा लॉसेस}$$

$$\text{हॉफ लोड पर आउटपुट} = \frac{1}{2} \text{ kVA} + \cos \phi$$

$$\eta = \frac{40}{50 \times 0.8 + P_i + P_c}$$

$$\text{हॉफ लोड पर } P_i = \frac{700}{10^3} \text{ kW}$$

अतः ये लॉसेस को कार्टेस लॉसेस

$$P_c = \left(\frac{1}{2}\right)^2 400 = 400 \times \frac{1}{4} = \frac{100}{10^3} \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{50 \times 0.8}{50 \times 0.8 + \frac{700}{10^3} + \frac{100}{10^3}} \times 100 = \frac{40}{40 + 0.7 + 0.1}$$

$$\text{प्रतिशत ऐफिशिएंटी} = \frac{40}{40.8} \times 100 = 98.03\% \text{ उत्तर}$$

(b) कुल लोड पर ऐफिशिएंटी = $KVA \times \cos \phi$

$$\text{आउटपुट} = 100 \times 0.8 = 80 \text{ kW}$$

$$\text{आयरन लॉसेस, } P_i = \frac{700}{10^3} = 0.7 \text{ kW}$$

$$\text{कॉर्पर लॉसेस, } P_c = \frac{400}{10^3} = 0.4 \text{ kW}$$

$$\% \text{ ऐफिशिएंटी} = \frac{80}{80 + 0.7 + 0.4} \times 100 = \frac{8000}{81.1} = 98.64\% \text{ उत्तर}$$

दबाहरण 3.42. एक 25 kVA ट्रांसफोर्मर में आयरन और कुल लोड कॉर्पर लॉसेस कमज़ो़: 350 W और 400 W है। ऐफिशिएंटी की गणा (a) कुल लोड यूनिटी पॉवर फैक्टर (b) होक कुल लोड, 0.8 पॉवर फैक्टर हो। अधिकतम ऐफिशिएंटी के लिए लोड भी निर्धारित करें।

हल : कुल लोड कॉर्पर लॉस, $P_c = 400 \text{ W} = 0.4 \text{ kW}$.

$$\text{आयरन लॉस, } P_i = 350 \text{ W} = 0.35 \text{ kW}$$

(a) कुल लोड पर और यूनिटी पॉवर फैक्टर

$$\text{आउटपुट, } P = KVA \times \text{पॉवर फैक्टर} = 25 \times 1 = 25 \text{ kW}$$

$$\text{कुल लॉसेस} = P_c + P_i = 0.4 + 0.35 = 0.75 \text{ kW}$$

$$\text{इनपुट} = \text{आउटपुट} + \text{कुल लॉसेस}$$

$$= 25 + 0.75 = 25.75 \text{ kW}$$

$$\text{ऐफिशिएंटी, } \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}} \times 100 = \frac{25}{25.75} \times 100 = 97.09\% \text{ उत्तर}$$

(b) होक कुल लोड पर और 0.8 पॉवर फैक्टर होगा

$$\text{आउटपुट} = \frac{1}{2} \times \text{rated kVA} \times \text{P.F.} = \frac{1}{2} \times 25 \times 0.8 = 10 \text{ kW}$$

$$\text{कॉर्पर लॉसेस} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 P_c = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 0.4 = 0.1 \text{ kW}$$

$$\text{कुल लॉसेस} = 0.1 + 0.35 = 0.45 \text{ kW}$$

$$\text{इनपुट} = \text{आउटपुट} + \text{कुल लॉसेस} = 10 + 0.45 = 10.45 \text{ kW}$$

$$\text{ऐफिशिएंटी, } \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}} \times 100 = \frac{10}{10.45} \times 100 = 95.69\% \text{ उत्तर}$$

सा लोड पर अधिकतम ऐफिशिएंटी होती जो कॉर्पर लॉस के बराबर आयरन लॉस का कारण बनता है। बता दें कि लोड कुल लोड का x गुना है। तब

कॉर्पर लॉस = आयरन लॉस

$$x^2 P_c = P_i$$

और

$$x = \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} = \sqrt{\frac{350}{400}} = 0.9354$$

अतः अधिकतम ऐफिशिएंटी के अनुरूप kVA में लोड

$$= x \times \text{rated kVA}$$

$$= 0.9354 \times 25 = 23.38 \text{ kVA} \text{ उत्तर}$$

दबाहरण 3.43. एक 50 kVA, 6600/200 V ट्रांसफोर्मर ने निम्नलिखित परीणाम दिए:

ओपन सर्किट टेस्ट: $I_0 = 0.328$, $W_0 = 650 \text{ W}$, सेकेंडरी ओपन सर्किट के साथ।

शॉर्ट सर्किट टेस्ट: प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट के लिए 23 योल्ट की सप्लाई

$I_1 = 7.58 \text{ A}$, $W_c = 885 \text{ W}$. कुल लोड करेट की ऐफिशिएंटी की गणा करें—

(i) यूनिटी पॉवर फैक्टर पर

(ii) 0.8 पॉवर फैक्टर पर

उस लोड की भी गणा करें जिस पर अधिकतम ऐफिशिएंटी होती है और उसका मान क्या है?

$$\text{हल : कुल लोड प्राइमरी करेट} = \frac{50 \times 10^3}{6600} = 7.58 \text{ A}$$

$$(i) \text{ यूनिटी पॉवर फैक्टर पर आउटपुट} = 50 \times 1 = 50 \text{ kW}$$

$$P_i = 650 \text{ W or } 0.65 \text{ kW (given)}$$

$$P_c = 885 \text{ W or } 0.885 \text{ kW (given)}$$

$$\% \eta = \frac{\text{आउटपुट}}{\text{इनपुट}} \times 100$$

$$= \frac{50}{50 + 0.65 + 0.885} \times 100 = 95\% \text{ उत्तर}$$

$$(ii) 0.8 पॉवर फैक्टर पर आउटपुट} = 50 \times 0.8 = 40 \text{ kW}$$

$$= \frac{40}{40 + 0.65 + 0.885} \times 100 = 96.3\% \text{ उत्तर}$$

लोड पर उपलब्ध महत्वम ऐफिशिएंटी, जब आयरन लॉस तथा कॉर्पर लॉस बराबर होते हैं माना कि लोड, कुल लोड का x गुना है।

$$P_i = x^2 P_c$$

$$x^2 = \frac{P_i}{P_c} = \frac{0.65}{0.885}$$

$$x = \sqrt{\frac{0.65}{0.885}} = 0.857$$

फुल लोड के 0.857 पर महत्तम एफिशिएंसी

$$\text{आउटपुट}, P = 0.857 \times 50 \times 0.8 = 34.28 \text{ kW}$$

$$\eta_{\max} = \frac{34.28}{34.28 + 0.65 + 0.65} \times 100 = 96.34\% \quad \text{उत्तर.}$$

उदाहरण 3.44. यदि फुल लोड पर P_1 और P_2 ट्रांसफॉर्मर के आयरन और कॉपर लॉसेस हैं। P_1 और P_2 के अनुपात को ज्ञात करें कि अधिकतम एफिशिएंसी फुल लोड के 75% पर होती है।

हल :

$$\text{आयरन लॉस} = P_i = P_1$$

$$\text{फुल लोड के } 75\% \text{ पर कॉपर लॉस} = x^2 P_c = \left(\frac{3}{4}\right)^2 P_2 = \frac{9}{16} P_2$$

$$\text{अधिकतम एफिशिएंसी के लिए}, x^2 P_c = P_i$$

$$\therefore \left(\frac{9}{16}\right) P_2 = P_1$$

अभ्यास

1. ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन को परिभाषित करें। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के कारण क्या होता है जब लोड बढ़ जाता है।
2. ट्रांसफॉर्मर में विभिन्न लॉस क्या हैं और बताएं कि लोड के साथ लॉस कैसे बदलते हैं?
3. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के EMF के लिए समीकरण स्थापित करें।
4. सिंगल स्टेज ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के समझाइए।
5. ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बताएं।
6. करेट ट्रांसफॉर्मर और पोटेशियल ट्रांसफॉर्मर की संरचना के कार्य के सिद्धांत और अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
7. नो लोड के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के अॉपरेशन की व्याख्या करें।
8. सिद्ध करें कि ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के समान हैं।
9. एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लैगिंग पावर फैक्टर लोड पर वेक्टर आरेख की व्याख्या करें।
10. ऑटो ट्रांसफॉर्मर की संरचना और कार्य विधि की व्याख्या करें।
11. कोर टाइप और शैल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बीच अंतर स्पष्ट करें।
12. इर्ड टाइप के ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
13. रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर और फर्नेस ट्रांसफॉर्मर के बीच अंतर बताएं।
14. बेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर की संरचना और कार्य विधि का वर्णन करें।
15. ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग द्वारा समतुल्य रजिस्टेंस के कौन से पैरामीटर निर्धारित किए जा सकते हैं? उन्हें कैसे जाना जाता है?



4

थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर (THREE PHASE TRANSFORMER)

Inside this Chapter

- 4.1 Construction of three phase transformers and accessories of transformers such as Conservator, breather, Buchholz Relay, Tap Changer (off load and on load) (Brief idea); 4.2 Types of three phase transformer i.e. delta-delta, delta-star, star-delta and star-star; 4.3 Star delta connections (relationship between phase and line voltage, phase and line current); 4.4 Conditions for parallel operation (only conditions are to be studied); 4.5 On load tap changer; 4.6 Difference between power and distribution transformer; 4.7 Cooling of transformer; 4.8 Rating and Specifications of three phase transformers

4.1 परिचय (Introduction)


चूंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 3-फेज का उपयोग अक्सर किया जाता है, इसलिए यह समझ में आता है कि हमें 3-फेज ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होगी जो बोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने में सक्षम होगे।

यह केवल आंशिक रूप से सच है, क्योंकि नियमित रूप से सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को एक विशेष तीन-फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए आवश्यकता को समाप्त करते हुए, विभिन्न प्रकार के कॉम्फिगरेशन में दो, तीन-फेज सिस्टम के बीच पावर को बदलने के लिए एक साथ गैंग किया जा सकता है।

हालांकि, विशेष 3 फेज ट्रांसफॉर्मर उन कार्यों के लिए बनाए गए हैं और उनके मॉड्यूलर काउंटर पार्ट्स की तुलना में कम सामग्री की आवश्यकता, कम आकार और कम वजन के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

4.2 तीन फेज ट्रांसफॉर्मर की संरचना (Construction of Three Phase Transformer)

जो ट्रांसफॉर्मर एनजी के अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में संफेज और वितरण के लिए ट्रांसमिशन लाइनों पर उपयोग किया जाता है। उसे पावर ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसका उपयोग पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर की बोल्टेज रेटिंग आमतौर पर 11 kV से ऊपर होती है।

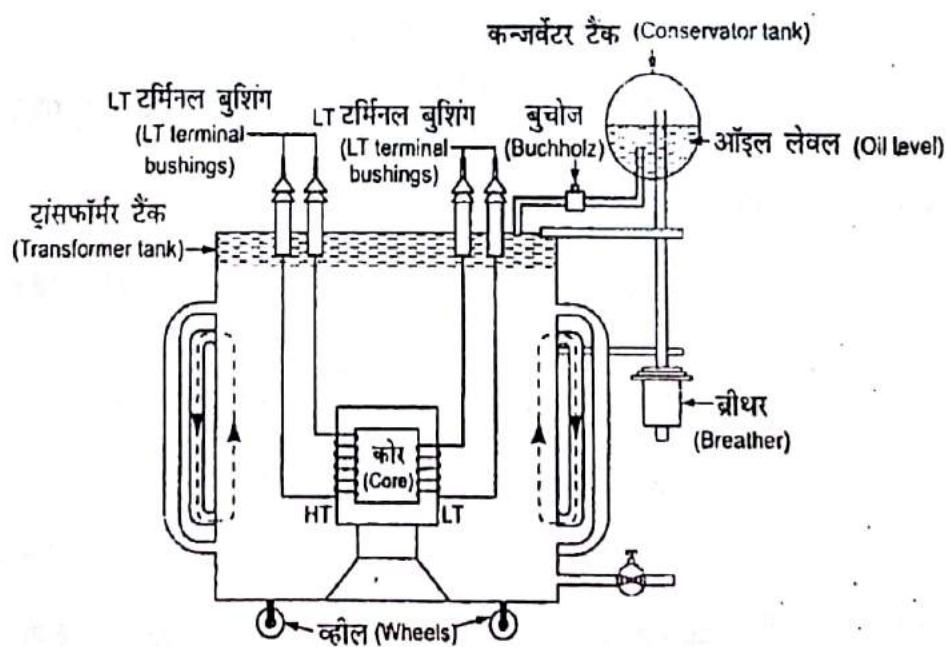

चित्र 4.1

4.3 पावर ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भाग (Different Parts of Power Transformer)

4.3.1 ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग (H.V. साइड और L.V. साइड के लिए) (Bushing of Transformer for H.V side and L.V. side)

पावर ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग एक प्रकार का पोर्सिलेन या इबोनाइट पोस्ट इंसुलेटर है, जो ट्रांसफॉर्मर टैक के ऊपर या किनारे पर लगाया जाता है। जिसके माध्यम से बाहरी सर्किंट से कनेक्शन बनाया जाता है।

बुशिंग के प्रकार इस प्रकार हैं—

- (पोर्सिलेन इंसुलेटर बुशिंग 11 kV तक प्रयोग किया जाता है।
- (ii) ऑयल से भरी बुशिंग में 33 kV से ऊपर बोल्टेज के लिए प्रयोग किए गए अपने केंद्र के माध्यम से एक खोखले पोर्सिलेन सिलेंडर होते हैं।
- (iii) कैपिटेन्ट्र प्रकार की बुशिंग जो बेकलाइट पेर को भोटी परतों से बचने होती है। जो कि टिन की फज्जी की पतली ग्रेड वाली परतों के साथ बारी-बारी से पोर्सिलेन रेन शेड द्वारा कवर की जाती है। और रेन शेड और बुशिंग के गोल स्प्लिस में विद्युत घरा जाता है। 33 kV से ऊपर बोल्टेज के लिए आडटडार स्वार्टेशन में प्रयोग किया जाता है।

4.3.1.1. कंडेनसर बुशिंग (Condenser Bushing)

सामान्य चरणात्मक विवरण चित्र 4.2 में दिखाए गए हैं। बुशिंग के संक्षिय भाग में एक ऑयल संतुष्टित कागज (impregnated paper) (OIP) को होता है। जो केंद्रीय ट्यूब/कंडक्टर पर तनाव के अंतर्गत फोल्ड करेत वारंट के लिए कंडेनसर ग्रेड परतों के साथ बेहतर ग्रेड क्राप्ट इंसुलेटिंग पेर से निर्मित होता है। इन कंडेनसर लेयर इंसुलेटल रूप से एक टेस्ट टैप के माध्यम से फिक्सिंग स्पैल्स में जुड़ा हुआ है। कोर हीव और बैच्यूम के तहत मुख्य जाता है। और फिर इन्सुलेट ऑयल ब्रेड ग्रेड के साथ संतुष्टित (impregnated) होता है। बुशिंग के ऊपरी और निचले किनारों पर पोर्सिलेन इंसुलेटर, ऑयल रिवर्सेस डच गुणवत्ता वाले रबर गैर्जेक्ट और 'O' रिंग शक्तिशाली प्रिंग्स एक सेट के माध्यम से केंद्रीय ट्यूब के साथ एक साथ रखी जाते हैं। फिक्सिंग स्पैल्स टेस्ट टैप के साथ कैपिटेसेस और ऑह डेल्टा कॉम्पोनेट के लिए प्रदान किया जाता है। ऑयल के ऊपर होने के दौरान ट्रांसफॉर्मर में कफ्से हवा को छोड़ने के लिए हवा छोड़ने वाला खेल या ब्कोल्ड रिट्रैट, प्रोडक्ट विवरण के लिए नेम प्लेट हैंडल/लिविंग के लिए आईबोल्ट और बुश के ऑयल के एण्ड पर रिंग प्रकार CT के लिए स्थान जोड़ा जा सकता है। ऑयल के एण्ड में, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल में उच्च तनाव को कंट्रोल करने के लिए एक एंपॉवरी कॉर्टरेस शील्ड या बेस प्लेट प्रदान की जाती है। 245 kV और इसके बाद के बुशिंग रेटेड के लिए एक वियोज्य तरल आर्क शील्ड प्रदान



चित्र 4.2

की जाती है। ट्रांसफॉर्मर और पोर्सिलेन इन्सुलेटर के बीच की जगह को स्पेशल ट्रीटेड मिनरल ऑइल से भर दिया जाता है। एक प्रिजेटिक (300 kV तक) या मैनेटिक (400 kV तक) ऑइल विजन त्वाय विस्तार करों पर प्रदान किया जाता है। एक टॉप टर्मिनल को ऊपर हैंड लाइन से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। टॉप शील्ड और बेस प्लेट के बीच अनुरोध पर आर्किंग होने पर प्रदान किए जाते हैं।

4.3.1.2. टेस्ट टैप (Test Tap)

टेस्ट टैप कैपिटेन्ट्रेस, Tan डेल्टा और इंसुलेशन रेसिस्टेस (IR) के मान को मापता है। यह सीधे कोर के अंतिम कंडेनसर पर्टों के लिए एक कॉम्प लैंड से जुड़ा हुआ है। सामान्य सर्विस के दौरान यह टेस्ट टैप के द्वारा इलेक्ट्रिकली प्लेन्ज से जुड़ा होता है। ब्रेडेड टेस्ट टैप कवर को सर्विस में रखने से बहले ट्रीक से फिल्स किया जाना चाहिए।


4.3.1.3. ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग की पीरीयोडिकल जांच और रखरखाव (Periodical Check and Maintenance of the Bushing of Transformer):

चूंकि बुशिंग सेल्फ कॉटेंड यूनिट है। इसे कोई विरोध रखरखाव नहीं किया जाता है। हालांकि, ऑयल स्तर की एक पीरीयोडिक जांच और पोर्सिलेन की सफाई सामान्य रूप से पर्याप्त होगी।

बुशिंग की स्वस्थता का निर्धारण करने के लिए, वार्षिक रखरखाव के दौरान कैपिटेन्ट्रेस और Tan डेल्टा का मापन किया जा सकता है। इन मानों को तुलना प्री-कोशिंगिंग टेस्ट परिणामों से की जाती है। Tan डेल्टा का मान 0.007 से अधिक और कैपिटेन्ट्रेस में 10% या अधिक की वृद्धि।

4.3.2. ट्रांसफॉर्मर की MOG (प्रैमेटिक ऑयल गेज) MOG (Magnetic Oil Gauge) of Transformer


MOG (प्रैमेटिक ऑयल गेज), एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा हम टैक या पावर ट्रांसफॉर्मर के कंजवेटर के अंदर तरल/ऑयल के स्तर की देख रेख कर सकते हैं। और मरकरी रिचर बनाने के साथ हमें एक अलर्ट लॉ. ऑयल लेवल इंडिकेशन भी देते हैं। यह कंजवेटर टैक के निचले भाग में जुड़ा हुआ है जिसे चित्र 4.3 में दिखाया गया है।

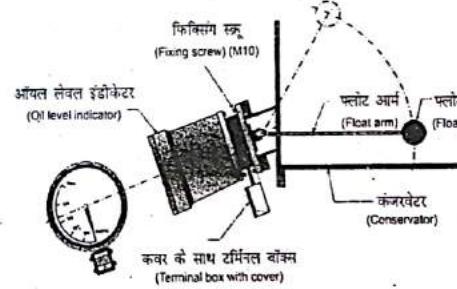

चित्र 4.3

MOG के मैनेट में कंजवेटर डाइव होता है। और जो मैनेट स्थित होता है उसे पावर ट्रांसफॉर्मर के कंजवेटर टैक के बाहर फिल्स किया जाता है। डाइविंग मैनेट धूमता है। और ऑयल स्तर की ओंचाई के अनुरूप स्थिति प्राप्त करता है, क्योंकि यह प्लॉट के साथ लिंक है। ऑयल का स्तर बढ़ने या गिरने पर फ्लोट टिका होता है। और ऊपर या नीचे झूलता रहता है। यह उठता या गिरता है डाइविंग मैनेट को दक्षिणार्द्ध या एंटोल्टॉकवाइज को बेवल गियर की मदद से धूमता

है। फोलोअर मैगेट एक घाइटर और एक कैम रखता है। घाइटर ऑयल के स्तर को पढ़ता है और कैम को पूर्व-निर्धारित पिन स्तर के स्थिति को ऑपरेट करने के लिए सेट किया जाता है जिसे चित्र 4.4 में दिखाया गया है।

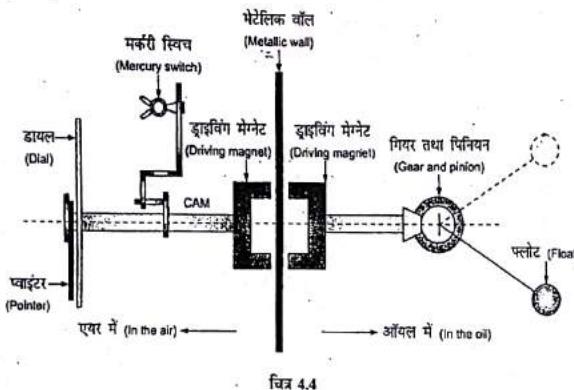

चित्र 4.4

कैलिब्रेशन (Calibration)

MOG के डायल के स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन खाली, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, और फुल है। खाली और फुल रूप से 65 मिमी से नीचे जाने के बाद निशान का कैलिब्रेशन किया जाता है ताकि कंजवेटर दीवार पर फ्लोट की स्ट्राइकिंग से बचने के लिए नीचे और ऊपर के कंजवेटर से हो।

मार्टिंग (Mounting)

बाँधित कोण पर बढ़ते पैड को ठीक करके आसानी से देखने के लिए जर्मीन (अधिकतम 300°C) की ओर टाइटल्ड वाली स्थिति में इंडिकेटर लगाया जा सकता है या ऊर्ध्वाधर स्थिति में डायल और मार्टिंग पैड रखकर इंडिकेटर को मार्टिंग किया जा सकता है। कंजवेटर पर इंडिकेटर की स्थिति को स्थिति के अनुरूप चुना जा सकता है।

अलार्म सर्किट (Alarm Circuit)

एक सामान्य रूप से खुले घरकरी स्विच को कम स्तर के अलार्म के लिए प्रदान किया जाता है।


4.3.3. प्रेशर रिलीफ डिवाइस (Pressure Relief Device)

PRD (प्रेशर रिलीफ डिवाइस) एक उपकरण है, जिसका उपयोग उच्च अंगठी के दबाव से बचने के लिए किया जाता है। जो फॉल्ट की स्थिति में द्रांसफॉर्मर के अंदर बनता है। इसे मैन टैक के शीर्ष पर लगाया गया है। PRD अत्यधिक दबाव से रिलीज हो जाता है है जो एक अंगूष्ठी फॉल्ट की स्थिति में जनरेटेड हो सकता है। यह डिवाइस अलार्म/ट्रिप स्थिति के साथ किया जाता है।

PRD में एक स्लिंग-लोडेड डायाफ्राम होता है, जो इसके सक्रियण बल का तेजी से एप्लीफिकेशन करता है और जैसे ही टैक के अंदर दबाव, पूर्व निर्धारित दबाव से नीचे चला जाता है, वह ऑटोमेटेकली रीसेट हो जाएगा।

प्रेशर रिलीफ डिवाइस के संचालन के दौरान वाल्व डिस्क के साथ करने में एक चमकीले रंग का कोडेड मैकेनिकल इंडिकेटर पिन होता है और इसे O' रिंग पिन बुशिंग द्वारा स्थिति में रखा जाता है। यह पिन जर्मीन स्तर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो एक संकेत देता है कि डिवाइस ऑपरेटेड है।

इंडिकेटर चेन को मैन्युअल रूप से रीसेट किया जा सकता है जब तक कि यह वाल्व डिस्क पर टिकी हुई न हो। राहत उपकरण को शील्ड वेदरप्रूफ अलार्म/ट्रिप के साथ प्रदान किया जाता है और इसे वाल्व डिस्क के मूर्मेट द्वारा ऑपरेट किया जाता है।

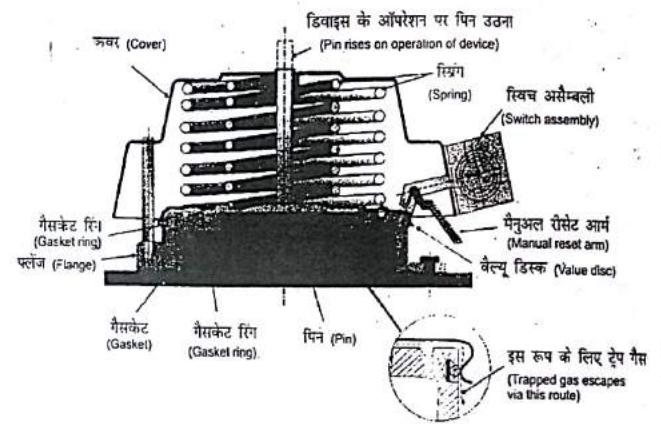

चित्र 4.5

ऑपरेशन (Operation)

PRD अनिवार्य रूप से एक स्लिंग लोडेड वाल्व है जिसमें सक्रियण बल के तात्कालिक एप्लीफिकेशन प्रदान करने का एक अनूठा साधन है। चित्र 4.5 में, यह यूनिट दिखाया गया है। PRD ट्रांसफॉर्मर पर लग्स द्वारा फ्लैंग लगाया जाता है और गैसकेट के छिलाफ सील किया जाता है। वाल्व डिस्क स्लिंग लोडेड किया गया है और गैसकेट के छल्स्ट और सिंग द्वारा सील किया गया है। वाल्व संचालन प्रभावित होता है। जब गैसकेट रिंग में दबाव स्लिंग द्वारा स्थापित खुले दबाव से अधिक होता है। जैसे ही डिस्क गैसकेट रिंग से ऊँझा ऊपर की ओर बढ़ती है, द्रांसफॉर्मर दबाव गैसकेट रिंग के ब्यास के डिस्क क्षेत्र के संपर्क में जल्दी आ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक बल बढ़ जाता है। और स्लिंग की बंद ऊर्ध्वाधरी ऊर्ध्वाधरी तुरंत पूरा खुल जाता है। द्रांसफॉर्मर का दबाव तेजी से सामान्य मान तक कम हो जाता है और वाल्व डिस्क से दबाव स्थिति में रिसेट बास लौटती है।

PRD, कवर पर गैसम प्रूफ अलार्म स्थिति असेम्बली के साथ मार्टिंग की जाती है। स्विच असेम्बली में सिंगल-पोल डबल-थ्री स्विच शामिल है। वाल्व डिस्क के मूर्मेट द्वारा सक्रिय किए गए स्थिति को हाथ से मैन्युअल रूप से रीसेट किया जाता है।

4.3.4. बकोल्ज रिले (Buchholz Relay)

बकोल्ज रिले का आविकार Max Buchholz ने 1921 में किया था। बकोल्ज रिले एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और नियन्त्रित उपकरण है। जिसका उपयोग बड़े अंगठी में दूबे ट्रांसफॉर्मर (आमतौर पर 750 kVA से ऊपर) की रक्षा के लिए किया जाता है। जो मुख्य दोषों (धीमी गति से विकाससील दोष) जैसे कि कोर, हीटिंग, वाइडिंग की इन्सुलेशन फेलियर, लैक के कारण अंगठी के स्तर में गिरावट और अन्य के अंतरिक दोष कारण होता है।

203 बैचर मरीन-1

यह गैस एक्टिवेड रिले है। जो अंगत में दूधे हुए ट्रांसफॉर्मरों में घटता होता है। ट्रांसफॉर्मर में कई प्रकार के आंतरिक दोषों से सुरक्षा के लिए वित्ती 750 kVA या उससे ऊपर की रीटेंग होती है। (बकोल्ज का उपयोग करके इसे अनौपचारिक माना जाता है। 750 kVA से कम वाले ट्रांसफॉर्मरों के लिए इसे अनौपचारिक माना जाता है।)

यह रिले नोंचे दिए गए अनुसार दो कार्य करता है—

- (i) इसका उपयोग आवेदी (घोषी गति से विकसित) फॉल्टों के केस में अलार्म देने के लिए किया जाता है या हम कह सकते हैं, कि यह कम गंधीर स्थिति होने पर अलार्म देता है।
- (ii) इसका उपयोग ट्रिप सर्किट को संकेत देने के लिए किया जाता है। जब कई गंधीर आंतरिक दोष होता है। इसलिए, इसका उपयोग आपूर्ति से सर्किट को फिस्कोवेट करने के लिए किया जाता है।

बकोल्ज रिले को पाइप पर स्थापित किया गया है, जिसका उपयोग कंजरवेटर और ट्रांसफॉर्मर मुख्य टैंक को जोड़ने के लिए किया जाता है जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है।

निर्माण (Construction)

बकोल्ज रिले ताल से भारा एक गुबदार आकार का बर्तन है। और इसे कंजरवेटर और मेन टैंक के बीच कनेक्टिंग पाइप बीच गया है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि यह दो क्रियाएं करता है, इसलिए इन कार्यों को करने के लिए, यह दो छंटे हैं जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है।

छंटी छंट में एक हिंज से जुड़ा एक फ्लोट है। एक मरकरी स्विच पर्सोट के ठीक ऊपर उपलब्ध होता है। इस मरकरी स्विच के साथ एक अलार्म सर्किट जुड़ा होता है जो ट्रांसफॉर्मर टैंक में होने वाले गंधीर दोषों के दौरान घनि देता है।

निचे हिस्से में एक मरकरी स्विच होता है जो एक हिंगेड प्रकार के फ्लैप पर लगाया जाता है। फ्लैप ट्रांसफॉर्मर टैंक से अंतर्की पर्सोट के प्लॉट के सोधे पार्श में स्थित है। जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। यह मरकरी स्विच गंधीर आंतरिक दोषों के दौरान बंद हो जाता है। और यह सर्किट ब्रेकर के साथ सर्किट ट्रिप करने के लिए जुड़ा होता है।


एक हेन काक या टेस्ट काक रिले के तल पर प्रदान किया जाता है। और एक रिलीज काक रिले के शीर्ष पर प्रदान किया जाता है। रिलीज काक का उपयोग चैम्बर में गैसों के दशाव को छोड़ने के लिए किया जाता है, यह फॉल्टों के दौरान गैसों के प्रकार और गुबाज को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है।

बहर से रिले के अंदर अंगत के स्तर को जांच करने के लिए स्केल के साथ एक ग्लास स्लाइड उपलब्ध है।


भौमिक रिले द्वारा दो कार्य किए जाते हैं—

पहली स्थिति (First Situation)—यदि ट्रांसफॉर्मर में कोई आंतरिक खराबी आती है। जैसे कि बाइंडिंग, कोर लॉटिंग आदि को इन्सुलेटर फैलियर जो मेन टैंक में हीट का कारण बनती है। ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक में यह हीट कुछ ट्रांसफॉर्मर ऑफर के लिए बिल्डेदा होगी।

अपर्याप्त के उत्पादनों में 70% से अधिक हाइड्रोजन गैस होती है। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण इंजेक्टर को ओर बढ़ने की कोशिश करती है और यह रिले चैम्बर के ऊपरी हिस्से में फंस जाती है। चूंकि ये गैस प्रकृति

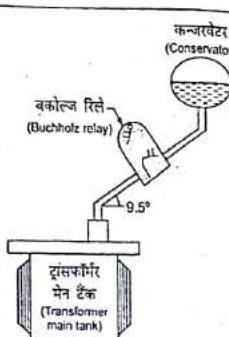

चित्र 4.6 ट्रांसफॉर्मर टैंक और कंजरवेटर के साथ बकोल्ज रिले का कनेक्शन

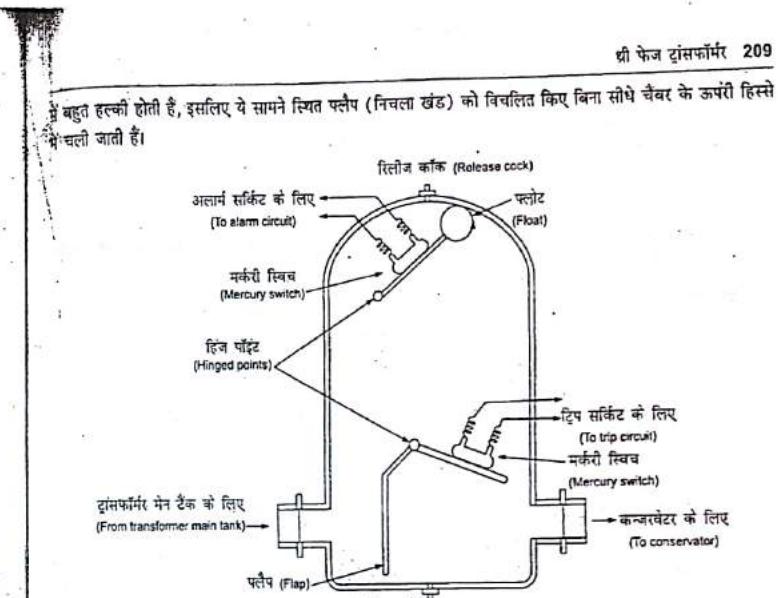

चित्र 4.6 बकोल्ज रिले (Buchholz Relay)

जब पर्याप्त मात्रा में गैस जमा हो जाती है। तो यह पर्सोट पर दबाव डालती है। जिससे इसे उल्टा झुकाव होता है। ताकि, मरकरी स्विच बद हो जाए। यह अलार्म सर्किट को पूरा करता है और यह एक अलार्म देगा।

नोट (Note)—हम उपर्युक्त स्थितियों में फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर को तलात होने को नहीं कहते हैं। क्योंकि कपो-कपो एक स्वस्य ट्रांसफॉर्मर के अंगत सर्किटिंग सिस्टम में हवा के बुलबुले फ्लोट को ऑपरेट कर सकते हैं। गैस और इसकी संरचना को सत्यापित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि वे हानिकारक हैं या नहीं।

दूसरी स्थिति (Second Situation)—अब यदि ट्रांसफॉर्मर टैंक में एक गंधीर फॉल्ट आता है। तो मुख्य टैंक में भारी मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। केवल ऐसे ही नहीं, बल्कि मुख्य टैंक में उपलब्ध अंगत बकोल्ज रिले के माध्यम से कंजरवेटर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। जब अंगत रिले में प्रवेश करता है, तो यह सामने उपलब्ध पर्सोट से टकराएगा, और यह पर्सोट के दूसरी तरफ भी झुकाव करेगा, जो अंतः मरकरी स्विच को झुकाता है, और मरकरी स्विच के संर्कि बंद हो जाते हैं और यह ट्रिप सर्किट को पूरा करता है। अब, सर्किट ब्रेकर मेन सर्पाइज से सर्किट को ट्रिप करेगा।

समानता (Analogy)

दोनों स्थितियों को अधिक स्पष्ट विधि से समझने के लिए, मैंने एक वास्तविक जीवन उदाहरण दिया है।

आइए हम दूध का एक उदाहरण लेते हैं जिसे उबलना है। जब हम दूध को उबलना शुरू करते हैं, तो शुरू में कुछ वाष्प निकलती हैं और ये ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तोकिन हम यहाँ उबलना बंद नहीं करते हैं, फिर भी हम दूध का निरोक्षण कर रहे हैं। यह पहली स्थिति है।

अब कुछ समय बाद जब दूष सामग्री उबल जाता है। तब वायर के साथ-साथ दूष भी बोकर से ऊपर या बाहर आने लगता है। अब इस स्थिति में हम दूष को होट देना बद कर देते हैं। इसका अर्थ है कि हम मर्किट दिग करते हैं। यह दूसरी स्थिति है।

साध (Advantages)

बकोल्ज रिटे के लाभ इस प्रकार हैं:


- (i) यह ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन का सबसे सरल रूप है।
- (ii) यह सुरक्षा के अन्य रूपों की तुलना में बहुत पहले के फॉल्टों का पता लगता है।
- (iii) प्रमुख फॉल्टों के केस में, ट्रांसफॉर्मर को आसानी से बकोल्ज रिटे के साथ से अलग किया जा सकता है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

हानियाँ (Disadvantages)

- (i) इस रिटे का उपयोग केवल कंजरवेटर टैक्स से इमर्सेट (immerser) ऑफल द्वारा हुए हुए ट्रांसफॉर्मर के साथ किया जा सकता है।
- (ii) यह उपकरण ट्रांसफॉर्मर में ऑफल सार के नीचे के फॉल्टों का पता लगा सकता है।
- (iii) यह रिटे कोनेक्टिंग केवल के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इससिंह, केवल को जोड़ने के लिए अलग प्रोटेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है।

4.3.5. WTI और OTI

WTI का अर्थ है वाइंडिंग तापमान इंडिकेटर OTI का अर्थ है ऑफल तापमान इंडिकेटर जो ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग तापमान और ऑफल के तापमान को प्रदर्शित करता है और अलार्म, दिप और कंट्रोल कार्डेटर्स को अपरेट करता है। यह उपकरण वर्षत इमोजिंग के लियाँ पर कार्य करता है और यह वास्तविक आपन नहीं है।

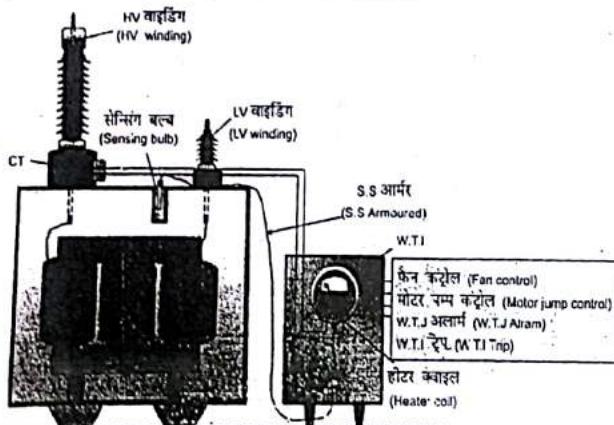

वित्र 4.8

4.3.5.1. वाइंडिंग तापमान इंडिकेटर (WTI) का विवरण (Details of Winding Temperature Indicator (WTI))

वाइंडिंग ट्रेपरेचर इंडिकेटर (WTI) में ट्रांसफॉर्मर टैक्टॉप कवर में ऑफल भौतिक टैक्टॉप में रखा सेसर बल्ब होता है। यहाँ से फ्लैटिसेल केशिका ट्यूबों के मध्यम से इन्स्ट्रुमेट से जुड़ा हुआ है। एक केशिका इन्स्ट्रुमेट के मापने वाले बल्ब से और दूसरी क्षतिपूर्ण बल्बों के लिए जुड़ी होती है।

मापन सिस्टम एक तरल से भर जाता है। जो बढ़ते तापमान के साथ इसकी मात्रा को बढ़ाते देता है। इन्स्ट्रुमेट के अंदर एक हॉटिंग रिजिस्ट्रेस मिट किया जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग करेट के साथ से प्रवाहित करेट अनुपात से फोटो डिक्टोर द्वारा जाता है। इन्स्ट्रुमेट अधिकतम तापमान इंडिकेटर के साथ प्रदान किया जाता है। हॉटिंग रिजिस्ट्रेस को ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से जुड़े एक करेट ट्रांसफॉर्मर द्वारा फोटो डिक्टोर किया जाता है। (हॉटिंग रिजिस्ट्रेस को वाइंडिंग के समान सामानियों से बनाया गया है)। रिजिस्ट्रेस के तापमान में वृद्धि वाइंडिंग के अनुपात में होती है। उपकरण का सेसर बल्ब ट्रांसफॉर्मर के गर्म ऑफल में स्थित है। इससिंह वाइंडिंग तापमान, गर्म ऑफल के ऊपर गर्म तापमान के तापमान के साथ-साथ गर्म ऑफल के तापमान (WTI) को प्रदर्शित करता है। WTI में चार मरकरी रिचर हैं, उनमें से दो का उपयोग फैन और मोटर पर कंट्रोल और एक जल दो स्थित का उपयोग, उच्च तापमान चेतावने अलार्म और द्विप सर्किट सप्लाई के लिए किया जाता है।

फैन कंट्रोल	मोटर पर कंट्रोल	WTI अलार्म	WTI दिप
फैन ऑफ: 640 °C,	पर पर: 720 °C,	WTI अलार्म: 850 °C	WTI दिप: 950 °C
फैन ऑफ: 580 °C,	पर बंद: 680 °C,		

4.3.5.2. ऑफल तापमान इंडिकेटर (OTI) Oil Temperature Indicator (OTI)


(OTI) ऑफल तापमान इंडिकेटर में एक सेसर बल्ब, क्षमता ट्यूब और एक डायल यर्मार्नेटर होता है। सेसर बल्ब को सबसे अधिक ऑफल के स्थान पर लगाया जाता है। सेसर बल्ब और क्षमता ट्यूब को वास्तविक तरल के साथ लगाया जाता है। तब वायर के द्वारा यह तापमान के साथ बदलता रहता है। और डायल यर्मार्नेटर के अंदर एक वॉर्डिंग ट्यूब में ट्रांसमिट होता है। जो दबाव में बदलाव के अनुसार चलता है। जो तापमान के समानुपाती होता है। OTI में, 2 (दो) मरकरी रिचर अर्थात् (S1 और S2)। S1 का उपयोग अलार्म के लिए अलार्म है और दिप के लिए S2 रिचर का उपयोग किया जाता है।




वित्र 4.10

4.3.6. कंजरवेटर टैक्ट (Conservator Tank)

- (i) यह एक बेलनाकार आकार का टैक्ट है। जिसे ट्रांसफॉर्मर के शोर्प पर रखा जाता है।
- (ii) यह छोटी लाई को पाइप लाइन द्वारा ट्रांसफॉर्मर के मुख्य टैक्ट से जुड़ा हुआ है।
- (iii) कंजरवेटर टैक्ट अधिक रूप से ट्रांसफॉर्मर के ऑफल से भरा होता है।

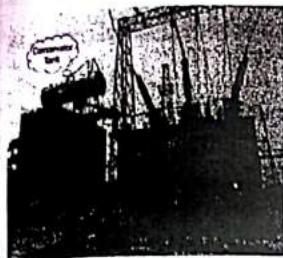

चित्र 4.11

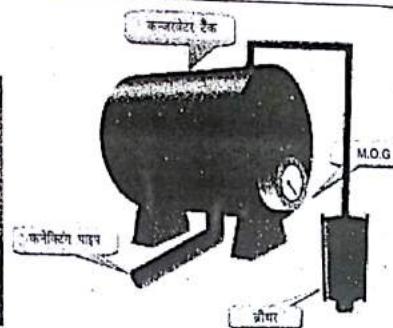

चित्र 4.12

अब हम बताते हैं कि कन्वर्टर टैंक को पावर ट्रांसफॉर्मर में बढ़ाया रखा गया है?


कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कन्वर्टर टैंक रनिंग ऑपरेशन के दौरान ऑपल के विस्तार और संकुचन को लेता है। जब ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़ता है, तो ऑपल का तापमान भी बढ़ जाता है। इसलिए ऑपल से कुछ मात्रा बढ़ जाती है। और कन्वर्टर टैंक के ऊपरी स्थान में ऑपल की बड़ी हुई मात्रा को अवशोषित कर सकता है। यदि कन्वर्टर टैंक को ट्रांसफॉर्मर के लिए फिट नहीं किया गया है, तो ट्रांसफॉर्मर को कुछ लंबिति स्थिति पर उच्च ऑपल के दबाव के कारण ट्रांसफॉर्मर फट जाएगा। कन्वर्टर टैंक के बाहरी ओर आंतरिक हिस्से को चित्र 4.11 और 4.12 में दिखाया गया है।

पावर ट्रांसफॉर्मर (5 MBA से ऊपर) की बड़ी शक्ति में, ट्रांसफॉर्मर ऑपल के साथ सोधे संपर्क हवा से बदले के लिए इंजिन के अंदर एक फ्लेविसिविल सेपरेटर (एयर रील) प्रदान किया जाता है। ऐसर रील एक स्थायी, फ्लेविसिविल और गै-डिस्ट्रीब्युटर अवशोषण, गतिवरण और ट्रांसफॉर्मर ऑपल प्रणाली के परिचालन कार्य को प्रभावित किए बिना प्रदान करता है।

सेपरेटर का भूल निर्माण एक उच्च रजिस्टर है। जो बाहरी रूप से ट्रांसफॉर्मर ऑपल का विरोध करने और आंतरिक रूप से ओजेन और औसत रेजिस्टर के लिए लेपित है।

निम्नलिखित तालिका नीचे दिये गये हैं—

- (i) बैप्पुल और ऑपल के बीच संपर्क से बचा जाता है।
- (ii) जल ताप्ति और गैसों से सुरक्षा।
- (iii) ऑपल में किसी गैस के गुलाबूले बनने का दमन।
- (iv) बड़ी मात्रा में परिवर्तन का लाभ।
- (v) फ्लेविसिविल सेपरेटर को लेपित कराएँ से बनाया जाता है:
- (vi) करड़ा मुद्रीकरण यानी ऑपल रिसिस्टिव प्रॉटियागेड कराएँ।
- (vii) बाहरी कोटिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपलों के लिए रासायनिक रूप से रजिस्टर करती है।
- (viii) ओजेन और सभी धौस्तप की स्थिति दें: लिए आंतरिक कोटिंग रजिस्टर।

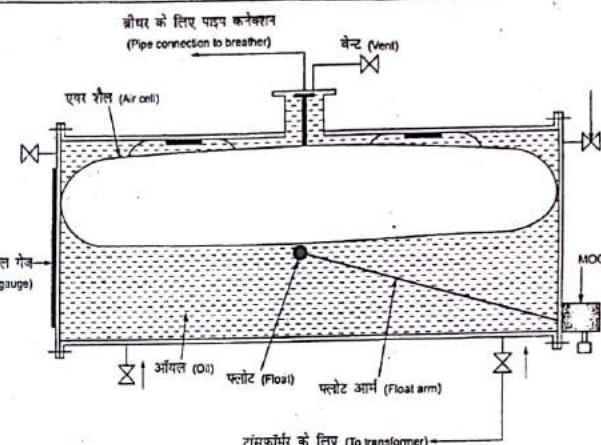


चित्र 4.13 कन्वर्टर टैंक का AIR CELL या फ्लेविसिविल सेपरेटर
(Flexible Separator or AIR CELL of Conservator Tank)

4.3.7. ब्रीथर (Breather)

सिलिका जेल ब्रीथर बेलनाकार प्रकार का कंटेनर होता है, जिसे पाइप लाइन के माध्यम से कन्वर्टर टैंक में लिट किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मर की ब्रीथिंग लेने की किया के दौरान हवा में गैजूट किसी भी ननी की अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ट्रांसफॉर्मर के ऑपल के संकुचन के कारण होता है। ट्रांसफॉर्मर ब्रीथर का आकार ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक की मात्रा के साथ-साथ ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर ऑपल की मात्रा पर निर्भर करता है। एक ऑपल गैट ब्रीथर के तहत जुड़ा हुआ है। सिलिका जेल ब्रीथर का विवरण चित्र 4.14 में दिखाया गया है।

सिलिका जेल ब्रीथर के रखरखाव (Maintenance of Silica Gel Breather)


जब सिलिका जेल ब्रीथर को पहली बार स्थापित किया जाता है तो क्रिस्टल में नोने रंग का टिट होता है। ऑपरेशन की अवधि के बाद, रंग हुआ क्रिस्टल का रंग धेरे-धेरे गुलाबी रंग में बदल जाता है। यह एक संकेत है, कि सिलिका जेल

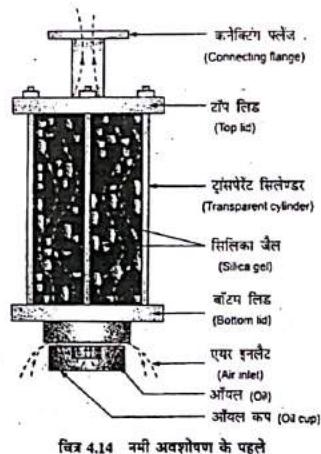

चित्र 4.14 नवी अवशोषण के पहले
(Before Moisture Absorbed)

214 वैद्युत मशीन-1

सेवरोट हो रहा है। और अपने शोपक गुणों को खो रहा है। जब गुलाबी क्रिस्टल का एक क्रिस्टल होता है, तो सिलिका जैल को बदल दिया जाना चाहिए या फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए।

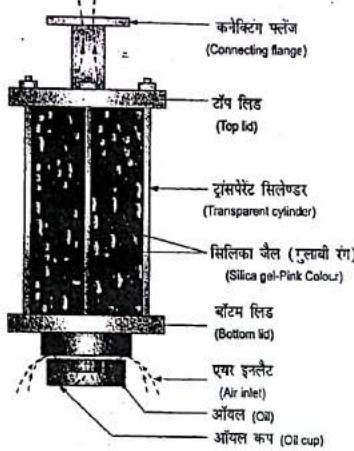


चित्र 4.15

सिलिका जैल को दो से तीन घंटे के लिए 1500°C से 2000°C के तापमान पर एक पतली कड़िही में गर्म करके पुरु: सक्रिय किया जा सकता है। जब तक क्रिस्टल अपने मूल नीले रंग को फिर से माप कर लेता है।

सिलिका जैल के साथ कट्टेज को घरने से पहले, ग्रीष्म के सभी हिस्सों को साफ और सूखा ले। सत्यापित करें कि ऑयल कप में आंयल का स्तर सही है या सही नहीं है।

अंत में सुनिश्चित करें कि ग्रीष्म चौक नहीं हो रही है और हवा के प्री होने के लिए स्वतंत्र है।

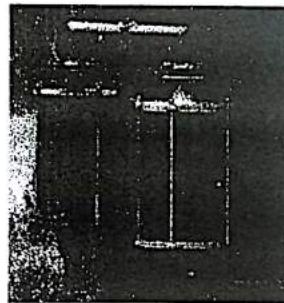

चित्र 4.16

4.3.8. पावर ट्रांसफॉर्मर के धंप का ऑयल फ्लो इंडिकेटर (Oil Flow Indicator of The Pump of Power Transformer)

ऑयल फ्लो इंडिकेटर एक सुरक्षा उपकरण है, जो पाइप लाइन में तरल के फ्लो को प्रदर्शित करता है और पाइपलाइन में तरल के फोर्स सर्कुलेशन के फैलियर पर एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा उपकरण के रूप में डिजाइन किए गए हैं। एकत्रियाती व्यवस्था शुरू करने के लिए फ्लो 70% के पाइप में कार्रवाई होती है, तो स्विच ऑपरेट होगा।

डिवाइस निम्नलिखित कार्य करता है (The Device Perform the Following Functions)

पाइप के निर्दिष्ट आकार में आवश्यक दिशा में पूर्ण तरल को निर्दिष्ट दर को प्रदर्शित करने के लिए।

निर्दिष्ट पूर्ण फ्लो के 70% के पास फ्लो को दर निरन्तर पर एक या दो मरकरी स्विच को ऑपरेट करें।

ऑयल फ्लो इंडिकेटर मुख्य रूप से पाइप लाइन में तरल के फोर्स सर्कुलेशन के फैलियर पर एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा उपकरण के रूप में डिजाइन किए गए हैं। एकत्रियाती व्यवस्था शुरू करने के लिए फ्लो 70% के पाइप में कार्रवाई होती है, तो स्विच ऑपरेट होगा।



चित्र 4.17


ऑयल फ्लो इंडिकेटर का कार्य

(Working of Oil Flow Indicator)

एक सम्पेडेड बेन का उपयोग सेस्टर के रूप में किया जाता है। इसकी सतह को फ्लो की दिशा में एक समकोण पर तरल जाता है। जब तरल पाइप के माध्यम से प्रवाह स्टार्ट होता है, तो बेन शाफ्ट के साथ-साथ विशेषित हो जाता है। यह विशेष पाइप के अंदर फ्लो को प्रदर्शित करने और निमानुसार मरकरी स्विच ऑपरेट करने के लिए नियोजित है।

परमारेट मैनेट की एक जोड़ी का उपयोग टैन्डलेस कपलिंग के रूप में किया जाता है। डाइविंग मैनेट एक बेन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए यह बेन के साथ भूमता है। और तरल में रहत है। Follower मैनेट, एक नॉर्मैनेट दोवार द्वारा अलग किया जाता है, हवा में बाहर रखा जाता है। और डाइविंग मैनेट के अनुरूप स्थिति प्राप्त करता है।

एडजेस्टिंग स्विच के लिए नट
(Nut for adjusting switch)

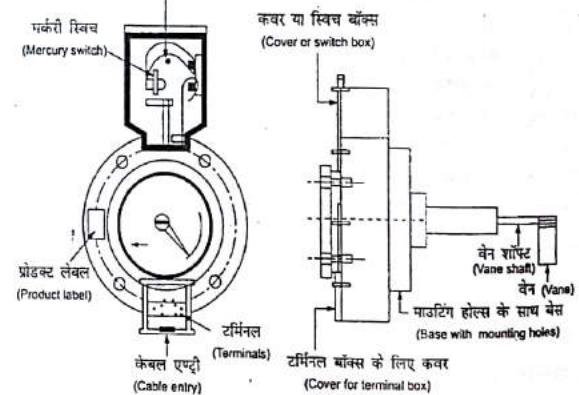

चित्र 4.18

Follower मैट्रेट एक इंडिकेटर और एक कैम रखता है। पॉइंटर को पूरा पहले पढ़ने के लिए सेट किया जाता है। और 70% के दूसरे बहाव, कम होने पर विचार करने के लिए कैम को सेट किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो इस विचार की विधि को फिर से जारी जा सकता है।

एक टिप्पणी का उल्लेख किया जाता है। जो पुराने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए, पॉइंटर नीचे कोई विचार बत के संतुलन, तिप्पणी तब और बैन के भार पर तरल के कारण बत के संतुलन का परिणाम है। इंडिकेटर की नहीं है सकता है क्योंकि पहले जल्दी नहीं कि हो। बैन का आकार और आकृति और टिप्पणी पर तब निर्दिष्ट पूर्ण पहले के अनुपर्य है। बैन ने पूरी विधि में पाइप के पूर्ण क्रांति सेक्शन से बहत छोटे शेत्र में रहा है। पूर्ण पहले में वह अंत के समान अनुपात हो जाता है। इसलिए, पहले इंडिकेटर के एकांस प्रैविकली रूप से कोई हैडलोस नहीं है।

4.4. दूसरोंपार्स टैप चेंजिंग कार्य सिद्धांत (Transformer Tap Changing Working Principle)
इस एक सामान्य तथ्य है, कि स्पष्टाई बोल्टेज में कमी के कारण लोड में वृद्धि होती है। इसलिए दूसरोंपार्स द्वारा लोड के लिए सहार्थ की गई बोल्टेज को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरोंपार्स के अनुपात को बदलना रोका किया जा सकता है।

टैप चेंजिंग पर विभिन्न विंडोजों पर दिए गए तीनों या कठेवशन हैं। टैन अनुपात एक टैप से दूसरे में बित्र होता है। और इसलिए प्रत्येक टैप पर अलग-अलग बोल्टेज प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.4.1. सिस्टम बोल्टेज कंट्रोल की आवश्यकता (Need for System Voltage Control)

सिस्टम बोल्टेज कंट्रोल के लिए आवश्यक है:

- (i) उपचालकों की टार्मिनल बोल्टेज को निर्धारित सीमा के भीतर सामान्यीकृत करना।
- (ii) लोड में परिवर्तन के आधार पर बोल्टेज का समायोजन।
- (iii) वास्तविक और रिप्रिंटिंग बाबर को कंट्रोल करने के लिए।
- (iv) आवश्यकता के आधार पर सेकेंडरी बोल्टेज को अलग-अलग करने के लिए।

4.4.2. टैप के प्रकार (Types of Taps)

टैप चेंजिंग या नियोजित या होते हैं। प्रिसिपल टैप वह है, जिसमें रेटेड प्राइमरी बोल्टेज के लिए रेटेड सेकेंडरी बोल्टेज इस किया जा सकता है। जैसा कि नाम बताता है कि पॉइंटिंग और नियोजित टैप वे हैं जिन पर सेकेंडरी बोल्टेज सिद्धांत द्वारा नियंत्रित करने के लिए।

नियंत्रित कारोंगों से दूसरोंपार के H.V. वाइंडिंग पर टैप दिए गए हैं।

- (i) हाई बोल्टेज वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बड़ी है। इसलिए, एक अच्छा बोल्टेज वेरिएशन प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) बड़े दूसरोंपार के कम बोल्टेज टर्न पर करेट अधिक होता है। इसलिए हाई करेटों में रक्कावट एक पुरुषकर्ता कार्य है।
- (iii) L.V. वाइंडिंग को कोरे के पास रखा जाता है और H.V. वाइंडिंग वेरिएशन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए H.V. वाइंडिंग पर टैप प्रदान करना तुलनात्मक रूप से L.V. वाइंडिंग की तुलना में आसान है।

4.4.3. टैप का स्थान (Location of Taps)

टैप के बीच एंड में, न्यूट्रल व्हाइंट पर या वाइंडिंग के बीच में प्रदान किया जाता है। फेन एंड में टैप प्रदान करके बिशिंग फिल्टर की कम किया जा सकता है। जब टैप न्यूट्रल व्हाइंट पर प्रदान किए जाते हैं। तो विभिन्न भागों के बीच फिल्टर कम हो जाता है। यह व्यवस्था बड़े दूसरोंपार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।


4.4.4. टैप चेंजिंग विधि (Tap Changing Methods)

टैप चेंजिंग के कारण लोड के रिस्टर्स में परिवर्तन, कोर लॉस, कॉर पर्स और शूयद कुछ समस्याएं, असमान दूसरोंपार्स के समानांतर अंपरेशन में हैं। टैप चेंजिंग की दो विधियाँ हैं।

- (i) ऑफ लोड टैप चेंजिंग (Off Load Tap Changing)
- (ii) ऑन लोड टैप चेंजिंग (On Load Tap Changing)

4.4.4.1. ऑफ लोड टैप चेंजिंग (ऑफ लोड या ऑफ लोड) (Off Load Tap Changing)

जैसा कि नाम से संकेत मिलता है। इस सिस्टम में दूसरोंपार से लोड को डिस्कनेट करने के बाद टैप में परिवर्तन किया जाता है। ऑफ लोड टैप चेंजिंग को आम तौर पर कम घावर, कम वोल्टेज ट्रांसफर्मर में प्रदान किया जाता है। यह टैप चेंजिंग को सबसे सरली विधि है। टैप चेंजिंग मैन्युअल रूप से किया जाता है, हालांकि कवर में हैंड ब्लैक दिया गया है। कुछ दूसरोंपार में केवल ऐकेनिकल स्विच को ऑपरेट करके टैप चेंजिंग की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है।

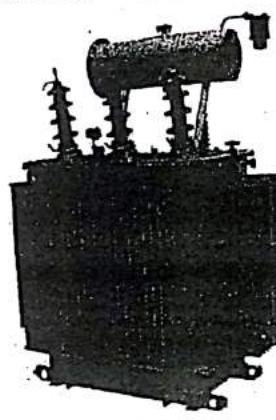

वाइंडिंग को विभिन्न लोडों पर टैप किया जाता है। चूंकि वाइंडिंग में विभिन्न लोडों पर टैप उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए एक बार में एक ही टैप को जोड़ा जाना चाहिए। अच्युत यह शार्ट सर्किट को जन्म देता। इसलिए चमनकर्ता लोड को डिस्कनेट करने के बाद ऑपरेट किया जाता है। ऑफ लोड चेंजर के अनधिकृत अंपरेशन जो रोकने के लिए, मैकेनिकल लॉस का प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल लैचिंग डिवाइस अनजाने अंपरेशन को रोकने के लिए, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने और दूसरोंपार को डी-एंजाइज करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

4.4.4.2. ऑन लोड टैप चेंजिंग (On load tap changing) चित्र 4.19 ऑफ लोड टैप चेंजर मिडिल (Off load Tap Changer Principle)
लोड टैप चेंजर लोड को डिस्कनेट किए बिना दूने अनुपात को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दूसरोंपार लोड पहुंचा रहा हो तब भी टैप चेंजिंग किया जा सकता है। लोड टैप चेंजर में सिस्टम लाइन की एक्सिस्टेंस का रोकने के लिए, अंपरेशन को रोकने के लिए, अजकल लाइन सभी बड़े पावर दूसरोंपार लोड टैप चेंजर के साथ प्रदान किए जाते हैं। यह दूसरोंपार में ऑन लोड टैप चेंजर प्रदान करने का कारण है।

1. लोड टैप चेंजर के ऑपरेशन के दौरान में सर्किट का अप्रभावित रहता है। जिसमें लोड टैप चेंजर विद्युत को रुका जाता है। वाइंडिंग पर टैप को एक अलग अंपल भरे डिब्बे में लाया जाता है। जिसमें लोड टैप चेंजर विद्युत को रुका जाता है। टैप चेंजर मैकेनिकल सिलेक्टर स्विच का एक रूप है। जो स्थानीय या रिपोर्ट कंट्रोल द्वारा मोटर द्वारा ऑपरेट होता है।
2. ऊपरनाल स्थानिंग को रोका जाता है। वाइंडिंग पर टैप को एक अलग अंपल भरे डिब्बे में लाया जाता है। जिसमें लोड टैप चेंजर विद्युत को रुका जाता है। टैप चेंजर मैकेनिकल सिलेक्टर स्विच का एक रूप है। जो स्थानीय या रिपोर्ट कंट्रोल द्वारा मोटर द्वारा ऑपरेट होता है।

इमलेसी के समान में हैंडल मैन्युअल अंपरेशन के लिए फिट किया जाता है। सिलेक्टर स्विच ब्रेक विच के साथ एक टैप से दूसरे टैप में दूसरे चेंजर के दौरान आसल टैपों के बीच ट्रांजिस्टर संबंध बनाया जाना चाहिए। इससे आसल टैप के बीच शार्ट सर्किट होता है। शार्ट सर्किट करेट को रजिस्टर या रिएक्टर सहित सीमित किया जाना चाहिए। इसलिए टैप चेंजिंग के दौरान चार्ट सर्किट करेट को सीमित करने के लिए लोड टैप चेंजर के सभी रूपों को इम्पीडेंस प्रदान किए जाते हैं।

की जाती है। इमोहेस रोजिस्टर्स हो सकता है या एक सेंटर टैप रिप्रेस ब्यक्त कर सकता है। आधुनिक डिजाइनों में यह रोजिस्टर्स की एक जोड़े द्वारा किया जाता है।

प्रक्रिया (Procedure)

प्रत्येक फेज के न्यूट्रल एंड पर प्रदान किए गए लोड टैप चेंजर पर एक हाई स्पीड रोजिस्टर पर चिनार करें। लोड अब टैप से सप्लाई की जाती है। सिलेक्टर स्विच 1 और 2, टैप 1 और 2 के संपर्क में है। अब टैप 2 पर स्विच करने के लिए, सिलेक्टर स्विच निम्न चरणों का पालन करता है:

(i) संपर्क a और b बंद हैं। संपर्क के माध्यम से लोड कोटेंट टैप 1 से प्रवाहित होता है।

(ii) एम्स्टर्नेट मैनेजिंग से डायवर्टर S_3 को स्थानान्तरित करता है, अब लोड को रोजिस्टर R_1 के माध्यम से काटेंट से सप्लाई की जाती है।

(iii) जब डायवर्टर स्विच आगे बढ़ता है, तो यह संपर्क d को बंद कर देता है; और R_1 और R_2 दोनों टैप 1 और 2 से जुड़े होते हैं। और लोड कोटेंट इन रोजिस्टरों के माध्यम से इसके मध्य बिंदु तक प्रवाहित होती है।

(iv) जब S_3 बाईं ओर आगे बढ़ता है, तो एक काटेंट खोता जाता है और रोजिस्टर R_2 और d के माध्यम से टैप 2 से लोड कोटेंट प्रवाहित होता है।

(v) अंत में काटेंट c पर पहुंचता है और रोजिस्टर R_2 , कम अंपरेट होता है। काटेंट c के माध्यम से टैप 2 से लोड कोटेंट प्रवाहित होती है।


अब टैप को 2 से 3 में बदलने के लिए, सिलेक्टर स्विच S_1 को पहले 3 पर टैप करने के लिए स्थानान्तरित किया गया है। और उपरोक्त स्टेप रिवर्स है। यावर सौम से शीघ्रता करने के लिए यह आवश्यक है। कि ट्रांसफॉर्मर को कम से कम समय के लिए सार्किंग से रखा जाए।

ठच्च विभासानीयता और प्रदर्शन के साथ अधिक कार्यपैक्त टैप चेंजर को डायवर्टर स्विच में बैक्स्यू रिवर्स को नियोजित करके बनाया जा रहा है।

4.5. ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन (Transformer Connection)

तीन फेज के ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को Y या Δ द्वारा उसी तरह से जोड़ा जाता है। जैसे तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए, चौक सेकेंडरी या तो Y या Δ से जुड़ा होता है, इसके बावजूद कि प्राइमरी पर कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। 3-फेज बोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग को जोड़ने की चार विधियां होने चाहिए। जैसे कि $Y-Y$, $\Delta-\Delta$, $Y-\Delta$, और ΔY । इंटर कनेक्शन इनसाइड में किए जाते हैं। ताकि केवल टर्मिनल लोड याह लाने की आवश्यकता हो।


- स्टार - स्टार ट्रांसफॉर्मर ($Y-Y$)
- डेल्टा - डेल्टा ट्रांसफॉर्मर ($\Delta-\Delta$)
- डेल्टा - स्टार ट्रांसफॉर्मर ($\Delta-Y$)
- स्टार - डेल्टा ट्रांसफॉर्मर ($Y\Delta$) (प्राइंडिंग ट्रांसफॉर्मर)।
- जिं-जैग ट्रांसफॉर्मर (प्राइंडिंग ट्रांसफॉर्मर)
- स्कॉट ("T" प्रकार) ट्रांसफॉर्मर (प्राइंडिंग ट्रांसफॉर्मर)।

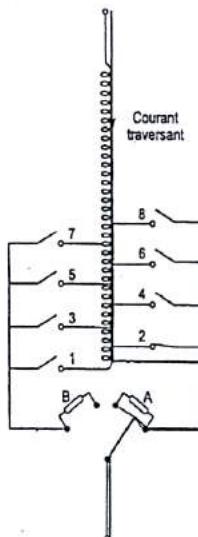

चित्र 4.20 टैप चेंजिंग स्विच (Tap Changing Switch)

4.5.1. स्टार-स्टार ($Y-Y$) कनेक्शन Star-Star ($Y-Y$) Connection

प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्येक फेज दूसरे दो फेजों के साथ फेज के बाहर 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री है।


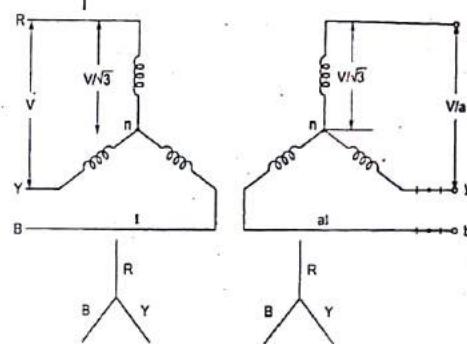


चित्र 4.21

सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रत्येक फेज दूसरे दो फेजों के साथ फेज के बाहर 120° इलेक्ट्रिकल डिग्री है।

प्रत्येक प्राइमरी वाइंडिंग मैनेजिंग रूप से एक सामान्य कोर के माध्यम से एक सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी होती है। मैनेजिंग रूप से जुड़े वाइंडिंग के सेट, बेक्टर डायग्राम में एक दूसरे के समानांतर छोचे जाते हैं। $Y-Y$ कनेक्शन में, प्रत्येक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक न्यूट्रल प्लाईट से जुड़ा हुआ है।

न्यूट्रल प्लाईट को बाहरी फिजिकल संबंध के लिए लाया या नहीं लाया जा सकता है। और न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया या नहीं जा सकता है।

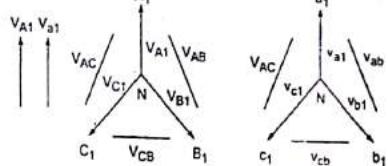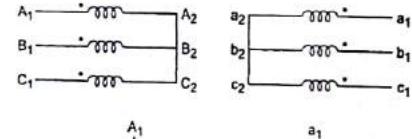

चित्र 4.22

ट्रांसफॉर्मर मैनेजिंग रूप से साइनोइडल नहीं है। भले ही एक्साइटेड बोल्टेज साइनसॉइडल हो। मैनेजिंग करेंटों में विषम-हार्मोनिक घटकों की महत्वपूर्ण भाग होती है। यदि तीन समान ट्रांसफॉर्मर प्रत्येक फेज से जुड़े हैं और समान घरिमा के 60 हर्ज बोल्टेज से एक्साइटेड हैं, तो एक्साइटेड करेंट के 60 हर्ज मूलभूत घटक एक दूसरे

को न्यूट्रल रूप से रद्द करते हैं। इसका कारण यह है कि A , B और C फेज की 60 हर्ट्ज मौलिक करेट एक दूसरे के साथ 120° फेज से बाहर हैं और इन करेटों का वेक्टर योग शून्य है।


जैसे, नींव, प्रदर्शन और अन्य तथाकालित जैसे सीक्वेंस हार्मोनिक करेट एक दूसरे के साथ फेज में हैं। इसलिए, ये एक न्यूट्रल पर एक दूसरे को रद्द नहीं करते हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ फेज जोड़कर एक जौरो सीक्वेंस न्यूट्रल करेट को उत्पन्न करते हैं। बस तब न्यूट्रल पर एक फ्लो के लिए एक रास्ता है।

$B-H$ वक्र के नीन लॉनियर आकार के कारण, साइनसॉइडल इंड्यूज बोल्टेज का संयोजन करने के लिए विषम-हार्मोनिक ऐनेटाइजिंग करेटों को आवश्यकता होती है। यदि कुछ मैनेटाइजिंग करेट के हार्मोनिक्स उपलब्ध नहीं हैं, तो इंड्यूज बोल्टेज साइनसॉइडल नहीं हो सकता है।

4.5.1.1. ग्राउंड न्यूट्रल के साथ Y-Y कनेक्शन: (Y-Y Connection with Grounded Neutral)

चित्र 4.23 चार-बाहर तीन-फेज सर्विंग में बोल्टेज सोर्सोंमें प्राइमरी न्यूट्रल लैंडिंग की स्थिति प्रदर्शित करता है। I_R , I_Y और I_B त्रैल बाते प्रत्येक मैनेटिक करेटों में 60 हर्ट्ज वेसिक करेट और सभी विषम हार्मोनिक करेटों में साइनसॉइडल इंड्यूज बोल्टेज का संयोजन करना आवश्यक है।

जैसे सीक्वेंस मैनेटाइजिंग करेट न्यूट्रल करेट I_N को बनाने के लिए संयोजित होती है, जो इन विषम हार्मोनिक्स को बोल्टेज सोर्स में सौधारती है। यह मानते हुए कि प्राइमरी बोल्टेज साइनसॉइडल है, इंड्यूज बोल्टेज V_R , V_Y और V_B (प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में) साइनसॉइडल भी हैं।

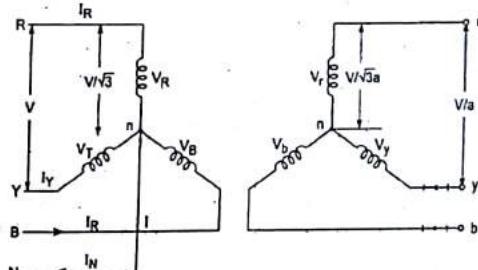


चित्र 4.23

जनोटर के न्यूट्रल के लिए प्राइमरी न्यूट्रल के कनेक्शन का एक लाभ है। कि यह सेकेंडरी फेज के बोल्टेज में विकृति को समाप्त करता है। यदि कोर में प्लक्स में साइनसॉइडल बेवर्फार्म है, तो यह बोल्टेज के लिए साइनसॉइडल बेवर्फार्म देता है। लेकिन आयतन के अधिकारण के कारण, प्लक्स एक साइनसॉइडल तरंग को एक्साइटेशन करेट में एक तीसरे हार्मोनिक घटक को आवश्यकता होती है। जैसे कि इस घटक की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी किसी भी समय स्थिर है। यह ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग में न्यूट्रल प्लाईट से या तो दूर या दूर फ्लो करने की कोशिश करेगा। आइसोलेट न्यूट्रल के साथ, एक्सिटिंग करेट प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसलिए कोर में फ्लो साइन वेव नहीं होगा और बोल्टेज विकृत होते हैं। यदि प्राइमरी न्यूट्रल जनोटर से जुड़ा होता है तो न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी करेटों को कठिनाई को हल करने का रास्ता मिलता है। इस कठिनाई पर काबू पाने की वैकल्पिक विधि कम kVA रेटिंग के तृतीयक बाइंडिंग का उपयोग है। ये बाइंडिंग डेल्टा में जुड़े हुए हैं और एक सर्किट प्रदान करते हैं जिसमें डिल्ट प्रीक्वेंसी करेट प्रवाहित हो सकती हैं। इस प्रकार प्राइमरी पर बोल्टेज साइनसॉइडल सेकेंडरी और साइनसॉइडल बोल्टेज देता।

यह स्थिति तब बदलती है जब प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के दोनों सेटों के न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होते हैं।

4.5.1.2. ग्राउंड न्यूट्रल के बिना Y-Y कनेक्शन: (Y-Y Connection without Grounded Neutral)

यदि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के न्यूट्रल खुले-सर्कुलेटेड हैं। और इसलिए जौरो सीक्वेंस हार्मोनिक करेटों के फ्लो के लिए कोई रास्ता नहीं है। और आइडिकेटेड बोल्टेज साइनसॉइडल नहीं होते।

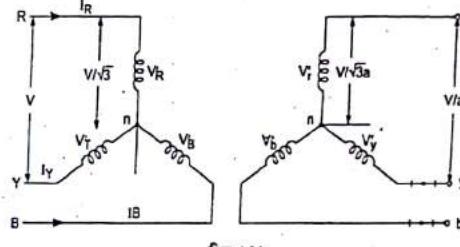

चित्र 4.24

V'_R , V'_Y , और V'_B साइनसॉइडल नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप सेकेंडरी बोल्टेज की विकृतियाँ होती हैं। परिणामी बोल्टेज विश्लेषण एक Y-Y ट्रांसफॉर्मर के बाबत है। जिसमें जौरो सीक्वेंस करेटों के साथ प्राइमरी न्यूट्रल में प्रवाहित करने की अनुमति है। एक काल्पनिक सुरिपोज्ड प्राइमरी बाइंडिंग के साथ सामान्य जौरो सीक्वेंस करेटों के साथ केवल शून्य-अनुक्रम करेटों 180° फेज से बाहर ले जाता है।

"प्राइमरी बाइंडिंग" से इंड्यूज बोल्टेज का विश्लेषण इस तथ्य से बहुत जटिल है। कि कोर अत्यधिक नॉनलॉनियर है ताकि प्राइमरी बाइंडिंग द्वारा किए गए प्रत्येक व्यक्तिगत जौरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स करेट उच्च-क्रम के हार्मोनिक बोल्टेजों के लिए इंड्यूज हो जाए।

फोटियर विश्लेषण का उपयोग एक खुले प्राइमरी न्यूट्रल के साथ सेकेंडरी बोल्टेज के एक अनुमान पर पहुंचने के लिए किया जा सकता है। एक समय में एक फेज तेतै हुए, एक साइनसॉइडल एक्साइटेड बोल्टेज के लिए सामान्य मैनेटाइजिंग ट्रांसफॉर्मर के $B-H$ वक्र से प्लॉट किया जाता है। सामान्य मैनेटिक करेट को एक फोटियर सीरीज में परिवर्तित किया जाता है। और फिर इसे जौरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स के सभी को हटाकर पुनः निर्वित किया जाता है। परिणामी एक्साइटेड करेट का आकार सामान्य एक्साइटेड करेट से अलग होगा, जिसका उपयोग तब $B-H$ वक्र का उपयोग करके एक इंड्यूज बोल्टेज का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग पूर्ण एक्साइटेड करेट के निर्माण के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया वॉल्क श्रमसाध्य है। इसलिए यह कहने के लिए पर्याप्त है। कि यदि Y-Y ट्रांसफॉर्मर में जौरो सीक्वेंस एक्साइटेड करेटों के लिए एक न्यूट्रल मार्ग नहीं है। तो सेकेंडरी में इंड्यूज हार्मोनिक बोल्टेज होने गते हैं रोमांचक बोल्टेज विशुद्ध रूप से साइनसॉइडल होता है।

4.5.1.3. Y-Y कनेक्शन का लाभ: (Advantage of Y-Y Connection)

(i) कोई फेज विस्थापन नहीं (No Phase Displacement):

प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट फेज में हैं; यानी Y-Y कनेक्शन द्वारा यूर किए गए कोई फेज कोण विस्थापन नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण लाभ है जब ट्रांसफॉर्मर का उपयोग अलग-अलग बोल्टेज के सिस्टम को एक कैम्पेंडिंग विधि से इंटरकोनेक्शन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण मान लीजिए कि 800, 440, 220 और 66 kV पर चार सिस्टम ऑपरेट हैं। जिन्हें आपस में जोड़े की आवश्यकता है। इनमें से किन्हें दो बोल्टों को आपस में जोड़ने के लिए Y-Y ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन का उपयोग करके पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। 800 kV सिस्टम को एक मिंगत 800 से 66 kV परिवर्तन के माध्यम से या 440, 220 और 66 kV पर कैम्पेंडिंग परिवर्तनों को एक सीरीज के माध्यम से 66 kV सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है।

222 शैक्षणिक संकेतन-1

वाईडिंग के लिए आवश्यक कुछ टर्न (Required Few Turns for winding)

स्टार कनेक्शन के कारण फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ गुना होता है। इसलिए कम संख्या में टर्नों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्सुलेशन पर तनाव कम है। यह छोटे उच्च वोल्टेज उद्देश्यों के लिए कनेक्शन को किफायती बनाता है।

(iii) आवश्यक कम इन्सुलेशन स्तर (Required Less Insulation Level)

यदि Y कनेक्शन वाईडिंग के न्यूट्रल एंड को ग्राउंड किया जाता है, तो वाईडिंग के न्यूट्रल एंड पर इन्सुलेशन के कम स्तर का उपयोग करने का अवसर होता है। फेजों के एकोंस जुड़ी हुयी वाईडिंग फुल वाईडिंग में पूर्ण इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है।

(iv) हैवी लोड (Handle Heavy Load)

स्टार कनेक्शन के कारण फेज कोट कार्ट साइन कोट के समान होता है। इसलिए वाईडिंग को हाई कोट को पार करना पड़ता है। यह वाईडिंग के ड्रॉप सेक्शन को उच्च बनाता है। इस प्रकार वाईडिंग्स मैकेनिकल रूप से मजबूत होते हैं और वाईडिंग्स ही लोड और स्टार सर्किट कोट को सहन कर सकते हैं।

(v) तीन फेज चार चावर सिस्टम के लिए उपयोग करें (Use for Three phases Four Wires System)

जैसा कि न्यूट्रल उपलब्ध है तीन फेज चार चावर सिस्टम के लिए उपयुक्त है।

(vi) सेकेंडरी फेज वोल्टेज में विकृति को दूर करें (Eliminate Distortion in Secondary Phase Voltage)

जनरेटर के न्यूट्रल के लिए प्राइमरी न्यूट्रल का कनेक्शन जनरेटर की ओर ट्रिपल फ्रॉवेंसी जरेट को गास्टा देकर सेकेंडरी फेज के वोल्टेज में विकृति को समाप्त करता है।

(vii) सेकेंडरी साइड साइनेसोइडल वोल्टेज (Sinusoidal Voltage on Secondary Side)

न्यूट्रल जनरेटर की ओर फ्लो करने के लिए ट्रिपल फ्रॉवेंसी करेट को प्रवाहित करने का मार्ग देते हैं। इस प्रकार प्राइमरी पर साइनेसोइडल वोल्टेज सेकेंडरी साइड साइनेसोइडल वोल्टेज देगा।

(viii) ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में प्रयोग (Used as Auto Transformer)

एक $Y-Y$ ट्रांसफॉर्मर का निर्माण ऑटोट्रांसफॉर्मर के रूप में किया जा सकता है, दो-वाईडिंग ट्रांसफॉर्मर निर्माण की तुलना में बहुत साइंपल बहत की संभावना है।

(ix) बेहतर प्रोटेक्टिव रिले (Better Protective Relaying)

प्रोटेक्टिव रिले सेटिंग्स ग्राउंड फॉल्ट्स के लिए लाइन पर बेहतर रूप से रक्षा कर रही होंगी। जब $Y-Y$ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन रिले रूप से ग्राउंड न्यूट्रल के साथ लगाए जाते हैं।

4.5.1.4. Y-Y कनेक्शन की हानियाँ (Disadvantage of Y-Y Connection)**(i) तीसरा हाय्पोनिक स्थिति**

$Y-Y$ ट्रांसफॉर्मर के किसी भी फेज में वोल्टेज 120° अन्य किसी भी फेज में वोल्टेज से अलग है। हालांकि, प्रत्येक फेज के तीसरे-हाय्पोनिक घटक एक दूसरे के साथ फेज में होते हैं। ट्रांसफॉर्मर कोर में nonlineairities हमेशा तीसरा हाय्पोनिक की जनरेशन का नेतृत्व करते हैं। इन घटकों को जोड़ देगा, जिसके परिणामस्वरूप तीसरा हाय्पोनिक घटक (पौलिक घटक से नीचे बढ़ा हो सकता है) बढ़ा होगा।

(ii) लाइटिंग लोड पर ओवरवोल्टेज: (Overvoltage at Lighting Load)

एक अनाइरार्डेड न्यूट्रल पर तीसरे (और अन्य जीरो सोक्वेंस) हाय्पोनिक्स की उपस्थिति लाइट लोड पर ओवरवोल्टेज स्थिति का कारण बन सकती है। बैक में जुड़े सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का उच्चोग करके YY ट्रांसफॉर्मर का निर्माण करते समय, पास गई लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज 57.7% सिस्टम फेज-टू-फेज वोल्टेज बिना लोड के नहीं होती है, लेकिन साथा 68% होती है। और बैक लोड है, बहुत तेजी से कम हो जाती है। अलग-अलग फ्रॉवेंसी पर वोल्टेज के प्रवाही पान जीरो के बोग्यून को से जाकर जोड़ते हैं। साइनेसोइडल फेज वोल्टेज के साथ, फेज-टू-न्यूट्रल वोल्टेज का ग्रीष्म-हाय्पोनिक घटक लगभग 60% है।

(iii) असंतुलित लोड पर वोल्टेज ड्रॉप: (Voltage drop at Unbalance Load)

असंतुलित फेज से न्यूट्रल लोड के लिए एक बड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि फेज टू फेज लोड ट्रांसफॉर्मर के लोकेशन रिएक्टेस के माध्यम से एक वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनता है। जबकि फेज टू न्यूट्रल सेट वैनेलाइंग रिएक्टेस के माध्यम से एक वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनता है। जो लोकेशन रिएक्टेस से 100 से 1000 ग्रूप बड़ा होता है।

(iv) ओवरहीट ट्रांसफॉर्मर टैंक (Overheated Transformer Tank)

कुछ परिस्थितियों में एक $Y-Y$ जुड़ा हुआ तीन-फेज ट्रांसफॉर्मर ओवरहीटिंग टैंक को उत्पन्न कर सकता है। जो ट्रांसफॉर्मर के जल्दी से नष्ट कर सकता है। यह आमतौर पर प्राइमरी सर्किट पर एक ओपन फेज और सेकेंडरी पर लोड के साथ होता है।

(v) फॉल्ट स्थिति में कोर का ओवरएक्साइटेशन (Over Excitation of Core in Fault Condition)

यदि फेज टू ग्राउंड फॉल्ट पर प्राइमरी न्यूट्रल ग्राउंडेड के साथ होती है। तो बिना फॉल्ट बाले फेज-टू-न्यूट्रल वोल्टेज सामान्य वोल्टेज के 173% तक बढ़ जाता है। यह लाइन निर्धारित रूप से कोर के एक्साटेन्शन से आधिक बहु बढ़ी हुई कोरों और कोर के लोस के साथ परिणाम देगा। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी के न्यूट्रल दोनों को बाहर लाय बढ़ता है। तो सेकेंडरी सर्किट पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट पर प्राइमरी सर्किट में प्रवाहित होने के लिए न्यूट्रल फॉल्ट करेट का कारण बनता है। ग्राइमरी सर्किट के न्यूट्रल में ग्राउंड प्रोटेक्शन रिले तब सेकेंडरी सर्किट रिले पर फॉल्टों के लिए कार्य कर सकता है।

(vi) न्यूट्रल शिफ्टिंग (Neutral Shifting)

यदि सेकेंडरी साइड पर लोड असंतुलित है तो इस संबंध का अधिलक्षण संतोषजनक नहीं है। जो न्यूट्रल याइट की शिफ्टिंग संभव है। इसे रोकने के लिए प्राइमरी के स्टार या न्यूट्रल याइट अवैद है, अल्टरनेटर वोल्टेज में उपस्थिति तीसरा हाय्पोनिक सेकेंडरी साइड दिखाई दे सकता है। यह सेकेंडरी फेज वोल्टेज में विकृति का कारण बनता है।

(vii) सेकेंडरी वोल्टेज का विकृति (Distortion of Secondary voltage)

प्राइमरी का स्टार या न्यूट्रल याइट अवैद है, अल्टरनेटर वोल्टेज में उपस्थिति तीसरा हाय्पोनिक सेकेंडरी साइड दिखाई दे सकता है। यह सेकेंडरी फेज वोल्टेज में विकृति का कारण बनता है।

(viii) लाइट लोड पर ओवर वोल्टेज (Over Voltage at Light Load)

एक अंदर ग्राउंड न्यूट्रल पर तीसरे (और अन्य जीरो सोक्वेंस) हाय्पोनिक्स की उपस्थिति लाइट लोड पर ओवरवोल्टेज स्थितियों का कारण बन सकती है।

(ix) ग्राउंड प्रोटेक्शन के समन्वय में कठिनाई (Difficulty in coordination of Ground Protection)

$Y-Y$ ट्रांसफॉर्मर में एक कम-साइड ग्राउंड, फॉल्ट प्राइमरी ग्राउंड फॉल्ट का कारण बनती है। विस्तर समन्वय कठिन हो जाता है।

224 बैचुल महीने-1

(x) ग्राउंड फॉल्ट के से फेज के अनर्गत स्वस्य फेज बोल्टेज बढ़ाए (Increase Healthy Phase Voltage under Phase to ground Fault)

यदि एक फेज-ट्रांसफॉर्मर पर प्राइमरी न्यूट्रल ग्राउंडेड के साथ होता है। तो अनर्गत के फेज-ट्रांसफॉर्मर के लिए न्यूट्रल बोल्टेज के 173% तक बढ़ जाता है। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी के न्यूट्रल दोनों को बाहर लाया जाता है। तो सेकेंडरी सर्किट पर फेज-ट्रांसफॉर्मर सर्किट में प्रवाहित होने के लिए न्यूट्रल फॉल्ट करेट का कारण बनता है।

(xi) लाइन-ग्राउंड फॉल्ट में T/C को ट्रिप करें (Trip the T/C in Line-Ground Fault)


यह हार्मोनिक ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से प्रोपोट करते हैं। जोरो सीक्वेश करेट पथ ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से निरंतर प्रवाहित है। इस लाइन-ग्राउंड फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करता है।

(xii) कोर प्रकार ट्रांसफॉर्मर के लिए उपयुक्त (Suitable for Core Type Transformer)



3 फेज के वायर सिस्टम के साथ इस तरह के कनेक्शन में तीसरा हार्मोनिक बोल्टेज और करेट अनुपस्थित है, या 3 फेज इन्ड्यो का ही से तीसरा हार्मोनिक फेज बोल्टेज से अधिक हो सकता है। कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के लिए इस प्रकार का कनेक्शन अधिक उपयुक्त है।

4.5.2. डेल्टा-डेल्टा कनेक्शन (Delta-Delta Connection)

इस इकार के कनेक्शन में दोनों तीन फेज प्राइमरी और सेकेंडरी वाइडिंग डेल्टा में जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र 4.25 में दिखाया गया है:

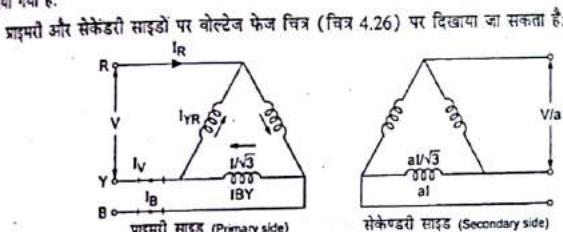

चित्र 4.25 डेल्टा-डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन

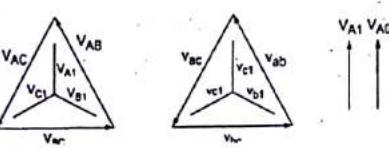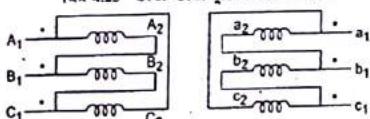

चित्र 4.26 डेल्टा-डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन का केजर डायग्राम

यह कनेक्शन बड़े निम्न बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के लिए किफायती सवित होता है। क्योंकि यह प्रति फेज टर्णों को संख्या नहीं होता है।

प्राइमरी साइड लाइन बोल्टेज = सेकेंडरी साइड लाइन बोल्टेज
प्राइमरी साइड फेज बोल्टेज = सेकेंडरी साइड फेज बोल्टेज

4.5.2.1. डेल्टा-डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के लाभ (Advantages of Delta-Delta Transformer Connection)

(i) सेकेंडरी में साइनसोइडल बोल्टेज (Sinusoidal Voltage at Secondary)

साइनसोइडल के रूप में सेकेंडरी बोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर के मैनेटाइजिंग करेट में एक तीसरा हार्मोनिक घटक होना चाहिए। डेल्टा कनेक्शन करेट के तीसरे हार्मोनिक घटक के संबलन के लिए एक बंद रास्ता प्रदान करता है। परन्तु साइन सोइडल रहता है जिसके परिणाम स्वरूप साइनसोइडल बोल्टेज होता है।

(ii) एक ट्रांसफॉर्मर बैंक में एक ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट होने पर 58% लोड करें (Carry 58% Load if One Transfer is Faulty in Transformer Bank)

यदि डेल्टा-डेल्टा कनेक्शन में जुड़े सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का बैंक है और यदि ट्रांसफॉर्मर अस्फैल्ट है। तो कम एफिसिएंसी के साथ योग दो ट्रांसफॉर्मर के साथ सप्लाई जारी रखते जा सकते हैं।

(iii) कम बोल्टेज के लिए किफायती (Economical for Low Voltage)

डेल्टा कनेक्शन के कारण, फेज बोल्टेज लाइन बोल्टेज के समान है। इसलिए वाइडिंग में अधिक संख्या में टर्ण होते हैं। लेकिन फेज करेट लाइन के करेट का $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ गुना होता है। इसलिए वाइडिंग का क्रॉस-सेक्शन बहुत कम है। यह कम बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के लिए कनेक्शन को किफायती बनाता है।

(iv) तीसरा हार्मोनिक बोल्टेज की अनुपस्थिति (Absent of Third Harmonic Voltage)

यदि डेल्टा के कारण तीसरे हार्मोनिक बोल्टेज अनुपस्थित है। स्टार या न्यूट्रल याइट की अनुपस्थिति कुछ केसों में लाप्रद सवित होती है।

4.5.2.2. डेल्टा-डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन की हानियां (Disadvantages of Delta-Delta Transformer Connection)

न्यूट्रल याइट की अनुपस्थिति के कारण यह तीन फेज चार वायर सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिक इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है। विडिंग और कोर के बीच दिखने वाला बोल्टेज एक फेज में ग्राउंड फॉल्ट के भावते में पूरी तात्पर बोल्टेज के बराबर होगा।

4.5.2.3. अनुप्रयोग (Application)

(i) बड़े, कम बोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के लिए उपयुक्त।

(ii) इस प्रकार का कनेक्शन सामान्य रूप से असामान्य है लेकिन प्राइमरी सिस्टम पर LLC फाल्ट के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ औद्योगिक सुविधाओं में उपयोग किया जाता है।

(iii) यह आमतौर पर उन सिस्टमों में उपयोग किया जाता है जहाँ इसे कम बोल्टेज पर बड़ी करेटों को तें जाने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जब सर्विश की निरंतरता को बनाए रखना होता है, भले ही केवों में से एक में फॉल्ट विकसित होता है।

226 वैद्युत प्रणाली

4.5.3. स्टार-डेल्टा कनेक्शन (Star-Delta Connection)

इस प्रकार के दोसर्पार्म कनेक्शन में तब प्राइमरी स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, जबकि सेकेंडरी डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र 4.27 में दिखाया गया है।

दिए गए चित्र 4.28 में दिखाए गए अनुपार प्राइमरी और सेकेंडरी साइडों पर फेज वोल्टेज को फेजर वित्र पर दर्शाया जा सकता है।

स्टार में प्राइमरी के रूप में जुड़ा हुआ है

$$\text{प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज} = \sqrt{3} \times \text{प्राइमरी साइड पर फेज वोल्टेज}$$

$$\text{प्राइमरी साइड पर फेज वोल्टेज} = \frac{\text{प्राइमरी साइड पर लाइन वोल्टेज}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{गढ़ दोसर्पार्म-रेशों (K)} = \frac{\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज}}{\text{प्राइमरी फेज वोल्टेज}}$$

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = K \times \text{प्राइमरी फेज वोल्टेज}$$

डेल्टा में सेकेंडरी जुड़ा हुआ है:


$$\text{सेकेंडरी साइड पर लाइन वोल्टेज} = \text{सेकेंडरी साइड पर फेज वोल्टेज}$$

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = K \times \text{प्राइमरी फेज वोल्टेज}$$


$$= K \times (\text{प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज}/\sqrt{3})$$

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = \left(\frac{K}{\sqrt{3}}\right) \times \text{प्राइमरी साइड पर लाइन वोल्टेज।}$$

सेकेंडरी फेज वोल्टेज से प्राइमरी फेज वोल्टेज के बीच 30° या -30° फेज शिफ्ट है।

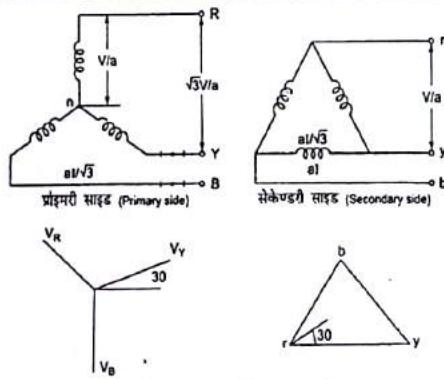

चित्र 4.27 दोसर्पार्म कनेक्शन-स्टार-डेल्टा

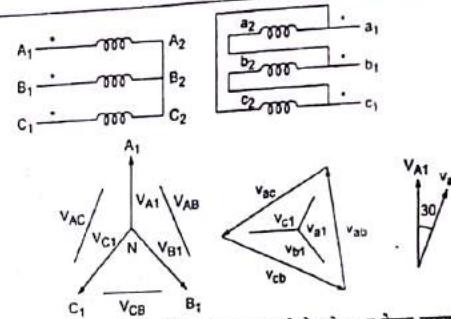चित्र 4.28 प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज के साथ फेजर डायग्राम
(Phasor Diagram with Voltages on Primary and Secondary Sides)**4.5.3.1. स्टार डेल्टा कनेक्शन के लाभ (Advantages of Star Delta Connection)**

- प्राइमरी साइड न्यूट्रल जुड़ा हुआ है। इसलिए कम संख्या में टार्नों की आवश्यकता होती है। यह बड़े हाई वोल्टेज स्टेप डाउन पॉवर दोसर्पार्म के लिए कनेक्शन को किफायती बनाता है।
- विकृति से बचने के लिए प्राइमरी पर न्यूट्रल को पूछी पर रखा जा सकता है।
- न्यूट्रल प्लाइट दोनों प्रकार के लोड (सिंगल फेज या तीन फेज) को पूरा करने की अनुमति देता है।
- बड़े असंतुलित लोड को स्तोपजनक विधि से संभाला जा सकता है।
- $Y-\Delta$ कनेक्शन को संकुलेट करेटों के कारण तीसरे हार्मोनिक घटकों के साथ कोई समस्या नहीं है। यह असंतुलित लोड के लिए भी अधिक स्थिर है। क्योंकि D अंशिक रूप से होने वाले फेजों भी असंतुलन को पुनः डिस्ट्रीब्यूट करता है।


डेल्टा कनेक्टेड याइडिंग तीसरा हार्मोनिक करेट देता है जिसके कारण न्यूट्रल प्लाइट को क्षमता स्थिर हो जाती है। इन्स्टेशन को लागत में कुछ बचत हासिल की जाती है। अगर H.V. साइड न्यूट्रल जुड़ा हुआ है। तो किन व्यवहार में H.V. साइड को आम तौर पर डेल्टा में जोड़ा जाता है ताकि मोटर की तरह तीन फेज लोड हो और लाइट फेज की तरह सिंगल फेज लोड तीन फेज चार बायर सिस्टम का उपयोग करके L.V. की ओर से सप्लाई की जा सके।

4.5.3.2. ग्राउंडिंग दोसर्पार्म के रूप में (As Grounding Transformer)

पावर सिस्टम में अधिकतर ग्राउंडेड $Y-\Delta$ सिस्टम दोसर्पार्म का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि यह अण्डरप्राइटर्ड डेल्टा सिस्टम में एक अच्छा ग्राउंड सोर्स प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जिसे Δ कनेक्टेड (अर्थात्, अंडर ग्राउंड) पावर सोर्स द्वारा सप्लाई की जाती है।

यदि इस सिस्टम में फेज दू ग्राउंड लोड को कनेक्ट करना आवश्यक है। तो एक ग्राउंडिंग बैक सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि चित्र 4.29 में दिखाया गया है।

यह सिस्टम ग्राउंडिंग बैक सिस्टम से जुड़ा है, जैसा कि चित्र 4.29 में दिखाया गया है। ध्यान दें कि जुड़ा हुआ ग्राउंडिंग चित्र 4.29 में किसी भी बाहरी सर्किट से जुड़ा नहीं है।

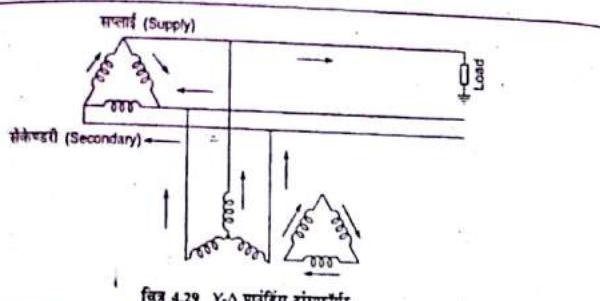

वित्र 4.29 Y-Δ यांडिंग ट्रांसफॉर्मर

प्राइंटेड γ यांडिंग के प्रयोक फेज, में 3 युनिट के बाबार लोड कोटे के साथ, एक ही कोटे प्रदान करता है, प्राइंटिंग ऐक कोटेड सेकेंडरी यांडिंग के साथ एम्पीयर-टर्न प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो प्राइंटरी यांडिंग के एम्पीयर-टर्न दो रुकत है। ध्यान दें कि प्राइंटिंग ऐक लोड करने के लिए किसी भी वास्तविक पावर की सप्लाई नहीं करता है; यह केवल एक अंडर प्राइंट रास्ता प्रदान करने के लिए है। लोड द्वारा आवश्यक सभी पावर लो दो फेजों से सप्लाई की जाती है।

4.5.3.3. स्टार-डेल्टा कनेक्शन की व्यापकीय (Disadvantages of Star-Delta Connection)

इस प्रकार के कनेक्शन में, सेकेंडरी योल्टेज प्राइंटरी के साथ फेज में नहीं है। इसलिए स्टार-स्टार या डेल्टा-डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के समानांतर इस कनेक्शन को संचालित करना संभव नहीं है।

इस संबंध से जुड़ी एक समस्या यह है कि सेकेंडरी योल्टेज को प्राइंटरी योल्टेज के संबंध में 30° से शिफ्ट कर दिया जाता है। जब 3-फेज ट्रांसफॉर्मर को समानांतर करने के बाद यह समस्या जनरेट कर सकता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी योल्टेज को समानांतर होना चाहिए। इसलिए, हमें इन शिफ्ट पर ध्यान देना चाहिए।

यदि इस ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी फेज समानांतर के बिना दूसरे ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के साथ समरूप होना चाहिए, तो एक समस्या होगी।

4.5.3.4. अनुपयोग (Application)



यह आमतौर पर पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर के लिए नियोजित किया जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन को आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर लाइन के सबस्टेनर एंड में नियोजित किया जाता है। इस कनेक्शन के साथ मुख्य उपयोग योल्टेज को कम करना है। प्राइंटरी साइड उपलब्ध न्यूट्रल को प्राइंटेड बनाया गया है। यह देखा जा सकता है कि प्राइंटरी और सेकेंडरी लाइन योल्टेज के बीच 30° ठिकी का अंतर है।

आमतौर पर एक स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर में उपयोग किया जाता है। H.V. साइड पर γ कनेक्शन इन्सुलेशन को कम कर देता है। H.V. साइड न्यूट्रल प्लाईट अंतर्गत लोड के संबंध में स्थिर हो सकता है। उदाहरण, एक ट्रांसफॉर्मर लाइन के एंड में प्राइंटरी यांडिंग का न्यूट्रल अधिग्रहण है।


इस सिस्टम में, लाइन योल्टेज अनुपात ट्रांसफॉर्मर टर्न-अनुपात का $\frac{1}{\sqrt{3}}$ टाइम्स और प्राइंटरी योल्टेज 30° से प्राइंटरी योल्टेज से घोड़े हैं। साथ ही तीसरा हामीनिक कोटे साइनोइडल फ्लॉक्स देने के लिए प्रवाहित होते हैं।

4.5.4. ट्रांसफॉर्मर का डेल्टा-स्टार कनेक्शन (Delta-Star Connection of Transformer)

इस प्रकार के कनेक्शन में प्राइंटरी डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। जबकि सेकेंडरी कोटे स्टार में जुड़ा हुआ है।

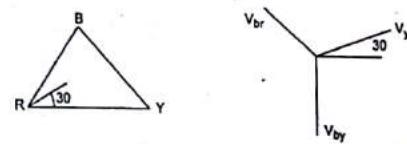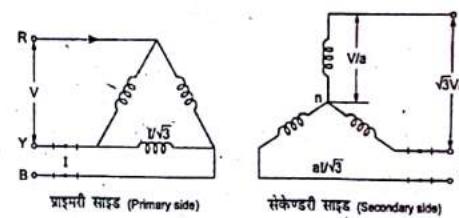

वित्र 4.30 डेल्टा-स्टार ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन

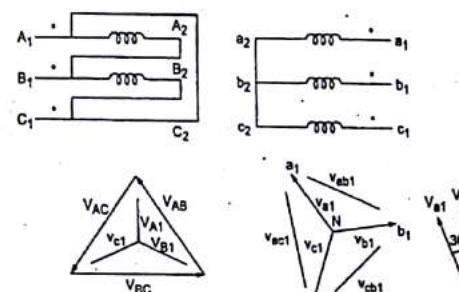

वित्र 4.31

इस कनेक्शन का मुख्य उपयोग योल्टेज को स्टेप अप करने के लिए है। यानी हाइटेंसन ट्रांसफॉर्मर सिस्टम को युक्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है। कि प्राइंटरी लाइन योल्टेज और सेकेंडरी लाइन योल्टेज के बीच 30° की एक फेज शिफ्ट है।

230 वैद्युत मर्गोन-

प्राइमरी लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच 30 डिग्री का केज शिफ्ट

डेल्टा से जुड़े हुए प्राइमरी साइड साइड लाइन वोल्टेज = प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज

$$\text{अब } \Delta\text{-ट्रांसफॉर्मर अनुप्राप्ति (K)} = \frac{\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज}}{\text{प्राइमरी फेज वोल्टेज}}$$

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = K \times \text{प्राइमरी फेज वोल्टेज}$$

स्टार में सेकेंडरी साइड में जुड़ा हुआ है

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = \sqrt{3} \times \text{सेकेंडरी साइड पर फेज वोल्टेज। इसलिए,$$

$$\text{सेकेंडरी साइड पर लाइन वोल्टेज} = \sqrt{3} \times K \times \text{प्राइमरी लाइन वोल्टेज।}$$


सेकेंडरी फेज वोल्टेज से प्राइमरी फेज वोल्टेज के बीच +30 डिग्री या -30 डिग्री फेज शिफ्ट है।

4.5.4.1. डेल्टा-स्टार कनेक्शन के लाभ (Advantages of Delta-Star Connection)

- (i) बाइंडिंग का क्रॉस सेक्षण क्षेत्रफल प्राइमरी साइड से कम होता है—डेल्टा कनेक्शन के कारण प्राइमरी साइड बाइंडिंग क्रॉस-सेक्षण की आवश्यकता कम होती है।
- (ii) तीन फेज चार वायर चारार्ड सिस्टम में प्रयुक्त—सेकेंडरी साइड पर, न्यूट्रल उपलब्ध है, जिसके कारण इसका उपयोग तीन-फेज, चार वायर सार्वार्ड सिस्टम के लिए किया जाता है।
- (iii) सेकेंडरी वोल्टेज का कोई विकृति नहीं—तीसरे हार्मोनिक घटकों के कारण कोई विकृति नहीं।
- (iv) बढ़े असंतुलित लोड की हैंडल—बढ़े असंतुलित लोड को बिना किसी कठिनाई के संभाला जा सकता है।
- (v) प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ग्राउंडिंग अडिसोलेशन—यह मानवे हुए कि Y कनेक्टेड सेकेंडरी सर्किट का न्यूट्रल ग्राउंड है। एक लोड कनेक्टेड फेज-टू-न्यूट्रल या एक फेज-टू-ग्राउंड फॉल्ट, प्राइमरी सर्किट में दो फेजों में बिना किसी न्यूट्रल ग्राउंड करेट के दो बायर और विपरीत करेट को उत्पन्न करता है। इसलिए Y-Y कनेक्शन के विपरीत, सेकेंडरी सर्किट में फेज-टू-ग्राउंड फॉल्ट या करेट असंतुलित प्राइमरी सर्किट पर लागू ग्राउंड प्रोटेक्शन दिलें को प्राप्तित नहीं करेगा। यह सुधूरा सुरक्षात्मक उपकरणों के उचित समर्थन को सक्षम करते हैं और एक यहुत ही महत्वपूर्ण डिजाइन विचार है।
- (vi) ग्राउंडेड Y के न्यूट्रल को कभी-कभी ग्राउंडिंग बैंक के रूप में संरचित किया जाता है। यद्योंकि वह सेकेंडरी में ग्राउंड करेट का एक स्थानीय सोर्स प्रदान करता है। जो प्राइमरी किनने दिन हो गए सर्किट से युक्त होता है।
- (vii) हार्मोनिक सर्वेशन—पैनेलिंग करेट में इंडक्यू वोल्टेज के लिए साइमोइडल होने के लिए विषम हार्मोनिक्स होना चाहिए और तीसरा हार्मोनिक रम्पुल हार्मोनिक घटक है। तीन-फेज सिस्टम में सभी तीन फेजों की तीसरी हार्मोनिक करेट एक-दूसरे के साथ फेज में हैं क्योंकि वे जोरो सीवेंस करेट हैं। Y-Y ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन में, तीसरे हार्मोनिक करेट के लिए एकमात्र रासना न्यूट्रल के माध्यम से है। $\Delta-Y$ कनेक्शन में, हालांकि, तीसरा हार्मोनिक करेट, आयाम में बायर और एक दूसरे के साथ फेज में, पर के चारों ओर कनेक्टेड बाइंडिंग द्वारा प्रसारित करने में सक्षम है। यही बायर अन्य शून्य-अनुक्रम हार्मोनिक्स के लिए भी सही है।
- (viii) ग्राउंडिंग बैंक—यह सेकेंडरी में ग्राउंड करेट का एक स्थानीय सोर्स प्रदान करता है जो प्राइमरी सर्किट से अलग होता है। मान ले कि एक अंडर ग्राउंड करेटर सेकेंडरी पर ग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ $\Delta-Y$ ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से एक सरल रेडियल सिस्टम को संपादित करता है जैसा कि चित्र 4.32 में दिखाया गया है। जनरेटर अंडर ग्राउंड

γ ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से सिंगल फेज टू न्यूट्रल लोड को संपादित कर सकता है। हमें ट्रांसफॉर्मर के निम्न-वोल्टेज जनरेटर साइड को प्राइमरी और ट्रांसफॉर्मर के हाई-वोल्टेज लोड साइड को प्राइमरी के रूप में देखें। यानि हमें प्रत्येक प्राइमरी वाइंडिंग पौर्वेनिक रूप से एक सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कपटड है।

पौर्वेनिक रूप से कपटड वाइंडिंग एक दूसरे के समानांतर छींची जाती है:

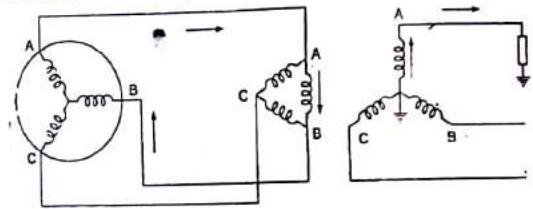

चित्र 4.32 पौर्वेनिक रूप से कपटड वाइंडिंग

दूसरे ट्रांसफॉर्मर नियम के माध्यम से, प्राइमरी सर्किट में फेज टू ग्राउंड लोड करेट AC सेकेंडरी बाइंडिंग में एक कोर्ट के रूप में रिप्लेक्टर्ड होता है। एपीयू-टन्न को संतुलित करने के लिए द्वांसफॉर्मर के जनरेटर साइड पर A-C या B-C वाइंडिंग में घट्टो करने के लिए, किसी अन्य करेट की आवश्यकता नहीं होती है।

4.5.4.2. ग्राउंड प्रोटेक्शन के आसान रिले (Easy Relaying of Ground Protection)

प्रोटेक्शन रिले एक $\Delta-Y$ ट्रांसफॉर्मर पर आसान है। क्योंकि सेकेंडरी साइड ग्राउंड बैंक से अलग होते हैं। जिससे समन्वय बहुत आसान हो जाता है। यदि एक $\Delta-Y$ ट्रांसफॉर्मर पर अपस्ट्रीम रिले है। तो किसी भी शून्य-अनुक्रम कोर्ट के एक प्राइमरी ग्राउंड फॉल्ट से माना जा सकता है। जिससे यहुत संवेदनशील ग्राउंड फॉल्ट सुरक्षा की अनुमति मिलती है। एक $Y-Y$ पर एक साइड ग्राउंड फॉल्ट प्राइमरी ग्राउंड फॉल्ट का कारण बनती है। जिससे समन्वय अधिक कठिन हो जाता है। बास्तव में ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन $\Delta-Y$ इकाइयों के प्राथमिक लाभों में से एक है।

4.5.4.3. डेल्टा-स्टार कनेक्शन की हानियां (Disadvantages of Delta-Star Connection)

- (i) इस प्रकार के कनेक्शन में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी के साथ फेज में नहीं है। इसलिए स्टार-स्टार या डेल्टा-डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के समानांतर इस कनेक्शन को ऑपेरेट करना संभव नहीं है।
- (ii) इस संबंध से जुड़ी एक समस्या यह है, कि सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज के लिए विषम हार्मोनिक्स सेकेंडरी वोल्टेज को समान होना चाहिए। इसलिए हमें इन शिफ्ट पर ध्यान देना चाहिए।
- (iii) यदि इस ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी फेज जानकारी के साथ समान्तर के बिना दूसरे ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के साथ समरूप होना चाहिए। तो एक समन्वय होगी।

4.5.4.4. अनुप्रयोग (Applications)

- (i) आमतौर पर एक स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर में उपयोग किया जाता है। उदाहरण, एक H.T. ट्रांसफॉर्मर लाइन की तुलना में, इस स्थिति में न्यूट्रल बाइंट स्थिर है। और असंतुलित लोडिंग के मामले में फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट का कोई विकृति नहीं है, क्योंकि Δ -कनेक्शन का असिल्व तीसरे-हार्मोनिक घटकों के लिए एक मार्ग की अनुमति देता है।

232 वैधुत मरीन-

- (ii) लाइन बोल्टेज अनुपात दूसरकोर्मर टर्न-अनुपात का बोल्टेज $\sqrt{3}$ गुना है। और सेकेंडरी बोल्टेज, प्राइमरी से 30° आगे है। हाल के बीच में, यह व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि यह 3-फेज, 4-वायर सिस्टम प्रदान करती है।
- सामान्य रूप से वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च घनत्व वाले आवासीय स्थानों में उपयोग किया जाता है।
- (iii) तीन-फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की समस्या करने के लिए उदाहरण एक फेल्ट प्राइमरी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरकोर्मर होगा, जो विनि किसी न्यूट्रल या अर्थ के तीन 11 kV फेजों पर चल रहा है। और एक स्टार (या Y) सेकेंडरी 400 V पर 3-फेज की समस्या प्रदान करता है। जिसमें 230 V घेरे बोल्टेज उपलब्ध है प्रत्येक फेज और एक अर्थें न्यूट्रल ब्याइंड है।
- (iv) जनरेटर दूसरकोर्मर के रूप में उपयोग किया जाता है। $\Delta-Y$ दूसरकोर्मर कनेक्शन का उपयोग सार्वभौमिक रूप से दो अलंबन महत्वपूर्ण कारणों के कारण जनरेटर को दूसरकोर्मर सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है।
- सबसे पहले जनरेटर आमतौर पर संवेदनशील प्रारंभ फॉल्ट फॉल्ट रिले प्रोटेक्शन से लैस होते हैं। $\Delta-Y$ दूसरकोर्मर दूसरकोर्मर सिस्टम पर लोड और फॉल्टों के लिए ग्राउंड फॉल्ट करेट का एक सोलं है, जिस भी दूसरकोर्मर के प्राइमरी साइड पर जनरेटर प्रारंभ फॉल्ट प्रोटेक्शन पूरी तरह से ग्राउंड फॉल्ट से आइस्टेटेट है।

4.6. दूसरकोर्मर का समानांतर ऑपरेशन (Parallel Operation of Transformer)

दो दूसरकोर्मर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो प्राइमरी बाइंडिंग बस-बायर लोड करने के लिए जुड़े हुए हैं और दो सेकेंडरी बाइंडिंग बस-बायर लोड करने के लिए जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र 4.33 में दिखाया गया है।

4.6.1. दूसरकोर्मर के समानांतर ऑपरेशन की आवश्यकता (Need of Parallel Operation of Transformers)


उपलब्ध दूसरकोर्मर की रेटिंग से अधिक लोड की समस्या करने के लिए, दो या अधिक दूसरकोर्मर उपलब्ध दूसरकोर्मर के साथ समानांतर करने के लिए जुड़े हो सकते हैं। यह एक और बड़ा क्षमता वाले दूसरकोर्मर को रखने के बजाय समानांतर में एक अतिरिक्त छोटे दूसरकोर्मर को जोड़ने के लिए अधिक किफायती है। अतिरिक्त छोटे रेटिंग दूसरकोर्मर की खरीदने के लिए लागत भी महँगी है।

दूसरकोर्मर का समानांतर ऑपरेशन अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है अर्थात् यहां तक कि बस लोड के एक दूसरकोर्मर के खिलाफ या आटट और सर्विस इमरजेंसी मामलों में सिंगल दूसरकोर्मर का उपयोग करके चलाया जा सकता है।

4.6.2. दूसरकोर्मर के समानांतर ऑपरेशन के लिए शर्तें (Conditions for Parallel Operation of Transformers)

प्रिमर चौथीवर्ती, जो दूसरकोर्मर के सफल ऑपरेशन के लिए पूरी होनी चाहिए।

- (i) दो दूसरकोर्मर का लाइन बोल्टेज अनुपात बराबर होना चाहिए।

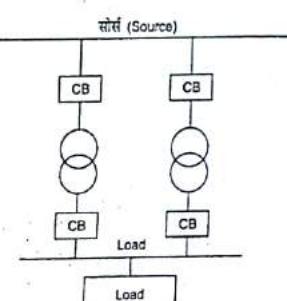

चित्र 4.33 दूसरकोर्मर का समानांतर ऑपरेशन

- (ii) प्रत्येक दूसरकोर्मर के प्रति यूनिट इम्पेडेंस बराबर होने चाहिए और उनके पास समान रिवर्टेंस (X/R) के मान

लोडेट्रैक रिपर्टेंस का अनुपात होना चाहिए।

- (iii) दूसरकोर्मर में समान सेकेंडरी बाइंडिंग पोलैरिटी होनी चाहिए।

- (iv) दूसरकोर्मर में एक ही फेज सीकंबेस होना चाहिए (दोनों फेज दूसरकोर्मर)

- (v) दूसरकोर्मर में सेकेंडरी लाइन बोल्टेज के बीच गूँच सारेस केव ब्राइव्स्याप्ल दोनों फेज दूसरकोर्मर)

4.6.2.1. दो दूसरकोर्मर के लाइन बोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, (The Line Voltage Ratios of Two Transformers must be Equal)

इस स्थिति का उपयोग दो सेकेंडरी बाइंडिंग में असमानता EMF इन्ड्यूज़न से बचने के लिए किया जाता है। यदि समानांतर में जुड़े दो दूसरकोर्मर में दोहरा अलग बोल्टेज अनुपात होता है। तो सेकेंडरी बोल्टेज में इन्ड्यूज़न EMF की असमानता के बावजूद दो सेकेंडरी बोल्टेज के लिए ग्राउंड सोल की जाती है, और सेकेंडरी बोल्टेज के बीच गूँच सोल की जाती है। यह सेकेंडरी बाइंडिंग लोड के लिए जारी रहता है। और एक अलंबन लोड करने के लिए जारी रहता है। यह सेकेंडरी बाइंडिंग लोड से अधिक हो सकता है और दूसरा लोड हो सकता है।

4.6.2.2. प्रति यूनिट लोडेट्रैक इम्पेडेंस के बराबर (Equal Per Unit Leakage Impedance)

यदि रेटिंग या लाइन बोल्टेज उनके प्रति यूनिट लोडेट्रैक के बराबर लोड शेयर करने के लिए समान होना चाहिए। यदि रेटिंग असमान है, तो दोनों दूसरकोर्मर की रेटिंग कम है। वह अधिक करेट में लोड करने के लिए जारी रहता है। यह सेकेंडरी बाइंडिंग के कारण लाइन बोल्टेज में वेंगेल हो सकता है। दूसरे शब्दों में, असमान रेटिंग के लिए, उनके इम्पेडेंस के संलग्नताकां भाग उनकी रेटिंग के बायर इन्डक्टर में करेट होने के लिए उनकी रेटिंग के अनुपातिक के बिप्रतीत होना चाहिए।

दो समानांतर दूसरकोर्मर द्वारा गर करने के लिए इम्पेडेंस रेटिंग के बायर लोड शेयर करने के लिए अनुपात में अंतर नहीं होता है। बोल्टेज और करेट के बीच इस फेज कोण अंतर के कारण, एक दूसरकोर्मर हार्फ फॉल्ट पर कार्य कर सकता है और दूसरा दूसरकोर्मर निचले फॉल्ट पर कार्य कर सकता है। इसलिये वास्तविक पावर शेयरिंग दो दूसरकोर्मर के बीच अनुपातिक नहीं है।

4.6.2.3. दूसरकोर्मर में समान सेकेंडरी बाइंडिंग पोलैरिटी होनी चाहिए (The Transformers should have same Secondary Winding Polarity)

दूसरकोर्मर को उनकी पोलैरिटी के संबंध में लोड से जोड़ा जाना चाहिए। यदि दो सेकेंडरी पोलैरिटी से जुड़े हो तो दो EMF के सेकेंडरी बाइंडिंग में इन्ड्यूज़न होता है। जो समानांतर में है, एक साथ कार्य करेंगे और उन दोनों के बीच एक शॉट सर्किट हो जाएगा। यहां समस्या का कुल लाइन और दूसरकोर्मर का हार्फ फॉल्ट हो जाएगा।

4.6.2.4. दूसरकोर्मर में एक ही फेज अनुक्रम होना चाहिए (The Transformer should have same Phase Sequence)

उपरोक्त स्थितियों में तीन बाइंडिंग दूसरकोर्मर के अतिरिक्त, दोनों दूसरकोर्मर के लाइन बोल्टेज के फेज सीकंबेस समानांतर ऑपरेशन के लिए समान होना चाहिए। यदि फेज सीकंबेस प्रत्येक बोल्टेज साइकिल में सही नहीं है, तो प्रत्येक फेज की जोड़ी शाट हो जाएगी।

4.7. ऑन-लोड टैप-चेंजिंग दूसरकोर्मर (On-Load Tap-Changing Transformer)

विस दूसरकोर्मर को टैप सेटिंग होने पर मुख्य समस्या से डिस्कोनेक्ट होती किया जाता है। उस प्रकार के दूसरकोर्मर को परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसे ऑन-लोडिंग दूसरकोर्मर कहा जाता है। टैप सेटिंग व्यवस्था का उपयोग मुख्य रूप से

234 बैतूल मरीन-

ट्रांसफॉर्मर के टर्न अनुप्राप्ति को बदलने के लिए किया जाता है ताकि सिस्टम बोल्टेज को कंट्रोल कर सके, जब ट्रांसफॉर्मर लोड प्रदान कर रहा है। ऑन-लोड टैप चेंजर की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंपरेशन के दौरान स्विच का मुख्य सर्किट चाहिए छोला नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार, स्विच के किसी भी हिस्से को शार्ट सर्किट नहीं भित्तिता चाहिए।

टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर में एक टैप बदलने के अंपरेशन के दौरान कॉट को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक इम्पीडेंस सर्किट का उपयोग किया जाता है। इम्पीडेंस सर्किट रजिस्ट्रेंस या रिएक्टर प्रकार हो सकता है, और इम्पीडेंस सर्किट द्वारा, टैप चेंजर को रजिस्टर और रिएक्टर रूप में बदला किया जा सकता है। आजकल रजिस्टर को एक चोड़ी का उपयोग करके कॉट को सीमित किया जाता है।

4.7.1. टैपिंग का स्थान (Location of Tapping)

ट्रांसफॉर्मर के H.V. बाइडिंग पर टैपिंग प्रदान की जाती है। ज्योकि हाई बोल्टेज बाइडिंग लो-बोल्टेज बाइडिंग पर बाड़न लोड में बार-बार बदलाव से सिस्टम का बोल्टेज बदल जाता है। ये टैप चेंजर स्थानों या रिपोर्ट कंट्रोल के लिए छोटे संपर्क लोड को आवश्यकता होती है।



घर के बोर्ड के माध्यम से बाइडिंग पर टैपिंग को अधिक से भी छिप्पे को अलग करने के लिए निकाला जाता है। जिसमें ऑन-लोड टैप चेंजर स्विच को रखा जाता है। टैप चेंजर स्थानों या रिपोर्ट कंट्रोल के एक मोटर अंपरेट इंजिन सिस्टम द्वारा अपेक्षित होता है। इमरजेंसी स्थिति के लिए हैंडल का अंपरेशन किया जाता है।

4.7.2. टैपिंग की आवश्यकता (Needs For Tapping)

लोड में बार-बार बदलाव से सिस्टम का बोल्टेज बदल जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर में टैप चेंजिंग मुख्य रूप से आउटपुट लोड में बार-बार टैप चेंजर के साथ प्रदान किया जाता है। आजकल लगभग सभी बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर को ऑन-लोड टैप चेंजर के साथ प्रदान किया जाता है।

4.7.3. एक रजिस्टर का उपयोग करके ऑन-लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर (On-Load Tap Changing Transformer Using a Resistor)

रजिस्टर इंजिनियर के साथ ऑन-लोड टैप चेंजिंग गियर, जिसमें प्रत्येक अंपरेटिंग स्थिति के लिए एक बाइडिंग को बदल रिस्टर द्वारा इंजिनियर के साथ अंपरेशन का भीतर रखने के लिए एक टैप के रिसिस्टा के द्वारा अंपरेशन का दिया जाता है। ऐसा कि नीचे चित्र 4.34 में दिखाया गया है। अगले में एक टैप के रिसिस्टा के द्वारा अंपरेशन का दिया जाता है। ऐसा कि नीचे चित्र 4.35 में दिखाया गया है। बैकअप में कॉन्ट्रोल प्रदान किया जाता है। जो सामान्य अंपरेशन के लिए क्रम दिए गए चित्र 4.35 में दिखाया गया है। बैकअप में कॉन्ट्रोल प्रदान किया जाता है। जो सामान्य अंपरेशन के लिए रजिस्टरों को शार्ट-सर्किट करता है।

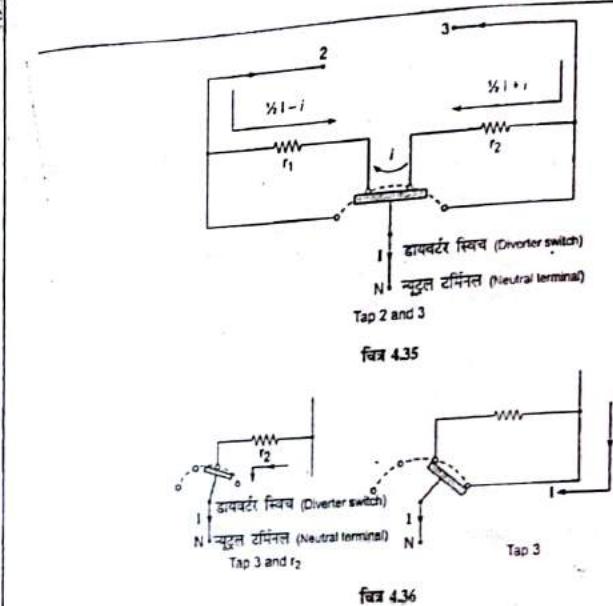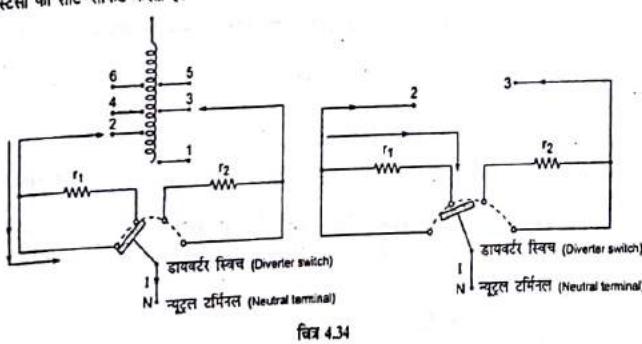

टैप चेंजर पुल बदल का उपयोग करके गियर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का उद्देश्य किसी निर्विद्युत रजिस्टर के द्वारा दिए गए बोल्टेज मात्र को बनाए रखना है या दिए गए ट्रांसफॉर्मर लाइन में बोल्टेज इंप को भरपाई के लिए इसे लोड के साथ बढ़ाना है।


4.7.4. रिएक्टर का उपयोग करके ऑन-लोड टैप चेंजिंग (On-Load Tap Changing Using a Reactor)

अन्य प्रकार के ऑन-लोड टैप चेंजर को मेटर टैप किए गए रिएक्टर के साथ प्रदान किया जाता है। ऐसा कि दिए गए चित्र 4.37 में दिखाया गया है। रिएक्टर का कार्य टैप बाइडिंग के शार्ट सर्किट को रोकता है। सामान्य अंपरेशन के दौरान, शार्ट-सर्किटिंग स्विच 5 बदल रहता है। रिएक्टर प्राइमरी बाइडिंग के किसी भी हिस्से में कॉट के बड़े मात्रे के पास से रोकता है। जब दो टैपिंग स्विच एक साथ बंद हो जाते हैं।

ऑन-लोड टैप चेंजर के अनुप्रयोगों को मनङ्गने के लिए विचार करें कि टैपिंग स्विच बंद है। और आउटपुट बोल्टेज कम से कम है। आउटपुट बोल्टेज बदलने के लिए, शार्ट-सर्किटिंग स्विच 5 छोला जाता है। दूसरा टैपिंग स्विच बंद किया जाता है। और पहला टैपिंग स्विच छोला जाता है। और अंत में शार्ट-सर्किट स्विच को बंद कर दिया जाता है।

जब शार्ट-सर्किटिंग स्विच खुली स्थिति में होता है। और दो टैपिंग स्विच बंद स्थिति में होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कॉट की दो टैपिंग स्थिति के बीच रिएक्टर को शट किया जाता है। सेकंड बड़े मर्कुलेटिंग कॉट फ्लो के इसको उच्च रिएक्टर के काण स्थापित नहीं किया गया है।

इस कॉट से लाइन कॉट प्रभावित नहीं होता है क्योंकि कॉट समान रूप से विपरित होता है और रिएक्टर के दो हिस्सों में विपरित दिशा में प्रवाहित होती है। रिएक्टर पुल कॉट सेता है। जब केवल एक स्विच बंद होता है।

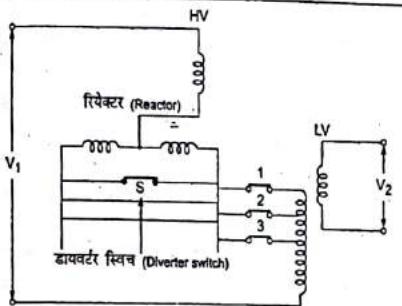

वित्र 4.37-रिएक्टर के उपयोग से ऑन-लोड टैप बदलना

स्लाइडिंग कंटेक्टर रिएक्टर के अंत में जुड़े होते हैं और सामान्य ऑपरेटिंग स्थिति में दोनों संपर्क एक ही टैपिंग स्टड पर होते हैं। आमतौर पर टैपिंग लोड अनुपात कंट्रोल तत्वों में शामिल होने के लिए इन्हें के सर्व थोल्टेज को रोकने के लिए ब्रॉडिंग के एड टर्न के बीच मध्य में रियत है।

4.8. पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच मुख्य अंतर (Main Difference Between Power Transformer and Distribution Transformer)

वीच पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच कुछ अंतर दिए गए हैं।

(i) पावर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग स्टेप-अप और स्टेप डाउन अनुपातों (400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV) के लिए उच्च बोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के लिए किया जाता है। और आमतौर पर 200 MVA से ऊपर रेटिंग के लिए किया जाता है।

(ii) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कार्यकर्ता को समाचार करने के साधन के रूप में कम बोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए किया जाता है। (11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440 V, 230 V) और आमतौर पर 200 MVA से कम की रेटिंग दी जाती है।

(iii) एक पावर ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पर एक ब्रॉडिंग और एक सेकेंडरी के साथ-साथ एक इन्टर्नल और आउटरुट सेटअप होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी और एक डिवाइड या 'टैप' सेकेंडरी, या दो या अधिक सेकेंडरी हो सकते हैं।

(iv) पावर ट्रांसफॉर्मर आम तौर पर लगभग फुल लोड पर कार्य करते हैं। हालांकि, दिन के प्रमुख हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हक्के लोड में ऑपरेट होता है।

(v) पावर ट्रांसफॉर्मर के प्रदर्शन का आम तौर पर जारीनिक या अधिकतम एफिषिएंसी द्वारा विश्लेषण किया जाता है क्योंकि वे फुल लोड पर अधिकतम एफिषिएंसी के लिए डिजाइन किए गए हैं। जबकि, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में के प्रदर्शन को ट्रांसफॉर्मर इसलिए पूरे दिन की एफिषिएंसी से अंका जाता है। जिसे ये अधिकतम एफिषिएंसी के लिए 60-70% लोड पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्योंकि ये पूरे दिन पूरे लोड पर कार्य नहीं करते हैं क्योंकि योगी ऑपरेट होते हैं। 24 घंटे में लोड के लिए जो हर समय एक ही बार नहीं होते हैं।

(vi) एक उच्च ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कई गुना अधिक है।

(vii) पावर ट्रांसफॉर्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की तुलना में फ्लॉक्स प्रत्यक्ष अधिक होता है।

- (viii) पावर ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी ब्रॉडिंग हमेशा स्टार कनेक्शन में और सेकेंडरी ब्रॉडिंग में डेल्टा कनेक्शन जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में, डेल्टा में कनेक्टेड प्राइमरी ब्रॉडिंग और स्टार कनेक्शन में सेकेंडरी ब्रॉडिंग।
- (ix) सब स्टेशन में, ट्रांसफॉर्मर लाइन के अंत में, पावर ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन स्टार-डेल्टा में है। (बोल्टेज के स्तर को नीचे ले जाने के लिए)
- (x) ट्रांसफॉर्मर लाइन (H.T.) को शुरूआत में, पावर ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन डेल्टा-स्टार (बोल्टेज के स्तर को बढ़ाने के लिए) में है। इसके अलावा, नहीं है। कि एक ही कनेक्शन यानी डेल्टा-स्टार कनेक्शन का उपयोग तोने केज नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में भी किया जाता है।

4.9. ट्रांसफॉर्मर के कूलिंग की विधियाँ (Methods of Cooling of Transformer)

कूलिंग विधियों का विस्तृत विवरण, एक-एक करके नीचे दिया गया है। द्वारा द्वारा ट्रांसफॉर्मर को नीचे दिए गए दो विधियों से ठंडा किया जाता है।


- (i) एयर नेचुरल (AN) (Air Natural)—एयर नेचुरल विधि द्वारा ट्रांसफॉर्मर में उत्तर गैस को नेचुरल हवा के संवाहन से ठंडा किया जाता है। जब ट्रांसफॉर्मर का तापमान आमतौर पर बढ़कर तुलना में अधिक हो जाता है तो इस तरह प्राकृतिक संवाहन की प्रक्रिया से गर्म हवा को ठंडी हवा से बदल दिया जाता है। इस विधि को सेट-कूल्ड विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस विधि का उपयोग छोटे आउटपुट ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को ठंडा करने के लिए किया जाता है जो 1.5 MVA तक होता है।
- (ii) एयर फोर्स्ड (AF) या एयर ब्लास्ट (Air Forced or Air blast)—इस विधि में उत्तर गैस को फोर्स्ड वायु परिसंचय विधि द्वारा ठंडा किया जाता है। फैन और लैजर की मदद से, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर और बाइंडिंग पर हवा के उच्च बोर्ड को फोर्स्ड किया जाता है। बैंडे ही ट्रांसफॉर्मर के अंदर का तापमान बायक सूखित गति से आगे जाता है। एक अलार्म सक्रिय हो जाता है, और फैन और लैजर अटोमेटिक रूप से चलू हो जाते हैं। इस विधि का उपयोग ट्रांसफॉर्मर रेटिंग के लिए 1.5MVA तक किया जाता है।
- (iii) ऑयल टैप हुए हुए प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को ऑयल वायु कूलिंग विधि और ऑयल गति कूलिंग विधि द्वारा ठंडा किया जाता है।

4.9.1. ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल (ONAN) Oil Natural Air Natural (ONAN)

इस प्रकार की कूलिंग के लिए प्राकृतिक संवाहन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऊपर की ओमेक्टर और बाइंडिंग को ऑयल में ढूबे टैक में रखा गया है। जैसे-जैसे कोर और ब्रॉडिंग ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के तापमान को गर्म करते हैं। नतीजतन, ऑयल ऊपर को और बढ़ाता है। और ट्रांसफॉर्मर टैक के ऊपरी हिस्से से बढ़ता है। यह गर्म ऑयल प्राकृतिक संवाहन और चालान प्रक्रिया द्वारा हवा में हीट को नष्ट कर देता है। ऑयल नेचुरल हवा के संवाहन से ठंडा हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मर के उपयोग के लिए फैन से रीफ्रिगरेटर से युक्तरता है। इस प्रकार की कूलिंग का उपयोग ट्रांसफॉर्मर रेटिंग के लिए 30 MVA तक किया जाता है।

4.9.2. ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मर (ONAF) Oil Natural Air Forced (ONAF)

ONAF विधि का उपयोग 60 मेगा वोल्ट एम्पीयर तक की रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि ONAN विधि में, हीट का प्रवर्षण संवाहन प्रक्रिया द्वारा हो रहा है। जिसमें हवा को स्वाधारिक रूप से ठंडा होने के लिए परिचालित किया जाता है। सेकेंडरी इस प्रकार में ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के दौरान 'से हवा का उपयोग किया जाता है।

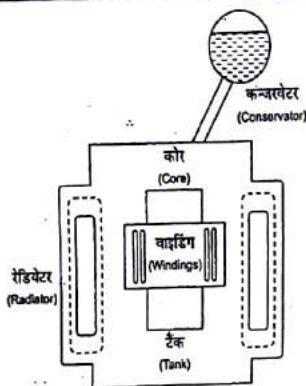


चित्र 4.38 ऑयल नेचुरल द्यर कूलिंग ट्रांसफॉर्मर

यदि ट्रांसफॉर्मर के टैक के सेत्र में अंत में बृद्धि हुई है, तो ऑयल का ठंडा होना चैजी से होगा। जिसके परिणामस्वरूप हीट के स्तर में बृद्धि होगी। जैसे ही फैन और ब्लोअर लगाए जाते हैं। हवा का एक उच्च बेग रेडिएटर और कूलिंग टावरों पर बलपूर्वक लगाया जाता है। जो ऑयल को अधिक तेज़ी से और कुशलता से ठंडा करने में मदद करेगा। लागत एक अन्य प्रक्रिया की तुलना में अधिक है। जहां ऑयल और हवा का संबलन स्वापाविक रूप से किया जाता है, क्योंकि इस विधि में एक फैन और ब्लोअर एक अतिरिक्त कूलिंग उपकरण के रूप में संतान होते हैं।

4.9.3. ऑयल फोर्सेड द्यर कूलिंग ट्रांसफॉर्मर (OFAF) Oil Forced Air Forced (OFAF)

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए ऑयल और हवा दोनों को ही लगाया जाता है। हीट एक्सचेंजर स्थापित किया जाता है जिसके माध्यम से गर्म ऑयल को एक पंप की मदद से परिचालित किया जाता है।

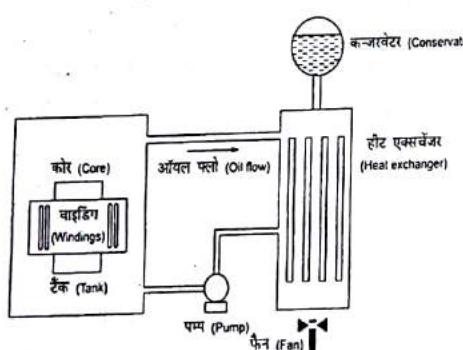

चित्र 4.39 ऑयल नेचुरल द्यर कूलिंग ट्रांसफॉर्मर कूलिंग


उच्च स्पीड वाले फैन की मदद से वायु को हीट एक्सचेंजर पर गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। यह विधि ONAN के समान है। जब ट्रांसफॉर्मर पर कप लोड होता है तो कूलिंग एक साधारण ONAN विधि द्वारा किया जाता है। और जैसे ही लोड बढ़ जाता है। उत्तर हीट भी अधिक होगी और इसलिए सेसर ने एक अलार्म दिया हीट का अपव्यव सुर्विल मान से अधिक हो जाता है। और परिणामस्वरूप, फैन और पंप अपने आप बंद हो जाते हैं। और इस प्रकार एर कॉर्सेटिंग विधि द्वारा होता है।

4.9.4. ऑयल नेचुरल वाटर फोर्सेड (ONWF) Oil Natural Water Forced (ONWF)

ऑयल नेचुरल वाटर फोर्सेड कूलिंग विधि में ट्रांसफॉर्मर कोर और बॉर्डिंग्स को ऑयल की टंकी में डुबोया जाता है। दूक के बाहर एक रेडिएटर स्थापित किया जाता है, तो पानी बढ़ जाता है। और ऑयल गर्म हो जाता है। और कपर की ओर बढ़ता है। और संबंध को प्राकृतिक प्रक्रिया से हीट हो जाती है और ऑयल रेडिएटर के माध्यम से पानी हो जाता है, लेकिन पानी पंप किया जाता है। और ऑयल ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर से गुजरता है।

4.9.5. ऑयल फोर्सेड वाटर फोर्सेड (OFWF) Oil Forced Water Forced (OFWF)

एक हीट एक्सचेंजर स्थापित किया जाता है जिसके माध्यम से अंयल और पानी दोनों को एक पंप की मदद से चाप दिये जाता है। ऑयल का स्तर और दबाव हमेशा पानी की तुलना में अधिक रखा जाता है। ताकि ऑयल सिस्टम में कोई स्टैकेज होता है, तो ऑयल पानी के साथ छिल जाता है। लेकिन पानी ऑयल के साथ निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार की विधि ट्रांसफॉर्मर की बड़ी कैपेसिटी के लिए उपयुक्त है जिसमें कई सौ MVA या जहां ट्रांसफॉर्मर के बैक स्थापित हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार का कूलिंग हाइड्रो पावर प्लाट ये स्थापित ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है।

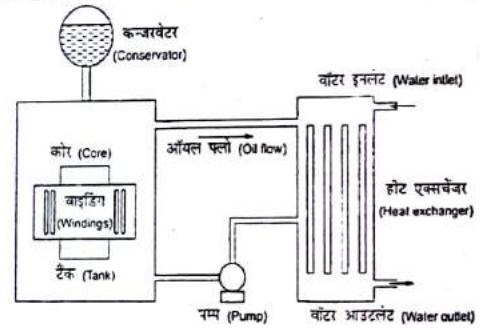

चित्र 4.40 ऑयल फोर्सेड द्यर कूलिंग ट्रांसफॉर्मर कूलिंग

4.10. ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग (Rating of Transformer)

रेटिंग मशीन की लोड केरिंग कैपेसिटी है। यह उस वोल्टेज के अधिकतम मान को दर्शाता है जिस पर मशीन को डिज़ाइन किया गया है। और उस वोल्टेज पर कोरेट खिप होती है। मशीनों को हमेशा जाट में रेट किया जाता है। लेकिन आर्टरेटर और ट्रांसफॉर्मर एकमात्र ऐसी मशीनें हैं जिनके वोल्ट-एमीयर (VA) में रेट किया जाता है।

जिन मशीनों में पावर की खपत होती है। उन्हें kW में रेट किया जाता है। नैकिन ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य पावर के ट्रांसफॉर्म करना है। और पावर का उपयोग नहीं करना है, अर्थात् यह VA में रेट है और kVA में नहीं।

दो कारण हैं जिनके कारण ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग kVA में है।

240 पैदल मशीन-I

कारण 1: विद्युत पर जाने से पहले पहले यह समझ ले कि KVA और kW के बीच अंतर क्या है।

KVA, KV और एम्पीयर का प्रोडक्ट है,

$$KVA = KV \times A$$

kW, KV, एम्पीयर और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट है,

$$kW = KV \times A \times PF$$

उपरोक्त समीकरणों से पता चलता है कि पावर फैक्टर एकमात्र शब्द है जो दोनों के बीच अंतर करता है।

पावर फैक्टर लोड द्वारा कुल पावर खपत को दर्शाता है। यानी, थे में जिन मशीनों को रेट किया गया है, वे निरिचित प्रकार के लोड के लिए डिजाइन की गई हैं। जैसे इंडक्टर लोड हमेशा इंडक्शन मशीनों से जुड़ा होता है।


लेकिन यह ट्रांसफॉर्मर के केस में, लोड पूरी तरह से अप्रत्याशित है, और डिजाइनर ने यूनिटी पावर फैक्टर पर विचार करके ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया। जिससे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में होती है न कि kW में। ट्रांसफॉर्मर को रेटिंग KVA, KVA और MVA में ट्रांसफॉर्मर के आकार के आधार पर बनकर गई है।

कारण 2: ट्रांसफॉर्मर लाइस पावर की खपत करता है। कोपर और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में होने वाले लाइस दो प्रकार के हैं।

आयर लाइस (iron loss)

कोपर लाइस (copper loss)

कोपर लाइस ट्रांसफॉर्मर की वाईडिंग के माध्यम से कोट (एम्पीयर) पर निर्भर करता है, जबकि आयर लाइस वोल्टेज (लोड) पर निर्भर करता है। यानी, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में है।

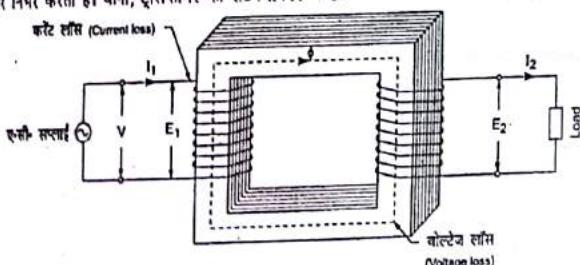

चित्र 4.42

ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग उनकी वाईडिंग और ऑपल के तापमान पर निर्भर करती है जो निर्दिष्ट सीमा के भीतर पहुंचती है। वोल्टेज मशीन में तापमान कैसे बढ़ता है? यह सीमा की कारण होता है। ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लाइस से उनका तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में है।

SL No.	पावर-ट्रांसफॉर्मर की क्षमता और वोल्टेज रेटिंग
1.	315 MBA 400/220 kV सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर
2.	200 MBA 220/132/33 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर
3.	160 MBA 220/132/33 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर
4.	50 MBA 132/33 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर
5.	31.5 MBA 132/33 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर

SL No.	पावर-ट्रांसफॉर्मर की क्षमता और वोल्टेज रेटिंग	कॉर्ट लाइस
6.	20 MBA 132/33 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	5300 kVA
7.	7.5 MBA 66/33 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	1300 kVA
8.	5 MBA 66/33 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	650 kVA
9.	5 MBA 33/11 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	325 kVA
10.	6.3 MBA 33/11 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	325 kVA
11.	10 MBA 33/11 kV पावर-ट्रांसफॉर्मर	650 kVA


उदाहरण 4.1. 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर 1000 kW का एक थैलेज 3 फोटोड, 132 kV, पर सप्लाई की जानी वाली 6600 V से, तीन समान सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द्वारा 3 फेजों की समाई डेल्टा स्टार से जुड़ी हड्डी है। प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज, कॉर्ट और KVA रेटिंग ज्ञात करें।

हल : सप्लाई करने के लिए कुल लोड = 1000 kW

$$\text{लोड का पावर फैक्टर} = 0.8 \text{ (लैगिंग)}$$

$$\text{कुल लोड की समाई} = \frac{1000}{0.8} = 1250 \text{ kVA}$$

सर्किट का कनेक्शन चित्र 4.43 दिखाया गया है।

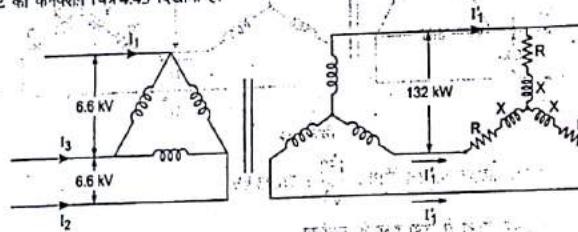

चित्र 4.43

चूंकि इस स्थिति में, प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की सीमा के एकांशीक्रांति वाईडिंग जुड़ी होती है, इसलिए दो कम वोल्टेज वाईडिंग को 6600 V पर रेट किया जाना चाहिए। व्हार्कों सेकेंडरी वाईडिंग स्टार में जुड़ा होता है, इस वाईडिंग की रेटिंग आउटपुट लाइस वोल्टेज $\sqrt{3}$ से डिवाइड होनी चाहिए। अर्थात् इसे हाई वोल्टेज वाईडिंग की जैसे रेटेड है।

$$\text{सेकेंडरी फेज वोल्टेज} = \frac{132}{\sqrt{3}} = 76.23 \text{ kV}_A$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज अनुपात} = \frac{132}{\sqrt{3} \times 6.6} = 11.55$$

$$\text{आउटपुट सेकेंडरी कोट} I_1 = \frac{1250 \times 1000}{\sqrt{3} \times 132 \times 1000} = 5.6 \text{ A}$$

अतः प्रत्येक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रत्येक, 5.6 A.

प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्येक का करेट,

$$I_1 = I_2 = I_3 = 5.6 \times 11.5 = 64.40 \text{ A}$$

प्रत्येक द्रांसफॉर्मर को रेटिंग = $\frac{6.6 \times 64.4}{\sqrt{3}} = 425 \text{ kVA}$ उत्तर


उदाहरण 4.2. 8.0 पॉवर फैक्टर पर 600 kW के बैलेंस 3 फेज लोड को 132 kW से 6600 V पर सप्लाई दी जानी है, तीन समान सिंगल फेज द्रांसफॉर्मर द्वारा 3 फेज की सप्लाई-स्टार डेल्टा में जुड़ी हुई है। वोल्टेज, करेट और द्रांसफॉर्मर की kVA रेटिंग ज्ञात करें।

हल : सप्लाई करने के लिए कुल लोड = 600 kW

लोड की पॉवर फैक्टर = 0.8 (लैगिंग)

$$\text{kVA में सप्लाई की जाने वाली कुल लोड} = \frac{600}{0.8} = 750 \text{ kVA}$$

चित्र 4.44 में सर्किट दिखाया गया है

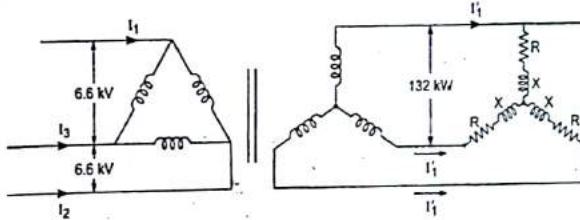

चित्र 4.44

$$\text{प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज रेटिंग} = \frac{132}{\sqrt{3}} = 76.23 \text{ kV}$$

चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ा हुआ है, इसलिए,
लाइन वोल्टेज = फेज वोल्टेज

अतः सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज रेटिंग = 6600 V

$$\text{प्रत्येक द्रांसफॉर्मर की वोल्टेज अनुपात} = \frac{6.6}{132/\sqrt{3}} = \frac{6.6 \times \sqrt{3}}{132} = \frac{11.43}{132} = 0.09$$

सेकेंडरी की लाइन करेट, $I'_1 = I'_2 = I'_3$

$$I'_1 = \frac{750 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 65.6 \text{ A} \quad \text{उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक सेकेंडरी वाइंडिंग में करेट, } I_{ph} = \frac{I_1}{\sqrt{3}}$$

$$I_{ph2} = \frac{65.6}{\sqrt{3}} = 37.8 \text{ A}$$

प्राइमरी वाइंडिंग में करेट, $I_1 = I_2 = I_3$

$$I_1 = K I_{ph2} = 0.09 \times 37.8 = 3.4 \text{ A}$$

$$\text{प्रत्येक द्रांसफॉर्मर की रेटिंग} = \frac{132}{\sqrt{3}} \times 3.4 = 259.08 = \text{Say } 260 \text{ kVA} \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण 4.3. 8.0 पॉवर फैक्टर पर 200 kW के बैलेंस 3 फेज लोड को 6600 V से 400 V पर सप्लाई दी जानी है, तीन समान सिंगल फेज द्रांसफॉर्मर कनेक्टड डेल्टा-डेल्टा द्वारा 3 फेज की सप्लाई दी जानी है। प्रत्येक द्रांसफॉर्मर की वोल्टेज, करेट और kVA रेटिंग ज्ञात करें।

हल : सप्लाई करने के लिए कुल लोड = 200 kW

लोड की पॉवर फैक्टर = 0.8 (lagging)

$$\text{kVA में सप्लाई की जाने वाली कुल लोड} = \frac{200}{0.8} = 250 \text{ kVA}$$

चित्र 4.45 में सर्किट के कनेक्शन को दर्शाता है।


चूंकि, इस संबंध व्यवस्था में प्रत्येक द्रांसफॉर्मर में दो इनपुट टर्मिनलों से जुड़ी अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इसलिए, प्राइमरी वाइंडिंग उसे 6600 V पर और सेकेंडरी वाइंडिंग 400 V पर बदलता चाहिए।

$$\text{द्रांसफॉर्मर अनुपात, } K = \frac{1}{16.5}$$

$$\text{सेकेंडरी आउटपुट लाइन करेट, } I_{2L} = \frac{250 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 360.8 \text{ A}$$

अर्थात्

$$I_{2L} = 360.8 \text{ A}$$

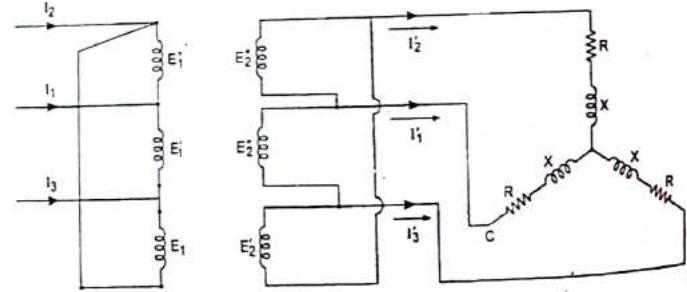

चित्र 4.45

प्रत्येक सेकेंडरी वाइंडिंग में केज करेट या करेट

$$I_{2ph} = \frac{360.8}{\sqrt{3}} = 208.4 \text{ A}$$

244. वैधुत मरीन-

$$\text{प्राइमरी साइड में लाइन कोरेट, } I_{1L} = \frac{250 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 21.9 \text{ A}$$

$$\text{प्रत्येक प्राइमरी वाइंडिंग में कोरेट, } I_{1ph} = \frac{21.9}{\sqrt{3}}$$

$$I_{1ph} = \frac{21.9}{\sqrt{3}} = 12.6 \text{ A}$$

प्रत्येक लॉसकॉर्मर का रेटिंग = $\frac{100 \times 208.4}{1000} = 83.36 \text{ kVA}$

$$\text{स्टैण्डर्ड रेटिंग} = 100 \text{ VA} \text{ (उत्तर)}$$

उदाहरण 4.4. एक 660/440 V, तीन फेज मेश-स्टार (mesh-star) कनेक्टेड द्रांसफॉर्मर 100 A ले जाने वाले लोड की सप्लाई करता है, जिसका पॉवर फैक्टर 0.8 लैगिंग और 0.8 लैगिंग के बीच बदलता है। सेकेन्डरी साइड में प्रति फेज रजिस्टेस और रिकॉर्टेस क्रमशः 0.03 ohm और 0.1 ohm हैं और अपरन लॉस 1.3 kW किलोवाट, अधिकतम घिनता की गणना करें—(i) आउटपुट वोल्टेज (ii) लोड पॉवर फैक्टर की तरीकों और सीमाओं के बीच पॉवर आउटपुट और एफिशिएंसी।

हल: द्रांसफॉर्मर का रेटिंग = 70 kVA

$$\text{नो लोड प्राइमरी लाइन वोल्टेज, } E_{1L} = 660 \text{ V}$$

$$\text{नो लोड सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, } E_{2L} = 440 \text{ V}$$

$$\text{लोड कोरेट, } I_L = 100 \text{ A}$$

स्थिति संख्या 1: जब लोड पॉवर फैक्टर 0.8 है (लैगिंग)

$$\text{टर्मिनल वोल्टेज झाप} = I_L R \cos \phi + I_L X \sin \phi$$

$$= 100 \times 0.03 \times 0.8 + 100 \times 0.1 \times 0.6 = 8.4 \text{ V}$$

$$\text{नो लोड सेकेन्डरी फेज वोल्टेज, } E_{2ph} = \frac{440}{\sqrt{3}} = 254.1 \text{ V}$$

$$\text{टर्मिनल विभवान्तर प्रति फेज, } V_{2ph} = 254.1 - 8.4 = 245.7 \text{ V}$$

$$\text{लाइन वोल्टेज} = \sqrt{3} \times 245.7 = 425.6 \text{ V}$$

स्थिति संख्या 2: जब लोड पॉवर 0.8 है (लैगिंग)

$$\text{टर्मिनल वोल्टेज} = I_L R \cos \phi - I_L X \sin \phi$$

$$= -100 \times 0.03 \times 0.8 - 100 \times 0.1 \times 0.6 = -36$$

0.8 (लैगिंग) के पॉवर फैक्टर पर प्रति फेज टर्मिनल वोल्टेज

$$= 254.1 - (-3.6) = 257.7 \text{ V}$$

$$\text{लाइन वोल्टेज, } V_{2L} = \sqrt{3} \times 257.7 = 446.3 \text{ V}$$

इसलिए 0.8 लैगिंग से 0.8 लैग के बीच की लाइन वोल्टेज में अधिकतम घिनता = $446.3 - 425.6 = 20.7 \text{ V}$ सबल के ऊपर के हिस्से में लोड कोरेट को पॉवर फैक्टर रेज, में कार्स्टन्च माना गया है। इसलिए, कॉपर लॉसेस भी कार्स्टन्च होते हैं।

$$\text{लाइन वोल्टेज फैक्टर पर आउटपुट पॉवर} = 3 V_{2ph} I_{2ph} \cos \phi$$

$$= 3 \times 257.7 \times 100 \times 0.8 = 58.97 \text{ kW}$$

$$\text{इसी प्रकार लीडिंग पॉवर फैक्टर पर आउटपुट पॉवर,}$$

$$= 3 V_{2ph} I_{2ph} \cos \phi$$

$$= 3 \times 257.7 \times 100 \times 0.8 = 61.848 \text{ kW}$$

$$\text{आउटपुट पॉवर में घिनता} = 61.848 - 58.970 = 2.878 \text{ kW}$$

$$\text{कॉपर लॉसेस} = I_{2ph}^2 R_2 = \frac{(100)^2 \times 0.03}{1000} = 0.9 \text{ kW}$$

$$\text{आपरन लॉसेस} = 1.3 \text{ kW}$$

$$\text{अधिकतम प्रतिशत ऐफिशिएंसी} = \frac{61.848 \times 100}{61.848 + 1.3 + 0.9} = \frac{61.848}{64.048} \times 100 = 97\% \text{ उत्तर}$$

$$\text{न्यूनतम ऐफिशिएंसी का प्रतिशत} = \frac{58.97 \times 100}{58.97 + 1.3 + 0.9} = 96\%$$

ऐफिशिएंसी में अधिकतम घिनता = $97 - 96 = 1\% \text{ उत्तर}$

उदाहरण 4.5. द्रांसफॉर्मर के लिए हाई वोल्टेज और कम वोल्टेज वाइंडिंग के लिए प्रति फेज टर्मिनल की संख्या निर्धारित करें यदि कोर 200 kVA, 3-Φ, कोर प्रकार, 11000/400, डॉट्स-स्टार के लिए चयनित है, तो 50 Hz डिस्ट्रीब्यूशन द्रांसफॉर्मर में 0.02 m^2 को मेन सेक्टरफल है और कोर में अधिकतम फ्लक्स 1.2 T पन्थत्व है।

हल: प्राइमरी लाइन वोल्टेज = E_{1L} volt

सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज = E_{2L} volt

प्राइमरी फेज वोल्टेज, $E_{1ph} = E_{1L} = 11000 \text{ V}$ (\because प्राइमरी Δ से कनेक्ट है)

$$\text{सेकेन्डरी फेज वोल्टेज, } E_{2ph} = \frac{E_{2L}}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230 \text{ V}$$
 (\because सेकेन्डरी Y से कनेक्ट है)

$$\text{फ्लक्स ऐफिशिएंसी, } B_{max} = 1.2 \text{ Wb/m}^2$$

$$\text{क्रॉस-सेक्टर शेक्टरफल, } A = 0.02 \text{ m}^2$$

$$\text{अधिकतम फ्लक्स, } \Phi_{max} = B_{max} \times \text{कोर का शेक्टरफल} = 1.2 \times 0.02 = 0.024 \text{ Wb.}$$

$$\text{स्पल्ह फ्रीक्वेन्सी, } \phi = 50 \text{ Hz}$$

प्राइमरी पर टर्नस/फेज की संख्या अर्थात्

$$N_1 = \frac{E_{1ph}}{4.44 \cdot f \cdot \Phi_{max}} = \frac{11,000}{4.44 \cdot 50 \cdot 0.024} = 2065 \text{ उत्तर}$$

सेकेन्डरी पर टर्नस/फेज की संख्या अर्थात्

$$N_2 = \frac{E_{2ph}}{4.44 \cdot f \cdot \Phi_{max}} = \frac{230}{4.44 \cdot 50 \cdot 0.024} = 43 \text{ उत्तर}$$

246 वैद्युत मरण-1

उदाहरण 4.6. एक 3ϕ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 11 kV में से जुड़ा है और 20 A सेता है। प्रिम कनेक्शन के लिए सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, स्टाइन करेट और आउटपुट की गणना करें—

- (i) डेल्टा/डेल्टा (ii) स्टार/स्टार (iii) डेल्टा/स्टार (iv) स्टार/डेल्टा

प्रति फेज टर्नों का अनुपात 20 है। सौंध नगण्य है।

हल : प्राइमरी लाइन वोल्टेज, $V_{1L} = 11000 \text{ V}$

प्राइमरी लाइन करेट, $I_{1L} = 20 \text{ A}$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात} = \frac{N_1}{N_2} = 20$$

(i) Δ/Δ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के लिए

प्राइमरी फेज वोल्टेज, $V_{1ph} = V_{1L} = 11000 \text{ V}$

$$\text{सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, } V_{2L} = V_{2ph} = V_{1ph} \times \frac{N_2}{N_1}$$

$$= 11000 \times \frac{1}{20} = 550 \text{ V उत्तर}$$

$$\text{प्राइमरी फेज करेट, } I_{1ph} = \frac{I_{1L}}{\sqrt{3}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11.5 \text{ A}$$

$$\text{सेकेन्डरी लाइन करेट, } I_{2L} = \sqrt{3} I_{1ph} = \frac{\sqrt{3} I_{1ph} \times N_1}{N_2}$$

$$= \sqrt{3} \times 11.5 \times 20 = 398.36 \text{ A उत्तर}$$

(ii) Y/Y ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के लिए,

प्राइमरी लाइन वोल्टेज, $V_{1L} = 11000 \text{ V}$

$$\text{प्राइमरी फेज वोल्टेज, } V_{1ph} = \frac{V_{1L}}{\sqrt{3}} = \frac{11000}{\sqrt{3}} = 6351 \text{ V}$$

$$\text{सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, } V_{2L} = \sqrt{3} V_{2ph} = \sqrt{3} \times V_{1ph} \times \frac{N_2}{N_1}$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{11000}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{20} = 550 \text{ V उत्तर}$$

प्राइमरी फेज करेट $I_{1ph} = I_{1L} = 20 \text{ A}$

$$\text{सेकेन्डरी लाइन करेट, } I_{2L} = I_{2ph} = I_{1ph} \times \frac{N_1}{N_2} = 20 \times 20 = 400 \text{ A उत्तर}$$

(iii) Δ/Y ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के लिए

प्राइमरी फेज वोल्टेज, $V_{1ph} = V_{1L} = 11000 \text{ V}$

$$\text{सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, } V_{1L} = \sqrt{3} V_{2ph} = \sqrt{3} \times V_{1ph} \times \frac{N_2}{N_1}$$

$$= \sqrt{3} \times 11000 \times \frac{1}{20} = \sqrt{3} \times 550 = 952.6 \text{ V उत्तर}$$

$$\text{प्राइमरी फेज करेट, } I_{1ph} = \frac{I_{1L}}{\sqrt{3}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11.6 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{सेकेन्डरी लाइन करेट, } I_{2L} &= I_{2ph} = I_{1ph} \times \frac{N_1}{N_2} \\ &= \frac{20}{\sqrt{3}} \times 20 = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ A उत्तर} \end{aligned}$$

(iv) Y/Δ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन

$$\text{प्राइमरी फेज वोल्टेज, } V_{1ph} = \frac{V_{1L}}{\sqrt{3}} = \frac{11000}{\sqrt{3}} = 6351 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{सेकेन्डरी लाइन वोल्टेज, } V_{2L} &= V_{2ph} = V_{1ph} \times \frac{N_1}{N_2} \\ &= 6351 \times \frac{1}{20} = 317.55 \text{ V उत्तर} \end{aligned}$$

प्राइमरी फेज करेट, $I_{1ph} = I_{1L} = 20 \text{ A}$

$$\begin{aligned} \text{सेकेन्डरी लाइन करेट, } I_{2L} &= \sqrt{3} I_{2ph} = \sqrt{3} I_{1ph} \times \frac{N_1}{N_2} \\ &= \sqrt{3} \times 20 \times 20 = 400\sqrt{3} = 692.8 \text{ A उत्तर} \end{aligned}$$

उदाहरण 4.7. 36 ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी रूप डेल्टा और स्टार में सेकेन्डरी से जुड़ा होता है। इसमें 2% के बाहर रिजिस्ट्रेस और 5% के बाहार रिएक्टेस हैं। प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज 6600 V है। ट्रांसफॉर्मर का अनुपात यह होता है कि यह फुल लोड करेट में 4400 V और 0.8 पॉवर फैक्टर (लैगिंग) को डिस्ट्रीब्यूट करेगा।

हल : प्राइमरी एसएसी लाइन वोल्टेज, $V_{1L} = 6600 \text{ V}$

सेकेन्डरी टर्मिनल वोल्टेज, $V_{2L} = 4400 \text{ V}$

प्रतिशत रेजिस्ट्रेशन ड्रॉप, $v_r = 2\%$

प्रतिशत रिएक्टेशन ड्रॉप, $v_x = 5\%$

$$\% \text{ रेजिस्ट्रेशन} = \left(\frac{I_2 R_{02} \cos \phi + I_2 X_{02} \sin \phi}{E_2} \right) \times 100$$

$$= \frac{I_2 R_{02} \times \cos \phi \times 100}{E_2} + \frac{I_2 X_{02} \sin \phi}{E_2} \times 100$$

$$= \% v_r \cos \phi + \% v_x \sin \phi$$

$$= 2 \times 0.8 + 5 \times 0.6 = 1.6 + 3 = 4.6\%$$

248 नियुक्ति विधि

एंडब्ल्यू EMF सेकेण्डरी (लाइन टू लाइन),

$$E_{2L} = 4400 + \frac{4.6}{100} \times 4400 \\ = 4400 + 4.6 \times 44 = 4602.40 \text{ V}$$

$$\text{सेकेण्डरी इंडक्यू एम्फ/फेज} = \frac{4602.40}{\sqrt{3}} = 2657.2 \text{ V}$$

$$\% \text{ ट्रांसफॉर्मर अनुपात} = \frac{\text{सेकेण्डरी फेज c.m.f.}}{\text{प्राइमरी फेज c.m.f.}} = \frac{2657.2}{6600} = 0.4 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 4.8. 100 kVA, 3-φ, 50 c/s, 3300/400 ट्रांसफॉर्मर H.V. की साइड से जुड़ा हुआ है और L.V. साइड से जुड़ा हुआ है H.V. वाइंडिंग का रजिस्ट्रेस 3.5 और प्रति फेज और L.V. वाइंडिंग 0.02 प्रति फेज है। सामान्य वोल्टेज और फोर्म्यूलर के आधार लाइन लाइन की गणना करें, अगर इसकी लोड ऐकिशिएंसी 0.8 पॉवर फैक्टर (लैटिंग) पर 95.8% हो।

हल : पॉवर रेटिंग, $P = 100 \text{ kVA}$

$$\text{प्राइमरी लाइन वोल्टेज}, V_{1L} = 3300 \text{ V}$$

$$\text{सेकेण्डरी लाइन वोल्टेज} V_{2L} = 400 \text{ V}$$

$$\text{कुल लोड और } 0.8 \text{ पॉवर फैक्टर (लैटिंग)} \text{ पर आउटपुट पॉवर} = P_{out} = \text{kVA} \times \text{पॉवर फैक्टर} = 100 \times 0.8 = 80 \text{ kW}$$

$$\text{कुल लोड ऐकिशिएंसी} = 95.8\% = 0.958$$

$$\text{कुल लोड पर इनपुट} = \frac{80}{0.958} = 83.5 \text{ kW}$$

$$0.958$$

$$\text{कुल लोड पर } 0.8 \text{ पॉवर फैक्टर (लैटिंग)} \text{ पर आउटपुट} = 83.5 \times 0.8 = 3.5 \text{ kW}$$

$$\text{सेकेण्डरी फेज वोल्टेज}, V_{1ph} = V_{1L} = 3300 \text{ V}$$

$$\text{सेकेण्डरी फेज वोल्टेज}, V_{2ph} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V} = 231 \text{ V}$$

$$\text{ट्रांसफॉर्मर अनुपात} = \frac{400/\sqrt{3}}{3300} = \frac{4}{33\sqrt{3}} = 0.71$$

सेकेण्डरी के लिए संदर्भित समतुल्य रजिस्ट्रेस.

$$R_{02} = R_2 + R'_1 = R_2 + K^2 R_1 = 0.02 + \left(\frac{4}{33\sqrt{3}} \right)^2 \times 3.5 = 0.037 \text{ W}$$

$$\text{कुल लोड पर सेकेण्डरी फेज कोरेट}, I_{2ph} = \frac{100 \times 1000}{3 \times 400} = 144.1 \text{ A}$$

$$\text{कुल कॉम्पूलाइन्स} = 3(I_{2ph})^2 R_{02} = 3(144.1)^2 \times 0.037 = 2300 \text{ W} = 2.3 \text{ kW}$$

$$\text{अतः आयरन लाइन} = \text{कुल लाइन} - \text{कॉम्पूलाइन्स} = 3.5 - 2.3 = 1.2 \text{ kW} \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 4.9. एक 120 kVA, 6600/400 V, ब्लॉटर, 3-φ, 50 Hz ट्रांसफॉर्मर में 1.8 kW का आयरन लाइन हुआ है। अधिकतम ऐकिशिएंसी 3/4 फुल लोड पर होती है। ट्रांसफॉर्मर की ऐकिशिएंसी ज्ञात करें: (i) फुल लोड और 0.8 पॉवर फैक्टर और (ii) यूनिटी पॉवर फैक्टर पर अधिकतम ऐकिशिएंसी।

हल : ट्रांसफॉर्मर की पॉवर रेटिंग, $P = 120 \text{ kVA}$

$$\text{प्राइमरी लाइन वोल्टेज}, V_{1L} = 6600 \text{ V}$$

$$\text{सेकेण्डरी लाइन वोल्टेज}, V_{2L} = 400 \text{ V}$$

$$\text{आयरन लाइन}, W_f = 1.8 \text{ W}$$

चौंक अधिकतम ऐकिशिएंसी तब होती है जब परिवर्तनीय या कॉर्स की लाइन का स्ट्रेच लाइन या आयरन लाइन के बराबर होती है। अधिकतम ऐकिशिएंसी 3/4 फुल लोड पर होती है यहाँ 3/4 फुल लोड पर कॉर्स लाइन = 1.8 kW, अर्थात् 1.8 kW में 0.8 पॉवर फैक्टर में 0.8 पॉवर लाइन = 1.8 × 0.8 = 1.44 kW होती है। अधिकतम ऐकिशिएंसी 0.8 पॉवर फैक्टर पर फुल लोड पर कॉर्स लाइन = 1.8 × 0.8 × 0.8 = 1.296 kW होती है। अधिकतम ऐकिशिएंसी 0.8 पॉवर फैक्टर और फुल लोड पर ऐकिशिएंसी

$$(i) 0.8 पॉवर फैक्टर और फुल लोड पर ऐकिशिएंसी$$

$$0.8 \text{ पॉवर फैक्टर पर } \text{फुल लोड आउटपुट पॉवर} = 120 \times 0.8 = 96 \text{ kW}$$

$$\text{फुल लोड इनपुट} = \text{आउटपुट} + \text{कॉर्स लाइन} + \text{आयरन लाइन}$$

$$= 96 + 3.2 + 1.8 = 101 \text{ kW}$$

$$\% \text{ ऐकिशिएंसी} (\%) \eta = \frac{96}{101} \times 100 = \frac{96}{101} \times 100 = 95\% \text{ उत्तर}$$

$$(ii) 3/4 फुल लोड पर अधिकतम ऐकिशिएंसी$$

अधिकतम ऐकिशिएंसी के कोरेसेडिंग ऐकिशिएंसी

$$= \frac{3}{4} \times 120 \times 1 = 90 \text{ kW}$$

$$\text{इनपुट पॉवर} = \text{आउटपुट} + \text{कॉर्स लाइन} + \text{आयरन लाइन}$$

$$= 90 + 1.8 + 1.8 = 90 + 3.6 = 93.6 \text{ kW}$$

$$\% \text{ ऐकिशिएंसी} = \frac{90}{93.6} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{90}{93.6} \times 100 = 96.15\% \text{ उत्तर}$$

उदाहरण 4.10. एक 3 फेज 50 Hz ट्रांसफॉर्मर में 400 cm² (भ्रांत) का एक आयरन का क्लॉस सेक्शन ब्रेकफल है। अगर फ्लॉक्स घनत्व 1.2 Wh/m² तक लिमिटेड है, उच्च और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए प्रति सरीफल्स ट्रैम की संख्या को ज्ञात करें। वोल्टेज अनुपात 2200/110 V है H.V. साइड स्टार और लो वोल्टेज ग्रॉप्स से जुड़ा हुआ है।

हल : कुल आयरन क्लॉस सेक्शन ब्रेकफल $W_f = 400 \times 0.9 = 360 \text{ cm}^2 \text{ or } 0.036 \text{ m}^2$

स्टैकिंग फैक्टर बानकर, ग्रांस आयरन क्लॉस सेक्शन के लिए शुद्ध आयरन के क्लॉस सेक्शन का अनुपात 0.9 होता चाहिए।

250 वैधुत मशीन-I

फलक साइड क्रॉस सेक्शन थ्रेफल $\phi_{max} = B_{max} \times A_1 = 1.2 \times 0.036 = 0.0432 \text{ Wb}$

$$\text{HV साइड फेज वोल्टेज } E_{P1} = \frac{2,200}{\sqrt{3}} = 1,270 \text{ V उत्तर}$$

$$\text{LV साइड फेज वोल्टेज } E_{P2} = 110 \text{ V}$$

$$\text{लो वोल्टेज वाइंडिंग पर } \text{टर्न/फेज}, N_2 = \frac{E_{P2}}{4.44 \phi_{max} \times f} = \frac{110}{4.44 \times 0.0432 \times 50} = 11.47 \text{ say } 12 \text{ उत्तर}$$

$$\text{हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर } \text{टर्न/फेज } N_1 = N_2 \times \frac{E_{P1}}{E_{P2}} = 12 \times \frac{1,270}{110} = 138$$

उदाहरण 4.11. 3 फेज बैंक ऑफ 3 सिग्मल फेज ट्रांसफॉर्मर का टार्मिनल तीन बायर तीन फेज 11 kV (LL) सिस्टम से जुड़ा होता है। LV टार्मिनल को 3 फेज सोड 1000 kVA और 2200 V लाइन से लाइन में जोड़ा गया है। प्रत्येक कनेक्शन के लिए वोल्टेज करेट और प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की kVA रेटिंग (दोनों HV और LV वाइंडिंग्स) दातव्य हैं। निम्नलिखित कनेक्शन के लिए

(i) Y-Y (ii) Δ-Δ (iii) Y-Δ (iv) Δ-Y.

हल : प्राइमरी लाइन वोल्टेज, $V_{L1} = 11 \text{ kV}$
आउटपुट = 1,000 kVA

सेकेण्डरी लाइन वोल्टेज $V_{L2} = 2.2 \text{ kV}$

$$\text{प्राइमरी लाइन करेट}, I_{L1} = \frac{1,000}{\sqrt{3} \times 2.2} = 262.43 \text{ A}$$

$$\text{प्राइमरी लाइन करेट } I_{L1} = \frac{1,000}{\sqrt{3} \times 11} = 52.486 \text{ A}$$

सॉसेस को नगण्य मानें

(i) Y-Y कनेक्शन :

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की H.V. वोल्टेज रेटिंग} = V_{P1} = \frac{V_{L1}}{\sqrt{3}} = \frac{11}{\sqrt{3}} = 6.35 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV करेट रेटिंग} = I_{P1} = I_{L1} = 52.486 \text{ A}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P2} = \frac{V_{L2}}{\sqrt{3}} = \frac{2.2}{\sqrt{3}} = 1.27 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV करेट रेटिंग} = I_{P2} = I_{L2} = 262.43 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की KVA रेटिंग} = V_{P1} \times I_{P1} = 6.35 \text{ kV} \times 52.486 \text{ A} = 333.33 \text{ kVA उत्तर}$$

(ii) Δ-Δ कनेक्शन :

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P1} = V_{L1} = 11 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV करेट रेटिंग} = I_{P1} = \frac{1,000}{\sqrt{3}} = \frac{52.486}{\sqrt{3}} = 30.3 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P2} = V_{L2} = 2.2 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV करेट रेटिंग} = I_{P2} = \frac{I_{L2}}{\sqrt{3}} = \frac{262.43}{\sqrt{3}} = 151.5 \text{ A उत्तर}$$

प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की kVA रेटिंग प्रत्येक स्थिति में समान रहेगी और लोड की कुल रेटिंग के एक बिल्ड के बराबर होगी।

$$\text{अर्थात् } \frac{1,000}{3} = 333.33 \text{ kVA उत्तर}$$

(iii) Y-Δ कनेक्शन :

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P1} = \frac{V_{L1}}{\sqrt{3}} = \frac{11}{\sqrt{3}} = 6.35 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV करेट रेटिंग} = I_{P1} = I_{L1} = 52.486 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P2} = V_{L2} = 2.2 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV करेट रेटिंग} = I_{P2} = \frac{I_{L2}}{\sqrt{3}} = \frac{262.43}{\sqrt{3}} = 151.5 \text{ A उत्तर}$$

(iv) Δ-Y कनेक्शन :

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P1} = V_{L1} = 11 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की HV करेट रेटिंग} = I_{P1} = \frac{I_{L1}}{\sqrt{3}} = \frac{52.486}{\sqrt{3}} = 30.3 \text{ A उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV वोल्टेज रेटिंग} = V_{P2} = \frac{V_{L2}}{\sqrt{3}} = \frac{2.2}{\sqrt{3}} = 1.27 \text{ kV उत्तर}$$

$$\text{प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर की LV करेट रेटिंग} = I_{P2} = I_{L2} = 262.43 \text{ A उत्तर}$$

उदाहरण 4.12. 3 फेज डेल्टा स्टार स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 0.8 पावर फैक्टर पर 120 kVA के 3-लोड को बैलेंस करने की पाँवर प्रदान करता है। इनपुट लाइन वोल्टेज 11 kV है और ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेटिंग फेज 10 है फेज 10 है प्राइमरी और सेकेण्डरी दोनों साइड लाइन वोल्टेज, लाइन करेट, फेज वोल्टेज और फेज करेट का विवरण करें।

हल : आउटपुट पावर, $P_{out} = 120 \text{ kVA}$

$$\text{लोड पावर फैक्टर, } \cos \phi = 0.8$$

$$\text{प्राइमरी लाइन वोल्टेज } V_{L1} = 11 \text{ kV} = 11,000 \text{ V उत्तर}$$

$$\text{प्राइमरी फेज वोल्टेज, } V_{P1} = V_{L1} = 11,000 \text{ उत्तर} \quad \therefore \text{प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्शन है।}$$

$$\text{सेकेण्डरी फेज वोल्टेज } V_{P2} = \frac{V_{P1}}{\text{Turn-ratio}} = \frac{11,000}{10} = 1,100 \text{ V उत्तर}$$

$$\text{सेकेण्डरी लाइन वोल्टेज, } V_{L2} = \sqrt{3} V_{P2}$$

$$= \sqrt{3} \times 1,100 = 1,905 \text{ V} \quad \therefore \text{सेकेण्डरी साइड डेल्टा कनेक्शन है।}$$

$$\text{सेकेण्डरी लाइन करेट, } I_{L2} = \frac{\text{kVA में पावर आउटपुट} \times 1,000}{\sqrt{3} V_{L2}}$$

$$= \frac{120 \times 1,000}{\sqrt{3} \times 1,905} = 36.37 \text{ A} \quad \text{उत्तर}$$

सेकेण्डरी फेज करेट, $I_{P2} = I_{L2} = 36.37 \text{ A}$ उत्तर

$$\text{प्राइमरी फेज करेंट, } I_{P1} = \frac{I_{P2}}{10} = \frac{36.37}{10} = 3.637 \text{ A उत्तर}$$

प्राइमरी लाइन करेट, $I_{L1} = \sqrt{3} I_R = \sqrt{3} \times 3.637 = 6.3 \text{ A उत्तर}$

अध्यास

1. बकोल्ज रिले की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएं।
 2. 3-फेज ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न प्रकार के कनेक्शनों की व्याख्या करें।
 3. पॉवर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच अंतर स्पष्ट करें।
 4. ट्रांसफॉर्मर में विभिन्न प्रकार की कूलिंग विधियों की व्याख्या करें।
 5. ट्रांसफॉर्मर पैरलर ऑपरेशन की स्थिति स्पष्ट करें।
 6. लोड टेप कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत को समझाइए।
 7. ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर की कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
 8. 3-फेज ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में बताएं।

(ODD SEMESTER) DECEMBER-2019 EXAMINATION

वैद्युत मशीन-I (Electrical Machines-I)

[Time : 2:30 Hours]

[Maximum Marks : 50]

नोट: प्रत्येक प्रश्न से केवल दो भागों के उत्तर दीजिये।

1. (अ) D.C. मशीन के जनरेटिंग तथा मोटरिंग प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिये। मोटरिंग तथा जनरेटिंग प्रतिक्रिया में दिक्षिपरिवर्तक के कार्य की व्याख्या कीजिए।
(ब) डी० सी० मोटर में बलाधूर्ण कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत चुम्बकीय बल आधूर्ण का समीकरण निकालिए। यह किन घटकों पर निर्भर करता है।
(स) विद्युत चुम्बकीय प्रेरित e.m.f. की व्याख्या कीजिये। डी०सी० मोटर तथा जनरेटर के लिए शक्ति प्रवाह आरेख खींचिये। [2 × 5 = 10]
2. (अ) 4 पोल डी० सी० मशीन का स्वच्छ चित्र बनाइये। मशीन के सभी भागों को दर्शाइये तथा प्रत्येक भाग का कार्य लिखिये।
(ब) दिष्ट धारा मोटर की गति किन कारकों पर निर्भर करती है। दिष्ट धारा शन्त तथा श्रेणी मोटरों की गति नियन्त्रण विधियों का वर्णन कीजिये।
(स) प्रेरित वि०वा०ब०, विरोधी वि०वा०ब० तथा टर्मिनल वोल्टेज का वर्णन कीजिये। यदि दिष्ट धारा मोटर को सप्लाई से सीधे जोड़ दिया जाये तो क्या होगा? [2 × 5 = 10]
3. (अ) ट्राँसफार्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिये। स्पष्ट कीजिये कि प्राथमिकी तथा द्वितीयकी कुण्डलन के प्रति वर्तन में वि०वा०ब० का मान समान होता है।
(ब) स्व. परिणामित्र क्या होता है? इसकी संरचना तथा कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिये। दो कुण्डलिए परिणामित्र की तुलना में इसके लाभों तथा दोषों का विवरण कीजिये।
(स) एक फेजी 100 kVA 50 Hz ट्राँसफार्मर की लोह हानियाँ 2.5 kW तथा पूर्ण लोड पर ताप्त हानियाँ 3.0 kW हैं। इसकी दक्षता 75 kVA, 0.8 परवर्गमी शक्ति गुणक लोड पर ज्ञात कीजिये। [2 × 5 = 10]
4. (अ) किसी ट्राँसफार्मर में होने वाली विभिन्न हानियों को लिखिये। ये हानियाँ लोड के साथ कैसे विचरित होती हैं। ट्राँसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए प्रतिबन्ध प्राप्त कीजिए।
(ब) वर्णन कीजिये: (i) दि०धा० मशीनों के लिए सामान्य प्रकार के आमेचर कुण्डलन तथा इनके गुण एवं दोष।
(ii) दिष्ट धारा मशीनों की रेटिंग तथा विशिष्टतायें।
(स) एक 4 धूव लैप सम्बन्ध 1200 r.p.m. डी० सी० जनरेटर में 760 आमेचर चालक हैं। फलक्स प्रति पोल 20 m. Wb है। उत्पादित वि० वा० ब० तथा टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कीजिये जबकि जनरेटर 2.5 kW का लोड सप्लाई कर रहा है। इसका आमेचर प्रतिरोध 0.8Ω है। [2 × 5 = 10]

5. (अ) ट्रिफेजी ट्रांसफार्मर के लिए सहायक उपकरणों—कनवरवेटर, ब्रीथर, Buchholz Relay तथा टैप चैंजर के महत्व लिखिये।
(ब) ट्रिफेजी ट्रांसफार्मरों में विभिन्न प्रकार के संयोजनों का वर्णन कीजिये। स्टार-डेल्टा ट्रिफेजी ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक कुण्डलन की फेज_ तथा लाइन वोल्टेज व धारा में सम्बन्ध दीजिये।
(स) सक्रिय तथा वितरण ट्रांसफार्मर में अन्तर स्पष्ट कीजिये। ट्रिफेजी ट्रांसफार्मरों के समानान्तर क्रम में संयोजित करने के लिए अनिवार्य शर्तों की व्याख्या कीजिये।

[2 × 5 = 10]