

विषय सूची

1. त्रिक्ला प्रेरण मोटर (Three Phase Induction Motor)	1-132
2. एक क्लीय मोटर (Single Phase Motor)	133-170
3. तुल्यकालिक मशीन (Synchronous Machine)	171-247
4. विशेष प्रयोजनात्मक मशीन (Special Purpose Machine)	248-266
■ प्रायोगिकी (Practicals)	267-295
■ वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)	296-313
■ वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र	

अध्याय 1



त्रिकला प्रेरण मोटर (Three Phase Induction Motor)

1.0 परिचय (Introduction)

प्रेरण मोटर (Induction motor) की खोज महान वैज्ञानिक सर्वियाई अमेरिकी नागरिक, आविष्कारक, भौतिकी विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी निकोला टेस्ला ने किया है। चुम्बकीय फलक्स घनत्व का मात्रक निकोला टेस्ला के नाम से टेस्ला रखा गया है।

आज के औद्योगिक युग में बहुफेज प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण मोटर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है—

- प्रेरण मोटर संचना में सरल, टिकाऊ और लागत में सस्ता है।
- स्वचलित (Self-starting) एवं स्थिर गति वाली होती है।
- प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर, दक्षता तथा शक्ति गुणक अच्छा होता है।
- प्रेरण मोटर को देखभाल की सबसे कम आवश्यकता होती है।
- इसे विश्राम अवस्था से (No load) से ही प्रारम्भ तथा तुल्यकाली गति पर नहीं चलाया जा सकता है।

सम्पूर्ण विश्व में 85% मोटर प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर का No load power factor बहुत खराब (लगभग 0.15 – 0.2) Lagging प्रकृति का होता है। यह मोटर Negative lagging reactive power का ($-Q$) का Source है तथा यह ($+Q$) Reactive power की Demand करता है।

उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त प्रेरण मोटर में कुछ दोष हैं जो कि निम्नबत्त हैं—

- इसकी गति की दक्षता में कमी किये बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- दिष्ट धारा शन्त मोटर के समान, इसकी गति लोड बढ़ने के साथ घटती है।
- इसका प्रारम्भिक बलाधर्ण दिष्ट धारा शन्त मोटर की अपेक्षा कुछ कम है।


प्रेरण मोटरों के रोटर कुण्डलन का किसी सप्लाई स्रोत से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

रोटर परिपथ में आवश्यक बोल्टता, तथा धारा, स्टेटर कुण्डलनों द्वारा प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसी कारण induction motor को प्रेरण मोटर कहा जाता है। त्रिफेजी प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धान्त भी त्रिफेजी ट्रांसफॉर्मर की भौति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर आधारित है। अन्तर केवल इतना है कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुण्डलन स्थिर रहता है, जबकि प्रेरण मोटर का द्वितीयक कुण्डलन (Rotor) धूमती है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में शक्ति स्थानान्तरण प्राथमिक कुण्डलन से द्वितीयक कुण्डलन ये प्रेरण द्वारा होता है उसी प्रकार मोटर में भी शक्ति का स्थानान्तरण स्टेटर से रोटर में प्रेरण द्वारा होता है। वास्तव में प्रेरण मोटर को धूमने वाला ट्रांसफॉर्मर की तरह समझा जा सकता है।

1.1 त्रिकलीय धूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र का उत्पादन

(Production of Rotating Magnetic Field in 3-Phase Winding)

प्रत्यावर्ती धारा से चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करना (Production of Alternating Current Magnetic Field)— प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं जो एक स्थिर कक्ष में कार्य करता है, परन्तु जिसकी करने की दिशा के क्रम से घनात्मक तथा ऋणात्मक होता है तथा उसका परिमाण (Magnitude) नियत-कालिक ढंग (Periodic manner) में परिवर्तित होता है अर्थात् प्रत्यावर्ती धारा का चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण (Magnitude) स्थिर तथा कार्य करने की दिशा बदलती रहती है जिसको चित्र (1.1) में निम्नबत्त प्रदर्शित किया गया है।

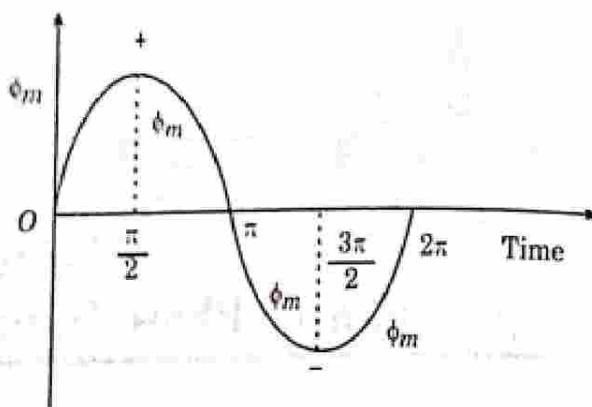

वित्र 1.1

घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करना (Production of Rotating Magnetic Field)—जब त्रिकाला प्रेरण मोटर के (3- ϕ induction motor) प्रदायी वोल्टता दी जाती है तो उसकी 3- ϕ winding ऊर्जित होकर Constant magnitude का घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो मोटर के बायु अन्तराल में (Air gap) (Set up) हो जाता है। कुण्डलन में बनने वाले इस क्षेत्र के (Poles) ध्रुव, स्थाता (Stator) पर स्थिर (Fixed Position) में नहीं रहते हैं। ये स्थाता (Stator) में चारों ओर अपनी स्थिति (Position) को आवर्त रूप में (Periodic shift) करते रहते हैं इसीलिए इसे घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र (Rotating magnetic field) कहते हैं। इसे प्रायः परिक्रमी चुम्बकीय क्षेत्र (Revolving magnetic field) के नाम से जाना जाता है। स्टेटर Field की या Rotating magnetic field की Speed निम्नलिखित हैं—

$$N_S = \frac{120f}{P}$$

जहाँ

N_S = Speed of stator in r.p.m.


f = Supply frequency of stator in Hz

P = Number of stator pole

प्रत्यावर्ती धारा मशीनों (A.C. machines) का डिजाइन करते समय एक समस्या यह रहती है कि स्टेटर कुण्डलन (Stator coil) में प्रवाहित होने वाला प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) से घूर्णक चुम्बकीय क्षेत्र में किस प्रकार उत्पन्न किया जाये। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है।

फेरारिस सिद्धान्त (Ferraris Principle)—यदि एक फेज धारा को किसी स्टेटर में प्रयुक्त किया जाये तो इससे प्रत्यावर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको फेरारिस सिद्धान्त के अनुसार दो घूर्णक क्षेत्रों में विभागित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में परिमाण (Magnitude) आधा तथा तुल्यकाली गति पर विपरीत दिशा में घूमता है।

वित्र (1.2) के अनुसार मान लिया कि दो घूर्णक क्षेत्र X -अक्ष से शून्य समय से प्रारम्भ होकर ω कोणीय वेग (Angular velocity) से घूर्णन कर रहे तल t समय पश्चात्

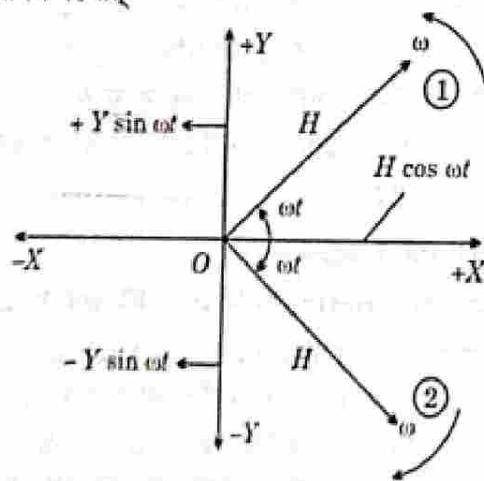

वित्र 1.2 Ferraris principle

$$(1) \text{ घूर्णक का क्षेत्र } X \text{ घटक} = H \cos \omega t \text{ (Horizontal component line)} \quad \dots(i)$$

$$(2) \text{ घूर्णक का क्षेत्र } X \text{ घटक} = H \cos \omega t \text{ (Horizontal component line)} \quad \dots(ii)$$

$$\text{इसी प्रकार (1) का घूर्णक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर (Vertical component line) घटक} = Y \sin \omega t \quad \dots(iii)$$

$$\text{तथा (ii) का घूर्णक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर (Vertical component line)} = -Y \sin \omega t \quad \dots(iv)$$

$$\therefore \text{कुल } X \text{ का घटक} = H \cos \omega t + H \cos \omega t \quad (\text{समीकरण (i) व (ii) को जोड़ने पर})$$

$$= 2H \cos \omega t$$


$$\therefore \text{कुल } Y \text{ का घटक} = Y \sin \omega t - Y \sin \omega t \quad (\text{समीकरण (iii) तथा (iv) को जोड़ने पर})$$

$$= 0$$


इस प्रकार दो घूर्णक क्षेत्र (Rotating field) एक प्रत्यावर्ती क्षेत्र $2H \cos \omega t$ में विभट्टि (Resolve) हो जाते हैं जोकि अपने आयाम (Amplitude) के दुगुने होते हैं।

इस प्रकार एक प्रत्यावर्ती क्षेत्र को दो घूर्णक क्षेत्रों में विभट्टि किया जा सकता है जोकि तुल्यकालिक गति (Synchronous speed) पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं।


दो फेज सप्लाई द्वारा उत्पन्न घूर्णक चुम्बकीय क्षेत्र (Production of Rotating Magnetic Field with two Phase Supply)—मान लिया कि दो फेज, दो ध्रुवीय स्टेटर को दो समरूप कुण्डलियाँ परस्पर 90° की दूरी पर कुण्डलन आरेख के अनुसार रखी हुई हैं जिसमें प्रत्येक फेज कुण्डलन में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न फलक्स को ज्याँ तरंगीय (Sine wave) तथा फलक्सों की स्वीकृत घनात्मक दिशा वही है जो कि सदिश आरेख के रूप में चित्रित किया गया है।

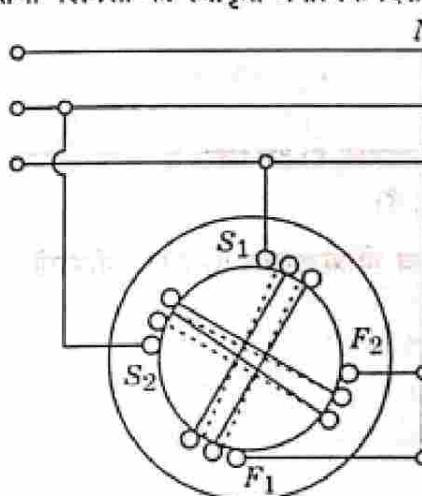


कुण्डलन आरेख (Winding diagram)

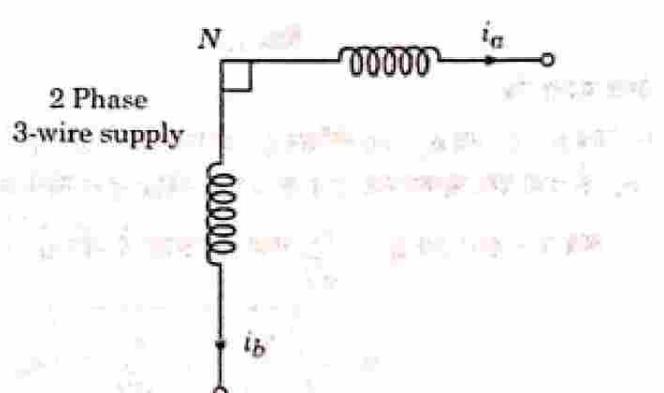

तुल्य परिपथ (Equivalent diagram)

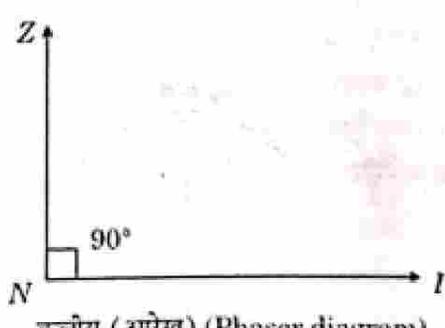

कलीय (आरेख) (Phasor diagram)

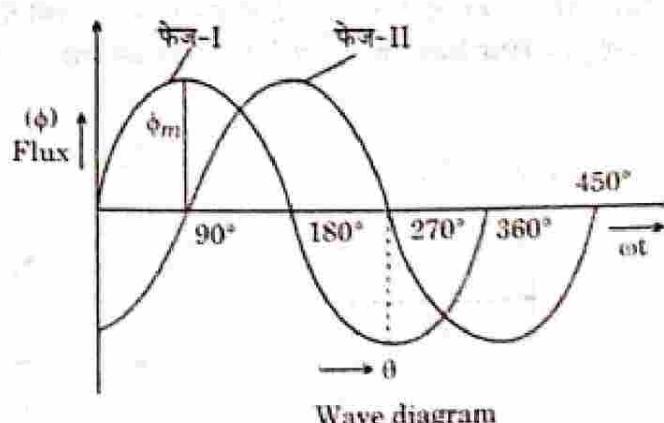

चित्र 1.3

4 वैद्युत मशीन-II

मान लिया कि दो फेज कुण्डलनों द्वारा स्थापित फलक्स का तात्कालिक मान ϕ_1 तथा ϕ_2 है तथा अधिकतम फलक्स ϕ_m तथा परिणामी फलक्स ϕ_r है। परिणामी फलक्स का मान किसी भी दो फलक्स का सदिश योग है। फलक्सों के सदिश योग के लिए क्रमशः कोण $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ तथा 180° के कोण के कल्पना की गई है। परिणामी फलक्स तुल्यकाली गति से घूम रहा है। Phase (i) तथा Phase (ii) में क्रमशः धारा i_a तथा i_b तात्कालिक धारा प्रवाहित होती है जिनके व्यंजक क्रमशः निम्नलिखित हैं-

$$i_a = i_m \sin \omega t$$


$$i_b = i_m \sin (\omega t - 90^\circ)$$

चौके फलक्स का मान (ϕ) धारा के (i) के समानुपाती है ($\phi \propto i$)। इसलिए उक्त व्यंजक से सम्बन्धित तात्कालिक फलक्स के व्यंजक


$$\phi_a = \phi_m \sin \omega t \quad \dots(i)$$

$$\phi_b = \phi_m \sin (\omega t - 90^\circ) \quad \dots(ii)$$

$$\phi_r = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}}$$

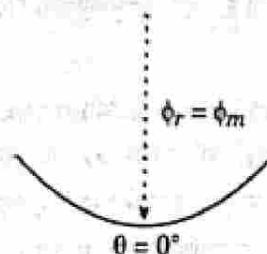

चित्र 1.4

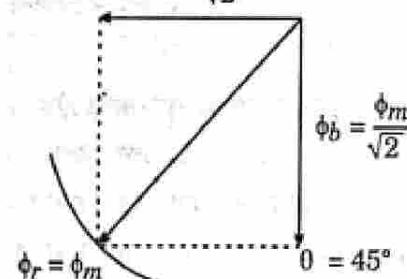

चित्र 1.5

अब माना कि


(i) जब $\theta = 0$, तब $\phi_r = 0$ लेकिन ϕ_b अधिकतम है अर्थात् ϕ_m के समान तथा ऋणात्मक है। इस प्रकार परिणामी फलक्स $\phi_r = \phi_m$ है तथा इसे ऋणात्मक होने के कारण सदिश द्वारा नीचे की ओर दिखाया गया है।

(ii) जब $\theta = 45^\circ$ तब $\phi_r = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}}$ तथा धनात्मक है और $\phi_b = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}}$ लेकिन यह अब भी ऋणात्मक है। इनका परिणामी


$$\phi_r = \sqrt{\left(\frac{\phi_m}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\phi_m}{\sqrt{2}}\right)^2} = \phi_m$$

यद्यपि यह परिणामी 45° दक्षिणावर्त स्थानान्तरित हो गया है।

(iii) जब $\theta = 90^\circ$ होगा तब $\phi_r = 0$ लेकिन $\phi_b = \phi_m$ तथा धनात्मक है। इस प्रकार $\phi_r = \phi_m$ तथा यह स्थिति 45° और आगे अर्थात् प्रारम्भिक स्थिति से लगभग 90° दक्षिणावर्त स्थानान्तरित होगा अर्थात् (चित्र 1.6)

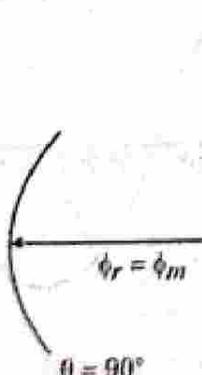

चित्र 1.6

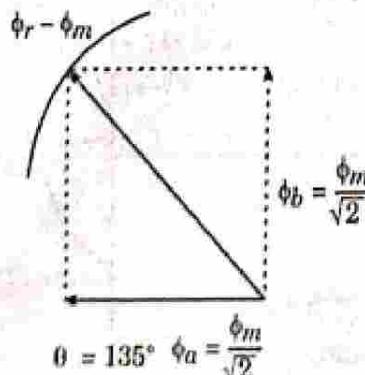

चित्र 1.7



चित्र 1.8

(iv) जब $\theta = 135^\circ$ होगा तब $\phi_a = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}}$ तथा धनात्मक $\phi_b = -\frac{\phi_m}{\sqrt{2}}$ ऋणात्मक। इस प्रकार ϕ_a तथा ϕ_b का परिणामी

$\phi_r = \sqrt{\left(\frac{\phi_m}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(-\frac{\phi_m}{\sqrt{2}}\right)^2} = \phi$ इस प्रकार परिणामी फ्लक्स स्थिर रहता है परन्तु 45° और आगे अर्थात् मूल प्रारम्भिक स्थिति से 135° दक्षिणावर्त स्थानान्तरित हो गया है।

(v) जब $\theta = 180^\circ$ होगा तब $\phi_a = 0$, $\phi_b = \phi_m$ तथा धनात्मक हैं। इस प्रकार परिणामी फ्लक्स $\phi_r = \phi_m$ अर्थात् पहले की भाँति स्थिर है परन्तु यह 45° और आगे अर्थात् मूल प्रारम्भिक स्थिति से 180° दक्षिणावर्त स्थानान्तरित होगा।

इस प्रकार इन मानों से यह परिणाम निकलता है कि फ्लक्स का परिणाम स्थिर रहता है तथा वह प्रत्येक फेज के अधिकतम फ्लक्स ϕ_m के तुल्य है तथा परिणामी फ्लक्स तुल्यकाली गति से $N_S = \frac{120f}{P}$ से घूर्णन करता है।

गणितीय प्रमाण (Mathematical operation)

$$\phi_a = \phi_m \sin \omega t \quad (\text{समीकरण (i) से})$$

$$\phi_b = \phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) \quad (\text{समीकरण (ii) से})$$

$$= \phi_m \sin \omega t$$

द्विकला घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण (Magnitude of two Phase Winding Magnetic Field)—चित्र (1.9) में प्रदर्शित कलीय (सदिश आरेख) के अनुसार परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र (Resultant magnetic field)

$$\phi_R = \sqrt{\phi_a^2 + \phi_b^2 + 2\phi_a \cdot \phi_b \cdot \cos 90^\circ}$$

चूंकि 90° , ϕ_a तथा ϕ_b coil के बीच का कोण है।

अतः $\cos 90^\circ = 0$

इसलिए

$$\begin{aligned} \phi_R &= \sqrt{\phi_a^2 + \phi_b^2} \\ &= \sqrt{(\phi_m \sin \omega t)^2 + (\phi_m \cos \omega t)^2} \\ &= \sqrt{\phi_m^2 (\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t)} \\ &= \phi_m (\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) \end{aligned}$$

अर्थात्

$$\phi_R = \phi_m$$

Two phase घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण अधिकतम फ्लक्स (ϕ_m) के तुल्य होता है जो एक स्थिर (Constant quantity) है।

त्रिफेजी सप्लाई द्वारा उत्पन्न घूर्णक चुम्बकीय क्षेत्र (Production of Rotating Magnetic Field with Three Phase Supply)—जब 120° द्वारा Space (Air gap) में विस्थापित 3-phase घुमावदार 3-phase द्वारा Supply दी जाती है तो 120° पर विस्थापित एक चुम्बकीय प्रवाह का Air gap में होने लगता है।

चित्र 1.9 में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ तुल्य परिपथ के अनुसार माना कि एक त्रिकला प्रेरण मोटर के स्थाना Stator पर Star सम्बद्ध N_R , N_Y व N_B तीन कुण्डलियाँ स्थापित हैं। जब इन कुण्डलियों को त्रिकला प्रदायी (Supply voltage) दी जाती है तब क्रमशः i_R , i_Y i_B तात्क्षणिक घारा प्रवाहित होता है जिनके व्यंजक निम्नलिखित हैं—


$$i_R = i_m \sin \omega t$$

$$i_Y = i_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$$i_B = i_m \sin(\omega t + 240^\circ)$$

$$i_B = i_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

6 वैद्युत मशीन-II

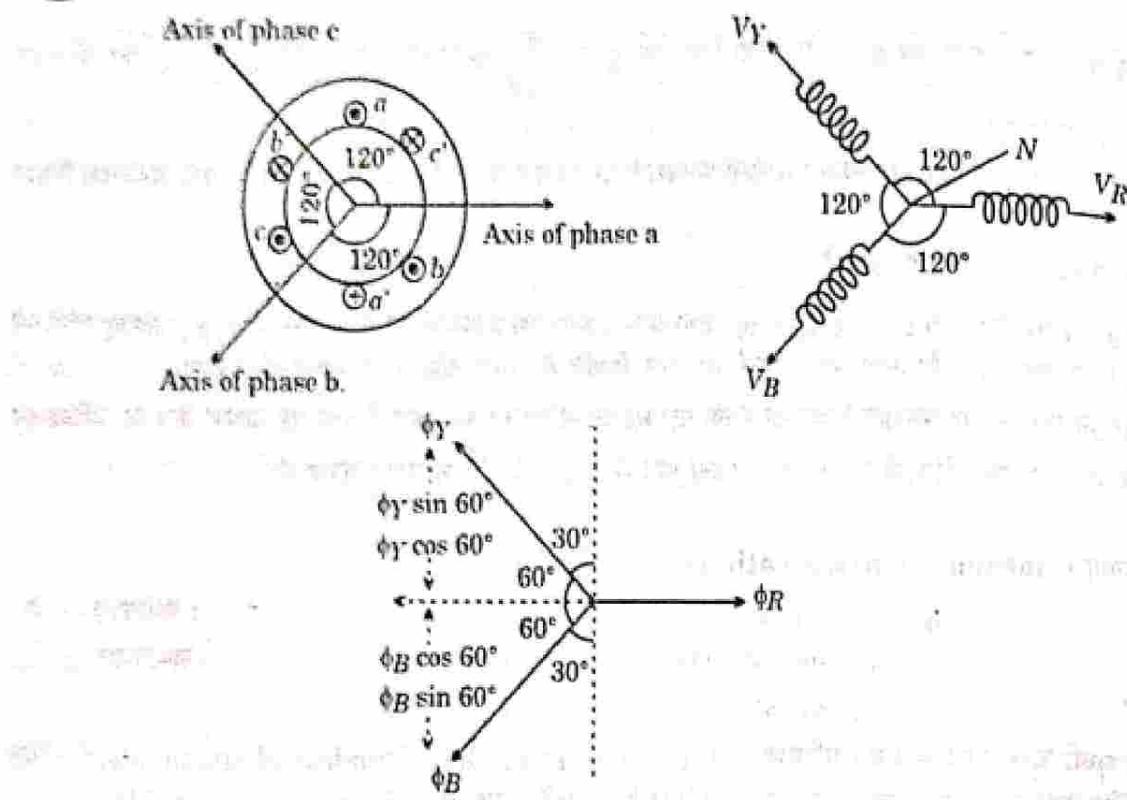

चित्र 1.9

चूंकि चुम्बकीय पलवस ϕ का मान धारा i के समानुपाती है ($\phi \propto i$) होता है इसलिए उक्त व्यंजकों से सम्बन्धित तात्कालिक पलवस के व्यंजक निम्नलिखित होंगे-

$$\phi_R = \phi_m \sin \omega t \quad \dots(i)$$

$$\phi_Y = \phi_m \sin (\omega t + 120^\circ) \quad \dots(ii)$$

$$\begin{aligned} \phi_R &= \phi_m \sin (\omega t + 240^\circ) \\ &= \phi_m \sin (\omega t - 120^\circ) \end{aligned} \quad \dots(iii)$$

घूणी चुम्बकीय क्षेत्र के क्षेत्रिज घटकों का योग (Sum of Horizontal Components)

$$\begin{aligned} \Sigma \phi_H &= \phi_R - \phi_Y \cos 60^\circ - \phi_B \cos 60^\circ \\ &= \phi_R - \cos 60^\circ (\phi_B + \phi_Y) \\ &= \phi_R - \frac{1}{2} [\phi_m \sin (\omega t + 120^\circ) + \phi_m \sin (\omega t - 120^\circ)] \\ &= \phi_m \sin \omega t - \frac{1}{2} [\phi_m (\sin \omega t + \cos 120^\circ + \cos \omega t \cdot \sin 120^\circ + \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ \\ &\quad - \cos \omega t \cdot \sin 120^\circ)] \\ &= \phi_m \sin \omega t - \frac{1}{2} [\phi_m 2 \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ] \\ &= \phi_m \sin \omega t - \phi_m \sin \omega t \left(-\frac{1}{2}\right) \quad \therefore \cos 120^\circ = -\frac{1}{2} \\ &= \phi_m \sin \omega t + \frac{1}{2} \phi_m \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Sigma \phi_H = \frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t = 1.5 \sin \omega t$$

चित्र में प्रदर्शित सदिश रेखा के अनुसार धूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र (R.M.F.) के ऊर्ध्वाधर घटकों का योग (Sum of vertical components)

$$\begin{aligned}\Sigma \phi_V &= \phi_y \sin 60^\circ - \phi_B \sin 60^\circ \\&= \sin 60^\circ (\phi_y - \phi_B) \\&= \frac{\sqrt{3}}{2} [\phi_m \sin(\omega t + 120^\circ) - \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ)] \\&= \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m [\sin \omega t \cdot \cos 120^\circ + \cos \omega t \cdot \sin 120^\circ - \sin \omega t \cdot \cos 120^\circ + \cos \omega t \cdot \sin 120^\circ] \\&= \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \left[2 \cos \omega t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right]\end{aligned}$$



$$\Sigma \phi_V = \frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t$$

$$= 1.5 \phi_m \cos \omega t$$

इसलिए परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण (Magnitude of Resultant Magnetic Field)

$$\begin{aligned}\phi_R &= \sqrt{(\Sigma \phi_H)^2 + (\Sigma \phi_V)^2} \\&= \sqrt{\left(\frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t\right)^2 + \left(\frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t\right)^2} \\&= \frac{3}{2} \phi_m \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} \\&= \frac{3}{2} \phi_m \quad \text{or} \quad \phi_R = 1.5 \phi_m\end{aligned}$$

त्रिकला धूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण अधिकतम पलक्स का $\frac{3}{2} \phi_m$ गुना होता है जो एक स्थिर राशि (Constant quantity) है जैसा कि चित्र (1.10) (a) एवं (b) में प्रदर्शित किया गया है। जहाँ पर परिणामी पलक्स ϕ_R के Horizontal component ϕ_H एवं Vertical component ϕ_V हैं, चित्र (a) में प्रदर्शित हैं।

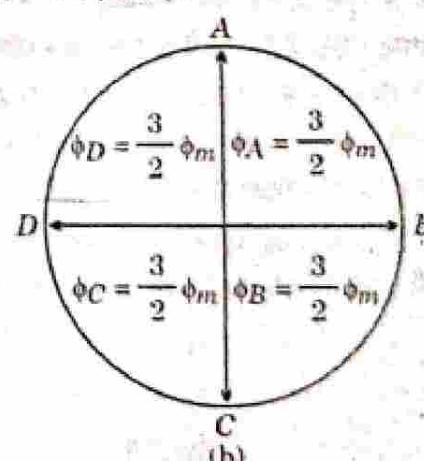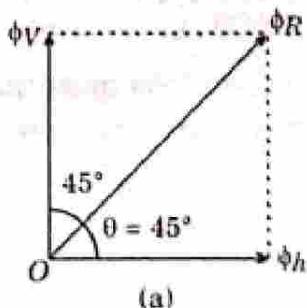

चित्र 1.10

एवं त्रिकोणमितीय सूत्र द्वारा

$$\tan \theta = \frac{\phi_m}{\phi_H} = \frac{\frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t}{\frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t} = \cot \omega t$$

$$\tan \theta = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \omega t$$

समीकरण ये प्रदर्शित θ का मान समय पर निर्भर करता है।

(a) यदि $\omega t = 0, \theta = 90^\circ$ चित्र में स्थित A के अनुरूप

(b) यदि $\omega t = 90^\circ, \theta = 0$ चित्र में स्थित B के अनुरूप

(c) यदि $\omega t = 180^\circ, \theta = -90^\circ$ चित्र में स्थित C के अनुरूप

(d) यदि $\omega t = 270^\circ, \theta = -180^\circ$ चित्र में स्थित D के अनुरूप

यह देखा जा सकता है कि परिणामी फ्लक्स Space में ω रेडियन/सेकण्ड के कोणीय वेग से घड़ी की दिशा में घूमता है।

यदि $\omega = 2\pi f$ और $f = \frac{PN_S}{120}$ तब परिणामी फ्लक्स तुल्यकाली गति से घूमती है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकालते हैं जो कि निम्नलिखित हैं-

(i) एक संतुलित आपूर्ति प्रणाली में चरण धाराओं में मोटर के वायु अंतराल में निरंतर परिमाण का एक परिणामी फ्लक्स का प्रवाह होता है जो हर पल में $\frac{3}{2} \phi_m$ के तौत्रता से प्रवाह होता है।

(ii) परिणामी फ्लक्स प्रकृति में Air gap घूम रहा है और इसका कोणीय वेग आपूर्ति धारा के समान $\omega = 2\pi f$ और $f = \frac{PN_S}{120}$ परिणामी वायु अंतर फ्लक्स (Flow in air gap) तुल्यकालिक गति के साथ घूमता है।

(iii) परिणामी फ्लक्स की घूमने की दिशा आपूर्ति की गई फेज अनुरूप पर निर्भर करता है। यदि घूमने की दिशा को बदलना है तो फेज अनुरूप को बदल दिया जाता है जिससे विपरीत क्रम में चुम्बकीय फ्लक्स बनता है और घूमने की दिशा बदल जाती है। जैसे यदि RYB कला अनुक्रम पर किसी त्रिकला धूणी चुम्बकीय क्षेत्र के घूमने की दिशा दक्षिणवर्त है तब RBY कला अनुक्रम पर दिशा वायावर्त होगी है पुनः RBY को फेज अनुक्रम में बदल दिया जाता है तब पुनः वही दक्षिणवर्त गति को प्राप्त की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि थ्री फेज इण्डक्शन मोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फॉल्ड की दिशा या मोटर की गति में यदि दिशा परिवर्तित करना है तो मोटर के सप्लाई सिस्टम के फेज क्रम को (+ive) RYB से (-ive) RBY फेज क्रम में आपस में परस्पर बदलने से दिशा में परिवर्तन क्लाकवाइज से एटोक्लाकवाइज किया जा सकता है, इसका उपयोग थ्री फेज इण्डक्शन मोटर की आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में चलाने के लिए किया जाता है।


ग्राफीय विधि (Graphical Method)—माना कि 3-फेज दो ध्रुव स्टेटर की तीन समरूप फेज कुण्डलियाँ 120° की दूरी पर चित्र (1.11) में प्रदर्शित किये गए हैं तथा फेज कुण्डलन में प्रवाहित धारा के कारण फ्लक्स को क्या तंरणीय माना गया है।

$$\phi_B = \phi_m \sin \omega t$$

$$\phi_B = \phi_m (\sin \omega t + 120^\circ)$$

$$\phi_Y = \phi_m \sin (\omega t + 240^\circ)$$

$$= \phi_m \sin (\omega t - 120^\circ)$$

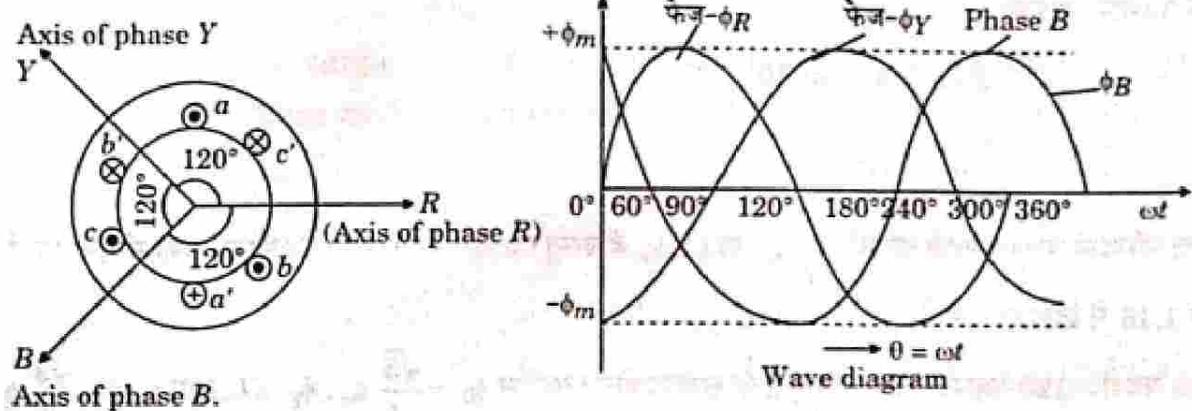

चित्र 1.11

माना कि तीन काइल द्वारा निर्भित फ्लक्स को तंरंग रूप में दिखाया गया है किसी भी 3-Phase के कारण फ्लक्स का अधिकतम मान ϕ_m है और प्रत्येक Phase के लिए फ्लक्स Phase के सकारात्मक दिशा को चित्र (1.11) में दिखाया गया है।

किसी भी समय परिणामी फ्लक्स का मान ϕ , तीनों Phase के Phasor sum के बराबर होगा। फेज की तीव्रता प्रत्येक मापले में तंरंग रूप के निर्देशांक के आनुपातिक होती है और दिशा का मान लगा लिया जाता है कि Wave किस दिशा में गति कर रहा है। फ्लक्सों के सदिश आरेख में चार विन्दुओं 0, 1, 2, 3 की कल्पना की गई है।

$$\phi_R = \phi_m \sin \omega t \quad \dots(i)$$

$$\phi_Y = \phi_m \sin (\omega t + 120^\circ) \quad \dots(ii)$$

$$\phi_B = \phi_m \sin (\omega t + 240^\circ) = \phi_m \sin (\omega t - 120^\circ) \quad \dots(iii)$$

(i) जब $\omega t = 0$

यह तुरन्त Wave Fig. से मेल खाती है अतः ($\omega t = 0$) का उपरोक्त समीकरण (i), (ii), (iii) में रखने पर,

$$\phi_R = \phi_m \sin \omega t = \phi_m \sin 0 = 0$$

$$\phi_B = \phi_m \sin (0 + 120^\circ) = \phi_m \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\phi_B = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

$$\phi_Y = \phi_m \sin (0 - 120^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

चित्र (1.12) में ϕ_Y का सदिश स्वीकृत धनात्मक दिशा के विपरीत दिशा में खोंचा गया है। अतः चित्र के अनुसार

$$\phi_R = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \cos 60^\circ = \frac{3}{2} \phi_m = 1.5 \phi_m.$$

(ii) जब $0 = 60^\circ$ अर्थात् चित्र (iii) के विन्दु 1 अनुरूप है। तब


$$\phi_R = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

जिसे के ϕ_R के अनुसार खोंचा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

$$\phi_Y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

जिसे चित्र के ϕ_Y के विपरीत खोंचा गया है।

$$\phi_B = 0$$

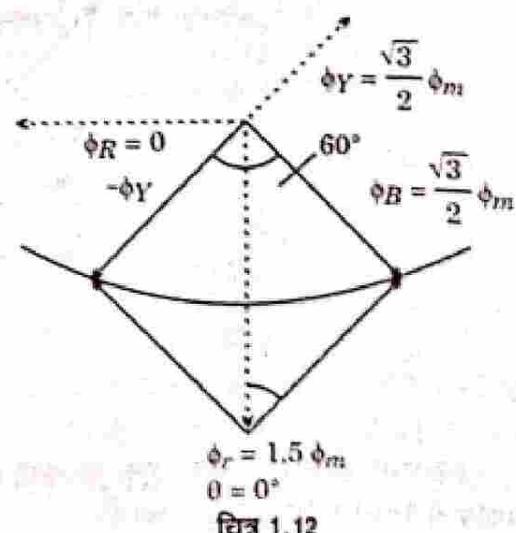

10 दैर्घ्य मशीन-II

तब परिणामी फलक्स


$$\phi_r = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \cos 30^\circ$$

$$= \frac{3}{2} \phi_m = 1.5 \phi_m$$

अतः परिणामी फलक्स पहले को भौति $\frac{3}{2} \phi_m$ या $1.5 \phi_m$ है परन्तु यह 60° के कोण से दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया है, जैसा

कि चित्र 1.13 में दिखाया गया है।

(iii) जब $\theta = 120^\circ$ अर्थात् चित्र के बिन्दु 2 के अनुरूप होगा। यहाँ पर $\phi_R = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$, $\phi_Y = 0$, तथा $\phi_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$.

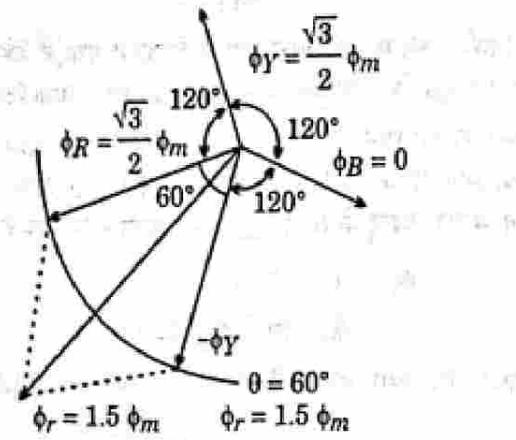


चित्र 1.13

इस प्रकार चित्र के अनुसार पुनः सिद्ध किया जा सकता है कि $\phi_r = 1.5 \phi_m$

इस प्रकार परिणामी फलक्स $1.5 \phi_m$ ही है परन्तु 60° और आगे अर्थात् मूल प्रारंभिक स्थिति से 120° दक्षिणावर्त घूम गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

(iv) जब $\theta = 180^\circ$ अर्थात् चित्र के बिन्दु (iii) के अनुरूप है तब

$$\phi_R = 0, \phi_Y = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m, \phi_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

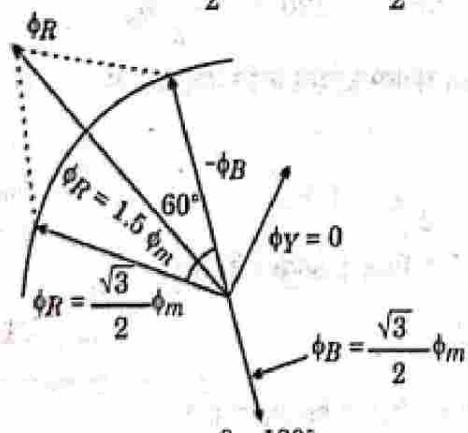


चित्र 1.14

इस प्रकार चित्र के अनुसार, पुनः परिणामी 0 फलक्स $\phi_r = 1.5 \phi_m$ होगा परन्तु 60° और आगे अर्थात् मूल प्रारंभिक स्थिति से 180° दक्षिणावर्त घूम गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि-

- (1) परिणामी फ्लॉक्स स्थिर परिणामी $1.5 \phi_m$ का है तथा किसी भी फेज के फ्लॉक्स के अधिकतम मान ϕ_m 1.5 गुण है तथा
- (2) परिणामी फ्लॉक्स एक निश्चित गति अर्थात् तुल्यकाली गति $N_S = \frac{120f}{P}$ से स्टेटर के चारों ओर घूमता है।

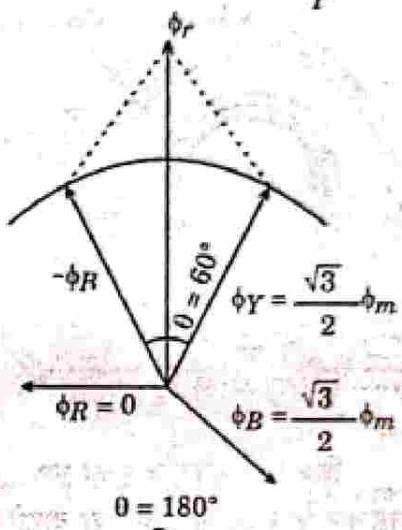

चित्र 1.15

1.2 त्रिकला-पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर संरचना एवं बनावट (Salient Constructional Features of Squirrel Cage and Slip ring Three-Phase Induction Motor)

त्रिफेजी-त्रिफेजी प्रेरण मोटर की संरचना
(Construction of Three Phase Induction Motor)

प्रेरण मोटर के मुख्य भाग (Parts of induction motor)

स्टेटर (Stator)

- (i) स्टेटर ढाँचा (Stator frame)
- (ii) स्टेटर क्रोड (Stator core)
- (iii) स्टेटर दाँतें (Stator slot)
- (iv) स्टेटर कुण्डलन (Stator winding)

घूर्णक (Rotor)

पिंजरा कुण्डलित घूर्णक
(Cage wound rotor)

कला कुण्डलित घूर्णक
(Phase wound rotor)
or slip ring or wound rotor

एकल पिंजरा कुण्डलित घूर्णक - दोहरा पिंजरा कुण्डलित घूर्णक
(Single cage wound rotor) (Double cage wound rotor)

त्रिकला प्रेरण मोटर के निम्नलिखित दो अंग हैं-

(i) स्थाता अर्थात् स्टेटर (Stator)


(ii) घूर्णक अर्थात् रोटर (Rotor)

स्थाता अर्थात् स्टेटर की संरचना (Construction of Stator)- थी फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर की संरचना थी फेज सिक्कोनस मशीन के स्टेटर की संरचना के समान ही होती है। इन दोनों मशीन के स्टेटर की संरचना इतनी समान होती है कि समान आकार "कला", "सम्बद्धन", "क्षमता" वाली मशीन के स्टेटरों को परस्पर बदला जा सकता है। थी फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में चार मुख्य भाग होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं-

12. वैद्युत मशीन-II

- (i) स्टेटर फ्रेम (Stator Frame)
- (iii) स्टेटर कुंडलन (Stator winding)

- (ii) स्टेटर क्रोड (Stator core)
- (iv) स्टेटर ढाँचा (Stator slot)

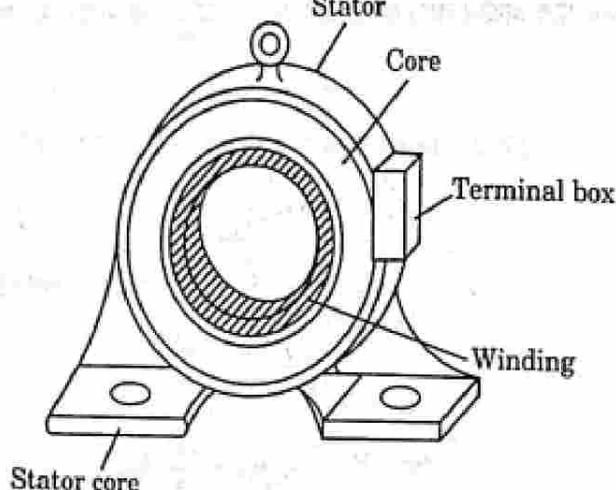


चित्र 1.16 स्टेटर के मुख्य भाग

(i) स्टेटर फ्रेम (Stator Frame)—यह तीन फेज इंडक्शन मोटर का बाहरी हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य स्टेटर क्रोड और फॉल्ड वाईफिंग का आवरण प्रदान करना है। यह एक आवरण के रूप में कार्य करता है और यह प्रेरण मोटर के सभी आंतरिक पांगों को सुरक्षा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। फ्रेम या तो डाइ कास्ट या फैब्रिकेटेड (Fabricated) स्टील से बना है। तीन फेज इंडक्शन मोटर का फ्रेम मजबूत और कठोर होना चाहिए क्योंकि तीन फेज इंडक्शन मोटर की बायु अंतराल लम्बाई बहुत छोटी है अथवा रोटर, स्टेटर के साथ संकेंद्रित नहीं रहेगा, जो असंतुलित चुम्बकीय खिंचाव को उत्पन्न करेगा।



चित्र 1.17 Stator frame

स्टेटर कोर (Stator Core)—स्टेटर कोर का मुख्य कार्य बारो-बारी से प्रवाह करना है। एडी धारा (Eddy current) के मौजूदा नुकसान को कम करने के लिए स्टेटर कोर को टुकड़े-टुकड़े किया जाता है। इन टुकड़े-टुकड़े प्रकार की संरचना Laminated stampings से बनी होती है। Laminated Part में प्रयुक्त Stampings जो लगभग 0.4 से 0.5 mm मोटी होती है सभी स्टैम्पिंग को स्टेटर कोर बनाने के लिए साथ में Stamped दिया जाता है जिसे स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है और यह सिलिकॉन स्टील से बना होता है जो मोटर में होने वाली हिस्टैरिसीस हानि (Hysteresis loss) को कम करने में मदद करता है।

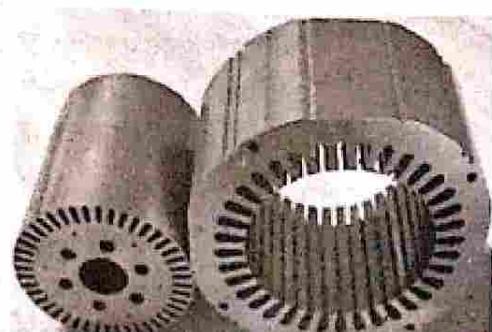

चित्र 1.18 Stator core

स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग (Stator Winding or Field Winding)


तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर कोर की परिधि पर स्लॉट तीन फेज धुमावदार होते हैं। हम इस तीन फेज धुमावदार में तीन फेज AC आपूर्ति को प्रदान करते हैं। वाइंडिंग के तीन फेज या तो स्टार या डेल्टा में जुड़े होते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की शुरुआती विधि का उपयोग करते हैं।



चित्र 1.19 स्टेटर वाइंडिंग (Stator Winding)

हम गिलहरी पिंजरे की मोटर को ज्यादातर स्टार-डेल्टा स्टार्टर (Starter) के साथ शुरू करते हैं और इसलिए गिलहरी पिंजरे मोटर (Squirrel Cage conduction motor) के स्टेटर से जुड़े हुए हैं। हम प्रतिरोध को सम्मिलित करके स्लिप रिंग तीन फेज इंडक्शन मोटर शुरू करते हैं इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा में भी जोड़ा जा सकता है। तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर पर धुमावदार Slot (खाँचा) ये जो वाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग भी कहा जाता है। जब स्टेटर पर तीन फेज की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वह एक घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र (Rotating Magnetic field) पैदा करता है।

स्टेटर स्लाइट (स्टेटर खाँचा) (Stator slot)

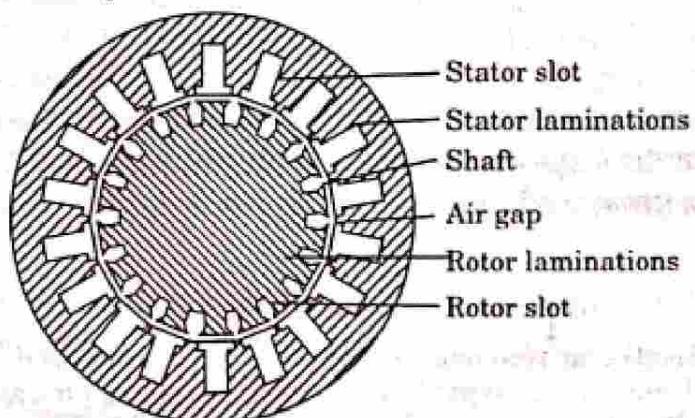

चित्र 1.20 Semiclosed slots

प्रेरण मोटर सामान्य तौर पर दो प्रकार के स्टेटर स्लॉट्स का उपयोग किया जाता है।

(1) ओपन क्लोज और सेमी क्लोज स्लॉट्स में नियोजित किया जाता है। प्रेरण मोटर्स का आपरेटिंग प्रदर्शन स्लाइट्स के आकार पर निर्भर करता है और इसलिए स्टेटर स्लॉट्स के लिए उपयुक्त स्लाइट का चयन करना महत्वपूर्ण है, जो निम्न प्रकार से हैं—

(i) ओपन स्लॉट्स (Open Slots)—इस प्रकार के स्लॉट्स में स्लॉट ओपनिंग स्लॉट्स की चौड़ाई के बराबर होगी, जैसा कि चित्र (1.20) में दिखाया गया है। इस प्रकार के स्लॉट्स में असेम्बली और वाइंडिंग की मरम्मत आसान है, हालांकि इस तरह के स्लॉट उच्च वायु अंतराल (High air gap) के होते हैं।

14 वैद्युत मशीन-II

(ii) बन्द स्लॉट (Closed Slot)—इस प्रकार के स्लॉट्स में स्लॉट ओपनिंग स्लॉट की चौड़ाई की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसलिए इस प्रकार के स्लॉट में बाइंडिंग की असम्भवी अधिक कठिन होती है और बाइंडिंग को बनाने में अधिक समय लगता है। Open slot की तुलना में Closed slot की Cost अधिक होती है क्योंकि इसमें Air gap कम होता है।

(iii) टेपर्ड प्रारूपी दाँतें (Tapered type slots)—इस प्रकार के स्लॉट्स में भी ओपनिंग स्लॉट की चौड़ाई से बहुत छोटी होगी हालांकि स्लॉट की चौड़ाई स्लॉट के ऊपर से स्लॉट के नीचे से अलग-अलग होगी जिसमें न्यूनतम चौड़ाई होगी।

स्टेटर स्लॉट्स की संख्या का चयन—स्टेटर स्लॉट्स की संख्या को डिजाइन Phase में ठीक से चुना जाना चाहिए क्योंकि यह संख्या मोटर के वजन, लागत और परिचालन विशेषताओं को प्रभावित करता है हालांकि स्टेटर स्लॉट्स की संख्या का चयन करने के लिए कोई नियम नहीं है लेकिन उच्च संख्या स्लॉट्स के चयन के फायदे और नुकसान को देखते हुए स्लॉट की संख्या का चयन करने के लिए सेट किया जाना है। अधिक संख्या में स्लॉट के चयन को लाभ और हानियों को देखते हुये किया जाता है, साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि श्री फेज मोटर की बाइंडिंग जो कि स्टेटर स्लॉट में भरी हुयी है, उसके कारण किसी भी प्रकार के ऐकेनिकल एवं डायानामिकल (Dynamical) संतुलन में असर न पड़े। खाँचों (Slots) के चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित लाभ और हानियों की ध्यान में रखना अति आवश्यक है।


लाभ (Advantages)

- (i) Low Leakage Reactance
- (ii) दाँतों (Teeth) में कम्पन कम होगा
- (iii) भार (Load) कमता से अधिक (Load) पार को लेकर (Start) करना।

हानियाँ (Disadvantages)

- (i) लागत में वृद्धि
- (ii) वजन में वृद्धि
- (iii) बड़ा (Large) हुआ चुम्पकीय धारा
- (iv) लोहे की हानि (Iron loss)
- (v) तापमान में वृद्धि
- (vi) दक्षता में कमी

धूर्णक की संरचना (Construction of Rotor)—प्रेरण मोटर में यह घूमने वाला Part है। रोटर भी स्टेटर के समान सामग्री के पतले टुकड़े से निर्मित होता है। टुकड़े-टुकड़े में बेलनाकार कोर सीधे शाफ्ट पर लगाई जाती है ये टुकड़े कंडक्टरों को प्राप्त करने के लिए बाहरी तरफ खिसक जाते हैं। मुख्यतः Rotor दो प्रकार के होते हैं।

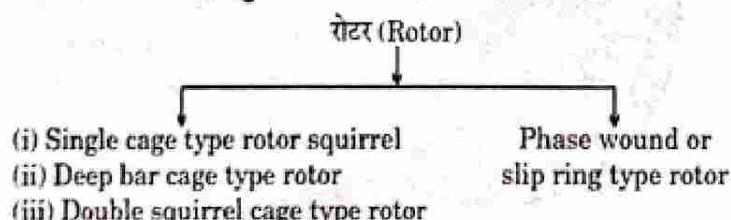

(i) Single Squirrel Cage Type Rotor—गिलहरी पिंजरे प्रारूपी रोटर में एक टुकड़े-टुकड़े में बेलनाकार कोर होता है। बाहरी परिधि पर यह परिपथ स्लॉट अर्द्ध बंद है। प्रत्येक स्लॉट में एल्यूमीनियम या ताँबे का बना कंडक्टर बार होता है। रोटर के अंत में कंडक्टर ताँबे या एल्यूमीनियम की घरी End ring द्वारा Short circuited किया जाता है। Squirrel cage type Rotor में चित्र (1.21) को प्रदर्शित किया गया है।


रोटर स्लॉट आमतौर पर शाफ्ट के समान्तर नहीं होते हैं लेकिन कुछ तिरछे होते हैं रोटर कंडक्टरों के तिरछा होने के नीचे दिए निम्नलिखित फायदे हैं—

- (i) Smooth और Noise less operation प्रदान करता है।
- (ii) यह Rotor के विभिन्न Steps के लिए एक समान Torque curve में परिणाम देती है।

(iii) रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति कम हो जाती है।

(iv) रोटर बार कंडक्टरों की बढ़ती लम्बाई के कारण यह रोटर प्रतिरोध बढ़ता है।

End ring (Shorting ring)

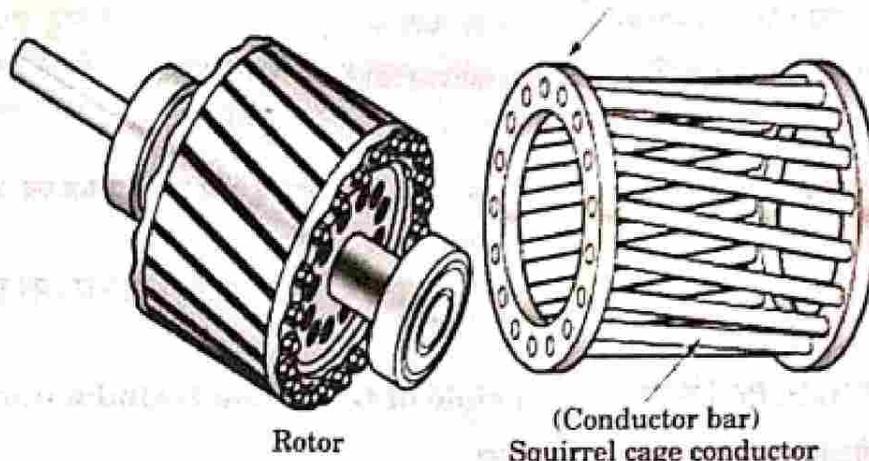


चित्र 1.21 प्रेरण प्रारूपी रोटर (Squirrel cage rotor)

Squirrel Cage Rotor के फायदे—गिलहरी पिंजरा रोटर के निम्नलिखित फायदे नीचे दिए गए हैं।

- पिंजरा रोटर सस्ता और निर्माण मजबूत है।
- ब्रश की अनुपस्थिति में स्पार्किंग को कम करता है।
- इसका रखरखाव कम है।
- पावर फैक्टर अधिक है।
- पिंजरे प्रारूपी रोटर की दक्षता अधिक है।

वाउण्ड या स्लिप रिंग टाइप रोटर (Wound Rotor or Slip Ring Type Rotor)—इस प्रकार के रोटर की संरचना शाफ्ट पर स्लिप रिंग्स आरोपण के साथ की जाती है, इसलिए इसे स्लिप रिंग टाइप रोटर भी कहते हैं। फेज वाउण्ड रोटर को क्रोड की संरचना, डी०सी० मोटर के रोटर कोर के समान होती है जिसमें ओपन अथवा सेमी ओपन स्लॉट्स बनी होती हैं। इस स्लॉटों में स्टेटर वाइंडिंग के समान ही पतले तारों की काइल वाइंडिंग की जाती है। रोटर वाइंडिंग में पोल संख्या स्टेटर वाइंडिंग की पोल संख्या के बराबर ही रखी जाती है। इस प्रकार मोटर के रोटर तथा स्टेटर पर पोलों की संख्या समान होती है। स्टेटर पर प्रायः त्रिकला डेल्टा सम्बद्ध वाइंडिंग की जाती है जबकि रोटर पर त्रिकला स्टार सम्बद्ध वाइंडिंग की जाती है जिसके प्रत्येक सिरे को शाफ्ट पर आरोपित प्रत्येक स्लिप रिंग से सम्बद्ध किया जाता है जो कार्बन ब्रशों द्वारा स्टार्टिंग प्रतिरोध से सम्बद्ध रहता है।

रोटर पर पतले तारों की काइल वाइंडिंग होती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है इसलिए मोटर का स्टार्टिंग टार्क उक्त, दोनों प्रकार के केज वाउण्ड रोटर टाइप मोटरों की अपेक्षा अधिक होता है।

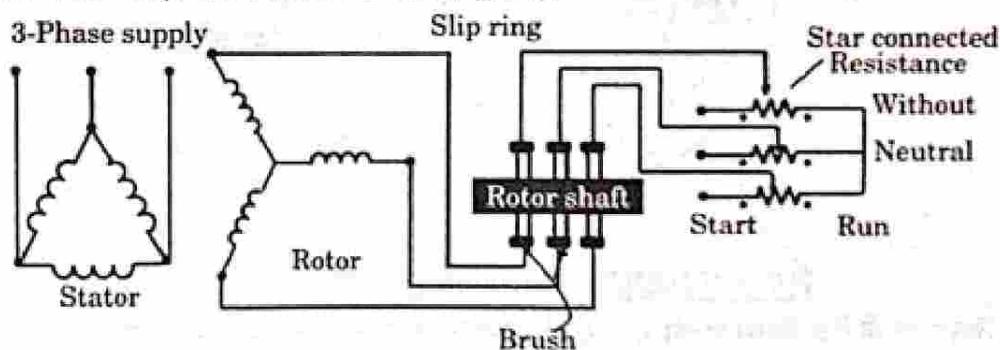

चित्र 1.22

16 वैयुत मशीन-II

प्रायः स्लिप रिंग के द्वारा रोटर सर्किट में स्टार्टर प्रतिरोध (Starting Resistance) जुड़ जाने के कारण स्टार्टिंग टार्क और अधिक बढ़ जाता है इसलिए स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का प्रयोग उच्च Starting Torque वाले कार्यों में किया जाता है।

Phase wound rotor के लाभ-Phase wound rotor के निम्नलिखित लाभ हैं-

इसका उपयोग मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है।

यह Starting torque को बढ़ाता है और Starting current को कम करता है।

Rotor पर उपस्थित-अन्य यंत्र

पाँखा-यह हीट एक्सचेंज प्रदान के लिए रोटर के पीछे की तरफ जुड़ा होता है और इसलिए यह एक सीमा के तहत मोटर के तापमान को बनाए रखता है।


बियरिंग्स-बियरिंग्स रोटर गति के लिए आधार के रूप में प्रदान किये जाते हैं और बियरिंग मोटर को सुचारू रूप से चलने के लिए बनाया जाता है।

1.3 त्रिकला प्रेरण मोटर का सिद्धान्त (Principle of Operation 3-φ Induction Motor)

थ्री फेज इण्डक्शन मोटर का सामान्य कार्य सिद्धान्त

(General Working Principle of Three Phase Induction Motor)

इण्डक्शन मोटर के स्टेटर पर स्थापित वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और इण्डक्शन मोटर के रोटर पर स्थापित वाइंडिंग को रोटर वाइंडिंग या सेकण्डरी वाइंडिंग कहते हैं। जब इण्डक्शन मोटर को थ्री फेज की सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इस स्टेटर वाइंडिंग में धारा का प्रवाह होने लगता है और इस धारा से स्वतंत्र धूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र (Rotating magnetic field) का उत्पादन होता है। इसे स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसकी दिशा स्टेटर वाइंडिंग के Phase sequence पर निर्भर करता है और इसकी गति Synchronous गति होती है। इसे N_S प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया जाता है अर्थात् इस स्टेटर Magnetic field का परिणाम $\frac{3}{2} \phi_n$ होता है। जिसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं-

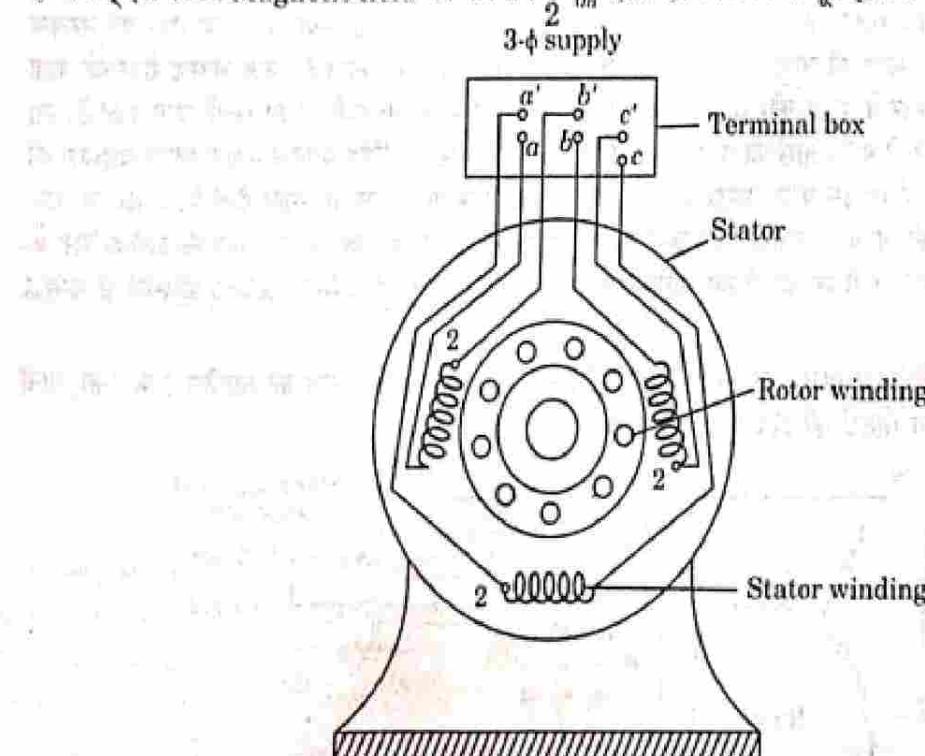

चित्र 1.23 थ्री फेज पिजरा प्रारूपी रोटर टाइप इण्डक्शन मोटर के रोटर तथा स्टेटर वाइंडिंग का चित्रण


$$N_S = \frac{120f}{P} \text{ r.p.m.}$$

where, N_s = Synchronous speed in r.p.m.

P = Number of stator pole.

f = Stator frequency in Hz.

जब यह सतत घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र रोटर वाइंडिंग से सम्पर्कित होता है तो उसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि रोटर वाइंडिंग के लघुपथित होने के कारण उच्च प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है। इसी धारा के कारण रोटर में भी एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे रोटर का चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। यह स्टेटर के घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र पर क्रिया करता है।

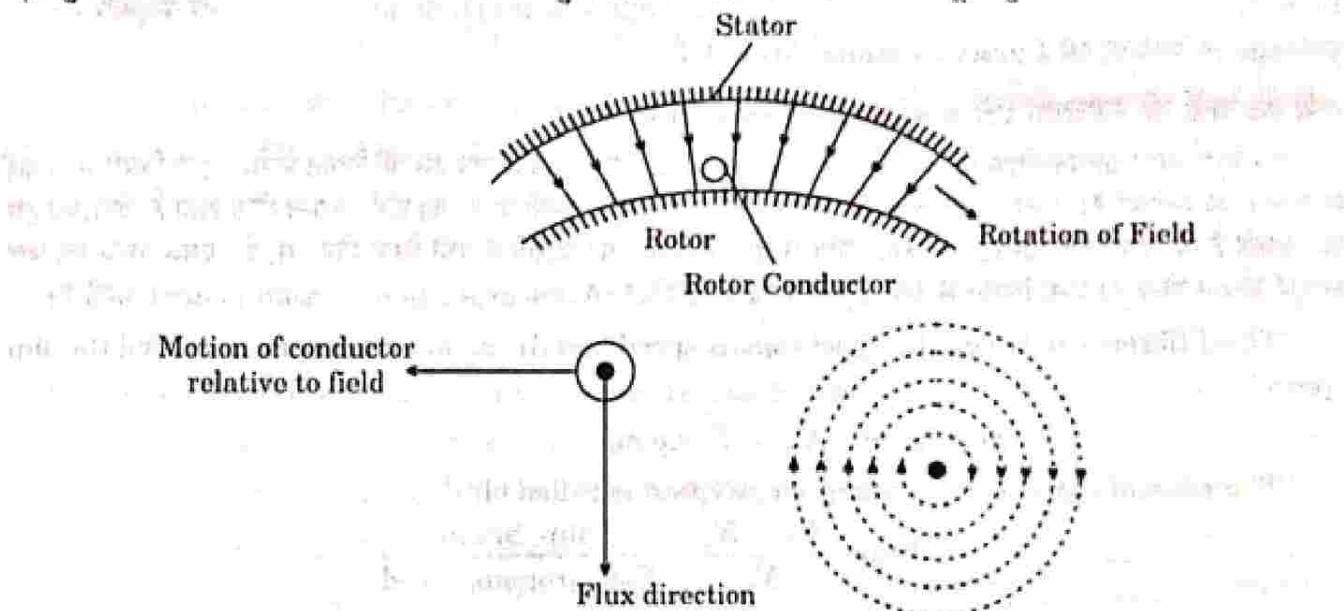


चित्र 1.24 Rotor magnetic field

जब एक Conductor को स्थिर रोटर पर विचार करते हैं जैसा कि चित्र (1.24) में दिखाया गया है और इस Conductor को घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र के अधीन किया जाता है।

जब तीन फेज की आपूर्ति स्टेटर के तीन Phase घुमावदार से जुड़ी होती है तो चुम्बकीय क्षेत्र का घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में होता है।

चुम्बकीय क्षेत्र में घूमने वाली घड़ी का प्रभाव एक स्थिर चालक के रूप में एक स्थिर क्षेत्र में एंटीक्लॉकवाइज के रूप में होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार कंडक्टर में एक Voltage प्रेरित हो जाता है। रोटर सर्किट पूरा हो गया या तो End ring के माध्यम से या बाहरी प्रतिरोध के कारण प्रेरित Voltage रोटर कंडक्टर में प्रवाह (Flow) होने का कारण बनता है। दाहिने हाथ के नियम से हम कंडक्टर में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित कर सकते हैं जब चुम्बकीय क्षेत्र Clockwise घूम रहा है और कंडक्टर स्थिर है तब हम यह मान सकते हैं कि कंडक्टर चुम्बकीय क्षेत्र के सम्बद्ध में एंटीक्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, दाहिने हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा (डाट द्वारा) प्रदर्शित कि गई है जैसा कि चित्र 1.25 में दिखाया गया है।

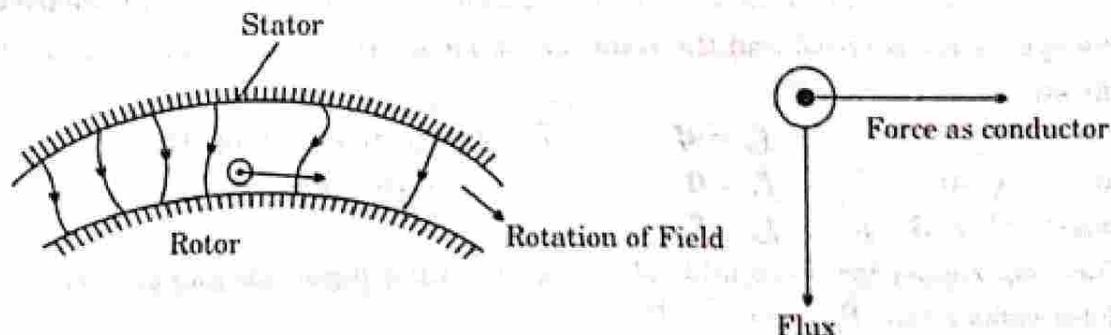

चित्र 1.25 Rotating field nad mmf

सीर एंड रोटर के बाहर सुधारकीय शेत्र का उत्पादन करता है। इस आवश्यक है कि जब किसी चालक को ऐसे तरीके से बदला जाना है तो यह पर एक बल उत्पन्न होता है। यह बल रोटर के बाहर पर एक अपूर्ण सुधारकीय शेत्र को बिला होता है। यह देखा जा सकता है कि कैटबॉटर पर बल का कार्य उमीद विला में देखा जाए तो उपर सुधारकीय शेत्र को बिला होता है। यह देखा जा सकता है कि कैटबॉटर पर एक अपूर्ण भौतिक घूमाव होता है। यह बल रोटर के बिला में कार्य करता है और एक Torque विकासित करता है। यह Torque रोटर पर एक मिमिक्या Torque के विकासित करता है जो रोटर को गतिशीलता करने के लिए उपयोग होता है। यह अपूर्ण सुधारकीय शेत्र के अमान दिला में घूमाव होता है। इसके बिला में बिला होता है। इसके बिला में बिला होता है।

स्लिप एवं स्लिप की महत्वता (Slip and its Significance)

जब एंड रोटर तुल्यकारणीय गति (Synchronous speed) पर चलता है, तब इस परिवर्तन में रोटर द्वारा किये गए घूमाव का अनुभव जो न बढ़ता, व कोई घूमाव का बढ़ना और न ही किसी प्रकार का टार्क उत्पन्न होना होता है, अतः यह रोटर अवश्यक है कि जब एंड रोटर तुल्यकारणीय गति से कुछ कम गति पर चलती है तभी प्रेरण मोटर में, ई० एम० एफ० एंड अपूर्ण घूमाव होता है। ऐसी स्थिति में इसे अनुल्यकारणीय प्रेरण मोटर (Asynchronous induction motor) कहते हैं।

"The difference between the synchronous speed and the actual rotor speed is called the slip speed."

$$\text{Slip speed} = N_S - N_r, \text{ r.p.m.}$$

"The ratio of slip speed to synchronous speed is called slip".

$$\text{Slip} = \frac{N_S - N_r}{N_S} = \frac{\text{Slip Speed}}{\text{Synchronous speed}}$$

$$\% \text{ Slip} = \frac{N_S - N_r}{N_S} \times 100\%$$

स्लिप को "%" से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है।

$$\text{इस उच्चार से प्रदर्शित करते हैं} \quad S = \frac{n_S - n_r}{n_S}$$

- Slip at full load varies from about 5% for small motor's and 2% (percent) for large motor.
- At $S = 0, N_S = N_r$, रोटर की गति तुल्यकारणीय गति के बराबर होती है।
- At $S = 1, N_r = 0$ यह होती है अर्थात् रोटर Stand Still (रुकी हुयी स्थिर) अवस्था को प्रदर्शित करता है।
- The frequency of current and voltage in the stator must be the same as the supply frequency given by $f = \frac{N_S P}{120}$.

- The frequency in the rotor winding is variable and depend on the difference between the synchronous speed and the rotor speed. Hence the rotor frequency depends upon the slip.

$$f_r = sf \quad f = \text{supply frequency in Hz.}$$

- At $S = 0 \quad f_r = 0 \quad f_r = \text{rotor frequency.}$
Stand still $= S = 1 \quad f_r = f$

- The rotor copper loss is equal to slip times the rotor input (air gap power)
 $\text{Rotor copper loss } (P_r) = sP_c = sP_d$

$sP_d \rightarrow$ known as slip power.

- At synchronous speed, $S = 0$, and therefore $T_d = 0$ अर्थात् तुल्यकाली परि पर त्वरण का अनुपात शून्य होता।
- Greater the value of R_d , greater is the value of slip (s) at which maximum torque occurs.

नोट (Note)– इंडियन मोटर का Speed synchronous speed के कापी भी चाला करी रो पाना है। यह इंडियन मोटर का Speed synchronous speed के चाला हो जाए तब Relative speed का मान शून्य हो जाएगा इसमें Induction motor के Rotor में कोई Induced EMF नहीं होगा और Current का कोई प्रवाह न होने के कारण उत्पन्न द्रव्यमाण नहीं होना जिसमें Torque नहीं बनेगा और इस विधि में केवल windage और friction ऊर्जियों से पाल किया जा पाकता है।

प्रमुखतरी धारा मोटरों का वर्गीकरण (Classification of A.C. Motor)– विभिन्न कारणों के अनुसार प्रमुखतरी धारा मोटरों का वर्गीकरण विविधित प्रकार में किया जा सकता है—

(1) कार्य गिरावत के अनुसार (According to the Working Principle)

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (i) Synchronous motor | (ii) Induction motor |
| (iii) Repulsion motor | (iv) Hysteresis motor |
| (v) Reluctance motor | |

(2) घण्टाघरिका के अनुसार (According to the Horse Power)

- (i) Fractional Horse power motor such as.

0.1 HP, 0.2 HP, 0.25 HP, 0.3 HP, 0.5 HP, 0.75 HP, 0.8 HP, 0.9 HP Motors etc.
 (ii) Integral Horse power motor such as.
 1 HP, 1.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 40 HP, 60 HP, 75 HP, 100 HP, 200 HP,
 500 HP, 750 HP, 1000 HP, 1500 HP, 2000 HP आदि।

(3) कलाओं की संख्या के अनुसार (According to the Number of Phase)

- (i) Single Phase (ii) Two Phase (iii) 3-phase (3-φ)

(4) चुम्बकीय पूर्वों की संख्या के आधार पर (According to the Number of Magnetic Poles)

- (i) Two poles (ii) Four Poles (iii) Six poles (iv) Eight Poles (vi) Ten poles motor

(5) शीतलन के आधार पर (According to the cooling system)

- (i) Natural cooled motor (ii) Artificial cooled motor

- (iii) Liquid cooled motor (iv) Gas cooled motor

(6) ट्रिक्युपरिवर्तक के अनुसार (According to the Commutator)

- (i) Commutator type motor (ii) Without commutator type motor

(7) स्लिप के अनुसार (According to the Slip Ring)

- (i) Slip Ring type (ii) Without slip ring

(8) गति के अनुसार (According to the Speed)

- (i) High speed motor

- (ii) Medium speed motor

- (iii) Low speed motor.

(9) आवरणों या आवेष्टन के अनुसार (According to the Enclosures)

- (i) Open type enclosures.

- (ii) Protected type enclosures.

- (iii) Screen protected type enclosures.
 - (iv) Drip proof type enclosure
 - (v) Splash type enclosure
 - (vi) Weather proof type enclosure
 - (vii) Fire proof type enclosure.
 - (viii) Total enclosed fan cooled type enclosure.
 - (ix) Ventilated pipe type enclosure.

(10) प्रदायी स्रोतों की संख्या (According to the Number of Supply Sources)

- (i) Single supply source
 - (ii) Two supply source

(11) प्रवर्तन के अनुसार (According to the starting)

- (i) Self Starting (ii) Non-Self starting motor

(12) आरम्भिक बल आधूर्ण के अनुसार (According to the starting torque)

- (i) High starting torque
 - (ii) Medium starting torque
 - (iii) Low starting torque

(13) कार्यकारी बल आघूर्ण के अनुसार (According to the Working Torque)

(14) गति की प्रकृति के अनुसार (According to the nature of speed)

- (i) Synchronous speed motor i.e., absolute constant motor

(ii) Non-synchronous speed motor.

(a) Constant speed motor

(b) Variable speed motor.

(c) Adjustable speed motor

तुल्यकाली गति (Synchronous Speed)—यह एक Absolute constant speed है जो कि Voltage & Frequency (f) तथा मशीन के Pole (P) पर एक नियत सम्बन्ध रखता है अतः स्थिर स्टेटर के सापेक्ष, स्टेटर फॉल्ड की गति को तुल्यकाली गति कहते हैं। यदि किसी Voltage की Frequency ' f ' तथा चुम्बकीय घूर्व की संख्या P हो तब

$$\text{Synchronous speed} \quad N_S = \frac{120f}{P}$$

जहाँ N_S = Synchronous speed.

f = Supply frequency

P = Number of magnetic poles.

स्लिप (Slip)—एक प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति से नहीं चल सकता है। हम एक पल के लिए यह मान लेते हैं कि रोटर तुल्यकालिक गति से धूम रहा है। इस स्थिति में फ्लक्स रोटर कंडक्टर द्वारा पलवस की कोई कटिंग नहीं होगा जिससे कोई Voltage उत्पन्न नहीं होगा। न ही कोई Current इस स्थिति में Torque का मान शन्य होगा।

प्रेरण मोटर एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंक्रोनस गति से नहीं चलती है। तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति के बीच अन्तर को स्लिप गति कहा जाता है। माना कि Synchronous speed N_s तथा Rotor का Actual speed का मान N , है तब-

$$\text{Slip speed} = N_S - N_r$$

सिंक्रोनस स्लिप एक अंश के रूप में व्यक्त की गई स्लिप Speed को प्रति यूनिट स्लिप या फ्रैक्शनल स्लिप कहा जाता है। प्रति यूनिट स्लिप को आमतौर पर स्लिप कहा जाता है। इसे S द्वारा दर्शाया जाता है।

At stand still condition

$$\text{Percentage slip} = \frac{N_S - N_r}{N_S} \times 100$$

माना $t = 0$ पर (Rotor की Speed $N_r = 0$) क्योंकि इस स्थिति में रोटर स्थिर रहेगा तब

$$\text{Slip} = \frac{N_S - N_r}{N_S} = \frac{N_S - 0}{N_S} = 1$$

$$\text{Slip} = 1 = \text{maximum}$$

अर्थात् Stand still condition में Slip का मान अधिकतम एक (One) होता है।

(ii) At Running condition—

$$S = \frac{N_S - N_r}{N_S}$$

$$S > 0$$

अर्थात् Running condition में Rotor की Speed कुछ होगी लेकिन Rotor की Speed synchronous speed से अधिक नहीं होगी। तब Slip का मान होगा।

$$0 < S \leq 1$$

(iii) Induction motor में Slip के मान को 2 से 5% तक Full load के मान को लिया जाता है।

(iv) At, $t = 0$ पर Starting condition or stand still condition में Rotor की Frequency

$$f_r = \frac{P}{120} \text{ (Relative speed)} \quad (\text{Stand still condition } N_r = 0)$$

$$f_r = \frac{P}{120} (N_S - N_r)$$

$$f_r = \frac{P}{120} (N_S)$$

$$f_r = \frac{PN_S}{120} = f_{\text{stator}}$$

$$f_{\text{rotor}} = f_{\text{stator}}$$

At stand still condition में Rotor की Frequency stator की Frequency के बराबर होगा।

(ii) Rotor Frequency—Under Running Condition

$$\text{Speed of Rotor} = N_r$$

Rotor frequency at running condition.

$$f_r = \frac{P(N_S - N_r)}{120} \quad \dots(i)$$

$$S = \frac{N_S - N_r}{N_S}$$

$$S \cdot N_S = N_S - N_r \quad \dots(ii)$$

(22) चैद्यत मशीन-II

समीकरण (ii) का मान समीकरण (i) में रखने पर

$$f_r = \frac{P}{120} S \cdot N_S$$

$$f_r = \frac{PN_S}{120} S \quad \left(N_S = \frac{120f}{P} \right)$$

तब

$$f_r = S \cdot f_S$$

$$f_{\text{rotor}} = S \cdot f_{\text{stator frequency.}}$$

उदाहरण 1. एक 12 ध्रुव 3 फेज 50 Hz प्रेरण मोटर पूर्ण लोड (Full load) पर 4% स्लिप पर चली गयी मोटर के रोटर की गति ज्ञात करो।

हल- $P = 12, f = 50 \text{ Hz}, S = 4\% = 0.04$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{12} = 500 \text{ r.p.m.}$$

$$\% \text{ स्लिप} = S = \frac{N_S - N}{N_S}$$

$$N = N_S (1 - S)$$

$$= 500 (1 - 0.04)$$

$$= 480 \text{ r.p.m.}$$

उदाहरण 2. एक 5 HP, 50 Hz, 400 V वाले प्रेरण मोटर के रोटर की चाल 2880 r.p.m. है तब

(i) ध्रुवों की संख्या जिसके लिए स्टेटर कुण्डलन कुण्डलित है।

(ii) प्रतिशत स्लिप।

हल- $N = 2880 \text{ r.p.m.}, N_S = 3000 \text{ r.p.m.}$

$$N_S = \frac{120f}{P} \Rightarrow \frac{120 \times 50}{3000} = P$$

(i) $P = 2$ ध्रुव

$$(ii) \% \text{ स्लिप} = \frac{N_S - N}{N} \times 100 = \frac{3000 - 2880}{3000} \times 100 = 4\%$$

उदाहरण 3. 8 ध्रुव 50 Hz की प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 720 r.p.m. गति पर चल रहा है तब इसका प्रतिशत स्लिप को ज्ञात कीजिए।

हल- $P = 8, N = 720 \text{ r.p.m.}, f = 50 \text{ Hz}$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ r.p.m.}$$

$$\% S = \frac{N_S - N}{N_S} \times 100 = \frac{750 - 720}{750} \times 100 = 0.04$$

$$\% S = 4\%$$

उदाहरण 4. एक 6 ध्रुव त्रिकलीय प्रत्यावर्तक 1000 r.p.m. पर चलता है तथा एक 8 ध्रुव त्रिकलीय प्रेरण मोटर शक्ति प्रदान करता है। अगर मोटर की पूर्ण लोड पर स्लिप 4% है तो मोटर की पूर्ण लोड पर चाल ज्ञात कीजिए।

हल- प्रत्यावर्तक ध्रुवों की संख्या $P_o = 6$, प्रेरण मोटर ध्रुवों की संख्या $P = 8, S = 4\% = 0.04$

$$N_S = \frac{120f}{P_a} = 1$$

$$\Rightarrow f = \frac{N_S P_a}{120} = \frac{1000 \times 8}{120} = 50 \text{ Hz}$$

प्रेरण मोटर की तुल्यकाली गति, $N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ r.p.m.}$

$$\text{स्लिप} = \frac{N_S - N}{N}$$

$$N = N_S (1 - S)$$

$$N = 750 (1 - 0.04)$$

$$N = 750 - 30 = 720 \text{ r.p.m.}$$

उदाहरण 5. एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर Full load पर 720 r.p.m. की चाल से घूमती है, जब इसको 50 Hz A.C. supply से सम्बन्ध किया जाता है (i) ध्रुव संख्या (ii) स्लिप तथा प्रतिशत स्लिप (iii) रोटर धारा आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल— $N = 720 \text{ r.p.m.}, N_S = 750$

$$N_S = \frac{120f}{P} \text{ r.p.m.}$$

$$P = \frac{120f}{N_S} = \frac{120 \times 50}{750} = 8 \text{ ध्रुव}$$

$$(ii) \text{ स्लिप} = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{750 - 50}{750} = 0.04$$

$$\text{प्रतिशत Slip} = 4\%$$

$$(iii) \text{ रोटर धारा आवृत्ति} = f_r = 5f \\ = 0.04 \times 50 = 2 \text{ Hz}$$

उदाहरण 6. एक दो ध्रुव त्रिकला 50 Hz प्रेरण मोटर 3% सर्पण से घूम रहा है, तब मोटर की चाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल—} N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ r.p.m.}$$

$$(i) N = N_S (1 - S) \\ = 3000 (1 - 0.03) = 2910 \text{ r.p.m.}$$

$$(ii) f_r = S \cdot f = 0.03 \times 50 \\ = 1.5 \text{ Hz.}$$

उदाहरण 7. एक 8 ध्रुव 50 Hz वाली प्रेरण मोटर के रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 1.5 Hz है तब मोटर किस चाल से चल रही है तथा स्लिप का मान कितना है?

हल—दिया गया है : $P = 8, f = 50 \text{ Hz}$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ r.p.m.}$$

रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति

$$f_r = Sf$$

$$1.5 = S \times 50$$

$$S = 3\%$$

$$\text{स्लिप } S = \frac{N_S - N}{N_S} \times 100$$

$$3 = \frac{N_S - N}{N_S}$$

$$3 = \frac{750 - N}{750}$$

$$N = 727.5 \text{ r.p.m.}$$

उदाहरण 8. एक 8 HP, 400 V, 50 Hz प्रेरण मोटर निर्धारित बोल्टता पर जोड़ने पर Full load पर 14% r.p.m. की घात से चल रहा है। इसकी स्लिप ध्रुव संख्या तथा Full load पर धारा ज्ञात कीजिए तथा दक्षता 85% तथा शक्ति गुणक 0.8 मान लीजिए।

हल- दिया गया है—मोटर की Output = 5 HP

$$= 5 \times 735.5$$

$$= 3677.5$$

$$\text{दक्षता } (\eta) = \frac{\text{Output Power}}{\text{Input Power}}$$

$$\text{Input power } (P) = \frac{\text{Output Power}}{\text{दक्षता (efficiency)}}$$

$$P = \frac{5 \text{ HP}}{0.8} = \frac{5 \times 735.5}{0.8} = 4326.7 \text{ Watt.}$$

$$V_L = 400 \text{ Volt}, \cos \phi = 0.8.$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos \phi}$$

$$\text{Therefore, } I_L = \frac{4326.7}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} = \frac{4326.7}{554.24} = 7.80 \text{ Amp.}$$

$$N = 1400 \text{ r.p.m.}$$

∴ यदि ध्रुव की संख्या को P रखा जाता है तो तुल्यकाली गति (Synchronous speed)

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

जो कि वास्तविक गति से कम है अतः इस मान को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ध्रुव की संख्या को P = 4 रखने पर

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{स्लिप } S = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{1500 - 1400}{1500} \times 100 = 0.04$$

$$S = 4\%$$


1.4 स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र की तालाबंदी (Locking of Rotor and Stator Field)

त्रिफेजी प्रेरण मोटर में जब तुल्यकालिक गति पर रोटर, स्टेटर फील्ड के साथ लॉकड (locked) हो जाता है, इस स्थिति में हम मोटर को स्टार्ट (चालित) नहीं कर सकते हैं। अर्थात् जब त्रिक्ला प्रेरण मोटर को विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं, तब मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण मोटर स्टार्ट नहीं होती है। यह स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स के बगवर होने या अभिन्न अनुपात में होने के कारण होता है। इसे स्लॉट के रूप में यह भी समझ सकते हैं कि स्टेटर स्लॉट रोटर स्लॉट के बगवर अथवा अभिभाज्य गुणित पोल्स के बगवर होता है।

"Magnetic locking or cogging in induction motor. The phenomenon of magnetic locking between the stator and the rotor teeth is called cogging or teeth locking. The number of the stator slots equal to or an integral multiple of the rotor slots, strong alignment forces is produced between the stator and the rotor."

स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड की लॉकिंग अर्थात् मैग्नेटिक लॉकिंग (Magnetic locking) में स्टेटर और रोटर दाँतों के बीच मैग्नेटिक पाथ कम हो जाता है जिससे स्टेटर के दाँत और रोटर के दाँत आपने-सापने लॉकड हो जाते हैं। इस घटना को दूर करने के लिए हमें मशीन को डिजाइन करते समय यह ध्यान रखना है कि स्टेटर के शूब एवं रोटर के शूब आपस में बगवर न रहें और हमेशा अविभाज्य अनुपात में हों, तथा रोटर चालकों को हमेशा तिरछा (Skewed) रखते हैं।

इस प्रकार की घटना स्लिपरिंग प्रेरण मोटर (Wound type Induction motor) में कम घटित होने की प्राथमिकता रहती है। क्योंकि इस मोटर का स्टार्टिंग बल आधूर्ण बहुत अधिक होता है।

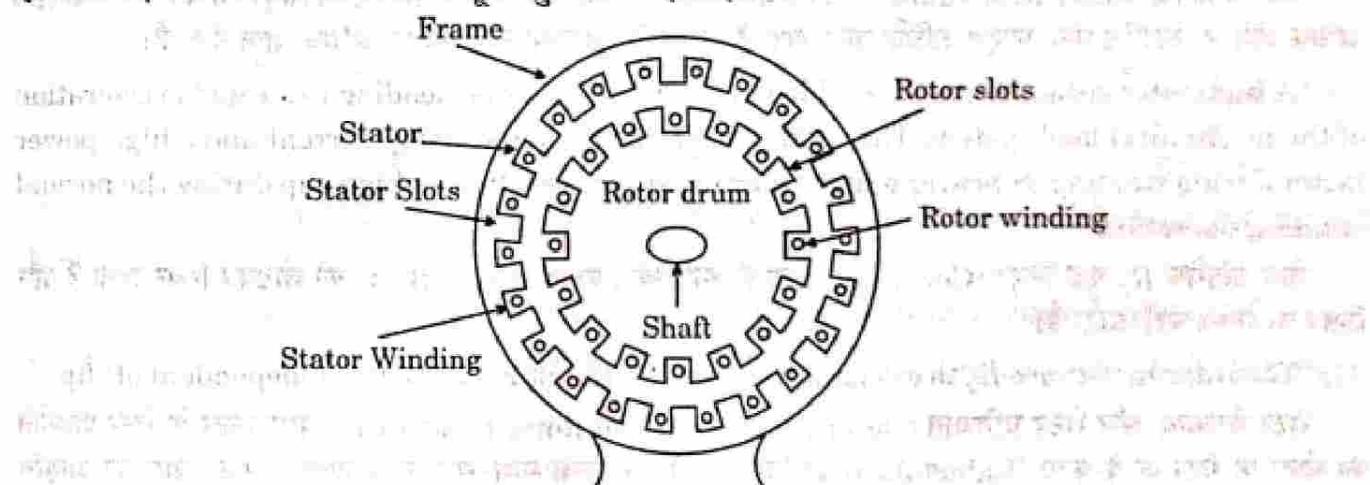


चित्र 1.26 Locking of rotor and stator field

सिंगल फेजिंग (Single Phasing)—सिंगल फेजिंग किसी भी प्रकार की त्रिक्ला प्रेरण मोटर की वह प्रदोष की स्थिति में जिसमें प्रेरण मोटर अपनी निर्धारित गति एवं निश्चित लोड पर चलती हुयी अवस्था में असंतुलित विद्युत आपूर्ति के कारण एक फेज का खुला परिपथ हो जाना सिंगल फेजिंग कहलाता है।

"An extreme case of unbalance supply voltage can occur if one phase of supply gets disconnected when the motor is running. It could happen due to blowing of fuse in one phase."

त्रिक्ला प्रेरण मोटर में सिंगल फेजिंग की घटना असंयमित लोड एवं असंतुलित विद्युत आपूर्ति से एक फेज का प्लॉज गल (Blown) जाना ही इस घटना का कारक है, यदि इस स्थिति में प्रेरण मोटर सम्पूर्ण भार या कम भार पर चल रही है, तब सिंगल फेजिंग के बाद भी चलती रहेगी। लेकिन कार्यक्षमता और दक्षता में कमी के साथ-साथ प्रेरण मोटर का तापमान पहले से ज्यादा होगा अर्थात् अतितापन (Overheating) से मोटर बाईंडिंग के जलने का खतरा बना रहेगा।

त्रिक्ला प्रेरण मोटर की कार्यक्षमता का आंकलन हम सिंगल फेजिंग के दौरान सममित घटकों (Symmetrical components) के द्वारा कर सकते हैं तथा प्रेरण मोटर की गति एवं बल आधूर्ण में आने वाले परिवर्तित प्रभाव को अग्र अभिलाखणिक वक्र द्वारा देख सकते हैं।

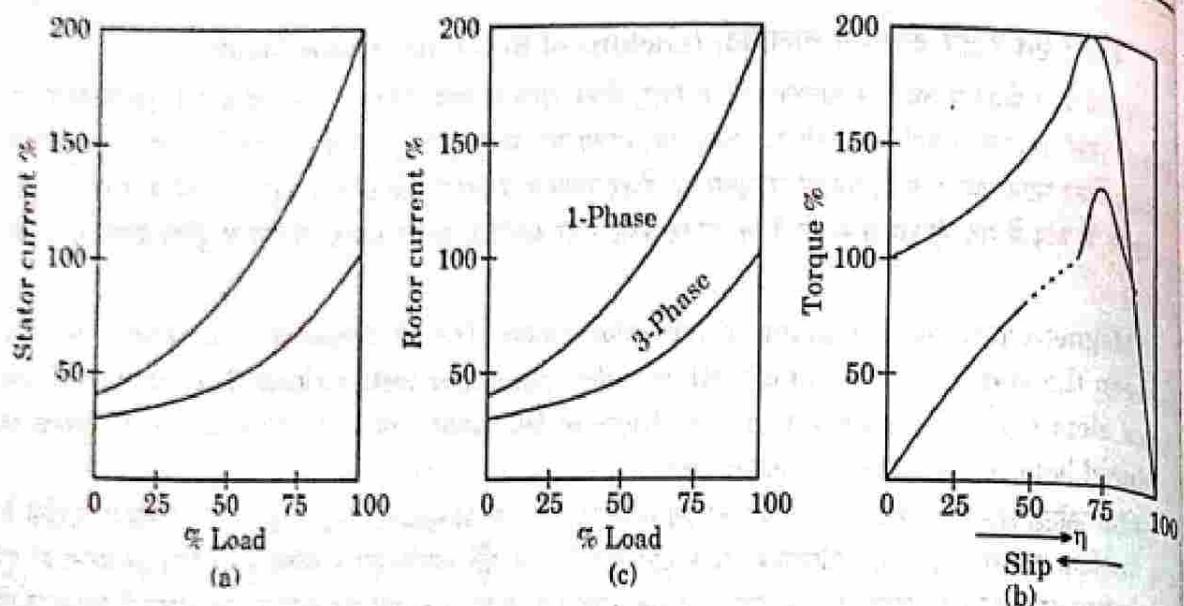

चित्र 1.27 Graph at single phasing

1.5 रोटर प्रतिरोध एवं रोटर प्रेरकत्व (Rotor Resistance and Rotor Inductance)

रोटर प्रतिरोध (Rotor Resistance)—रोटर रजिस्टर्स का प्रेरण मोटर की कार्यक्षमता पर महत्वपूर्ण कार्य है, रोटर प्रतिरोध अधिक होने से, स्टार्टिंग बल आधूर्य अधिक प्राप्त होता है और रनिंग अवस्था में स्लिप भी अधिक प्राप्त होती है।

"A high rotor resistance will provide a high starting torque, leading to a rapid acceleration of the mechanical load system. This is also desirable for low starting current and a high power factor during starting. However a high rotor resistance results in a high slip during the normal running operation."

रोटर प्रतिरोध R_2 एक नियत (Constant) रहता है, यह स्किन प्रभाव (Skin effect) को छोड़कर स्थिर रहता है और स्लिप पर निर्भर नहीं करता है।

"The rotor resistance R_2 is a constant (except for the skin effect). It is independent of slip".

रोटर प्रेरकत्व और रोटर प्रतिधात (Rotor Inductance and Rotor Reactance)—प्रेरण मोटर के रोटर प्रतिधात का मोटर के रोटर के प्रेरकत्व (Inductance) पर निर्भर करता है। इसके साथ-साथ रोटर बोल्टेज, रोटर घारा की आवृत्ति (Frequency) पर भी निर्भर करता है। यदि

L_2 = Inductance of rotor, the rotor reactance is given by

$$X_2 = 2\pi f_2 L_2$$

where X_2 = Reactance of rotor winding

f_2 = rotor frequency

लेकिन $f_2 = sf_1$

f_1 = supply frequency

$$X_2 = 2\pi (Sf_1) L_2$$

X_{20} = stand still reactance of the rotor.


$$X_2 = S (2\pi f_1 L_2)$$

$$X_2 = SX_{20}$$

रोटर प्रतिवाधा (Rotor Impedance)—किसी भी प्रेरण मोटर के लिए प्रतिकला रोटर प्रतिरोध तो स्थिर होगा, परन्तु मोटर की स्थिर अवस्था (Stand still condition) में N_S आंपेक्शिक गति पर प्रतिकला रोटर क्षरण प्रतिधात (Rotor leakage reactance) मोटर की चाल N की सापेक्ष गति ($N_S - N$) पर के प्रतिकला क्षरण प्रतिधात से स्थित होगा अतः प्रेरण मोटर के स्थिर अवस्था में माना कि ($N = 0$)

R_2 = ओह्म मात्रक में धूर्णक का प्रतिकला प्रतिरोध (Per phase resistance of a rotor)

X_2 = ओह्म मात्रक में धूर्णक का प्रतिकला प्रतिवात (Per phase reactance of a rotor)

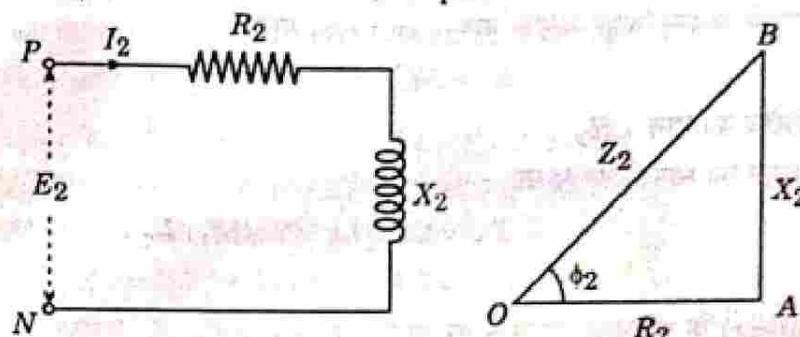

चित्र 1.28 R

Z_2 = ओह्म मात्रक में धूर्णक की प्रति कला प्रतिवात (Per phase impedance of a rotor)


$$= \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

जब Rotor N गति से गतिमान होता है तब उस स्थिति में प्रेरण मोटर में Rotor का मान कि

प्रतिकला प्रतिरोध = R_2 एवं

$$\text{प्रतिकला क्षण प्रतिवात} = \frac{(N_S - N)}{N_S} X_2 = S X_2 \Omega$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + (S X_2)^2} \Omega$$

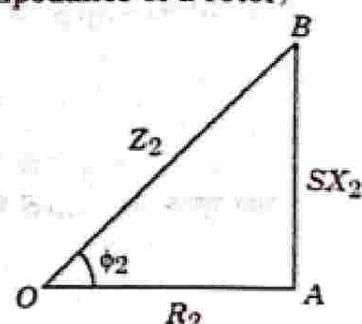

चित्र 1.29

रोटर धारा (Rotor Current) – प्रेरण मोटर में Rotor में उत्पन्न धारा का मान निम्नलिखित विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है जब रोटर –

(i) स्थिर अवस्था (Stand still Conditions) – इस स्थिति में Rotor स्थिर अवस्था में है तब माना कि

E_2 = स्थिर अवस्था में उत्पन्न रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज (e.m.f induced per phase of the rotor at stand still).

R_2 = रोटर का प्रतिरोध प्रति फेज (Resistance per phase of the rotor)

X_2 = स्थिर अवस्था में रोटर में प्रतिवात प्रति फेज (Reactance per phase of the rotor at stand still)

$$= 2\pi f_1 L_2$$

Z_2 = स्थिर अवस्था में रोटर का प्रतिवात (Rotor impedance per phase at stand still).

I_2 = स्थिर अवस्था में रोटर से उत्पन्न धारा (Rotor current per phase at stand still).

$$Z_2 = R_2 + jX_2$$

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2}$$

Power factor at stand still.

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2}$$

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

28 वैद्युत मशीन-II

(ii) गतिशील अवस्था में रोटर में उत्पन्न धारा (Rotor current in Running conditions) - अर्थात् S' Slip के रोटर में धारा (Rotor current at slip S)

माना स्लिप S पर रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल (e.m.f.) का मान

$$E_r = SE_2$$

रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान $= R_2$

रोटर वाइंडिंग के प्रतिघात का मान स्लिप S पर

$$\begin{aligned} X_r &= 2\pi f_2 L_2 = 2\pi (Sf_1) L_2 \\ &= SX_2 \end{aligned}$$

$$[\because f_2 = Sf_1]$$

रोटर वाइंडिंग (Winding) के प्रतिवाधा स्लिप S पर मान

$$Z_r = R_2 + jX_r = R_2 + jSX_2$$

$$\text{रोटर धारा का Slip } S \text{ पर मान } I_r = \frac{E_r}{Z_r}$$

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{E_r}{R_2 + jSX_2}$$

$$\text{शक्ति गुणक का Slip } S \text{ पर मान } \cos \phi_r = \frac{R_2}{Z_r}$$

$$\cos \phi_r = \frac{R_2}{R_2 + jSX_2}$$

प्रेरण मोटर का सदिश आरेख (Vector diagram of an Induction Motor)


Induction motor में Stator से कर्जा का Transfer पूर्ण रूप से Inductively होता है। इस प्रकार प्रेरण मोटर इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर का ही रूप है जिसमें स्टेटर Primary coil का कार्य जबकि Rotor Short circuited द्वितीयक Coil का कार्य करता है। अतः Induction motor का Vector diagram ट्रांसफॉर्मर के अनुरूप होता है मान लिया कि

V_1 = स्टेटर में प्रयुक्त Voltage प्रतिफेज

R_1 = स्टेटर प्रतिरोध प्रतिफेज

X_1 = स्टेटर प्रतिघात प्रतिफेज

I_1 = स्टेटर धारा प्रतिफेज

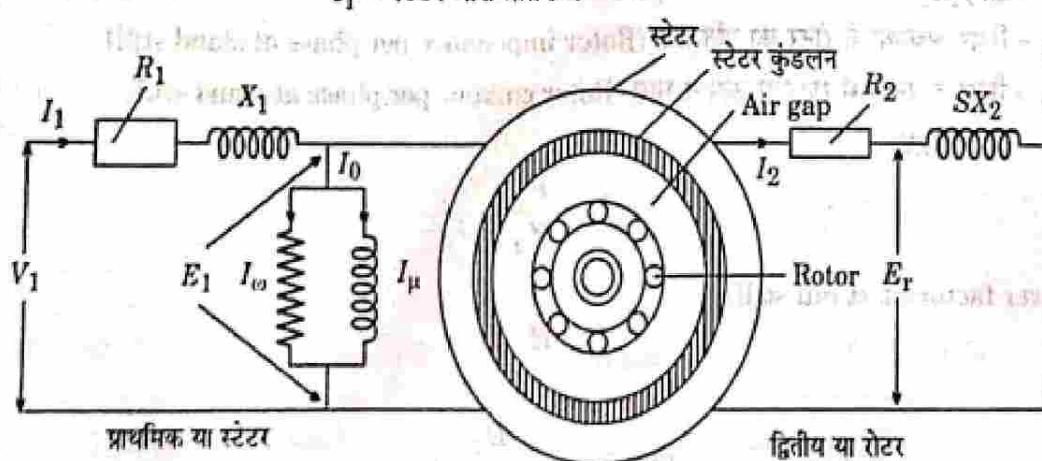

चित्र 1.30 प्रेरण मोटर का सामान्य समतुल्य परिषद (General equivalent circuit diagram of induction motor)

स्टेटर में प्रयुक्त Voltage V_1 एक चुम्बकीय फ्लैक्स को उत्पन्न करता है जो स्टेटर तथा रोटर दोनों से लिंक होता है तथा जिससे स्टेटर (अर्थात्) प्राथमिक कुण्डलन में Self induction का विरोधी विद्युत वाहक बल E_1 तथा रोटर (द्वितीयक) कुण्डलन में परस्पर प्रेरित (Mutually induced विद्युत वाहक बल) $E_r = SE_2$ को उत्पन्न करता है। द्वितीयक कुण्डलन या रोटर में कोई द्वितीयक टर्मिनल वोल्टता V_2 नहीं होता है क्योंकि सारा प्रेरित विद्युत वाहक बल रोटर चालकों में धारा प्रवाह में प्रयोग हो जाता है चौंक रोटर स्वयं Short circuit होता है। अतः इस प्रकार

$$V_1 = E_1 + I_1 R_1 + j I_1 X_1 = E_1 + I_1 (R_1 + j X_1)$$

E_r का परिमाण (Magnitude) स्टेटर तथा रोटर के बीच वोल्टता रूपान्तरण अनुपात K तथा स्लिप S पर निर्भर करता है। यह पूर्णतः Rotor प्रतिवाधा में अवशोषित (Absorbed) हो जाता है।


$$E_r = I_2 Z_r = I_2 (R_2 + j X_2)$$

$$E_r = I_2 \sqrt{R_2^2 + (j X_2)^2}$$

I_0 (No load/प्राथमिक धारा प्रतिफेज है I_0 के दो Components) है प्रथम क्रियाशील या लोह हानि संघटक I_w तथा दूसरा अक्रियाशील या चुम्बकीय संघटक I_μ / I_w शून्य लोड पर लोह हानि प्रदान करता है तथा I_μ लोह क्रोड तथा बायु अन्तराल में चुम्बकीय फ्लैक्स स्थापित करता है, इस प्रकार

$$I_0 = \sqrt{(I_w^2 + I_\mu^2)}$$

चित्र (1.30) में प्रदर्शित परिपथ का प्रतिरोध, $R_0 = \frac{E_1}{I_w}$ तथा प्रेरणिक प्रतिवाधा $X_0 = \frac{E_1}{I_\mu}$ से प्राप्त किया जा सकता है।

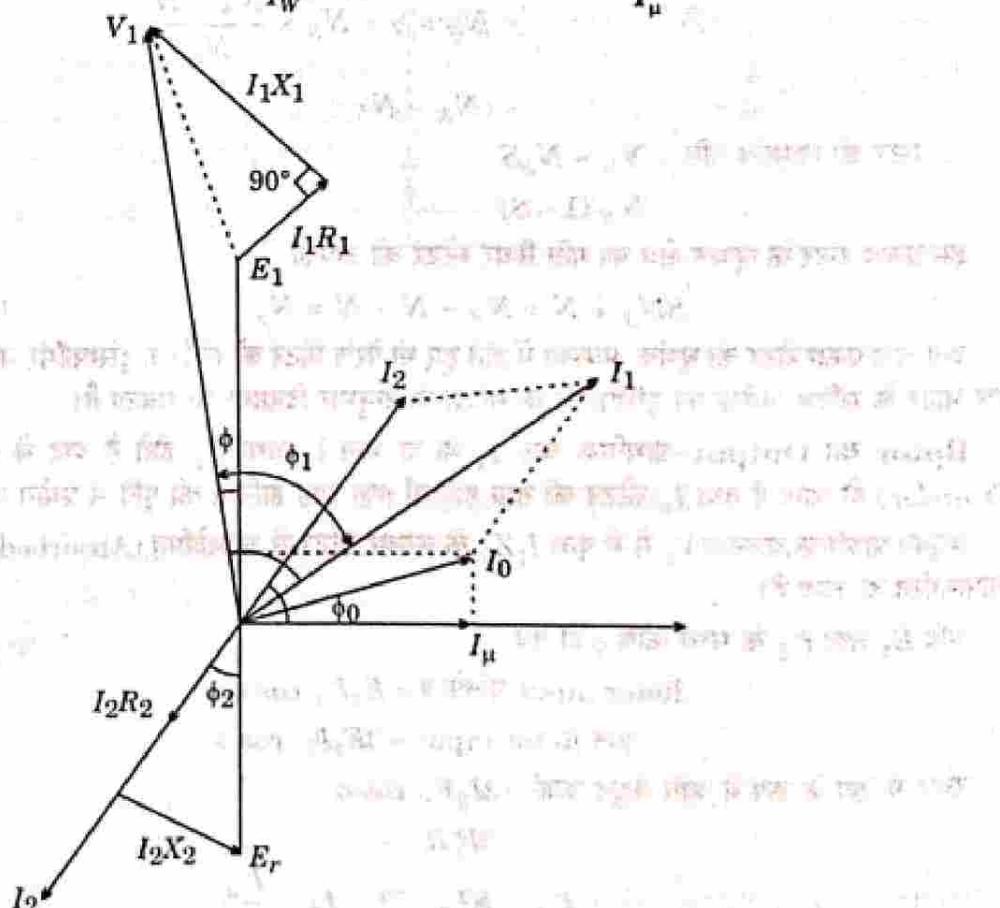

चित्र 1.31 Phasor diagram of 3-phase induction motor

दो Coil में Transformer में I_0 शून्य लोड धारा का मान काफी कम लगभग पूर्ण लोड धारा का 1% होता है। इसका कारण यह है कि चुम्बकीय फ्लैक्स का Path लगभग पूर्णतः Low Reluctance वाली लोह क्रोड में से हो जाता है जिससे I_w

का मान कम होता है तथा इसी कारण I_0 का मान भी कम हो जाता है लेकिन प्रेरण मोटर में High Reluctance का Air gap होता है जिससे I_0 का मान काफी बढ़ जाता है तथा इस कारण I_0 का मान पूर्ण धारा का मान लगभग 40 से 50% तक सकता है।

सदिश आरेख में I_2 प्राथमिक में लोड धारा के तुल्य तथा KI_2 के बराबर होती है अर्थात् $I_2 = KI_2$ एवं कुल कुछ प्राथमिक धारा I_2 तथा I_0 का सदिश योग होता है।

इस स्थान पर कुछ शब्द एक ही वेक्टर आरेख पर स्टेटर और रोटर Quantities को सही ठहराने के लिए कहा जा सकता है, भले ही रोटर की आवृत्ति और e.m.f. स्टेटर के केवल एक Fraction (अंश) है, अब दिखाएँगे कि भले ही स्टेटर और रोटर करंट की आवृत्ति अलग-अलग हो फिर भी उसके कारण चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ समकालिक होते हैं जब Space में Observation द्वारा देखा जाता है तो दोनों फोल्ड में तुल्यकालिक गति से घूमता है।

Rotor की गति-चौंक रोटर धारा की आवृत्ति f_r , स्टेटर धारा की आवृत्ति f से स्लिप S गुना होता है अर्थात्

$$f_r = Sf$$

इस प्रकार Rotor current द्वारा विकसित घूर्णक क्षेत्र (Rotating field) रोटर की अपेक्षा गति = $\frac{120f_r}{P} = \frac{120 \times Sf}{P}$
 $= N_S \times S$ गति से घूमता है।

$$\text{अर्थात् Rotor के क्षेत्र के घूमने की गति} = \frac{120 f_r}{P} = \frac{120 f S}{P}$$

$$= N_S \times S = N_S \times \frac{N_S - N}{N_S}$$

$$= (N_S - N)$$

$$\therefore \text{रोटर की सामान्य गति} = N_S - N_S S$$

$$= N_S (1 - S)$$

इस प्रकार रोटर के घूर्णक क्षेत्र की गति स्थिर स्टेटर की अपेक्षा

$$SN_S + N = N_S - N + N = N_S \quad (SN_S = N_S - N)$$

अतः इस प्रकार रोटर का घूर्णक अवस्था में होते हुए भी प्रेरण मोटर को स्थैतिक ट्रांसफॉर्मर माना जा सकता है तथा इस प्रकार प्रेरण मोटर के सदिश आरेख को ट्रांसफॉर्मर के सदिश के अनुसार दिखाया जा सकता है।

Rotor का Output-प्राथमिक धारा I_1 के दो भाग I_0 तथा I'_2 होते हैं बाद में I'_2 का रोटर को स्थानान्तरण (Transfer) हो जाता है तथा I_0 स्टेटर की ताप्र हानियाँ तथा लोह हानियों की पूर्ति में प्रयोग की जाती है।

प्रयुक्त प्राथमिक बोल्टता V_1 में से कुछ $I_1 Z_2$ के बराबर स्टेटर में अवशोषित (Absorbed) हो जाता है तथा E_1 रोटर को स्थानान्तरित हो जाता है।

यदि E_1 तथा I'_2 के मध्य कोण ϕ हो तब

$$\text{Rotor input प्रतिफेज} = E_1 I'_2 \cos \phi$$

$$\therefore \text{कुल Rotor input} = 3E_1 I'_2 \cos \phi$$


$$\text{रोटर में ताप के रूप में व्यव वैद्युत कर्जा} = 3I_2 E_r \cos \phi$$

$$= 3I_2^2 R_2$$

$$I'_2 = KI_2 \quad \text{या} \quad I_2 = \frac{I'_2}{K}$$

$$E_r = E_2 S \quad \text{तथा} \quad E_2 = KE_1$$

$$E_r = SKE_1$$

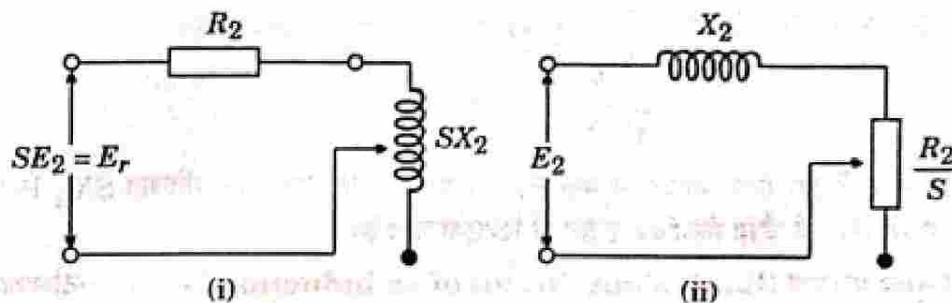

चित्र 1.32 Equivalent circuit diagram of rotor

चित्र (i) के तुल्य रोटर परिपथ को समीकरण (ii) के अनुसार चित्र (ii) में दिखाया गया है जिसमें एक अचर प्रतिव्याप्ति X_2 चर प्रतिरोध $\frac{R_2}{S}$ (स्लिप के विलोमानुपाती एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े हुये स्थिर सप्लाई E_2 से संयोजित है)

$\frac{R_2}{S}$ को निम्न रूप में लिखा जा सकता है—

$$\frac{R_2}{S} = R_2 + \frac{R_2}{S} - R_2 = R_2 + R_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

उपरोक्त को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग R_2 रोटर का स्वयं प्रतिरोध है तथा यह रोटर की हानियों को प्रदर्शित करता है, दूसरा भाग $R_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$ लोड प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है तथा यह मोटर के यांत्रिक लोड के तुल्य होता है। लोड प्रतिरोध को R_L से प्रदर्शित करते हैं। चित्र 1.33 में लोड प्रतिरोध R_L के साथ रोटर का तुल्य परिपथ को दिखाया गया है।

ताप के रूप में व्यवहार ऊर्जा
 $= 3 \times \frac{I^2}{K} \times S K E_1 \times \cos \phi$

$$= 3E_1 I_2 \cos \phi \cdot S$$

= Rotor input $\times S$

Rotor output = Rotor input – Losses

$$= 3E_1 I_2 \cos \phi - 3E_1 I_2 \cos \phi \cdot S$$

$$= 3(1-S) E_1 I_2 \cos \phi$$

$$= (1-S) \times \text{Rotor input}$$


$$\frac{\text{Rotor output}}{\text{Rotor input}} = 1 - S$$

Rotor copper loss = $S \times \text{Rotor input}$

$$\text{Rotor efficiency} = 1 - S = \frac{N}{N_2} = \frac{\text{वास्तविक गति}}{\text{तुल्यकाली गति}}$$

प्रेरण मोटर का तुलयांक परिपथ (Equivalent Circuit of the Rotor of Induction Motor)—जब मोटर यांत्रिक लोड दिया जाता है तब रोटर धारा

$$I_2 = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{SE_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}} \quad \dots(i)$$

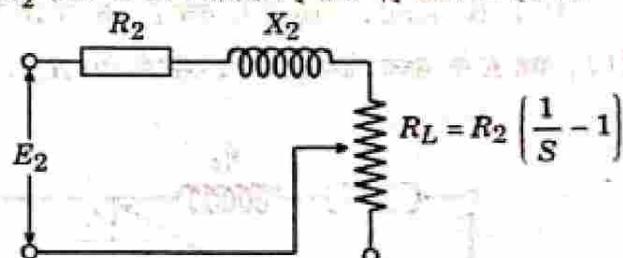

चित्र 1.33 Equivalent circuit of rotor with load R_L .

$$I_2 = \frac{SE_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

समीकरण (1) से स्पष्ट है कि रोटर परिपथ में एक Fixed प्रतिरोध R_2 तथा चर प्रतिधात SX_2 स्लिप के समान $E_2 = SE$ के पास्वर्व में संयोजित है जैसा कि चित्र 1.33 में दिखाया गया है।


प्रेरण मोटर का तुल्य परिपथ (Equivalent Circuit of an Induction Motor)—ट्रांसफार्मर के अनुसार प्रेरण मोटर में प्रतिरोध तथा प्रतिधात के मानों को बाह्य परिपथ में किसी एक कुण्डल (प्राथमिक या द्वितीयक) कुण्डल से निर्देशित करते हुए स्थानान्तरित किया जाता है। इससे अंकिक प्रश्नों को हल करने में सरलता रहती है।

बद्ध प्राथमिक या प्रतिरोध में द्वितीयक कुण्डल से प्राथमिक की ओर स्थानान्तरित किया जाता है तब उन्हें रूपान्तरण अनुपात के कार्य K^2 से घाटा दिया जाता है लेकिन यदि धारा को स्थानान्तरण करना हो तो रूपान्तरण अनुपात K से घटा दिया जाता है।

प्रेरण मोटर के तुल्य परिपथ को दिखाया गया है जिसमें मानों को प्राथमिक की ओर (स्टेटर) स्थानान्तरण करके दिखाया गया है यहाँ


$$R_2' = \frac{R_2}{K^2} \quad X_2' = \frac{X_2}{K^2} \quad \text{तथा} \quad I_2' = KI_2$$

जहाँ I_1 No load current I_0 तथा I_1' का संदर्भ योग है। I_0 के दो संघटक $I_W = I_0 \cos \phi_0$ तथा $I_\mu = I_0 \sin \phi_0$ है। I_0 तथा E के मध्य कोण ϕ_0 है जिससे प्रतिरोध $R_0 = \frac{E_1}{I_W}$ तथा प्रतिधात $X_0 = \frac{E_1}{I_\mu}$ का मान ज्ञात किया जा सकता है।

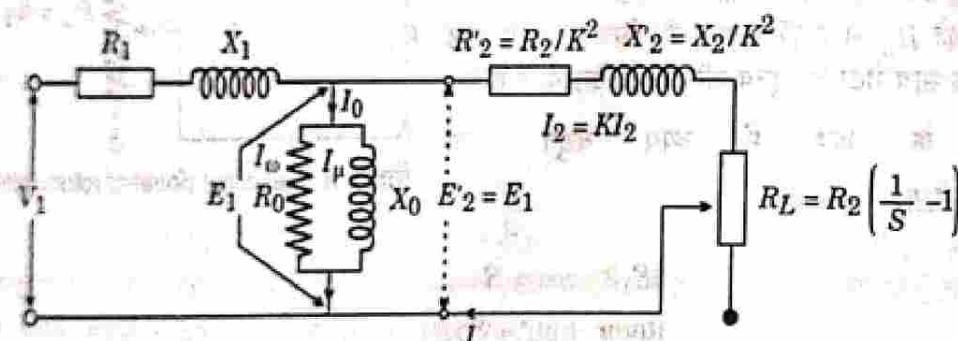

चित्र 1.34

प्रेरण मोटर का सन्निकट तुल्य परिपथ (Approximate Equivalent Circuit of Induction Motor)—परिपथ को अधिक सरल बनाने के लिए उत्तेजित परिपथ को बाई ओर चित्र के अनुसार Transferred किया जा सकता है। इससे प्रश्न को हल करने में और अधिक सरलता आ जाती है तथा इससे गणना में कोई विशेष अशुद्धि नहीं आती है। इस परिपथ का Approximate equivalent circuit कहा जाता है।

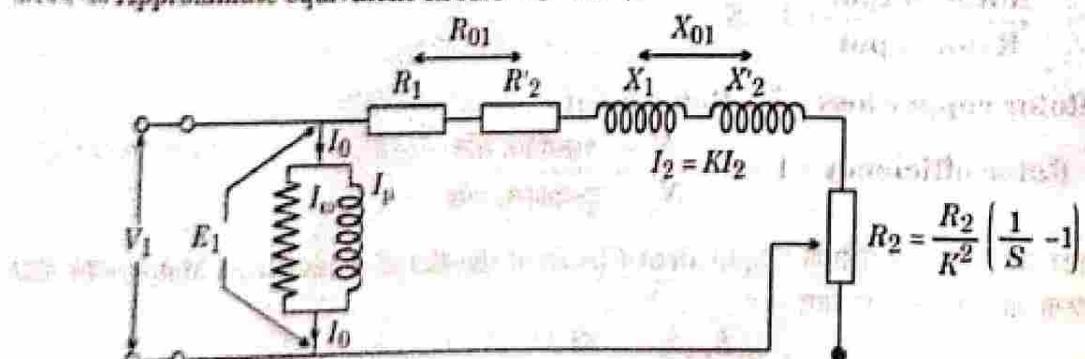

चित्र 1.35 Approximate equivalent circuit

अधिकतम निर्गत शक्ति (Maximum Power Output)—दिखाये गये परिपथ का कुल Gross output mechanical power

$$P_g = 3I_2^2 R_L$$

$$I_2 = \frac{V_1}{\sqrt{(R_{01} + R'_L)^2 + (X_{01})^2}}$$

$$P_g = \frac{3V_1^2 R'_L}{(R_{01} + R'_L)^2 + (X_{01})^2}$$

उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर तथा प्रथम व्युत्पत्ति को शून्य के बराबर समीकृत (equate) करने पर अधिकतम शक्ति के लिये शर्त प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करने पर

$$R_L^2 = R_{01}^2 + X_{01}^2 = Z_{01}^2$$

जहाँ Z_{01} = मोटर का क्षरण प्रतिवाधा स्टेटर को निर्देशित करते हुए।

$$R'_L = R_{01}$$

इस प्रकार Induction motor से अधिकतम Output power उस समय प्राप्त होगा जब उसका तुल्य लोड प्रतिरोध (Equivalent load resistance) क्षरण प्रतिवाधा के तुल्य होगा।

अधिकतम शक्ति Output पर Slip

$$R'_L = \frac{R_1}{K^2} \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

$$= R'_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

$$\frac{R_2}{K^2} = R'_2$$

$$Z_{01} = R'_L = R'_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

$$Z_{01} = \frac{R'_2}{S} - R'_2$$

$$\frac{R'_2}{S} = Z_{01} + R'_2$$

$$S = \frac{R'_2}{Z_{01} + R'_2}$$

उपरोक्त कुल Output शक्ति का समीकरण में $R'_L = Z_{01}$ रखने पर अधिकतम कुल Output बल आधूर्ण को समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है।

$$P_{g(\max)} = \frac{3V_1^2 Z_{01}}{(R_{01} + Z_{01})^2 + (X_{01})^2}$$

$$= \frac{3V_1^2 Z_{01}}{R_{01}^2 + Z_{01}^2 + 2R_{01}Z_{01} + X_{01}^2}$$

$$P_{g(\max)} = \frac{3V_1^2}{2(R_{01} + Z_{01})}$$

(34) वैद्युत मशीन-II

उदाहरण 1. एक ट्रिफेजी प्रेरण मोटर का अधिकतम बल आवृत्ति 10% स्लिप पर प्राप्त होता है, मोटर का द्वितीय प्रतिरोध 0.12Ω फेज है। इस स्लिप पर तुल्य लोड प्रतिरोध R_L , तुल्य लोड वोल्टता V_L तथा तुल्य धारा I_L ज्ञात कीजिये यदि कुल निर्गत शक्ति 7500 वाट हो।


हल- $R_2 = 0.12 \Omega, S = 0.1$

$$R_L = R_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

$$R_L = 0.112 \left(\frac{1}{0.1} - 1 \right)$$

$$= 108 \text{ ओह्म/Phase}$$

जैसा कि रोटर से तुल्य परिपथ को चित्र (1.36) में दिखाया गया है, V_2 एक द्वितीय वोल्टता है जो कि रोटर में व्यय (Drop) होता है।

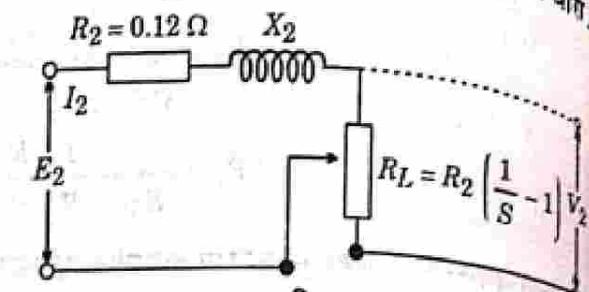

चित्र 1.36

$$V_L = I_2 R_1$$

$$\text{कुल Output power } P_g = I_2^2 R_L = \frac{3V_L^2}{R_L}$$

$$V_L^2 = \frac{P_g \times R_L}{3} = \frac{7500 \times 1.08}{3} = 2700$$

$$V_L = \sqrt{2700} = 51.96 \text{ Volt}$$

$$\text{तुल्य लोड धारा} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{51.96}{1.08} = 48.11 \text{ Amp.}$$

उदाहरण 2. एक 440 Volt 3-phase स्टार संयोजित प्रेरण मोटर की स्टेटर प्रतिवाधा $(0.06 + j 0.21)$ और तथा तुल्य रोटर प्रतिवाधा $(0.06 + j 0.23) \Omega$ है। उत्तेजन धारा I_0 को नगण्य मानते हुए अधिकतम कुल बल आवृत्ति का मान जिस स्लिप पर यह प्राप्त होगी, ज्ञात करें।

हल- $R_{01} = 0.06 + j 0.21$

$$X_{01} = 0.06 + j 0.23$$

$$R_{01} = R_1 + R'_2 = 0.06 + 0.06 = 0.12 \Omega$$

$$X_{01} = X_1 + X'_2 = 0.21 + 0.23 = 0.44 \Omega$$

$$Z_{01} = \sqrt{(0.12)^2 + (0.44)^2} = 0.456$$

$$\text{अधिकतम बल आवृत्ति पर स्लिप } S = \frac{R_2}{R_2 + Z_{01}}$$

$$S = \frac{0.06}{0.06 + 0.456} = 0.116 \text{ या } 11.6\%$$

$$\text{वोल्टता प्रतिफेज} = \frac{440}{\sqrt{3}} = 254.04 \text{ Volt}$$

$$P_{g \max} = \frac{3V_1^2}{2(R_{01} + Z_{01})} = \frac{3\left(\frac{440}{\sqrt{3}}\right)^2}{2(0.12 + 0.456)}$$

$$= 168063 \text{ वाट या } 168.063 (\text{Kw})$$

उदाहरण 3. एक तीन फेज Star connected 400 V, 50 Hz 4 pole induction motor का Stator की ओर निर्देशित (Referred to stator) करते हुए निम्नलिखित Parameters का मान प्रतिफेज ओह्य में प्रदर्शित है।

$$R_1 = 0.15, X_1 = 0.45, R'_2 = 0.12, X'_2 = 0.45, X_m = 28.5$$

Stator current और Power factor के मान को ज्ञात कीजिए। Slip का मान $S = 0.04$ motor rated voltage तथा Rated frequency पर चल रहा है।

हल- $R_1 = 0.15, X_1 = 0.45, R'_2 = 0.12, X'_2 = 0.45, X_m = 28.5$

$$R_L = R'_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right) = 0.12 \left(\frac{1}{0.04} - 1 \right) = 2.88 \Omega$$

$$I'_2 = \frac{V}{(R_{01} + R'_L) + j X_{01}} = \frac{400}{(0.15 + 0.12 + 2.88) + j (0.45 + 0.45)}$$

$$I'_2 = (67.78 - j 19.36)$$

$$I_0 = \frac{400}{\frac{\sqrt{3}}{X_m}} = \frac{400}{\sqrt{3} \times j 28.5} = -j 8.1$$

$$\text{Stator current } I_1 = I_0 + I'_2 = 67.78 - j 19.36 - j 8.1 = 73.13 \angle -22^\circ$$

$$PF = \cos \phi = \cos 22 = 0.927 \text{ (Lagg.)}$$

उदाहरण 4. एक 400 V-3φ स्टार Connected induction motor का Stator impedance $(0.06 + j 0.2) \Omega$ तथा तुल्य Rotor impedance का मान $(0.86 + j 0.22)$ Exciting current के मान को नगण्य मानते हुए Maximum power और Slip का मान ज्ञात कीजिए।

हल- $Z_{01} = 0.06 + j 0.2 \Omega$

$$Z_{02} = 0.06 + j 0.22$$

$$R_{01} = R_1 + R'_2 = 0.06 + 0.06 = 0.12 \Omega$$

$$X_{01} = X_1 + X'_2 = 0.2 + 0.22 = 0.42 \Omega$$

$$Z_{01} = \sqrt{(0.12)^2 + (0.42)^2} = 0.44 \Omega$$

Maximum gross power output

$$S = \frac{R_2}{R_2 + Z_{01}} = \frac{0.06}{0.06 + 0.44} = 0.12$$

$$S = 12\%$$

$$\text{Voltage/Phase} = \frac{400}{\sqrt{3}}$$

$$P_{g \max} = \frac{3V_1^2}{2(R_{01} + Z_{01})} = \frac{3 \times \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{2(0.12 + 0.44)}$$

34 वैयुत मशीन-II

उदाहरण 1. एक ट्रिफेजी प्रेरण मोटर का अधिकतम बल आधूर्ण 10% स्लिप पर प्राप्त होता है, मोटर का तथा द्वितीय प्रतिरोध 0.12Ω फेज है। इस स्लिप पर तुल्य लोड प्रतिरोध R_L , तुल्य लोड वोल्टता V_L तथा तुल्य धारा I_L ज्ञात कीजिये यदि कुल निर्गत शक्ति 7500 वाट हो।

$$\text{हल- } R_2 = 0.12 \Omega, S = 0.1$$

$$R_L = R_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right)$$

$$R_L = 0.112 \left(\frac{1}{0.1} - 1 \right)$$

$$= 108 \text{ ओह्म/Phase}$$

बैसा कि रोटर से तुल्य परिपथ को चित्र 1.36 में दिखाया गया है, V_2 एक द्वितीय वोल्टता है जो कि रोटर में व्यव (Drop) होता है।

$$V_L = I_2 R_1$$

$$\text{कुल Output power } P_g = I_2^2 R_L = \frac{3V_L^2}{R_L}$$

$$V_L^2 = \frac{P_g \times R_L}{3} = \frac{7500 \times 1.08}{3} = 2700$$

$$V_L = \sqrt{2700} = 51.96 \text{ Volt}$$

$$\text{तुल्य लोड धारा} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{51.96}{1.08} = 48.11 \text{ Amp.}$$

उदाहरण 2. एक 440 Volt 3-phase स्टार संयोजित प्रेरण मोटर की स्टेटर प्रतिबाधा $(0.06 + j 0.21)$ और तथा तुल्य रोटर प्रतिबाधा $(0.06 + j 0.23) \Omega$ है। उत्तेजन धारा I_0 को नगण्य मानते हुए अधिकतम कुल बल आधूर्ण का मान जिस स्लिप पर यह प्राप्त होगी, ज्ञात करें।

$$\text{हल- } R_{01} = 0.06 + j 0.21$$

$$X_{01} = 0.06 + j 0.23$$

$$R_{01} = R_1 + R'_2 = 0.06 + 0.06 = 0.12 \Omega$$

$$X_{01} = X_1 + X'_2 = 0.21 + 0.23 = 0.44 \Omega$$

$$Z_{01} = \sqrt{(0.12)^2 + (0.44)^2} = 0.456$$


$$\text{अधिकतम बल आधूर्ण पर स्लिप } S = \frac{R_2}{R'_2 + Z_{01}}$$

$$S = \frac{0.06}{0.06 + 0.456} = 0.116 \text{ या } 11.6\%$$

$$\text{वोल्टता प्रतिफेज} = \frac{440}{\sqrt{3}} = 254.04 \text{ Volt}$$

$$P_{g \max} = \frac{3V_1^2}{2(R_{01} + Z_{01})} = \frac{3 \left(\frac{440}{\sqrt{3}} \right)^2}{2(0.12 + 0.456)}$$

$$= 168063 \text{ वाट या } 168.063 \text{ (Kw)}$$

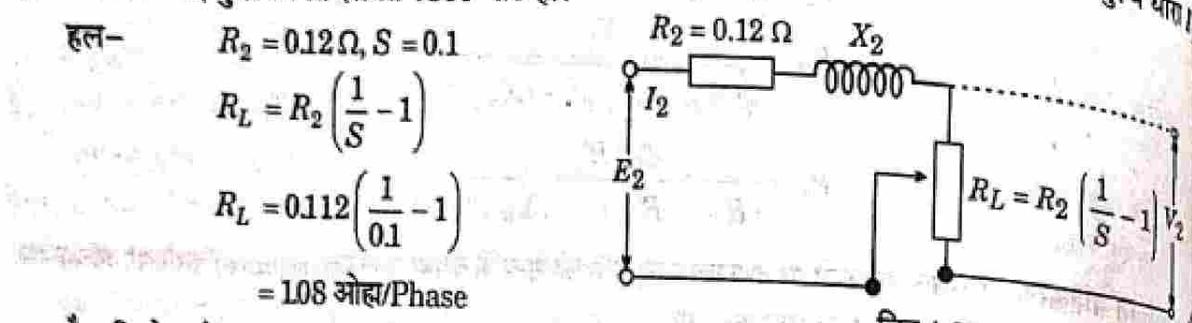

उदाहरण 3. एक तीन फेज Star connected 400 V, 50 Hz 4 pole induction motor का Stator की ओर निर्देशित (Referred to stator) करते हुए निम्नलिखित Parameters का मान प्रतिफेज ओह्म में प्रदर्शित है।

$$R_1 = 0.15, X_1 = 0.45, R'_2 = 0.12, X'_2 = 0.45, X_m = 28.5$$

Stator current और Power factor के मान को ज्ञात कीजिए। Slip का मान $S = 0.04$ motor rated voltage तथा Rated frequency पर चल रहा है।

हल— $R_1 = 0.15, X_1 = 0.45, R'_2 = 0.12, X'_2 = 0.45, X_m = 28.5$

$$R_L = R'_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right) = 0.12 \left(\frac{1}{0.04} - 1 \right) = 2.88 \Omega$$

$$I_2 = \frac{V}{(R_{01} + R'_L) + j X_{01}}$$

$$= \frac{400}{(0.15 + 0.12 + 2.88) + j (0.45 + 0.45)}$$

$$I_2 = (67.78 - j 19.36)$$

$$I_0 = \frac{400}{X_m} = \frac{400}{\sqrt{3} \times j 28.5} = -j 8.1$$

Stator current $I_1 = I_0 + I_2 = 67.78 - j 19.36 - j 8.1 = 73.13 \angle -22^\circ$

$$PF = \cos \phi = \cos 22 = 0.927 \text{ (Lagg.)}$$

उदाहरण 4. एक 400 V · 3φ स्टार Connected induction motor का Stator impedance $(0.06 + j 0.2) \Omega$ तथा तुल्य Rotor impedance का मान $(0.86 + j 0.22)$ Exciting current के मान को नगण्य मानते हुए Maximum power और Slip का मान ज्ञात कीजिए।

हल— $Z_{01} = 0.06 + j 0.2 \Omega$

$$Z_{02} = 0.06 + j 0.22$$

$$R_{01} = R_1 + R'_2 = 0.06 + 0.06 = 0.12 \Omega$$

$$X_{01} = X_1 + X'_2 = 0.2 + 0.22 = 0.42 \Omega$$

$$Z_{01} = \sqrt{(0.12)^2 + (0.42)^2} = 0.44 \Omega$$

Maximum gross power output

$$S = \frac{R_2}{R_2 + Z_{01}} = \frac{0.06}{0.06 + 0.44} = 0.12$$

$$S = 12\%$$

$$\text{Voltage/Phase} = \frac{400}{\sqrt{3}}$$


$$P_{g \max} = \frac{3V_1^2}{2(R_{01} + Z_{01})} = \frac{3 \times \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{2(0.12 + 0.44)}$$

$$\frac{3 \times 400 \times 400}{2 \times 0.56} = \frac{3}{2 \times 0.56} = 142,900 \text{ W}$$

1.6 रोटर ताप्र हानियाँ, सर्पि तथा रोटर निवेश शक्ति के बीच सम्बन्ध

(Relationship Between Rotor Copper Losses, Slip and Rotor Input Power)

प्रेरण मोटर की हानियाँ एवं निर्गत शक्ति (Losses and Output Power of Induction Motor)

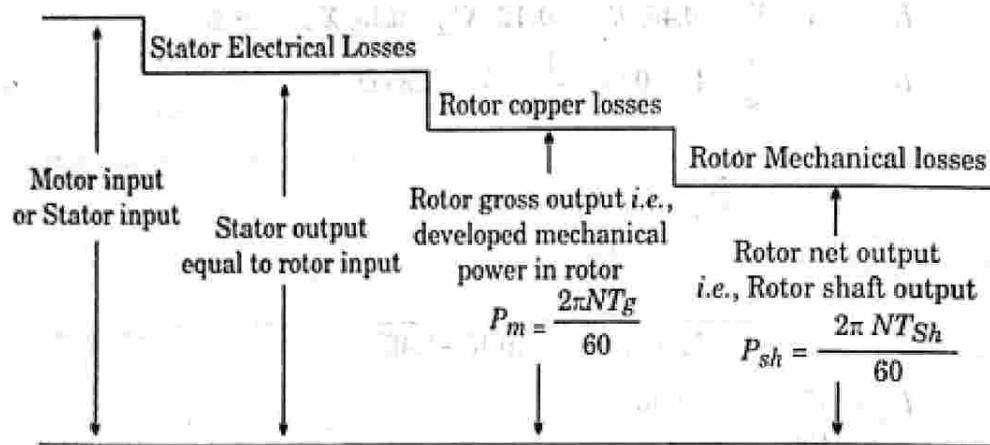

Induction motor के प्रमुख (Two parts) होते हैं (i) Stator (ii) Rotor तथा इन Part में हानियाँ Stator शक्ति हानियाँ (Stator Power Losses)—स्टेटर के भी Two parts होते हैं।

(1) स्थाता क्रोड हानि (Stator Core Loss)—स्टेटर क्रोड में होने वाली हानि को Stator core loss कहते हैं। Stator लोहे का बना होता है और यह चुम्बकित हो जाता है इसलिए इन हानियों को (Iron losses) तथा Magnetising losses के नाम से भी जाना जाता है। ये हानियाँ स्थिर होती हैं इसलिए इन हानियों को स्थिर हानि (Constant losses) भी कहा जाता है। स्टेटर लोहे हानियों में भंवर धारा तथा हिस्टरेसिस हानि होती है (i) Hysteresis loss (ii) Eddy-current losses।

Stator का कोई भी Part Movable नहीं होता है अर्थात् Stator Rotated नहीं करता है इसलिए Stator Mechanical losses का मान शून्य होता है।

(i) हिस्टरेसिस हानियाँ (Hysteresis Losses)—Induction motor का Stator iron का बना होता है जिसमें चुम्बकीय फ्लक्स में प्रत्यावर्तन से क्रोड पटलों के अणु पहले एक दिशा में तथा फिर दूसरी दिशा में चुम्बकित होते हैं।

इस क्रिया में कर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है। यह कर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे हिस्टरेसिस हानि के नाम से जाना जाता है। इसका मान

$$W_h = \eta B_{\max}^{1.6} f \cdot V$$

जहाँ

η = Hysteresis coefficient

$$= (1.91 - 0.25)$$

f = Supply frequency

V = पदार्थ का आयतन

B_{\max} = अधिकतम फ्लक्स घनत्व

(ii) भंवर धारा हानि (Eddy Current Loss)—प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण Induction motor के Winding परित विद्युत वाहक बल होता है, जिसके कारण कर्जा व्यय होती है। यह कर्जा व्यय भंवर धारा हानि कहलाती है। भंवर धारा हानि का मान

$$W_e \propto (B_{\max} f)^2 V$$

$$B_{\max} = \text{अधिकतम फ्लक्स घनत्व weber/m}^2$$

f = Supply frequency in Hz

t = Lamination की मोटाई मीटर में

V = क्रोड का आयतन (m^3)

(2) Stator Winding Losses—Stator winding में होने वाली हानि को Stator winding losses कहते हैं।

Winding copper द्वारा निर्भित होते हैं। यह प्रतिकला धारा व प्रतिरोध क्रमशः I_1 एम्पियर व R_1 ohm रखता है इसलिये इन्हें ताप्र हानि (Copper losses) तथा $I^2 R$ हानियों के नाम से भी जाना जाता है। ये हानि भार के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिये इन हानि को Variable loss भी कहते हैं। तीन फेज Induction motor के Stator में हानि $3I_1^2 R_1$ होता है।

घूर्णक शक्ति हानि (Rotor Power Losses)—Rotor में हानियों का आगणन करने के लिए भी इसे Two part में ही विभाजित कर निकालते हैं।

(i) घूर्णक क्रोड हानि (Rotor Core Losses)—इसमें होने वाली शक्ति हानियों को Core loss कहते हैं। ये हानियाँ Negligible होती हैं, क्योंकि ये Slip Frequency पर निर्भर करती हैं जो कि अति निम्न होती हैं और ताप्र हानियों की तुलना में बहुत ही कम अर्थात् नगण्य होती हैं।

(ii) घूर्णक कुण्डलन हानिया (Rotor Winding Losses)—Rotor winding में होने वाले Power हानि को Rotor winding losses कहते हैं। इन्हें Copper losses तथा $I^2 R$ हानि के नामों से भी जाना जाता है। ये हानि Load के अनुसार परिवर्तित होती हैं इसलिए इन्हें Variable loss भी कहते हैं। यह हानियाँ, लोड और रोटर वाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं, रोटर वाइंडिंग की डिजाइन करते समय रोटर प्रतिरोध प्रेरण मोटर की क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए, जिससे होने वाली शक्ति हानि (Power losses) कम से कम हो जिससे निर्गत शक्ति एवं दक्षता अधिक प्राप्त की जा सके।

(iii) मोटर का घूर्णक एक Rotating part होता है इसलिए इसमें Mechanical loss होता है जो कि निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

(a) Windage Losses—Winding losses air gap में स्थित Air buoyancy के कारण होता है।

(b) घर्षण हानि (Friction losses)—Friction losses जो बेयरिंग Slip rings तथा Brushes के बीच होने वाली घर्षण के कारण होता है।

रोटर इनपुट, सम्पूर्ण रोटर आउटपुट, बल आधूर्ण, ताप्र हानियाँ तथा स्लिप में सम्बन्ध (Relation between Rotor input, gross rotor output, gross torque, copper losses and slip)

$$\text{Stator input} = \text{Stator output} + \text{Stator losses}$$

चूंकि Stator का Output प्रेरणिक रूप से पूर्णतः रोटर परिपथ में स्थानान्तरित हो जाता है।

$$\therefore \text{Rotor input} = \text{Stator output}$$

$$\therefore \text{सम्पूर्ण Rotor output} = \text{Rotor input} - \text{Rotor copper losses}$$

यह सम्पूर्ण Rotor output mechanical energy में परिवर्तित हो जाता है तथा इसके सम्पूर्ण Output के कारण सम्पूर्ण Torque T_g विकसित होता है। इस विकसित सम्पूर्ण बल आधूर्ण में कुछ बल आधूर्ण रोटर में होने वाले वायु तथा घर्षण हानियों में नष्ट हो जाता है तथा शेष उपयोगी (Useful) या शाफ्ट बल आधूर्ण T_{SA} के रूप में विकसित होता है। माना कि

$$T_g = \text{सम्पूर्ण बल आधूर्ण (Gross torque)}$$

$$N = \text{Rotor की वास्तविक गति}$$

$$N_S = \text{Rotor की तुल्यकाली गति}$$

$$S = \text{Slip}$$

तब सम्पूर्ण Rotor का Output = $\frac{T_g \times 2\pi N}{60}$ वाट

$$T_g = \frac{\text{सम्पूर्ण रोटर Output}}{2\pi N} \text{ वाट}$$

$$T_g = \frac{\text{सम्पूर्ण Rotor output} \times 60}{2\pi N}$$

$$\Rightarrow \text{Rotor out power} = \frac{2\pi N}{60} \times T_g$$

यदि Rotor में कोई हानि न हो तब Rotor की गति तुल्यकाली गति के बराबर हो तब Rotor का Output, Input के तुल्य होगा।

$$T_g = \frac{\text{सम्पूर्ण Rotor input} \times 60}{2\pi N_S}$$

$$\Rightarrow \text{Rotor input power} = \frac{2\pi N_S T_g}{60}$$

रोटर ताप्र हानि = Rotor input - Rotor output

$$= \frac{2\pi N_S T_g}{60} - \frac{2\pi N T_g}{60}$$

$$= \frac{2\pi T_g}{60} (N_S - N)$$

समीकरण (iv) को समीकरण (iii) से भाग देने पर

$$\frac{\text{Rotor copper loss}}{\text{Rotor input}} = \frac{2\pi T_g / 60}{2\pi T_g / 60} \frac{(N_S - N)}{N_S}$$

$$\frac{\text{Rotor copper loss}}{\text{Rotor input}} = \frac{N_S - N}{N_S} = S$$

Rotor copper loss = $S \times \text{Rotor input}$

या $\text{Rotor copper loss} = S \times \text{वायु अन्तराल में शक्ति}$

जहाँ

$$P_{re} = SP_g = SP_{ir}$$

P_g = Air gap power

P_{ir} = Rotor input power

∴ सम्पूर्ण रोटर Output = Rotor input - Rotor copper losses

$$= \text{Rotor input} - (S \times \text{Rotor input})$$

$$\therefore \text{सम्पूर्ण रोटर Output} = \text{Rotor input} (1 - S)$$

नोट - "The rotor copper loss is equal to slip times the rotor input (air gap power). The term S is known as slip power. The air gap-power which is not converted in to mechanical power."

or

$$\text{Rotor output } P_{md} = (1 - S) P_g$$

where

P_{md} = Rotor output or mechanical power delivered

$$\frac{\text{Rotor output}}{\text{Rotor input}} = 1 - S = 1 - \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{N_S - N_S + N}{N_S}$$

$$\frac{\text{Rotor output}}{\text{Rotor input}} = \frac{N}{N_S}$$

$$\frac{\text{Rotor copper loss}}{\text{Rotor total output}} = \frac{S}{1 - S}$$

अतः Rotor input : Copper loss : Output of rotor = 1 : S : (1 - S)

Rotor input : Copper loss : Output = $N_S : (N_S - N) : N$

उदाहरण 1. एक 4 pole 415 V, 50 Hz, 3-φ induction motor के रोटर की input शक्ति 20 Kw तथा slip 4 प्रतिशत है। ज्ञात कीजिए-

(i) मोटर में घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र की गति (R.M.F.)

(ii) मोटर की चाल या गति

(iii) घूर्णक की चाल (Rotor की Slip frequency)

(iv) Rotor copper loss

हल- $P = 4 \text{ pole}, f = 50 \text{ Hz}$

Rotor input power = 20 Kw

$N_S = ?, N = ?, f_r = ?, P_{Cu}$ of Rotor = ?

$$(i) \text{ Speed of R.M.F. } N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$(ii) \text{ Speed of an induction motor } N = N_S (1 - S)$$

$$= 1500 (1 - 0.04)$$

$$= 1500 \times 0.96$$

$$= 1440 \text{ r.p.m.}$$

(iii) Slip frequency of a rotor

$$f_r = S_f = 0.04 \times 50 = 2 \text{ Hz}$$

(iv) Rotor copper loss = $S \times \text{Rotor input power}$

$$= 0.04 \times 20,000 = 800 \text{ W}$$

Ans.

उदाहरण 2. एक तीन फेज प्रेरण मोटर की Input power 50 Kw है तथा इसके Stator में कुल हानियाँ 1.3 Kw हैं। यदि motor 4 प्रतिशत Slip पर चल रही है तो (i) Rotor की ताप्त हानि (ii) विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल- input power = 50 Kw

Stator में कुल हानियाँ = 1.3 Kw = 1300 Watt

$$S = 4\%$$

Stator का Output power = Stator input power - Stator total losses.

$$= 50,000 - 1300$$

$$= 48700 \text{ watt}$$

40 वैद्युत मशीन-II

(i) Rotor की Copper losses = $S \times$ Rotor की Input power

$$= 0.04 \times 48700 \\ = 1948 \text{ watt}$$

(ii) Rotor में कुल विकसित Power = Rotor input - Copper loss

$$= (48700 - 1948) \\ = 46752 \text{ watt}$$

उदाहरण 3. एक 3 फेज 6-pole 415 V, 50 Hz induction motor की Input power 60 Kw Rotor में विद्युत वाहक बल 120 चक्र प्रति मिनट का होता है तथा Stator की हानि को नगण्य मानते हुए कीजिए-

(i) Rotor में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति (ii) Slip (iii) Rotor की गति (iv) विकसित यांत्रिक शक्ति तथा (v) प्रतिकला धूर्णक ताप्र हानि

हल- $P = 6, f = 50 \text{ Hz}, P \text{ input power} = 60 \text{ kw}, f_r = 120 \text{ c/m}$

(i) $f_r = ?$

$$\text{Rotor Slip Frequency} = \frac{\text{Cycle Per minute}}{\text{Second per minute}}$$

$$= \frac{120}{60} = 2 \text{ c/s Hz}$$

$$(ii) \text{Slip } S = \frac{f_r}{f} = \frac{2}{50} = 0.04$$

$$(iii) N_S = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

(iv) Rotor की गति 4 प्रतिशत Slip पर

$$N = N_S (1 - S) \\ = 1000 (1 - 0.04) \\ = 960 \text{ r.p.m.}$$

(v) Rotor की Input power = Stator का Output - Stator total loss

$$= 60000 - 0 = 60000 \text{ Kw}$$

Rotor copper loss = $S \times$ Rotor input power

$$= 0.04 \times 60000$$

$$= 2400 \text{ W}$$

$$\therefore \text{प्रतिफेज Copper loss} = \frac{2400}{3} = 800 \text{ W}$$

(vi) Mechanical power developed in rotor = Rotor input power - Rotor copper loss

$$= 60000 - 2400 \\ = 57600 \text{ W}$$

Mechanical Power developed = 57.6 Kw

उदाहरण 4. एक 500 Volt 6 pole 50 Hz Induction motor यांत्रिक हानियों सहित 20 HP पैदा करता है जबकि वह 995 चक्कर प्रति मिनट की गति से चलती है। शक्ति गुणांक 0.87 है।

(i) Slip (ii) Rotor copper loss (iii) Total input यदि स्टेटर हानियाँ 1500 वाट हो (iv) लाइन घारा और (v) रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति साइकिल प्रति मिनट में गणना कीजिये।

हल-(i) $P = 6, f = 50 \text{ Hz}, N = 995$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000$$

$$\text{Slip} = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{1000 - 995}{1000} = 0.005$$

(ii) रोटर में कुल उत्पन्न शक्ति या सम्पूर्ण रोटर Output = $20 \times 735.5 = 14710$

$$\text{सम्पूर्ण रोटर Output} = \text{Rotor input} (1 - S)$$

$$14710 = \text{Rotor input} (1 - 0.005)$$

$$\text{Rotor input} = \frac{14710}{0.995}$$

$$= 14783.919 \text{ वाट}$$

$$\text{रोटर ताप्त्र हानियाँ} = \text{Rotor input} - \text{सम्पूर्ण Rotor output}$$

$$= 14783.919 - 14710$$

$$= 73.919 \text{ वाट}$$

(iii) कुल Input = Rotor input + Stator losses

$$= 14783.919 + 1500 = 16283.919 \text{ वाट}$$

(iv) $V_L = 500 \text{ volt}, \cos \phi = 0.87$

$$\text{Input power} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$16283.919 = \sqrt{3} \times 500 \times I_L \times 0.87$$

$$I_L = \frac{16283.919}{\sqrt{3} \times 500 \times 0.87}$$

$$= 21613 \text{ Amp.}$$

$$I_L = 21.613 \text{ Amp.}$$

(v) Rotor frequency $f_r = Sf$

$$= 0.005 \times 50 = 0.25 \text{ Hz}$$

$$= 0.25 \times 60 = 15 \text{ cycle/min.}$$

Ans.

उदाहरण 5. एक 6 pole त्रिफेजी 50 Hz प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर चलते हुये 162 N-m उपयोगी बल आधूर्ण विकसित करता है। इस समय रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 90 चक्र प्रति मिनट है, निम्न की गणना कीजिये।

(i) Slip (ii) B.H.P. (iii) रोटर में ताप्त्र हानियाँ (iv) Motor input (v) मोटर की दक्षता।

यदि वायु तथा धर्षण में व्यय यांत्रिक बल आधूर्ण 15 N-m हो तथा स्टेटर हानि 750 वाट हो।

हल- $P = 6 \text{ pole}, T = 162 \text{ N-m}, f_r = 90 \text{ c/m}$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

42 वैद्युत मशीन-II

(i) रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, $f_r = \frac{90}{60} = 1.5$ चक्र प्रति सेकण्ड

$$S = \frac{f_r}{f} = \frac{1.5}{50} = 0.03$$

अतः रोटर की गति $N = N_S (1 - S)$

$$= 1000 (1 - 0.03)$$

$$= 970 \text{ r.p.m.}$$

(ii) उपयोगी Full load torque $T_{Sh} = 162 \text{ N-m}$

$$\text{B.H.P.} = \frac{2\pi NT_{Sh}}{60 \times 735.5}$$

$$= \frac{2 \times 22 \times 970 \times 162}{7 \times 60 \times 735.5}$$

$$= 22.38 \text{ H.P.}$$

(iii) वायु तथा धर्षण में व्यय बल आधूर्ण $T_i = 15 \text{ N-m}$

∴ कुल Gross torque $T_g = T_{Sh} + T_i$

$$T_g = 162 + 15$$

$$= 177 \text{ N-m}$$

$$\text{Rotor input} = \frac{T_g \times 2\pi N_S}{60}$$

$$= \frac{177 \times 2 \times \pi \times 1000}{60}$$

$$= 18542.85 \text{ W}$$

Rotor copper loss = $S \times \text{Rotor input}$

$$= 0.03 \times 18542.85$$

$$= 556.2 \text{ W}$$

(iv) Motor input = Rotor input + स्टेटर Copper loss

$$= 18542.85 + 750$$

$$= 19292.85 \text{ वाट}$$

(v) Motor output = 22.38×735.5

$$= 16460.49 \text{ वाट}$$

$$\eta = \frac{\text{Output}}{\text{input}} \times 100$$

$$= \frac{16460.49}{19262.85} \times 100$$

$$= 85.48\%$$

$$\eta = 85.48\%$$

1.7 त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति प्रवाह आरेख

(Power Flow Diagram of an 3-φ Induction Motor)

किसी भी त्रिकला प्रेरण मोटर का निवेश शक्ति (Input power) त्रिकला बोल्टेज और धारा के साथ निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं।

$$P_i = \sqrt{3}V_1I_1 \cos \phi_i$$

where

P_i = Input power to stator.

V_1 = Input voltage to stator.

I_1 = Input current or stator current.

$\cos \phi_i$ = Input power factor.

(a) Stator Copper Losses— $I_1^2 R_1$ losses in the stator winding.

$$P_{SC} = 3I_1^2 R_1$$

यह Stator Copper Losses के नाम से जाने जाते हैं।

(b) Stator Core Losses—यह Hysteresis एवं Eddy current losses होते हैं जो $P_S = P_h + P_e$ स्टेटर में core-loss के नाम से जाने जाते हैं।

Power Output of the Stator—यह शक्ति स्टेटर की निर्गत शक्ति है जो $P_0 = P_i - P_{SC} - P_S(h + e)$

कि Air-gap power (P_g) के नाम से जानते हैं, और स्टेटर और रोटर के मध्य Air gap में प्राप्त होती है। इसे रोटर की Input power भी कहते हैं।

अर्थात् Power output of stator = Air gap power = Rotor input power

$$P_0 = P_g = P_{ir}$$

रोटर हानियाँ (Rotor losses)

(a) रोटर प्रतिरोध में होने वाले $I^2 R$ हानियाँ $P_{rc} = 3I_2^2 R_2$ को रोटर की ताप्र हानियों के नाम से जानते हैं।

(b) रोटर में होने वाली कोर हानियाँ $P_r (h + e)$ हेस्टेरेसिस एवं भंवर धारा हानियाँ अर्थात् रोटर कोर हानियाँ कहलाती हैं।

(c) फ्रिक्शन एवं विडेंज हानियाँ P_{fw}

(d) स्ट्रे लोड हानियाँ (P_{misc}) यह मुख्य हानियों से अलग हामोनिक्स क्षेत्र के कारण होती हैं।

यांत्रिक निर्गत शक्ति (Mechanical Power Developed) P_{md} —यदि रोटर ताप्र हानियों को रोटर निवेश शक्ति से घटाकर शेष शक्ति का रूपान्तरण विद्युत शक्ति से यांत्रिक शक्ति में होता है जिसे विकसित यांत्रिक शक्ति (P_{md}) निर्गत कहते हैं।

Developed mechanical power = rotor input – rotor copper loss

$$P_{md} = P_{ir} - P_{rc}$$

or

$$P_{md} = P_g - P_{rc}$$

$$P_{md} = P_g - 3I_2^2 R_2$$

अर्थात् निर्गत मोटर की शक्ति

$$P_0 = P_{md} - P_{fe} - P_{mis}$$

where P_0 = Shaft power or useful power.

घूर्णी हानियाँ (Rotational losses)—प्रेरण मोटर के प्रचालन एवं त्वरित होने के समय रोटर Copper loss अधिक होता है। गति बढ़ने के साथ रोटर हानियाँ घटती हैं। फ्रिक्शन एवं विडेंज हानियाँ शुरूआत में शून्य और गति बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। परिणामस्वरूप फ्रिक्शन, विडेंज एवं कोर हानियों का योग गति परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर रहता है। इसलिए इन सभी प्रकार की हानियों को एक-साथ लेकर गणना में लेते हैं। ऐसी हानियों को घूर्णी हानियाँ (rotational losses) कहते हैं।

44 वैद्युत मशीन-II

$$P_{rot} = P_{fix} + P_h + P_e + P_{misc}$$

अर्थात्

$$P_0 = P_{md} - P_{rot}$$

or

$$P_0 = P_{md} - P_{fix} + P_h + P_e + P_{misc}$$

इस समीकरण को राशियों को हम शक्ति प्रवाह आरेख से निवेश विद्युत शक्ति (Input electrical power) और यांत्रिक शक्ति (Output mechanical power) के बीच सम्बन्ध को समझ सकते हैं।

Stator input



Stator losses (Core loss + $I_1^2 R_1$ loss)



Stator output or air gap power or Rotor input power



Rotor copper loss ($I_2^2 R_2$ loss)



Total mechanical power developed (P_{md})



Rotational loss (Rotor core loss + Friction loss + Windage loss)



Useful power output or shaft power (P_{Sh})

चित्र 1.37 Power flow diagram of induction motor.

1.8 बल आघूर्ण को निर्धारित करने वाले घटक (Factors Determining the Torque)

त्रिक्ली प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक निम्न प्रकार हैं—

(1) 3-φ प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण मुख्य रूप से रोटर प्रतिरोध (R_2) और स्थिर अवस्था के रोटर प्रतिरोध (X_2) के अनुपात (R_2/X_2) पर निर्भर करता है।

(2) यदि रोटर प्रतिरोध (R_2) स्थिर अवस्था में रोटर प्रतिरोध (X_2) के बराबर होता है ($R_2 = X_2$) तो इस परिस्थिति में 3-φ प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होगा अर्थात् $T_{S_{max}}$ पर $R_2 = X_2$ का मान प्राप्त होगा।

(3) सामान्यतया प्रेरण मोटर की अच्छी कार्य-क्षमता के लिए रोटर वाइंडिंग प्रतिरोध को रोटर प्रतिरोध से स्थिर अवस्था के कम ($R_2 < X_2$) रखते हैं जिससे बेहतर बल आघूर्ण प्राप्त हो सके।

(4) 3-φ प्रेरण मोटर का स्वतः प्रचालन हो जाने के बाद रोटर प्रतिरोध को बाह्य रूप से जोड़कर (वारंड टाइप रोटर में) रोटर की गति और बल आघूर्ण को उपयोगिता के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।

(5) स्टेटर के बोल्टेज को भी बढ़ाकर स्टार्टिंग बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक निश्चित अनुपात में ही का आघूर्ण में परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटर बोल्टेज को निर्धारित रेटिंग से ज्यादा बढ़ाने पर वाइंडिंग का इन्सुलेशन खराब होने का खतरा रहता है।

(6) स्टेटर रेटेंड बोल्टेज के साथ रेटेंड आवृत्ति के द्वारा भी बल आघूर्ण को भी नियंत्रण किया जाता है। जहाँ पर परिवर्तित गई चाहिए, उस स्थिति के लिए बोल्टेज/आवृत्ति (V/f) नियंत्रण द्वारा तुल्यकाली गति तक नियंत्रित किया जा सकता है।

(7) 3-φ की ओटी प्रेरण मोटर में स्लिप और एयर गेप (Slip and air gap) में भी कम से कम परिवर्तन के कारण बल आघूर्ण में परिवर्तन आता है।

शक्ति गुणक एवं बल आधूर्ण में सम्बन्ध (Relation Between Torque and Power Factor)

रोटर विद्युत वाहक बल (Rotor EMF) – जब प्रेरण मोटर का रोटर स्थिर होता है तब मोटर त्रिफेज ट्रांसफॉर्मर (जिसकी द्वितीयक कुण्डलन) को Short circuited के तुल्य कार्य करता है। अतएव माना कि स्टेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल E_1 , प्रतिफेज E_2 रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज जबकि स्टेटर में टर्न की संख्या N_1 प्रतिफेज तथा रोटर में टर्नों की संख्या N_2 प्रतिफेज है तब ट्रांसफॉर्मर के अनुपातिक समीकरण (Transformation ratio) से

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1} = K$$

$$E_2 = KE_1$$

(ii) रोटर (Rotor Current) धारा – यदि I_2 = रोटर धारा प्रतिफेज

$$R_2 = \text{रोटर प्रतिरोध प्रति फेज}$$

$$X_2 = \text{रोटर प्रतिवाधा प्रतिफेज} = 2\pi fL$$

तब

$$\text{रोटर प्रतिवाधा प्रतिफेज } Z_2 = R_2 + jX_2$$

or

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

$$\text{धारा } I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

(iii) रोटर शक्ति गुणक (Power Factor of Rotor) – माना कि यदि Rotor का शक्ति गुणक $\cos \phi_2$ है तब

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

टार्क और रोटर शक्ति गुणक में सम्बन्ध (Relation Between Torque and Power Factor of Rotor) – D.C. मोटर में यह दिखाया गया है कि Torque का मान आर्मेचर धारा तथा फ्लक्स पर पोल पर निर्भर करता है अतः यदि किसी D.C. मशीन में आर्मेचर में बहने वाली धारा I_a तथा पोल पर उत्पन्न फ्लक्स ϕ है तब Torque का मान

$$T \propto \phi I_a \quad \text{where } T \rightarrow \text{Torque}$$

$$T = K I_a \phi$$

हालांकि प्रेरण मोटर में Torque का मान स्टेटर फ्लक्स प्रति पोल ϕ तथा रोटर Current I_2 और Rotor के Power factor पर निर्भर करता है तब

$$T \propto \phi I_2 \cos \phi_2$$

where

$$\cos \phi_2 = \text{Rotor power factor}$$

$$I_2 = \text{Rotor current}$$

At stand still की अवस्था में Rotor में उत्पन्न होने वाला EMF स्टेटर फ्लक्स के समानुपाती होगा अर्थात्

$$E_2 \propto \phi$$

$$E_2 = \text{Rotor induced e.m.f.}$$

तब

$$T \propto E_2 I_2 \cos \phi_2$$


$$T = \text{Torque at induction motor}$$

$$T = K_1 E_2 I_2 \cos \phi_2$$

$$K_1 = \text{constant}$$

रोटर पर उत्पन्न Torque का ग्राफ, रोटर Power factor का प्रभाव चित्र (1.37) में किया गया। Torque के लिए उपरोक्त ग्राफ को बनाया गया कि –

$$T = K E_2 I_2 \cos \phi_2$$

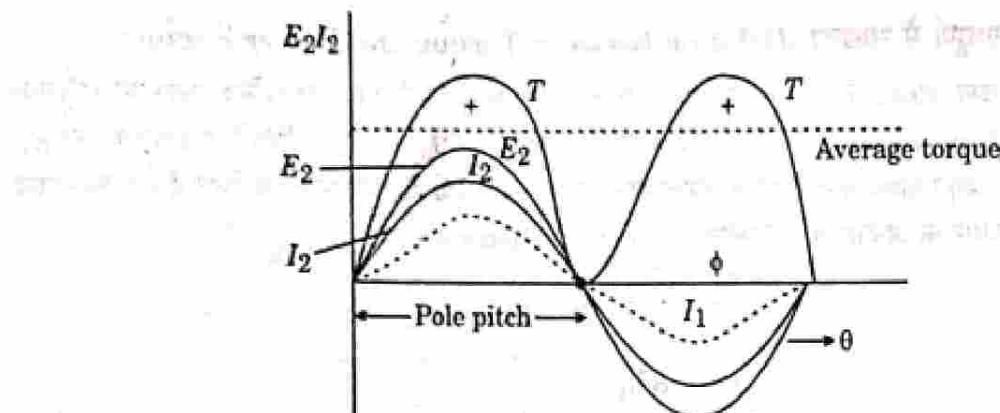

चित्र 1.37

दिये गये Torque के E_2, I_2 का मान नियत रहता है यदि ϕ_2 के मान को बढ़ाया जाये तो $\cos \phi_2$ के मान में कमी आती है जिससे Torque के मान में कमी आती है और यदि ϕ_2 के मान को कम किया जाए तब Power factor का मान बढ़ता है और Power factor के मान बढ़ने से Torque के मान से क्रमशः वृद्धि होती है अतः एक दूसरे के Vice-versa होता है।

$$\downarrow T \propto \cos \phi_2 \uparrow \text{ जब Power factor Angle का मान बढ़े तब}$$

एवं


$$\uparrow T \propto \cos \phi_2 \downarrow \text{ जब Power factor Angle का मान घटे तब}$$

जैसा कि उपरोक्त विवरण से माना जा सकता है कि प्रेरण द्वारा रोटर कंडक्टर उत्पन्न परिणामी फ्लॉक्स या e.m.f. के Sinusoidal माना जा सकता है जिसका मान फ्लॉक्स घनत्व पर निर्भर करता है जो कि Instant माना जा सकता है और यह मान समीकरण $e = BI V \sin \theta$ के अनुसार बदलता रहता है इसलिए प्रेरित e.m.f. का मान Rotor पर Sinusoidal होता है।

(i) जब रोटर अप्रेरणिक हो (When Rotor is non Inductive) – इस स्थित में रोटर में धारा I_2 उत्पन्न e.m.f. E_2 के फैज में होता है।

$$\text{अर्थात् } \phi_2 = 0 \quad \text{तब} \quad \cos \phi_2 = 1$$

Instantaneous torque का मान एक दूसरे के Rotor conductor पर कार्य करने वाले Instantaneous flux या Flux density (B) या Rotor Current ($F \propto BI_2$) पर निर्भर काता है अतः

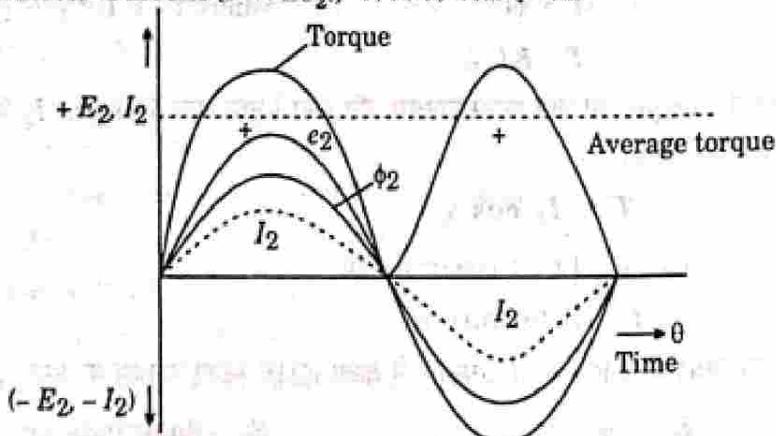

चित्र 1.38

अतः Torque का मान Positive half cycle के लिए निम्न समीकरण द्वारा

$$T \propto K (+E_2)(+I_2) \cos \phi_2$$

$$T \propto K E_2 I_2 \cos \phi_2$$

For positive half cycle

एवं Torque का मान Negative half cycle के लिए निम्न समीकरण द्वारा

$$T \propto K' (-E_2) (-I_2) \cos \phi_2$$


$$T \propto KE_2 I_2 \cos \phi_2 \quad \text{प्रदर्शित किया जाता है।}$$

अतः प्रायः यह देखा जा सकता है कि Torque curve का मान Flux या (Flux density B) और Rotor current के Product से जो Torque हमें प्राप्त होता है उस Torque का मान सदैव Unidirectional तथा Positive होता है।

(ii) जब रोटर प्रेरणिक हो (When Rotor is Inductive)–इस Condition में Rotor current का मान रोटर विद्युत वाहक बल I_2 से ϕ_2 Angle lag करता है तब Angle $\phi_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2}$

where R_2 = Rotor resistance per phase

X_2 = Rotor reactance per phase at stand still.

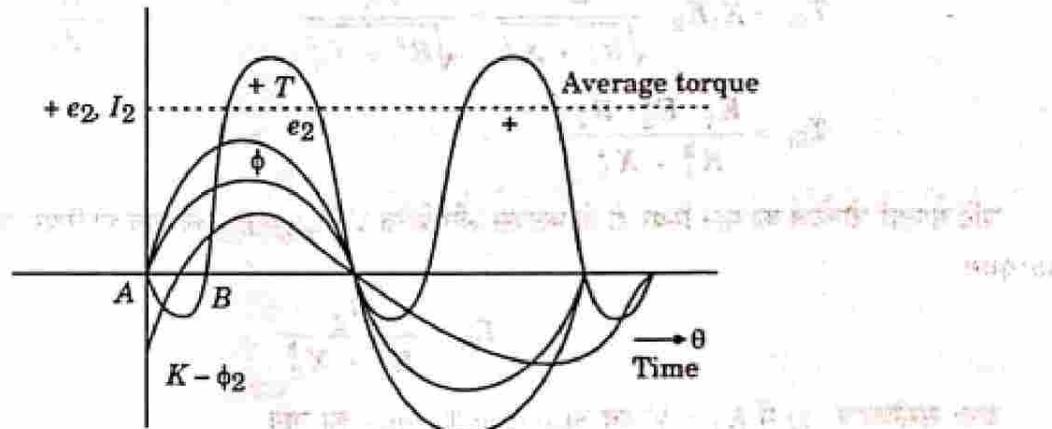

चित्र 1.39

यह चित्र (1.39) से देखा जा सकता है कि पोल पिच के एक हिस्से 'AB' के लिए Torque का मान नकारात्मक है अर्थात् इसलिए कुल Torque जो Forward and backward torque का अन्तर काफी कम हो जाता है। अगर यह कोण का मान 90° है तो कुल Torque का मान शून्य होगा क्योंकि इस स्थिति में Forward torque का मान समान और विपरीत हो जायेगा अतः तीन वक्र $E_2 I_2$ तथा ϕ को दिखाया गया है तथा चौथा बल आधूर्ण का वक्र रोटर धारा I_2 तथा फ्लक्स घनत्व (B) या फ्लक्स (ϕ) के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। इस वक्र से स्पष्ट 'AB' घूव के कुछ भाग से बल आधूर्ण का मान क्रमशः ऋणात्मक मान को प्राप्त किया जा सकता है जिसके कारण कुछ बल आधूर्ण औसत बल आधूर्ण अप्रेरणिक रोटर की अपेक्षा थोड़ा कम है। यदि $\phi_2 = 90^\circ$ हो तब औसत बल आधूर्ण का मान शून्य होगा।

$$T \propto \phi I_2 \cos \phi_2$$

यदि

$$\phi_2 = 90^\circ \text{ (Pure inductive nature) का है तब}$$

$$T \propto \phi I_2 \cos 90^\circ$$

$$T = 0$$

प्रेरण मोटर का Starting Torque (Starting Torque of Induction Motor)–स्थिर अवस्था में जब किसी प्रेरण मोटर के अन्दर विकसित बल आधूर्ण ही आरभिक बल आधूर्ण होता है अर्थात्

The torque developed by the motor at the instant is called starting torque in some cases, if greater than the normal running. Torque its unit Newton Meter. (N-m)

E_2 = स्थिर अवस्था (Stand still) ये रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल

R_2 = Rotor प्रतिरोध प्रतिफेज (स्थिर अवस्था)

X_2 = Rotor प्रतिधात प्रतिफेज (स्थिर अवस्था)

तब प्रतिबाधा

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

= रोटर प्रतिबाधा प्रतिफेज (स्थिर अवस्था)

$$\text{Rotor current } I_2 = \frac{E_2}{Z_2}$$

$$\text{Power Factor of Rotor } \cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2}$$

स्थिर अवस्था में Starting torque

$$T_{St} = K_1 \cdot E_2 \cdot I_2 \cos \phi_2$$

$$T_{St} = K_1 E_2 \cdot \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} \times \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} \quad \left(I_2 = \frac{E_2}{Z_2} \right) \quad \left(\cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2} \right)$$

$$T_{St} = \frac{K_1 \cdot E_2^2 \cdot R_2}{R_2^2 + X_2^2} \quad \dots(1)$$

यदि सप्लाई वोल्टेज का मान स्थिर हो तो फ्लक्स और प्रेरित Voltage E_2 का मान भी स्थिर रहता है अतः तब Starting torque

$$T_{St} = \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

अतः समीकरण (1) में $E_2 \propto V$ तब Starting Torque का मान

$$T_{St} = \frac{K_2 V^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

अधिकतम प्रारम्भिक बल आघूर्ण के लिए शर्त (Condition for Maximum Starting Torque) - Starting torque का मान उस समय अधिकतम होगा जब रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिधात के बराबर होता है। यदि सप्लाई वोल्टेज का मान स्थिर हो तो फ्लक्स और प्रेरित Voltage का मान भी स्थिर होता है तब Starting torque का मान

$$T_{St} = \frac{K_2 R_2}{R_2^2 + X_2^2} \quad \dots(1)$$


(Supply Voltage V का मान नियत है)

अतः अधिकतम बल आघूर्ण के समीकरण (i) का अवकलन R_2 के सापेक्ष करने पर

$$\frac{d}{dR_2} T_{St} = K_2 \left[\frac{(R_2^2 + X_2^2) \frac{d}{R_2} R_2 - R_2 \cdot \frac{d}{dR_2} (R_2^2 + X_2^2)}{(R_2^2 + X_2^2)^2} \right]$$

$$\frac{d}{dR_2} T_{St} = K_2 \left[\frac{R_2^2 + X_2^2 \cdot 1 - R_2 \cdot 2R_2 + 0}{(R_2^2 + X_2^2)^2} \right]$$

$$\frac{d}{dR_2} T_{St} = \frac{K(R_2^2 + X_2^2 - 2R_2^2)}{(R_2^2 + X_2^2)^2}$$

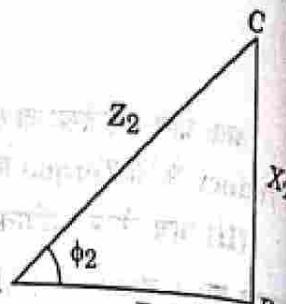

चित्र 1.40

अतः अवकलन का सूत्र

$$\frac{d^n}{dx^n} \frac{\text{अंश}}{\text{हर}} = \frac{\text{हर} \frac{d}{dx} \text{अंश} - \text{अंश} \frac{d}{dx} \text{हर}}{(\text{हर})^2} \quad \dots(1)$$

अतः अधिकतम बल आघूर्ण के $\frac{dT_{St}}{dR_2} = 0$ होना चाहिए तब

$$\frac{dT_S}{dR_2} = \frac{R_2^2 + X_2^2 - 2R_2^2}{R_2^2 + X_2^2} = 0$$

$$R_2^2 + X_2^2 - 2R_2^2 = 0$$

$$\text{अतः } R_2^2 = X_2^2$$

दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर

$$R_2 = X_2$$

अतः स्थिर अवस्था में अधिकतम बल आघूर्ण के रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिधात के बराबर होना चाहिए।

प्रारम्भिक बल आघूर्ण पर सप्लाई वोल्टता के परिवर्तन का प्रभाव (Effect of Change in Supply Voltage on Starting Torque)–Starting Torque के समीकरण से

$$T_{St} = \frac{K_1 E_2^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

परन्तु E_2 का मान वोल्टेज V के समानुपाती है तब

$$E_2 \propto V$$

एवं

$$T_{St} = \frac{K_2 V^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

$$T_{St} \propto V^2$$

अतः

$$\frac{R_2}{R_2 + X_2^2} = \text{constant.}$$

एक बार जब मशीन की संरचना बनकर तैयार हो जाती है तब इसके रोटर के प्रतिरोध या रोटर के प्रतिधात के मान में बदलाव करना बहुत कठिन कार्य (Complicated) होता है जो कि वैद्युत इन्जीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही महंगा और अवांछित (Undesired) है। अतः इसलिए रोटर के प्रतिरोध और प्रतिशत के मान को नियत माना जाता है। अतः स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में केवल रोटर में प्रतिरोध जोड़कर Start किया जाता है जब मशीन Start हो जाती है तब रोटर प्रतिरोध को Start कर दिया जाता है।

अतः रोटर प्रतिरोध तथा प्रतिधात के मान को नियत माना जाता है तब Starting

$$\text{Torque } T = \frac{K_2 V^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

एवं

$$T \propto V^2 \text{ where } \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2} = \text{constant.}$$

इस प्रकार प्रारम्भिक बल आघूर्ण का मान Supply voltage के वर्ग के समानुपाती है यदि Supply voltage में थोड़े से परिवर्तन से रोटर बल आघूर्ण में काफी वृद्धि हो जाती है। अतः यदि Supply voltage में 5 प्रतिशत का परिवर्तन V कर दिया जाता है तब Starting torque में 10% का परिवर्तन हो जाता है।

(50) वैद्युत मशीन-II

बल आधूर्णे तथा धूर्णक को प्रेरित विद्युत शक्ति में सम्बन्ध (Relation Between Torque and Induced Electric Power of the Rotor) - जैसा कि ऊपर अध्ययन किया जा चुका है कि प्रेरण मोटर (Induction motor) E_2 भान स्टेटर प्लॉक्स (ϕ) के समानुपाती होता है अर्थात् $E_2 \propto \phi$ अथवा $E_2 = KE_1$, इसलिए, $\phi = \frac{E_2}{K_1}$ होगा। इस मान

बल आधूर्णे के सूत्र में रखने पर

$$T = \frac{K_2}{K_1} \cdot E_2 I_2 \cos \phi_2$$

$$T = K_2 E_2 I_2 \cos \phi_2$$

$$T \propto P_2$$

$$P_2 = E_2 I_2 \cos \phi_2$$

$T_{\text{starting}} \propto \text{Power induced in rotor}$

उदाहरण 1. एक ट्रिफेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर का प्रतिरोध तथा स्थिर प्रतिघात क्रमशः 0.04Ω तथा 0.2Ω हैं तब मोटर को अधिकतम बल आधूर्णे पर प्रारम्भ करने के लिए रोटर परिपथ में वाहु प्रतिरोध का प्रतिफेज का मान होगा?

हल - रोटर का प्रतिरोध $R_2 = 0.04 \Omega$

रोटर का प्रतिघात $X_2 = 0.2 \Omega$

अधिकतम बल आधूर्णे के लिए $R_2 = X_2$

$$R_2 = 0.2 \Omega$$

रोटर परिपथ में स्टार्टर द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध प्रतिफेज $= 0.2 - 0.04$

$$= 0.16 \Omega$$

उदाहरण 2. एक ट्रिफेज प्रेरण मोटर का रोटर स्टार संयोजित है तथा इसकी रोटर स्लिप रिंगों के बीच स्थिर अद्यतन स्थिर अवस्था (Open circuited stand still) पर 80 Volt विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। स्टार संयोजित रोटर का स्थिर अवस्था (Stand still) में प्रतिरोध तथा प्रतिघात प्रति फेज क्रमशः 1Ω तथा 4Ω हैं। इस स्थिति में रोटर धारा तथा Power factor की गणना कीजिए। जबकि (क) स्लिप रिंग लघुपथित है (ख) स्लिप रिंगों का 30 प्रतिफेज वाले स्टार संयोजित प्रतिरोधक (Star-connected Rheostat) से संयोजित किया गया है।

हल - (क) स्थिर अवस्था में रोटर विद्युत वाहक बल/फेज $= \frac{80}{\sqrt{3}} = 46.2 \text{ V}$

Rotor resistance $= 1 \Omega$

Rotor Reactance $= 4 \Omega$

$$\begin{aligned} \text{Rotor impedance/phase} &= \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} \\ &= \sqrt{17} = 4.12 \Omega \end{aligned}$$

रोटर धारा प्रतिफेज

$$I_2 = \frac{E_2}{Z} = \frac{46.2}{4.12} = 11.2 \text{ Amp.}$$

Power factor

$$\cos \phi_2 = \frac{R}{Z} = \frac{1}{4.12} = 0.243$$

अतः Power factor का मान कम है तब Starting torque का मान निम्न (Low) होगा।

(ख) स्टार प्रतिरोध प्रतिफेज $= 3 \Omega$

नया रोटर प्रतिरोध प्रतिफेज $= 3 + 1 = 4 \Omega$

$$\therefore \text{रोटर प्रतिबाधा प्रतिफेज } Z = \sqrt{(4)^2 + (4)^2} \\ = \sqrt{16 + 16} = 5.66 \Omega$$

$$\therefore \text{Rotor current/phase} = \frac{46.2}{5.66} = 8.16 \text{ Amp.}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{4}{5.6} = 0.707$$

$$\cos \phi = 0.707$$

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शक्ति गुणक का मान बढ़ने से प्रारम्भिक बल आधूर्ण भी बढ़ गया है। शक्ति गुणक का को बढ़ गया है, जबकि धारा में अपेक्षाकृत कम कमी आयी धारा में यह कमी प्रतिबाधा में वृद्धि के कारण हुआ है।

उदाहरण 3. एक ट्रिफेज 440 वोल्ट स्टार संयोजित प्रेरण में मोटर का रोटर स्टार संयोजित है। स्टेटर से रोटर का Turn Ratio 5 है। रोटर की स्थिर अवस्था में प्रतिफेज प्रतिरोध तथा प्रतिधात क्रमशः 0.05 Ω तथा 0.25 Ω है। अधिकतम प्रारम्भिक बल आधूर्ण प्राप्त करने के लिए रोटर परियथ में कितना प्रतिरोध प्रतिफेज दिया जाना चाहिए तथा इस प्रतिरोध सहित रोटर की प्रारम्भिक धारा क्या होनी चाहिए?

हल- Rotor का प्रतिरोध $R_2 = 0.05 \Omega$

Rotor का प्रतिधात $X_2 = 0.25 \Omega$

$$K = \frac{\text{रोटर Turn प्रतिफेज}}{\text{स्टेटर Turn प्रतिफेज}}$$

$$K = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \text{स्थिर अवस्था में रोटर का विद्युत वाहक बल प्रतिफेज } E_2 = \frac{440}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{5}$$

$$E_2 = 50.8 \text{ Volt}$$

अधिकतम बल आधूर्ण के लिए

$$R_2 = X_2$$

$$R_2 = 0.25 \Omega$$

$$\therefore \text{आवश्यक वाहा प्रतिरोध प्रतिफेज} = 0.25 - 0.05$$

$$= 0.20$$

$$= 0.2 \Omega$$

$$\text{रोटर प्रतिबाधा प्रतिफेज } I_2 = \sqrt{(0.25)^2 + (0.25)^2}$$

$$= \sqrt{0.0625 + 0.0625}$$

$$= \sqrt{0.125}$$

$$= 0.353 \Omega$$

$$\text{रोटर धारा प्रतिफेज} = I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{50.8}{0.353}$$

$$= 143.7 \text{ Amp.}$$

$$I_2 = 143.7 \text{ एम्पियर}$$

पिन्जरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का प्रारम्भिक बल आधूर्ण (Starting Torque of a Squirrel Cage Motor)–पिन्जरा रोटर का प्रतिरोध (Squirrel cage rotor) स्थिर होता है तथा उसके प्रतिधात Reactance की अधिकतम होता है। रोटर का प्रतिधात बहुत अधिक होता है विशेषकर जब मोटर को स्थिर अवस्था में प्रारम्भ करते हैं। इस समय धारा की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के तुल्य होता है इसलिए रोटर की प्रारम्भिक धारा I_2 (परिमाण में बहुत अधिक होने के बावजूद) रोटर विद्युत वाहक बल E_2 से काफी बड़े कोण से पश्चागामी होता है तथा इस प्रकार शक्ति गुणक बहुत कम लगभग 0.2 होता है जिसके फलस्वरूप प्रारम्भिक बल आधूर्ण प्रति ऐम्पियर बहुत कम होता है प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण से ही समय लगभग 1-5 गुना होता है जबकि प्रारम्भिक धारा पूर्ण लोड धारा से 5 से 7 गुना अधिक होता है। अतः इस प्रकार प्रेरण मोटर ऐसे स्थान के लिए उपर्युक्त नहीं जहाँ इन्हें भारी लोड पर चलाना हो।

स्लिप रिंग मोटरों का निर्माण (Starting Torque of a Slip Ring Motor)–स्लिप रिंग मोटर का शक्ति गुणक बढ़ाकर उनका प्रारम्भिक बल आधूर्ण के मान को बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं कि शक्ति गुणक का मान (i) R_2 का परावर्तन बढ़ाकर या (ii) X_2 का मान घटाकर बढ़ाया जा सकता है। रोटर के X_2 के मान को कम नहीं किया जा सकता है परन्तु स्लिप रिंग मोटर के रोटर के प्रतिरोध R_2 को रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध देकर बढ़ाया जा सकता है। रोटर परिपथ में स्टार संयोजन प्रतिरोध (Star connected rheostat) द्वारा रोटर, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध दिया जाता है जिसके कारण प्रतिरोध को धीरे-धीरे कम करते जाते हैं। जैसे-जैसे मोटर गति को प्राप्त करती जाती है रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध देने से रोटर की प्रतिबाधा बढ़ जाती है जिससे धारा कम हो जाती है। रोटर धारा की कमी का समंजन बढ़ा हुआ शक्ति गुणक पूरा करा देता है। इस प्रकार प्रारम्भिक का आधूर्ण का मान बढ़ जाता है लेकिन एक निश्चित विन्दु तक ही बढ़ी हुई प्रतिबाधा, बढ़े हुये शक्ति गुणक के प्रभाव में रहता है औ इस प्रकार बलाधूर्ण घटने लगता है अतः रोटर उच्च प्रतिरोध से मोटर का प्रारम्भिक बल आधूर्ण तो बढ़ जाता है लेकिन प्रसामान गति पर मोटर की दक्षता घट जाती है।

गतिशील अवस्था में रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर प्रतिधात, रोटर धारा एवं शक्ति गुणक (Rotor e.m.f., Rotor Reactance, Rotor Current and Rotor Power Factor Under Running Condition)–माना जिए स्थिर अवस्था में रोटर में विद्युत वाहक बल प्रतिफेज = E_2 ,

गतिशील अवस्था में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज = E_r ,

स्थिर अवस्था में रोटर प्रतिधात प्रतिफेज = X_2 ,

गतिशील अवस्था में रोटर प्रतिधात प्रतिफेज = X_r .

\therefore स्थिर अवस्था में रोटर की आवृत्ति = $f_r = f$, जहाँ सप्लाई आवृत्ति = f

गतिशील अवस्था में रोटर की आवृत्ति = f_r

मोटर को प्रारम्भ करने के समय जब रोटर स्थिर अवस्था में होता है, उस समय स्लिप का मान $S = 1$ अर्थात् स्लिप का अधिकतम होता है तथा रोटर की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के तुल्य होती है। स्थिर अवस्था में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है क्योंकि रोटर तथा परिक्रमणी (Revolving) स्टेटर फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति अधिकतम होती है। वास्तव में इस समय त्रिफेज मोटर उस 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के तुल्य होता है जिसका धूर्णक द्वितीयक कुण्डलन लघुपथित हो। लेकिन जैसे रोटर स्थिर अवस्था में चलना प्रारम्भ करता है रोटर तथा परिक्रमणी स्टेटर फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति घटने लगती है चौंक रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल सापेक्ष गति से सीधे समानुपाती होता है, भी घटने लगता है। इस स्थिति में स्लिप रोटर धारा की आवृत्ति एवं रोटर प्रतिधात घटने लगता है। इससे रोटर धारा का मान भी घटने लगता है लेकिन रोटर विद्युत वाहक बल के फेज में ही रहता है।

इस प्रकार स्लिप (S) के लिये गतिशील अवस्था में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का S गुना होगा।

इस प्रकार गतिशील अवस्था में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज

$$E_r = SE_2$$

अर्थात् गतिशील अवस्था में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल घटने लगता है।

इसी प्रकार गतिशील अवस्था में रोटर धारा आवृत्ति $f_r = Sf$

गतिशील अवस्था में रोटर प्रतिवात $X_r = 2\pi f_r L$

$$X_r = 2\pi SfL$$


$$X_r = SX_2$$

$$\therefore X_2 = 2\pi fL$$

इस प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि रोटर धारा की आवृत्ति घटने से रोटर प्रतिवात भी घटने लगता है।

गतिशील अवस्था में रोटर धारा

$$\begin{aligned} \text{रोटर धारा } I_r &= \frac{E_r}{Z_r} \\ &= \frac{SE_2}{\sqrt{R_2^2 + X_r^2}} \\ I_r &= \frac{SE_2}{\sqrt{R^2 + (SX_2)^2}} \end{aligned}$$

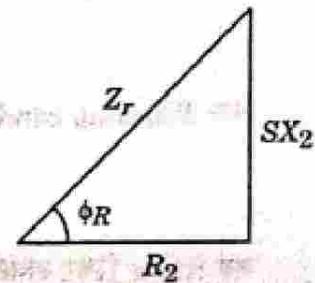

चित्र 1.41

$$\begin{aligned} \text{गतिशील अवस्था में शक्ति गुणक } \cos \phi_r &= \frac{R_2}{Z_r} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_r)^2}} \\ &= \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}} \end{aligned}$$

गतिशील अवस्था में बल आधूर्ण (Torque Under Running Condition)

Running Torque का मान

$$T \propto \phi I_r \cos \phi_r \quad \dots(i)$$

या

$$T \propto E_r I_r \cos \phi_r$$

Running torque के समीकरण में

I_r = गतिशील अवस्था में रोटर धारा प्रतिफेज

E_r = गतिशील अवस्था में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रतिफेज

$$E_r = SE_2$$

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{SE_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}}$$

$$\cos \phi_r = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}}$$

$$T \propto \phi \times \frac{SE_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}} \times \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2}}$$

$$T \propto \frac{S\phi E_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$= \frac{KS\phi E_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2} \quad \dots(ii)$$

$$E_2 \propto \phi$$

तब $\phi = E_2$ को समीकरण (ii) में रखने पर

हमें बल आधूर्ण (T) का मान निम्न रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है-

$$T \propto \frac{SE_2 \cdot E_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$T = \frac{K_1 E_2^2 S R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$T = \frac{K_1 E_2^2 S R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

अतः Running condition में Torque का मान

$$T = \frac{K_1 S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

जब Rotor स्थिर अवस्था में होगा तब Slip का मान $S = 1$ होगा अतः Stand still condition में Torque

$$T = \frac{K_1 E_2^2 R_2}{R_2^2 + SX_2^2}$$

गतिशील अधिकतम बल आधूर्ण के लिये शर्त

(Condition for Maximum Torque Under Running Condition)

$$T = \frac{K\phi S E_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

माना कि

$$Y = \frac{1}{T}$$

$$Y = \frac{R_2^2 + (SX_2)^2}{K\phi S E_2 R_2}$$

$$Y = \frac{R_2^2}{K\phi S E_2 R_2} + \frac{(SX_2)^2}{K\phi S E_2 R_2}$$

$$Y = \frac{R_2}{K\phi S E_2} + \frac{S X_2^2}{K\phi \cdot E_2 R_2}$$

$$Y = \frac{R_2}{K\phi S E_2} + \frac{S X_2}{K\phi \cdot E_2 R_2}$$

ठप्पेरेकत समीकरण में माना कि स्लिप S के सापेक्ष अवकलन करने पर तथा उसे शून्य के बराबर रखने पर अधिकतम बल आधूर्ण के लिए निम्नलिखित शर्त को ज्ञात किया जा सकता है।

$$\frac{dy}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{R_2}{K\phi S E_2} \right) + \frac{d}{ds} \left(\frac{S X_2}{K\phi \cdot E_2 R_2} \right)$$

$$\frac{dy}{ds} = \frac{-R_2}{K\phi S^2 E_2} + \frac{X_2}{K\phi \cdot E_2 R_2}$$

अतः अधिकतम बल आधूर्ण के लिए

$$\frac{dy}{ds} = \frac{-R_2}{K\phi S^2 E_2} + \frac{X_2}{K\phi \cdot E_2 R_2} = 0$$

$$\frac{R_2}{K\phi S^2 E_2} = \frac{X_2^2}{K\phi E_2 R_2}$$

$$R_2^2 = S^2 X_2^2$$

$$R_2 = S X_2$$

$$R_2 = S X_2$$

अतः गतिशील अवस्था में अधिकतम बलआघूर्ण के लिए

$$R_2 = S X_2$$

$$S = \frac{R_2}{X_2}$$

$$T = \frac{K\phi S E_2 R_2}{R_2^2 + (S X_2)^2} = \frac{K S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (S X_2)^2} \quad \dots(iii)$$

अतः बल आघूर्ण की समीकरण (iii) में $R_2 = S X_2$ रखने पर गतिशील अवस्था में अधिकतम बल आघूर्ण को निम्न शर्तों से प्राप्त की जा सकती है।

$$T_{\max} = \frac{K S E_2^2 X_2 S}{(S X_2)^2 + (S X_2)^2}$$

$$T_{\max} = \frac{K S^2 E_2^2 X_2}{2(S X_2)^2}$$

$$T_{\max} = \frac{K E_2^2}{2 X_2}$$

अतः $T_{\max} \propto \frac{1}{2 X_2}$ यदि E_2 का मान Constant हो तब

उपरोक्त समीकरण (iii) में ($S X_2 = R_2$) रखने पर

$$T_{\max} = \frac{K S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (R_2)^2}$$

$$T_{\max} = \frac{K S E_2^2 R_2}{2 R_2^2}$$

$$= \frac{K S E_2^2}{2 R_2}$$

$$T_{\max} \propto \frac{S E_2^2}{2 R_2}$$

अतः उपरोक्त समीकरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है—

(i) अधिकतम बल आघूर्ण का मान रोटर प्रतिरोध से स्वतंत्र रहता है।

(ii) लेकिन जिस गति या स्लिप पर अधिकतम बल आघूर्ण होता है तब उसे रोटर प्रतिरोध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर गणना में किया जा चुका है कि अधिकतम बल आघूर्ण उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिरोध के बराबर होते हैं, इस प्रकार केवल स्लिप सिंग मोटर में ही रोटर प्रतिरोध में परिवर्तित करके किसी इच्छित स्लिप या मोटर की गति पर अधिकतम बल आघूर्ण को प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) अधिकतम बल आघूर्ण का मान प्रयुक्त वोल्टता के बर्ग के सीधे समानुपाती होता है।

(iv) अधिकतम बल आघूर्ण रोटर के स्थिर प्रतिशात के बिलोमानुपाती है। इसलिए रोटर प्रतिशात को जहाँ कम हो सके कम रखना चाहिए।

गतिशील अवस्था में सप्लाई वोल्टता के परिवर्तन का बल आघूर्ण पर प्रभाव

(Effect of Changes in Supply Voltage on Torque Under Running Condition)

$$T = \frac{K\phi SE_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

चौंक गतिशील स्थिति में स्लिप कम होता है इसलिये $(SX_2)^2$ को नगण्य मान कर छोड़ा जा सकता है।

अतः $(R_2)^2 >> (SX_2)^2$

$$T = \frac{K\phi SE_2 R_2}{R_2^2} = \frac{K\phi SE_2}{R_2}$$

$$T \propto \frac{\phi SE_2}{R_2}$$

यदि Rotor Resistance का मान स्थिर है तो

$$T \propto \phi SE_2$$

$$E_2 \propto \phi \propto V$$

$$T \propto SV^2$$

इस प्रकार उपयोक्त समीकरण से देखा जा सकता है कि सप्लाई वोल्टता प्रारम्भिक बल आघूर्ण T_S पर नहीं बल्कि गतिशील बल आघूर्ण T पर भी प्रभाव डालता है।

यदि सप्लाई वोल्टता कम होगी तो गतिशील बल आघूर्ण (T) भी घटेगा। इस प्रकार उसी बल आघूर्ण को बनाये रखने के लिए स्लिप बढ़ेगी, अर्थात् गति घट जायेगी। यदि सप्लाई वोल्टता V से V_1 हो जाता है, स्लिप S से S_1 तथा बल आघूर्ण T से T_1 जाता है तब सम्बन्ध

$$\frac{T}{T_1} = \frac{SV^2}{S_1 V_1^2}$$

गतिशील अवस्था में सप्लाई आवृत्ति के परिवर्तन से बल आघूर्ण तथा गति से परिवर्तन (Effect of Change in Supply Frequency on Torque and Speed)-आवृत्ति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन एक बहुत बड़ी Fault के दौरान बड़ी वितरण प्रणाली पर होता है वैसे भी बड़े आवृत्ति परिवर्तन अक्सर प्रथक्, कम बिजली प्रणाली पर होते हैं जिसमें डीजल इंजन या गैस टरबाइन के माध्यम से विद्युत कर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी प्रणाली का उदाहरण अस्पताल में आपातकालीन आपूर्ति और जहाज पर विद्युत प्रणाली आदि है।

आपूर्ति (Supply) में आवृत्ति के परिवर्तन का मुख्य प्रभाव मोटर की गति पर होता है। यदि आवृत्ति में 10% की गिराव होती है तो मोटर की गति भी 10% तक गिर जाती है। मशीन के उपकरण और अन्य मोटर चालित उपकरण 50 Hz के लिए समस्या का कारण बनते हैं जब वह 60 Hz की Supply से जुड़ा होता है और प्रत्येक गति पर $\frac{(60 - 50)}{50} \times 100 = 20\%$ की अधिक तेज और यह भी सभी एप्लिकेशन में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस स्थिति में 50 Hz पर मोटर की गति को कम करने या गिराव उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा जो मंहगे होते हैं।

जबकि मोटर को जो 50 Hz पर डिजाइन है उसे 60 Hz की Supply से चलाया जाता है तब उसका Terminal voltage में $\frac{60 - 50}{50} \times 100 = (20\%)$ से (30% तेजी) से जड़ा हुआ प्रतीत होता है उस स्थिति में Breakdown torque

मूल (Base) टार्क के बराबर हो जाता है और शुरूआती Torque केवल थोड़ा सा कम होता है। किसी भी तरह पावर फैक्टर दक्षता और तापमान वृद्धि संतोषजनक बनी हुई है।

इसी तरह 60 Hz की मोटर को यदि 50 Hz आपूर्ति पर संतोषजनक ढंग से काम कर सकती है बशर्ते उसके टर्मिनल बोल्टेज को इसकी नेम प्लेट रेटिंग से घटा दिया जाता है।

प्रारम्भिक बल आधूर्ण तथा अधिकतम बल आधूर्ण में सम्बन्ध

(Relation Between Starting Torque and Maximum Torque)

$$\text{Starting torque का समीकरण } T_S = \frac{K \phi E_2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

यदि स्थिर सप्लाई बोल्टता (Fixed supply voltage) पर ϕ तथा E_2 का मान स्थिर हो तब Starting torque का मान

$$T_S = \frac{R_2}{R_2 + X_2} \quad \dots(i)$$

Maximum torque का समीकरण

$$T_{\max} = \frac{K \phi S E_2 R_2}{R_2^2 + (S X_2)^2}$$

अतः Maximum torque के $R_2 = S X_2$ को रखने पर

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{K \phi S E_2 \cdot S X_2}{(S X_2)^2 + (S X_2)^2} \\ &= \frac{K \phi S^2 E_2 \cdot X_2}{2(S X_2)^2} = \frac{K \phi E_2}{2X_2} \end{aligned}$$

यदि Supply voltage का मान स्थिर हो तब E_2 और ϕ दोनों का मान स्थिर होता है अतः इस Condition में Maximum torque का मान

$$T_{\max} = \frac{1}{2X_2} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) को समीकरण (ii) से भाग करने पर

$$\begin{aligned} \frac{T_{\text{starting}}}{T_{\max}} &= \frac{\frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}}{\frac{1}{2X_2}} \\ &= \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2} \times 2X_2 = \frac{2R_2 X_2}{R_2^2 + X_2^2} \end{aligned}$$

अतः X_2^2 से अंश तथा हर में भाग देने पर

$$\frac{\frac{2R_2 X_2}{X_2^2}}{\frac{R_2^2}{X_2^2} + \frac{X_2^2}{X_2^2}}$$

$$= \frac{2R_2}{X_2} \\ = \frac{R_2^2}{X_2^2 + 1}$$

यदि

$$a = \frac{R_2}{X_2} = \frac{\text{रोटर प्रतिरोध}}{\text{रोटर प्रतिशात्त}} \quad (\text{प्रतिफेज})$$

$$\frac{T_{\text{Starting}}}{T_{\max}} = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

पूर्ण लोड बल आघूर्ण तथा अधिकतम बल आघूर्ण में सम्बन्ध

(Relation Between Full Load Torque and Maximum Torque)

माना स्थिति S पर Full load का Torque

$$T_F = \frac{K\phi SE_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

यदि Supply voltage का मान स्थिर हो तो E_2 तथा ϕ_2 का मान स्थिर होगा

$$T_F = \frac{SR_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

Maximum Torque का मान

$$T = \frac{K\phi SE_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

Maximum torque के लिए

$$\begin{aligned} R_2 &= SX_2 \\ T_{\max} &= \frac{K\phi SE_2 SX_2}{(SX_2)^2 + (SX_2)^2} \\ &= \frac{K\phi S^2 E_2 X_2}{2(SX_2)^2} \\ &= \frac{K\phi E_2}{2X_2} \end{aligned}$$

यदि सप्लाई Voltage का मान स्थिर है तब ϕ, E_2 का मान भी स्थिर होगा। अतः Maximum torque का मान

$$T_{\max} \propto \frac{1}{2X_2} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) को समीकरण (ii) से भाग देने पर

$$\frac{T_{\text{full}}}{T_{\max}} = \frac{\frac{SR_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}}{\frac{1}{(2X_2)}}$$

$$\frac{T_{\text{full}}}{T_{\max}} = \frac{2SR_2 \cdot X_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$\frac{T_{\text{full}}}{T_{\text{max}}} = \frac{2SR_2X_2}{R_2^2 + S^2X_2^2}$$

अंश तथा हर में X_2^2 से भाग देने पर

$$\begin{aligned}\frac{T_{\text{full}}}{T_{\text{max}}} &= \frac{\frac{2SR_2X_2}{X_2^2}}{\frac{R_2^2}{X_2^2} + \frac{S^2X_2^2}{X_2^2}} \\ &= \frac{\frac{2SR_2}{X_2}}{\frac{R_2^2}{X_2^2} + S^2}\end{aligned}$$

यदि

$$a = \frac{\text{Rotor Resistance}}{\text{Rotor Reactance}} \quad (\text{स्थिर अवस्था में})$$

$$\frac{T_{\text{full}}}{T_{\text{max}}} = \frac{2Sa}{a^2 + S^2}$$

उदाहरण 1. एक 3 फेज 50 Hz 3300 V Star connected induction motor का Output power 100 Kw तथा Synchronous speed 500 r.p.m. है, Full slip का मान 1.8% तथा Full load power factor 0.85, Stator copper 2440 W, Iron Loss = 3500 W, Rotational losses = 1200 W, तथा गणना कीजिए (i) रोटर कॉपर हानि (ii) लाइन धारा (iii) Full load efficiency.

$$\text{हल } - P_m = \text{Output power} + \text{Rotational loss}$$

$$= 100 + 1.2 = 101.2 \text{ Kw}$$

$$(i) \text{ Rotor copper loss} = \frac{S}{1-S} \times P_m = \frac{0.018}{1-0.018} \times 101.2 = 1.855 \text{ Kw}$$

$$(ii) \text{ Rotor input } P_2 = P_m + \text{Rotor copper loss}$$

$$= 101.2 + 1.855 = 103.055 \text{ Kw}$$

$$\text{Stator input} = P_2 + \text{Stator copper and iron losses}$$

$$= 103.055 + 2.44 + 3.5 = 108.995 \text{ Kw}$$

$$\text{Stator input} = \sqrt{3} \times 3300 \times I_L \times 0.85$$

$$\begin{aligned}I_L &= \frac{\text{Stator input}}{\sqrt{3} \times 3300 \times 0.85} \\ &= \frac{108.995 \times 100}{\sqrt{3} \times 3300 \times 0.85}\end{aligned}$$

$$I_L = 22.4 \text{ Amp.}$$

$$(iii) \text{ Full load efficiency} - \eta = \frac{\text{Output power}}{\text{Input power}} \times 100$$

$$= \frac{100 \times 1000}{10899.5} \times 100 = 91.7\%$$

$$\eta = 91.7\%$$

Power flow diagram

Stator input	Rotor input	Mechanical power developed in rotor	Motor output
108995	103055 W	101200 W	100000 W or 100 Kw
Stator copper & iron losses 5940 W	Rotor copper loss 185 W	Rotational losses 1200 W	

उदाहरण 2. एक तीन फेज प्रेरण मोटर 400 V, 50 Hz, 6 Pole का Input power 20 Kw तथा Slip का मान 3% है (i) रोटर धारा की आवृत्ति (ii) Rotor की Speed (iii) Rotor Copper losses (iv) रोटर में धारा 60 A धारा प्रतिफेज हो तब Rotor प्रतिरोध ज्ञात कीजिये।

हल - $P = 6$ Pole, Input power = 20 Kw, Slip = 3%

$$(i) \text{ Rotor धारा की आवृत्ति} = Sf = 50 \times 0.03 = 1.5 \text{ Hz}$$

$$(ii) N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

3 प्रतिशत Slip पर Speed

$$N = N_S (1 - S) = 1000 (1 - 0.03)$$

$$= 970 \text{ R.P.M.}$$

(iii) रोटर Copper loss = $S \times$ Input power of rotor

$$= 0.03 \times 20 = 0.6 \text{ Kw} = 600 \text{ W}$$

$$(iv) \text{ Rotor copper loss/phase} = \frac{600}{3} = 200 \text{ W}$$

$$P = I^2 R_2$$

$$200 = (60)^2 R_2$$

$$R_2 = 0.055 \Omega$$

उदाहरण 3. एक 6 Pole 50 Hz 3-फेज प्रेरण मोटर 4 प्रतिशत स्लिप के साथ Full load पर कार्य कर रही है तथा अपने घिरनी के रिम पर 15.20 Kg-m का बल आघूर्ण उत्पन्न कर रही है। घर्षण तथा (Frictional and windage losses) 200 watt है तथा स्टेटर ताप्त तथा लोह हानि 1580 वाट है। मोटर की (i) Output (ii) Rotor copper loss (iii) Full load efficiency ज्ञात कीजिए।

हल - $P = 6, f = 50 \text{ Hz}, S = 4\% = 0.04$

$$\text{Torque} = 15.20 \text{ Kg-m} = 15.20 \times 981 \text{ N-m}$$

$$= 149.112 \text{ N-m}$$

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

$$N = N_S (1 - S) = 1000 (1 - 0.04) = 960 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{मोटर की Output} = \frac{2\pi NT}{60}$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{960 \times 149.112}{60}$$

$$= 14996.35 \text{ वाट}$$

कुल Rotor output = Motor input + Windage तथा Frictional losses

$$= 14996.35 + 200 = 15196.35 \text{ वाट}$$

$$\text{Rotor copper losses} = \frac{\text{Rotor output} \times S}{(1 - S)}$$

$$= \frac{15196.35 \times 0.04}{1 - 0.04}$$

$$= \frac{607.85}{0.96} = 633.18 \text{ वाट}$$

$$\text{Rotor input} = \frac{\text{Rotor copper loss}}{S}$$

$$= \frac{633.18}{0.04} = 15829.53 \text{ वाट}$$

Input power of motor = Rotor input + Stator copper losses

$$= 15829.35 + 1580$$

$$= 17409.5$$

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 = \frac{14996.35}{17409.5} \times 100 = 86.13\% \quad \text{Ans.}$$

उदाहरण 4. एक 3-Phase induction motor का Starting Torque का मान 100% और Maximum Torque का मान Full load का 200% है तब

(i) Maximum Torque पर Slip (ii) Full load slip

(iii) Full load Rotor current का प्रति इकाई Starting current का मान।

हल-

$$\frac{T_{St}}{T_{max}} = \frac{T_{FL}}{2T_{FL}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{T_{St}}{T_{max}} = \frac{2S_m}{1 + S_m^2} = \frac{1}{2}$$

$$4S_m = 1 + S_m^2$$

$$S_m^2 - 4S_m + 1 = 0$$

$$S_m = \frac{\pm 4 \sqrt{(4)^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1}$$

$$S_m = \frac{+ 4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} \quad \sqrt{12} = 3.46$$

$$= \frac{4 + 3.46}{2} \quad \text{या} \quad \frac{4 - 3.46}{2}$$

$$= 3.73 \quad \text{या} \quad \frac{0.54}{2} = 0.27$$

$$S_m = 0.27$$

(ii)

$$\frac{T_{FL}}{T_{max}} = \frac{2S \cdot S_{max}}{S^2 + S_m^2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2S \cdot S_m}{S^2 + S_m^2}$$

$$S^2 + S_m^2 = 4S \cdot S_m$$

$$S^2 - 4S \cdot S_m + S_m^2 = 0$$

$$S = \frac{4S_m \pm \sqrt{16S_m^2 - 4S_m^2}}{2}$$

$$S = \frac{4S_m \pm \sqrt{12S_m^2}}{2}$$

$$\sqrt{12} = 3.46$$

$$S = \frac{4S_m + 3.46S_m}{2} \quad \text{or} \quad \frac{4S_m - 3.46S_m}{2}$$

$$S = 3.73S_m \quad \text{or} \quad 0.27S_m$$

$$\text{Slip } S = 0.27S_m$$

$$= 0.27 \times 0.27$$

$$S = 0.0729$$

$$(iii) \text{ Full load } \forall \text{ Slip } I_{FL} = \frac{E_2 S}{Z_2 S} = \frac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}}$$

At Starting time slip $S = 1$

$$I_{St} = \frac{E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (X_{20})^2}}$$

$$\frac{I_{St}}{I_{FL}} = \frac{\frac{E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (X_{20})^2}}}{\frac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (SX_{20})^2}}}$$

$$\frac{I_{St}}{I_{FL}} = \frac{E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (X_{20})^2}} \times \frac{\sqrt{(R_2)^2 + (SX_{20})^2}}{SE_{20}}$$

$$\left(\frac{I_{St}}{I_{20FL}} \right)^2 = \frac{R_2^2 + (SX_{20})^2}{S^2 (R_2^2 + X_{20})^2}$$

$$\left(\frac{I_{St}}{I_{FL}} \right)^2 = \frac{(X_{20})^2}{(X_{20})^2 S^2} \left[\frac{\left[\frac{R_2}{X_{20}} \right]^2 + S^2}{\left(\frac{R_2}{X_{20}} \right)^2 + 1} \right]$$

$$\left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}}\right)^2 = \frac{\left[\left(\frac{R_2}{X_{20}}\right)^2 + S^2\right]}{S^2 \left[\left(\frac{R_2}{X_2}\right)^2 + 1\right]}$$

$$S_m = \frac{R_2}{X_{20}}$$

$$\left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}}\right)^2 = \frac{(S_m^2 + S^2)}{S^2 (S_m^2 + 1)}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}}\right)^2 &= \frac{(0.27)^2 + (0.0729)^2}{(0.0729)^2 [(0.27)^2 + 1]} \\ &= \frac{0.0729 + 0.00531}{0.00531 [0.0729 + 1]} \\ &= \frac{0.07821}{0.00531 (10782)} \\ &= \frac{0.07821}{0.00572} = 1367 \end{aligned}$$

$$\frac{I_{St}}{I_{Fl}} = \sqrt{1367} = 3697$$

$$\frac{I_{St}}{I_F} = 3.697$$

उदाहरण 5. एक 36 Kw, 3 Phase 4 Pole 50 Hz प्रेरण मोटर का Full load पर Efficiency 84 प्रतिशत है और Windage तथा Friction losses का मान No load Losses का $\frac{1}{3}$ है। Full load पर

Rotor copper losses का मान Iron losses के बराबर है तब Full load पर Speed ज्ञात कीजिये। स्टेटर प्रतिरोध का मान नगण्य है।

हल- Motor का Output = 36 Kw

Full load efficiency = 84%

$$\text{Friction and windage losses} = \frac{1}{3} \times \text{No load losses}$$

Rotor copper loss = Iron loss (at full load)

$$\begin{aligned} \text{Motor input} &= \frac{\text{Motor output}}{\text{Efficiency}} \\ &= \frac{36000}{0.84} \text{ W} \\ &= 42857 \end{aligned}$$

$$\text{Total loss} = \text{Input power} - \text{Output power}$$

$$= 42857 - 36000$$

$$= 6857 \text{ W}$$

$$\text{Total losses} = \text{Stator iron losses} + \text{Stator copper losses} + \text{Rotor copper losses} + \text{Windage and friction losses}$$

$$6857 = \text{Stator iron losses} + \text{Stator iron losses} + \frac{1}{2} \text{ stator iron losses}$$

(∴ Rotor copper losses का मान iron loss के मान के बराबर)

$$\text{Stator iron losses} = \frac{5857}{2.5} = 2743 \text{ W}$$

$$\text{Rotor copper losses} = \text{Stator iron losses} = 2743 \text{ W}$$

$$\text{Friction and windage losses} = \frac{1}{2} \text{ Stator iron losses}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2743$$

$$= 1371 \text{ W}$$

$$\text{Mechanical power developed} = \text{Motor output} + \text{Friction and windage losses}$$

$$= 36000 + 1371$$

$$= 37371 \text{ W}$$

$$\text{Rotor input} = \text{Mechanical power developed} + \text{Rotor copper losses}$$

$$= 37371 + 2743$$

$$= 40114 \text{ W}$$

$$\text{Rotor output} = (1 - S) \times \text{Rotor input}$$

$$(1 - S) = \frac{\text{Rotor output}}{\text{Rotor input}}$$

$$= \frac{37371}{40114} = 0.932$$

$$\text{Motor का Full load पर Speed} = N_S (1 - S)$$

$$= \frac{120f}{P} (1 - S)$$

$$= \frac{120 \times 50}{4} \times 0.932$$

$$= 1398 \text{ r.p.m.}$$

1.9 बल आघूर्ण-सर्पी वक्र तथा स्थायित्व एवं अस्थायित्व क्षेत्र

(Torque Slip Curve, Stable and Unstable Zones)

बल आघूर्ण स्लिप तथा बल आघूर्ण गति वक्र (Torque Slip and Torque Speed Characteristics)-बल आघूर्ण स्लिप वक्र में स्लिप को 0-1 की Range (परामर्श) में लिया गया है तथा बल आघूर्ण गति वक्र को दिखाया गया है तथा गति को प्रतिशत में लिया गया है।

$$\text{Torque का समीकरण } T = \frac{K \cdot S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (S X_{20})^2}$$

यदि Rotor resistance तथा Rotor reactance का मान नियत हो तब T का समीकरण

$$T \propto K S$$

अतः Torque slip curve को तीन क्षेत्रों (Regions) में बाँटा जा सकता है-

- (i) निम्न स्लिप क्षेत्र (Low slip region)
- (ii) मध्यम स्लिप क्षेत्र (Medium slip region)
- (iii) उच्च स्लिप क्षेत्र (High slip region)

(i) निम्न स्लिप क्षेत्र (Low Slip Region)-Torque का समीकरण

$$T = \frac{K S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (S X_{20})^2}$$

$$T \propto \frac{S R_2}{R_2^2 + (S X_{20})^2} \quad (E_2 \text{ का मान नियत (Constant) हो तब})$$

जब $S = 0$ होगा तो बल आघूर्ण $T = 0$ तथा बक्र मूल विन्दु $(0, 0)$ से ग्राह्य होगा जब स्लिप S का मान बहुत कम हो तो रोटर की गति तुल्यकाली गति के लगभग बराबर होगा तब $(S X_2)^2$ के पद को छोड़ा जाता है अर्थात् Slip के मान को (2 से 5%) ही लिया जाता है तथा Reactance का मान भी लगभग एक से कम होता है तब इन दो संख्याओं के गुण का बर्ग का मान कम ही आयेगा इसलिए $(S X_2)^2$ के पद को छोड़ा जाता है।

$$T \propto \frac{S}{R_2} \quad (\text{यदि Rotor resistance का मान नियत हो तब})$$

$$T \propto S$$

इस प्रकार स्लिप S के Low मान के लिये बल आघूर्ण Slip curve का मान एक सरल रेखा होता है जैसा कि चित्र (1.42) में दिखाया गया है।

(ii) मध्यम स्लिप क्षेत्र (Medium Slip Region)-जैसे-जैसे Slip के मान को बढ़ाया जाता है (अर्थात् Motor पर Overload बढ़ता है) तो बल आघूर्ण भी बढ़ता है तथा बल आघूर्ण उस समय अधिकतम हो जाता जब $R_2 = S X_2$ या $S = \frac{R_2}{X_2}$ के मान के बराबर होता है, इस समय बल आघूर्ण को Pullout या Breakdown torque कहते हैं चौक मोटर पर

अधिक लोड देने के कारण, स्लिप का मान और बढ़ता है इसलिए इस स्थिति में मोटर की गति घट जायेगी तब R_2 का मान $S X_2$ की अपेक्षा नगण्य हो जायेगा, जिसे हम निम्न समीकरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

$$\Rightarrow T \propto \frac{S}{(S X_2)^2}$$

$$\Rightarrow T \propto \frac{1}{S X_2^2} \quad (\text{चौक Rotor का Reactance का मान Constant होता है!})$$


$$\Rightarrow T \propto \frac{1}{S}$$

Induction motor का इस समय Torque का मापन Short time overloading की Capability को दर्शाता है।

इस प्रकार बल आघूर्ण स्लिप बक्र आयताकार अतिपरबलय (Rectangular hyperbola) जैसा होगा।


(iii) उच्च स्लिप क्षेत्र (High Slip Region)—Maximum Torque के बाद Torque का मान कम हो जाता। उसका परिणाम यह है कि मोटर धीमा हो जाता है और अंततः बंद हो जाता है। इस Stage के दौरान Overload protection को तुरंत Supply से अलग करना चाहिए ताकि Overheating के कारण induction motor damage न हो।

Induction motor slip $S = 0$ तथा $S = S_m$ के बीच (साधारणतः 2 से 5%) कार्य करता है जहाँ S_m अधिकतम Torque के लिए Slip का मान है। एक सामान्य प्रेरण मोटर के लिए Pull out torque का मान 2 से 3 गुना Full load torque का होता है। इस प्रकार Induction motor कम समय के लिए Overload को संभाल (Hold) रखता। Starting torque का मान 1.5 गुना Full load torque का होता है जैसा Torque slip को Graph में प्रदर्शित किया गया है।

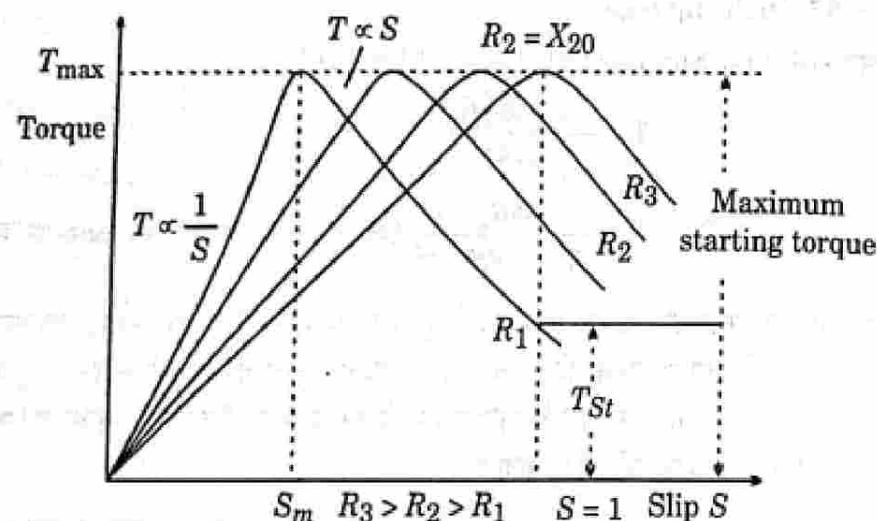

चित्र 1.42 वलाघूर्ण-स्लिप वक्र (Torque slip curves)


बल आघूर्ण गति वक्र (Speed Torque Curve)—यह ग्राफ से देखा गया है कि यद्यपि अधिकतम Torque व Rotor प्रतिरोध से स्वतंत्र रहता है फिर भी Maximum torque का मान Exact location पर Dependent करता है अतः रोटर प्रतिरोध का मान ही अधिकतम Slip का मान है जिस पर अधिकतम Torque को प्राप्त किया जाता है लेकिन ग्राफ से यही देखा जा सकता है कि रोटर प्रतिरोध का मान जैसे-जैसे बढ़ता जाता है मोटर की गति कम हो जाती है लेकिन अधिकतम Torque का मान स्थिर रहता है।

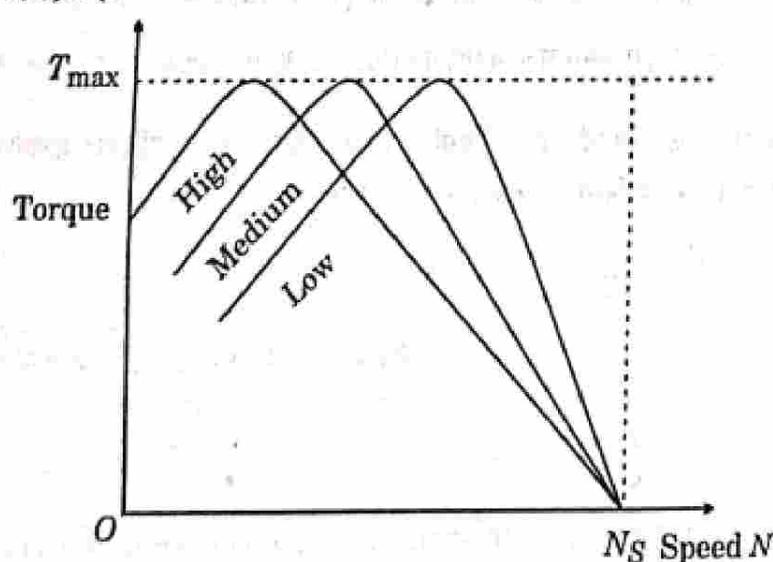

चित्र 1.43 Torque speed curves

त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति प्रवाह आरेख
(Power flow Diagram of an 3-φ I.M.)

त्रिकला-प्रेरण मोटर (पिंजरा प्रारूपी) का बल आघूर्ण-सर्पी-गति वक्र
(3-φ Induction motor का Power Flow Diagram)

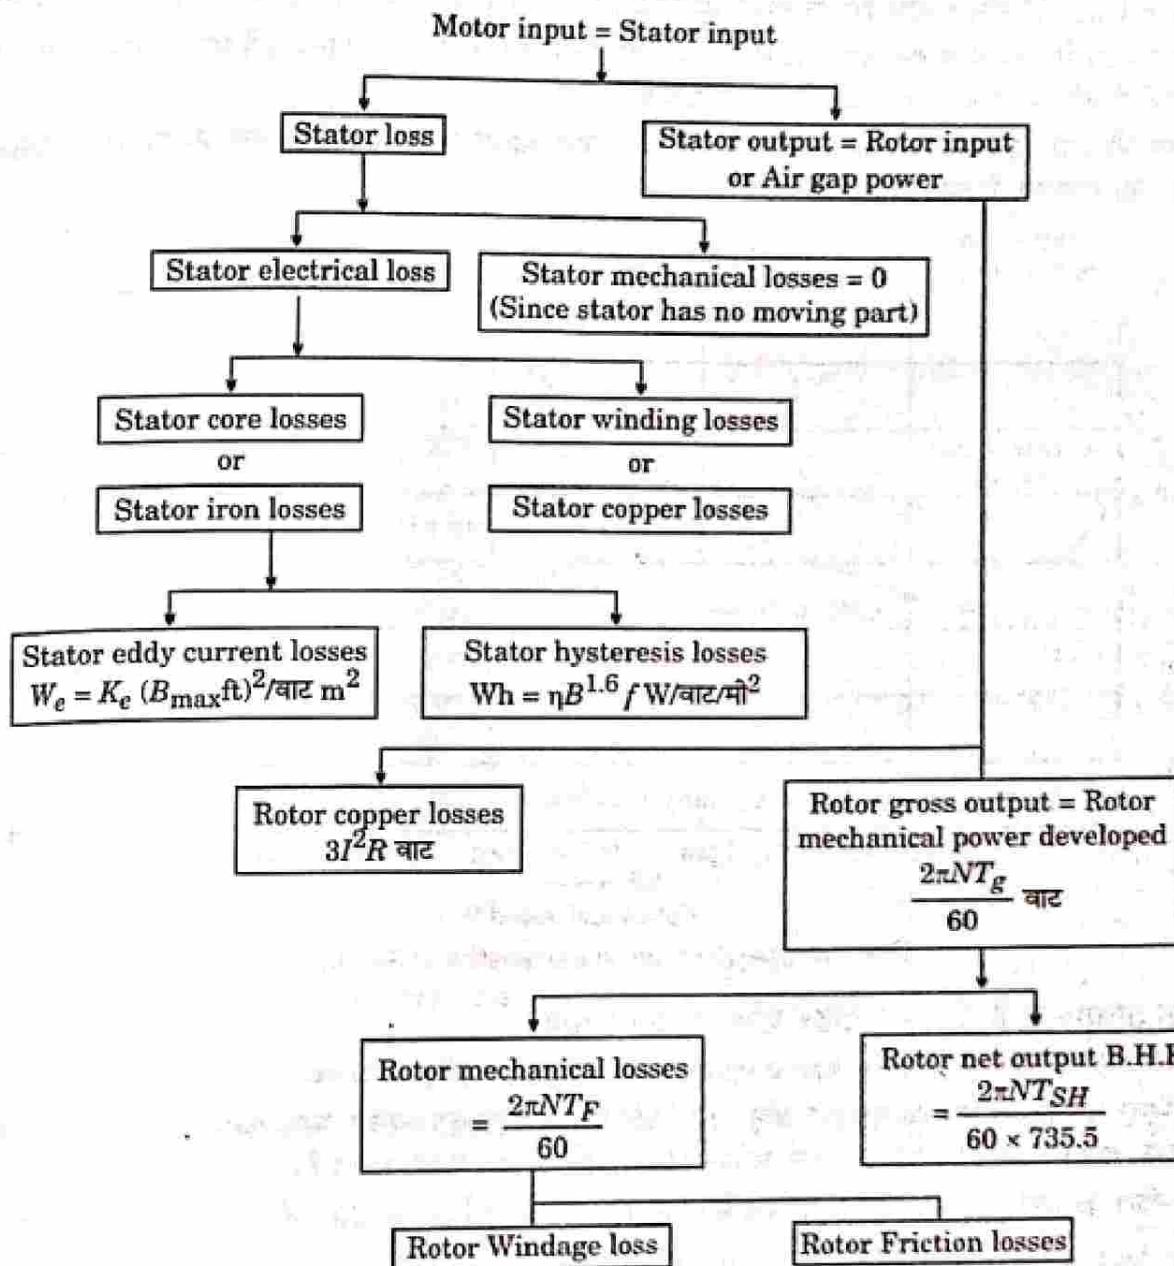

बल आघूर्ण सर्पी-बल आघूर्ण-गति वक्र (Torque-Slip and Torque-speed Characteristics)

बल आघूर्ण और गति वक्र की मुख्य अभिलाखणिक गुण निम्न प्रकार से हैं।

1. जब $\eta = n_S$ एवं $S = 0$, इस स्थिति में बल आघूर्ण शून्य होता है, अर्थात् रोटर की गति और स्टेटर फील्ड की गति यदि समान है तब आपस में कोई सापेक्ष गति (Relative speed) नहीं होती है। अर्थात् रोटर बोल्टेज एवं रोटर धारा शून्य होती है।

2. वक्र का हैट्ज (Hatched) क्षेत्र जो मोटर के साधारण प्रचालन की सीमा को दर्शाता है, इस क्षेत्र में बल आघूर्ण स्थिर में रेखीय बढ़ता है। यह मोटर के Stable zone को बताता है।


68 वैद्युत मशीन-II

3. जब स्लिप $S = 1$ स्थिति (Stand still) में Starting torque मोटर के Load Torque से कम है, तो मोटर त्वरित अवस्था में होती है, तो इस स्थिति में मोटर में विकसित बल आधूर्ण (developed torque) लोड बल आधूर्ण (load torque) के बराबर होता है।

4. यदि मोटर का लोड बल आधूर्ण (load torque) Breakdown torque or pullout torque से ज्यादा होता है, तो मोटर Stand still परिस्थिति के लिए अग्रसर होता है और यहाँ मोटर की Unstable zone का Action प्रारम्भ हो जाता है।

5. प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आधूर्ण स्लिप के कम मान पर प्राप्त होता है और इस स्थिति में मोटर लगभग स्थिर गति चल रही होती है और मोटर पर भार (load) भी कम होता है।

6. प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आधूर्ण अथवा पुलआउट बल आधूर्ण अथवा ब्रेकडाउन बल आधूर्ण की अभिलाखणिक प्रकृति मोटर को अचानक रोकने (Stall) की होती है।

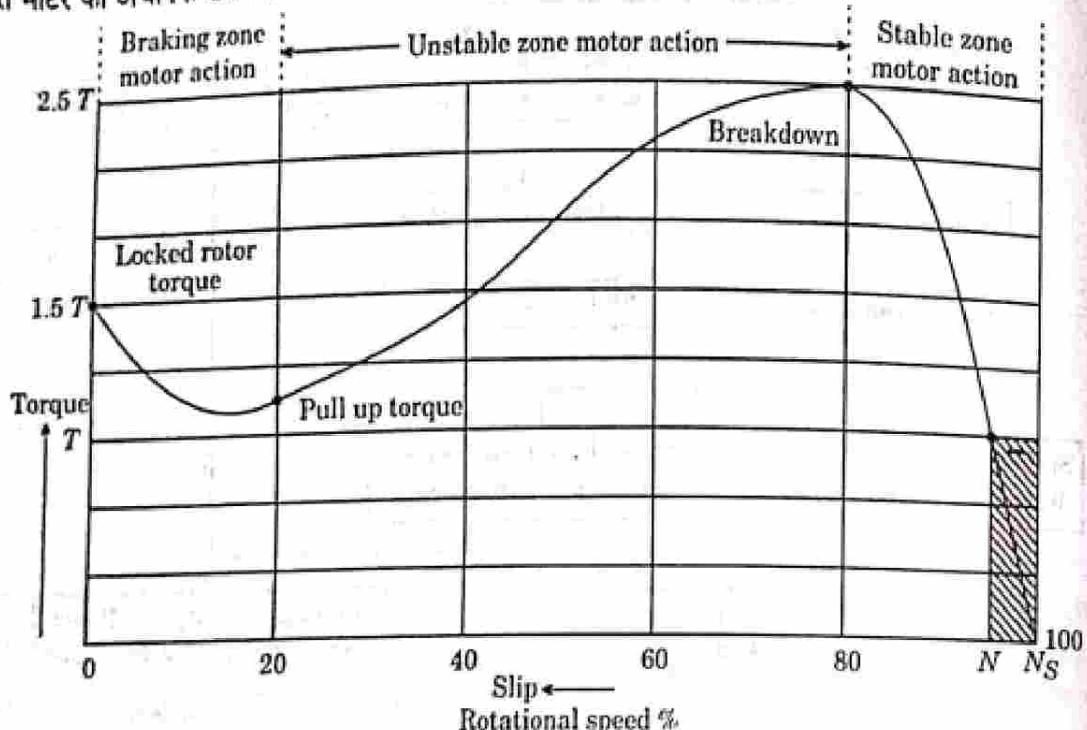

चित्र 1.44 Speed torque characteristics of 3-φ I.M.

1.10 बल आधूर्ण-सर्पी वक्र पर रोटर प्रतिरोध का प्रभाव

(Effect of Rotor Resistance upon the Torque Slip Curve)

प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध का प्रचालन, बल आधूर्ण और गति को प्रभावित करने में मुख्य कार्य करता है जिसे हम रोटर विकसित होने वाले बल आधूर्ण समीकरण एवं अभिलाखणिक वक्रों के द्वारा समझ सकते हैं।

प्रेरण मोटर का बल आधूर्ण चालन की स्थिति में (Torque at running condition)

$$\text{प्रचालन आधूर्ण } T = \frac{K_S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (S X_2)^2} \text{ Newton-meter}$$

प्रेरण मोटर में उच्च दक्षता (High efficiency) को प्राप्त करने के लिए रोटर का प्रतिरोध (R_2) का मान काफी कम रखा है, जोकि रोटर प्रतिशत (X_2) के मान के लगभग एक प्रतिशत (1%) या दो प्रतिशत (2%) ही होता है। अर्थात् X_2 की तुलना में R_2 लगभग नगण्य होता है।

रोटर प्रतिरोध में परिवर्तन करने से मोटर के टार्क-स्पीड वक्र के स्वरूप तो विशेष प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रारम्भन बल आधूर्ण (Starting torque) के परिमाण पर तथा अधिकतम बल आधूर्ण की स्थिति (Situation of maximum torque) पर पड़ता है, जो इस प्रकार से समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

मोटर का प्रारम्भन बल आघूर्ण (Starting torque)

$$T_S = \frac{KE_2^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2} \text{ Newton-meter}$$

चौंक X_2 की तुलना में R_2 नगण्य होता है एवं E_2 व X_2 के मान भी लगभग स्थिर रहते हैं।

अतएव Starting torque $T_S \propto R_2$ प्राप्त होता है।

परिणामस्वरूप प्रायः यह R_2 के न्यून मान (Low values) पर Starting torque (T_S) का मान कम तथा R_2 के उच्चमान (High value) के लिए T_S का मान अधिक प्राप्त होगा। अर्थात् प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध (R_2) का मान बढ़ाकर प्रारम्भन बल आघूर्ण (Starting torque) का मान बढ़ाया जा सकता है।

पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटरों में रोटर प्रतिरोध (R_2) का मान काफ़ी कम होने के कारण उसमें प्रारम्भन बल आघूर्ण का मान काफ़ी न्यून (Low starting torque) होता है और इस प्रकार की मोटर में बाह्य प्रतिरोध (External resistance) भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। परन्तु स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में बाह्य प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था होने के कारण उसको अधिकतम बल आघूर्ण के मान तक बढ़ाया जा सकता है और किसी भी मान का प्रारम्भिक बल आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को परवर्ती प्रारम्भन बल आघूर्ण (Variable starting torque) मोटर भी कहते हैं, चित्र (1.45) में प्रदर्शित विभिन्न रोटर प्रतिरोध पर बल आघूर्ण गति अभिलाखणिक बक्से रोटर प्रतिरोध के घटने-बढ़ने के साथ बल आघूर्ण-गति के बीच सम्बन्ध प्रदर्शित करता है।

यहाँ पर $R_2 < R'_2 < R''_2 < R'''_2$ अर्थात् प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण स्थिति तब प्राप्त होती है, जब स्लिप $S = \frac{R_2}{X_2}$ में R_2 का मान क्रमशः बढ़ने पर R'_2 , R''_2 एवं R'''_2 के स्लिप उच्च मान और न्यून गति पर ही अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त हो जायेगा।

$$\text{मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण, } T_m = \frac{KE_2^2}{2X_2} \text{ Newton-meter.}$$

इस प्रकार अधिकतम बल आघूर्ण का मान, रोटर प्रतिरोध (R_2) पर निर्भर न होने के कारण यह प्रभावित नहीं होगा तथा रोटर प्रतिरोध के कारण स्लिप में परिवर्तन होने से स्लिप अधिकतम बल आघूर्ण के लिये स्लिप $S = \frac{R}{X_2}$, Slip at maximum torque (S_{mT}) पर रोटर प्रतिरोध (R_2) रोटर प्रतिधात (X_2) के बराबर होता है।


Note—"The maximum torque is independent of rotor resistance, greater the value of R_2 , greater the value of slip at which maximum torque occurs. It is also seen that as the rotor resistance is increased, the pull-out speed of the motor decreases but the maximum torque remains constant."

उदाहरण 1. यदि किसी मोटर की प्रसामान्य बोल्टता पर $S_1 = 2\%$ तथा प्रसामान्य Voltage से 15% अधिक बोल्टता पर वहीं बल आघूर्ण विकसित होता है तो नई स्लिप का निकट मान को ज्ञात करो।

हल—माना कि

$$S_1 = 2\% = 0.02$$

$$V_1 = 1 \text{ (Volt 100%)}$$

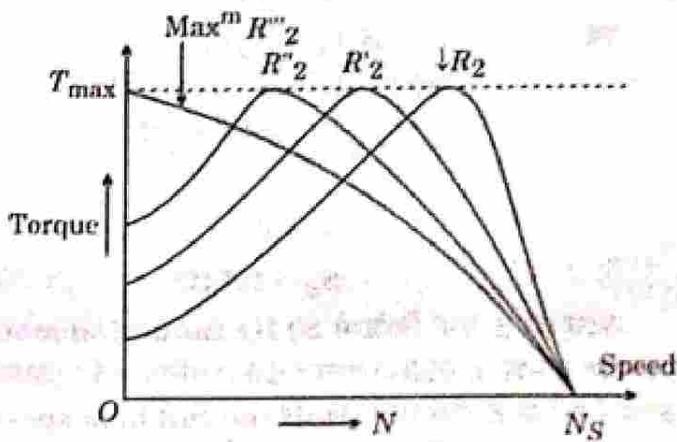

चित्र 1.45 Effect of rotor resistance

70

वैपुत मशीन-II

$$\begin{aligned}V_2 &= 1.15 \text{ (15% की वृद्धि)} \\&= 1 + \frac{15 \times 100}{100} \\&= 1.15 \text{ Volt}\end{aligned}$$

$$S_2 = ?$$

$$T \propto SV^2$$

तब

$$\begin{aligned}S_1 V_1^2 &= S_2 V_2^2 \\0.002 \times (1)^2 &= S_2 \times (1.15)^2 \\S_2 &= \frac{0.002 \times 1.0}{1.15}\end{aligned}$$

$$S_2 = 0.001512 = 1512\%$$

$$S_2 = 1.512\%$$

उदाहरण 2. एक ट्रिफेज 50 Hz Induction motor के Rotor का Resistance तथा स्थिर अप्रतिधात क्रमशः 0.025Ω तथा 0.15Ω प्रतिफेज है। प्रसामान्य बोल्टेज पर Full load slip 3% है। पूर्ण र आधूर्ण को अद्वै पूर्ण गति (Half the full load speed) पर विकसित करने के लिये स्टेटर बोल्टता में कमी की गणना कीजिए। इस स्थिति में शक्ति गुणक (Power factor) भी ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल- } R_2 = 0.025 \Omega, X_2 = 0.15 \Omega, \text{ Full load पर Slip, } S_1 = 0.03$$

$$\text{माना कि तुल्यकाली गति } N_S = 100 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{पूर्ण लोड गति } N_F = N_S (1 - S_F)$$

$$= 100 (1 - 0.03)$$

$$= 97 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{अब माना कि Abnormal voltage का मान } V, \text{ volt है तब Half load पर गति } N_H = \frac{97}{2} = 48.5 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{Half load पर Slip } S_H = \frac{N_S - N_H}{N_S} = \frac{100 - 48.5}{100} = 0.515$$

$$S_{\text{Half load}} = 51.5\%$$

$$T \propto \frac{SV^2R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$E_2 \propto \phi \propto V$$

$$T \propto \frac{SV^2R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

$$\text{Let } V_1 = \text{प्रथम स्थिति में Voltage}$$

$$V_2 = \text{द्वितीय स्थिति में Voltage}$$

चूंकि Half load व Full load पर Torque का मान समान है तब

$$\begin{aligned}T_{\text{Full}} &= T_{\text{Half}} \\ \frac{S_1 V_1^2 R_2}{R_2^2 + (S_{\text{Full}} X_2)^2} &= \frac{S_H V_2^2 R_2}{R_2^2 + (S_H X_2)^2}\end{aligned}$$

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = \frac{S_H}{S_{\text{Full}}} \times \frac{R_2^2 + (S_{\text{Full}} X_2)^2}{R_2^2 + (S_H X_2)^2}$$

$$= \frac{0.512}{0.03} \times \frac{(0.025)^2 + (0.03 \times 0.15)^2}{(0.025)^2 + (0.515 \times 0.15)^2}$$

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 1679$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{1.679}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 1.297$$

$$V_1 = 1.297 V_2$$

अतः इस प्रकार Half load पर Stator voltage में परिवर्तन

$$\begin{aligned} \text{प्रतिशत कमी} &= \frac{V_1 - V_2}{V_1} \times 100 \\ &= \frac{1.297 V_2 - V_2}{1.297 V_2} = \frac{0.297 V_2}{1.297 V_2} \times 100 = 22.83\% \end{aligned}$$

$$\text{प्रतिशत कमी} = 22.83\%$$

$$\therefore \text{द्वितीय स्थिति में } \tan \phi = \frac{S_H X_2}{R_2} = \frac{0.51 \times 0.15}{0.025}$$

$$= 3.09$$

$$\phi = \tan^{-1}(3.09)$$

$$\phi = 72^\circ 4'$$

$$\text{या शक्ति गुणक } \cos \phi = \cos 75^\circ 4' = 0.31$$

$$\text{Power factor} = 0.31$$

उदाहरण 3. एक 4-pole, 50 Hz, 3-φ induction motor के रोटर प्रतिरोध प्रतिफेज 0.021Ω है तथा स्थिर अवस्था (Stand still) में प्रतिघात (0.7Ω) है। उस गति की गणना कीजिये जिस पर अधिकतम बल आघूर्ण विकसित होगा।

हल-दिया गया है—Rotor resistance, $R_2 = 0.0121 \Omega$, $X_2 = 0.7 \Omega$, $P = 4$, $f = 50 \text{ Hz}$,

$$\text{Induction motor की तुल्यकाली गति } N_S = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{अधिकतम बल आघूर्ण के लिए Slip (Slip at maximum torque)} S_m = \frac{R_2}{X_2} = \frac{0.021}{0.7} = 0.03$$

$$\text{अधिकतम बल आघूर्ण के अनुरूपी गति } N = N_S (1 - S_m)$$

$$= 1500 (1 - 0.03)$$

$$= 1455 \text{ r.p.m.}$$

$$N = 1455 \text{ r.p.m.}$$

72 वैद्युत मशीन-II

उदाहरण 4. 6 Pole 3& 50 Hz induction motor का Full load पर Slip 4 प्रतिशत है। जब $R_2 = 0.01 \Omega$, $X_2 = 0.05 \Omega$ stand still की Condition में है इस समय Impedance Per Phase का मान $(0.01 + j 0.05) \Omega$ Maximum torque की गणना Full load torque के पदों में तथा वह चाल ज्ञात कीजिए जब Torque मान Maximum हो।

हल - $P = 6$ Pole, $S = 4\%$, $Z_2 = (0.01 + j 0.05) \Omega$

$$R_2 = 0.01 \Omega, X_2 = 0.05 \Omega$$

$$\text{Maximum slip की Condition में } N_S = \frac{120 f}{P}$$

$$N_S = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

$$S_m = \frac{R_2}{X_2}$$

$$= \frac{0.01}{0.05} = 0.2$$

अतः Maximum slip पर Speed

$$N = N_S (1 - S_m)$$

$$= 1000 (1 - 0.2) = 800 \text{ r.p.m.}$$

(a)

$$N = 800 \text{ r.p.m.}$$

(b) Maximum torque relation and full load torque in induction motor.

$$\frac{T_{max}}{T_{full}} = \frac{S^2 + S_m^2}{2S \cdot S_m} \quad \text{Maximum slip के लिए}$$

$$\frac{T_{max}}{T_{full}} = \frac{S^2 + a^2}{2 \cdot S \cdot a} \quad \text{जहाँ} \quad a = \frac{R_2}{X_2} = S_m$$

$$\text{Put } S_m = 0.2 \quad \frac{T_{max}}{T_{full}} = \frac{(0.04)^2 + (0.2)^2}{2 \cdot (0.04) \cdot (0.2)}$$

$$\frac{T_{max}}{T_{full}} = \frac{0.0016 + 0.04}{0.008 \times 0.2} = \frac{0.0416}{0.016} = 2.516$$

$$\frac{T_{max}}{T_{full}} = 2.516$$

उदाहरण 5. एक 6 Pole 3 phase 50 Hz induction motor का विकसित Maximum torque मान 30 N-m तथा Speed 960 r.p.m. है। 5% Slip पर Torque का मान ज्ञात कीजिए। Rotor Resistance का मान प्रतिफेज 0.6 Ω है।

हल - $P = 6$ pole, $T_{max} = 30 \text{ N-m}$, $N_m = 960 \text{ r.p.m.}$ (Maximum torque पर Speed), $S = 5\%$

$$N_S = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

$$N_S = 1000 \text{ r.p.m.}$$

$$\text{Slip at maximum speed, } S_m = \frac{N_S - N_m}{N_S}$$

$$S_m = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

$$S_m = 0.04$$

$$\text{Maximum slip के लिए } = \frac{R_2}{X_2}$$

$$S_m = \frac{R_2}{X_2}$$

$$X_2 = \frac{0.6 \Omega}{0.04} = 15 \Omega$$

$$X_2 = 15 \Omega$$

Starting torque तथा Maximum Torque के बीच सम्बन्ध

$$\frac{T_S}{T_m} = \frac{2 \cdot S \cdot S_m}{S^2 + S_m^2}$$

$$\frac{T_S}{30} = \frac{2 \times 0.05 \times 0.04}{(0.05)^2 + (0.04)^2}$$

$$T_S = \frac{30 \times 0.004}{0.0025 + 0.0016}$$

$$= \frac{30 \times 0.04}{0.0041} = 29.27 \text{ N-m}$$

$$T_S = 29.27 \text{ N-m}$$

Ans.

उदाहरण 6. एक तीन फेज 400 Volt 50 Hz पर Stand Still अवस्था में प्रेरण मोटर का प्रतिरोध तथा स्थिर अवस्था में रोटर प्रतिधात क्रमशः 0.04 Ω तथा 0.2 Ω हैं। मोटर के प्रारम्भिक बल आघूर्ण को अधिकतम बल आघूर्ण के तुल्य रखने के लिए रोटर परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ना होगा, उसका मान ज्ञात कीजिए।

हल-Rotor resistance = 0.04 Ω

Given that Rotor Reactance $X_2 = 0.2 \Omega$

$$\frac{T_S}{T_{\max}} = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

$$1 = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

$$a^2 + 1 - 2a = 0$$

$$a^2 - 2a + 1 = 0$$

$$a = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\therefore \text{यदि } ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1}$$

$$a = \frac{2 \pm 0}{2}$$

$$a = 1$$

अब चूंकि $a = \frac{R_2 + r}{X_2}$ $\left(S_m = \frac{R_2}{X_2} \right)$ से

$$1 = \frac{0.04 + r}{0.2}$$

$$r = 0.2 - 0.04$$

$$r = 0.16 \Omega$$

उदाहरण 7. एक 4 pole, 3-φ 50 Hz का रोटर प्रतिरोध तथा गतिहीन रोटर प्रतिधात कमश: 0.025Ω तथा 0.1Ω है। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए मोटर की गति का क्या पान होगा? मोटर के प्रारम्भ करते समय 80% अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए रोटर में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध प्रतिफेज देना होगा?

हल- $P = 4, R_2 = 0.025 \Omega, X_2 = 0.1$

अधिकतम बल आघूर्ण के लिए

$$S = \frac{R_2}{X_2} = \frac{0.025}{0.1} = 0.25$$

$$S = 0.25$$

$$N_S = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

अधिकतम बल आघूर्ण के लिए गति

$$N = N_S (1 - S)$$

$$N = 1500 (1 - 0.25)$$

$$N = 1500 \times 0.75$$

$$N = 1125 \text{ r.p.m.}$$

\therefore मोटर के प्रारम्भ करते समय 80% अधिकतम बल आघूर्ण को प्राप्त करता है अतः

$$T_{St} = \frac{80}{100} \times T_{max}$$

$$T_{St} = \frac{4}{5} T_{max}$$

$$\frac{T_{St}}{T_{max}} = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

$$\frac{\frac{4}{5} T_{max}}{T_{max}} = \frac{2a}{a^2 + 1} \Rightarrow \frac{4 T_{max}}{5 T_{max}} = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{2a}{a^2 + 1}$$

$$2a^2 - 5a + 2 = 0$$

जैसा कि हम जानते हैं-

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ तब}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \times 2 \times 2}}{2 \times 2}$$

$$a = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4}$$

$$a = \frac{5 \pm 3}{4}$$

$$a = 2 \text{ या } a = 0.5 \Omega$$

माना कि r = रोटर परिपथ में प्रतिफेज दिया जाने वाला अतिरिक्त प्रतिरोध

$$a = \frac{R_2 + r}{X_2}$$

$$0.5 = \frac{0.025 + r}{0.1}$$

$$r = 0.5 \times 0.1 - 0.025$$

$$r = 0.025 \Omega$$

उदाहरण 8. एक 200 B.H.P. 440 Volt 50 Hz Star संयोजित प्रैरण मोटर का रोटर स्टार संयोजित है। स्टेटर से रोटर का Turn ratio का मान 4 रोटर का प्रतिरोध प्रतिफेज तथा स्थिर अवस्था में प्रतिधात कमशः 0.015 Ω तथा 0.15 Ω है। यदि स्टेटर हानि को नगण्य हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए-

- (i) लघुपथित स्लिप रिंग तथा Normal voltage पर Rotor current प्रतिफेज
- (ii) मोटर के प्रारम्भ (Start) के समय शक्ति गुणक
- (iii) रोटर की धारा 4% स्लिप पर
- (iv) रोटर शक्ति गुणक 4% Slip पर
- (v) मोटर को प्रारम्भ करने के समय स्टेटर में 75 ऐम्पियर धारा प्राप्त करने के रोटर में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध देना होगा?

हल-प्रश्नानुसार दिया गया है मोटर की B.H.P. = 200 HP, Supply voltage V = 440 Volt

$$K = \frac{\text{Rotor turn/Phase}}{\text{Stator turn/Phase}} = \frac{1}{4}$$

$$R_2 = 0.015 \Omega, X_2 = 0.15 \Omega$$

- (i) स्थिर अवस्था (Stand still) में रोटर विद्युत वाहक बल प्रतिफेज-

$$E_2 = \frac{V}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{4}$$

$$E_2 = \frac{440}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{4} = 63.51 \text{ Volt}$$

$$E_2 = 63.51 \text{ Volt}$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} = \sqrt{(0.015)^2 + (0.15)^2}$$

$$Z_2 = \sqrt{0.000225 + 0.0225}$$

$$Z_2 = \sqrt{0.022725}$$

$$Z_2 = 0.1507 \Omega$$

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{63.51}{0.1507} = 421.43 \text{ Amp.}$$

$$I_2 = 421.43 \text{ Amp.}$$

$$(ii) \cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = \frac{0.015}{0.1507} = 0.0995$$

$$(iii) \text{Slip } S = 0.04$$

$$R_2 = 0.015 \Omega, X_2 = 0.150 \Omega$$

Running condition में Impedance

$$\begin{aligned} I_r &= \sqrt{R_2^2 + (SX_2)^2} \\ &= \sqrt{(0.015)^2 + (0.04 \times 0.15)^2} \end{aligned}$$

$$Z_r = 0.016 \Omega$$

$$\begin{aligned} E_r &= SE_2 = 0.04 \times 63.51 \\ &= 2.5404 \text{ Volt} \end{aligned}$$

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{2.5404}{0.016}$$

$$= 158.775 \text{ Amp.}$$

$$(iv) \cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_r} = \frac{0.015}{0.016} = 0.9375$$

$$(v) \text{स्टेटर धारा प्रतिफेज} = 75 \text{ Amp.}$$

$$\text{स्टेटर धारा प्रतिफेज}, I_2 = 75 \times \frac{I_1}{K} = \frac{75}{\frac{1}{4}} = 300 \text{ Amp.}$$

$$I_2 = 300 \text{ Amp.}$$

$$\text{स्टेटर को प्रारम्भिक प्रतिबाधा प्रतिफेज } Z_2 = \frac{E_2}{I_2}$$

$$Z_2 = \frac{63.51}{300} = 0.2117 \Omega$$

$$X_2 = 0.15 \Omega$$

$$R_2 = 0.015 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 Z_2^2 &= (R_2 + r)^2 + X_2^2 \\
 (R_2 + r)^2 &= Z_2^2 - X_2^2 \\
 (R_2 + r) &= \sqrt{Z_2^2 - X_2^2} \\
 R_2 + r &= \sqrt{(0.2117)^2 - (0.15)^2} \\
 &= 0.1493 \\
 r &= 0.1493 - R_2 \\
 r &= 0.1493 - 0.015 \\
 r &= 0.1343 \Omega
 \end{aligned}$$

अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध

उदाहरण 9. एक 6 ध्रुव 50 Hz 3-φ induction motor का गतिशील बल आघूर्ण ज्ञात कीजिये जब वह 4% स्लिप पर कार्य कर रही है तथा जिसका 850 r.p.m. पर अधिकतम बल आघूर्ण 160 N-m है। रोटर का प्रतिरोध प्रतिफेज 0.4Ω है।

हल-दिया गया है— $P = 6, f = 50 \text{ Hz}, N_m = 850 \text{ r.p.m.}, S = 4\%$

$$\begin{aligned}
 R_2 &= 0.4 \Omega \\
 N_s &= \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}
 \end{aligned}$$

अधिकतम बल आघूर्ण पर गति = 850 r.p.m.

$$स्लिप S = \frac{1000 - 850}{1000} = 0.15$$

अधिकतम बल आघूर्ण के लिये $R_2 = SX_2$

$$X_2 = \frac{R_2}{S} = \frac{0.4}{0.15} = 266 \Omega$$

$$T_{max} = \frac{K\phi SE_2}{2R_2}$$

उपरोक्त सूत्र में S तथा R_2 का मान रखने पर

$$T_{max} = \frac{K\phi SE_2 \times 0.15}{2 \times 0.4} = 0.1875 K\phi E_2 \quad \dots(i)$$

जब स्लिप 4% है।

$$S = 0.04$$

$$\text{गतिशील बल आघूर्ण} = \frac{K\phi SE_2 R_2}{R_2^2 + (SX_2)^2}$$

उपरोक्त सूत्र में R_2, S, X_2 का मान रखने पर

$$T = \frac{K\phi E_2 \times 0.04 \times 0.4}{(0.4)^2 + (0.04 \times 2.66)^2}$$

$$T = 0.09 K\phi E_2 \quad \dots(ii)$$

समीकरण (ii) को समीकरण (i) से भाग देने पर

$$\frac{T}{T_{max}} = \frac{0.09 K\phi E_2}{0.1875 K\phi E_2}$$

$$T_{\max} = 160 \text{ N-m}$$

$$\frac{T}{160} = \frac{0.09}{0.1875}$$

$$T = \frac{160 \times 0.09}{0.1875}$$

$$T = 76.8 \text{ N-m}$$

उदाहरण 10. एक 3-φ induction motor जिसका Full load torque का मान Speed से स्वतंत्र है और Voltage drops का मान Rated मान का 90% हो तो Copper Loss की गणना कीजिये।

हल—जैसा कि हम जानते हैं कि

Torque Slip Relation से $T \propto SV^2$

यदि Torque का मान Constant हो तब

$$S_1 V_1^2 = S_2 V_2^2$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2$$

$$= \left(\frac{1}{0.9} \right)^2 = 1.23$$

$$I_2 \propto S_1 V_1$$

$$I_2' \propto S_2 V_2$$

$$\frac{I_2'}{I_2} = \frac{S_2 V_2}{S_1 V_1}$$

$$= 1.2 \times 0.9 = 1.107$$

∴ Copper loss का मान I_2^2 के समानुपाती होता है

$$\frac{\text{Copper loss in the 2nd case}}{\text{Copper loss in the 1st case}} = \frac{(I_2')^2}{I_2^2} = (1.107)^2 = 1.23$$

∴ यदि Voltage के मान में 10% का परिवर्तन किया जाता है तो Copper loss में 23% का परिवर्तन होगा।

1.11 दोहरा पिंजरा प्रारूपी रोटर मोटर एवं अनुप्रयोग

(Double Cage Rotor motor and It's Applications)

दोहरा पिंजरा प्रारूपी मोटर के रोटर में दो पृथक् पिंजरे (Squirrel cage) एक दूसरे के अन्दर होते हैं, बाह्य पिंजरा उच्च प्रतिरोधी धातु का बना होता है तथा अन्दर का पिंजरा ताप्रधातु की छड़ों का बना होता है, जिनका प्रतिरोध कम होता है। यह मोटर उच्च प्रारम्भिक बल आघूर्ण वाली होती है तथा इससे सामान्य गतिशील स्थिति में इसकी वैद्युत दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दोहरा पिंजरा प्रारूपी मोटर एवं सिंगल पिंजरा प्रारूपी मोटर में तुलनात्मक अध्ययन-

सिंगल केज मोटर एवं डबल केज-मोटर की एक समान रेटिंग की मोटरों का निम्न प्रकार से तुलना कर सकते हैं।

(1) डबल केज रोटर मोटर न्यून प्रारम्भन धारा और उच्च प्रारम्भन बल आघूर्ण होता है इसलिये इन मोटर को डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्ट (DOL) से प्रारम्भन करते हैं।

(2) सिंगल केज रोटर की तुलना में डबल केज रोटर में प्रारम्भन के समय तापन (Heating) ज्यादा होगी क्योंकि डबल केज रोटर का प्रभावी प्रतिरोध ज्यादा होता है।

(3) प्रभावी प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण डबल केज मोटर में ताप्र हानियाँ ज्यादा होगी जिससे मोटर की दक्षता (Efficiency) कम होगी।

(4) पुल आउट बल आधूर्ण अथवा ब्रेक डाइन बल आधूर्ण सिंगल केज की तुलना में कम होता है जिस कारण दोनों केज के द्वारा अधिकतम बल आधूर्ण अलग-अलग गति पर प्राप्त होती है।

(5) डबल केज रोटर मोटर के अन्दर बाले केज का प्रभावी प्रतिघात ज्यादा होता है जिस कारण पूर्ण भार (Full load) शक्ति गुणक (Power factor) कम होता है।

(6) डबल केज रोटर मोटर में प्रभावी प्रतिरोध एवं प्रभावी प्रतिघात को परिवर्तित कर बल आधूर्ण-गति अभिलाखणिक बक्र में परिवर्तित रेंज तक प्राप्त कर सकते हैं।

(7) डबल केज रोटर मोटर की कीमत 20% से 30% तक सिंगल केज रोटर मोटर से ज्यादा होती है।

उपयोग (Applications)—इस प्रकार की मोटरों का उपयोग कपड़ा मिलों (Textile mills) में रिंग स्पिनिंग फ्रेम को चलाने में लिए किया जाता है और विशेषकर डन स्थानों पर जहाँ प्रारम्भन के समय लोड रहता है।

उच्च बल आधूर्ण केज टाइप रोटर (High Torque Cage type Rotor)—पारंपरिक Squirrel cage motor का Low resistance के कारण Starting Torque का मान कम होता है। इस Low starting torque के मान को बढ़ाने के लिए परस्पर उच्च प्रतिरोध की बार सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे Starting torque का मान बढ़ जाता है। उच्च रोटर प्रतिरोध एक उच्च शक्ति गुणक (High power factor), उच्च Starting torque और Low starting line current देता है। हालांकि उच्च रोटर प्रतिरोध पूर्ण लोड को कम करता है और रोटर Ohmic loss के मान को बढ़ाता जाता है जिससे मशीन की दक्षता का मान घट जाती है।


सामान्य ऑपरेशन के लिए कम रोटर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। जब मोटर रनिंग स्थिति में होती है ताकि स्लिप कम हो और कार्य कुशलता उच्च हो एवं अच्छे Starting Torque के लिए रोटर प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और सामान्य ऑपरेशन स्पीड के लिए रोटर प्रतिरोध कम होना चाहिए।

प्रारम्भिक रूप से शुरू में उच्च रोटर प्रतिरोध तथा मोटर की गतिमान स्थिति के लिए कम प्रतिरोध (Low resistance) को प्राप्त करने के लिए निम्न दो प्रकार के (Rotor) का प्रयोग किया जाता है।

(i) डीप बार टाइप रोटर (Deep bar Type Rotor)

(ii) डबल केज टाइप रोटर (Double Cage Type Rotor)

(i) डीप बार टाइप रोटर (Deep bar Type Rotor)—इस प्रकार के रोटर को सिलिकॉन इस्पात (Silicon Steel) की गोल पत्तियों (Laminations) को आपस में संगठित कर शॉफ्ट पर उचित विधि से कस दिया जाता है। स्टेटर पत्तियों की भाँति यह पत्तियाँ भी वार्निश की परत से एक दूसरे से विद्युत रोधित (Insulate) कर दी जाती है। इस प्रकार के रोटर पर बन्द खाँचे (Closed slots) होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम या ताँबे के छल्लों द्वारा आपस में (Short circuited) कर दी जाती है। वास्तव में यह ताँबे या एल्यूमिनियम की छड़े रोटर की कुण्डलन का कार्य करती है। इस रोटर की आकृति पिंजरे जैसे (Squirrel cage) जैसे होती है इसलिए रोटर को पिंजरा वेष्टित रोटर तथा मोटर को पिंजरा प्रारूपी मोटर कहते हैं।

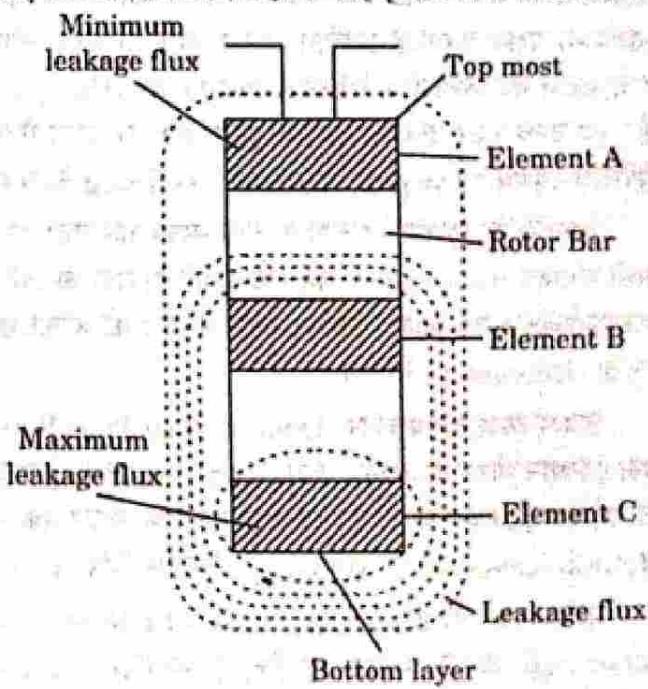

चित्र 1.46 Deep bar type rotor

80 वैद्युत मशीन-II

आजकल नई तकनीकों के अनुसार अपकेन्द्री डाई कॉस्टिंग (Centrifugal die casting) विधि द्वारा छोटी मशीन में रोटर क्रोड को तयार जाता है।

रोटर में खाँचों को प्रायः शॉफ्ट के समान्तर नहीं बनाया जाता है बल्कि इन्हें कुछ मरोड़ देकर तिरछा कर दिया जाता है। ऐसा करने से स्टेटर तथा रोटर के मध्य चुम्बकीय पकड़ तथा चुम्बकीय भनभनाहट (Hum) कम हो जाता है। परन्तु खाँचों को तिरछा करने से—

- (i) स्टेटर तथा रोटर के मध्य प्रभावी रूपान्तरण अनुपात बढ़ जाता है।
- (ii) रोटर छड़ों की लम्बाई बढ़ जाने से रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है।
- (iii) दिये गये बल आधूर्ण के लिए स्लिप बढ़ जाता है।
- (iv) दिये गये स्लिप पर प्रतिवाधा (Impedance) बढ़ जाता है।


अपकेन्द्री डाई कॉस्टिंग विधि द्वारा रोटर की पूर्ण क्रोड (Core) को एक सौंचे (Moulding) में रख दिया जाता है, जिनमें छड़ों, सिरा, छल्लों तथा पंखे की ब्लोड को एक साथ ढाल दिया जाता है। ढालने के लिए प्रायः आजकल एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मशीनों में शीतलन प्रभाव (Cooling effect) के लिये रोटर में वायु वाहनियाँ (Ventilating ducts) रोटर की अक्ष के समान्तर बनाई जाती हैं। रोटर को कुन्जी की सहायता से शॉफ्ट पर कस दिया जाता है। रोटर का प्रतिरोध कम होने के कारण पिन्जरी प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक बहुत कम होती है जिनमें इनका प्रारम्भिक बल आधूर्ण कम होता है, इसलिए इन्हें Load पर प्रारम्भ (Start) नहीं किया जा सकता है। चौंक रोटर छड़े आपस में सिरा छल्ले (End rings) द्वारा इसलिए इन्हें Load पर प्रारम्भ (Start) नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेरण मोटर को प्रारम्भ करने के लिए परिपथ में कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया जाता है। गहरी और संकीर्ण पट्टियों के साथ एक पिंजरे रोटर को दिखाए गये हैं। एक पट्टी को समान्तर में संकीर्ण परत की संख्या द्वारा बनाया जा सकता है। आकृति में तीन तरह के परत A, B व C को दिखाया गया है। सबसे ऊपरी की परत A को न्यूनतम रिसाव (Low leakage flux) के साथ जोड़ा गया है और इसके आगे रिसाव की प्रविस्ति न्यूनतम है। दूसरे तरफ नीचे की परत C के साथ जोड़ा गया उच्च रिसाव (High leakage flux) का प्रवाह होता है। जब मोटर को (Start) किया जाता है तब रोटर को एक फ्रोकवेसी का मान सप्लाई फ्रोकवेसी के बराबर होता है। नीचे की लेयर का एलिमेंट C, टॉप लेयर एलिमेंट A की तुलना में अधिक प्रतिवाधा प्रदान करता है इसलिए अधिकतम Current ऊपरी परत के माध्यम से और न्यूनतम परत के माध्यम से न्यूनतम Current का प्रवाह होता है जिससे असमान धारा (Unequal current) के वितरण से मौजूदा रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। एक उच्च रोटर प्रतिरोध बृद्धि के साथ और एक उच्च रोटर के साथ रिसाव प्रतिक्रिया में कमी होती है। प्रारम्भिक स्थिति में प्रतिरोध अधिक (Torque) अधिक ओर Running के समय अपेक्षाकृत कम होता है।

सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत स्लिप और रोटर आवृत्ति बहुत छोटी होती है। उनके प्रतिरोध की तुलना में रोटर बारों सभी प्रतियात (Reactance) बहुत कम होती है। रोटर बार की सभी परतों की प्रतिवाधा (Impedance) लगभग बराबर होता है, परिणामस्वरूप बड़े क्रास रिक्शन रोटर प्रतिरोध को काफी छोटा कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम स्लिप में एक अच्छी दक्षता (Efficiency) मिलती है।

डबल केज टाइप रोटर (Double Cage Type Rotor)—इस प्रकार की मशीन में दो रोटर बाइंडिंग या पिंजरों के साथ एक इंडक्शन मोटर का उपयोग कम Starting current तथा प्रारम्भिक उच्च आधूर्ण (High starting torque) को प्राप्त किया जाता है, डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर का स्टेटर एक साधारण प्रेरण मोटर के समान होता है। डबल केज रोटर में पल्यून (Laminations) की दो परतें होती हैं जैसा कि चित्र (1.47) में दिखाया गया है।

प्रत्येक परत की End ring द्वारा Short circuited किया जाता है। Outer cage के Bars को Cross section inner cage बार के आपेक्षा कम होता है तथा Outer cage को High resistance materials जैसे ब्रास, एल्यूमिनियम आदि का बनाया जाता है। आंतरिक बार (Inner cage) कम प्रतिरोध कॉपर का बना होता है अतः Outer cage का प्रतिरोध Inner cage के प्रतिरोध से अधिक होता है। ऊपर और Outer cage तथा नीचे Inner cage के बीच एक स्लिट (Slits) होता है। यह स्लिट Inner cage में Leakage flux के Permeance का मान बढ़ता है। इस प्रकार inner cage में

Leakage flux का Linking तथा Outer cage Winding में Linkage flux का मान कम होता है क्योंकि यह High Resistance पदार्थ से बना होता है और Inner cage का Self inductance का मान ज्यादा होता है।

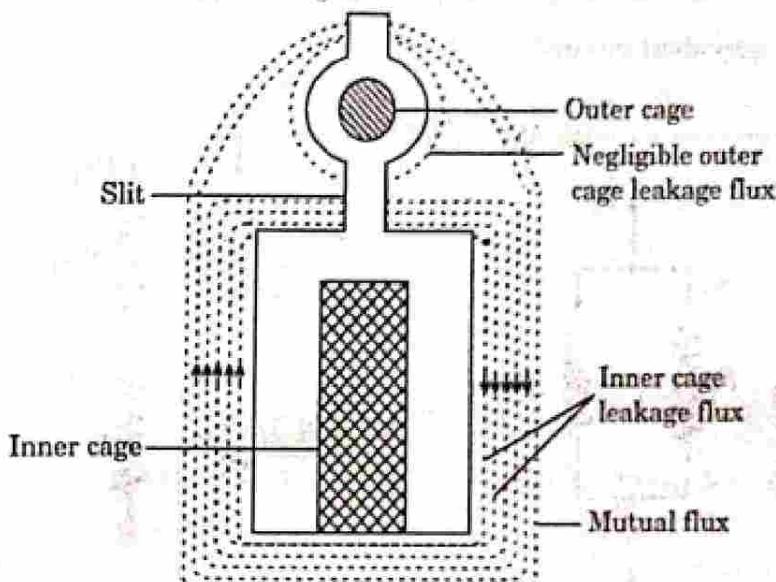

चित्र 1.47 Double cage type rotor

At starting time प्रैरित Voltage रोटर में Supply frequency का मान समान होता है ($f_2 = f_1$) इसलिए inner cage में winding का प्रतिधात ($X_L = 2\pi f L$) उच्च होता है, Outer cage winding की अपेक्षा। इसलिए अधिकांश प्रारम्भिक धारा (Starting current) का प्रवाह वाहरी पिंजरे में बहता (Outer cage) है जो Current को कम प्रतिवाद्या प्रदान करता है। अतः Outer cage winding का प्रतिरोध उच्च और यह High torque starting को विकसित करता है।

जैसे ही रोटर की गति में वृद्धि होती है रोटर EMF की आवृत्ति ($f_r = Sf$) कम हो जाता है। सामान्य परिचालन गति के अनुसार दोनों पिंजरे के Leakage (Inner cage and outer cage) प्रतिधात मुख्य रूप से उनके प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित होता है। साधारणतः Outer cage का प्रतिरोध 5 से 6 गुना ज्यादा होता है Inner cage के प्रतिरोध से। अतः अधिकांश रोटर कंटर आंतरिक पिंजरे से होकर बहता है। इसलिए सामान्य परिचालन गति के लिए Torque मुख्य रूप से कम प्रतिरोध वाले आंतरिक पिंजरे (Inner cage) द्वारा विकसित किया जाता है।

यह ध्यान दिया जाता है कि कम Starting Torque आवश्यकताओं के लिए एक साधारण केज मोटर आमतौर पर उपयोग किया जाता है। उच्च (High torque) के लिए गहरे बार (Deep bar type rotor) का प्रयोग किया जाता है। डबल केज मोटर का उपयोग भी उच्च Torque के लिए किया जाता है।

बड़े आकार की मोटर के साथ बहुत बड़ी Starting torque और असाधारण Large starting torque के लिए स्लिप रिंग Rotor का उपयोग किया जाता है।

डबल केज इंडक्शन मोटर का तुल्य परिपथ

(Equivalent Circuit of a Double Cage Induction Motor)

माना कि R_1 = स्टेटर का Per phase प्रतिरोध

X_1 = स्टेटर का Per phase प्रतिधात

R'_{20} = Outer cage रोटर का प्रतिरोध प्रतिफेज स्टेटर की ओर संदर्भित।

X'_{20} = स्थिर अवस्था में Outer cage रोटर का क्षरण प्रतिधात प्रतिफेज स्टेटर की ओर संदर्भित


R'_{21} = Inner cage रोटर का प्रतिरोध प्रतिफेज स्टेटर की ओर संदर्भित

X'_{21} = स्थिर अवस्था में Inner cage रोटर का क्षरण प्रतिधात प्रतिफेज स्टेटर की ओर संदर्भित

S = Fractional slip


अतः यह माना जाता है कि मुख्य फ्लक्स पूरी तरह से दोनों पिंजरों (Cage) को जोड़ता है तो दोनों पिंजरों के प्रतिवाधा के समान्तर में माना जाता है। डबल केबल रोटर का तुल्य परिपथ स्लिप S के साथ प्रदर्शित किया गया है।

अतः तुल्य परिपथ (Equivalent circuit)

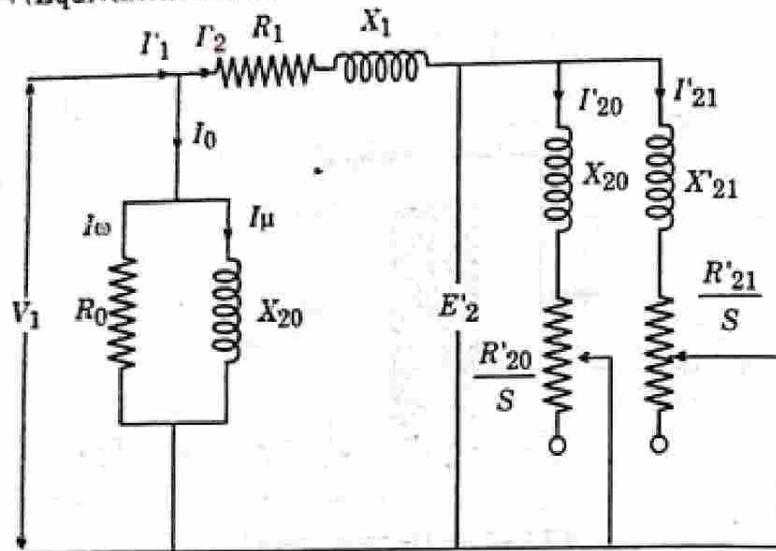

चित्र 1.48 (A) Equivalent circuit of a double cage induction motor

यदि शॉट में जुड़े प्रतिरोध R_0 तथा प्रतिवाधा के (X_{20}) के मान को नगण्य मान लिया जाए तब सरलीकृत तुल्य परिपथ (Simplified equivalent circuit)

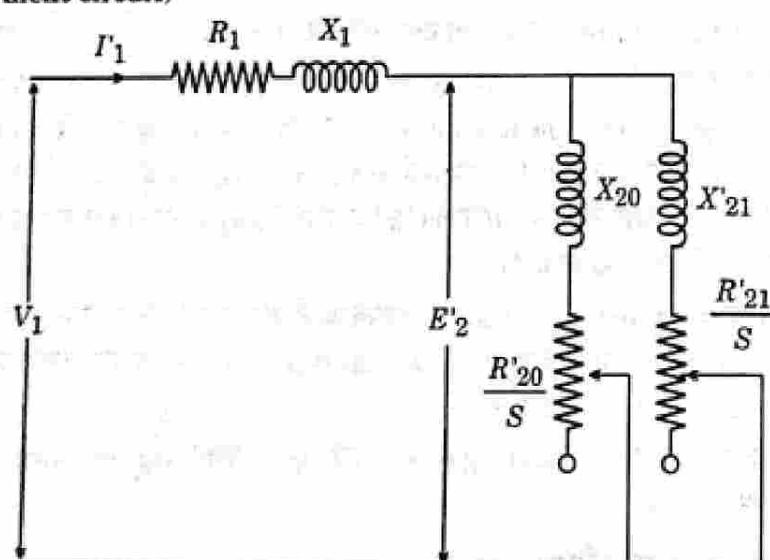

चित्र 1.48 (B) Approximate equivalent circuit of a double cage induction motor with magnetic current Neglect

$$\text{स्लिप } S \text{ पर Outer cage की प्रतिवाधा } Z'_{20} = \frac{R'_{20}}{S} + jX'_{20}$$

$$\text{स्लिप } S \text{ पर Inner cage की प्रतिवाधा } Z_{21} = \frac{R_{21}}{S} + jX_{21}$$

$$\therefore \text{Stator की प्रतिवाधा } Z_1 = R_1 + jX_1$$

तुल्य प्रतिवाधा प्रतिकेबल स्टेटर के संदर्भ में

$$Z_{e1} = Z_1 + (Z'_{20} \parallel Z_{21})$$

$$Z_{e1} = R_1 + j jX_1 + \frac{1}{\frac{1}{Z'_{20}} + \frac{1}{Z_{21}}} = R_1 + jX_1 + \frac{Z'_{20} Z_{21}}{Z'_{20} + Z_{21}}$$

$$Z_{e1} = R_1 + jX_1 + \frac{Z'_{20} Z_{21}}{Z'_{20} + Z_{21}}$$

\therefore Outer cage में Current

$$I'_{20} = \frac{E_2}{Z'_{20}}$$

\therefore Inner cage में Current

$$I'_{21} = \frac{E_2}{Z_{21}}$$

अतः Rotor में प्रवाहित होने वाली Current का मान (Stator के संदर्भ में), Rotor के Outer तथा Inner cage में प्रवाहित होने वाली धारा Phasor sum के बराबर होगी। अतः

$$I'_2 = I'_{20} + I'_{21}$$

Torque-Slip Characteristics of a Double cage Induction Motor—साधारणतः यह माना जाता है कि Two cage rotor दो प्रकार के Torque का उत्पादन करते हैं। यह Torque का मान उनके Outer cage तथा Inner cage के द्वारा प्राप्त Torque के मान का योग Two cage rotor का Total torque कहलाता है। अतः Torque slip Characteristics को ग्राफ (1.49) के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

Torque slip characteristics से प्राप्त परिणाम Torque के मान को उसके आवश्यकता के अनुसार इनमें कुछ Modifying किया जाता है जैसे यह Modifying अलग से Cage Rotor तथा Cage leakage प्रतिघात में परिवर्तन करके किया जाता है। अतः Resistance में यह परिवर्तन $R = \frac{\rho l}{A}$ के अनुसार, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में

परिवर्तन करके किया जाता है जबकि Leakage प्रतिघात के मान में परिवर्तन स्लॉट खोलने की चौड़ाई (Open Slot width) और आंतरिक पिंजरे की चौड़ाई को बदलकर बदला जा सकता है।


Comparison of cage Torques—माना कि

Outer cage द्वारा Per phase विकसित शक्ति का मान

$$P_{do} = I_{20}^2 \frac{R'_{20}}{S}$$

Inner cage द्वारा Per phase विकसित शक्ति का मान

$$P_{di} = I_{21}^2 \frac{R_{21}}{S}$$

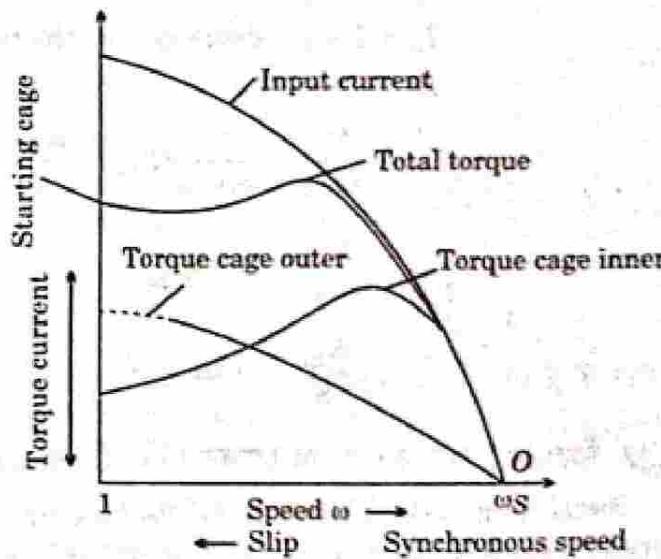

चित्र 1.49 Torque Slip-speed characteristics

Outer cage तथा Inner cage द्वारा विकसित शक्ति का मान

$$P_d = P_{do} + P_i = \frac{(I_{20})^2 R_{20}}{S} + (I_{21})^2 \frac{R_{21}}{S}$$

चुल्य परिपथ से Outer cage तथा Inner cage में Current

$$I_{20} = \frac{E_2}{Z'_{20}}$$

$$I_{21} = \frac{E_2}{Z'_{21}}$$

$$Z_{20i} = \sqrt{\left(\frac{R'_{20}}{S}\right)^2 + (X'_{20})^2}$$

$$Z'_{21} = \sqrt{\left(\frac{R'_{21}}{S}\right)^2 + (X'_{21})^2}$$

यदि

T_{do} = Torque developed by the outer cage

T_{di} = Torque developed by the inner cage

T_d = Torque developed by the two cage

$$P_d = (2\pi\eta_s) T_d.$$

$$T_{do} = \frac{P_d}{2\pi\eta_s} = \frac{1}{2\pi\eta_s} \left[(I_{20})^2 \frac{R'_{20}}{S} + (I_{21})^2 \frac{R_{21}}{S} \right]$$

$$\frac{T_{do}}{T_{di}} = \frac{\left(\frac{R'_{20}}{S}\right)^2 + (X'_{20})^2}{\left(\frac{R_{21}}{S}\right)^2 + (X'_{21})^2}$$

$$\frac{T_{di}}{T_d} = \frac{\left(\frac{R_{21}}{S}\right)^2 + (X'_{21})^2}{\left(\frac{R'_{20}}{S}\right)^2 + (X'_{20})^2}$$

1.12 त्रिकला प्रेरण मोटरों की चालन विधियाँ (Starting of 3-φ Induction Motors)

त्रिफेजी प्रेरण मोटर को चलाने की विधियाँ (Starting of 3-phase Induction Motor)—जब किसी ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय कुण्डलन (Secondary winding) को Short circuit करके उसके प्राथमिक कुण्डलन (Primary winding) में तीन फेज की सप्लाई दी जाये तो वह अधिक धारा (Current) लेता है ठीक उसी प्रकार यदि मोटर के Three phase wound stator को जो कि प्राथमिक कुण्डलन का कार्य करता है को सप्लाई दी जाये तो लघुपथित रोटर दूसरे शब्दों में द्वितीय Secondary short circuit के कारण Induction motor अधिक धारा लेगी जो कि पूर्ण लोड पद धारा का 5 से 7 गुना ही होता है, जबकि प्राथमिक बल आधूर्ण Full load के 1.5 से 2.5 गुना तक ही विकसित होता है जब कि त्रिफेज प्रेरण मोटर स्वचालित होता है।

स्टार्टर का कार्य (Function of Starter)—जब तीन फेज प्रेरण मोटर को सप्लाई दी जाती है तब एक घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र बनता है और रोटर घूमना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक तीन फेज प्रेरण मोटर स्वयं शुरू होता है। मोटर स्लिप शुरू होने के समय/एक स्टार्टर का मुख्य ठेकेश्य है कि रोटर धारा को कम करना। Induction motor स्टार्टर मुख्यतया कार्य करता है।

(i) अधिकतम Starting current को कम करता है।

(ii) Over voltage तथा Under voltage से सुरक्षा प्रदान करता है।

स्टार्टर की आवश्यकता (Need of Starter)—प्रायः श्री फेज प्रेरण मोटर उच्च क्षमता (Integral horse power) की होती है जोकि Starting के समय प्रारम्भिक धारा (Full load current 5 से 7 गुना current) लेती है जबकि इनका प्रारम्भिक Torque का मान 1.5 से 2.5 गुना तक ही होता है अतः पूर्ज गलत Rating से Motor की Winding जलकर नष्ट हो सकती है। अतः दूसरे शब्दों में Supply voltage regulation प्रभावित होता है। Start के समय इस Voltage drops के कारण इस लाइन में संयोजित (Connected) अन्य मशीन, उपकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिये अधिक Horse power की मोटर को सीधे लाइन से चालू करना Undesired है।


इस प्रकार अधिक अश्व शक्ति की मोटर को प्रारम्भन के समय कम Voltage मिलनी चाहिए तथा इसके अतिरिक्त किसी भी अश्व शक्ति की मोटर की सुरक्षा के लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिये। अतः स्टार्टर के न होने से निम्नलिखित घटनाएँ घट सकती हैं।

- (i) Fuse की गलत Rating से मोटर की वाइंडिंग जलकर नष्ट हो सकती है।
- (ii) अत्यधिक धारा के कारण वितरण लाइन में (Voltage drop) का मान अधिक बढ़ सकता है जिससे Voltage regulation प्रभावित होता है।

(iii) Voltage regulation से उपस्कर्तों के (Equipment) का कार्य निष्पादन (Performance) खराब हो जाता है।

(iv) वितरण लाइन की Stability भी Disturb हो सकती है।

अतः इन सब कारणों से मोटर को स्टार्ट करने के लिए Starter की आवश्यकता होती है।

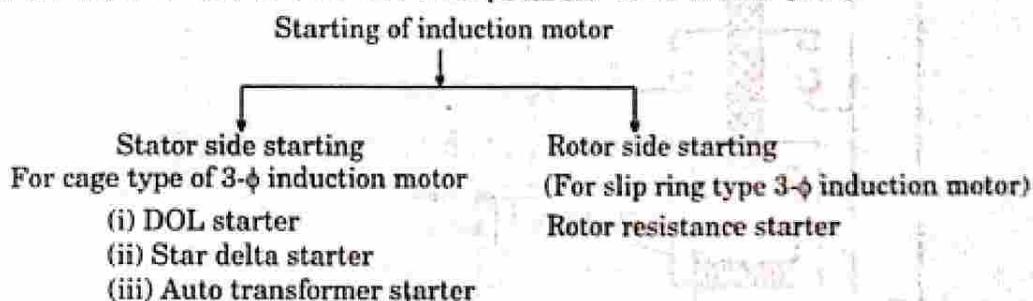

इस स्टार्टर में दो Push Button होते हैं।

(i) हरे रंग या स्टार्ट अर्थात् ON स्विच—यह एक हरे रंग का ON स्विच होता है जो Normal open रहता है। वह स्विच मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इसको दबाने से स्टार्टर के ओपन कॉन्टेक्ट्स क्लोज्ड (Open contacts closed) हो जाता है और परिपथ चुम्बकीय कुण्डली द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात् (M.C.) Magnetic coil अपने पास Strong magnetic बना लेते हैं जिससे यह अपने ऊपर के Contacts को खोंच लेते हैं जिससे Motor Start हो जाता है।


(ii) लाल बटन अर्थात् (Stop Switch)—यह एक ऑफ स्विच होता है जोकि Normal closed रहता है। यह स्विच मोटर को Stand Still (अर्थात् गति शून्य) करने के लिये होता है। इसको दबाने से Motor के Contacts open हो जाता है और चुम्बकीय कुण्डली (M.C.) का विद्युत परिपथ को भंग करके (Magnetic coil) को Demagnetic coil में परिवर्तित कर देता है। इससे प्रदाय से पृथक् कर देता है और चलती हुई मोटर रुक जाती है।

(i) न्यून बोल्टता कुण्डली (No Volt Coil)—यह लोह क्रोड पर (Solenoid of iron core) पर लिपटी हुई एक कुण्डली होती है जो Supply voltage की उपस्थिति में अपने निकटवर्ती Soft iron के आर्मेचर को Attraction द्वारा (Hold) पकड़े रहते हैं, परन्तु यह विशेष कर Low voltage की अवस्था में क्रमशः विचुम्बकित तथा न्यून चुम्बकित होकर अपने निकटवर्ती आर्मेचर को आकर्षण द्वारा पकड़े रहने में समर्थ नहीं होता है। फलतः परिपथ भंग हो जाता है और मोटर का चलना बंद हो जाता है।

(ii) ओवर लोड प्रोटेक्शन (Over Load Protection)—Over load protection में Bimetallic stripe पर Thermal heating coil लिपटी रहती है। जब धारा का मान Normal मान से बढ़कर अधिक हो जाता है तब ये Bimetallic stripe thermal heating coil के द्वारा गर्म होकर मुड़ जाता है तथा तापीय स्थिति की सहायता से विद्युत परिपथ भंग (Break) हो जाता है।

86 दैर्घ्यत मशीन-II

Direct on line Starter (DOL Starter)—Induction cage type motor में Motor को Start के लिए मोटर को Full voltage की Supply starter के माध्यम से दिया जाता है अतः इस प्रकार के स्टार्टर से मोटर के उच्चकां चोल्टता होने पर नहीं मोटर कुण्डलन में होने वाली धारा कम होती है परन्तु मोटर की सुरक्षा के लिए Under voltage protection तथा Over voltage का Protection किया जाता है। DOL प्रकार के स्टार्टर 5 HP तक के मोटर के लिये किया जाता है। इस स्टार्टर को Push button starter, Full voltage starter, Special switch आदि नामों से भी कहा जाता है।

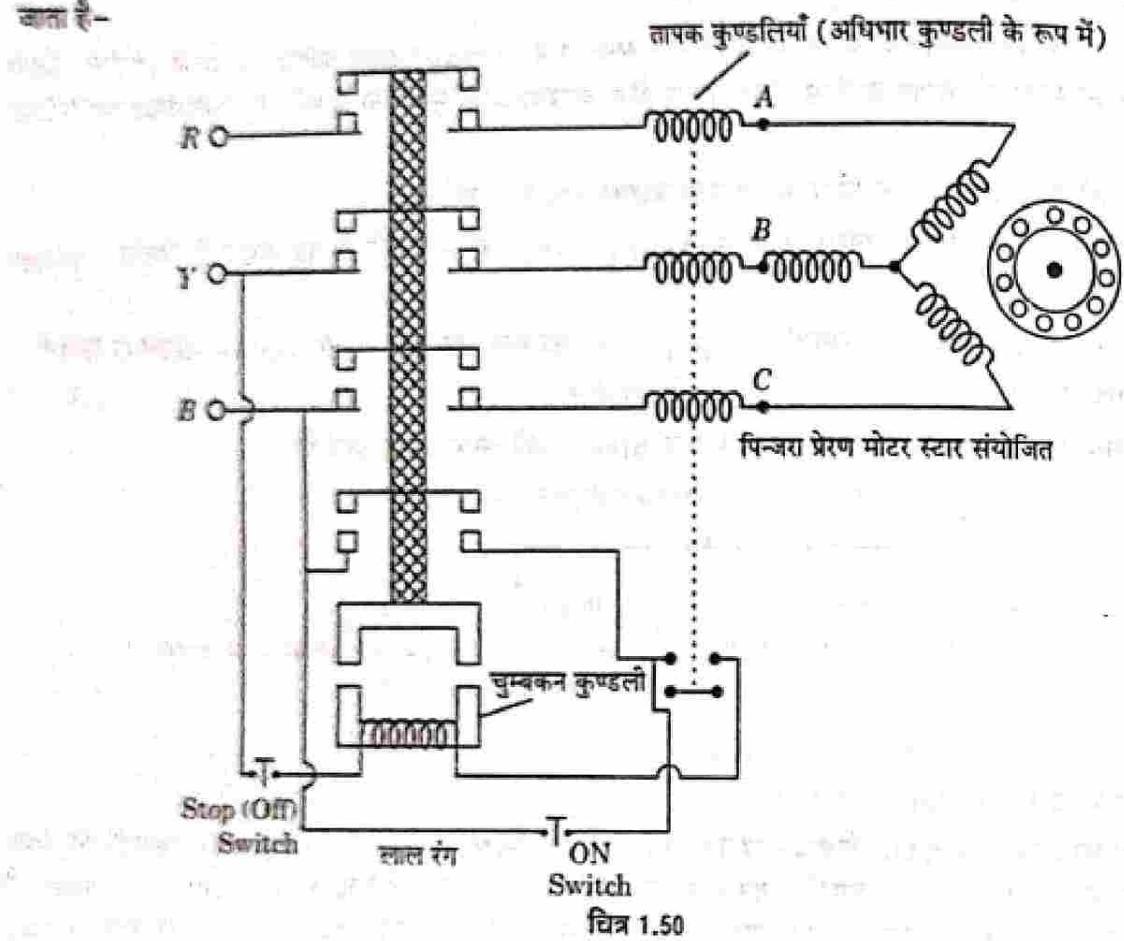

विद्युत परिपथ के भींग से चुम्बकीय कुण्डली स्टार्टर को ऑफ स्थिति में (Off position) पर ले जाता है तथा इस प्रमोटर अति धारा या Over load से होने वाले हानि से बचता है। इसके अतिरिक्त

(i) Short circuit के विरुद्ध सुरक्षा के लिए मोटर Supply में Fuse का उपयोग होता है क्योंकि इसका प्रचालन अंदर होता है।

(ii) मोटर के Supply परिपथ में प्रवृक्ष पर्याज की निर्धारण क्षमता (Rating capacity) उसकी Starting current पर निर्भार करती है।

DOL Starter में Starting Torque तथा Full load Torque में सम्बन्ध—मान लिया कि D Starter में

$$I_{S_t} = \text{Starting current}$$

$$I_F = \text{Full load current}$$

$$T_{S_t} = \text{Starting torque}$$

$$T_F = \text{Full load torque}$$

$$S_F = \text{Full load slip}$$

चौक्कीक Induction motor में

Rotor copper loss = $S \times$ Rotor input

$$3I_2^2 R_2 = S \times \frac{2\pi N_S T_{st}}{60}$$

$$T_{st} = \frac{3I_2^2 R_2 \times 60}{2\pi N_S \cdot S} \quad \dots(i)$$

At Starting time slip का मान अधिकतम 1 होता है।

अतः $S = 1$ रखने पर

$I_2 = I_{st}$

$$T_{st} = \frac{3I_{st}^2 R_2 \times 60}{2\pi N_S \times 1}$$

$$T_{st} = \frac{2I_{st}^2 R_2 \times 60}{2\pi N_S} \quad \dots(ii)$$

अतः Full load पर Slip तथा Full load current, तथा Full load torque का मान

$$S = S_{fl}, I_2 = I_{2fl}, T_{st} = T_{fl}$$

$$\text{अब } T_{fl} = \frac{3I_{2fl}^2 R_2}{2\pi N_S \times S_{fl}} \times 60 \quad \dots(iii)$$

अतः समीकरण (ii) में समीकरण (iii) से भाग देने पर,

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \frac{\frac{3I_{st}^2 R_2 \times 60}{2\pi N_S}}{\frac{3I_{2fl}^2 R_2 S}{2\pi N_S \cdot S_{fl}}} = \frac{I_{st}^2}{I_{2fl}^2} \cdot S_{fl}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{2st}}{I_{2fl}} \right)^2 \cdot S_{fl} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left[\frac{I_{2st}}{I_{2fl}} \right]^2 S_{fl}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{2st}}{I_{2fl}} \right)^2 \cdot S_{fl}$$

यदि No load current के मान को नगण्य मान लिया जाए तो

$$I_{st} \times \text{प्रभावी स्टेटर टर्न} = I_{2st} \times \text{प्रभावी रोटर टर्न} \quad \dots(iv)$$

$$\text{या } I_{fl} \times \text{प्रभावी स्टेटर टर्न} = I_{2fl} \times \text{प्रभावी रोटर टर्न} \quad \dots(v)$$

समीकरण (iv) में (v) से भाग देने पर

$$\frac{I_{st}}{I_{fl}} = \frac{I_{2st}}{I_{2fl}}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{st}}{I_{fl}} \right)^2 \times S_{fl}$$

अतः

जब मोटर को सीधे DOL (Direct on line starter) से जोड़ा जाता है तब प्रारम्भिक धारा का मान लघु परिवर्त्य करने के बहुत होता है अतः

$$I_{St} = I_{Sc}$$

$$\frac{I_{St}}{I_{Fl}} = \left(\frac{I_{Sc}}{I_{Fl}} \right)^2 \cdot S_{Fl}$$


$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = a^2 \cdot S_{Fl} \quad a = \frac{I_{Sc}}{I_{Fl}}$$

यदि प्रारम्भ के समय धारा $I_{St} = 5I_{Fl}$ तथा Full load पर Slip = 45% से हो तब

$$\begin{aligned} \frac{T_{St}}{T_{Fl}} &= \frac{0.45 \times 5 \times 5}{100} \\ &= \frac{11.25}{100} \end{aligned}$$

$$T_{St} = 11.2 T_{Fl}$$

(ii) स्टार डेल्टा स्टार्टर (Star Delta Starter)—इस प्रकार के स्टार्टर से 5 से 20 HP तक की squirrel cage मोटर को प्रारम्भ करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। प्रेरण मोटर को स्टार डेल्टा द्वारा प्रारम्भ करने की विधि में मोटर इस आधार परिवर्त्य हिलाइन की जाती है। Starting के समय मोटर की स्टार Winding स्टार में तथा उसके बाद डेल्टा में संयोजित करने पर Normal voltage पर कार्य करता है।

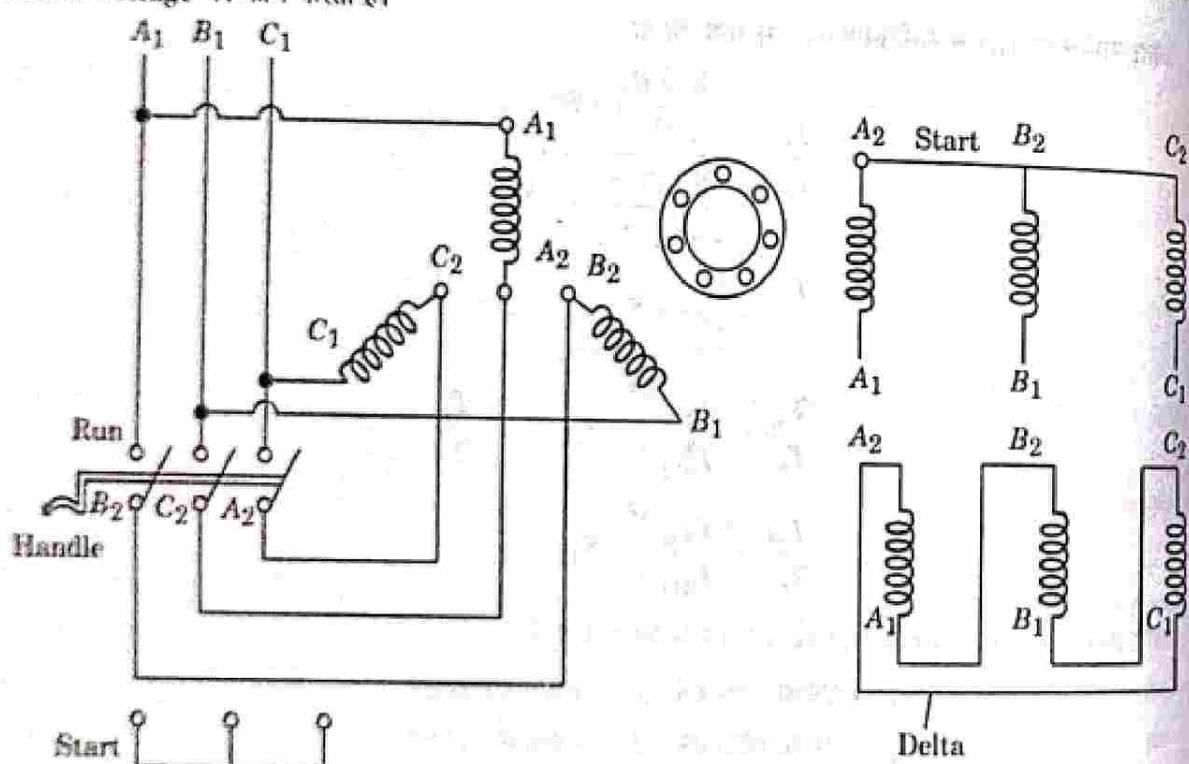

चित्र 1.51 स्टार-डेल्टा स्टार्टर

यह स्टार्टर के अन्य प्रकार की तुलना में बहुत सामान्य प्रकार का स्टार्टर और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला है।

इंटरवल मोटर के कनेक्शन दिखाए गये हैं जब स्विच में Start किया जाता है। तब स्टेटर वाइंडिंग स्टार में जुड़ा होता है और मोटर पिकअप गति अपने रेटिंग मान के 80 प्रतिशत पर पहुँच जाता है। स्विच S को परिवर्तन Run स्थिति में जल्दी (Quickly) कर दिया जाता है जो डेल्टा में स्टेटर वाइंडिंग को जोड़कर पहले स्टार में और फिर डेल्टा में शुरू में मोटर द्वारा छोड़ देता है।

जब चाली लाइन Current को डेल्टा में करने के साथ चालू (ON) करने में एक तिहाई तक कम हो जाता है। स्टेटर वार्ड्रिंग जब स्टार से जुड़े होती तो शुरू करने के समय प्रत्येक स्टेटर के Phase में Voltage $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$, जहाँ V_L = line voltage प्राप्त होता है जो प्रेरण मोटर द्वारा विकसित Torque में लागू Voltage के बर्ग के आनुपातिक होता है।

Star delta starter का Starting torque का मान DOL Starter की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ होता है।

स्टार तथा डेल्टा संयोजन में धारा तथा शक्ति में सम्बन्ध-माना Induction motor में

$$V_L = \text{Line voltage}$$


$$V_{Ph} = \text{Phase voltage}$$

$$I_L = \text{Line current}$$

$$I_{Ph} = \text{Phase current}$$

$$Z_{Ph} = \text{Stator impedance}$$

$$I_L$$

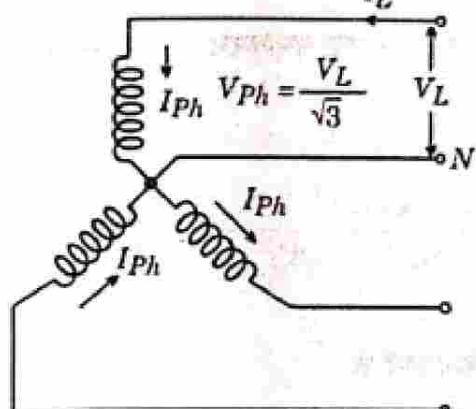

$$I_L = \sqrt{3} I_{Ph}$$

$$V_L = I_{Ph} Z_{Ph}$$

चित्र 1.52

जब स्टेटर स्टार संयोजित है तब

$$I_{Ph} = I_L = \frac{V_{Ph}}{Z_{Ph}}$$

या

$$I_{Ph} = I_L = \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_{Ph}}$$

$$I_L = \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_{Ph}}$$

...(i)

मोटर की Input power = $\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$

$$= \sqrt{3} V_L \times \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_{Ph}} \cos \phi$$

$$= \frac{V_L^2 \cos \phi}{Z_{Ph}}$$

...(ii)

जब स्टेटर डेल्टा संयोजित है तब

$$I_{Ph} = \frac{V_{Ph}}{Z_{Ph}} = \frac{V_L}{Z_{Ph}}$$

...iii

$$I_L = \sqrt{3} \times I_{Ph}$$

$$I_L = \sqrt{3} \times \frac{V_L}{Z_{Ph}}$$

$$\text{मोटर को Input power} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$= \frac{\sqrt{3} \times V_L \times \sqrt{3} V_L}{Z_{Ph}} \cos \phi = \frac{3V_L^2 \cos \phi}{Z_{Ph}}$$

...iv

$$\frac{\text{स्टार स्थिति में } I_L}{\text{डेल्टा स्थिति में } I_L} = \frac{\frac{V_L}{\sqrt{3} Z_{Ph}}}{\frac{\sqrt{3} V_L}{Z_{Ph}}} = \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_{Ph}} \times \frac{Z_{Ph}}{\sqrt{3} V_L} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{\text{स्टार स्थिति में } I_L}{\text{डेल्टा स्थिति में } I_L} = \frac{1}{3}$$

इस प्रकार स्टार संयोजन में लाइन स्थिति में धारा $= \frac{1}{3}$ डेल्टा स्थिति में लाइन धारा समीकरण (ii) को समीकरण (iii) से भाग देने पर

$$\frac{\text{स्टार में शक्ति}}{\text{डेल्टा में शक्ति}} = \frac{\frac{V_L^2 \cos \phi}{Z_{Ph}}}{\frac{3V_L^2 \cos \phi}{Z_{Ph}}} = \frac{V_L^2 \cos \phi}{3V_L^2 \cos \phi} \times \frac{Z_{Ph}}{Z_{Ph}} = \frac{1}{3}$$

अतः स्टार संयोजन में डेल्टा संयोजन की अपेक्षा $\frac{1}{3}$ शक्ति विकसित होती है।

चूंके Starting torque का मान

$$\text{Rotor copper loss} = S \times \text{Rotor input}$$

$$3I_2^2 R_2 = S \times 2\pi n_S T_e$$

$$T_e = \frac{3I_2^2 R_2}{2\pi n_S S}$$

अतः At starting time

$$S = 1, I_2 = I_{2St}, T_e = T_{St}$$

$$T_{St} = \frac{3I_{2St}^2 R_2}{2\pi n_S \times 1}$$

$$T_{St} \propto I_{2St}^2 \quad \text{Starting torque.}$$

अतः

At full load time

$$S = S_{Fl}, I_2 = I_{2Fl}, T_e = T_{eFl}$$

$$T_{eFl} = \frac{3I_{2Fl}^2 R_2}{2\pi n_S \times S_{Fl}}$$

$$T_{eFl} \propto \frac{I_{2Fl}^2}{S_{Fl}}$$

full load torque

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = S_{Fl} \left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}} \right)^2 = S_{Fl} \left(\frac{I_{SC}}{\sqrt{3} I_{Fl}} \right)^2$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \frac{S_{Fl}}{3} \left(\frac{I_{SC}}{I_{Fl}} \right)^2 \quad I_{St} = \frac{I_{SC}}{\sqrt{3}}$$

जहाँ I_{st} तथा I_F धारा के फेज मान हैं।


यदि प्रारम्भ के समय $I_{St} = 6.5I_F$ तथा $S_F = 4.5\%$ ले तब

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \frac{4.5 \times 6.5 \times 6.5}{100 \times 3} = 0.61425$$

$$T_{St} = 0.61425 T_{Fl}$$

अतः जब मोटर Start के समय 6.5 गुना धारा लेती है तब प्रारम्भिक बल आधूर्ण केवल 0.61425 गुना विकसित होता है। इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा मोटर का Starting स्स्ता तथा प्रभावशाली होता है।


(iii) ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर (Auto Transformer Starter) - एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए उपयुक्त हैं। इस पद्धति में प्रारम्भिक स्टेटर प्रयुक्त Voltage को कम करने के लिए तीन Phase auto transformer का उपयोग करके शुरुआती Current को कम करता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कई टैपिंग के साथ प्रदान किया जाता है। व्यवहार में स्टार्टर सबसे उपयुक्त शुरुआती Voltage को प्राप्त करने के लिए एक विशेष टैपिंग से जुड़ा हुआ है। Double throw switch S का उपयोग सर्किट में ऑटो ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करने के लिए कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट की स्थिति में स्विच S के हैंडल H को चालू करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी (Primary) से जुड़ा होता है जब मोटर गति की अवस्था में लगभग 80 प्रतिशत तक पहुँचता है तो हैंडल H जल्दी से रन की स्थिति में चला जाता है। ऑटो

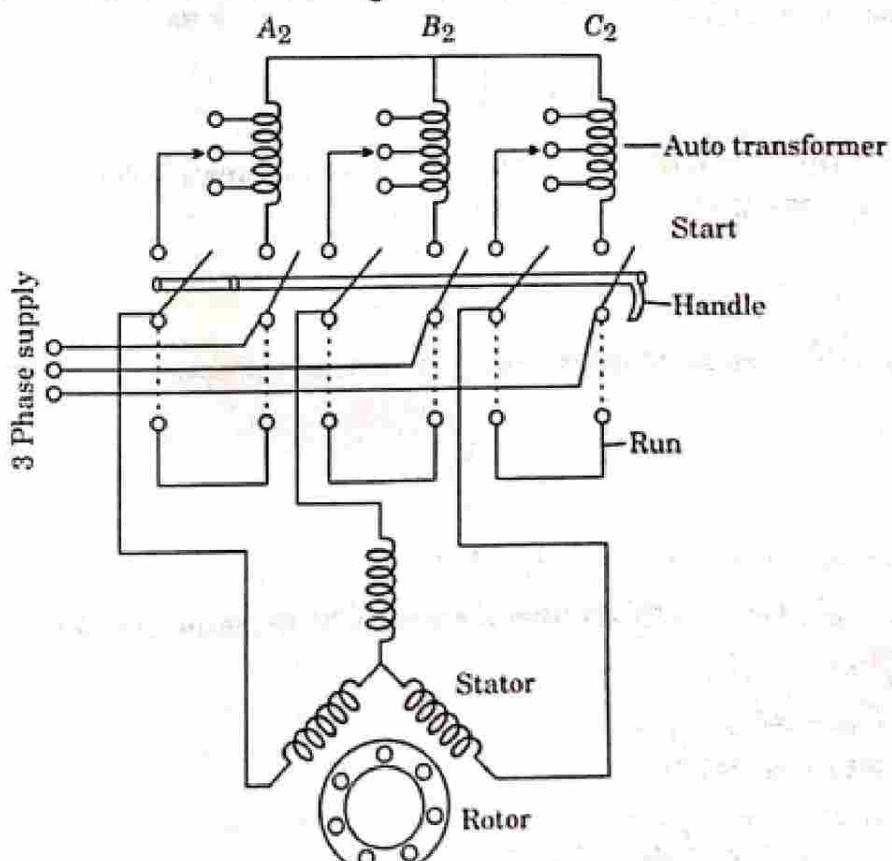

वित्र 1.53 ऑटो-ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर

ट्रांसफॉर्मर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और मोटर सीधे लाइन से जुड़ा होता है और उसे पूर्ण रेटेड बोल्टेज मिल है। हैंडल बोल्टेज अंडर रिले के तहत RUN स्थिति में आयोजित किया जाता है। यदि आपूर्ति बोल्टेज विफल हो जाता है या निश्चत मान से नीचे गिर जाता है तो हैंडल फिर से OFF स्थिति में आ जाता है। थर्मल रिले Over load से सुरक्षा प्रदान जाती है।

Theory of Auto Transformer Starting

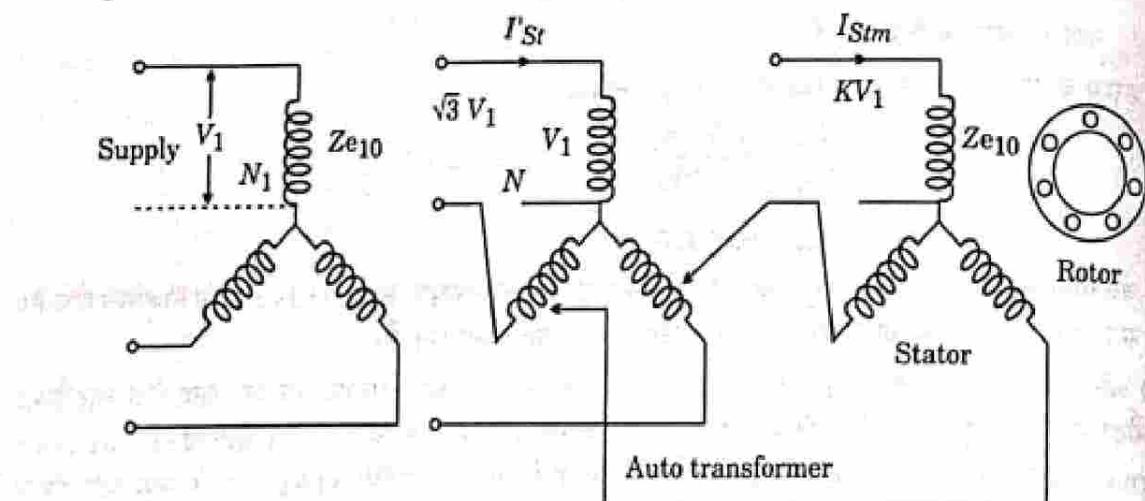

चित्र 1.54 विद्युत परिपथ ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रारम्भन

माना कि Z_1 = Stand still condition में Per phase impedance of stator

V_1 = Supply voltage per phase

जब V_1 Full voltage को Direct switching के लिए प्रयुक्त किया जाता है तब Starting current का

$$I_{St} = \frac{V_1}{Z_{e1}}$$

ऑटो ट्रांसफॉर्मर Starting होने के साथ यदि ट्रांसफॉर्मेशन Ratio का Tapping x प्रयुक्त किया जाता है तब मोटर प्रति Phase voltage V_x होता है इसलिए Starting में Current

$$I_{Stm} = \frac{xV_1}{Z_{e1}}$$

अतः Transformer में Current का अनुपात Voltage के Inversely proportional होता है तब Transformer ratio

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

यदि I'_{St} = Current taken from the supply by the auto transformer

$$V_1 I'_{St} = xV_1 I_{Stm}$$

$$I'_{St} = x I_{Stm}$$

समीकरण (i) का मान (ii) में रखने पर

$$I'_{St} = \frac{x \times xV_1}{Z_{e1}} \frac{x^2 V_1}{Z_{e1}}$$

$$\frac{\text{Starting current with Auto Transformer}}{\text{Starting current with direct switching}} = \frac{I_{Stu}}{I_{Std}} \quad \dots(\text{iii})$$

$$= \frac{x^2 V_1}{\frac{Z_{10}}{V_1}} = x^2$$

Torque का मान Applied Voltage के Square के proportional होता है। Starting torque का मान Direct switching

$$T_{Std} \propto V_1^2$$

$$T_{Std} = K_2 V_1^2$$

Starting torque का मान Auto transformer स्टार्टर में

$$T_{Stu} \propto (xV_1)^2$$

$$T_{Stu} = K_2 x^2 V_1^2$$

$$\frac{\text{Starting torque का मान Auto transformer}}{\text{Starting torque का मान Direct Switching}} = \frac{K_2 x^2 V_1^2}{K_2 V_1^2} = x^2 \quad \dots(\text{iv})$$

Auto transformer में Motor का Starting current का मान

$$I_{Stm} = \frac{xV_1}{Z_1} = xI_{Sc}$$

जबकि

$$I_{Std} = x^2 I_{Sc}$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \left(\frac{I_{Stm}}{I_{Fl}} \right)^2 \cdot S_{Fl} = \left(\frac{xI_{Sc}}{I_{Fl}} \right)^2 \cdot S_{Fl}$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = x^2 \left(\frac{I_{Sc}}{I_{Fl}} \right)^2 S_{Fl}$$


समीकरण (iii) व (iv) में दिखाए गए हैं कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के साथ मुख्य आपूर्ति से शुरूआती धारा I_{St} और स्टार्टिंग टॉर्क लाइन स्टार्टिंग पर डायरेक्ट ऑन लाइन (DOL) T_{Sta} उनके संबंधित मानों से कई गुना कम हो जाता है।

$$x^2 = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.58$$

एक Star delta starter का मान और Auto transformer स्टार्टर के मान का अनुपात लगभग 0.58 के बराबर होता है। Auto transformer का Cost अधिक जबकि Star delta starter का Cost low होता है।

स्लिप रिंग Motor को स्टार्ट करना (Starting of Slip Ring Motor)—ये मोटर व्यवहारिक रूप से हमेशा स्टेटर टर्मिनल के पार लगाए गए फुल लाइन बोल्टेज के साथ शुरू होते हैं। ON करने का मान रोटर सर्किट में एक चर प्रतिरोध को Start करके समायोजित किया जाता है। प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए एक रिओस्टर के रूप में होता है, जो तार को जोड़ने वाले प्रतिरोध से जुड़ा होता है। धीरे-धीरे रोटर सर्किट से कट जाता है क्योंकि मोटर गति प्राप्त करता है। यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर न केवल रोटर (और इसलिए स्टेटर) चालू करने में कम हो गया है लेकिन एक ही समय में Starting torque शक्ति कारक ने सुधार के कारण भी बढ़ि हुई है। नियंत्रित रिओस्टर या तो स्टड या कॉन्ट्रोलर प्रकार का होता है और हाथ से संचालित या ऑटोमेटिक हो सकता है।

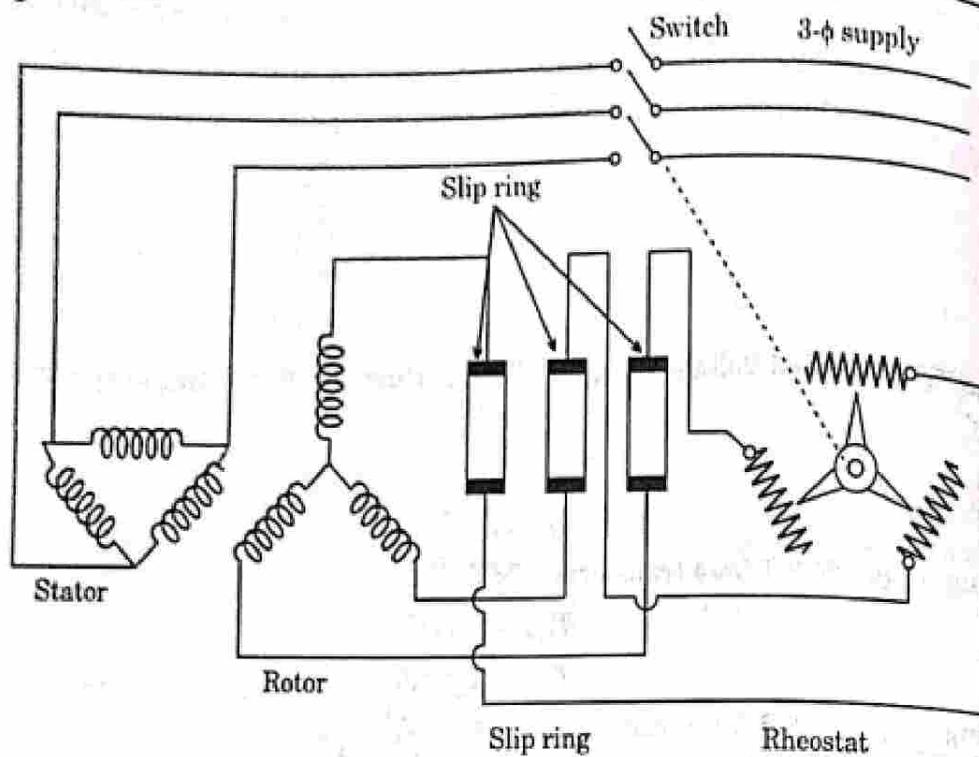

चित्र 1.55 रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर (Rotor resistance starter)

स्टार्टर यूनिट आमतौर पर स्टेटर के लिए लाइन स्विचिंग कन्ट्रैक्टर के साथ होती है जिसमें कोई Voltage (या I_L voltage) नहीं होता है और Current सुरक्षात्मक डिवाइस पर लाइन संपर्क करता और स्टार्टर के उचित अनुक्रमिक संचरण सुनिश्चित करने के लिए इंटरलॉकिंग स्टेटर कान्ट्रैक्टर के बन्द होने से रोकता है जब तक कि स्टार्टर सभी में न हो। जैसा कि इसका कहा गया था कि रोटर परिपथ में अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध की शुरुआत एक स्लिप रिंग मोटर को विकसित करने के लिए करती है। एक उच्च Starting torque को लोड के तहत शुरू किया जा सकता है। यह अतिरिक्त प्रतिरोध केवल प्रारंभिक उद्देश्य के लिए है। यह धोरे-धोरे कट जाता है क्योंकि मोटर गति (Rotated) को पकड़ता जाता है।

मान लिया कि आमतौर पर यह Starting torque (i) के साथ मोटर शुरू होता है और (ii) रोटर Current में क्रम I_{max} तथा I_{min} अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के बीच Fluctuates (उतार चढ़ाव) करता है।

चित्र (1.56) में 3 phase के रिओस्टर AB के एक Phase को दिखाया गया है जिसमें N स्टेप्स ओर रोटर सर्किट पहले द्वितीय, तृतीय स्टेप पर रोटर सर्किट का कुल प्रतिरोध के मान क्रमशः $R_1, R_2, R_3 \dots$ आदि हैं। प्रति $R_1, R_2, R_3 \dots$ एवं Rotor resistance r_1, r_2, r_3 और बाह्य प्रतिरोध $P_1, P_2 \dots P_3$ हैं।


Stud number 1, 2, 3 पर Slip का मान S_1, S_2, S_3 है।

जब 1, 2, 3 ... से जुड़ता है तब Current का मान I_{2max} तथा जब Stud 1, 2, 3 ... को छोड़ता है तब Current का न्यूनतम मान I_{2min} है। जब Handle को First stud को Touches तब Current का मान Maximum मान I_{2max} होता है। इसलिए,

$$I_{2max} = \frac{SE_2}{\sqrt{R_1^2 + (S_1 X_2)^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

S_1 = Slip at starting, i.e., unity, X_2 = Rotor reactance/phase.

अब Stud no. 2 पर Moving करता है तब Current का मान घटकर I_{2min} और Slip का मान बदलकर S_2 हो जाता है। इसलिए,

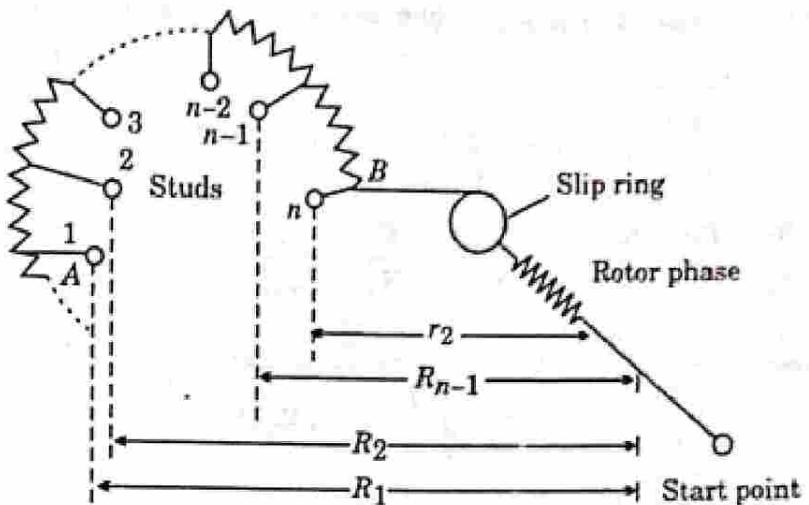

चित्र 1.56

$$I_{2\min} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S_2}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

जब Stud no. 2 पर Move करता है तब Speed का मान Same रहता है लेकिन Current का मान बढ़कर $I_{2\max}$ हो जाता है।

$$I_{2\max} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S_2}\right)^2 + X_2^2}}$$

कुछ समय बाद Current का मान बदलकर $I_{2\min}$ तथा Slip का मान Change होकर S_3 हो जाता है तब

$$I_{2\min} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_3}{S_3}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

और आगे Stud no. 3 पर Move करता है तब Current का मान बढ़कर $I_{2\max}$ तथा Speed का मान Same रहता है।

$$I_{2\max} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_3}{S_3}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$I_{2\min} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_3}{S_4}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

अब यदि Last stud nth पर हो तब

$$I_{2\max} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{r_2}{S_{\max}}\right)^2 + (X_2)^2}} \quad S_{\max} = \text{Slip under normal running.}$$

चारे चाहे प्रतिरोध को Completely cut out कर दिया जाए तब

$$I_{2\max} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S_1}\right)^2 + X_2^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S_2}\right)^2 + X_2^2}} \dots \frac{E_2}{\sqrt{r_2}}$$

$$\frac{R_1}{S_1} = \frac{R_2}{S_2} = \frac{R_3}{S_3} = \dots = \frac{R_{n-1}}{S_{n-1}} = \frac{R_n}{S_n} = \frac{r_2}{S_{\max}}$$

$$I_{2\min} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S_1}\right)^2 + (X_2)^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S_2}\right)^2 + (X_2)^2}}$$

$$= \dots \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_{n-1}}{S_{n-1}}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$\frac{R_1}{S_1} = \frac{R_2}{S_2} = \frac{R_3}{S_3} = \dots \frac{R_{n-1}}{S_{n-1}}$$

संतोक्तम् (i) व (ii) से

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_2}{S_3} = \frac{S_3}{S_4} = \dots \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_3}{R_4} \dots = \frac{r_2}{R_{n-1}} = K$$

संतोक्तम् (iii) से

$$R_1 = \frac{S_1 \times r_2}{S_{\max}}$$

जब $S = 1$ at starting when rotor is stationary

$$R_1 = \frac{r_2}{S_{\max}}$$

R_1 = Rotor resistance/phase and normal slip.

संतोक्तम् (iv) से

$$R_2 = KR_1, R_3 = KR_2 = K^2 R_1; R_4 = K^3 R_1 \text{ and } r_2 = KR_{n-1} = K^{n-1} R_1$$

$$r_2 = K^{n-1} \frac{r_2}{S_{\max}} \quad (r_1) \text{ का मान रखने पर}$$

$$K = (S_{\max})^{(n-1)}$$

n = number of starter studs.

परिवर्ती प्रतिरोध के मान को निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है-


$$P_1 = R_1 - R_2 = R_1 - KR_1 = (1 - K) R_1$$

$$P_2 = R_2 - R_3 = KR_1 - K^2 R_1 = KP_1$$

$$P_3 = R_3 - R_4 = K^2 P_1$$

इन्हीं वह छपर से टेका जा सकता है कि S_{\max} का मान एक (assumed) किया गया है। $I_{2\max}$ starting current है तो r_1 का मान जो जा सकता है।

उदाहरण 1. तीन फेज व्रेण मोटर के लिए 5 स्टेप रोटर रजिस्ट्रेशन स्टार्टर में स्टेप का परिकलन करें। स्लिप सिंग जार्ट सर्किट के साथ अधिकतम Starting current में Slip 2 प्रतिशत और रोटर फेज का प्रतिरोध 0.02Ω है।

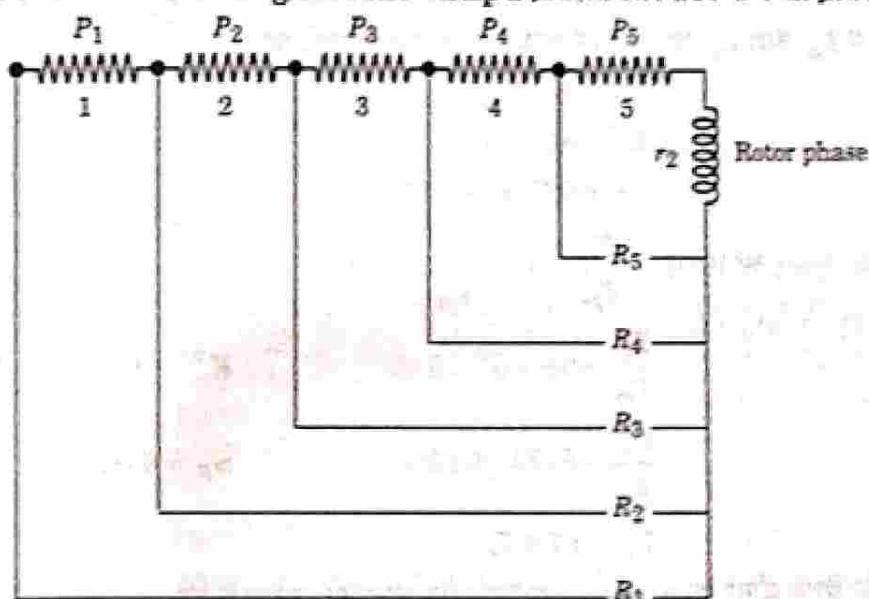

वित्र 1.57

$$\text{हल} - S_{\max} = 2\% = 0.02, r_2 = 0.02, \eta = 6$$

$$R_1 = \frac{\text{Total resistance motor circuit}}{\text{Phase on first stud}} = \frac{r_2}{S_{\max}} = \frac{0.02}{0.02} = 1 \Omega$$

$$K = (S_{\max})^{1/\eta-1} = (0.02)^{1/6} = 0.4573$$

$$R_1 = 1, R_2 = KR_1 = 0.4573 \times 1 = 0.4573 \Omega$$

$$R_3 = KR_2 = 0.4573 \times 0.4513 = 0.2091$$

$$R_4 = KR_3 = 0.4573 \times 0.2091 = 0.0956 \Omega$$

$$R_5 = KR_4 = 0.4513 \times 0.0956 = 0.0437 \Omega$$

$$R_2 = KR_5 = 0.4573 \times 0.0437 = 0.02 \Omega \text{ (As given)}$$

विभिन्न वर्गों के प्रतिरोध नीचे दिए गए हैं-

$$P_1 = R_1 - R_2 = 1 - 0.4573 = 0.5427 \Omega,$$

$$P_2 = R_2 - R_3 = 0.4573 - 0.2091 = 0.2482 \Omega$$

$$P_3 = R_3 - R_4 = 0.2091 - 0.0956 = 0.1135 \Omega$$

$$P_4 = R_4 - R_5 = 0.0956 - 0.0437 = 0.0519 \Omega$$

$$P_5 = R_5 - R_2 = 0.0437 - 0.02 = 0.0237 \Omega$$

Ans.

उदाहरण 2. एक व्रेण मोटर को प्रारम्भ करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर पर उपयुक्त ट्रेपिंग ज्ञात कीजिये, जबकि मोटर की प्रारम्भिक लाइन धारा पूर्ण लोड धारा की तीन गुनी सीमित रखती है। प्रसामान्य बोल्टता पर लघु परिषद धारा पूर्ण लोड धारा की 5 गुना है तथा पूर्ण लोड स्लिप 4.5% है। प्रारम्भिक बल आधूर्ण को पूर्ण लोड की पद्धति में भी ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल} - \text{मोटर की प्रारम्भिक लाइन धारा } I_{S1} = K^2 I_{S2} \quad \dots(1)$$

$$\text{मोटर की प्रारम्भिक लाइन धारा } I_{S2} = 3I_F$$

स्थूल परिपथ धारा $I_{Sf} = 5I_F$

$\Rightarrow I_F = \text{full load current}$

मोटर के तथा I_{Sf} का मान पूर्ण लोड धारा के पदों में रखने पर

$$5I_F = K^2 \times 5I_F$$

$$K^2 = 0.6$$

$$K = 0.7750 \text{ या } 77.5\%$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = K^2 \left(\frac{I_{Sc}}{I_F} \right)^2 \times S_F$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = 0.6 \times 5^2 \times 0.45$$

$$K^2 = 0.6, I_{Sc} = 5I_F$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = 0.675 = 67.5\%$$

$$S_F = 0.045$$

$$T_{St} = 67.5 T_F$$

उदाहरण 3. एक प्रेरण मोटर का Starting में पूर्ण लोड धारा की अपेक्षा 6 गुना धारा लेता है। यदि उसका पूर्ण लोड मिलप 5% हो तो मोटर का प्रारम्भिक बल आपूर्ण, पूर्ण लोड बल आधूर्ण की अपेक्षा ज्ञात कीजिए जब उसे होर्स्टा स्टार्टर द्वारा चलाया जाता है।

$$\text{हल- } S_F = 5\% = 0.05$$

$$\frac{I_{St}}{I_F} = 6$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = \frac{1}{3} \left(\frac{I_{St}}{I_F} \right)^2 \cdot S_F = \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 0.05 = 0.6$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = 0.6$$

$$T_{St} = 0.6 T_F$$

उदाहरण 4. एक प्रेरण मोटर का प्रारम्भिक बल आपूर्ण Full लोड बल आधूर्ण का 1.5 है। यदि मोटर का पूर्ण लोड मिलप 4% हो तो प्रारम्भिक धारा पूर्ण लोड धारा की कितनी गुना होगी जब उसे लाइनों से सीधा जोड़ा जाता है।

$$\text{हल- } \frac{T_{St}}{T_F} = 1.5 \quad S_F = 4\% = 0.04$$

$$\frac{T_{St}}{T_F} = \left(\frac{I_{St}}{I_F} \right)^2 \cdot S_F$$

$$1.5 = \left(\frac{I_{St}}{I_F} \right)^2 \times 0.04$$

$$\left(\frac{I_{St}}{I_F} \right)^2 = \frac{1.5}{0.04} = 37.5$$

$$\frac{I_{St}}{I_F} = \sqrt{37.5} = 6.123$$

$$I_{St} = 6.123 I_F$$

उदाहरण 5. एक प्रेरण मोटर Starting में पूर्ण लोड धारा की अपेक्षा 6 गुना धारा लेता है। यदि उसकी पूर्ण नोड स्थिति 5% हो तो मोटर का प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण की अपेक्षा ज्ञात कीजिए, तब उसे DOL स्टार्टर द्वारा चलाया जाता है।

हल-

$$S_F = 5\% = 0.05$$

$$\frac{I_{St}}{I_{Fl}} = 6$$

$$\frac{I_{St}}{I_{Fl}} = 6$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}} \right)^2 \cdot S_F$$

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = 6 \times 6 \times 0.05 = 1.8$$

$$T_{St} = 1.8 T_{Fl}$$

उदाहरण 6. एक प्रेरण मोटर का निकटतम प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण के पदों में ज्ञात कीजिए जब उसे (i) स्टार डेल्टा स्टार्टर (ii) एवं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर द्वारा जिससे 70% ट्रेपिंग हो से चलाया जाता है। इस प्रेरण मोटर की प्रसामान्य बोल्टता पर लघु परिपथ धारा पूर्ण लोड धारा का 6 गुना है तथा पूर्ण लोड स्थिति 4.5% है। चुम्बकीय धारा को नगण्य माना जाये तब।

हल-(अ) स्टार डेल्टा स्टार्टर में $\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \frac{1}{3} \left(\frac{I_{St}}{I_{Fl}} \right)^2 \cdot S_F$ ($I_{St} = I_{Se}$)

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 0.045 = 0.54$$

$$T_{st} = 0.54 T_{Fl}$$

(ब) ऑटो ट्रांसफॉर्मर ($K = 0.7$)

$$\frac{T_{St}}{T_{Fl}} = K^2 \left(\frac{I_{Se}}{I_{Fl}} \right)^2 \times S_F$$

$$= (0.7)^2 \times 6 \times 6 \times 0.045 = 0.7938$$

$$T_{st} = 79.38 T_{Fl} \%$$

उदाहरण 7. एक प्रेरण मोटर 12 Kw, 440 V, 3-phase का Efficiency और Power factor का मान 85 तथा 0.8 Lagg है। ब्लॉक रोटर धारा का मान 45 A 220 V पर है। गणना कीजिए-Starting current and full load current ratio. यदि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है।

हल-ब्लॉक रोटर Current का मान

$$I_{Se} = 45 \times \frac{440}{220} = 90 \text{ A}$$

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Output Power}}{\text{Input Power}}$$

$$\text{Input Power} = \frac{\text{Output}}{\text{Efficiency}}$$

$$\sqrt{3} \times 440 \times I_F \times 0.8 = \frac{12000}{0.85}$$

$$I_F = 23.1 \text{ Amp.}$$

$$\text{Star delta starter} \quad I_{S\ell} = \frac{I_{Sc}}{\sqrt{3}} = \frac{90}{\sqrt{3}} = 52 \text{ A}$$

$$\frac{I_{S\ell}}{I_F} = \frac{52}{23.1} = 2.256$$

$$I_{S\ell} = 2.256 I_F$$

1.13 प्रेरण मोटर में शक्ति गुणक कम होने के कारण

(Causes of Low Power Factor of Induction Motor)

प्रेरण मोटर में वायु अन्तराल का प्रभाव (Effect of air gap in Induction Motor)–Cause of Low Efficiency प्रेरण मोटर में वायु अन्तराल के कारण (Due to air gaps in the induction motor) क्षरण प्रतियोगिता (Leakage Reactance) तथा चुम्बकन (Magnetising current) ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा कम होता है (क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में चुम्बकीय परिपथ बहु होता है)। इससे प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक का मान शून्य लोड पर (Starting) में कम तथा उच्च लोड पर भी कम होता है। इस प्रकार प्रेरण मोटरों में वायु अन्तराल इतना रखना चाहिए ताकि मशीन यांत्रिक कार्यनालोगी से मुक्त रहे तथा बेयरिंग भी ऐसी धातु के बनाये जायें ताकि व शीघ्र न घिसें।


- आंशिक अश्व शक्ति की मशीन (Fractional H.P.) Machine में कम वायु अन्तराल 0.508 mm तथा बड़ी मशीन में 1 mm या 1.5 mm तक हो सकता है।
- प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक (Power factor) हमेशा कम (lagging) रहता है क्योंकि रोटर और स्टेटर कुण्डले प्रेरकत्व प्रतिबाधा (Inductive impedance) होती है।
- प्रेरण मोटर कम भार पर स्टेटर एवं रोटर बाइंडिंग दोनों ही प्रेरकत्वीय (Inductive) होता है जिसके कारण शक्ति गुणक कम और Lagging होता है।
- जब प्रेरण मोटर में भार बढ़ाया जाता है तब मोटर की स्लिप का मान घटता है।
- निर्भार (No load) पर प्रेरण मोटर अत्यधिक मैग्नेटाइजिंग धारा लेती है और क्रियाशील में निर्भार धारा (No load current) प्रदाय विभव से पश्चगामी (Lagging) होती है और यह लगभग 90° कोण पर पश्चगामी होती है।
- “At no load, power factor of Induction motor is low”.

1.14 तीन फेज प्रेरण मोटर का परीक्षण

(Testing of 3-phase Induction Motor)

प्रेरण मोटर का परीक्षण (Testing of Induction Motor)–निर्माता को मोटर के अधिलक्षण ज्ञात करने के लिए मोटरों का पर्याप्त करना अति आवश्यक है, अतः इस प्रकार से थ्री फेज प्रेरण मोटर की दक्षता, स्टेटर हानियाँ, रोटर हानियाँ, शक्ति गुणक, धारा तथा स्लिप इत्यादि ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किये जाते हैं।


(i) दिष्ट धारा (D.C. Resistance)–Induction motor के Coil का प्रतिरोध उपयुक्त D.C. को उस परिपथ का Coil में प्रवाहित करके तथा उस परिपथ या कुण्डलन के टर्मिनलों के मध्य बोल्टता माप कर मापकर ज्ञात किया जाता है। इसके लिए परिपथ को दिखाया गया है। यह परीक्षण D.C. पर किया जाना चाहिए। (चित्र 1.58)

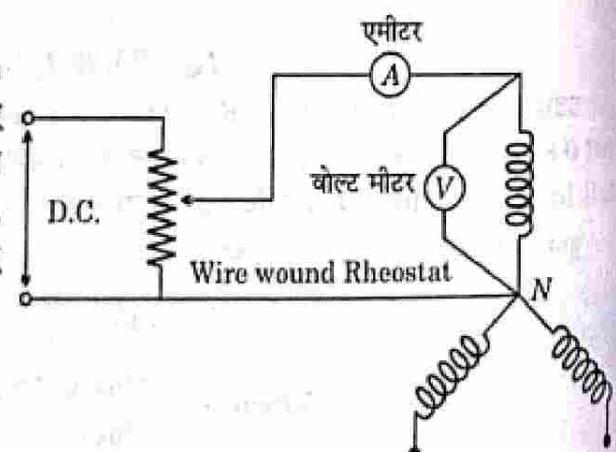

चित्र 1.58 D.C. Resistance test method.

(ii) शून्य लोड परीक्षण (No. Load Test) - No. load परीक्षण में प्रेरण मोटर को मामान्य आवृत्ति तथा परिवर्तनशील वोल्टता पर लोड को हटाकर चलाया जाता है। इस स्थिति में शून्य लोड धारा ϕ वोल्टता तथा शक्ति गुणक तथा Input power मापने के लिये परिपथ में एक Voltmeter, दो वाटमीटर तथा एक एमीटर को चित्र (1.59) में दिखाया गया है, परिपथ के अनुसार लगाये जाते हैं। दो वाटमीटर द्वारा परिपथ में Input power दोनों वाटमीटर के पाठ्यक्रम के अनुपात में शक्ति गुणक एमीटर द्वारा शून्य लोड धारा तथा वोल्ट मीटर द्वारा Voltage जाती है।

इस परीक्षण में मशीन को तुल्यकाली गति पर चलता हुआ माना जाता है। प्रसामान्य सालाई वोल्टेज पर शून्य लोड धारा I_0 , जो Full load धारा की 25 से 33% तक होती है। चौंक धारा का चुम्बकीय या अक्रियाशील संघटक L_s धारा के क्रियाशील संघटक L_W से काफी बड़ा होता है इसलिये शून्य लोड पर शक्ति गुणक $\cos \phi$ का मान बहुत निम्न होता है। यह मान 3.5 से कम संघटक 0.15 तक हो सकता है। इसलिये कुल Input power P_0 दोनों Watt meter W_1 व W_2 का अन्तर होता है।

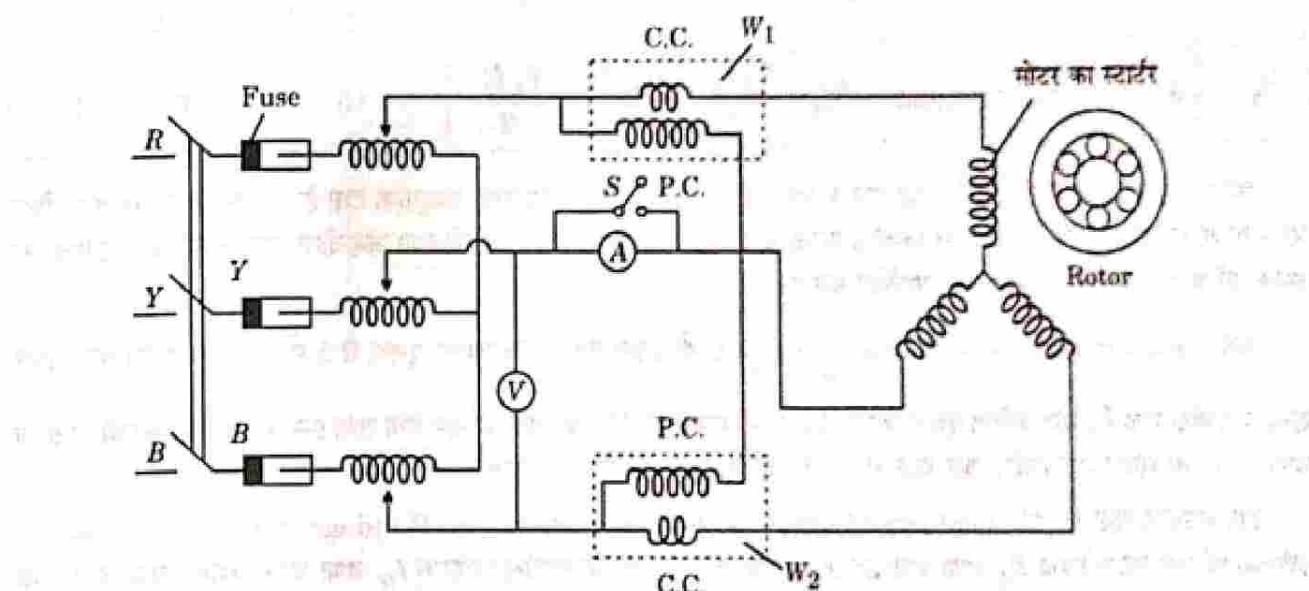

चित्र 1.59 No load test of induction motor.

विभिन्न शक्ति गुणक पश्च कोण से शून्य अग्रता कोण (Leading) तथा फेज कोड पर प्राप्त होने वाले दोनों वाटमीटर के पाठ्यांकों को चित्र में दिखाया गया है।

Table (A) for Lagging Power Factor

S.No.	Phase Angle ϕ	$P_F \cos \phi$	$W_1 = V_L I_L \cos (30 + \phi)$	$W_2 = V_L I_L \cos (30 - \phi)$	Total power	
1.	$\phi = 0^\circ$	1	$W_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$W_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$W_1 = W_2$	$\sqrt{3} V_L I_L$
2.	$\phi = 30^\circ$ Lagging	0.8 Lagging	$W_1 = \frac{V_L I_L}{2}$	$W_2 = V_L I_L$	$W_2 = 2W_1$	$\frac{3}{2} V_L I_L$
3.	$\phi = 60^\circ$ Lagging	0.5 Lagging	$W_1 = 0$	$W_2 = \sqrt{3} V_L I_L$	$W_1 = 0$ $W_2 = P$	$\frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$
4.	$\phi = 90^\circ$ Lagging	0 Lagging	$W_1 = -\frac{V_L I_L}{2}$	$W_2 = \frac{V_L I_L}{2}$	$W_2 = -W_1$	$P = 0$

Table (B) for Leading Power Factor

S.No.	P.F. Angle	P.F. $\cos \phi$	$W_1 = V_L I_L$ $\cos (30^\circ - \phi)$	$W_2 = V_L I_L$ $\cos (30^\circ + \phi)$	Total power	Observation
1.	$\phi = 0^\circ$	1	$W_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$W_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$P_t = W_1 + W_2$	$W_1 = W_2$
2.	$\phi = 30^\circ$ Lead	0.860	$W_1 = V_L I_L$	$W_2 = \frac{V_L I_L}{2}$	$P_t = \frac{3}{2} V_L I_L$	$W_1 = 2W_2$
3.	$\phi = 60^\circ$ Lead	0.5 Lead	$W_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$W_2 = 0$	$P_t = \frac{\sqrt{3}}{2} V_L I_L$	$W_2 = 0$ $W_1 = P_t$
4.	$\phi = 90^\circ$ Lead	0 Lead	$W_1 = \frac{V_L I_L}{2}$	$W_2 = -\frac{V_L I_L}{2}$	0	$W_1 = -W_2$

परोक्षण करते समय प्राप्त: यह देखा गया है कि एक Wattmeter ऋणात्मक पारदर्शक देता है। इसके लिये उस वाट मीटर कोल्टता या धारा कुण्डली के संयोजन विपरीत करके घनात्मक पारदर्शक ही लेने चाहिये तथा जब दोनों वाट मीटरों के पारदर्शक अन्तर ही कुल Input power को प्रदर्शित करेगा।

जब $\cos \phi = 0.5$ या $\phi = \frac{\pi}{3}$, तब $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \phi\right) = 0$ होगा इस प्रकार जब शक्ति गुणक 0.5 होता है तब दूसरा वाट मीटर

शून्य पारदर्शक देता है। यदि शक्ति गुणक का मान 0.5 से कम है तब W_2 ऋणात्मक मान देगा तथा इस वाट मीटरों की कोल्टता या धारा Coil के संयोजन विपरीत कर वाट मीटर W_2 के पारदर्शक लिये जाने चाहिये।

इस परोक्षण द्वारा (i) No load power input (ii) No load current (iii) Windage तथा Friction loss (iv) उत्तेजक परिपथ का परिपथ R_0 तथा प्रतिधात X_0 तथा (v) धारा का क्रियाशील संघटक I_W तथा अक्रियाशील संघटक I_p ज्ञात किया जा सकता है।

जब मोटर शून्य Load पर चल रही है तो उसकी Input power W_0 निम्न हानियों में व्यव हो जाता है-

(i) स्टेटर कुण्डली में ताप्र हानियाँ (ii) स्टेटर लोह में क्रोड हानियाँ (iii) वायु घर्षण तथा यांत्रिक हानियाँ।

सैद्धान्तिक रूप से कुछ अतिरिक्त ताप्र हानियाँ रोटर में भी होंगी लेकिन चौंक No load current का मान इतना कम होता है। इसलिये इन्हें नगण्य माना जा सकता है (ii) रोटर में क्रोड हानियाँ प्राप्त: हिस्टैरिसिस होती हैं चौंक स्लिप का मान इतना कम होता है कि भंवर धारा हानियों को नगण्य माना जा सकता है।

(i) जिस तापमान पर परोक्षण किये जा रहे हों तो उस पर स्टेटर प्रतिरोध फेज ज्ञात करके स्टेटर ताप्र हानियाँ $I_0^2 R_1$ वाट प्रतिफेज ज्ञात की जा सकती है। कुल स्टेटर ताप्र हानियाँ = $3I_0^2 R_1$

(ii) क्रोड हानियाँ तथा वायु घर्षण एवं घर्षण हानियाँ दोनों मिलकर स्थिर हानियाँ कहलाती हैं। कुल (Input total power) W_0 में से स्टेटर ताप्र हानियाँ ($3I_0^2 R_1$) घटाकर स्थिर हानियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

वायु घर्षण (Windage) तथा घर्षण हानियाँ जिनको यांत्रिक हानि भी कहते हैं ज्ञात करने के लिये कोल्टता का मान करते हैं तथा जब कोल्टता का मान शून्य तो वाट मीटर के पारदर्शक केवल यांत्रिक हानियाँ ही प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब Voltage का Regulation का मान 10% या उससे कम होता है तो धारा का क्रियाशील या चुम्बकीय संघटक I_p बहुत कम होता है जिससे क्रोड हानियाँ लगभग नगण्य हो जाती हैं परन्तु मोटर गति कुछ प्रतिशत ही कम होती है जिससे वायु घर्षण तथा हानियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पढ़ता। इस प्रकार लगभग शून्य Voltage पर क्रोड हानियाँ तथा ताप्र हानियाँ शून्य होती हैं तथा इस प्रकार वाट मीटर केवल वायु घर्षण तथा यांत्रिक प्रदर्शित करता है।


अतः कुल Input power W_0 , I_0 तथा Voltage V के माध्यमे ग्राफ को दिखाया गया है जिसमें यदि हम W_0 को नीचे की ओर बढ़ायें तो यह ऊर्ध्वाधर अक्ष को बिन्दु F पर काटेगा, OF वायु घर्षण तथा घर्षण से होने वाली हानियों को प्रदर्शित करेगा। चित्र OA रेखा Normal voltage को प्रदर्शित करती है।

इस प्रकार सामान्य वोल्टता पर हानियाँ A , से ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष AE छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।

AB = वायु घर्षण तथा घर्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ

BC = स्टेटर ताप्र हानियाँ

CD = क्रोड हानियाँ

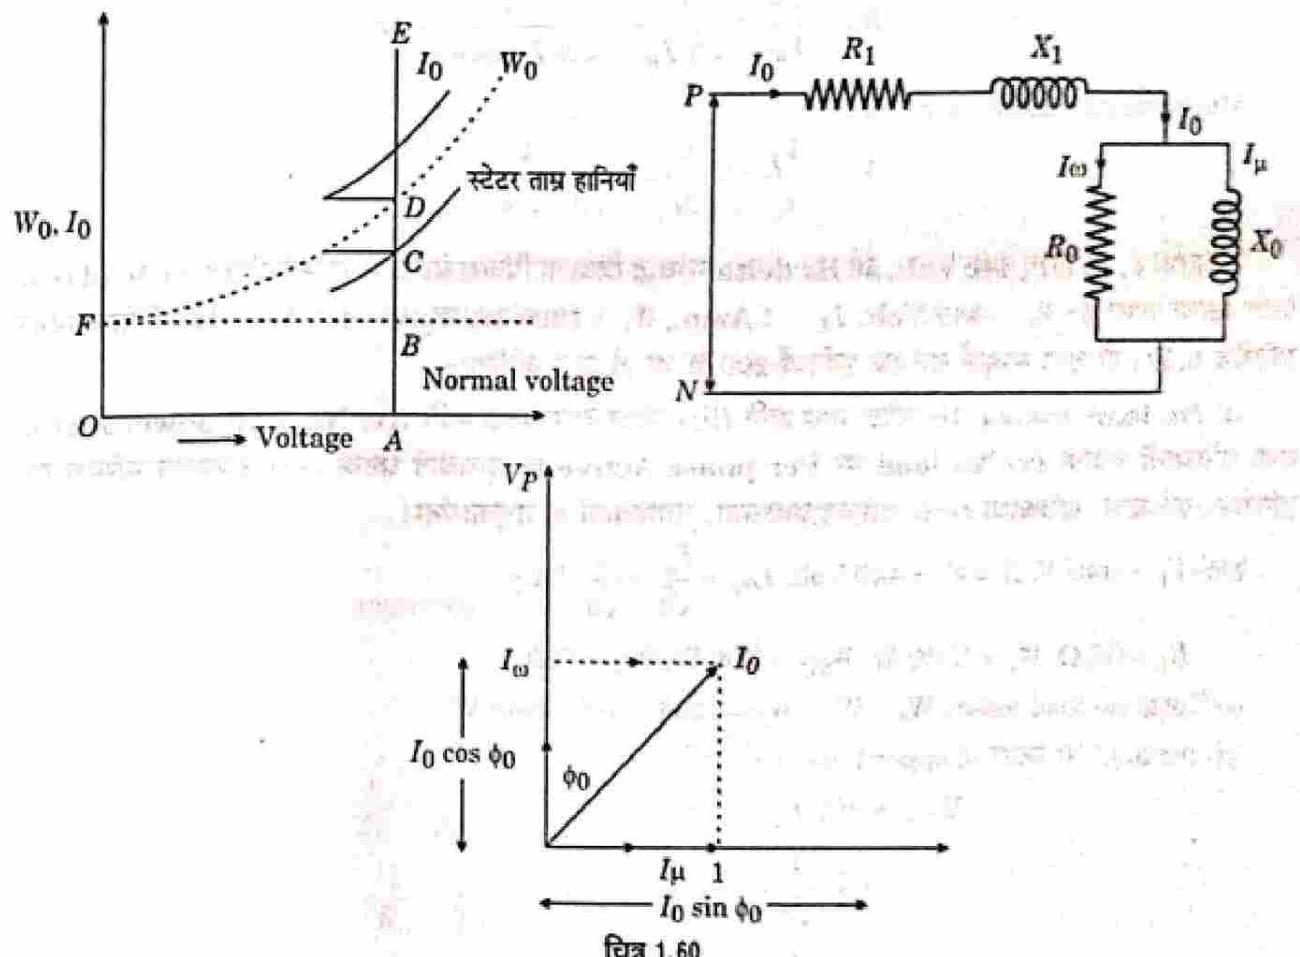

No load पर Induction motor का Slip (S) अति कम होता है इसलिए मोटर के रोटर में धारा ($I_2 \propto SE_2$) का मान नगण्य (Negligible) होता है अर्थात् रोटर Open circuit की तरह कार्य करता है। इस प्रकार Induction motor का No load test transformer के Open circuit test के Identical होता है। इसलिए इसे Open circuit test भी कहा जाता है। इसका तुल्य वैद्युत परिपथ तथा कलीय आरेख को प्रदर्शित किया गया है।

शून्य भार टेस्ट (No load test) से

$$W_0 = \sqrt{3} V_L I_0 \cos \phi_0 \quad (\text{No load power})$$

$$\text{No load power factor } \cos \phi_0 = \frac{W_0}{\sqrt{3} V_L I_0}$$

V_L = Line voltage

W_0 = No load पर स्टेटर input

104 वैद्युत मशीन-II

चुम्बकीय धारा का Reactive component (Magnetising component) of no load current

$$I_p = I_0 \sin \phi_0$$

No load पर Working component of no load current

$$I_W = I_0 \cos \phi_0$$

$$I_p = \sqrt{I_0^2 + I_W^2} \text{ A}$$

Magnetising resistance at no load

$$R_0 = \frac{V_p}{I_W} = \frac{V}{\sqrt{3} I_W} = \frac{V}{\sqrt{3} I_0 \cos \phi_0} \Omega$$

Magnetising reactance at no load.

$$X_0 = \frac{V_p}{I_p} = \frac{V}{\sqrt{3} I_p} = \frac{V}{\sqrt{3} I_0 \sin \phi_0} \Omega$$

उदाहरण 1. 15 HP, 440 Volt, 50 Hz delta सम्बद्ध त्रिकला पिंजरा प्रेरण पर निम्नलिखित No load प्राप्त किया जाता है। $V_L = 440$ Volt, $I_L = 4$ Amp., $W_1 = 1200$ W, $W_2 = -400$ W। यदि प्रतिफेज प्रतिरोध 0.5Ω हो तथा सम्पूर्ण यांत्रिक हानियाँ 200 W हो तो ज्ञात कीजिए-

(i) No load, losses (ii) स्टेटर ताप्त हानि (iii) स्टेटर लोह क्रोड हानि (iv) No load power factor तथा प्रतिधाती गुणक (v) No load पर Per phase Active व चुम्बकन घटक (vi) चुम्बकन परिष्ठ प्रतिरोध, प्रतिधात, प्रतिबाधा (vii) उत्तेजन प्रवेश्यता, संवाहकता व अनुकार्यता।

$$\text{हल } - V_p = 440 \text{ Volt} = V_l = 440 \text{ Volt}, I_{PO} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ Amp.}$$

$$R_1 = 0.5 \Omega, W_1 = 1200 \text{ W}, W_2 = -400 \text{ W}, W_m = 200$$

$$(i) \text{ Total no load losses } W_0 = W_1 + W_2 = 1200 - 400 = 800 \text{ W}$$

(ii) No load पर स्टेटर (Copper losses)

$$\begin{aligned} W_{Copper} &= 3I_{PO}^2 R_1 \\ &= 3 \left(\frac{4}{\sqrt{3}} \right)^2 \times 0.5 \\ &= 3 \times \frac{4}{3} \times 0.5 \times 4 \\ &= 8 \text{ watt} \end{aligned}$$

(iii) No load पर स्टेटर (Iron core losses)

$$W_i = W_0 - W_m - W_{CO}$$

$$= 800 - 200 - 8$$

$$= 592 \text{ वाट}$$

$$W_i = \sqrt{3} VI_0 \cos \phi_0$$

No load power factor

$$\cos \phi_0 = \frac{W_i}{\sqrt{3} VI_0} = \frac{592}{\sqrt{3} \times 440 \times 4} = 0.1942$$

(iv) No load reactive factor

$$\begin{aligned}\sin \phi_0 &= \sqrt{1 - \cos^2 \phi_0} \\ &= \sqrt{1 - (0.1942)^2}\end{aligned}$$

$$\sin \phi_0 = 0.981$$

(v) No load का Working component

$$\begin{aligned}I_W &= I_0 \cos \phi_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} \times 0.1942 \\ &= 0.4485 \text{ A}\end{aligned}$$

No load पर Magnetising component

$$\begin{aligned}I_\mu &= I_0 \cos \phi_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} \times 0.981 \\ &= 2.266 \text{ A}\end{aligned}$$

(vi) Resistance of magnetising circuit

$$R_e = \frac{V}{I_W} = \frac{440}{0.4485} = 981 \Omega$$

Reactance of magnetising circuit

$$X_0 = \frac{V}{I_\mu} = \frac{440}{2.266} = 194.2 \Omega$$

Impedance of magnetising circuit

$$Z_0 = \frac{V}{I_0} = \frac{V_p}{I_{p_0}} = \frac{440}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = 190.52 \Omega$$


$$\text{Admittance } Y_0 = \frac{1}{Z_0} = \frac{1}{190.52} = 0.00525 \Omega^{-1}$$

$$\text{Conductance } G_0 = \frac{1}{R_e} = \frac{1}{981} = 0.00102 \Omega^{-1}$$

$$\text{Susceptance } B_0 = \frac{1}{X_0} = \frac{1}{194.2} = 0.00515 \Omega^{-1}$$

$$\begin{aligned}B_0 &= Y_0 \sin \phi_0 \\ &= 0.00525 \times 0.981 \\ &= 0.00515 \Omega^{-1}\end{aligned}$$

बन्द रोटर परीक्षण (Blocked Rotor Test)—इस परीक्षण में मोटर का Rotor stand still रहता है इसलिए मोटर Slip (S) अधिकतम एकांक (One) हो सकता है अर्थात् Load resistance, $R_L = R_2 \frac{(1-S)}{S} = 0$ होगा। यदि Motor का रोटर Phase wound है तो Slip ring पर Short circuit कर दिया जाता है। इस प्रकार Induction motor का Block rotor test ट्रांसफॉर्मर के Short circuit के Exactly समान (Identical) होता है। इसलिए इसे Short circuit test भी कहा जाता है।

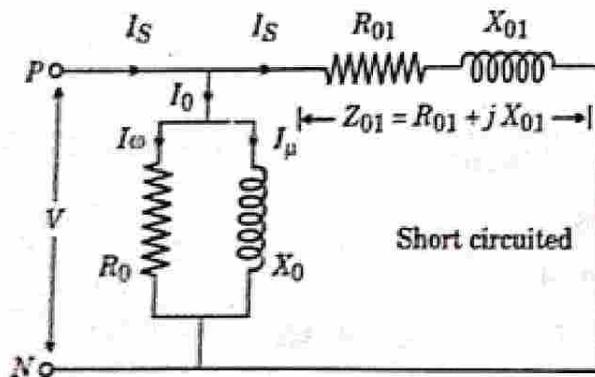


$$\begin{aligned} \text{S.C. } R_L &= \frac{R_2(1-S)}{S} \\ R_L &= 0 \\ (\text{Slip at maximum '1'}) \end{aligned}$$

चित्र 1.61 बन्द रोटर परीक्षण विद्युत परिपथ

वैन Phase induction motor के Block rotor परीक्षण से सम्बन्धित परिपथ आरेख दर्शाया गया है। इसमें लोड घना (I_{SL}) लघुपथ लाइन वोल्टता (V_{SL}) तथा लघुपथ निविट शक्ति ($W_S = W_{Cu}$) के मापन हेतु क्रमशः एमोटर, बोल्टर्स व (V) तथा कॉट मीटरों W_1 व W_2 को सही स्थिति में लगाया गया है। परीक्षण करते समय त्रिकला स्वपरिणामित्र द्वारा मोटर नियंत्रित व्यवृत्ति (f) की परिवर्तनीय Situation में लगाया जाता है परीक्षण करते समय, त्रिकला स्वपरिणामित्र द्वारा मोटर नियंत्रित व्यवृत्ति (f) की परिवर्तनीय लाइन वोल्टता (V_{SL}) प्रदान की जाती है और मोटर के रोटर को हाथ से पकड़कर अब किसी बाह्य चालक युक्ति जैसे ब्रेक इम पुली (Break drum pulley) आदि की व्यवस्था द्वारा Rotor को Stand still condition में रखा जाता है। Stator में नियंत्रित घास अवधार पूर्ण भार घास (Full load current) प्रवाहित करने हेतु इसके को सम्बन्धित वोल्टता की दस प्रतिशत (10%) से लेकर (20%) तक की वोल्टता प्रदान की जाती है।

बदलीन फेज की स्टॉर्टर को ON किया जाता है Auto transformer द्वारा प्रदायी (Supply) वोल्टता को शून्य से ले कर बढ़ावा द्या जाता है।

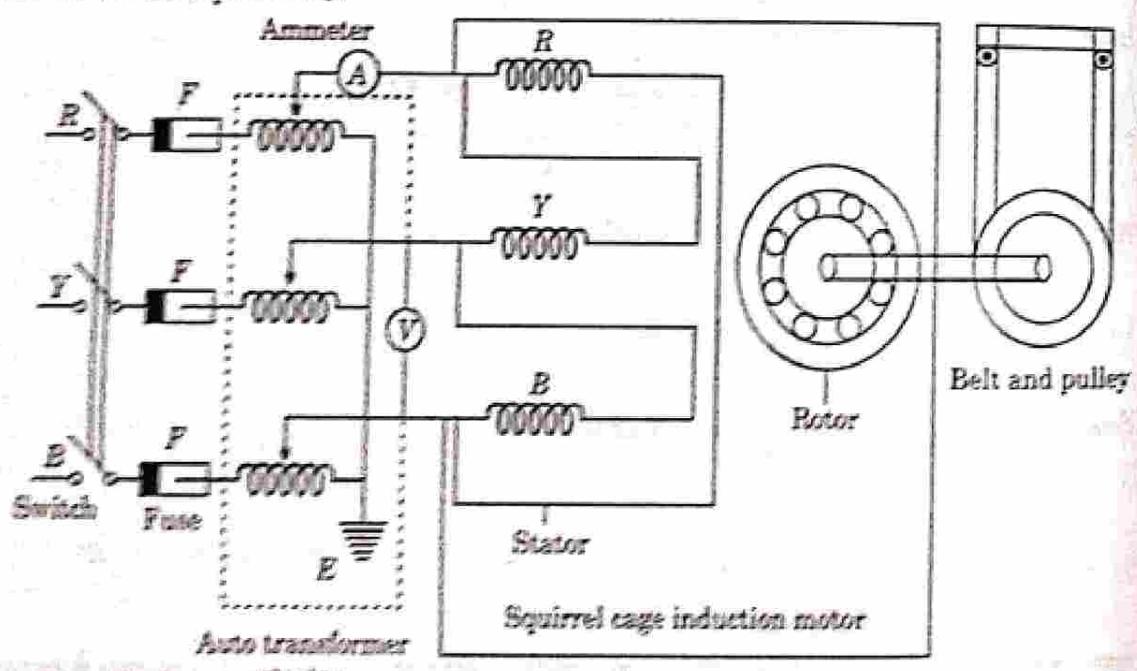

चित्र 1.62 Block rotor test of 3-phas Induction motor

बदलीन कि Stator में नियंत्रित घास प्रवाहित न होने लगे। इस बीच ही चार या पाँच पाठ्यांकों के Set को सारणी में Note कर लिया जाता है। अब एमोटर तथा बोल्टर्स के पाठ्यांकों की सहायता से प्रतिक्रिया लघुपथ घना (I_S) तथा प्रतिकला लघुपथ वोल्टता V_S में एक Graph बनाया जाता है जैसा कि चित्र 1.62 में प्रदर्शित किया गया है।

वह लेखाचित्र एक सरल रेखा है जिसका समीकरण $I_S = KV_S$ अर्थात् $I_S \propto V_S$ है, इसलिए इससे किसी भी दी हुई वोल्टता पर मोटर की लघुपथ धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। माना कि लघुपथ वोल्टता V_{S_1} पर लघुपथ धारा I_{S_1} है तो लघुपथ Voltage V_{S_2} के लिए लघुपथ धारा का मान I_{S_2} होगा।

$$\frac{I_{S_2}}{V_{S_2}} = \frac{I_{S_1}}{V_{S_1}} = K$$

$$I_{S_2} = \frac{I_{S_1}}{V_{S_1}} \times V_{S_2}$$

जहाँ

 I_{SL} = Reading of ammeter A.

= line current on short circuit.

 V_{SL} = Reading of voltmeter

= line voltage on short circuit.

$$V_{SL} = V_S = I_S Z_{01} = \frac{I_{SL}}{\frac{Z_{01}}{\sqrt{3}}}$$

$$Z_{01} = \frac{V_S}{I_S} = \frac{V_{SL}}{I_{SL}} = \frac{\sqrt{3}V_{SL}}{I_{SL}} \Omega$$

 W_1 = Reading of first wattmeter W_1 W_2 = Reading of second wattmeter W_2

माना कि क्रोड हानियाँ नग्न्य हैं तब

$$W_{SC} = W_{C_L}$$

 W_{C_L} = बाट मोटर का Total copper losses

$$W_{SC} = (W_1 - W_2)$$

$$= \sqrt{3} V_{SL} \cdot I_{SL} \cos \phi_{SC}$$

$$\cos \phi_{SC} = \frac{W_{SC}}{\sqrt{3} V_{SL} \cdot I_{SL}}$$

$$\sin \phi_{SC} = \sqrt{(1 - \cos^2 \phi_{SC})}$$

$$W_{C_L} = \sqrt{3} \cdot V_{SL} \cdot I_{SL} \cdot \cos \phi_{SC}$$


$$W_{C_L} = \sqrt{3} V_S \cdot I_{SL} \cdot \cos \phi_{SC}$$

$$= \sqrt{3} \cdot I_S Z_{01} \times \sqrt{3} I_S \times \frac{R_{01}}{Z_{01}}$$

$$= 3 I_S^2 R_{01} \text{ बाट}$$

$$I_S = \frac{I_{SL}}{\sqrt{3}}$$

$$= 3 \times \left(\frac{I_{SL}}{\sqrt{3}} \right)^2 \times R_{01}$$

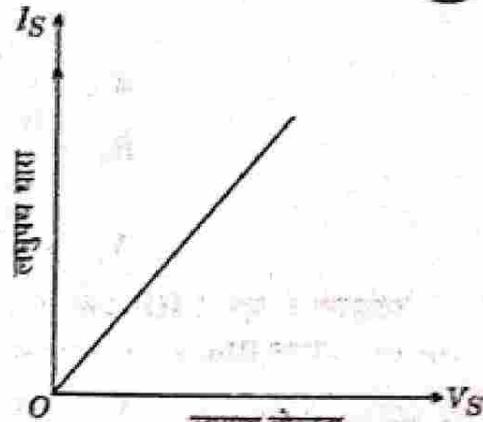

चित्र 1.63 बोल्टेज और लघुपथ धारा के बीच असिलांगिक क्र

$$= I_{SL}^2 R_{01} \text{ वाट}$$

$$W_{Cu} = I_{SL}^2 R_{01}$$

$$R_{01} = \frac{W_{Cu}}{I_{SL}^2}$$

$$X_{01} = \sqrt{(Z_{01})^2 - (R_{01})^2}$$

विवरण 1. एक 5 HP, 200 V, 50 Hz, 4-Pole 3-Phase Star connection प्रेरण मोटर के Short circuit अर्थात् Block rotor test में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं-

$$V_L = 100 \text{ Volt}, I_L = 26 \text{ A}, W_1 = 2500 \text{ वाट}$$

$$W_2 = -800 \text{ W}, W_i = 300 \text{ W}.$$

(i) Total short circuit losses of the motor.

(ii) Total copper losses of the motor.

(iii) Equivalent impedance of the motor.

(iv) Equivalent resistance of the motor.

(v) Equivalent reactance of the motor.

(vi) Short circuit power factor of induction motor.

(vii) Short circuit current at normal voltage.

(viii) Input at normal voltage.

(ix) Total copper losses

$$\overline{E_L} - V_{SL} = 100 \text{ V}, I_{SL} = 26 \text{ A}, W_1 = 300 \text{ W}, W_2 = -800 \text{ W}, W_i = 2500 \text{ W}$$

(i) Total short circuit losses of the motor

$$W_{SC} = W_1 + W_2 = 2500 - 800 = 1700 \text{ W}$$

(ii) Induction motor में Total copper losses

$$W_{Cu} = 1700 - 300 = 1400 \text{ W}$$

$$(iii) \text{Equivalent impedance } Z_{01} = \frac{V_S}{I_S} = \frac{V_{SL}}{\sqrt{3} I_L}$$

$$Z_{01} = \frac{100}{\sqrt{3} \times 26} = \frac{57.8}{26} = 2.22 \Omega$$

(iv) Equivalent resistance $W_{Cu} = 3I_S^2 R_{01}$

$$R_{01} = \frac{W_{Cu}}{3I_S^2} = \frac{1400}{3 \times 26 \times 26} = 0.690 \Omega$$

$$(v) \text{Equivalent reactance } X_{01} = \sqrt{(Z_{01})^2 - (R_{01})^2}$$

$$= \sqrt{(2.22)^2 - (0.690)^2} = 2.1 \Omega$$

(vi) Short circuit power factor $W_{SC} = \sqrt{3} V_{SL} \cdot I_{SL} \cdot \cos \phi_{SC}$

$$\cos \phi_{SC} = \frac{W_{SC}}{\sqrt{3} V_{SL} \cdot I_{SL}} = \frac{1700}{\sqrt{3} \times 100 \times 26} = 0.378$$

(vii) Motor की Short circuit current

$$\frac{I}{V} = \frac{I_{SL}}{V_{SL}}$$

$$I = \frac{26}{100} \times 200 = 52 \text{ Amp.}$$

(viii) मोटर की Normal voltage पर Input power

$$\frac{W}{I^2} = \frac{W_{SC}}{I_{SC}^2}$$

$$W = \left(\frac{I}{I_{SC}} \right)^2 \times W_{SC}$$

$$= \frac{52}{26} \times 1700 = 6800 \text{ W}$$

(ix) Motor की Normal voltage Total copper losses

$$W_{Cu} = W - W_i = 6800 - 300 = 6500 \text{ W}$$

उदाहरण 2. एक 10 H.P. 430 Volt 50 Hz डेल्टा संयोजित त्रिफेजी मोटर शून्य Load test करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुये हैं-

$$V_L = 430 \text{ Volt}, I_2 = 4 \text{ Amp}, W_1 = 800 \text{ W}, W_2 = -200 \text{ W}, R_1 = 0.75 \Omega, W_i = 150 \text{ W}$$

(i) स्टेटर ताप्र हानियाँ (ii) स्टेटर क्रोड हानियाँ (iii) No load पर Power factor (iv) I_o तथा I_μ (v) Exciting circuit का प्रतिरोध R_0 तथा प्रतिघात X_0 ।

$$\text{हल}-V_L = 430 = V_{Ph}, R_1 = 0.75, I_{Lo} = 4, \text{फेज धारा} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$W = W_1 + (-W_2) = 800 - 200 = 600 \text{ वाट}$$

$$\text{हल}-(i) \text{ स्टेटर ताप्र हानियाँ } W_C = 3I_0^2 R_1$$

$$= 3 \times \left(\frac{4}{\sqrt{3}} \right)^2 \times 0.75 = 12 \text{ वाट}$$

$$\begin{aligned} (ii) \text{ स्टेटर क्रोड हानियाँ } W_1 &= W_0 - W_F - W_C \\ &= 600 - 150 - 12 = 438 \text{ वाट} \end{aligned}$$

$$(iii) W_1 = \sqrt{3} V_L I_{Lo} \cos \phi_0$$

$$\cos \phi_0 = \frac{\omega_1}{\sqrt{3} \times V_L I_{Lo}} = \frac{438}{\sqrt{3} \times 430 \times 4} = 0.147$$

$$(iv) \text{ धारा या क्रियाशील संघटक, } I_o = I_0 \cos \phi_0$$

$$= \frac{4}{\sqrt{3}} \times 0.147$$

$$= 0.339 \text{ Amp.}$$

$$(v) \text{ धारा का अक्रियाशील संघटक, } I_\mu = I_0 \sin \phi_0$$

$$\cos \phi_0 = 0.147$$

$$\sin \phi_0 = 0.989$$

$$I_p = \frac{4}{\sqrt{3}} \times 0.989 \\ = 2.284 \text{ A प्रतिफेज}$$

$$(vi) R_0 = \frac{V \text{ प्रतिफेज}}{I_w \text{ प्रतिफेज}} = \frac{430}{0.339} = 1268.44 \Omega$$

$$X_0 = \frac{V \text{ प्रतिफेज}}{I_p \text{ प्रतिफेज}} = \frac{430}{2.284} = 188.266 \Omega$$

उदाहरण 3. एक 5 H.P. 400 Volt 50 Hz .4 Pole ट्रिफेज स्टार संयोजित मोटर पर लघुपरिपथ परिकल्पना करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं-

$$V_L = 200 \text{ Volt}, I_L = 7 \text{ Amp.}, W_1 = 1.6 \text{ Kw}, W_2 = 0.6 \text{ Kw}$$

यदि मोटर की $W_i = 200$ वाट हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए-

(i) Z_{01} (ii) तुल्य प्रतिरोध R_{01} (iii) तुल्य प्रतिधात X_{01} (iv) लघु परिपथ पर शक्ति गुणक (v) Normal voltage पर Short circuit line current (vi) Normal voltage पर ताप्र हानि।

$$\text{हल}-V_L = 200 \text{ V}, V_p = \frac{200}{\sqrt{3}}, I_L = 7 \text{ Amp.}, W_1 = 1.6 \text{ Kw}, W_2 = -0.6, W_i = 200$$

$$V_{SC} = \frac{200}{\sqrt{3}} = 115.47$$

$$W_{SC} = W_1 + (W_2) \\ = 1.6 + (-0.6) \\ = 1 \text{ Kw} = 1000 \text{ वाट}$$

$$I_L = \text{फेज घारा}, I_{SC} = 7 \text{ Amp.}$$

$$(i) Z_{01} = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} = \frac{115.47}{7} = 16.494 \Omega$$

$$W_C = 200 \text{ वाट}$$

$$(ii) R_{01} = \frac{W_{SC} - W_{CL}}{3I_{SC}^2} = \frac{1000 - 200}{3 \times (7)^2} = \frac{800}{147} = 5.44 \Omega$$

$$(iii) X_{01} = \sqrt{(Z_{01})^2 - (R_{01})^2} = \sqrt{(16.495)^2 - (5.442)^2} \\ = 15.57 \Omega$$

$$(iv) W_{SC} = \sqrt{3} V_{SC} I_{SC} \cos \phi_{SC}$$

$$\cos \phi_{SC} = \frac{1000}{\sqrt{3} \times 200 \times 7} = 0.4124$$

$$(v) I_{SL} = \frac{I_{SN} \times V}{V_{SC}} = \frac{7 \times 400}{200} = 14 \text{ Amp.}$$

$$(vi) \text{Normal voltage पर Input power, } W_{SN} = W_{SC} \times \left(\frac{I_{SN}}{I_{SL}} \right)^2 \\ = 1000 \times \left(\frac{14}{7} \right)^2 = 4000 \text{ वाट}$$

$$\text{(vii) Normal voltage ताप्र हानियाँ} = W_{SN} - \text{क्रोड हानियाँ}$$

$$= 4000 - 200 = 3800 \text{ वाट}$$

उदाहरण 4. एक 4-pole 50 Hz त्रिफेजी डेल्टा संयोजित प्रेरण मोटर की निर्धारित Voltage पर परीक्षण किया तथा अग्र आँकड़े प्राप्त हुए-

No load पर Input = 2.54 Kw

$$I_{Lo} = 25 \text{ Amp.}$$

Full load input 62.5 Kw

$$I_{FI} = 92 \text{ Amp.}$$

$$N = 1460 \text{ r.p.m.}$$

Stator resistance/phase = 0.13 Ω.

(a) Full load slip (b) core losses (c) रोटर Input (d) रोटर ताप्र हानियाँ (e) दक्षता (Efficiency)

हल-No load पर कुल हानियाँ $W_0 = 2.54 \text{ Kw} = 2540 \text{ W}$

$$I_{Lo} = 25 \text{ Amp.}$$

Full load input = 62500

$$I_{FL} = 92 \text{ A}$$

$$N = 1460 \text{ r.p.m.}$$

$$P = 4, f = 50 \text{ Hz}$$

Stator/phase $R = 0.13 \Omega$

$$N_S = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$(a) \text{ Full load slip} = \frac{1500 - 1460}{1500} \times 100 = \frac{60}{1500} \times 100 = 0.026$$

$$S = 2.6\%$$

(b) No load पर फेज धारा $I_{Lo} = 25 \text{ Amp.}$

$$\text{No load पर फेज धारा} = \frac{25}{\sqrt{3}} \text{ (मोटर डेल्टा संयोजित है)}$$

No load पर Copper losses = $3 \times I_0^2 R$

$$= \frac{3 \times 25 \times 25}{3} \times 0.13$$

$$= 81.25 \text{ वाट}$$

∴ क्रोड हानि = No load पर Input - No load पर ताप्र हानियाँ

$$= 2540 - 81.25 = 2458.75 \text{ वाट}$$

(c) पूर्ण (Full load) पर Current, $I_{FI} = 92 \text{ Amp.}$

$$\text{Full load पर Phase Current} = \frac{92}{\sqrt{3}} \text{ Amp.}$$

$$\text{Full load पर स्टेटर ताप्र हानियाँ} = 3 \times \left(\frac{92}{\sqrt{3}} \right)^2 \times 0.13$$

$$= 1100.23 \text{ वाट}$$

$$\text{कुल स्टेटर हानियाँ} = \text{ताप्र हानियाँ} + \text{क्रोड हानियाँ}$$

$$= 1100.32 + 2458.75$$

$$= 3559.07 \text{ वाट}$$

$$\therefore \text{पूर्ण लोड पर स्टेटर Output} = \text{Full load input} - \text{स्टेटर हानियाँ}$$

$$= 62500 - 3559.07$$

$$= 1532.46 \text{ वाट}$$

$$\text{स्टेटर Output} = \text{Rotor input} = 58940.93$$

$$(d) \text{ रोटर ताप्र हानियाँ} = S \times \text{Rotor input}$$

$$= 0.026 \times 58940.93$$

$$= 5132.46 \text{ वाट}$$

$$(e) \text{ Rotor output} = \text{Rotor input} - \text{Rotor copper losses}$$

$$= 58940.93 - 1532.46$$

$$= 57408.47 \text{ वाट}$$

$$\eta\% = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 = \frac{57408.47}{62500} \times 100$$

$$= 91.85\%$$

प्रेरण मोटर की दक्षता की गणना (Efficiency Calculation of 3-φ I.M.)

परिभाषा (Definition)—प्रेरण मोटर या किसी भी यन्त्र (Machine) की दक्षता उसके निर्गत (Output) तथा निवेश (Input) का अनुपात (Ratio) होता है। इसे इकाई Unit या Percentage में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है—

$$\eta\% = \frac{\text{निर्गत शक्ति (Output power)}}{\text{निविष्ट शक्ति (Input power)}} \times 100$$

$$\text{निविष्ट शक्ति} = \text{निर्गत शक्ति} + \text{सम्पूर्ण हानियाँ}$$

$$\eta\% = \frac{\text{निर्गत शक्ति}}{\text{निर्गत शक्ति} + \text{सम्पूर्ण हानियाँ}} \times 100$$

$$= \frac{P_{Out}}{P_{Out} + W_i + W_m + W_{Cu}} \times 100$$

यदि No load पर Stator में ताप्र हानियों का मान नगण्य हो तब लगभग प्रतिशत दक्षता (P_e)

$$\eta\% = \frac{P_{Out}}{P_{Out} + W_0 + W_e} \times 100$$

उदाहरण 5. 15 H.P. 415 V वाली त्रिकला प्रेरण मोटर की No load के परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ 1000 W हैं और अवरुद्ध धूर्णक परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ 1750 W हैं तो मोटर की प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल-दिया है कि $P_{Out} = 15 \text{ HP} = 15 \times 735.5 = 11032.5 \text{ W}$

$$W_0 = 1000 \text{ W}, W_{Cu} = 1750 \text{ W}, \eta\% = ?$$

माना कि No load में स्टेटर में ताप्र हानियाँ नगण्य हैं तब त्रिकला प्रेरण मोटर की लगभग प्रतिशत दक्षता

$$\% \eta = \frac{P_{Out} \times 100}{P_{Out} + W_0 + W_{Cu}} = \frac{11032.5 \times 100}{11032.5 + 1000 + 1750} = \frac{1103250}{13782.5} = 80\%$$

उदाहरण 6. एक 5 H.P. 415 V 50 Hz वाली त्रिकला मोटर की पूर्ण भार पर निर्धारित गति 1140 r.p.m. है। यदि No load test तथा Blocked rotor test में मोटर की निविष्ट शक्ति क्रमशः 300 W तथा 450 W हो तो मोटर की चुम्बकीय ध्रुव संख्या, Slip (स्लिप) व दक्षता को ज्ञात कीजिए।

हल-दिया है— $P_{Out} = 5 \text{ H.P.} = 5 \times 735.5 = 3677.5, f = 50 \text{ Hz}, N = 1140 \text{ r.p.m.}, W_0 = 300 \text{ W}, W_{Cu} = 450 \text{ W}, P = ?, S = ?, \eta = ?$

चौक मोटर की पूर्ण भार पर निर्धारित गति 1140 r.p.m. है इसलिए तुल्यकाली गति $N_S = 1500 \text{ r.p.m.}$ होगी तब मोटर में चुम्बकीय ध्रुवों की संख्या (Number of Poles)

$$P = \frac{120 \times f}{N_S} = \frac{120 \times 50}{1500} = 4$$

$$S = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{1500 - 1140}{1500} = \frac{1}{25} = 0.04$$

माना कि No. load पर Stator में ताप्र हानियाँ नगण्य हैं तब त्रिकला प्रेरण मोटर की लगभग प्रतिशत दक्षता

$$\begin{aligned} \text{दक्षता \%}(\eta) &= \frac{P_{Out} \times 100}{P_{Out} + \omega_0 + \omega_{Cu}} \\ &= \frac{3677.5 \times 100}{3677.5 + 300 + 450} = 83\% \text{ (Approximate)} \end{aligned}$$

1.15 प्रेरण मोटर की गति-नियंत्रण की विधियाँ

(Methods of Speed Control of Induction Motor)

प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण (Speed Control of Induction Motor)—त्रिफेजी प्रेरण मोटर, दिष्ट धारा शन्ट मोटर की खांति स्थिर गति वाली मशीन है। पूर्ण लोड पर प्रेरण मोटर की गति नियमन (Speed Regulation) का मान प्रायः 5% से कम ही रहता है। दिष्ट धारा (D.C.) की गति को उसके क्षेत्र प्रतिरोध या आर्मेचर प्रतिरोध को एक साधारण क्षेत्र धारा (Field Rheostat) द्वारा बदल कर नियंत्रित किया जा सकता है तथा इसकी दक्षता पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है; परन्तु यह प्रेरण मोटर में सम्भव नहीं है।

प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण काफी कठिन है तथा इससे दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है।

$$\text{मोटर की गति } N = N_S (1 - S)$$

$$N = \frac{120f}{P} (1 - S)$$

जहाँ N = Speed of rotor in r.p.m.

$$N_S = \text{Synchronous speed in r.p.m.}$$

अतः उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि आवृत्ति (f), ध्रुव (P) तथा स्लिप (S) को परिवर्तित करके ही प्रेरण की गति को बदला जा सकता है। अतः प्रेरण मोटर की गति को निम्नलिखित प्रकार से बदला जा सकता है।

Speed Control Squirrel cage Induction Motor

(A) पोल की संख्या बदलकर—3-φ इंडक्शन मोटर की गति पोल परिवर्तित कर अग्र विधियों द्वारा गति को नियंत्रित किया जाता है—

- (i) स्टेटर में कई वाइंडिंग को प्रयुक्त करके (By using multiple pole stator winding)
 - (ii) पोल में परिवर्तन करके (By changing the pole)
 - (iii) पोल के आयाम में परिवर्तन (Pole amplitude modulation (PAM) Method)
- (B) स्टेटर Voltage में परिवर्तन करके-3-φ इण्डक्शन मोटर में स्टेटर बोल्टेज में परिवर्तन करके निम्न विधिये
यहाँ को नियमित किया जाता है-

- (i) Thyristor voltage controller
- (ii) Triac controller
- (iii) वार्सिटि में परिवर्तन (Variable frequency controller)
 - (a) Voltage source inverter
 - (b) Current source inverter
 - (c) Cycle convertor

Speed Control Slip Ring Induction Motor Control

- (i) Rotor resistance या Slip change Method.
- (ii) Cascade connection.
- (iii) स्टेटर में विद्युत वाहक बल (e.m.f.) को Injected करके।


पोल की संख्या बदलकर (Changing the Pole Methods)-स्टेटर पोल की संख्या में निम्नलिखित प्रकार
परिवर्तन किया जाता है-(a) स्टेटर में कई Winding प्रयोग कर (Multiple stator winding) (b) पोल में परिवर्तन करने
(Method of consequent pole) (c) पोल के आयाम में परिवर्तन करके (Pole Amplitude modulation) (PAM)

पोल में परिवर्तन केवल Cage type motor में किया जाता है क्योंकि Cage type motor के Rotor में जो Pole
बनता है या Automatically stator pole को बना लेता है।


(a) स्टेटर में कई वाइंडिंग को प्रयुक्त कर (By Using Multiple Pole Stator Winding)-इस विधि में स्टेटर
को दो अलग-अलग वाइंडिंग के साथ प्रदान किया जाता है जो दो अलग-अलग Pole की संख्या के लिए Slots बने होते हैं। इन
बार में एक वाइंडिंग को अर्जित (Energised) किया जाता है, मान लिया कि एक मोटर में 6 और 4 पोल के लिए दो वाइंडिंगों
तथा आवृत्ति 50 Hz की आपूर्ति के लिए तुल्यकालिक (Synchronisation) गति 1000 R.P.M., 1500 R.P.M. हों। यदि मोटर में Full load slip का मान 5% है तब ऑपरेटिंग गति क्रमशः 950 r.p.m. और 1425 r.p.m. होगी। यह किं
कम दक्षता, कुशल और अधिक महंगी है और इस विधि को केवल तभी उपयोग किया जाता है जब नित्यान्त आवश्यक हो।

(b) पोल में परिवर्तन करके (By Changing Methods of Consequent Pole)-Consequent pole की विशेषता
मूल रूप से 1897 में विकसित की गई थी। इस विधि को एक एकल स्टेटर वाइंडिंग को कुछ कॉइल समूह में विभाजित किया जाता
है। इन सभी समूहों के टर्मिनल को बाहर लिया जाता है। पोल की संख्या को कॉइल कनेक्शन में केवल साधारण परिवर्तन के साथ
बदला जा सकता है। व्यवहार में स्टेटर वाइंडिंग को केवल दो कॉइल समूह में विभाजित किया जाता है। घूर्णों की संख्या में 2 : 1 वै
अनुपात में परिवर्तन हो जाता है।

स्टेटर के एक Phase को चार समूहों में विभाजित 4 Coil से युक्त देखा जा सकता है। A - B और C - D दो युप हैं।
AB में विषम Coil (1, 3) के होते हैं। और सीरीज में जुड़े होते हैं। युप C - D में संख्या Coil (2, 4) हैं जो शृंखला में जुड़ा है।
टर्मिनल के A, B, C, D को दिखाए गए के रूप में बाहर ले जाया जाता है। Coil समूह को या तो शृंखला या समान्तर चित्र (b)
और (c) में प्रदर्शित किया गया है।

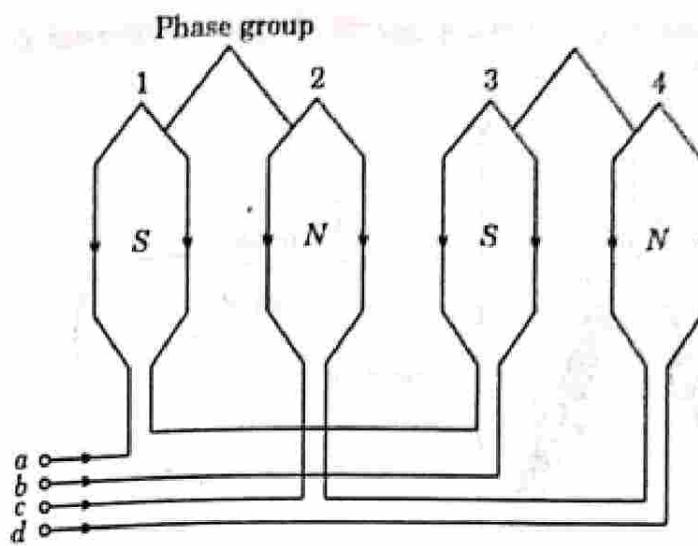


चित्र 1.64 Connection of 4 pole stator winding

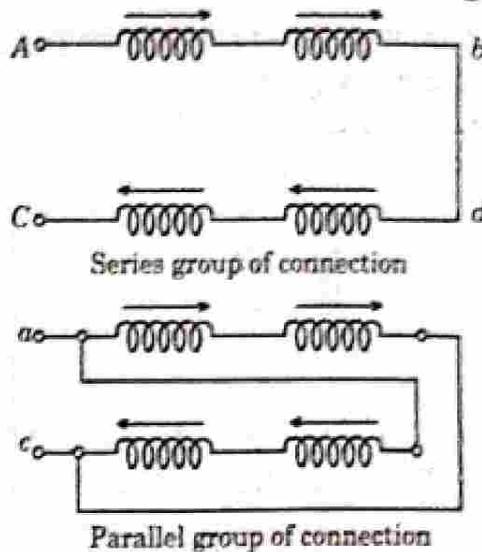

चित्र 1.65 Stator का Phase connection high speed के लिए (Pole)

जैसा कि ऊपर के Connection से स्पष्ट है कि Number of pole की संख्या 4 तथा Frequency 50 Hz है तब Synchronous speed का मान

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

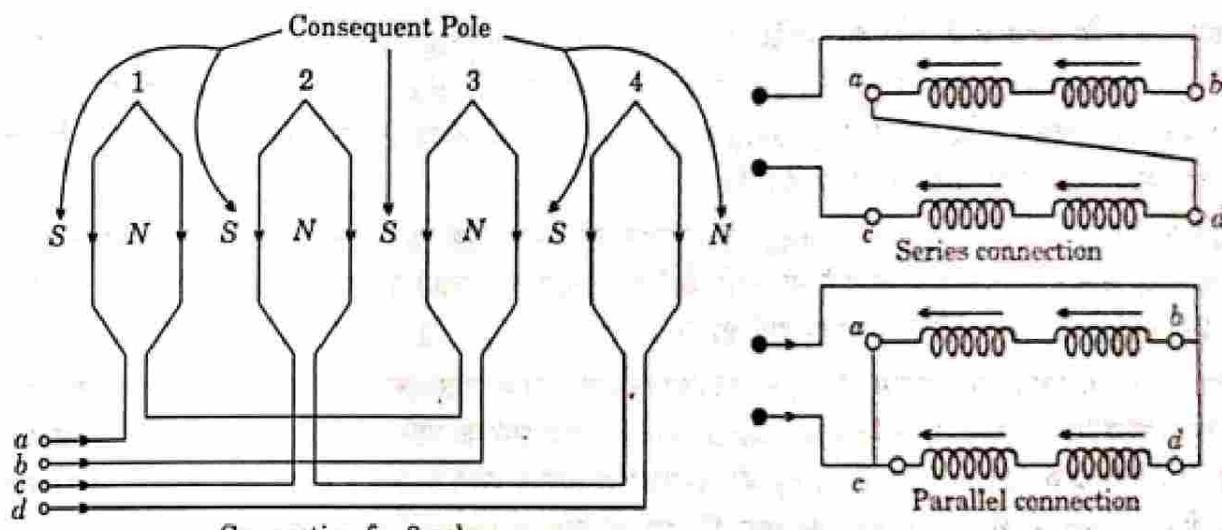

Connection for 8 pole

चित्र 1.66 Stator winding connection of 8 pole.

अब यदि समूह $a - b$ के कॉइल (Coils) के माध्यम से धारा की दिशा को Reverse कर दिया जाए तो सभी Coil North (N) ध्रुवों का उत्पादन करेंगे।


चुम्बकीय पथ को पूरा करने के लिए ध्रुव समूह के प्रवाह को समूहों के बीच विकृत स्थान से गुजारना चाहिए। इस प्रकार अंतर ध्रुवीय Space में विपरीत ध्रुव (S ध्रुव) के चुम्बकीय ध्रुवों को उत्प्रेरण करते हैं। ऐसे प्रेरित ध्रुवों को परिणामी ध्रुव कहा जाता है। मशीन में पहले की तुलना में दो गुना ध्रुव हैं जोकि 8 Pole हैं और तुल्यकालिक गति पिछली गति का आधा है।

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ r.p.m.}$$

उपरोक्त सिद्धान्त एक प्रेरण मोटर के सभी तीन Phase तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक Phase के Coil समूह के बीच मृङ्खला या समान्तर कनेक्शन के एक उपयुक्त संयोजन का चयन करते हुए और Phase गति परिवर्तन के बीच स्टार या डेल्टा कनेक्शन को निरंतर टॉर्क संचालन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

(116) दैर्घ्यत मशीन-II

निरंतर विद्युत संचालन या परिवर्तनशील Torque का संचालन इन परिचालनों के लिए गति और Torque विशेषताओं के चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

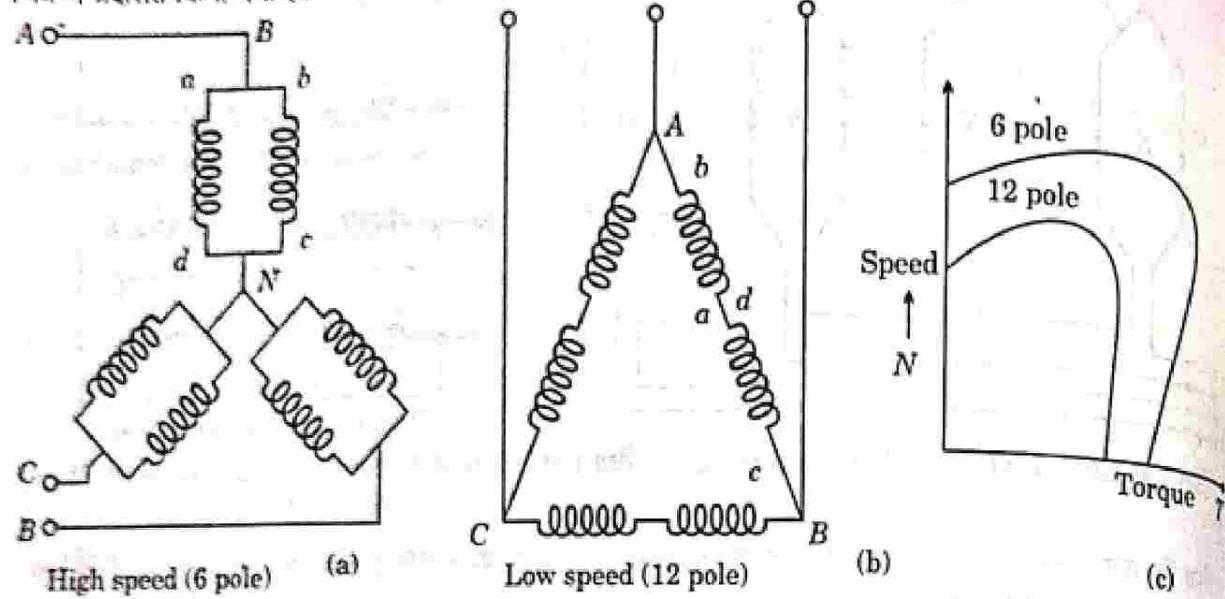

$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$


$$N_S = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{12} = 500 \text{ r.p.m.}$$


चित्र 1.67 Speed torque characteristics of motor

(iii) पोल के आयाम में परिवर्तन करके (Pole Amplitude Modulation (PAM) Technique)- Pole amplitude modulation (PAM) technique पोल को बदलने की एक Flexible विधि है। इसका उपयोग 2 : 1 अनुपात में गति में परिवर्तन किया जाता है। Pole amplitude modulation को योजना के आधार पर गति परिवर्तन के लिए तैयार मोटर को PAM मोटर के रूप में जाना जाता है।

ध्रुवों के चे दो सेट विपरीत दिशाओं में Torque का उत्पादन करेंगे केवल एक दिशा में स्थिर Torque को प्राप्त करें। इनमें एक Pole के जोड़े को दबा दिया जाता है और दूसरे जोड़ी को बरकरार रखा जाना चाहिए। इकाई आयाम के और अवधि के आयताकार Space में MMF की तरंगें बराबर होती हैं।

स्टेटर परिधि की लम्बाई का उपयोग मॉड्यूलेशन के लिए किए जाते हैं। कनेक्शन की विधि का उपयोग वांछित मॉड्यूलेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहले विधि को Coil inversion तथा दूसरे की विधि को Coil omission के नाम से जाता है। दोनों विधि प्रत्येक Phase के Winding को विभाजित दो भागों में करते हैं। कॉइल के इनवर्जन की विधि द्वारा प्रत्येक Phase में Current को Half तथा करंट की धारा की दिशा को उलट (Reverse) करके दिया जाता है।

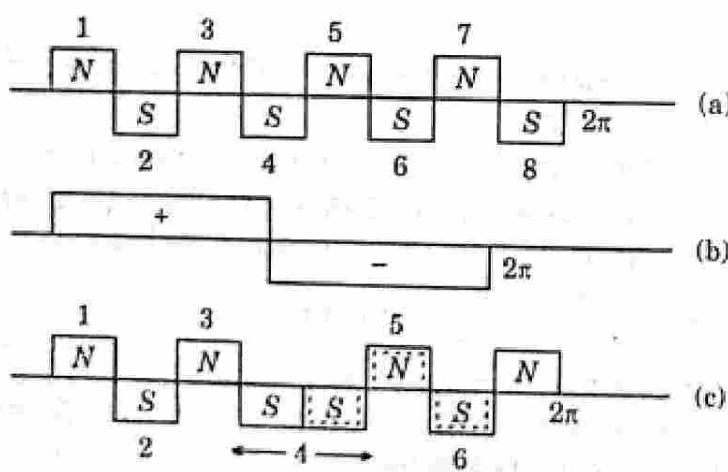

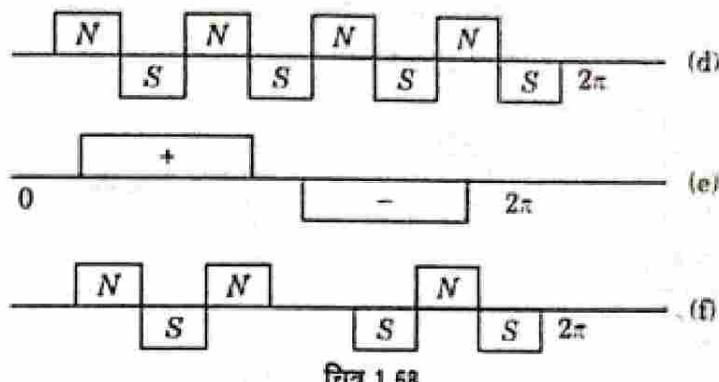

Pole amplitudes modulation के मूल सिद्धान्त को चित्र (a) में दिखाए गए हैं। चित्र में आठ ध्रुवों के लिए एक स्टेटर स्लॉट को स्टेटर MMF को दिखाया गया है, 2 पोल का Modulation को चित्र में (b) दिखाया गया है जिसमें Modulation wave के नकारात्मक आधे चक्र में मुख्य ध्रुवों की ध्रुवता 5, 6, 7 और चित्र (a) में प्रदर्शित होता है। एक साइन डल्टे चित्र (c) में बिंदीदार (Dotted) दिखाया गया है। चित्र में परिणामी Pole की संख्या 6 है।

Coil inversion और Coil omission दूसरी विधि में ध्रुवावदार के एक हिस्से को ध्रुवावदार के प्रत्येक आधे हिस्से से छोड़ा जाता है और शेष भाग का आधा हिस्सा ध्रुवावदार का शेष भाग का होता है और फिर पहले 6वें संबंध में उल्टा होता है।


चित्र (a) में दिखाने के लिए आठ पोल के लिए एक स्टेटर Pole की चौथे और आठवें कॉइल को छोड़ दिया जाता है और पाँचवें, छठे और सातवें कॉइल को पहले तीन के संबंध में उलट दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप छह पोल्स में दिखाया गया है। मोटर का पोल (8) है और संशोधित ध्रुव (6) है। PAM बाइंडिंग की मूल विशेषताएँ यह हैं कि ले आउट जो आमतौर पर अनियमित होता है वे दो भाग या तो शृंखला में या समान्तर में जुड़े होते हैं। दो हिस्सों में सापेक्ष Current same direction या Reverse direction में होता है। Current Reverse की प्रक्रिया Modulation के बराबर होती है और अलग-अलग Pole का संयोजन देती है जबकि मरीन के Phase को Star या Delta में संपर्क किया जा सकता है। शृंखला के उचित विकल्प पर प्रत्येक Phase के तार समूह और समांतर कनेक्शन के बीच समानान्तर कनेक्शन Phase के बीच निरंतर Torque औपरेशन निरंतर पावर औपरेशन या वैरिएल Torque औपरेशंस के साथ गति परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। पूरे PAM तकनीक का उपयोग पंखे, ब्लॉअर और पंप ड्राइव में किया जाता है।

स्टेटर बोल्टेज को परिवर्तन करके (Stator Voltage Control Method) – 3-φ Phase induction motor में Supply voltage के मान में परिवर्तन करके मोटर की गति में परिवर्तन किया जा सकता है और यह सम्बन्ध Induction motor के Starting Torque का मान Supply Voltage के Square होता है और Maximum Slip का मान Supply voltage पर निर्भर नहीं करता है अतः Torque speed characteristics के तीन फेज प्रेरण मोटर के Supply voltage में परिवर्तन को Fan load के साथ चित्र 1.68 में प्रदर्शित किया गया है।


गति नियन्त्रण आपूर्ति बोल्टेज को अलग-अलग करके प्राप्त किया जाता है जब तक कि लोड के लिए आवश्यक Torque को Desired गति विकसित नहीं हो जाती है, उस Developed torque का मान आपूर्ति Voltage के बर्ग के आनुपातिक है और Current voltage के समानुपाती है क्योंकि बोल्टेज कम है। उसी धारा के लिए गति को कम किया जाता है। यह विधि उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहाँ गति के साथ लोड Torque में कमी होती है जैसा कि एक Fan load में किया जाता है।

चित्र से स्पष्ट है कि दिये गये Load के लिए मोटर की Speed का मान एक सूक्ष्म Range में परिवर्तित किया जाता है।

यह विधि केवल Normal speed से नीचे की Speed को कम करने के लिए किया जाता है।

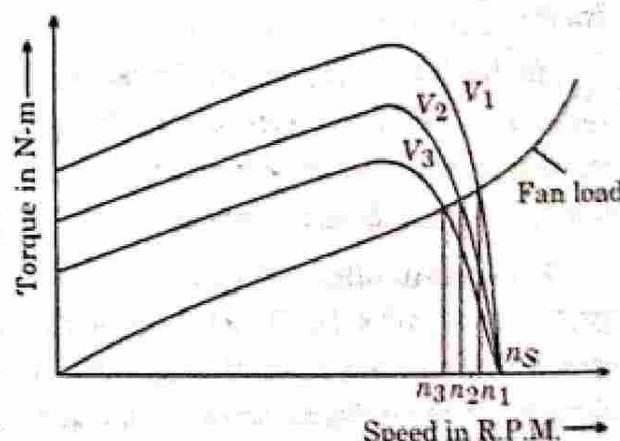

चित्र 1.69 Speed-Torque characteristics

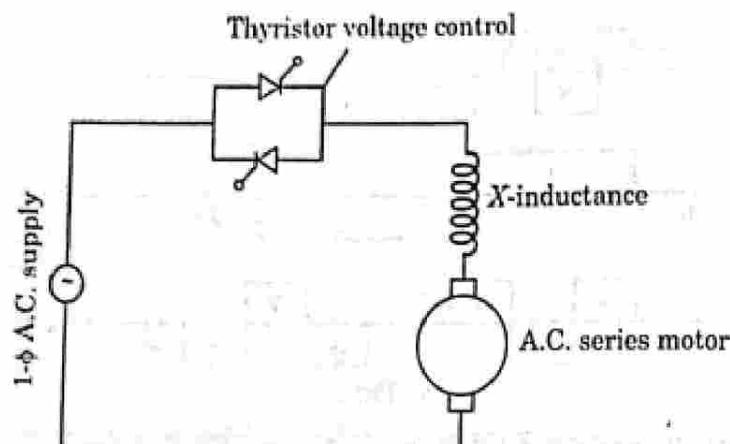

चित्र 1.70

Thyristor voltage controller—स्टेटर बोल्टेज नियंत्रण अधिक उपयुक्त होता है जहाँ इलेक्ट्रोलाइट संचालन की आवश्यकता होती है। यह विधि पंखे या पंप ड्राइव के लिए भी उपयुक्त होती है जहाँ लोड टॉर्क के बर्ग के रूप में बदलता रहता है। इस ड्राइव में कम गति पर कम टॉर्क की आवश्यकता होती है और यह हो सकता है अलग मोटर कर्टर के साथ कम बोल्टेज के साथ प्राप्त किया जाता है।


विशेष रूप से Single phase के लिए छोटे आकार की मोटर के गति नियंत्रण के लिए Variable Voltage, बाहरी प्रतिरोध या स्टेटर सर्किट में प्रेरकत्व (Inductance) को जोड़कर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।

अतः आजकल Thyristor voltage नियंत्रण अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। Single phase की आपूर्ति के लिए विरोधी समानांतर (Back to back) में दो Thyristor को दिखाया गया है।


तीन फेज इंडक्शन मोटर के लिए तीन जोड़े Back to Back connected थायरिस्टर की आवश्यकता होती है, प्रत्येक Phase में

एक जोड़ा थायरिस्टर का, एक जोड़ा उस Phase के Voltage को नियंत्रित करता है जिससे यह जुड़ा होता है। Speed नियंत्रण Thyristor के अलग-अलग चालन अवधि द्वारा प्राप्त किया जाता है।

Triac controller—घरेलू Fan motor जो हमेशा सिंगल फेज होते हैं सिंगल फेज Triac voltage control द्वारा नियंत्रित की जाती है जैसा कि चित्र (1.72) में दिखाया गया है। Speed को Control Triac के अलग-अलग फैसल से प्राप्त किया जाता है। सामान्य Controller को आमतौर पर सॉलिड स्टेट फैन रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है। पारम्परिक चर प्रतिरोध नियामक आजकल अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे कॉम्पैक्ट और अधिक कुशल हैं।

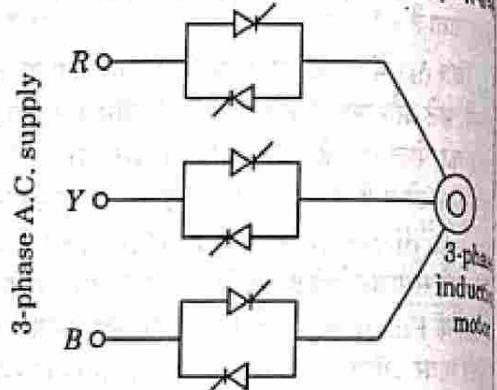

चित्र 1.71 Thyristor voltage control diagram

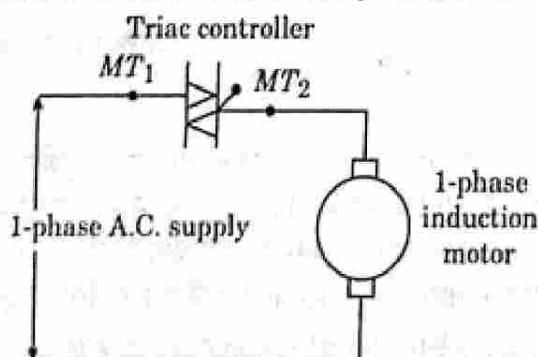

चित्र 1.72 Triac control method

आवृत्ति में परिवर्तन (Variable Frequency Control)–Induction motor में Synchronous speed का मान
 $N_s = \frac{120 f}{P}$

अतः Induction motor की Speed का मान Frequency में परिवर्तन करके मोटर की गति में परिवर्तन किया जाता है।
 Induction motor में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान

$$E_1 = 4.44 K_w f \phi T_1$$

यदि Air gap flux का मान Same हो तब Supply frequency में परिवर्तन करके उत्पन्न विद्युत वाहक बल E_1 को बदलकर मोटर की गति में परिवर्तन किया जाता है।

संतुप्ति (Saturation) और Loss को कम करने के लिए Motor की आवृत्ति के साथ अलग-अलग टर्मिनल Voltage द्वारा रेटेड वायु अंतराल प्रवाह पर संचालित किया जाता है ताकि अनुपात का मान $\left(\frac{V}{f}\right)$ स्थिर बनाए रखा जा सके।

नियंत्रण (Control) के प्रकार को निरंतर Voltage के रूप में जाना जाता है। Variable frequency का उपयोग करते हुए एक प्रेरण मोटर को Voltage power source की आवश्यकता होती है।

Variable frequency का मान निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जाता है-

- (i) Voltage source inverter
- (ii) Current source inverter
- (iii) Cycloconverter

एक Inverter fixed D.C. voltage को Fixed या Variable voltage A.C., voltage variable frequency में परिवर्तन करता है।


एक Cyclo converter Fixed voltage and Fixed frequency A.C. के मान को Variable voltage तथा Variable frequency में परिवर्तन करता है।

रोटर प्रतिरोध या स्लिप बदलकर (By Changing the Rotor Resistance of Slip)–रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध देकर मोटर की स्लिप बदली जा सकती है इसलिये यह विधि केवल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में ही सम्भव है।

इस कार्य के लिए सतत निर्धारण वाले रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग किये जाते हैं। वास्तव में यह विधि दिष्ट धारा शन्त मोटर की आर्मेचर रिओस्टेटिक नियंत्रण विधि के समान है।

अतः Torque slip सम्बन्ध

$$T \propto \frac{S}{R_2^2}$$

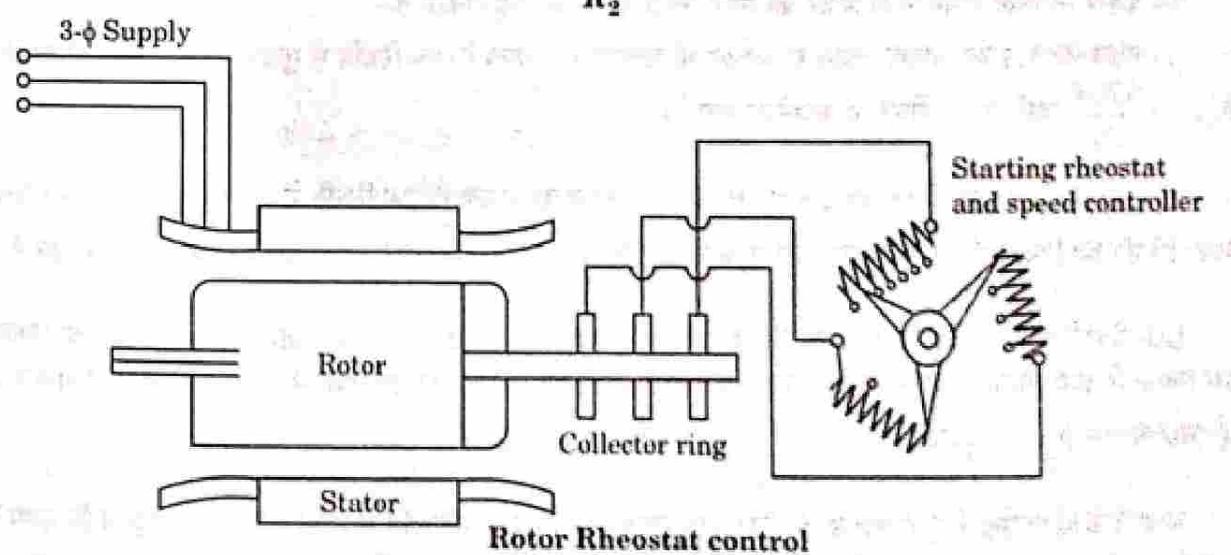

तथा

$$N = N_S (1 - S)$$


अतः स्थिर बल आधूर्ण T के लिए Slip S का मान रोटर प्रतिरोध R_2 पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी स्थिर बल अनुप्रयोग के लिये रोटर प्रतिरोध R_2 को बढ़ाकर स्लिप को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार रोटर प्रतिरोध तथा स्लिप S का मान बढ़ावा देकर मोटर की गति N घट जाती है।

इस विधि का मुख्य दोष यह है कि रोटर प्रतिरोध बढ़ाने से रोटर ताप्त हानियाँ ($I_2^2 R_2$) बढ़ जाती हैं जिससे मोटर का तेज़ घट जाती है।

चूंकि इस विधि से ऊर्जा व्यय (रोटर प्रतिरोध स्टार्टर) काफी अधिक होता है इसलिए यह विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ केवल बहुत कम रेंज के लिए ही गति में परिवर्तन करना हो जिससे मोटर की उच्च कम रेज आवश्यक गति प्राप्त की जा सके।

दो मोटरों का सोपानी संयोजन करके गति नियंत्रण (Speed Control by Operating two Motors in Cascade Connection)–इस विधि में दो प्रेरण मोटरों की आवश्यकता होती है जिसमें एक मोटर का रोटर बेप्ति होना आवश्यक है। ये दोनों मोटर यांत्रिक रूप से Coupled रहती हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सोपानी संयोजन के मुद्रा मोटर सदैव स्लिप रिंग प्रारूपी जबकि सहायक मोटर Squirrel cage type या स्लिप प्रारूपी हो सकता है।

मुख्य मोटर A के स्टेटर की सामान्य विधि से ट्रिफेजी सप्लाई लाइन से संयोजित किया जाता है जबकि सहायक मोटर B के मोटर A के रोटर परिपथ से सप्लाई दी जाती है। मुख्य मोटर A के स्टेटर तथा रोटर कुण्डलन का अनुपात $1 : 1$ होना चाहिए ताकि स्थिर अवस्था में तथा जब रोटर का बाह्य परिपथ खुला हो तब रोटर स्लिप रिंग के पार्श्व में बोल्टता, लाइन बोल्टता के समान रूप से जिससे सोपानी संयोजन के अतिरिक्त प्रत्येक मोटर का पार्श्व सप्लाई से अलग-अलग भी चलाया जा सके।

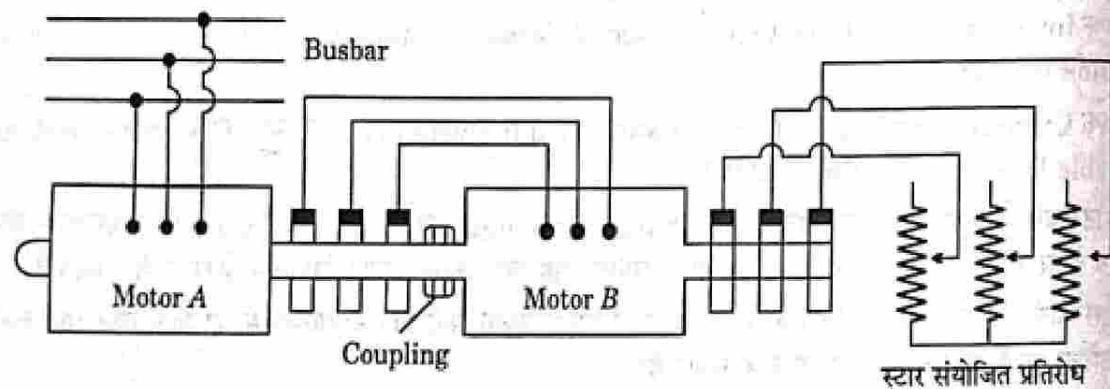

चित्र 1.74

इस प्रकार उपरोक्त संयोजन से मोटर को निम्न प्रकार से चलाया जा सकता है—

(i) मुख्य मोटर A को सप्लाई लाइन से अकेला भी चलाया जा सकता है। इस स्थिति में मुख्य मोटर A की तुल्यकाली गति $N_{SA} = \frac{120f}{P_A}$ जहाँ P_A = मोटर A के स्टेटर धूव हैं।

(ii) सहायक मोटर B को भी सप्लाई लाइन से अकेला चलाया जा सकता है। इस स्थिति में मुख्य मोटर को मुख्य सप्लाई काट देते हैं। इस स्थिति में सहायक मोटर की तुल्यकाली गति $N_{SB} = \frac{120f}{P_B}$ जहाँ P_B = मोटर B के स्टेटर के धूव हैं।

(iii) तीसरी स्थिति में दोनों मोटरों का संचयी सोपानी संयोजन (Cumulative cascade) connection हो सकता है। इस स्थिति में दोनों मोटर के स्टेटर क्षेत्र का फेज घूर्णन (Phase Rotation) एक ही दिशा में होगा। इस प्रकार सोपानी सेट की तुल्यकाली गति $N_{SC} = \frac{120f}{P_A + P_B}$

माना दोनों मोटर एक जैसी हैं तथा उनके रोटर मुख्य मोटर A की तुल्यकाली गति से थोड़ी कम गति पर धूमते हैं। मुख्य मोटर A की आवृत्ति, लाइन आवृत्ति के आधे से थोड़ा अधिक होगा क्योंकि स्लिप 50% से थोड़ा अधिक होता है ($f_r = Sf$)।

सहायक मोटर B की तुल्यकाली गति मुख्य मोटर A की तुल्यकाली गति से लगभग आधी होगी। दोनों मोटर अपनी गतियों को इस प्रकार समंजित करते हैं ताकि उनका संयुक्त बल आघूर्ण लोड को सरलता से सहन कर सके। प्रत्येक रोटर मुख्य मोटर A की तुल्यकाली गति से थोड़ा कम गति पर घूमता है। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मोटर के Pole की संख्या समान हो। अब दोनों मोटर के Pole की संख्या अलग-अलग हो तो सोपानी संयोजक से विपिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती हैं। मान लिया कि

$$N = \text{Cascade connection की गति}$$

$$P_1 = \text{मुख्य मोटर } A \text{ के ध्रुवों की संख्या}$$

$$P_2 = \text{सहायक मोटर } B \text{ के ध्रुवों की संख्या}$$

$$N_{SA} = \text{मुख्य मोटर } A \text{ की तुल्यकाली गति}$$

$$N_{SB} = \text{सहायक मोटर } B \text{ की तुल्यकाली गति}$$

$$f = \text{सप्लाई लाइन की आवृत्ति}$$

$$N_1 = \text{मुख्य मोटर } A \text{ की प्रसामान्य गति}$$

$$N_2 = \text{सहायक मोटर } B \text{ की प्रसामान्य गति}$$

$$S_1 = \text{मुख्य मोटर } A \text{ की स्लिप}$$

$$S_2 = \text{सहायक मोटर } B \text{ की स्लिप}$$

$$\text{मुख्य मोटर की तुल्यकाली गति } N_{SA} = \frac{120f}{P_1}$$

$$N_1 = N_{SA} (1 - S_1)$$

\therefore मुख्य मोटर A के रोटर की गति

$$N_1 = \frac{120f}{P_1} (1 - S_1)$$

इस प्रकार सहायक मोटर B के रोटर की गति

$$N_2 = \frac{120f}{P_2} (1 - S_2)$$

$$F = S_2 f$$

$$N_2 = \frac{120 f S_2}{P_2} (1 - S_2)$$

चौंक दोनों रोटर एक दूसरे से यान्त्रिक रूप से (Coupled) हैं।

$$\frac{N_1 = N_2}{\frac{120f(1-S_1)}{P_1} = \frac{120f S_2 (1-S_2)}{P_2}}$$

$$\frac{(1-S_1)}{P_1} = \frac{S_1 (1-S_2)}{P_2}$$

$$P_1 S_2 - P_1 S_1 S_2 = P_2 S_1 - P_2 S_1$$

चौंक $S_1 S_2$ का मान बहुत कम होगा इसलिये उसे नगण्य माना जा सकता है-

$$P_1 S_1 = P_2 - P_2 S_1$$

$$P_1 S_1 + P_2 S_1 = P_2$$

$$S_1 (P_1 + P_2) = P_2$$

$$S_1 = \frac{P_2}{P_1 + P_2}$$

$$\text{अब चूंकि} \quad N_1 = N_2 = N = \frac{120f}{P_1} (1 - S_1)$$

$$N = \frac{120f}{P_1} \left(1 - \frac{P_2}{P_1 + P_2} \right)$$

$$= \frac{120f}{P_1} \frac{(P_1 + P_2 - P_2)}{P_1 + P_2}$$

$$N = \frac{120f}{P_1 + P_2}$$

इस प्रकार सोपानी संयोजन से सैट की गति $N = \frac{120f}{P_1 + P_2}$ होगी अर्थात् सैट की गति अपनी प्रसामान्य गति से कम होगी।

यदि सहायक मोटर का स्टेटर इस प्रकार संयोजित हो कि उसका रोटर प्रथम मुख्य मोटर के रोटर से विपरीत घूमने का प्रभाव करे तब

$$\frac{120f}{P_1} (1 - S_1) = -\frac{120S_1 f}{P_2} (1 - S_2)$$

तथा उपरोक्त को हल करने पर

$$S_2 = \frac{P_2}{P_1 - P_2}$$

$$N = \frac{120f}{P_1 - P_2}$$

तथा विपरीत सोपानी संयोजन में सैट की गति $N = \frac{120f}{P_1 - P_2}$ होगी। अर्थात् सैट की गति अपनी प्रसामान्य गति से अधिक होगी।

Cascade के संयोजन से (वैलन चक्की) तथा खानों में संवाहन पंखों (Ventilation fans) को चलाने में प्रयोग किया जाता है।

Cascade विधि में दूसरे मोटर की आवश्यकता के अतिरिक्त एक मुख्य हानि यह है कि दोनों मोटरों के लिये चुम्बकन लाइन से लेनी पड़ती है क्योंकि यह धारा वाटहीन (Wattless) होती है, इसलिए यह शक्ति गुणक को कम कर देती है।

सोपानी विधि में शक्ति गुणक के मान को कम होने से रोकने के लिये सोपानी सैटों में सहायक मोटर छोटी रखते हैं तथा इस मुख्य मोटर की अपेक्षा कम धूम्र होते हैं।

इस प्रकार सहायक मोटर द्वाग ली जाने वाली चुम्बकन धारा बहुत कम होती है। स्लिप के सूत्रों से स्पष्ट है कि इस स्थिति में सैट की गति सामान्य तुल्यकाली गति से बहुत कम नहीं होता है।

टटाहरण 1. दो एवं तीन फेज, 50 Hz 400 V इंडक्शन मोटर में चुम्बकीय धुवों की संख्या 4 तथा 6 है। सोपानी सम्बन्ध द्वारा प्राप्त इन मोटर की तुल्यकाली गतियाँ ज्ञात कीजिए।

हल-सोपानी सम्बन्ध के अन्तर्गत निम्नलिखित चार तुल्यकाली गति प्राप्त होती है-

$$N_{S_1} = \frac{120f}{P_1} \quad P_1 = 4, P_2 = 6, f = 50 \text{ Hz}$$

$$= \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$N_{S_1} = \frac{120f}{P_2} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

$$N_{S_3} = \frac{120f}{P_1 + P_2} = \frac{120 \times 50}{4 + 6}$$

$$= \frac{120 \times 50}{10} = 600 \text{ r.p.m.}$$

$$N_{S_4} = \frac{120f}{P_1 - P_2} = \frac{120 \times 50}{2 - 6} = \frac{120 \times 50}{-4} = -3000 \text{ r.p.m.}$$

= -1500 r.p.m. Backward speed में चलेगा

अतः Cascade के संयोजन से निम्नलिखित गति (1500 r.p.m., 1000 r.p.m., 600 r.p.m. $N_S = 3000$ r.p.m.) की गति प्राप्त होगी।

उदाहरण 2. एक 4 pole तथा एक 20 pole की स्लिप रिंग मोटर संचयी सोपानी (Cumulative cascade) रूप से संयोजित है। यदि सप्लाई लाइन की आवृत्ति 50 Hz हो तो सैट से प्राप्त सम्मव तुल्यकाली गति प्राप्त कीजिये।

हल- $P_1 = 4, P_2 = 20, f = 50 \text{ Hz.}$

4 ध्रुव वाली मोटर को अकेला चलाने पर तुल्यकाली गति

$$N_{S_1} = \frac{120f}{P_1} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m.}$$

20 ध्रुव वाली मोटर को अकेला चलाने पर तुल्यकाली गति

$$N_{S_2} = \frac{120 \times f}{20} = \frac{120 \times 50}{20} = 300 \text{ r.p.m.}$$

संचयी सोपानी संयोजन में चलाने पर सैट की तुल्यकाली गति $N_{S_3} = \frac{120 \times f}{P_1 + P_2}$

$$= \frac{120 \times 50}{4 + 20} = \frac{120 \times 50}{24} = 250 \text{ r.p.m.}$$

उदाहरण 3. एक सोपानी सैट में दो मोटर A तथा B हैं जिनके ध्रुव क्रमशः 8 तथा 10 हैं। मोटर को 50 Hz की सप्लाई लाइन से संयोजित किया जाता है तब

(i) सैट की गति ज्ञात कीजिये (ii) यदि सैट की Input 50 Kw है तो मोटर B की शक्ति ज्ञात कीजिये।

हल-(i) सैट की तुल्यकाली गति, $N_{S_c} = \frac{120f}{P_A + P_B} = \frac{120 \times 50}{8 + 12} = 300 \text{ r.p.m.}$


(ii) दोनों मोटरों की Output उनके ध्रुवों के अनुपात में होगा।

$$\therefore 12 \text{ ध्रुव वाली मोटर की Output} = 50 \times \frac{P_2}{P_1 + P_2}$$

$$= 50 \times \frac{12}{8 + 12}$$

$$= 50 \times \frac{12}{20} = 30 \text{ Kw}$$

रोटर परिपथ में विद्युत वाहक बल के Injection करके गति नियंत्रण (E.M.F. Injecting an Rotor Circuit)-इस विधि से रोटर सर्किट में एक वोल्टेज को इंजेक्ट करके एक प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। निश्चित रूप से शुरू (Start) होता है, इंजेक्शन वोल्टेज के लिए आवश्यक है कि स्थिर प्रीवेंसी के समान आवृत्ति हो। इसके लिए कोई प्रतिवर्धन नहीं है। इंजेक्शन e.m.f. Phase में हो या ना।

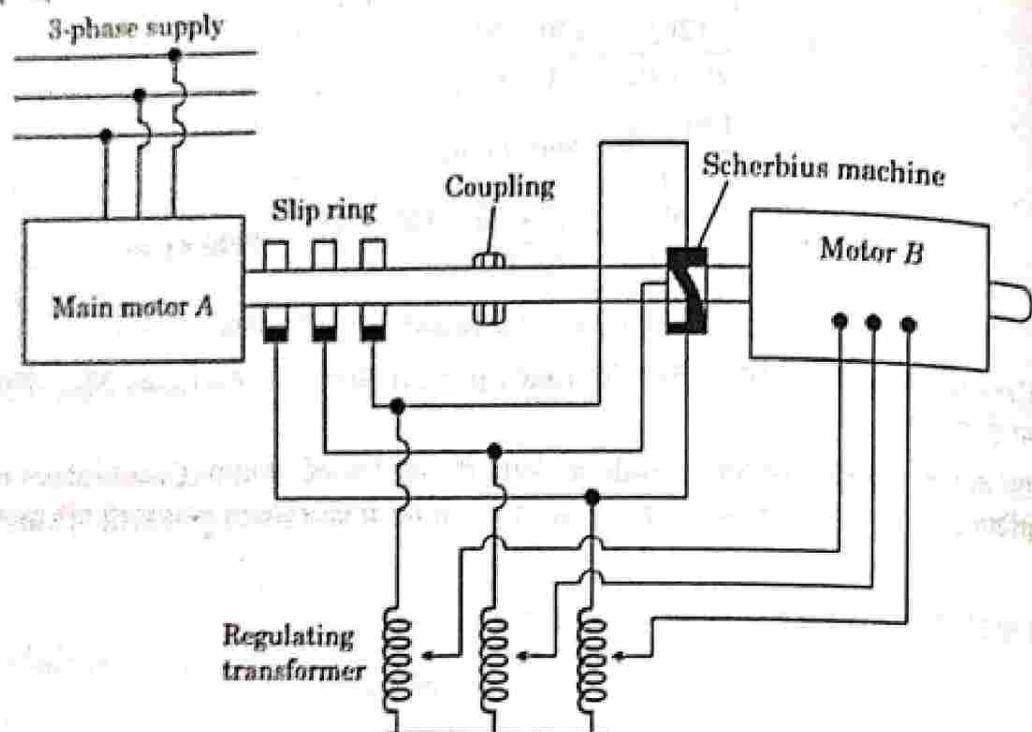


वित्र 1.75 E.M.F. Injection method

जब हम रोटर परिपथ में A.C. voltage को प्रयुक्त (Apply) करते हैं। जोकि रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विनाफेज की होती है तो रोटर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि रोटर परिपथ में भेजी जाने वाली वोल्टता रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के फेज में न हो तो यह रोटर प्रतिरोध को हटा (कम कर) देते हैं। इस प्रकार रोटर प्रतिरोध के बदलने से मोटर का नियंत्रण किया जा सकता है।

(i) जब Injected voltage का मान Rotor में घटन विद्युत वाहक बल के Opposition में हो तब हम जानते हैं कि

$$I_{2S} = \frac{SE_{20}}{R_2 + jX_{20}}$$

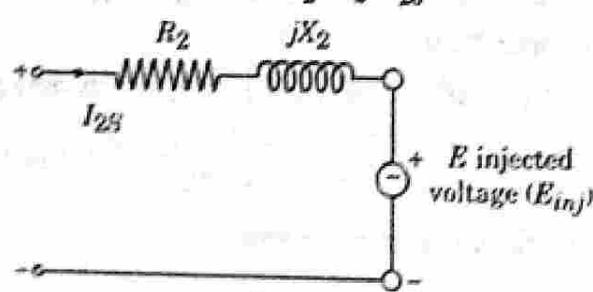

वित्र 1.76

जब Injected voltage का मान Rotor में घटन विद्युत वाहक बल के Opposition में हो तो तब Rotor में घटन विद्युत वाहक बल

$$SE_{20} = E_{inj} + I_{2S} (R_2 + jX_2)$$

$$SE_{20} = E_{inj} + I_{2S} I_{2S}$$

$I_{2S} I_{2S}$ के मान को नगण्य मानने पर

$$S = \frac{E_{inj}}{E_{2S}}$$

यदि E_{inj} का मान भी Positive हो, तथा E_{2S} का मान भी Positive हो तब Slip का मान Positive होगा तथा यह Induction motor motoring में चलेगा।


अतः Motoring mode में Induction motor की Speed का मान Synchronous speed से कम होगा।

$$\uparrow S = \frac{E_{inj} \uparrow}{E_{2S}}$$

यह Injected voltage के मान में वृद्धि करते हैं तो Slip का मान कम होता है जिससे Speed को Control किया जा सकता है।

$$N = N_s (1 - S)$$

(2)

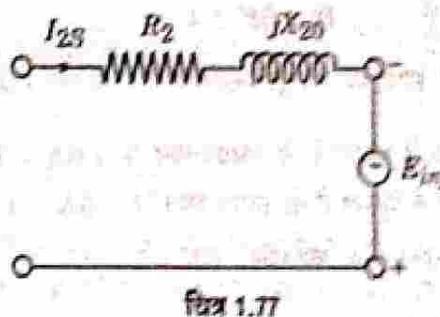

चित्र 1.77

यदि Injected voltage का Polarity का मान Rotor पर Additive polarity का है तब Rotor "W" Induced voltage का मान Injected voltage के फेज में होगा।

KVL को Apply करने पर

$$SE_{2S} + E_{inj} = I_2 (R_2 + jX_{2S})$$

$$SE_{2S} + E_{inj} = I_2 Z_2 \quad I_2 Z_2 = 0 \quad \text{नगण्य मानने पर}$$

तब

$$SE_{2S} + E_{inj} = 0$$

$$SE_{2S} = -E_{inj}$$

$$S = \frac{-E_{inj}}{E_{2S}}$$

$$S = \frac{-E_{inj}}{E_{2S}}$$

अतः इसे Super synchronous गति के नाम से जाना जाता है। इस Mode में Slip का मान Negative होता हिससे Motor की Speed बढ़ जायेगी।

$$N = N_s (1 + S)$$

1.16 हार्मोनिक्स और इसके प्रभाव (Harmonics and its Effects)

तीन फेज प्रेरण मोटर प्रदर्शन के अंतरिक्ष हार्मोनिक्स का प्रभाव

(Effect of Space Harmonics of Three Phase Induction Motor Performance)

तीन फेज स्टेटर Winding द्वारा स्थापित एवर गैप फलक साइड्सल कर्ट, जीव म्याट्रोसाइड्सल ऐव गैप होता है। फूरियर सीरीज विस्तृत गति के अनुमान कोई ऐ नीन साइड्सल कर्ट फलक मौजूद और उच्चतर ऑर्डर हार्मोनिक के कार्य


साइंचोसाइडल फ्लक्स के संयोजन के बाबर है। चूंकि फ्लक्स तरंगों में आधी Cycle (चक्र) समरूपता होती है इसलिए फूरियर शृंखला में भी हार्मोनिक (2, 4, 6) अनुपस्थित होते हैं। इसलिए एक Non sinusoidal फ्लक्स के प्रवाह को घूमाना और उच्च क्रम विषम हार्मोनिक (3, 5, 7, 9, 11) फ्लक्स के प्रवाह को हल किया जा सकता है। तीन फेज में से प्रत्येक छान्दित तीसरे हार्मोनिक फ्लक्स तरंग एक दूसरे को प्रभावहीन करती है। इसके परिणामस्वरूप एयर गैप फ्लक्स रिप्लेन में है (जोकि तीसरा फ्लक्स के प्रवाह हार्मोनिक गुणक है) हार्मोनिक के इस तथ्य के कारण है कि तीनों फेज की फ्लक्स तरंग में कोई हार्मोनिक Space में Phase से 120° फिल्ड होता है। Space हार्मोनिक फ्लक्स का उत्पादन Winding स्लॉटिंग, चुप्पी संरचना, वायु अंतराल लम्बाई में असमानताएँ आदि से होता है। हार्मोनिक फ्लक्स में प्रेरित वोल्टेज और रोटर वाइंडिंग में हार्मोनिक करेट का संचार होता है। रोटर में हार्मोनिक Current हार्मोनिक फ्लक्स का उत्पादन करने के लिए हार्मोनिक फ्लक्स के बारे और शोर (Noise) का उत्पादन करता है।

हार्मोनिक का उत्पादन (Production of Harmonic in 3-phase induction motor) – 3-phase induction में Sinusoidal current से Air gap में उत्पन्न हार्मोनिक का मान

$$H = 6K \pm 1$$

जहाँ K एक धनात्मक पूर्णांक है। H^{th} हार्मोनिक का तुल्यकालिक गति का मान Fundamental wave का $\frac{1}{H}$ होता है। यदि हार्मोनिक का Wave समान दिशा में घूमता है तो उसका मान $H = 6K + 1$ होगा और यदि हार्मोनिक का Wave fundamental wave के विपरीत दिशा में घूमता है तो उसका मान $H = 6K - 1$ होगा।

अतः Forward direction में Harmonic का मान = $6K + 1$

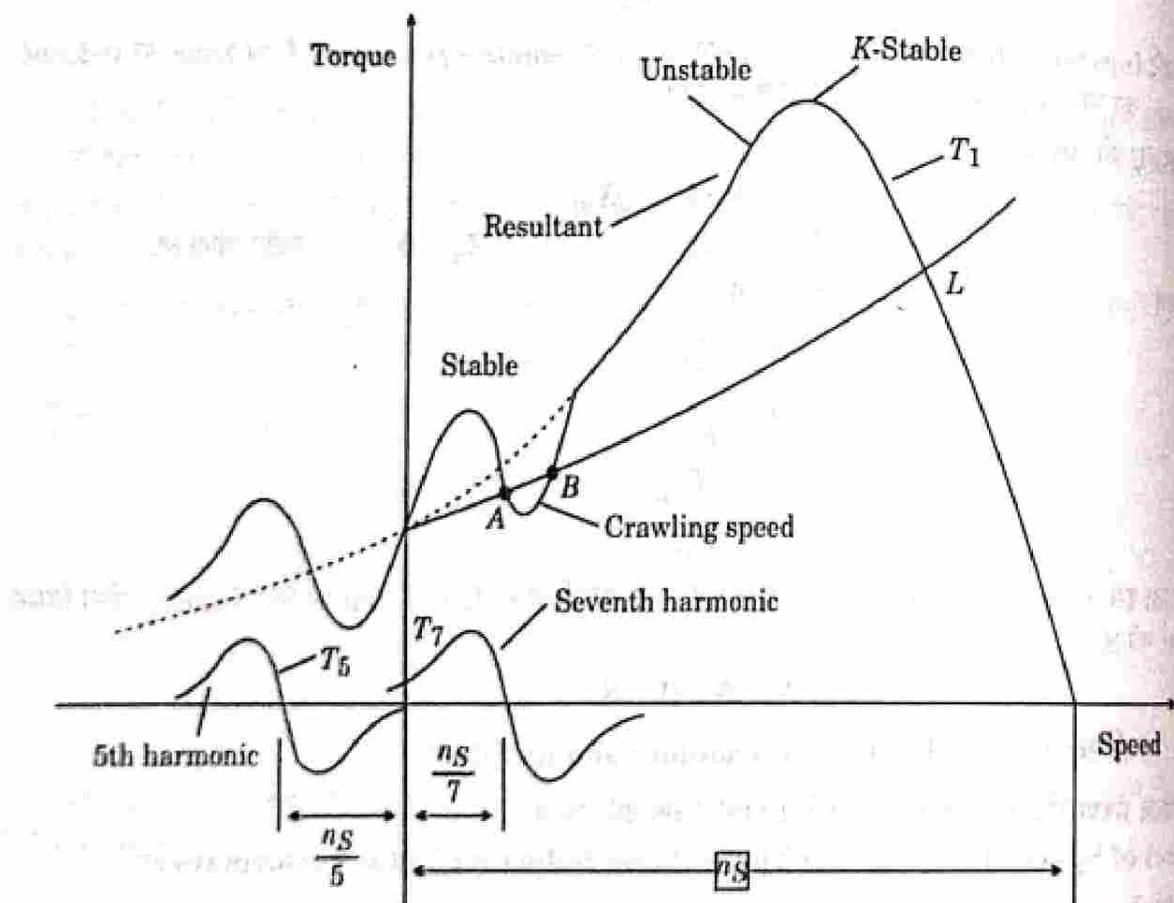

चित्र 1.78 Torque speed characteristics of a 3-phase induction show of space harmonic Torque.

यदि $K = 1$ तब $H^{th} = 6 \times 1 + 1 = 7th$

Space harmonics का K का मान Wave के Pole की संख्या (Stator के पोल की संख्या $\times K$) के बराबर होता है।
अतः Space harmonics की तुल्यकालिक गति का मान

$$\eta_s (H) = \frac{\eta_s}{H} = \frac{120f}{H \times P}$$

जहाँ

f = Supply frequency

P = Number of stator pole.

H = Number of harmonics.

Fundamental flux का Rotational Speed $N_s = \frac{120f}{P}$

7th harmonics का Rotational speed = $\frac{120f}{7P} = \frac{N_s}{7}$

Backward direction में Harmonics का मान $H = 6K - 1$

$$= 6 \times 1 - 1 = 5$$

5th Harmonics का Rotational speed = $\frac{120 \times f}{5P} = \frac{N_s}{5}$

ये हार्मोनिक अकेले मोटर के संचालन पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। Fundamental flux मोटर की Speed torque विशेषताओं और पांचवें और सातवें स्थान के हार्मोनिक प्रवाह को चित्र 1.83 में दिखाया गया है। पांचवें और सातवें हार्मोनिक Torque में मूल आकार के समान ही आकार होता है।

चूंकि पांचवें हार्मोनिक फ्लक्स रोटर के घूर्णन के विपरीत दिशा में घूमता है। पांचवें Harmonic torque fundamental torque का विरोध करता है। अन्य शब्दों में पांचवां हार्मोनिक फ्लक्स एक ब्रेकिंग Torque को पैदा करता है। Fundamental flux harmonic flux को उसी दिशा में घूमता है इसलिए सातवें हार्मोनिक Induction torque, fundamental घटक का Torque resultant speed torque को जोड़ते हैं। यह मूल पांचवें और सातवें हार्मोनिक विशेषताओं का संयोजन होगा जैसा कि चित्र 1.83 में दिखाया गया है।

परिणामी टॉर्क स्पीड विशेषताओं में दो ट्रिप्स हैं, एक तुल्यकालिक गति के $\frac{N_s}{5}$ के पास और एक तुल्यकालिक गति के $\frac{N_s}{7}$ के

पास होता है। $\frac{N_s}{5}$ तुल्यकालिक गति मोटर का रोटेशन नकारात्मक दिशा में में होता है। $\frac{N_s}{7}$ तुल्यकालिक गति के पास अधिक

महत्वपूर्ण और Load torque विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। Induction motor में Torque केवल Fundamental flux के कारण विकसित होता है। मोटर बिन्दु L को गति देगा जो Load torque विशेषताओं और मोटर टॉर्क (Torque) स्पीड का प्रतिलिपि है। सातवें हार्मोनिक फ्लक्स Torque की उपस्थिति के कारण लोड Torque मोटर को बाधित करता है। बिन्दु A पर सातवें हार्मोनिक फ्लक्स के बाद Torque की गति का Stable torque की अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच होता है। यह Motor torque के नीचे आता है। इस अवस्था में मोटर अपनी सामान्य गति तक नहीं बढ़ेगी लेकिन इसी गति से चलती रहेगी जो अपनी सामान्य गति के लगभग $\frac{N_s}{7}$ है।

ऑपरेटिंग बिन्दु A होगा। मोटर की यह प्रवृत्ति सामान्य गति N_s के एक सातवें के रूप में स्थिर गति से चलने की और इसकी सामान्य गति को पिक करने में असमर्थ होने के कारण इसे मोटर का रोगना (Crawling) के नाम से जाना जाता है।

Crawling के मान को पांचवें और सातवें हार्मोनिक के मान को कम करके किया जा सकता है या Chorded (या Short Pitch coil) का उपयोग करके Crawling के मान को कम किया जा सकता है।

1.17 प्रेरण मोटरों का विशेष विवरण एवं निर्धारण

(Specifications and Ratings of Induction Motors)

प्रेरण मोटर के विशेष विवरण (Specification) के निर्धारण के लिए प्रायः हमें यह देखना होता है कि मोटर को इलैक्ट्रिकल इनजी इनपुट दिया जा रहा है, और प्रेरण मोटर कितना मैकेनिकल इनजी आउटपुट रूपान्तरित कर रहा है। पुढ़े विशेष निर्धारण के लिए प्रेरण मोटर को डिजाइन करते समय निम्नलिखित विशेष पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है।

1. Rated output in H.P. or Kw
2. Three phases
3. Frequency in Hz = f
4. Voltage in Volts = V
5. Connections, star or Delta, Y or Δ
6. Speed in R.P.M. = N
7. Type-squirrel cage rotor or wound rotor.
8. Type of Duty-continuous, intermittent etc.
9. Power factor
10. Efficiency
11. Class of Insulation
12. Temperature rise
13. Full load current
14. Pull out Torque
15. Slip
16. Conductivity
17. No. of poles
18. Efficiency

ठपरोब्ल्ट पैरामीटर प्रेरण मोटर को डिजाइन करते समय उसकी रेटिंग करते हैं एवं प्रेरण मोटर के दक्षता सुचारू रूप से संचालन के लिए उसकी कार्यकुशलता को भी निर्धारित करते हैं। किसी प्रेरण मोटर की रेटिंग को निर्धारित करने लिए निम्नलिखित पैरामीटर को प्रेरण मोटर की नेमप्लेट पर दर्शाते हैं। साथ-साथ IS-12360-1988 के अनुसार रेटेड पावर रेटेड बोल्टेज का भी निर्धारण करते हैं।

Name Plate of 3-φ I.M.

Type	Cat No.	Part No.
Power	H.P. Kw	Insulation
Enclosure	Connection	
Hz	Duty S_1	
Eff (%)	WGT	Kg
R.P.M.	Amp	
$\cos \phi$		
Year Manufacturing	Sr. No.	
Made in India		

उपरोक्त सभी पैरामीटर प्रत्येक प्रेरण मोटर की नेम प्लेट पर दर्शित होना चाहिए। इसके अलावा थ्रीफेज मोटर की बोल्टेज रेटिंग NEMA MG-1 के अनुसार 415 Volt, 3.3 KV, 6.6 KV, एवं 11 KV तथा आवृत्ति 50 Hz मी प्रत्येक मोटर की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. 3-Phase induction motor की संरचना तथा कार्य प्रणाली को समझाइये।
2. 3-Phase induction motor को induction क्यों कहा जाता है? टिप्पणी कीजिए।
3. 3-Phase induction motor के Slip, प्रतिशत स्लिप पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।
4. 3-Phase induction motor के विभिन्न पार्ट्स का सचित्र वर्णन कीजिए।
5. 3-Phase induction motor की गति के नियंत्रण के विभिन्न विधि का वर्णन कीजिए।
6. 3-Phase induction motor में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के Rotor का सचित्र वर्णन कीजिए।
7. 3-Phase induction motor को चालू (Start) करने की विधियों को बताइए।
8. Double squirrel cage wound rotor की कार्य विधि समझाइए तथा संरचना पर प्रकाश डालिए।
9. 3-Phase induction motor का गति बल आधूर्ण बक्र खोंचिए।
10. 3-Phase induction motor का प्रयोग क्यों सर्वाधिक किया जाता है? कारण बताइए।
11. 3-Phase induction motor के प्रारंभिक बल आधूर्ण के सूत्र को व्युत्पाति को कीजिए।
12. एक Induction motor को चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है, पिंजरा प्रेरण मोटर के गुणों व दोषों का वर्णन कीजिए। इस मोटर के उपयोग भी लिखे, और प्रेरण मोटर में उच्च बल आधूर्ण प्राप्त करने की विधियाँ बताइये।
13. 3-Phase induction motor का वर्गीकरण कीजिए विभिन्न प्रकार के प्रेरण मोटर को उनकी संरचना प्रवालन व अनुप्रयोगों के आधार पर तुलना कीजिए।
14. 3-Phase induction motor में Cogging, Crawling तथा Harmonics के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
15. 3-Phase induction motor में Stator और Rotor field का वर्णन कीजिए।
16. 3-Phase induction motor में तुल्य परिपथ तथा फेजर आरेख का वर्णन कीजिए।
17. तीन फेज मोटर पर स्थिर घूर्णक परीक्षण (Blocked rotor test) करने की विधि का वर्णन कीजिए। इस परीक्षण में समतुल्य परिपथ के कौन-कौन से प्राचलों (Parameters) को गणना की जाती है और किस प्रकार से?
18. तीन फेज प्रेरण मोटर की दक्षता ज्ञात करने हेतु किए जाने वाले परीक्षण का वर्णन कीजिए।
19. तीन फेज प्रेरण मोटर की No load test और Blocked rotor test की विधियों को समझाइए।
20. तीन फेज Induction motor द्वारा उत्पन्न बल आधूर्ण के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए।
21. तीन फेज Induction motor की गति बल आधूर्ण अभिलक्षण बक्र खोंचिए। इसमें स्थिर तथा अस्थिर क्षेत्रों की स्पष्टता को स्पष्ट कीजिए। और इस बक्र में घूर्णक के प्रतिरोध परिवर्तन से किस प्रकार का परिवर्तन आता है? व्याख्या कीजिए।
22. तीन फेज Induction motor के लिए Speed torque curve का चित्र बनाकर विभिन्न रोटर प्रतिरोधों पर Curve के आकारों की विवेचना कीजिए।
23. तीन फेज Induction motor में निम्नलिखित पर समष्टीकरण कीजिए-
 - (i) DOL (ii) Start delta (iii) Auto transformer व इनका Torque current (starting torque, full load torque, starting current, Full load current) में सम्बन्ध को लिखिए।
24. 3-Phase induction motor में Rating व Specifications को व्याख्या कीजिए।

25. Induction motor में Rotor Resistance (R_2) के बढ़ि से निम्नांकित पर प्रभाव डालिए-

- (i) आरम्भिक धारा
- (ii) आरम्भिक बल आघूर्ण
- (iii) उच्चतम बल आघूर्ण
- (iv) पूर्ण भार पर स्लिप।

आंकिक प्रश्न (Numerical Problem)

1. एक 6 घूव 50 Hz त्रिकला प्रेरण मोटर 970 r.p.m. पर चल रही (i) स्लिप (ii) रोटर में प्रेरित धारा आवृत्ति की गणना कीजिए। (BTUP 2009)

उत्तर-3%, 1.5 Hz

2. एक 3 फेज 6 pole 50 Hz प्रेरण मोटर का रोटर प्रतिरोध एवं प्रतिधात्र क्रमशः 0.02Ω तथा 0.1Ω हैं। ज्ञात कीजिए कि इस गति पर मोटर का बल आघूर्ण अधिकतम होगा? रोटर के बाह्य परिपथ में कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी ताकि प्राप्ति के समय बल आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण का आधा हो?

उत्तर-800 r.p.m., 0.0068Ω

3. एक 6 पोल का आल्टरेनेटर 1000 r.p.m. पर घूमता है और 8 पोल की किसी प्रेरण मोटर को सप्लाई करता है। मोटर के वास्तविक चाल निकालिए। मोटर की स्लिप 2.5% है। (BTUP 2009)

उत्तर-731.25 r.p.m.

4. एक 15 Kw, 3-phase, 400 V मोटर द्वारा 0.8 पावर फैक्टर पर ली जाने वाली धारा का मान निकालिए। हानियों के नग्य प्राप्ति कीजिए। (BTUP 2009)

उत्तर-27.06 Amp.

5. एक 8 घूव 415 V 50 Hz induction motor के पूर्ण कार्य भार पर घूर्णक ताप्र हानियाँ 800 W तथा घूर्णक आवृत्ति 2Hz हैं तो मोटर की गति सर्पी तथा घूर्णक Input शक्ति ज्ञात कीजिए।

उत्तर-720 r.p.m., 4 प्रतिशत तथा 20 Kw।

6. एक 1440 r.p.m., 4 pole 400 V, 50 Hz त्रिकला प्रेरण मोटर 40 Kw की Input शक्ति तथा 600 W की Stator हानियाँ रखती है। निर्धारित गति पर प्रतिकला घूर्णक ताप्र हानियों की गणना कीजिए। (BTE Examiantion)

उत्तर-523.34 Kw

7. एक 6 pole 50 Hz induction motor भार पर चलाते हुए 150 N-m तथा बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। घूर्णक द्वारा आवृत्ति 1.5 Hz है। ज्ञात कीजिए।

(i) मोटर की गति

(ii) Rotor शक्ति Output

(iii) उत्पन्न यांत्रिक शक्ति

(iv) घूर्णक ताप्र हानि। यदि घर्षण में क्षति का बल आघूर्ण का मान 10 N-m हो।

8. एक 15 H.P. 415 V वाली त्रिकला प्रेरण मोटर के No load परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ 1000 W और Blocked rotor test द्वारा प्राप्त हानियाँ 1750 W हैं तो मोटर की प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए। (BTUP 2016)

उत्तर- $\eta = 80\%$

9. एक 4 pole 50 Hz त्रिकला Star connected मोटर की निर्धारित बोल्टता पर परीक्षण किया गया और निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए हैं-

No load पर Input power $W_0 = 2.54 \text{ Kw}$ तथा Input current = 25 A (लाइन)

Full load पर Input power $W_{Sc} = 62.5 \text{ Kw}$ तथा = 92 A धारा = 92 A (लाइन)

मोटर की निर्धारित गति पर = 1460 r.p.m. तथा प्रतिकला स्थाता प्रतिरोध (0.13Ω)। यदि घर्षण तथा Windage losses का मान 400 W हो तो निम्नलिखित का परिकलन कीजिए-

- (i) पूर्ण भार (Full load slip)
- (ii) Stator (स्थाता) क्रोड हानियाँ (Core losses)
- (iii) घूर्णक निविष्ट (Rotor input)
- (iv) घूर्णक ताप्र हानियाँ
- (v) मोटर की दक्षता
- (vi) कुल हानियाँ।

(BTUP)

उत्तर-(i) 2.6% (ii) 2058.75 W (iii) 59340.87 W (iv) 1542.86 watt (v) 92.48Ω (vi) 64958.75 W

10. एक 400 V 50 Hz त्रिकला पिंजरा प्रेरण मोटर पर परीक्षण करने से निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए हैं-

No load test—लाइन Voltage 400 V लाइन धारा 5 A, सम्पूर्ण निविष्ट 800 W

Short circuit या Blocked rotor test : लाइन बोल्टता 100 V, लाइन धारा 15 A, सम्पूर्ण निविष्ट 900 W.

इससे लाइन धारा शक्ति गुणक व दक्षता ज्ञात कीजिए जबकि मोटर पर 15 H.P. का भार है। (BTUP 2017)

उत्तर—लाइन धारा 24 A, $\cos \phi = 0.854$, $\eta = 79.6\%$

11. किसी त्रिकलीय 400 Volt 50 Hz 4 pole प्रेरण मोटर की Input शक्ति 20 Kw है तथा Slip का मान 4 प्रतिशत है तब

- (i) रोटर धारा आवृत्ति (ii) रोटर चाल तथा (iii) रोटर ताप्र हानियाँ स्टेटर हानियाँ नगण्य माने।

12. एक 8 ध्रुव वाली प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 50 Hz तथा रोटर में 1.5 Hz है। मोटर की चाल से चल रही है तथा स्लिप का मान कितना है?

उत्तर— $N = 727.5 \text{ r.p.m. } S = 3\%$

13. एक 500 Volt 6 pole 50 Hz त्रिकलीय प्रेरण मोटर यांत्रिक हानियों सहित 20 HP पैदा करती है जबकि वह 995 चक्कर प्रति मिनट की गति से चलती है। शक्ति गुणक 0.87 है तब-

- (i) स्लिप (Slip) (ii) रोटर ताप्र हानियाँ (iii) कुल निविष्ट (Total input) यदि स्टेटर हानियाँ 1500 वाट हों, (iv) लाइन धारा और (v) रोटर के विद्युत वाहक बल की आवृत्ति साइकिल प्रतिमिनट में गणना कीजिये।

उत्तर—(i) $0.5 = 5\%$ (ii) 73.919 वाट (iii) 16283.919 वाट (iv) 21.613 Amp. (v) 15 cycle/min.

14. एक त्रिफेजी प्रेरण मोटर 440 Volt 50 Hz, 6 pole, 960 r.p.m. पर चलते हुए 15 Kw का यांत्रिक लोड (वास्तविक रोटर निर्गत) विकसित करता है। इस समय मोटर का शक्ति गुणक 0.8 है तथा यांत्रिक हानियाँ 0.8 Kw हैं। इस लोड के लिए

- (i) स्लिप
- (ii) रोटर ताप्र हानियाँ
- (iii) निविष्ट यदि कुल स्टेटर हानियाँ 1.6 Kw हो तथा लाइन धारा ज्ञात कीजिए।

उत्तर—(i) $S = 4\%$ (ii) 658 watt (iii) 18.058 Kw (iv) $I_L = 29.62 \text{ Amp.}$

15. एक Induction motor का निकटतम प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण के पदों में ज्ञात कीजिये जब उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर (ii) एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर द्वारा जिसमें 70% टेपिंग हो से चलाया जाता है। इस प्रेरण मोटर का प्रसामान्य बोल्टता पर लघु परिपथ धारा पूर्ण लोड धारा की 6 गुना है तथा पूर्ण लोड स्लिप 4.5% है। चुम्पकीय पारा के नगण्य मानें।

$$\text{उत्तर} - (i) T_{S_1} = 0.54 T_F = 54\% T_F \quad (ii) T_{S_2} = 79\% T_F$$

16. एक प्रेरण मोटर Starting में पूर्ण लोड धारा की अपेक्षा 6 गुना धारा लेता है। यदि उसकी पूर्ण लोड स्लिप 5% हो तो उसका प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण की अपेक्षा ज्ञात कीजिये जब उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा चलाया जाता है।

$$\text{उत्तर} - T_{S_1} = 0.6 T_F$$

17. एक प्रेरण मोटर का प्रारम्भिक बल आधूर्ण पूर्ण लोड बल आधूर्ण का 1.5 है। यदि मोटर की पूर्ण लोड स्लिप 4% हो तो प्रारम्भिक धारा पूर्ण लोड धारा की कितनी गुनी होगी जब उसे लाइन से सीधा जोड़ा जाता है?

$$\text{उत्तर} - I_{st} = 6.12 I_F$$

18. एक 6 घूर्व त्रिफेजी 15 Hz प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर चलते हुए 162 N-m उपयोगी बल आधूर्ण विकसित करती है, जिसमें रोटर विद्युत बाहक बल की आवृत्ति 90 चक्कर प्रति मिनट है। निम्न की गणना कीजिए-

- (i) स्लिप (ii) ब्रेक अश्व शक्ति (iii) रोटर में ताप्र हानियाँ (iv) मोटर Input (v) मोटर की दक्षता यदि वायु तथा घर्षण व्यवहारिक बल आधूर्ण 15 N-m हो तथा स्टेटर हानियाँ 750 वाट हो।

(BTEUP 2013, 2011)

$$\text{उत्तर} - (i) S = 3\% \quad (ii) 22.38 \text{ HP} \quad (iii) 556.2 \text{ W} \quad (iv) 19292.85 \text{ वाट} \quad (v) 85.45\%$$

19. एक 6 pole 50 Hz त्रिकला प्रेरण मोटर 4% स्लिप के साथ पूर्ण लोड पर कार्य कर रही है तथा अपनी घिरी के रिपेज 15.20 Kgm का बल आधूर्ण उत्पन्न कर रही है। घर्षण तथा Windage losses 200 वाट है तथा स्टेटर हानियाँ (जैसे हानियाँ तथा सोह हानियाँ) 1580 वाट है। मोटर (i) Output (ii) Rotor ताप्र हानियाँ (iii) Full load efficiency ज्ञात कीजिए।

$$\text{उत्तर} - (i) 14996.35 \text{ वाट} \quad (ii) 633.18 \text{ वाट} \quad (iii) 86.13\%$$

20. एक त्रिफेजी प्रेरण मोटर का अधिकतम बल आधूर्ण 10% स्लिप पर प्राप्त होता है। मोटर का तुल्य द्वितीयक प्रतिरोध 0.120 प्रतिफेज है। इस स्लिप पर (i) तुल्य लोड प्रतिरोध R_L (ii) लोड बोल्टता V_L (iii) लोड धारा I_2 ज्ञात कीजिये यदि कुल Output शक्ति 7500 वाट है।

$$\text{उत्तर} - (i) 1.08 \Omega/\text{फेज} \quad (ii) 51.96 \text{ Volt} \quad (iii) 48.11 \text{ Amp.}$$

(BTU 2006, 09, 11)

अध्याय 2



एक कलीय मोटर (Single Phase Motor)

2.1 सिंगल फेज प्रेरण मोटर (Single Phase Induction Motor)

प्रस्तावना (Introduction)–इलेक्ट्रिकल मोटर का सबसे सामान्य प्रकार Single phase induction motor है जो व्यापक रूप से घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। Single phase induction motor को प्रायः Fractional horse power of F.H.P. के नाम से भी जाना जाता है। F.H.P. मोटर का आकार 1 Kw निस्तर गति (Continuous Rating) मोटर से छोटा व इनकी गति 1700–1800 R.P.M. तक होती है। इसके $\frac{3}{4}$ Kw 925 R.P.M. पर कार्य करने वाले मोटर के फ्रेम का आकार 1.0 Kw, 1700 R.P.M. वाली मोटर के आकार से बड़ा होता है। अतः वे मशीन जो 1 kw से कम Rating जैसे $\frac{1}{4}$ Kw, $\frac{1}{2}$ Kw 100 w 60 w आदि की Rating वाली मशीन

Fractional horse power या F.H.P. motor है, अतः जैसे नाम से स्पष्ट है कि Fractional horse power यह मशीन 1 Kw के Fraction में रहती है जैसे $\frac{1}{2}$ Kw, 60 w, $\frac{3}{4}$ Kw आदि हैं। ये मशीन Single phase motor की Rating छोटे आकार की मोटर हैं। मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, खाद्य प्रोसेसर और अन्य रसोई उपकरण इन मोटर को कार्य में लाया जाता है। ये मोटर एयर कंडीशनिंग के पंखे, ब्लॉअर, कार्यालय मशीनरी, छोटे विजली उपकरण, डेयरी मशीन, छोटे कृषि उपकरण आदि में भी उपयोग किया जाता है।

Single phase induction motor के तीन फेज प्रेरण मोटर की अपेक्षा निम्नलिखित गुणों को ध्यान में रखते हैं–

- (i) कम दक्षता वाली
- (ii) Low power factor पर कार्य करने वाला
- (iii) समान लोड के लिए कम दक्षता
- (iv) कम बल आधूर्ण विकसित करने वाला
- (v) Low speed regulation
- (vi) Not self starting

(vii) Low cost, छोटे आकार, सरल अनुरक्षण के कारण कम अश्वशक्ति की मोटर के रूप में घरेलू उपकरणों तथा अन्य व्यापारिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। सरंचना की दृष्टि से यह त्रिफेजी मोटर के समान होती है लेकिन इन Motor में केवल Single phase winding को ही उपयोग में लाया जाता है।

संरचना एवं अभिलाक्षणिक गुण (Construction and Characteristics)


एक कलीय स्रोत पर कार्य करने वाली मोटरें जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic induction) के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं, एक कलीय प्रेरण मोटरें कहलाती हैं। तीन फेज की प्रेरण मोटर से संरचना में समानता रखती ये प्रेरण मोटर एक कलीय कुण्डलन (Single phase winding) पर प्रत्यावर्ती चुम्बकीय क्षेत्र (Alternating magnetic field) उत्पन्न करती हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर की संरचना त्रिकलीय प्रेरण मोटर की संरचना से कुछ भाग में पृथक् करती है, जो इस प्रकार है–

(1) एक कलीय प्रेरण मोटर का रोटर प्रायः बिंजरा प्रारूपी (Squirrel cage type) होता है, इसके स्टार्टर पर दो (main and auxiliary) winding होती है जो एक फेज पर कार्य करती है।

(2) एक फेज की प्रेरण मोटर में अपकेन्द्री स्विच (Centrifugal switch) लगा होता है जो मोटर को स्टार्ट होने वाले बाद, उसकी प्रारम्भन कुण्डली (Starting winding) से प्रदायी वोल्टता से पृथक् कर देता है।

(3) सिंगल फेज की प्रेरण मोटर की स्टार्ट कुण्डली में केवल दो सिरे (Terminal leads) बाहर होती हैं। इन वेतों अंकोर-अस्करक्ति (Fractional horse power) के नाम से भी जाना जाता है।

Stator

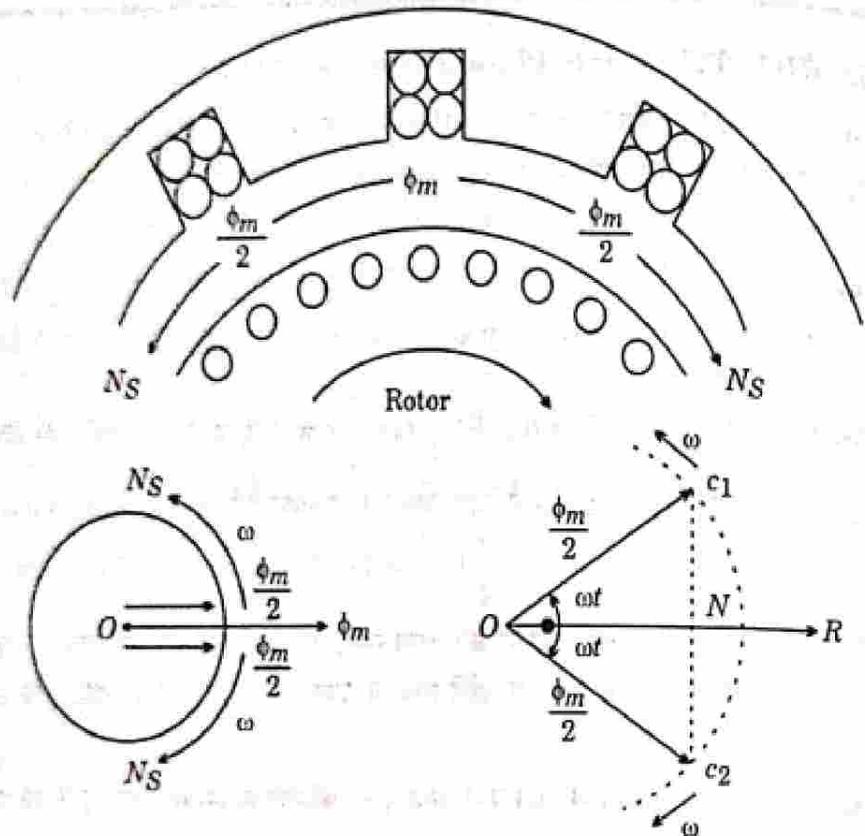


चित्र 2.1 (a) सिंगल फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर का विभक्त चुम्बकीय क्षेत्र (b) सदिश आरेख ($t = 0^+$) (c) सदिश आरेख ($t = \pi/2$)

2.2 एक कलीय प्रेरण मोटर में उत्पन्न धूर्णी क्षेत्र की प्रकृति

(Nature of Field Produced in Single Phase Induction Motor)

Production of Rotating Field-

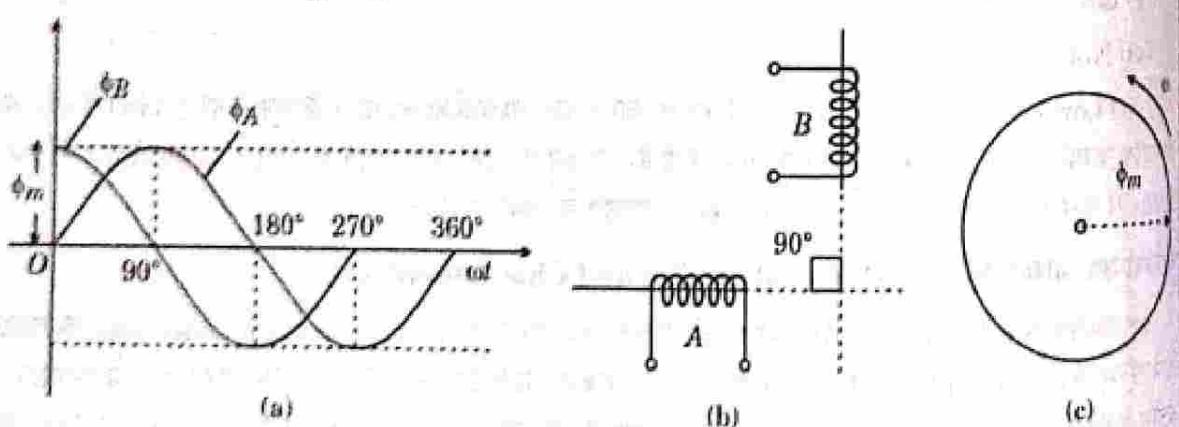


चित्र 2.2 Production of rotating field (1-φ I.M.)

दो Winding A व B को 90° पर विस्थापित करने पर Space में चुम्बकीय क्षेत्र का उत्पादन करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये घुमावदार चुम्बकीय क्षेत्र में बगवर ϕ_m परिणाम बनाते हैं और इन क्षेत्रों के तरंग द्वारा दिये गए समय में 90° से चित्र में दिखाया गया है। इन दो क्षेत्रों का परिणाम निरंतर घूमने वाला दो चुम्बकीय नियत परिणाम का चुम्बकीय क्षेत्र ϕ_m है और यह Rotating magnetic field का Phasor का घूर्णन का प्रत्येक Cycle का चित्र (c) में प्रदर्शित Supply frequency के एक Cycle के अनुरूप Phasor के प्रत्येक cycle को प्रदर्शित किया गया है।

$$\phi_A = \phi_m \sin \omega t$$

$$\phi_B = \phi_m \sin (\omega t + 90^\circ)$$

मान लिया कि दो घुमावदार A व B Space में 90° विस्थापित है लेकिन ऐसे क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो या तो बगवर नहीं है या 90° के अलावा फेज में नहीं है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन दो क्षेत्रों के परिणामी फिर से एक घूमने वाला चुम्बकीय क्षेत्र है लेकिन यह चुम्बकीय क्षेत्र प्रत्येक चक्र के दौरान परिमाण में परिवर्तशील है। वास्तव में दो क्षेत्रों के परिणामी समय और स्थान दोनों में से कुछ कोण दूसरे द्वारा विस्थापित होते हैं फिर 90° का एक घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र है जो Torque का उत्पादन करके मोटर के शोर के संचालन को बनाता है। Non uniform के दूसरे प्रमाण को Starting torque पर होता है जो कि अधिक Uniform rotating field वाले मोटर की तुलना में Non-uniform rotating field में बड़ा Starting torque होता है।

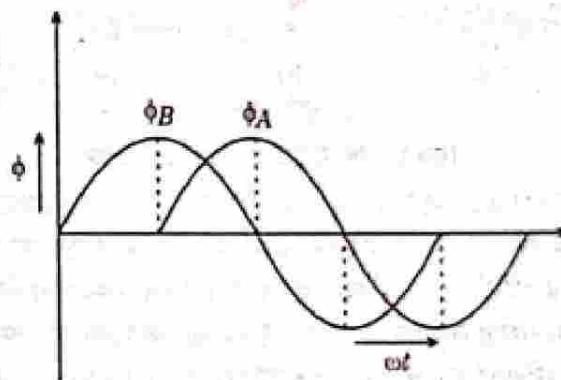

चित्र 2.3

सिंगल फेजी प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धान्त एवं संरचना


(Working Principle and Construction Details of Single Phase Induction Motor)

Construction की दृष्टि से Single phase induction motor तीन फेज प्रेरण मोटर के लागभग समान होते हैं जो कि निम्नवत हैं—

(i) **Single Phase Motor**—लगभग Poly phase induction motor के अनुरूप होते हैं। अन्तर केवल इन्होंना है कि एक फेज मोटर के स्टेटर में केवल Single phase winding होती है। कुछ इस प्रकार के मोटरों में Centrifugal switch भी लगे होते हैं जो कि Motor में Start करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं तथा परिपथ में उपयुक्त महायक Winding को मोटर को संचालित करने के पश्चात् अपनी रेटेड गति प्राप्त करने के बाद परिपथ काटने के लिये लगा होता है, इसमें Distributed stator Coil तथा पिन्चरा प्रारूपी Rotor का प्रयोग किया जाता है जब इस मोटर को एक फेज की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इससे स्टेटर कुण्डलन में प्रत्यावर्ती फ्लाक्स या (क्षेत्र) उत्पन्न होता है जोकि बहु फेज (Polyphase) फ्लाक्स की भाँति तुल्यकालिक गति पर Rotation torque को उत्पन्न नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप मोटर स्वचालित (Self start) नहीं होती है, अत एवं मोटर को स्वचालित बनाने के लिए हमें कुछ प्रकार के उपाय करने होंगे जिसमें मोटर को स्वचालित बनाया जा सके, इस लिए सिंगल फेज मोटर को यदि किसी प्रकार से हाथ या अन्य महायक उपकरण से इस प्रकार से मशीन के Rotor को स्थिर अवस्था से किसी भी दिशा में घुमा दिया जाये तो मोटर घूमने लगता है तथा क्रमशः अपनी पूर्ण गति को प्राप्त कर लेता है, मोटर का यह व्यवहार दो सिद्धान्तों पर कार्य करता है, जोकि एकल फेज मोटर का चालन सिद्धान्त (Operating principle) भी कहलाता है।

(i) Cross field theory

(i) Cross Field Theory—इस सिद्धान्त को समझने के लिए हम प्रायः सिंगल A.C. फेज में Induction motor के विकसित बल आघूर्ण (Developed torque) के समीकरण $\rightarrow T = KF_S F_r \sin \delta N - m$ जिसमें F_S = field of stator, F_r = field of rotor एवं K = समानुपाती स्थिरांक और δ = Stator field तथा Rotor field के Angle है, जब हम स्टार्टर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ते हैं तब स्टेटर की Winding में प्रवाहित धारा से चुम्बकीय क्षेत्र तथा इसके परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा को चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

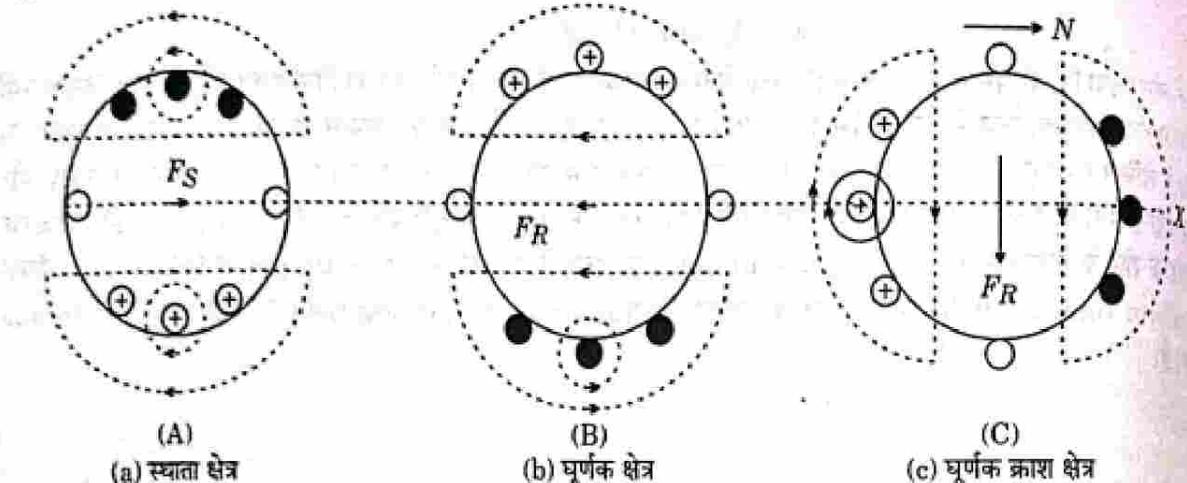

चित्र 2.4 क्रॉसफील्ड सिद्धान्त का आरेख

Stand still condition पर Rotor की Winding में परिणामित्र क्रिया द्वारा प्रेरित स्थैतिक विद्युत वाहक बल के प्रवाहित धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र तथा इसके परिणाम चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया गया है जो स्टार्टर के परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। इस प्रकार इन दोनों परिणामी चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का कोण 180° है तो एक दूसरे में विपरीत फेज में है। इस स्थिति में मोटर के अन्दर (Torque) बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है और Motor stator नहीं होता है। अब यदि रोटर को किसी बाह्य बल स्रोत द्वारा दक्षिणावर्त दिशा (Clockwise direction) में थोड़ा घूमा दिया जाता है तो रोटर द्वारा स्टार्टर फील्ड को काटा जाएगा जिसके फलस्वरूप Rotor की Winding में एक अन्य गति विद्युत वाहक (e.m.f.) उत्पन्न हो जाएगा जो पूर्व में Transfer क्रिया द्वारा प्रेरित स्थैतिक विद्युत वाहक बल से भिन्न होगा। इसकी Winding को दक्षिण हस्त नियम (R.H.L.) के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस गति विद्युत वाहक बल के कारण रोटर Winding में प्रवाहित धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र तथा इसके परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र को चित्र में दर्शाया गया है, जो स्टेटर के परिणामी चुम्बकीय के लम्बवत् है। इस घूर्णक को Cross field चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी के कारण रोटर पर अधिकतम बल आघूर्ण (Torque) लागू होता है जिसके कारण Rotor सतत् घूमाने लगता है। उपरोक्त उत्पन्न बल आघूर्ण को निम्न समीकरण $T \propto \sin \delta$ वाला $\delta \rightarrow$ Torque angle between two field के द्वारा परिभासित किया जाता है।



(ii) द्वि क्षेत्र परिक्रमण सिद्धान्त (Double Field Revolving Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार एक प्रत्येक फलक्स को दो घूर्णमान संघटकों (Rotating components) में विभागित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक संभव तुल्यकालिक गति $\left(N_S = \frac{120f}{P} \right)$ से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णमान होता है।

इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए चित्र (i), (ii), (iii), (iv) व (v) की कल्पना की गयी है। चित्र (i) के अनुसार माना गया प्रत्यावर्ती फलक्स का अधिकतम मान ϕ_m है तथा इसके दो संघटक फलक्सों A तथा B का मान $\frac{\phi_m}{2}$ है जो कि इनके बीच 90° का अन्तर है।

Clockwise तथा Anticlockwise दिशा में तुल्यकालिक गति से Rotation कर रहा है। चित्र (ii) के अनुसार कुछ पश्चात् जब A तथा B अपनी प्रारम्भ स्थिति से $+90^\circ$ तथा -90° डिग्री घूम जाते हैं तब इस स्थिति में,

$$\Rightarrow \text{परिणामी फलक्स} = \frac{2 \times \phi_m}{2} \sin \frac{20}{2} = \phi_m \sin 0$$


चित्र (iii) के अनुसार प्रारम्भिक स्थिति में एक चौथाई Cycle के पश्चात् दोनों फ्लक्स A तथा B परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं, जिससे परिणामी फ्लक्स $= \frac{\phi_m}{2} - \frac{\phi_m}{2} = 0$ हो जाता है।

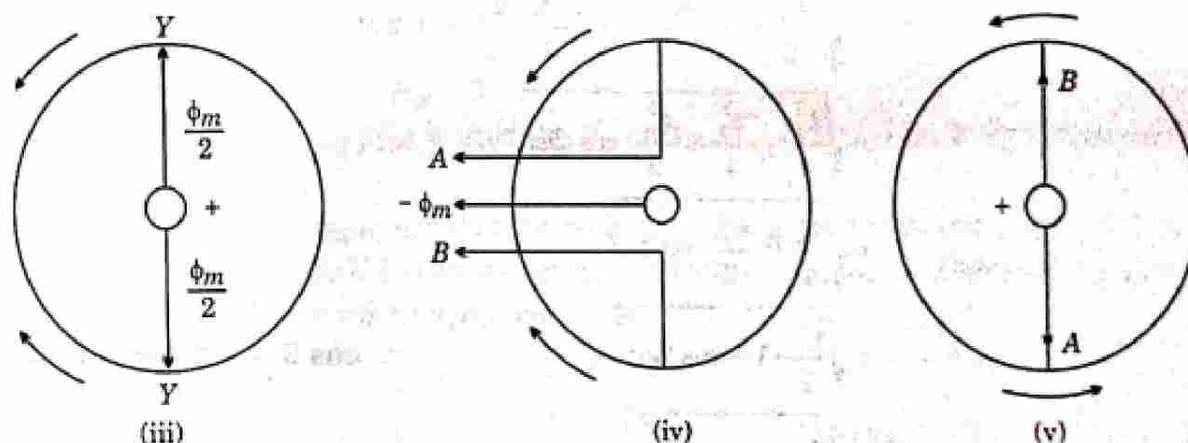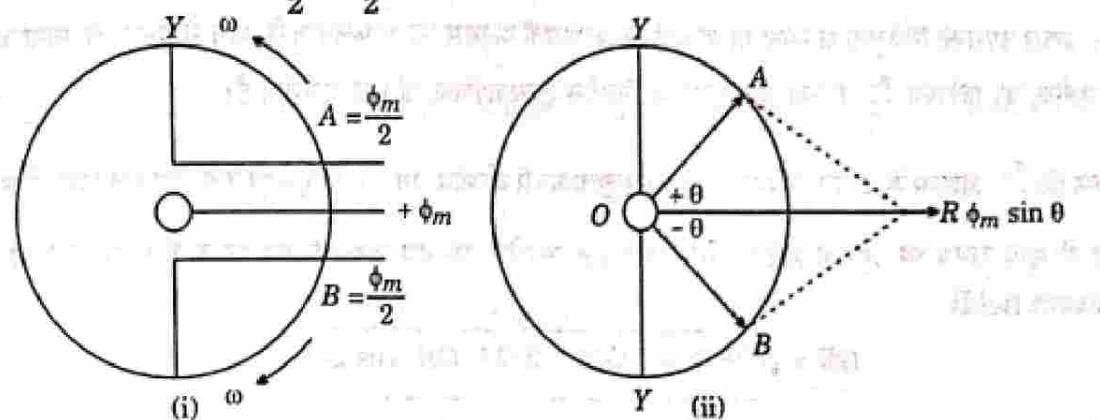

चित्र 2.5 द्विक्षेत्र परिक्रमण सिद्धान्त आरेख

चित्र (iv) के अनुसार प्रारम्भिक स्थिति में आधे चक्र के पश्चात् दोनों फ्लक्स A तथा B एक ही दिशा में हो जाते हैं, परन्तु यह दिशा पहले से विपरीत होने के कारण परिणामी फ्लक्स (Resultant flux) $= \frac{-\phi_m}{2} - \frac{\phi_m}{2} = -\phi_m$ हो जाता है।

चित्र (v) के अनुसार प्रारम्भिक स्थिति से $\frac{3}{4}$ चक्र पश्चात् दोनों फ्लक्स A तथा B फिर से परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं जिससे परिणामी फ्लक्स $= -\frac{\phi_m}{2} + \frac{\phi_m}{2} = 0$ हो जाता है।

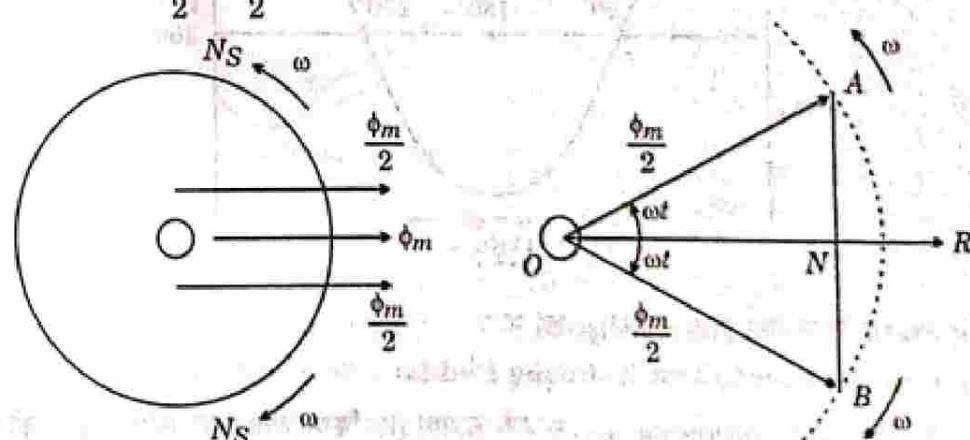

चित्र 2.6 परिणामी फ्लक्स डबल फील्ड परिक्रमण

यदि हम परिणामी फ्लक्स के मानों तथा कोणीय विस्थापन में 0° से 360° के मध्य बढ़ा खोचे तो नीचे चित्र में प्रदर्शित फ्लक्स प्राप्त होगा जोकि एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स है जिसका अधिकतम परिणामी ϕ_m होगा।


इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यावर्ती फ्लक्स को दो फ्लक्सों के योग से बना हुआ माना जा सकता है जिसमें प्रत्येक का परिणाम $\frac{\phi_m}{2}$ है तथा एक दूसरे के विपरीत तुल्यकालिक गति से घूर्णामान है।

माना कि $\frac{\phi_m}{2}$ आयाम के दो एक रूप OA तथा OB तुल्यकाली कोणीय वेग (ω) से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णते हैं तब इन दोनों घटकों को परिणामी

X -अक्ष से शून्य समय पर आरम्भ होकर, समय तक ωt कोणीय दूरी तय करते हैं तब इन दोनों घटकों को परिणामी

$$\begin{aligned}
 OR &= \sqrt{(OA)^2 + (OB)^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 2\omega t} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{\phi_m}{2}\right)^2 + \left(\frac{\phi_m}{2}\right)^2 + \frac{2 \cdot \phi_m}{2} \cdot \frac{\phi_m}{2} \cdot \cos 2\omega t} \\
 &= \sqrt{\frac{\phi_m^2}{4} + \frac{\phi_m^2}{4} + \frac{\phi_m^2}{2} \cdot \cos 2\omega t} \\
 &= \sqrt{\frac{\phi_m^2}{2} + \frac{\phi_m^2}{2} \cos 2\omega t} \\
 &= \sqrt{\frac{\phi_m^2}{2} (1 + \cos 2\omega t)} \quad \because \cos 2\omega t = 2 \cos^2 \omega t - 1 \\
 &= \sqrt{\frac{\phi_m^2}{2} \times 2 \cos^2 \omega t} \\
 &= \phi_m \cos \omega t
 \end{aligned}$$

$$\phi = \phi_m \cos \omega t$$

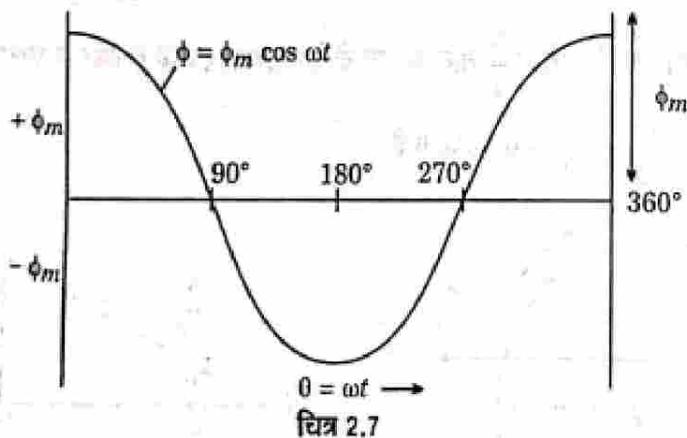

दो Rotating Field के सापेक्ष Rotor Slip का मान
(Rotor slip with Respect to two Rotating Fields)

यदि Rotor को सहायक (Auxiliary means) साधनों के साथ शुरू किया जाता है तो यह Torque को विकसित करता है और एक ही दिशा में चलता रहेगा। फील्ड के अनुसार जिस दिशा में रोटर को शुरू किया जाता है उसे Forward path Field कहा जाता है।

मान लिया कि Synchronous speed η_s तथा Rotor की Speed N है तब Forward path (अर्थात् जिस दिशा में Rotating field घूम रहा है) का Slip

$$S_F = \frac{N_S - N}{N_S} \quad \dots(i)$$

माना कि, Backward Rotating Flux, Stator Flux के Opposite direction में Rotate करता है तब Backward slip का मान

$$S_B = \frac{N_S - (-N)}{N_S} = \frac{N_S + N}{N_S} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) व (ii) को जोड़ने पर


$$S_F + S_B = \frac{N_S - N}{N_S} + \frac{N_S + N}{N_S}$$

$$S_F + S_B = \frac{2N_S}{N_S}$$

$$S_F + S_B = 2$$

अतः Forward Rotating Flux के कारण Slip S_F तथा Backward Direction के कारण Rotating Flux का Slip S_B का योग 2 होता है।

इस प्रकार दो Rotating Field वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में Rotor के Slip का मान समीकरण (i) व (ii) में दो गई है। रोटर पर दो घूर्णन प्रभाव के स्पष्ट प्रभाव के लिए यह मान जाएगा कि समीकरण (i) व (ii) मोटर के संचालन तथा Breaking Field को दर्शाता है। इसका दोनों रोटर टार्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

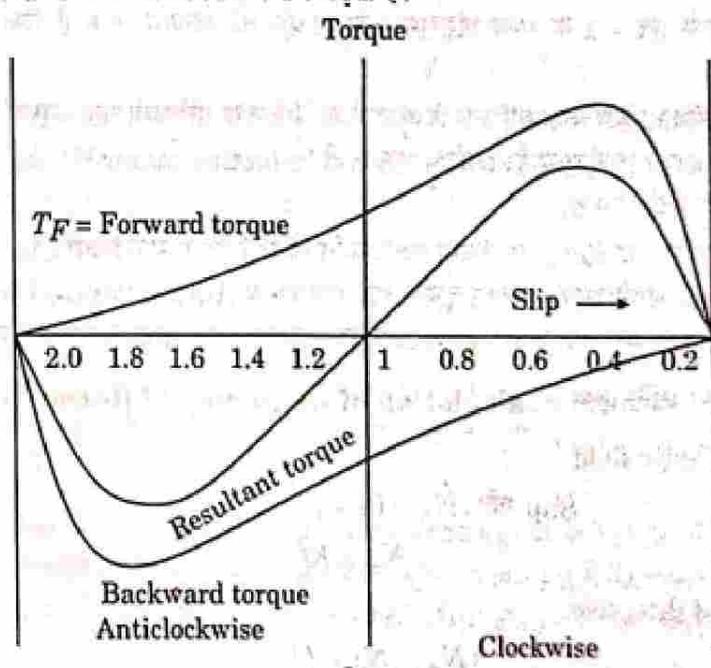

धित्र 2.8

दोनों संघटक फ्लक्स (Component Fluxes) में से प्रत्येक स्टेटर के चारों ओर घूमते हुए रोटर के चालकों को काटते हैं तथा विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार अपना बलाघूर्ण विकसित करते हैं। स्पष्ट दोनों बल आघूर्ण (जिसे Forward तथा Backward बल आघूर्ण कहते हैं) परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तथा इस प्रकार परिणामी बल आघूर्ण दोनों बल आघूर्ण का अन्तर होता है।

यदि रोटर की स्लिप Forward Rotating Flux की अपेक्षा S (अर्थात् जो रोटर की दिशा में घूर्णनान है) तो इसकी स्लिप Backward flux की अपेक्षा $(2 - S)$ होगा।

अब Rotor द्वारा विकसित Power

$$P_S = \left(\frac{1-S}{S} \right) I_2^2 R_2$$

यदि N Rotor की Speed R.P.M. में है तो

$$T_S = \frac{1}{2\pi N} \left(\frac{1-S}{S} \right) I_2^2 R_2$$

$$N = N_S (1 - S)$$

$$T_S = \frac{1}{2\pi N_S} - \frac{I_2^2 R_2}{S} = K \frac{I_2^2 R_2}{S}$$

इस प्रकार Forward तथा Backward बलाघूर्णों को निम्न रूप में दिया जा सकता है।

$$T_F = \frac{KI_2^2 R_2}{S}$$

$$T_b = \frac{KI_2^2 R_2}{2-S}$$

\therefore कुल Torque

$$T_F + T_b = \frac{KI_2^2 R_2}{S} + \frac{KI_2^2 R_2}{2-S}$$

दोनों बलाघूर्णों तथा शून्य एवं $+2$ के मध्य परिणामी बल आघूर्ण को दिखाया गया है स्थिर अवस्था में $S = 1$ तथा $(2-S) = 1$

इसलिये T_F तथा T_b आंकिक रूप में समान तथा विपरीत दिशा में हैं तथा परिणामी बल आघूर्ण (Resultant Torque) विकसित नहीं करते हैं अर्थात् बल आघूर्ण शून्य है। इसलिये एक फेजी Induction motor में Starting torque नहीं होता है जिसके प्रेरण मोटर स्वचालित नहीं होता है।

अब यदि एक फेजी प्रेरण मोटर के Rotor को किसी प्रकार से किसी भी दिशा में मान लिया Clockwise दिशा में घुमादिया जाये तो Clockwise torque बढ़ने लगता है तथा दूसरी ओर इसी समय Anticlockwise torque घटने लगता है। इस प्रकार कुल बल आघूर्ण में से कुछ बल आघूर्ण Clockwise लगाने लगता है जो मोटर को पूर्ण गति पर त्वरित कर देता है घूर्णक धारा की आवृत्ति का परिकलन (Calculation of frequency of Rotor Circuit Current)

(i) Clockwise magnetic field

$$\text{Slip गति} (N_S - 0) \propto f$$

अर्थात्

$$N_S = Kf$$

Slip गति in forward direction

$$(N_S - N) \propto f'$$

$$(N_S - N) = Kf'$$

ठप्पर्युक्त मान (ii) को सूत्र (i) विभाजित (Divide) करने पर

$$\frac{N_S - N}{N_S} = \frac{Kf'}{Kf}$$

$$\frac{N_S - N}{N_S} = \frac{f'}{f}$$

$$S = \frac{f'}{f} \quad \dots(iii)$$

$$f' = Sf$$

(ii) Backward direction में magnetic field

$$(N_S - 0) \propto f \quad \dots(iv)$$

$$N_S = Kf$$

$$(N_S - (-N)) \propto f'' \quad \dots(v)$$

$$N_S + N = Kf''$$

$$(2N_S - N_S) + N = Kf'' \quad \dots(vi)$$

समीकरण (vi) को (iv) से विभाजित करने पर

$$\frac{2N_S - (N_S - N)}{N_S} = \frac{f''}{f}$$

$$2 - \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{f''}{f}$$

$$(2 - S) f = f'' \quad \dots(vii)$$

समीकरण (vii) को (iii) से विभाजित करने पर

$$\frac{2 - S}{S} = \frac{f''}{f'}$$

तुल्यकालिक परिपथ द्वारा एक कलीय प्रेरण मोटर का घूर्णी क्षेत्र सिद्धान्त (Equivalent circuit of a Single Phase Single Winding Induction Motor Based out two Revolving Field Theory)-सिंगल फेज Induction motor में प्रेरित टार्क का डबल रिवल्विंग फील्ड थोरी या सिंगल फेज motor के क्रास Field सिद्धान्त द्वारा समझा जा सकता है। मोटर के समतुल्य सर्किट को किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है अलग-अलग Torque की गति के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। यदि हम केवल एक मुख्य Phase induction motor के एक समतुल्य सर्किट को विकसित करेंगे जब केवल इसकी मुख्य घुमावदार ऊर्जा है। यह विकसित दोहरे परिक्रामी क्षेत्र सिद्धान्त पर आधारित है।

अधिकांश Single Phase induction motor, two phase, जिसमें सहायक घुमावदार को आपूर्ति से काट दिया जाता है जब मशीन एक निश्चत मान तक पहुँचती है मशीन तब संचालित होती है, और Single Phase motor के रूप में इसके मुख्य घुमावदार पर चलती है।

1-φ Induction motor केवल मुख्य Winding (main winding) m पर चल रहा है Single phase motor के समतुल्य सर्किट को विकसित करेंगे। यदि रोटर स्थिर है और केवल मुख्य Winding से excited है तो इस मामले पर यह मोटर अपने द्वितीयक शार्ट सर्किट फेज ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करती है। स्थिर Rotor के साथ समतुल्य सर्किट को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माना कि

R_{1m} = Resistance of main stator winding.

X_{1m} = Leakage reactance of the main stator winding.


X_m = Magnetizing reactance

R'_{22} = Stand still rotor resistance referred to the main stator winding.

X'_{22} = Stand still rotor leakage reactance referred to the main winding.

V_m = Applied voltage

I_m = Main winding current.

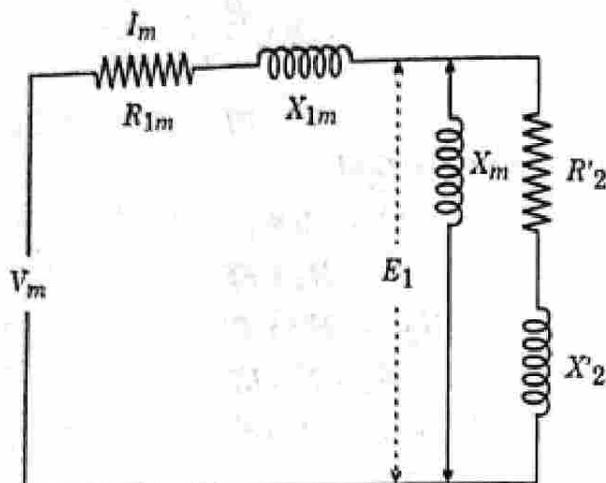


चित्र 2.9 Stand still condition only main winding energized.

डबल रिवाल्टिंग फील्ड ध्योरी के अनुसार Stand still condition में मोटर में पल्सेटिंग एयर गैप फ्लक्स अभी भी मौजूद के साथ दो बराबर और विपरीत फ्लक्स में हल किया जा सकता है चूंकि प्रत्येक घूर्णन प्रवाह का परिमाण वैकल्पिक फ्लक्स का आधा होता है। इसलिए यह मान लेना अति आवश्यक है कि घूर्णन फ्लक्स स्थापन अलग-अलग रोटर का रहता है।

इस प्रकार एक Single phase motor को दो मोटर से युक्त माना जा सकता है जिसमें एक सामान्य स्टेटर वाइटिंग का मान दो काल्पनिक का योग होता है जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। मुख्य Stator winding को संदर्भित प्रत्येक Rotor के Stand still impedance का मान है।

$$= \frac{R_2}{2} + \frac{jX'_2}{2}$$

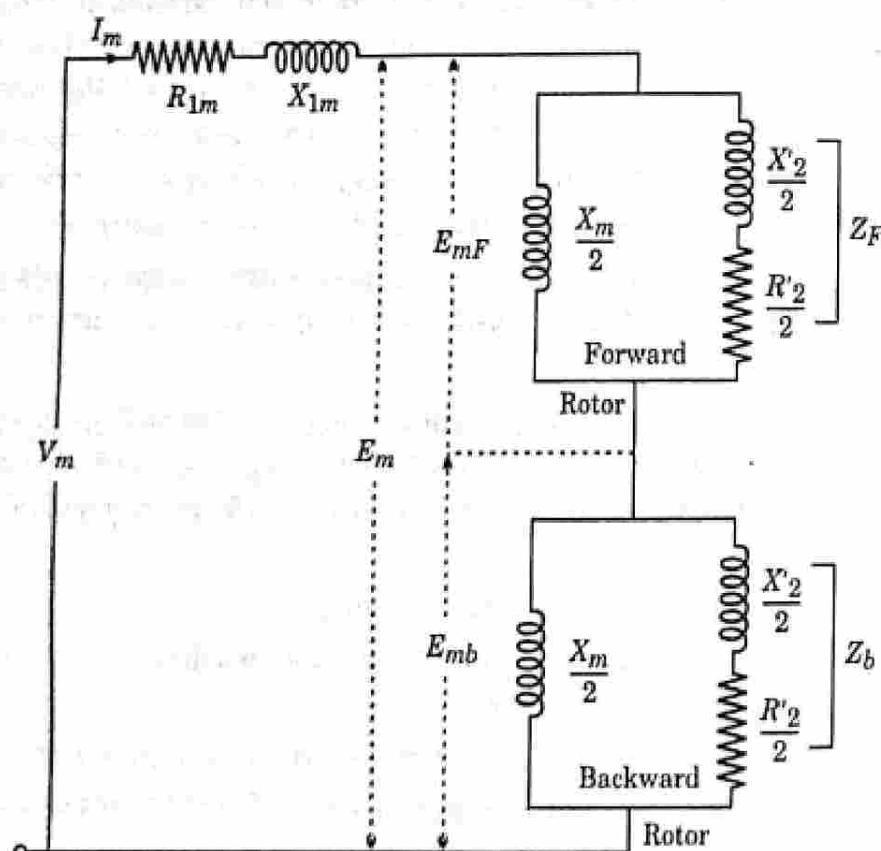

चित्र 2.10 Equivalent circuit diagram of single phase induction motor

एक Single phase motor का equivalent circuit स्थिर रोटर के साथ सिंगल Winding induction motor को चित्र में दिखाया गया है। इस आरेख में एयर गैप प्लक्स के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले समतुल्य सर्किट के हिस्से को दो घाँटों में विभाजित किया जाता है। पहला घाँट आगे घूमने वाला प्लक्स और दूसरा घाँट Backward Rotating Flux के प्रभाव को दर्शाता है।

फारबर्ड प्लक्स मुख्य स्टेटर Winding में एक Voltage E_{mF} को प्रेरित करता है सिमिलरी Backward rotating flux एक वोल्टेज E_b मुख्य स्टेटर Winding में प्रेरित करता है तब मुख्य Winding में परिणामी प्रेरित वोल्टेज E_m है अतः


$$E_m = E_{mF} + E_{mb}$$

फारबर्ड प्लक्स और Backward Flux rotor के सर्किट Stand still के तहत indentical है क्योंकि Rotor में प्रत्येक Rotation flux के सम्बन्ध में एक slip है अतः

$$\text{Stand still condition } E_{mF} = E_{mb}$$

अब मान लिजिए कि Motor को एक सहायक Winding की मदद से शुरू किया गया है। यह मान लिया गया है कि मोटर के सामान्य गति प्राप्त करने के बाद सहायक Winding को बंद कर दिया जाता है। एक Induction motor के प्रभावी रोटर प्रतिरोध Rotor की Slip पर निर्भर करता है। इस प्रकार आगे की ओर घूमने वाले प्लक्स से जुड़े सर्किट के हिस्से में प्रभावी रोटर प्रतिरोध है। पिछड़े Rotating flux के सम्बन्ध में (Rotor) की Slip ($2 - S$) है। इस हिस्से में प्रभावी रोटर प्रतिरोध (स्टेटर को संदर्भित) है। सर्किट का Backward Rotation Flux प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ $\frac{R_2}{2(2-S)}$ है।

जब Forward and backward की Slip को ध्यान में रखा जाता है तो परिणाम चित्र में दिखाए गए समतुल्य सर्किट होता है जो अकेले मुख्य घुमावदार पर चलने वाली मोटर का प्रतिनिधित्व करता है।

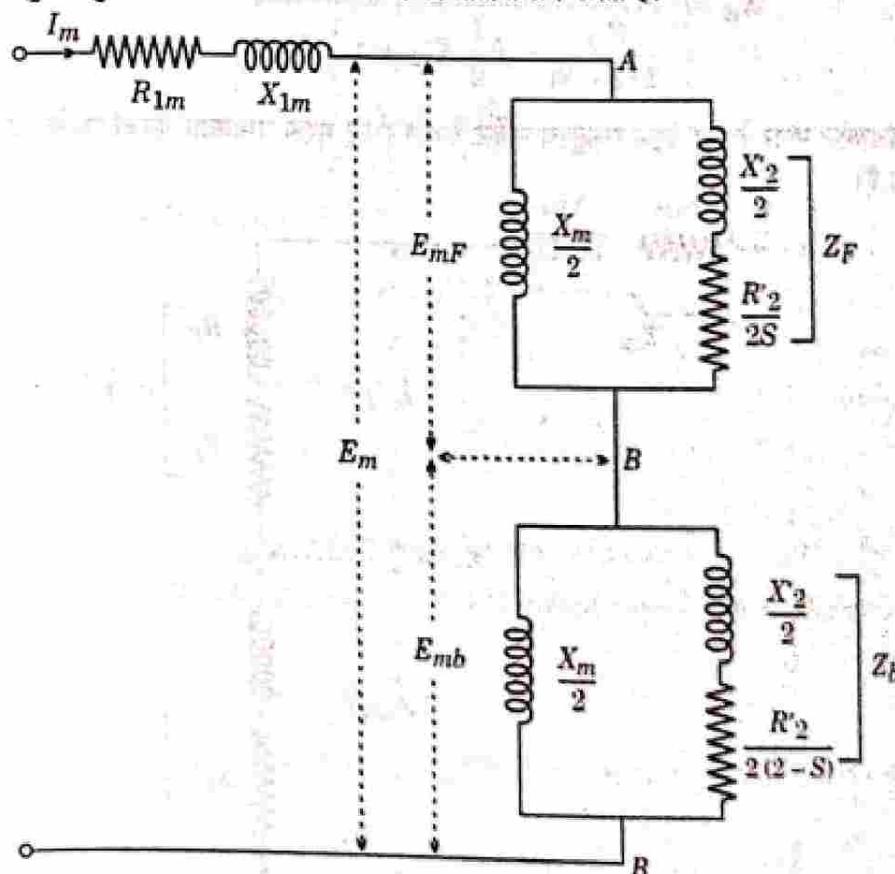

चित्र 2.11 Equivalent circuit diagram of single phase induction motor (running condition)

स्टेटर Winding (m) को संदर्भित आगे के क्षेत्र के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला Rotor impedance $\left(\frac{R_2}{2S} + j \frac{1}{2} \times X'_2\right)$ के समान्तर एक impedance $+ \frac{j \times X_m}{2}$ होता दिया गया है।

इसी तरह रोटर प्रतिबाधा जो कि Backward क्षेत्र के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, स्टेटर Winding (m) को संदर्भित किया गया है। प्रतिबाधा $\left[\frac{R_2}{2(2-S)} + j \frac{1}{2} X'_2\right]$ को $\frac{j}{2} X_m$ के साथ समानांतर में दिया जाता है।

अतः गणना को सरल बनाने के लिए हम निम्नलिखित प्रतिबाधा को परिभासित करते हैं-

$$Z_F = R_F + jX_F = \left(\frac{R_2}{2S} + j \frac{1}{2} X'_2 \right) \parallel j \frac{1}{2} X_m$$

$$Z_B = R_b + jX_b = \left[\frac{R_2}{2(2-S)} + j \frac{1}{2} X'_2 \right] \parallel \left[j \frac{1}{2} X_m \right]$$


Z_F = Forward field का Rotor impedance

Z_b = Backward field का Rotor impedance

$$Z_F = \frac{\left(\frac{R_2}{2S} + j \frac{1}{2} X'_2 \right) j \left(\frac{1}{2} X_m \right)}{\frac{R_2}{2S} + j \frac{1}{2} X'_2 + j \frac{1}{2} X_m}$$

$$Z_B = \frac{\left(\frac{R_2}{2(2-S)} + j \frac{1}{2} X'_2 \right) \left(j \frac{1}{2} X_m \right)}{\left(\frac{R_2}{2(2-S)} + j \frac{1}{2} X'_2 + j \frac{1}{2} X_m \right)}$$

सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सरलीकृत समतुल्य सर्किट केवल इसके मुख्य घुमावदार एनजॉर्टिक के साथ चित्र (2.12) प्रदर्शित किया गया है।

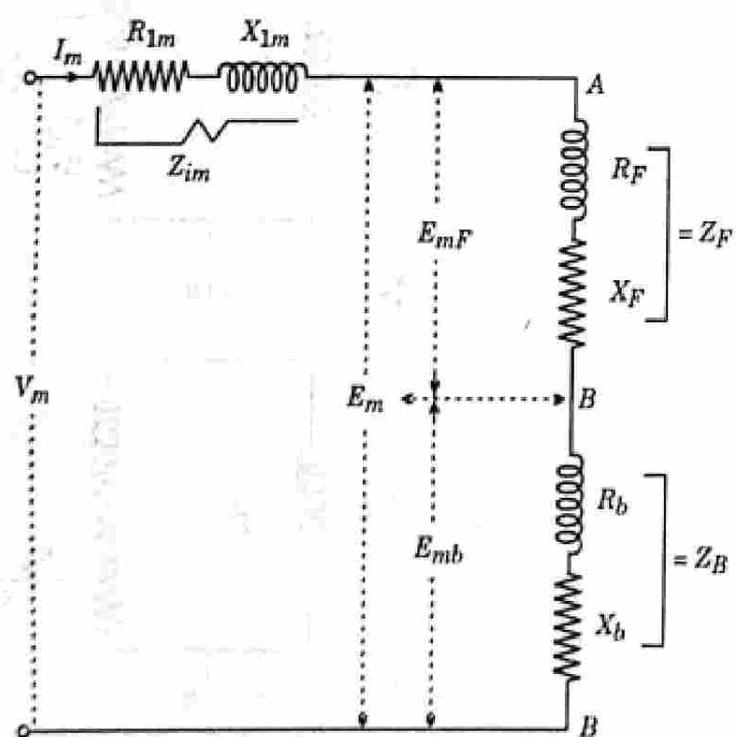

चित्र 2.12 Simplified equivalent circuit diagram of single phase I.M.

अतः Winding में Current

$$I_m = \frac{V_m}{Z_{1m} + Z_F + Z_b}$$

सिंगल फेज प्रेरण मोटर की कार्यक्षमता का आंकलन

(Performance Calculations of A Single Phase Single Winding Induction Motor)

Single phase induction motor के Performance की गणना, सिंगल Winding induction motor को चित्र में दिखाए गये समतुल्य सर्किट की सहायता से किया जा सकता है। यह सर्किट तीन फेज प्रेरण मोटर के समान है। इस अपवाद के साथ कि आगे और पीछे दोनों घटक हैं इसमें उपस्थित पावर और Torque के लिए 3 फेज Induction motor के लिए रिलेशनशिप में द्वी सिंगल फेज Induction motor के Forward या Backward components के लिए अस्लाई किया जा सकता है।

Backward का Torque forward के क्षेत्र के विपरीत दिशा में है और इसलिए Single phase induction motor में कुल वायु अंतराल शक्ति (Air gap power).

$$P_g = P_{gF} - P_{gb}$$

P_g = Total air gap power

P_{gF} = Forward air gap power

P_{gb} = Backward air gap power,

$$P_{gF} = I_m^2 R_F \quad \dots(i)$$

$$P_{gb} = I_m^2 R_b \quad \dots(ii)$$

$$P_g = I_m^2 R_F - I_m^2 R_b \\ = I_m^2 (R_F - R_b) \quad \dots(iii)$$

Forward field द्वारा उत्पन्न Torque का मान

$$T_F = \frac{1}{\omega_S} P_{gF} = \frac{P_{gF}}{2\pi N_S} \quad \dots(iv)$$

Backward field द्वारा उत्पन्न Torque का मान

$$T_b = \frac{1}{\omega_S} P_{gb} = \frac{P_{gb}}{2\pi N_S} \quad \dots(v)$$

ω_S = Synchronous speed in rad/S

परिणामी विद्युत चुम्बकीय या प्रेरित Torque T_{ind} और Forward torque तथा Backward torque के बीच अंतर है।

$$T_{ind} = T_F - T_b \quad \dots(vi)$$

3-phase induction के मामले में प्रेरित Torque तुल्यकालिक Angular बेग द्वारा विभाजित वायु अंतर शक्ति के बराबर है।

$$T_{ind} = \frac{P_g}{\omega_S} = \frac{1}{\omega_S} (P_{gF} - P_{gb}) = \frac{I_m^2}{\omega_S} (R_F - R_b) \quad \dots(vii)$$

चूंके आगे और पिछड़े क्षेत्र द्वारा उत्पादित रोटर करंट अलग-अलग आवृत्तियों के होते हैं। कुल तारे का Losses (P_{rb}) और पिछड़े क्षेत्र के कारण रोटर Copper loss के नुकसान का योग है।

$$P_{rc} = P_{rcF} + P_{rcb}$$

Rotor copper loss in 3 phase induction motor = Slip \times Air gap power.

Rotor copper loss in forward field in single phase induction motor

$$P_{rcF} = SP_{gF}$$

Rotor copper loss का मान Backward field के कारण Single phase induction motor

$$P_{rcb} = (2 - S) P_{gb}$$

\therefore Total rotor copper loss

$$P_{cr} = SP_{gF} + (2 - S) P_{gb}$$

Single phase induction motor में विद्युत रूपांतरित विद्युत को यांत्रिक रूप में दिया जाता है।

$$P_{mech} = P_{conv} = \omega T_{ind}$$

ω = Rad/Sec से

$$\omega = (1 - S) \omega_S$$

$$N = N_S (1 - S)$$

$$\begin{aligned} P_{mech} &= P_{conv} = (1 - S) \omega_S T_{ind} \\ &= (1 - S) P_g = (1 - s) (P_{gF} - P_{gb}) \end{aligned}$$

$$P_{mech} = I_m^2 (R_F - R_b) (1 - S)$$

Shaft output power

$$P_{out} = P_{conv} - \text{core loss} - \text{mechanical losses} - \text{stray losses}.$$

$$P_{out} = P_{mech} - P_{\text{rotational Losses}}$$

$$P_{out} = \text{Friction losses} + \text{Windage losses} + \text{Core losses}.$$

उदाहरण 1. एक 230 V, 50 Hz, 4 pole, induction motor का तुल्य सर्किट प्रतिबाधा निम्नलिखित हैं-

$$R_{1m} = 2.2 \Omega, R'_2 = 4.5 \Omega$$

$$X_{1m} = 3.1 \Omega, X'_2 = 2.6 \Omega, X_m = 80 \Omega, \text{Slip} = 0.03$$

Friction windage and core loss का मान 40 W है तब (i) इनपुट धारा (ii) शक्ति गुणक (iii) विकसित शक्ति (iv) Output power (v) दक्षता

हल- $R_{1m} = 22 \Omega, R_2 = 4.5 \Omega, X_{1m} = 31 \Omega, X'_2 = 2.6 \Omega, X_m = 80 \Omega, W_{\text{rotational losses}} = 40 \text{ W}$

Forward impedance

$$Z_F = \frac{\left(\frac{R'_2}{2S} + \frac{j}{2} X'_2 \right) \left(\frac{j}{2} X_m \right)}{\left(\frac{R_2}{2S} + \frac{j}{2} X' + \frac{j}{2} X_m \right)}$$

$$= \frac{\left(\frac{R'_2}{S} + jX'_2 \right) (jX_m)}{\left(\frac{R_2}{S} + jX' + jX_m \right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\left(\frac{4.5}{0.03} + j 2.6\right) j 80}{\frac{4.5}{0.03} + i 2.6 + j 80} \\
 &= \frac{(150 + i 2.6) j 80}{(150 + j 82.6)} \\
 &= \frac{(75 + j 1.3) j 40}{(75 + j 41.3)} \\
 &= \frac{75.011 [0.993] 40 [90]}{85.619 [2884]} \quad j = +90^\circ \text{ Angle को जोड़ता} \\
 &= 35.04 [6215^\circ] \Omega \\
 &= 1637 + j 3098 \Omega
 \end{aligned}$$

Backward field

$$\begin{aligned}
 Z_b &= \left[\frac{R'_2}{2(2-S)} + j \frac{X'_2}{2} \right] \left(j \frac{X_m}{2} \right) \\
 &= \frac{R'_2}{2(2-S)} + j \frac{X'_2}{2} + j \frac{X_m}{2} \\
 &= \frac{(1.142 + j 1.3) j (40)}{(1.142 + j 1.3 + j 40)} \\
 &= \frac{(1.73 [487^\circ]) 40 [90^\circ]}{41.316 [8840]} \\
 &= 1.675 [503] \\
 &= 1.07 + j 1.29 \Omega
 \end{aligned}$$

Total series impedance

$$\begin{aligned}
 Z_e &= Z_{1m} + Z_F + Z_b \\
 &= 2.2 + j 3.1 + 16.37 + j 30.98 + 1.07 + j 1.29 \\
 &= 19.64 + j 35.37 \\
 &= 40.457 [6096^\circ] \Omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(a) Input current } I_m &= \frac{V_m}{Z_e} = \frac{230 [0]}{40.451 [6096]} \\
 &= 5.685 [-6096^\circ] A
 \end{aligned}$$

$$\text{(b) Power factor} = \cos(-60.96)$$

$$= 0.4856 \text{ Lagging.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c) विकसित शक्ति} &= I_m^2 (R_F - R_b)(1-S) \\
 &= (5.68)^2 (16.37 - 1.07) (1 - 0.03) \\
 &= 479.65 W
 \end{aligned}$$


$$(d) \text{ Output power} = P_d - P_{\text{rot}} \\ = 479.65 - 40 \\ = 436.65 \text{ W}$$

$$\text{Input power} = VI_m \cos \phi \\ = 230 \times 5.685 \times 0.4856 \\ = 634.9 \text{ W}$$


$$(e) \text{ दस्ति } \eta = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} = \frac{436.65}{634.9} \times 100 \\ = 69.2\%$$

Blocked Rotor Test—इसमें रोटर एक प्रकार से Blocked होता है। स्टेटर पर कम Voltage को लगाया जाता है किंतु मुख्य Winding में Current प्रवाह का मान ज्ञात किया जा सके। इसके द्वारा Voltage करंट, और पावर input भाग जाता है। V_{SC} , i_{SC} और P_{SC} को दर्शाते हैं। इन शर्तों के तहत क्रमशः Power rotor के Blocked होने पर $S = 1$ के प्रतिवाधा $\frac{X_m}{2}$ चा होगा, यह $\left(\frac{R_2}{2} + j X'_2\right)$ की तुलना में इतना बड़ा है कि इसे बराबर सर्किट से अपेक्षित किया जा सकता है।

जब: तुल्य सर्किट $\frac{X_m}{2}$ को $\frac{R_2}{2} + j X'_2$ की अपेक्षा नगण्य मानने पर $S = 1$ पर चित्र में दिखाया गया है। स्टेटर को संकेत समान प्रतिवाधा द्वारा दिया जाता है।

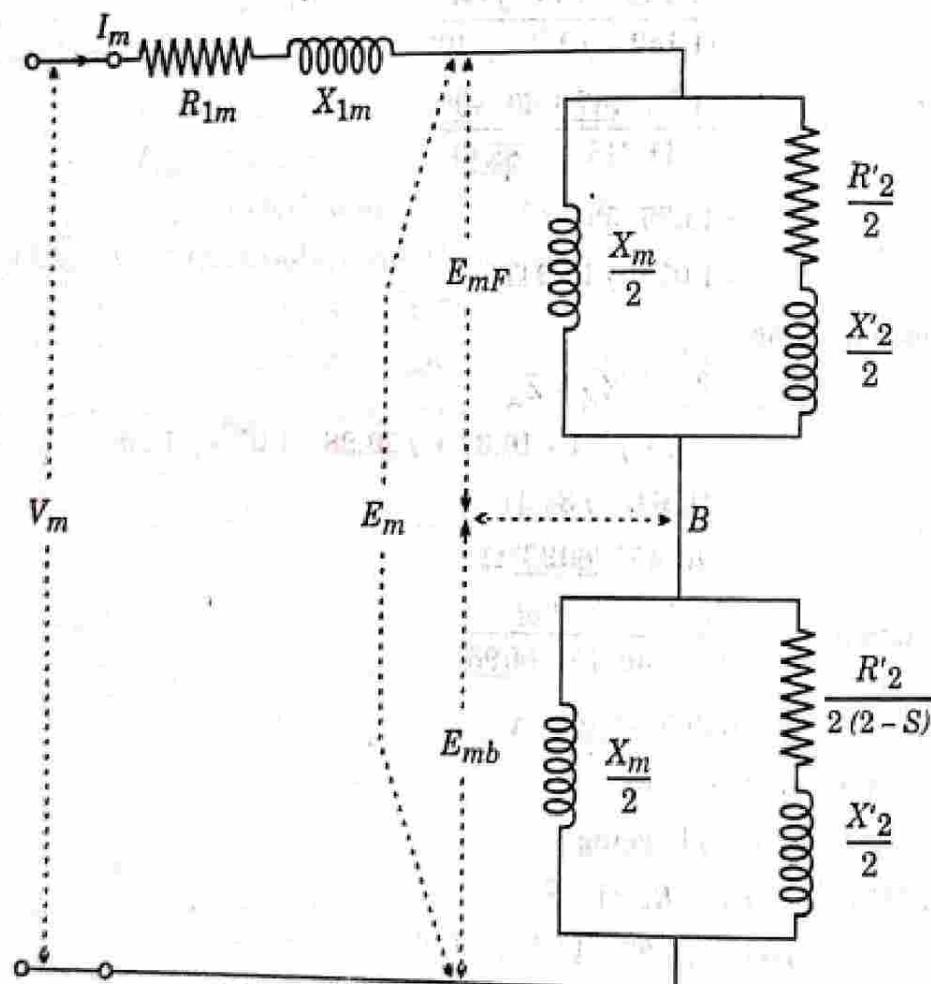

चित्र 2.13 Equivalent circuit diagram of blocked rotor test of single phase I.M.

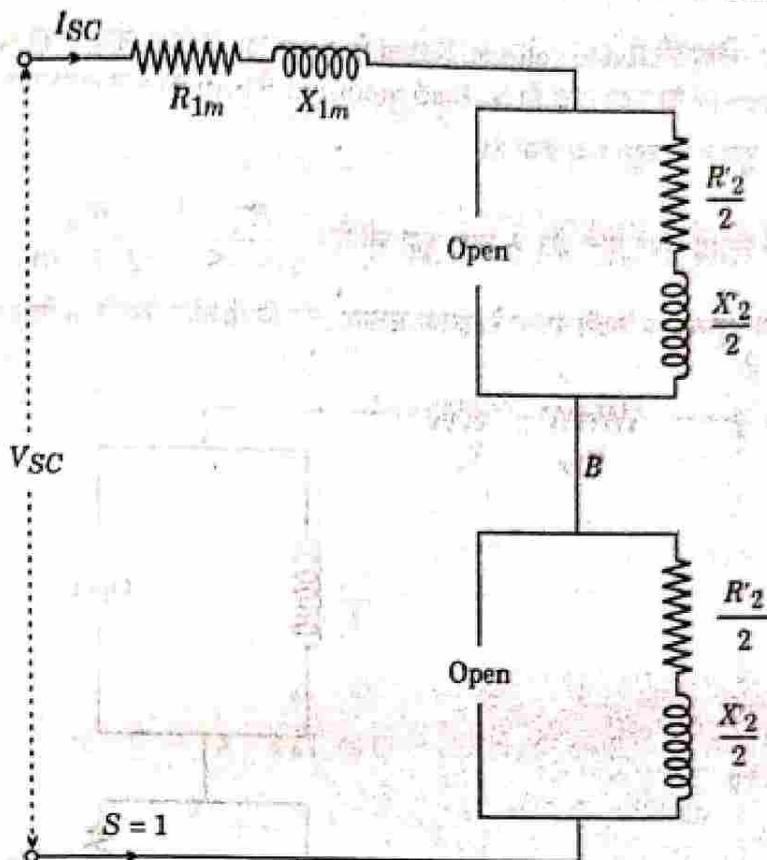चित्र 2.14 Equivalent circuit diagram of blocked rotor test ($X_m/2$ is negligible)

$$Z_e = \frac{V_{SC}}{I_{SC}}$$

Equivalent series resistance R_e of the motor.

$$R_e = R_{1m} + \frac{R'_2}{2} + \frac{R'_2}{2}$$

$$= R_{1m} + R'_2 = \frac{P_{SC}}{I_{SC}^2}$$

चूंक मुख्य स्टेटर Winding R_{1m} का प्रतिरोध पहले से ही मापा जाता है। लाइन फ्लोवेंसी पर प्रभावी रोटर प्रतिरोध द्वारा दिया जाता है।

$$R'_2 = R_e - R_{1m} = \frac{P_{SC}}{I_{SC}^2} - R_{1m}$$

Equivalent (तुल्य) प्रतिघात X_e

$$X_e = X_{1m} + \frac{X'_2}{2} + \frac{X'_2}{2} = X_{1m} + X'_2$$

चूंक Leakage प्रतिघात X_{1m} और X'_2 को अलग नहीं किया जा सकता है इसलिए हम एक सरल धारणा बनाते हैं कि $X_{1m} = X'_2$

$$X_{1m} = X'_2 = \frac{1}{2} X_e = \frac{1}{2} \sqrt{Z_e^2 - R_e^2}$$


इस प्रकार Blocked rotor test से पैरामीटर R'_2 , X_{1m} , X'_2 का मान प्राप्त किया जा सकता है यदि R_{1m} का मान जाता है।

(150) वैद्युत मशीन-II

No Load Test—मोटर को Rated voltage, Rated frequency पर बिना लोड के ही चलाया जाता है। Voltage current और Input power को मापा जाता है। No load condition में Slip का मान लगभग शून्य के बराबर होता है। $\frac{R'_2}{2S}$ का मान $\frac{X_m}{2}$ की तुलना में बहुत कम होता है।

$$X_{m/2} \text{ के मुकाबले पिछड़े घूमने वाले क्षेत्र के साथ जुड़ा प्रतिरोध } \frac{R'_2}{2(2-S)} \left[\approx \frac{R'_2}{2(2-0)} = \frac{R'_2}{4} \right] \text{ इतना छोटा।}$$

Current में पीछे की ओर चुम्बकीय स्थिति नागण्य है। इसके अलावा बिना किसी लोड स्थिति के चित्र में कोई भार नहीं के प्रतिधात द्वारा दिया जाता है।

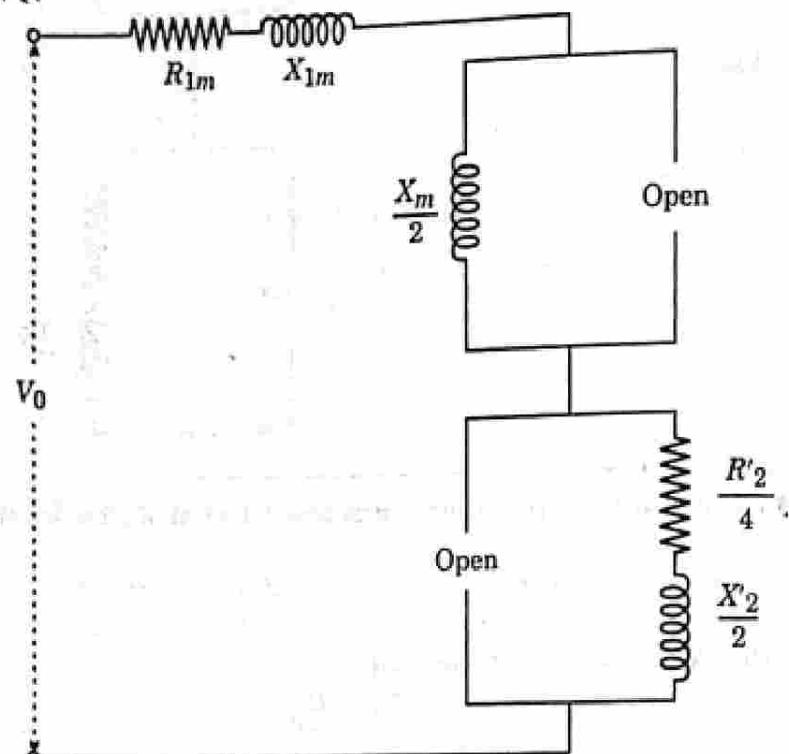

चित्र 2.15 Equivalent circuit diagram of no load test

$$X_0 = X_{1m} + \frac{X_m}{2} + \frac{X'_2}{2}$$

चौंक X_{1m} और X'_2 पहले से ही अवरुद्ध रोटर परीक्षण से ज्ञात है। चुम्बकीय प्रतिधात X_m का मान समीकरण (i) से किया जा सकता है।

माना कि V_0 , I_0 और P_0 का मान No load condition में Voltage Current और Power है तब
No load power factor का मान

$$\cos \phi_0 = \frac{P_0}{V_0 I_0}$$

No load condition में तुल्य प्रतिवाधा का मान

$$Z_0 = \frac{V_0}{I_0}$$

No load condition में तुल्य प्रतिधात का मान

$$X_0 = Z_0 \sin \phi_0$$

$$X_0 = Z_0 \sqrt{1 - \cos^2 \phi_0}$$

उदाहरण-एक 220 V Single phase induction motor पर निम्नलिखित Test किये जाते हैं-

(i) Blocked Rotor Test 120 V, 9.6 A, 460 W

(ii) No load test 220 V, 4.6 A, 125 W.

Stator winding का प्रतिरोध का मान 1.5Ω तथा जब Blocked rotor test किया जाता है तब Starting winding को Open किया जाता है। तुल्य परिपथ के पैरामीटर और Core, friction and windage losses को ज्ञात कीजिए।

हल-Blocked rotor test $V_{SC} = 120 \text{ V}, I_{SC} = 9.6 \text{ A}, P_{SC} = 460 \text{ W}$

$$Z_e = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} = \frac{120}{9.6} = 12.5 \Omega$$

$$R_e = \frac{P_{SC}}{(I_{SC})^2} = \frac{460}{(9.6)^2} = 4.99 \Omega$$

$$\begin{aligned} X_e &= \sqrt{(Z_e)^2 - (R_e)^2} \\ &= \sqrt{(12.5)^2 - (4.99)^2} \end{aligned}$$

$$X_e = 11.46 \Omega$$

$$X'_{1m} = X'_{2} = \frac{1}{2} X_e = \frac{1}{2} \times 1146 = 5.73 \Omega$$

$$R_{1m} = 1.5 \Omega$$

$$R_e = R_{1m} + R_2$$

$$R_2 = R_e - R_{1m} = 4.99 - 1.5 = 3.49 \Omega$$

No Load Test

$V_0 = 220 \text{ V}, I_0 = 4.6 \text{ A}, P_0 = 125 \text{ W}$

No load power factor

$$\cos \phi_0 = \frac{P_0}{V_0 I_0} = \frac{125}{220 \times 4.6} = 0.1235$$

$$\therefore \sin \phi_0 = 0.9935$$

$$Z_0 = \frac{V_0}{I_0} = \frac{220}{4.6} = 47.83 \Omega$$

$$X_0 = Z_0 \sin \phi_0$$

$$= 47.83 \times 0.9935$$

$$= 47.46 \Omega$$

Core friction and windage losses = Power input to motor at no load - no load copper loss.

$$= P_0 - I_0^2 \left(R_{1m} + \frac{R_2}{4} \right)$$

$$= 125 - (4.6)^2 \left(1.5 + \frac{3.49}{4} \right)$$

$$= 748 \text{ W}$$

Ans.

स्पलिट केले मोटर (Split Phase Induction Motor)

इनमें एकी प्रैरण मोटर को स्वचालित कराया जाना (Self-starting Single Phase Induction Motor Self Starting) यही किसी फिलेडी प्रैरण मोटर की तरीकी अवधारणा में एकी एक फिले कुराकार (Single phase winding) में घूमने वाले दिये जाने की तरीकी अवधारणा ही होती है। लेकिन यही किसी भौतिक छोड़ एक Single phase winding को एक फेज मरणावाही वाले दिये जाने के लिए इसके लिये एक शुरूआती वाली (Starting S.p.w.) दूसरा नहीं बर आवश्यक है। यही दूसरा को एक फेज मरणावाही वाले दिये जाने के लिए इसके दूसरे दो दूष में किसी दिल्ला में घूमा हो तो मोटर गूमी दिल्ला में घूमायी होती है। इसका लाखर्य यह है कि Single phase motor self-starting नहीं ही बर्योजित स्वचालित होने के लिये घूमने वाला चुम्बकीय छोड़ का होना अति आवश्यक है। उसकी Single phase coil को एक फेज की मरणावाही देने में घूमने वाला क्षेत्र नहीं बनता बल्कि Pulsating चुम्बकीय छोड़ बनता होता है।


मोटर के Self-starting ने होने के बहाने इस कठिनाई को एक फेजी कुण्डलन (Single phase winding) को Split up करना पड़ता है। इसमें जल्दी में दो Coil की Winding की जाती है जिनमें से एक Main winding व Running winding तथा दूसरे की साधारण कुण्डलन (Auxiliary winding) या Starting winding कहते हैं। यह दोनों ही घूमने वाली गैरिमील कुण्डलनों को घोट कुण्डलन को घोट बिल्ला गैरिमित तार में तथा अधिक प्रतिरोध मान का रखा जाता है। दोनों Winding को 90° बिल्ला पर रखा जाता है तथा एक फेजी मरणावाही के समान्तरा में संयोजित किया जाता है। दोनों Coil के इस प्रकार स्वचालित बिल्ला जाता है ताकि दोनों स्टेटर Winding की पाराओं में फेज अन्तर काफी अधिक (आदर्शमान 90° है)। इस प्रकार मोटर ही फेजी मोटर की भाँति चलवाहा करता है। यह दोनों पाराओं परिक्रमी फ्लॉक्स (Revolving flux) बनाता है तथा इस प्रकार मोटर को Self-starting बनाती है।

इन प्रकारों में मात्र आवश्यक फेज अन्तर उत्पन्न करने के लिए कई विधियाँ हैं जैसे-

- (i) स्प्लिट केले Motor
- (ii) कैपासिटर स्टार्ट Motor (Capacitor-start motor)
- (iii) Capacitor start, capacitor run motor.
- (iv) Permanent split capacitor (PSC) motor (Single value capacitor)
- (v) Shaded pole motor

(vi) फिल्टर केले Motor-चित्र (2.16) में एक Split phase induction motor को प्रारंभित किया गया है। गैरिमील स्टार्ट मोटर की बहाना जाता है। इसमें एक Single केले Rotor होता है। इसके स्टेटर में दो Winding प्रयुक्त होते हैं। Main winding और एक Starting winding होते हैं। Main field winding और Starting winding के बीच विस्थापित हो जाते हैं जैसे कि दो घूमने वाली चुम्बकीय Induction motor में Main winding में Low Resistance and high inductive reactance होता है जबकि Starting winding में High resistance and low inductive reactance को रखा जाता है।

इस प्रकार मुख्य I_m (main current) अवधारणा 90° से Supply voltage में Lagging करता है। महा (Auxiliary winding) में इसके मात्र गुम्बला में जुहा एक प्रतिरोध होता है। Auxiliary winding में High resistance और Low inductive reactance series में जुहा होता है ताकि मात्रायक winding में Current in line voltage Phase में होता है। इस प्रकार दो Winding में Time phase अन्तर में Current Phase के बीच 90° होता है तो

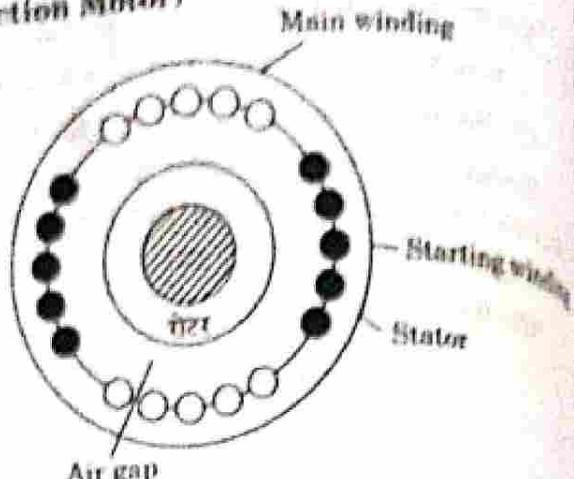

चित्र 2.16 Split phase induction motor

अवधौर पर 30° के ग्राम के इय Phase में अन्य एक घटी जो शुल्काती होता है वह रोटिंग टॉर्क के लिए उपयोग होती है। ऐसी Winding के बीच Turn बाहर नहीं है तथा Rotating torque बाहर नहीं है वह शुल्काती Torque 1.5 से 2 गुने के बीच में लोटा है। Rated supply, main और Auxiliary winding के प्राप्ति में भूमि देखी है।

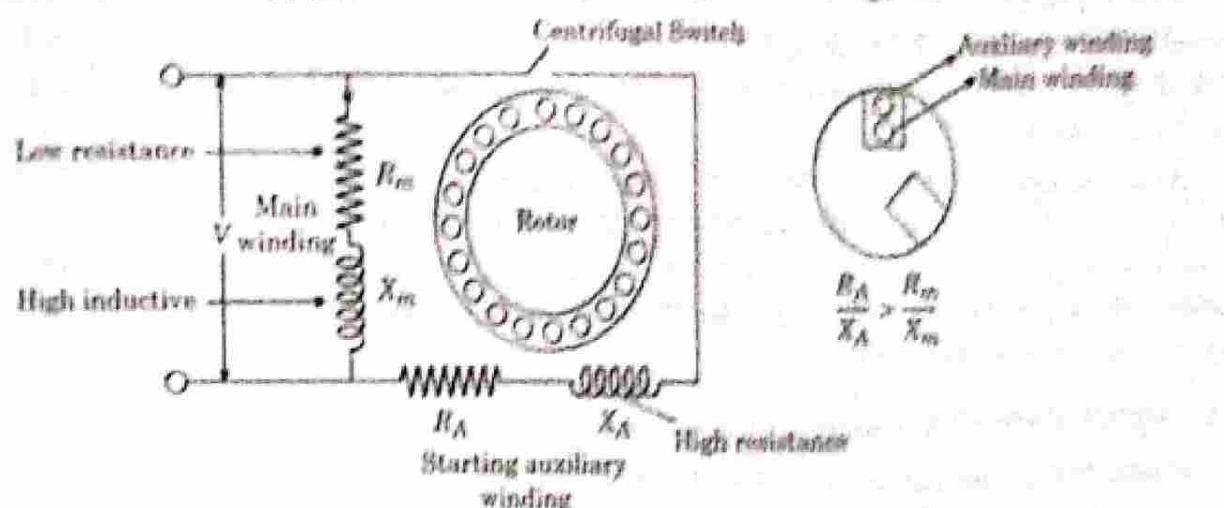


Fig 2.17 Split phase induction motor

Starting के दौरान Auxiliary winding supply से स्वचालित रूप से Disconnect हो जाता है। Motor 70 में 80% गति (Synchronous speed) पर पहुंच जाता है।

लगभग 100 W या उससे अधिक की पोटर के लिए एक Centrifugally operated switch का उपयोग Starting winding को Disconnected करने के लिए किया जाता है। छोटी मोटर के लिए एक लिस का अन्य उपयोग किया जाता है। Relay को Main winding के माध्य शृंखला में जोड़ा जाता है। Starting के अध्यय एक भारी चारों रिले काल्पनिक कारण इसका संपर्क बंद हो जाता है। यह मर्किट में शुरू होने वाली Winding को लाता है। जैसे ही पोटर अपनी अधिक गति को 10 से 80 प्रतिशत के तुल्यकालिक गति तक पहुंचता है तो Coil के प्रत्येक में कर्ट कम हो जाता है। इसके अलावा जिस पहलवान आपूर्ति को खोलता है और मुख्य आपूर्ति पर तब केवल Motor main winding पर चलता है। इस पोटर की Torque speed विशेषताओं को वित्र में दिखाया गया है जो गति n_0 विषय पर Centrifugal switch operate होती है।

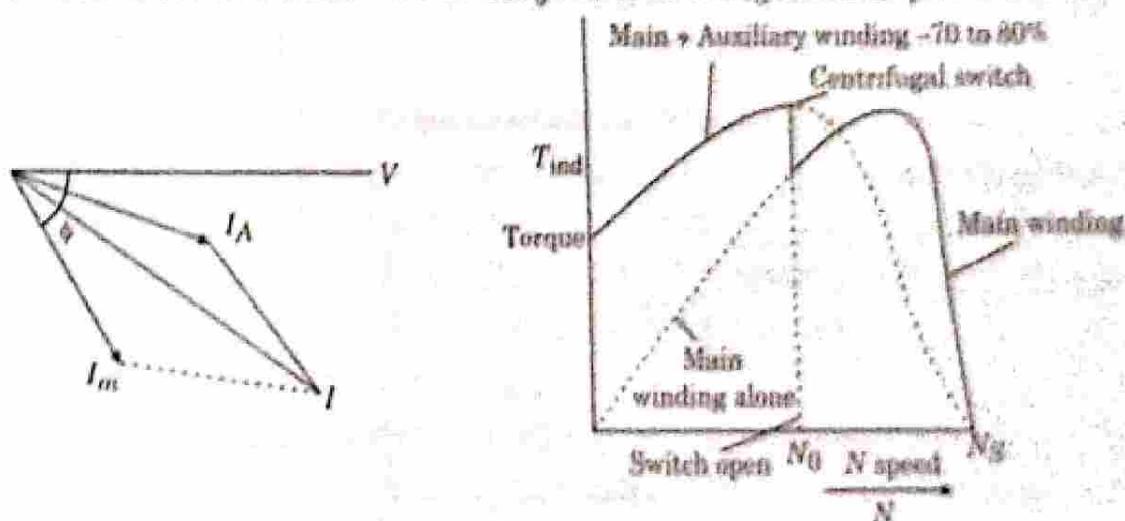


Fig 2.18 Phasor and characteristics of split phase motor.

Rotation की घूर्णन की दिशा को विपरीत करना (Reversal of Direction of Rotation)—यह पोटर इस दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में इसे Start किया जाता है जिससे एकट्रेस स्टार्ट Induction motor के घूर्णन की दिशा को उल्टा किया जा सकता है। इस दिशा में Reverse करने के लिए पोटर को Start करने वाली पोटर की मुद्रा

Winding के लाइन Connection को बदला किया जा सकता है। जब Motor stand still condition में हो यदि पोर्ट गति में वह तब संघर्ष नहीं है।



Motor Characteristics—Resistance start induction motor का Starting torque full load load के लिए लगभग 1.5 गुना होता है। यह अधिकतम या पुल Out torque के बारे में 2.5 गुना Full load torque का है। सिंजोनस स्पीड का लगभग 75% split phase motor में High starting current होता है जो आमतौर पर 7 से 8 गुना full load के मान का होता है।

Applications—स्लिट फेज मोटर सस्ती है और वे आसानी से Start से शुरू होने वाले लोड के लिए सबसे उपयुक्त हैं जहाँ से Start होने की Frequency सीमित है। सामान्य अनुप्रयोग निम्नलिखित है। वाशिंग मशीन, Fan, Food mixers, grinders, Floor polishers, व्होअर, Centrifugal pump, Small, drills, laths, कार्यालय मशीनें, हाथर मशीनें आदि—Starting torque का मान कम, होने के कारण ही कभी 1 kw से अधिक की आवश्यकता वाले द्वाइव के लिए उपयोग किए जाते हैं।

2.3.1 संधारित्र चालित मोटर (Capacitor start motor)

संधारित्र मोटर (Capacitor motor)—संधारित्र मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो सहायक Winding सर्किट में Capacitor को Connect करके जो Auxiliary winding और Main winding में कंटट के बीच एक ग्रेटर (बड़ा) फेज अन्तर बनाने करता है। ये तीन प्रकार के कैपेसिटर मोटर होते हैं।

संधारित्र स्टार्ट मोटर (Capacitor Start Motor)—

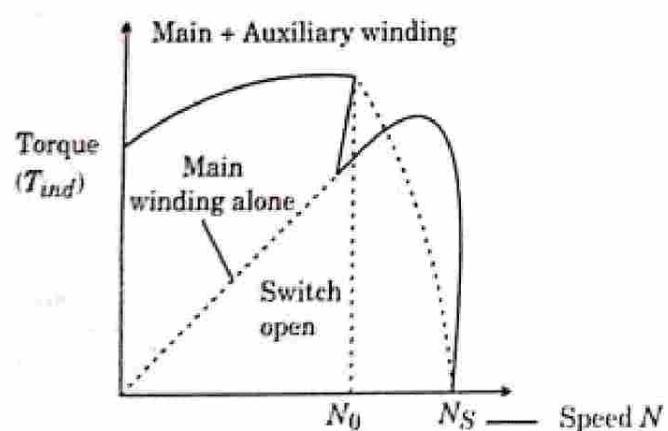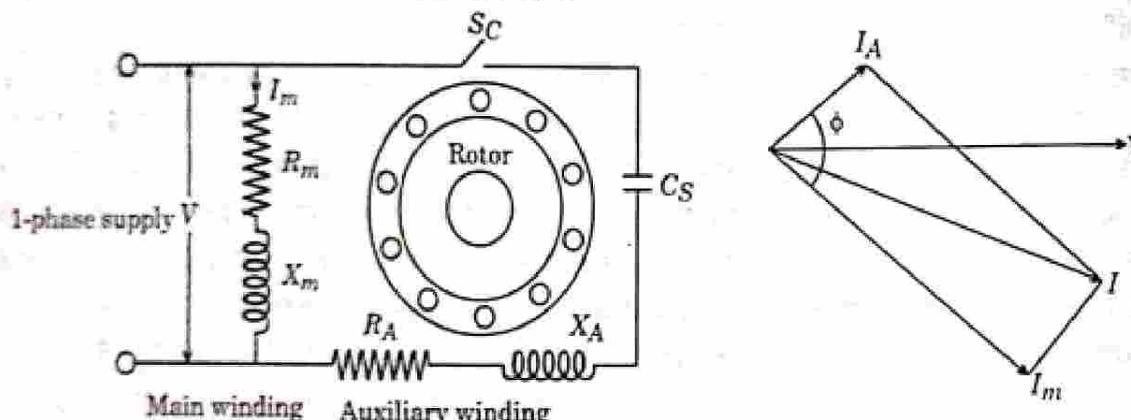

चित्र 2.19 Circuit, phasor and characteristics diagram of capacitor start motor.

एक संधारित्र (Capacitor start) motor के Connection को चित्र (2.19) में दिखाया गया है। इसमें एक पिंजो (Cage) प्रकार का गेटर है और इसमें दो Winding हैं, Main winding और Auxiliary winding (starting winding) दोनों Winding को Space में 90° पर विस्थापित किया गया है। एक कैपेसिटर C_S starting winding के

साथ गृहिता में जुड़ा हुआ है। एक Centrifugal switch S_C भी जुड़ा है जैसा कि उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। गृहित Rating के Capacitor का चयन करके Main winding में Current I_M को सहायक (Auxiliary Winding) में धारा I_A से Lagging करेगा (चौंक Auxiliary winding के Series में Capacitor को जोड़ा गया है)।

इस प्रकार एक सिंगल फेज सप्लाई धारा को स्टेटर Winding में लाने करने के लिए दो फेज में विभाजित किया जाता है। इसके साथ Winding एक दूसरे से 90° पर विस्थापित (Main, एवं Auxiliary) होते हैं लेकिन इनका mmf परिमाण में बराबर होगा और 90° Time phase से अलग होता है। इसलिए मोटर एक संतुलन की तरह काम करता है। मोटर के रूप में 2 phase मोटर अपनी रेटेड गति के पास होते हैं। इस गति पर Auxiliary winding और Starting Capacitor Automatic बन्द हो जाता है। Centrifugal switch ' S_C ' को Shaft पर लगाया जाता है। Capacitor का उपयोग केवल Motor को Start करने के लिए किया जाता है। अतः प्रति 100 watt पर $20\text{--}30 \mu\text{F}$ Capacitor का उपयोग किया जाता है।

मोटर का गुण (Properties of motor)—कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बहुत अधिक Starting torque को विकसित करते हैं (3 to 4 गुना Full load torque) एक समान रूप से Rated प्रतिरोध स्टार्ट मोटर को Start करने वाले Capacitor का मान बड़ा होना चाहिए और एक Starting प्रतिरोध कम होने के कारण High Starting Torque को प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि Capacitor आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट Capacitor को V_{ar} (Reactive Power) उच्च रेटिंग 250 HF का उपयोग किया जाता है। Capacitor C_S का उपयोग Start Time Rating के अनुसार किया जाता है जिसमें Starting Torque का मान अधिक हो जाता है।

Capacitor की अधिक लागत की वजह से Capacitor Start Motor, Split Phase Motor को तुलना में अधिक महंगा है।

घूमने की दिशा को बदलना (Reversal of Direction of Rotation)—Capacitor Start Motor के घूमने की दिशा को यदि बदलना हो तो इसके Main winding या Auxiliary winding के Connection को परस्पर बदल दिया जाता है जिससे Rotation की दिशा बदल जाती है।

उपयोग (Applications)—कैपेसिटर Start motor का उपयोग High inertia, के पास के लिए किया जाता है, जहाँ लगातार या Frequent starting की आवश्यकता होती है। पंप और कंप्रेशन के लिए यह मोटर सबसे उपयुक्त होता है और इसलिए ये व्यापक रूप से रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर कंप्रेशन में उपयोग किए जाते हैं, ये कन्वेयर और कुछ मरीन टूल्स के लिए उपयोग किये जाते हैं।

संधारित्र चालित एवं संचालित मोटर (Capacitor Run and Capacitor Start Motor)


इस प्रकार के मोटर में दो मान के Capacitor को योजनाबद्ध अंतरखण्ड को चित्र 2.20 में दिखाया गया है। इसमें एक Cage (पिंजरा प्रारूपी) मोटर होता है और इसके स्टेटर में दो Winding होते हैं अर्थात् (Main winding) और Auxiliary winding (Starting winding)। ये दोनों Winding space में 90° पर विस्थापित हैं जिसमें मोटर में दो Capacitor C_S और C_R का उपयोग किया जाता है। दोनों Capacitor शुरू में समानांतर में जुड़े हुए हैं।

दो Capacitors के उपयोग निम्नलिखित हैं—

(i) **Starting Capacitor**—कैपेसिटर C_S को एक High starting torque प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। इसलिए इसे Starting capacitor कहते हैं, अतः Starting के समय एक बड़े Current की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए कैपेसिटिव प्रतिघात X है जिसमें Starting winding में X (Capacitive reactance) का मान कम होगा।


$$\text{क्योंकि } \downarrow X_A = \frac{1}{2\pi F C_A} \uparrow$$

अतः Starting capacitor का मान बड़ा होना चाहिए। इसलिए Capacitor C_S को (Short time rating) लिए प्रयोग किया जाता है। Starting capacitor electrolytic प्रकार का होता है तथा इनका Size small होता है।

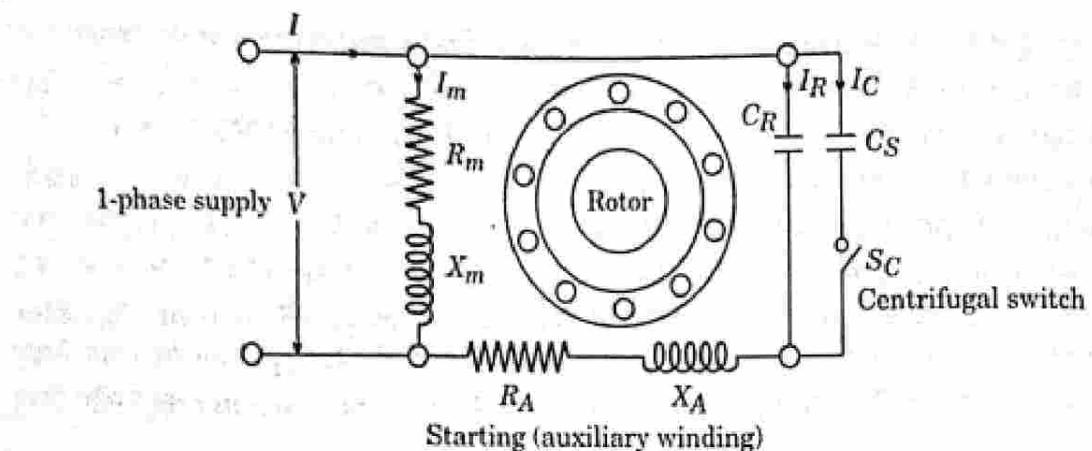


चित्र 2.20 Circuit diagram of capacitor start and capacitor run.

Running Capacitor—सामान्य ऑपरेशन के दौरान रेटेड लाइन का कंटर स्टार्टिंग (Starting) कंटर से होता है। इसलिए कैपेसिटिव प्रतिघात का मान अधिक होता है क्योंकि $\uparrow X_R = \frac{1}{2\pi FC_R} \downarrow$ होता है और Running capacitor का मान कम (Low) होना चाहिए। रोटर जब लगभग तुल्यकालिक गति के रूप में प्राप्त कर सेता है तब संधारित्र C_S Centrifugal switch S_C छाग काट दिया जाता है। Running capacitor C_R सर्किट में एक स्थायी जुड़ा होता है। यह निरंतर चलने के लिए एक लम्बे समय तक उपयोग किया जा सकता है क्योंकि एक Capacitor C_S का उपयोग केवल Motor को Starting के लिए जब C_R का उपयोग मोटर को Running अवस्था में होता है अतः इसे Capacitor start and capacitor run motor भी कहा जाता है।

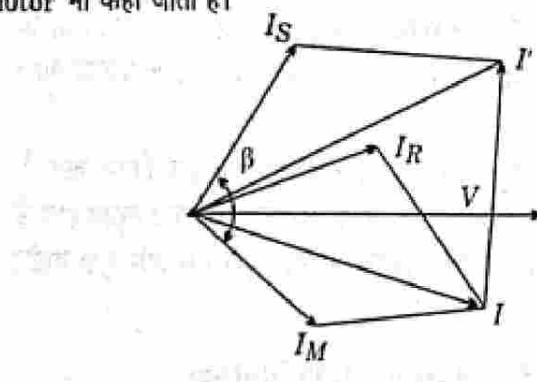

चित्र 2.21 Starting capacitor, and running capacitor are connected.

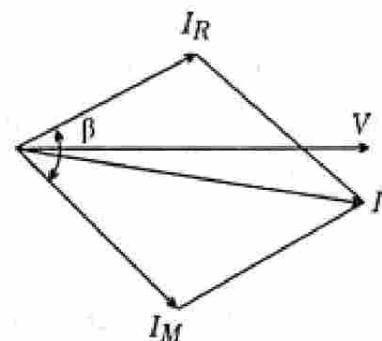


चित्र 2.22 जब Running Capaciator केवल connected है।

Torque speed Characteristics

दो Capacitor मान का मोटर Smooth और शांत चलते हैं। जब मोटर Main winding पर चलते हैं तब Motor की दक्षता अधिकतम होती है।


Application—दो Capacitor मोटर का उपयोग High inertia के भार के लिए किया जाता है जिसके लिए लगातार Starting की आवश्यकता होती है। जहाँ अधिकतम (Load) pullout torque और दक्षता आवश्यक होती है। यह पंचिंग उपकरण प्रशीतन एंयर कंप्रेसर में उपयोग किया जाता है।

संधारित्र संचालित प्रेरण मोटर (Capacitor Run Induction Motor)—इस प्रकार की मोटर को Permanent split capacitor (PSC) Motor भी कहते हैं क्योंकि इस तरह के प्रेरण मोटर में संधारित्र स्थायी रूप से संचालन हेतु सहायक वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहता है जिसका प्रमुख कार्य चालन (Starting) के साथ-साथ संचालन की स्थिति (Running condition) में जुड़े रहकर मोटर की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

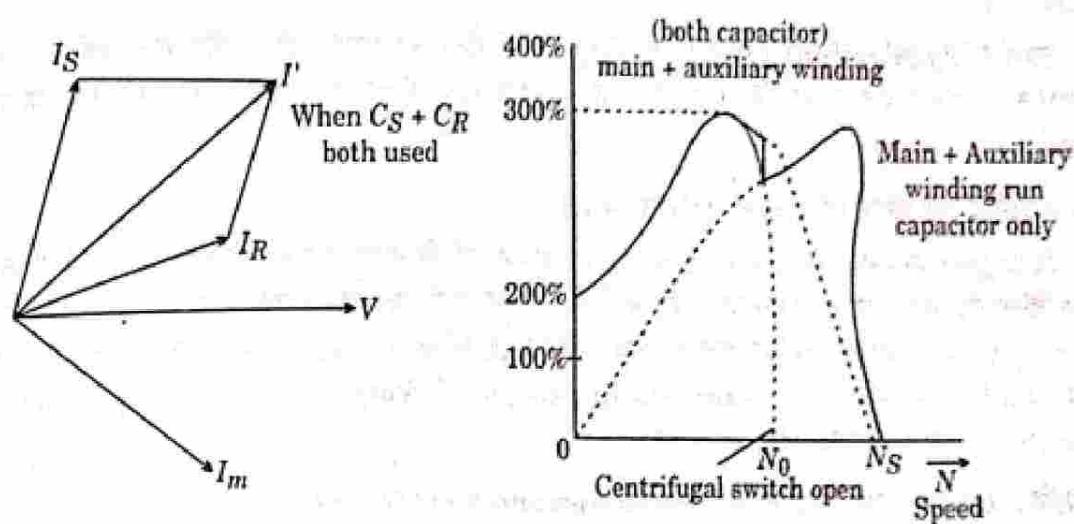

चित्र 2.23 Torque speed characteristics of capacitor start and capacitor run.

यह एक स्थायी स्पिलट (Split) कैपेसिटर मोटर है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इसमें एक Cage (पिंजरा) गेटर है और इसमें स्टेटर की दो Winding हैं अर्थात् Main winding और Auxiliary winding होता है। सिंगल फेज Induction motor में केवल एक कैपेसिटर C है जो सीरीज को Start करने वाले कैपेसिटर C से जुड़ा है। स्थायी रूप से सर्किट में जुड़ा हुआ है जो ON और OFF दोनों स्थिति में स्थायी रूप से स्पिलट कैपेसिटर मोटर है, जिससे Single value कैपेसिटर हमेशा सर्किट में होता है। इस प्रकार के मोटर में कोई Starting switch नहीं होता है जो Auxiliary winding हमेशा सर्किट में होता है इसलिए यह मोटर एक संतुलित 2 phase motor के रूप में उसी तरह से काम करता है जिसके परिणामस्वरूप एक समान Uniform torque का उत्पादन करता है। आपरेशन के दौरान यह मोटर कम शोर करता है।

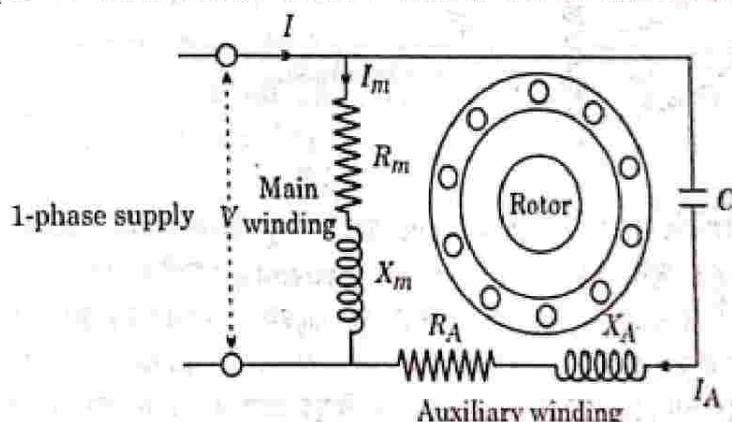

चित्र 2.24 Permanent capacitor start motor.

गुण (Advantages)—Permanent split capacitor के निम्नलिखित गुण हैं—

- (i) Centrifugal switch की आवश्यकता नहीं होती है।
- (ii) उच्च दक्षता
- (iii) उच्च शक्ति गुणक, क्योंकि Capacitor permanent रूप से जुड़ा है।
- (iv) उच्च Pull out torque

Limitations—(1) इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का उपयोग निरंतर चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पेपर स्पेस आयल Field प्रकार का संधारित्र का उपयोग बड़े और आकार में अधिक लागत के लिए बराबर रोटिंग के पेपर Capacitor का उपयोग किया जाता है।

(2) Single phase PSC (Permanent split capacitor motor) में Low starting torque होता है जो आमतौर पर Full load torque से कम होता है।


उपयोग (Application)—स्थायी स्पिलट Capacitor मोटर का उपयोग हीटर और एयर कंडीशनर में, भौंग और ब्लोअर के लिए किया जाता है और रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर को चलाने के लिए उन्हें कार्यालय मशीनरी चलाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

2.3.2 शेड्ड ध्रुव मोटर (Shaded Pole Motor)

शेड्ड ध्रुव मोटर (Shaded Pole Motor)—शेड्ड ध्रुव मोटरों को व्यवहारिक रूप से बहुत कम अश्व शक्ति $\frac{1}{25}$ से $\frac{1}{5}$ अश्व शक्ति तक बनाया जाता है। इस प्रकार की मोटर का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ कम प्रारम्भिक बल आवृण्ण (Low starting torque) की आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग पंखों, blower, Hair dryers तथा विद्युत घड़ियों इत्यादि किया जाता है। इनकी मुख्य हानि (i) Low starting torque (ii) Very little overload capacity (iii) Low efficiency (5 से 35% तक) है।

आन्तरिक संरचना तथा सिद्धान्त (Construction and Working Principle)


Single phase supply

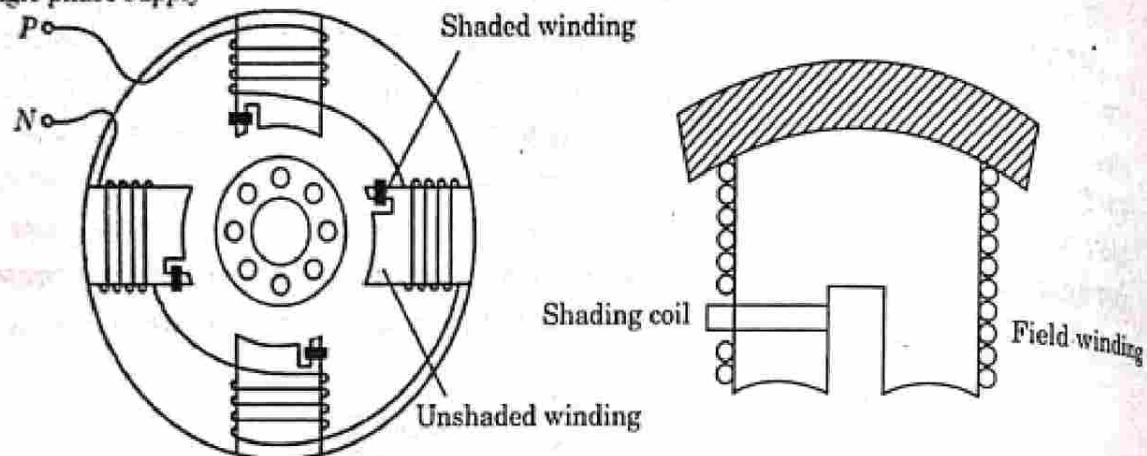

चित्र 2.25

इस प्रकार की मोटरों के स्टेटर में एक ही Winding होता है जो ध्रुव खण्डों के बीच सिरों पर कट लगा दिया जाता है जिसे तांबे की मोटी पत्ती मोड़कर बैण्ड दी जाती है। यह पत्ती (Short circuited) होती है जिसे Shading winding भी कहते हैं। शेड्ड ध्रुव मोटरों का रोटर पिन्जरा प्रारूपी ही होता है तथा ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे बहुफेज प्रेरण मोटर का रोटर होता है। एक चार ध्रुव वाली शेड्ड ध्रुव मोटर दिखाई गई है इनमें मुख्य Winding चार ध्रुव पर प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। इन प्रत्यावर्ती फ्लक्स शेड्ड Winding से काटाता है जिससे एक विद्युत बाहक बल उत्पन्न होता है जो चौंक शेड्ड कुण्डलन लम्बाई होता है इसीलिये उसमें उच्च धारा प्रावाहित होता है जो फ्लक्स के विपरीत अपना फ्लक्स उत्पन्न करता है। इस क्रिया में चुम्बकीय अक्ष में विना शेड्ड भाग की ओर Shift हो जाता है। इस चुम्बकीय अक्ष का स्थानान्तरण ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बास्तव में ध्रुवों को स्थानान्तरित किया गया है। इस प्रकार चुम्बकीय अक्ष के स्थानान्तरण के कारण पिंजरी रोटर विना शेड्ड ध्रुव (Unshaded pole) से शेड्ड ध्रुव की ओर धूमने लगता है। शेड्ड कुण्डलन उच्च प्रेरणिक (Highly inductive) बल होती है इसलिये जब Main winding या Exciting winding में धारा बढ़ती है तब शेड्ड Winding में धारा ट्रांसफर होती है जब Main winding में धारा बढ़ती है तब शेड्ड Winding में धारा घटती है। इस धारा का मान बहुत अधिक होता है तथा धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उसे उत्पन्न करने वाले फ्लक्स का विरोध करती है। इस प्रकार उत्तेजन धारा बढ़ने से शेड्ड फ्लक्स घनत्व (Flux density) घट जाता है। इसके विपरीत उत्तेजन धारा घटने से शेड्ड भाग में फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है।

चित्र (i) के अनुसार माना कि उत्तेजक धारा O से A की ओर तीव्र रूप से बढ़ रही है। इसके कारण शेडिंग (Shading winding) में विद्युत बाहक बल प्रेरित होता है। शेडिंग कुण्डली का प्रतिरोध नगण्य होता है इसलिये उसमें अधिक धारा प्रेरित होता है जिसकी दिशा उत्तेजक धारा के विपरीत होती है। इस प्रकार अधिकतर फ्लक्स बिना (Shaded) भाग की ओर स्थानान्तरण (Shift) हो जाता है तथा चुम्बकीय अक्ष बिना शेड्ड भाग के मध्य ND_1 के साथ आ जाता है।

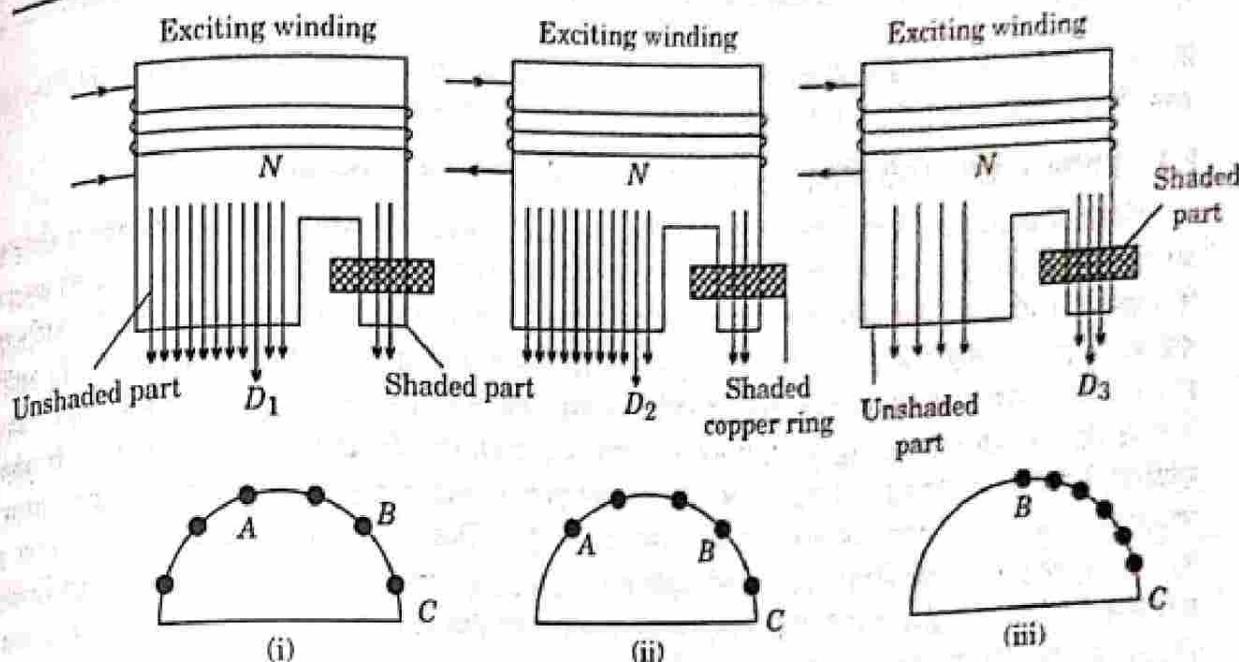


चित्र 2.26

अब माना कि उत्तेजक धारा शीर्ष मान पद है अर्थात् A व B के मध्य है। इस स्थिति में चित्र 2.26 (ii) में उत्तेजक धारा परिवर्तन न्यूनतम शेडिंग Coil में लगभग शून्य विद्युत वाहक बल तथा इस प्रकार मूल धारा प्रेरित होगी। इस स्थिति में उत्तेजक धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स उच्चतम मान पर होगा तथा फ्लक्स वितरण सम्पूर्ण ध्रुव के समान होगा। इस प्रकार चुम्बकीय अक्ष ध्रुव के केन्द्र की ओर ND_2 के साथ स्थानान्तरित (Shift) हो जायेगा।

चित्र (iii) में धारा B से C की ओर परिवर्तित होती है तथा धारा ठीक उसी प्रकार तीव्रता से घटती है जिस प्रकार वह O से A तक बढ़ रही थी। इस स्थिति में शेडिंग Coil में ट्रांसफार्मर क्रिया से अत्यधिक धारा प्रेरित होगी। इस प्रेरित धारा की स्थिति इस प्रकार होती है कि यह उत्तेजक धारा का विरोध करता है जिस कारण शेडिंग धारा में फ्लक्स को सामर्थ्य बढ़ जाता है तथा चुम्बकीय अक्ष शेडिंग धारा मध्य में ND_3 के साथ स्थानान्तरित (Shift) हो जाता है, इस प्रकार उपरोक्त विचार विमर्श से हम देखते हैं कि उत्तेजक धारा के धनात्मक अर्द्धचक्र (Positive half cycle) में N ध्रुव Unshaded point से शेडिंग धारा (Shaded point) में स्थानान्तरित हो जाता है। उत्तेजक धारा के अगले ऋणात्मक अर्द्ध चक्र (Negative half cycle) में भी यही क्रिया होती है। इस प्रकार ध्रुवों में यह क्रिया होती रहती है तथा वह बांये से दाये की ओर बढ़ते रहते हैं।

शेडिंग ध्रुव मोटर का Torque

उपयोग (Application)-Shaded pole motor बहुत सस्ते होते हैं। Shaded Pole motor द्वारा विकसित Starting torque का मान बहुत कम होता है और इसका Power factor का मान Low होता है। इस कारण Shaded pole motor शक्ति के छोटे आकार में ही निर्मित होते हैं। इनका Rating 40 W या इससे कम होता है। इनका उपयोग डिवाइस को ड्राइव करने के लिए किया जाता है जिसके लिए Low starting torque की आवश्यकता होती है जो कि छोटे डिवाइस के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं रिले, फैन आदि में उपयोग होता है। इनका कम प्रारम्भिक लागत और आसान शुरूआत के कारण प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, शीतलन

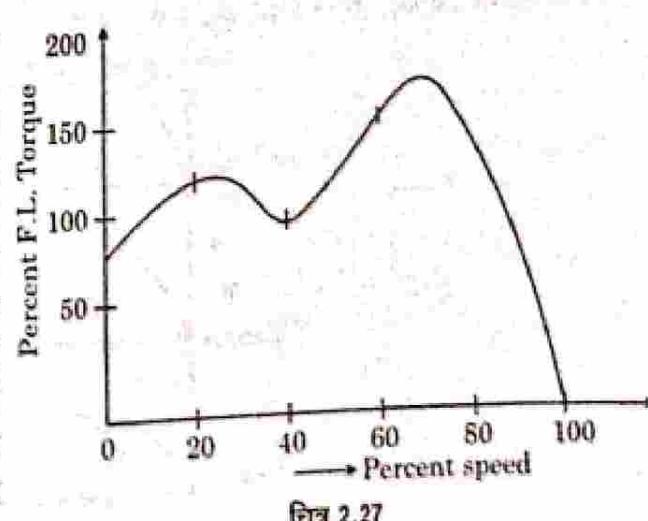

चित्र 2.27

प्रशंसक टेबल फैन, एग्जास्ट, हेयर ड्रायर, विजली घड़ी और अन्य Single phase, तुल्यकालिक Motor को Starting करने, रिकार्ड प्लेयर स्लाइड प्रोजेक्टर फोटोकॉपी मशीन में उपयोग किया जाता है।

2.4 प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर (Alternating Current Series Motor)


सिंगल फेज ए०सी० सीरिज मोटर (Single Phase A.C. Series Motor) - सिंगल फेज सीरिज मोटर का कम्प्यूटर (Commutator) टाइप मोटर होता है। यदि D.C. सीरिज मोटर के टर्मिनल के सिंगल की Polarity को बदल कर दिया जाता है तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। इसलिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि सीरिज मोटर संचालित होगा। धारा को भी ढी०सी० शृंखला मोटर में विकसित Torque की दिशा दोनों क्षेत्र की प्रवृत्ता द्वारा निर्धारित की जाती है और अपेक्षित $T \propto \phi I_a$ के माध्यम से धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। ढी०सी० सीरिज मोटर को एक ही फेज में एक फेज के A.C. Supply से जोड़ा जाता है। फील्ड Winding और आर्मेचर के माध्यम से प्रवाहित होता है। यह निम्नानुसार है कि A.C. रिवर्सल पाजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पाजिटिव एक साथ प्रभावित होता है। इससे दोनों Field flux पोलरिटी और आर्मेचर के माध्यम से Current की दिशा प्रभावित होती है। इसका मतलब है कि विकसित Torque की दिशा पाजिटिव रहेगी क्योंकि Rotation उसी दिशा में जारी रहेगा। Torque की प्रकृति हम Pulsating करेंगे और आवृत्ति दो बार लाइन आवृत्ति के बहुत होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक शृंखला मोटर ढी०सी० और ऐसी दोनों पर चल सकता है। दोनों मोटर जो एक Phase ए०सी० स्रोत के साथ-साथ एक ढी०सी० स्रोत के साथ उपयोग की जा सकती है आपूर्ति वोल्टेज को Universal motor कहा जाता है लेकिन एक सीरिज मोटर विशेष रूप से ढी०सी० आपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। A.C. Supply को उपयोग करने से निम्नलिखित दोष हैं-

- (1) हिस्टरिसीस और भंवर धारा हानि के कारण इसकी दक्षता कम होती है।
- (2) Field और Armature winding की बड़ी प्रतिधात के कारण पावर फैक्टर कम होता है।
- (3) Brushes पर स्पार्किंग होता है।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित संशोधन ढी०सी० शृंखला मोटर में किए जाते हैं जिन्हें वैकल्पिक-प्रत्यक्ष धारा पर संतोषजनक ढंग से संचालित किया जाता है।

$$T \propto \phi I_a$$

A.C. Supply देने पर

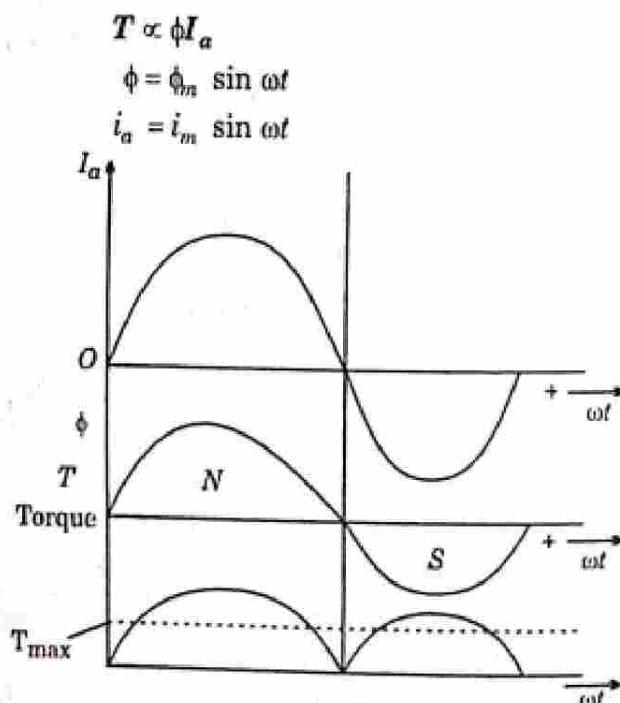

चित्र 2.28 Developed Torque in a single phase series motor

$$T = \phi_m \sin \omega t$$

$$T = X i_m \sin \omega t$$


(a) Field core को ऐसे Material से निर्माण करते हैं जिसमें कम हिस्टैरिसीस हानि होती है तथा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है।

(b) फील्ड वाइंडिंग को छोटे आकार के साथ प्रदान किया जाता है। फील्ड पोल क्षेत्रों के बढ़ाने से गति को कम करता है ताकि फ्लक्स घनत्व कम हो जाए। यह लोहे की हानि और Reactive voltage drop को कम करता है।

$$\downarrow \phi = \frac{B}{A \uparrow}$$

(c) Low flux के साथ आवश्यक Torque प्राप्त करने के लिए आर्मेचर कंडक्टर की संख्या को बढ़ा दिया जाता है।


(d) कम्पूटेशन में सुधार करके आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) के प्रभाव को कम करने के लिए और आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) को कम करने के लिए Compensating winding का उपयोग किया जाता है। इस Winding को स्टेटर स्लाइट्स में डाला जाता है ताकि आकृति में ऐसा हो Compensating winding की धुरी Main axis से 90° (इलेक्ट्रिकल) विस्थापित होते हैं। यह आर्मेचर और फील्ड दोनों के साथ मूँखला में जुड़ा हो सकता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस तरह के मामले में मोटर को Conductively compensated किया जाता है।

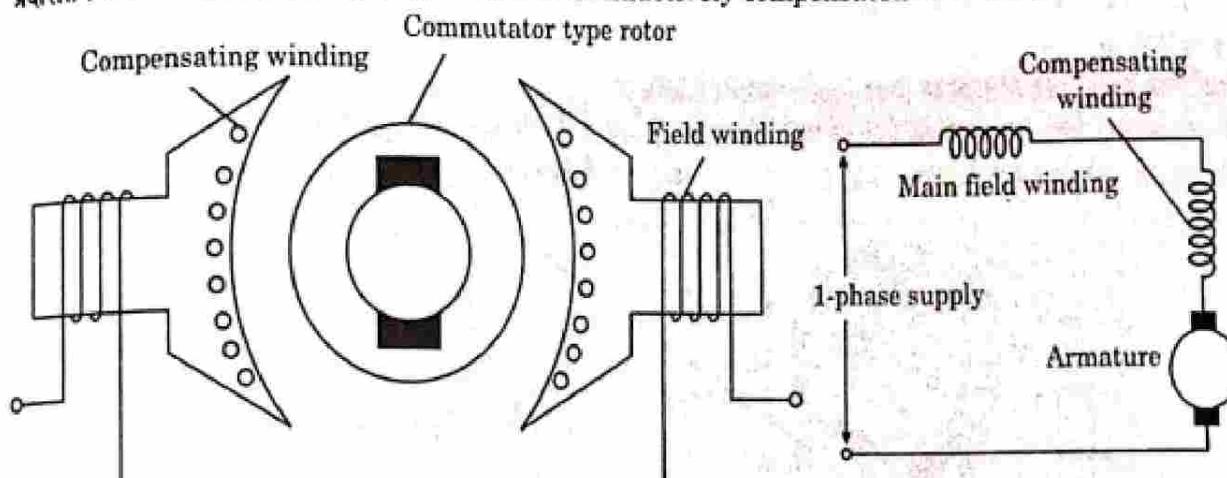

Series motor with conductively compensated winding


चित्र 2.29

यदि Compensating winding स्वयं Short circuited हो जाता है तो उस स्थिति में Motor को परिचालित किया जा सकता है जिसे तब Motor को Inductively compensated कहा जाता है।

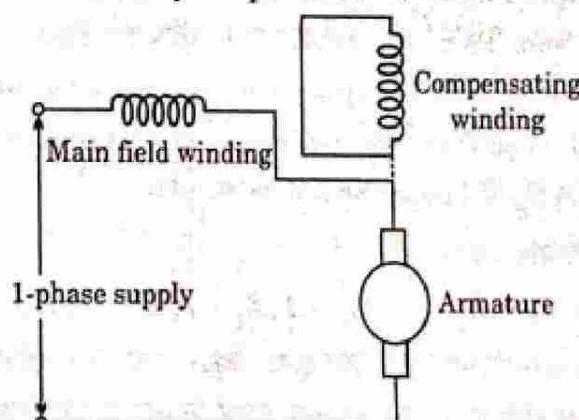


चित्र 2.30 Series motor with inductively compensated winding

Phasor Diagram of A.C. Motor

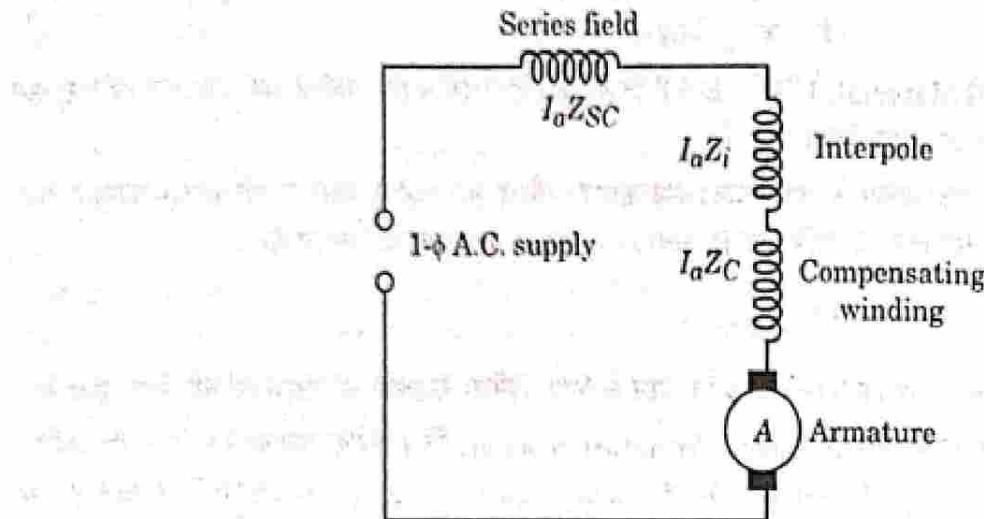

चित्र 2.31 Conductively couple ac series motor

A.C. series motor का Conductively coupled motor का Schematic diagram तथा Phasor diagram को प्रदर्शित किया गया है।

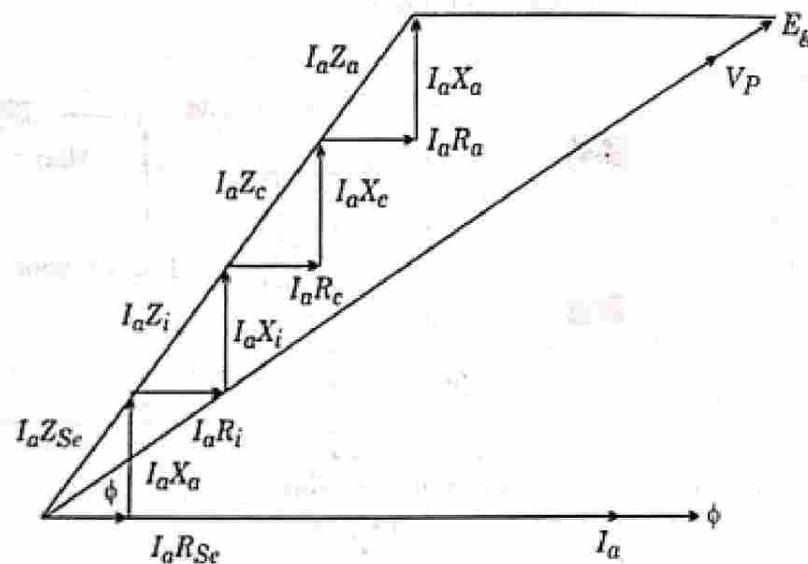

चित्र 2.32

प्रतिरोध द्वाप $I_a R_{Se}$, $I_a R_i$, $I_a R_c$ और $I_a R_a$ फील्ड इंटरपोल Winding Compensating winding आमेचर प्रतिरोध Winding क्रमशः फेज में हैं और आमेचर धारा I_a प्रतिधात के Phase में द्वाप $I_a X_{Se}$, $I_a X_i$, $I_a X_c$ प्रतिधात के कारण सीरिज फील्ड Interpole winding compensating winding और आमेचर Winding current I_a 90° Lead करता है। यदि Generated armature counter e.m.f. E_g हो तब Terminal phase voltage up का मान E_g के Phasor Sum के बराबर होगा।

V_p और E_g के बीच Phase angle ϕ है।

$$V_p = E_g + I_a Z_{Se} + I_a Z_i + I_a Z_c + I_a Z_a$$

उपयोग (Application) – पोर्टेबल ड्रिल, हेयर ड्रायर, ग्राइंडर, टेबल फैन ब्लॉअर, पालिशर्स, Electrical vehicle charging, किचन एप्लिकेशन आदि का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है जहाँ गति नियंत्रण और गति उच्च मूल्य आवश्यक है।

2.4 सार्वत्रिक मोटर की संरचना एवं कार्य संचालन

(Construction and Working Principle of Universal Motor)


सार्वत्रिक मोटर (Universal Motor) – ये मोटर जो एक प्रत्यावर्ती धारा तथा D.C. दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सके Universal motor कहलाता है। यह मोटर आंशिक अरव शक्ति की होती है तथा घरेलू उपकरणों जैसे ग्राइण्डर जूस मिक्सर फ्रिल, सिलाई मशीनों इत्यादि में प्रयोग किया जाता है।

सार्वत्रिक मोटर की संरचना (Construction of Universal Motor) – Universal motor के निम्न भाग होते हैं –


- (1) फ्रेम (Frame)
- (2) Field core
- (3) आर्मेचर (4) End plates.

इन मोटरों का फ्रेम (Yoke) पटलित लोह पत्तियों का बना होता है। फ्रेम या योक को पटलित इसलिये बनाया जाता है तकि भंवर धारा हानियाँ को कम किया जा सके। मोटर के क्षेत्र (Field core) को भी पटलित लोह पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। प्रायः फ्रेम तथा क्रोड एक ही टुकड़े में होते हैं।

Universal motor का आर्मेचर Wound type होता है तथा इसकी संरचना एक छोटी दिल्ल धारा मोटर के आर्मेचर के समान होता है। यह भी पटलित (Laminated core) का बना होता है जिसकी Slots सीधी या तिरछी होती हैं तथा आगे दिक परिवर्तक होता है जिस पर आर्मेचर Coil की तरों आकार जुड़ती हैं। सिरा प्लेटें फ्रेम के दोनों सिरों पर लगी होती हैं जिनके मध्य बैयरिंग लगे रहते हैं, जिनके अन्दर आर्मेचर की शाफ्ट घूमती है। कुछ मोटरों पर End plate होता है तथा दूसरे फ्रेम के साथ ही

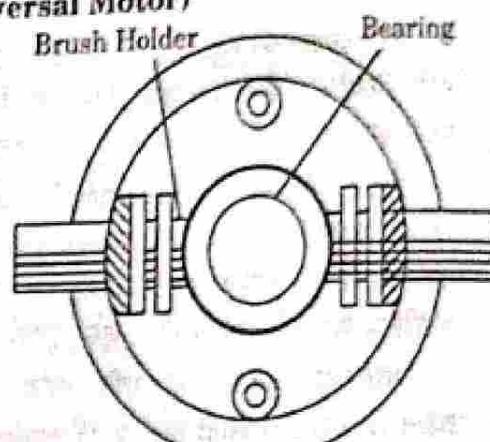

दित्र 2.33 सार्वत्रिक मोटर की संरचना

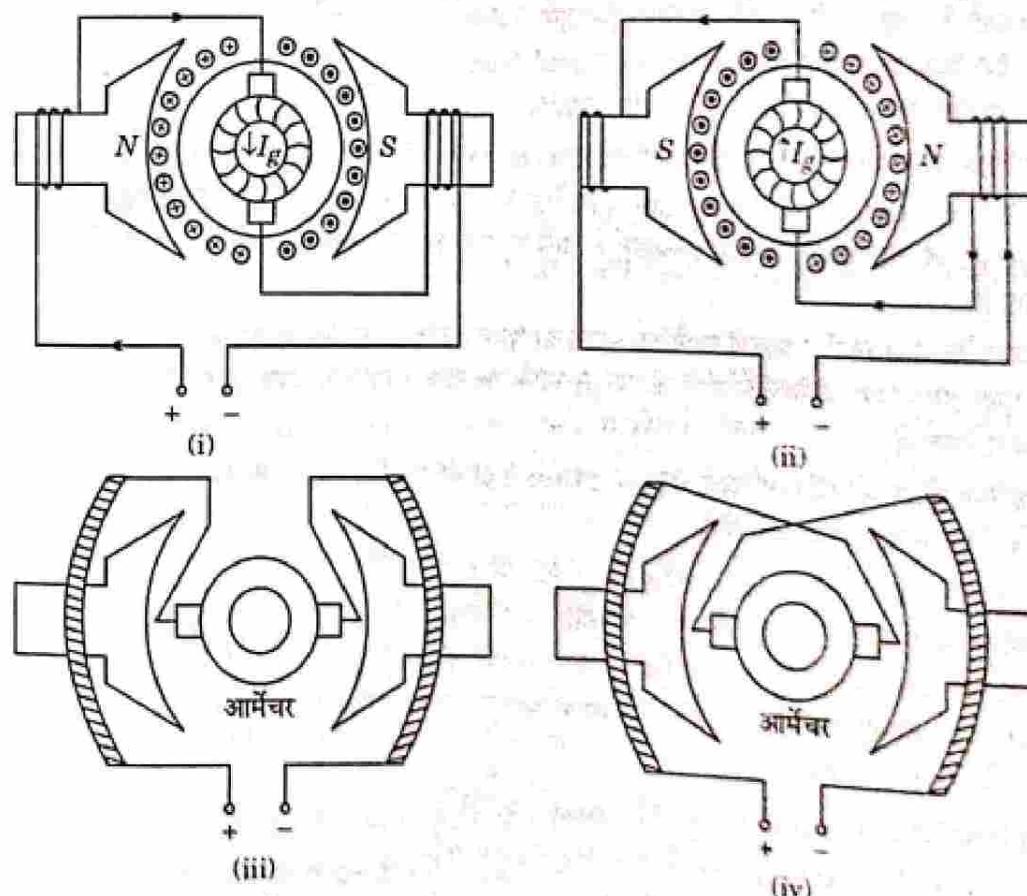

दित्र 2.34 Constructional view of universal motor

जुड़ी रहती है। इस प्रकार की मोटर से केवल एक ही प्लेट हटाई जा सकती है प्रायः सामने के सिरे पर प्लेट बूँदा छोड़ा रहते हैं।

यही आकार की Universal motor को प्रत्यावर्ती धारा पर चलाने के लिए उनमें समकारी (Compensated) प्रयोग किया जाता है लेकिन छोटे आकार की मोटर में Compensated coil का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आर्मेंचर की इनमें दिक्‌परिवर्तक तथा निम्न शक्ति गुणक की अधिक परेशानी नहीं होती है।

कार्य सिद्धान्त-मोटर एक दिशीय (Unidirectional) Torque विकसित करती है चाहे उन्हें प्रत्यावर्ती धारा तथा धारा पर प्रयोग किया जाये। Universal motor D.C. motor के सिद्धान्त पर कार्य करता है जब आर्मेंचर तथा क्षेत्र को क्रेणी क्रम में जोड़कर धारा प्रयुक्त की जाती है तब क्षेत्र धारा उत्पन्न चुम्बकीय बल रेखा आर्मेंचर द्वारा उत्पन्न बल से प्रतिक्रिया करती है तथा आर्मेंचर धूमने लगता है। यह A.C. तथा D.C. दोनों के लिए सत्य है।

सार्वत्रिक मोटर का गति लोड अभिलक्षण (Speed load characteristics of Universal Motor)-Universal motor की Speed D.C. series motor के समान ही परिवर्ती है, अर्थात् Full load तथा कम Load पर अधिक कुछ स्थितियों में (20,000 r.p.m. तक) वास्तव में लोड शून्य लोड पर मोटर की गति उसके बर्बाद तथा बायु घर्षण लोड के कारण संमित रहती है।

Universal motor के Torque गति वक्र को A.C. तथा D.C. सम्पर्क दोनों के लिये दिखाया गया है। उचित मान तक वास्तविक लोड गति को घटाने के गियर ट्रेनों (Gear Trains) का प्रयोग किया जाता है।

उपयोग-Universal motor का उपयोग Vacuum cleaners में किया जाता है जहाँ मोटर की वास्तविक गति ही लोड गति होती है। कुछ मोटरों की गति को गियर ट्रेनों द्वारा घटाना होता है, जैसे ड्रिंक एंड फूड मिक्सर (Drink and food mixer), पोर्टेवल हिल तथा बरेलू सिलाई मशीन इत्यादि।


सार्वत्रिक मोटर के धूमने की दिशा को बदलना (Reversal Rotation of Universal Motor)-सार्वत्रिक मूँच प्राप्ति Universal motor का Rotation आर्मेंचर या क्षेत्र Winding में धारा की दिशा को विपरीत करके बदला (Reversing) जा सकता है। प्रायः बूँदा होल्डरों से तारों के संयोजन को उल्टा (Reverse) करके मोटर का परिप्रमण कर्त्तव्य किया जाता है।

विपरीत क्षेत्र में समकारित प्राप्ति सार्वत्रिक मोटरों की धूमने की दिशा को आर्मेंचर या क्षेत्र लोडों को आपस में बदलकर लगाने के लिये विपरीत बूँदों को Shift करके बदला जा सकता है। प्रायः बूँदों को कई दिक्‌परिवर्तक खण्डों द्वारा शिफ्ट करना पड़ता है।


सार्वत्रिक मोटर की गति नियंत्रण (Speed Control of Universal Motor)-Universal Motor को नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं-

(1) **प्रतिरोध (Resistance Methods)-**मोटर की श्रेणी में एक परिवर्ती प्रतिरोध R को लगाकर मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। गति नियंत्रण की यह विधि सिलाई मशीनों की मोटरों के लिये प्रयुक्त की जाती है। परिपथ में प्रतिरोध का मान Food (Pedal) द्वारा दिया जाता है।

(2) **टैपड विधि (Tapped Field Method)-**इस विधि में Field मूँच में कई Tapping होते हैं तथा क्षेत्र सामर्थ्य को परिवर्तित करके गति को नियंत्रित किया जा सकता है।

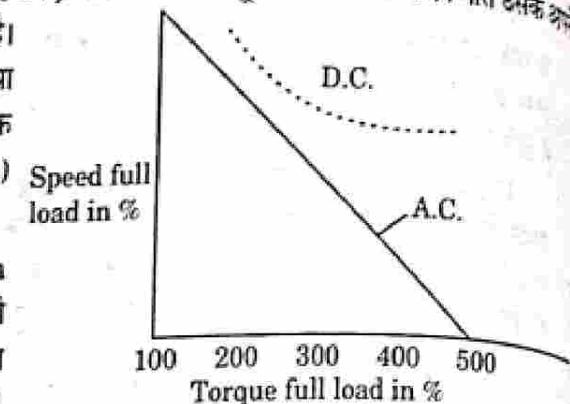

चित्र 2.36 Speed-Torque characteristics

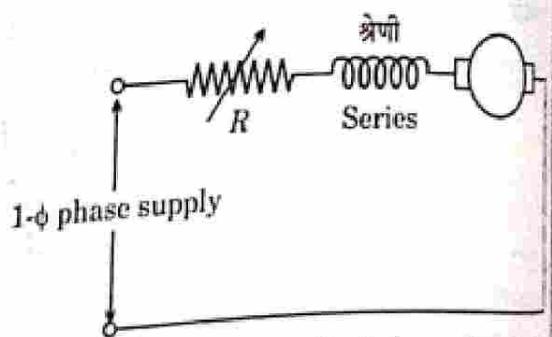

चित्र 2.37 Resistance method of speed control


(i) क्षेत्र धूव को कई खण्डों पर विभिन्न प्रकार विद्युत गोधित तारों द्वारा कुण्डलित किया जाता है तथा T_{ap} सिरों को प्रत्येक बृद्ध पर बाहर निकाल लिया जाता है।

(ii) एक क्षेत्र धूव के ऊपर नाइक्रोम प्रतिरोध तार को कुण्डलित कर लिया जाता है तथा T_{ap} सिरों को इस तार के बाहर निकाल लेते हैं।


(3) अपकेन्द्री यन्त्र युक्ति (Centrifugal Mechanism)-

ब्यावहारिक रूप से घरेलू फूड तथा ड्रिंक मिक्सर (Domestic food and drink mixer) में कई गति होती है। एक Centrifugal यन्त्र युक्ति को मोटर के अन्दर लगाया जाता है। स्थिर एक बाल्य लीवर द्वारा Adjustable होती है। यदि मोटर की गति लीवर द्वारा सेट गति से बढ़ती है तो Centrifugal यन्त्र युक्ति दो सम्पर्कों को खोल देती है तथा प्रतिरोध R को परिपथ में प्रविष्ट कर देता है जिससे मोटर की गति घट जाती है। जब मोटर धोर-धोर चलती है तो ये दो सम्पर्क बन्द होते हैं तथा प्रतिरोध को लघुपथित कर देते हैं कि गति में परिवर्तन महसूस नहीं होता है।

गति अधिनियंत्रक (Governor) के पार्श्व में संयोजित होता है। एक संधारित्र C सम्पर्क विन्टुओं के पार्श्व में लगाया जाता है ताकि सम्पर्क विन्टुओं के खुलने तथा बन्द होने के कारण उत्पन्न होने वाली Sparking को घटाया जा सके।

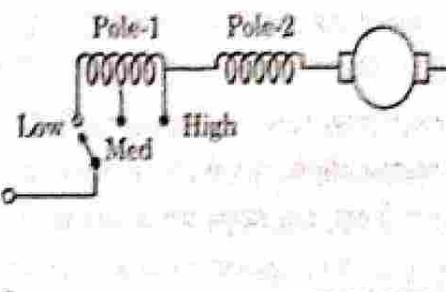

चित्र 2.38 Tapped field method

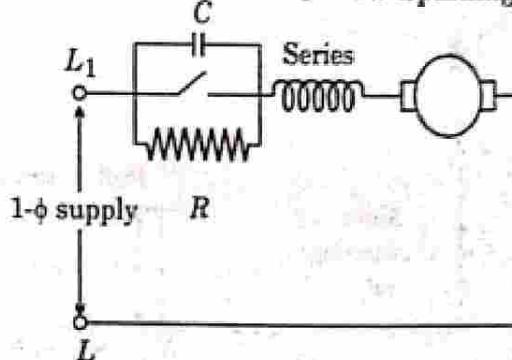

चित्र 2.39 Centrifugal mechanism of speed control


जार्विक मोटर के अनुप्रयोग (Application of Universal Motor)

उपयोग—सिलाई मशीन की मोटर, टेबल, पंखा, पोर्टवल ग्राइन्डर, पोर्टवल ट्रिल हेयर ड्रायर, रसोइ के उपकरणों जैसे बूस मिक्सर इत्यादि में प्रयोग किया जा सकता है।

2.5 एक कलीय तुल्यकालिक मोटर (Single Phase Synchronous Motor)

Single Phase Synchronous Motors—तीन फेज सिक्कोनस मोटर आमतौर पर कई 100 Kw के क्रम की बड़ी मशीन या मेगावाट में होती है। सिंगल फेज सिक्कोनस मोटर सामर्थ्य रेटिंग के लिए निरंतर गति मशीन होती है। एक Phase को छोटी सिक्कोनस मोटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। Reluctance मोटर और हिस्टरिसीस मोटर के निर्माण में सरल होता है और फौल्ड उत्तेजन की आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें स्थायी मैग्नेट का उपयोग किया जाता है।


2.5.1 प्रतिष्टम्भ मोटर (Reluctance Motors)—सिंगल फेज सिक्कोनस (Reluctance Motor) मूल रूप से सिंगल फेज इन्डक्यूशन motor के समान होते हैं। स्टेटर में Main winding (मुख्य Winding) और Auxiliary winding (Starting winding) होता है। सामान्य तौर पर सिंगल फेज प्रतिष्टम्भ मोटर के लिए स्टेटर Winding सिंगल के किसी एक के समान होता है। Single phase motor, reluctance motor का Rotor मूल हृप से Squirrel cage होता है जिसे कुछ रोटर दाँतों के साथ उपयुक्त Slots में हटा दिया है। जैसा कि (Desired)

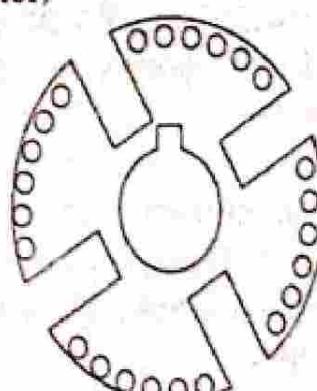

चित्र 2.40 Reluctance motor

आवरणकर्ता के अनुसार रोटर में पोल की संख्या प्रदान की जाती है। Reluctance motor में तुल्यकालिक मोटर दिखाए गए। यहाँ दाँतों को 4 स्थान पर 4 pole साइलेंट (Silent) पोल संरचना के लिए हटा दिया गया है। रोटर Slots (Bars) को ड्राइव पर भी बरकरार रखा जाता है जहाँ से दाँतों (Teeth) को हटा दिया जाता है जहाँ दो Endling ring को इन बार के समान परिचालित किया जाता है। एक पिंजरे गेटर को प्रदर्शित किया गया है।

जब स्टेटर को एक Single Phase आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो मोटर एक Single Phase मोटर की तरह Start होता है। जोकि सिंक्रोनस गति के 75% से ऊपर की गति पर होता है। एक Centrifugal switch को सहायक Winding के द्वारा दिया जाता है और मोटर सिंगल फेज की गति को बनाये रखता है। गति में जब Main winding की गति तुल्यकालिक तथा Reluctance में Torque को उत्पन्न करता है। यह Rotor की Tendency के बारण उत्पन्न होता है। इसके लिए यह Reluctance स्थिति में खुद को संरक्षित करने के लिए Forward field के Rotor को समकालिकता (Synchronism) के समकालिक धूर्ण प्रवाह के संबंध में प्रधारी हांग से होने के लिए Load inertia को समकालिकता में गुणीकरण के बाद एक गति में होना चाहिए लेकिन Rotor केवल Synchronism सिंक्रोनस, Reluctance torque के कारण सिंक्रोनाइजेशन के रहता है।

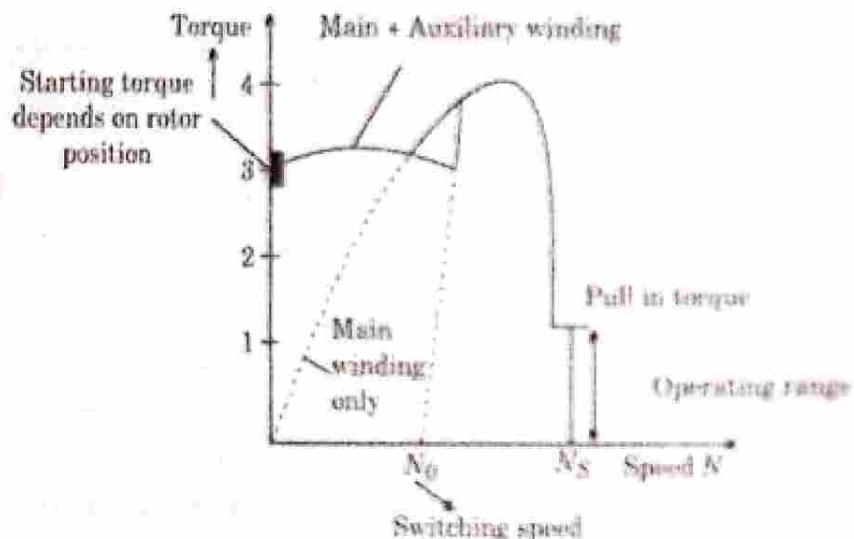

वित्र 2.41 बता आपूर्ति-गति (चाल) अधिकालिक वक्र

एक Single phase reluctance motor की Torque speed characteristic मोटर को विस्तृताओं को दिखाते हैं। Starting torque की स्थिति पर निधर करता है क्योंकि यह मुख्य Rotor के बारण होता है। अपने पूर्व से Torque 300 से 400 प्रतिशत के बीच Starting torque मान जाने के सिंक्रोनस गति के लगभग 75 प्रतिशत के Centrifugal switch है के द्वारा Auxiliary winding को काट दिया जाता है और Motor main winding के साथ चलती रहती है। समकालिक गति के करीब एक समकालिक मोटर के रूप में विकसित की गई Reluctance motor Rotor को खींच लेता है और Rotor तुल्यालिक गति से धृमता रहता है। मोटर 200 प्रतिशत से अधिक की निरता गति से चलता है और Full load में 200 प्रतिशत से अधिक होती है तो लोडिंग Torque के प्राप्त से पहले Loading बह जाता है जिससे Motor सिंक्रोनाइजेशन खो देता है लेकिन Single phase induction motor के रूप में इसकी रेटेट तथा चलती रहती है। Reluctance motor को Starting के समय Cogging की समस्या नहीं है क्योंकि Rotor bars को तिरछा (Skewed) करके Cogging के मान को कम किया जाता है और Rotor slots stator slots के exact बारावर नहीं होना चाहिए।

Reluctance motor में चौंक Rotor को Unexcited और सामर्थ्य है। Power Factor Induction motor की तुलना में कम है। ३००स०० फील्ड उत्तेजन की अनुपस्थिति के कारण Reluctance motor का अधिकतम उत्पादन बहुत कम हो जाता है। Reluctance motor का आकार बराबर तुल्यकालिक मोटर की तुलना में बढ़ा है। Reluctance motor का Main लाइफ इसके सरल निर्माण है। No slip, No brush, No D.C. field winding कम लागत और इन सब कमियों के बावजूद


असाम रुग्गिल Reluctance motor कई निरंतर गति अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है जैसाकि बिजली की लहड़ी, ट्राइमर, फिल्मलिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग उपकरण और फोटोग्राफ आदि में उपयोग किया जाता है।

2.5.2 हिस्टेरेसिस मोटर (Hysteresis Motor)—एक हिस्टेरेसिस मोटर मूल रूप से एक ममान वायु अंतराल के साथ एक चुम्बकीय मोटर होता है और बिना D.C. Excitation के यह मोटर एक Phase पर संचालन कर सकता है और हिस्टेरेसिस Motor को Single या 3-Phase supply से चलाया जा सकता है। हिस्टेरेसिस मोटर में Torque का मान हिस्टेरेसिस तथा Eddy current के कारण उत्पन्न फ्लक्स स्टेटर Winding में Rotor की क्रिया द्वारा प्रेरित होता है।


स्टेटर की संरचना (Stator Construction)—हिस्टेरेसिस Motor को स्टेटर, Induction motor के स्टेटर के प्रकार है जो एक धूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। इस प्रकार मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज स्पलाई या थ्री फेज स्पलाई द्वे ढोटा जा सकता है। हम जानते हैं कि थ्री फेज मोटर एक अधिक समान धूर्णन क्षेत्र का उत्पादन करता है किंतु सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर के लिए सिंगल फेज मोटर स्टेटर Winding में स्थायी व्हिल्ट कैपेसिटर, Shaded pole type बहुत छोटे प्लक्कर के होते हैं। Permanent split capacitor का प्रयोग Auxiliary winding के साथ किया जाना चाहिए ताकि यथा संभव यद्यपि थ्री फेज का उत्पादन हो सके।

रोटर संरचना (Rotor Construction)—हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में एल्यूमीनियम या कुछ अन्य गैर चुम्बकीय पदार्थ के ढोटे होते हैं जो विशेष चुम्बकीय पदार्थ की एक परत को बहन करती है। बाहरी परत में सीमित रोटर बनाने के लिए पतली रिंग की घोलका होती है। छोटी रोटर का एक ठोक रिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार एक हिस्टेरेसिस Motor का रोटर विळन के लिए होता है और इसका कोई Winding रोटर वाल नहीं होता है।

विशेष चुम्बकीय पदार्थ से भी बनी होती है जैसे कि मैटेनिक रूप से हाईक्रोम, कोबाल्ट स्टील होता है जिसमें बहुत बड़ी हिस्टेरेसिस नमूद होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

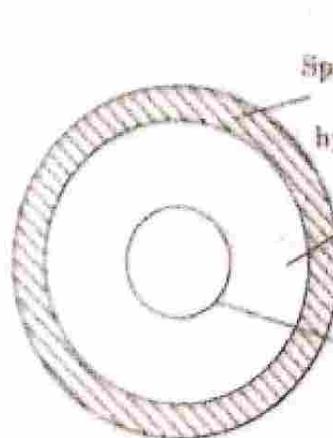

चित्र 2.42 Rotor of a Hysteresis motor

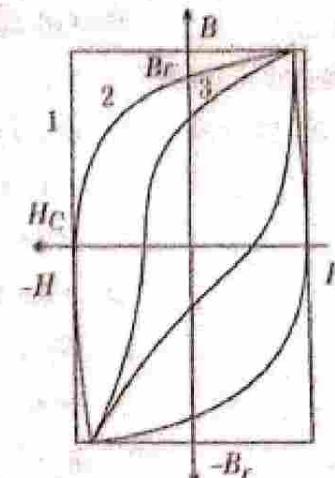

चित्र 2.43 Various hysteresis Loop for different materials

कार्य-प्रचालन (Operation)


एक हिस्टेरेसिस मोटर के मूल संचालन को चित्र में दिखाया गया है। जब 3-Phase आपूर्ति या सिंगल फेज की आपूर्ति एक स्टेटर पर लागू होता है तो एक धूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह धूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र रोटर को चुम्बकित करता है और इसके साथ धूर्णों को प्रेरित करता है जिससे एक समान क्रात्स संक्रान्त रोटर स्वाभाविक रूप से स्टेटर Poles की संख्या में समान होता है।

रोटर में हिस्टेरेसिस हानि के कारण धूर्णन स्टेटर फ्लक्स के पीछे प्रेरित रोटर फ्लक्स से Lagging करता है। स्टेटर चुम्बकीय क्षेत्र B_s और गटर चुम्बकीय क्षेत्र B_R के बीच कोण θ है, यह कोण Torque का उत्पादन करता है।

हिस्टेरेसिस हानि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, इस कारण से व्यापक हिस्टेरेसिस लूप वाले एक चुम्बकीय सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा Coercive बल H_c और अवशिष्ट फ्लक्स घनत्व B_r की चुम्बकीय सामग्री बड़ी

होनी चाहिए। एक आदर्श सामग्री में एक आयताकार हिस्टैरिसिस लूप होगा जैसा कि लूप (1) में दिखाया गया है। यानाम हिस्टैरिसिस मोटर के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनके हिस्टैरिसिस लूप की आकृति (2.43) में दिखाया गया है। अतः वैद्युतिक प्रकार की सामग्री का उपयोग हिस्टैरिसिस मोटर में किया जाता है जैसा कि लूप 2 के अनुसार हिस्टैरिसिस लूप है। अतः तरह के एक लूप आदर्श (1) को दर्शाता है।

स्टेटर चुम्बकीय फ्लैट के अलावा रोटर में एक Eddy current का उत्पादन करते हैं। ये Eddy current अपने स्थान के चुम्बकीय फ्लैट का उत्पादन करते हैं। इन Eddy current के कारण रोटर पर एक अतिरिक्त Torque होता है।

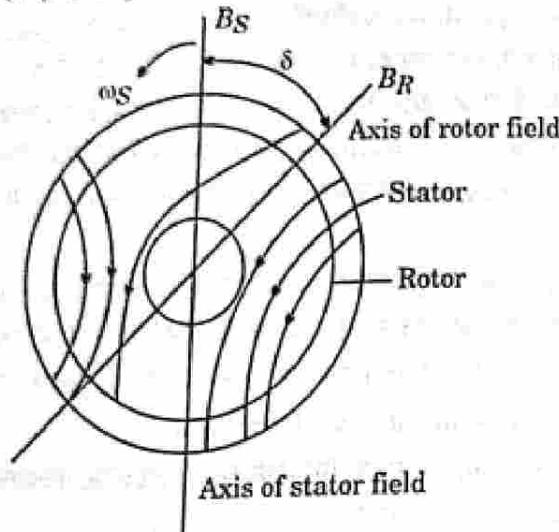

वित्र 2.44 सदिश आरेख हैस्टैरिसिस मोटर

अतः Eddy current के द्वारा हानि

$$P_e = K_e f_2^2 B^2$$

$$K_e = \text{constant}$$

f_2 = Rotor की Frequency (of Eddy current)

B = Flux density

$$f_2 = Sf_1$$

S = Slip

$$P_e = K_e S^2 f_1 B^2$$

Torque का मान

$$T_e = \frac{P_e}{S\omega_S}$$

$$T_e = K' S$$

$$K' = \frac{K_e f_1^2 B^2}{\omega_S} = \text{a constant}$$

Hysteresis losses के कारण Torque का मान

$$P_h = K_h f_2 B^{1.6}$$

$$P_h = K_h S f_1 B^{1.6}$$

$$\tau_e = \frac{P_h}{S\omega_S} = \frac{(K_h f_1 B^{1.6})}{\omega_S} = K'' = \text{a constant}$$

समीकरण ($\tau_e = K' S$) में देखा गया है कि τ_e Slip के लिए आनुपातिक है। रोटर की गति बदलने के साथ इसमें τ_e कम आता है जब मोटर तुल्यकालिक गति तक पहुंच जाता है तब T_e शून्य हो जाता है। स्टेटर कंटर गिरता है और रोटर स्थायी चुम्बक की तरह कार्य करता है और मशीन स्थायी चुम्बक प्रकार मोटर के रूप में चलता है। यह घ्यान दिया जाना चाहिए कि मोटर का Starting torque τ_e है।


मोटर द्वारा विकसित विद्युत चुम्बकीय Torque $P_h = \frac{K_h f_1 B^{1.6}}{\omega_S} = K'' = a$ द्वारा दिया गया है। Torque का यह

घटक ब्रेक डाउन T_h तक सभी रोटर की गति पर स्थिर रहता है। सिंक्रोनस स्पीड पर शून्य है। सिंक्रोनस Speed पर एक पस्त Torque T_h है। सिंक्रोनस स्पीड में मोटर में प्रेरित टार्क हिस्टैरिसिस द्वारा निर्धारित अधिकतम कोण ८ तक स्टेटर और Rotor मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण के समानुपाती होता है।

बल आधूर्ण गति (चाल) वक्र (Torque Speed Characteristics)

आदर्श स्थिति में Hysteresis motor का Torque speed characteristics को Curve 1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है तथा Practical स्थिति में यह Curve 2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

आदर्श विशेषताओं 1 से प्रारम्भ घूर्णन क्षेत्र में हार्मोनिक की उपस्थिति और अन्य अनियन्त्रिताओं के कारण है। हिस्टैरिसिस मोटर की स्पीड टार्क की विशेषताएँ Induction motor की तुलना में काफी अलग होता है। Induction motor द्वारा विकसित Torque सिंक्रोनस Speed में शून्य हो जाता है जबकि एक आदर्श हिस्टैरिसिस मोटर में यह सिंक्रोनस Speed N_s सहित सभी गति पर स्थिर रहता है। इससे देखा जा सकता है। Rotor को बंद करने और Torque को बाहर निकालने में जो विशेषताएँ हैं वे सभी समान हैं। इस तरह की मोटर उच्च जड़त्वा भार में सिंक्रोनिज्म में खाँच सकती है।

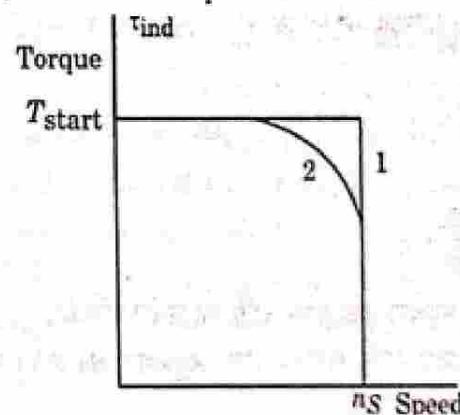

चित्र 2.44

उपयोग (Applications)—हिस्टैरिसिस मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में बहुत कम शोर स्तर होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह गति (सिंक्रोनस स्पीड) पर काम करती है और इसका रोटर (smooth) (Unslotted) होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर की अपेक्षा स्थायी Capacitor स्टेटर के साथ हिस्टैरिसिस मोटर सबसे स्मृथ रनिंग है (Smooth Running) और इसलिए क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन इविवप्पेट जैसे रिकार्डर प्लेयर, टेप रिकार्डर आदि के लिए तैयार किया जाता है। हिस्टैरिसिस मोटर का सबसे आम उपयोग इलेक्ट्रिक ब्लाक और अन्य टाइपिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटर में पोल बदलने के प्रावधान के साथ मोटर Multispeed पर चलता है। यह मोटर बहुत छोटे आकार में बनाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. द्विप्रवृत्त क्षेत्र सिद्धान्त (Double revolving field theory) अथवा अन्तर्भूत: किसी एक कलीय प्रेरण मोटर के प्रचालन में संक्षेप में समझाइये।
2. एक फेजी (Single phase) प्रेरण मोटर की विभिन्न प्रवर्तन (Starting) विधियों के नाम लिखिये। परिपथ और आवृत्ति सहायता से सविस्तार किसी एक विधि को समझाइये।
3. एक कलीय (Single phase) प्रेरण मोटर स्वतः प्रवर्ती (Self starting) क्यों नहीं होते हैं? उनको स्वतः प्रवर्ती करने के विभिन्न विधियों के नाम लिखिये तथा परिपथ आरेख के साथ किसी एक विधि का वर्णन कीजिये।
4. सिंगल फेज एवं फ्रेक्शनल हार्स पावर इण्डक्शन मोटरों के नाम तथा उनके अनुप्रयोगों को दीजिए, उनमें से किसी एक के विस्तारपूर्वक समझाइए।
5. एक कलीय प्रेरण में कान्स्टेन्ट फारवर्ड (Constant forward) एवं बैकवर्ड फारवर्ड (Backward) फ्लॉक्स तंत्र के आधार पर एक कलीय प्रेरण मोटर बल आघूर्ण गति अभिलक्षण को समझाइये।
6. संधारित्र स्टार्ट संधारित्र चालित (Capacitor start capacitor run) प्रेरण मोटर की संरचना तथा कार्य सिद्धान्त समझाइये। इस मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है?
7. एक कलीय शेडेड पोल प्रेरण मोटर की संरचना तथा कार्य सिद्धान्त एवं अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए।
8. यूनिवर्सल मोटर क्या है? उनके अभिलक्षण तथा अनुप्रयोगों क्षेत्रों की विवेचना कीजिए।
9. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए-
 - (i) यूनिवर्सल मोटर
 - (ii) छादित प्रवृत्त (Shaded pole motor)
 - (iii) हिस्टैरिसिस मोटर (Hysteresis motor)
10. सिंगल फेज Induction motor में सिद्ध कीजिए कि $S_B + S_F = 2$ अर्थात् Backward slip तथा Forward slip का मान का योग 2 होता है।
11. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए-
 - (i) सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर
 - (ii) सिंगल फेज हिस्टैरिसिस मोटर
 - (iii) सिंगल फेज रिलक्टान्स मोटर
12. सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए।
13. A.C. सीरिज मोटर की संरचना, कार्य-विधि संचालन तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।
14. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए-
 - (i) Capacitor start motor
 - (ii) Capacitor run motor
 - (iii) Capacitor start and capacitor run motor

अध्याय 3



तुल्यकालिक मशीन (Synchronous Machine)

तुल्यकालिक मशीन (Synchronous Generators or Alternator)

परिचय (Introduction)—एक एकल (Single conductor) कंडक्टर आर्मेचर कॉइल में एक प्रत्यावर्ती (Alternating voltage) बोल्टेज उत्पन्न होता है जो स्थिर फील्ड ध्रवों के साथ एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में घूमता है। एक प्रत्यावर्ती बोल्टेज भी स्थिर आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न होता है जब फील्ड पोल कंडक्टर के पीछे (Backward) चक्कर लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक आर्मेचर कंडक्टर और फील्ड फ्लाक्स के बीच सापेक्ष गति होती है तो आर्मेचर कंडक्टरों में बोल्टेज जनरेटेड साइन वक्र (--) की आकृति का प्राप्त होगा। जिसे हम ग्राफिकल प्रदर्शन से समझ सकते हैं।

एक डीसी जनरेटर में फील्ड पोल स्थिर होते हैं और आर्मेचर कंडक्टर घूमते हैं। आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न बोल्टेज प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। यह जनरेटर वैकल्पिक बोल्टेज कम्प्यूटेटर की मदद से ब्रश पर एक डी०सी० बोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है।

A.C. जनरेटर को आमतौर पर अल्टरनेटर कहा जाता है। उन्हें सिंक्रोनस जनरेटर घूर्णन मशीन भी कहा जाता है जो आपूर्ति आवृत्ति द्वारा तय की गई गति से घूमती है और ध्रुव की संख्या को गुणनफल सिंक्रोनस मशीन कहा जाता है।

$$\left(N_S = \frac{120f}{P} \right)$$

सिंक्रोनस जनरेटर एक रोटेटिंग मशीन है जो प्राइम मूवर के यांत्रिक शक्ति को परिवर्तित करके विद्युत शक्ति में एक विशिष्ट बोल्टेज और आवृत्ति पर विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। सिंक्रोनस मशीनें एक स्थिर गति पर घूमती हैं जिसे सिंक्रोनस गति कहा जाता है। एक सिंक्रोनस मोटर वह सिंक्रोनस मशीन है जो इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करता है। सिंक्रोनस जनरेटर आमतौर पर 3 फेज के होते हैं। क्योंकि 3 फेज जनरेशन ट्रांसफ़िशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़े सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बल्क पावर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन पर कई 100 mVA की पावर रेटिंग के साथ सिंक्रोनस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है।

भारत के सबसे बड़े आकार के जनरेटिंग स्टेशन में इस्तेमाल किये जाने वाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंक्रोनस जनरेटर में इस्तेमाल किए जाने वाले 500 MVA की अल्टरनेटर रेटिंग है जो आज विद्युत शक्ति प्रणाली का प्राथमिक स्रोत है।

सिंक्रोनस जनरेटर के बल्क पावर जनरेशन स्टेटर Winding 6.2 kV से 33 kV तक के बोल्टेज के लिए डिजाइन की गई है।

अल्टरनेटर के Rotating Field के गुण (Advantages of Rotating Field Alternator)—अधिकांश अल्टरनेटर घूर्णन क्षेत्र प्रकार के होते हैं तथा स्थिर आर्मेचर की तुलना में घूर्णन क्षेत्र आर्मेचर अल्टरनेटर के निम्न प्रकार के लाभ होते हैं—

1. एक स्थिर आर्मेचर अधिक आसानी से उच्चतम बोल्टेज के लिए अलग है जिसके लिए अल्टरनेटर को डिजाइन किया गया है। यह उत्पन्न Voltage 33 KV जितना अधिक हो सकता है।
2. आर्मेचर Winding को बेहतर ढंग से बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले बड़े शार्ट सार्किट करांट की बजाए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है, जब स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है (For High short circuit ratio)।
3. आर्मेचर Winding हमेशा स्थिर रहती है, कंपन और Centrifugal force के कारण बदलती नहीं है।

4. आर्टपूट करंट को स्लिप रिंग, ब्रश आदि के उपयोग के बिना स्थिर आर्मेचर पर निश्चित टर्मिनल से सीधे तिप्पणी के सकता है।

5. घूर्णन क्षेत्र को D.C. करंट के साथ आपूर्ति की जाती है। आमतौर पर फील्ड Voltage को 100 से 500 Volt तक तक बढ़ा जाता है केवल स्लिप रिंग को घूर्णन क्षेत्र के लिए D.C. (Direct current) की आवश्यकता होती है जबकि घूर्णन आर्मेचर के लिए कम से कम तीन स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। शॉप्ट के लिए अपेक्षाकृत Low Voltage स्लिप रिंग के द्वारा इन्सुलेशन हम आसानी से प्रदान कर सकते हैं।


6. आर्मेचर Winding का बजन काफी अधिक होता है Field winding की अपेक्षा, अतः मशीन का आकार इसके कम हो जाता है।

7. घूर्णन क्षेत्र तुलनात्मक रूप से हल्का होता है और उच्च गति के रोटेशन के लिए इसका निर्माण किया जा सकता है। बैंडस्टर के आर्मेचर को ऐसा चा तरल के साथ ठंडा किया जाता है।

8. स्पिर आर्मेचर को अधिक आसानी से ठंडा किया जा सकता है क्योंकि आर्मेचर को बड़ा बनाया जा सकता है और इस प्रकार के कूलिंग नलिकाएँ (Cooling ducts) प्रदान की जाती हैं।

प्रत्यावर्तक का कार्य सिद्धान्त-प्रत्यावर्तक या प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा जनित्र की भाँति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रौद्योगिक सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसमें ये आर्मेचर Winding तथा चुम्बकीय क्षेत्र होता है। दिष्ट धारा जनित्र तथा प्रत्यावर्तक में मुख्य अन्दर यह है कि दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर धूमता है तथा चुम्बकीय क्षेत्र स्थिर रहता है जबकि प्रत्यावर्तक में उपरोक्त की दौड़ीक विपरीत व्यवस्था कर दी जाती है। क्षेत्रीय (Magnetic field winding) कुण्डलन को धुमाने वाले भाग में व्यवस्था कर दिया जाता है जिसे रोटर कहते हैं। प्रत्यावर्तक का स्टेटर छलवां लोहे का बना होता है जोकि आर्मेचर क्रोड को टेस्ट (Support) देता है। स्टेटर में अन्दर की परिधि में आर्मेचर चालक रखने के लिए स्लॉट (Slot) बनी होती है। रोटर एक से गतिशालक पहिये (Flywheel) की तरह होता है जिससे उसके बाहरी परिधि में क्रम से N तथा S ध्रुव Fixed रहते हैं। चुम्बकीय धुको (Magnetic pole) को दिष्ट धारा देकि 125 से 250 Volt तक ही हो सकता है से उत्तेजित या चुम्बकित किया जाता है। प्रायः आवश्यक ठंडेजना या चुम्बकीय धारा को एक छोटे दिष्ट धारा जनित्र द्वारा प्राप्त किया जाता है कि प्रत्यावर्तक के साथ वैल या प्रत्यावर्तक की शास्त्र के दुर्भाग्य रहता है। चौंक प्रत्यावर्तक का चुम्बकीय क्षेत्र धूमता है इसलिए उत्तेजन धारा दो स्लिप रिंगों द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र को दी जाती है। चौंक ठंडे जन वोल्टता कम होता है इसलिए स्लिप रिंगों और ब्रश गियर की संरचना में हल्का बनाव जाता है। जब स्टेटर धूमता है तब स्टेटर के चालक स्थिर होने के कारण चुम्बकीय फलक्स को काटते हैं जिससे स्टेटर में प्रैति विद्युत बाहक बल (Induced e.m.f.) उत्पन्न होता है चौंक चुम्बकीय ध्रुव N तथा S क्रम में होते हैं इसलिए आर्मेचर चालकों में विद्युत बाहक बल प्रेरित करते हैं जोकि पहले एक दिशा में तथा बाद में दूसरी दिशा में प्रवाहित होता है, इस प्रकार स्टेटर चालकों में प्रत्यावर्ती विद्युत बाहक बल (Alternating e.m.f.) उत्पन्न हो जाता है।

इस प्रत्यावर्ती विद्युत बाहक बल की आवृत्ति N तथा S ध्रुवों की संख्या तथा एक सेकण्ड में, स्टेटर चालकों के धूमने पर निर्भर करता है।

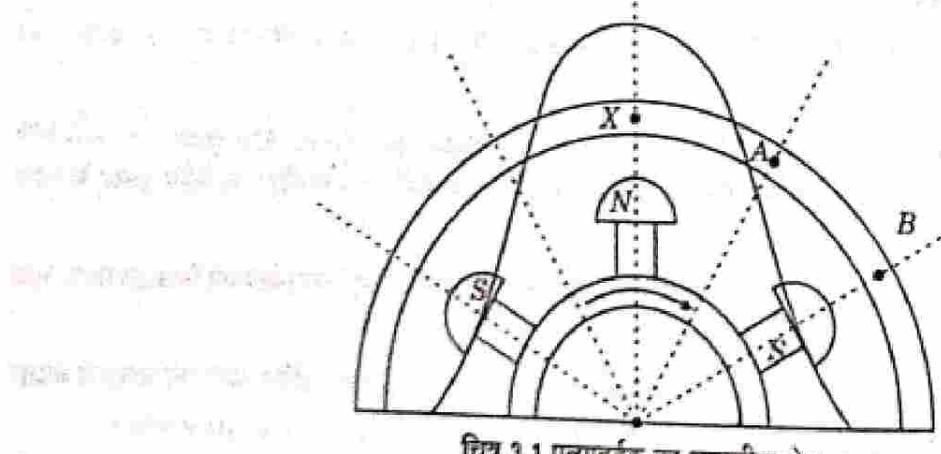

गति और आवृत्ति (Speed and Frequency) - किसी प्रत्यावर्तक रोटर की गति जिन्हें विद्युत वाहक बल की आवृत्ति (प्रत्यावर्तक ध्रुवों की संख्या P) में एक निश्चित सम्बन्ध होता है।

वित्र 3.1 में अंकित आमेचर चालक X पर विचार कीजिए जो कि N ध्रुव के केन्द्र पर स्थिर है जोकि दक्षिणावर्त दिशा में धूम रहा है। चालक से अधिकतम फ्लक्स घनत्व वाले स्थान पर होने के कारण इसमें अधिकतम विद्युत वाहक प्रेरित होता।

प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाँये हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है लेकिन इस नियम को लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि अंगूठा क्षेत्र के सापेक्ष चालक के धूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है। दक्षिणावर्त धूम ते हुए ध्रुव पर आँखें रखने पर हमें चालक वामावर्त (Anticlockwise) दिशा में धूम ते हुए दिखाई देंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को नीचे की ओर है। पेपर के समतल से समकोण दिशा में जब चालक अन्तःध्रुवीय अन्तराल (Interpolar gap) में A पर है तब न्यूनतम विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा क्योंकि यहाँ फ्लक्स घनत्व न्यूनतम है युन: जब चालक S ध्रुव के केन्द्र पर है अधिकतम विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा क्योंकि B पर फ्लक्स घनत्व अधिकतम है, लेकिन N ध्रुव के क्षेत्र पर विद्युत वाहक बल की दिशा S ध्रुव के क्षेत्र पर चालक होने की अपेक्षा विपरीत है। चालक में विद्युत वाहक बल का एक चक्र प्रेरित होता है जब एक ध्रुव जोड़ा इस पर गुजर जाता है। दूसरे शब्दों में एक आमेचर चालक में विद्युत वाहक बल कोणीय दूरी (Angular distance) के एक चक्र के द्वारा जाता है जो ध्रुव पिछे के दुगने के बराबर होता है।

माना कि

$$P = \text{चुम्बकीय ध्रुवों की संख्या}$$

$$N = \text{रोटर के परिक्रमण प्रति मिनट (R.P.M.)}$$

$$f = \text{प्रत्यावर्तक की आवृत्ति चक्र प्रति सेकण्ड}$$

इस प्रकार रोटर के एक परिक्रमण में एक चालक, $\frac{P}{2}$ उत्तरी ध्रुव तथा $\frac{S}{2}$ दक्षिण ध्रुव को काटता है।

$$\text{इसलिए चक्रों पर परिक्रमणों की संख्या} = \frac{P}{2}$$

$$\text{चक्रों की संख्या प्रति सेकण्ड} = \frac{N}{60}$$

$$\text{आवृत्ति } f = \frac{P}{2} \times \frac{N}{60} = \frac{PN}{2 \times 60} \text{ Hz}$$

या

$$f = \frac{PN}{120} \text{ Hz} \quad \dots(i)$$

$$N = \frac{120f}{P} \text{ r.p.m.}$$

तुल्यकाली गति (Synchronous speed)

$$N_s = \frac{120f}{P} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (ii) के सम्बन्ध से दर्शाते हैं कि रोटर गति N , क्षेत्र के ध्रुव के साथ निरंतर सम्बन्ध रखती है और समीकरण द्वारा दी गई गति को उत्पन्न करने वाले वोल्टेज में उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। सिंक्रोनस गति से चलने वाली मशीन को सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। एक ऐसी मशीन है जिसमें रोटर एक समान गति से चलता है जो आमेचर Winding में उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति और मशीन के ध्रुवों की संख्या के सम्बन्ध में निरंतर सम्बन्ध रखता है। पोल की संख्या और 50 Hz की शक्ति आवृत्ति की तुल्यकालिक गति द्वारा दी गई तालिका में है।

Number of poles	Synchronous speed N_s in r.p.m.
2	3000
4	1500

6	1000
7	750
10	600
12	500

उदाहरण- उच्चतम गति की गणना कीजिए यदि आवृत्ति (a) (50 Hz) (b) 60 Hz पर अल्टरेनेटर चल रहा है। हल- जैसा कि हम जानते हैं तुल्यकालिक मशीन में न्यूनतम Pole की संख्या 2 से कम नहीं होगी।

No of poles $P = 2$, Supply frequency $f = 50 \text{ Hz}$

$$\text{Synchronous } N_S = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ r.p.m.}$$

(b) $f = 60 \text{ Hz}$

$$N_S = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ r.p.m.}$$

3.1 3-फेज सिंक्रोनस मशीन की मुख्य संरचना


(Main Construction of Three Phase Synchronous Machine)

अन्य घूमने वाली मशीन के समान ही एक अल्टरेनेटर में दो मुख्य भाग होते हैं जो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर मशीन बिल्डिंग में स्थिर हिस्सा होता है यह आर्मेचर Winding को वहन करता है जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। मशीन का आडटपुट स्टेटर में लिया जाता है। रोटर मशीन का धूर्णन हिस्सा होता है। रोटर मुख्य फील्ड फ्लॉक्स का उत्पादन करता है अतः Synchronous Machine के दो Part होते हैं-

(i) स्टेटर (Stator) संरचना (ii) रोटर (Rotor) संरचना


(i) स्टेटर की संरचना (Stator Construction)-एक सिंक्रोनस मशीन की आन्तरिक संरचना दिखाया गया है जिसके स्टेटर के निम्नलिखित भाग होते हैं-

(i) स्टेटर फ्रेम (Stator Frame)-दिए धारा मशीनों में बाहरी फ्रेम या योक का कार्य चुम्बकीय फ्लॉक्स (Magnetic flux) ले जाने का कार्य करता है लेकिन प्रत्यावर्तक में इसका कार्य यह नहीं है। यहाँ इसका कार्य आर्मेचर क्रोड या पत्तियों के क्षेत्रीय कुण्डलन (Field coil)

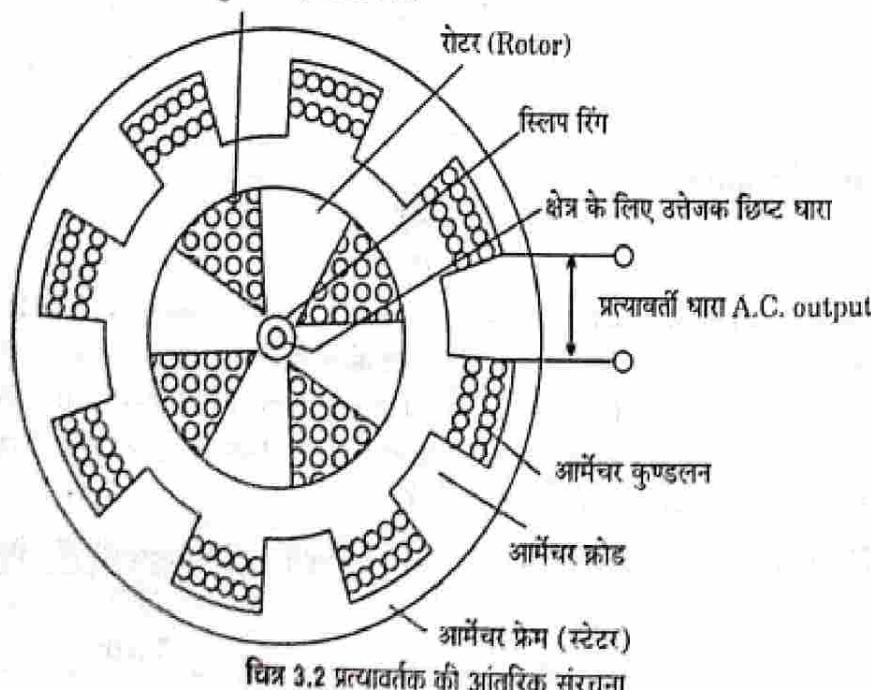

पकड़े या थामे (Hold) रखना है। प्रायः छोटे प्रत्यावर्तकों के फ्रेम ढलवां लोहे का बनाया जाता है तथा फ्रेम में होल (Hole) कर दिये जाते हैं जिनके द्वारा प्रत्यावर्तक के कुण्डलनों को ठण्डा होने में मदद मिलती है। आजकल नरम इम्प्राट की प्लेटों को परस्पर बैल्ड करके प्रत्यावर्तक के फ्रेम बनाये जाते हैं।


(ii) स्टेटर क्रोड (Stator core)—आर्मचर क्रोड स्टेटर फ्रेम के अन्दर लगी होती है तथा विशेष चुम्बकीय लोहे या लीह मिश्र धातु की पत्तियों से बना होता है। क्रोड को एक दूसरे से पटलित (Laminated) बना दिया जाता है ताकि ऐंडर कर्ट (Eddy current) हानियों को न्यूनतम किया जा सके। छोटी मशीनों में क्रोड की पत्तियों को एक दूसरे से छल्ले (Ring) के रूप में जोड़ दिया जाता है तथा बड़ी मशीनों के खण्डों (Segments) के रूप में जोड़ दिया जाता है। क्रोड की पत्तियाँ एक दूसरे से विद्युत गेभिट (Insulated) होती हैं। आर्मचर क्रोड की झिरी या स्लॉट (Slot) को आर्मचर क्रोड की अन्दर की परिधि में बनाया जाता है। कुछ विभिन्न आकार वाली झिरी या स्लॉट को चित्र में दिखाया गया है।

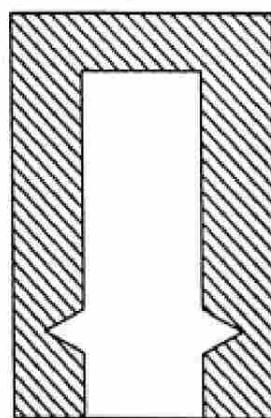

अधिक खुला (Wide open)



अर्ध बन्द (Semi open closed)

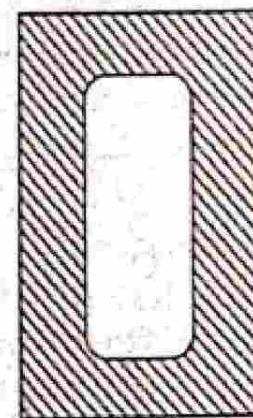

बन्द (Closed)

चित्र 3.3

अधिक खुली स्लॉट या खाँचे (Wide Open Slot)—अधिक खुले खाँचे बनाने का लाय यह है कि इनमें फर्मे पर कुण्डलित कुण्डलनों को आसानी से डाला जा सकता है तथा परम्परा के समय कुण्डलनों को आसानी से निकाला जा सकता है परन्तु इस प्रकार के खाँचे फ्लक्स को वायु अन्तराल से गुच्छों के रूप में वितरित करते हैं जिसमें कि जनित विद्युत वाहक बल की तरंगों में ऊमिकायें (ripples) उत्पन्न होती हैं।

अर्द्ध बन्द या अर्ध खुले खाँचे (Semi Closed or Semi Open Slots)—फ्लक्स वितरण की दृष्टि से ये खाँचे अधिक खुले खाँचों की अपेक्षा अच्छे होते हैं परन्तु इनमें फर्मे पर बनी Coil को Winding नहीं किया जा सकता है।

बन्द खाँचे (Closed Slots)—बन्द खाँचे वायु अन्तराल फ्लक्स को प्रभावित नहीं करते हैं परन्तु इनके कारण (i) Winding का Inductance बढ़ जाता है। (ii) इनमें Coil को Winding करने में कठिनाई आती है तथा अधिक समय लगता है। (iii) इनमें सिरा संयोजन (End connections) करने में भी बड़ी परेशानी होती है इसलिये इस प्रकार के खाँचों का प्रयोग प्रायः बहुत कम किया जाता है।

रोटर (Rotor)—प्रत्यावर्तक में दो प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है—


(i) उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी (Salient pole type rotor)

(ii) चिकने बेलनाकार प्रारूपी (Cylindrical type rotor या Smooth type rotor)

(i) उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी (Salient Pole Type Rotor)—Salient शब्द का अर्थ है प्रेक्षित करना या प्रक्षेपित करना। इस प्रकार एक Salient pole Rotor में Rotor को सतह से पोल प्रोवेक्टिंग होता है। एक विशिष्ट 6 पोल Salient pole Rotor को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मुख्य रूप से 4 या अधिक ध्रुव वाले रोटर के लिए Salient pole rotor का उपयोग किया जाता है चौके रोटर का चुम्बकीय क्षेत्र का मान बदलता रहता है इसलिए यह स्टील के टुकड़े से बना होता है ताकि Eddycurrent हानि को कम किया जा सके। समान व्यास के Pole को आवश्यक लम्बाई और फिर टुकड़े-टुकड़े स्टैकिंग का Laminations करके एक साथ Riveted किया जाता है। प्रत्येक ध्रुव के चारों ओर क्षेत्र कुण्डलन (Field winding) रखने

के बाद (Dove Tail) Joint जोड़ दिया जाता है जो एक स्टील स्पाइडर की तरह होता है जो शाफ्ट के लिए होता है। Salient pole rotor में Concentrated (केंद्रित) Winding का प्रयोग किया जाता है जब Load में अचानक परिवर्तन होता है जिससे Rotor oscillations (कंपन) करने लगता है तब इन स्थिति में कंपन को कम करने के लिए Pole face पर Damping winding का प्रयोग किया जाता है तथा Salient pole synchronous machine में Non uniform air gap होता है। Air gap का यान Pole centers के पास कम तथा Pole पर Air gap ज्यादा होता है। पोल Face इन्हें आकार का होता है। कि पील सेंटर से पोल (Tips) तक रोडियल एवं गैप की लम्बाई बढ़ जाती है ताकि एयर गैप में पलक्स का वितरण साइनोसाइड हो। यह भौतिक को e.m.f. में साइनोसाइड डिपल्मेंट करने में मदद करेगा।

अवमंदन कुण्डलन के लिए बन्द खाँचे

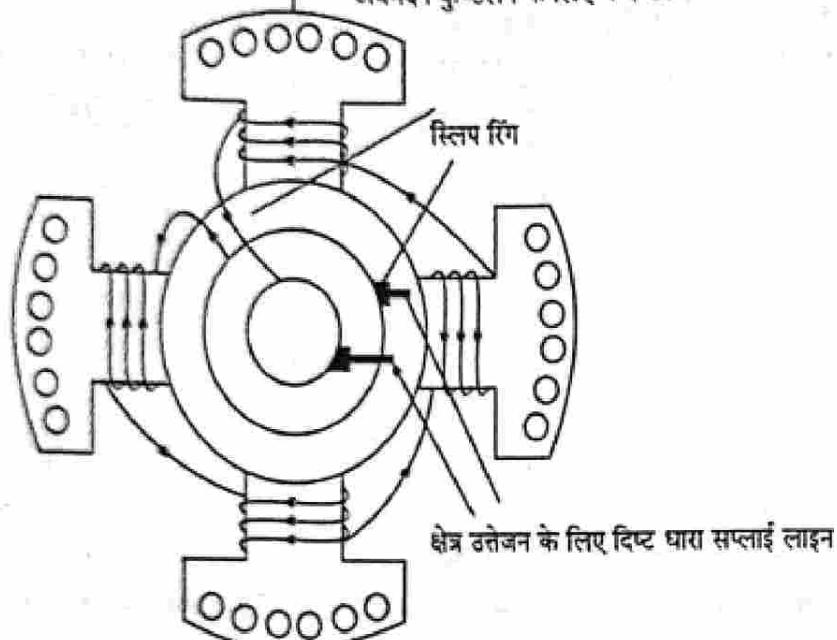

चित्र 3.4 उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी रोटर कुण्डलन सहित

ठहरी और दक्षिणी ध्रुवों को बारे-बारे से देने के लिए अलग-अलग फील्ड पोल Winding शृंखला में जुड़े हुए हैं। Field winding का End slip ring के माध्यम से एक ३०°सी० स्रोत (एक ३०°सी० जनरेटर या एक ऐक्टिफायर) से जुड़े होते हैं।

Ship ring metal का बना होता है और यह Shaft पर insulated mounted होता है। इनका उपयोग कार्बन Brush के मध्यम से भर्ती (आमतौर पर एसी भर्ती) के धूमने वाले भाग से या उसके पास ले जाने के लिए किया जाता है।

Salient pole जनरेटर में बड़ी संख्या में Poles होते हैं और कम गति से संचालित होते हैं। एक मुख्य ध्रुव जनरेटर में तुलनात्मक रूप से एक बड़ा व्यास और छोटी अक्षीय लम्बाई होती है, बड़े-बड़े व्यास में कई ध्रुव होते हैं।

जनरेटर के टरबाइनो द्वारा संचालित मुख्य पोल अल्टरनेटर या हाइड्रो जेनरेटर कहा जाता है। आगे टरबाइन का उपयोग करने के लिए अपेक्षाकृत ऊर्जा गति के साथ हाइड्रोजेनरेटर को क्षेत्रिज विन्यास में रखा जाता है।

कम गति वाले हाइड्रो जेनरेटर का उपयोग प्रतिक्रिया (Reaction) और केपलान (Kaplan) टरबाइन के साथ किया जाता है और इनको ठार्ड्वर्ध विन्यास में रखा जाता है।

प्रत्यावर्तकों के Salient pole रखने के निम्नलिखित लाभ व लक्षण हैं—


- (1) ये अधिक व्यास तथा लघु लम्बाई के होते हैं।
- (2) इनके ध्रुव नाल (Pole shoe) लघु पिच का 2/3 भाग ढक लेते हैं।
- (3) इनके ध्रुव पटालित होते हैं जिसमें भंवर धारा हानि कम होते हैं।
- (4) इनका प्रयोग जल टरबाइन तथा हाँजल टरबाइन में किया जाता है।

- (5) स्पाइडर (Spider) को प्रयुक्त किया जाता है जो कि व्यास में बढ़ा होता है।
- (6) रोटर को एक समान (Constant गति) से चुम्पने के लिए गतिपालक (Flywheel) का रूप दिया जाता है तथा इसके लिए प्रत्येक Pole को भारी बनाया जाता है।

(7) Pole के Main winding पर Damper winding के लिए Slots बनाये जाते हैं। अवमन्दन कुण्डलन (Damper winding) ताँबे की छड़ों (Copper bar) की होती है जोकि खाँचों में रोटर के समान्तर क्रम में डाला जाता है तथा इनके रोटर के दोनों तरफ लघुपथित (Shorting rods) या छल्लों (Rings) द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है।

(ii) बेलन प्रारूपी रोटर (Cylindrical Type Rotor)-इन्हें अति उच्च गति वाले प्रत्यावर्तकों (वायु टरबाइनों द्वारा चालित प्रत्यावर्तक) के लिये काम में लाया जाता है। Smooth बेलनाकार रोटर ठोस इस्पात वाली एक अवैकली महत्व (Forging) के होते हैं इन्हें इस्पात की मोटी चक्रियाँ (Discs) को आपस में कोलित करके भी बनाया जा सकता है। ऐसे प्रत्यावर्तकों (Field coil) को रोटर की सतह पर बने खाँचों Slots में रखा जाता है। उच्च गति वाली मशीन में चिकने बेलनाकार रोटर का वायु प्रतिरोध हानि (Air resistance loss) को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बहुत छोटे व्यास के तथा अधिक लम्बा होता है यह रोटर में प्रायः 2 या 4 ध्रुव के लिए बनाये जाते हैं। दो ध्रुव वाले टरबो जनित्र की गति 3000 r.p.m. तथा 4 ध्रुवों वाले टरबो जनित्र की गति 1500 r.p.m. होती है।

दो ध्रुव वाले असमुन्नत (Non salient pole) ध्रुव रोटर की पर्यावर्तन दिखाई नहीं है। उच्च अपकेन्द्री प्रतिवर्त ताप प्रभाव को सहन करने के लिए इनकी रोटर कुण्डलन में अप्रक, एस्बेट्स आदि विद्युतगोचित पदार्थों को विद्युतगोचन (Insulation) के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुण्डलनों के सिरे अचुम्पकीय पदार्थों से बनी प्रायः ताप्र वा गन मैटल (कांसा) रिंगों (Rings) से इडल से जुड़े रहते हैं। बड़े प्रत्यावर्तकों के लिये अक्ष के समान्तर वायु वाहिनियाँ लगी होती हैं। रोटर की परिधि 2/3 मांग पर खाँचे होते हैं तथा 1/3 मांग, ध्रुव केन्द्र के लिये शेष छोड़ा जाता है। अधिक परिधि वेग से बचाने के लिए इन रोटरों का व्यास बहुत कम (लगभग 1 मीटर तक) होता है, इसलिये टरबो जनित्र के रोटर कम व्यास के तथा लम्बी अक्ष या रोटर लम्बाई के होते हैं। रोटर के बेलनाकार संरचना अच्छा संतुलन तथा तेज परिचालन देता है तथा इसमें वायु घर्षण हानियाँ भी होती हैं। इन रोटरों का गतिगत सन्तुलन (Dynamic balance) अच्छा होता है। इनके चलने में कम आवाज होती है। इसमें वायु घर्षण हानियाँ बहुत होती हैं तथा इसमें अवमन्दन कुण्डलन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, चित्र में प्रदर्शित बेलन प्रारूपी रोटर (Cylindrical type rotor) है जिसमें स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश तथा डी०सी० प्रदाय रोटर शाफ्ट के साथ चित्रित है।

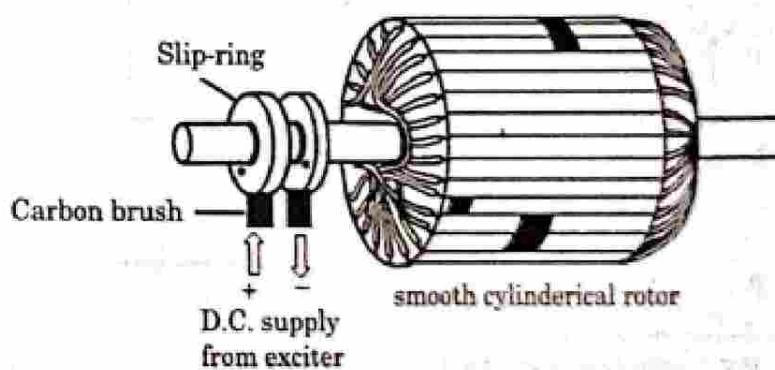

चित्र 3.4

Non salient वाले प्रत्यावर्तक के मुख्य लक्षण नहीं होते हैं।

- (1) इनका व्यास कम तथा अक्षीय लम्बाई अधिक होती है।
- (2) इसमें वायु हानियाँ (Windage losses) कम होते हैं।
- (3) इनकी गति 1500 r.p.m. तथा 3000 r.p.m. होते हैं।
- (4) इनका गति सन्तुलन (Dynamic balancing) अच्छा तथा प्रचालन काफी अच्छा तथा बहुत कम आवाज का होता है।
- (5) इनका प्रयोग Steam engine तथा Gas Turbine में किया जाता है।


तुल्यकालिक मशीन की उत्तेजन (प्रेरित) प्रणाली (Excitation System for Synchronous machines)-एक ढी०सी० करंट को एक सिंक्रोनस मशीनों की Field winding में सप्लाई किया जाता है जोकि Field winding हेटर पर है इसलिए ढी०सी० स्लोट को क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक विशेष व्यवस्था आवश्यक है। छोटे आकार के मशीन में Field winding को अलग से ढी०सी० स्लोट Slip ring या Brush के माध्यम से दिया जाता है।

Slip metal की बनी होती है तथा मशीन के शाफ्ट को धेरती है लेकिन इससे इंसुलेट होती है। Brush प्रत्येक Slip ring को Path (पथ) प्रदान करता है ढी०सी० बोल्टेज स्लोट का सकारात्मक अंत एक Brush से जबकि Negative Terminal को दूसरे Brush से Connected किया जाता है। Excitation की मुख्य विधि निम्नलिखित है-

(i) Brushless-Excitation system

(ii) Static Excitation system

(i) Brushless Excitation System-स्लिप रिंग और ब्रश में रखरखाव और Brush voltage drop को समन्वय ज्यादा होती है। बड़े आकार के आधुनिक ट्रांसोल्टरनेटर के क्षेत्र में Current लगभग 5 KA हो सकता है और बैरिएक्टर में एक ब्रश रहित उत्तेजन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक ब्रश रहित उत्तेजन प्रणाली को (Dashed) line के द्वारा संलग्न सिस्टम की व्यूर्णन गति है।

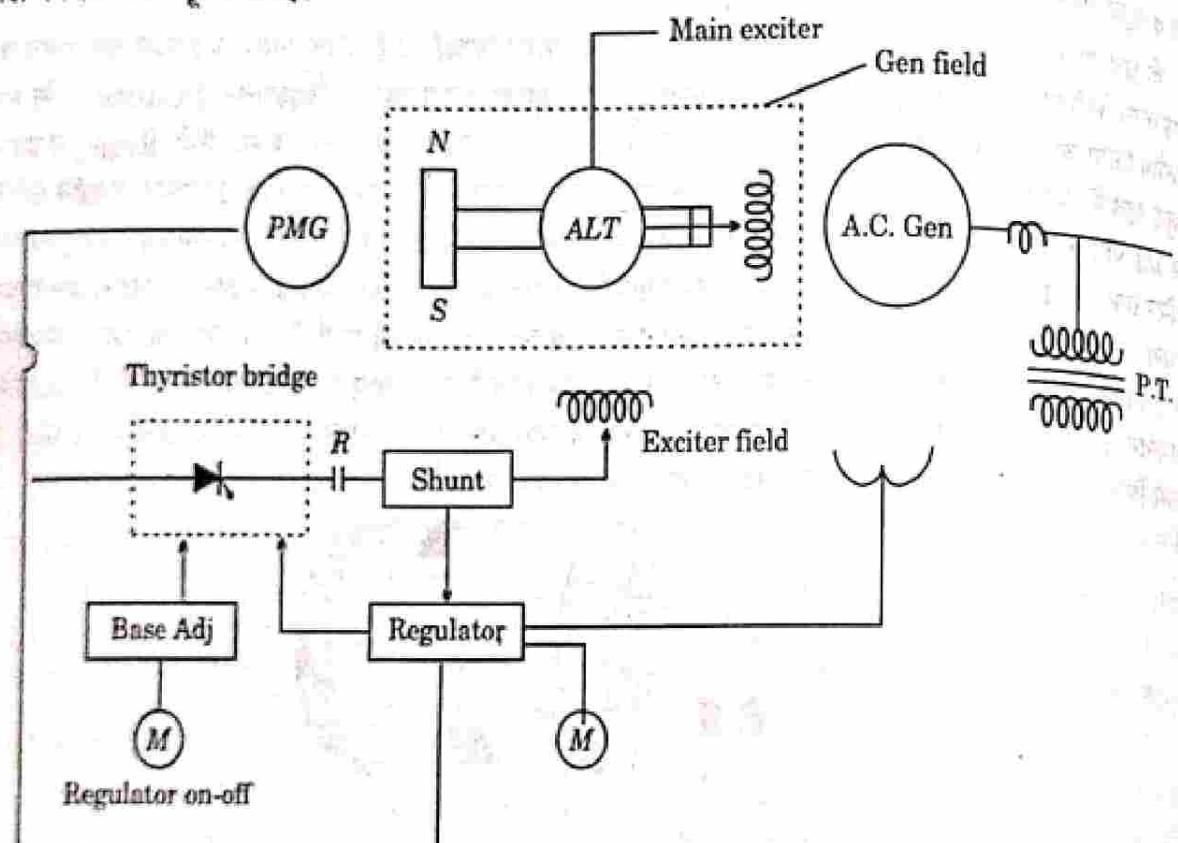

चित्र 3.5 Brushless excitation system of synchronous generator

उत्तेजन प्रणाली में एक अल्टरनेटर रेकिटफायर मुख्य उत्तेजक और स्थायी चुम्बक जनरेटर (PMG) पायलट (Pilot) एक्साइटर होता है। दोनों मुख्य एक्साइटर और पायलट एक्सिस्टर मुख्य शाफ्ट से सीधे संचालित होते हैं। मुख्य उत्तेजक क्षेत्र में स्थिर क्षेत्र और एक घूमने वाला क्ववच होता है जो सीधे सिलिकॉन रेकिटफायर्स के माध्यम से मुख्य अल्टरनेटर क्षेत्र से जुड़ा होता है। इस प्रकार स्लिप रिंग और ब्रश को Eliminated (समाप्त) हो जाते हैं। मुख्य उत्तेजक क्षेत्र को शाफ्ट चालित (PMG) से फोड़ किया जाता है जिससे शाफ्ट से जुड़ा स्थायी चुम्बक आकर्षित होता है और स्थिर तीन फेज आर्मेचर (PMG) का A.C. Output तीन फेज फुल वेव रेकिटफायर (3-Phase full wave rectifier) द्वारा Bridge थाइरिस्टर (Thyristor) को Controlled किया जाता है। Thyristor का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आसानी से आमतौर पर हटाने योग्य

दरवाज (Drawers) में रखा जाता है जिसे मरम्मत के लिए आसानी से निकाला जा सकता है। विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए (Redundancy) (अतिरेक) प्रदान किया जाता है। मुख्य और Reserve fan के माध्यम से या Forced cooled के माध्यम से Thyristor को ठंडा किया जाता है।

Tyristor bridge समांतर में काम कर रहे Dual firing circuit के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।


Base excitation को एक Input setting द्वारा नियंत्रित किया जाता है जोकि Thyristor के गेट सर्किट को प्राप्त होता है।

यह नियंत्रण संकेत एक विनियमित (Regulated) D.C. आपूर्ति के माध्यम से PMG से प्राप्त होता है जोकि Regulated सर्किट का भी कार्य करता है।

एक बक बूस्ट कंन्ट्रोल सिग्नल की आपूर्ति करके नियामक नियंत्रण उत्तेजन जो बीजगणितीय आचार पर सेटिंग से जोड़ता है Regulator तत्वों में Solid state सर्किट को शामिल किया गया है।

उत्तेजन प्रणाली में एक कम समय स्थिर (Short time constant) और एक सेकण्ड से कम इसका Response time 0.1 second होता है।

Static Excitation System—स्थैतिक उत्तेजन प्रणाली मुख्य अल्टरनेटर टर्मिनल से 3-phase के Winding से Step down transformer के माध्यम से एक उत्तेजना शक्ति को एक रेक्टिफायर सिस्टम जो थार्यस्ट्र का उपयोग करके दिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

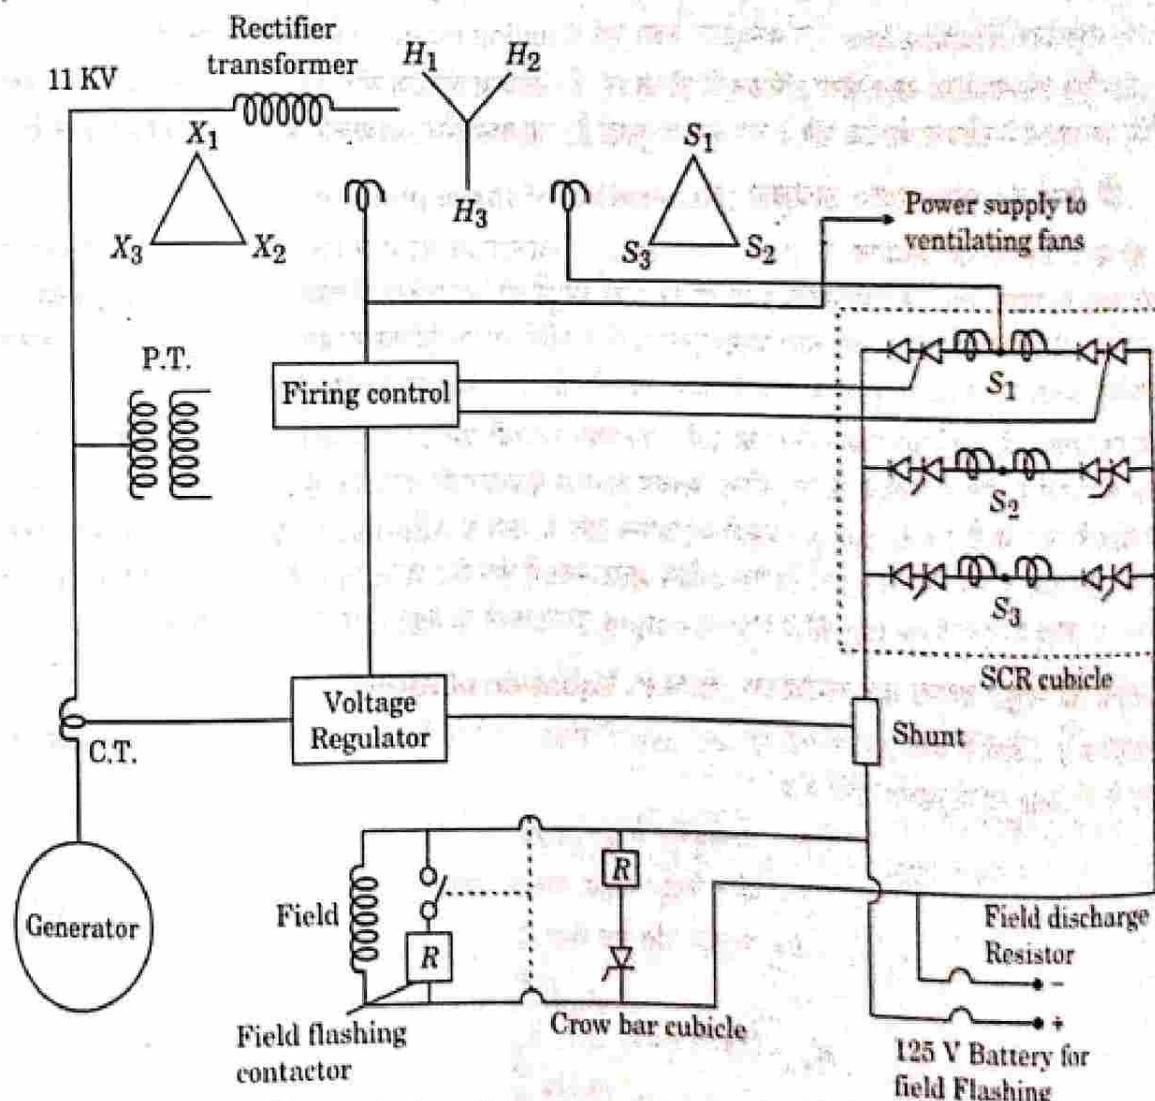

चित्र 3.6 Static excitation system of synchronous generator.

रोकिटफायर ट्रांसफॉर्मर में से युल्य अल्टरनेटर बम से जुड़ा होता है। बीच में एक ब्रैकर या पवरज के बिना। यह ट्रांसफॉर्मर 3-Phase indoor इकाई है जिसे पद्धति Air cooled के साथ Immersed oil में रखा जाता है। स्टार संयोजन में प्रतिक्रिया अल्टरनेटर बम में जुड़ा होता है जबकि द्वितीयक Excitation से जुड़ा होता है। Delta connected tertiary winding हाईवल्ट बिल्डिंग system से वा अन्य सहायक हपकरण से जुड़ा होता है। रोकिटफायर समांतर में पर्याप्त Current ले जाने की धृष्टिगत ब्लॉक करने के लिए तुड़े होते हैं। रोकिटफायर के प्रत्येक टर्मिनल को सीरीज पवरज सर्ज प्रोटेक्शन के साथ प्रदान किया जाता है। रोकिटफायर को ठंडा करने के लिए Forced air cooled का प्रयोग किया जाता है।

प्रारंभिक थ्रोट और चालू करने के लिए स्टेशन बैटरी का उपयोग करके स्टार्ट सर्किट को अप किया जाता है। अन्यथिक बकायात्मक बोल्टेज के प्रधाव से रोकिटफायर और अल्टरनेटर की रक्षा करने के लिए है जो तब हो सकता है यदि विद्युत सिस्टम नहीं बोल्टेज को ठन्डन करता है। स्टेप हाउन में रोकिटफायर सर्किट की खुराकी की स्थिति में अल्टरनेटर यूनिट को बंद करने के लिए Protections भी प्रदान किया जाता है। क्राउबर सर्किट में क्रॉसिंग करांट के साथ ट्रांसफॉर्मर की अधिक धारा और ट्रैक्शन सर्किट द्वारा खाली जा रही अत्यधिक A.C. है।

Thyristor आवर्ण रूप से एक स्थिर ढतेजना प्रणाली (Excitation system) के लिए अनुकूल है क्योंकि वे प्रतिक्रिया (Response) की उच्च गति और उच्च शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है।

Static Excitation के लाभ

(1) Static excitation का Response (प्रतिक्रिया) Time बहुत कम लगभग 20 m sec है।

(2) एक्सिटर Winding loss और कम्प्यूटर बेअर एवं Winding maintenance को खत्म करना।

(3) दूसिंह ढतेजना ऊर्जा अल्टरनेटर टर्मिनल से ली जा रही है। ढतेजना बोल्टेज सीधे गति के लिए आनुपातिक है (उच्च दृष्टिकोण एक्सिटर्स में ढतेजना बोल्टेज गति के बर्ग के समानुपाती है) यह तथ्य लोड अस्वीकृति में एक बड़ा फायदा उठाता है।

3.2 थ्री फेज ३०० एम० एफ० उत्पादन (Generation of three phase e.m.f.)

थ्री फेज बोल्टेज का उत्पादन (Voltage Generation)-अल्टरनेटर का रोटर उचित गति से अपने प्राइम मूवर द्वारा उत्पादन जाता है। प्राइम मूवर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक कार्जा इनपुट को अल्टरनेटर में दिया जाता है। धीमी और माध्यम गति के अल्टरनेटर के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मूवर्स पानी के पहिये या हाइड्रोलिक टरबाइन हैं। स्टीम और गैस टरबाइन जैसे उपयोग वही अल्टरनेटर में प्राइम मूवर्स के रूप में किया जाता है और उच्च गति पर चलाया जाता है-

स्टीम टरबाइन से चलने वाले अल्टरनेटर को टर्बो अल्टरनेटर या टर्बो जनरेटर कहा जाता है। रोटर के ध्रुवों का स्टेटर पर अल्मोच्चर कंडक्टरों के नीचे ले जाने के कारण, फॉल्ड पलम्स आल्मोच्चर कंडक्टर को काट देता है इसलिए बोल्टेज इन कंडक्टरों से उत्पन्न होता है। यह बोल्टेज Alternative प्रकृति का उत्पन्न होता है, क्योंकि Alternative ध्रुवीयता के ध्रुव किसी दिशा स्टेटर कंडक्टर द्वारा वृत्तिमुक्त रूप से गुजरते हैं। एक 3 फेज अल्टरनेटर में तीन सेट Winding के साथ स्टेटर पर और 120° विस्थापन पर होता है। इन Winding को 3 Phase output प्रदान करने के लिए स्टार में जोड़ा जाता है।

प्रत्यावर्तक की विद्युत वाहक बल समीकरण (E.M.F. Equation of Alternator)

माना कि $Z =$ श्रेणी में संयोजित चालकों या Coil side की संख्या $= 2T$ जहाँ, $T =$ कुण्डलियों की संख्या प्रति फेज (एक कुण्डली में दो Side या दो चालक होते हैं)।

$$P = \text{प्रत्यावर्तक में ध्रुव संख्या}$$

$$f = \text{प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति}$$

$$\phi = \text{पलवस प्रति ध्रुव वेबर में}$$

$$K_d = \text{वितरण गुण} = -\frac{\sin \frac{mB}{2}}{m \sin \frac{B}{2}}$$

$$K_C \text{ or } K_P = \text{प्रिव गुणक या विस्तार गुणक} = \cos \frac{\theta}{2}$$

K_P = रूप गुणक Form factor

N = रोटर की गति r.p.m. में

रोटर एक परिक्रमण (अर्थात् $60/N$ सेकण्ड) में प्रत्येक स्टेटर चालक ϕP वेबर के फ्लॉक्स द्वारा कटता है अर्थात् रोटर के एक परिक्रमण (Revolution) में प्रत्येक स्टेटर चालक द्वारा काढ़ा गया फ्लॉक्स $d\phi = P\phi$ तथा एक परिक्रमण में लिया गया समय $dt = \frac{60}{N}$ सेकण्ड।

$$\text{अतः औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति चालक} = \frac{\phi}{dt} = \frac{\phi P}{60} = \frac{\phi NP}{60} \text{ Volt} \quad \dots(1)$$

हम जानते हैं कि

$$f = \frac{PN}{120} \quad \text{या} \quad N = \frac{120f}{P}$$

N का मान समीकरण (i) में रखने पर

$$\text{औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल} = \frac{\phi P \times 120f}{60 \times P} = 2\phi f \text{ Volt}$$

अब यदि श्रेणी में विद्युत वाहक चालकों की संख्या प्रति फेज 2 हो तो औसत प्रेरित विद्युत बल प्रति फेज = $2\phi f/Z$ Volt

चूंकि एक वर्तन (Turn) 2 चालकों के तुल्य होता है इसलिए

$$T = \frac{Z}{2} \quad \text{या} \quad Z = 2T$$

या औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज का वर्ग मात्र्य मूल (r.m.s.) का मान

$$E_{r.m.s.} = 2K_F \cdot \phi f/Z \text{ Volt}$$

$$E_{r.m.s.} = 2K_F \phi f \times 2T \\ = 4K_F \phi f T$$

यदि तरंग ज्या बक्रीय है तो

$$K_F = 1.11$$

$$E_{r.m.s.} = 2 \times 1.11 \times \phi \times f \times Z \\ = 2.22 \phi f Z \text{ Volt}$$

$$E_{r.m.s.} = 4 \times 1.11 \times \phi \times f \times T \text{ Volt}$$

$$E_{r.m.s.} = 4.44 \phi f T \text{ Volt}$$

प्रेरित बोल्टता का उपरोक्त मान तब प्राप्त होगा जब कुण्डलन पूर्ण पिच है तथा कुण्डली बगले (Sides) एक ध्रुव के नीचे प्रति फेज एक खाँचे में स्थित है अर्थात् कुण्डलन एकत्रित या संकेन्द्री (Concentrated) है।

जब कुण्डलन पूर्ण पिच नहीं है तथा कुण्डली बगले (Sides) एक ध्रुव के नीचे एक खाँचे में स्थित नहीं है अर्थात् कुण्डलन वितरित और लघु पिच (Short or fractional pitch) है। तब वास्तविक औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज का वर्ग मात्र्य मूल मान

$$E_{r.m.s.} = 2 \times K_F \times K_P \times K_d \times f \times \phi \times Z \\ = 4 \times K_F \times K_P \times K_d \times f \times \phi \times T$$

यदि तरंग ज्या ग्राफ है तो $K_F = 1.11$

$$E_{r.m.s.} = 4 \times 1.11 \times K_P \times K_d \times f \times \phi \times T$$

$$E_{r.m.s.} = 4.44 K_P K_d f \phi T$$

3.3 आर्मेचर वाइंडिंग (Armature Winding)

वह Winding जिसके माध्यम से मुख्य फ्लॉक्स को उत्पन्न करने के लिए करंट को प्रवाहित किया जाता है, उसे कुण्डली (Field winding) कहते हैं और जिस कुण्डलन (Winding) में वोल्टेज प्रेरित होता है उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है।


आर्मेचर वाइंडिंग से सम्बन्धित कुछ बुनियादी (Basic) परिभाषित शब्दावली-टर्न (Turn) एक छोर से दो केंडक्टर द्वारा दूसरे छोर तक जुड़े दो केंडक्टर मिलकर एक (Turn) का निर्माण करते हैं अर्थात् (A turn consists of two conductors connected to one end by an end connector)

कुण्डलन (Coil)-कई टर्न को श्रेणीक्रम में जोड़कर कुण्डलन बनाई जाती है। (A coil is formed by connecting several turn in series)

कुण्डलन (Winding)-कई कुण्डली (Coil) को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुण्डलन (Winding) की जाती है। (A winding is formed by connecting several coil in series)

टर्न (Turn) कुण्डली (Coil) कुण्डलन (Winding) को व्यवस्थित चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

End connection

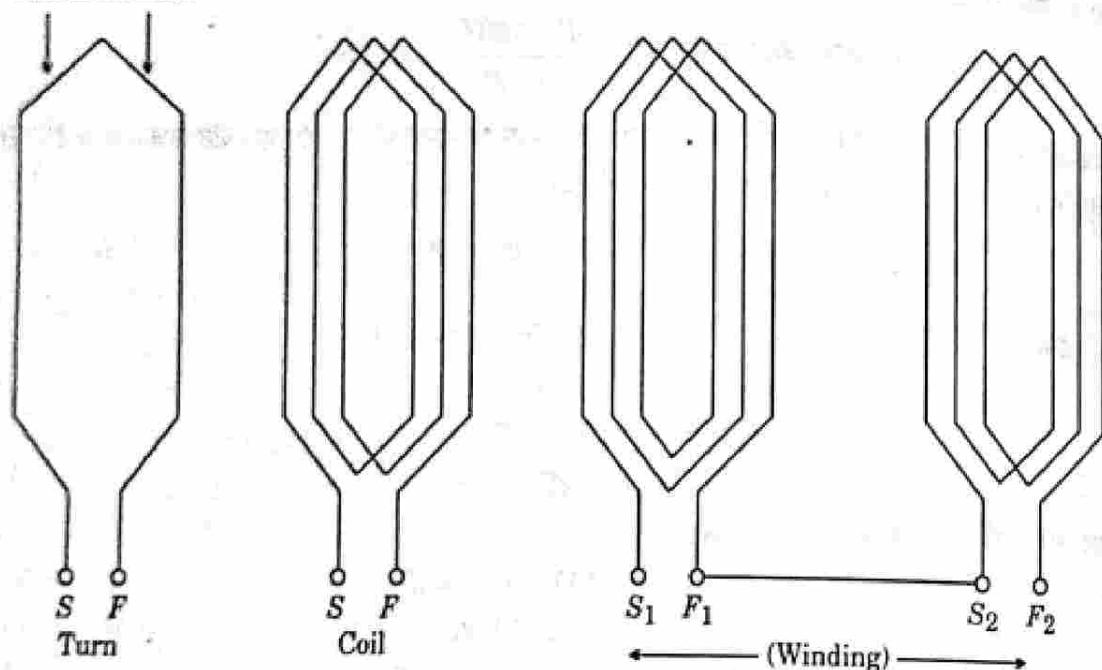

चित्र 3.8

Turn coil winding के शुरूआत को *S* (Start) से प्रदर्शित करते हैं। Turn coil winding के End (अंत) विन्दुओं *F* (Finish) से प्रदर्शित किया गया है।

मशीन के अध्ययन में इलेक्ट्रिकल डिग्री की अवधारणा बहुत उपयोगी है यदि किसी वैद्युत मशीन में

0_{md} = Mechanical degrees or angular measure in space.

0_{ed} = Electrical degrees or angular measure in cycle.

यदि *P* पोल की मशीन हो तब इलेक्ट्रिकल डिग्री को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं-

$$0_{ed} = \frac{P}{2} 0_{md} \quad \dots(1)$$

इस समीकरण का लाभ यह है कि विद्युत कोण में लिखे गए संकेत चिन्ह किसी भी संख्या में प्रवों वाली मशीन पर लाये जा सकते हैं।

"The angular distance between the centres of two adjacent poles on a machine is known as pole pitch or pole span".

एक मशीन पर आसन्न (Adjacent) ध्रुवों के केन्द्र के बीच कोणीय दूरी को पोल पिच या पोल स्पैन के रूप में जाना जाता है।

$$\text{One pole pitch} = 180^\circ_{\text{rad}} = \frac{360^\circ_{\text{md}}}{P} \quad \dots(2)$$

मशीन में पोल की संख्या की परवाह (Regardless) किए विना एक पोल पिच हमेशा 180° डिग्री विद्युत होता है।


एक कॉइल के दोनों तरफ स्टेटर सतह में दो स्लाइट में रखे जाते हैं। एक कॉइल के दो तरफ (Side) के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहा जाता है यदि Coil का पिच एक ध्रुव पिच है तो इसे पूर्ण पिच कुण्डल कहा जाता है, यदि कुण्डल पिच एक ध्रुव पिच से कम है तो कुण्डल को लघु पिच कुण्डल या आंशिक पिच कुण्डल कहा जाता है।

"The distance between the two sides of a coil is called the coil pitch. If the coil-pitch is one pole pitch, it is called full pitch coil. If the coil pitch is less than one pole pitch, the coil is called the short-pitch coil or fractional-pitch coil or charded coil"

कॉइल स्पैन फैक्टर या पिच फैक्टर (Coil Span Factor or Pitch Factor)-एक कॉइल के दोनों तरफ (Side) के बीच की दूरी को कॉइल स्पैन या कॉइल पिच कहा जाता है एवं ध्रुव की केन्द्रीय रेखा के बीच की दूरी को अगली ध्रुव की केन्द्रीय रेखा के बीच की दूरी पोल पिच कहा जाता है। ध्रुव और मशीन की परवाह (Regardless) किए विना एक ध्रुव पिच हमेशा 180° विद्युत डिग्री होता है। 180° विद्युत के बराबर स्थान वाले एक कॉइल को एक पूर्ण पिच कॉइल कहा जाता है जैसा कि चित्र 3.9 में दिखाया गया है।

यदि कॉइल का स्पैन यदि 180° डिग्री विद्युत से कम होता है तो उसे Short pitch या Fractional charded coil के नाम से जाना जाता है।


यदि Coil का Coil span α , कोण विद्युत डिग्री से कम हो तो Coil span ($180^\circ - \alpha$) विद्युत डिग्री होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

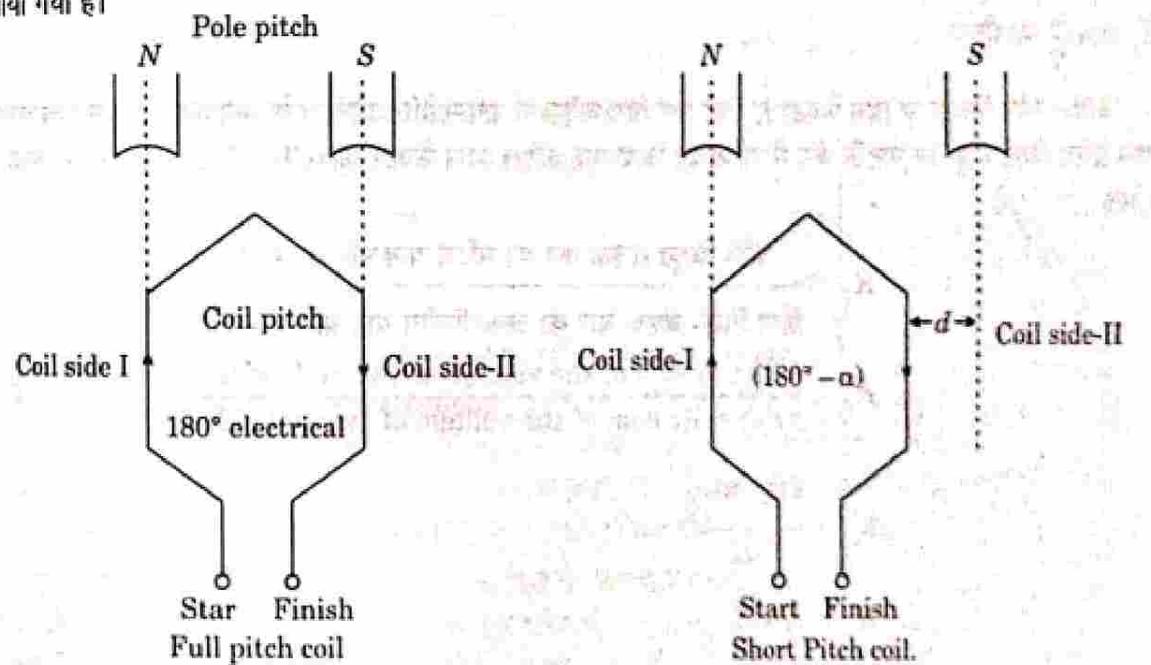

चित्र 3.9

एक पूर्ण पिच कॉइल के मामले में दो साइड स्पैन 180° विद्युत डिग्री के ध्रुव पिच के बराबर दूरी पर है तब परिणामस्वरूप पूर्ण पिच कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज E_{c_1} व E_{c_2} फेज में होंगे जैसे कि चित्र 3.10 में दिखाया गया है।

माना कि E_{c_1} व E_{c_2} coil side में उत्पन्न Voltage के मान हैं तथा E_c coil का परिणामी Voltage है तब

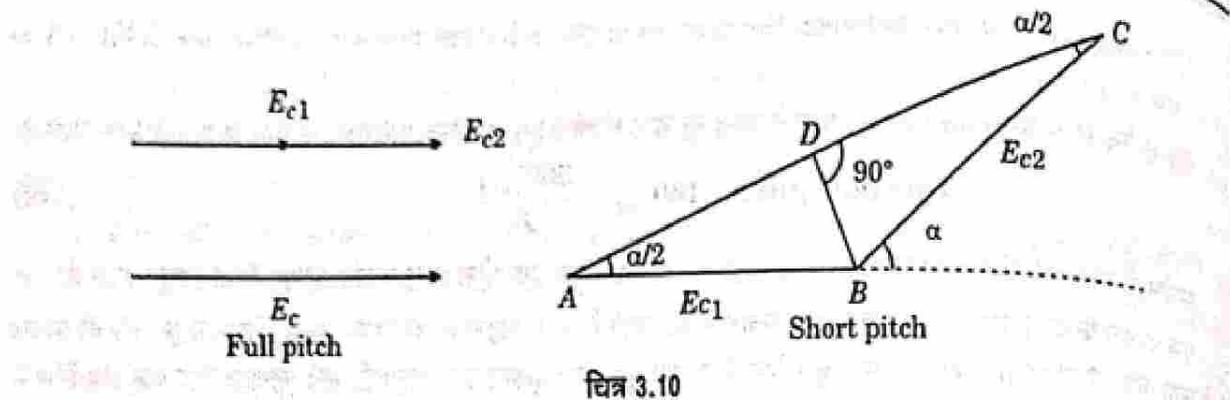

दित्र 3.10

$$E_c = E_{c_1} + E_{c_2}$$

$$|E_{c_1}| = |E_{c_2}| = E_1 \quad (\text{परिभाषा से})$$

चूंकि E_{c_1} व E_{c_2} Coil side में उत्पन्न Voltage फेज में हैं और E_c इनका परिणामी Voltage है तब E_{c_1} व E_{c_2} का अंकगणितीय योग होगा-

$$E_c = E_{c_1} + E_{c_2} = 2E_1$$

$$E_c = 2E_1$$

यदि किसी एकल कुण्डली (Single coil) का कॉइल स्पैन 180° डिग्री विद्युत पोल की पिच से कम है, तो प्रत्येक कॉइल साइड में उत्पन्न वोल्टेज का मान फेज में नहीं होगा तब परिणामी कुण्डली Voltage E_c का मान Coil Voltage E_{c_1} व E_{c_2} के Phasor Sum के योग के बराबर होगा।

जब किसी कॉइल स्पैन को α डिग्री विद्युत से कम किया जाता है तब कॉइल स्पैन ($180^\circ - \alpha$) डिग्री विद्युत होगा। दो कॉइल साइड में E_{c_1} व E_{c_2} से उत्पन्न वोल्टेज एक दूसरे के फेज (Out of phase in E_{c_1} व E_{c_2}) से बाहर होगा तथा α डिग्री जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है और E_{c_1} व E_{c_2} का Phasor sum (फेजर योग) का मान E_c (AC) है जिसका मान $2E_1 \cos \frac{\alpha}{2}$ का होगा।

"कॉइल स्पैन फैक्टर या पिच फैक्टर K_c को शार्ट पिच कॉइल में उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज के अनुपात को फुल पिच कॉइल में उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया कॉइल स्पैन फैक्टर का (Chording factor) भी कहा जाता है। अतः

$$K_c = \frac{\text{प्रेरित विद्युत बाहक बल का सदिश योग प्रति कुण्डली}}{\text{प्रेरित विद्युत बाहक बल का अंकगणितीय योग प्रति कुण्डली}}$$

$$K_c = \frac{\text{Phasor sum of the voltage of two coil sides}}{\text{Arithmetic sum of the voltage of two coil sides}}$$

$$K_c = \frac{2E_1 \cos \frac{\alpha}{2}}{2E_1}$$

$$K_c = \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$(i) \text{ यदि } \alpha = 0, \text{ तब } \cos \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$K_c = 1 \text{ (Full pitch प्राप्त होगा)}$$

$$(ii) \text{ यदि } K_c < 1 \text{ तब Coil short pitch coil होगा जिसका कोण का मान } (180^\circ - \alpha) \text{ होगा।}$$

Short pitching के गुण (Advantages of Short Pitching or Chording)

- (i) Short pitching, Winding का आकार छोटा करता है जिससे कंडक्टर सामग्री में बचत होती है।
- (ii) हार्मोनिक्स के विकृत होने के प्रभाव को कम करता है और इस प्रकार उससे उत्पन्न वॉल्टेज की तरंग (Wave) में सुधार करके लगभग Sine wave में परिवर्तित किया जा सकता है।

वितरण चौड़ाई या कुण्डलन गुणक (Distribution Breadth of Winding Factor) (K_d)—जब केन्द्रित Winding में दिए गए Phase के कुण्डल पक्ष एक दिए गए ध्रुव के नीचे एकल स्लाट में केन्द्रित होता है तब अलग-अलग कॉइल (Coil) में प्रेरित वॉल्टेज का मान एक दूसरे के समान कला में (In each other phase) होते हैं। इन वॉल्टेज को अंकगणितीय योग (Arithmetic) के रूप में जोड़ा जा सकता है। प्रति फेज प्रेरित वॉल्टेज को निर्धारित करने के लिए एक दिए गए कॉइल वॉल्टेज को प्रत्येक फेज में शृंखला से जुड़े कॉइल्स की संख्या से गुणा किया जाता है। प्रत्येक फेज में वास्तविक प्रैक्टिस में कॉइल को एक स्लाट में केन्द्रित नहीं किया जाता है लेकिन प्रत्येक पोल के नीचे एक ध्रुवीय समूह से Space (Air gap) में कई स्लाट में वितरित किए जाते हैं। एक ध्रुवीय समूह बनाने वाले Coil side में प्रेरित वॉल्टेज Phase में नहीं होते हैं लेकिन Slots के कोणीय विस्थापन β के बराबर कोण द्वारा भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी भी Phase में प्रेरित वॉल्टेज का मान अलग-अलग कॉइल में उत्पन्न वॉल्टेज का Phasor sum होगा।

वितरण गुणक या चौड़ाई गुणक को वास्तविक वॉल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि सम्पूर्ण वॉल्टेज को प्राप्त होता है यदि ध्रुवीय समूह के सभी कुण्डल (Coil) एक स्लाट में केन्द्रित होते हैं।

वितरण गुणक (Distribution factor)

$$K_d = \frac{\text{विद्युत वाहक बल का सदिश योग पर फेज}}{\text{विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग पर फेज}}$$

माना कि

M = स्लाट पर पोल पर फेज

$$M = \frac{\text{Slots}}{\text{Poles} \times \text{phases}}$$

β = विद्युत डिग्री में आसन्न स्लॉट्स के बीच कोणीय विस्थापन

= (Angular displacement between adjacent slots in electrical degrees)

$$\beta = \frac{180^\circ}{\text{Slots/Pole}} = \frac{180^\circ \times \text{Pole}}{\text{Slots}}$$


इस प्रकार Winding के एक Phase में m लगातार स्लॉट्स में व्यवस्थित कॉइल होते हैं और इन Coil में अलग-अलग Induced voltage का मान क्रमशः $E_{c1}, E_{c2}, E_{c3}, \dots, E_n$ है। प्रत्येक कॉइल Voltage E_c अगले Coil में उत्पन्न Voltage के β कोण पर विस्थापित तथा एक दूसरे के फेज के बाहर (Out in phase) होता तथा इनको क्रमशः AB, BC, CD, \dots, DF से प्रदर्शित किया गया है।

क्रमशः इन Phase में से प्रत्येक Phase O के केन्द्र के साथ एक वृत्त की एक चौवा है और कोण β को काटता है। Phasor योग AF परिणामी Winding वॉल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह केन्द्र से एक कोण $m\beta$ को काटता है।

अतः अलग-अलग Coil में विद्युत वाहक बल का अंकगणितीय योग

$$= mE_c = mAB = m(2AM) \quad (\text{चित्र से})$$

$$= 2MOA \sin AOM$$

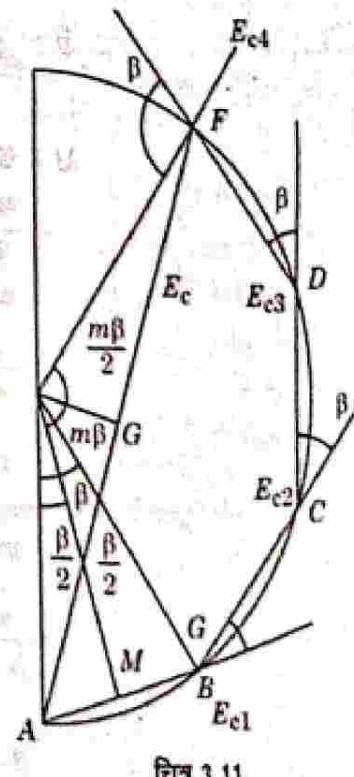

चित्र 3.11

$$= 2m OA \sin \frac{\beta}{2}$$

चौंक $Om AB$ को विभाजित करता है तथा Om, AB पर लम्ब है इसलिए

$$AM = AB$$

अतः Coil में दत्तन वोल्टेज का Phasor योग

$$AF = 2AG = 2OA \sin AOG$$

$$= 2OA \sin \frac{m\beta}{2}$$

$$K_d = \frac{\text{Phasor sum of coil voltage per phase}}{\text{Arithmetical sum of coil voltage per phase}}$$

$$= \frac{2OA \sin m \frac{\beta}{2}}{2OA m \sin \frac{\beta}{2}}$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}}$$

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिए गए Phase की संख्या के वितरण के कारण K_d केवल दिए गए ध्रुव के वितरण स्लाइट की संख्या पर निर्भाव करता है। यह Winding के Lap या Wave प्रकार के Winding से स्वतंत्र है यदि प्रति फेज स्लाइट की संख्या बढ़ रही है तब वितरण गुणक कम हो जाता है।

उदाहरण 1. एक त्रिफेजी A.C. मशीन 16 ध्रुव 144 खाँचे वाली है। कुण्डलन का वितरण गुणक ज्ञात कीजिए।

हल-

$$P = 16, \text{ Slots} = 144,$$

$$\beta = \frac{180}{\text{खाँचे प्रति ध्रुव}} = \frac{180^\circ}{\frac{144}{16}} = 20^\circ$$

M = खाँचे प्रति ध्रुव प्रति फेज

$$= \frac{\text{खाँचे}}{\frac{\text{ध्रुव}}{\text{फेज}}} = \frac{\text{खाँचे}}{\text{ध्रुव} \times \text{फेज}}$$

$$= \frac{144}{16 \times 3} = 3$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20}{2}}{3 \sin \frac{20}{2}}$$

$$= \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = \frac{0.500}{3 \times 0.1736} = \frac{0.500}{0.5208} = 0.96$$

उदाहरण 2. एक ट्रिफेजी 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के स्टेटर क्रोड में 72 खाँचे हैं। इसमें ट्रिफेजी लघु पिच कुण्डलन की गई है जिसका कुण्डलन विस्तार 10 खाँचे के तुल्य है तो इस कुण्डलन का पिच तथा वितरण गुणक ज्ञात कीजिए।

हल- $P = 6$, खाँचे = 72

$$\text{ध्रुव पिच} = \frac{\text{खाँचे}}{\text{पोल}} = \frac{72}{6} = 12$$

$$\text{लघु पिच Winding} = 12 - 10 = 2 \text{ खाँचे}$$

$$\theta = \frac{2}{12} \times 180^\circ = 30^\circ$$

$$\text{पिच गुणक } K_p = \cos \frac{30}{2} = \cos 15 = 0.966.$$

दो निकटतम विस्थापन खाँचों के माध्य विस्थापन कोण

$$\beta = \frac{180^\circ}{\frac{\text{खाँचे प्रति ध्रुव}}{6}} = \frac{180^\circ}{\frac{72}{6}} = 15$$

$$m = \frac{\text{खाँचे प्रति ध्रुव प्रति फेज}}{6 \times 3} = \frac{72}{6 \times 3} = 4$$

$$K_d = \frac{\frac{\sin m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\frac{\sin \frac{4 \times 15}{2}}{2}}{4 \sin \frac{15}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{4 \sin 7.5^\circ} = \frac{0.500}{4 \times 0.1305}$$

$$= \frac{0.500}{4 \times 0.1305} = 0.9579$$

$$K_d = 0.9579.$$

क्र०सं०	खाँचे प्रति ध्रुव	खाँचे प्रति ध्रुव प्रति फेज	β	वितरण गुणक K_d
1.	3	1	60	1.00
2.	6	2	30	0.966
3.	9	3	20	0.960
4.	12	4	15	0.958
5.	15	5	12	0.957
6.	18	6	10	0.956
7.	24	7	7.5	0.955

उदाहरण 3. एक 6 खाँचे प्रति ध्रुव वाली एक फेजी मशीन का वितरण गुणक ज्ञात कीजिए यदि

- (a) 2 खाँचे प्रति ध्रुव प्रयोग किया जाये।
- (b) 3 खाँचे प्रति ध्रुव को प्रयोग किया जाये।
- (c) 4 खाँचे प्रति ध्रुव का प्रयोग किया जाये।

हल-दो निकटतम खाँचों के मध्य विस्थापन कोण, $\beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति ध्रुव}}$

$$= \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$$

(a) जब 2 खाँचे प्रति ध्रुव प्रयोग किये गये हैं अर्थात्, $m = 2$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{2 \times 30^\circ}{2}}{2 \sin \frac{30^\circ}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 7.5^\circ} = 0 \\ = 0.9660$$

(b) जब 3 खाँचे प्रति ध्रुव प्रयोग किये जाये अर्थात्, $m = 3$,

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 2}{2}}{\frac{3 \sin 30^\circ}{2}} = \frac{\sin 45^\circ}{3 \sin 15^\circ} \\ = \frac{0.7071}{3 \times 0.2588} = 0.9108.$$

(c) जब 4 खाँचे प्रति ध्रुव प्रयोग किये जाये अर्थात्, $m = 4$,

$$K_d = \frac{\sin \frac{4 \times 30^\circ}{2}}{\frac{4 \sin 30^\circ}{2}} = \frac{\sin 4 \times 15^\circ}{4 \sin 15^\circ} = \frac{\sin 60^\circ}{4 \sin 15^\circ} \\ = \frac{0.866}{4 \times 0.2588} = 0.8366$$

$$K_d = 0.8366.$$

उदाहरण 4. एक 3-फेज 6 पोल Star connected प्रत्यावर्तक 1000 r.p.m. पर तथा स्टेटर में स्लाइट 90 तथा 8 चालक पर Slot है। पलक्स पर पोल 0.05 Wb है। मशीन में उत्पन्न बोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए जबकि Winding factor का मान 0.96 है।

$$\text{हल- } P = 6, \text{ फेज} = 3$$

$$\text{Stator slot} = 90^\circ$$

$$\text{चालक की संख्या} = 8 \text{ Slots}$$

$$f = \frac{PN_S}{120} = \frac{6 \times 1000}{120} = 50 \text{ Hz}, \phi = 0.05$$

$$\therefore \text{कुल स्टेटर में चालक की संख्या} = \text{Conductor per slot} \times \text{Number per slots}$$

$$= 8 \times 90 = 720$$

$$\text{स्टेटर चालक पर फेज } Z_P = \frac{720}{3} = 240$$

$$K_w = 0.96$$

उत्पन्न Voltage पर फेज

$$E_P = 2.22 \times K_w f \phi Z_P \\ = 2.22 \times 0.96 \times 50 \times 0.05 \times 240 = 1278 \text{ V}$$

जनरेटेड Line voltage, $E_L = \sqrt{3}E_P = \sqrt{3} \times 1278.7$
 $= 2214.7 \text{ Volt}$

दबाहरण 5. एक तीन फेज 16 pole सिंक्रोनस जनरेटर का परिणामी Air gap फ्लक्स का मान 0.06 Wb per pole है। फ्लक्स का वितरण पोल पर साइनोसाइडल है। स्टेटर पर 2 स्लाद्स पर पोल पर फेज तथा 4 चालक पर Slot दो लेयर में हैं। कॉइल स्पान फैक्टर का मान 150° वैद्युत है। साइन व फेज Voltage की गणना कीजिए यदि सिंक्रोनस मशीन 375 r.p.m. पर चल रहा है।

हल- कॉइल स्पान फैक्टर $= 150^\circ$

$$N_S = 375 \text{ r.p.m.}$$

$$f = \frac{PN_S}{120^\circ} = \frac{16 \times 375}{20} = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 16 \text{ pole}$$

$$f = 50 \text{ Hz},$$

$$\phi = 0.06 \text{ Wb}$$

$$\alpha = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$$

Stator slot = 2 Slot पर पोल पर फेज

$$K_c = \cos \frac{\alpha}{2} = \cos \frac{30^\circ}{2}$$

चालक = 4 चालक पर Slots

$$= 0.9659.$$

Number of Lager Winding (M) = 2

m = Slot पर पोल पर फेज

$$m = \frac{\text{Slots}}{\text{Pole} \times \text{Phases}}$$

$$\text{Slots} = m \text{ Pole} \times \text{Phases}$$

$$= 2 \times 16 \times 3 = 96.$$

कुल चालक की संख्या = Slot \times Conductor per slot

$$= 96 \times 4 = 384$$

$$\text{कुल चालक की संख्या पर फेज} = \frac{384}{3} = 128$$

$$\text{Slot में कोणीय विस्थापन का मान } \beta = \frac{180^\circ \times \text{Poles}}{\text{Slots}} = \frac{180^\circ \times 16}{96} = 30^\circ$$

$$K_d = \frac{\frac{\sin m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{2 \sin \frac{2 \times 30^\circ}{2}}{2 \sin \frac{30^\circ}{2}}$$

$$K_d = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 15^\circ} = 0.9659.$$

\therefore साइनोसाइडल फ्लक्स वितरित है इसलिए $K_F = 1.11$

$$\begin{aligned} \text{जनरेटेड Voltage पर फेज } E_P &= 2K_F K_c K_d f \phi Z_{ph} \\ &= 2 \times 1.11 \times 0.9659 \times 0.9659 \times 50 \times 0.06 \times 128 \\ &= 795.3 \text{ V} \end{aligned}$$

जनरेटेड लाइन Voltage का मान $E_L = \sqrt{3} E_{ph} = \sqrt{3} \times 795.3 \text{ Volt}$

$$E_L = 1377.5 \text{ Volt}$$

(190) वैद्युत मशीन-II

उदाहरण 6. एक स्टार संयोजी त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में 180° खाँचे (Slots) और 12 पोल हैं। हर खाँचे के 3 चालक हैं और प्रत्येक फेज में चालक श्रेणीबद्ध जुड़े हैं। यदि ज्या वक्रीय फ्लक्स (Sinusoidal flux) 100 मान 150° वैवर तथा गति 500 r.p.m. हो तो लाइन वोल्टता (Line voltage) ज्ञात कीजिए। कुण्डली विस्तार का मान 150° वैद्युत अंश है।

$$\text{हल- } P = 12, \phi = 100 \text{ mW}, b, \text{ चालक प्रति फेज } Z = \frac{180^\circ \times 6}{3} = 360^\circ$$

$$Z = 2T, \quad T = \frac{Z}{2} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$$

$$N = 500 \text{ r.p.m.}$$

$$f = \frac{PN}{120^\circ} = \frac{12 \times 500}{12} = 50 \text{ Hz}$$

\therefore कुण्डली विस्तार 150° है।

$$\text{लघु पिच कोण } \theta = (180^\circ - 150^\circ) = 30^\circ$$

$$K_p = \cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{30^\circ}{2} = \cos 15^\circ = 0.9659$$

$$\text{खाँचों की संख्या प्रति धूव प्रतिफेज, } m = \frac{180^\circ}{3 \times 12} = 5$$

$$\text{दो निकटम खाँचों के बीच कोणीय विस्थापन } \beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति धूव}} = \frac{180^\circ}{180^\circ/12} = 12^\circ$$

$$K_d = \frac{\frac{\sin m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\frac{\sin 5 \times 12}{2}}{5 \times \sin \frac{12}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{5 \sin 6^\circ}$$

$$= \frac{0.5000}{5 \times 0.1045} = 0.9569$$

$$E_{ph} = 4.44 \times K_p \times K_d \times f \times \phi \times T \text{ (Volt)}$$

$$= 4.44 \times 0.9659 \times 0.9569 \times 50 \times 100 \times 10^{-3} \times 180^\circ$$

$$E_{ph} = 3693 \text{ Volt}$$

$$\text{लाइन Voltage } E_L = \sqrt{3} \times E_{ph} = \sqrt{3} \times 3693 = 6393 \text{ Volt}$$

उदाहरण 7. एक त्रिकला स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में 8 धूव हैं तथा 750 r.p.m. की चाल पर चलाया जाता है। स्टेटर में 3 खाँचे प्रति धूव प्रतिफेज हैं तथा 16 चालक प्रति खाँचा है। उपयोगी फ्लक्स प्रति धूव 0.048 वैवर है। ओपन सर्किट वोल्टेज तथा लाइन Voltage का मान ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल- } P = 8, N = 750 \text{ r.p.m. } \phi = 0.048 \text{ वैवर}$$

$$\text{खाँचे/फेज/धूव} = 3$$

$$f = \frac{PN}{120^\circ} = \frac{8 \times 750}{120^\circ} = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{खाँचे प्रति धूव} = 3 \times 3 = 9$$

$$P = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति धूव}} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

$m = \text{खाँचे प्रति ध्रुव प्रति फेज} = 3$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20}{2}}{3 \sin \frac{20}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{3 \sin 10^\circ}$$

$$= \frac{0.5}{3 \times 0.1736} = 0.96$$

Coil full pitch, $K_p = 1$

कुल खाँचे = $8 \times 3 \times 3 = 72$

चालक प्रति खाँचा = 16

$$Z = 72 \times \frac{16}{3} = 384$$

$$Z = 2T \quad \therefore T = \frac{Z}{2} = \frac{384}{2} = 192$$

$$E_{ph} = 4.44 \times K_p \times K_d \times f \times \phi \times T$$

$$= 4.44 \times 1 \times 0.96 \times 50 \times 0.048 \times 192$$

$$= 1964.11$$

\therefore प्रत्यावर्तक स्टार संयोजित है

$$E_L = \sqrt{3} \times E_{ph}$$

$$= \sqrt{3} \times 1964.11$$

$$E_L = 3401.83 \text{ Volt}$$

उदाहरण 8. एक 4 ध्रुव त्रिकलीय, तारा (Star) अल्टरनेटर जिनकी चालक 1500 r.p.m. का है, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए जबकि

फ्लक्स प्रति ध्रुव = 0.12 वेबर

खाँचों की संख्या = 48.

चालक प्रति खाँचा (द्विपर्त से) = 4

कुण्डली विस्तार = 150°

हल-

$$P = 4, N = 1500 \text{ r.p.m.},$$

$$f = \frac{PN}{120} = \frac{4 \times 150}{120} = 50 \text{ Hz}$$

$$\phi = 0.12 \text{ वेबर}$$

प्रति ध्रुव खाँचों की संख्या = 48

कुण्डली विस्तार = 150°

Short pitch $\theta = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

$$\text{कुण्डली पिच, } K_p = \frac{\cos \theta}{2} = \cos \frac{30^\circ}{2} = \cos 15^\circ$$

$$K_p = 0.9659.$$

$$\text{खाँचों की संख्या प्रति घूर्व, } m = \frac{48}{4 \times 3} = 4$$

$$\text{खाँचे प्रति घूर्व} = \frac{48}{4} = 12$$

$$\text{खाँचों के मध्य विस्थापन कोण } \beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति घूर्व}} = \frac{180^\circ}{12} = 150^\circ$$

$$\text{चालक प्रतिफेज } Z = \frac{\text{खाँचों की संख्या} \times \text{चालक प्रति फेज} \times \text{परतों की संख्या}}{3}$$

$$= \frac{48 \times 4 \times 2}{3} = 128$$

$$Z = 2T$$

$$T = \frac{Z}{2} = \frac{128}{2} = 64$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{4 \times 15^\circ}{2}}{4 \sin \frac{15^\circ}{2}}$$

$$= \frac{\sin 30^\circ}{4 \sin 7.5^\circ}$$

$$K_d = \frac{0.5}{4 \times 0.1305} = 0.9518.$$

$$K_F = 1.11$$

\therefore विद्युत वाहक बल प्रतिफेज

$$E_{ph} = 4 \times K_F \times K_p \times K_d \times f \times \phi \times T$$

$$E_{ph} = 4 \times 1.11 \times 0.9659 \times 0.9578 \times 50 \times 0.12 \times 64$$

$$= 1577.3 \text{ Volt}$$

उदाहरण 9. एक प्रिफेजी स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक खुले परिपथ पर 500 r.p.m. की चाल पर 50 Hz, 3600 Volt की लाइन वोल्टता को उत्पादन करता है। स्टेटर में 3 खाँचे प्रति घूर्व प्रति फेज हैं तथा 10 चालक प्रति खाँचा है। गणना कीजिए—(i) घूर्व की संख्या (ii) लाभकारी फ्लक्स प्रति घूर्व।

हल—प्रत्येक फेज के सभी चालक को श्रेणीबद्ध माने जायें तथा कुण्डलियाँ पूर्ण पिच (Full pitch) माने जायें।

$$f = 50 \text{ H}, N = 500 \text{ r.p.m.}, N = \frac{120f}{P}$$

$$(i) \text{ Number of poles} = \frac{120 \times 50}{500} = 120 \text{ पोल}$$

$$(ii) \text{ खाँचे प्रति फेज प्रति घूर्व} = 3$$

$$\text{खाँचे प्रति घूर्व} = 3 \times 3 = 9$$

$$\beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति घूर्व}} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

$$m = \text{खाँचे प्रति घूर्व प्रतिफेज} = 3$$

$$\text{वितरण गुणक } K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 120^\circ}{2}}{m \sin \frac{20^\circ}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{3 \sin 10^\circ}$$

$$K_d = \frac{0.5}{3 \times 0.1736} = 0.96$$

कुण्डलन पूर्ण पिच है, $K_P = 1$

$$\text{कुल खाँचे} = 12 \times 3 \times 3 = 108$$

चालक प्रति खाँचा = 10

$$Z = \frac{108 \times 10}{3} = 360$$

$$Z = 2T, T = \frac{Z}{2} = \frac{360}{2} = 180^\circ$$

प्रत्यावर्तक स्टार संयोजित है

$$E_L = 3600 \text{ Volt}$$

$$E_L = \sqrt{3} \times E_{Ph}$$

$$E_{Ph} = \frac{3600}{\sqrt{3}} = 2078.52 \text{ Volt}$$

$$E_{Ph} = 4.44 K_p \cdot K_d f \phi \cdot T$$

$$\phi = \frac{E_{Ph}}{4.44 K_p \cdot K_d \cdot f \cdot T} = \frac{2078.52}{4.44 \times 1 \times 0.96 \times 50 \times 180^\circ}$$

$$\phi = 0.0541 \text{ वेबर}$$

उदाहरण 10. एक त्रिफेजी प्रत्यावर्तक के सम्बन्ध में निम्न आँकड़े प्राप्त हैं। खाँचे = 96, ध्रुव = 4, Speed = 1500 r.p.m., Turn प्रति Coil 16, फ्लाक्स प्रति ध्रुव = 0.0258 वेबर, कुण्डली विस्तार = खाँचे 1 से 20, कुण्डलन प्रारूप द्वि परत (Double layer) त्रिफेजी। उत्पादित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज की गणना कीजिए।

$$\text{हल- } f = \frac{PN}{120} = \frac{4 \times 1500}{120} = 50 \text{ Hz}$$

खाँचों की संख्या = कुण्डलियों की संख्या = 96

$$\text{चालक प्रति फेज, } Z = \frac{[96 \times 16 \times 2]}{3} = 1024 \quad (\because \text{कुण्डलन द्विपरत है})$$

$$\text{खाँचे प्रति ध्रुव फेज, } m = \frac{96}{4 \times 3} = 8$$

$$\beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति ध्रुव}} = \frac{180^\circ}{\frac{96}{4}} = 7.5^\circ$$

$$\text{ध्रुव पिच} = \frac{96}{4} = 24$$

\therefore पूर्ण पिच कुण्डलन विस्तार = खाँचे 1 से 25

कुण्डलन विस्तार दिया है = खाँचे 1 से 20

$$\text{कुण्डलन समय पिच} = 25 - 20 = 5$$

$$\theta = \frac{(25 - 20)}{24} \times 180^\circ = \frac{5}{24} \times 180^\circ = 37.5^\circ$$

$$\text{कुण्डलन विस्तार गुणक}, K_P = \cos \frac{\theta}{2} = \frac{\cos 37.5}{2} = \cos 18.75^\circ$$

$$K_P = 0.9469.$$

$$\begin{aligned} \text{वितरण गुणक } K_d &= \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{8 \times 7.5}{2}}{0 \sin \frac{7.5}{2}} \\ &= \frac{\sin 30^\circ}{8 \sin 37.5^\circ} = \frac{0.500}{8 \times 0.65} \end{aligned}$$

$$K_d = 0.9615$$

$$E_{Ph} = 222 K_P K_d f \phi Z \text{ Volt}$$

$$= 2.22 \times 0.9469 \times 0.9615 \times 50 \times 0.0258 \times 1024$$

$$= 2669 \text{ Volt}$$

उदाहरण 11. एक त्रिकला स्टार सम्बन्ध प्रत्यावर्तक में 8 Pole है और यह 150 r.p.m. पर चलाया जाता। इसके स्टेटर में प्रति ध्रुव प्रति फेज 3 खाँचे हैं तथा प्रत्येक खाँचों में 15 चालक हैं। लाभकारी पलाक्स 0.0543 वेब प्रति ध्रुव ज्यावक्त्रीय वितरित है। खुला परिपथ लाइन में Voltage की गणना कीजिए। मानिये कि प्रत्येक Phase के सभी चालक श्रेणीबद्ध हैं।

$$\text{हल- } P = 8, N = 750 \text{ r.p.m.}, f = \frac{PN}{120} = \frac{8 \times 750}{120} = 50 \text{ Hz}$$

$$\phi = 0.0543 \text{ वेबर}$$

$$\text{खाँचे प्रति फेज प्रति ध्रुव} = 3$$

$$\text{खाँचे प्रति ध्रुव} = 3 \times 3 = 9$$

$$\beta = \frac{180^\circ}{\text{खाँचे प्रति ध्रुव}} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

$$m = \text{खाँचे प्रति ध्रुव प्रति फेज} = 3$$

$$\begin{aligned} \text{वितरण गुणक } K_d &= \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20^\circ}{2}}{3 \sin \frac{20}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{3 \sin 10^\circ} \\ &= \frac{0.5}{3 \times 0.1736} = 0.96 \end{aligned}$$

$$\text{Coil full pitch } \theta, K_P = 1$$

$$\text{कुल खाँचे} = 8 \times 3 \times 3 = 72$$

$$\text{चालक प्रति खाँचे} = 15$$

$$Z = \frac{72 \times 15}{3} = 360^\circ$$

$$Z = 2T = T = \frac{Z}{2} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$$

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= 4.44 K_p K_d f \phi T \\ &= 4.44 \times 1 \times 0.96 \times 50 \times 0.0543 \times 180^\circ \\ &= 2083.03 \text{ Volt प्रति फेज} \end{aligned}$$

प्रत्यावर्तक स्टार संयोजित है

$$E_L = \sqrt{3} \times E_{Ph} = \sqrt{3} \times 2083.03 = 3607.9 \text{ Volt}$$

उदाहरण 12. एक 6 पोल प्रत्यावर्तक 1000 r.p.m. पर चल रहा है। Single phase winding 3 स्लॉट पर पोल पर बना तथा 20° के कोण पर ग्रुप में बैठा है। यदि प्रत्येक Slot में 10 चालक हैं प्लक्स पर पोल 2×10^{-2} Wb, तब उत्पन्न Voltage का मान ज्ञात कीजिए यदि प्लक्स का वितरण माइनोमाइडल हो।

$$\text{हल- } f = P \frac{N_S}{120^\circ} = \frac{6 \times 1000}{1200} = 50 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} \text{कुल चालक की संख्या} &= \text{स्लॉट} \times \text{खाँचों में चालक की संख्या} \\ &= 6 \times 3 \times 10 \end{aligned}$$

$$Z_p = 180^\circ$$

$$m = 3, \beta = 20^\circ$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{m\beta}{2}}{m \sin \frac{\beta}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \times 20^\circ}{2}}{3 \sin \frac{20^\circ}{2}} = 0.9598$$

$$\begin{aligned} E_p &= 2.22 K_e K_d f \phi Z_p \\ &= 2.22 \times 1 \times 0.9598 \times 50 \times 2 \times 10^{-2} \times 180^\circ \end{aligned}$$

$$E_{Ph} = 383.5 \text{ Volt} \quad (K_e = \text{Full pitch})$$

3.3 आर्मेचर क्षरण प्रतिघात (Armature Leakage Reactance)

A.C. मशीन में लोड करने द्वारा स्थापित कोई भी प्लक्स जो मशीन के उपयोगी प्लक्स (Useful flux) में योगदान नहीं करता है रिसाव प्लक्स (Leakage flux) कहा जाता है। इस रिसाव प्लक्स के प्रभाव से आर्मेचर Winding में एक स्वप्रेरित EMF स्थापित करता है। रिसाव प्लक्स को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

(i) स्लॉट लीकेज (Slot leakage)

(ii) दाँतों में रिसाव (Tooth head leakage)

(iii) कॉइल अंत या ओवर हैंग रिसाव (Coil end or overhang leakage)

एयर गैप प्लक्स द्वारा आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित बोल्टेज को एयर गैप बोल्टेज कहा जाता है। रिसाव प्लक्स थी आर्मेचर Winding में बोल्टेज प्रेरित करता है। इनको प्रायः रिसाव की प्रतिघात (Leakage Reactance) के द्वारा जो Voltage में गिरावट आती है।

आर्मेचर रिसाव प्लक्स के लिए चुम्बकीय सर्किट की अधिकांश (Reluctance) वायुपथों के कारण होता है इसलिए प्लक्स इनका उत्पादन करने वाले आर्मेचर धाराओं के लागभाग आनुपातिक हैं और इन धाराओं के साथ फेज में हैं। इस कारण से आर्मेचर Winding में बोल्टेज प्रेरित को Phase के निरंतर रिसाव प्रतिक्रिया के उपयोग द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। जिसे Phase current द्वारा गुणा किया जाता है। Component flux-leakage flux द्वारा प्रेरित बोल्टेज देता है। ये बोल्टेज लीकेज प्रतिघात ड्रॉप हैं और यह 90° Current से Lead करता है।

यह रिसाव फ्लक्स प्रकृति में आर्मेचर Winding को सक्रिय बनाता है इसलिए Winding में प्रतिरोध के अतिरिक्त फ्लक्स प्रतिशत होता है।

सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature Reaction in Synchronous Machines) - रोटर फील्ड पोल द्वारा निर्भित फ्लक्स पर आर्मेचर (स्टेटर) फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। जब एक अल्टरनेटर की आर्मेचर Winding से करंट प्रवाहित होता है तो परिणामस्वरूप MMF द्वारा एक फ्लक्स का उत्पादन किया जाता है। यह आर्मेचर फ्लक्स मुख्य पोल फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे परिणामी फ्लक्स मूल मुख्य फील्ड फ्लक्स की तुलना में कम या अधिक हो जाता है। "The effect of armature (Stator) flux on the flux produced by the rotor field poles is called armature reaction".

साधारणतः हम नीचे दिए गए ऑकड़ों में दिखाए गए एक 3 Phase 2 पोल अल्टरनेटर पर विचार करते हैं।

प्रत्येक घूव की Winding को संकेन्द्रित माना जाता है लेकिन आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव वैसा ही होगा जैसे कि एक वितरित Winding में होता है। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य क्षेत्र फ्लक्स के प्रभावित करता है और अलग-अलग शक्ति गुणक के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) का मान अलग-अलग होगा।

यहाँ आर्मेचर रिएक्शन के लिए तीन स्थितियों का अनुसरण करने के लिए चर्चा की गई है अर्थात् एकता (Unity power factor) शून्य शक्ति गुणक (Lagging) Zero power factor (Leading)।

शक्ति गुणक को आर्मेचर Phase current और उस Phase में आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित EMF के बीच के कोण के कोसाइन (Cosine) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन (Armature Reaction in Unity Power Factor) - रोटर के रोटेशन की दिशा को दक्षिणाखंड माना जाता है (Clockwise)। दाहिने हाथ के नियम को लागू करने से विभिन्न कंडक्टरों में प्रेरित EMF की दिशा मिल जाती है। रोटर के पोल के संबंध में कंडक्टर की दिशा को एंटीक्लॉकवाइज लिया जाता है।


माना कि अल्टरनेटर Unity power factor में करंट की आपूर्ति कर रहा है केवल घारा I_A , I_B और I_C अपने संबंधित उत्पन्न बोल्टेज के साथ Phase में होंगे अर्थात् E_A , E_B और E_C जैसा कि दिए चित्र 3.13 में दिखाया गया है।

फ्लक्स की सकारात्मक दिशा को ϕ_A , ϕ_B और ϕ_C को नीचे दिए गए ऑकड़ों में दिखाए गए हैं।


ठार्ड्यांधर अक्ष पर एक फेज का प्रक्षेपण इसके तात्कालिक मान को देता है। $T = 0$ पर धाराओं (Current) और फ्लक्स के तात्कालिक मान नीचे दिखाए गए हैं -

$$i_A = i_m \text{ और } \phi_A = \phi_m$$


$$i_B = -I_m \cos 60^\circ = -\frac{1}{2} I_m \text{ तथा } \phi_B = -\frac{1}{2} \phi_m$$

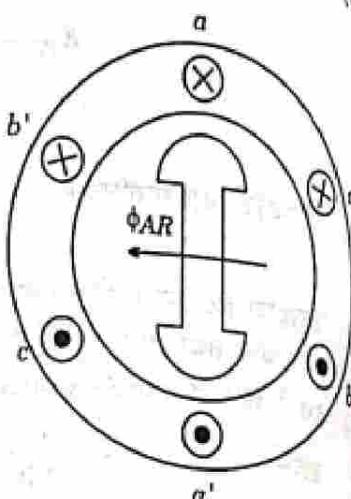

चित्र 3.12 Two pole Alternator

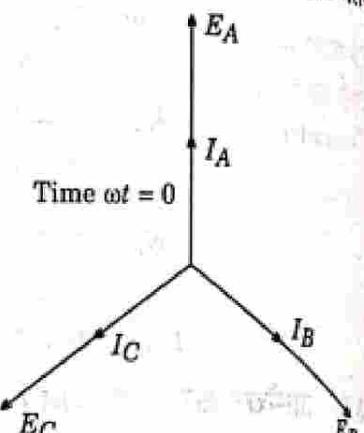


चित्र 3.13 Phasor line diagram of e.m.f.

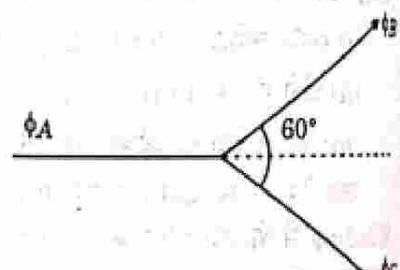

$$i_C = -I_m \cos 60^\circ = -\frac{1}{2} I_m \text{ तथा } \phi_C = -\frac{1}{2} \phi_m$$

जहाँ सबस्क्रिप्ट 'm' current और फ्लक्स के अधिकतम मान को दर्शाता है। इस प्रकार फ्लक्स $\phi_A OA$ के साथ और फ्लक्स ϕ_C फ्लक्स ϕ_B नकारात्मक है और क्रमशः OB और OC द्वारा दर्शाया गया है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है इसके नीचे के चित्र में दिखाया गया है फ्लक्स का परिणामी क्षेत्रिज व लम्बवत् रूप से फ्लक्स को हल करके पाया जा सकता है।

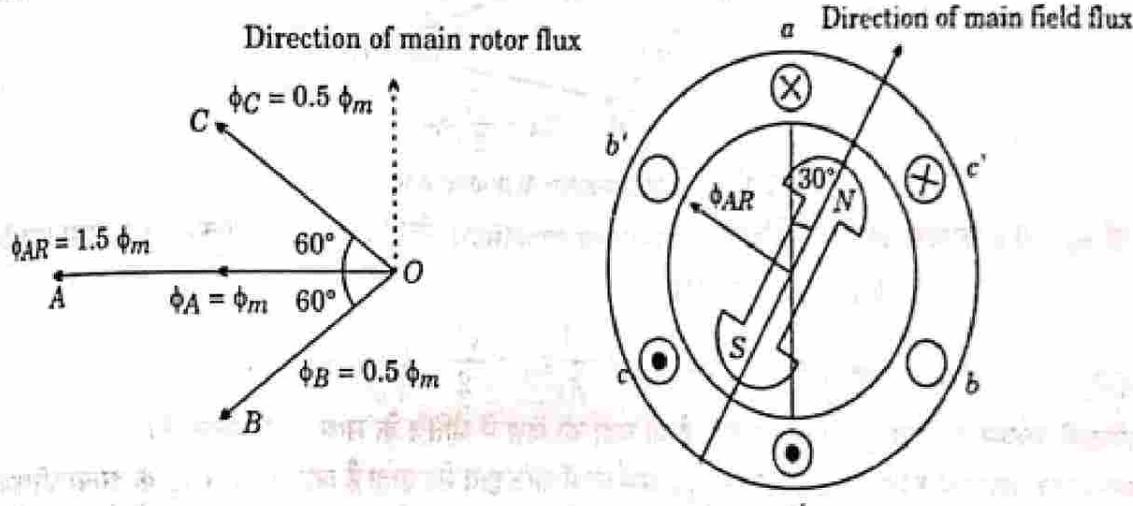

चित्र 3.15 Armature reaction diagram.

हमें मिलने वाले क्षेत्रिज दिशा के साथ हल करना है

$$\phi_h = -\phi_A - \phi_B \cos 60^\circ - \phi_C \cos 60^\circ$$

$$\phi_h = -\phi_m - \frac{1}{2} \phi_m \left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \phi_m \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\phi_h = -1.5 \phi_m$$

इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ हल करने से हमें निम्नलिखित परिणाम मिलता है-

$$\phi_V = -\phi_B \cos 30^\circ + \phi_C \cos 30^\circ$$

$$\phi_V = -\frac{1}{2} \phi_m \cos 30^\circ + \frac{1}{2} \phi_m \cos 30^\circ = 0$$

परिणामी आर्मेचर प्रतिक्रिया फ्लक्स का मान

$$\begin{aligned} \phi_{AR} &= \sqrt{(\phi_h)^2 + (\phi_V)^2} \\ &= \sqrt{(1.5 \phi_m)^2 + (0)^2} \end{aligned}$$

$$\phi_{AR} = 1.5 \phi_m$$


यदि रोटर को घुमाया जाता है तो क्लॉकबाइज दिशा में 30° , इसी फेजर डायग्राम को नीचे दिखाया गया है।

यदि $\omega t = 30^\circ$ पर धाराओं और फ्लक्स के तात्कालिक मान के रूप में दिए गए हैं-

$$i_A = i_m \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m, \text{ और } \phi_A = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$


$$i_B = 0 \text{ और } \phi_B = 0$$

$$i_C = -I_m \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m \text{ और } \phi_C = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

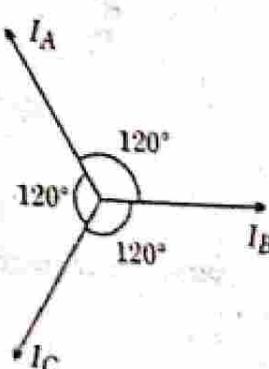

चित्र 3.16 Three phase current phasor

$\alpha' = 30^\circ$ पर फ्लक्स के तिर अंतरिक्ष औरेख नीचे दिखाया गया है।

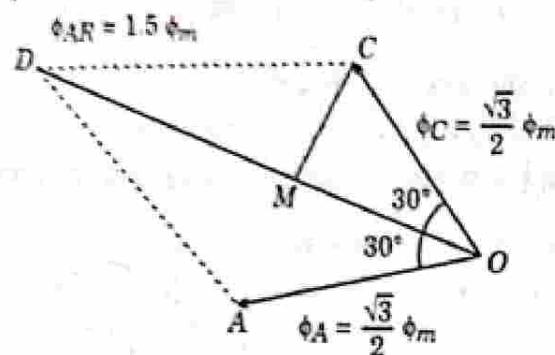

चित्र 3.17 Phasor diagram at phase angle 30°

वहाँ $\phi_B = 0$ φ परिणामो आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) नीचे दिखाए गए समीकरण द्वारा दिया गया है।


$$\phi_{AR} = OD = 2OM$$

$$\phi_{AR} = 2OC \cos 30^\circ = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.5 \phi_m$$

परिणामो फ्लक्स को दिशा ϕ_{AR} OD के साथ है जो घड़ी की दिशा में क्षैतिज के साथ कोण बनाती है।

इसलिए यह देखा गया है कि परिणामो फ्लक्स ϕ_{AR} आर्मेचर में करंट द्वारा सेट होता है और यह $1.5 \phi_m$ के बराबर परिणाम में स्थिर होता है और यह तुल्यकालिक गति से घूमता है। जब धारा प्रेरित फ्लक्स ϕ_{AR} 90° तक मुख्य क्षेत्र के पीछे हो जाता है तो इसे क्लॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहा जाता है।

लैगिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन (Armature Reaction in Lagging Power Factor)-में अल्टरनेटर को शून्य पावर फैक्टर लैगिंग के Inductive load के साथ लोड दिया जाता है तब Current I_A, I_B और I_C अपने सम्बन्धित Phase voltage से E_A, E_B और E_C के साथ 90° लैगिंग पर होगा। लैगिंग लोड पर आर्मेचर प्रतिक्रिया वे Phase को चित्र में दिखाया गया है-

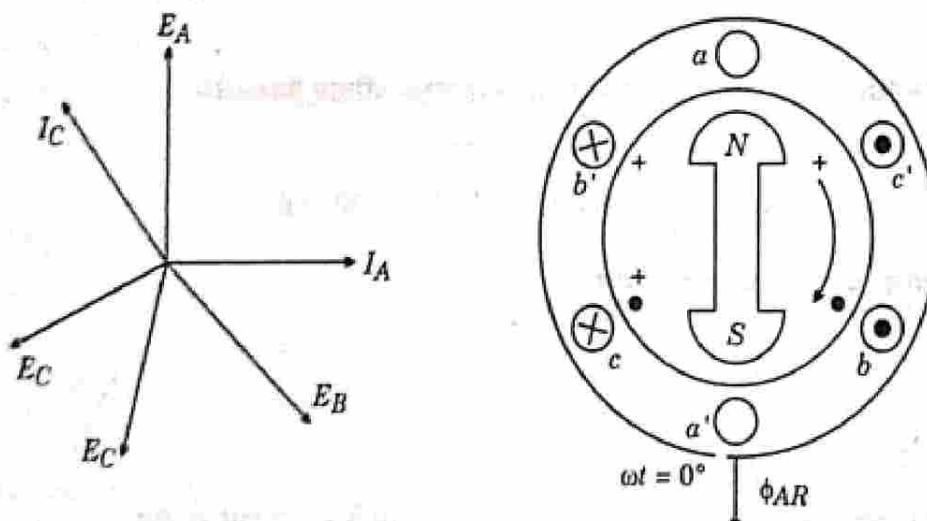

चित्र 3.18 Armature reaction diagram at lagging power factor.


समय $t = 0$ पर धाराओं और फ्लक्स के तात्कालिक मान द्वारा दिए गए हैं-

$$i_A = 0 \text{ और } \phi_A = 0$$

$$i_B = I_m \sin(-120^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_m \text{ और } \phi_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

$$i_C = I_m \sin(+120^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m \text{ और } \phi_C = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

नुमकोप फलक्स के Space आरेख को नीचे दिखाया गया है-

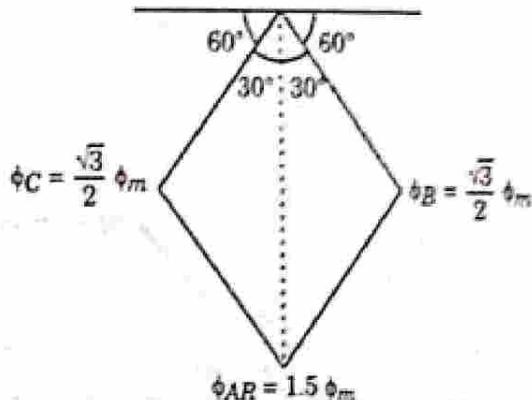

चित्र 3.19 Phasor diagram at lagging P.F.

परिणामी फलक्स ϕ_{AR} नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दिया गया है-


$$\phi_{AR}^2 = \phi_R^2 + \phi_C^2 + 2\phi_R \cdot \phi_C \cos 60^\circ$$

$$\phi_{AR}^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m\right)^2 + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \times \frac{1}{2}$$

$$\phi_{AR} = 15 \phi_m$$

आर्मेचर रिएक्शन फलक्स की दिशा मुख्य क्षेत्र फलक्स के विपरीत है इसलिए यह मुख्य क्षेत्र के फलक्स का विरोध और कमबोर (De-magnetizing) करेगा।

लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन (Armature Reaction on Leading Power Factor)—यदि अल्टरनेटर को शून्य पावर फैक्टर के पार के साथ लोड दिया जाये तब I_A , I_B और I_C धाराओं को उनसे संबंधित Phase voltage E_A , E_B और E_C से 90° आगे (Lead) करेगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

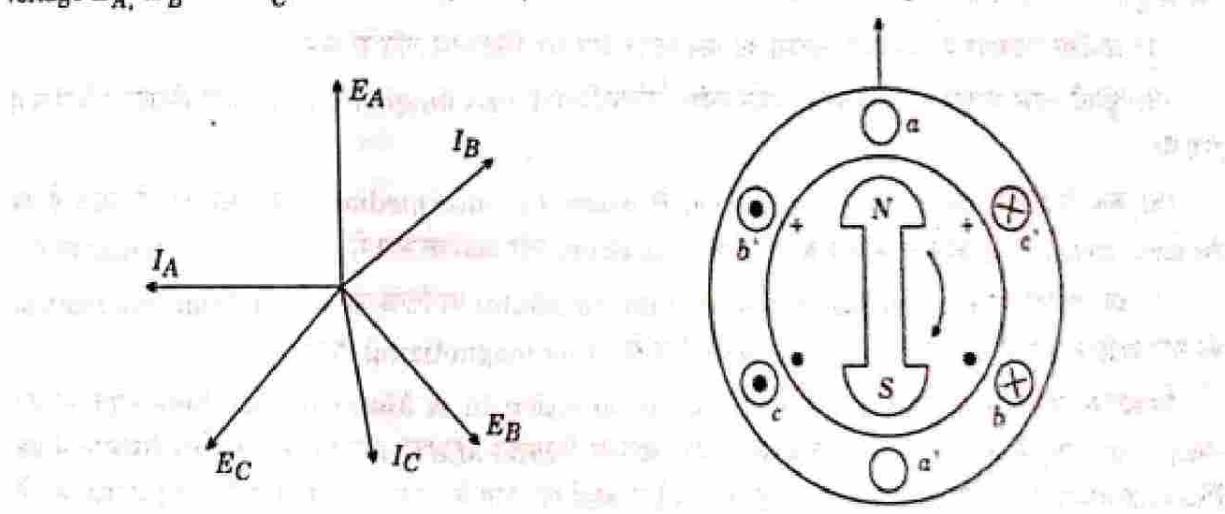

Armature reaction of zero leading.

चित्र 3.20


समय $t = 0$ पर धाराओं और फलक्स के तात्कालिक मान को नीचे दिखाए गए समीकरणों द्वारा दिए गए हैं-

$$i_A = 0 \text{ और } \phi_A = 0$$

$$i_B = I_m \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m, \text{ तब } \phi_B = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

$$i_C = -I_m \cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_m, \text{ तब } \phi_C = -\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m$$

फलक्स की दिशा को आरेख से नीचे दिखाया गया है—

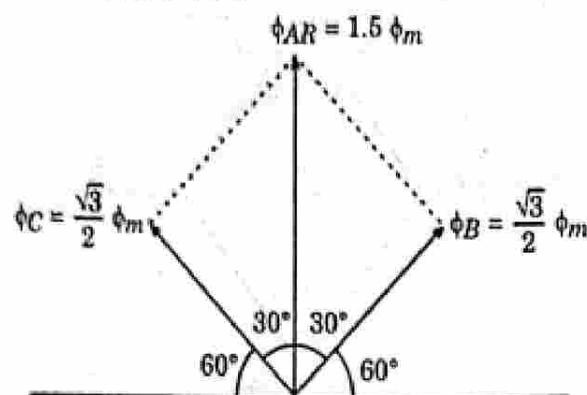

चित्र 3.21 Armature reaction phasor at leading P.F.

परिणामी फलक्स नीचे दिखाए गए समीकरण द्वारा दिया गया है।

$$\phi_{AR}^2 = \phi_B^2 + \phi_C^2 + 2\phi_B \cdot \phi_C \cdot \cos 60^\circ$$

$$\phi_{AR}^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m\right)^2 + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m\right)^2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m\right) \times \frac{1}{2}$$

$$\phi_{AR} = 15 \phi_m$$

आर्मेचर रिएक्शन फलक्स की दिशा मुख्य क्षेत्र फलक्स की दिशा में है। इसे मैग्नेटाइजिंग फलक्स के रूप में जाना जाता है।

Summary of Nature of Armature Reaction

ठप्पेक्त चर्चा से आर्मेचर रिएक्शन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित अधिक सामान्य निष्कर्ष हम संतुलन 3 phase load को आपूर्त करने वाले एक तुल्यकालिक जनरेटर के लिए तैयार कर सकते हैं।

- (1) आर्मेचर रिएक्शन के परिणामी फलक्स का मान नियत और वह सिंक्रोनस गति से घूमता है।
- (2) यूनिट पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन क्लॉस मैग्नेटाइजिंग (Cross magnetizing) प्रभाव सिंक्रोनस जनरेटर पर देता है।
- (3) जब सिंक्रोनस जनरेटर पर Lagging load में power (at intermediate) की सप्लाई दी जाती है तब Armature Reaction का मान आंशिक रूप से Demagnetizing और आंशिक रूप से Cross magnetizing देता है।
- (4) जब जनरेटर पर Leading load में power (at intermediate) पर दिया जाता है तब Armature reaction का मान आंशिक रूप से Magnetizing और आंशिक रूप से Cross magnetizing देता है।

सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर रिएक्शन (Armature Reaction in A Motoring Machine)—एक मोटरिंग (Motoring) मोड में काम करने वाली सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर रिएक्शन MMF और फलक्स आर्मेचर रिएक्शन में एक Phase के विरोध में होती है जोकि सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में बताई गई बातों के ठीक उल्टा है। मोटरिंग मोड में काम करते सिंक्रोनस मशीन के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

- (1) जब सिंक्रोनस मशीन Lagging power factor पर काम कर रही है तब उस स्थिति में आर्मेचर रिएक्शन का मान आंशिक रूप से Magnetizing तथा आंशिक रूप से Cross magnetizing प्रभाव होता है।
- (2) जब सिंक्रोनस मशीन Leading power factor पर काम कर रही है तब उस अवस्था में आर्मेचर रिएक्शन का मान आंशिक रूप से Demagnetizing तथा आंशिक रूप से Cross magnetizing प्रभाव को देता है।

सिंक्रोनस प्रतिवाधा (Synchronous Impedance)—वास्तविक उत्पन्न वोल्टेज में दो घटक वोल्टेज का योग होता है। इन घटकों Voltage में से एक वोल्टेज है जो उत्पन्न होगा यदि कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं है। यह वह Voltage है जो केवल

Field excitation के कारण उत्पन्न होगा। उत्पन्न Voltage को Excitation voltage कहा जाता है तथा इसे E_{exc} से प्रदर्शित करते हैं।

उत्पन्न वोल्टेज के अन्य घटकों को आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज E_{AR} कहा जाता है। यह वह वोल्टेज है जिसे रेटेड वोल्टेज पर आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण उत्पन्न (Excitation) Voltage से जोड़ा जाता है तब आर्मेचर पर कुल उत्पन्न वोल्टेज का मान

$$E_a = E_{exc} + E_{AR}$$

आर्मेचर प्रतिक्रिया परिणाम के बाद से एक सर्किट में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण सर्किट में वोल्टेज प्रभाव के कारण एक Inductive प्रतिघात के कारण Voltage में ड्रॉप होता है तब Inductive reactance के कारण Voltage drop के बाद कुल आर्मेचर रिएक्शन Voltage

$$E_{AR} = -j X_{AR} I_a$$

Inductive reactance X_{AR} के काल्पनिक प्रतिघात (Fictitious reactance) है जो आर्मेचर सर्किट के वोल्टेज संबंधों पर आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) के प्रभाव के लिए आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज का परिणाम देगा। यहाँ आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) Voltage को आंतरिक उत्पन्न वोल्टेज के साथ मूख्यता में Inductor एक Start (प्रारम्भ) करने वाले के रूप में तैयार किया जा सकता है।

आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) के प्रभाव के अंतरिक्त स्टेटर Winding में एक स्वप्रेरण (Self inductance) और एक प्रतिरोध भी होता है।

माना कि L_a = स्टेटर Winding (armature) winding का स्वप्रेरकत्व

X_a = स्टेटर Winding (Armature) winding का स्वप्रतिघात (Self-reactance)

R_a = आर्मेचर Winding का प्रतिरोध (स्टेटर)

यदि Terminal voltage V हो तब-

$$V = E_a - jX_{AR}I_a - jX_a I_a - R_a I_a$$

जहाँ $R_a I_a$ = आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप (Armature resistance drop)

$X_a I_a$ = आर्मेचर लीकेज (Reactance leakage)

$X_{AR} I_a$ = आर्मेचर रिएक्शन (Voltage reaction)

आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से लीकेज फ्लक्स के कारण लीकेज प्रतिघात तथा स्टेटर Winding के प्रतिघात को जोड़कर कुल स्टेटर का प्रतिघात के मान को सिंक्रोनस प्रतिघात कहा जाता है।

$$X_S = X_a + X_{AR}$$

$$V = E_a - jX_S I_a - R_a I_a$$

$$V = E_a - I_a (R_a + jX_S) \Rightarrow V = E_a - I_a (R_S + jX_S)$$

$$V = E_a - Z_S I_a$$

जहाँ $Z_S = R_a + jX_S$

अतः Z_S को सिंक्रोनस प्रतिबाधा कहा जाता है।

सिंक्रोनस रिएक्शन X_S वास्तविक आर्मेचर लीकेज रिएक्शन द्वारा निर्भित आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज प्रभाव के लिए और आर्मेचर रिएक्शन के कारण Air gap में परिवर्तन के कारण नियोजित काल्पनिक प्रतिघात है।

इस प्रकार वास्तविक आर्मेचर प्रतिरोध वास्तविक आर्मेचर लीकेज रिएक्शन द्वारा उत्पादित आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज प्रभाव के लिए नियोजित काल्पनिक प्रतिघात में सिंक्रोनस प्रतिबाधा Z_S और आर्मेचर रिएक्शन द्वारा उत्पादित उनके बायु और प्रवाह में परिवर्तन होता है।

3.4 सिंक्रोनस मशीनों के समतुल्य सर्किट आरेख


(Equivalent Circuit Diagram of Synchronous Machines)

सिंक्रोनस जनरेटर के तुल्य परिपथ और फेजर आरेख (Equivalent Circuit and Phasor Diagrams of a Synchronous Generator) – सिंक्रोनस जनरेटर के तुल्य परिपथ को चित्र में प्रदर्शित किया है तथा सिंक्रोनस प्रतिधाता

$$X_S = X_{AR} + X_a$$

जहाँ X_{AR} = आर्मेचर क्षरण प्रतिधाता (Armature Leakage Reactance)

X_a = आर्मेचर (स्टेटर प्रतिधाता)

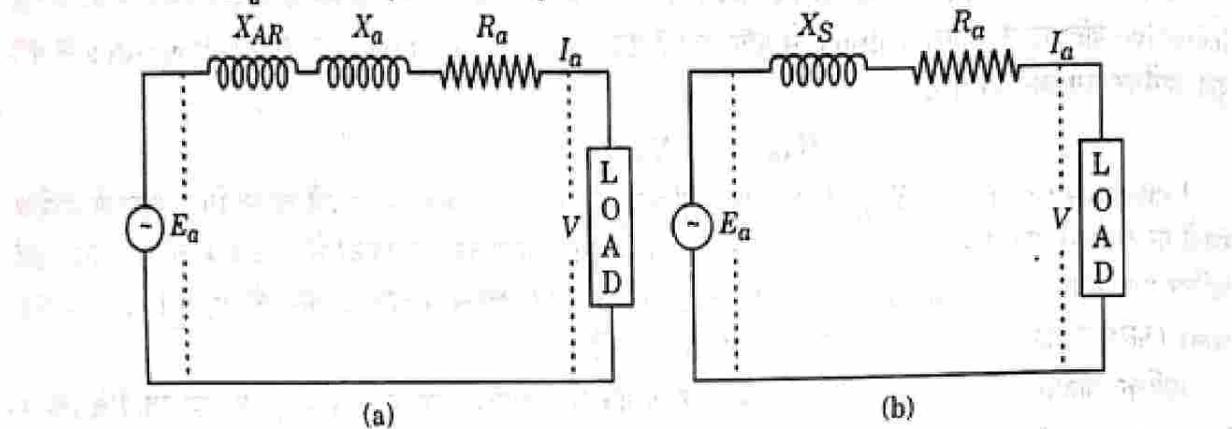

चित्र 3.22 Equivalent circuit diagram of synchronous machine.

Lagging power factor ($\cos \phi$)

चित्र में प्रदर्शित फेजर आरेख (Phasor diagram) lagging power factor है। पावर फैक्टर का मान $\cos \phi$ lagging है। फेजर को निम्नलिखित प्रकार से (Draw) प्रदर्शित किया गया है।

सर्वप्रथम V टर्मिनल Voltage को Reference voltage मानकर OA दिशा में खोंचा जहाँ $OA = V$ टर्मिनल Voltage है चूंकि Power factor lagging nature का है। अतः आर्मेचर Current I_a Voltage से 90° Lag लगता है जिसको OB प्रदर्शित किया गया है। आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टेज झाँप $I_a R_a$ आर्मेचर Current के Same phase में होगा (चूंकि प्रतिरोध) है।


अतः Voltage drop को फेजर AC से प्रदर्शित किया गया है। सिंक्रोनस प्रतिधाता X_S के कारण Voltage झाँप $X_a I_a$ होगा और यह प्रतिधाता के कारण बिन्दु C से 90° पर जुड़ेगा। अतः CD सिंक्रोनस प्रतिधाता झाँप $I_a X_S$ को प्रदर्शित करता है। उसके बाद A व D को मिलाकर एक रेखा AD सिंक्रोनस प्रतिवाधा को प्रदर्शित करता है। कुल Voltage drop (AD) $I_a R_a$ तथा $+j I_a X_S$ के कारण Voltage drop सिंक्रोनस प्रतिवाधा को प्रदर्शित करता है।

अतः फेजर योग OD E_a कुल उत्पन्न Voltage को प्रदर्शित करता है।

$$\text{अतः } OD^2 = (OG)^2 + (GD)^2$$

$$= (OF + FG)^2 + (GF + CD)^2$$

$$E_a^2 = (V \cos \phi + I_a R_a)^2 + (V \sin \phi + I_a X_S)^2$$

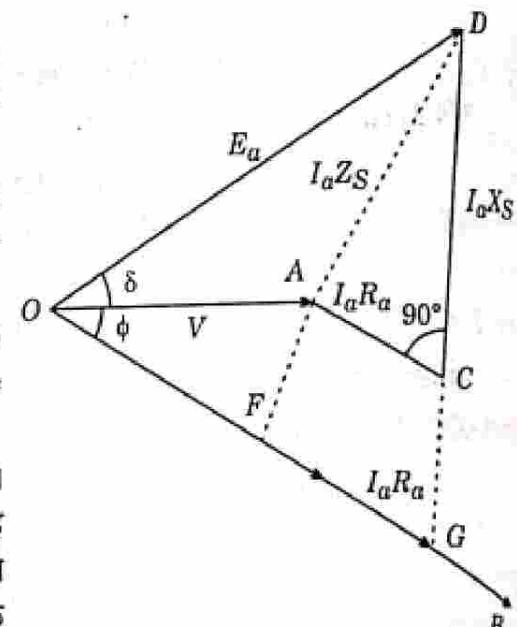

चित्र 3.23 Phasor diagram of synchronous machine at lagging P.F.

$$E_a = \sqrt{(V \cos \phi + I_a R_a)^2 + (V \sin \phi + I_a X_S)^2}$$

(b) यूनिटी शक्ति गुणक (Unity Power factor) – चौंक शक्ति गुणक मान यूनिटी है अर्थात् ($\cos \phi = 1$) यह तभी सम्भव है जब टर्मिनल Voltage (V) तथा Load (Resistance) के बीच केवल कोण का मान शून्य हो अर्थात् ($\phi = 0$) तब OA टर्मिनल वोल्टेज को AC $I_a R_a$ आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप और उससे (विन्दु C) से जुड़ा सिंक्रोनस प्रतिवाधा ड्रॉप 90° पर जुड़ा $I_a X_S$ CD से प्रदर्शित किया है तथा स्टेटर में कुल ड्रॉप, प्रतिवाधा ड्रॉप $I_a Z_S$ AD से प्रदर्शित किया है। अब पुनः फेजर OD को मिलाकर स्टेटर पर जनरेट कुल Voltage को E_a को प्राप्त किया गया है।

अतः तुल्य Voltage त्रिभुज OCD में

$$OD^2 = OC^2 + CD^2$$

$$OD^2 = (OA + AC)^2 + CD^2$$

$$E_a^2 = (V + I_a R_a)^2 + (I_a X_S)^2$$

$$E_a = \sqrt{(V + I_a R_a)^2 + (I_a X_S)^2}$$

Leading power factor ($\cos \phi$)

Leading power factor की स्थिति में Current I_a टर्मिनल Voltage V से 90° डिग्री Lead करता है जिसे OB से प्रदर्शित किया गया है। आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप $I_a R_a$ (AC) OB के समान कला में होगा तथा डाससे (विन्दु C) से सिंक्रोनस प्रतिवाधा ड्रॉप $I_a X_S$ विन्दु CD से 90° पर होगा (चौंक Reactance है) व सिंक्रोनस प्रतिवाधा ड्रॉप $I_a X_S$ का CD से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद विन्दु A तथा D से मिलाकर कुल स्टेटर में ड्रॉप अर्थात् सिंक्रोनस प्रतिवाधा ड्रॉप को ज्ञात किया जाता है। पुनः O तथा D को मिलाकर कुल उत्पन्न आर्मेचर Voltage को (OD) E_a को ज्ञात किया जाता है।

चित्र त्रिभुज OGD में


$$OD^2 = OG^2 + GD^2 \quad \text{त्रिभुज से } GD = GC - CD \\ = (OF + FG)^2 + (GC - CD)^2$$

$$E_a^2 = (V \cos \phi + I_a R_a)^2 + (V \sin \phi - I_a X_S)^2 \\ E_a = \sqrt{(V \cos \phi + I_a R_a)^2 + (V \sin \phi - I_a X_S)^2}$$


E_a (आर्मेचर Voltage) तथा टर्मिनल Voltage (V) के बीच कोण को δ से तथा इसे Power angle या Torque angle कहलाता है।

सिंक्रोनस जनरेटर के लिए पावर फ्लो समीकरण (Power flow Transfer Equations for a Synchronous Generator) – सिंक्रोनस जनरेटर के तुल्य परिपथ को समीकरण में प्रदर्शित किया गया है।


$$V = \text{टर्मिनल वोल्टेज}$$

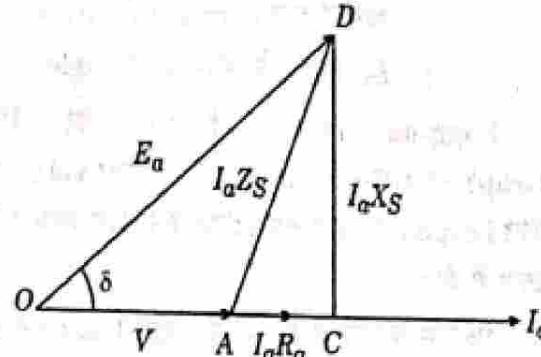

चित्र 3.24 Phasor diagram of synchronous machine at unity P.F.

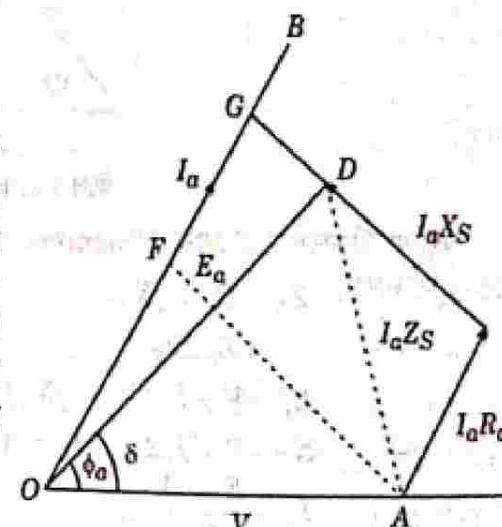

चित्र 3.25 Phasor diagram of synchronous machine at leading P.F.

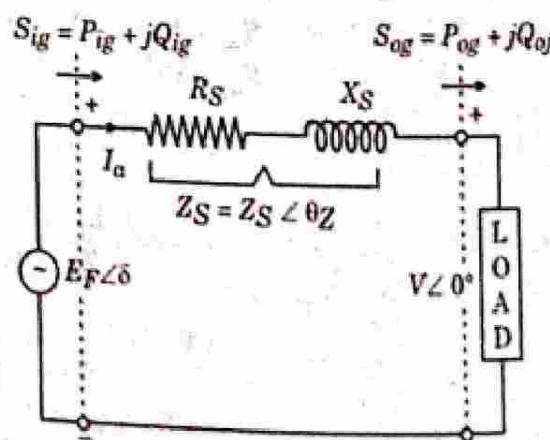

चित्र 3.26 Power flow diagram.

E_F = Excitation voltage

I_a = आर्मेचर धारा (Armature current)


$\delta = E_F$ तथा V के बीच Load angle

Lagging power factor पर Phasor


Graph-यदि आर्मेचर Current I_a टर्मिनल Voltage V से ϕ कोण Lagging करता है तब प्रदर्शित होने वाला फेजर ग्राफ निम्न प्रकार से होगा।

सिंक्रोनस जनरेटर में E_F V से δ कोण Load करता है। तब इस स्थिति में टर्मिनल Voltage को Reference voltage लेने पर फेजर ग्राफ निम्न तरह से प्रदर्शित होगा।

where $V = V \angle 0^\circ$, $E_F = E_F \angle 0^\circ$

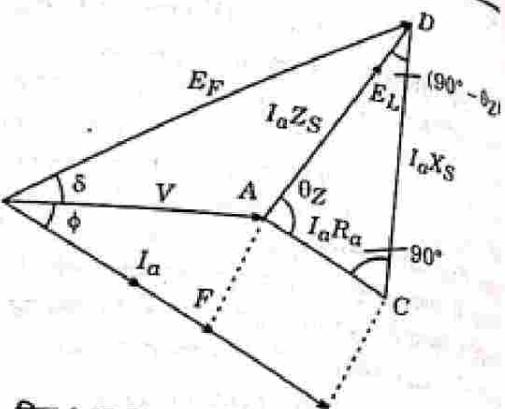

वित्र 3.27 Phasor diagram at lagging P.F.

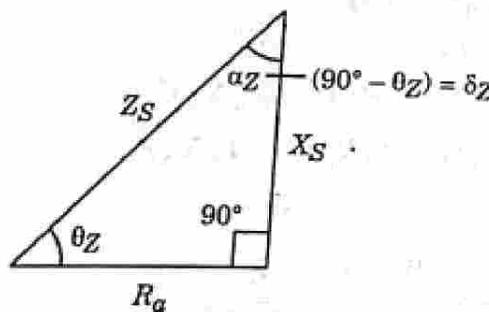

वित्र 3.28 Impedance phasor triangle.

यहाँ पर सिंक्रोनस में प्रतिवाधा (Synchronous Impedance)

$$\Rightarrow Z_S = R_a + jX_S$$

$$\Rightarrow Z_S \angle \theta_Z$$

$$E_F = V + I_a (R_a + jX_a)$$

$$E_F = V + I_a Z_S \Rightarrow E_F - V = I_a Z_S$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{E_F - V}{Z_S}$$

Complex Power Output of the Generator per phase

$$S_{og} = P_{og} + jQ_{og} = VI_a^*$$

$$S_{og} = VI_a^* \quad I_a^* = \text{Complex Conjugate}$$

$$= V \cdot \left(\frac{E_F - V}{Z_S} \right)^*$$

$$= \frac{V \angle 0^\circ (E_F \angle \delta - V \angle 0^\circ)}{Z_S \angle \theta_Z}$$

$$= V \angle 0^\circ \left(\frac{E_F}{Z_S} (\delta - \theta_Z) - \frac{V}{Z_S} \angle -\theta_Z \right)$$

$$= \frac{VE_F \angle \theta_Z - \delta - V^2}{Z_S} \angle \theta_Z$$

$$P_{ig} + jQ_{ig} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\theta_Z - \delta) + \frac{jV \cdot E_F}{Z_S} \sin(\theta_Z - \delta) - \frac{V^2}{Z_S} (\cos \theta_Z + j \sin \theta_Z)$$

$$P_{ig} + j\theta_{ig} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\theta_Z - \delta) - \frac{V^2}{Z_S} \cos \theta_Z + \frac{jVE_F \sin(\theta_Z - \delta)}{Z_S} - \frac{jV^2 \sin \theta_Z}{Z_S} \quad \dots(1)$$

Real Power तथा Complex Power की तुलना करने पर

Real output power per phase of the generator (POG)

$$P_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\theta_Z - \delta) - \frac{V^2}{Z_S} \cos \theta_Z$$

$$\cos \theta_Z = \frac{R_a}{Z_S}$$

(impedance triangle से)

$$\theta_Z = 90^\circ - \alpha_Z$$

$$P_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(90^\circ - (\alpha_Z + \delta)) - \frac{V^2}{Z_S} \times \frac{R_a}{Z_S}$$

$$P_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\delta + \alpha_Z) - \frac{V^2}{Z_S^2} R_a$$

$$P_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\delta + \alpha_Z) - \frac{V^2}{Z_S^2} R_a \quad \dots(ii)$$

P_{OG} = जनरेटर में उत्पन्न वैद्युत शक्ति

Reactive power output of Generator (QOG)

[समीकरण (i) से]

$$Q_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\theta_Z - \delta) - \frac{V^2}{Z_S} \cdot \sin \theta_Z$$

$$\sin \theta_Z = \frac{X_S}{Z_S}$$

$[\theta_Z = 90^\circ - \alpha_Z]$

$$Q_{OG} = \frac{VE_F}{Z_S} \sin[90^\circ - (\alpha_Z + \delta)] - \frac{V^2}{Z_S} \cdot \frac{X_S}{Z_S}$$

$$Q_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\alpha_Z + \delta) - \frac{V^2}{Z_S^2} X_S$$

$$Q_{OG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\alpha_Z + \delta) - \frac{V^2}{Z_S^2} X_S \quad \dots(iii)$$

Complex Power Input to Generator (S_{ig})

$$S_{ig} = P_{ig} + jQ_{ig} = E_F I_a^*$$

$$= E_F \angle \delta \left(\frac{E_F}{Z_S} \angle(\theta_Z - \delta) - \frac{V}{Z_S} \angle \theta_Z \right)$$

$$P_{ig} + jQ_{ig} = \frac{E_F^2 \angle \theta_Z}{Z_S} - \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \angle(\delta + \theta_Z)$$

$$P_{iG} + jQ_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S} \cos \theta_Z + j \frac{E_F^2}{Z_S} \sin \theta_Z - \left[\frac{V E_F}{Z_S} \cos(\delta + \alpha_Z) + \frac{j V E_F}{Z_S} \sin(\delta + \alpha_Z) \right]$$

$$P_{iG} + jQ_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S} \cos \theta_Z - \frac{V E_F}{Z_S} \cos(\delta + \alpha_Z) + j \left[\frac{E_F^2}{Z_S} \sin \theta_Z - \frac{V \cdot E_F \sin(\delta + \alpha_Z)}{Z_S} \right]$$

Real power input to the generator

$$P_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S} \cos \theta_Z - \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\theta_Z + \delta)$$

$$\cos \theta_Z = \frac{R_a}{Z_S} \cdot \theta_Z = 90^\circ - \alpha_Z$$

$$P_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S} \times \frac{R_a}{Z_S} + \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos 90^\circ - (\alpha_Z - \delta)$$

$$P_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S^2} R_a + \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\delta - \alpha_Z)$$

Reactive power input to generator Q_{iG}

$$Q_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S} \sin \theta_Z - \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\theta_Z + \delta)$$

$$\sin \theta_Z = \frac{X_S}{Z_S} \cdot \theta_S = 90^\circ - \alpha_Z$$

$$\sin(\theta_Z + \delta) = \sin(90^\circ + \delta - \alpha_Z) = \cos(\delta - \alpha_Z)$$

$$Q_{iG} = \frac{E_F^2}{Z_S^2} X_S - \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\delta - \alpha_Z)$$

Mechanical power input to Generator = P_{iG} + Rotational loss

Rotational losses friction windage and care losses,

Maximum power output of the generator per phase (POG) Max.

For maximum power output of the Generator,

$$\frac{dP_{og}}{d\delta} = 0 \text{ और } \frac{d^2P_{og}}{d\delta^2} < 0$$

$$\frac{d}{d\delta} \left[\frac{V E_F}{Z_S} \sin(\delta + \alpha_Z) - \frac{V^2}{Z_S^2} R_a \right] = 0 \quad (\text{Load angle के सापेक्ष अवकलन करने पर})$$

$$\frac{V E}{Z_S} \cos(\delta + \alpha_Z) - 0 = 0$$

$$\cos(\delta + \alpha_Z) = 0 = \cos 90^\circ$$

$$\delta + \alpha_Z = 90^\circ$$

$$\delta = 90^\circ - \alpha_Z = \theta_Z$$

अतः Maximum power transfer इस स्थिति में होगा जब

Load Angle = Impedance angle θ_Z

$$P_{oG} = \frac{V \cdot E_F}{Z_S} - \frac{V^2}{Z_S^2} R_a \quad \dots(vii)$$

Maximum Power input to Generator per Phase (P_{ig} max)

$$P_{ig} = \frac{E_F^2}{Z_S^2} R_a + \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\delta - \alpha_Z) \quad [\text{समीकरण (vi) से}]$$

Maximum power input to the generator

$$\frac{dP_{ig}}{d\delta} = 0 \quad \text{और} \quad \frac{dP_{ig}}{d\delta} < 0$$

समीकरण (v) का लोड Angle के सापेक्ष अवकल (δ) करने पर

$$\frac{d}{d\delta} \left[\frac{E_F^2}{Z_S^2} R_a + \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \sin(\delta - \alpha_Z) \right] = 0$$

$$\frac{V \cdot E_F}{Z_S} \cos(\delta - \alpha_Z) = 0 = \cos 90^\circ$$

$$\delta - \alpha_Z = 90^\circ$$

$$\delta = 90^\circ + \alpha_Z$$

$$\delta = 90^\circ + 90^\circ - \theta_Z$$

$$\delta = 180^\circ - \theta_Z$$

इस प्रकार Maximum power input के लिए

Load Angle (δ) + Impedance angle (θ_Z) = 180°

Maximum power input to the generator

$$P_{ig} (\text{max}) = \frac{E_F^2}{Z_S^2} R_a + \frac{V \cdot E_F}{Z_S} \quad \dots(viii)$$

पावर फ्लो समीकरण का मान यदि जनरेटर आर्मेचर प्रतिरोध को नगण्य माना जाए (Power Flow Equations for a Generator with Armature Resistance Neglected) - सिक्कोनस मशीन में वास्तव में $R_a \ll X_S$

R_a के (आर्मेचर प्रतिरोध के मान को नगण्य मानने पर)

$$Z_S = R_a + jX_S$$

$$R_a = 0$$

$$Z_S = jX_S$$

$$Q_{oG} = \frac{V \cdot E_F \cos \delta}{Z_S} - \frac{V^2}{Z_S^2} X_S$$

$$Q_{oG} = \frac{V \cdot E_F \cos \delta}{X_S} - \frac{V^2 X_S}{X_S^2}$$

$$Q_{oG} = \frac{V \cdot E_F}{X_S} \cos \delta - \frac{V^2}{X_S}$$

$$Q_{oG} = \frac{V}{X_S} [E_F \cos \delta - V]$$

$$Q_{oG} = \frac{V}{X_S} [E_F \cos \delta - V] \quad \dots(ix)$$

Case (i) यदि सिंक्रोनस जनरेटर Under Excited पर अर्थात् $E_F \cos \delta < V$ तब Q_{oG} का मान Negative आयेगा। इस स्थिति में

जनरेटर इस स्थिति में Reactive power को Absorb करेगा तथा Connected load तथा Bus bar Leading P.F. पर कार्य करेगा अर्थात् Generator Leading P.F. पर Run करेगा।

Case (ii) यदि $E_F \cos \delta > V$, तब Q_{oG} will be positive। जनरेटर इस स्थिति में Over excited तथा (+ Q) Reactive power को सिंक्रोनस को deliver करेगा।

सिंक्रोनस जनरेटर इस स्थिति में Lagging power factor पर Run करेगा।

Case (iii) If $E_F \cos \delta = V$

Normal excitation

इस स्थिति में सिंक्रोनस जनरेटर न तो Reactive power को Deliver करेगा और न ही Absorb करेगा।

अतः सिंक्रोनस जनरेटर यूनिटी शक्ति गुणक पर Run करेगा।

3.5 वोल्टेज विनियम की अवधारणा (Concept of Voltage Regulation)

सिंक्रोनस जनरेटर का Voltage Regulation : (Voltage Regulation of Synchronous Generator)-सिंक्रोनस जनरेटर की (Field excitation) क्षेत्र उत्तेजन तथा गति को स्थिर रखते हुए उस पर से पूर्ण लोड हटाने पर उसकी वोल्टता में हुई बृद्धि एवं निर्धारित टर्मिनल वोल्टता के अनुपात पर प्राप्त मान को वोल्टता नियमन कहते हैं।


$$\% \text{ Voltage Regulation} = \frac{E_0 - V}{V} \times 100$$

E_0 = शून्य लोड पर निर्धारित टर्मिनल वोल्टता (No load पर Terminal voltage)

V = Full load पर निर्धारित टर्मिनल वोल्टता (Full load पर Terminal voltage)

Voltage Regulation सम्बन्धित आवश्यक बारें

- (i) $E_0 - V$ अंकगणितीय अन्तर है।
- (ii) अग्रगामी लोड शक्ति गुणक (Leading power factor) होने पर यदि पूर्ण लोड को हटाया जायेगा तो टर्मिनल वोल्टता में गिरावट आयेगी, अतः आगामी लोड शक्ति गुणक पर नियमन का मान ऋणात्मक होगा।
- (iii) वोल्टेज नियमन का मान लोड तथा शक्ति गुणक दोनों पर निर्भर करता है।
- (iv) प्रत्यावर्तक का इकाई शक्ति गुणक पर नियमन का मान 10 से 15% तक पश्चामी लोड शक्ति गुणक पर इसका मान 35% तक हो सकता है।
- (v) प्रत्यावर्तक पर लोड ढालने पर वोल्टता छाँप तथा लोड हटाने पर वोल्टता में बृद्धि एक समान नहीं होता है अतः दोनों स्थितियों के लिए नियमन (Regulation) का मान ज्ञात करना चाहिए।

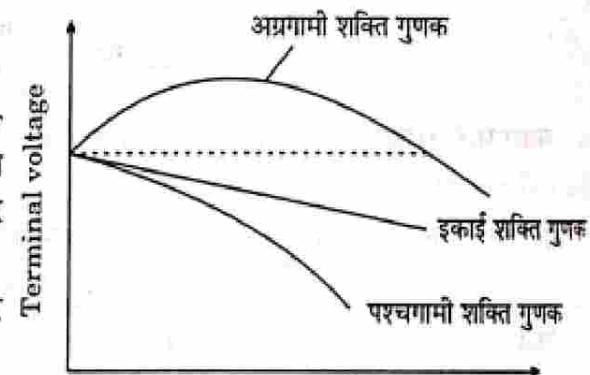


चित्र 3.29 प्रत्यावर्तक के विभिन्न लोड पर शक्ति गुणक पर वोल्टता अभिलक्षण

वोल्टता नियमन ज्ञात करने की विधियाँ (Methods of Determination of Voltage Regulation)– प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियमन (Voltage regulation) को निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

(1) प्रत्यक्ष लोड विधि (2) अप्रत्यक्ष विधि (Indirect method) (i) विद्युत वाहक बल या तुल्यकाली प्रतिबाधा विधि (ii) चुम्पकत्व वाहक बल (MMF) या ऐप्पियर वर्तन विधि (iii) शून्य गुणक (Zero power factor) या पॉटियर (Potier method)।

(1) प्रत्यक्ष लोड विधि (Direct loading method)– Voltage Regulation ज्ञात करने की यह विधि प्रायः छोटी मशीनों के लिए उपयुक्त है जैसे 5 KVA तक प्रत्यावर्तक के लिए यह विधि उपयुक्त होती है।

बड़ी मशीनों के लिये यह विधि बहुत खर्चाली तथा असुविधाजनक है। इस विधि से परीक्षण के लिए संयोजन आरेख दिखाया गया है।

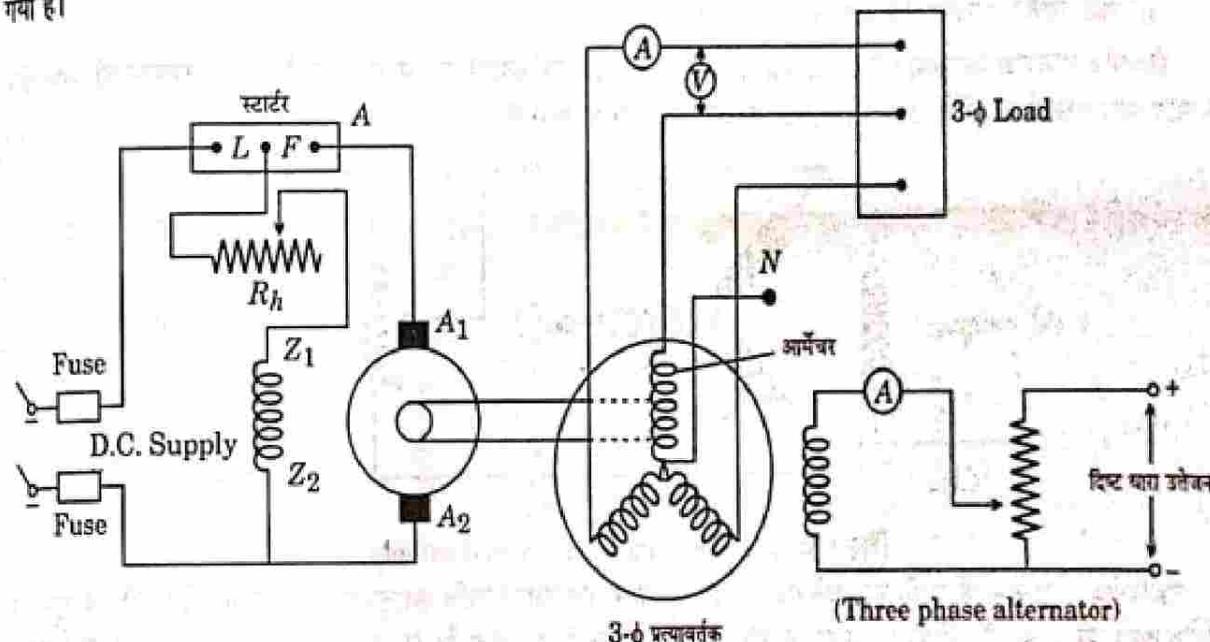

चित्र 3.30 दिए द्या शून्य मोटर प्रथम चालक (D.C. shunt motor as prime-mover)

प्रत्यावर्तक को तुल्यकाली गति पर चलाकर उसकी टर्मिनल वोल्टता को निर्धारित मान तक समर्जित कर लेते हैं। अब लोड को धीरे-धीरे इतना बढ़ाते हैं ताकि परिपथ में लगा एमीटर पूर्ण लोड धारा प्रदर्शित करें। इस समय वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान V को पढ़ लेते हैं।

जब प्रत्यावर्तक की गति तथा क्षेत्र उत्तेजना को स्थिर रखते हुए सम्पूर्ण लोड को पूर्णतः हटा लिया जाता है। इस समय वोल्टमीटर शून्य लोड या खुला परिपथ वोल्टता E_0 पारदर्शक प्रदर्शित करता है। इन मानों से नियमन (Regulation) निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं।

$$\text{Voltage Regulation} = \frac{E_0 - V}{V} \times 100$$

बड़ी मशीनों के लिए यह विधि अधिक खर्चाली तथा सुविधाजनक है क्योंकि उनके लिए अधिक लोड की आवश्यकता पड़ती है।

सिक्कोनस प्रतिबाधा विधि या EmF (Method) (Synchronous Impedance Method or EMF Methods)– आर्मेचर Reaction के प्रभाव को बदलने की अवधारणा पर आधारित है। Voltage regulation की गणना के लिए तुल्यकालिक विधि के लिए निम्नलिखित डेटा की आवश्यकता होती है। प्रतिफेज आर्मेचर प्रतिरोध और ओपन सर्किट विशेषता है। ओपन सर्किट की विशेषता सर्किट वोल्टेज और क्षेत्र (Field current) का ग्राफ है। इस विधि में शॉर्ट सर्किट विशेषता की भी आवश्यकता होती है जो शॉर्ट सर्किट और क्षेत्र धारा का ग्राफ होता है।

एक तुल्य कालिक जनरेटर के लिए आगे दिए गए समीकरण हैं—

$$V = E_a - I_a Z_S$$


$$Z_S = R_a + jX_S$$

तुल्यकालिक प्रतिबाधा की गणना के लिए Z_S मापा जाता है और फिर E के मान की गणना की जाती है। E_a और V के मान से Voltage regulation की गणना की जाती है।

तुल्यकालिक प्रतिबाधा का मापन में निम्नलिखित विधियों के द्वारा मापन किया जाता है—

- (i) डी.सी. प्रतिरोध परीक्षण (D.C. Resistance test)
- (ii) ओपन सर्किट परीक्षण (Open circuit test)
- (iii) शॉर्ट सर्किट परीक्षण (Short circuit test)


डी.सी. प्रतिरोध परीक्षण (D.C. Resistance test)—इस परीक्षण में यह माना जाता है कि अल्टरनेटर डी.सी. के साथ जुड़ा हुआ है जो नीचे Open circuit के चित्र में दिखाया गया है।

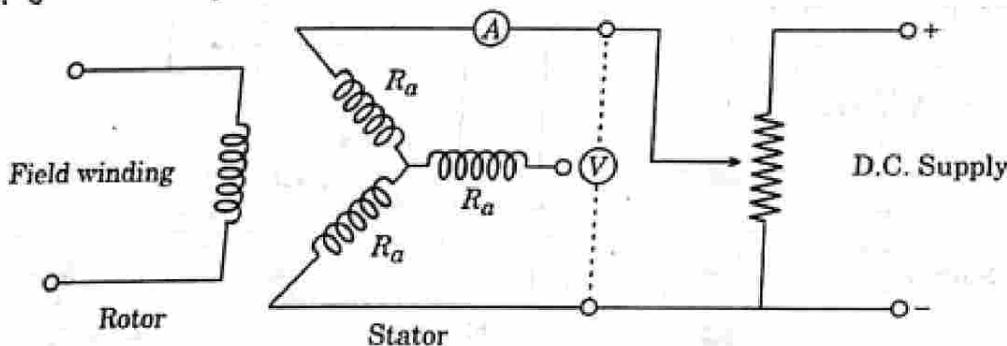

चित्र 3.31 D.C. Resistance test on an alternator

यह प्रत्येक युग्मक के बीच डी.सी. प्रतिरोध को एक अमीटर वोल्टमीटर विधि का उपयोग करके या व्हीट स्टोन के पुल का उपयोग करके मापा जाता है। प्रतिरोध मान R_a के तीन सेटों का औसत लिया जाता है। R_a का मान प्रति Phase DC प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए 2 से विभाजित किया जाता है चौंक प्रभावी A.C. प्रतिरोध Skin effect के प्रभाव के कारण डी.सी. प्रतिरोध से बढ़ा है इसलिए प्रति Phase A.C. प्रतिरोध मशीन के आकार के आधार पर डी.सी. प्रतिरोध को एक Factor 1.20 से 1.75 तक गुणा करके प्राप्त किया जाता है। गणना में उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट मान 1.25 होगा।

ओपन सर्किट टेस्ट (Open Circuit Test)—तुल्यकालिक प्रतिबाधा के निर्धारण के लिए ओपन सर्किट परीक्षण में अल्टरनेटर रेटेड सिंक्रोनस गति से चल रहा है और लोड टर्मिनल को Open रखा गया है। इसका मतलब है कि यदि भार का दिया गया है और फॉल्ड Current का मान शून्य पर सेट है जैसा कि सर्किट आरेख को दिखाया गया है।

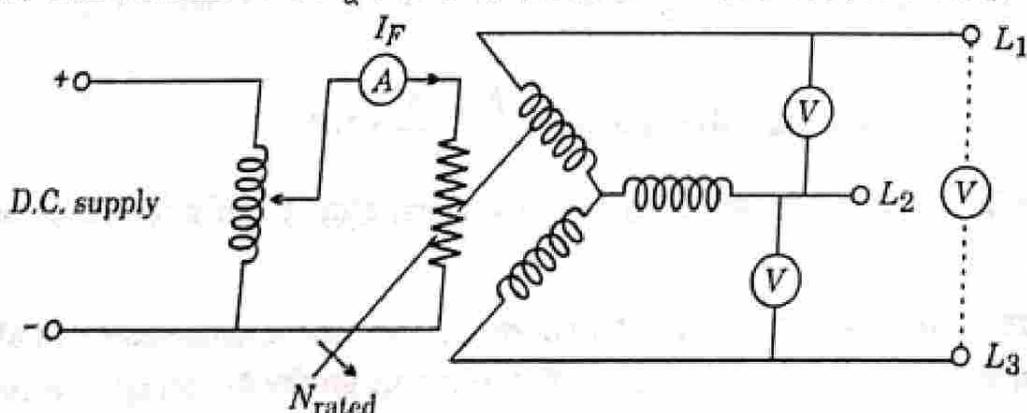


चित्र 3.32 Open circuit test on a alternator

फॉल्ड करंट को शून्य पर सेट करने के बाद फॉल्ड करंट को धीरे-धीरे Step by step बढ़ाया जाता है। टर्मिनल वोल्टेज (E_T) को मापा जाता है। रेटेड वोल्टेज की तुलना में 25% अधिक प्राप्त करने के लिए उत्तेजना (Excitation) की धारा बढ़ाई जा


सकती है। ओपन सर्किट फेज वोल्टेज $E_P = \frac{E_T}{\sqrt{3}}$ और Field धारा I_F के बीच ग्राफ खोचा जाता है इसलिए Open सर्किट विशेषता (Open circuit characteristic) (O.C.C.) के रैखिक पांग को एयर गैप लाइन बनाने के लिए बदाया जाता है।

ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक (OCC) और एयर गैप लाइन को नीचे दिए चित्र में दिखाया गया है।

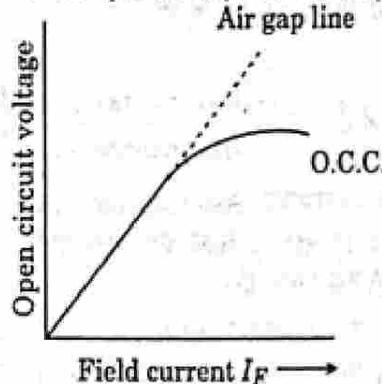

चित्र 3.33 Open circuit characteristics

शॉर्ट सर्किट टेस्ट (Short Circuit Test) – आर्मेचर टर्मिनल को तीन अमीटर के माध्यम से जोड़ा जाता है जैसा कि नीचे दिए गए आँकड़े में दिखाया गया है।

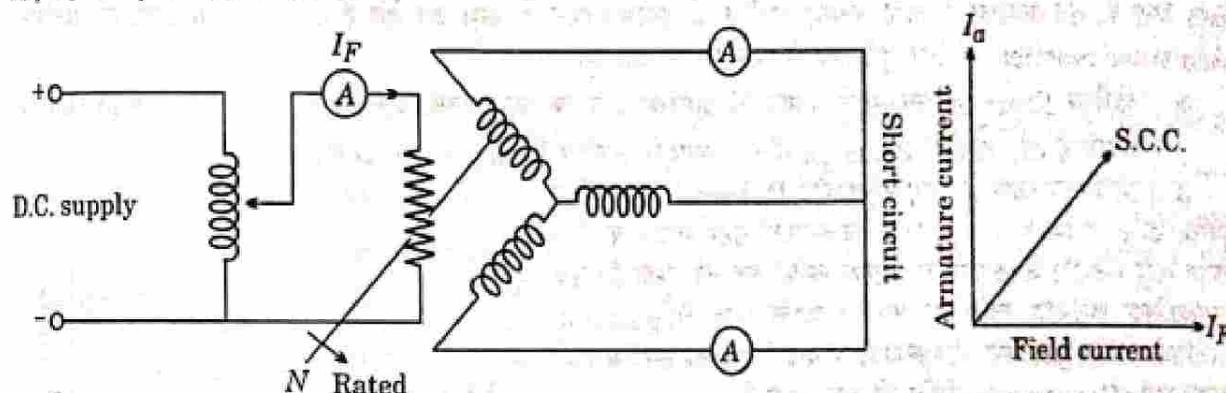

चित्र 3.34 Short circuit test characteristics

अल्टरेनेटर को Start करने से पहले फील्ड करंट को पहले शून्य मान तक घटाया जाना चाहिए। प्रत्येक अमीटर में रेटेड फुल लोड वैल्यू से अधिक रेज होना चाहिए। तब अल्टरेनेटर को सिंक्रोनस गति से चलाया जाना चाहिए। उसी के रूप में एक Open circuit test में कि क्षेत्र की धारा धीरे-धीरे Phase में बढ़ जाती है और प्रत्येक Phase में आर्मेचर करंट को मापा जाता है। क्षेत्र के Current में वृद्धि हुई है रेटेड मान के 150% तक आर्मेचर धाराओं को प्राप्त करने के लिए फोल्ड Current का मान यदि और प्रत्येक Phase में तीन अमीटर रीडिंग के औसत मान को लिया जाता है। एक ग्राफ को आर्मेचर करंट I_a और I_F (field) current के बीच प्लॉट किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त विशेषता को शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक (SCC) कहा जाता है। यह विशेषता एक सीधी रेखा है जैसा आकृति में दिखाया गया है।

तुल्यकालिक प्रतिबाधा की गणना (Calculation of Impedance) – सिंक्रोनस प्रतिबाधा की गणना नीचे निम्न चरणों में दी गई है।

- Open circuit और Short circuit विशेषता को एक ही बक्स पर खोचा जाना चाहिए।
- शॉर्ट सर्किट करंट I_{SC} का मान निर्धारित करें जोकि प्रति Phase rated voltage देता है।
- तुल्यकालिक प्रतिबाधा Z_s तब उस क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट करंट द्वारा विभाजित खुले सर्किट वोल्टेज के बराबर होगा जोकि प्रति Phase rated EMF देता है।

$$Z_s = \frac{\text{Open circuit voltage per phase}}{\text{Short circuit armature current}} \quad (\text{For the same value of field current})$$

तुल्यकालिक प्रतिवाधा को निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है।

$$Z_S = \sqrt{Z_S^2 - R_a^2}$$

उपर्युक्त ओँकड़े से Field current $I_F = OA$ जो प्रति Phase rated voltage का उत्पादन करता है। इस Field के Current के विपरीत ओपन सर्किट वोल्टेज AB है। इसलिए

$$Z_S = \frac{AB \text{ (in volts)}}{AC \text{ (in amperes)}}$$

तुल्यकालिक प्रतिवाधा विधि की अवधारणायें (Assumptions in the Synchronous Impedance Method)—तुल्यकालिक प्रतिवाधा विधि में निम्न अवधारणाएँ नीचे दी गई हैं जो इस प्रकार हैं—

1. तुल्यकालिक प्रतिवाधा स्थिर है—तुल्यकालिक प्रतिवाधा OCC और SCC से निर्धारित होती है। यह शॉर्ट सर्किट करंट के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज का अनुपात है जब OCC और SCC रैखिक होता है तो तुल्यकालिक प्रतिवाधा Z_S स्थिर होती है।

(2) परीक्षण की शर्तों के तहत फ्लक्स लोड स्थितियों के तहत समान है—यह माना जाता है कि फील्ड करंट का दिया गया मान हमेशा एक ही फ्लक्स को पैदा करता है। यह धारणा काफी त्रुटि का परिचय देता है। जब आर्मेचर को कम परिचालित किया जाता है, तब आर्मेचर में करंट उत्पन्न वोल्टेज को लगभग 90° से कम कर देते हैं और इसलिए आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature reaction) लगभग पूरी तरह से विघटित हो जाता है।

► आर्मेचर Reaction फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर करंट के आनुपातिक वोल्टेज ड्रॉप द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और आर्मेचर Reaction वोल्टेज ड्रॉप में आर्मेचर Reaction drop को जोड़ा जाता है।

3. आर्मेचर फ्लक्स के लिए चुम्बकीय Reluctance शक्ति गुणक के लिए स्थिर बना रहता है—बेलनाकार रोटर मशीन के लिए समान वायु अंतराल के कारण यह धारणा काफी हद तक सही है। एक तुल्यकालिक प्रतिवाधा विधि का उपयोग करके प्राप्त Regulation वास्तविक लोडिंग द्वारा प्राप्त की तुलना में अधिक है इसलिए इस विधि को निराशावादी (Pessimistic) विधि भी कहा जाता है।

Low excitation में Z_S स्थिर है क्योंकि ओपन सर्किट विशेषतायें वायु अंतराल रेखा के साथ मेल खाती हैं। Z_S के इस मान को रेखीय या असंतुष्ट सिंक्रोनस प्रतिवाधा कहा जाता है।

हालांकि बढ़ती Excitation के साथ संतुष्टि (Saturated) का प्रभाव Z_S को कम करता है और Open circuit के रैखिक भाग से परे मान को सिंक्रोनस प्रतिवाधा के संतुष्ट मान कहा जाता है।

Unsaturated Synchronous Reactance-


Unsaturated synchronous reactance (X_{Su}) का मान Air gap line voltage तथा Short circuit current को एक विशेष Field current पर लिया जाता है चित्र से

$$Z_{Su} = \frac{ad}{ab} = R_a + jX_{Su}$$


यदि Armature resistance का मान ($R_a \ll X_S$) Reactance की तुलना में काफी कम होता है इसलिए R_a का मान नगण्य मानने पर

$$Z_{Su} = \frac{ad}{ab} = jX_{Su}$$

$$X_{Su} = \frac{ad}{ab}$$

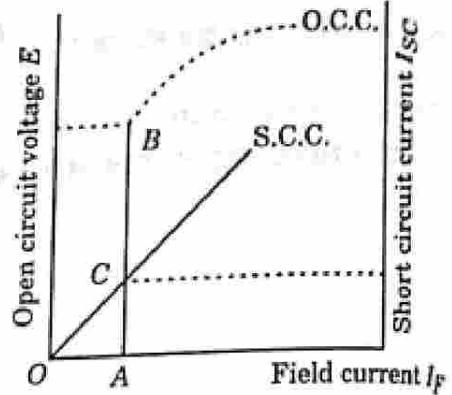


चित्र 3.34

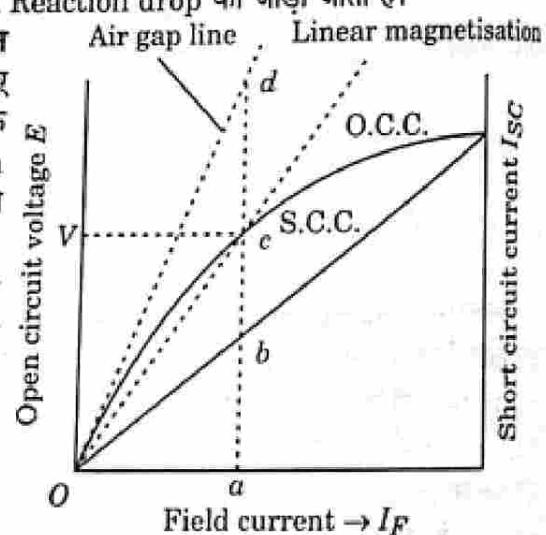

चित्र 3.36

Saturated Synchronous Reactance—तुल्यकालिक प्रतिघात का अनुमानित मान ओपन सर्किट विशेषताओं को (O.C.C) Saturation संतुष्टि की डिग्री के साथ मिल होता है। किसी दिए गए समस्या में उपयोग किए जाने वाले तुल्यकालिक प्रतिघात का मान मशीन पर अनुमानित लोड पर गणना की जानी चाहिए। यदि मशीन अनंत बार बार से बुड़ी है, तो टर्मिनल वोल्टेज V का मान समान रहता है यदि फील्ड करंट को अब बदल दिया जाए तो उत्तेजना वोल्टेज को खुले सर्किट विशेषताओं के आस-पास नहीं बदला जाएगा, लेकिन लम्बी लाइन OC जिसे संशोधित Air gap लाइन कहा जाता है। यह लाइन उसी चुम्कीय (Magnetic saturation level) का प्रतिनिधित्व करती है जो ऑपरेटिंग बिन्दु C के अनुरूप है।

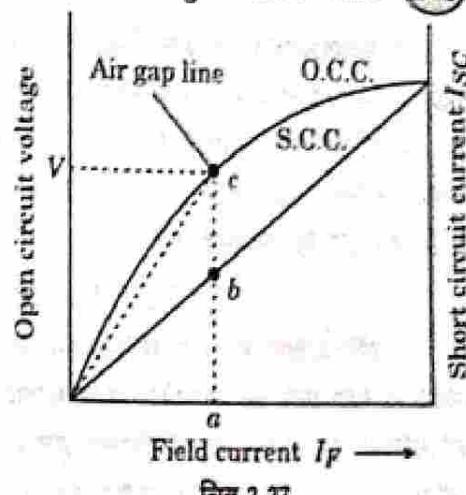

चित्र 3.37

Saturated reactance का मान Rated voltage

$$Z_S (\text{Sat}) = \frac{E_{ca}}{I_{ba}} = R_a + jX_S (\text{Sat})$$

यदि R_a का मान नगण्य हो तब

$$X_{\text{Sat}} = \frac{E_{ca}}{I_{ba}}$$

Magnetomotive Force (MMF) Methods—MMF मेथड को एप्पोयर टर्न मेथड के रूप में भी जाना जाता है। तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि एक काल्पनिक प्रतिबाधा द्वारा चुम्कत्व बल (MMF) द्वारा आर्मेचर रिएक्शन (Armature reaction) के प्रभाव को बदलने की अवधारणा पर आधारित है। MMF विधि एक अतिरिक्त आर्मेचर रिएक्शन (Armature reaction) MMF द्वारा आर्मेचर रिसाव रिएक्शन (Armature Leakage reaction) के प्रभाव को प्रतिस्थापित करती है ताकि इस MMF को आर्मेचर रिएक्शन MMF को जोड़ा जा सके।

MMF विधि द्वारा वोल्टेज विनियमन (Voltage regulation) की गणना करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है—


- › प्रति Phase स्टेटर Winding का प्रतिरोध
- › तुल्यकालिक गति पर सर्किट विशेषताओं को (O.C.C.)
- › शॉर्ट सर्किट विशेषता

Phase MMF विधि के Phasor diagram—Lagging पावर फैक्टर के Phasor diagram को नीचे दिखाया गया है।

(1) Per phase voltage (V) आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को OA के साथ संदर्भ (Phase) के रूप में लिया जाता है।

(2) आर्मेचर करंट फेजर I_a से साथ खोंचा गया है जो पावर फैक्टर कोण Power के लिए फेजर वोल्टेज से Lagging करता है जिससे Voltage regulation की गणना की जाती है।

(3) आर्मेचर रजिस्टेंस ड्रॉप फेजर $I_a R_a$ एक Phase में लाइन AC के साथ खोंची गई है। O और C को जोड़कर OC को प्राप्त करते हैं जो EMF का प्रतिनिधित्व करता है।

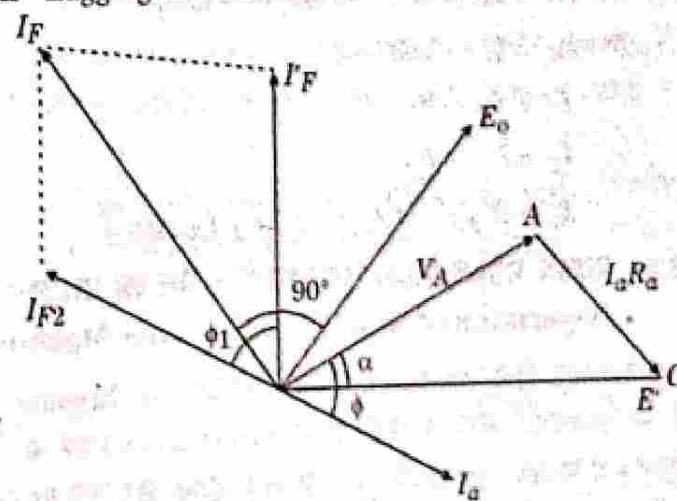

चित्र 3.38 Phase mmf method diagram

(4) फील्ड करंट I_F के ऊपर दिखाए गए ओपन करंट कैरेक्टर OCC को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज E' के अनुरूप गणना की जाती है। Field current I_F को प्रदर्शित करे जो वोल्टेज E' से 90° आगे है। यह माना जाता है कि शार्ट सर्किट पर सभी Excitation आर्मेचर रिएक्शन (Armature reaction) के MMF द्वारा विरोध किया जाता है। इस प्रकार

$$I_F' = I_F \angle 90^\circ - \alpha$$

5. ऊपर दिखाए गए शार्ट सर्किट करंट विशेषताओं (SCC) से, शार्ट सर्किट पर रेटेड करंट को परिचालित करने के लिए आवश्यक फील्ड धारा I_{F_2} को निर्धारित करे। यह सिंक्रोनस प्रतिधात छाप $I_a X_S$ को दूर करने के लिए आवश्यक फील्ड करंट है जो कि आर्मेचर करंट I_a के विरोध (Opposite) में I_{F_2} Field current को प्रदर्शित करता है।

$$I_{F_2} = I_F \angle 180^\circ - \phi$$

(6) Field current (I_F) और I_{F_2} का फेजर निर्धारण करे यह परिणामी क्षेत्र का धारा (Current) I_F को प्राप्त किया जाता है यदि वह अल्टरनेटर की कोई लोड स्थिति के तहत वोल्टेज E_0 उत्पन्न करेगा। यदि ओपन सर्किट विशेषताओं से पाप जाता है तो Open circuit EMF E_0 को फील्ड करंट के अनुरूप रखा जाता है।

(7) अल्टरनेटर का Voltage regulation का मान निम्नलिखित सम्बन्ध से ज्ञात किया जाता है।

$$\text{Regulation} = \frac{E_0 - V}{V} \times 100$$

Ampere turn methods with R_a
Neglected-चौके Synchronous generator में
Armature resistance का मान Reactance की अपेक्षा काफी
कम होता है तब $R_a \ll X_S$

इसलिए Armature resistance को नगण्य मान लिया गया
है तब

Phasor diagram का मान Lagging power factor पर
तब Armature resistance का मान नगण्य होगा।

$$\text{तब } I_{F_2} = I_{F_2} \angle 180^\circ - \phi$$

$$I_2 = I_2 \angle 90^\circ$$



$$I_F = I_{F_2} + I_F'$$

$$I_F^2 = (I_F')^2 + (I_{F_2})^2 + 2I_F I_{F_2} \sin \phi$$

3.6 स्वतंत्र भारित एकल तुल्यकाली मशीन का प्रचालन

(Operation of Single Synchronous Machine Independently Supplying a Load)

ऐसा प्राप्त: देखा जाता है कि तुल्यकाली जनरेटर (Synchronous generator) के टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन प्राप्त होने से उस तुल्यकाली जनित्र के शक्तिगुणक (Power factor) एवं भार (Load) में परिवर्तन भी देखा जाता है अर्थात् टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन तुल्यकाली जनित्र के शक्तिगुणक और लोड पर निर्भर करता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है कि विभिन्न क्रमिक भार के लिए तुल्यकाली जनित्र स्वतंत्र रूप से भार के अनुसार अलग-अलग शक्ति गुणक पर प्रदान करता है।

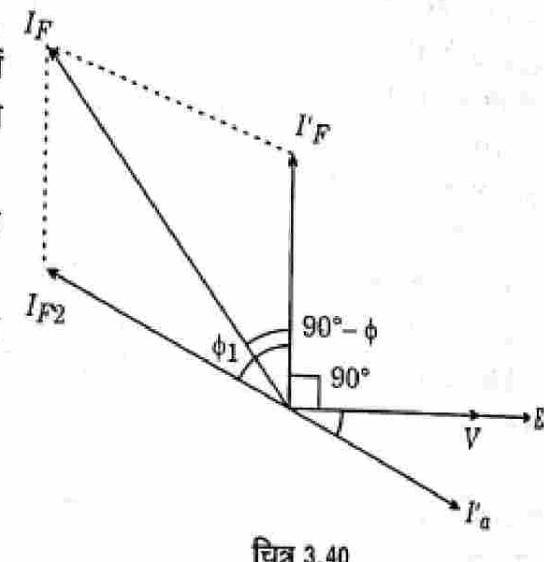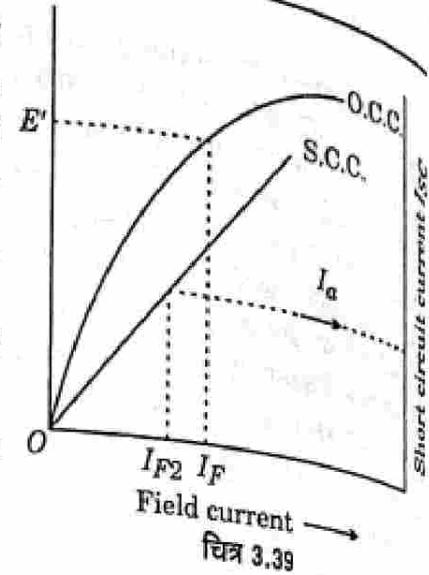

यदि उत्तेजना (Excitation) को नो लोड पर बढ़ाया जाता तब तुल्यकाली जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, जैसा कि तोड़ अभिलाखणिक वक्र में प्रदर्शित है, कि भार का लंबवत् अभिलाखणिक, टर्मिनल वोल्टेज के साथ बढ़ जाता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि तुल्यकाली जनित्र (Alternator) में इनपुट पावर इहरू में प्राइमूर का उपयोग होता है, जो कि सामान्यतः स्टीम टरबाइन होती है और इसमें इनपुट पावर लगभग आठपुट पावर के समानुपाती होता है। यदि हमें आउटपुट पावर ज्यादा विकसित करनी है तो प्राइमूर की इनपुट शक्ति बढ़ानी द्वेषी अन्वया गति (Speed) कम हो जायेगी, जिसका सीधा प्रभाव जनित्र वोल्टेज और आवृत्ति (Frequency) पर पड़ता है। अर्थात् जनित्र वोल्टेज बढ़ाने के लिए गति बढ़ानी होगी जिससे इनपुट पावर बढ़ाना होगा तभी उपयुक्त टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति प्राप्त होगी।

इस तरह की स्थिति प्रायः देखने में नहीं आती यदि तुल्यकाली जनित्र किसी तोड़ को स्वतंत्र रूप से प्रदाय करता है, यह सिर्फ आपातकालीन (Emergency) में शक्ति प्रदाय के जरूरत के लिए छोटे तुल्यकाली जनित्र को डीजल इंजन से चलकर उपयोग करते हैं।

3.7 अनंत बस बार की संकल्पना (Concept of Infinite Busbar)

ग्रिड पद्धति (Grid System)—The interconnection system of various generating sub-station as Transmission sub-station with the help of transmission line is called grid system or interconnected grid system.

अनंत बस बार (Infinite bus-bar)—जिस बस का Voltage और Frequency load में भिन्नता के बाद स्थिर होती है उसे अनंत बस के रूप के जाना जाता है। एक विद्युत प्रणाली में समानांतर में काम कर रहे अल्टरेनेटर अनंत बस का ज्ञाहरण है। किसी भी अल्टरेनेटर के चालू और बंद होने से विजली व्यवस्था के काम से कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात्

पावर सिस्टम में आमतौर पर एक से अधिक अल्टरेनेटर समानांतर में काम करते हैं। मशीन विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकते हैं। मशीन के एक समूह का पता लगाने के लिए एक जगह पर एक बड़ी मशीन के रूप में Operation (चालन) किया जाता है। इसके अलावा मशीन एक ही बस से जुड़ी होती है लेकिन Low reactance (कम प्रतिघात) की ट्रांसमिशन लाइन द्वारा अलग एक बड़ी मशीन में बर्गीकृत किया जा सकता है, एक मशीन का संचालन समानांतर में जुड़ा हुआ है जैसे कि एक बड़ी प्रणाली जिसमें कई मशीन शामिल हैं। सिस्टम की क्षमता इतनी बड़ी है कि छोटी मशीन के कनेक्शन या डिसकनेक्शन या इस तरह के सिस्टम पर कई छोटा सा लोड वोल्टेज और आवृत्ति के परिमाण और Phase sequence को प्रभावित नहीं करेगा।


प्रणाली एक बड़ी और जनरेटर की तरह व्यवहार करता है जिसमें लगभग शून्य प्रतिवाधा और अनंत धूर्णी जड़त्व होता है लेकिन निरंतर (Continuous) वोल्टेज और निरंतर आवृत्ति की एक प्रणाली से जुड़ा होता है। भले ही लोड अनंत बस प्रणाली या संघरण बस बार प्रणाली से जुड़ा होता है।

अनंत बस प्रणाली (Infinite bus bar) इतना बड़ा है कि इसमें शक्ति (Power) और आवृत्ति (Frequency) निरंतर बने रहती है। भले ही वास्तविक और (Active and Reactive) प्रतिक्रियाशील शक्ति इससे किसी भी Consume (खपत) कर ली गई हो।

अनंत बस बार की विशेषता (Characteristics of an Infinite Busbar)

(a) टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर होता है क्योंकि आने वाले मशीन इसे बढ़ाने या घटाने के लिए Voltage में बहुत कम परिवर्तन करता है।

(b) आवृत्ति स्थिर है क्योंकि धूर्णी जड़त्व (Rotational inertia) सिस्टम की गति को बदलने के लिए आने वाली मशीन जो समाप्त बनाने के लिए बहुत बड़ी है।

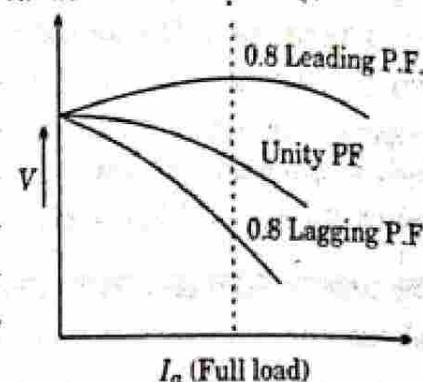

वित्र 3.41 Load characteristics of a synchronous generator Independently supplying loads of different factors.


(c) सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) के बहुत बड़ी संख्या में समान्तर में जुड़े होने के कारण इसका तुल्य सिंक्रोनस का रूप बहुत कम प्राप्त होता है।

अनंत बस बार पर सिंक्रोनस मशीन-सिंक्रोनेस मशीन का प्रदर्शन (Performance infinite) अनंत बस पर होता है जब सिंक्रोनेस मशीन स्थिति रूप से संचालित होती है तो उनके उत्तेजना (Excitation) में भिन्नता अर्थात् अलग-अलग (Operated excitation) पर सिंक्रोनस मशीन को चलाना। उनके टर्मिनल बोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनती है। सिंक्रोनस मशीन का पावर फैक्टर केवल उनके लोड पर निर्भर करता है लेकिन जब सिंक्रोनस मशीन समान्तर में चल रही होती है तो उनके उत्तेजना (Excitation) से लोड का पावर फैक्टर बदल जाता है।

जब सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) अनंत बस बार से जुड़ा होता है तब उनके चालन की विशेषता (An alternator connected to an infinite bus has the following operating characteristics)

- टर्मिनल बोल्टेज और जनरेटर की आवृत्ति उस सिस्टम से नियंत्रित होता है जिससे यह जुड़ा हुआ है।
- अल्टरनेटर का गवर्नर सेट बिन्दु अनंत बस बार के लिए अल्टरनेटर द्वारा आपूर्ति की गई वास्तविक शक्ति को नियंत्रित करता है।
- अल्टरनेटर में Field excitation द्वारा अनंत बस में Reactive power की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। एक अनंत बस के साथ समानांतर में काम कर रहे अल्टरनेटर में यदि फॉल्ड करंट को बढ़ाए जाए तो अल्टरनेटर की Reactive का उत्पादन बढ़ जाता है।

अनंत बस बार होने का प्रमाण (Obtaining an infinite bus bar)-जनरेटर $G_1, G_2, G_3, \dots, G_n$ पर विचार करें। G_n एक अनंत बस से जुड़ा हुआ जैसा कि नीचे दिए गए ऑफेंड में दिखाया गया है।

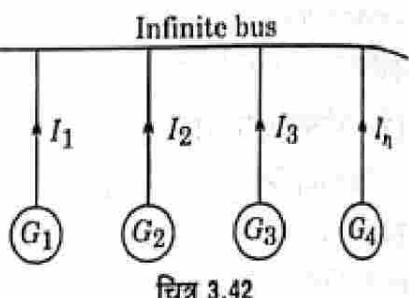

बोल्टेज का मान नियत रहने का प्रमाण (Proof of Voltage Remaining Constant)

माना कि

V = बस बार का टर्मिनल Voltage

E = प्रत्येक जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल

Z_S = सिंक्रोनस इम्पीडेंस

n = समानांतर में जनरेटरों की संख्या

$$V = E - IZ_{Seqn}$$

$$Z_{Seqn} = \frac{Z_S}{n}$$

जहाँ n बहुत बड़ा है $Z_{Seqn} \rightarrow 0$ इसलिए $IZ_{Seqn} \rightarrow 0$

तब

$$V = E$$

यदि समानांतर में काम करने वाले अल्टरनेटरों की संख्या केवल अनंत है तब

$$Z_S = 0$$

(b) आवृत्ति का नियत रहने का परिमाण (Proof of Frequency Remains Constant)-माना कि J = प्रत्येक अल्टरनेटर का जड़त्व (Moment of inertia of each alternator)

सभी n अल्टरनेटरों का जड़त्व कुछ Moment के रूप में दिया गया है तब $J_1 + J_2 + J_3 + \dots = nj$

$$\text{Acceleration of Alternator} = \frac{\text{Accelerating Torque}}{\text{Moment of Inertia}}$$

$$= \frac{T_a}{\Sigma j} = \frac{T_a}{nj}$$

यदि n का मान बढ़ा है तब n/j का मान भी बढ़ा होगा इसलिए त्वरण (Acceleration) $\rightarrow 0$ और गति स्थिर है तब frequency का मान नियत होगा।

उपरोक्त समीकरण से पता चलता है कि बस का नियंत्रण बोल्टेज और आवृत्ति समानांतर में चलाने वाली मशीनों की संख्या पर नियंत्रित करता है।

अल्टरनेटर का समानांतर संचालन (Parallel Operation of Alternator)

किफायती दृष्टिकोण और समानांतर आपेक्षण के लिए इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का परम्परा सम्बन्ध आवश्यक है। A.C. पावर सिस्टम के इंटरकनेक्शन को एक दूसरे के साथ समानांतर में संचालित करने के लिए तुल्यकालिक जनरेटर की आवश्यकता होती है। जनरेटिंग स्टेशनों में दो या दो से अधिक जनरेटर समानांतर में जुड़े हुए अल्टरनेटर अलग-अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। जो ग्रिड से जुड़े सिस्टम बनाते हैं।

वे ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से समानांतर में जुड़े हुए सामान्य आपरेटिंग स्थितियों के तहत एक दूसरे के साथ सभी जनरेटरों को और सिंक्रोनस मोटर्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। एक मशीन को अधिकतम आपरेटिंग दक्षता और अधिक विश्वसनीयता के लिए समायोजित किया जाना चाहिए यदि जनरेटर समानांतर में जुड़े हुए हो।

चौंक कनेक्टेड यूनिट्स की जनरेटर क्षमता से परे लोड बढ़ता है, अतिरिक्त जनरेटर लोड को ले जाने के लिए समानांतर में होते हैं। इसी तरह यदि लोड की माँग कम हो जाती है तो एक या एक से अधिक मशीनों को आवश्यकता के अनुसार लाइन से हटा दिया जाता है। यह इकाइयों को उच्च दक्षता पर संचालित करने की अनुमति देता है।

समानांतर आपेक्षण के कारण (Reasons of Parallel Operation)—अल्टरनेटरों को निम्नलिखित कारणों से समानांतर में आपरेट होने चाहिए—

(1) कई अल्टरनेटर एक एकल अल्टरनेटर की तुलना में बड़े लोड की आपूर्ति कर सकते हैं।

(2) प्रकाश भार की (Light load) अवधि के दौरान एक या अधिक वैकल्पिक अल्टरनेटर को बंद किया जा सकता है। इस प्रकार शेष अल्टरनेटर अधिक दक्षता के साथ निकट या पूर्ण भार पर संचालित होता है।

(3) यदि जनरेटर (खराब) (Out of service) की स्थिति है तो विजली की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं होगा।

(4) लोड की बढ़ती भविष्य की माँग को पूरा करने की आवश्यकता के अनुसार प्ररम्परागत स्थापना में गड़बड़ी के साथ मशीनों की संख्या को जोड़ा जा सकता है।

(5) अल्टरनेटर का समानांतर परिचालन लागत और ऊर्जा उत्पादन को लागत को कम करता है।

(6) यह आपूर्ति को अधिक सुनिश्चित करता है और सामग्री अर्थिक उत्पादन को सक्षम बनाता है।

अल्टरनेटर के समानांतर के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions Necessary for Paralleling Alternators)—
अधिकांश सिंक्रोनस मशीन अन्य सिंक्रोनस मशीनों के साथ समानांतर में काम करेगी। एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ या एक अनंत बस वार प्रणाली के समानांतर में जोड़ने की प्रक्रिया को सिंक्रोनाइजिंग के रूप में जाना जाता है। लोड ले जाने वाले मशीन को रिंग मशीन के रूप में जाना जाता है जबकि अल्टरनेटर जिसे सिस्टम के समानांतर में जोड़ा जाता है को आने वाली मशीन के रूप में जाना जाता है।

समानांतर में संचालन के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए—

1. Bus bar voltage और आने वाली मशीन बोल्टेज का Phase sequence को समान होना चाहिए।

2. बस वार बोल्टेज और आने वाले मशीन टर्मिनल बोल्टेज का मान Phase में होना चाहिए।

3. समानांतर क्रम सम्बद्ध होने वाली मशीनों का टर्मिनल बोल्टेज और अल्टरनेटर जो समानांतर में जुड़ा है का बस वार बोल्टेज के साथ जोड़ा जाना है सभी का टर्मिनल बोल्टेज बराबर होना चाहिए।

4. समानांतर में सम्बद्ध होने वाली मशीन के उत्पन्न बोल्टेज की आवृत्ति और बस वार की बोल्टेज की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए।

प्रत्यावर्तकों/जनिन्त्र के समानांतर प्रचालन के लाभ

(Advantages of Parallel Operation of Alternators)

समानांतर प्रचालन में एक से अधिक तुल्यकाली मशीनों अथवा प्रत्यावर्तकों के बस बार से सम्बद्ध करने के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—

(1) विद्युत आपूर्ति की निरतंगता (Continuity of Electric Supply)—एक से अधिक प्रत्यावर्तक सम्बद्ध होने के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई की सततता बनी रहती है जिससे सप्लाई पद्धति की विश्वसनीयता (Reliability) बनी रहती है।

(2) अनुरक्षण की सुगमता (Easiness in Maintenance of Units)—किसी एक इकाई के असफल होने से, अनुरक्षण कार्य सुगमता से किया जा सकता है।


(3) विद्युत-जनन में मितव्ययिता (Economy of Electric Generation)—इलेक्ट्रिनल लोड के अनुसार प्रत्यावर्तकों/जनिन्त्रों को पूर्ण भार पर चलाने से मितव्ययिता (Economy) कायम रखी जा सकती है।

(4) विद्युत-आपूर्ति की सुविधा (Easy to Fulfil Electrical Demand)—आवश्यकता पढ़ने पर एक से अधिक इकाई में भार को बाँटने की सुविधा के द्वारा विद्युत आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है।

तुल्यकालिक जनिन्त्र या अल्टरनेटर का समानांतर संचालन परिपथ आरेख

(Circuit Diagram of Parallel Operation of Alternator or Synchronous Generator)

जब एक सिस्टम पर लोड एक या एक से अधिक जनिन्त्र (Alternator) पर आपस में बाँटना (Share) करना होता है तो समानांतर संचालन की आवश्यकता होती है, चौंकि एक जनिन्त्र अपनी क्षमता के अनुसार ही विद्युत शक्ति (Electrical power) का उत्पादन कर सकता है। यदि विद्युत शक्ति का उत्पादन अधिक है और उसके भार के साथ बाँटना (Share) करना है तो जनिन्त्र की सामानांतर प्रणाली व्यवस्था का उपयोग करना होता है। इस विधि को जनिन्त्र की सामानांतर संचालन कहा जाता है। इसमें एक से अधिक जनिन्त्र जोड़ते हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि जुड़ने वाली जनिन्त्र ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक मशीन सामान्य लोड के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति का आनुपातिक मात्रा की आपूर्ति कर रही है।

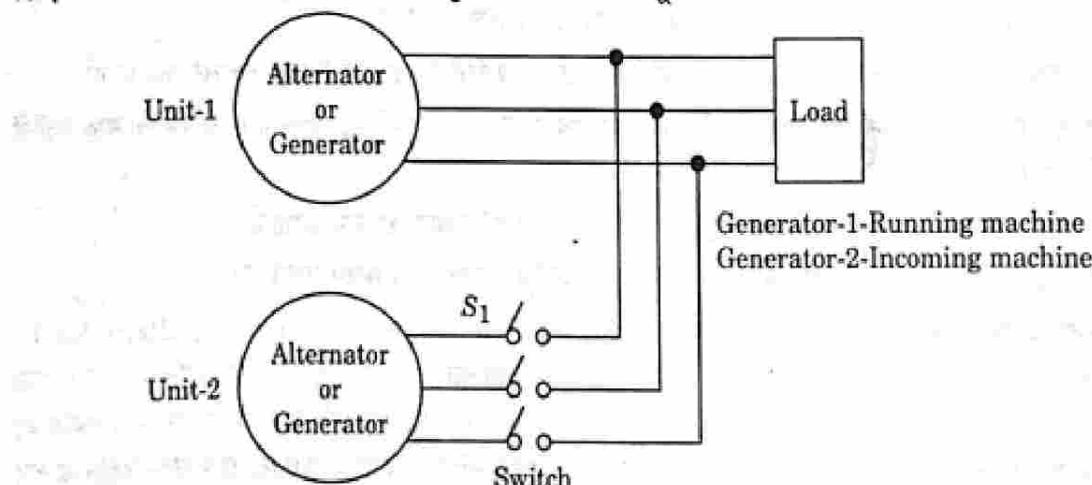

चित्र 3.43 प्रत्यावर्तक का सामानांतर संचालन

स्रोत जनिन्त्र (Source alternator)—एक समान आउटपुट बोल्टेज के साथ सामानांतर में जुड़े हुए है, जब वांछित आउटपुट बोल्टेज प्रत्येक के आउटपुट बोल्टेज के समान होता है, लेकिन आवश्यकतानुसार आउटपुट एक से अधिक जनिन्त्र द्वारा दिया जाता है। प्रत्यावर्तक को सामानांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों के अनुसार ही प्रचालित किया जा सकता है जो पूर्ववत् हमने अध्ययन किया है।

सामानांतर संचालन की सामान्य प्रक्रिया—चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक का सामानांतर संचालन एक चलती हुई विद्युत जनिन्त्र-1 (Running machine) को एक वैकल्पिक जनिन्त्र-2 (Incoming machine) के समीप होने को दर्शाती है। ये दोनों मशीनें एक लोड पर विजली की आपूर्ति के लिए सिंक्रोनाइज करने वाली हैं, जनरेटर-2 एक स्विच, S_1 , की मदद से सामानांतर के बारे में है। उपरोक्त शर्तों को सन्तुष्ट किये बिना इस स्विच को कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए।

(1) टर्मिनल वोल्टेज को समान बनाने के लिए यह क्षेत्र की धारा को बदलकर आने वाली मशीन के टर्मिनल वोल्टेज को समायोजित करके किया जा सकता है, और इस वोल्टमीटर का उपयोग करके रोटिंग सिस्टम के लाइन वोल्टेज के बराबर कर सकता है।

(2) मशीनों के पेज अनुक्रम की जाँच करके फेज अनुरूप समान हो।

(3) हमें इनकमिंग आवृत्ति की चल रहे सिस्टम की आवृत्ति की जाँच करना है और सत्यापित करना है कि यह लगभग समान होना चाहिए।

(4) जब आवृत्तियाँ लगभग बराबर होती हैं, तो दो वोल्टेज (आने वाले प्रत्यावर्तन मशीन) (Incoming and running machine) के फेज को धीरे-धीरे बदल देंगे और स्विच को बंद करके देखेंगे कि सभी फेज का फेज कोण (Phase angle) समान होना चाहिए।


जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन (Synchronizing of Alternator Procedure)

एक स्थिर जनरेटर को लाइव बसवारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रेरित EMF स्टैंडसिटल पर शून्य होता है जिसके परिणामस्वरूप शार्ट सर्किट होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया और इसे जांचने के उपकरण समान है कि क्या एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ सामानांतर में जोड़ा जाता है या एक अल्टरनेटर को अनंत बस से जोड़ा जाता है।

निम्नलिखित विधियों द्वारा सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है—

(i) तुल्यकालन लैंप द्वारा सिंक्रोनाइजेशन (Synchronizing lamps)

(ii) सिंक्रोनोस्कोप (Synchroscope)

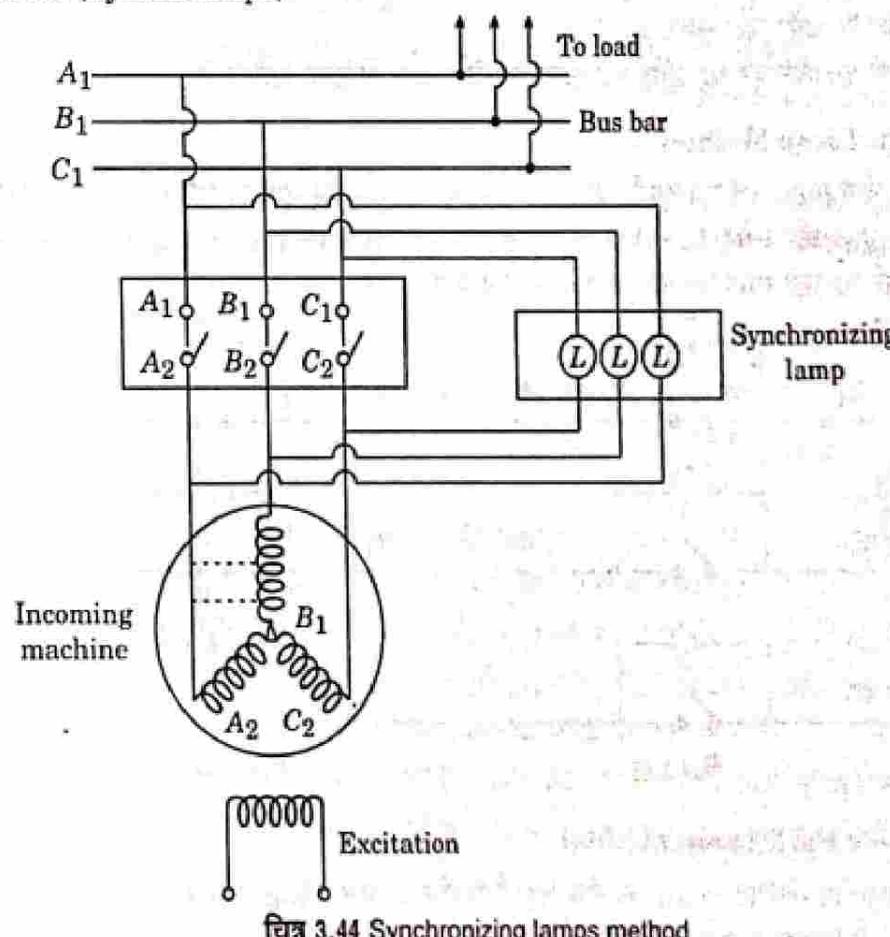

चित्र 3.44 Synchronizing lamps method

(i) तुल्यकालन लैंप द्वारा सिंक्रोनाइजेशन (Synchronizing Lamps)—तीन तुल्यकालन लैंप का एक सेट अन्य मशीन के साथ आने वाली मशीन के सामानांतर या सिंक्रोनाइजेशन के लिए शर्तों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता

है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले बोल्टमीटर के साथ एक डार्क लैंप विधि नीचे दिखाई गई है। इस विधि का उपयोग कम विजली की मशीन के लिए किया जाता है।

आने वाली मशीन का प्रमुख प्रस्तावक (Exciter) शुरू किया गया है और इसकी रेटेड गति के करीब लाया गया है। आने वाली मशीन का क्षेत्र उत्तेजना (Field excitation) इस तरह से समायोजित किया जाता है ताकि यह बस बार Voltage के बराबर हो जाये। तीन लैंप की फ़िलमिलाहट (Feminine) एक दर (Step) पर होता है जो आने वाली मशीन और बस की आवृत्तियों में अंतर के बराबर होता है। यदि Phase ठीक से जुड़ा हुआ है तो सभी लैंप एक ही समय में On और बंद (Off) होंगे। यदि यह स्थिति संतुष्ट नहीं करती है तो Phase sequence सही ढंग से जुड़ा नहीं है।

इस प्रकार मशीन को सही Phase sequence में जोड़ने के लिए आने वाली मशीन की लाइन की ओर परस्पर जुड़ जाना चाहिए। आने वाली मशीन की आवृत्ति को धीरे (Slow step) दर पर दीपक (Light) फ़िलमिलाहट तक समायोजित किया जाता है। फ़िलमिलाहट की दर एक अंधेरे अवधि प्रति सेकण्ड से कम होनी चाहिए, अंत में आने वाले बोल्टेज को समायोजित करने के बाद सिंक्रोनाइजेशन स्विच उतने अंधेरे अवधि के बीच में बंद हो जाता है।

डार्क लैंप विधि के लाभ-डार्क लैंप विधि के निम्नलिखित लाभ हैं-


- यह तरीका सस्ता है।
- इस विधि से Phase sequence आसानी से निर्धारित किया जाता है।
- डार्क लैंप विधि के नुकसान-डार्क लैंप विधि के निम्नलिखित नुकसान होते हैं।
 - लैंप अपने रेटेड बोल्टेज के लगभग आधे पर अंधेरा हो जाता है इसलिए यह संभव है कि मशीन के बीच एक Phase अंतर होने पर भी सिंक्रोनाइजिंग स्विच बंद हो जाये।
 - लैंप का फ़िलामेंट जल सकता है।
 - लैंप की फ़िलमिलाहट यह इंगित नहीं करता कि किस लैंप में उच्च आवृत्ति है।

Three Bright Lamp Method

इस विधि में लैंप Phase में जुड़े हुए हैं। जैसे A_1A_2 से जुड़ा, B_1B_2 से जुड़ा और C_1C_2 से जुड़ा है। यदि सभी लैंप को एक उज्ज्वल (Light) और अंधेरे (Dark) हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि Phase sequence सही है। सिंक्रोनाइजेशन स्विच को बंद करने का सही समय उज्ज्वल अवधि के बीच में है।



चित्र 3.45

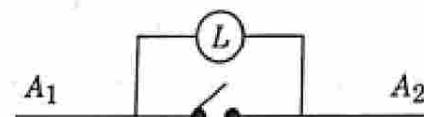


चित्र 3.46

Two Bright one Dark Lamp Method

इस विधि में एक लैंप संवर्धित Phase के बीच जुड़ा है जबकि दो अन्य Phase के बीच क्रॉस में जुड़ा हुआ है जैसा कि उपरोक्त की आकृति में दिखाया गया है। (चित्र 3.46)

यहाँ A_1 से A_2 , B_1 से C_2 और C_1 से B_2 से जुड़ा है। आने वाली मशीन का प्रमुख Exciter को शुरू किया गया है और इसकी रेटेड गति तक लाया जाता है कि आने वाली मशीन की उत्तेजना को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि आने वाली

मशीन बोल्टेज $E_{A_1}, E_{B_2}, E_{C_3}$ को प्रेरित करती है जोकि Bus Bar से Voltage V_{A_1}, V_{B_1} और V_{C_1} के बाहर हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

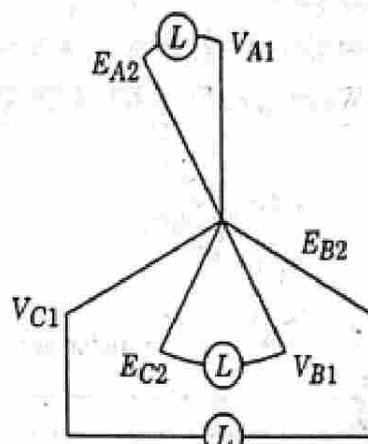

चित्र 3.47

स्विच को बंद करने का सही क्षण तुरंत जुड़ा हुआ है जब सीधे जुड़ा हुआ लैप अंधेरा है और जुड़ा क्रॉस लैप समान रूप से उच्चबल है। यदि Phase sequence गलत है तो ऐसा कोई समय नहीं होगा और सभी लैप एक साथ अंधेरे होंगे।

मशीन की दो लाइनों को इंटरचेंज करके आने वाली मशीन के रोटेशन की दिशा बदल दी जाती है चौंक लैप की अंधेरी (Dark) सीमा काफी बोल्टेज सीमा तक फैली हुई है। एक बोल्टमीटर V_1 सीधे लैप के पार जुड़ा हुआ है। बोल्टमीटर रोडिंग शून्य होने पर सिंक्रोनाइजिंग स्विच बंद हो जाता है। इस प्रकार आने वाली मशीन अब बस बार पर तैर (Float) रही है और जनरेटर के रूप में लोड लेने के लिए तैयार है। यदि प्राइम मूवर को काट दिया जाता है तो यह मोटर को समान्तर करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप के साथ तीन लैप विधि का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों में बहुत बड़ी मशीन को सिंक्रोनाइज करने के लिए पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है।


सिंक्रोस्कोप द्वारा सिंक्रोनाइजेशन (Synchronizing by a Synchroscope)–Synchroscope (सिंक्रोस्कोप) एक उपकरण है जो सही तात्कालिक मान को दिखाता है जिस पर दोनों सिस्टम सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज शब्द का अर्थ समान आवृत्ति और बोल्टेज की मशीनें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं।

सिंक्रोस्कोप में दो Phase stator और Rotor शामिल हैं। अल्टरनेटर सिंक्रोस्कोप को दो Phase की आपूर्ति प्रदान करते हैं। यदि मशीन के दो Phase में से कोई भी सिंक्रोनाइज किया जाता है तो तीसरा Phase automatic (स्वचालित) रूप से सिंक्रोनाइज किया जाता है तो मौजूदा अल्टरनेटर सिंक्रोस्कोप के स्टेटर को आपूर्ति देता है और आने वाले अल्टरनेटर रोटर को आपूर्ति देता है। आपूर्ति के बीच Phase बदलाव Phase और एक दूसरे से समानांतर जुड़े अल्टरनेटर की आवृत्ति में अंतर को इंगित करता है। सिंक्रोस्कोप आने वाले अल्टरनेटर की गति (यानी तेज या धीमी गति से चलने) को भी इंगित करता है। जब विभिन्न आवृत्तियों के अल्टरनेटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो सिंक्रोस्कोप संचालित होने लगता है। यदि रोटर और स्टेटर की आवृत्ति समान रहती है तो रोटर घूमेगा नहीं या स्थिर नहीं होगा यानी डायल भी स्थिर रहता है। जब रोटर और स्टेटर आपूर्ति की आवृत्ति बदल जाती है तो रोटर घूमने लगता है यानी डायल भी विक्षेपित करने लगते हैं।

रोटर की गति आपूर्ति आवृत्ति के अंतर पर निर्भर करती है। यदि अंतर बड़ा है तो रोटर उच्च गति से घूमेगा और यदि अंतर रोटर की गति से कम है तो गति कम हो जाएगी।


इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार सिंक्रोस्कोप

स्थैतिक और गतिशील इलेक्ट्रोडायनोमीटर सिंक्रोस्कोप के दो मुख्य भाग हैं। सिंक्रोस्कोप के स्थिर भाग में तीन अंग ट्रांसफॉर्मर और लैप होते हैं। बस बार ट्रांसफॉर्मर की Winding में से एक को उत्तेजित (Excited) करता है और अन्य दो Winding आने

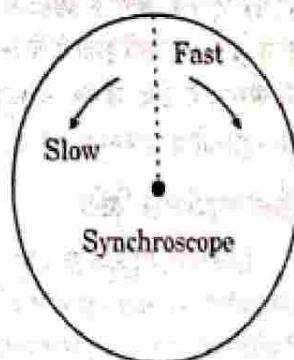

चित्र 3.48 Synchroscope method

वाली मशीन द्वारा उत्साहित (Excited) होती है। लैंप ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय अंग से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर के बाहरी अंग की Winding दो पल्सक्स को प्रेरित करती है और केन्द्रीय अंग का Flux बाहरी दो अंग Flux का परिणाम है। परिणामी पल्सक्स ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय Winding में EMF को प्रेरित करता है। ट्रांसफॉर्मर के बाहरी अंग इस तरह से जुड़े हुए हैं ताकि यदि आने वाली मशीनें ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय Part में Winding EMF के अलावा एक दूसरे के साथ Phase में है और इसलिए लैंप चमकता है।

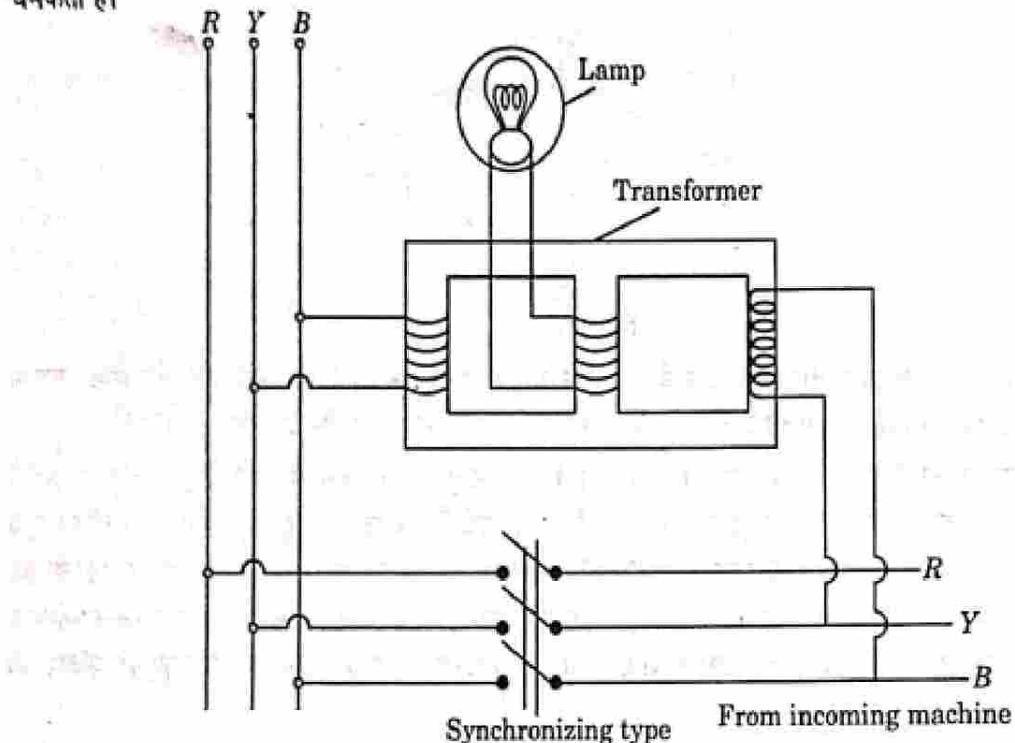

चित्र 3.49 Electrodynamometer type synchroscope


यदि आने वाली मशीनों के Voltage एक दूसरे से दूसरे के Phase में हैं तो उस स्थिति में ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय अंग का Flux शून्य हो जाता है और इसलिए लैंप चमक (Bright) नहीं पाएगा। यदि आने वाली मशीनों और बस बार की आवृत्तियाँ एक दूसरे के समान नहीं होती हैं तो लैंप झिलमिलाहट (Flicker) बन जाता है। झिलमिलाहट की आवृत्ति दोनों की आवृत्तियों में अन्तर के समान है तब चमक अधिकतम होती है और झिलमिलाहट कम हो जाता है तो सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण का उपयोग सिस्टम में आने वाली मशीन की गति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

सिंक्रोनाइजेशन विधि

सिंक्रोस्कोप दर्शक द्वारा प्रत्यावर्तकों के समान्तर परिचालन के लिये संयोजन को चित्र (3.49) में दिखाया गया है। माना कि प्रत्यावर्तक A_1 चल रहा है तथा बस बार से जुड़ा है। अब प्रत्यावर्तक A_2 को चलाते हैं। प्रथम चालक की सहायता से उसकी निर्धारित गति तथा दिष्ट धारा उत्तेजन से उसकी निर्धारित बोल्टता प्राप्त कर ले। इसकी बोल्टता बस बार बोल्टता के कारण लगभग प्राप्त कर ले यह चित्र में दिखाये गये बोल्टमीटर द्वारा देखा जा सकता है। मशीन का फेज अनुक्रम परीक्षण करके सही संयोजित कर ले। सिंक्रोस्कोप दर्शक के B_1 , तथा B_2 टर्मिनलों को बस बार के चित्रानुसार जोड़े तथा m_1 , तथा m_2 टर्मिनलों को समान्तर में आने वाले प्रत्यावर्तक के फेजों में जोड़ें। यह ध्यान देने योग्य है कि बस B_1 को बस बार के 4 फेज से जोड़ा गया है तथा m_1 को समान्तर में आने वाले प्रत्यावर्तक के उसी फेज अर्थात् 4 फेज से ही जोड़े। इसी प्रकार से B_2 को बस बार के B फेज से तथा m_2 को समान्तर में आने वाले प्रत्यावर्तक के उसी फेज अर्थात् B फेज से जोड़े।

अब सिंक्रोस्कोप दर्शक का संकेतक यह प्रदर्शित करेगा कि क्या समान्तर में आने वाला प्रत्यावर्तक अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमा चलता है। दूसरे शब्दों में जब प्रत्यावर्तक A_2 की आवृत्ति (अर्थात् गति) बस बार की आवृत्ति (अर्थात् गति) से अधिक है तो तुल्यकालिक दर्शक (Synchronoscope), संकेतक वामावर्त दिशा में धूमता हुआ दिखाई देगा तथा जब प्रत्यावर्तक A_2 की आवृत्ति बस बार की आवृत्ति से कम होगी तब तुल्यकालिक दर्शक का संकेतक दक्षिणावर्त दिशा में धूमता हुआ दिखाई

देगा। जब तुल्यकालिक दर्शक (Synchronoscope) का संकेतक ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थिर अवस्था में आ जाये, उस समय प्रत्यावर्तक A_2 की आवृत्ति बस बार आवृत्ति के बराबर होती है तथा बोल्टटा स्थानीय परिपथ में विपरीत फेज में होती है। इस समय स्विच S_2 को बन्द करके प्रत्यावर्तक A_2 को समान्तर में संयोजित कर दिया जाता है।

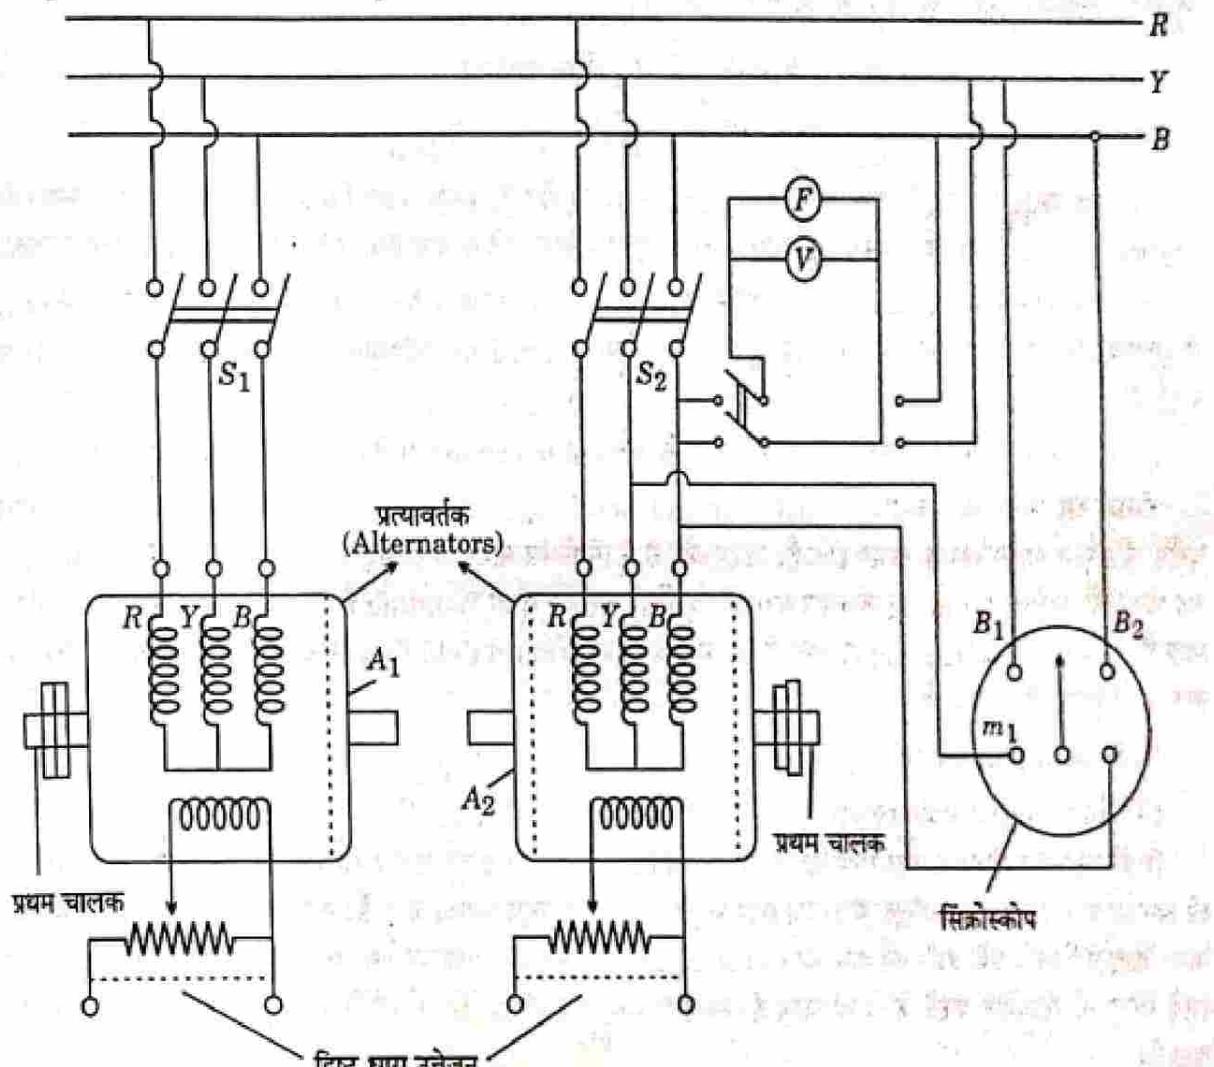

चित्र 3.49 Synchronization of parallel operated alternators.

3.8 मोटर के रूप में सिंक्रोनस मशीन का संचालन

(Operation of Synchronous Machine as a Motor)

तीन चरण तुल्यकालिक मोटर ((Three Phase Synchronous motor)-यह वह मोटर जोकि सिंक्रोनस गति (Synchronous speed $N_s = \frac{120f}{P}$) से चलता है उसे सिंक्रोनस मोटर के रूप में जाना जाता है। तुल्यकालिक गति वह

स्थिर गति है जिस पर मोटर इलेक्ट्रोमोटिव बल उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिये सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर Doubly excited machine है जिसमें रोटर पोल को D.C. के द्वारा Excitation दिया जाता है। स्टेटर कुण्डली को 40sec^{-1} सप्लाई से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्यावर्तक को तुल्यकाली मोटर के रूप में भी चलाया जा सकता है। जब दो तुल्यकाली प्रत्यावर्तक समान्तर क्रम में चल रहे हों तथा ऐसे समय यदि किसी के चालक के (Prime mover) को हटा लिया जाये तो मशीन आन्तरिक क्षति पूर्ति के लिए सप्लाई से शक्ति (Power) लेते हुये घूमती रहेंगी तथा इस मशीन पर यांत्रिक भार डालने पर भी यह स्थिर चाल से घूमती रहेंगी। जब मशीन इस प्रकार कार्य करती है तो मशीन को तुल्यकाली मोटर के नाम से जाना जाता है।

तुल्यकाली मोटर की विशेषताएँ—तुल्यकाली मोटर की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(i) यह सदैव तुल्यकालिक गति से ही चलता है तथा चलते समय एक समान गति बनाये रखती है। सप्लाई की आवृत्ति के बदलकर तुल्यकाली मोटर की गति को बदला जा सकता है।

$$N_s = \frac{120f}{P}; f = \text{Frequency}$$

P = Number of pole

(ii) यह मोटर स्वभाव में स्वचालित (Self starting) नहीं होते हैं। इससे पहले कि इन्हें सप्लाई के साथ तुल्यकालिक (Synchronised) किया जाये, इनकी तुल्यकाली गति या तुल्यकालिक गति के पास तक गति किसी विधि द्वारा चलाया जाता है।

(iii) इन्हें परवगामी (Lagging) तथा अग्रगामी (Leading) शक्ति गुणक (Power factor) के किसी भी परास Range में चलाया जाता है, यह $0\text{ to }100\%$ सप्लाई सोर्स से Lagging अथवा Leading, प्रतिधाती धारा (Reactive current) प्राप्त करती है।

(iv) सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) व सिंक्रोनस मोटर Double excited मशीन है।

सिंक्रोनस मोटर का निर्माण (Construction of Synchronous Motor)—तीन फेज सिंक्रोनस मोटर का संरचना पूर्णतः तीन फेज अल्टरनेटर के समान होता है। स्टेटर और रोटर सिंक्रोनस मोटर के दो मुख्य भाग हैं। स्टेटर स्थिर हो जाता है और यह मोटर की आर्मेचर Winding को बहन करता है। आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य Winding है जिसके कारण EMF मोटर में प्रेरित होता है। Rotor फॉल्ड Winding ले जाता है। मुख्य क्षेत्र फ्लक्स (Main field flux) रोटर में प्रेरित करता है। रोटर को दो तरह से डिजाइन किया गया है—

(i) Salient pole rotor

(ii) Non-salient pole rotor

सिंक्रोनस मोटर सैलियंट पोल रोटर का उपयोग करता है। Salient शब्द का अर्थ है रोटर के ध्रुवों को आर्मेचर Winding की ओर प्रक्षेपित करना। समकालिक मोटर का रोटर स्टील के टुकड़े के साथ बनाया जाता है। टुकड़े-टुकड़े Winding में प्रयुक्त किया जाता है जिससे एड़ी हानि को कम करते हैं। Non salient pole रोटर का उपयोग ज्यादातर मध्यम धारा और कम गति वाली मोटर को डिजाइन करने के किया जाता है। उच्च गति प्राप्त करने के लिए मोटर में बेलनाकार रोटर का उपयोग किया जाता है।

सिंक्रोनस मोटर को Start करने की विधि (Starting methods of Synchronous motor)—एक सिंक्रोनस मोटर A.C. के द्वारा यांत्रिक कार्य में सिंक्रोनस गति से परिवर्तित करता है। सिंक्रोनस मोटर Start अपने आप (स्वयं) नहीं होता है। इसका भलव यह है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसे नीचे दी गई विधि द्वारा Start किया जाता है—

(i) External prime mover

(ii) Damper winding

(i) **External Prime Mover**—इस विधि में एक बाहरी प्राइम मूवर जो सिंक्रोनस मोटर को ड्राइव करता है और इसे सिंक्रोनस स्टॉट में लाता है तब सिंक्रोनस मशीन एक सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में बस बार के साथ सिंक्रोनाइज होती है।

Prime mover में प्रयुक्त मोटर की व्याख्या

(i) इस विधि में किसी छोटी प्रेरण मोटर (Induction motor) या तुल्य गति से घूमने वाले डीजल या पैट्रोल इन्जन से तुल्यकाली मोटर को घुमाया जाता है। इसी प्रथम चालक (Prime mover) से उत्तेजक (Exciter) को भी घुमाया जाता है।


(ii) छोटी Induction motor के स्थान पर यदि दिप्त धारा कम्पाउण्ड मोटर उपलब्ध हो तो तुल्यकाली मोटर की दिप्त धारा कम्पाउण्ड को मोटर की सहायता से युग्मित (Coupled) कर दिया जाता है। दिप्त धारा मोटर की गति; गति नियंत्रक (Rheostat) की मदद से नियंत्रित की जा सकती है।

अब तुल्यकाली मोटर को उत्तेजक द्वारा उत्तेजित किया जाता है तथा प्रत्यावर्ती धारा सक्षमता से तुल्यकालित (Synchronized) किया जाता है। तुल्यकालित के समय तुल्यकाली मोटर को विच की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है तथा दिस्ट्री धारा कम्पाउण्ड मोटर की तुल्यकाली मोटर से Disconnected कर दिया जाता है। तुल्यकालिक मशीनों को बस बार के साथ सिंक्रोनाइज करते समय मुख्य प्राइम मूवर को डिस्कनेक्ट किया जाता है, एक बार समानांतर स्थिति में काम करने पर सिंक्रोनस मशीन मोटर की तरह काम करेगी। इस प्रकार लोड को सिंक्रोनस मोटर से जोड़ा जा सकता है।

चौके सिंक्रोनाइजेशन से पहले लोड सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा नहीं है इसलिए Starting मोटर को बिना लोड के सिंक्रोनस मोटर की जड़त्वा को दूर करना होगा। इसलिए जिस मोटर से चार्ट (Start) करना होता है उसकी रेटिंग सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग से बहुत कम होती है। अब बड़े सिंक्रोनस मोटर के शॉप्ट पर एक ब्रशलेस उत्तेजना, प्रणाली प्रदान की जाती है। इस Exciter का इतनाल Starting motor के रूप में किया जाता है। इस विधि में दो प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है-

(i) Induction motor (ii) Compound motor

(ii) अवमन्दक कुण्डलन द्वारा चालन (Motor Starting with Damper windings)-Damper winding एक तुल्यकालिक Motor को Start करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियाँ हैं। एक Damper winding में रोटर के Pole face के स्लॉट में डाले गए भारी ताँबे के तार होते हैं जैसा कि नीचे दिए गए चित्र (3.51) में दिखाया गया है।

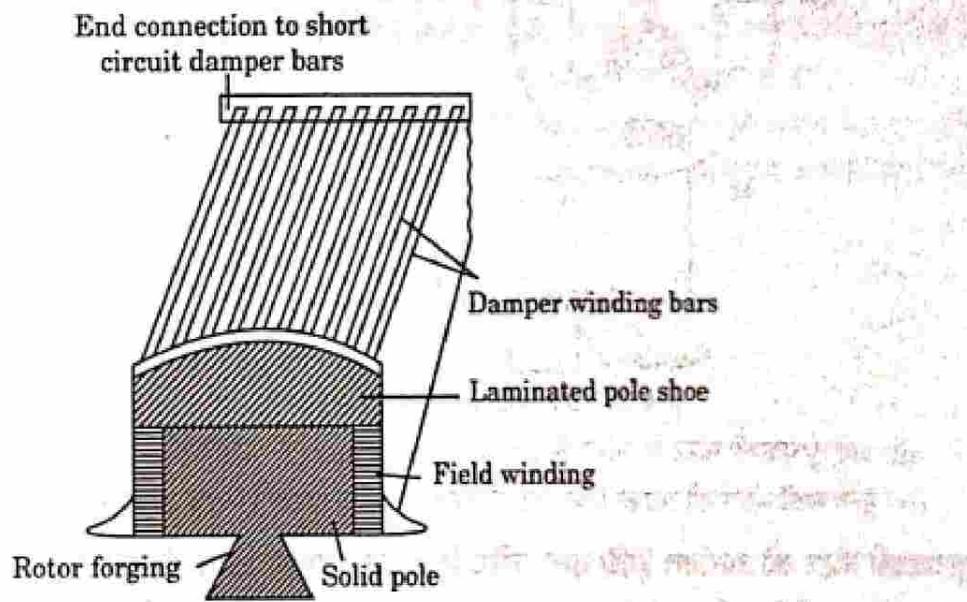


चित्र 3.51 Damper winding diagram

इन ताँबे की सलाखों को रोटर के दोनों सिरों पर End rings द्वारा परिचालित किया जाता है। इस प्रकार में छोटे (Circulated squirrel cage winding) बनाते हैं। जब तीन Phase की आपूर्ति स्टेटर से जुड़ी होती है तो डैम्पर Winding के साथ सिंक्रोनस मोटर शुरू हो जाएगी। यह तीन Phase induction motor के रूप में काम करता है जैसे ही मोटर तुल्यकालिक गति के करीब पहुँचता है डी०सी० Excitation को Field winding पर लगा किया जाता है। परिणामस्वरूप मोटर के रोटर चुम्बकीय के साथ एक-एक Step में खोंच (Drages) कर ले जाएगा।

तुल्यकाली मोटर को प्रेरण मोटर की तरह स्वचालित होने के लिये प्रारंभिक बल आधूर्ण प्रदान करता है, Hunting effect को कम करता है। तुल्यकाली मोटर की इस विधि को विस्तार से नीचे वर्णित किया जाता है।

(i) सर्वप्रथम तुल्यकाली मोटर की Main winding (या Rotor) Winding को Short circuit कर देते हैं अर्थात् इस समय Main winding को Excited नहीं करते हैं।

(ii) अब मोटर के आर्मेचर (स्टेटर) को ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सहायता से कम बोल्टता प्रदान करते हैं जो मोटर अपनी गति को लगभग 95% तक गति प्राप्त कर लेते हैं तब रोटर Winding या मुख्य Field winding को Short circuit से हटाकर उसे जोड़ा-थोड़ा D.C. Field से चुम्बकीय शक्ति द्वारा बांधी जाता है तथा मोटर तुल्यकाली मोटर की भौति चलने लगता है।

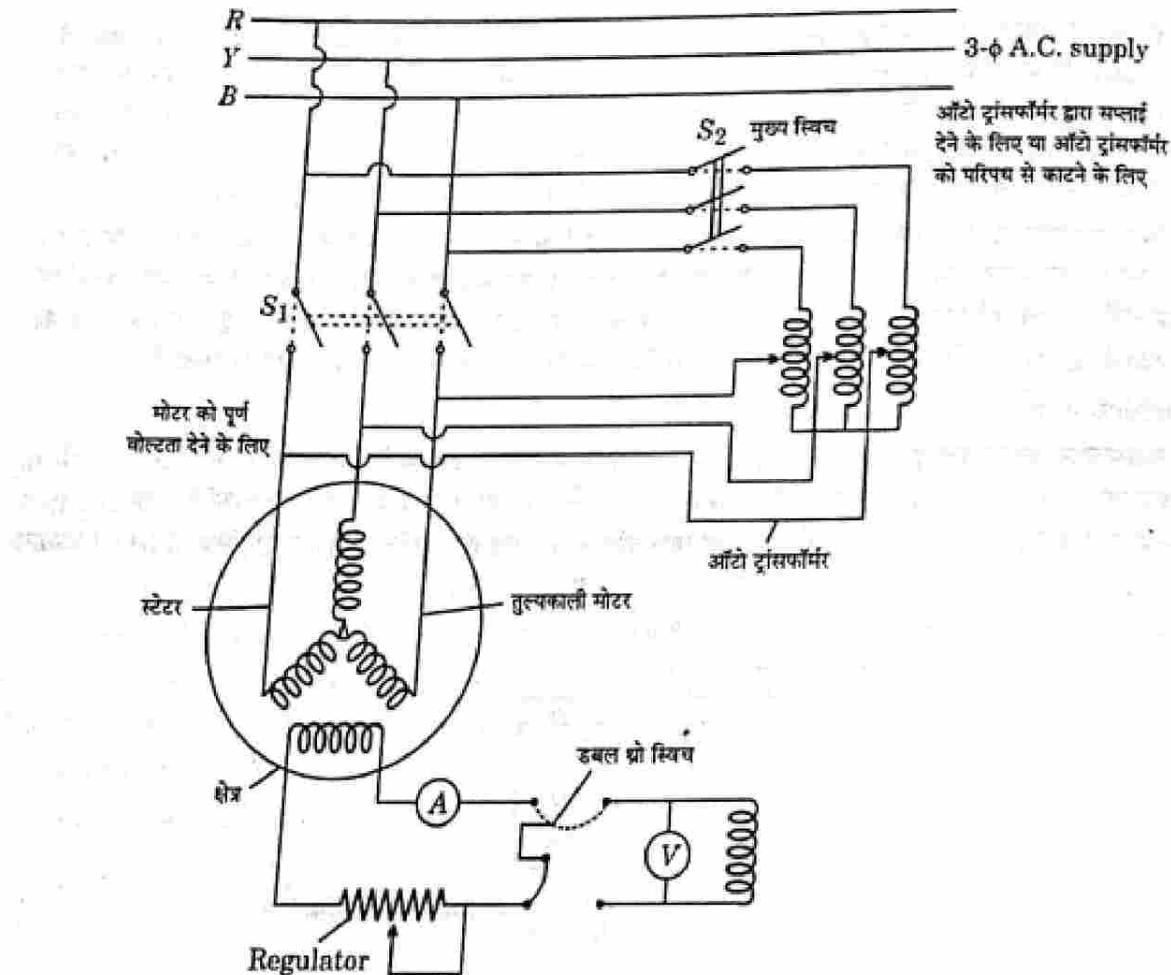

चित्र 3.52 Starting circuit diagram of synchronous motor

(iii) अब तुल्यकाली मोटर के स्टेटर से Auto transformer को काटकर पूर्ण सप्लाई बोल्टता प्रयुक्त कर देते हैं।

(iv) तुल्यकाली मोटर को उसका दिष्ट धारा उत्तेजन परिवर्तित करके इच्छित शक्ति गुणक पर चलाया जा सकता है।

तुल्यकाली मोटर को उपरोक्त विधि द्वारा परिचालित करते समय निम्न दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए।


(i) तुल्यकाली मोटर को Start करते समय जब बोल्टता प्रयुक्त की जाती है तब रोटर स्थिर होता है। स्टेटर Winding का घूर्णन (Rotating field) के Starting के समय रोटर परिपथ में बहुत अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है अब यह जैसे-जैसे रोटर गति प्राप्त करता जाता है विद्युत वाहक बल का मान घटता जाता है।

(ii) प्रायः Field winding को 110 volt (बड़ी मशीनों के लिए 220 वोल्ट) के लिये बनाया जाता है लेकिन प्रारम्भ में कुछ क्षण के लिए रोटर में विद्युत अधिक बोल्टता (हजार वोल्ट में) प्रेरित होने के कारण रोटर अर्थात् Field winding को ठव्व विद्युतरोधित बनाया जाता है।

सिंक्रोनस मोटर का संचालन (Operation of Synchronous Motor)

स्टेटर और रोटर सिंक्रोनस मोटर के दो मुख्य भाग हैं। स्टेटर Winding स्थिर भाग हैं और रोटर मशीन का घूर्णन भाग है। मोटर के स्टेटर को जब तीन फेज A.C. की आपूर्ति दी जाती है तब स्टेटर और रोटर दोनों अलग-अलग Excited होते हैं और Excitation विद्युत फ्लक्स की सहायता से मोटर के भागों पर चुम्बकीय क्षेत्र को प्रेरित करने की प्रक्रिया है। जब स्टेटर को तीन फेज की आपूर्ति दी जाती है तो स्टेटर और रोटर गैप के बीच घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र विकसित होता है। चलती ध्रुवता वाले Field को घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र के बल पॉलीफेज प्रणाली में विकसित होता है। घूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र के कारण स्टेटर पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विकसित होते हैं।


वृक्ष A.C. साइनोसाइडल है। हर आधे चक्र में तरंग की धूबता बदल जाती है यानी पहले आधे चक्र में सकारात्मक रहती है और दूसरे आधे चक्र में नकारात्मक हो जाता है। Wave के सकारात्मक और नकारात्मक आधे चक्र क्रमशः स्टेटर पर उत्तरी और दक्षिणी धूब को विकसित करते हैं।

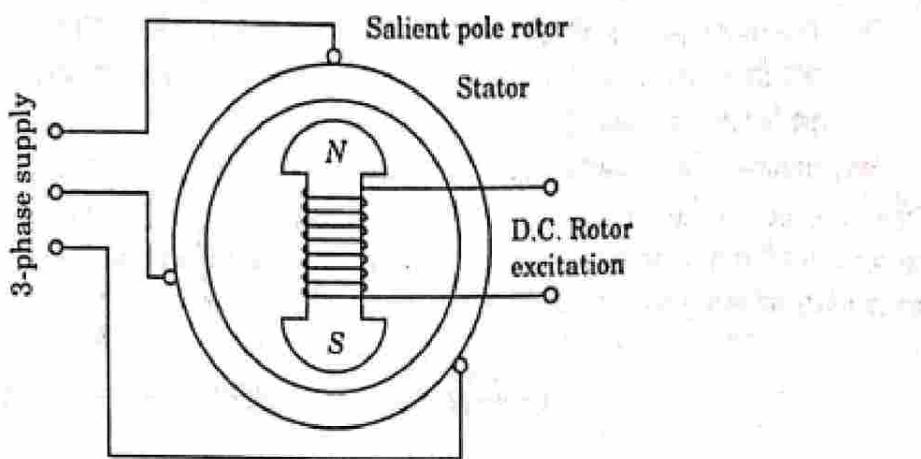

चित्र 3.53 Two Pole Synchronous motor

जब रोटर और स्टेटर दोनों एक ही तरफ एक ही धूब पर होते हैं तो वे एक दूसरे को दोहराते हैं। यदि उनके विपरीत धूब हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे नीचे दिखाए गए आँकड़ों की मदद से आसानी से समझा जा सकता है।

रोटर आपूर्ति के पहले आधे चक्र के लिए स्टेटर के धूब की ओर आकर्षित होता है और दूसरे आधे चक्र के लिए पुनरावृत्ति करता है। इस प्रकार रोटर केवल एक स्थान पर स्पंदित हो जाता है (Pulsating)। यही कारण है कि जिससे सिंक्रोनस मोटर स्वयं स्थार्ट नहीं है।

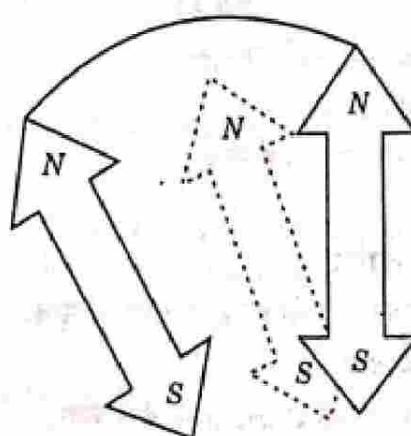

चित्र 3.54 Rotation of pole

प्राइम मूवर का उपयोग मोटर को धूमाने के लिए किया जाता है। प्राइम मूवर रोटर को अपनी तुल्यकालिक गति से धूमाता है। सिंक्रोनस गति मशीन की निरंतर गति है जिसका मान आवृत्ति और मशीन के धूब की संख्या पर निर्भर करता है।

जब रोटर अपनी तुल्यकालिक गति से धूमना प्रारम्भ करता है तो प्राइम मूवर मोटर को काट दिया जाता है और रोटर को ३००० आपूर्ति प्रदान की जाती है जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी धूब उनके छोर पर विकसित होते हैं।

रोटर के उत्तरी और दक्षिणी धूब और स्टेटर एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। इस प्रकार रोटर धूर्णन चुम्बकीय क्षेत्र की गति से धूमना Start कर देता है और मोटर तुल्यकालिक गति से चलता है। मोटर की गति केवल आपूर्ति की आवृत्ति को बदलकर बदल सकती है।


सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of Synchronous Motor)

सिंक्रोनस मोटर की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- सिंक्रोनस मोटर की गति भार से स्वतंत्र होती है अर्थात् लोड की भिन्नता मोटर की गति को प्रभावित नहीं करती है।

- सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। प्राइम मूवर का उपयोग उनकी तुल्यकालिक गति से मोटर को घुमाने के लिए किया जाता है।
- सिंक्रोनस मोटर Lagging और Leading दोनों शक्ति गुणक के Range में चलाया जा सकता है।
- Damper winding की मदद से सिंक्रोनस मोटर को भी Start किया जाता है।
- यदि दौड़ते समय (Running time) कार्डिटर टॉर्क अधिकतम Torque से अधिक बढ़ जाता है तब सिंक्रोनस मशीन इसे विकसित कर सकता है।

एक बेलनाकार रोटर सिंक्रोनस मोटर के समतुल्य सर्किट और फेजर डायग्राम (Equivalent Circuit and Phasor Diagrams of a Cylindrical Rotor Synchronous Motor)—एक तुल्यकालिक मोटर एक समकालिक जनरेटर के रूप में सभी मापलों में समान है सिवाय इसके कि रिवर्स में बिजली प्रवाह की दिशा तीन Phase तुल्यकालिक मोटर के बराबर सर्किट को चित्र 3.55 में दिखाया गया है।

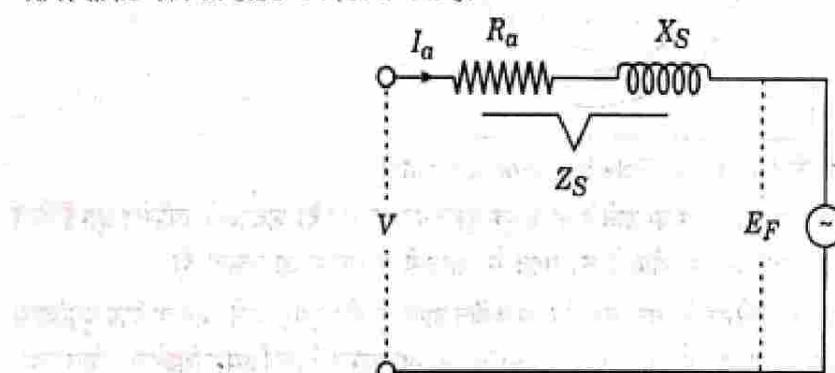

चित्र 3.55

माना कि E_F = उत्तेजन वोल्टेज (Excitation voltage)

I_F = फील्ड करंट (Field current)

V = आर्मेचर पर प्रयुक्त टर्मिनल फेज वोल्टेज

I_a = आर्मेचर धारा

R_a = आर्मेचर पर प्रभावी प्रतिरोध

X_S = सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर (स्टेटर) का प्रतिधात पर फेज

Z_S = आर्मेचर का तुल्य प्रतिवाधा

ϕ = टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर Current के बीच कोण

$\cos \phi$ = Power factor

δ = टर्मिनल वोल्टेज और Excitation voltage के बीच फेज Angle (Load angle, Torque angle)

$I_a R_a$ = आर्मेचर प्रतिरोध में Voltage drop पर फेज

$I_a X_S$ = Reactive voltage drop per phase to armature reactance and armature reaction effects.

$$Z_S = R_a + jX_S$$

सिंक्रोनस मोटर में

$$V = E_F + I_a Z_S$$

$$V = E_F + I_a (R_a + jX_S)$$


$$E_F = V - I_a R_a - jI_a X_S \quad \dots(1)$$

समीकरण (i) की सहायता से सिंक्रोनस मोटर के विभिन्न शक्ति गुणक पर फेजर आरेख (Phasor diagrams) को खोचा जा सकता है।

(i) Lagging power factor पर Phasor diagrams-यदि Synchronous motor supply से Lagging power factor पर चल रहा है तब समीकरण

$$E_F = V - I_a R_a - j I_a X_S \text{ से Phasor diagram खोचने पर}$$


Supply voltage को Reference मानकर OA खोचा जाहाँ $OA = V$ तथा Supply voltage से $\cos \phi$ Lagging power factor पर I_a current lagging करता है तब $OB = I_a$ और आर्मेचर में Voltage drop $I_a R_a$ को प्रदर्शित करते हैं तथा इनके Phasor को Opposite direction में $(-I_a R_a)$ से प्रदर्शित AC है व आर्मेचर में Reactance voltage drop $I_a X_S$ है और इनके Phasor को विपरीत दिशा $(-j I_a X_S)$ CD से प्रदर्शित किया गया है। यह आर्मेचर में Voltage drop के लम्बवत् (90°) पर जुड़ा है। फेजर E_F का मान, फेजर Sum, $V, (-I_a R_a)$ और $(-j I_a X_S)$ का योगफल होगा।

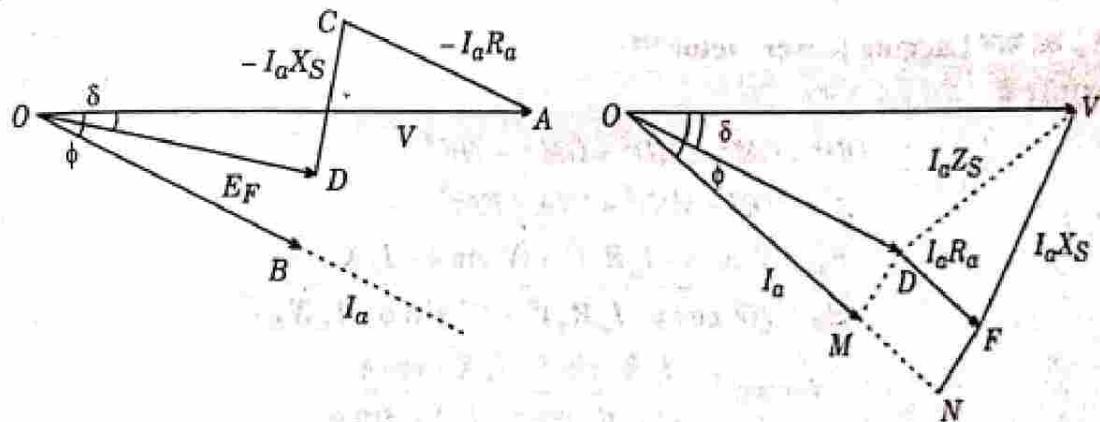

चित्र 3.56 Phasor diagram at lagging P.F.

Load angle, Torque angle के मान को δ से तथा यह टर्मिनल Voltage (V) और Excitation voltage (E_F) के बीच को प्रदर्शित करता है। यह एक महत्वपूर्ण Power Transfer, Stability और सिंक्रोनस मोटर के Operation में एक मुद्दा अवयव है। अतः Phasor diagram के Lagging power factor ($\cos \phi$) पर प्रदर्शित किया गया है।


(b) यूनिटी Power factor पर Phasor diagram-

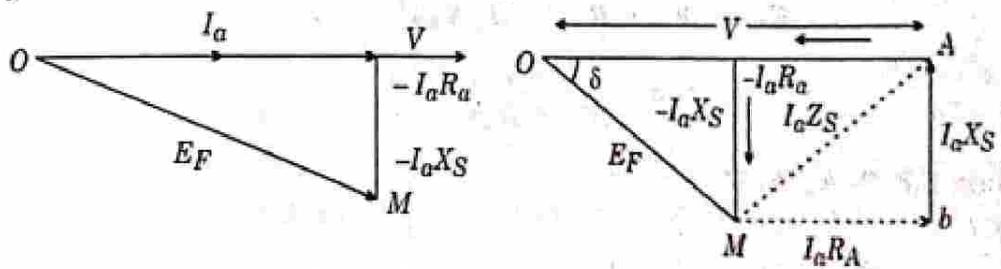

चित्र 3.57 Phasor diagram at unity P.F.

यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर Current (I_a) supply voltage V के Phase में होगा। यूनिटी पावर फैक्टर और Lagging power factor का Phasor diagram को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया समान है। जैसा कि उपरोक्त चित्र (3.57) में प्रदर्शित किया गया है। इससे Power factor का $\cos \phi = 1$ होता है। अर्थात् $\phi = 0^\circ$.

Leading power factor पर Phasor diagram-जब सिंक्रोनस मोटर Leading power factor पर चलता है तब आर्मेचर Current I_a supply voltage V से ϕ° Lead करता है तथा Power factor का मान $\cos \phi$ होगा जब Leading power factor और Lagging power factor के बीच Phasor को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया समान है। अतः Synchronous motor के Leading power factor पर Phasor diagram को प्रदर्शित किया गया है।

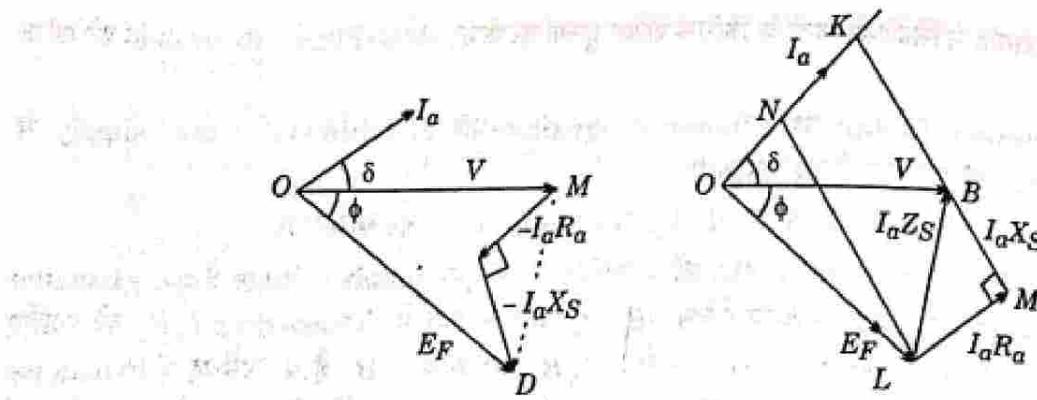

चित्र 3.58 Phasor diagram of leading P.F.

E_F की गणना (Calculation of E_F)—Excitation voltage (E_F) का मान विभिन्न शक्ति गुणक पर Phasor आरेख से ज्ञात किया जा सकता है।

E_F का मान Lagging power factor पर-

ΔODM में

$$\begin{aligned} OD^2 &= OM^2 + MD^2 = OM^2 + NF^2 \\ &= (ON - MN)^2 + (NA - FA)^2 \\ E_F^2 &= (V \cos \phi - I_a R_a)^2 + (V \sin \phi - I_a X_S)^2 \\ E_F &= \sqrt{(V \cos \phi - I_a R_a)^2 + (V \sin \phi - I_a X_S)^2} \\ \delta &= \tan^{-1} \frac{I_a R_a \sin \phi - I_a X_S \cos \phi}{V - I_a R_a \cos \phi - I_a X_S \sin \phi} \end{aligned}$$

E_F का मान Unity power factor पर

ΔOLM में

$$\begin{aligned} OM^2 &= OL^2 + LM^2 \\ E_F^2 &= (V - I_a R_a)^2 + (I_a X_S)^2 \\ E_F &= \sqrt{(V - I_a R_a)^2 + (I_a X_S)^2} \\ \delta &= -\tan^{-1} \frac{I_a X_S}{(V - I_a R_a)} \end{aligned}$$

Leading P.F. पर E_F का मान

ΔONL में


$$\begin{aligned} OL^2 &= ON^2 + NL^2 \\ &= (OK - NK)^2 + (KB + BM)^2 \\ E_F^2 &= (V \cos \phi - I_a R_a)^2 + (V \sin \phi + I_a X_S)^2 \\ E_F &= \sqrt{(V \cos \phi - I_a R_a)^2 + (V \sin \phi + I_a X_S)^2} \\ E_F &= \sqrt{(V \cos \phi - I_a R_a)^2 + (V \sin \phi + I_a X_S)^2} \\ \delta &= -\tan^{-1} \left(\frac{I_a X_S \cos \phi + I_a R_a \sin \phi}{V - I_a R_a \cos \phi + I_a X_S \sin \phi} \right) \end{aligned}$$

3.9 तुल्यकालिक मोटर पर उत्तेजन-परिवर्तन का प्रभाव

(Effect of Change in Excitation of a Synchronous Motor)

“एक डी०सी० मोटर में आर्मेचर धारा I_a को $\left(\frac{V - E_b}{R_a}\right)$ द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर धारा I_a को प्राप्त करने के लिए परिणामी फेजर E_f को जो $\frac{V - E_b}{Z_s}$ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से तुल्यकालिक मोटर में एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसे लैमिंग शक्ति गुणक से लीडिंग शक्ति गुणक तक बढ़ाया जाता है।

एक भारित तुल्यकालिक मोटर जब सामान्य उत्तेजन में कार्यरत है तो माना कि वह स्थिर कार्यभार पर कार्य करती हुई भार क्षेत्र a पर प्रचालित रहती है जैसा कलीय आरेख चित्र 3.59 (a) में प्रदर्शित है। अब यदि मोटर का उत्तेजन कम किया जाये तो मोटर में प्रेरित वोल्टता E_f के कम हो जाने से स्थिर बस बार वोल्टता V तथा E_f की परिणामी वोल्टता E_R का मान व कला क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं। समान भार व भार कोण (a) पर आर्मेचर धारा और अधिक पश्चागामी हो जाने से जब कला कोण ϕ बढ़ जाता है शक्ति गुणक पश्चागामी व कम हो जाता है तथा धारा का मान बढ़ जाता है जैसा कलीय आरेख को 3.59 (b) में प्रदर्शित है। इससे स्पष्ट है कि जैसे-जैसे तुल्यकाली मोटर के उत्तेजन को कम करते जायें। शक्ति गुणक का मान कम तथा पश्चागामी होता जायेगा तथा स्थिर भार पर भी आर्मेचर धारा का मान बढ़ता जायेगा।

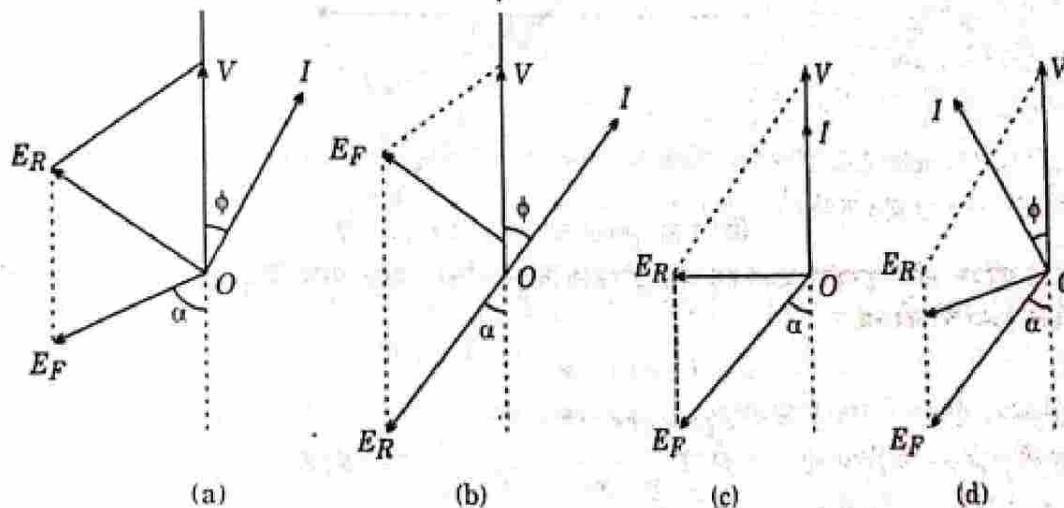

चित्र 3.59 Effect of excitation phasor diagram.

यहाँ यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उक्त तुल्यकालिक मोटर का मान अनन्त बस बार (Infinite bus bar) पर कार्यरत है जिससे बस बार की वोल्टता, V स्थिर होती है। पुनः यदि स्थिर भार पर मोटर के उत्तेजन को क्रमशः बढ़ाया जाये तो मोटर का शक्ति गुणक पर न्यूनतम हो जाता है जैसा कि कलीय आरेख को चित्र में (c) प्रदर्शित है। यदि उत्तेजन को अधिक बढ़ाया जाये तब अब E_f के बढ़ जाने के कारण E_R के मान व कला कोण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कला कोण ϕ अग्रगामी होने लगता है तथा उसका मान बढ़ जाता है जैसा कलीय आरेख को चित्र 3.59 (d) में प्रदर्शित है। यदि मोटर के उत्तेजन को और अधिक बढ़ाते जाया जाये तो स्पष्ट है कि शक्ति गुणक और अधिक अग्रगामी व कम होता जायेगा तथा आर्मेचर धारा और अधिक अग्रगामी तक बढ़ती जायेगी।


नोट (Note)—तुल्यकाली मोटर में उत्तेजन के परिवर्तन के प्रभाव को यदि हम इस प्रकार से समझें कि फेजर आरेख से वास्तविक शक्ति (Real power) $P = VI \cos \phi$ यदि स्थिर है और E_f (अथवा E_b) उत्तेजन अथवा प्रेरित वोल्टेज में परिवर्तन से $VI \sin \phi$ प्रतिवाती शक्ति (Reactive power) में परिवर्तन प्राप्त होता है जिससे शक्ति गुणक (Power factor) में बदलाव आता है। जो निम्न प्रकार से है—

- Change in Excitation \rightarrow Change in power factor
- An over-excited synchronous motor takes leading power factor current.

- An under-excited synchronous motor takes lagging power factor currents.
- Change in excitation current does not change the load or power output of synchronous motor.
- To change the power output, the mechanical load should be changed.

तुल्यकालिक मोटर में उत्पादित बल आधूर्ण (Torque Developed in Synchronous Motor)

यदि कोई तीन कर्तीय तुल्यकाली मोटर जिसका प्रति कला प्रभावी प्रतिरोध R_e प्रति कला तुल्यकाली प्रतिवाध X_S तथा प्रतिकला तुल्यकाली प्रतिवाध Z_S हो, V वोल्ट प्रतिकला प्रदाय वोल्टता पर भार कला कोण ϕ , आन्तरिक कला कोण θ तथा घार कोण α व तुल्यकाली चाल N_S से गतिमान हो जिसका Phasor आरेख को चित्र 3.60 प्रदर्शित किया गया है तब-

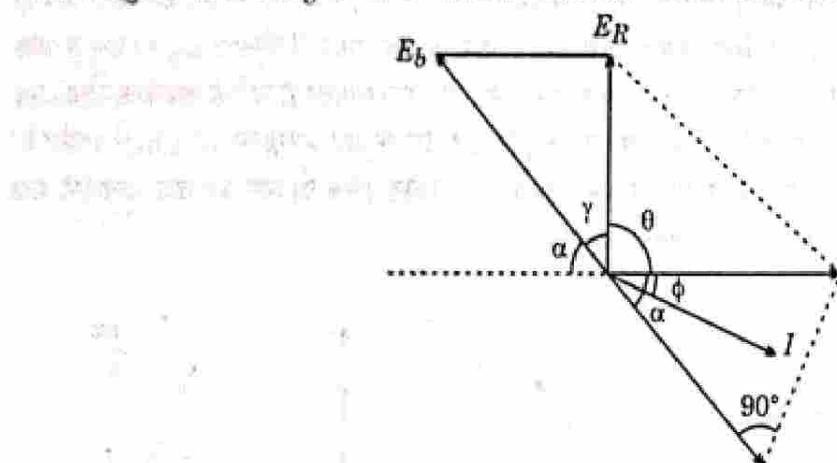

चित्र 3.60 तुल्यकालिक मोटर का भार आरेख

मोटर में यांत्रिक शक्ति उत्पादित करने हेतु प्राप्त प्रतिकला विद्युत शक्ति = पेरिट पश्च विद्युत वाहक बल × आर्मेचर घार × दोनों के कला कोण की कोज्या

$$\begin{aligned}
 &= E_b I \cos(\alpha - \phi) \\
 &= E_b I \cos[\pi - (\theta + \gamma)] \\
 &= \frac{E_b V}{Z_S^2} [R_e \cos \alpha + X_S \sin \alpha] - \frac{E_b^2 R_e}{Z_S^2} = P_{mech} \quad \dots(1)
 \end{aligned}$$


यदि ठक्कर तुल्यकाली मोटर ठक्कर स्थिति में N_S r.p.m. की तुल्यकाली चाल से गतिमान हो और प्रतिकला सम्पूर्ण बल आधूर्ण T N-m उत्पादित कर रही हो तो मोटर द्वारा प्रतिकला उत्पन्न यांत्रिक शक्ति = $\frac{2\pi N_S T}{60}$ वाट

∴ यांत्रिक शक्ति उत्पादित = यांत्रिक शक्ति उत्पादन हेतु प्राप्त विद्युत शक्ति $\frac{2\pi N_S T}{60} = P_{mech}$.

अतः प्रतिकला उत्पादित बल आधूर्ण $T = \frac{P_{mech}}{2\pi N_S} \text{ N-m}$

$$T = \frac{P_{mech} \times 60}{2\pi N_S} \text{ N-m}$$

• तुल्यकाली मोटर में ठक्कर बल आधूर्ण भार कोण α के अनुसार परिवर्तित होता है। मोटर हेतु भार कोण α , तथा बल आधूर्ण T , अधिलक्षण चित्र 3.61 में प्रदर्शित है। यह तुल्यकालिक स्थिति पर बल आधूर्ण शून्य होता है और जैसे-जैसे भार कोण α बढ़ता है बल आधूर्ण T भी बढ़ता है और $\alpha = 90^\circ$ पर बल आधूर्ण का यह मान अधिकतम T_{max} होता है। तुल्यकाली मोटर अपने प्रचालन में निम्न प्रकार के बल आधूर्ण उत्पन्न करती है। जो इस प्रकार से हैं-

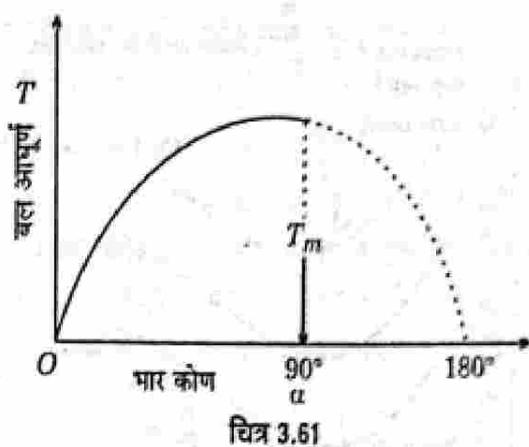

तुल्यकाली मोटर में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बल आघूर्ण

(Different Torques in a Synchronous Motor)

सिंक्रोनस मोटर में विभिन्न प्रकार के Torque प्राप्त होते हैं जैसे-

- (1) Locked rotor torque.
- (2) Running torque
- (3) Pull in torque
- (4) Pull out torque

(1) **Locked Rotor Torque**—यह किसी भी कोणीय रोटर स्थिति पर न्यूनतम टॉर्क (Minimum torque) जिसे रोटर (जो इसकी स्थिर अवस्था) और रेटेड बोल्टेज के साथ विकसित किया गया है और रेटेड आवृत्ति टर्मिनल पर लागू होता है यह Torque स्टेटर Winding द्वारा प्रदान किया जाता है।


(2) **Running Torque**—यह मोटर के Running अवस्था में मोटर द्वारा विकसित किया गया टॉर्क है, यह ड्राइविंग मशीन की शक्ति रेटिंग और गति से निर्धारित होता है।

(3) **Pull in Torque**—सिंक्रोनस मोटर को एक Induction motor द्वारा स्टार्ट करते हैं जब यह सिंक्रोनस स्पोड से 2 से 5% नीचे चलती है तब D.C. excitation को Applied किया जाता है और रोटर तुल्यकालिक रूप से घूर्णन स्टेटर क्षेत्र के साथ एक-एक Step में खींचता (Drags) करता है। डी०सी० मोटर उत्तेजन लागू होने पर सिंक्रोनाइज करने के लिए मोटर एक कनेक्टेड लोड को खींचेगा जिसके तहत रेटेड बोल्टेज और आवृत्ति में अधिकतम निरंतर टॉर्क (Torque) है। “Pull in torque वह Maximum torque है जो Synchronous motor से Connected load को Drags करने के लिए Maximum constant torque है।”

(4) **Pull out Torque**—यह सिंक्रोनस मोटर का अधिकतम Torque जोकि Synchronous motor में बिना Synchronism (सिंक्रोनाइज) को तोड़े रेटेड Voltage और Rated frequency पर विकसित होता है।

तुल्यकाली मोटर का “V” वक्र (V Curves of Synchronous Motor)—V वक्र विभिन्न स्थिर भारों के लिए स्टेटर कार्ट (I_a) और फील्ड करंट (I_f) का एक प्लॉट ग्राफ है जिसे कर्ब नहीं किया गया है। जिसे V वक्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि इन वक्रों का आकार V अक्षर के समान होता है इसलिए उन्हें सिंक्रोनस मोटर का V वक्र कहा जाता है।

सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर के फील्ड Current को अलग-अलग करके नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मेंचर करंट I_a को Field current I_f में परिवर्तन के साथ बदलता है। मान लेते हैं कि मोटर No लोड पर चल रहा है। यदि इस छोटे से मान से Field करंट के मान को बढ़ाया जाता है तो आर्मेंचर करंट I_a कम हो जाता है जब तक आर्मेंचर करंट न्यूनतम नहीं हो जाता है इस न्यूनतम विन्दु पर मोटर एकता (Unity) शक्ति गुणक पर चल रहो है जब यह ऑपरेशन के इस विन्दु तक नहीं पहुँचता तब तक मोटर Lagging power factor पर काम करता है।

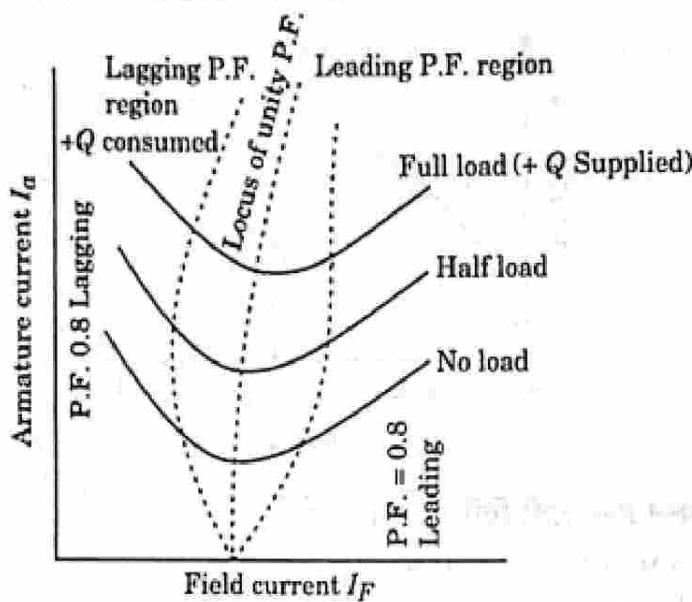

चित्र 3.62 V-Curve graph


यदि अब Field current में बढ़ि हुई है तो आर्मेचर धारा I_a बढ़ता जाता है और मोटर एक प्रमुख शक्ति कारक के रूप में काम करना शुरू कर देता है। आर्मेचर करंट और Field current के बीच खींचा गया ग्राफ V वक्र के रूप में जाना जाता है यदि यह प्रक्रिया विभिन्न बढ़े हुए भार के लिए दोहराई जाती है तो घटता हुआ V एक जैसे Curve की (Family) प्राप्त होता है। एक तुल्यकालिक मोटर के V Curve को चित्र 3.62 में दिखाया गया है।

जिस बिन्दु पर एकता पावर फैक्टर (Unity power factor) होता है वह बिन्दु उस बिन्दु पर होता है जहाँ आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम होता है। विभिन्न विद्युत स्तरों के लिए सभी V वक्रों के न्यूनतम बिन्दुओं को जोड़ने वाले वक्र को यूनिटी पावर फैक्टर का कम्पार्टिंग कर्व कहा जाता है। 0.8 Lagging power factor तथा 0.8 Leading power factor को बिन्दुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

एकता पावर फैक्टर (Unity power factor) के दाइ और बाई स्थित बिन्दु Leading और Lagging करंट से संबंधित होते हैं।

V -Curve field current को समायोजित करने में उपयोगी होते हैं। Field current को I_F बढ़ाना यदि Leading आर्मेचर के लिए स्तर से परे हो तो प्रमुख शक्ति होता है। इसी प्रकार न्यूनतम आर्मेचर करंट रिजल्ट के नीचे Field current कम होने से पावर फैक्टर का मान कम होता है। यह देखा जा सकता है कि पूर्ण भार पर एकता शक्ति कारक (Unity power factor) के लिए Field current बिना किसी भार के Unity power factor field current से अधिक है।

नीचे दिया गया आँकड़ा विभिन्न भारों पर पावर फैक्टर और Field current के बीच ग्राफ को दर्शाता है।

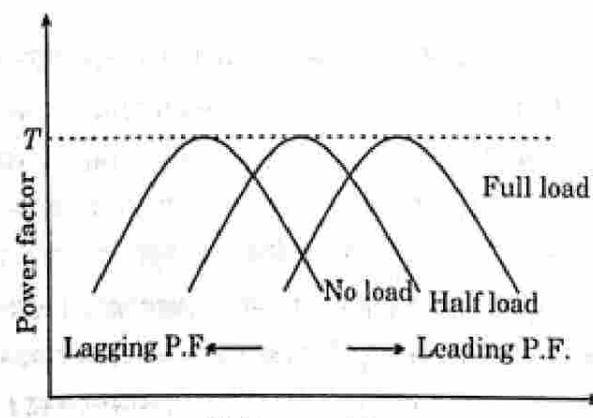

चित्र 3.63 Inverted 'V' curve graph

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि यदि पूर्ण भार पर सिंक्रोनस मोटर एकता (Unity) power factor पर चल रही है, तो शांख लोड को यदि हटा लिया जाए तो Synchronous Motor Leading power factor पर कार्य करने लगता है।

Concept of Synchronous Condenser

सिंक्रोनस कंडेंसर को सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस फेज मोडिफायर के रूप में भी जाना जाता है। एक तुल्यकालिक संधारित्र या एक तुल्यकालिक कैपेसिटर एक यांत्रिक लोड के बिना चलाने वाली एक तुल्यकालिक मोटर है। यह अपने (Field winding) के Excitation को अलग करके प्रतिक्रिया बोल्ट एम्पियर (Reactive volt ampere) को उत्पन्न या अवशोषित कर सकता है। यह अपने Field winding के Over (VAR) Excitation करके Leading धारा के लिए बनाया जा सकता है।

जब मोटर यूनिटी शक्ति गुणक पर होता है तो डी०सी० उत्तेजना को सामान्य कहा जाता है। अधिक उत्तेजना के कारण (Over excitation) एक Main power factor पर काम करता है। Excitation के समय यह Lagging power factor को कम करता है। अब यदि Over excitation के साथ मोटर को बिना किसी लोड के संचालित किया जाए तो यह एक धारा Leading current देता है जो कि Voltage से 90° lead करता है।

इस प्रकार यह एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है और ऐसी परिचालन स्थितियों के तहत सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस संधारित्र कहा जाता है।

चौंक एक तुल्यकालिक संधारित्र एक चर (Variable) start करने वाला या Variable capacitor की तरह व्यवहार करता है। इसका उपयोग विद्युत संचरण प्रणालियों में सबस्टेशन पर, लाइन बोल्टेज को विनियमित (Regulate) करने के लिए किया जाता है।

तुल्यकालिक मोटर द्वारा शक्ति गुणक में सुधार

(Improvement in Power Factor by Synchronous Motor)

तुल्यकालिक मोटर के दिष्ट धारा क्षेत्र (Field winding) में परिवर्तन होने के साथ उसके भार के शक्ति गुणक में परिवर्तन होता है। न्यून उत्तेजन पर मोटर (Low Excitation) lagging शक्ति गुणक तथा Over excitation पर Leading power factor पर जाता है तब तुल्यकालिक मोटर को अति उत्तेजन (Over excitation) पर Leading शक्ति गुणक पर प्रचालित कर प्रभावी शक्ति गुणक में सुधार (Improvement in power factor) किया जाता है तथा फेजर आरेख के अनुसार शक्ति गुणक में सुधार की स्थिति प्राप्त होती है।

माना $XKW \cos \phi_L$ शक्ति गुणक का भार न्यूनतम शक्ति गुणक पर कार्यरत है तथा YKW शक्ति की तुल्यकालिक मोटर को ϕ_L (Lead) शक्ति गुणक पर प्रचालित कर सम्पूर्ण भार ($X + Y$) KW के शक्ति गुणक में सुधार कर $\cos \phi$ करना है तब

$$KVAR = AC = X \tan \phi_L$$

$$\text{सम्पूर्ण भार का प्रभावी } KVAR = DE = (X + Y) \tan \phi_L$$

$$\text{तुल्यकाली मोटर } KW = AD = CF = YKW$$

$$\text{आवश्यक तुल्यकाली मोटर } (KVAR) = BC = EF = AC - DE$$


$$= X \tan \phi_L - (X + Y) \tan \phi_L$$

$$= Z \cdot KVAR$$

तुल्यकाली मोटर की शक्ति गुणक कोण ΔECF से

$$\phi_S = \tan^{-1} \frac{EF}{CF} = \tan^{-1} \frac{Z}{Y}$$

$$\therefore \text{तुल्यकाली मोटर का शक्ति गुणक } \cos \phi_S = \cos \tan^{-1} \frac{Z}{Y}$$

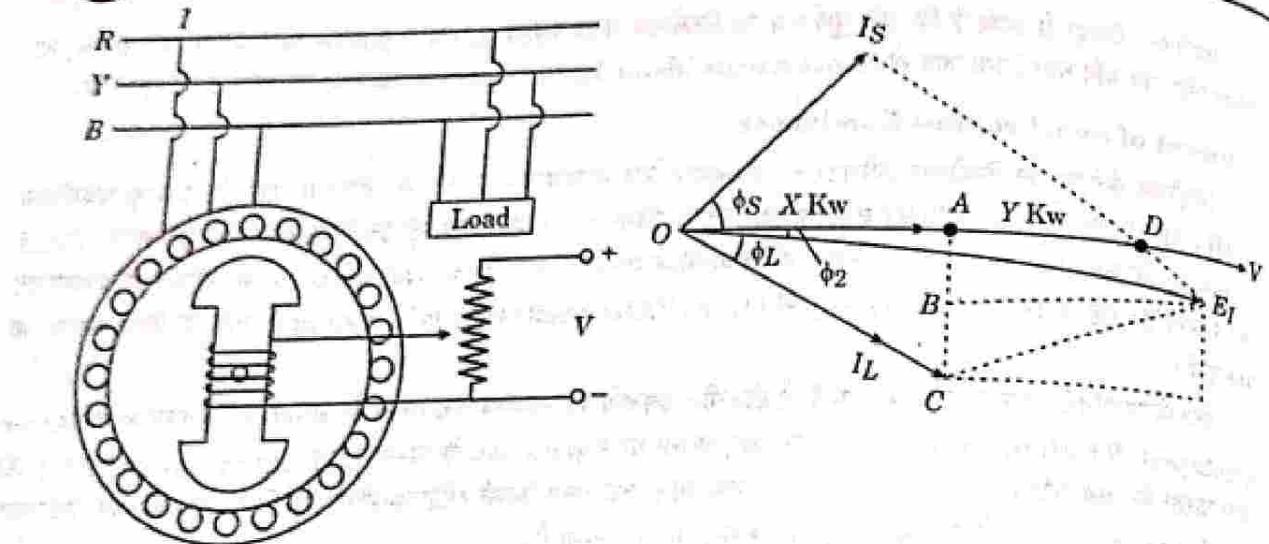

चित्र 3.64 Circuit and phasor diagram for power factor Improvement.


$\triangle OAC$ में Leading KVA, supplied

$$\begin{aligned} BC &= AC - BA \\ &= KVAR_1 - KVAR_2 \\ &= OA \cdot (\tan \phi_L - \tan \phi_2) \end{aligned}$$

Leading KVAR supplied = KW ($\tan \phi_L - \tan \phi_2$)

शक्ति गुणक सुधारने में प्रयोग किये जाने वाले तुल्यकाली संधारित्र के प्रमुख कारक

शक्ति गुणक सुधारने में प्रयोग किये जाने वाले तुल्यकाली संधारित्र के लिए आर्थिक कारक महत्वपूर्ण है। किसी प्लांट या कैबिट्री में संधारित्र का लगाना तभी न्याय संगत (Justified) होता है जब उसकी लागत तथा उसके परिचालन का खर्च कम शक्ति गुणक से बढ़ने वाले खर्च से कम हो। इसके साथ बोल्टता नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब विद्युत शक्ति को प्रयोग करने वाला उपयोगक्ता केवल KWH या KW आधार पर भुगतान करता है तब उसके लिये कम शक्ति गुणक हानिकारक नहीं है यद्यपि इससे उसकी मुख्य लाइनों (Mains) का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। कम शक्ति गुणक विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी के लिए हानिकारक है क्योंकि उसे अधिक बढ़े जनित्र, चालक तथा ट्रांसफॉर्मर इत्यादि लगाने पड़ते हैं। इसलिये विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ फैक्ट्रियों में कम शक्ति गुणक (Low Power factor) पर उनको दण्डित करता है।

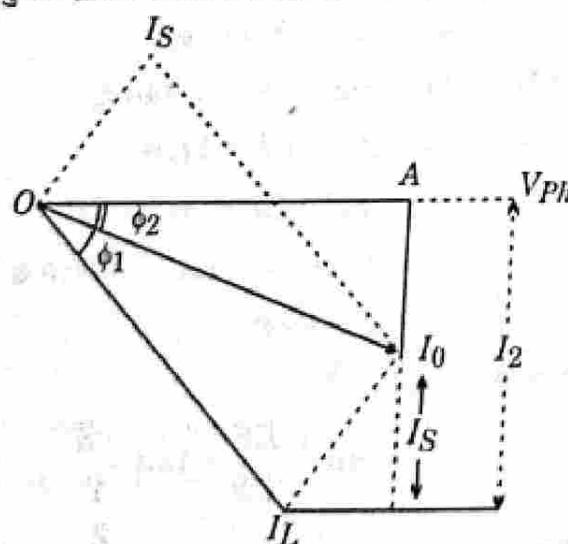

चित्र 3.65 Phasor diagram at leading P.F.

उदाहरण 1. 240 Kw, 0.9 Lagging power factor के एक फैक्ट्री भार के शक्ति गुणक में सुधार लाने हेतु 50 Kw शक्ति ग्रहण करने वाले तुल्यकाली मोटर को कितने शक्ति गुणक पर परिचालित करना होगा कि प्रभावी शक्ति गुणक 0.8 (Lagging) हो सके?

हल-Lagging शक्ति गुणक कोण $\phi_L = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$

आवश्यक प्रभावी शक्ति गुणक कोण $\phi_p = \cos^{-1} 0.8 = 36.87^\circ$

फैक्ट्री के Lagging भार पर $KVAR = 240 \tan 25.84^\circ = 116.23 KVAR$

तुल्यकाली मोटर का भार शक्ति = 60 Kw

$$\therefore \text{शक्ति गुणक में सुधार के बाद प्रभावी } KVAR = (240 + 60) \tan^{-1} 36.87^\circ \\ = 225 KVAR.$$

आवश्यक तुल्यकाली मोटर $KVAR = 225 - 116.23 = 108.77 KVAR$.

$$\therefore \text{तुल्यकाली मोटर शक्ति कोण, } \phi_S = \tan^{-1} \frac{108.77}{60} = 61.12^\circ$$

\therefore तुल्यकाली मोटर हेतु शक्ति गुणक $\cos \phi_S = \cos^{-1} 61.12^\circ$


$$\therefore \text{तुल्यकाली मोटर हेतु शक्ति गुणक } \cos \phi_S = \cos^{-1} 61.12^\circ \\ = 0.483 (\text{Leading})$$

उदाहरण 2. एक औद्योगिक प्लांट (Industrial plant) पर 1500 KVA का लोड 0.6 पश्चगामी शक्ति गुणक पर है। एक 750 KVA का तुल्यकाली मोटर जो शून्य Leading शक्ति गुणक पर परिचालित है इस प्लांट का पश्चगामी शक्ति सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि हानियों को नगण्य मानें तो गणना कीजिए प्लांट का नया KVA व संयुक्त शक्ति गुणक (Over all power factor)-

हल-प्लांट का लोड $OB = 1500 \text{ KVA}$

प्लांट के लोड का शक्ति गुणक का मान $\cos \phi_1 = 0.6$

$$\therefore \sin \phi_1 = 0.8$$

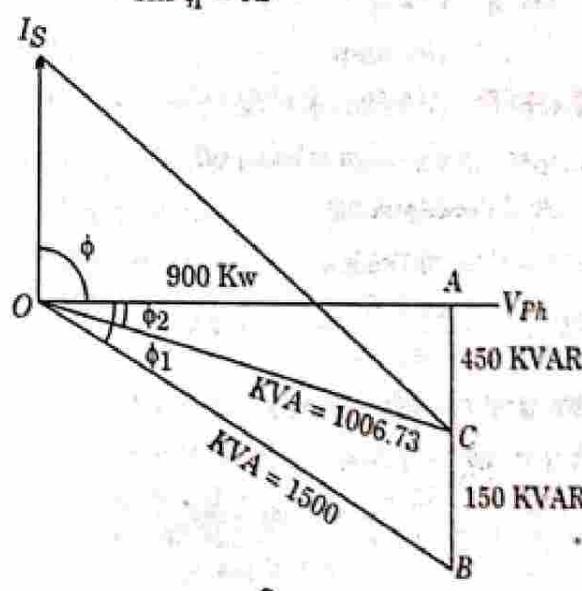

चित्र 3.66

$$\begin{aligned} (\text{Active component}) OA &= KVA \times \cos \phi \\ &= 1500 \times 0.6 = 900 \text{ Kw} \end{aligned}$$

$$\text{Reactive component} = AB = KVA \times \sin \phi$$

$$= 1500 \times 0.8$$

$$= 1200 \text{ KVAR.}$$

750 KVA की तुल्यकाली मोटर शून्य अग्रगामी शक्ति गुणक पर परिचालित है।

$$\therefore \cos \phi = 0, \sin \phi = 1$$

$$\text{तुल्यकालिक मोटर का Active component} = KVA \cos \phi$$

$$= 750 \times 0 = 0$$

$$\text{तथा तुल्यकालिक मोटर के Reactive component} BC = KVA \sin \phi$$

$$= 750 \times 1 = 750 \text{ KVAR}$$

$$\text{संयुक्त KVAR, } AC = AB - CB = 1200 - 750$$

$$= 450 \text{ KVAR}$$

$$(अ) स्लॉट का नया KVA = OC = \sqrt{(OA)^2 + (AC)^2}$$

$$= \sqrt{(900)^2 + (450)^2} = 1006.23 \text{ KVA.}$$

$$(ब) \text{ संयुक्त शक्ति गुणक } \cos \phi_2 = \frac{OA}{OC} = \frac{900}{1006.23} = 0.8344$$

उदाहरण 3. एक फैक्ट्री तीन फेज 400 Volt सप्लाई से 0.7 Lagging शक्ति गुणक पर 100 ऐम्पियर धारा लेती है। एक अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर को इस फैक्ट्री में लगाया जाता है जोकि 50 Kw लोड लेती है। तुल्यकाली मोटर को किस शक्ति गुणक पर कार्य करने चाहिए कि परिणामी शक्ति गुणक 0.95 पश्चागामी हो जाये?

हल-

$$\text{सप्लाई वोल्टता} = 400 \text{ Volt}$$

$$\text{शक्ति गुणक } \cos \phi = 0.7 \text{ Lagging}$$

$$\cos 0.7 = 45.6^\circ$$

$$\tan \phi_1 = 1.0212$$

$$I_L = 100 \text{ Amp.}$$

$$\text{लोड द्वारा ली गई शक्ति } P = \sqrt{3} VI \cos \phi$$

$$= \sqrt{3} \times 400 \times 100 \times 0.7$$

$$= 48496 \text{ वाट}$$

$$= 48.496 \text{ Kw}$$

$$\text{लोड KVA} = \frac{48.496}{0.7} = 69.28 \text{ KVA}$$

$$\text{तुल्यकाली मोटर द्वारा सप्लाई मेन्स से ली गई शक्ति} = 50 \text{ Kw}$$

$$\therefore \text{सप्लाई मेन्स पर कुल Load} = OC$$


$$= 48.496 + 50$$

$$= 98.496 \text{ Kw}$$

$$\text{तुल्यकाली मोटर लागने पर परिणामी शक्ति गुणक, } \cos \phi_2 = 0.95$$

$$\phi_2 = \cos^{-1} 0.95 = 18.2^\circ$$

$$\tan \phi_2 = 0.3288$$

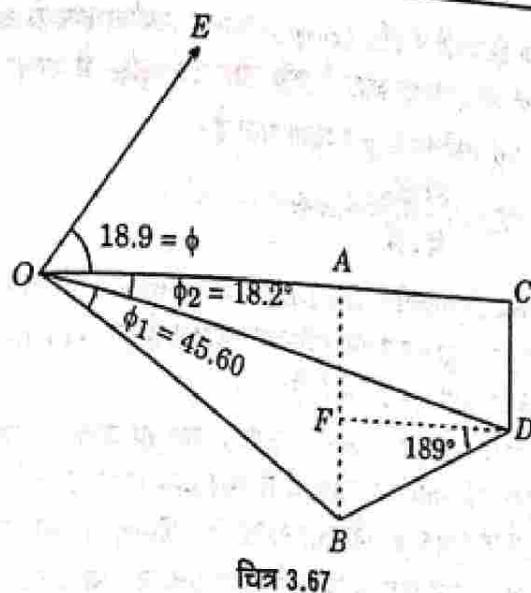

चित्र 3.67

$$\text{लोड KVAR} = AB = OA \tan \phi_1 \\ = 48.496 \times 1.0212 = 49.524 \text{ KVAR.}$$

$$\text{तथा संयुक्त KVAR} = CD = OC \tan \phi_2 \\ = 98.496 \times 0.3288 \\ = 32.385 \text{ KVAR}$$

$$\begin{aligned} \text{तुल्यकाली मोटर द्वारा प्रदान किये गये KVAR} &= BF \\ &= AB - (AF \text{ या } CD) \\ &= 49.524 - 32.385 \\ &= 17.139 \text{ KVAR} \end{aligned}$$

यहाँ $\tan \phi = \frac{BF}{FD} = \frac{17.139}{50} = 0.3427$

$$\phi = \tan^{-1} 0.3427 = 18.9^\circ$$

$$\cos \phi = 0.9491$$

अतः इस प्रकार तुल्यकाली मोटर 0.9491 शक्ति गुणक (Leading) पर कार्य करेगी।

3.10 सिंक्रोनस मोटर में Hunting (Hunting of Synchronous Motor)

जब तुल्यकाली मोटर को किसी परिवर्तित लोड (Varying load) को चलाने के लिये प्रयोग किया जाता है तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे तुल्यकाली मोटरों का दोलन (Hunting) कहते हैं। तुल्यकाली मोटर में दोलन की स्थिति स्पंदमान अवृत्ति (Pulsating frequency) के कारण भी हो सकती है।

हाँग प्रक्रिया तुल्यकालिक मोटर के साथ-साथ तुल्यकालिक जनरेटर में भी होती है यदि लोड में अचानक परिवर्तन होता है।

एक स्थिर मोटर की स्थिति या स्थिर संचालन संतुलन की एक शर्त है। इसमें लोड टार्क समान है साथ ही लोडोमैनेटिक टार्क के विपरीत है। मोटर का रोटर स्थिर स्थिति में तुल्यकालिक गति से चलता है तब Torque angle का अंतर मान को बनाए रखता है। यदि लोड Torque में अचानक बदलाव होता है तो संतुलन का मान बदल जाता है। इस प्रकार एक परिणामी Torque जगह लेता है जो मोटर की गति को बदलता है। यह नीचे दिखाए गए समीकरण द्वारा दिया गया है।

$$T_e - T_{load} = j \frac{d_{wm}}{dt} \quad \dots(1)$$

where

j = moment of inertia

W_m = Angular velocity of the rotor in mechanical units.

मोटर की गति अस्थायी रूप से धीमी हो जाती है और Torque कोण δ पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है। यह Torque संतुलन और तुल्यकालिक गति को बनाये रखने के लिए किया जाता है जब लोड Torque में अचानक बढ़िया होती है।

विद्युत चुम्बकीय टार्क नीचे दिखाए गए समीकरण द्वारा दिया गया है-

$$T_c = \frac{3VE_F}{W_S X} \sin \delta \quad \dots(2)$$

यदि δ का मान बढ़ाया जाता है तो विद्युत चुम्बकीय Torque भी बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप सिंक्रोनस मोटर को त्वरित (Accelerated) किया जाता है। जैसे ही रोटर तुल्यकालिक गति पर पहुँचता है तब Torque का मान आवश्यक मान से बढ़ा होता है। यह रोटर की गति सिंक्रोनस गति से आगे बढ़ती रहती है।

जैसे ही रोटर तुल्यकालिक गति से ऊपर बढ़ता है Torque कोण δ कम हो जाता है। बिन्दु जहाँ मोटर Torque, Load torque के बराबर हो जाता है तब संतुलन को नहीं बना पाता है जिससे अब रोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक है। इसलिए रोटर पीछे की ओर स्विंग करना जारी रखता है और परिणामस्वरूप Torque का मान घटता चला जाता है।

जब Load angle का मान आवश्यक मान से कम हो जाता है तो यांत्रिक भार विकसित भार विकसित शक्ति से अधिक हो जाता है इसलिए मोटर धीमी होना शुरू हो जाता है और Load torque का मान फिर से बढ़ने लगता है। इस प्रकार रोटर स्विंग करने लगता है या तुल्यकालिक गति के आस-पास दोलन करने लगता है।

मोटर गति में अस्थायी बढ़िया और Torque angle δ की कमी से घटते लोड टार्क को संतुलन करता है। इस प्रकार रोटर Swinging (झूलता) करता है और तुल्यकालिक गति के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार रोटर की गति के बराबर या तुल्यकालिक गति के घूमने की इस प्रकार की प्रक्रिया को हंटिंग (Hunting) के रूप में जाना जाता है चौंक रोटर दोलन के दौरान फेजर E_F का फेज V के बारे में बदलता है। इस Hunting को Phase swinging के रूप में जाना जाता है।

Hunting के कारण (Causes of Hunting)-Hunting के निम्नलिखित कारण से होते हैं-

- (1) भार का अचानक परिवर्तन
- (2) उस सिस्टम में Fault डिप्सन हो रहे हो जो जनरेटर आपूर्ति करता है।
- (3) Field current में अचानक परिवर्तन
- (4) Load torque का Cyclic variations (चक्रीय परिवर्तन)।

Hunting के प्रभाव (Effect of Hunting)

- (1) यह तुल्याकलन (Synchronism) की हानि (Loss) हो सकता है।
- (2) यह अंवाड़नीय (Undesirable) lamp में फ्लिमिलाहट (Flicker) पैदा करने वाला आपूर्ति वोल्टेज में विविधताएँ पैदा कर सकती हैं।
- (3) रोटर की शाफ्ट में बड़े यांत्रिक (Mechanical) तनाव (Tension) विकसित हो सकते हैं।
- (4) अनुनाद (Resonance) की स्थिति की संभावना (Possibility) बढ़ जाती है यदि Torque (Component) घटक की आवृत्ति तुल्यकालिक मशीन के क्षणिक (Transient) दोलन (Oscillations) के बराबर हो जाती है तो प्रतिष्ठिति हो सकती है।
- (5) सिंक्रोनस मशीन की हानि का मान बढ़ता है जिससे तापमान में बढ़िया हो जाती है।

Hunting के मान को कम करना (Reduction of Hunting)-नीचे दी गई तकनीकी का उपयोग करके Hunting की घटना को कम करने के लिए किया जाता है-

- (1) Damper winding का उपयोग करके-डेम्पर वाइटिंग का उपयोग करके हम हंटिंग को कम करते हैं जिसका अध्ययन हमें हंटिंग की परिभाषा के अंतर्गत प्रचालन विधियों में कर चुके हैं।
- (2) उपयुक्त तुल्यकालन शक्ति गुणांक (Synchronizing power coefficients) के साथ तुल्यकालिक मशीनों का डिजाइन करके।

(3) Fly wheels का उपयोग करके—प्राइम मूवर पर एक बड़े और भारी Flywheels के साथ उपलब्ध कराया गया है। यह प्राइम मूवर की जड़त्व को बढ़ाता है और रोटर की गति को बनाए रखने में मदद करता है। हंटिंग को फ्लाईव्हील (गतिपालक चक्र) द्वारा कम करना।

हंटिंग को फ्लाईव्हील द्वारा कम करना (Reduction of Hunting by Flywheels)

वह भारी भरकम चक्राकार युक्ति (Wheely device) जो कि गतिज ऊर्जा के आदान प्रदान द्वारा किसी प्रणाली (यंत्र) की गति को एक समान (Uniform) रखता है गतिपालक चक्र या फ्लाई चक्र या फ्लाईव्हील कहलाते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार होता है—

- (i) चकती प्रारूपी (Disc type)
- (ii) हाल प्रारूपी (Rim type)

(i) चकती प्रारूपी गतिपालक चक्र की संरचना (Construction of disc type Fly Wheel)—यह ढातवीं लोहे (Cast iron) से बना हुआ घिरनी के आकार का कम चौड़ाई तथा अधिक व्यास (Diameter) वाला एक ठोस पहिया (Solid wheel) होता है जिसमें मध्य दीवार की अपेक्षा बाह्य परिधि पर भार (Weight) अधिक होता है जिससे इसका जड़त्व (Inertia) बढ़ जाता है। फलतः इसमें गतिज ऊर्जा (Kinetic energy) संग्रह करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इस प्रणाली (System) के धुरे (Shaft) पर स्थापित (Set/Fixed) किया जाता है।

(ii) हाल प्रारूपी गतिपालक चक्र की संरचना (Construction of Rim Type Flywheel)—यह भी प्रायः तीव्रे निर्मित एक ठोस पहिया (Wheel) होता है जिसमें केन्द्र (Centre) की अपेक्षा हाल (Rim) पर भार (Weight) अधिक होता है। इसका Rim (हाल) सीधा या घुमावदार भुजाओं (Arms) द्वारा केन्द्र पर नाभि (Hub) से जुड़ा रहता है। इसका जड़त्व (Inertia) भी अधिक होता है।

कार्य सिद्धान्त (Working Principle)—गतिपालक चक्र का जड़त्व अधिक होने के कारण यह उच्च गति पर अतिरिक्त गतिज ऊर्जा को संग्रह (Store) करके प्रणाली की गति को बढ़ाने से रोकता है और न्यून गति पर इस संग्राहित (Stored) गतिज ऊर्जा को मुक्त (Free) करके प्रणाली की गति को घटाने से रोकता है। इस प्रकार यह प्रणाली की गति को सदैव एक समान (Uniform) रखता है।

गतिपालक चक्र का अनुप्रयोग (Application of Flywheel)—गतिपालक चक्र का प्रयोग प्रायः परिवर्तनीय गति वाली विद्युत मोटर के साथ बहाँ पर होता है जहाँ पर भार में परिवर्तन अधिक होता है। भार के बढ़ने पर मोटर की गति कम हो जाती है। इस गति की पूर्ति हेतु मोटर द्वारा विद्युत प्रदाय से अकस्मात् धारा ली जाती है। इससे विद्युत प्रदाय प्रणाली पर दुरा प्रभाव पड़ता है। इसे दूर करने के लिए मोटर की शाफ्ट पर गतिपालक चक्र को लगाया जाता है जो गति को एक समान (Uniform) रखता है। इसके अतिरिक्त गतिपालक चक्र का प्रयोग पेट्रोल डीजल स्ट्रीम गैस आदि के पश्चात्र इंजनों (Reciprocal engine) के साथ भी होता है। इस प्रकार गतिपालक चक्रों को प्रयोग उन्हीं भार यांत्रिक प्रक्रमों (Heavy mechanical processes) अर्थात् कामों (Works) में होता है जिनमें गति परिवर्तन अधिक होता है।

गतिपालक चक्र में ऊर्जा संग्रह (Energy Stored in Flywheel)—माना कि

$$m = \text{किलोग्राम मात्रक में गतिपालक चक्र का द्रव्यमान} (\text{Mass of Flywheel})$$

$$r = \text{मोटर मात्रक में गतिपालक चक्र की त्रिज्या} (\text{Radius of Flywheel})$$

$$I = \text{किलोग्राम वर्ग मीटर में गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण}$$

$$(\text{Moment of inertia of Flywheel}) = Kmr^2 \text{ Kg} - m^2 \text{ (Unit)}$$

$$W = \text{रोटिंग प्रति सेकण्ड मात्रक में गतिपालक चक्र का कोणीय वेग}$$

$$(\text{Angular velocity of Flywheel}) = 2\pi\eta = \frac{2\pi N}{60} \text{ Radians/Second.}$$

$$V = \text{मोटर प्रति सेकण्ड मात्रक में गतिपालक चक्र का रेखीय वेग}$$

$$(\text{Linear velocity of Flywheel})$$

$$r_w = \frac{r \times 2\pi r N}{60} \text{ Meter/Second}$$

गतिपालक चालक का रेखीय गतिज ऊर्जा (Linear Kinetic Energy)

$$K = \frac{1}{2} M V^2 \text{ जूल/वाट + सेकण्ड}$$

$$K = \frac{1}{2} M (rw)^2$$

$$K = \frac{1}{2} Mr^2 w^2 \text{ जूल}$$

$$K = \frac{1}{2} Iw^2 = \text{घूर्णन गतिज ऊर्जा (Rotational Kinetic Energy)}$$

3.11 तुल्यकाली मशीनों का विशेष विवरण निर्धारण

(Specification, Rating of 3-φ Synchronous Machine)

त्रिकला तुल्यकालिक मशीन जो कि एक प्रकार की रोटेटिंग मशीन है और विशेष विवरण (Specification) तथा निर्धारण (Rating) के हिसाब दो प्रकार की मशीनें बहुधा उपयोग में लायी जाती हैं, जिसमें एक Cylindrical rotor type और दूसरी Salient pole type होती है, जो क्रमशः उच्च गति एवं निम्न गति के लिए उपयोग में आती है। इनके विशेष-विवरण (Specification) के लिए अन्य सहायक युक्तियों की उपयोगिता के अनुसार होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

- Excitation system for field current with AVR (Automatic Voltage Regulators)
- Prime movers (Turbine or Engine)
- Cooling system.
- Lubricating system.
- Protection system.
- Complex Instrumentation and control.

तुल्यकाली मशीनों की रेटिंग (Rating of Synchronous Machine)—तुल्यकाली मशीनों की रेटिंग निम्न जनित्र या अल्टरनेटर के अनुसार होती है—

- Turbo-generators (Steam turbo)
- Gas-turbo generators.
- Hydro-generators.
- Industrial generators.

तुल्यकाली मशीन का शीतलन (Cooling of Synchronous Machine)

सिंक्रोनस मशीन (जनरेटर) की कूलिंग (Cooling of Synchronous Machines)—सिंक्रोनस जनरेटर का ठंडा होना बहुत आवश्यक है। अल्टरनेटर्स में बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी (Heat) को फैलने से रोकने के लिए प्राकृतिक शीतलन पर्याप्त नहीं है। इसलिए मजबूत वायु शीतलन प्रणाली में हवा को अल्टरनेटर में मजबूत किया जाता है जिससे सतह पर अधिक से अधिक मात्रा में हवा को पास किया जा सके और बड़ी मात्रा में गर्मी को निकाल दी जाए। चंद सर्किट बैटिलेशन सिस्टम का उपयोग सिंक्रोनस जनरेटर के बेहतर शीतलन के लिए किया जाता है। चंद प्रणाली में बैकल्पिक से गर्म हवा को पानी से ठंडा हीट एक्सचेंजर द्वारा ठंडा किया जाता है और प्रशंसकों द्वारा अल्टरनेटर के मध्यम से मजबूत किया जाता है।

नलिकाएँ स्टेटर और रोटर कोर में प्रदान की जाती हैं और सतह के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जनरेटर या मशीन के क्षेत्र कॉइल में भी होती हैं जो शीतलन हवा के सम्पर्क में हैं। हवा के प्रवाह की दिशा के आधार पर ये नलिकाएँ रोडियल या अक्षीय हो सकती हैं।

रेडियल फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम (Radial Flow Ventilation System)-रेडियल फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम में वायु अंतर के माध्यम में स्टेटर के माध्यम से नलिकाओं में प्रवेश करती हैं और स्टेटर के पीछे रेडियल रूप से गुजरती हैं जहाँ से इसे हटा दिया जाता है।

रेडियल वेंटिलेशन के फायदे (Advantage of Radial Ventilation)-

- › वेंटिलेशन के लिए ऊर्जा हानि न्यूनतम है।
- › वह प्रणाली छोटी और बड़ी मशीनों दोनों पर लागू होती है।
- › रेडियल वेंटिलेशन की सीमाएँ (Limitations of Radial Ventilation)
 - › यह मशीन को कम कॉम्पैक्ट बनाता है क्योंकि वेंटिलेटिंग नलिकाएँ आर्मेचर लम्बाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होती हैं।
 - › अन्य प्रणाली की तुलना में ऊष्मा (Heat) का अपव्यय कम होता है। कुछ मामलों में मशीन के माध्यम से बहने वाली ठंडी हवा की मात्रा के कारण सिस्टम अस्थिर हो जाता है।

अक्षीय प्रवाह वेंटिलेशन सिस्टम (Axial Flow Ventilating System)-इस विधि में वायु और स्टेटर और रोटर में द्वारा गठित मार्ग के माध्यम से अक्षीय दिशा में मजबूत किया जाता है।

यह काफी प्रभावी है और अक्षीय लम्बाई (Large) वाली मशीनों को छोड़कर अक्षीय वेंटिलेशन का नुकसान Non uniform गर्मी हस्तांतरण है। मशीन के एयर आउटलेट हिस्से को कम ठंडा किया जाता है क्योंकि अक्षीय नलिकाओं से गुजरने वाली हवा को गर्म होने का समय होता है।

परिधीय वेंटिलेशन (Circumferential Ventilation)-इस पद्धति में स्टेटर कोर की बाहरी परिधि पर एक या एक से अंगक विन्डुओं पर हवा की आपूर्ति की जाती है और टुकड़े-टुकड़े के बीच उपयुक्त आउटलेट के लिए नलिकाओं के माध्यम से दूरी को मजबूत किया जाता है। इस विधि में डक्ट क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। कुछ मामलों में इस पद्धति को रेडियल प्रवाह इलाज के साथ जोड़ा जाता है लेकिन हवा की दो धाराओं में परिणामी हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक रेडियल नलिकाएँ बाहरी सतह पर बंद हो जाती हैं।

शीतलक वायु की आवश्यकताएँ (Requirements of Cooling Air)-हवा साफ और धूल से मुक्त होने चाहिए। इस क्षेत्र को कम करने के लिए नलिकाएँ बंद हो जाएँगी जिसके परिणामस्वरूप प्रवाहकत्व द्वारा गर्मी हस्तांतरण को कम किया जा सकता है। एयर फिल्टर का उपयोग किया जाता है। कभी-कभी हवा को एक से कम से कम में होना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में हवा जो बाहर कूलर द्वारा ठंडा किया जाता है और फिर से उपयोग किया जाता है।

एयर कूलिंग की सीमाएँ (Limitations of Air Cooling)-बड़ी क्षमता वाली मशीनों के लिए हवा के संचालन के लिए आवश्यक प्रशंसकों के आकार में वृद्धि और काफी शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सहायक उपकरण को लाभप्रदता होती है जो महंगे हैं।

- › मशीन की एक इष्टम (Ultimate) रेटिंग है जिसके बाहर हवा ठंडा करने से तापमान को सुरक्षित सीमा में नहीं रखा जा सकेगा।

हाइड्रोजन कूलिंग (Hydrogen cooling)-हाइड्रोजन कूलिंग या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग स्टेटर आवरण में शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है क्योंकि इसके बेहतर शीतलन गुण हैं। हाइड्रोजन और वायु के मिश्रण से बाहर रखना विस्फोटक है। विस्फोट 6 प्रतिशत हाइड्रोजन और 94 प्रतिशत हवा की सीमा के साथ 71 प्रतिशत हाइड्रोजन और 29 प्रतिशत हवा के साथ हो सकता है, जब 71 प्रतिशत से अधिक हाइड्रोजन होता है तो मिश्रण दहनशील नहीं होता है। व्यवहार में 1:1 अनुपात में हवा का उपयोग बहुत बड़े टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। जनरेटर में हाइड्रोजन और हवा के एक विस्फोटक मिश्रण को रोकने के लिए वायु को दूषित करने की आवक को रोकने के लिए वातावरण के ऊपर एक दबाव में हाइड्रोजन गैस को बाहर रखा जाता है। हाइड्रोजन ठंडा होने पर 1, 2, 3 और वायुमंडलीय दबाव में तीन पर जनरेटर की रेटिंग को 15, 30 और 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन कूलिंग के लिए पूरी तरह से बैठा हुआ परिसंचारी प्रणाली की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से युक्त ग्रंथियों का उपयोग शाफ्ट और आवरण के बीच किया जाता है चूंकि तेल हाइड्रोजन को बाहर निकालने और हवा के प्राप्त दोनों को अवशोषित करता है इसलिए इसे समय-समय पर शुद्ध किया जाता है।

हाइड्रोजन गैस को रोटर और स्टेटर के माध्यम से ब्लोअर और प्रशंसकों द्वारा परिचालित किया जाता है और फिर इस आवरण के अंदर कूलिंग कॉर्स्टन पर प्रयुक्ति किया जाता है। कॉयल परिसंचारी हाइड्रोजन से गर्मी निकालने के लिए तेल या पानी ले जाता है।

हाइड्रोजन शीतलन से जनरेटर की सम्पूर्ण पूर्ण भार क्षमता में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है लेकिन हवा के उपयोग से समान घौंतिक आकार के जनरेटर में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि होती है।

हवा के ठंडा होने पर हाइड्रोजन के फायदे

शीतलक (Cooling)—हाइड्रोजन गैस में उच्च तापीय चालकता होती है। हवा की तुलना में इसमें 1.5 गुना गर्मी (Heat) का हस्तांतरण क्षमता होती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस से ठंडा करना, हवा से ठंडा करने की तुलना में तेज है।

विंडेज, दक्षता और शोर (Windage, Efficiency and Noise)—हाइड्रोजन का घनत्व एक ही तापमान और दबाव पर हवा के घनत्व का लगभग $1/14$ गुना होता है जिससे मशीन में वेस्ट्रेज लॉस और शोर कम हो जाता है क्योंकि रिवल्विंग पार्ट्स लो रोलिंगी (Revolving Parts Rotate in Low density) हाइड्रोजन गैस में घूमते हैं। इस प्रकार मशीन की दक्षता बढ़ जाती है।

कोरोना (Corona)—जब जनरेटर में हवा को ठंडा करने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है तो कोरोना डिस्चार्ज, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड आदि का उत्पादन करने के लिए हो सकता है जो इनमुलेशन को नुकसान पहुंचाता है। यदि हाइड्रोजन शीतलन का उपयोग किया जाता है तो कोरोना प्रभाव नहीं होता है और परिणामस्वरूप इनमुलेशन का जीवन बढ़ जाता है।

हाइड्रोजन कूलिंग की सीमाएँ (Limitations of Hydrogen Cooling)

- विस्फोट प्रूफ निर्माण और गैस तंग शॉप्ट सील प्रदान करने की आवश्यकता के कारण हाइड्रोजन ठंडा अल्टरनेटर का फ्रेम अधिक महंगा होता है।
- एक विस्फोट पैदा किए बिना अल्टरनेटर और हाइड्रोजन को स्वीकार करना अति आवश्यक है।
- CO_2 के साथ हवा को सोर्स करना और फिर हाइड्रोजन को स्वीकार करना।
- वैक्यूम पंप द्वारा इकाई को $1/5$ वायुमंडल और हाइड्रोजन को स्वीकार करने के लिए।
- आवरण के अंदर तेल या पानी ले जाने वाले कूलिंग कॉइल हाइड्रोजन में गर्मी निकालने के लिए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन बड़े अल्टरनेटर (500 मेगावाट) में गर्मी पैदा करने से रोकने के लिए हाइड्रोजन कूलिंग पर्याप्त नहीं है।

सिंक्रोनस जेनरेटर में डायरेक्ट वाटर कूलिंग (Direct Water Cooling)—जैसा कि हाइड्रोजन कूलिंग 500 MW टर्बो या टर्समें अधिक आकार के बड़े टर्बो अल्टरनेटर में उत्पन्न ऊष्मा को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है ऐसी बड़ी मशीनों के लिए आवश्यक हाइड्रोजन गैस की मात्रा इतनी बड़ी हो सकती है कि इसका उपयोग असमान हो सकता है।

ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष, जल शीतलन का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े टर्बो जेनरेटरों में रोटर प्रत्यक्ष, हाइड्रोजन, कूल्ड होते हैं और स्टेअर Winding सीधे डिमिनरलाइज्ड वाटर कूल्ड होते हैं। पानी को एक A.C. motor के केन्द्रापसारक पंप (Centrifugal Pump) द्वारा परिचालित किया जाता है। पानी को फिल्टर करने के लिए कॉर्ट्रिज फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इस फिल्टर को Winding संवाहक में प्रवेश करने से Winding और पाइपिंग में उत्पन्न धातु के संक्षारक कणों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

हाइड्रोजन कूलिंग पर पानी ठंडा होने के फायदे (Advantages of Using Water Cooling over Hydrogen Cooling)—निम्नलिखित लाभ इस प्रकार हैं—

- वाटर कूल्ड सिस्टम तेज और अधिक कुशल है क्योंकि पानी की तापीय चालकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है।
- स्लॉट में कंडक्टरों के लिए अधिक स्थान के अनुमति देने के लिए पानी का डक्ट क्षेत्र छोटा है।

वाटर कूलिंग के नुकसान (Disadvantages of Water Cooling)

- पानी, जिसे ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है को अत्यधिक शुद्ध किया जाना चाहिए ताकि पानी की चालकता में वृद्धि न हो।
- हाइड्रोजन शीतलन की तुलना में जल शीतलन अधिक महंगा है।

1.12 सिंक्रोनस मोटर के उपयोग (Applications of Synchronous Motor)

सिंक्रोनस मोटर का उपयोग नियत गति (Constant speed) के लिए प्रयुक्त किया जाता है इन्वर्टर और साइक्लोकन्वर्टर (Cyclo converters) जैसे अर्द्धचालक चर आवृत्ति श्रोतों के विकल्पित गति अनुप्रयोगों जैसे उच्च शक्ति और उच्च गति कंप्रैसर हैं-फ्रेस्ट्रोर और (Induced and forced draft fans) मुख्य लाइन कार्बन, यांत्रिक द्राव आदि में इनका उपयोग किया जाता है।

चूंकि एक तुल्यकालिक मोटर संधानित्र एक Variable inductor or variable capacitor को तथा व्यवहार इतना है।

इसका उपयोग विद्युत संचरण प्रणाली में लाइन बोल्टेज को विनियमित (Regulate) करने के लिए किया जाता है। उदाहरण में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग इंडक्शन मोटर के साथ किया जाता है और आपूर्ति में Leading (अग्रगां) प्राप्त को खोजने के लिए अधिक उत्तेजन (Over excited) के साथ संचालित किया जाता है। ये प्लांट के समग्र शक्ति कारक (Power factor) को बढ़ाव देने के लिए इंडक्शन मोटर द्वारा खोची गई Lagging current की अतिपूर्ति करता है।



अभ्यास प्रश्न

1. सिंक्रोनस मशीन अर्थात् अल्टरनेटर के कार्य सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
2. एक सिंक्रोनस मशीन के विद्युत वाहक बल के समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए।
3. सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) के दो रोटर प्रारूपों का सचित्र वर्णन कीजिये तथा उनमें तुलना भी कीजिए।
4. सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) में प्रयुक्त होने वाले Excitation system की व्याख्या कीजिए।
5. सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन Armature reaction के क्या प्रभाव हैं? इसके विभिन्न शक्ति गुणक (Power factor) पर व्याख्या कीजिए।
6. सिंक्रोनस मशीन (अल्टरनेटर) के तुल्य परिपथ को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न शक्ति गुणक (Power factor) पर फैजर आरेख को स्पष्ट कीजिए।
7. तुल्यकाली प्रतिवाधा से आप क्या समझते हैं, इसे तुल्यकाली प्रतिवाधा क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए?
8. बेलनाकार रोटर एवं समुन्नत ध्रुव प्रत्यावर्तक (Salient pole alternator) के तुलनात्मक लाभ हानि की विवेचन कीजिये, उन प्रयोगों को दीजिए जहाँ समुन्नत (Salient) ध्रुव प्रत्यावर्तक, बेलनाकार रोटर प्रत्यावर्तक की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है तथा Salient pole alternator के Rotor का स्वच्छ चित्र बनाइये।
9. वॉल्टता नियमन (Voltage regulation) की व्याख्या करते हुए तुल्यकालिक प्रतिवाधा विधि से Voltage regulation को ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए।
10. समान्तर से त्रिकला प्रत्यावर्तक की तुल्यकालन (Synchronism) की जर्ती का उल्लेख करते हुए तुल्यकालन (Synchronism) को प्राप्त करने की तकनीकी का वर्णन कीजिए।
11. त्रिकला अल्टरनेटर के समान्तर में तुल्यकालन (Synchronise) करने की विधि को समझाइये।
12. निम्नलिखित की विस्तृत व्याख्या कीजिए-
 - (i) फार्म गुणक (Form factor)
 - (ii) पिच या Coil स्पान फैक्टर (Pitch factor)
 - (iii) वितरण गुणक (Distribution factor)
13. Infinite Bus bar की परिभाषा तथा आवश्यकता को व्याख्या करते हुए अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन की विधि का वर्णन कीजिए।
14. तुल्यकाली मोटर की संरचना एवं कार्य सिद्धान्त समझाइये।

(BTEUP 2009, 11)

(BTEUP 2017)

15. स्पष्ट कीजिए कि तुल्यकाली मोटर सदैव स्थिर गति पर ही खंडों चलती है?
16. तुल्यकाली मशीन में Damper winding का क्या कार्य है? व्याख्या कीजिये।
17. एक तुल्यकाली मोटर के V-वक्रों से आप क्या समझते हैं? संयोजन आरेखों की सहायता से प्रयोग द्वारा V वक्रों को ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिये। (BTEUP 2013)
18. एक तुल्यकाली मोटर का सदिश आरेख खींचिए, जबकि यह (i) पश्चगामी (ii) इकाई (iii) अग्रगामी शक्ति गुणक पर शक्ति ले रही है, तथा सिद्ध कीजिये कि जब मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक पर शक्ति ले रही हो तो आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रयुक्त बोल्टता से अधिक होता है।
19. एक तुल्यकाली मोटर को एक तुल्यकाली संधारित्र के रूप में किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है।
20. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए— (BTEUP 2012, 17)
 - (i) V-curve
 - (ii) Inverted V-curve
 - (iii) तुल्यकाली संधारित्र
21. तुल्यकाली मोटर में Hunting क्या होता है? कैसे उत्पन्न होता है? इसे कैसे न्यूनतम किया जा सकता है? (BTEUP 2018)
22. तुल्यकाली मशीन में कूलिंग कितने प्रकार से किया जाता है? हाइड्रोजन कूलिंग की व्याख्या कीजिए।

आंकिक प्रश्न (Numerical Problems)

1. एक त्रिफेजी A.C. मशीन 16 घृव 44 खाँचों वाली है। कुण्डली का वितरण गुणक (K_d) ज्ञात कीजिये।
उत्तर— $K_d = 0.96$
2. एक 6 खाँचे प्रति घृव वाली एक फेजी मशीन का वितरण गुणक (K_d) ज्ञात कीजिये। जब (i) 2 खाँचे प्रति घृव प्रयोग किया जाये (ii) जब 3 खाँचे प्रति घृव को प्रयोग किये जाये।
उत्तर—(i) 0.9660 (ii) 0.8366.
3. एक त्रिफेजी 6 घृव वाले प्रत्यावर्तक के स्टेटर क्रोड में 72 खाँचे हैं, इसमें त्रिफेजी लघु पिच कुण्डलन की गई है जिसका कुण्डलन विस्तार 10 खाँचे के तुल्य है तो इस कुण्डलन की पिच तथा वितरण गुणांक को ज्ञात कीजिये।
उत्तर—(i) $K_p = 0.966$. (ii) $K_d = 0.9579$.
4. एक त्रिफेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक खुले परिपथ पर 500 r.p.m. की चाल पर 500 Hz 3600 बोल्ट की लाइन बोल्टता उत्पन्न करता है। स्टेटर में 3 खाँचे प्रति घृव प्रति फेज हैं तथा 10 चालक प्रति खाँचा है। गणना कीजिये। (i) घृव की संख्या (ii) लाभकारी फ्लक्स प्रति घृव। प्रत्येक फेज के सभी चालक श्रेणीबद्ध माने जायें तथा कुण्डलियाँ पूर्ण पिच (Full pitch) मानी जायें।
उत्तर—(i) $P = 12$, (ii) $\phi = 0.0541$ वेबर।
5. एक त्रिफेजी प्रत्यावर्तक के सम्बन्ध में निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हैं—
खाँचे = 96, घृव = 4, r.p.m. = 1500, turn per coil = 16, फ्लक्स प्रति घृव 0.0258 वेबर, कुण्डली विस्तार = खाँचे 1 से 20, कुण्डलन प्रारूप द्विपरत (Double layer) त्रिफेजी। उत्पादित विद्युत वाहक बल प्रतिफेज की गणना कीजिये।
उत्तर— $E_{P_h} = 2669$ बोल्ट प्रति फेज।
6. एक 60 KVA, 220 Volt 50 Hz के प्रत्यावर्तक का प्रभाव प्रतिरोध 0.016Ω तथा आर्मेचर क्षरण प्रति घात 0.069Ω है। जब मशीन इकाई शक्ति गुणक पर पूर्ण लोड निर्गत घारा प्रदान कर रही हो तो उस समय प्रत्यावर्तक का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिये।
उत्तर— $E = 225$ Volt

- एक 1500 KVA 2300 Volt 50 Hz तारा सम्बद्ध त्रिक्लीय अल्टरेनेटर (Alternator) पर इसका वोल्टता नियमन ज्ञात करने के लिये खुला परिपथ तथा लघु परिपथ किये गये परीक्षणों के परिणाम निम्नवत् हैं-
 - खुला परिपथ परीक्षण
क्षेत्र धारा = 28 Amp.
 - लघु परिपथ परीक्षण
क्षेत्र धारा = 18 Amp.

लाइन वोल्टता = 900 Volt


आर्मेचर सिरों पर मापे गये दिव्य धारा प्रतिरोध औसत मान 0.16Ω है। इकाई शक्ति गुणक पर प्रतिशत वोल्टता नियमन ज्ञात कोजिये।

उत्तर-Voltage regulation = 11.5%
- एक 1000 KVA, 11 KVA 50 Hz त्रिक्लीय, स्टार संयोजित अल्टरेनेटर का आर्मेचर प्रतिरोध 2.42Ω तथा तुल्यकालिक प्रतिधात 48.4Ω है। 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणक पर इसका सम्पूर्ण लोड पर वोल्टता नियमन ज्ञात कोजिये।
उत्तर-पूर्ण लोड पर % नियमन 29.32%।
- एक प्रत्यावर्तक दी गई क्षेत्र धारा पर 1.5 KV खुला परिपथ वोल्टता तथा 250 A लघु पथ धारा देता है। प्रभावी आर्मेचर प्रतिरोध 2Ω है। प्रत्यावर्तक 6.6 KVA पर 250 A वाला 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणक का भार बहन कर रहा है। यदि इस स्थिति में भार स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो उसकी सिरा वोल्टता क्या होगी?
उत्तर-7093 Volt
- एक त्रिक्लीय Star connected प्रत्यावर्तक की क्षमता 13500 V पर 1600 KVA है, आर्मेचर का प्रतिरोध तथा तुल्यकाली प्रतिधात क्रमशः 1.5Ω तथा 30Ω प्रतिक्ला हैं तब 0.8 अग्रामी शक्ति गुणक पर?

अध्याय 4

विशेष प्रयोजनात्मक मशीन (Special Purpose Machine)

रैखिक प्रेरण मोटर (Linear Induction Motor) [LIM]—एक लीनियर इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर की तरह वह मोटर होता है जो धूर्णी गति के बजाय रैखिक या ट्रांसलेशनल गति को देता है क्योंकि पारम्परिक Induction motor के मामले में एक पाली फेज रोटरी Induction motor को दिखाया गया है। लाइन ab के साथ इस प्रकार किया जाता है कि स्टेटर को अलग करके एक फ्लैट समतलीय करके अलग से दिखाया गया है, यह रैखिक Induction motor के प्राथमिक से है। इस के कटे हुए भाग को रैखिक प्रेरण मोटर स्टेटर और रोटर को प्राथमिक कहा जाता है और रैखिक Induction motor के द्वितीयक माध्यमिक में फेरोमैग्नेटिक Core के साथ एक फ्लैट एल्यूमीनियम कंडक्टर होता है।

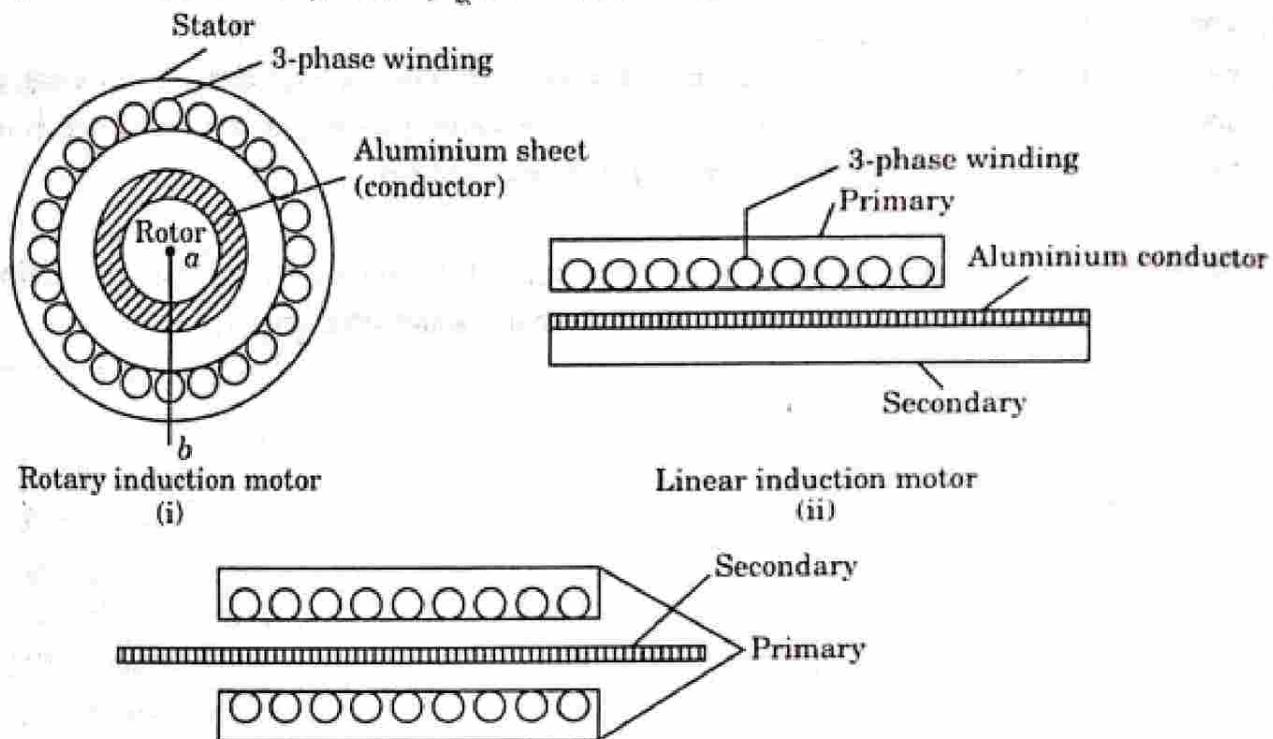

चित्र 4.1 रैखिक प्रेरण मोटर (LIM)

यदि तीन फेज की आपूर्ति एक पारंपरिक रोटरी Induction motor के स्टेटर से जुड़ी होती है तो एक धूर्णन प्रवाह उत्पन्न होता है। यह प्रवाह वायु गैप में एक समकालिक गति से घूमता है। इसी तरह अगर लीनियर Induction मोटर से (Air gap) जुड़ा हो तो 3 फेज सप्लाई से एक ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव बनती है जो प्राइमरी की लम्बाई के साथ ट्रैवल करती है। ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव और एल्युमिनियम कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन की वजह से एल्युमिनियम कंडक्टर में Current को प्रेरित किया जाता है। प्रेरित धारा प्रवाहित फ्लक्स के साथ एक रैखिक बल (Thrust) F का उत्पादन करता है। यदि द्वितीयक निश्चित (Fixed) और प्राथमिक को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं तो बल प्रथामिक की ओर Travelling wave की दिशा में स्थानांतरित करेगा। चित्र (ii) को Single linear induction motor कहा जाता है जबकि चित्र (iii) को Double side linear induction motor कहा जाता है। यह सेकेंडरी के दोनों तरफ प्राइमरी है।

LIM की कार्य क्षमता (Performance of LIM)–माना कि Travelling flux wave की Linear तुल्यकालिक गति का मान

$$V_S = 2F \text{ (Pole Pitch) m/s or } V_S = 2tf \text{ meters/second}$$

where f = supply frequency in Hz, t = Pole pitch in meters.

अतः Rotary induction motor की गति का मान Synchronous speed से कम हो यदि Rotary induction motor का Speed V_r , तथा Synchronous speed V_S हो तब जैसा कि दिया गया है कि

$$V_r = V_S (1 - S)$$

$$S = \frac{V_S - V_r}{V_S} \times 100$$


where S = Slip of LIM and tractive effort or thrust or linear force is given by

$$F = \frac{\text{Air gap power}}{\text{Linear synchronous velocity, } V_S} \quad \text{where, } F = \text{tractive effort or thrust.}$$

अतः Linear induction motor का तुल्य परिपथ Rotary induction motor का तुल्य परिपथ के समान होता है। एवं Thrust - velocity linear induction motor का curve तथा Rotary induction motor का Torque speed curve एक समान होता है।

इसा कि चित्र (4.2) में दिखाया गया है कि एक समान रेटिंग की दोनों मशीनों के Thrust तुलनात्मक अध्ययन करने से यह प्रायः पाया जाता है कि Linear induction motor में Rotary induction motor की अपेक्षा Large air gap की आवश्यकता होती है जिसके कारण Magnetizing current का मान अधिक और Power factor एवं Efficiency का मान कम होता है।

परिचालनात्मक संचालन को सुगम बनाने के लिए इण्डक्शन मोटर के एक विकसित Version के रूप में एक रैखिक प्रेरण मोटर को माना गया है जहाँ स्टेटर को असंयुक्त रूप से काटा जाता है और समतलीय फैलाया जाता है। हालांकि Rotor induction motor के रैखिक विकास के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। एक Rotary induction motor में एक वास्तविक रैखिक प्रेरण मोटर एक ही लम्बाई का स्टेटर और रोटर का विकसित Field क्षेत्र (समान) वायु अंतराल के कारण और एक क्रिया के बाद रोटर और स्टेटर एक दूसरे के सम्बन्ध में एक ही स्थिति में वापस आ जाते हैं। स्थिर गति स्थिर स्थिति इसी मशीन में उपस्थित है। रैखिक मोटर में एक Part दूसरे Part की अपेक्षा छोटा होगा और एक नए हिस्से पर गुजरता रहेगा। Linear induction motor में एक स्थिर गति प्रदर्शन क्षमिक स्थिति में बहुत प्रभावित होता है जो छोटे Part के प्रवेश और अनुगमी किनारों पर मौजूद है।

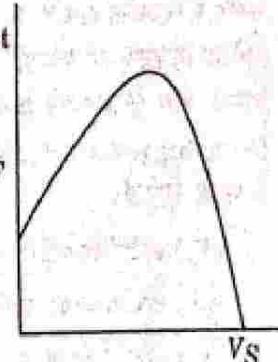

चित्र 4.2

उपयोग (Applications)

(1) Linear induction motor का मुख्य अनुप्रयोग Transportation (परिवहन) में हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शामिल वाहनों पर लगाया जाता है और ट्रैक के साथ मात्रामिक लगाया जाता है। इसका उपयोग लिफ्टिंग मेटल एक्चूयेटर (Actuator) के मटेरियल हैडलिंग पंप के लिए क्रेन में किया जाता है। यह प्रभाव स्थितियों के तहत वाहन के पहियों के प्रदर्शन (Performance) में परीक्षण के लिए त्वरक में उपयोग किया जाता है।

(2) Actuators एवं Automatic दरवाजों को बन्द करने में किया जाता है एवं Conveyors, Traveling, Creans, एवं Haulers में उपयोग किया जाता है।

Advantages and Disadvantages of LIM

Advantages of LIM—Linear induction motor के अग्रलिखित लाभ हैं—

- (i) प्रारम्भिक लागत कम होती है।
- (ii) Rotating part न होने के कारण Maintenance cost बहुत कम होती है।
- (iii) Centrifugal force के कारण, अधिक गति को प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) Rotor में किसी भी प्रकार का अतितापन (Overheating) नहीं होती है।
- (v) शक्ति, भार (Power and weight) का अनुपात (Ratio) उच्च (High) होता है।

Disadvantages of LIM—Linear induction motor के निम्नलिखित Disadvantages हैं—

- (i) LIM में Air gap ज्यादा होने के कारण Power factor कम होता है।
- (ii) LIM का Rotor resistance ज्यादा होने के कारण उपलब्ध Thrust पर अधिक Slip तथा कम दक्षता पर कार्य करता है।
- (iii) Capital cost अधिक होने के कारण Track के Center line में Fixed किया जाता है।

स्टेपर मोटर (Stepper of Stepping Motor)

Stepper motor or stepping motor ऐसा मोटर जो एक-एक Step में असतत Phase में रोटर एक चाल से चलता है अर्थात् Stepper motor में जिस Pole पर हम सप्लाई देते हैं वह पोल Energized होकर रोटर को उतना Angle तक घुमा देता है जहाँ तक Pole का Magnetic strength होता है। अतः कोणीय रोटेशन नियंत्रण सर्किट में दिए गए पल्स की संख्या से निर्धारित होता है। प्रत्येक इनपुट पल्स ड्राइव को आरम्भ करता है जो कोणीय गति के एक Phase का उत्पादन करता है। इसलिए डिवाइस को एनालॉग कन्वर्टर से डिजिटल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। ड्राइव सर्किट में इनवर्टर लॉजिक होता है जिससे ठोस अवस्थाओं द्वारा उपयुक्त Winding को सक्रिय किया जाता है और जो आवश्यक अनुक्रमिक तरीके से De-energized solid state switches की सहायता से होता है। अतः Stepper motor में तीन प्रकार से Rotor की व्यवस्था होती है।

- (1) Variable reluctance (VR) type
- (2) Permanent magnet (PM) type
- (3) Hybrid type a (combination of VR and PM)

स्टेप कोण (Step Angle)—वह कोण जब एक पल्स (इनपुट) स्टेपर पर लागू किया जाता है तो स्टेपर मोटर की कुल चाल से जितना Rotor घूम जाता है। रोटर के घूमने से जितना कोण घूमता है उसे स्टेप एंगल कहा जाता है। वह स्टेपर मोटर की स्थिति को छिप्री में व्यक्त किया जाता है अतः Step कोण स्टेपर मोटर Resolution की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः Stepper motor की Resolution की स्थिति के कारण Step angle उच्च होता है। मोटर की Phase की संख्या या Resolution rotor की एक Revolution में फेजों की संख्या है।

$$\text{Resolution} = \frac{\text{Number of step}}{\text{Number of revolution of rotor}}$$

अधिक से अधिक Resolution motor द्वारा वस्तु की स्थिति की सटीकता है। स्टेपर मोटर बहुत छोटे Step कोण के लिए Realisable योग है। कुछ Precision (सटीक) मोटर एक Revolution में 0.36° के कोण के साथ 1000 Step बना सकते हैं। माना कि एक मानक मोटर में एक Step कोण होगा प्रति Revolution 200 step के साथ 1.8° है। 90° , 45° और 15° के एक Step angle सरल मोटर में असामान्य नहीं हैं।


स्टेपर स्टैंपिंग मोटर के कई अलग-अलग डिजाइनिंग को विकसित किए गये हैं। Phase की संख्या 2 से 6 तक भिन्न हो सकती है। प्रभावी Phase (एक teeth (दाँत) के रूप में संदर्भित) की संख्या बढ़ाने के लिए स्लोटेड (Slotted) पोल के टुकड़ों के उपयोग से Small phase कोण को अलग मल्टी स्टेपर असेम्बली किया जा सकता है।

(i) परिवर्तनीय रिलॅक्टेन्स स्टेपर मोटर (Variable Reluctance (VR) Stepper Motor)—एक चर (Variable) Reluctance स्टेपर मोटर के संचालन के सिद्धान्त को कम Reluctance path के लिए फ्लक्स लाइनों की

occupy और Linkage पर आधारित होता है। स्टेटर और रोटर को इस तरह Aligned (संरचित किया) जाता है कि चुम्बकीय Reluctance न्यूनतम हो। एक चर Reluctance stepper motor single stack प्रकार या मल्टी स्टैक प्रकार दो हो सकता है।

(i) सिंगल स्टैक चर (Reluctance Motor) (Single Stack Variable Reluctance Motor)—एक Variable reluctance stepper motor में Salient pole (या दाँत) होता है। स्टेटर में स्टेटर पोल (दाँत) के ऊपर रखा Winding को केन्द्रित (Concentrated) किया जाता है। स्टेटर के Phase की संख्या स्टेटर कॉइल के कनेक्शन पर निर्भर करता है।

आमतौर पर 3 या 4 winding का उपयोग किया जाता है। मोटर फेरो मैग्नेटिक से बना एक स्लोटेड (Slotted) स्ट्रॉक्चर है और इसमें कोई Winding नहीं होता है स्टेटर और रोटर को उच्चतम क्वालिटी की मैग्नेटिक मैटेरियल जिसकी Permeability का मान उच्च हो उसका प्रयोग किया जाता है ताकि आवश्यक Exciting current की कम आवश्यकता पड़े। जब स्टेटर केवल एक उचित तरीके से उत्तेजित किया जाता है जैसे उत्तेजित में सेमीकंडक्टर स्विच की मदद से या D.C. स्रोत पर। जब एक अनुक्रम में एक चुम्बकीय क्षेत्र का उत्पादन किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक रोटर इस स्थिति पर Attract कर लेता है जो स्टेटर फौल्ड के लिए न्यूनतम Reluctance प्रस्तुत करता है। यह रोटर एक्सिस खुद को स्टेटर फौल्ड अक्स पर Aligns (संरचित) करता है।

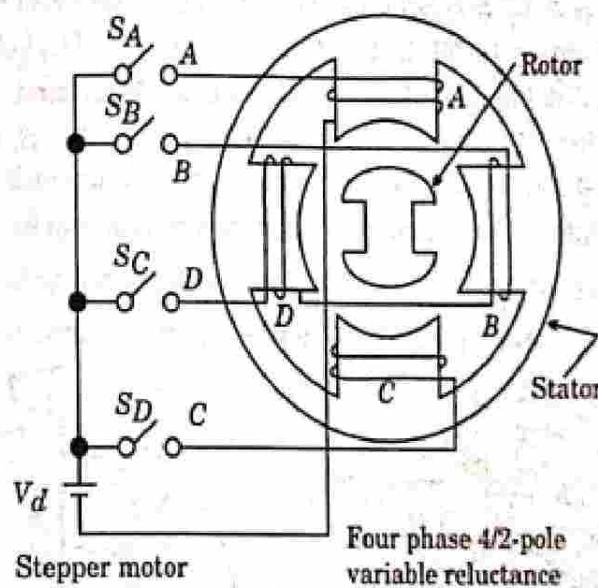

चित्र 4.4

अतः एक Reluctance motor के प्राथमिक संचालन को आरेख के माध्यम से समझाया जा सकता है।

यह एक 4 Phase, 2 pole (स्टेटर में 4 pole और Rotor में 2 pole) सिंगल स्टैक चर Reluctance stepper motor है। चार चरण A, B, C और D में D.C. स्रोतों से जुड़े हुए हैं जो अर्धचालक स्विच की मदद से क्रमशः S_A, S_B, S_C और S_D हैं। स्टेटर के Phase winding को A, B, C, D और A (एक Cycle) Winding को एक अनुक्रम में सक्रिय किया गया है। जब Winding A को Excited किया जाता है तब Rotor, Stator Axis phase A के साथ Aligns करता है। रोटर इस स्थिति में स्थिर है और Phase A के de-energised होने तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आगे फेर जब B को Excited किया जाता है और A को डिस्कनेक्ट किया जाता है तब रोटर Clockwise दिशा में 90° डिग्री के माध्यम से आगे बढ़ता है और चौथामी वायु अंतराल क्षेत्र के साथ संरचित करता है। जो अब Phase C की धूरी के साथ स्थित है। इस प्रकार Phase, A, B, C, D A में उत्तेजित होते हैं। रोटर 90° के एक Phase से गुजरता है दक्षिणावर्त दिशा में प्रत्येक (Transition) पर रोटर चर Phase के माध्यम से एक Cycle को पूरा करता है। Rotation धूमाव की दिशा हम Winding स्विचिंग के अनुक्रम को छ्यां (Reverse) करके किया जाता है। जोकि A, D, C, B, A है। यह देखा जाता है कि रोटेशन की दिशा Phase को बदलने के केवल एक अनुक्रम पर निर्भर करता है और Phase के माध्यम से Current की दिशा से स्वतंत्र होता है।

Permanent magnet (PM) or Variable Reluctance (VR) Stepper motor का Step angle की परिणाम

$$\alpha = \frac{360^\circ}{m_s \cdot N_r}$$

α = Step angle

m_s = Number of stator phases or stacks.


N_r = Number of rotor teeth or rotor poles.

$$\text{Step angle is also expressed } \alpha = \frac{N_s - N_r}{N_s \cdot N_r} \times 360^\circ$$

N_s = Stator poles (or stator teeth)

सोक्षेस A, A + B, B, B + C, C, C + D, D, D + A, A, को exciting phase द्वारा Phase angle को 90° से 45° तक कम किया जा सकता है। यहाँ (A + B) का मतलब है कि Phase A और B के साथ Excited है और Excited परिणामी स्टेटर फील्ड पोल ते जाने वाले Phase A और B के बीच में होगा। परिणामी फील्ड एक्सिस दक्षिणावर्त दिशा में Pole A के अक्ष के साथ 45° का कोण बनाती है। जब Phase A उत्तेजित होता है तो घूर्णन दिशाओं के साथ ध्रुव A की दूरी होती है। Phase A की धुरी जब Phase A और B के साथ उत्तेजित होता है तो रोटर दक्षिणावर्त दिशा में 45° से आगे बढ़ता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि अगर Winding अनुक्रम A, A + B, B, B + C, C, C + D, D, D + A, A के क्रम में उत्तेजित है। रोटर Clockwise दिशा में 45° के Phase में घूमता है। अनुक्रम में Phase को Excited करके Rotor को एंटीक्लॉकवाइज दिशा में 45° के Phase में घुमाया जा सकता है। A, A + D, D, D + C, C, C + B, B, B + A, A धीरे-धीरे उत्तेजित (Excited) को एक Phase से दूसरे Phase में स्थानांतरित करने की यह विधि (उदाहरण के लिए A + B) को माइक्रो स्टेपिंग कहा जाता है। इसका उपयोग छोटे-छोटे Phase को महसूस करने के लिए किया जाता है।

कोण का निचला मान स्टेटर पर ध्रुवों की ध्रुव संख्या और रोटर पर दाँतों के साथ स्टेपिंग मोटर का उपयोग करके ज्ञात हो सकता है। चित्र 4.5 में एक पोल Phase 8/6 पोल एकल स्टैक चर Variable reluctance मोटर को प्रदर्शित किया गया है।

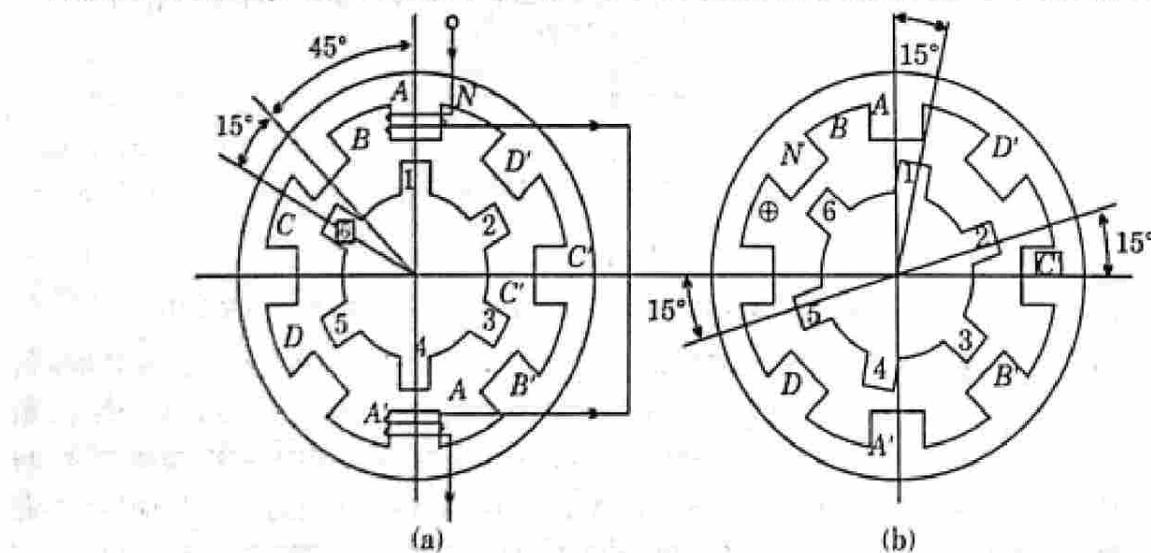


चित्र 4.5

लगभग विपरीत ध्रुवों के कुण्डली के Slots शृंखला में जुड़े होते हैं और 4 सर्किट (Phase) बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स Phase में एक 30° स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग डिवाइस के माध्यम से सक्रिय होते हैं। रोटर में 6 पोल (दाँत) होते हैं। साधारणतः के लिए केवल Phase A और A' में दिखाया गया Winding है जब Phase A Coil (A - A') रोटर के दाँत (teeth) उत्तेजित होते हैं और 1 और 4 Phase A की धुरी के साथ सीरिखित होते हैं। रोटर का Next phase में Winding A में सक्रिय दिखाया गया है और Phase winding B को Excited है। रोटर के दाँतों की संख्या 3 और 6 Phase B की धुरी के

तथा एक सरीखित होता है और रोटर दक्षिणावर्त दिशा में 15° के Phase B कोण से गुजरता है। 15° के आगे दक्षिणावर्त गेटेजन जैसे D एनजीईजिंग Phase winding B और Exciting winding C द्वारा अनुक्रम A, B, C, D के साथ प्राप्त किया जाता है। गेटेजन के चार Phase पूरे होते हैं और रोटर Clockwise direction में 60° से गुजरता है। Rotor की सम्पूर्ण Cycle के लिए 24 Phase की आवश्यकता होती है। 15° के प्रत्येक Phase के माध्यम से रोटर के Anticlockwise rotation, phase winding A, D, C, B, A के विवर्स अनुक्रम में Excited होते हैं। Micro stepping का इसेमाल स्टेप साइज बढ़ाने के इस मामले में भी किया जा सकता है। 7.5° के एक Phase आकार के साथ Clockwise rotation के लिए अनुक्रम A, A + B, B + C, C + D, A का उपयोग किया जा सकता है। Rotor दाँतों और वा स्टेटर Excited coil की संख्या के विभिन्न संयोजन को चुनकर कोई भी Desired phase कोण प्राप्त किया जा सकता है।

मल्टीस्टैक परिवर्तित रिलक्टेंस स्टेपर मोटर (Multistack Variable Reluctance Stepper Motor)-एक मल्टी स्टैक या (M स्टैक) वैरिएबल Reluctance Stepper motor को मोटर के समान सिंगल स्टैक वैरिएबल Reluctance मोटर से बना माना जा सकता है जो एक शाफ्ट पर लगा होता है। स्टेटर और रोटर में पोल (दाँत) की संख्या समान होती है और इसलिए समान ध्रुव (दाँत) पिच एक मोटर स्टैक मोटर के लिए सभी स्टैक में स्टेटर पोल या (दाँत) जुड़े हुए होते हैं तेकिन रोटर पोल (दाँत) पोल पिच कोण के $1/m$ से विस्थापित होते हैं जो एक दूसरे को बनाते हैं। दिए गए स्टैक में सभी स्टेटर पोल Winding एक साथ उत्तेजित होते हैं और इसलिए प्रत्येक स्टैक के स्टेटर Winding एक Phase बनाते हैं। इस प्रकार मोटर में ढेर की संख्या के समान Phase होते हैं। शाफ्ट के समान्तर तीन स्टैक (तीन चरण) मोटर के क्रॉस सेक्शन को दिखाएं। प्रत्येक स्टैक में स्टेटर और रोटर में 12 Phase (दाँत)

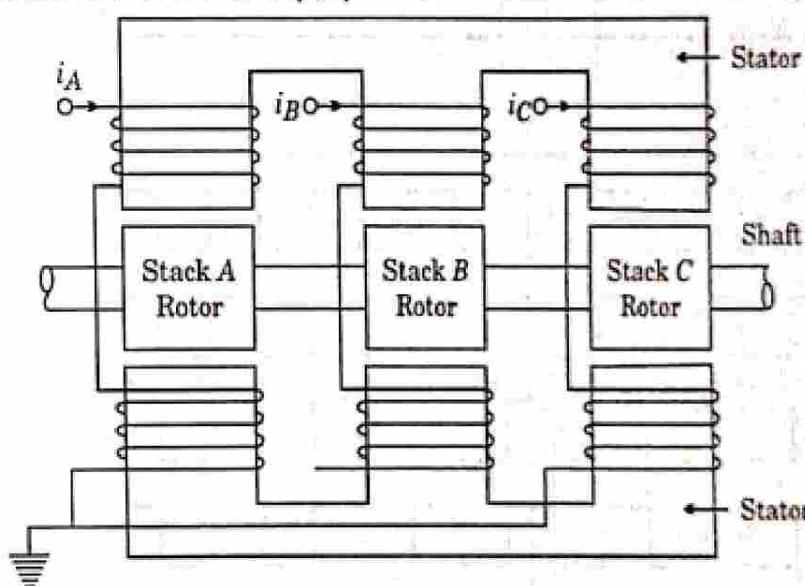

चित्र 4.6 Cross section of a 3-stack-VR stepper motor parallel to the shaft.

होते हैं। 12 रोटर के लिए पोल 30 है और इसलिए रोटर पोल (दाँत) एक दूसरे से ध्रुव पिच के एक तिहाई या 10° से विस्थापित होते हैं। प्रत्येक स्टैक में स्टेटर दाँत को Slots में रखे जाते हैं जब Phase winding A, stack A के उत्तेजित रोटर दाँत होते हैं तो स्टेटर दाँतों के साथ सरीखित किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब Phase A De-energized है और Phase B excited है, स्टैक B के रोटर दाँत स्टेटर दाँतों के साथ सरीखित है। यह नया सरीखण रोटर के Movement द्वारा Anticlockwise दिशा में 10° के बाद किया जाता है। तब मोटर A एक स्टेप ($\frac{1}{2}$ पोल पिच के बराबर) स्टैक A से स्टैक B में

उत्तेजना (Excited) के परिवर्तन के कारण होता है और Phase C Excited है। रोटर Anticlockwise दिशा में पोल के एक तिहाई के दूसरे चरण (Phase) से आगे बढ़ता है। स्टैक C से स्टैक A तक Excited का एक बार परिवर्तन एक बार Stack A में स्टेटर और रोटर दाँत को सरीखित करेगा, हालांकि इस दौरान ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$) प्रक्रिया एक रोटर में रोटर दृश्य पिच को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(254) वैद्युत मशीन-II


माना कि N_r , Number of rotor teeth और m Number of stack or phase है तब

$$\text{Tooth pitch } T_p = \frac{360^\circ}{N_r}$$


$$\text{Step angle} = \frac{360^\circ}{mN_r}$$

चरि

$$T_p = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

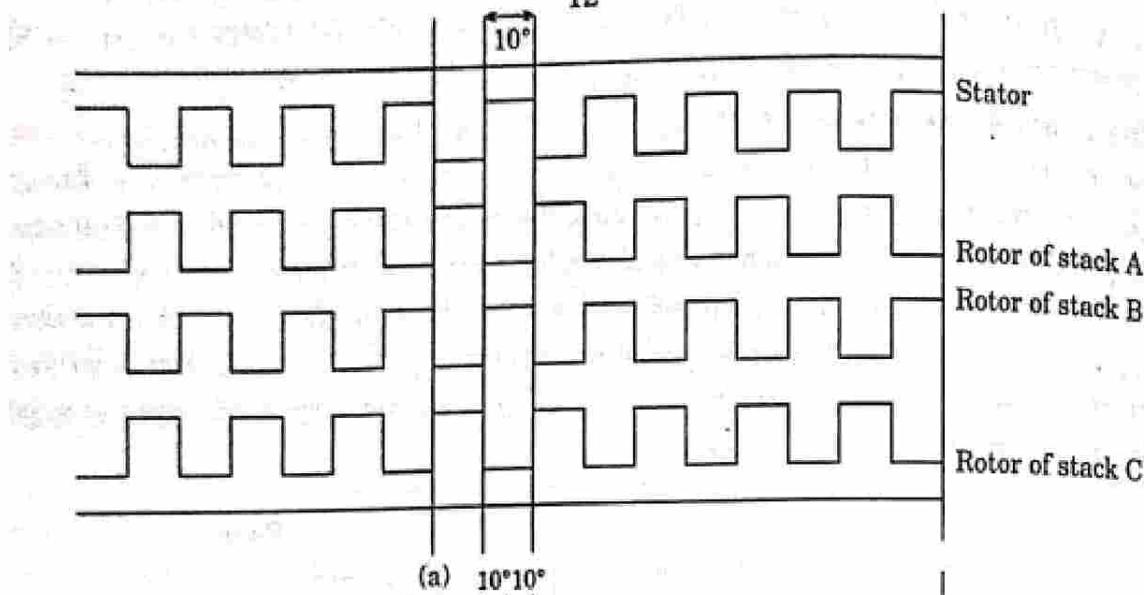

(a) $10^\circ 10^\circ$

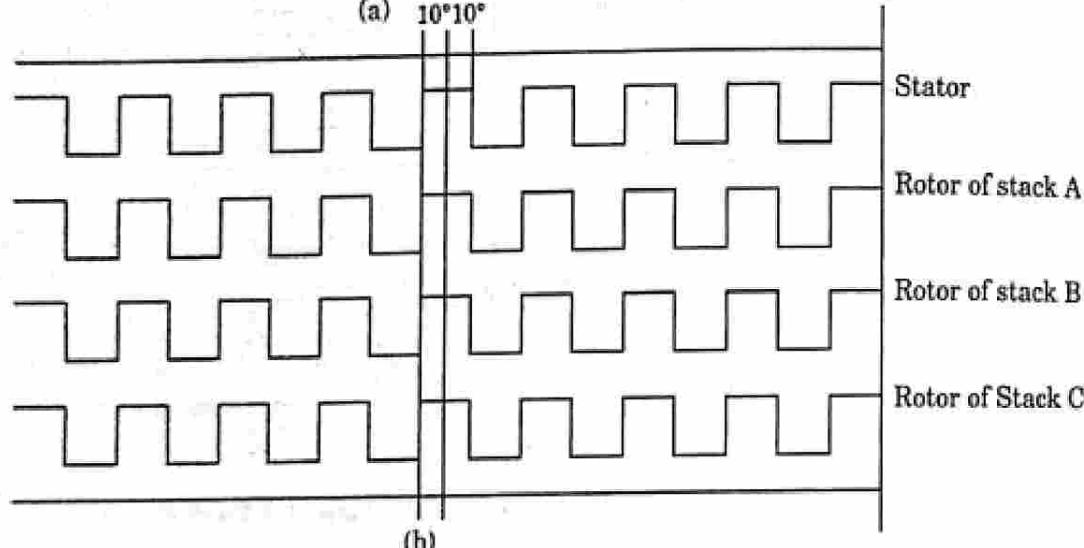

(b)

चित्र 4.7 मल्टीस्टैक रिल्यूलेंस मोटर


$$\text{Step angle} = \frac{360^\circ}{3 \times 12} = 10^\circ$$

मल्टी स्टैक (Multi Stack)- Variable reluctance stepper motor का उपयोग छोटे Phase के आकार को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। आमतौर पर 2° से 15° की सीमा में एकल (Single) और मल्टी स्टैक दोनों प्रकार के Variable reluctance motors में जड़त्व अनुपात में उच्च Torque होता है। फिर घटे हुए VR motor के लोड को तेज करने में सक्षम बनाते हैं।

स्थायी चुम्बक स्टेपर मोटर (Permanent Magnet (PM) Stepper Motor)- स्थायी चुम्बक (PM) स्टेपर मोटर में एक स्टैक निर्माण होता है जो एकल स्टैक Variable reluctance motor के समान होता है। यह रोटर बेलनाकार होता है।

जूरे इसमें उच्च चुम्बकीयता स्टील से बने स्थायी चुम्बक ध्रुव होते हैं। एक 4/2 pole PM स्टेटर मोटर को दिखाया गया है। स्टेटर पर 2 phase winding बनाने के लिए समरूप रूप से विपरीत ध्रुवों पर केन्द्रित winding शृंखला में जुड़े हुए हैं।

रोटर पोल स्टेटर दाँत (या पोल) के साथ सीधित करता है जो Phase से शृंखला में जुड़े दो कॉइल $A - A'$ winding के ऊंचना पर निर्भर करता है। इसी तरह एक Winding phase B winding से शृंखला में जुड़े दो Coil BB' स्टेटर Winding A और B अग्रानुसार Excited हो सकते हैं।

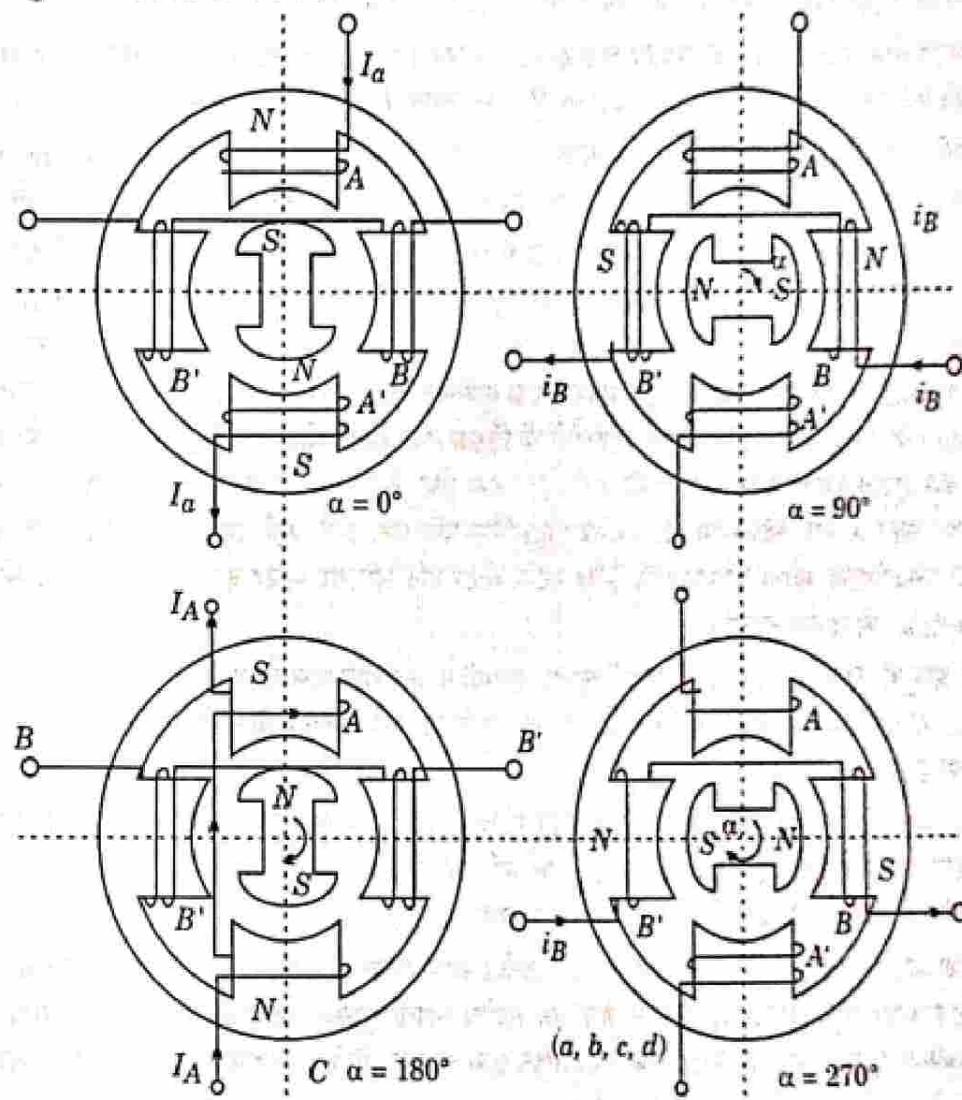

चित्र 4.8

(a) Phase A के प्रारम्भ से अंत तक एक धारा प्रवाहित होती है। धारा को i_A^- से निरूपित किया जाता है और Phase A को A^+ से निरूपित किया जाता है।

(b) B Phase से शुरू होने के अंत तक Current प्रवाह बहती है। Current को i_B^- द्वारा निरूपित की जाती है और Phase winding को $B^- B^+$ से निरूपित किया जाता है।

(c) A Phase के शुरू से अंत तक Current प्रवाह, इस धारा को i_A^- से प्रदर्शित किया जाता है और Phase A को A^- से ON किया जाता है तब Current i_A^- को i_A^+ के विपरीत है।

(d) Phase B के शुरू से अंत तक Current का प्रवाह इस Current को i_B^- से दर्शाया गया है और Phase winding को B से संकेत दिया गया है। Current i_B^- , i_B^+ के विपरीत है।

चित्र 4.8 में एक स्थिति को दिखाई गयी है जब Phase winding में Current i_A^- के साथ Excited होता है। यह रोटर के दक्षिण ध्रुव को स्टेटर Phase A , पोल द्वारा आकर्षित किया जाता है ताकि स्टेटर और रोटर एक दूसरे के Coincide में होंगा और $\alpha = 0^\circ$ होगा।

चित्र (ii) में Phase A winding ये कोई Current नहीं लेता है और Phase B winding को Current I_B द्वारा Excited होता है जब घैटर द्वारा उत्पादित पोल बदल रोटर पील को आकर्षित करते हैं और ऐसा दृष्टिभाव से दिखता है कि चौंडे $n = 90^\circ$ हो गया।

चित्र (iii) में Phase winding A को I_A में Excited है और Phase winding B को De-energized है जब Rotor clockwise direction में 90° के पहले और कदम Step में गुजरता है तब $n = 180^\circ$ हो।

चित्र (iv) में Phase B winding को चौंडे I_B में Excited है और Phase winding A को कोई Current नहीं है जब रोटर घैटर के लिए चलता है और Clockwise direction में घूमने लगता है तब $n = 270^\circ$ होगा।

रोटर के अपी 90° दृष्टिभाव से रोटेशन के लिए ताकि $n = 360^\circ$ Phase winding B-De-energized और Phase winding A को Current I_A में Excited होगा। रोटर की एक Cycle को 4 Phase में पूरा करते हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि एक स्थायी चुम्बक स्टेपर मोटर में Winding की दिशा Phase की घारा की प्रवाह पर नियंत्रित होता है। दृष्टिभाव से रोटर चलने के लिए स्टेपर Phase winding का रूप A^*, B^*, A, B, A^* है। Anticlockwise rotation के लिए Phase winding को नियंत्रित करने में अनुक्रम को A^*, B, A, B^*, A^* में पटा दिया जाना चाहिए। यहाँ बहुत संख्या में Pole के बाद एक छोटा या PM रोटर बनाना मुश्किल है। इस प्रकार के स्टेपर Motor को 30° से 90° तक फैला से बढ़े Phase के आकार सक सीधित रखा गया है जैसे भी डिस्क PM स्टेपर मोटर देने के लिए उपलब्ध है। छोटे Steps का आकार और बाद उत्तम उत्पादी चुम्बक स्टेपर मोटर में VR स्टेपर मोटर की तुलना में उच्च जड़त्वा और उनके नियंत्रण स्तर की तुलना में उच्च जड़त्वा होती है। VR स्टेपर मोटर प्रति ऐम्पियर स्टेपर करंट और फिर VR स्टेपर मोटर में मोटर अधिक Torque की उत्पन्न होता है।

डिटेंट त्वरण आघृर्ता (Detent torque)—स्थायी चुम्बक सामग्री में अवशिष्ट चुम्बकत्व से Detent torque का उत्पन्न होता है। यह स्टेपर कॉइल को भ्रित्य नहीं किया जाता है तब मशीन को आपूर्ति बंद हो जाता है तब पहले Torque रोटर को Drifting करता है।

डिटेंट मोटर (Detent Motor)—स्थायी चुम्बक और हाईड्रिड स्टेपिंग मोटर रोटर के रोटेशन को रोकने के लिए एक Detent torque को विकासित करने में सक्षम है। Detent torque को अधिकतम लोड Torque के रूप में परिभाषित किया गया है जो बिना कारण और नियंत्रण रोटेशन के बिना मोटर के शाफ्ट पर लगाया जा सकता है।


हाईड्रिड स्टेपर मोटर (Hybrid Stepper Motor)—हाईड्रिड स्टेपर मोटर संयोजन में एक वैरिएबल Reluctance और स्थायी चुम्बक स्टेपर मोटर की विशेषता है। रोटर के बीच एक अक्षीय स्थायी चुम्बक प्रदान किया जाता है। स्थायी चुम्बक एक अक्षीय रूप से चुम्बकित होता है जिसे N और S के रूप में चिह्नित ध्रुवों की एक जोड़ी के रूप में चित्र 4.9 (i) में दिखाया गया है।

एंड कॉप (End cap) अंत टोपियों अक्षीय चुम्बक के दोनों सिरों पर फिट होती हैं। अंत कैप्स (End caps) के दोनों सिरों पर पिच होती है। अंत कैप्स में समान संख्या में दाँत होते हैं जो अक्षीय चुम्बक के संबंधित ध्रुवों द्वारा चुम्बकित होते हैं। रोटर के दो धेरों के बीच अनुक्रम 4.9 (ii) और 4.9 (iii) की आकृति में दिखाये जाते हैं। स्टेपर में 8 पोल होते हैं। प्रत्येक एक कॉइल और एक दाँत के साथ इस प्रकार स्टेपर पर 40 पोल हैं। रोटर के प्रत्येक छोर पर 50 दाँत होते हैं। चौंक स्टेपर में 40 और रोटर में 50 दाँत हैं तब Step angle.

$$\text{Step angle } \alpha = \frac{(50 - 40) \times 360}{50 \times 40} = 1.8^\circ$$

अतः चित्र में 1.8° के Phase कोण के साथ एक हाईड्रिड स्टेपर मोटर को दिखाया गया है। यह देखा गया है कि रोटर दाँत चित्र (i) में स्टेपर दाँत के साथ सही सीरियों में है। हालांकि रोटर के दाँत चित्र (ii) में स्टेपर स्लॉट के साथ सीरियों होते हैं। इसे यह कहते हुए वर्णित किया जाता है कि दो End caps के दाँत एक दूसरे से आधे दाँत पिच (जिसे पोल पिच भी कहा जाता है) के द्वारा विस्थापित किया जाता है। यदि स्थायी चुम्बक अक्षीय रूप से चुम्बकित होता है। बाईं ओर के सभी दाँत दक्षिण ध्रुव का अधिग्रहण करते हैं। दायीं ओर के दाँत उत्तरी ध्रुवों को प्राप्त करते हैं जैसा कि चित्र 4.9 (i), (ii), (iii) में दिखाया गया है।

थूंड 1, 3, 5 और 7 पर कॉर्डल्स Phase बनाने के लिए शृंखला में जुड़े हुए हैं। इसी तरह थूंडी में Coll 2, 4, 6 और 8 पर कॉर्डल्स में जुड़े हुए हैं। जब Phase एक घनात्मक केंटर द्वारा पूरा द्वारा उत्तिष्ठाता होता है तब 1 और 5 थूंडी यूट द्वारा है और स्टेटर Teeth 3 और 7 नार्थ फोल बन जाते हैं। North polarity का गेटर द्वारा द्वितीय Teeth 1 और 5 के लिए अभिवित करते हैं, जबकि स्टेटर Teeth 3 और 7 के बाहर गेटर द्वारा परिवित करते हैं। जब Phase A और B Energized किया गया होता है और Phase B घनात्मक रूप में Excited होता है तब गेटर Anticlockwise दिशा में 5 थूंडी के एक पूर्ण Phase द्वारा बदल जाएगा। एक Phase को घनात्मक रूप में सक्रिय किया जाता है। यह ही इलेक्ट्रोकार्गेट दिशा में 1.8° डिग्री से आगे गेटर की गति होती है। गेटर को 1.8° से आगे बढ़ाने के लिए Phase B लोड होता है। घनात्मक रूप से 1.8° डिग्री के Phase में गेटर के Anticlockwise गति का अपारदण करने के लिए Phase B लोड होता है। A + B, - A, - B, + B, + A में सक्रिय किया जाना चाहिए। यही की दिशा में गेटर के लिए Phase B लोड + A, - B, + B, + A होना चाहिए।

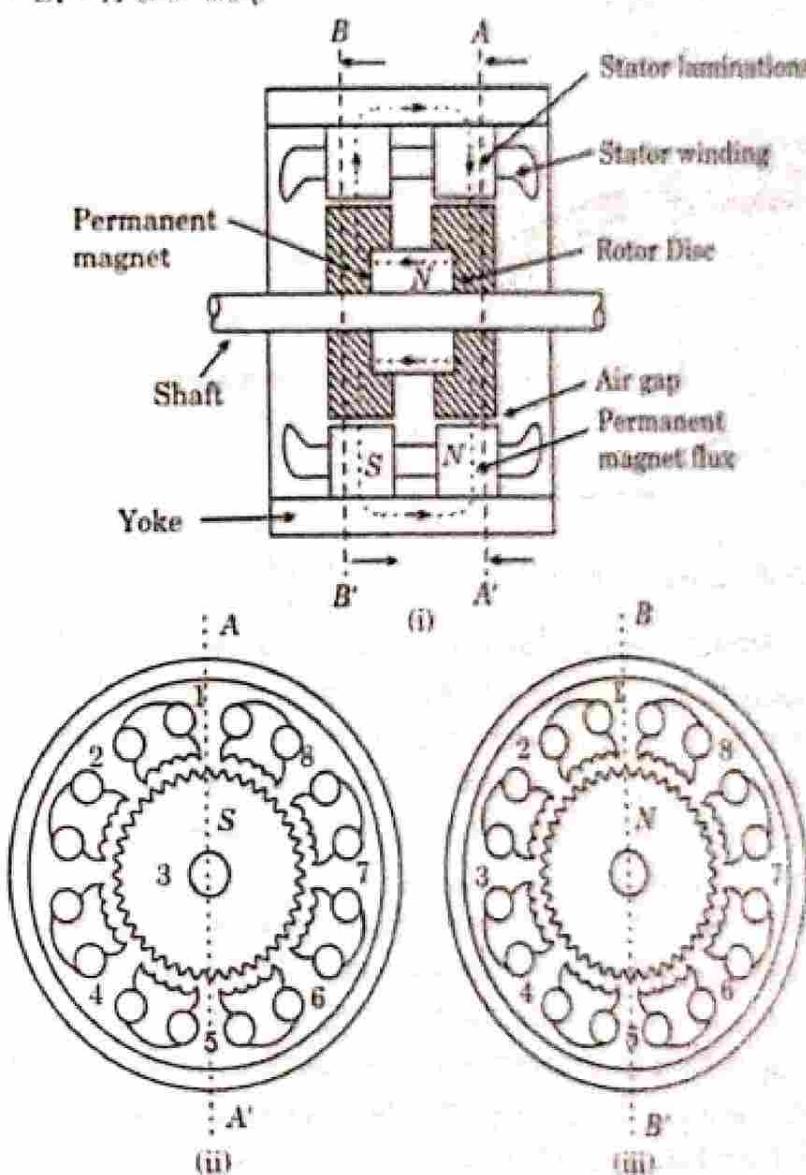

वित्र 4.9 हाइस्टरेसिस स्टेपर मोटर (at 1.8°)

हाइस्टरेसिस स्टेपर मोटर का मुख्य लाभ यह है कि यदि Excitation मोटर के Rotor को एक ही स्थिति में बंद रखने के लिए बिंकर हटाया जाता है जैसा कि Excitation को पहले से हटा दिया जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि आवर्य चुम्बक द्वारा बनायी गई Torque रोटर को दूसरी दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

Advantages of Hybrid Stepper Motor


हाइब्रिड स्टेपर मोटर का Variable Reluctance मोटर की तुलना में निम्नलिखित गुण हैं-

- (i) लॉपे Slew की तम्बाद
- (ii) प्रति चान से अधिक Torque
- (iii) Winding को बिना De-energized किए Detent torque का प्राप्त किया जाता है।
- (iv) अनुचान की कम सम्भावना।
- (v) छन गति और उच्च गति बाटे स्टैम्पिंग दरों पर उच्च दस्ता।

Disadvantages of Hybrid Stepper Motor

1. मोटर चुम्बक को विस्थिति के कारण उच्च बड़त्व और बजन।
2. चुम्बकीय तालित में परिवर्तन से प्रभावित प्रदर्शन।
3. Reluctance motor से अधिक महंगा है।

Torque Pulse Rate Characteristics

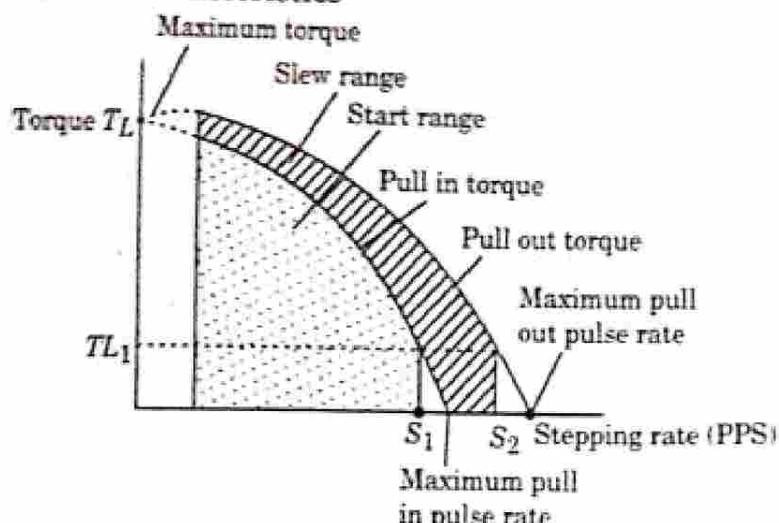

चित्र 4.10 Torque pulse rate characteristics of a stepper motor.

एक Stepping motor की Torque pulse rate विशेषताओं विद्युत चुम्बकीय Torque की भिन्नता के रूप में Pulse per second (PPS) में एक Step के रूप में प्रति सेकण्ड एक स्टेपर मोटर आपत्तीर पर दो विशेषताओं वक्र S_1 व S_2 द्वारा वर्णित किया गया है। वक्र S_1 में Torque की विशेषता में बिंचाव यह अधिकतम (Per step) दर दिखाया गया है जिस पर मोटर लोड 0° Torque के विचित्र मूल्य के लिए स्थाप या रिवर्स को सिंक्रोनाइज करना शुरू कर सकता है। वक्र S_2 Torque विशेषताओं को बाहर निकालता है। यह अधिकतम Pull out torque को दिखाता है जिस पर मोटर लोड Torque के विचित्र मानों के लिए चल सकती है। यदि पहले से ही सिंक्रोनाइज है लेकिन यह इस दर पर कमांड को रोकना या रिवर्स करना Start नहीं कर सकता है। लोड टार्क के लिए मोटर को सिंक्रोनाइज करना शुरू कर सकता है बिना प्लस T_L के बन्द हुए हमारे रिवर्स मोटर को रोक सकता है। यदि एक Pulse Rate S_1 से कम है। एक बार रोटर Start हो गया है और एक Step तक बिना एक लोड Torque के लिए Stepping दर में बृद्धि की जा सकती है। लोड को Start करने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन के बाद T_L को स्टैम्पिंग दर को S_2 तक बढ़ाया जा सकता है बिना एक Step खोए या सिंक्रोनिज खोए बिना। हालांकि अगर Stepping की दर S_2 से अधिक बढ़ जाती है तो मोटर सिंक्रोनाइजेशन खो देगा। इसके अलावा पहले और दूसरे के बीच का क्षेत्र विभिन्न Torque के लिए प्रतिनिधित्व करता है। स्टेपिंग रेट की सीमा का मान रखता है जो मोटर बिना एक स्टेप खोए हुए चलती है बशर्ते कि वह पहले से ON हो गई हो और सिंक्रोनाइज इस क्षेत्र को Slew रेंज कहा जाता है और मोटर को Slewing मोड के विपरीत कहा जाता है। स्पीड कंट्रोल के लिए Slew range उपयोगी है और यह स्थिति नियन्त्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। शून्य प्लस रेट वर्टिकल लाइनों और Curve के बीच के क्षेत्र को Range start कहा जाता है।

स्टेप मोटर का उपयोग बहुम कम स्टेपिंग दर पर नहीं किया जाता है। (वक्रों के बिंदोंदर भागों द्वारा पहले और दूसरे द्वारा द्वारा द्वारा) स्पॉकि कम Pulse दर पर damping को कमी के कारण दोतनों के कारण होता है इस प्रकार वास्तविक प्राप्ति द्वारा के बोच होता है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा इंगित किया जाता है। बिंदोंदर खड़ी रेखा कम Pulse rate और Torque द्वारा में खिंचाव का संकेत देता है।

स्टेप मोटर के अनुप्रयोग (Application of Stepping Motors)-स्टेप मोटर का अनुप्रयोग को एक विस्तृत होता है ज्योंकि वे डिजिटल नियंत्रण, (इनपुट पल्स का उपयोग करके) होते हैं जो वे कम्प्यूटर नियंत्रण प्रणाली के साथ जुड़े होते हैं ताकि उपयुक्त हैं स्टेपर मोटर का व्यापक रूप से संख्यात्मक नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं।

ज्ञान दूर्ल टेप रिकार्डर, फ्लापी डिस्क ड्राइव प्रिंटर, एम्स प्लाटर, रोबोटिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, सर्किट अंतरिक्ष, इलेक्ट्रिक वाच आदि स्टेपर मोटर के अन्य अनुप्रयोग ग्रहों के वैज्ञानिक अवेषणों के लिए तांच किए गए अंतरिक्ष यान भी हैं। स्टेप मोटर का उपयोग विज्ञान तथा फिल्म के उत्पादन में भी किया जाता है। ये मोटरें व्यावसायिक चिकित्सा और सैन्य लुप्तेनों की विविधता में भी प्रयोग किया जाता है। मिली वाट से लेकर 100 वाट तक, अधिकतम Torque 15 N-m और रेवर्शन 1.8 से 90° डिग्री मैकेनिकल डिग्री तक का निर्माण होता है। माइक्रो लेवल के लिए स्टेपर मोटर का उपयोग कलाइ द्वारा किया जाता है।

उदाहरण 1.-एक Variable reluctance motor का Step angle की गणना कीजिए जिसका Stack 3 और 16 tooth हैं।

$$\text{हल-Step angle } \alpha = \frac{360^\circ}{m_s \times N_r}$$

m_s = Number of stator phase or stack.

N_r = Number of rotor teeth (or rotor poles).

$$m_s = 3, N_r = 16$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{3 \times 16} = 7.5 \text{ per step}$$

उदाहरण 2.-एक सिंगल स्टैक आठ फेज (Stator) माल्टीपोल, स्टेपर Motor का 6 Rotor teeth है।

Phase को एक बार Excited किया जाता है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए-

(a) Step angle (b) Step per revolution (c) Speed यदि

Excitation frequency का मान 120 Hz हो तब

$$N_s = 8, N_r = 6, f = 120 \text{ Hz}$$

$$\text{हल-}(a) \text{Step angle } \alpha = \frac{N_s - N_r}{N_s \cdot N_r} \times 360^\circ$$

$$= \frac{8 - 6}{8 \times 6} \times 360^\circ = 15^\circ$$

$$(b) \text{Step per revolution} = \frac{360^\circ}{\alpha} = \frac{360^\circ}{15^\circ} = 240^\circ$$

$$(c) \text{Shaft speed} = \frac{\alpha \cdot f}{360} = \frac{15 \times 120}{360} = 5 \text{ r.p.s.}$$

उदाहरण 3.-एक तीन स्टैक 4 पोल Stepper motor का स्टेपर rotor का 8 teeth है। तब मान excitation का मान एक stack से दूसरे stack में बदलने पर step angle को ज्ञात कीजिए।

हल-

$$m = 3,$$

$$N_r = 8$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{mN_r} = \frac{360^\circ}{3 \times 8} = 15^\circ$$

$$\alpha = 15^\circ$$

Permanent Magnet DC (PMDC) Motors


स्थायी D.C. motor वह D.C. मोटर है जिसका ध्रुव स्थायी चुम्बक से बना होता है। चित्र में एक 2 पोल PMDC मोटर को दिखाया गया है। PMDC मोटर के ऊपरी स्थायी चुम्बक त्रिज्या चुम्बकीय होता है और बेलनाकार स्टील की मोटर का आंतरिक परिधि पर लगाए जाते हैं। मोटर चुम्बकीय प्रवाह के लिए बापसी पथ के रूप में कार्य करता है। रोटर में ब्रश के कम्प्यूटर सेगमेंट के साथ एक पारंपरिक डीसी आर्मेचर है। बैटरी या रेक्टीफायर से प्राप्त 6 Volt, 12 Volt, 24 Volt डीसी सप्लाई दी जाती है। PMDC मोटर का अधिकतम संचालन Torque को अक्षीय विद्युत प्रवाह रोटर कंडक्टर और स्थायी चुम्बक द्वारा उत्पादित चुम्बकीय प्रवाह के बीच सम्पर्क द्वारा निर्मित किया जाता है।

सर्किट माडल या एक PMDC मोटर के समतुल्य सर्किट चित्र 4.12 में प्रदर्शित है क्योंकि एक PMDC मोटर में फील्ड फ्लक्स स्थायी चुम्बक द्वारा निर्मित होता है जो सर्किट माडल में फील्ड Winding नहीं होता है।

एक पारंपरिक डी०सी० मोटर में जेनरेटर की गई EMF का मान

$$E = K\phi N$$

तथा Electromagnetic torque का मान

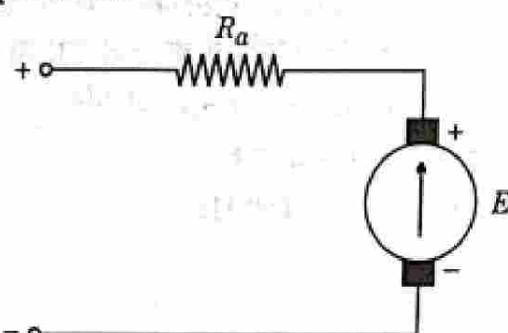

चित्र 4.12

$$T_e = K\Phi I_a$$

PM D.C. motor में Flux का मान Constant होता है तब Modified समीकरण


$$E = K_1 N$$

$$T_e = K_1 I_a$$

जहाँ $K_1 = K\phi$ को Speed voltage constant या Torque constant कहा जाता है। अतः इसका मान Number of conductor armature तथा Number of field poles पर निर्भर करता है।

तब

$$V = E + I_a R_a$$

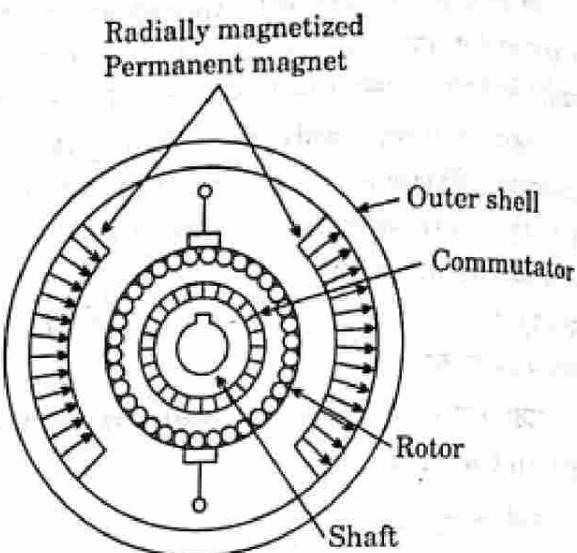

चित्र 4.11 Cross section view of a PMDC motor

$$V = K_1 N + I_a R_a$$

$$N = \frac{V - I_a R_a}{K_1}$$

Speed Control—चौंक पलक्स स्थिर रहता है इसलिए PMDC मोटर की गति को पलक्स नियंत्रण विधि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। PMDC motor की गति और Torque को आर्मेचर बोल्टेज नियंत्रण, आर्मेचर रिऑस्टेंड, कन्ड्रोल और ऊपर कन्ड्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा कसता है। इन मोटर का उपयोग केवल वहाँ किया जाता है जहाँ Base गति से नोचे की नेट गति की आवश्यकता होती है। उन्हें Base speed से ऊपर संचालित नहीं किया जा सकता है।

Advantages—स्थायी चुम्बक ढी०सी० मोटर में कुछ उपयोग पारंपरिक शंट ढी०सी० मोटर की तुलना में कई लाभ हैं।

(1) चौंक इन मोटरों को Field winding की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए वे सर्किट में कॉपर हानि नहीं करते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है।

(2) चौंक फील्ड Winding मोटर के लिए कोई जगह की आवश्यकता नहीं होती तब मोटर Wound pole के अनुरूप लेटा होता है।

Disadvantages—स्थायी चुम्बक उच्च प्रवाह शंट फील्ड के रूप में उच्च पलक्स घनत्व के रूप में उत्पादन नहीं कर सकता है इसलिए एक PMDC मोटर में कम प्रेरित Torque T_{ind} तथा प्रति ऐम्पियर Current I_a है तो उसी Rating का Shunt motor भी Same rating का होगा।

(2) ध्रुवों के विघटित होने का खतरा है जो कि बड़े आर्मेचर के कारण हो सकता है। Current ढी०मैनेटाइवेशन अत्यधिक त्रैंग के कारण भी हो सकता है। जो तब हो सकता है जब मोटर लघ्व समय तक Overload हो।

(3) PMDC मोटर का चुम्बकीय क्षेत्र हर समय मौजूद होता है तब भी जब मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। मोटर पूरी ताह से आवरण से ढका रहता है ताकि मोटर को नुकसान से बचने के लिए स्थायी चुम्बक द्वारा कोई भी अग्र चुम्बकीय पदार्थ उपकरण न हो।

उपयोग (Applications)—PMDC मोटर का उपयोग कई बात से लेकर कई हार्स पावर तक किया जाता है। आटो मोबाइल में इसका उपयोग व्यापक रूप से विंड शील्ड वाइपर और वाशर द्वारा संचालित करने के लिए किया जाता है। होटर और एयर कंडीशनर के लिए ब्लोअर ड्राइव करने के लिए कम्प्यूटर ड्राइव, आदि में खिलौने उद्योगों में मोटर का उपयोग किया जाता है। PMDC Motor के अन्य अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, खाद्य मिक्सर, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक उपकरण वैसे ड्रिल ट्रिमर आदि हैं। ये अक्सर उन उपकरणों में उपयोग किया जाता है जो बैटरी स्रोत से आपूर्ति की जाती है। उद्योग में उपयोग के PMDC मोटर का लागभग 200 Kw तक प्रयोग किया जाता है।

Types of Permanent Magnet Materials—PMDC मोटर में तीन प्रकार के Permanent magnet का उपयोग किया जाता है।

(a) **Alnicos**—ये कम धारा (Low current) High voltage के लिए उपयोग में किया जाता है क्योंकि कम मजबूत चुम्बकीयकरण की तीव्रता और उच्च अवशिष्ट पलक्स घनत्व के कारण होता है।

(b) **Ferrites**—ये एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर जैसे लागत के प्रति संवेदन शील अनुप्रयोग का उपयोग में किया जाता है।


(c) **Rare Earths**—दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक समैरियम कोबाल्ट से बने होते हैं। नियोडिमियम आयरन इनमें उच्च अवशिष्ट पलक्स और उच्च कोर्सेटिव मैग्नेटिजिंग तीव्रता होती है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट डिमैगेटाइजिंग समस्या से काफी हद तक मुक्त है। ऐसे चुम्बकीय पदार्थ महंगे हैं। Neodymium लोहे का बोरन समैरियम कोबाल्ट से सस्ता होता है।

जब भी बाद में तापमान अधिक हो जाता है तो पूर्व संवेदनशील पृथ्वी चुम्बक का उपयोग आकार के संवेदनशील अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आटोमोबाइल औद्योगिक ड्राइव बड़े औद्योगिक मोटर में किया जाता है। दुर्लभ मोटर चुम्बक के माध्यम PMDC मोटर का उपयोग किया जाता है। भाविष्य में अधिकांश पारंपरिक ढी०सी० मोटर को बदलने की संभावना है।


सर्वो मोटर (Servo Motor)

सर्वोमोटर को कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। 3 फेज मोटर का उपयोग आउटपुट कंट्रोलर के रूप में फोइडबैक कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। बड़े औद्योगिक मोटर के समान वे निरंतर ऊर्जा रूपांतरण के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। मोटर के संचालन का मूल सिद्धान्त विद्युत चुम्बकीय मोटर्स के समान है हालांकि उनके डिजाइन निर्माण और संचालन के तरीके अलग हैं। उनको शक्ति रेटिंग कुछ बाट से कुछ सौ बाट तक होता है। उनके पास कम रोटर जड़त्व है और इसलिए उनके पास प्रतिक्रिया को एक उच्च गति है। अपेक्षाकृत लम्बी रोटर लम्बाई और छोटे व्यास के साथ सर्वोमोटर डिजाइन के रोटर हैं। यह आमतौर पर बहुत कम गति और कभी-कभी शून्य गति पर काम करते हैं। उनके पास समान शक्ति रेटिंग के लिए पारंपरिक मोटर की तुलना में बड़े आकार के सर्वो मोटर का व्यापक उपयोग राडार (Radar), कम्प्यूटर, रोबोट मशीन, टूल्स ट्रैक और मार्गदर्शन (Guidance), प्रोसेस और कंट्रोलर में उपयोग किया जाता है। सर्वोमोटर अग्रलिखित प्रकार के होते हैं।

(i) D.C. सर्वोमोटर (D.C. Servomotor)

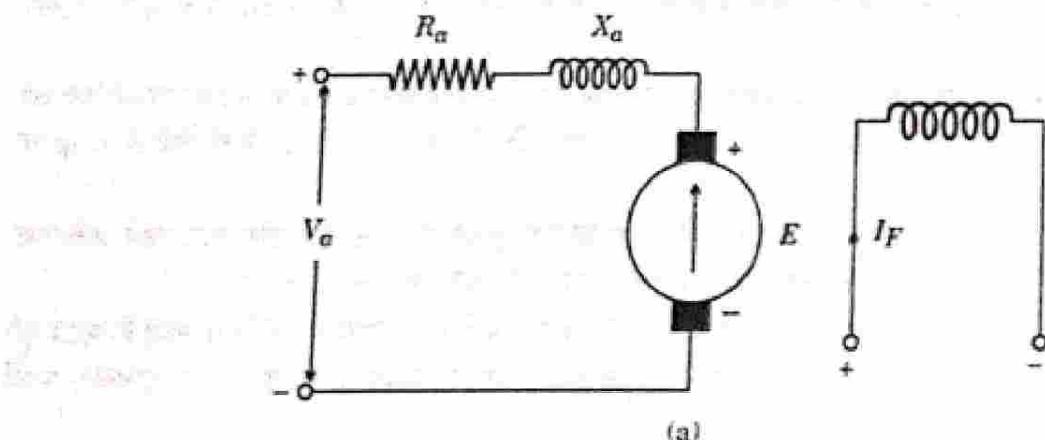

(a)

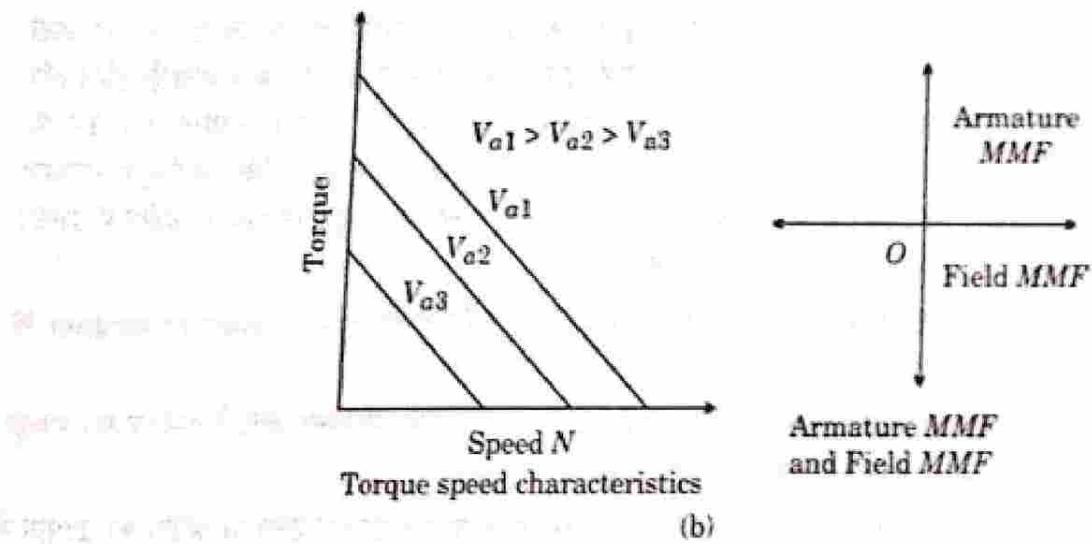

चित्र 4.13 डी० सी० सर्वोमोटर (D.C. Servomotor)

डी०सी० सर्वोमोटर को अलग से (Separately excited) D.C. मोटर या स्थायी चुम्बक होते हैं। D.C. servo मोटर का एक अलग से Separately excited D.C. को चित्र 4.13 (a) में प्रदर्शित किया गया है।

डी०सी० सर्वोमोटर की गति सामान्य रूप से आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके या डी०सी० सर्वोमोटर के आर्मेचर में एक बड़ा प्रतिरोध को जोड़कर मोटर की गति को कंट्रोल किया जाता है।

टार्क स्पीड Characteristics जो कि लीनियर है। एक बड़ी Negative slope (ढलान) ही टार्क कम स्पीड के साथ बढ़ जाती है। जैसा कि चित्र 4.13 (a) में दिखाया गया है।


स्लैटिव Slope servo इइव सिस्टम के लिए Damping तथा Viscous (चिपचिपा) प्रदान करता है।

मशीन कि आर्मेंचर MMF और उत्तेजन (Excited) क्षेत्र MMF D.C. मशीन में चतुर्कोण में होते हैं। इससे एक तेज टार्क प्रदान किया जाता है क्योंकि टार्क और प्लॉक्स डिकपल्ड (Decoupled) हो जाते हैं। यह आर्मेंचर Voltage या फूलांगा में एक स्टेप चेंज होने रोटर की गति की पोजिशन में तेजी से बदलाव होता है।

इसी सर्वोमोटर की रेटिंग कुछ वाट से लेकर लगभग 100 वाट सामान्य रूप से हो सकती है। सबसे उच्चतम पावर मोटर इसी सर्वोमोटर है।


A.C. सर्वोमोटर—वर्तमान में अधिकांश A.C. servomotor कुछ पावर एप्लिकेशन के लिए दो फेज Squirrel cage induction मोटर है। आमतौर पर उच्च शक्ति सर्वो सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 3 Phase squirrel cage motor को लेखा किया गया है।

द्विफेज-ए०सी० सर्वोमोटर (Two Phase A.C. Servomotor)—दो Phase A.C. Servomotor स्टेटर के winding को योजनाबद्ध Winding को दिखाया गया है जो एक दूसरे से 90° डिग्री के विवृत से विस्थापित होते हैं। Reference या निश्चित Phase winding को एक निरंतर Voltage source $V_m \angle 0^\circ$ से Supply दी जाती है।

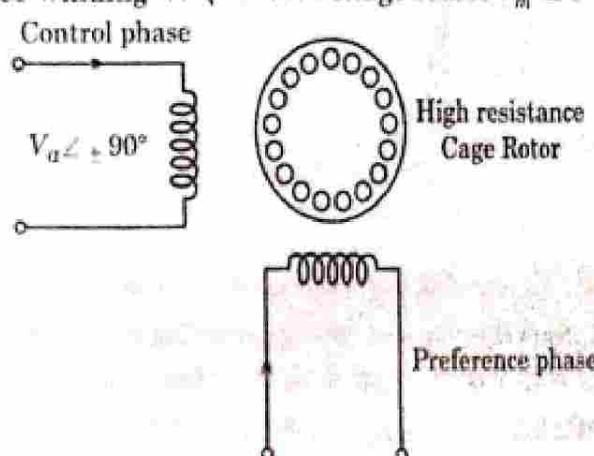

चित्र 4.14 Two phase A.C. Servo motor

Control किये जाने वाले अन्य Winding की control winding कहा जाता है जिसे Reference phase के समान विवृति के एक Phase voltage के साथ आपूर्ति (Supply) की जाती है लेकिन 90° डिग्री विवृत द्वारा विस्थापित Phase में Control phase आमतौर पर एक सर्वो एम्पलीफायर से आपूर्ति की जाती है। रोटर की गति और टार्क को नियंत्रण Voltage या Reference Phase Voltage के बीच Phase अंतर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Rotor के Rotation की दिशा को Phase sequence द्वारा उल्टा किया जा सकता है। तथा यह Rotation का Direction Lagging तथा Leading के बीच Control किया जा सकता है या इसके विपरीत में (Leading to lagging) में किया जाता है।

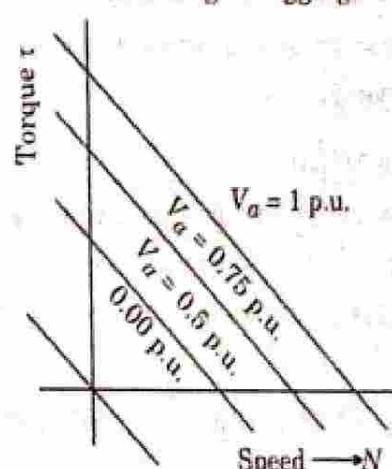


चित्र 4.15 स्पीड-टॉर्क वक्र ए०सी० सर्वोमोटर

ठच्च रोटर प्रतिरोध सुनिश्चित करता है कि Torque speed विशेषता के लिए Slope (हलान) यदि नकारात्मक हलान पूरे आपरेटिंग Range में हो तो यह मोटर को Positive damping तथा Good stability को प्रदर्शित करता है। विभिन्न विद्युत बोल्टेज के लिए Torque speed विशेषताओं को रैखिक (Linear) के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

ड्रैग कप सर्वोमोटर (Drag Cap Servomotor)—ड्रैग कप सर्वोमोटर के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली डिजाइन में मोटर से बजन और जड़त्व को कम करके Two phase सर्वोमोटर की प्रतिक्रिया को बहुत छोटे नियंत्रण संकेत में सुधार किया जाता है। और चुम्बकीय (Non magnetic conducting material) संचालन पदार्थ के पतले कप को रोटर के रूप में उपयोग किया जाता है जैसा कि चित्र 4.16 में दिखाया गया है।

बंडक्टर कप के बीच में स्थिर लोहे की कोर चुम्बकीय सर्किटों को पूरा करता है क्योंकि Rotor पतला होता है। जिससे इसका प्रतिरोध ठच्च होता है इसलिए Starting torque high होता है।

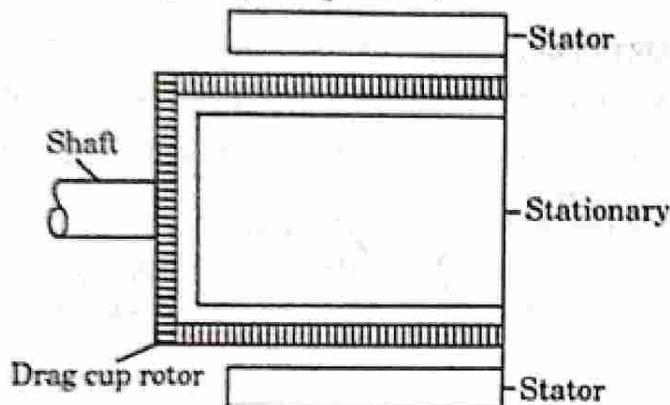

चित्र 4.16 Drag cup servo motor

Three Phase A.C. Servomotors-3 फेज Squirrel cage induction motor एक सामान्य रूप से अत्यधिक Nonlinear चुम्बित सर्किट डिजाइन है। हाल में इसे वेक्टर नियंत्रण या फोल्ड ओरिएंटेड कंट्रोल नामक नियंत्रक घट्टति का उपयोग करके एक रेखीय डिकपल्ड (Decoupled) मशीन के रूप में उपयोग किया गया है। मशीन में सर्किट की इस विधि को नियंत्रित किया जाता है जिसमें इस तरह से टार्क होता है और फ्लक्स अंदर से डिकोड हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप ठच्च गति प्रतिक्रिया और ठच्च टार्क (Torque) प्रतिक्रिया होता है। वेक्टर नियंत्रण के साथ तीन फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग तेजी से ३०००० सर्वों मोटर्स जैसे ठच्च शक्ति सर्वों प्रणाली में आज कल उपयोग किए जा रहे हैं।


सर्वोमोटर के गुण—सर्वोमोटर के निम्नलिखित गुण हैं—

- (1) सर्वोमोटर शून्य गति सहित सभी गति पर ठच्च Torque का उत्पादन करता है।
- (2) सर्वोमोटर को तेजी से Accelerate (त्वरित) तथा Decelerate (अत्वरित) किया जा सकता है।
- (3) सर्वोमोटर के पास कम रोटर जड़त्व होता है इसलिए उनके रोटेशन की दिशा बहुत तेजी से रिवर्स हो जाती है।
- (4) एक सर्वोमोटर कम गति पर या शून्य गति पर ठच्च तापमान के साथ खड़ा (Stand) हो सकता है क्योंकि यह गर्मी को बहाने से Dissipate (अवक्षय) कर सकता है।

सबमर्सिबल मोटर (Submersible Motor)

यह मशीन अथवा मोटर-पंप के साथ जुड़ी रहती है और ये हाइड्रोलिक मशीनें भी कहलाती हैं जिन्हें पानी की सतह पर घकेलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पानी को पंप के माध्यम से ऊपर की तरफ लाया जाता है, ये पंप पूरी तरह से पानी में दृढ़ होते हैं, सबमर्सिबल पंप में लगी हुयी मोटर ही सबमर्सिबल मोटर कहलाती है। यह एक फेज और तीन फेज की होती है। यह सबमर्सिबल पंप के साथ पानी में दृढ़ होते हैं।

सबमर्सिबल पंप मुख्य रूप से सिंचाई, अग्निशामन प्रणाली, घरों, उद्योगों, सीवेज हैंडलिंग सिस्टम आदि में उपयोग किए जाते हैं।

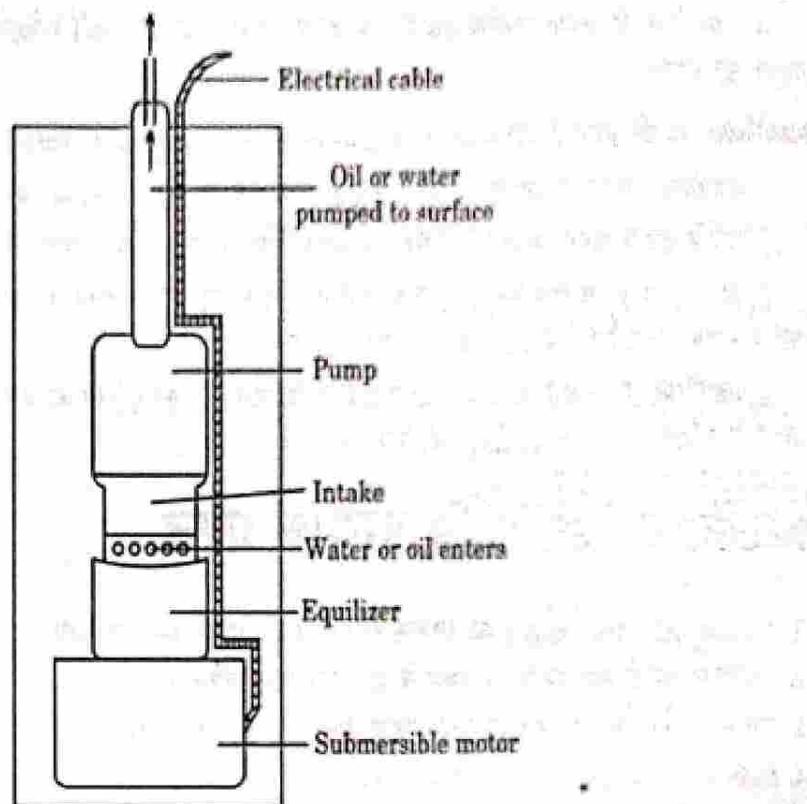

चित्र 4.17 विद्युत सबमर्सिवल मोटर पंप

कार्य सिद्धान्त (Working Principle)—विद्युत सबमर्सिवल पंप एक मल्टीस्टेज सेन्ट्रिफ्यूल पंप (Centrifugal pump) होता है जो उर्ध्वाधर (Vertical) दिशा में प्रचालित होता है। पंप के अन्दर गतिज ऊर्जा का रूपान्तरण (Conversion) दाब ऊर्जा में होता है जो इम्पेलर द्वारा द्रव को त्वरित करके गतिज ऊर्जा के रूप में छोड़ता है। जो कि दाब ऊर्जा के रूप में पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है।

"Electric submersible pump are multistage centrifugal pump operating in a vertical position, liquid, accelerated by the impeller, lose their kinetic energy in the diffuser where a conversion of kinetic to pressure energy takes place."

सबमर्सिवल मोटर पंप की बनावट (Construction of Electrical Submersible Pump)—सबमर्सिवल पंप, जिसे एक विद्युत सबमर्सिवल पंप भी कहा जाता है यह एक ऐसा पंप है जो पूरी तरह से पानी में दृढ़ा रहता है और पंप की सम्पूर्ण बनावट मोटर सहित पानी में ढूँढ़े होने के कारण हरमेटिकली सोल (Hermetically sealed) रहती है। जिससे किसी भी प्रकार का द्रव और हवा अन्दर नहीं जा सकता और न हो अन्दर से कोई द्रव बाहर नहीं आ सके।

"A submersible pump, also called an electric, Submersible pump, is a pump that can be fully submerged in water. The motor is hermetically sealed and close-coupled to the body of the pump."

सबमर्सिवल पंप का मुख्य कार्य पानी को ऊपर सतह तक पहुँचाने के लिए रोटरी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) में और गतिज ऊर्जा से दाब ऊर्जा में परिवर्तन से ही होता है।

सबमर्सिवल पंप के लाभ (Advantages of Submersible Pump)—सबमर्सिवल पंप के मुख्य लाभ निम्नान्त हैं—

1. इस प्रकार के मोटर पंप की प्राइमिंग (Priming) नहीं करनी पड़ती है क्योंकि यह हमेशा पानी में दृढ़ा रहता है।
2. यह एक प्रकार का सबसे ज्यादा दक्षता वाला मोटर पंप है। यह कम ऊर्जा खर्च पर ही पानी को पंप कर देता है।
3. यह एक प्रकार का ऊर्जा बचत करने वाला पंप है, पानी के दाब से ऊपर को तरफ (सतह की तरफ) धकेलता है जिससे यह ज्यादा ऊर्जा संरक्षित होती है।

4. सबमर्सिबल पंप हमेशा पानी में ढूँढ़े होने के कारण आवाज (Voice) नहीं होती तथा केविटेशन (Cavitation) की समस्या नहीं रहती।

सबमर्सिबल पंप की हानियाँ (Disadvantages of Submersible Pump)

1. सबमर्सिबल पंप में उपयोग होने वाली सील कुछ समय बाद जंग (Corrosion) के कारण क्षरण से खराब हो जाती है।
2. पानी के दाढ़ के कारण इसका रिपेयर करना भी बहुत आसान नहीं होता अतः सील की रिपेयरिंग करना कठिन कार्य है।
3. यह पंप सभी द्रव के लिए समान नहीं होते, पानी के लिए अलग, तेल के लिए के अलग बनाये जाते हैं, सिंगल स्टेज, और मल्टीस्टेज बनाये जाते हैं जिससे इनकी कीमत ज्यादा होती है।
4. सबमर्सिबल पंप में पानी अन्दर प्रवाहित होता है जो कि मोटर पंप की कूलिंग का कार्य करता है। यदि पानी अन्दर से बाहर आता है तो अतितापन (Overheating) की स्थिति बनती है।



अभ्यास प्रश्न

1. Linear induction motor की संरचना तथा क्रिया-विधि को स्पष्ट कीजिए।
2. सर्वोमोटर क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या कीजिए।
3. रिलेक्टेन्स मोटर क्या है? संरचना सहित क्रिया-विधि का वर्णन कीजिए।
4. Submersible motor का सचित्र वर्णन कीजिए।
5. A.C. सर्वोमोटर कितने प्रकार का होता है तथा Two-phase A.C. Servomotor की व्याख्या कीजिए।
6. स्टेप कोण क्या है? व्याख्या कीजिए।
7. PMDC मोटर का सचित्र वर्णन तथा Speed को कैसे Control किया जाता है?
8. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए-
 - (i) स्टेप कोण
 - (ii) Detent torque
9. Hybrid stepper motor का सचित्र वर्णन कीजिए।
10. Multi stack variable reluctance stepper का सचित्र वर्णन कीजिए।
11. सबमर्सिबल मोटर से क्या समझते हैं? सबमर्सिबल पंप की कार्य क्षमता को समझाइये।
12. सबमर्सिबल मोटर पंप की कार्य-प्रणाली को समझाइये एवं लाभ और हानियों को समझाते हुये उपयोगिता को बताइये।

प्रायोगिकी (Practical)

प्रयोग संख्या 1

Experiment Number 1

प्रयोग (Experiment)—Determination of efficiency at No Load test and Blocked rotor test on induction motor.

ट्रिफेज प्रेरण मोटर का शून्य लोड या खुला परिपथ परीक्षण तथा बद्द रोटर परीक्षण करना तथा इसमें मोटर की दस्ता जात है।

उद्देश्य (Object)-निर्माता को मोटर के अभिलक्षण ज्ञात करने के लिए अपनी मोटर का परीक्षण आवश्यक है जिससे

- (i) परीक्षणों द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर की विभिन्न हानियों (Different losses) को ज्ञात किया जा सके।
(ii) बिना भार के (No load) त्रिकला प्रेरण की दक्षता (Efficiency) का परिकलन करना।

आवश्यक उपकरण

क्र०सं०	उपकरण का नाम पूर्ण विवरण सहित	संख्या	टिप्पणी
1.	पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर (Squirrel cage induction motor) 5H.P. 400 Volt 50 Hz 8 Amp. (डेल्टा संयोजित) 1430 R.P.M.	1	लोडिंग प्रबन्ध (पुल ब्रेक इम) सहित
2.	अमीटर (चल लोह प्रारूपी) (0-5) एम्पियर	1	
3.	अमीटर (चल लोह प्रारूपी) (0-10) एम्पियर	1	
4.	वोल्ट मीटर (चल लोह प्रारूपी) 250/500 Volt	1	Large Range
5.	3-φ वाटमीटर 10/20 A, 400 Volt डायनेमोमीटर प्रारूपी	1	इसके स्थान पर दो एक फेजी वॉट मीटर पी प्रयोग कर सकते हैं।
6.	3-φ ऑटो ट्रांसफॉर्मर (continuous variable) 15 एम्पियर 0-460 Volt	1	
7.	कुन्जी (Key) 15 एम्पियर	1	
8.	संयोजन तारे 3/20 PVC ताप्र	L.S.	

सिद्धान्त (Principle)—त्रिफेजी प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धान्त भी ट्रांसफॉर्मर की भाँति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमों पर आधारित है। अन्तर केवल इतना है कि ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुण्डलन स्थिर रहती है जबकि प्रेरण मोटर की द्वितीयक कुण्डलन (एरर) धूम्रती है। इसलिए प्रेरण मोटर की दक्षता भी ट्रांसफॉर्मर की भाँति ही हानियों को मापन करके ज्ञात की जा सकती है। प्रेरण मोटर में निम्न हानियाँ होती हैं—


(ii) रोटर लौह हानियाँ—रोटर में लौह हानियाँ लगभग नगण्य होती हैं क्योंकि प्रसामान्य गतिशील अवस्था में रोटर धारा आवृत्ति बहुत कम होती है।

$$f_r = Sf$$

(iii) वायु तथा घर्षण हानियाँ (Windage and Friction Losses)—यह हानियाँ यांत्रिक हानियाँ कहलाती हैं तथा मोटर के चलने पर वायु प्रतिरोध के कारण तथा बेयरिंग पर घर्षण के कारण होती है। यह हानियाँ किसी स्थिर गति पर स्थिर होती हैं। उपरोक्त हानियों को ज्ञात करने के निम्न दो परीक्षण किये जाते हैं।

(i) खुला परिपथ परीक्षण (Open Circuit Test)—इस परीक्षण को No load test भी कहते हैं। इस परीक्षण में मोटर को निर्धारित गति पर परिवर्तनशील बोल्टता की सहायता से निर्धारित बोल्टता पर लोड रहित स्थिति पर चलाया जाता है तथा परीक्षण से क्रोड हानियाँ तथा यांत्रिक हानियाँ (वायु तथा घर्षण हानियाँ) का योग प्राप्त होता है।

3-फेज Auto Transformer

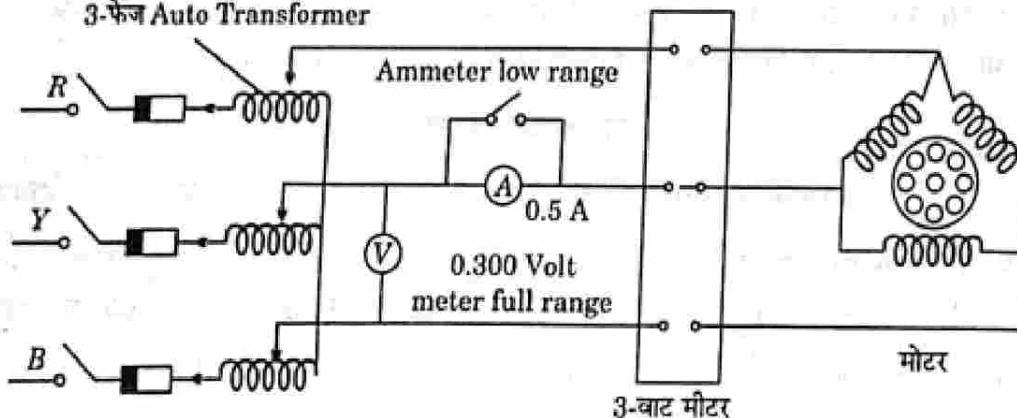

चित्र—Circuit diagram of open circuit test

(ii) बन्द रोटर परीक्षण (Blocked rotor test)—इस परीक्षण को लोकड (Locked rotor) या लघु परिपथ परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण के लघु परिपथ परीक्षण के समान ही है। यह परीक्षण कम बोल्टता तथा निर्धारित पूर्ण लोड पर किया जाता है तथा इस स्थिति में मोटर का रोटर स्थाई रूप से लॉकड (Locked) कर दिया जाता है। इस परीक्षण में स्टेटर तथा रोटर में ताप्र हानियाँ प्राप्त होती हैं।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों परीक्षण द्वारा प्रेरण मोटर की कुल हानियाँ प्राप्त कर लेते हैं।

दक्षता (Efficiency)—किसी मशीन की निर्गत शक्ति तथा निविष्ट शक्ति का अनुपात दक्षता कहलाता है तथा इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

$$\% \text{ दक्षता } \eta = \frac{\text{Output Power}}{\text{Input Power}} \times 100$$

$$\eta = \frac{\text{Output Power}}{\text{Output Power} + \text{Losses}} \times 100$$

प्रयोग विधि—खुला परिपथ या No Load test

(i) चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया जाता है।

(ii) कम परास के अमीटर के पार्श्व में लगी कुन्जी बन्द (Closed) करके सप्लाई ऑन करें।


अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सहायता से बोल्टता को धीरे-धीरे निर्धारित बोल्टता तक बढ़ाते हुए मोटर को निर्धारित गति पर चलायें अब अमीटर की कुन्जी तथा अमीटर बोल्टमीटर के पादयांक पर नोट कर लें।

बन्द संयोजन (Blocked Rotor Test)—(i) बन्द परिपथ के आरेख को चित्र के अनुसार संयोजन करते हैं।

(ii) मोटर की पुली को पट्टे द्वारा लॉकड (Locked) करके सप्लाई ऑन करें। अब 3-फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सहायता से बोल्टता को शून्य मान से धीरे-धीरे जायें जब तक कि अमीटर मोटर की पूर्ण लोड धारा प्रदर्शित न करे। इस प्रकार अमीटर बोल्टमीटर तथा वाटमीटर के तीन चार पादयांक ले लें।

अमीटर तथा वोल्टमीटर से प्राप्त विभिन्न पारदर्शकों के मध्य खोचा गया ब्रॉक लगभग एक सीधी रेखा होनी चैसा कि चित्र में दिखा गया है।

लोड: No load तथा Blocked rotor परीक्षण में एक फेजी एक फेजी दो वाटमीटर के स्थान पर तीन फेजी वाटमीटर प्रयोग किया गया है। तीन फेजी वाटमीटर प्रयोग करने के एक लाभ यह है कि इसमें हमें कुल Input शक्ति प्राप्त होता है। जैसाकि दो वाटमीटर प्रयोग करने पर कम शक्ति गुणक पर उनके पारदर्शकों का अन्तर लेना पड़ता है। ऐसी समस्या कोई नहीं आती तब तक से गणना में त्रुटि की सम्भावना नहीं रहती है।

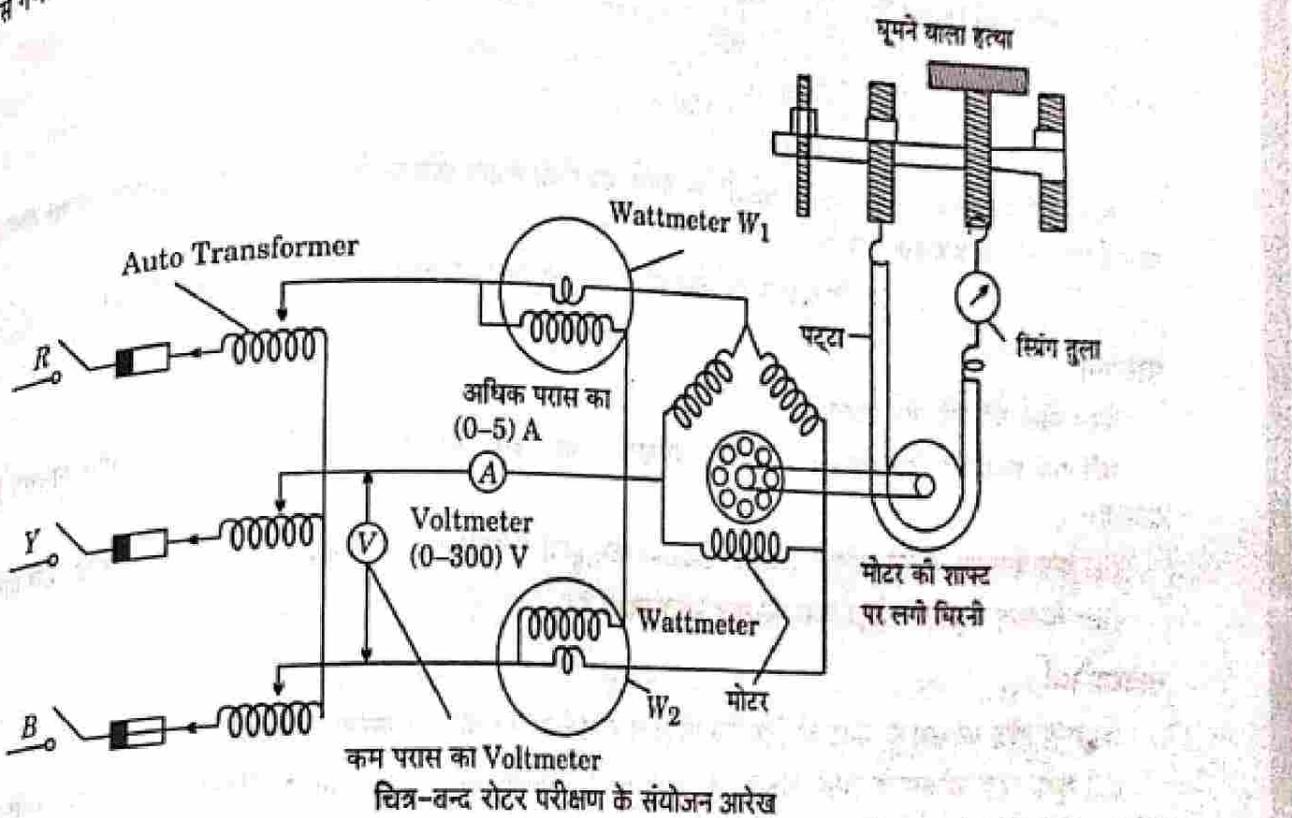

क्रमसंख्या	No Load Test			Block Rotor Test		
	V	I_0	Input in Watts (W_S) स्ट्रेहानियाँ	V_S	I_{SC}	Input in watts W_C ताप्रहानियाँ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

गणना

मोटर की Output = HP

मोटर की स्ट्रे हानियाँ W_S = वाट

मोटर की ताप्र हानियाँ W_C = वाट

मोटर की कुल हानियाँ $W_T = W_S + W_C = \dots\dots\dots$ वाट

मोटर की Input $W_1 = W_0 + W_T$

= वाट

$$\text{दक्षता} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

नोट—आंशिक लोडों (Fractional load) पर प्रेरण मोटर की दक्षता ज्ञात करने के लिए उसकी निर्गत शक्ति तथा ताप्र हानियाँ निम्न रूप से प्रबाहित होती हैं।

$$\text{आंशिक लोड पर ताप्र हानियाँ} = \text{पूर्ण लोड पर ताप्र हानियाँ} \times (\text{आंशिक लोड})^2$$

परिणाम

प्रेरण मोटर की पूर्ण लोड दक्षता = %

परिणाम सम्बन्धी विवेचना—(i) शून्य लोड परीक्षण में बहुत कम बोल्टता के अतिरिक्त मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है।

(ii) कम बोल्टता पर स्ट्रे हानियाँ (Stray losses) कम होती हैं इसलिये कम बोल्टता पर शून्य लोड वाट कम होंगे।

(iii) बोल्टता बढ़ने पर स्टेटर धारा का मान बढ़ता जाता है।

सावधानियाँ

(i) शून्य लोड परीक्षण में मोटर की निर्धारित बोल्टता तथा निर्धारित गति पर करना चाहिये।

(ii) शून्य लोड परीक्षण के समय अमीटर के पाश्व में लगी कुन्जी को बन्द (Closed) रखना चाहिए ताकि अमीटर का प्रारम्भिक धारा से बचाव हो सके।

(iii) बन्द रोटर परीक्षण मोटर की निर्धारित पूर्ण लोड धारा पर करना चाहिए।

(iv) Blocked rotor परीक्षण में सप्लाई बोल्टता को इतना ही बढ़ाना चाहिए कि मोटर में उसकी निर्धारित धारा Rated current का प्रवाह होना चाहिए।

(v) प्रयोग के समय Induction motor की शॉफ्ट में Belt and pulley को समय-समय पर पानी डालकर शीतलित करते रहना चाहिए अन्यथा Belt जलकर नष्ट हो सकता है।

(vi) सभी पाद्यांक (All Reading) को सावधानीपूर्वक सही (Correct) लिए जाना चाहिए।

(vii) प्रेक्षणों (Observations) को शीघ्रता से लेकर मोटर पर से भार को हटा लेना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से Belt व Pulleys hot न हो।

प्रयोग संख्या 2 (a)
Experiment Number-2 (a)

दृश्य (Object)

2 (a) प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध के प्रभाव द्वारा बल-आघूर्ण गति चक्र (Curve) का निर्धारण एवं 2 (b) सिंगल फेज संतुङ्ग फैन (I.M. without capacitor) के कार्यक्षमता का निरीक्षण करना।

Object : 2. (a) Determination of effect of motor resistance on torque speed curve of an induction motor. 2 (b) Observe the performance of a ceiling fan (1-φ) induction motor (without capacitor).

आवश्यक उपयंत्र तथा उपकरण**(Required machines, instruments and apparatus)**

क्रमसं.	उपकरण का नाम	संख्या	विशिष्टताएँ (Specifications)
1.	इण्डक्शन मोटर (I.M.)	1	3-φ 5 H.P. 415 V 50 Hz 8A 1440 r.p.m.
2.	स्टार्टर रजिस्टेंस (SRs)	3	Starter connected variable resistance
3.	ए०सी० ऐमीटर (A.C. Ammeter)	1	Moving Iron Type (0-20) A
4.	A.C. Voltmeter	1	Moving Iron Type (0-500) V
5.	D.C. ऐमीटर (D.C. Ammeter)	2	Moving Coil Type (0-7.5) A (0-15) A
6.	टैकोमीटर/स्पीडोमीटर	1	Moving Coil Type (0-3000/6000) r.p.m.
7.	Switch	1	Double Pole Iron Clad, Switch
8.	प्लास	1	Insulated Type 20 cm Length
9.	पेचकस स्कूड्राइवर	1	Insulated Type 15 cm Length.
10.	कनैक्टिंग लीड्स	L.S.	P.V. insulated 3/22 Cu 460/2650 V
11.	साइड कटिंग प्लायर	1	Insulated Type 15 cm Length.
12.	इलेक्ट्रिशियन नाइफ	1	Simple Knife 5 cm Length.
13.	सीरिंज टैस्टिंग लैम्प बोर्ड	1	Wood board with 15 W 240 V Lamp
14.	यांत्रिक भार व्यवस्था	1	Mechanical Load Arrangement


सिद्धान्त (Theory)—तीन फलीय सर्पण (3-Phase slip ring) प्रेरण मोटर का परिपथ सर्पण बलय द्वारा पर खुला होता है और यहाँ वाह्य प्रतिरोध जोड़कर रोटर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। रोटर परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाने के साथ-साथ मोटर का प्रारम्भन बल आघूर्ण बढ़ता जाता है जैसा उक्त मोटर के बल आघूर्ण चाल अभिलक्षण से स्पष्ट है। मोटर के रोटर परिपथ में किसी रोटर प्रतिरोध मान R_2 पर मोटर को उसके तात्कालिक बल आघूर्ण चाल अभिलक्षण तथा भार के बल आघूर्ण चाल अभिलक्षण के कटान बिन्दु पर की स्थिति में मोटर की प्रचालन चाल प्राप्त होती है। भार के मान में परिवर्तन पर भार

के बल आधूर्ज चाल अभिलक्षण परिवर्तित हो जाने से प्रचालन विन्दु के परिवर्तन पर मोटर की चाल भी परिवर्तित हो जाती है। अतः विभिन्न घारों पर मोटर से विभिन्न चाल प्राप्त होती है। रोटर परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाते जाने पर प्रारम्भिक बल आधूर्ज का मान बढ़ता जाता है और स्थिर घार पर चाल कम होती जाती है। यदि स्थिर रोटर प्रतिरोध पर मोटर में भार बढ़ाते जायें तो चाल कम होती जाती है।

प्रयोग विधि (Procedure)

- परिपथ चित्र के अनुसार विद्युत संयोजित किया।
- रोटर परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध संयोजित रखते हुये मोटर का निर्धारित बोल्टता पर प्रचालित किया तथा जनरेटर की ओर से मोटर को भारित पर आवश्यक पाद्यांक लिए।
- रोटर परिपथ में प्रतिरोध क्रमशः घटाते हुए आवश्यक पाद्यांक लिए।
- पुनः क्रमशः न्यून भार व रोटर प्रतिरोध मान बढ़ाते हुये और इसी प्रकार अर्धभार तथा पूर्ण भार भी आवश्यक प्रेक्षण के लिए।

परिपथ चित्र (Circuit diagram)

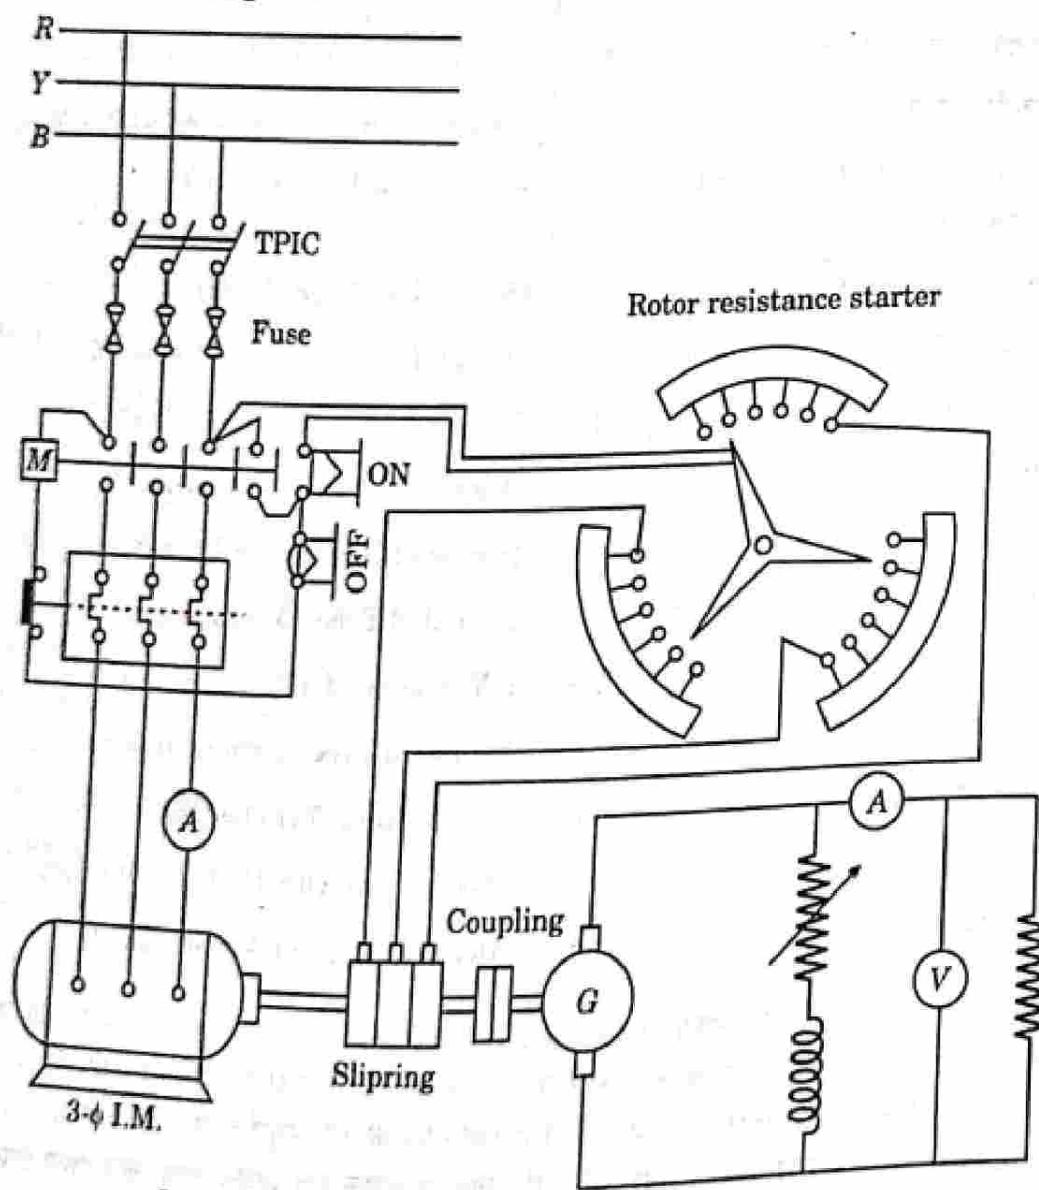

चित्र-Slip ring induction motor with rotor resistance starter

प्रैक्षण (Observations)

(i) प्रारम्भन बल आधूर्ण हेतु

क्र०सं०	रोटर प्रतिरोध A	प्रेरण मोटर पर		जनरेटर पर		प्रारम्भन बल आधूर्ण
		N	V	I		
1.	उच्च					
2.	माध्यम					
3.	न्यून					

(ii) विभिन्न भारों पर चाल नियंत्रण


क्र०सं०	भार	न्यून रोटर प्रतिरोध	माध्यम रोटर प्रतिरोध	उच्च रोटर प्रतिरोध
1.	न्यून	$N_1 =$	$N_2 =$	$N_3 =$
2.	अर्ध	$N_1 =$	$N_2 =$	$N_3 =$
3.	पूर्ण	$N_1 =$	$N_2 =$	$N_3 =$

गणना (Calculation)

$$2\pi NT = VI$$

$$\text{बल आधूर्ण } T = \frac{60VI}{2\pi N}$$

परिणाम (Result)

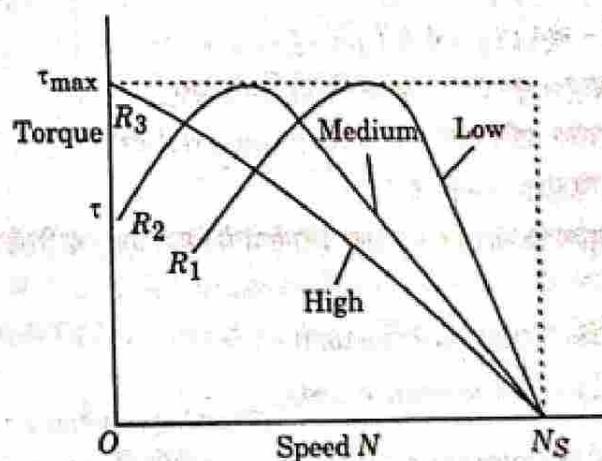

चित्र 2.2 Torque speed curve

1. रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ने के साथ प्रारम्भन बल आधूर्ण बढ़ता है।
2. भार बढ़ने के साथ चाल कम होती है।

पर्योग संख्या-2 (b)
Experiment 2 (b)

उद्देश्य (Object)

सिक्कित केवल फेरद मोटर (Without capacitor) सीलिंग फैन की कार्य क्षमता का प्रेषण

Object 2 (b) : Observe the performance of a ceiling fan (1 - φ) Induction motor (without capacitor).


आवश्यक सामग्री (Apparatus required or Necessary Items)

क्रमांक	इकाई का नाम (Items)	विशेष विवरण (Specification)	संख्या
1.	1-φ induction motor resistance start type	1-φ split phase type	01
2.	मॉमेटर	Moving iron type (0-20) A	01
3.	वोल्टमीटर	Moving iron type (0-500) V	01
4.	बाटमीटर	Single Phase	01
5.	प्रत्यावर्ती छोतोंध	A.C. resistance	—
6.	ट्रॉमेटर	Moving coil type	01
7.	संयोजक तंत्र	L.S.	—

सामान्य गुणधर्म (General Properties)


- क्षमता (Capacity) - 1/20 H.P. से - $\frac{1}{2}$ H.P. तक आंशिक अश्व शक्ति
- आरम्भिक बल आधूर्ण - न्यून ($T_S = 0.8 T$)
- आरम्भिक व्यवस्था - सहायक कुण्डलन तथा अपकेन्द्री स्विच द्वारा
- गति भार अभिलक्षण - पार्श्व अभिलक्षण (Shunt characteristics)
- गति नियन्त्रण - एक मात्र वोल्टता नियन्त्रण द्वारा
- विपरीत गति - स्टेटर की मुख्य या सहायक कुण्डलन (दोनों में से किसी एक) के सिरों की प्रूवता बदलने से विपरीत गति प्राप्त होती है।
- माध्यमिक गुणक - माध्यम (Medium power factor)
- अनुरक्षण कीमत - कम (Less maintenance cost)

(a) परिपथ आरेख

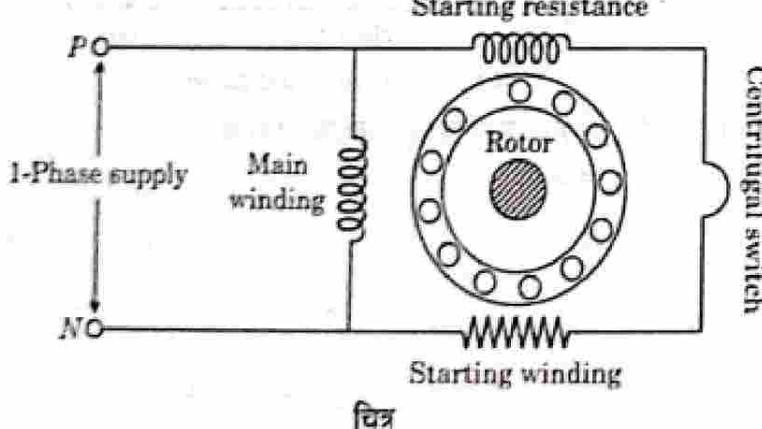


(b) सदिश आरेख

सिद्धान्त (Theory)—चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध प्रवर्ती इम्पेक्शन मोटर के अन्दर स्थाता पर दो कुण्डलन होते हैं। प्रथम मुख्य कुण्डलन (Main winding) जो एकल कला प्रदाय से प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहती है। द्वितीय आरम्भिक कुण्डलन (Starting winding) जो आरम्भिक प्रतिरोध (Starting resistor) तथा अपकेन्द्री स्विच (Centrifugal switch) सहित एकल कला प्रदाय के आर पार मुख्य कुण्डलन के समानांतर में सम्बद्ध रहती है इस मोटर में स्थाता की आरम्भिक कुण्डलन का प्रतिरोध बढ़ाकर प्रदाय के आर पार मुख्य कुण्डलन के समानांतर में सम्बद्ध रहती है इस मोटर में स्थाता की आरम्भिक कुण्डलन का प्रतिरोध बढ़ाकर

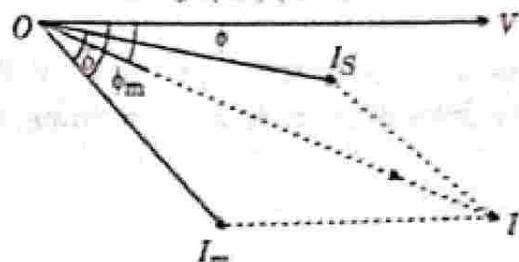


चित्र

कला विभाजन (Phase splitting) किया जाता है जिससे आरम्भिक कुण्डलन को धारा (I_S) तथा मुख्य कुण्डलन को धारा (I_m) में कलान्तर $\delta = (\theta_m - \theta_S)$ ठप्पन हो जाता है जैसा कि सदिश आरेख से स्पष्ट है। फलतः घूर्णी तुम्बकोय फ्लोड (r.m.f.) ठप्पन होता है जो मोटर के घूर्णक पर आरम्भिक बल आर्द्धवृत्त ($T_s = KI_m I_s \sin \delta$) लागू करता है और घूर्णक घूमने लगता है। ठप्परचात् जैसे ही मोटर की गति, पूर्ण गति के निकट 70% to 80% of full speed पहुँचती है जैसे ही आरम्भिक स्विच

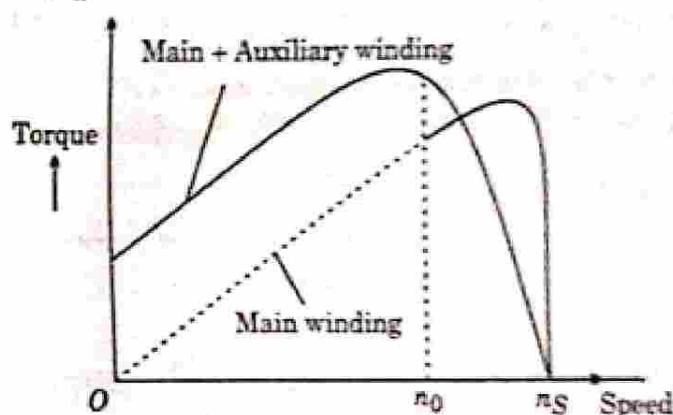

चित्र-बल आर्द्धवृत्त गति छक्क

प्रचालित होकर आरम्भिक प्रतिरोध सहित आरम्भिक कुण्डलन को अलग (Cut off) कर देता है और मोटर तीव्र गति से लगातार चलती रहती है। इस प्रकार मोटर की Running conditions में स्थाता (Stator) का सहायक परिपथ (आरम्भिक कुण्डलन प्रतिरोध अपकेन्द्री स्विच आदि असम्बद्ध Disconnected) अद्यांत् पृथक् (Isolate) रहता है और मोटर केवल मुख्य परिपथ द्वारा चलती रहती है।

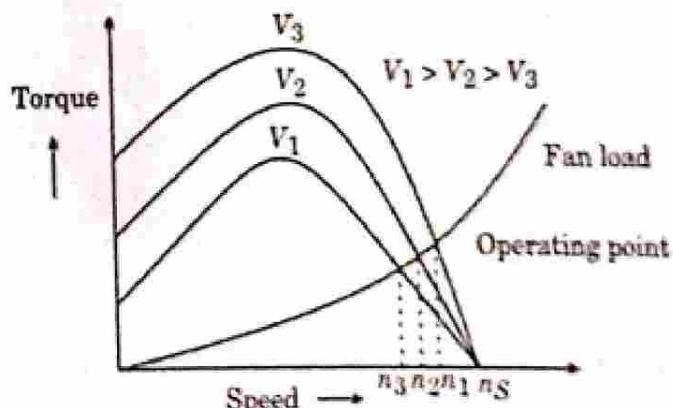

चित्र : बल आर्द्धवृत्त-गति छक्क (Fan load के लिए)

टिप्पणी (Note)

- (i) प्रायः कुण्डली के निर्माण में पतले तार का उपयोग करके ही आरम्भिक कुण्डलन के प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है।
- (ii) मोटर को विपरीत दिशा में घुमाने के लिए किसी एक Winding की धूवता बदली जाती है। दोनों कुण्डलनों को नहीं अर्थात् किसी एक कुण्डलन के सम्बन्धों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है।

परिणाम (Result)

सिंगल फेज प्रेरण मोटर (Without capacitor) के प्रदाय बोल्टेज में परिवर्तन के साथ-साथ बल आघूर्ण गति के ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि फैन लोड के लिए बोल्टेज परिवर्तन पर विभिन्न गति पर निम्नवत् ग्राफ (वक्र) प्राप्त होता है। (चित्र में प्रदर्शित)

सावधानियाँ (Precautions)

1. परिपथ के सभी यन्त्र, उपयंत्र, मापयंत्र उपस्कर उपकरण आदि युक्तियों को Proper place पर व्यवस्थित होना चाहिए ताकि सम्बन्धन करने तथा पाद्यांक लेने में सुगमता हो।
2. परिपथ में प्रयुक्त समस्त यन्त्र, उपयंत्र, मापयंत्र, उपस्कर उपकरण आदि युक्तियाँ विशिष्टताओं (Proper specifications) को होनी चाहिए।
3. परिपथ में प्रयुक्त सभी उपकरण उपयुक्त क्षमता (Suitable capacity) के होनी चाहिए।
4. सम्बन्धक तारों (Connecting wire) के समस्त जोड़ (Joints) कसे (Tight) होने चाहिए अर्थात् Right and Tight होने चाहिए।

प्रयोग संख्या-03

Experiment Number-03

Experiment—To study the effect of capacitor on the starting and running of single phase induction motor and the method of reversing the direction of rotation.


उद्देश्य (Object)

एक चरणवद प्रेरण मोटर के सहायक वाइंडिंग्स सर्किट में संधारित्र की आवश्यकता की जाँच करने के लिए दोनों स्थिति अर्थात् शुरू (Start) करने व रोटेशन की दिशा को उलटने की विधि का निर्धारण करना।

सिद्धान्त (Theory)—जब Single phase मोटर को एक एक फेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो इसके स्टेटर Winding में प्रत्यावर्ती फ्लक्स (या क्षेत्र) उत्पन्न होता है जोकि बहुफेज फ्लक्स की भौति तुल्यकालिक गति पर घूर्णमान नहीं होता है। जिससे वह स्थिर रोटर में घूर्णमान बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर पाता तथा फ्लास्वरूप मोटर स्वचालित (Self start) नहीं होते हैं।

इसलिये यदि किसी प्रकार से (हाथ से या अन्य सहायक मोटर) से इस प्रकार की मशीन के रोटर को स्थिर अवस्था से किसी भी दिशा में घुमा दिया जाये तो मोटर घूमने लगती है तथा अपनी पूर्ण गति को प्राप्त कर लेती है।


सिंगल फेज मोटर में Starting torque को प्राप्त करने के लिए अलग से एक सहायक Winding को जोड़ा जाता है जिसे Auxiliary winding कहा जाता है। Auxiliary winding तथा Main winding सिंगल फेज के समान्तर में जुड़े होते हैं तथा वे विभिन्न प्रतिबाधा के होते हैं इसलिए इन (Main auxiliary) winding में Current का Flow भिन्न-भिन्न है, तथा Main winding तथा Auxiliary winding के बीच Phase difference भिन्न-भिन्न होता है।

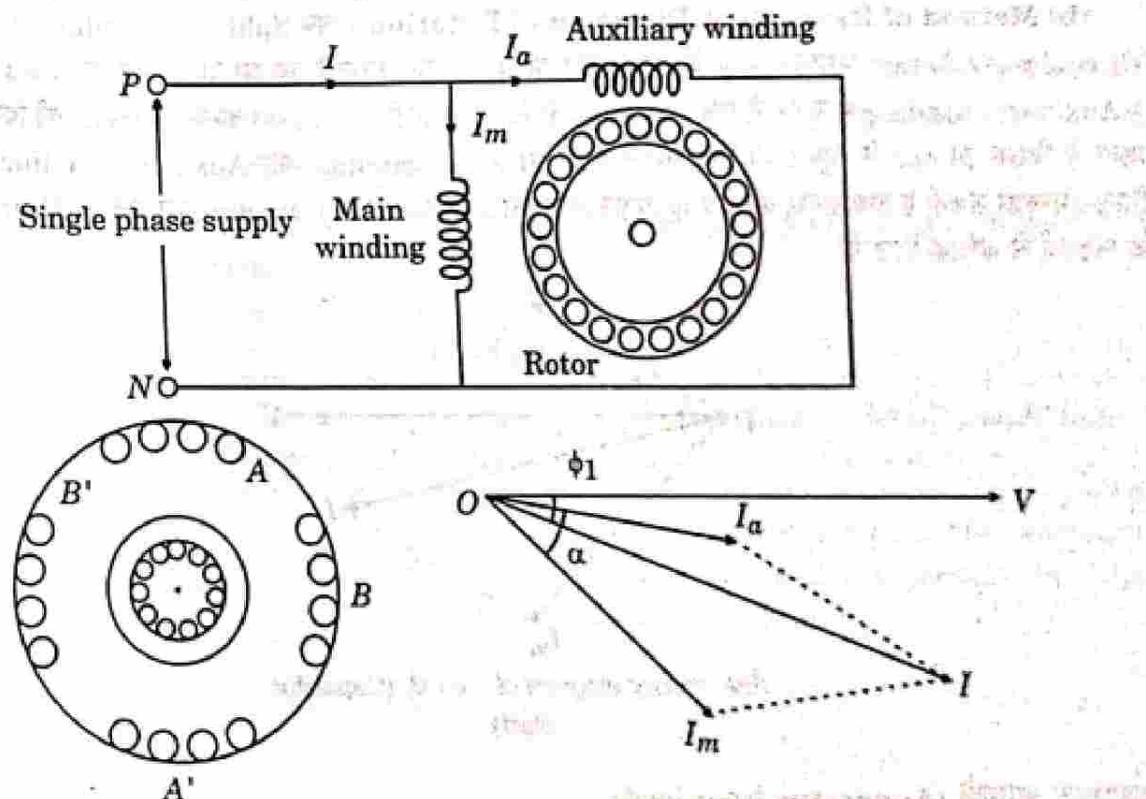

वित्त-Single phase induction motor winding carrying current which have a time phase difference of a degree.

(a) **Need of a Capacitor in the Auxiliary Winding Circuit**—Single phase मोटरों में दो Winding होते हैं जोकि एक दूसरे से 90° विद्युतीय या कुण्डलित हैं। दोनों कुण्डलने एक समान फेज की विद्युतरोधित तारों की हो-


सकती हैं। फेज स्पलिटिंग (Phase splitting) के लिये एक कुण्डलन के श्रेणी में एक संधारित्र को जोड़ दिया जाता है। इस कुण्डलन को प्रारम्भिक या Auxiliary winding कहा जाता है। दूसरी कुण्डलन को Main या Running winding कहते हैं।

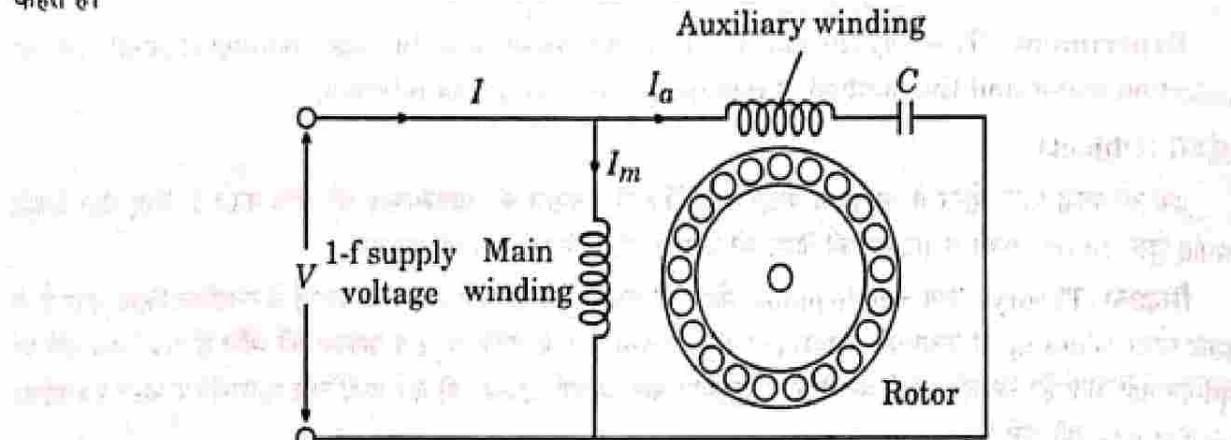

चित्र Capacitor start 1-φ I.M.

इस प्रकार की मोटर के विद्युत संयोजन दिखाये गये हैं। इनका रोटर भी पिंजरा प्रारूपी होता है। दोनों कुण्डलनों को आपस में क्रमशः समान्तर में जोड़कर एक फेज सप्लाई के पार्श्व (Across) में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र वाली कुण्डलन की धारा मुख्य कुण्डलन की धारा से 90° अग्रगामी (Lead) होती है जिसके कारण मोटर के स्टेटर पर घूमने वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इस घूमने वाले क्षेत्र के प्रभाव से प्रेरित होकर मोटर का पिंजरा रोटर घूमने लगता है। इस मोटर में दोनों Winding अन्त तक संयुक्त रूप से कार्य करती हैं।

(b) **Method of Reversal of Direction of Rotation-** जब Split phase induction motor का Direction of rotation अर्थात् Rotor के घूमाने की दिशा को विपरीत करना है तब इस Motor के दो Winding (Main + Auxiliary) winding में से किसी एक Winding की दिशा को उल्टा (Reverse) करके Current की दिशा को बदला जाता है जिससे Motor के घूमने की दिशा बदल जाती है। Main winding और Auxiliary winding की Lead घिन-घिन हो सकती है तथा इनका प्रतिरोध का मापन किया जाता है। Auxiliary winding का प्रतिरोध Main winding के प्रतिरोध से अधिक होता है।

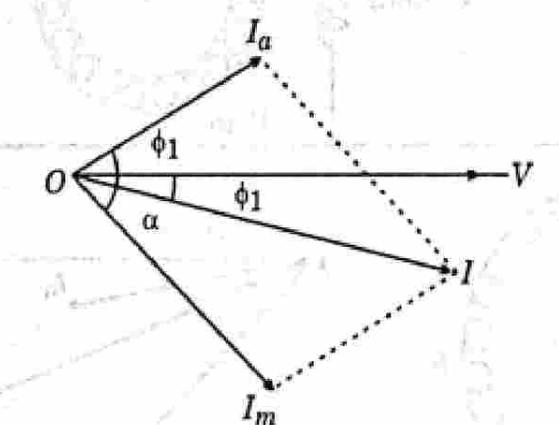


चित्र-Phasor diagram of 1-φ I.M. (Capacitor start)

आवश्यक सामग्री (Apparatus Required)

Single phase induction motor. Split phase type capacitor in Auxiliary winding. Single phase wattmeter (one), voltmeter and Ammeter (MI) Type.

Circuit Diagram

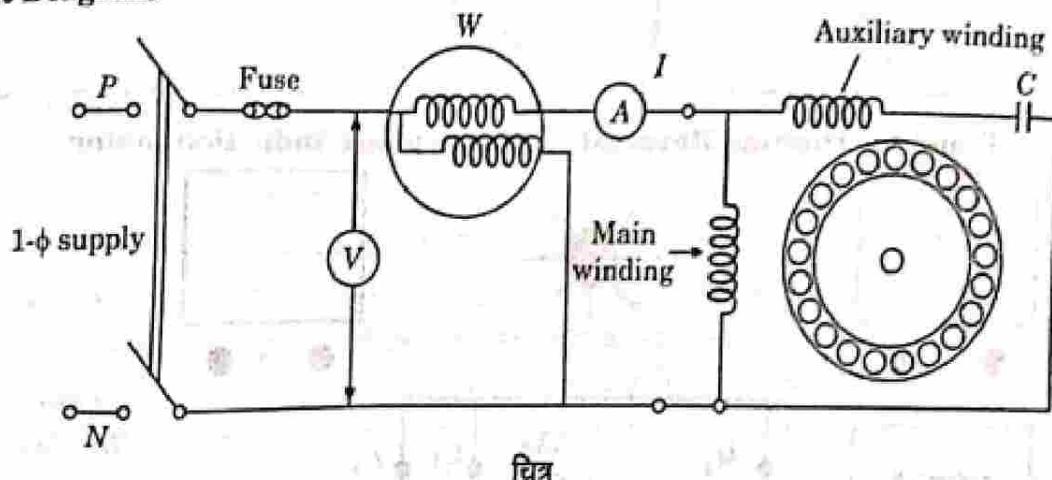

प्रयोग विधि (Procedure)–(1) चित्र के अनुसार Circuit (परिपथ) को बनाकर सर्वप्रथम मॉल्ड लाइंड को प्रयुक्त करके मोटर के Rotation को Note कर लेते हैं। उसके बाद Supply को हटाकर Auxiliary winding को अलग कर लेते हैं। तब पुनः Supply को प्रयुक्त करते हैं। अब मोटर में केवल Single winding है, इससे मोटर को किसी भी दिशा में चुमाकर मोटर के रोटेशन की दिशा को Note कर लिया जाता है।

2. अब पुनः Auxiliary winding को बिना Capacitor के लगाकर Motor को Supply को On किया जाता है तथा मोटर के घूमने की दिशा को प्रेक्षण (Observe) किया जाता है। जब रोटर घूमने लगता है जिससे Starting torque का परिमाण रोटर की Shaft को पकड़ लेता है और रोटर के रोटेशन की दिशा के साथ Voltmeter, अमीटर व वाटमीटर से मापन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है।

3. Auxiliary winding को Capacitor के साथ प्रयुक्त Motor को Start किया जाता है तब Motor का Starting torque का परिमाण Holding torque के परिमाण को पकड़ लेता है। तब इस स्थिति में Motor के Rotor को हाथ से पकड़कर उसके Reading को Note कर लिया जाता है।

4. अब टर्मिनल Voltage के Connections को परस्पर बदल दिया जाता है तथा अब पुनः Supply को प्रयुक्त करके Motor के Rotation को Note कर लिया जाता है।


Observations

S. No.	Input Power (W)	Input Voltage (V)	Input Current (I)	Power factor circuit condition $\cos \phi$
1.				Without capacitor in the auxiliary winding with capacitor in the auxiliary winding.
2.				
3.				
4.				
5.				

6.

7.

Panel for running Reversal of Single phase induction motor

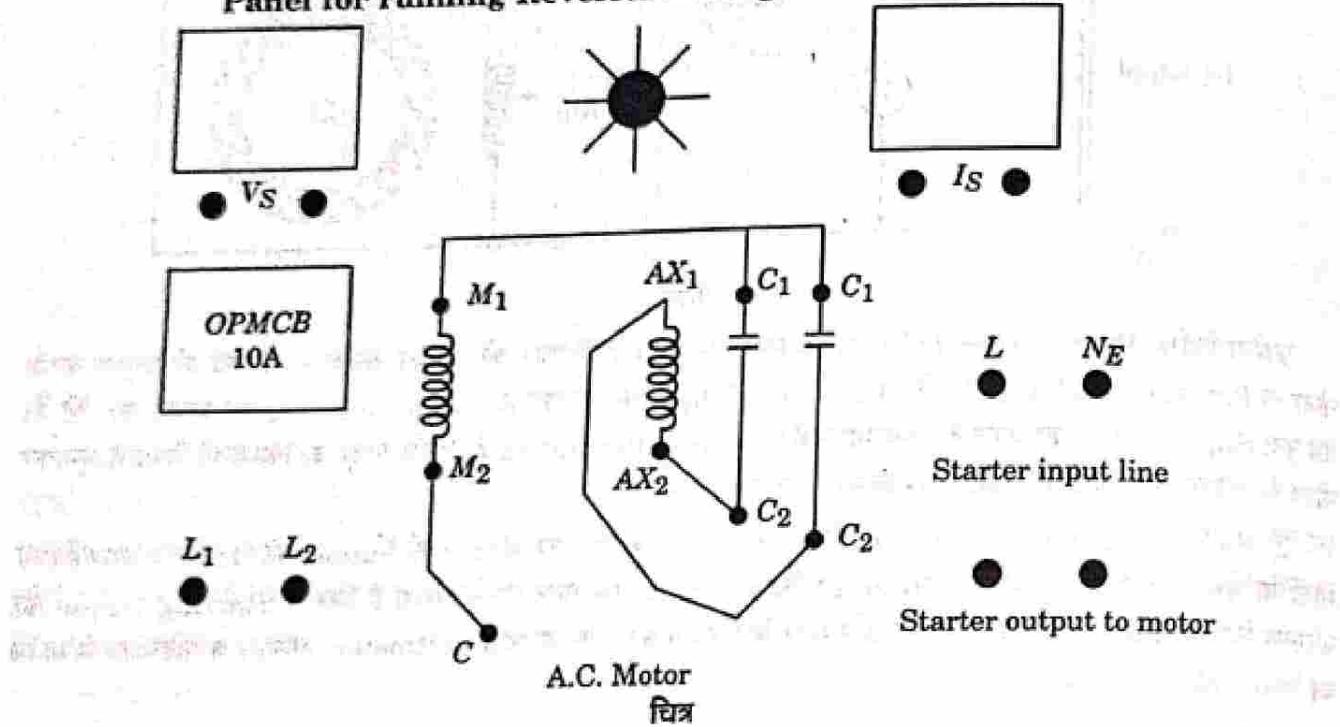

प्रयोग संख्या (4)
Experiment No. 4

Experiment—To plot relationship between no load terminal voltage and excitation current in a synchronous generator at constant speed.

उद्देश्य (Object)—प्रत्यावर्ती की निर्धारित गति पर उसकी उत्तेजक धारा (Exciting current) तथा निर्पार सिरा Voltage (No load terminal voltage) में बहु खींचकर, अध्ययन करना।

सिद्धान्त तथा प्रयुक्त सूत्र (Theory and Used Formulae)—प्रत्यावर्तक की किसी भी स्थिर गति पर उसकी क्षेत्र धारा (I_F) तथा जनित्र सिरा वोल्टता (E) में खींचा गया बहु, चुम्बकीय बहु कहलाता है। यह भार तथा No load भार दोनों पर ही खींचा जाता है जैसा कि इस प्रयोग (Experiment) से स्पष्ट है। यह दिष्ट धारा जनित्र के चुम्बकीय बहु के एक रूप (Identical) होता है और उसी तरह से खींचा जाता है अर्थात् उस प्रकार से प्राप्त किया जाता है।

प्रत्यावर्तक में सतत घूमने वाले धूर्णक पर स्थापित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को सदा स्थिर रहने वाले स्थाता (Stator) पर स्थापित आर्मेंचर के चालकों द्वारा काटा जाता है। इससे उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित (उत्पन्न) हो जाता है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है—

$$E = 4.44 K_p K_d \phi \cdot f \cdot T \text{ Volt.}$$

$$4.44 K_p \cdot K_d \cdot T = K \text{ (Constant)}$$

$$E = K \cdot \phi \cdot f$$

$$E \propto \phi f$$

$$\phi \propto I_F \quad N = \frac{120f}{P}$$

$$N \propto f$$

$$E \propto I_F N$$

प्रत्यावर्तक की किसी स्थिर गति पर I_F तथा E or V में खींचा गया ग्राफ प्रारम्भ में (चुम्बकीय संतुप्ति से पूर्व) एक सरल रेखा होता है। अन्त में (चुम्बकीय संतुप्ति के बाद) आरेख Graph झुक जाता है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।


आवश्यक उपकरण (Apparatus required)

क्र०सं०	उपकरण का नाम	संख्या	विशिष्टताएँ (Specifications)
1.	अल्टरनेटर	1	3-φ
2.	प्राइम मूवर (मोटर)	1	D.C. Shunt motor
3.	डी०सी० प्रबर्तक	1	Three point starter
4.	अमीटर (धारामापी)	1	M.C. Type
5.	अमीटर (धारामापी)	1	M.I. Type
6.	वोल्टमीटर (वोल्ट मापी)	1	M.I. Type
7.	ऑन ऑफ डिवाइस	1	D.P.I.C. Switch
8.	टेकोमीटर (गतिमापी)	1	Multirange speedometer
9.	सम्बन्धक तार	L.S.	P.V.C. 3/22 Cu 250 V.

प्रयोग विधि-(i) सर्वप्रथम परिपथ के आरेख के अनुसार विधिवत् सम्बन्धन (Connection) करते हैं।

(ii) अब फोल्ड एक्साइटेशन स्विच S_2 तथा लोड स्विच S_3 को खुला रखते हुए प्रत्यावर्तक को Prime mover की सहायता से निर्धारित गति पर चलाइए।

(iii) उत्तेजक के क्षेत्र परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध रखते हुए फोल्ड एक्साइटेशन स्विच S_2 को ऑन करने से पूर्व तथा बाद की स्थितियों में क्षेत्र धारा I_F तथा No Load voltage E_0 के पाद्यांकों को क्रमशः अमीटर व वोल्टमीटर से लेकर प्रेक्षण सारणी में अंकित कीजिए।

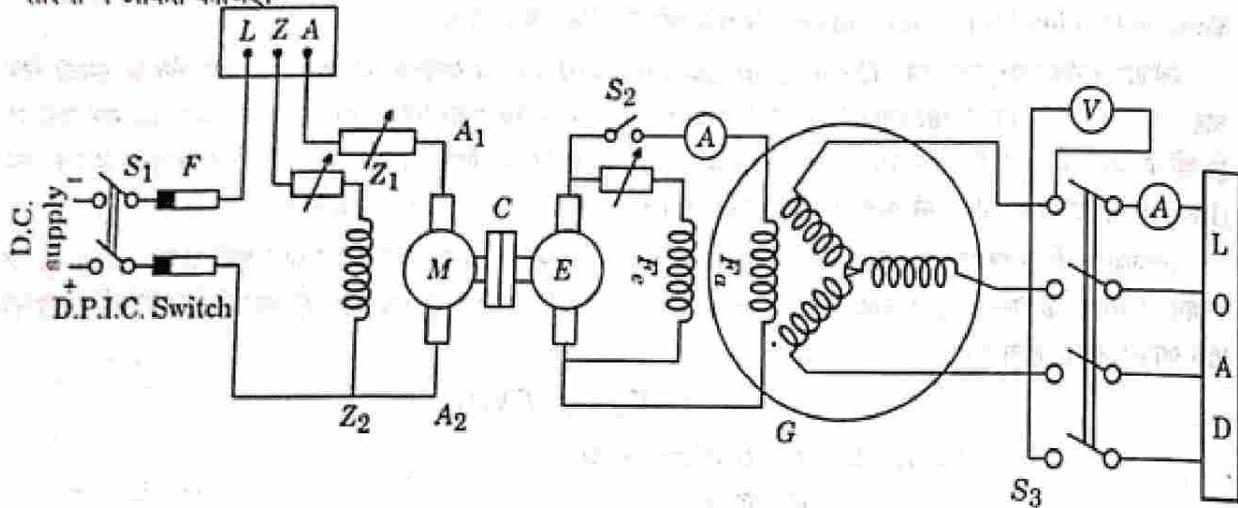

चित्र

(iv) अब उत्तेजक के क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध को Step by step घटाते हुए क्षेत्र धारा I_F तथा No load voltage E_0 के कई पाद्यांक लेकर प्रेक्षण तालिका में अंकित कीजिए।

(v) लोड स्विच S_3 को खुला रखते हुए उत्तेजक के क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाकर पुनः अधिकतम कीजिए और फोल्ड एक्साइटेशन स्विच S_2 को ऑफ कीजिए।

(vi) अब Prime mover अर्थात् ३०००० शन्ट मोटर के आर्मेचर में प्रतिरोध बढ़ाकर प्रत्यावर्तक की निर्धारित गति को घटाकर आधा कीजिए।

(vii) अब Prime mover अर्थात् ३०००० शन्ट मोटर के आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध कम करके प्रत्यावर्तक को पुनः निर्धारित गति प्राप्त कीजिए।

(viii) अब भार धारा को स्थिर रखते हुए (iii) व (iv) को ज्यों का त्यों पुनः दोहराइए और I_F तथा V के पाद्यांकों को प्रेक्षण सारणी में अंकित कीजिए।

(ix) X -अक्ष पर क्षेत्र धारा (I_F) तथा Y -अक्ष पर जनक वोल्टता E_0 or V के पाद्यांकों को लेते हुए चुम्बकीय वक्रों को खोचा जाता है।

प्रेक्षण-No load तथा निर्धारित गति पर चुम्बकन वक्र

क्र०सं०	I_F ऐप्पियर	V , वोल्ट	$V_{Ph} = \frac{V_e}{\sqrt{3}}$
1.			
2.			
3.			

4.		
5.		


आरेख (Graph)–प्रत्यावर्तक की विभिन्न अवस्थाओं के अन्तर्गत उसकी क्षेत्र धारा I_F तथा जनक वोल्टता (E or V) में खींचे गए वक्र को दर्शाए गए हैं।

परिणाम (Result)

चित्र में प्रदर्शित समस्त आरेख (Graph) की प्रत्यावर्तक की विभिन्न अवस्थाओं के अभीष्ट चुम्बकीय वक्र (Desired Magnetic curve) है।

सावधानियाँ (Precautions)

- (i) मोटर जनरेटर सेट को No load पर Start करना चाहिए।
- (ii) मोटर जनरेटर समुच्चय ($M - I - Set$) को प्रवर्त करते समय उत्तेजक (Exciter) के क्षेत्र परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध रखना चाहिए।

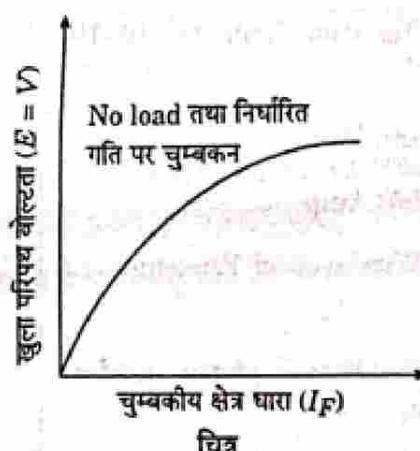

- (iii) भार पर चुम्बकीय अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए स्थिर गति के साथ-साथ भार धारा भी रखनी चाहिए।
- (iv) प्रत्यावर्तक पर भार की अवस्था में प्रेक्षण (Observations) लेते समय पहले उसे स्थिर निर्धारित गति पर चलाना चाहिए। तत्पश्चात् लोड के स्विच को ऑन करके उसे भारित Loaded करना चाहिए। तब क्षेत्र उत्तेजन (I_F) को कम करते हुए पाठ्यांक लेना चाहिए।

प्रयोग संख्या (5)
Experiment No. (5)

विषय (Subject):—इसेजन सक्ति को नियम रखते हुए एक प्रत्यावर्तक के बिंदा बोल्टता तथा भार योग में सम्बन्ध।
(Determination of the relationship between terminal voltage and load current of an alternator keeping excitation and speed constant.)

अवश्यक उपकरण (Apparatus required)

संख्या	उपकरण का नाम छोर्ण विवरण महिला	संख्या	दिवाली
1.	प्रिफेक्चरल प्रत्यावर्तक 5 KVA, 400 Volt 50 Hz, 1500 r.p.m. स्टार शैरीफिल्ड	1	(प्रथम चालक) टिट लोड शॉट बोटर से यूनिट तथा इलेक्ट्र (Exciter) महिला
2.	चल सीह अमीटर (Moving iron Ammeter (0-10) Amp.)	1	Portable
3.	चल सीह बोल्टमीटर (0-500) Volt	1	Portable
4.	चल मुद्रित अमीटर (0-2.5) Amp.	1	इलेक्ट्र परिपथ के लिए
5.	स्टार मुद्रित रिहोस्ट (Wire wound Rheostat) 1.5 क्षमियत 750 Ω	1	इलेक्ट्र परिपथ के लिए
6.	प्रिफेक्चरल रिहोस्ट (Three phase loading Rheostat 5 Kw 440 V)	1	प्रतियोग लोड के लिए
7.	चिंकेच चोक मुद्रित (Choke coil 0-10 Amp. 430 Volt)	1	प्रैरियक लोड के लिए
8.	संधारित्र बैंक (Capacitor Bank) 440 Volt, 7.5 Amp.	1	संधारित्र लोड के लिए
9.	टैकोमेटर (Tachometer)	1	Multi range
10.	संयोजन तार (P.V.C. 3/30 Cu)	L.S.	संयोजन के लिए

सिद्धान्त (Theory):—टर्मिनल बोल्टता तथा लोड घार के मध्य स्थौरा गया चक्र प्रत्यावर्तक का लोड अभिलक्षण कहलाता है। प्रत्यावर्तक (Alternator) पर लोड बढ़ाने से टर्मिनल बोल्टता में निम्न कारणों से गिरावट आती है—

- (i) मुक्तदृश्य के प्रतिरोध तथा प्रतिपाता के कारण कुछ बोल्टता प्राप्त होता है।
- (ii) आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature Reaction) के प्रभाव के कारण—जब प्रत्यावर्तक पर लोड प्रदान कर रहा होता है तो इसके आर्मेचर चालकों में घुरु प्रवर्गित होता है जो अपना एक फलक्स को उत्पन्न करता है तथा इस फलक्स का मुख्य फलक्स के प्रभाव आर्मेचर (Reaction) कहलाता है। प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया (Armature Reaction) विभिन्न कारणों पर भिन्न-भिन्न होता है।
- (iii) इकाई उचित गुणक भार (At Unity Power Factor)—Unity power factor पर Armature reaction का प्रभाव केवल विस्तार (Distroting) होता है जिसके कारण टर्मिनल बोल्टता से गिरावट आती है।

(ii) शून्य पहलवानी गतिशील गुणक पर (At Zero Lagging P.F.)—शून्य पहलवानी गतिशील गुणक पर आर्मेड रेटिंग (Armature reaction) को प्राप्त तुरंत विद्युतकालीन (Demagnetising) होता है जिसके कारण पूर्ण घूमाव कम होता है तथा प्रत्यावर्तीक में कम विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है अतः अधिक गतिशील गुणक में इसकी गतिशील गुणक पर द्वारा अधिक विद्युत आती है।

(iii) शून्य अग्रवानी गतिशील गुणक पर (At Zero Leading P.F.)—शून्य अग्रवानी (Zero Leading Power) पर आर्मेड रेटिंग (Armature reaction) पूरी तुरंत विद्युतकालीन होता है जिसके कारण पूर्ण घूमाव की गतिशील कम होती है तथा प्रत्यावर्तीक में अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है अतः लोड बढ़ने पर दृष्टिकोण कम होता है।

परिपथ आरेख


प्रयोग विधि

(i) विकेंजी प्रत्यावर्तीक द्वितीय चार फेज मोटर के साथ युग्मित (Coupled) है तथा प्रत्यावर्तीक के दृष्टिकोण में विकेंजी लोड दर्शायित है।

(ii) अब द्वितीय चार फेज मोटर की सहायता से प्रत्यावर्तीक को ऊपर लिया गया तथा अंतिक (Exciter) की सहायता से प्रत्यावर्तीक की दृष्टिकोण बोल्टता को निर्धारित रूप तक पर्याप्त कर दें। इसके लिए प्रत्यावर्तीक के लोड वैरिएटर में एक तार कुण्डलित डिओर्टर तथा अग्नीटर लगाया जाता है। इस उपर्युक्त को प्रयोग के दौरान लिया रखें।

(iii) अब लोड प्रतिरोधी को शून्य में धीरे-धीरे बढ़ाकर पूरी लोड तक बढ़ायें तथा लोड चार एवं दृष्टिकोण बोल्टता को नीत करते जायें। प्रतिरोधी लोड होने के कारण लोड का गतिशील गुणक इकाई होगा।

(iv) इसके बाद प्रेरणिक लोड (Lagging power factor) पर भी इसी फ्रेम को दौड़ायें।

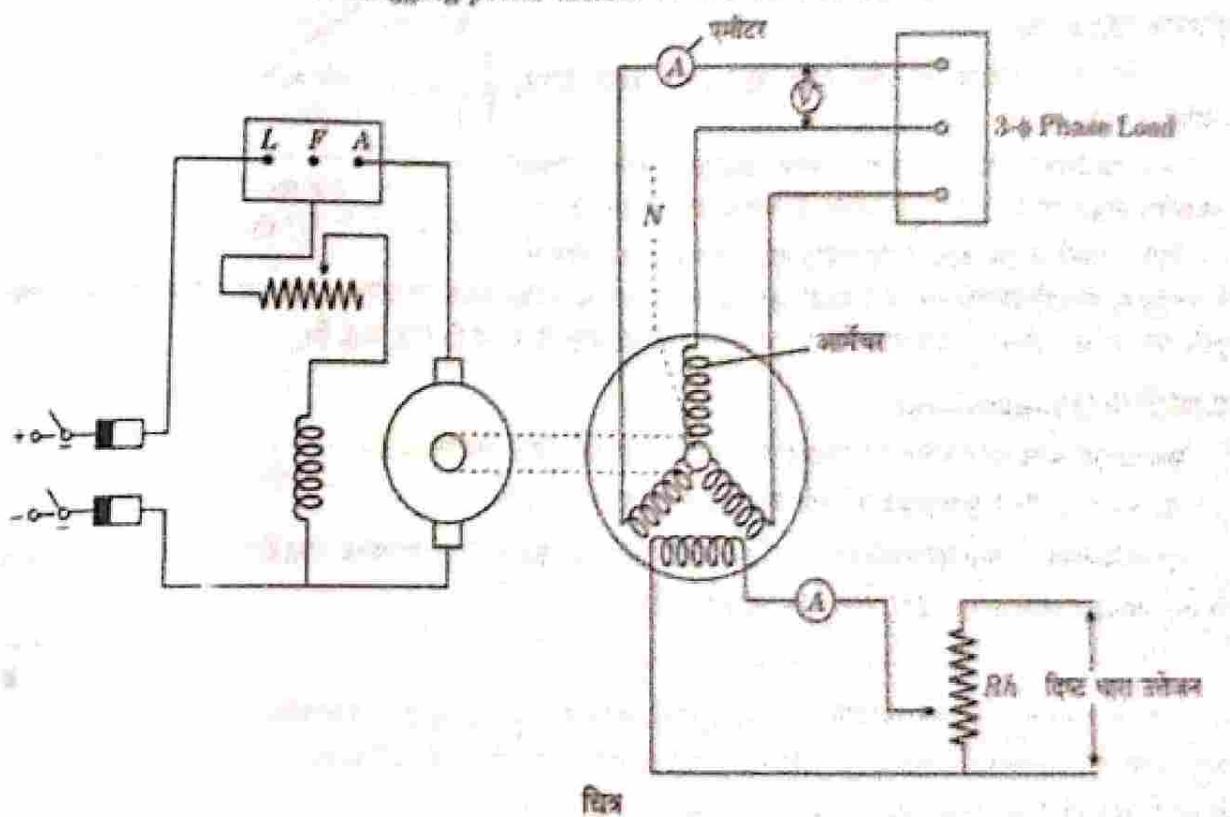

प्रत्यावर्तीक पर तुल्यकाली मोटर का लोड देकर या संभारित चैक लगाकर दृष्टिकोणित गुणक अग्रवानी विधि जा सकता है तथा केवल तुल्यकाली मोटर से ही पश्चात्यामो इकाई तथा अग्रवानी विधित गुणक तीनों प्रकार का लोड दिया जा सकता है।

प्रैक्षण तालिका

संख्या	प्रतिरोधी लोड (Resistive Load)		प्रेरणिक लोड (Inductive Load)		संधारित्र लोड (Capacitor load)	
	लोड धारा टर्मिनल वोल्टता	टर्मिनल वोल्टता	लोड धारा	टर्मिनल वोल्टता	लोड धारा	टर्मिनल वोल्टता
	I	V	I	V	I	V
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

शाफ-उपरोक्त पाठ्यांको की सहायता से लोड धारा (Load current) तथा टर्मिनल वोल्टता (Terminal voltage) के माध्यम से विभिन्न लोड के लिए बब्ल में दिखाया गया है।

परिणाम (Results)

(i) प्रिफेजी प्रत्यावर्तक का लोड अभिलक्षण इकाई शक्ति गुणक (प्रतिरोधी लोड)।

(ii) पश्चागामी (प्रेरणिक लोड) तथा अग्रगामी शक्ति गुणक (संधारित्र लोड) पर दिखाये गये हैं जोकि सेद्वानिक रूप से सही हैं।


विभिन्न बब्लों से हम देखते हैं कि इकाई शक्ति गुणक तथा पश्चागामी शक्ति गुणक पर टर्मिनल वोल्टता में गिरावट आती है एवं पश्चागामी शक्ति गुणक पर टर्मिनल वोल्टता में गिरावट इकाई शक्ति गुणक की अपेक्षा अधिक है अग्रगामी शक्ति गुणक पर टर्मिनल वोल्टता में थोड़ी बढ़ि होती है।

सावधानियाँ (Precautions)

प्रयोगात्मक कार्य करते समय प्रयोगशाला में निम्न सावधानियाँ रखनी आवश्यक हैं-

(1) प्रयोग के दौरान प्रत्यावर्तक की गति तथा उत्तेजन स्थिर होना चाहिए।

(2) प्रत्यावर्तक की गति को प्रथम चालक (दिप्त धारा मोटर) की गति को समंजित करके तथा क्षेत्र उत्तेजन को क्षेत्र नियामक (Wire wound rheostat) द्वारा स्थिर रखा जा सकता है।

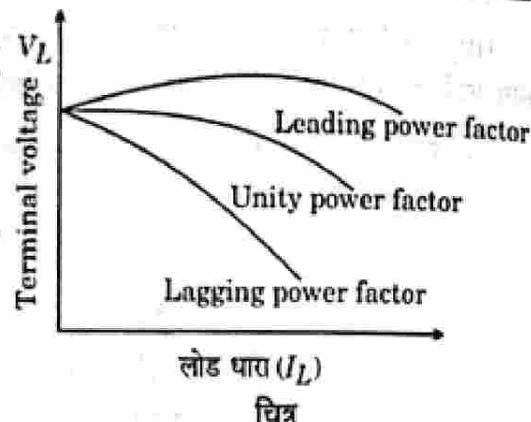

प्रयोग संख्या (6)

Experiment No. (6)

उद्देश्य (Object)—एक प्रत्यावर्तक का खुला परिपथ तथा लघु परिपथ परीक्षण करना तथा नियमन (Regulation) एवं कार्यक्षमता को ज्ञात करना।

(Determination of the regulation and efficiency of alternator from the open circuit and short circuit test)

आवश्यक उपकरण


(Apparatus Required)

क्र०सं०	उपकरण का नाम पूर्ण विशिष्ट सहित	संख्या	टिप्पणी
1.	त्रिफेजी प्रत्यावर्तक (Alternator) 5 KVA 400 वोल्ट, 50 Hz 1500 r.p.m. स्टार संयोजित	1	दिल्ली बारा सन्ट मोटर (प्रथम चालक) से युग्मित तथा उत्तेजक सहित
2.	चल लोह अमीटर (Moving Iron Ammeters) (0–10) एम्पियर	1	
3.	चल कुण्डली अमीटर (0–0.25 Amp)	1	उत्तेजन परिपथ के लिए
4.	चल लोह वोल्टमीटर (0–500 Volt)	1	
5.	चल कुण्डली वोल्टमीटर (Moving coil Voltmeter) (0–30) Volt	1	
6.	एक फेजी लोडिंग रिओस्टेट % Kw 250 Volt	1	
7.	सतत परिवर्तित प्रेरण लोडिंग चोक 3-φ 16 Amp. 415 Volt	1	
8.	तार कुण्डली रिओस्टेट (Wire wound rheostat/1.5 Amp.) 750 ओह्म	1	उत्तेजन परिपथ के लिए
9.	टैकोमीटर	1	Multi range
10.	आवृत्ति मीटर 40–60 Hz	1	
11.	संयोजन तारे P.V.C. 3/20 Ch	L.S.	
12.	कुंजी	2	

सिद्धान्त (Theory)—प्रत्यावर्तक (Alternator) का नियमन (Regulation) ज्ञात करने के लिए उसको शून्य लोड (No load) तथा पूर्ण लोड (Full load) direct load विधि अपनाई जा सकती है परन्तु बड़ी क्षमता के प्रत्यावर्तक को प्रयोग शाला में पूर्ण लोड तथा लोडिंग करना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष लोड विधि अधिक खर्चोली तथा असुविधाजनक है। इसके लिए तुल्यकाली प्रतिबाधा विधि सबसे सरल तथा सुविधाजनक है। अतः प्रत्यावर्तक की नियमन (Regulation) ज्ञात करने के लिए निम्न परीक्षण करने पड़ते हैं।

प्रयोग विधि (Experiment Method)

(i) खुला परिपथ परीक्षण (Open circuit test)—यह परीक्षण शून्य लोड तथा निर्धारित गति पर किया जाता है। खुला परिपथ चोल्ट्टा (ओपेनफेज) तथा उत्तेजन धारा (Exciting current) के मध्य खींचा गया बक्र प्रत्यावर्तक का खुला परिपथ अभिलक्षण या शून्य लोड अभिलक्षण कहलाता है। खुला परिपथ परीक्षण आरेख को प्रदर्शित किया गया है।

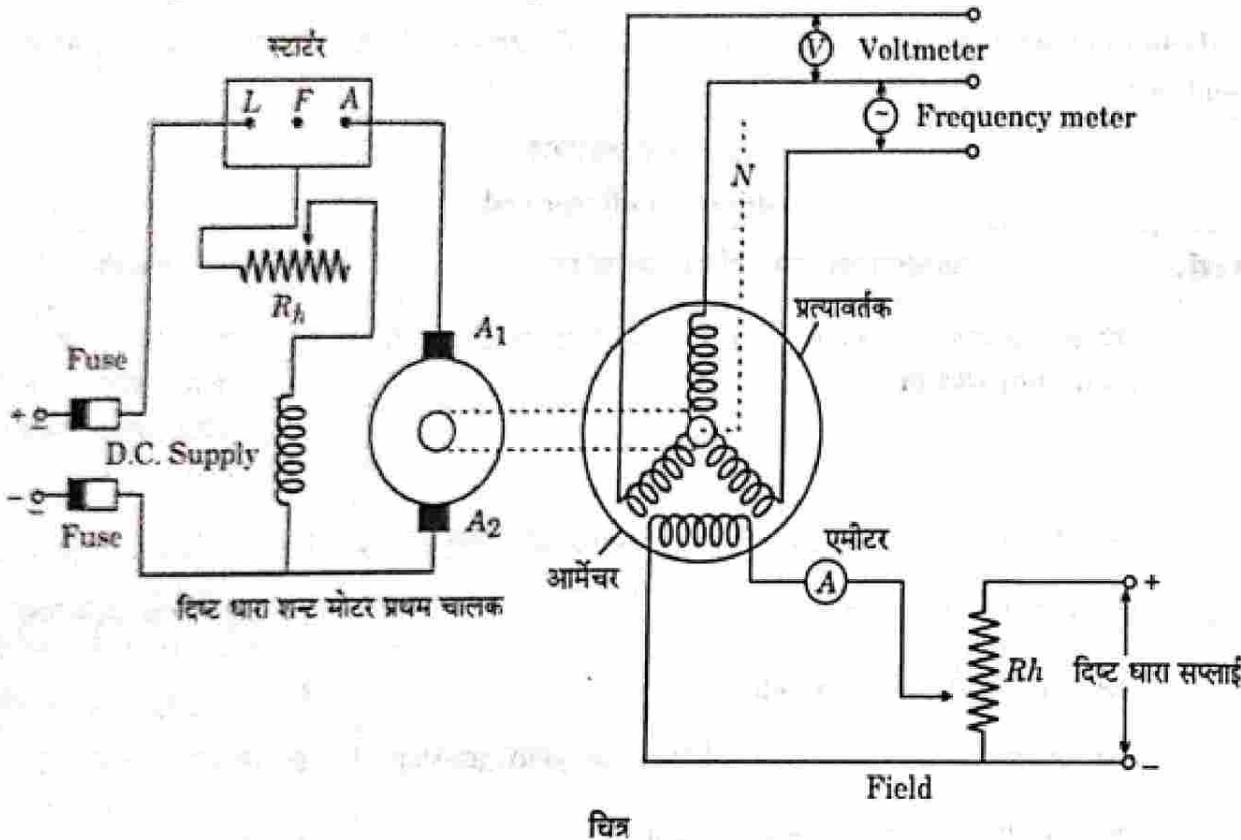

(ii) अब प्रथम चालक की सहायता से प्रत्यावर्तक को शून्य लोड तथा निर्धारित गति को गतिमापक (Tachometer) या परिपथ में आवृत्त मीटर लगाकर समंजित (Adjust) कर लेते हैं। इस गति को प्रयोग के दौरान स्थिर रखें।


(iii) अब तार Winding रिजोस्टर की सहायता से क्षेत्र उत्तेजन को शून्य से धीरे-धीरे बढ़ाते हुये विभिन्न क्षेत्र धाराओं (क्षेत्र में लगे अमीटर द्वारा) तथा सम्बन्धित खुला परिपथ वोल्टता को बोल्टमीटर से नोट करते जायें। यह पाठ्यांक निर्धारित पूर्ण वोल्टता से थोड़ा अधिक तक लें।

(2) लघु परिपथ परीक्षण (Short Circuit Test)—इस परीक्षण में आर्मेंचर (अर्थात् स्टेटर) के टर्मिनलों में ठच्च परास का एक अमीटर लघु परिपथ कर दिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्यावर्तक को निर्धारित गति पर चलाकर लघुपथित आर्मेंचर कर दिया पर चलाकर लघुपथित आर्मेंचर धारा तथा उत्तेजक धारा के मध्य खींचा गया बक्र प्रत्यावर्तक का लघु परिपथ अभिलक्षण कहलाता है।


(i) अब क्षेत्र उत्तेजन (Field excitation) को शून्य पर रखकर प्रथम चालक की सहायता से प्रत्यावर्तक को निर्धारित गति पर चलाते हैं।

(ii) अब क्षेत्र उत्तेजन धारा (Field) को शून्य से धीरे-धीरे इतना बढ़ाते हैं ताकि आर्मेंचर में पूर्ण लोड धारा से धाढ़ा अधिक धारा प्रवाहित होने लगे। विभिन्न क्षेत्र धाराओं (क्षेत्र में लगे अमीटर) पर सम्बन्धित परिपथ धारा का मान आर्मेंचर परिपथ में लगे

इन्हें द्वारा नोट करते जायें। क्षेत्र धारा I_F (क्षेत्र में लगे अमीटर के विभिन्न पाद्यांक) तथा आर्मेचर धारा (आर्मेचर परिपथ में हो अमीटर) में खींचा गया चक्र प्रत्यावर्तक का लघु परिपथ अधिलक्षण कहलाता है।

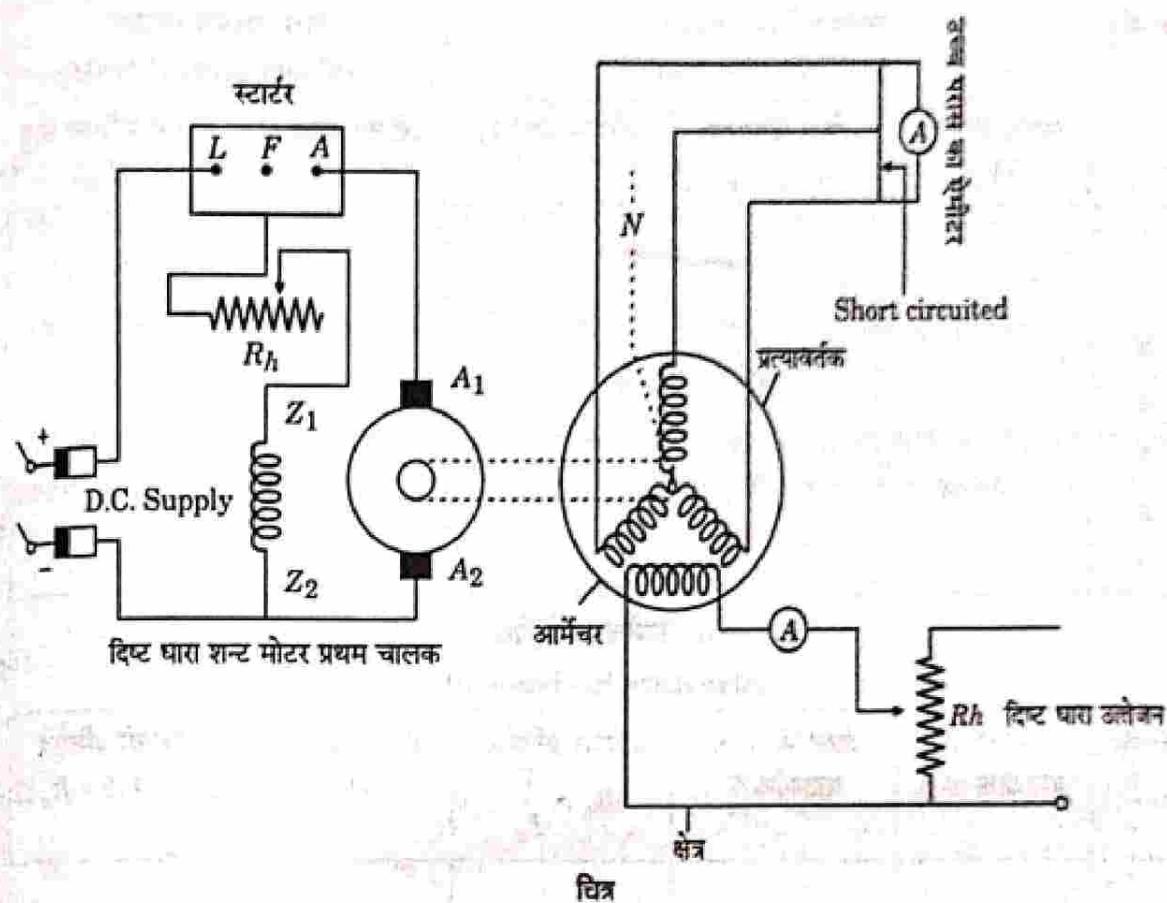

आर्मेचर प्रतिरोध

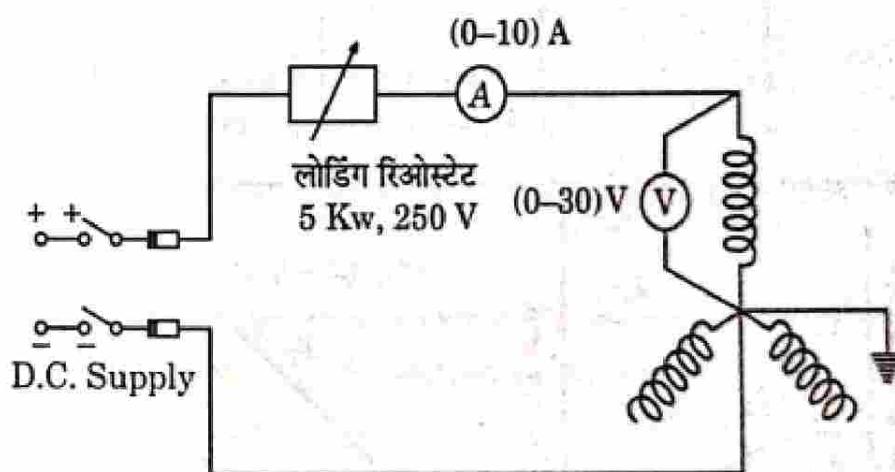

धित्र : वोल्टमीटर अमीटर विधि द्वारा प्रत्यावर्तक का आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात करने के परिपथ आरेख



- (i) सख्लाई को करके लीडिंग रिओस्टेट प्रतिरोध को परिवर्तित करके वोल्टमीटर तथा अमीटर के विभिन्न पाद्यांक नोट कर दें, तथा इसमें आर्मेचर प्रतिरोध $R = \frac{V}{I} \Omega$ ज्ञात कर लेते हैं।

(i) खुला परिपथ तथा लघु परिपथ
(Open Circuit and Short Circuit)

क्र०सं०	खुला परिपथ परीक्षण (Open circuit test)			लघ परि (Short ci)
	लाइन वोल्टता V_L	फेज वोल्टता $= V_L / \sqrt{3}$	उत्तेजन धारा I_F	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

(ii) आर्मेचर प्रतिरोध
(Armature Resistance)

क्र०सं०	अमीटर का पाद्यांक (I_a)	वोल्ट मीटर का पाद्यांक V	आर्मेचर प्रतिरोध $R_a = \frac{V}{I_a}$	औसत प्रतिरोध (R_a)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

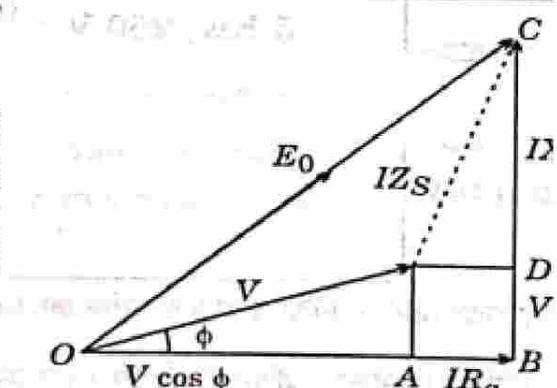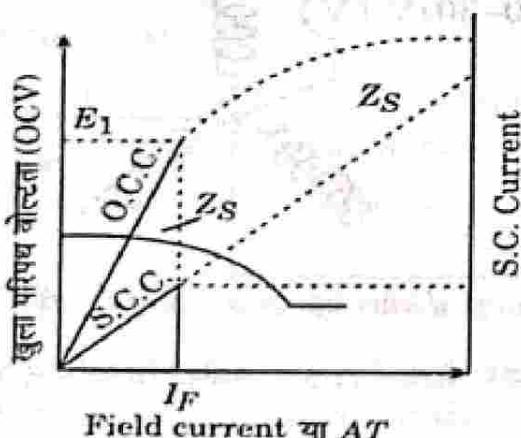

चित्र

तुल्यकाली प्रतिवाधा (Synchronous Impedance)—खुला परिपथ परीक्षण में निर्धारित बोल्टता प्रतिफेज तथा लघु परिपथ में इसी बोल्टता पर धारा I_{SC} का अनुपात तुल्यकाली प्रतिवाधा कहलाता है जबकि गति तथा उत्तेजन (Excitation) का मान स्थिर हो।

अर्थात् तुल्यकाली प्रतिवाधा $Z_S = \frac{\text{खुला परिपथ परीक्षण में निर्धारित बोल्टता प्रतिफेज } (V_{SC})}{\text{लघु परिपथ परीक्षण में इसी बोल्टता पर धारा } I_{SC}} = \Omega$

Z_S का मान ज्ञात करने के पश्चात् आर्मेचर का प्रतिफेज दिए धारा प्रतिरोध R_e अमीटर बोल्टमीटर विधि या कैल्विन सेतु या क्लीटस्टोन सेतु द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तथा प्रभावी प्रतिरोध दिए धारा को 2 गुना लिया जाता है, अर्थात् $R_e = 1.2 \times R_a \Omega$

R_e = आर्मेचर का प्रतिफेज प्रभावी प्रतिरोध है, अतः तुल्यकाली प्रतिवाधा (Synchronous Reactance)

$$X_S = \sqrt{(Z_S)^2 - (R_e)^2} \Omega \text{ प्रतिफेज}$$

नियमन (Regulation)—प्रत्यावर्तक की क्षेत्र उत्तेजन तथा गति को स्थिर रखते हुए उस पर से पूर्ण लोड हटाने पर उसकी बोल्टता में हुई वृद्धि को निर्धारित टर्मिनल बोल्टता से भाग देने पर प्राप्त मान को बोल्टता नियमन कहते हैं।

$$\% \text{ नियमन} = \frac{E_0 - V}{V}$$

$$E_0 = \text{शून्य लोड पर टर्मिनल बोल्टता प्रतिफेज}$$

$$V = \text{पूर्ण लोड पर निर्धारित टर्मिनल बोल्टता प्रतिफेज}$$

E_0 का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है—

$$E_0 = \sqrt{(V \cos \phi + IR_a)^2 + (V \sin \phi \pm IX_S)^2} \text{ Volt}$$

जहाँ $\cos \phi$ = लोड का शक्ति गुणक

$$I = \text{पूर्ण लोड धारा प्रतिफेज}$$

$$X_S = \text{तुल्यकाली प्रतिवाधा } \Omega$$

उपरोक्त सूत्र से—

\pm का मान Lagging के लिए + (ive) और

Leading के लिए - (ive) निर्धारित करते हैं।

गणना—चौंक प्रत्यवर्तक स्टार संयोजित है इसलिए फेज बोल्टता $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ Volt जिनको तालिका में लिख दिया गया है,

अतः लघु परिपथ लाइन धारा, फेज धारा के बराबर होगी।

$\therefore \text{तुल्यकाली प्रतिवाधा } Z_S = \frac{\text{खुला परिपथ परीक्षण में निर्धारित बोल्टता प्रतिफेज}}{\text{लघु परिपथ परीक्षण में इसी बोल्टता पर धारा}} = \Omega$

$$R_e = 1.2 \times R_a \Omega$$

$$X_S = \sqrt{(Z_S)^2 - (R_e)^2}$$

$$V = \text{full load voltage}$$

$$I = \text{Load current}$$

$$\cos \phi = \text{शक्ति गुणक}$$

$$\text{एन्ट लोड पर चोल्टता } E_0 = \sqrt{(V \cos \phi + IR_e)^2 + (V \sin \phi \pm IX_s)^2} \\ = \dots\dots\dots \text{ Volt}$$

$$\text{नियमन} = \frac{E_0 - V}{V} \times 100$$

परिणाम (Result)

(1) त्रिफेजी प्रत्यावर्तक की तुल्यकाली प्रतिवाधि Ω/फेज

(2) त्रिफेजी प्रत्यावर्तक का नियमन = %

(b) प्रत्यावर्तक की दक्षता

सिद्धान्त (Theory)—प्रत्यावर्तक की दक्षता उसकी Output शक्ति तथा Input शक्ति का अनुपात होता है जिसे ज्ञात करने के लिए उसकी निर्धारित गति पर हानियों का ज्ञात होना आवश्यक है। यहाँ प्रत्यावर्तक को Prime mover से चालित किया जाता है और Prime mover का Output ही प्रत्यावर्तक का Input है। यदि Prime mover का Input ज्ञात कर लिया जाये और उसकी दक्षता ज्ञात हो तो प्रत्यावर्तक का Input शक्ति निम्न प्रकार से ज्ञात होगी—

$$\text{प्रत्यावर्तक का निवेश} = \text{Prime mover का Output} = \text{Prime mover} (\text{दक्षता} \times \text{निवेश})$$

यहाँ Prime mover दिए धारा शंट मोटर है जिसकी Input शक्ति का मान, निवेश पर मापन उपयंत्र जोड़कर किया जा सकता है तथा दक्षता का ज्ञान उस पर शून्य भार परीक्षण या स्विन्कर्न परीक्षण द्वारा हो सकता है। अब यदि प्रत्यावर्तक की हानियाँ ज्ञात हों तो उसकी दक्षता ज्ञात हो जायेगी। यहाँ Prime mover की दक्षता निवेश शक्ति व निर्गत शक्ति ज्ञात है। अब यदि प्रत्यावर्तक का खुला परिपथ परीक्षण किया जाये तो Prime mover की Output शक्ति प्रत्यावर्तक की निवेश शक्ति होगी जो इस स्थिति में उसकी No load हानियाँ (लौह हानि + यांत्रिक हानि) के बराबर होगी तथा लघु परीक्षण पर प्रत्यावर्तक की Input शक्ति उसकी ताप्र हानियों के बराबर होगी।

$$\text{इस प्रकार प्रत्यावर्तक की लौह + यांत्रिक हानियाँ} = \text{खुला परिपथ परीक्षण पर Prime mover का Output} \\ = \text{Prime mover input (OCT पर)} \times \text{दक्षता}$$

प्रत्यावर्तक की ताप्र हानियाँ = लघु परिपथ परीक्षण पर Prime mover का Output

$$= \text{Prime mover का Input (SCT पर)} \times \text{दक्षता}$$

$$\text{प्रत्यावर्तक का Output शक्ति} \times 100 \\ \text{प्रत्यावर्तक की दक्षता} = \frac{\text{प्रत्यावर्तक का Input शक्ति}}{\text{प्रत्यावर्तक का Output शक्ति}} \times 100$$

$$\text{प्रत्यावर्तक की दक्षता} = \frac{\text{प्रत्यावर्तक का Output शक्ति}}{\text{प्रत्यावर्तक Output} + \text{लौह हानि (Iron Loss)} + \text{यांत्रिक हानि} + \text{ताप्र हानि}} \times 100$$

गणना

Prime mover दक्षता हेतु—No load की स्थिति में

Prime mover का No load Current, $I_0 = \dots\dots\dots A$

Prime mover का No load Current, $V = \dots\dots\dots \text{ Volt}$

Prime mover का Supply voltage $VI_0 = \dots\dots\dots \text{ Watt}$

Prime mover का No load losses; $VI_0 = \dots\dots\dots \text{ Watt}$

Prime mover का Load current $I_L = \frac{(\text{H.P.}) \times 735.5}{V}$

Prime mover की ताप्र हानियाँ = $I_L^2 R_a + VI_L$

$$\text{Prime mover की दक्षता} = \frac{\text{Input power} - \text{हानियाँ}}{\text{Input power}} \times 100$$

$$= \frac{VI_L - [VI_0 + I_L^2 R_a + VI_1]}{VI_L} \times 100$$

$$= \dots\dots\dots \%$$

प्रत्यावर्तक की दक्षता—Prime mover के प्रेक्षणों से

प्रत्यावर्तक का Output $Q = KVA$

प्रत्यावर्तक की लौह + यांत्रिक हानियाँ, $W_S = VI \times$ Prime mover की दक्षता

प्रत्यावर्तक की ताप्र हानियाँ, $W_C = VI \times$ Prime mover की दक्षता

$$\text{प्रत्यावर्तक की दक्षता } \eta = \frac{(Q \cos \phi \times 1000)}{Q \cos \phi \times 1000 + W_S + W_C} \times 100\%$$

परिणाम (Result)

पूर्ण भार, $\cos \phi = पर$

(i) प्रत्यावर्तक की दक्षता, $\eta = \dots\dots\dots \%$

(ii) प्रत्यावर्तक की नियमन (Regulation) = $\dots\dots\dots$

सावधानियाँ (Precautions)

(i) प्रयोग के दौरान प्रत्यावर्तक की गति स्थिर रखनी चाहिए।

(ii) क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले तार कुण्डलित रिओस्टेट की धारा क्षमता पूर्ण क्षेत्र धारा से अधिक होनी चाहिए।

(iii) लघु परिपथ परीक्षण करने से पूर्व एक बार पुनः प्रत्यावर्तक की गति को जाँच कर लेना चाहिए।

(iv) लघु परिपथ धारा निर्धारित धारा से 1.25 गुण से अधिक नहीं रखना चाहिए तथा इस अवस्था में शोध पार्यांक ले लेना चाहिए।

प्रयोग संख्या (7)
Experiment No. (7)

प्रयोग (Experiment)—चुम्बकीय क्षेत्र उत्तेजन के परिवर्तन से तुल्यकाली मोटर की कार्यक्षमता को पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। (Determination of the effect of variation of excitation on performance of a synchronous motor).

उद्देश्य (Object)—इस प्रयोग का उद्देश्य तुल्यकाली मोटर के V वक्र प्राप्त करना तथा क्षेत्र उत्तेजन के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना है।

आवश्यक उपकरण—अग्र तालिका में विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला के अनुसार उपकरण के परास इत्यादि भरें।

क्र०सं०	उपकरण का नाम	उपकरण का परास (Range of Apparatus)	संख्या	टिप्पणी
1.	तुल्यकाली मोटर		1	
2.	चल लौह अमीटर		1	
3.	चल लौह बोल्टमीटर		1	मोटर की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की ओर
4.	चल कुण्डली अमीटर		1	दिष्ट धारा उत्तेजक परिपथ
5.	3-φ वाटमीटर डायनेमोमीटर प्रारूपी		1	इसके स्थान पर दो एक फेजी वाट मीटर भी प्रयोग कर सकते हैं।
6.	गति मापक (Techometer)		1	
7.	क्षेत्र धारा नियंत्रक (Field Rheostat)		1	दिष्ट धारा उत्तेजन के लिए
8.	दिष्ट धारा शन्ट मोटर उपर्युक्त स्टार्टर सहित		1	तुल्यकाली मोटर को प्रारम्भ करने के लिए
9.	ब्रेक ड्रम पुली प्रबन्ध		1	तुल्यकाली मोटर पर यांत्रिक लोड के रूप में
10.	उपर्युक्त संयोजन तारे		L.S.	


सिद्धान्त (Theory)—यदि त्रिफेजी तुल्यकाली मोटर की निविष्ट शक्ति (P) को स्थिर रखा जाये तथा क्षेत्र उत्तेजन धारा (Field excitation) I_f को परिवर्तित किया जाये तो मोटर का शक्ति गुणक परिवर्तित हो जायेगा।

$$\text{त्रिफेजी मोटर में शक्ति, } W = \sqrt{3} VI \cos \phi$$

जहाँ V टर्मिनल वोल्टता, V लाइन धारा तथा $\cos \phi$ मोटर का शक्ति गुणक है। चूंकि W तथा V दोनों स्थिर हैं इसलिए यदि शक्ति गुणक $\cos \phi$ में कोई कमी होती है जो धारा I का मान बढ़ेगा। इस प्रकार यदि शक्ति गुणक का मान बढ़ता जाए तो धारा I का मान कम होगा। इस प्रकार स्थिर लोड पर क्षेत्र धारा के परिवर्तन से लाइन या आर्मेंचर धारा I भी परिवर्तित होती है। तुल्यकाली मोटर की क्षेत्र धारा तथा आर्मेंचर के सम्बन्ध को दर्शाने वाले अभिलक्षण जिससे किसी प्रणाली में शक्ति गुणक को सुधारा जा सकता है, V वक्र कहलाता है। V -वक्रों द्वारा विभिन्न स्थिर निविष्टों पर क्षेत्र तथा आर्मेंचर धारा में सम्बन्ध व्यक्त होता है।

प्रयोग विधि


(i) प्रयोग के लिए चित्र के अनुसार संयोजन करें।

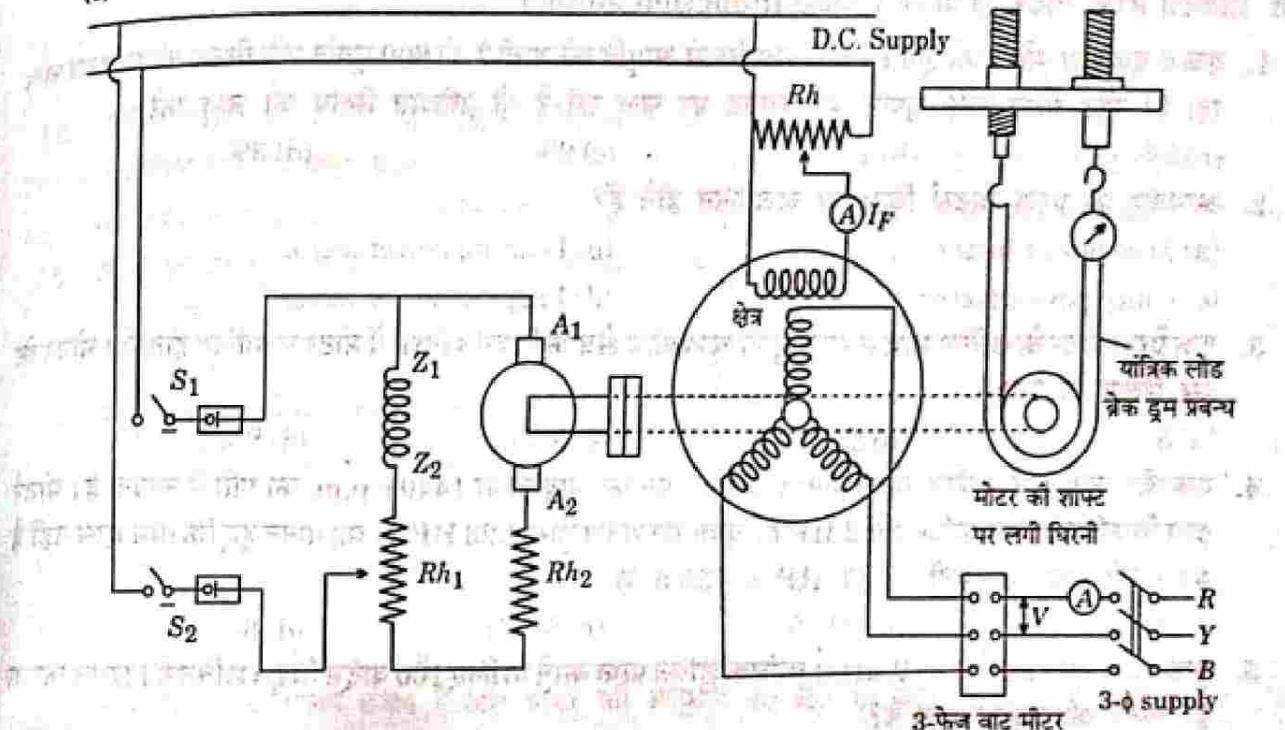

चित्र

(ii) अब तुल्यकाली मोटर को दिष्ट धारा शॉट मोटर को सहायता से निर्धारित तुल्यकालिक गति पर चलायें तथा इसे 3-फेज सप्लाई या 3-φ बास वार में तुल्यकालिक कर ले जब तुल्यकालिक मोटर 3-फेज सप्लाई से तुल्यकालिक हो जाए तो स्थिर S_1 को खोल (Open) कर दें अर्थात् दिष्ट धारा मशीन की सप्लाई काट दें। इस समय तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर (3-फेज) सप्लाई द्वारा चलती रहेगी।

ग्राफ़-उपरोक्त प्रेक्षणों में उत्तेजन धारा को आधार मानकर लाइन धारा (आर्मेंचर) शक्ति गुणक तथा निविष्ट शक्ति के साथ वक्र खींचिये। उपरोक्त वक्र (i), (ii) व (iii) के अनुसार होगा।

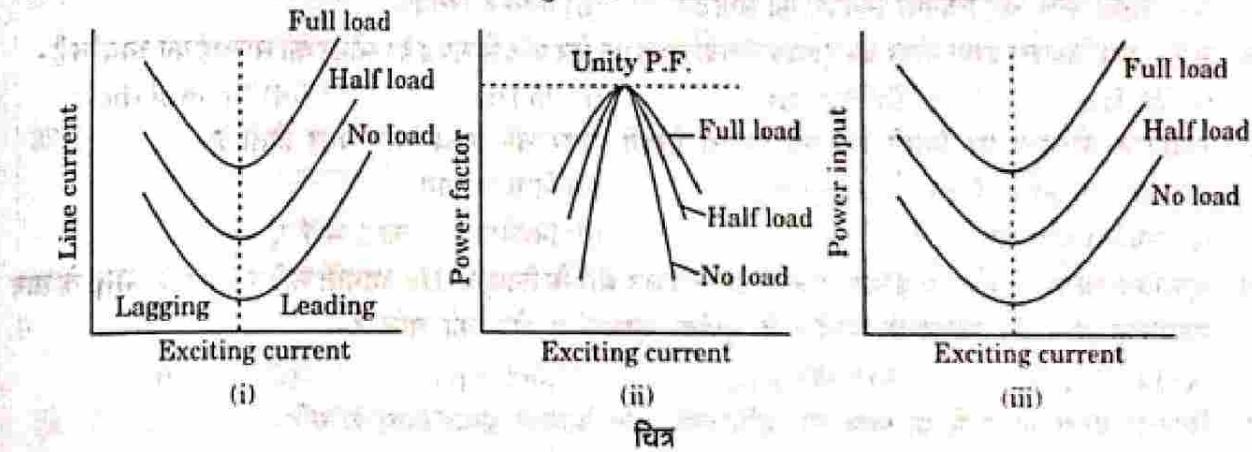

परिणामी विवेचना—उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि उत्तेजन धारा के साथ लाइन धारा तथा निविष्ट शक्ति के वक्र V आकार के हैं, तथा उत्तेजन धारा के साथ शक्ति गुणक के वक्र उल्टी V आकार के हैं। इन वक्रों से स्पष्ट है कि प्रसामान्य उत्तेजन पर लाइन धारा न्यूनतम है तथा शक्ति गुणक अधिकतम है। यह वक्र तुल्यकाली मोटर V वक्र कहलाते हैं। इन वक्रों से स्पष्ट है कि जब तुल्यकाली मोटर का क्षेत्र अधिक उत्तेजित होता है तो यह अग्रगामी धारा लेता है तथा जब कम उत्तेजित होता है तो पश्चगामी धारा लेता है। ■

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

■ त्रिकला प्रेरण मोटर (Three Phase Induction Motor)

13. प्रेरण मोटर में एक फेज निकाले जाने पर उदाहरण के लिए टर्मिनलों में 4 फेज और एक टर्मिनल में B-फेज होगा।
इसे—

 - (a) A.C. गति अवरोधक कहा जाता है
 - (b) प्लगिंग कहा जाता है
 - (c) सोपानी आवर्धन कहा जाता है
 - (d) मोटर बल आधूर्ण बढ़ना कहा जाता है

14. विद्युत मशीन में भारहीन घूर्णी हास (Rotational loss) में क्या होता है?

 - (a) घर्षण तथा वायु घर्षण हास
 - (b) स्टेटर क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हास (loss)
 - (c) घूर्णक क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हास (Loss)
 - (d) भारहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हास

15. निम्न शक्ति गुणांक के लिए प्राथमिक कारण के स्थापन से होता है-

 - (a) तुल्यकालिक मोटर
 - (b) डी०सी० मोटर
 - (c) प्रेरण मोटर
 - (d) इनमें से कोई नहीं

16. एक तीन फेज प्रेरण मोटर किसके समान होती है?

 - (a) ट्रांसफार्मर द्वितीयक लघु परिपथ
 - (b) ट्रांसफार्मर द्वितीयक खुला परिपथ
 - (c) भारयुक्त D.C. मोटर
 - (d) भारहीन D.C. मोटर

17. विद्युत मोटर में प्रवर्तक का क्या कार्य होता है?

 - (a) आरम्भ करना
 - (b) अतिमरण ठालना
 - (c) उच्च प्रारम्भी धारा कम करना
 - (d) सभी विकल्प सही

18. प्रेरण मोटर की स्लिप 0.04 है और मोटर की आवृत्ति 60 Hz है। अतः रोटर धारा आवृत्ति है-

 - (a) 24 KHz
 - (b) 24 Hz
 - (c) 2.4 Hz
 - (d) 60 Hz

19. स्टेटर तुल्यकालिक चाल और रोटर चाल के मध्य के अन्तर को क्या कहा जाता है?

 - (a) Leading speed
 - (b) Lagging speed
 - (c) Slip speed
 - (d) Slow speed

20. तीन फेज प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आधूर्ण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?

 - (a) Stator voltage
 - (b) Speed of rotor
 - (c) Rotor reactance
 - (d) Decreasing slip speed

21. निम्नलिखित में से किन हानियों को ज्ञात करने के लिए प्रेरण मोटर पर No load टेस्ट का संचालन किया जाता है?

 - (a) Stator core loss
 - (b) Rotational loss
 - (c) Stator copper loss
 - (d) All options are correct

22. अगर प्रेरण मोटर का बल आधूर्ण कम होता है तो-

 - (a) रोटर की गति बढ़ जाती है
 - (b) रोटर की गति कम हो जाती है
 - (c) रोटर की धारा कम हो जाती है
 - (d) मोटर की ऊर्जा कम हो जाती है

23. कुण्डली चालित उपरोक्त ऑन लाइन प्रवर्तक में किस प्रकार का ऑपरेट होता है?

 - (a) संघारित्र चालित
 - (b) एक कुण्डली चालित
 - (c) प्रतिरोधक चालित
 - (d) भंवर धारा चालित

24. क्रेन और हाइस्ट में किस प्रकार का भार दिया जाता है?

 - (a) क्रमशः परिवर्ती भार
 - (b) अनुक्रमणी भारविहीन प्रारम्भन
 - (c) उल्कमणी हल्का प्रारम्भ
 - (d) उल्कमणी भारी आरम्भ

25. 3-फेज वाली प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधियों में से एक है।

 - (a) V/F control
 - (b) Stator current control
 - (c) Core loss control
 - (d) Eddy current control

(298) वैयुत मशीन-II

26. निम्न में से किस हास का पता लगाने के लिए अवरोधित रोटर परीक्षण का उपयोग किया जाता है?
- (a) Constant losses
 - (b) Variable losses
 - (c) Constant losses and variable losses both
 - (d) Rotational loss
27. तीन फेज प्रेरण मोटर के धारा के प्रारम्भिक आगमन (Inrush) उत्पन्न होता है-
- (a) Large line voltage drop
 - (b) Large phase voltage drop
 - (c) Damage the rotor winding
 - (d) High starting torque
28. 40 HP 3-phase प्रेरण मोटर में कम आपूर्ति बोल्टेज के कारण निम्न में से कौन सा उपकरण बोल्टेज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है?
- (a) Synchronous
 - (b) Additional tap changing transformer
 - (c) Series capacitor
 - (d) Shunt capacitor
29. फ्रेश मोटर का घूर्णक शॉफ्ट किससे बना होता है?
- (a) High speed steel
 - (b) Soft steel
 - (c) Carbon steel
 - (d) Iron
30. क्या होगा यदि एक प्रेरण मोटर के कोई दो फेज आपस में बदल दिए जाएं?
- (a) The motor will run in reverse direction
 - (b) The motor will burn
 - (c) The motor will not run
 - (d) The motor will run at reduced speed
31. एक 3-फेज स्क्वैरल केज प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करते समय मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है?
- (a) 3 time the current with DOL
 - (b) $\frac{1}{3}$ time the current with DOL
 - (c) $\frac{1}{6}$ time the current with DOL
 - (d) None of these above
32. A double squirrel cage induction motor has two :
- (a) Rotor moving in opposite direction
 - (b) Parallel winding on rotor
 - (c) Parallel winding of stator
 - (d) Series winding in stator
33. Exhaust fan में प्रयोग के लिए सर्वाधिक पसन्द की जाने वाली मोटर है-
- (a) D.C. series motor
 - (b) Squirrel cage induction motor
 - (c) Synchronous motor
 - (d) Universal motor
34. 10 H.P. त्रिक्ला 415 वोल्ट वाली पिंजरा प्रेरण मोटर की फ्यूज रेटिंग क्या है?
- (a) 15 A
 - (b) 35 A
 - (c) 25 A
 - (d) None of these
35. स्लिप परिवर्तन द्वारा एक स्क्वैरल पिंजरी प्रेरण मोटर की चाल पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं-
- (a) Changing the pole
 - (b) Changing frequency of stator supply
 - (c) Changing stator voltage
 - (d) Changing frequency and voltage of stator supply

48. जनरेटिंग मोड में रन करते हुए प्रेरण मोटर का स्लिप होता है-
- Zero
 - 0-1
 - More than one
 - Negative
49. Low HP प्रेरण मोटर में क्या होता है?
- HRC fuse
 - Thermal overload relays
 - HRC fuse and thermal overload relay
 - Bimetallic relays
50. स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए यदि आपूर्ति बोल्टज में 10% का बदलाव किया जाता है तो यह रोटर बल आघूर्ण में लगभग% का परिवर्तन उत्पन्न होता है।
- 15%
 - 21%
 - 10%
 - 5%
51. एक प्रेरण मोटर हेतु बल आघूर्ण किसके गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है?
- Current and power factor of he motor
 - Current and impedance of the motor
 - Flux and current
 - Current and power factor of the motor and flux

■ Answers

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (c) | 2. (d) | 3. (a) | 4. (b) | 5. (c) | 6. (d) | 7. (d) | 8. (a) | 9. (a) | 10. (a) |
| 11. (a) | 12. (d) | 13. (a) | 14. (d) | 15. (c) | 16. (a) | 17. (c) | 18. (c) | 19. (c) | 20. (c) |
| 21. (d) | 22. (a) | 23. (b) | 24. (d) | 25. (a) | 26. (c) | 27. (a) | 28. (a) | 29. (c) | 30. (a) |
| 31. (b) | 32. (b) | 33. (b) | 34. (c) | 35. (c) | 36. (a) | 37. (a) | 38. (d) | 39. (d) | 40. (a) |
| 41. (d) | 42. (b) | 43. (b) | 44. (a) | 45. (d) | 46. (d) | 47. (c) | 48. (c) | 49. (c) | 50. (c) |
| 51. (d) | | | | | | | | | |

■ एक कलीय मोटर (Single Phase)

- एक सिंगल फेज मोटर के धूर्णन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है?
 - रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज के एक प्रतिरोध को जोड़कर
 - आपूर्ति कनेक्शन को पलट कर
 - स्टार्ट वाइंडिंग के लीड्स को बदलकर
 - स्टार्ट और रन वाइंडिंग के लीड्स को बदलकर
- निम्नलिखित मोटर में से किसे कैन स्टैक मोटर या टिन कैन मोटर के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है?
 - वेरिएबल रिलेक्टेस स्टेपर मोटर
 - हाइब्रिड स्टेपर मोटर
 - यूनिपोलर या बाइपोलर स्टेपर मोटर
 - परमानेन्ट मैग्नेट स्टेपर मोटर
- छत (Ceiling fan) का पंखा प्रयोग में किया जाता है-
 - Split phase motor
 - Capacitor start capacitor run motor
 - Capacitor start motor
 - Universal motor
- फूड मिक्सर में प्रयोग के लिए सबसे अधिक पसन्द की जाने वाली मोटर है-
 - D.C. series motor
 - Squirrel cage induction motor
 - Reduced voltage motor
 - Universal motor

5. एक मोटर ने एकल कला वाली प्रीवेंटर बार-बार ट्रिप होती है, इसका क्या कारण है?
- Improper phase sequence
 - Low supply voltage
 - Abnormal fluctuation in the voltage
 - Relay of signal phase preventin is not energized.
6. When the load on a reluctance motor is increased. So that it can not maintain synchronous speed, the motor will—
- Become unstable
 - Draw excessive armature current and may burn out
 - Fallout of synchronism and come to stand still
 - Run as induction motor
7. In a two valve capacitor motor the capacitor used for running purpose is—
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| (a) Air capacitor | (b) Paper spaced oil filled type |
| (c) Ceramic type | (d) A.C. electrolytic type/AC |
8. सार्वत्रिक मोटर की चाल कैसे नियंत्रित की जाती है?
- Varying field flux with tapped field winding
 - Connecting rheostat in series
 - Applying variable voltage
 - All of these methods
9. एकल फेज हिस्टेरेसिस मोटर—
- Can run at synchronous speed only
 - Can run at sub synchronous speed only
 - Can run at synchronous and super synchronous speed
 - Can run at synchronous and sub synchronous speed
10. For which of the application a reluctance motor is presented—
- Electric shavers
 - Refrigerators
 - Signaling and timing devices
 - Lifts and Hoists.
11. If the capacitor of a single phase motor is short circuited—
- The motor will not start
 - The motor will run
 - The motor will run in reverse direction
 - The motor will run in the same direction at reduced r.p.m.
12. Which of the following single phase induction motor is generally used in time phonographs :
- Resistance start
 - Capacitor start and capacitor run
 - Shaded pole
 - Universal
13. The direction of rotation of Hysteresis motor is reversed by—
- Shift shaded pole with respect to main pole
 - Reversing supply lead

- (c) Current drawn by the motor will be excessively high
 - (d) Electrolytic capacitor will in all probability suffer breakdown
14. संधारित्र प्रारम्भ एकल फेज मोटर में संधारित्र को प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर—
- (a) Torque will be increased
 - (b) The motor will consume less power
 - (c) Motor will run in reverse direction
 - (d) Motor will continue to run in same direction
15. दिये हुए प्रचुरक बोल्टता और धारा के लिए चूनिवसंल मोटर की गति होगी—
- (a) High in D.C. excitation than in A.C. excitation
 - (b) High in A.C. excitation than in D.C. excitation
 - (c) Same in both D.C. and A.C. excitations
 - (d) Dangerously high in D.C. excitation
16. लॉकेड धूब मोटर की अभिवद्ध (Locked rotor) घूर्णक धारा—
- (a) Equal to full load current
 - (b) Less than full load current
 - (c) Slightly more than full load current
 - (d) None of the above
17. Theory involved in analysis of the performance of single phase induction motor is—
- (a) Double field revolving theory
 - (b) Cross field theory
 - (c) Double field theory
 - (d) None of these
18. What is the meaning of sweep in case of ceiling?
- (a) Current rating
 - (b) Voltage rating
 - (c) Blade size
 - (d) Power rating
19. A hysteresis motor works on the principle of :
- (a) Hysteresis loss
 - (b) Magnetisation of rotor
 - (c) Eddy current loss
 - (d) Electromagnetic induction
20. Speed of me ceiling fan is about—
- (a) Upto 10 r.p.m.
 - (b) Upto 200 r.p.m.
 - (c) Upto 950 r.p.m.
 - (d) Upto 10000 r.p.m.
21. लॉकेड पोल मोटर के लिए क्षमता की सीमा है—
- (a) 95% से 99%
 - (b) 80% से 90%
 - (c) 50% से 15%
 - (d) 5% से 35%
22. The direction of rotation of universal motor can be reversed by reversing. The flow of current through—
- (a) Armature winding
 - (b) Field winding
 - (c) Either armature winding or field winding
 - (d) None of these

23. यदि एकल फेज प्रेरणी मोटर सामान्य से धीमी चलती है तो सबसे संधालित त्रुटि क्या हो सकता है?
- (a) Worn bearing
 - (b) Short circuit in the winding
 - (c) Open circuit in the winding
 - (d) None of these
24. A centrifugal switch is provided for disconnecting the auxiliary winding—
- (a) Capacitor start motor
 - (b) Capacitor run motor
 - (c) Reluctance motor
 - (d) Hysteresis motor
25. In a split phase motor the running winding should have—
- (a) High resistance and low inductance
 - (b) Low resistance and high inductance
 - (c) High resistance as well as high inductance
 - (d) Low resistance as well as low inductance
26. The rotor of a Hysteresis motor is made of—
- (a) Aluminium
 - (b) Cast iron
 - (c) Chrome steel
 - (d) Copper
27. The capacitor used in single phase capacitor motor have No—
- (a) Voltage rating
 - (b) Dielectric medium
 - (c) Polarity
 - (d) Definite value
28. The shaded pole motor is used for—
- (a) High starting torque
 - (b) Low starting torque
 - (c) Medium starting torque
 - (d) Very high starting torque
29. No ceiling fan should be installed at height of less than—
- (a) 2.5 M from the floor
 - (b) 5.5 M from the floor
 - (c) 4.5 M from the floor
 - (d) 3.5 M from the floor
30. In repulsion motor direction of rotation of motor—
- (a) Is opposite to that of brush shift
 - (b) Is the same as that of brush shift
 - (c) Is independent of brush shift
 - (d) None of these
31. किस प्रकार के पंखे को ताजी हवा का पंखा कहा जाता है?
- (a) Pedestal fan
 - (b) Ceiling fan
 - (c) Table fan
 - (d) Exhaust fan
32. छत पंखे का धुमाव किसके द्वारा सूचित किया जाता है?
- (a) mm
 - (b) cm
 - (c) m
 - (d) km
33. एक संधारित्र स्टार्ट मोटर रखता है—
- (a) Low power factor
 - (b) High power factor
 - (c) Low efficiency
 - (d) High starting torque
34. वॉर्शिंग मशीन सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मोटर है—
- (a) Single phase series
 - (b) Shaded pole
 - (c) Resistance split phase
 - (d) Hysteresis
35. 220 V आपूर्ति बोल्टता पर प्रचालित होने वाली विद्युत मोटर 8 A की धारा लेती है। मोटर की दक्षता 80% हो तो मोटर की Output क्या होगा?
- (a) 1500 W
 - (b) 1408 W
 - (c) 1200 W
 - (d) 150 W

- 36. A universal motor is the one that—**
- Can be operated on D.C. or A.C. supply
 - Is available universally
 - Can be marketed internationally
 - Run at dangerously high speed on no load
- 37. Single phase induction motor is also known as—**
- Multi horse power motor
 - Single horse motor
 - Fraction horse power motor
 - Double horse power motor
- 38. Speed control of single phase series motor (A.C.) can be done by—**
- Pole changing
 - Frequency variation
 - Voltage variation
 - Shifting of Brushes
- 39. The torque in a single phase motor is given by :**
- Backward torque
 - Forward torque
 - Forward torque
 - Forward + backward torque
- 40. A universal motor may be operated by—**
- Only D.C. supply
 - Only A.C. supplies
 - Neither D.C. nor A.C. supply
 - Both D.C. supplies
- 41. The universal motor speed can be controlled by :**
- Centrifugal mechanism only
 - Resistance method only
 - Any one of the given three methods
 - Tapped field method only
- 42. The value of the capacitor in a capacitor start motor controls the—**
- Starting torque
 - Speed of the motor
 - Efficiency
 - None of these
- 43. Which of the following motors is most suitable for signaling devices and timer?**
- D.C. series motor
 - D.C. shunt motor
 - Two phase induction motor
 - Reluctance motor
- 44. As compared to a split phase motor a capacitor start motor has—**
- Higher starting torque
 - Lower starting torque
 - Higher running torque
 - None of these
- 45. The motor having a smooth chrome steel cylinder as its rotor with no rotor winding with no rotor winding—**
- Universal motor
 - Hysteresis motor
 - Repulsion motor
 - Reluctance motor
- 46. In FHP induction motors splitting the phase is done using—**
- Only capacitor
 - Only resistance
 - Resistance/capacitor
 - Resistance/inductance
- 47. The wattage rating for a ceiling fan motor will be the range off—**
- 200 to 250 W
 - 250 to 500 W
 - 50 to 150 W
 - 10 to 20 W

48. The direction of rotation of an ordinary shaded pole single phase induction motor—

- (a) Can be reversed by reversing the supply terminal connection to the stator winding
- (b) Can not be reversed
- (c) Can be reversed by open circuiting the shading ring
- (d) Can be reversed by short circuiting the shading ring

49. विना उत्तेजन वाइंडिंग की प्रतिष्ठित मोटर को क्या कहते हैं-

- (a) तुल्यकालिक मोटर
- (b) A.C. श्रेणी मोटर
- (c) यूनिवर्सल मोटर
- (d) त्रिकर्पण मोटर

■ Answers

1. (b)	2. (d)	3. (b)	4. (d)	5. (c)	6. (d)	7. (b)	8. (d)	9. (a)	10. (c)
11. (a)	12. (c)	13. (a)	14. (d)	15. (a)	16. (c)	17. (c)	18. (c)	19. (b)	20. (c)
21. (d)	22. (c)	23. (a)	24. (a)	25. (b)	26. (c)	27. (c)	28. (b)	29. (a)	30. (b)
31. (d)	32. (a)	33. (d)	34. (c)	35. (b)	36. (a)	37. (a)	38. (c)	39. (d)	40. (d)
41. (c)	42. (a)	43. (d)	44. (a)	45. (b)	46. (c)	47. (c)	48. (b)	49. (a)	

■ तुल्यकालिक मशीन (Synchronous Machine)

1. एक 3-φ स्टार संयोजित 100 V प्रत्यावर्तक एक 500 Kw की डेल्टा संयोजित प्रेरण मोटर को पावर सप्लाई है। यदि मोटर का शक्ति गुणक 0.8 पश्चगामी और इसकी दक्षता 0.9 हो तो प्रत्येक प्रत्यावर्तक ओर मोटर फेज से लगभग धारा क्रमशः है-

 - (a) 321 A and 231.5 A
 - (b) 401 A and 231.5 A
 - (c) 321 A and 185.4 A
 - (d) 401 and 185.4 Amp.

2. 3-φ प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में 90 खाँचे हैं। प्रत्यावर्तक में 6 pole वितरण गुणक की गणना करें।
 - (a) 3.541
 - (b) 2.457
 - (c) 1.987
 - (d) 0.957
3. अल्टरनेटर की सिक्कोनस गति N_S की गणना के लिए सूत्र है-
 - (a) $N_S = \frac{120 \times P}{F}$
 - (b) $N_S = \frac{60 \times P}{P}$
 - (c) $N_S = \frac{120 \times F}{P}$
 - (d) $N_S = \frac{60 \times F}{P}$
4. A.C. जनरेटर किससे बने होते हैं?
 - (a) निश्चित प्रतिरोधक और एक D.C. शक्ति स्रोत
 - (b) एक चुम्बक और चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णन करता हुआ तार का एक लूप
 - (c) एक चुम्बक और चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र में तार का एक स्थिर लूप
 - (d) फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा
5. आधुनिक अल्टरनेटर के लिए SCR का विशिष्ट मान क्या होगा?
 - (a) $\frac{3}{2}$
 - (b) $\frac{1}{6}$
 - (c) $\frac{1}{2}$
 - (d) $\frac{3}{5}$
6. यदि $V_r = 0.75$ और $R_a = 0.5 \Omega$ वाली शार्ट सर्किट धारा ज्ञात करें-
 - (a) 5 A
 - (b) 10 A
 - (c) 15 A
 - (d) 20 A
7. चतुर्भुज अक्ष तुल्यकालिक प्रतिधात अनुपात है-
 - (a) V_{\min} to I_{\max}
 - (b) V_{\min} to i_{\max}
 - (c) V_{\max} to I_{\max}
 - (d) V_{\max} to I_{\min}

8. Voltage drop in an alternator can be determined by which of the following factor?
 - (a) Power factor \times Load current
 - (b) Power factor \times (Load current)²
 - (c) Load current
 - (d) Voltage drop of the load
9. A power supply should possess an ideal voltage regulation which is equal to

And practical voltage regulation measuring
 - (a) Small value zero
 - (b) Zero small value
 - (c) Zero . zero
 - (d) Large value, zero
10. If field current of a three phase alternator is reversed what happens to its phase sequence?
 - (a) Remain same
 - (b) Reverse
 - (c) Two phases are exchanged
 - (d) It becomes as motor
11. एक्साइटेड सिंक्रोनस पेज मोडिफायर किस रूप में काम करता है?
 - (a) शंट रिएक्टर
 - (b) शंट कैपेसिटर
 - (c) सीरीज कैपेसिटर
 - (d) सीरीज रिएक्टर
12. Lap winding is most suitable for :
 - (a) Low voltage low current
 - (b) High voltage high current
 - (c) Low voltage high current
 - (d) High voltage low current
13. किसका प्रयोग शीतलक के रूप में विद्युत मशीन में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है?
 - (a) SF₆
 - (b) CO₂
 - (c) H₂
 - (d) N₂
14. कोई अल्टरनेटर 400 Kw का लोड 8 के लैंगिंग शक्ति गुणक के साथ आपूर्ति कर रहा है। यदि शक्ति गुणक को इकाई कर दिया जाए तो उसी KVA पर अल्टरनेटर कितने लोड की आपूर्ति करेगा?
 - (a) 500 Kw
 - (b) 200 Kw
 - (c) 100 Kw
 - (d) 400 Kw
15. किस प्रकार के लोड के साथ समानांतर में एक यंत्र को स्थापित करके पावर गुणांक को सुधारा जा सकता है-
 - (a) लैंगिंग रिएक्टिव पावर
 - (b) लीडिंग रिएक्टिव पावर
 - (c) रेसिस्टिव पावर
 - (d) एक्टिव पावर
16. आर्मेचर कुण्डली में दो सेगमेण्टों के बीच की दूरी को कुण्डली के सिरों को जोड़ती है, उसको कहते हैं-
 - (a) परिणामी पिच
 - (b) अग्र पिच
 - (c) कम्प्यूटर पिच
 - (d) पश्च पिच
17. For unity power factor load the effect of an armature reaction in an alternator—
 - (a) De magnetising
 - (b) Cross magnetising
 - (c) Distortion
 - (d) Magnetising
18. एक निश्चित प्रत्यावर्तक में 20 A के स्रोत उत्तेजन से 400 A धारा लघु पथित में तथा 2000 V बोल्टेज खुला परिपथ में मिलता है। 2000 V के लोड धारा पर मशीन में आन्तरिक बोल्टेज ड्रॉप क्या है?
 - (a) 1000 V
 - (b) 1 V
 - (c) 100 V
 - (d) 10 V
19. Smooth cylindrical type rotor is suitable for operation in synchronous motor—
 - (a) Low speed
 - (b) High speed
 - (c) Very low speed
 - (d) Medium speed
20. Protection is suitable for alternator—
 - (a) HRC
 - (b) Distance
 - (c) Merz-price
 - (d) MCB

31. A wave winding must go at least around the armature before it class back where it started—
 (a) Four time (b) Twice (c) Thrice (d) Once
32. At leading power factor, the armature flux in an alternator—
 (a) Has no influence on the rotor flux (b) Aids the rotor flux
 (c) Distorts the rotor flux (d) Oppose the rotor flux
33. Alternators are usually designed to generate power at—
 (a) Particular power factor (b) Particular frequency
 (c) Variable voltage (d) Variable frequency
34. दो प्रत्यावर्तक समान्तर में प्रचालित है। यदि किसी एक प्रत्यावर्तक की उत्तेजना परिवर्तित कर दी जाए तो यह प्रचालित होगा—
 (a) Reduced speed (b) Change load demand
 (c) Change power factor (d) Change frequency
35. यदि एक 50 A क्षेत्र धारा वाली उच्च प्रत्यावर्तक में लघु परिपथ पर 200 A की पूर्ण भार आर्मेचर धारा तथा खुला परिपथ पर 1730 V का उत्पादन करता है तब इसकी तुल्यकाली प्रतिबाधा Ω है।
 (a) 3.46 (b) 5 (c) 4 (d) 8.86
36. एक प्रत्यावर्तक में यदि वाइंडिंग को 60° विद्युत डिग्री द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो इसका पिच फैक्टर होगा—
 (a) 1 (b) 0.28 (c) 0.75 (d) 0.866
37. तुल्यकाली जनरेटर प्रतिधाती शक्ति को कर सकता है—
 (a) Neither generates nor absorbs (b) Absorbs
 (c) Generates and absorbs (d) Generates
38. एक थी फेज सिंक्रोनस जनरेटर एक अनंत बस से जुड़ा है तो वह किसकी तरह काम कर सकता है?
 (a) सिंक्रोनस मोटर (b) प्रेरण जनरेटर
 (c) प्रेरण मोटर (d) None of the other options
39. excitation will The terminal voltage of the machine when connected.
 (a) Variable not change to infinite bus (b) Fixed change independently
 (c) Variable change to infinite bus (d) Variable not change independently
40. The terminal voltage of an alternator depends on—
 (a) सिर्फ भार परिमाण भार
 (b) भार परिमाण या भार पावर फैक्टर के साथ कोई नाता है
 (c) भार पावर फैक्टर पर
 (d) भार परिमाण और भार पावर फैक्टर
41. जब अनलोडेड जनरेटर पर फेज शॉर्ट सर्किट लागू किया जाता है तब शुरूआती करंट निम्न अनुक्रम भी मशीन की प्रतिधात द्वारा सीमित किया जाता है—
 (a) सिंक्रोनस ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस (b) सब ट्रैन्जियैट ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस
 (c) ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस (d) ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट असिंक्रोनस रिएक्टेंस
42. तुल्यकालिक मशीन का निर्धारण (Rating) सामान्यतः इसकी से नियोजित होता है।
 (a) Speed (b) Temperature rise (c) Weight (d) None of these

33. प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया काल्पनिक के समतुल्य मानी जाती है।
- (a) प्रतिघात
 - (b) प्रतिरोध
 - (c) प्रतिबाधा
 - (d) प्रवेश्यता
34. A.C. मशीन में नियोजित वितरित वाइंडिंग तथा लघु कॉर्डिंग का परिणाम होगा-
- (a) Reduction in both e.m.f. and harmonics
 - (b) Reduction in e.m.f. and increase in harmonics
 - (c) Increase in both e.m.f. and harmonics
 - (d) Increase in e.m.f. and Reduction in harmonics
35. एक त्रिकला स्टार संयोजित 60 Hz जनरेटर लाइन से लाइन 23900 बोल्ट जनरेट करता है। शीर्ष लाइन बोल्टेज की गणना करें-
- (a) 13800 V
 - (b) 33800 V
 - (c) 42300 V
 - (d) 23900 V
36. In load flow generator bus indicates—
- (a) $P - Q$ bus
 - (b) $V - \delta$ bus
 - (c) $P - V$ bus
 - (d) $Q - V$ bus
37. A winding having number of slots is equal to number of poles. Then this winding is called—
- (a) Concentrated winding
 - (b) Short pitch winding
 - (c) Full pith winding
 - (d) Distributed winding
38. For fixed voltage synchronous impedance and variable excitation, the maximum power P_m is given by :
- (a) $P_m = \frac{V^2}{4R_a}$
 - (b) $P_m = \frac{V^2}{4R_a^2}$
 - (c) $P_m = \frac{V^2}{R_a}$
 - (d) $P_m = \frac{V}{4R_a}$
39. फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए रिहोस्टेट को में जोड़ा जाता है।
- (a) अल्टरनेटर के साथ
 - (b) शैट जनरेटर की फील्ड
 - (c) आर्मेचर के परिपथ
 - (d) सप्लाई के परिपथ
40. बड़े प्रत्यावर्तक में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
- (a) पंखा
 - (b) एयर कंडीशनर
 - (c) कूलर
 - (d) बायु वाहिनियाँ (एयर डक्ट्स)
41. स्टेटर के Insulation failure से प्रत्यावर्तक की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा का उपयोग किया जाता है?
- (a) Over current
 - (b) Reverse power
 - (c) Alarm protection
 - (d) Differential protection
42. प्रयोग द्वारा प्रत्यावर्तक का बोल्टेज (Voltage) Regulation निकालते समय निम्न में से क्या करना आवश्यक है?
- (a) Both field current and speed must change
 - (b) Field current and speed remain the same
 - (c) Only field current should be varied
 - (d) Only speed should be changed during the experiment
43. Large Turbo generators are usually driven by—
- (a) Coal turbine
 - (b) Steam turbine
 - (c) Diesel turbine
 - (d) Water turbine

- 44. Synchronous generators is a source of—**
- (a) Real power
 - (b) Reactive power
 - (c) Apparent power
 - (d) Both real and reactive power
- 45. Alternators are usually designed to generate which type of A.C. voltage?**
- (a) With fixed frequency
 - (b) With variable frequency
 - (c) Fixed current
 - (d) Fixed power factor
- 46. The field winding of an alternator requires—**
- (a) D.C. supply
 - (b) A.C. supply
 - (c) Pulsating D.C.
 - (d) Any of the above
- 47. The reactive power generated by a synchronous alternator can be controlled by—**
- (a) Changing the alternator speed
 - (b) Changing the prime mover input
 - (c) Changing the terminal voltage
 - (d) Changing the field excitation
- 48. तीन फेज A.C. जनरेटर में प्रेरित बोल्टेज का पांचवाँ हार्मोनिक घटक किस वाइडिंग पिच का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है?**
- (a) 2/3
 - (b) 4/5
 - (c) 5/6
 - (d) 6/7
- 49. The reactive power generated by a synchronous alternator can be controlled by—**
- (a) Changing the alternator
 - (b) Changing the prime mover
 - (c) Changing the terminal voltage
 - (d) Changing the field excitation
- 50. अल्टरेटर आवृत्ति में गिरावट निम्न द्वारा संशोधित की जाती है—**
- (a) Damper winding
 - (b) Automatic voltage regulator
 - (c) Increased prime mover output
 - (d) None of these
- 51. सिंक्रोनस मशीन में हॉटिंग हानियाँ हैं—**
- (a) Fault occurs in the supply system
 - (b) Cause sudden change in inertia
 - (c) Causes large mechanical stress and fatigue in the rotor shaft
 - (d) Cause harmonics
- 52. The mechanical power developed by synchronous motor is independent of—**
- (a) Speed
 - (b) Field excitation
 - (c) Applied stator voltage
 - (d) Torque angle
- 53. सिंक्रोनस मोटर में हॉटिंग कैसे रोकी जाती है?**
- (a) By using accelerators
 - (b) By using dampers
 - (c) By using exciters
 - (d) By using oscillators
- 54. The speed regulation of a synchronous motor is always—**
- (a) 0.005
 - (b) Zero
 - (c) 0.01
 - (d) Positive
- 55. In synchronous motor the armature current has higher values for—**
- (a) High excitation
 - (b) Low excitation
 - (c) Both high excitation only and low excitation
 - (d) None of these

56. In a synchronous motor if the both e.m.f. is approximately equal to the applied voltage then—
- The torque generated is maximum
 - The excitation is said to be hundred percent
 - The excitation is said to be zero percent
 - The motor is said to be fully loaded
57. In a synchronous motor the torque angle is the angle between :
- Magnetizing current and back e.m.f.
 - The rotating stator flux and rotor poles
 - The supply voltage and the back e.m.f.
 - None of these
58. A synchronous motor can be operated at—
- Leading power factor only
 - Lagging power factor only
 - Unity power factor only
 - Lagging, leading and unity power factor
59. A constant speed motor is :
- D.C. shunt motor
 - Induction motor
 - Synchronous motor
 - D.C. compound motor
60. तुल्यकालिक मोटर शॉप्ट किससे बनी होती है?
- Alnico
 - Chrome steel
 - Mild steel
 - Stainless steel
61. To limit the operating temperature of synchronous motor it should have proper—
- Current rating
 - Voltage rating
 - Power factor
 - Speed
62. The back e.m.f. of a synchronous motor depends on—
- Speed
 - Load
 - Load angle
 - All options are correct
63. Synchronous motor can be made self starting by providing—
- Damper winding on rotor poles
 - Damper winding on stator
 - Damper winding on stator as well as rotor poles
 - None of these
64. The size of a synchronous motor decreases with the increase in—
- Speed
 - All of these
 - Flux density
 - Horse power rating
65. A synchronous motor is running at unity power factor at full load. If load on its shaft is reduced to half value its new power factor will be—
- Unity
 - Leading
 - Lagging
 - Uncertain

66. For a synchronous machine—

- (a) Rotor speed = stator field speed
- (b) Rotor speed > Stator field speed
- (c) Rotor speed < Stator field speed
- (d) Rotor speed = Stator speed

67. A synchronous motor the load Angle and internal angle are denoted by α and θ respectively. The maximum torque or pullout torque of a synchronous motor occurs when—

- (a) $\alpha + \theta = 0^\circ$
- (b) $\alpha - \theta = 90^\circ$
- (c) $\alpha + \theta = 90^\circ$
- (d) $\alpha - \theta = 0^\circ$

68. The unexcited single phase synchronous motor are of—

- (a) Neither reluctance nor hysteresis torque
- (b) Reluctance type
- (c) Both reluctance and hysteresis type
- (d) Hysteresis type

69. जब तक तुल्यकालिक मोटर प्रारम्भ होती है तो फील्ड कुण्डली प्रारम्भ में—

- (a) Short circuited
- (b) Open circuited
- (c) Excited by a D.C. source
- (d) None of these

70. The stator core of a synchronous machine is built up of laminations—

- (a) Stainless steel
- (b) Cast iron
- (c) Silicon steel
- (d) Cast steel

71. The slip rings employed in a 3 phase synchronous machine are insulated for—

- (a) Output rated voltage
- (b) Low voltage
- (c) Very low voltage
- (d) Very high voltage

72. निम्न में से किसका परिवर्तन करने से एक तुल्यकालिक मोटर पश्च में अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालन करने लगेगी?

- (a) Field excitation
- (b) Load
- (c) Speed
- (d) Voltage


73. The ratio of starting torque to running torque in a synchronous motor is :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

74. A large size synchronous generator is protected against overloads by—

- (a) Over current relay
- (b) Mho relay
- (c) Temperature sensitive relay
- (d) Buchholdz relay

75. कौन सा वक्र तुल्यकालिक मोटर की गति पूर्ण बल प्रदर्शित करता है?

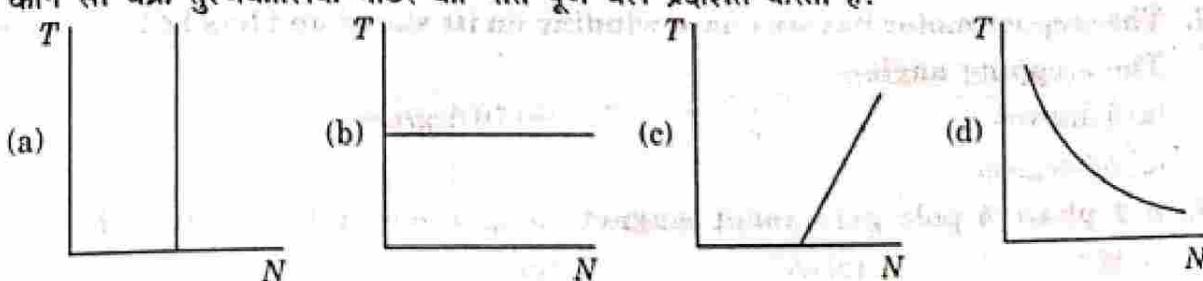

■ Answers

1. (b)	2. (d)	3. (d)	4. (b)	5. (c)	6. (c)	7. (a)	8. (c)	9. (b)	10. (a)
11. (a)	12. (c)	13. (c)	14. (c)	15. (b)	16. (c)	17. (b)	18. (a)	19. (b)	20. (c)
21. (b)	22. (b)	23. (b)	24. (b)	25. (b)	26. (d)	27. (c)	28. (c)	29. (a)	30. (d)
31. (b)	32. (b)	33. (a)	34. (a)	35. (a)	36. (c)	37. (c)	38. (a)	39. (b)	40. (d)
41. (d)	42. (d)	43. (b)	44. (d)	45. (a)	46. (a)	47. (d)	48. (c)	49. (d)	50. (c)
51. (c)	52. (a)	53. (b)	54. (b)	55. (c)	56. (b)	57. (b)	58. (d)	59. (c)	60. (c)
61. (a)	62. (c)	63. (a)	64. (c)	65. (b)	66. (a)	67. (c)	68. (c)	69. (c)	70. (b)
71. (b)	72. (a)	73. (a)	74. (a)	75. (b)	76. (a)				

■ विशेष प्रयोजनात्मक मशीन (Special Purpose Machine)

- 1. Reluctance motor—**
 - (a) Is self starting
 - (b) Is constant speed motor
 - (c) Need no D.C. excitation
 - (d) All options are correct
 - 2. निम्नलिखित में से किस मोटर को रोबोटिक अनुप्रयोग में कन्ट्रोल परिपथ के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है?**
 - (a) Schrage motor
 - (b) Universal motor
 - (c) Servo motor
 - (d) A.C. Series motor
 - 3. What is a stepper motor?**
 - (a) A multi phase motor
 - (b) A D.C. motor
 - (c) Smooth running motor
 - (d) A single phase A.C. motor
 - 4. The permanent magnet stepper motor gives :**
 - (a) High torque and low angular resolution
 - (b) Low torque and low angular resolution
 - (c) Low torque and high angular resolution
 - (d) High torque and high angular resolution
 - 5. Reciprocating pumps and compressors are characterised as—**
 - (a) Continuous load
 - (b) Continuous loads
 - (c) Short time load
 - (d) Pulsating load
 - 6. Reluctance torque in rotating machines is present when—**
 - (a) Air gap is not uniform
 - (b) Reluctance seen by
 - (c) Reluctance seen by rotor MMF varies
 - (d) None of these
 - 7. The stepper motor has six phase winding on its stator and has 12 teeth on rotor.
The stepping angle—**
 - (a) 5 degrees
 - (b) 10 degrees
 - (c) 2-5 degrees
 - (d) 30 degrees
 - 8. A 2 phase 4 pole permanent magnet stepper motor has a step of—**
 - (a) 90°
 - (b) 45°
 - (c) 30°
 - (d) 22°

9. एक त्रिकला 3-स्टैक 4 प्रतिष्टम स्टेप मोटर में प्रत्येक रोटर और स्टेटर स्टैक में 20 युव हैं। स्टेप मोटर का स्टेप कोण है-
- (a) 3° (b) 6° (c) 9° (d) 18°
10. बिना उत्तेजन वाइंडिंग की प्रतिष्टम मोटर को क्या कहते हैं?
- (a) तुल्यकालिक मोटर (b) A.C. श्रृंखला मोटर (c) युनिवर्सल मोटर (d) विकर्षण मोटर
11. प्रतिकर्षण मोटर में धूमने की दिशा किस तरह से परिवर्तित की जा सकती है?
- (a) कैपेसिटर लगाकर (b) कार्बन ट्रूजों की स्थिति बदलकर
 (c) सप्लाई बोलटों को बदलकर (d) आर्मचर को लब्धित करके
12. One among the following type of torque has the highest numerical value in a stepper motor. Identify the rotor—
- (a) Detent torque (b) Holding torque (c) Dynamic torque (d) Ripple torque
13. एक स्टेपर मोटर के रोटर में नहीं होता है-
- (a) Winding (b) Commutator (c) Brushes (d) All of above
14. The step angle of the stepper motor is 2.50 . If the stepping frequency is 3600 pulses, per second then shaft speed will be :
- (a) 144 r.p.s. (b) 3600 r.p.s. (c) 25 r.p.s. (d) 2.5 r.p.s.
15. किसी रेखीय सर्वो मोटर होनी चाहिए।
- (a) High rotor resistance (b) High rotor reactance
 (c) Large air gap (d) Low rotor resistance
16. चार फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्टम प्रकार की स्टेपर मोटर में स्टेटर में 8 पोल हैं। जबकि 6 पोल हैं तो स्टेप कोण होगा-
- (a) 30° (b) 45° (c) 15° (d) 10°

■ Answers

1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (a) 5. (d) 6. (c) 7. (a) 8. (b) 9. (b) 10. (a)
 11. (c) 12. (b) 13. (d) 14. (c) 15. (a) 16. (c)

Vth सेमेस्टर, 2017
वैद्युत मशीन-द्वितीय

समय : 2 $\frac{1}{2}$ घण्टे]

[पूर्णांक : 50]

नोट-सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. निम्न से दो भागों के उत्तर दीजिये—

(2 × 5 = 10)

(क) 3-फ़े० मो० के बल आधृत स्लिप के मध्य सम्बन्ध की विवेचना कीजिए। बल आधर्ण/स्लिप वक्रों की सहायता से इसके लक्षणों की विवेचना कीजिये।

(ख) पेपर मिल, मुद्रण प्रैस व इस्पात मिल उद्योगों में 1-फ़ व 3-फ़ प्रेरण मोटरों के अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए।

(ग) भा०मा०व्यो० के अनुसार 3-फ़ प्रेरण मोटरों पर किये जाने वाले परीक्षणों के नाम दीजिए व उनकी विवेचना कीजिए।

2. निम्न से दो भागों के उत्तर दीजिये—

(2 × 5 = 10)

(क) 3-फ़ प्रेरण मोटर की दक्षता का आंकलन किस प्रकार किया जाता है? क्या एक ही मोटर की, एक ही विधि से विभिन्न कार्मिकों द्वारा परीक्षण किये जाने पर विभिन्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? अपने उत्तर के साथ इसके कारणों को भी बताइए।

(ख) 3-फ़ प्रेरण मोटरों को स्टार्ट करने की स्टार-डेल्टा विधि की विवेचना कीजिए। इस विधि को कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? स्टार में संयोजित होने पर इसकी बोल्टता बताइए।

(ग) विषक्त-फेज प्रेरण मोटर क्या है? इनमें मुख्य वाइंडिंग व प्रवर्ती वाइंडिंग की सार्थकता समझाइए।

3. निम्न से दो भागों के उत्तर दीजिये—

(2 × 5 = 10)

(क) 3-फ़ प्रेरण मोटर में घू० क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है? स्लिप-रिंग व पिंजड़ा प्रारूपी प्रेरण मोटर के प्रवर्ती बलाधू० में क्या अन्तर होता है?

(ख) तुल्यकाली मोटर के प्रवर्तन की विधियों व इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। क्या इसे प्रत्यावर्तक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? यदि 'हाँ' तो किस प्रकार?

(ग) एक 3-फ़ 8-घू०, स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक 750 च०प्र०मि० गति से घू० रहा है। फलक्स प्रति घू० का मान = 55 मि० वैवर, आर्मेचर में कुल खाँचों की संख्या = 72, प्रति खाँचे में चालकों की संख्या = 10, वितरण गुणक = 0.96, कुण्डलन पूर्ण पिच की है। इस प्रत्यावर्तक की शू०न्य भार पर टर्मिनल बोल्टता का मान ज्ञात कीजिये।

4. निम्न से दो भागों के उत्तर दीजिये—

(2 × 4 = 8)

(क) वैद्युत चालनों में प्रयुक्त मोटरों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। किसी एक प्रकार की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

(ख) प्रेरण मोटर में 'स्लिप' क्या होती है? एक 33.3 किलो वाट 3-फ़, 440 V, 50 Hz प्रेरण मोटर की पूर्ण भार पर चाल 950 चक्कर प्रति मिनट है। मशीन में 6 घू० हैं। स्लिप का मान ज्ञात कीजिए।

(ग) पिंजड़ा-प्रारूपी प्रेरण मोटर के बलाधू० में किस प्रकार अभिवृद्धि की जा सकती है? सप्लाई बोल्टता में परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है?

5. निम्न में से चार भागों पर संक्षेप में लिखिए—

(4 × 3 = 12)

(क) रेक्टीफायर

(ख) मोटरों का गति-दोलन

(ग) मोटर की दक्षता

(घ) कपड़ा मिलों में प्रयुक्त मोटर

(ङ) यांत्रिक शक्ति स्थानान्तरण

Vth सेमेस्टर, 2018
वैद्युत मशीन-द्वितीय

समय : 2 $\frac{1}{2}$ घण्टे]

[पूर्णांक : 50]

नोट—सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. किन्हीं दो का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए—
 (अ) डबल रिवलिंग फील्ड थ्यौरी (Double Revolving Field Theory)
 (ब) एफ-एच०पी० (F.H.P.) मोटर।
 (स) तीन फेजीय सिंक्रोनस मोटर के चलाने की विधि (3φ synchronous motor starting methods)
2. किन्हीं दो का कार्य सिद्धान्त (Working principle) लिखिए—
 (अ) कैपेसिटर रन एक फेजीय मोटर (Capacitor run 1φ motor)
 (ब) यूनिवर्सल एक फेजीय मोटर (Universal 1φ motor)
 (स) एक फेजीय सर्वो मोटर (1φ servo motor)
3. किन्हीं दो भागों का उत्तर दीजिए—
 (अ) विभिन्न प्रकार के यान्त्रिक भार का अभिलक्षण (characteristics)
 (ब) इलेक्ट्रिक ड्राइव्स (electric drives) में प्रयोग होने वाले मोटर (motor) के प्रकार।
 (स) टॉर्क-स्लिप अभिलक्षण (Torque-slip characteristics) को समझाइये।
4. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विभिन्न कारखानों (Industry) में मोटर का प्रकार व उपयोगिता (Application) लिखिए—
 (अ) कागज (paper) कारखाना
 (ब) छापाखाना (Printing press)
 (स) लिफ्ट (Lift)
5. किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए—
 (अ) विभिन्न प्रकार के कनवर्टिंग उपकरणों की विवेचना कीजिये।
 (ब) तीन फेजीय सिंक्रोनस मोटर (3φ synchronous motor) का अधिकतम यान्त्रिक पावर का कारक (Conditions) लिखिए।
 (स) इन्डक्शन मोटर (1M) और सिंक्रोनस मोटर—तीन फेजीय (synchronous motor 3φ) की कार्यों की तुलना कीजिए।

Vth सेमेस्टर, 2019
वैद्युत मशीन-द्वितीय

समय : 2 $\frac{1}{2}$ घण्टे]

[पूर्णांक : 50]

चोट-सभी प्रस्त्रों के उत्तर दीजिये।

1. किन्होंने दो भागों के उत्तर लिखिए।

- (क) 3- ϕ I.M. को संरचना व कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए।
 (ख) डबल Squirrel cage I.M. को संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण-दोष बताइए।
 (ग) 3- ϕ प्रेरण मोटर को बलाधूर्ण समीकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें प्रयुक्त पदों की यूनिटें लिखिए।

2. किन्होंने दो भागों के उत्तर लिखिए।

- (क) 3- ϕ प्रेरण मोटर की गति नियन्त्रण की विधियाँ व उनके कार्य-सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।
 (ख) Circle diagram समझाइए। किसी 3- ϕ I.M. के कार्य-सम्पादन को Circle diagram के द्वारा समझाइए।
 (ग) भारतीय मानक व्यूरो के अनुसार 3- ϕ I.M. के परीक्षण की विवेचना कीजिए।

3. संक्षिप्त में समझाइए (कोई दो)

- (क) 3- ϕ I.M. में होने वाली विभिन्न हानियाँ।
 (ख) पिंजड़ा प्रारूपी I.M. व ए०सी० श्रेणी मोटर के सामान्य विनिर्देश लिखिए।
 (ग) तुल्यकाली मोटर के फेजर आरेख को समझाइए।

4. संक्षेप में किन्होंने दो की संरचना, कार्य-विधि व अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए।

- (क) Capacitor start 1- ϕ Motor.
 (ख) Shaded pole 1- ϕ I.M.
 (ग) 1- ϕ श्रेणी मोटर

5. किन्होंने दो भागों का उत्तर लिखिए।

- (क) विद्युत Drives के लाभों को समझाइए।
 (ख) यांत्रिक शक्ति के स्थानान्तरण की विभिन्न विधियाँ बताइए तथा किसी एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
 (ग) लघु पिच प्रत्यावर्तक क्या होता है? पिच गुणक को परिभाषित कीजिए। प्रत्यावर्तक के विंवांव० पर इसके प्रभाव को समझाइए।

