



प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० द्वारा
स्वीकृत नवीनतम् पाठ्यक्रमानुसार

वर्कशॉप टेक्नोलॉजी

Workshop Technology

प्रयोगात्मक
भाग सहित

Jai Prakash Nath Publications
Meerut

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत नवीनतम् संशोधित पाठ्यक्रमानुसार

सार्थक

वर्कशॉप टैक्नोलॉजी (WORKSHOP TECHNOLOGY)

(त्रितीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए)

Amen Gupta.

लेखक :

प्रशान्त भारद्वाज

एसिस्टेंट प्रोफेसर

आई० आई० एम० टी, मेरठ

परामर्शदाता :

सुधीर कुमार पांडेय

एम० टैक (मैकेनिकल इंजी०)

एसिस्टेंट प्रोफेसर

बुद्धा पॉलिटैक्निक कॉलेज, गोरखपुर

प्रकाशक :

जय प्रकाश नाथ पब्लिकेशन्स

गाँधी आश्रम चौराहा

नौचन्दी रोड, मेरठ-250 002 (उ०प्र०)



SYLLABUS

WORKSHOP TECHNOLOGY

L T P
1 4 - 6

Rationale:

Diploma holders are responsible for supervising production processes to achieve production targets and for optimal utilization of resources. For this purpose, knowledge about various manufacturing processes is required to be imparted. Hence the subject of workshop technology.

LEARNING OUTCOMES

After undergoing the subject, students will be able to:

- Fabricate welding joints using gas welding, TIG and MIG welding of mild steel and stainless steel materials.
- Select suitable (most appropriate) process electrodes, various parameters of process for given job.
- Explain principle of operations of modern welding processes.
- Inspect various welding joints and castings.
- Prepare pattern for given job.
- Select material and type of patterns, cores.
- Prepare sand moulds manually and on machine.
- Select type of moulding sand, adhesives, compact, strength and parameters of sand for given job.
- Cast a mould.
- Identify a suitable furnace, alloying elements
- Carry out deburring of castings.
- Test the properties of moulding sand (permeability, Strength, refractoriness, adhesiveness, cohesiveness).

DETAILED CONTENTS

1. Welding:

(14 Periods)
Classification and elementary idea of metal forming processes on the basis of the properties of deformability (Plasticity), fusibility and divisibility Viz Rolling, Forging, Drawing, Extruding, Spinning, Preessing, Punching, Blanking.

1.1 Welding Process :

Principle of welding. Classification of welding processes, Advantages and limitations of welding, Industrial applications of welding. Welding positions and techniques, symbols. Safety precautions in welding.

1.2 Gas Welding :

Principle of operation, Types of gas welding flames and their applications, Gas welding equipment - Gas welding torch, Oxy acetylene cutting torch, Blow pipe, Pressure regulators, Filler rods and fluxes.

1.3 Arc Welding:

Principle of operation, Arc welding machines and equipment, A.C. and D.C. arc welding. Effect of polarity, current regulation and voltage regulation, Electrodes : Classification, B.I.S. specification and selection, Flux for arc welding. Requirements of pre heating, post heating of electrodes and work piece. Welding defects and their testing methods.

1.4 Other Welding Processes :

Resistance welding: Principle, advantages, limitations, working and applications of spot welding, seam welding, projection welding and percussion welding, Atomic hydrogen welding, Shielded metal arc welding, submerged arc welding, Welding distortion, welding defects, methods of controlling welding defects and inspection of welded joints. Welding defects and inspection.

1.5 Modern Welding Methods:

Methods, Principle of operation, advantages, disadvantages and applications of, Tungsten inert gas (TIG) welding, other welding process, Metal inert gas (MIG) welding, Thermite welding, Electro slag welding, Electron beam welding, Ultrasonic welding, Laser beam welding, Robotic welding.

2. Pattern Making:

(10 Periods)
Types of pattern, Pattern material, Pattern allowances, Pattern codes as per B.I.S., Introduction to cores, core boxes and core materials, Core making procedure, Core prints, positioning of cores.

3. Moulding and Casting:

3.1 Moulding Sand:

Properties of moulding sand, their impact and control of properties viz. permeability, refractoriness, adhesiveness, cohesiveness, strength, flow ability, collapsibility, Various types of moulding sand, Testing of moulding sand. Safety precautions in foundry.

3.2 Mould Making :

Types of moulds, Step involved in making a mould. Molding boxes, hand tools used for mould making, Molding processes: Bench molding, floor molding, pit molding and machine molding. Molding machines squeeze machine, jolt squeeze machine and sand slinger.

3.3 Casting Processes :

Charging a furnace, melting and pouring both ferrous and non ferrous metals, cleaning of castings, Principle, working and applications of Die casting: hot chamber and cold chamber. Investment and lost wax process, centrifugal casting.

3.4 Gating and Riser System:

Elements of gating system. Pouring basin, sprue, runner, gates, Types of risers, location of risers, Directional solidification.

3.5 Melting Furnaces :

Construction and working of Pit furnace, Cupola furnace, Crucible furnace-tilting type, Electric furnace.

3.6 Casting Defects: Testing of defects: radiography, magnetic particle inspection and ultrasonic inspection.

- 4. Metal Farming Process:** (10 Periods)
- 4.1 Press Working- Types of presses, type of dies, selection of press die, die material. Press Operations-Shearing, piercing, trimming, punching, notching, shaving, gearing, embossing, stamping.
 - 4.2 Forging—Open die forging, closed die gorging. Press forging, upset forging, swaging, up setters, roll forging. Cold and hot forging.
 - 4.3 Rolling—Elementary theory of rolling. Types of rolling mills. Thread rolling, roll passes. Rolling defects and remedies.
 - 4.4 Extrusion and Drawing—Type of extrusion-Hot and Cold, Direct and indirect, pipe drawing, tube drawing, wire drawing.

- 5. Plastic Processing:** (08 Periods)
- 5.1 Industrial use of plastics, situation where used.
 - 5.2 Injection moulding-principle, working of injection moulding machine.
 - 5.3 Compression moulding-principle, and working of compression moulding machine.
 - 5.4 Potential and limitations in the use of plastics.

LIST OF PRACTICALS

General introduction to hand tools used in foundry, welding and pattern making and smithy shop.

WELDING SHOP

- Job 1. Preparing gas welding joint in vertical/Horizontal position joining M.S. Plates.
- Job 2. Exercise on gas cutting of mild steel plate with oxy-acetylene gas torch.
- Job 3. Exercise on gas welding of cast iron and brass part or component.
- Job 4. Exercise on preparation off Joint by arc welding.
- Job 5. Exercise on spot welding/seam welding.
- Job 6. Exercise on MIG and TIG welding.
- Job 7 Exercise on arc welding pipe joint MS.

PATTERN MAKING

- Job 1. Preparation of solid/single piece pattern.
- Job 2. Preparation of two pieces/split pattern.
- Job 3. Preparation of a pattern on wooden lathe.
- Job 4. Preparation of a self cored pattern.
- Job 5. Preparation of a core box.

FOUNDRY SHOP

- Job 1. Preparation of mould with solid pattern on floor.
- Job 2. Preparation of floor mould of solid pattern using cope.
- Job 3. Preparation of floor mould of split pattern in cope and drag of moulding box.
- Job 4. Moulding and casting of a solid pattern of aluminum.
- Job 5. Preparing a mould of step pulley and also preparing core for the same.

Job 6. A visit to cast iron foundry should be arranged to have firsthand knowledge of cast iron melting pouring and casting.

Job 7. Testing of moisture contents and strength of moulding sand.

FORGING SHOP/FITTING SHOP/SHEET METAL SHOP

- Job 1. Preparation of single ended spanner by hand/machine forging.
- Job 2. Preparation of simple die
- Job 3. Demonstration of spinning process on lathe and spinning a bowl on a lathe machine.
- Job 4. Demonstration of grinding process on lathe machine and grinding a job on a lathe machine.
- Job 5. Preparation of utility item out of G.I. sheet.
- Job 6. Preparation of drilling Jig.

INSTRUCTIONAL STRATEGY

1. Teachers should lay special emphasis in making the students conversant with concepts, principles, procedures and practices related to various manufacturing processes.
2. Focus should be laid in preparing jobs using various machines/equipment in the workshop.
3. Use of audio-visual aids/video films should be made to show specialized operations.
4. Foreman Instructor should conduct classes of each Workshop explaining use of tools, jobs to be made and safety precautions related to each workshop prior to students being exposed to actual practicals.

RECOMMENDED BOOKS

1. Workshop Technology by BS Raghuvanshi: Dhanpat Rai and Sons Delhi.
2. Elements of Workshop Technology by SK. Choudhry and Haja : Asia Publishing House.
3. Welding Engineering by RL Aggarwal and TManghnani; Khanna Publishers, Delhi.
4. A Text Book of Production Engineering by PC Shanna; S Chand and Company Ltd. Delhi.
5. Foundry Technology by KP Sinha and DB Goel; Roorkee Publishing House, Roorkee.
6. A Text Book of Manufacturing Science and Technology by A Manna, Prentice Hall of India, Delhi.

SUGGESTED DISTRIBUTION OF MARKS

Topic No.	Time Allotted (Periods)	Marks Allotted
1	14	25
2	10	20
3	14	25
4	10	20
5	08	10

विषय सूची

विषय-परिचय (Introduction)

परिचय (Introduction) 1-21

- | |
|--|
| <p>● विषय-परिचय</p> <p>1. बैल्डिंग (Welding)</p> <p>..... 22-191</p> |
| <p>2. पैटर्न निर्माण (Pattern Making)</p> <p>..... 192-210</p> |
| <p>3. मॉल्डिंग एवं कार्सिंग (Moulding and Casting)</p> <p>..... 211-266</p> |
| <p>4. प्रेस टूल (Press Tool)</p> <p>..... 321-335</p> |
| <p>5. प्लास्टिक प्रक्रम (Plastic Processing)</p> <p>..... 336-344</p> |
| <p>● प्रयोगात्मक कार्य (Practical Work)</p> <p>..... 267-320</p> |

सामान्यतः उत्पादन शब्द का अर्थ है द्वारा उत्पादन क्रिया से होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रूटलूप: ग्रीक शब्द से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलकर बना है एक मैनस (Manus) तथा दूसरा फैक्ट्रस (Factus)। मैनस का अर्थ होता है हस्त (Manual) तथा फैक्ट्रस का अर्थ होता है उत्पादन (Production) अर्थात् “हैथ द्वारा उत्पादन”। किन्तु वर्तमान में इस प्रक्रिया को समस्त उत्पादन प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ वर्तमान युग में विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है वर्तमान में युरानी प्रभ्यागत मणीों का स्थान अधिक सक्षम तथा परिष्कृत मणीों ने प्रहण कर लिया है। नई तथा पुरानी सभी उत्पादन संबंधी मणीों तथा टैक्सोलॉजी का अध्ययन ही हमारे निषय उत्पादन प्रक्रम (Manufacturing Process) का मूलभूत सिद्धान्त है।

(ii) **उत्पादन प्रक्रम (Manufacturing Process) :** उत्पादन प्रक्रम विभिन्न उत्पादन संस्थाओं से संबंधित है जो कि किसी भी कंपन्य पदार्थ को तैयार भल में बदलने सम्भवित होता है। उत्पादन प्रक्रिया का सही चरण विभिन्न कारकों जैसे कि उत्पादन समय (Manufacturing Time), उत्पादन लागत (Manufacturing cost), प्रक्रम लागत , बाजार भाव (market cost) आम लागत, आदि को प्रभावित करता है। प्रक्रमों का सही चयन ही उत्पादन को सफल बनाता है। उत्पादन प्रक्रम तीन भागों में विभाजित किये गये हैं—बैच उत्पादन, जॉड उत्पादन तथा मास उत्पादन प्रक्रम।

(iii) **मशीन एवं टूल (Machine & Tool) :** मशीनों का सही चुनाव भी एक अन्य पटक है जो कि उत्पादन प्रक्रम को प्रभावित कर सकता है। मशीनों का चुनाव प्रायः वस्तु के पदार्थ (material of workpiece), वस्तु के आकार (Shape of workpiece) वस्तु की उत्पादकता (Productivity of workpiece) पर निर्भर करता है।

जॉड उत्पादन का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के अन्यायिक मात्रा में उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। बैच उत्पादन प्रक्रम का उत्पादन किसी वस्तु विशेष को छोटे-छोटे लॉट माइलों में उत्पादन हेतु किया जाता है तथा मास उत्पादन प्रक्रम का प्रयोग किसी भी वस्तु के एक बड़ी मात्रा में उत्पादन हेतु प्रयोग होता है। इसके लिये किसी विशेष प्रायोजन मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

(iv) **श्रमिक (Man Power) :** चुरुंग तथा आवश्यक M फैक्टर है श्रमिक (Man Power)। बिना श्रमिक के उत्पादन प्रक्रम की कठिन होती है। बिना श्रमिकों के मशीनों को संचालन विलकूल संभव नहीं है। श्रमिकों की कार्य तथा कोशल क्षमता के आधार पर उन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कुशल श्रमिक (Skilled Labour), अर्कुशल श्रमिक (Semi Skilled Labour), अमुशल श्रमिक (Unskilled Labour)।

(v) **मनी (पैसा) (Money) :** पैसी पचवा तथा सबसे महत्वपूर्ण M कारक है। बिना पैसी निवेश के किसी भी

त्रिपथता, रत्नीयता, विभाज्य की अवधारणा (Concept of Deformability, Fusibility & Divisibility)


मूल पदार्थ की संरचना में परिवर्तन द्वारा नये पदार्थों का उत्पादन किया जाता है कभी-कभी मूल पदार्थ में काट छेट कर कियाओं को करने या समझने से पूर्व डिफार्मिंग बिलिंग। फ्लूजिबिलिटी तथा डिविनेजिबिलिटी का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी परिवर्तन हो जाता है, जिसे विष्फलता कहते हैं जो कि प्रायः पदार्थ के यांत्रिक गुणों (Mechanical Properties) जैसे कि तन्त्रता, भ्रुता, प्रत्यास्था, मरीन बोन्डिंग हैं।

यदि कच्चे पदार्थ से उत्पादों वस्तु बनाने हेतु बलों का प्रयोग किया जाये तो उसके मूल आकार तथा अवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसे विष्फलता कहते हैं जो कि प्रायः पदार्थ के यांत्रिक गुणों (Mechanical Properties) जैसे कि तन्त्रता, भ्रुता, प्रत्यास्था, मरीन बोन्डिंग हैं।


अग्र पदार्थ या धारुओं को निम्न बाहू चाहते हैं तो उनकी अंग-आणविक दूरी (Inter Atomic Distance) बढ़ जाती है जिस कारण संरचना परिवर्तन की यह प्रक्रिया घटनीयता कहलाती है।

यदि पदार्थ धारुओं में से एक छोटे से भाग को विभाजित करने हेतु एक बाह्य बल लगाया जाता है तो भ्रुपुर पदार्थ बिना किसी यांत्रिक विरुद्धप्रयोग के अलग हो जाते हैं जबकि तन्य पदार्थ विभाजित होने से पूर्व अपनी तन्त्रता क्षमता अनुसार विरुद्धप्रयोग हो जाती है बाह्य बल की मात्रा इतनी होनी चाहिये कि वह अंतःआणविक बंध को तोड़ने हेतु पर्याप्त हो। यह प्रक्रिया विभाज्य कहलाती है।

ON THE BASIS OF DEFORMATION

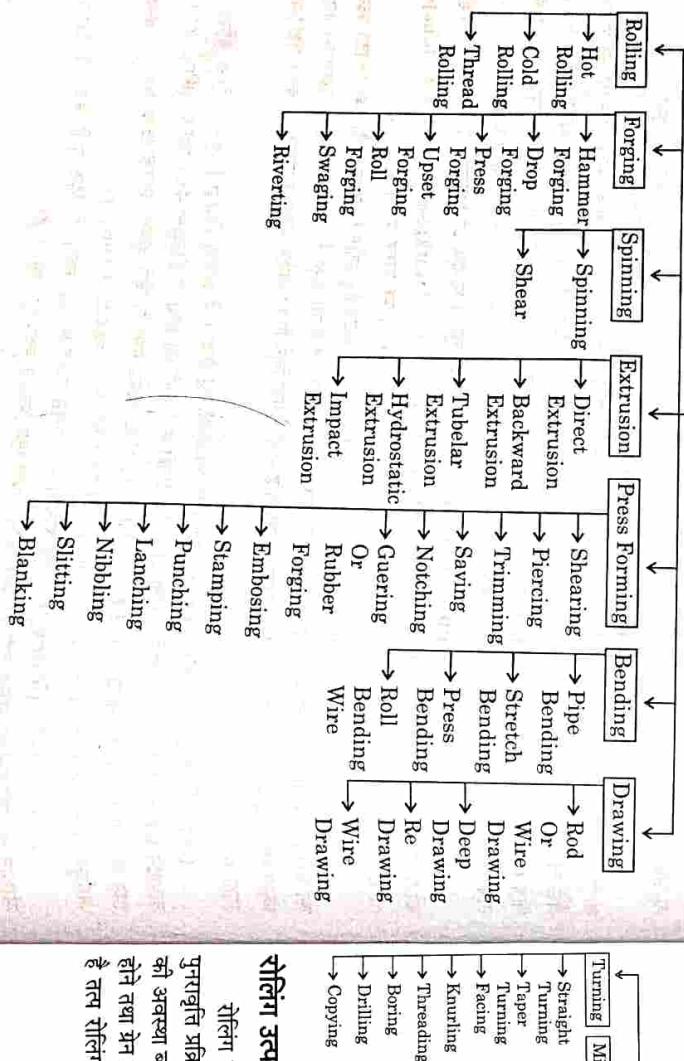

उत्पादन प्रक्रम का वर्गीकरण (Classification of Manufacturing Processes)

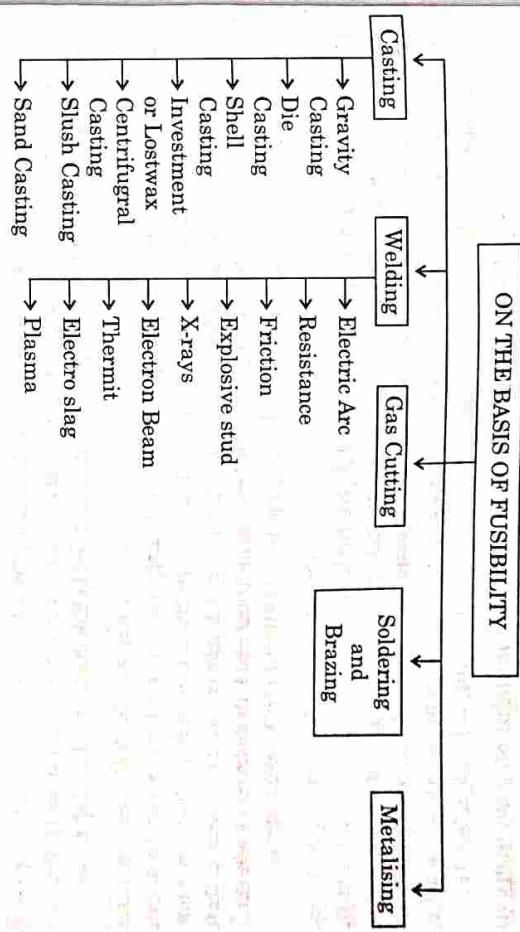

रोलिंग उत्पादन प्रक्रम (Rolling Manufacturing Process)

रोलिंग की प्रक्रिया में पदार्थ को दो विपरीत दिशाओं में चलित रोलरों के मध्य से जुड़ा जाता है। यह प्रक्रम एक पुनर्गति प्रक्रिया है इस प्रक्रिया द्वारा धातु पिण्ड (पदार्थ) की मोटाई कम हो जाती है एवं लंबाई बढ़ जाती है पिण्ड के ग्रेन की अवस्था बदलकर चम्पटी हो जाती है बार-बार रोलरों के मध्य से निकालने पर ग्रेन काफी बारीक हो जाती है। धातु संगीन होने से धातु की सामग्री बढ़ जाती है तथा यांत्रिक गुणों में बद्ध हो जाती है। यह प्रायः दो प्रकार की होती है तथा रोलिंग तथा राँडी रोलिंग। एक विशेष प्रकार की रोलिंग प्रक्रिया भी होती है जिसे श्रेष्ठ रोलिंग कहा जाता है।

४. चक्रशास्त्र ईंटोंमें


(i) रोलिंग प्रक्रम का वर्गीकरण (Classification of Rolling Process)

(i) तत्त्व रोलिंग (Hot Rolling): तत्त्व अवस्था में धूतुओं का सोपीड़न कानी आसान होता है यद्योगिक उच्च ताप पर धूतुओं के मध्य बना और आणीक बन्ध करने करते हैं। इस प्रक्रम में प्रायः धूतुओं को विलोटकर विलोटस (Billets) बनाने जाते हैं इसके पश्चात् इन विलोटस की छीलकर तत्त्व करते हैं। फिर इनका रोलरों के मध्य जुलाते हैं जिससे उसकी अनुप्रस्थ काट कर जाती है। ऐसे रोलिंग प्रक्रिया द्वारा काम परिष्कृत सहाय भित्ति है। अनुप्रस्थ काट कर प्राप्त करने के बेलनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खाँडेटर बेलन (Grooved Rollers)।


(ii) शीत रोलिंग (Cold Rolling): स्तर प्रक्रिया में धूतुओं को प्रायः उपर्युक्त अवस्था में बेलनों के मध्य से संप्रवाह बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग तत्त्व रोलिंग के पश्चात् धूतुओं की सततों को और अधिक पारिष्कृत करने तथा कार्य क्रिया सभी तत्त्व धूतुओं के लिये जितना जाती है। यह एक धीमा प्रक्रम है वर्तोंकी उपर्युक्त अवस्था में गशीनों पर उपर्युक्त धूतुओं की प्राप्ति आकार भार के कारण रोलरों में डिलेवरेशन की अधिक भार पड़ता है इसलिये अनुप्रस्थ काट को ली-धीरे कर करते हैं। अधिक भार के कारण रोलरों में डिलेवरेशन की संभवता बढ़ जाती है जिसे कम करने के लिये जैविका रोलरों (Lubricating Rollers) का प्रयोग किया जाता है। प्रायः रोलिंग

जूबा जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग तत्त्व रोलिंग के पश्चात् धूतुओं की सततों को और अधिक पारिष्कृत करने तथा कार्य क्रिया सभी तत्त्व धूतुओं के लिये जितना जाती है। यह एक धीमा प्रक्रम है वर्तोंकी उपर्युक्त अवस्था में गशीनों पर किया जाता है। यह विक्रिया ल्यास्टिक विलेपण श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में दो चर्ची चूड़ीयों का निर्माण किया जाता है। डिस्ट्रीब्युटर डाइयों (Threaded Dies) को परचाह जाते हैं। यह एक विक्रिया ल्यास्टिक विलेपण श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया को उसके ग्राहनिक तापमान (Critical Temperature) तक गर्म कर उसकी ल्यास्टिक विलेपण पदार्थ को चूड़ीयों का निर्माण किया जाता है। अवस्था में बलों का प्रयोग कर चाँड़ीयों का निर्माण हो जाता है।

(iii) थ्रेड रोलिंग (Thread Rolling): थ्रेड रोलिंग प्रक्रिया मास उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रम में वर्त धूतुओं को चार्ची डाइयों में से पारचाह गति देते हुये जुबारते हैं तथा चूड़ीयों पर एक दब डाला जाता है। इस प्रक्रम चूड़ीयों का निर्माण हो जाता है।

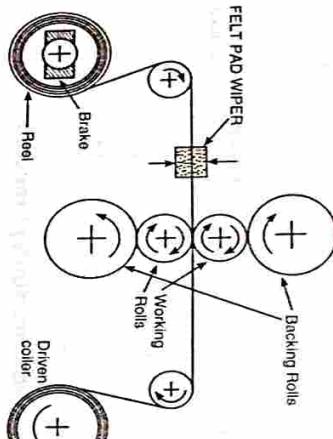

चित्र 1 : Rolling Process Using for High Mill

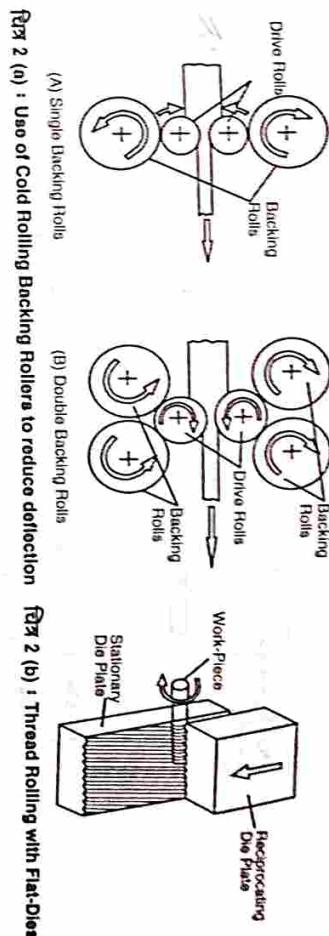

चित्र 2 (a) : Use of Cold Rolling Backing Rolls to reduce deflection चित्र 2 (b) : Thread Rolling with Flat-Dies

फोर्जिंग (Forging) प्रक्रम

इस प्रक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम पदार्थ को उसके ग्राहनिक ताप तक गर्म करने के पश्चात् उसकी ल्यास्टिक अवस्था में बल लगाकर उसकी चाँड़ीत माप व आकार बदला जाता है। फोर्जिंग प्रक्रमों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है—


(i) हस्त या स्मिथ फोर्जिंग प्रक्रम (Hand or Smith Forging): इस प्रक्रिया में पदार्थ को ल्यास्टिक अवस्था तक गर्म करने के पश्चात् उसे पीट-पीट कर उसके चाँड़ी की सड़ी, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यद्यने हेतु हथौड़ा तथा रखने के लिये एनविल इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

(ii) हमर फोर्जिंग (Hammer Forging): जो धीमी प्रक्रम से फोर्जिंग नहीं किये जा सकते। उनके लिये हमर फोर्जिंग प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को पवर हमर फोर्जिंग या मशीन फोर्जिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में हथौड़े के स्थान पर चर्ची डाइयों के मध्य से पदार्थ को गुजार कर कार्यखण्ड का पर्याप्त विलेपण किया जाता है।

(iii) प्रेस फोर्जिंग (Press Forging) प्रक्रम: इस प्रक्रम में प्रेस मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कार्य छांड के जब पर एक समान बल लगाते हुये उसे प्रेस में लगा कर डाइयों में चारों तरफ फेला दिया जाता है।

(iv) रोल फोर्जिंग (Roll Forging) प्रक्रम: इस प्रक्रम का उपयोग प्रायः बायर या रोल के सिरों की पाला करने के लिये किया जाता है। रोल फोर्जिंग प्रक्रम में बायर या रोल के सिरों के फेले करने के पश्चात् डाइ में पास करने योग्य बनाया जाता है। रोल प्रायः लिभिन आकारों के बनाये जाते हैं, जैसे कि अर्धीलालकर (Semicircular) तिरछे (Tuppered) एवं छिद्र (Groove)। प्रत्येक आधे रोल छिद्र के पश्चात् इसे बाहर निकाल लिया जाता है तथा अधिक पतले छिद्र में रोल करते हैं।


(v) अपसेट फोर्जिंग (Upset Forging) प्रक्रम: इस प्रक्रम के अन्तर्गत जोब को चाँड़ित आकार प्रदान करने हेतु उसके सिर्फ़ एक भाग को ही फेले किया जाता है। अपसेट फोर्जिंग का प्रयोग बोल्ट, कीले या विकिट आदि बनाने हेतु किया जाता है। यह प्रक्रम दो विधि द्वारा किया जाता है एक जब फोर्जिंग डाइ के अन्दर की जाती है तो उसे बन्द अस्ट्रीटिंग (closed upsetting) कहते हैं दूसरा विधि फोर्जिंग डाइ के बाहर की जाने तो उसे खुला अपसेटिंग (open upsetting) कहते हैं।

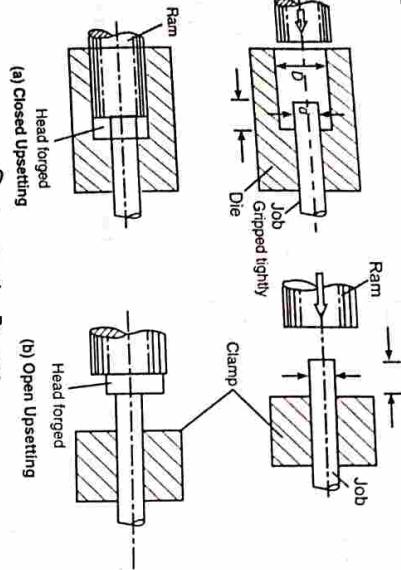

(a) Closed Upsetting
(b) Open Upsetting


चित्र 4 : upsetting Process

(vi) स्विंगिंग (Swaging) प्रक्रम : जब कार्य खण्ड को बोल्डिंग आकार तथा माप प्रदान करने हेतु सोधे हथौड़े के स्थान पर हथौड़े के पथ्य स्केज को प्रयोग किया जाता है तो यह प्रक्रिया स्विंगिंग कहलाती है कार्य खण्ड को स्लासिटिक अवस्था में लाने के बाद उस पर स्केज को फैलाकर हथौड़ द्वारा बल लगाकर धातु को स्लेज में बने आकार की तरह फैलाया जाता है।

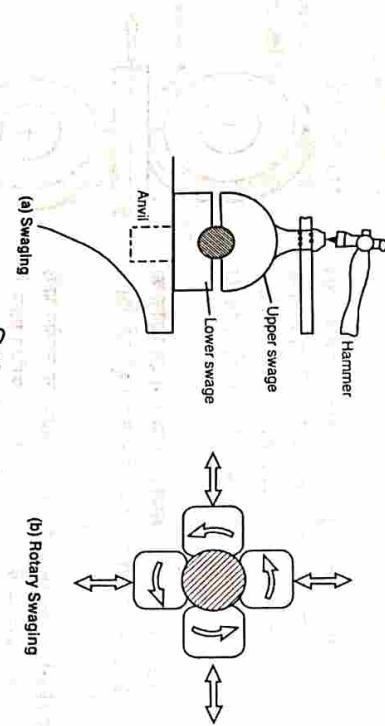

चित्र 5 : Swaging Operation


(vii) ड्रॉप फोर्जिंग (Drop Forging) प्रक्रम : इस प्रक्रम में भाष्य शास्त्रीय या विद्युत शक्ति चालित एक हैमर की प्रयोग किया जाता है। जिसे ड्रॉप फोर्जिंग हैमर कहते हैं। प्रायः डाइशों का चयन बोल्डिंग आकार के आधार पर किया जाता है बिल्टर (Billet) के टुकड़ों को लॉसिटिक अवस्था तक गर्म करने के पश्चात् उसे डाइशों में डाला जाता है। फिर ड्रॉप फोर्जिंग हैमर द्वारा बल लाया जाता है। पदार्थ डाइशों के बीच रिस्ट स्थान में भर जाता है फिर डाइशों को समान्य ताप तक ठंडादा कर जाँच दी जाती वाहर निकाल दिया जाता है।

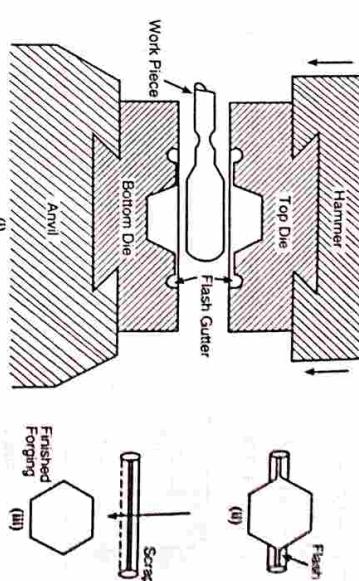

चित्र 7 : Spinning Process

स्पिनिंग प्रक्रम (Spinning Process)

इस प्रक्रम में प्रायः तच्य धातुओं (Ductile Materials) जैसे कि माइल्ड स्टील, कॉम्पर, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि की चारदोरों को घूमती हुयी डाइशों के ऊपर फैलाया जाता है। यदि स्पिनिंग प्रक्रम हेतु एक विशेष प्रकार के दूल जैसे की गहन का प्रयोग कर चाहते हों तो यह प्रक्रम कर्तव्य स्पिनिंग प्रक्रम (Shear spinning process) कहलाता है। प्रायः वह पदार्थ ही स्पिन किये जा सकते हैं जो संकेत ऑफ रिवल्यूशन (Surface of revolution) का जुग रखते हैं।

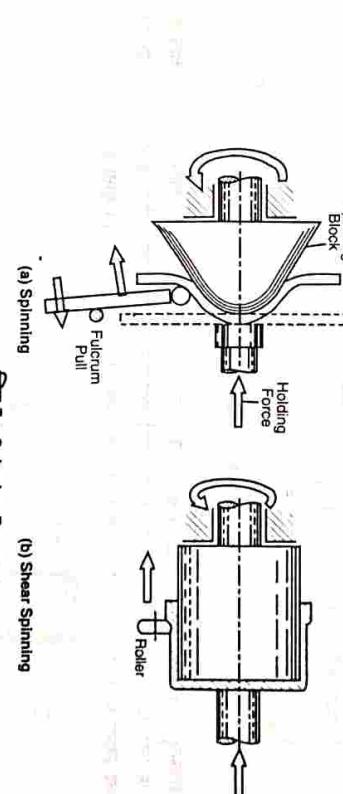


चित्र 7 : Spinning Process

एक्स्ट्रूजन प्रक्रम (Extrusion Process)


एक्स्ट्रूजन सर्वाधिक उपयोगी प्रक्रम है। एक्स्ट्रूजन प्रायः तच्य एवं उण्डी दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा बालकर बोल्डिंग आकार प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा पोतल, तांबा, एल्यूमीनियम इत्यादि धातुओं के निश्चिन प्रकार के गोस व खोखले सेक्षण बनाते हैं। एक्स्ट्रूजन प्रक्रमों का बांकूत निम्न है—

(i) प्रत्यक्ष अथवा अग्र एक्स्ट्रूजन (Direct or Forward Extrusion) : इस प्रक्रम में धातु के बिलेट को रैम के द्वारा दबाव डालते हुये डाइमों में से पास कराया जाता है। डाइमों का आकार तथा पाप के आधार पर चयनित किया जाता है। प्रातः डाइमिश्र अवस्था में रहती है तथा रैम बिलेट पर दबाव डालती है बिलेट तथा उसिने द्वारा की दियारों के मध्य अत्यधिक घण्टा होता है जिस कारण अत्यधिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है।

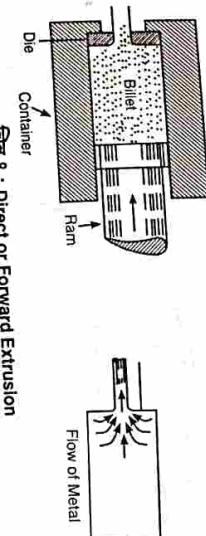


चित्र 8 : Direct or Forward Extrusion

(ii) अप्रत्यक्ष अथवा पश्च एक्स्ट्रूजन (Indirect or Backward Extrusions) : इसमें एक्स्ट्रूजन में रैम तथा सिलेंडरों के मध्य धरण का काम कर दिया जाता है जिसमें की कम दब जी आवश्यकता रहे। इस प्रक्रिया में प्रयत् निलेट को स्थिर रखकर तथा हाइड्रोलिक प्रेस के रैम ड्राइव को आगे बिलेट के विशुद्ध दब डाला जाता है। प्रायः खोखली रैमों का प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रूड पदार्थ खोखली रैम से बाहर आता है।

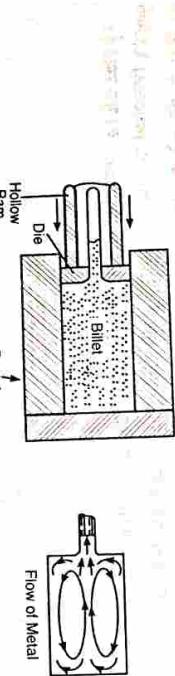

वित्र 9 : Indirect or Backward Extrusion

(iii) इम्प्रेस्ट एक्स्ट्रूजन (Impact Extrusion): इस प्रक्रम का प्रयोग आमतौर पर मुलायम तथा तन्य धूतुओं का एस्स्ट्रूजन करने के लिये किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक डाइ तथा पचं एसेन्ट्रलों का प्रयोग किया जाता है। इसका सावधिक उपयोग काँच उद्योग में काँच की पतली दीवारों बाले बर्तन बनाने टिन इत्यादि के लिये होता है।

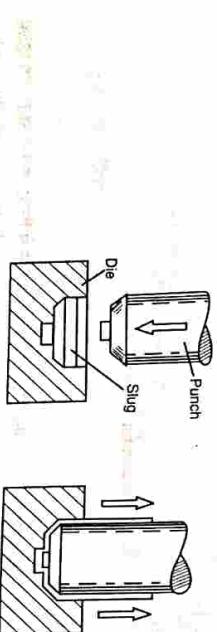

चित्र 10 (a) : Impact Extrusion

(iv) द्युब्रलर एक्स्ट्रूजन (Tubular Extrusion): इस प्रक्रम का उपयोग प्रायः द्युब्रलर सेक्शन बनाने के लिये किया जाता है। इस प्रक्रम में रेम के साथ एक मीडिल का प्रयोग भी किया जाता है वह मीडिल द्युब्रल वोर के निष्ठारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


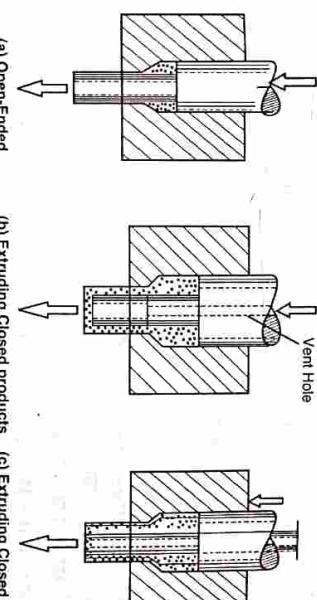


Fig. 10 (b) : Tube-Extrusion using Mandrel fixed to Ram

(v) हाइड्रोस्टेटिक एक्स्ट्रूजन (Hydrostatic Extrusion) : इस प्रक्रिया द्वारा हम भूंग पदार्थ (Brittle Material) को भी एक्स्ट्रूड कर सकते हैं। हाइड्रोस्टेटिक एक्स्ट्रूजन प्रक्रम में द्रव को ऐम विलेट के मध्य भरकर, ऐम द्वारा द्रव पर दबाव डालते हैं। द्रव यह दबाव बिलेट पर लगाता है जिसके द्वारा बिलेट डाई में से पास कर जाता है तथा बांधित जांच पास हो जाता है।

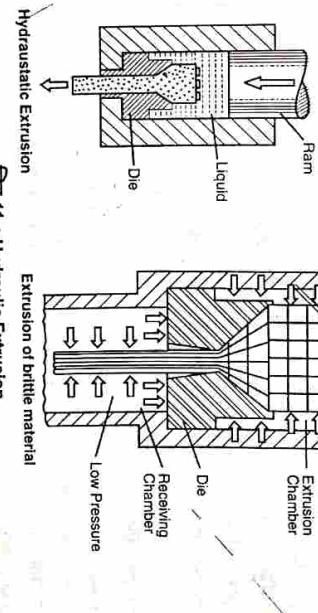

ଚିତ୍ର 11 : Hydraulic Extrusion

मैटल ड्राइंग प्रक्रम (Metal Drawing Process)


मैटल इंडेश्न प्रक्रम में गोड़े, पाइये तथा तारे का व्यास कम एवं अधिक करने के लिये उसे अधिक बार डिल्यूटो से निकाला जाता है या पास किया जाता है। इसके लिये एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रॉ-बैच कहा जाता है। सबविधम तर या रोट के एक स्तर की स्थेजिया प्रक्रम द्वारा कम कर लते हैं ताकि वह डाइ में से पास कर सके।

इसको डाइवेच में बल ही चेन या ड्राइंग के होल में लगायर की सहायता से अटका देते हैं डाइंग के व्यासानुसार ही कार्य खण्ड या जॉब का व्यास बनाना प्रारंभ हो जाता है। डाइंग प्रायः HCS (High Carbon Steel) या टांस्टन कार्बोइड की बाजारी जाती है क्योंकि इन धातुओं की शर्मा ज्ञात होती है कभी-कभी कमतर व्यास के लिये ड्रायमंड से नियमित डाइंगों का प्रयोग करते हैं परन्तु यह बहुत अधिक महंगा प्रक्रम है। डाइंगों का ताप कम करने के लिये पानी प्रबाहित करते हैं। तथा इसका लेप किया जाता है। मैटल ड्राइंग घण्टा की मात्रा कम करने हेतु तरा, पाइप या गोड पर एक स्लेहक (Lubricant) का लेप किया जाता है। मैटल ड्राइंग निम्नलिखित प्रकार की होती है—

(i) वायर ड्राइंग प्रक्रम (Wire Drawing Process) : वायर ड्राइंग में बायर को गोल पर लपेटते हैं। वायर ड्राइंग में बायर के लिये भित्ति की तुकीला कर, डाइंग में पिरोकर जबड़े में जकड़ते हैं। इसके बाद जबड़े के तार को डाइंग में से बाहर खीचकर कर्पण ल्यॉक के भार लपेटा जाता है।

(ii) बार ड्राइंग प्रक्रम (Bar Drawing Process) : बार ड्राइंग में वायर के लिये भित्ति की तुकीला बनाते हैं फिर इस सिसे को डाइंग हिंदों में डालकर ल्यायर के जबड़े में जकड़ा जाता है। यह जबड़े गोड का विरूपण, न्यूनीकरण व दोषकरण कर देते हैं जिससे बायर का अकार को छड़ा ग्रात हो जाती है।

(iii) ट्रूब ड्राइंग प्रक्रम (Tube Drawing Process) : इस प्रक्रम में पाइप का वाही व्यास बनाने हेतु डाइंग का प्रयोग करते हैं तथा अंदर का व्यास बनाने हेतु एक विशेष प्रकार का मैन्ड्रेल (Mandrel) का प्रयोग करते हैं। मैन्ड्रेल को यथा स्थान रखने के लिये एक सीरीये से बाँध देते हैं। फिर मैन्ड्रेल का डाइंग के छाल (Slope) के अनुसार सीट कर लेते हैं। ताकि ट्रूब की धातु का बहात अंदर-बाहर एक साथ हो सके। ट्रूब की दोनों सिरों पर एक विशेष स्लेहक (Lubricant) का प्रयोग करते हैं।

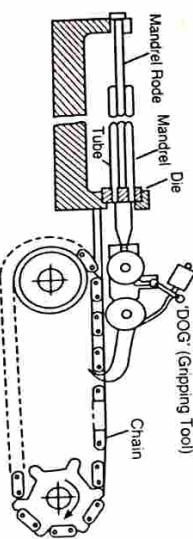

चित्र 12 : Cold Drawing of Tubes by Draw Bench



प्रेसिंग या प्रेस ड्राइंग प्रक्रम (Pressing or Press Drawing Process)

यह प्रक्रिया प्रायः प्रेसों पर की जाती है। यह कर्पण सिक्काया के अन्तर्गत आने वाला प्रक्रम है। इसका उपयोग कप की तरह की बस्तुये बनाने के लिये होता है। यह निम्न दो शर्मों में बाँटी गयी है—

(i) डीप ड्राइंग (Deep Drawing) प्रक्रम : इस प्रक्रम में मैटल शीट या चादर को एक पंच के द्वारा डाइंग की अधिकाधिक गहराइ तक खीचते हैं। जिस कारण शीट की बाही प्रोफाइलों में मिक्युइन आ जाती है। इस प्रक्रम में प्रेस में एक विशेष प्रकार की डाइंग पंच ऐसेबली का प्रयोग होता है।

(ii) कॉम्प्रेसिव हूप स्ट्रेस (Compressive Hoop Stresses) बल उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी यह प्रतिबल बढ़ने के कारण चादर में रिक्त पड़ जाते हैं। टिक्कल और खड़ने के लिये डाइंग के साथ एक लैंपक होल्डर का प्रयोग करते हैं। यदि ड्राइंग अनुपात 1:2 हो तो इसके लैंपक होल्डर का प्रयोग नहीं करता। जॉब को पंच से निकालने हेतु डाइंग के निचले भाग को कुछ बड़ा बनाया जाता है। जिस कारण जॉब उसमें फँस जाता है।

(iii) सी ड्राइंग प्रक्रम (Redrawing Process) : बड़े जॉब या कार्य खण्डों को एक साथ पूरा करना असम्भव होता है। इस प्रक्रम की जॉबों को एक से अधिक चरणों में ड्राइंग करना पड़ता है। एक से अधिक बार ड्राइंग आपरेशन का दोहराता ही। जॉब ड्राइंग कहलाता है।

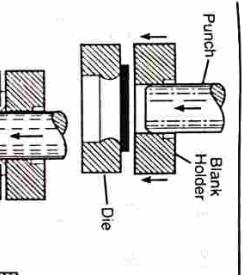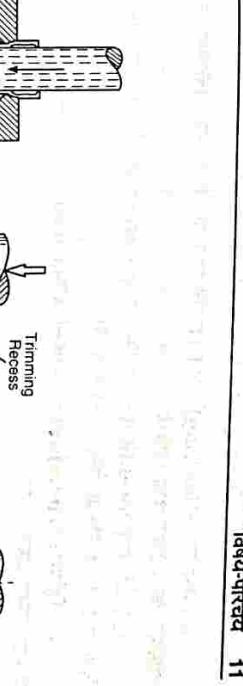चित्र 13 (a) : Drawing Operation
चित्र 13 (b) : Action of Trimming Process

चित्र 14 : Redrawing Operations

प्रेस फॉर्मिंग प्रक्रम (Press Forming Process)

बहुत से जैसे कि वायर, बतन इत्यादि धातु की चादरों से बनाते हैं। इस प्रक्रम के लिये एक विशेष प्रकार की मशीन हस्ताचालित होती है। अर्थात् मशीन को हाथों के द्वारा पावर दी जाती है। इसके द्वारा निम्नलिखित आपरेशन कियाजाति किये जा सकते हैं—

- पंचांग
- पियरिंग
- ट्रिमिंग
- नोचिंग
- लैंसिंग
- स्ट्रिटिंग
- पूर्णिंग प्रक्रम


(a) पंचांग (Punching) : यदि डाइंग द्वारा शीट में से विभाजित किया गया पीस या टुकड़ा स्कैप के रूप में बचता है तो इस आपरेशन को पंचांग आपरेशन कहते हैं।

(b) पियरिंग (Piercing) : जब किसी शीट में पंच द्वारा एक गोलाकार छिद्र का निर्माण किया जाता है तो यह ओपरेशन पियरिंग कहलाता है।

(iv) **प्रेस ब्रैंडिंग (Press Bending)**: इस प्रक्रम का उपयोग किसी राँड या दर्दूब को मोड़ने के लिये किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोलिक रेम होने वाली विफलति को राफ्टने हेतु पाइप में रेत भरकर दोनों सिरों को बढ़ कर देते हैं।

ब्रैंडिंग (Brazing)

इस विधि में प्राप्त धातु को अपने वास्तविक खरूप में ही रखते हैं। जोड़ने वाले धातुओं को गलानाक ताप से कम ताप पर मिलाने के बाद फैला दिया जाता है जिससे वह धातु की ऊपरी ही सोल्वर या सौल्टर पर अपने गलानाक ताप से ऊपरी धातु की ऊपरी सतह में मिश्रित हो जाता है। दोनों सतह कैपिलरी एक्शन (Capillary Action) के कारण फिलर मैटल दोनों सतहों के मध्य पहुँच जाता है तथा ठांडा होने के पश्चात दोनों सतहों को जोड़ देता है। जीव को गर्म करने की विधि के अनुसार यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि लॉ-पाइप ब्रैंडिंग, घटी ब्रैंडिंग, टर्नर्स ब्रैंडिंग, निवित ब्रैंडिंग, इंडक्सन ब्रैंडिंग, डिप ब्रैंडिंग, रेजिस्ट्रेशन ब्रैंडिंग।

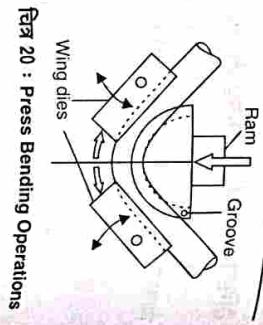

विश 20 : Press Bending Operations


सोल्डरिंग, ब्रैंडिंग तथा बैलिंग में अन्तर (Difference Between Soldering, Brazing and Welding)

S. No.	जूरा (Characteristic)	बैलिंग (Welding)	सोल्डरिंग (Soldering)	ब्रैंडिंग (Brazing)
1.	तापमान (Temperature)	बैलिंग के ताप में गलानाक ताप के गलानाक फिलर धातु के ब्रैंडिंग से अधिक ताप पर की जाती है।	गलानाक (Melting Point) से अधिक ताप पर की जाती है।	गलानाक (Melting Point) से अधिक ताप पर की जाती है।
2.	दबाव (Pressure)	बैलिंग की कुछ विधियों को इसमें दबाव की आवश्यकता छोड़कर, अन्य विधियों में नहीं होती। दबाव की आवश्यकता नहीं होती है।	इसमें दबाव की आवश्यकता नहीं होती है।	इसमें जोड़ने वाली सतहों को आपस में दबाव मिलता वायपकर रखा जाता है जिससे कम से कम पतली छिया बना रह माने जाते हैं।
3.	फिलर मैटल (Filler Metal)	इसमें फिलर मैटल बैस मैटल इसमें प्रयोग की गई फिलर कभी-कभी कुछ मिश्र अवयव का साथरागत सोल्वर टिन (Tin) या ब्रैंड लीड (Lead) को साथरागत सोल्वर में तापां तथा शीर्षा (Lead) को साथरागत बनाया जाता है। मैटल को सोल्वर हाँ और फिलर की गाँठी तथा अन्न धातुओं का मिलाये जाते हैं।	इसमें फिलर मैटल को सोल्वर कहा जाता है। मैटल को सोल्वर हाँ और फिलर की गाँठी तथा अन्न धातुओं का मिश्रण होता है।	मिलाये जाते हैं।
4.	फिलर मैटल की चाल (Movement of Filler Metal)	फिलर मैटल मिलानी हुई बैस सोल्वर को सोल्डरिंग आयान मैटल के साथ मिलाकर उसी के साथ-साथ बैस मैटल की स्थिति पर उच्ची होकर जोड़ तथा सतह पर फैलाना होता है। फिलाकर बनाया जाता है।	फिलर मैटल मिलानी हुई बैस सोल्डरिंग आयान मैटल के साथ मिलाकर उसी के साथ-साथ बैस मैटल की आलोचन बांधी होकर जोड़ तथा सतह पर फैलाना होता है। (Capillary Action) के माध्यम से जोड़ में बना ऊपरी के अन्दर ताप पहुँचता है।	फिलर मैटल के साथ मिलाकर आपस में मिलाये जाते हैं।
5.	प्रवेश (Penetration)	आधार धातु का मृद्गन होता है। इसमें बैस मैटल नहीं मिलती और एक गहराई तक बैस मैटल है सोल्डर केवल ऊपरी सतह पर तू फिलर मैटल का मैटेलिक बांध अधिक मजबूत बनता है। जोड़ बनाती है।	आधार धातु का मृद्गन होता है। इसमें बैस मैटल नहीं मिलती और एक गहराई तक बैस मैटल है सोल्डर केवल ऊपरी सतह पर तू फिलर मैटल का मैटेलिक बांध अधिक मजबूत बनता है। (Metallic Bond) बनाता है।	आधार धातु का मृद्गन होता है। इसमें भी सोल्वर ही मिलता है।
6.	शक्ति (Strength)	ये जोड़ सबसे अधिक ये जोड़ सबसे अधिक कमजोर ये जोड़ सोल्डरिंग से अधिक शक्तिशाली होते हैं, तथा अधिक ताप सहन प्रति बैलिंग से कम मुख्य धातु के समान शक्ति नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रो होते हैं तथा ताप सहन कर सकते हैं।	ये जोड़ सोल्डरिंग से अधिक ये जोड़ सोल्डरिंग से कम मापदण्डित होते हैं। ये हैडलिंग (Handling) ताप से अधिक ताप सहन नहीं कर पाते। इनकी गणित 25 से 50 किलो प्रति क्वार्ट मीट्रिक भार सहन करने की होती है।	ये जोड़ सोल्डरिंग से कम मापदण्डित होते हैं। ये हैडलिंग ताप सहन नहीं कर पाते। इनकी गणित 25 से 50 किलो प्रति क्वार्ट मीट्रिक भार सहन करने की होती है।
7.	जोड़ जाने वाली धातुओं का प्रकार (Type of Joining Metals)	जोड़ जाने वाली धातुओं के बहुमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है जोड़ में भर जाता है परिणाम स्वरूप ठांडा होने के पश्चात अच्छा जोड़ प्राप्त होता है।	जोड़ जाने वाली धातुओं के बहुमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है जोड़ में भर जाने वाली धातुओं को जोड़ा जा सकता है।	जोड़ जाने वाली धातुओं के बहुमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है जोड़ में भर जाने वाली धातुओं को जोड़ा जा सकता है।

इस विधि में फिलर मैटल को पहले से ही जोड़ के ऊपर उपयुक्त जाह पर रखकर बाँध देते हैं। आँकड़ीकृत होने से बचाने के लिये घटी का वायुमाइल केंद्रोल करना पड़ता है। गर्म होने के पश्चात कैपिलरी एक्शन के कारण फिलर मैटल मिलाकर रखे गए भर जाता है परिणाम स्वरूप ठांडा होने के पश्चात अच्छा जोड़ प्राप्त होता है।

टर्निंग (Turning)


टर्निंग मशीनिंग की वह क्रिया है जिसके अन्तर्गत जाँब को एक चक (Chuck) में बँध कर मशीन की अक्ष के विपरीत दिशा में चुमाया जाता है तथा दूल की रेखीय गति की सहायता से अंतिक्ष थारु का मशीन के द्वारा चुलाकार भवित्व में चुमाया जाता है तथा दूल की रेखीय गति की सहायता से अंतिक्ष थारु का मशीन (Lathe Machine) कहते हैं इस मशीन के द्वारा चुलाकार अनुप्रस्थ काट बनते (Circular Crosssection) पार्ट्स बनाने जाते हैं।

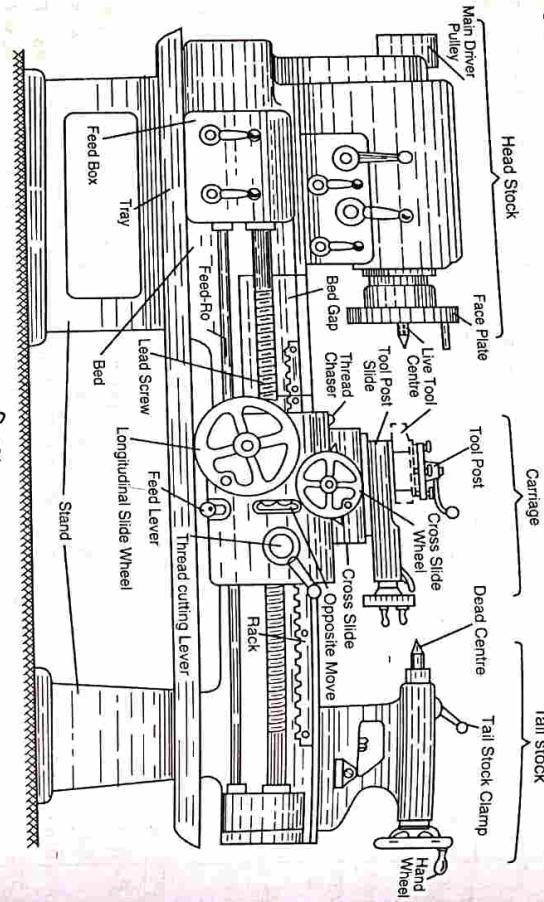

चित्र 21

खारद मशीन पर निम्नलिखित प्रक्रियाएँ (Operations) की जा सकती हैं—

1. फेसिंग (Facing)
 2. सीधी या बेलनाकार टर्निंग (Straight or Cylindrical Turning)
 3. टेपर टर्निंग (Taper Turning)
 4. प्रोफाइल टर्निंग (Profile Turning)
 5. अन्त: टर्निंग (Internal Turning)
 6. चूड़ी काटना (Threading)
 7. ड्रिलिंग (Drilling)
 8. नर्तींग (Knurling)
- जाँब की टर्निंग अक्ष (Turning Axis) की लम्बवत् दिशा में चलाया जाता है तथा जाँब को चुमाकर जाँब एक सिरे पर फेस (face) को नर्त कर देते हैं।

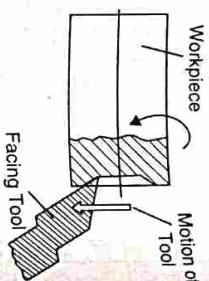


चित्र 22 : Facing Operation

2. सीधी या बेलनाकार टर्निंग (Straight or Cylindrical Turning):


इन मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग दूल (Cutting Tool) जाँब की टर्निंग अक्ष (Turning Axis) के समान्तर रखी जाती है तथा जाँब को अक्ष के विपरीत दिशा में चुमाया जाता है।

3. टेपर टर्निंग (Taper Turning) :

इस मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग दूल जाँब की कटाई अक्ष के समान्तर चलते के बाजाय एक निश्चित कोण पर चलाते हैं। इस प्रकार कटिंग से एक शंकु आकार सह प्राप्त होता है।

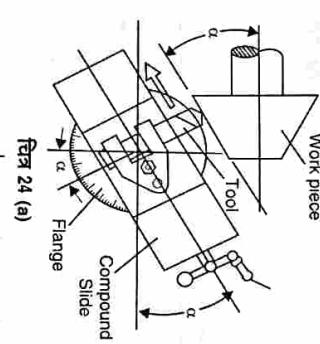


चित्र 23 : Straight Turning

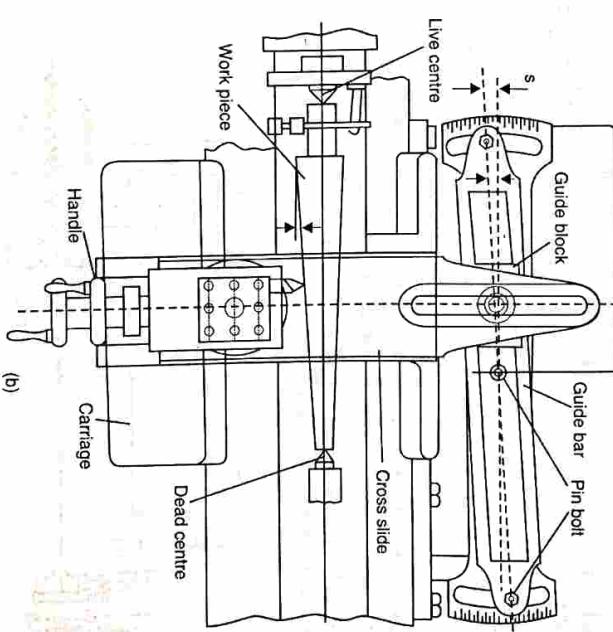

चित्र 24 (b) : Taper Turning Processes


४. प्रोफाइल टर्निंग (Profile Turning) : इस मशीनिंग प्रक्रिया में एक विशेष प्रोफाइल काटना हूल को टर्निंग-अक्स (Turning Axis) होता है जिसका प्रयोग जॉब पर कोई विशेष प्रोफाइल काटने के लिये किया जाता है। होता है जिसका प्रयोग जॉब पर कोई विशेष प्रोफाइल काटने के लिये किया जाता है।

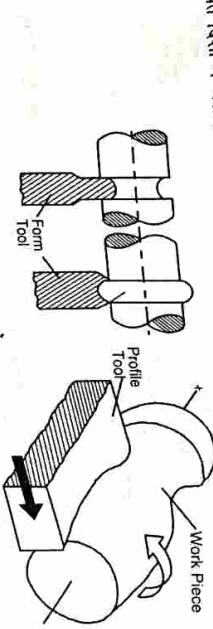

चित्र 25 : Profile Turning


५. अन्तः रनिंग या बोरिंग (Internal turning Boring) : यह मशीनिंग भी एक प्रकार की स्टेट रनिंग ही होती है। इसमें सबसे पहले एक हिल (Drill) को सहायता से जॉब में एक हिल (Hole) करते हैं। इसके बाद बोरिंग हुल की सहायता से इस हिल के व्यास को बढ़ा किया जाता है। आपको बढ़ाने की इस प्रक्रिया को ही अन्तः रनिंग या बोरिंग (Boring) कहते हैं।

६. चूड़ी काटना (Threading) : इस मशीनिंग प्रक्रिया के द्वारा भी जॉब पर बाह्य (External) तथा अन्तः (Internal) चूड़ीयाँ काटी जाती हैं। इसके लिये सबसे पहले स्टेट रनिंग द्वारा चूड़ी का बाहरी व्यास (Outer Diameter, OD) या अन्तः व्यास (Internal Diameter, ID) किया जाता है। तत्स्थानात् स्पिन्डल तथा औजार दोनों के बीच एक निश्चित गति अनुपात स्थापित करके आवश्यक पिच (Pitch) वाली चूड़ीयाँ काटी जाती हैं।

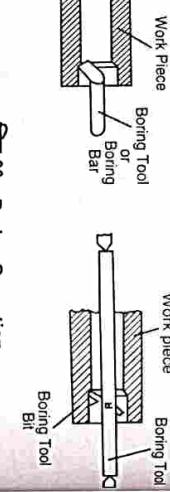


चित्र 26 : Boring Operation

चित्र 27 : Threading Operation

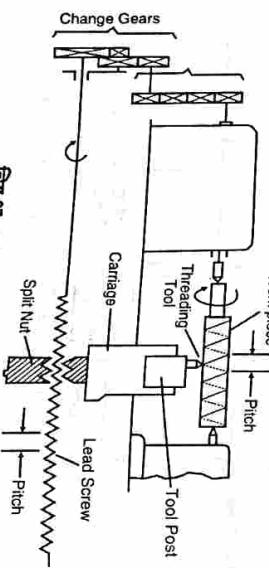


चित्र 28 : (a) Drilling Operations (b) Drilling Machine

८. नर्निंग (Knurling) : इस मशीनिंग प्रक्रिया के द्वारा किसी जॉब पर विशेष के किसी भाग में हाथ की पकड़ (Grip) को मजबूती प्रदान करने के लिये, सतह को सुख्तरा (Bougny) कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले हूल को नर्निंग द्वाल (Knurling Tool) कहा जाता है। हूल नर्निंग अक्स के लाभवत् दिशा में जॉब की सतह के विरुद्ध दबाकर सतह को खुटरा किया जाता है।

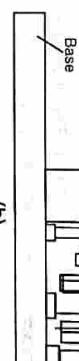


चित्र 29 : Horizontal Shaping

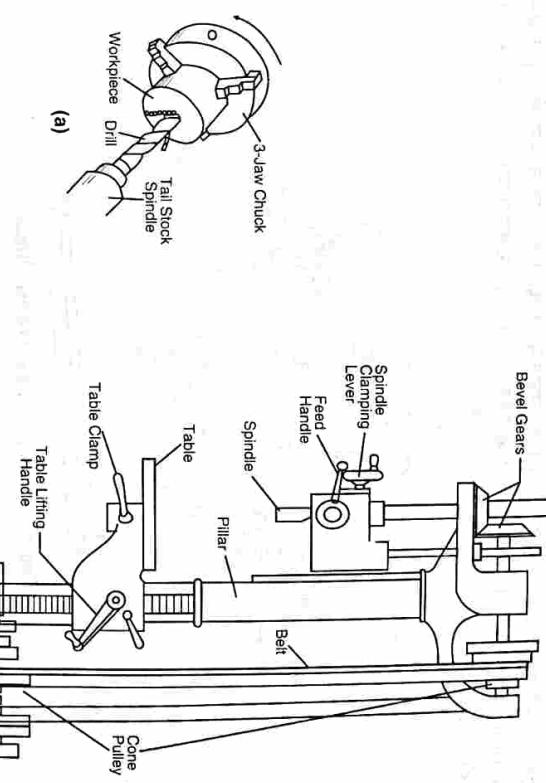

७. ड्रिलिंग (Drilling) : इस मशीनिंग में बाब डालकर हिल बिट (Bit) को ऐल-स्टर्क में पकड़ा जाता है। इसे घूमते हुये कार्य-खण्ड के विरुद्ध दब डालकर नीचे की तरफ दबाया जाता है।

ग्राइंडिंग (Grinding)


इस प्रक्रिया में अन्तिम एक ग्राइंडिंग व्हील (Grinding Wheel) के द्वारा जांब से बाहुत छोटे कणों के लिए आवश्यक धातु को हटाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील एक निश्च प्रकार का पहिया होता है जिसे छोटे-छोटे असाधु कटि टूलों (Cutting Tools) की सततपर्याप्ति की विधि पदार्थ के द्वारा जोड़ कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी परिस्थिति (finished) सतह प्राप्त होती है।

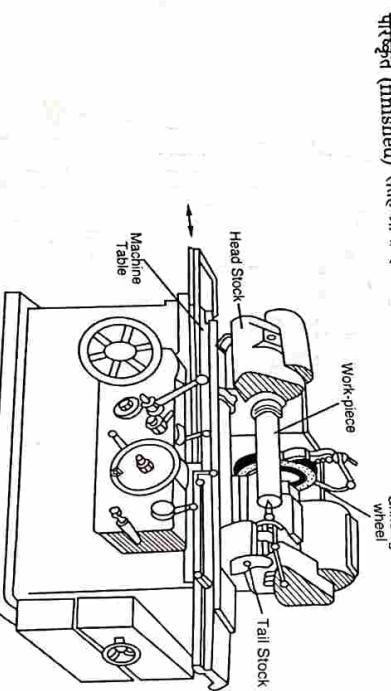

चित्र 30 : Grinding Machine of Norton's Design

विभिन्न प्रकार की ग्राइंडिंग प्रक्रिया निम्नलिखित हैं—

1. बेलनकार ग्राइंडिंग (Cylindrical Grinding)
 - (a) बाह्य बेलनकार ग्राइंडिंग (External Cylindrical Grinding)
 - (b) अन्तर्बेलनकार ग्राइंडिंग (Internal Cylindrical Grinding)
2. सतह ग्राइंडिंग (Surface Grinding)
3. दूल एंड कर्ट ग्राइंडिंग (Tool and Cutter Grinding)
4. आफ हैंड ग्राइंडिंग (Off Hand Grinding)

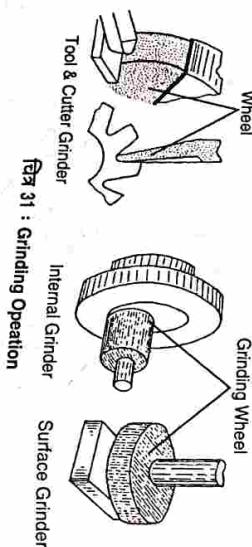शेपिंग (Shaping)

चित्र 31 : Grinding Operation


इस प्रक्रिया में एकल बिंदु कटिंग दूल (Single Point Cutting Tool) प्रयोग होता है। कटिंग दूल कार्य-खण्ड की सतह के ऊपर सतह रेखीय प्रस्त्राय गति (Reciprocating motion) करता है। इस प्रक्रिया में जूँड़

मशीन को शेपिंग मशीन (Shaping Machine) कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दूल केवल अग्रस्त्रोक (Forward Stroke) में कार्रता है। मशीन में विविध रिटर्न मैकेनिज्म (Quick Return Mechanism) लागी होती है जिसके द्वारा आगे स्ट्रोक की गति कम तथा पश्च स्ट्रोक (Backward Stroke) की गति अधिक रहती है। विभिन्न प्रकार के शेपिंग प्रक्रम निम्नलिखित हैं—


- (i) शैतिज शेपिंग
- (ii) उच्च शेपिंग

1. शैतिज शेपिंग (Horizontal Shaping) : शैतिज शेपिंग मशीनिंग प्रक्रिया में फोड (Feed) जांब की देविल को शैतिज तल में ही दूल की गति के लाभकार देते हैं। प्रत्येक तल की कार्राई री करने के पश्चात् कटाई की गहराई (Depth of Cut) दूल पोस्ट को घूमाकर एक दूल को नीचे की दिशा में लाजक देते हैं। दूल केवल अग्रस्त्रोक में ही कार्रता है जबकि पश्च स्ट्रोक खाली स्ट्रोक (Idle Stroke) होता है। कटाई औजारों की धारा बनाने के लिये भी इस प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है।

2. ऊर्ध्व शेपिंग (Vertical Shaping) : इस शेपिंग प्रक्रम में दूल को मशीन की ऊर्ध्वाधर दिशा में बाँधते हैं इन्हें उच्चाधर मशीन भी कहते हैं।

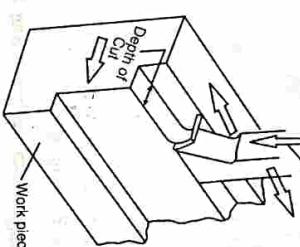

चित्र 33 : Vertical Shaping

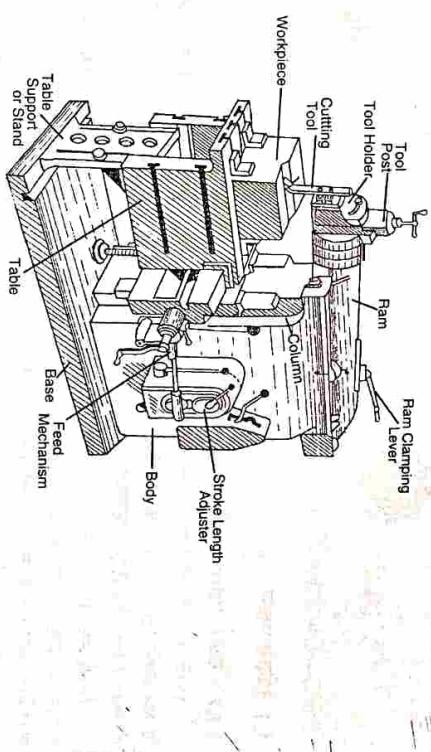

Chapter 1 (Welding)

1.1 वेल्डिंग प्रक्रम

1.1.1 परिचय (Introduction)

किसी धातु को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए वेल्डिंग (Welding) विधि का उपयोग किया जाता है जिन जोड़ों के गोड़कर अलग नहीं किया जा सकता उन जोड़ों को स्थायी जोड़ (Permanent joints) कहते हैं। वेल्डिंग (Welding) एक महत्वपूर्ण विधि है।

किसी भी अंगों (Parts) को जोड़ने के लिए बोल्टों के नटों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बने जोड़ अस्थायी जोड़ (Temporary joints) कहलाते हैं। वेल्डिंग, सोडरिंग, ब्रेजन अथवा विलेट द्वारा जोड़े गये प्रयोग से ही इंजीनियरी निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सामान्यता होते हैं। ये जोड़ों को कहते हैं। ये जोड़ों को सकते हैं प्राप्ति से ही इंजीनियरी निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सामान्यता होते हैं। तथा मशीन अंगों का निर्माण डलाइ (Casting) तथा फोर्जेन किया द्वारा किया जाता था। आज भी डलाइ तथा फोर्जेन प्रक्रम लोकप्रिय है। धातु जोड़ने सम्बन्धी कार्यों की इन नई विधियों से स्थायी जोड़ प्राप्त होते हैं।

1.1.2 वेल्डिंग (Welding)

वेल्डिंग स्थायी रूप से धातुओं को जोड़ने का प्रक्रम (Process) है। वेल्डिंग विधि में दो धातुओं का जुड़ना स्थानीय मिशन के द्वारा तथा नाक तथा पदार्थ सम्बन्धी शर्तों के उपयुक्त संयोग का परिणाम है।

व्यवहारिक रूप में वेल्डिंग ऊप्ता (Heat) या दाब (Pressure) अथवा दोनों के प्रयोग से पूरक पदार्थों (filler materials) अथवा बिना पूरक पदार्थ के प्रयोग का दो समान या असमान धातु-खण्डों को स्थायी रूप से जोड़ने का प्रक्रम है। वेल्डिंग एक धातु कार्य प्रक्रम है।


1.1.3 वेल्डिंग की विधियाँ (Welding methods)

सभी वेल्डिंग (welding) विधियों में दो जोड़ने वाली सतहों को स्थायीकरण अथवा पिघली अवस्था में लाने के लिए ऊप्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है।

1.1.4 वेल्डिंग विधियों का क्रीक्रण (Classification of welding methods)


वेल्डिंग विधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

- (i) प्रयुक्त ऊप्ता स्रोत के आधार पर—
 - (ख) रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा
 - (ग) विद्युत-धारा द्वारा
 - (घ) गैस को जलाकर
 - (द) इलेक्ट्रोन बम्बारी (Electron Bombardment) द्वारा
 - (ii) दाब प्रयोग करने अथवा न करने के आधार पर—
 - (क) फोर्ज वेल्डिंग (Forge welding)—इसमें दाब प्रयोग किया जाता है।
 - (ख) सालन वेल्डिंग (fusion welding)—इसमें दाब नहीं प्रयोग किया जाता है।

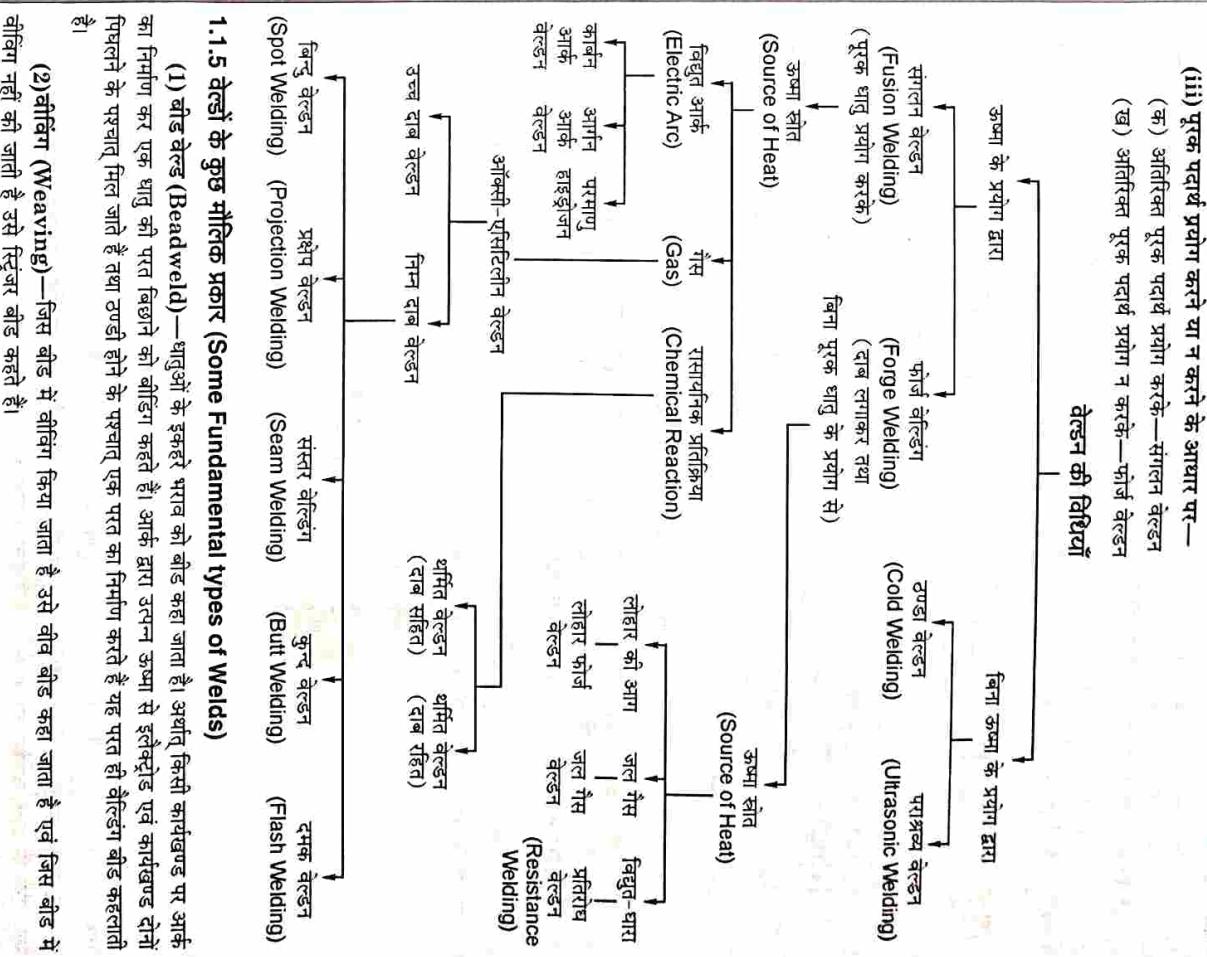


1.1.5 केंद्रों के कुछ मौलिक प्रकार (Some Fundamental types of Welds)

- (1) जोड़ वेल्ड (Beadweld)—धातुओं के इकहों भाग को जोड़ कहा जाता है। अशर्त किसी कार्यखण्ड पर आर्क निर्माण कर एक धातु की परत बिछाने को बिड़ा कहते हैं। आर्क द्वारा उत्सन ऊप्ता से इलैक्ट्रोड एवं कार्यखण्ड दोनों पिघलने के पश्चात मिल जाते हैं तथा उन्होंने के पश्चात एक प्रत का निर्माण करते हैं यह प्रत ही वैल्डिंग जोड़ कहलाती है।
- (2) बीविंग (Weaving)—जिस बीड में बीविंग किया जाता है उसे बीव बीड कहा जाता है एवं जिस बीड में बीविंग नहीं की जाती है उसे स्लिंजर बीड कहते हैं।

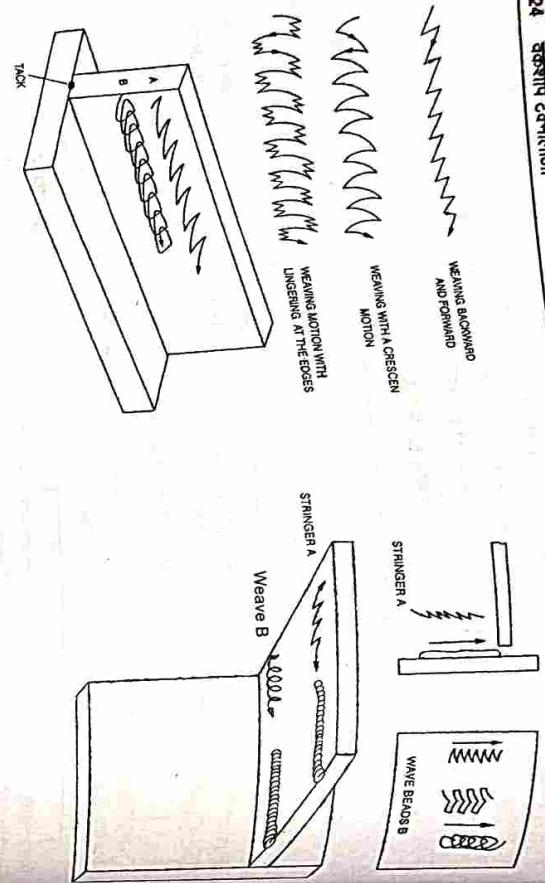

विज 1 : Weaving and Beading


(3) पैडिंग (Padding)—जब किसी धातु पर उसी धातु या अन्य धातु की परत चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को पैडिंग कहते हैं। इसका प्रयोग अनुरक्षण कोरों में अधिक होता है। पैडिंग प्रक्रिया में बोइस को बाबाव-बाबाव एक दूसरे पर चढ़ाकर बाले हैं। इसका प्रयोग अनुरक्षण कोरों में अधिक होता है। इनका उपयोग क्षरण मय (Leak Type) वस्तुओं बनाने में किया जाता है।

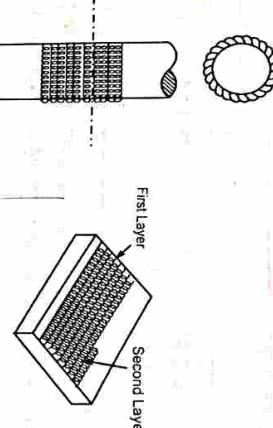

विज 2 : Padding

(4) टॉका बेल्ड (Tack Weld)—यह एक अस्थायी जोड़ है इसमें बड़े-बड़े भागों को पूर्ण एवं अन्तिम रूप से खुले सही सीखाना में रखा हुआ उपयुक्त स्थानों पर टॉके लगाते हैं।

(5) खाँचा बेल्ड (Groove Weld)—इस जोड़ में जोड़ जाने वाले भागों के मध्य बने खाँचे में धातु भाले तैयार करते हैं। इनका उपयोग बट व कोर्ट जोड़ दोनों में होता है।

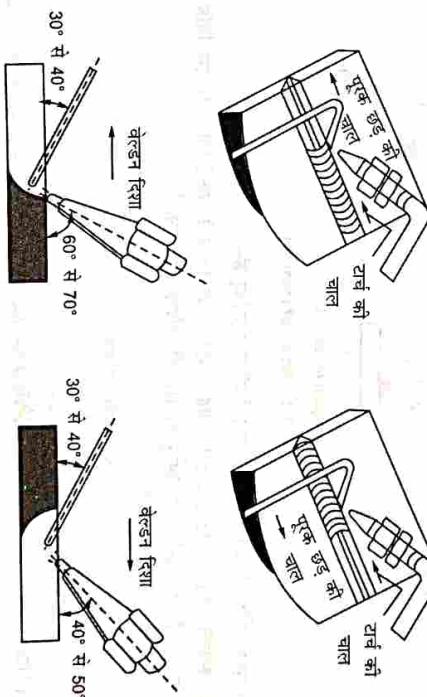

बामवर्त बेल्डन तकनीक

विज 3

(6) प्लग एवं स्लॉट बेल्ड (Plug and Slot Weld)—इस प्रकार के जोड़ों में धातु खण्ड के एक भाग में छेद बनाकर जबकि स्लॉट बेल्ड में दर्ख वृत्ताकार छेद बनाते हैं। इस में भाले तैयार करते हैं। अक्सर फिलेट बेल्ड एवं पूर्ण बेल्ड। यह जोड़ एक या अधिक जोड़ के भाले से प्राप्त होते हैं।

(7) फिलेट बेल्ड (Fillet Weld)—यह जोड़ प्रिमिया बोर्ड से होते हैं। इस प्रक्रम में सतहों को सम्पर्क पर जोड़ करता है। यह तीन प्रकार के होते हैं अवकाल फिलेट बेल्ड, उत्तल फिलेट बेल्ड एवं पूर्ण बेल्ड। यह जोड़ एक या अधिक जोड़ के भाले से प्राप्त होते हैं।

(8) सतत जोड़ (Continuous Weld)—इस प्रकार के जोड़ बिना रिस्ट स्थान छोड़ लगाये जाते हैं। इनका प्रयोग क्षरण सह (Leak Proof) कार्बों को पूर्ण करने में होता है।

(9) इंटरमिटेंट बेल्ड या अंतरालित जोड़ (Intermittent Weld)—इस प्रकार के जोड़ समान रिस्ट स्थान छोड़ कर लगाये जाते हैं। इनका उपयोग क्षरण मय (Leak Type) वस्तुओं बनाने में किया जाता है।



(10) कम्पोजिट बेल्ड या संयुक्त जोड़ (Composite Weld)—इस प्रकार के जोड़ रिस्टों एवं बेल्डग दोनों प्रक्रियाओं के संयोग द्वारा लगाये जाते हैं। इनका प्रयोग पाइपों, इमों, बायलरों में मजबूती प्रदान करने के लिए होता है।

1.1.6 बेल्डन तकनीकों के प्रारूप (Types of Welding Techniques)

बेल्डन तकनीक का तात्पर्य बेल्डन जोड़ के निर्माण के तौर परिके से होता है। इसके लिए निम्न दो तकनीकें अनावयी जाती हैं—

(1) वामावर्त अथवा अग्न हस्त बेल्डन तकनीक (Leftward or Fore Hand Welding Technique)—इस प्रक्रिया में बैल्डिंग दायीं तरफ से बाँची तरफ की ओर की जाती है। इस प्रक्रिया में जाला, की गई बैल्डिंग से आगे चलती है एवं पूरक छड़ (Filler Rode) जाला से आगे चलाई जाती है। इस तकनीक का उपयोग 3 mm तक की मोर्टाई के कार्यखण्डों को जोड़ने में होता है। इस प्रक्रिया में टॉर्न 60°-70° तक एवं पूरक छड़ को 30°-40° कोण पर रखते हैं।

(2) दाँधिणावत बेल्डन तकनीक (Rightward Welding Technique)—इस प्रक्रिया में बैल्डिंग चाँची से दाँधीं तरफ चलाते हैं। इसमें जाला (Flame) को, की कई बैल्डिंग की तरफ चलाते हैं। एवं पूरक छड़ को जाला के पार रखते हैं।

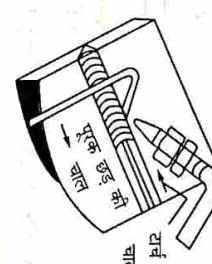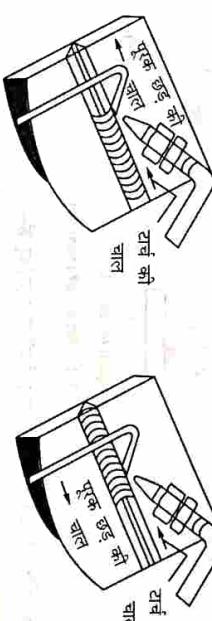

दाँधिणावत बेल्डन तकनीक

पैडे से चलते हैं। इसका प्रयोग 5 mm से अधिक मोर्टाई के कार्यखण्डों को जोड़ने में होता है। यह वामवर्त बैलिंग को अपेक्षाकृत वायुमण्डलीय कुप्रभावों से अधिक सुरक्षित है। बैलिंग प्रक्रिया में दोनों 40°-50° एवं पूरक छड़ 30°-40° को पर रखे जाते हैं।


1.7.7 बैलिंग स्थितियाँ (Welding Position)

बैलिंग स्थितियों की जानकारी से पूर्व ढाल एवं शुमाव कोण दोनों की जानकारी होना आवश्यक होता है।


(a) स्लोप (Slope)—बैलिंग बोड का क्षीतिज से ऊपर ही बैलिंग प्रक्रिया में दोनों 40°-50° एवं पूरक छड़ 30°-40° को

बने कोण को ही शुमाव कोण कहा जाता है।
(b) शुमाव कोण (Angle of Rotation)—जबकि तत एवं बैलिंग बोड के बीच से निकलने वाले तल के मध्य

Line of Root

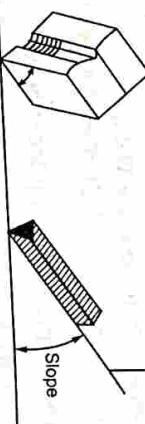


चित्र 4 : Slope

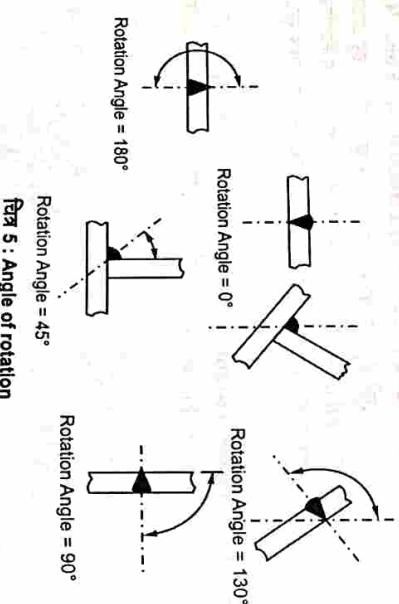

चित्र 5 : Angle of rotation


ढाल एवं शुमाव कोण के आधार पर बैलिंग स्थितियाँ निम्नवत् हैं—
(1) फ्लैट स्थिति (Flat Position)—यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इस विधि में बैलिंग का

ढाल 10° से ज्यादा नहीं होता एवं बैलिंग शुमाव भी 10° से अधिक नहीं होता है।

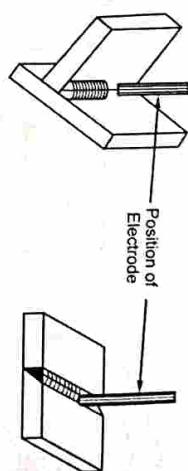


चित्र 6 : Flat Position

(2) डलाव स्थिति (Inclined Position)—इस विधि में ढाल 10° से अधिक परतु 45° से कम होता है। लोकिन शुमाव कोण 90° से अधिक नहीं होता है।

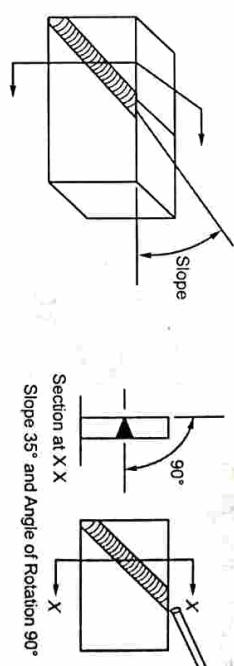


चित्र 7 : Inclined Position

(3) क्षीतिज स्थिति (Horizontal Position)—इस विधि में ढाल कोण 10° से अधिक नहीं होता है। जबकि शुमाव कोण 10° से अधिक लोकिन समकोण 90° से कम रहता है।

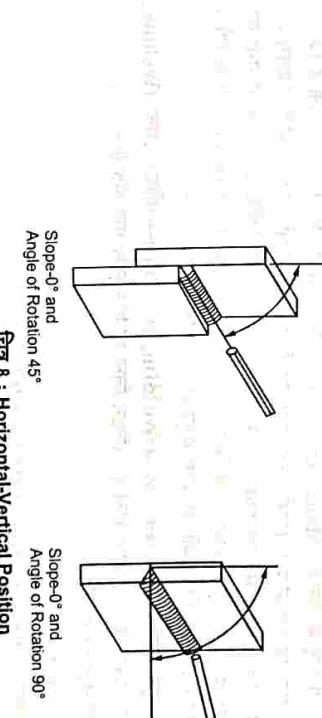


चित्र 8 : Horizontal-Vertical Position

(4) ऊर्ध्वाधर स्थिति (Vertical Position)—इस विधि में बोड का ढाल 45° से अधिक रहता है जबकि शुमाव कोण 0° से 180° तक रहता है।

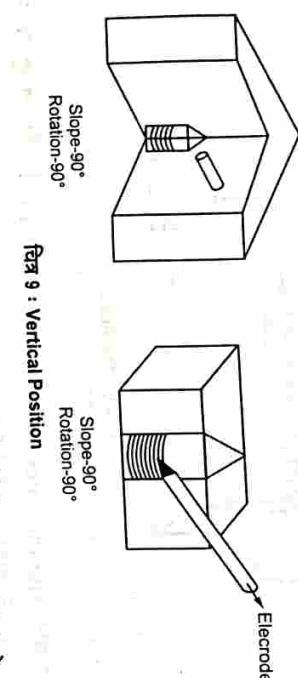

चित्र 9 : Vertical Position

(5) ओवर हेड पसिंचि (Over Head Position)—इस विधि में बोड का ढाल 45° से अधिक नहीं रहता जबकि युमाल कोण 90° से अधिक रहता है।

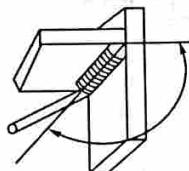


चित्र 10 : Over Head Position

1.1.8 बैलिंग चिह्न (Welding Symbols)

कर्मन समय में किसी भी घारु के निर्माण (Manufacturing) हेतु उसकी डाइंग वैल्डर को दी जाती है जिसकी सहायता से जोड़ के आकार, स्थान एवं रूप के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। पहले इन सभी जानकारी के लिए डाइंग शीट पर कुछ शब्द लिखे जाते थे। लेकिन डाइंग पर कम जाह होने के कारण शब्द लिखकर निर्देश देने से अद्यती तथा कम जानकारी हो गया था। आजकल मानक निर्देशों का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा बहुत कम स्थान में जोड़ के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अतः इन निर्देशों की जानकारी बहुत ही अत्यधिक है।

1. बैलिंग चिह्न के पूल तत्व (Elements of a Welding Symbol)—बैलिंग चिह्न (Welding Symbols) के द्वारा वैल्ड के प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। बैलिंग चिह्न के निन पूल भाग होते हैं—

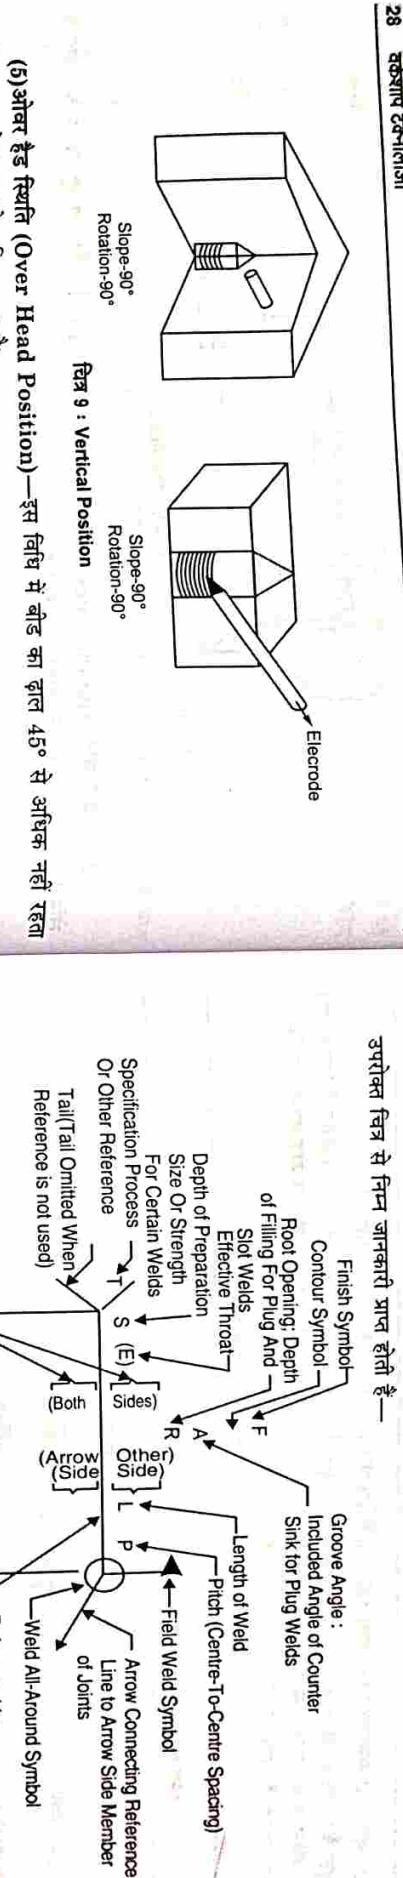

चित्र 11

- (1) जोड किस स्थान पर स्थाना है?
- (2) जोड का साइज क्या है? या बैलिंग द्वारा कितना स्थान भरा जाना है?
- (3) जोड किस प्रकार का है?
- (4) जोड को बैलिंग की किस विधि द्वारा बनाना है?
- (5) जोड का तल किस प्रकार का है?
- (6) जोड के किनारे किस प्रकार के हैं?
- (7) जोड चारों ओर या केवल एक बिन्द पर पर वैल्ड करना है?
- (8) जोड के बारे में विशेष विवरण या निर्देश आदि।
- (9) जोड लगातार (Continuous) या स्थान छोड़कर लगाना है।
- (10) जोड को किस विधि द्वारा साफ (Clean) करना है?

- (1) सांकेतिक रेखा (Reference Line)
- (2) तीर का निशान (Arrow)
- (3) माप तथा अन्य सामग्री (Dimensions and other Data)
- (4) मूलभूत वैल्ड चिह्न (Basic Weld Symbol)
- (5) बैलिंग साफ करने की विधि के चिह्न (Symbol for Method of Cleaning)
- (6) सम्पूरक चिह्न (Supplementary Symbol)
- (7) विशेषताएं बनाने की प्रक्रिया या अन्य विवरण (Specifications Processes or Other Description)
- (8) चिह्नित भाग (Tail)

उपरोक्त चित्र से निन जानकारी प्राप्त होती है—

Contour Symbol
Root Opening: Depth
of Filling For Plug And
Slot Welds

Groove Angle :
Included Angle of Counter
Sink for Plug Welds

Effective Throat
Depth of Preparation
For Certain Welds
Or Other Reference

Pitch (Centre-To-Centre Spacing)

Arrow Side Member
Line to Arrow Side Member

Length of Weld
Field Weld Symbol

Weld All-Around Symbol

Reference Line

Basic Weld Symbol
Or Detail Reference

Number Of Spot
Or Projection Welds

Elements In
This Area Remain As
Shown When Tail and Arrow
Are Reversed

30. चर्कशेप टैक्सोलॉजी

2. मूल तथा सम्पूरक वैल्ड चिह्न (Basic Supplementary Weld Symbol)—

मूल वैल्ड चिह्न (Basic Weld Symbols)—मूल वैल्ड चिह्न के सुनहरे जिनके द्वारा जोड़ के प्रकार के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। इन चिह्नों का उपयोग करके सीधे तरीके से जोड़ का रूप दर्शाया या बताया जा सकता है। नीचे दी गयी सारणी में आने वाले चिह्न दिखाये गये हैं।

Schedule of Basic Weld Symbols

Form of Weld	Sectional Representation	Symbol
1. Fillet		L
2. Single-V Butt		V
3. Square Butt		U
4. Single-U Butt		X
5. Double-V Butt		W
6. Single-Bevel Butt		Z
7. Double-U Butt		Y
8. Single-J Butt		J
9. Double-Bevel Butt		T
10. Stud		B
11. Double-J Butt		D
12. Plug or Slot		xxx
13. Bend (Edge or Seal)		*
14. Backing Strip		=
15. Sealing Run		o
16. Seam		—
17. Spot		—



चित्र 12

3. सम्पूरक वैल्ड चिह्न (Supplementary Weld Symbols)—इन चिह्नों का उपयोग मूलभूत वैल्ड के अप्रभाग पर लोग तीर की ओर आगे की जानकारी देने में किया जाता है। इन चिह्नों को नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है।


S.No.	Symbol	Representation	Description
1.	O		Weld All-around
2.	A		Flush Contour
3.	E		Convex Contour
4.	—		Concave Contour
5.	()		Site Weld (Assembly Weld)
6.	C		Site Weld (Election Weld)
7.	G		Grinding Finish
8.	M		Chipping Finish
9.	C		Machining Finish

चित्र 13


4. सांकेतिक रेखा तथा वैल्ड चिह्नों के उदाहरण (Examples of Reference Line and Weld Symbols)—सांकेतिक रेखा तथा चिह्नों के उपयोग समझने हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं—

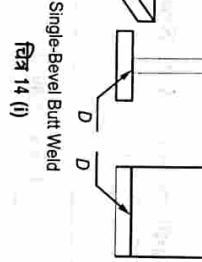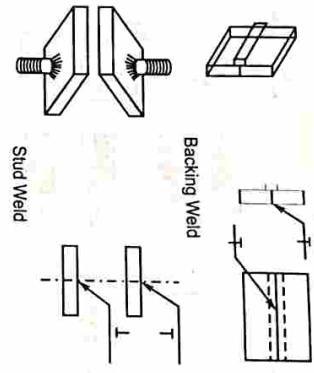



एक्रा 14 (i)

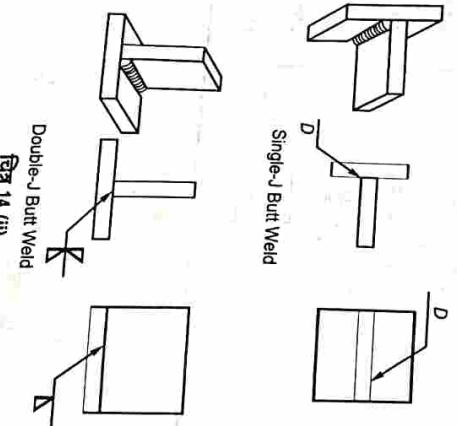

एक्रा 14 (ii)




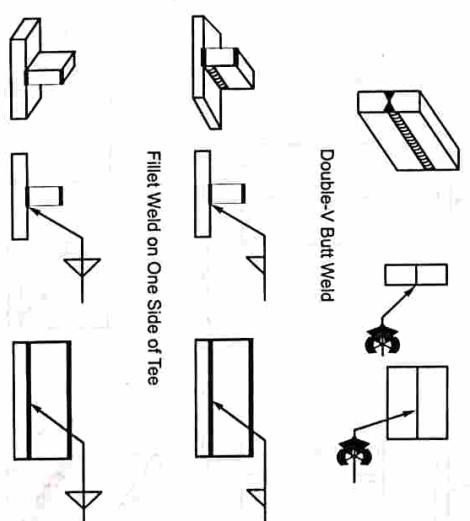


एक्रा 14 (iii)

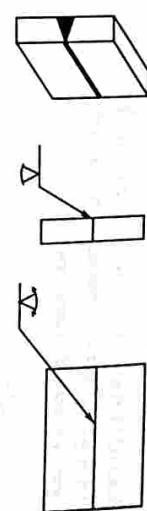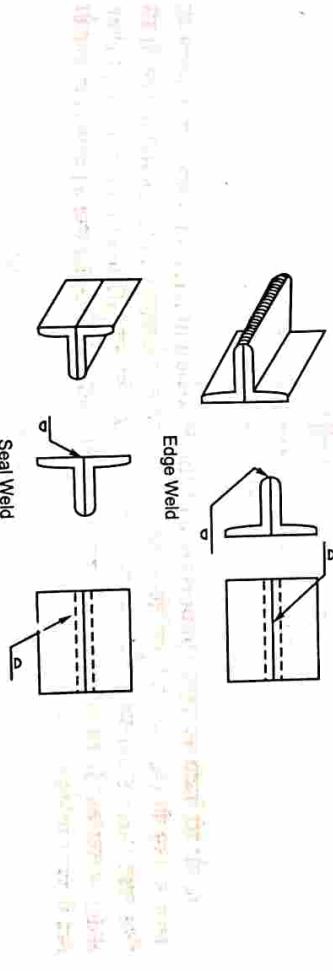

एक्रा 14 (iv)


जोड़ का आकार (Size of Weld)—जोड़ के माइंट से तात्पर्य उसकी लम्बाई से होता है लम्बाई मिमी० में लिखती है यद्यपि लम्बाई के बारे में कुछ न लिखा हो तो पूरी लम्बाई बैल्ड की जाती है। जहाँ जोड़ों की जाह छोड़कर बैल्ड करना हो वहाँ इनकी पिच तथा बैल्ड करने की लम्बाई नीचे दिये गये चित्र के अनुसार लिखते हैं।

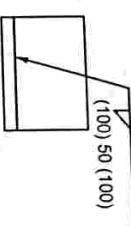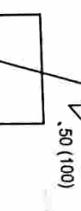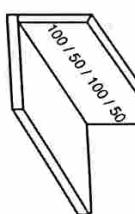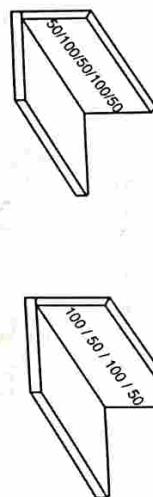





75|50|100|50|75
50|100|50|100|50

Representation of length to be welded in joints


5 (75) 50 (100)
5 (50) (100)

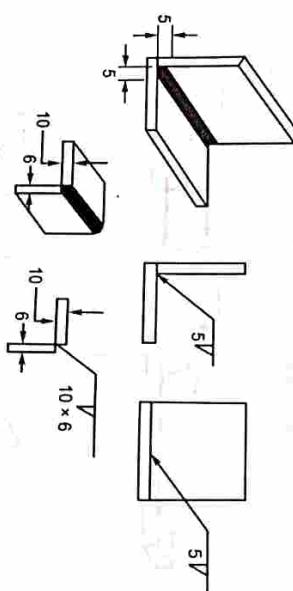

विज 15

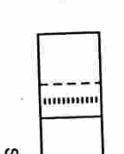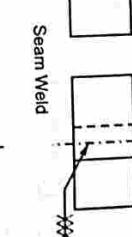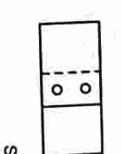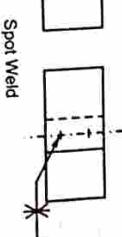


Stitch Weld

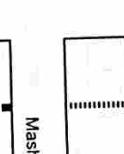

Mashed Seam Weld



Projection Weld on Plates

Flash Weld on Bars and Tubes

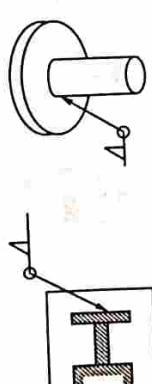



Weld-All-Around

आधार ही जिस तीर (Arrow) का निशान तात्पर जाता है उसे तीर चाला भाग, साइड ऐरो (Arrow Side) कहते हैं इसे नियर साइड (Near Side) कहते हैं जोड़ के दूसरी ओर के भाग को दूसरी साइड (Other Side) या फार साइड (Far Side) भी कहा जाता है। जब जोड़ के ओर से बैल्ड करना हो तो दोनों साइड (Both Side) शब्द का प्रयोग किया जाता है चित्र में इसका चर्चा किया गया है।

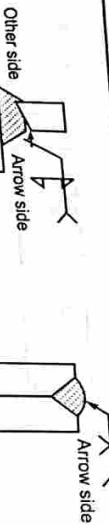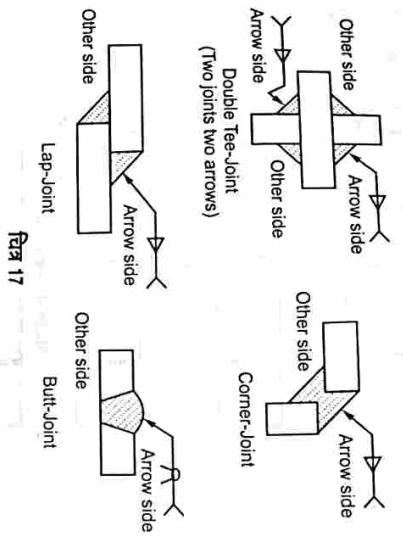टिक्का
(Two joints two arrows)

टिक्का 17

7. तीर के नियम का उपयोग (Proper Application of the Arrow Lead)—वैल्डिंग जोड़ के लिए जिस में ग्रीव (Groove) आदि डालने हैं, इस बात का ज्ञान भी तीर के नियम का सही उपयोग चित्र में समझाया गया है।

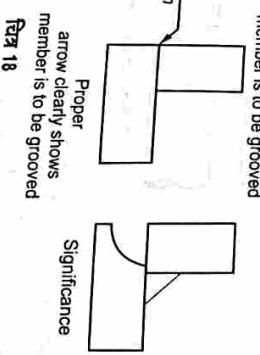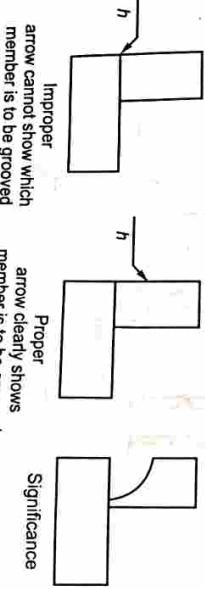


टिक्का 18

1.2 गैस वेल्डिंग (Gas Welding)

1.2.1 गैस वेल्डिंग—गैस वेल्डिंग विधि में जोड़े जाने वाले थारु-खण्डों या भागों का संगमन (fusion) तापमान तक गर्म करने के लिए जबलनशील गैसों की जाला का प्रयोग करते हैं तत्पश्चात् पूरक थारु (filler metal) का प्रयोग करके बिना दबाव डाले ही वेल्डन करते हैं।

इस प्रकार ऐसी वेल्डन विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को गैस संगमन तापमान तक गर्म करते हैं फिर ऊर्जत तापमान (fusion welding) कहलाती है।

गैस संगमन वेल्डन विधि में जोड़े जाने वाले भागों का गैस द्वारा पिघलने के तापमान तक गर्म करते हैं फिर ऊर्जत तापमान के बाद पूरक थारु भी साथ-साथ पिघलायी जाती है तथा जोड़े जाने वाले भागों के बीच खाली स्थान को पूरक थारु द्वारा प्रदिया जाता है जिससे दोनों भागों की पिघली थारु आपस में मिल जाते हैं। योज़ी ही देर में उरझा होने पर वेल्डन किया पूरी हो जाती है और जोड़ प्राप्त हो जाता है।

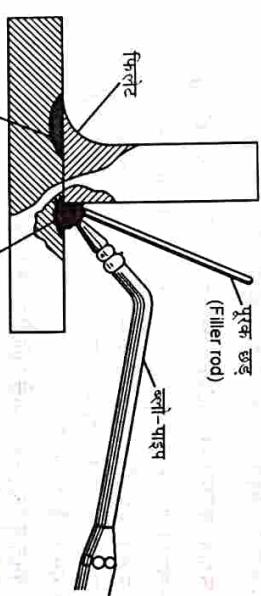

टिक्का 19 (b) : ऑक्सी-एसीटीलीन वेल्डन

इस विधि में जबलनशील गैस के रूप में थारु को पिघलाने के लिए मीठेन, एसीटीलीन, हाइड्रोजन आदि गैसों का प्रयोग होता है जिसे जलाने के लिए युद्ध ऑक्सीजन गैस का भी प्रयोग होता है। भर्ती कार्यों के लिए तथा इमात खण्डों को जोड़ने के लिए एसीटीलीन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके जाला का अधिकतम तापमान सबसे अधिक लगभग 3100°C होता है। हाइड्रोजन तथा मिथेन गैस का प्रयोग प्रतीली थारु चारों ओर हल्के जोड़ के लिए किया जाता है क्योंकि इनके जाला का तापमान कम होता है।

ऐसीटीलीन गैस जलाना द्वारा वेल्डन की विधि को ऑक्सी-ऐसीटीलीन वेल्डन कहते हैं। गैस वेल्डन में ज्ञादातर इसे वेल्ड की जा सकती है।

ऑक्सी-ऐसीटीलीन वेल्डन करने के लिए ऐसीटीलीन गैस व्याजहारिक रूप में दो प्रकार से मिलती है—पहला सिलिण्डर में भरा हुआ तथा दूसरा गैस वेल्डन के स्थान पर ही बनायी जाती है। इस विधि में जो ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है वह सिलिण्डर में उच्च दब पर (लगभग 130 वायुमण्डलीय दब पर) पर भरी होती है।

1.2.2 उच्च दब आंक्सी-एसीटीलीन वेल्डन (High Pressure Oxy-Acetylene Welding)

गैस वेल्डन में जब हम एसीटीलीन (लगभग 15 वायुमण्डलीय दब पर) व ऑक्सीजन (लगभग 130 वायुमण्डलीय दब पर) सिलिण्डर में संचित गैसों का प्रयोग करते हैं और वेल्डन के लिए उच्च दब वेल्डन ब्लॉ-पाइप का प्रयोग करते हैं तो यह विधि उच्च दब ऑक्सी-एसीटीलीन वेल्डन कहलाती है।

ब्लॉ-पाइप में एक मिश्रण कक्ष (Mixing chamber) होता है जिसमें सिलिंडर से निकलने के बाद दोनों गैसों का मिश्रण बनता है। यही मिश्रण फिर ब्लॉ-पाइप की नाजल से बाहर निकलता है। उसके बाद उसे जलाकर ज्वाला प्राप्त करते हैं। दोनों गैसों को ब्लॉ-पाइप में लगभग 1 kg/cm^2 के दबाव पर भेजी जाती है।

1.2.3 निम्न दबाव ऑक्सी-एस्ट्रीटीलीन वेल्डिंग (Low Pressure Oxy-acetylene Welding)

यह एक ऐसी विधि होती है जिसका प्रयोग छोटे व हल्के कार्बन के लिए अधिक होता है। इस विधि में वेल्डिंग कार्बन कार्बन के पास ही एक जनिन्ज (Generator) में कैरियम कार्बाइड तथा जल की प्रतिक्रिया करके ऐस्ट्रीटीलीन गैस बनाई जाती है। इस वेल्डिंग विधि उसके बाद बनने वाली गैस को एक हॉल्डर में लगभग 2 kg/cm^2 के हल्के दबाव पर संचित किया जाता है। इस मिश्रण कक्ष में एक इन्जेक्टर ब्लॉ-पाइप (Injector Blow Pipe) का प्रयोग करते हैं जिसमें एक मिश्रण कक्ष होता है। इस मिश्रण कक्ष में खोची है जहाँ पर दोनों गैसों का मिश्रण होता है जो बाद में ब्लॉ-पाइप के मिश्रण दबाव पर ऐस्ट्रीटीलीन को मिश्रण कक्ष में खोची है जहाँ पर दोनों गैसों का भेजा जाता है जो नॉजल से बाहर निकलता है जिसे जलने के बाद ज्वाला प्राप्त होती है।

1.2.3 गैस वेल्डिंग में ज्वाला बनाना (To Make Flame in Gas Welding)

आँक्सी-एस्ट्रीटीलीन वेल्डिंग में यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व ज्वलनशील गैस एवं उसकी ज्वाला (flame) होती है।

ज्वाला बनाने के लिए सर्वप्रथम एस्ट्रीटर या जनिन्ज से निकलने वाली ब्लॉ-पाइप को समर्जित (Adjust) करते हैं। गैस के नियंत्रण को समर्जित करने के लिए ब्लॉ-पाइप पर दो वाल्व (valve) लोग होते हैं जिसमें एक आँक्सीजन गैस के लिए होता है तथा दूसरा एस्ट्रीटीलीन गैस के लिए होता है।

आमतौर पर ज्वाला बनाने के लिए सबसे पहले आँक्सीजन वाल्व को थोड़ा सा अधिक खोलते हैं ताकि बाद ब्लॉ-पाइप के नॉजल से निकलते हुए दोनों गैसों के खण्ड लाइटर (Friction Lighter) या स्ट्रिं पाइलट ज्वाला (Stationary Pilot flame) द्वारा जलते हैं। इस प्रकार से नॉजल के मुँह पर ज्वाला बन जाती है। चाहिए या उपयुक्त प्रकार की ज्वाला बनाने के लिए आँक्सीजन एवं एस्ट्रीटीलीन के बाल्वों को समर्जित करते हैं।

वेल्डिंग क्लिया समाप्त होने के बाद उसके बाद आँक्सीजन वाल्व को बंद करते हैं।

1.2.4 ज्वाला (Flame)

आँक्सी-एस्ट्रीटीलीन गैस से बनने वाली ज्वाला को हम तीन क्षेत्रों (Zones) में बाँटते हैं।

हर क्षेत्र का अपना अलग काम होता है दिये गये निचले तीन क्षेत्रों की विवरण—

- (CO) क्षेत्र-1 में एस्ट्रीटीलीन (C_2H_2), आँक्सीजन (O_2) से जिया करके कार्बन मोगे आँक्साइड
- Chemical equation— $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{CO} + \text{H}_2$

क्षेत्र-2 में कार्बन मोगे आँक्साइड और हाइड्रोजन के अन्यतर का अनुपात 2:1 होता है। वेल्डिंग के अन्तर्गत यही क्षेत्र थार औक्सीकारक भी नहीं होता है।

क्षेत्र-3 में कार्बन मोगे आँक्साइड, हाइड्रोजन और आँक्सीजन से दिलकर कार्बन डाइ-आँक्साइड तथा पानी बनते हैं।

पानी घास बनाकर उड़ाता जाता है।

रासायनिक समीकरण—



ज्वाला के प्रकार (Types of Flame)

ब्लॉ-पाइप से निकलने वाली ज्वाला को आँक्सीजन और एस्ट्रीटीलीन के अनुपात के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं—


1. उदासीन ज्वाला (Neutral Flame)

2. कार्बुरीकारक या अवकारक ज्वाला (Carburizing or Reducing Flame)
3. आँक्सीकारक ज्वाला (Oxidising Flame)

1. उदासीन ज्वाला (Neutral Flame)—यह ऐसी ज्वाला होती है जो मिश्रणीय धातु पर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती है। अर्थात् उस धातु के प्रति उदासीन रहती है। इस ज्वाला में आँक्सीजन व एस्ट्रीटीलीन का अनुपात 1:1 अर्थात् बारावर होता है। अर्थात् उस धातु के प्रति उदासीन रहती है। इस ज्वाला को आँक्सीजन व एस्ट्रीटीलीन का अनुपात 1:1 अर्थात् बारावर होता है।

इसके ज्वाला का क्षेत्र-1 पोलापन लिये हुये नीते कोन (cone) के रूप में होता है जिसकी नीक गोलाई लिये हुये होती है। क्षेत्र-1 को घेरे हुए ही हल्का-सा क्षेत्र-2 होता है। उसके बाद क्षेत्र-3 होता है चित्र (अ) के अनुसार।


इस्पात, बेदागा इस्पात, ताँबा, एल्यूमीनियम, डिल्वों लोहा आदि का बेल्ड करने के लिए इस ज्वाला का प्रयोग करते हैं। इस्पात की मात्रा आँक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। उदासीन ज्वाला की तुलना में इसमें अन्तर के कोन की किनारे इतनी तेज़ नहीं होती है। इस ज्वाला में एस्ट्रीटीलीन की मात्रा अधिक होने के कारण इसके बीच का क्षेत्र दिखता है। इसके क्षेत्रों में इसमें अन्तर कीनार नहीं होती है।

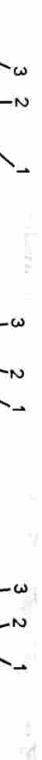

(अ) उदासीन ज्वाला



(ब) अवकारक ज्वाला

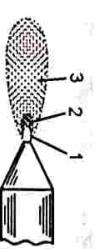

(स) आँक्सीकारक ज्वाला

चित्र 21

इसके मध्य के क्षेत्र में सफेद गर्म कार्बन के कण होते हैं। यही कण वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान पिछली धातु में जल जाते हैं। इसलिए इस ज्वाला को कार्बुरीकारक ज्वाला (Carburizing flame) कहा जाता है। इस्पात या लोहे के बेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान यह ज्वाला लौही धातु के आँक्सीटीलीन में निकलते हैं। इस ज्वाला को अवकारक ज्वाला (Reducing flame) भी कहा जाता है। चित्र 3 (ब) में इस ज्वाला को दिखाया गया है। एल्यूमीनियम तथा उसके मिश्र धातुओं के बेल्ड करने के लिए इस ज्वाला को निकाल देती है। इसलिए इस ज्वाला को अवकारक ज्वाला कहते हैं।

3. आँक्सीकारक ज्वाला (Oxidising Flame)—यह एक ऐसी ज्वाला होती है जिसमें आँक्सीजन की मात्रा एस्ट्रीटीलीन की अपेक्षा अधिक होती है। इस ज्वाला में क्षेत्र-1 कुछ छोटा पन्न नोकदार एवं सफेद चमकीला होता है। इस ज्वाला का क्षेत्र-2 लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसका क्षेत्र-3 तुकोला, पतला एवं लाला होता है। चित्र (स) के अनुसार।

इस ज्वाला का प्रयोग धातु कराई से पहले गर्म करने के लिए किया जाता है। इस ज्वाला का ज्वालातर प्रयोग कांसा, पीतल इत्यादि अलौही धातुओं को बेल्ड करने के लिए किया जाता है। यह ज्वाला इन धातुओं की अशुद्धियों की भी आँक्सीकारण करती है।

1.2.7 विद्युत वेल्डिंग (Electric Welding)

बेल्डन की वह शाखा जिसके अन्तर्गत धातु के दो इकड़ों को परस्पर जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत-धारा द्वारा प्राप्त करते हैं, विद्युत बेल्डन (Electric Welding) कहताते हैं।

1.2.8 विद्युत बेल्डन का वर्गीकरण (Classification of Electric Welding)

1. विद्युत धारा के आधार पर (On the basis of Electric current)—

- (a) दिट्ट धारा बेल्डन (D.C. Welding)
- (b) प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन (A.C. Welding)

2. उष्मा प्राप्त करने के आधार पर (On the basis of source of heat)—

- (a) आर्क बेल्डन (Arc Welding)

- (b) प्रतिरोध बेल्डन (Resistance Welding)

- (c) संयोजन बेल्डन (Fusion Welding)

3. इलेक्ट्रोड प्रयोग के आधार पर (On the basis of use of electrode)—

- (a) कार्बन आर्क बेल्डन (Carbon arc welding)

- (b) ग्रेपाइट आर्क बेल्डन (Graphite arc welding)

- (c) थार्ट आर्क बेल्डन (Metal arc welding)

- (d) परिशिष्ट आर्क बेल्डन (Shielded arc welding)

4. बेल्ड के आकार के आधार पर (On the basis of shape of weld)—

- (a) बिंदु बेल्डन (Spot welding)

- (b) कुन्द बेल्डन (Butt welding)

- (c) संस्तर बेल्डन (Seam welding)

- (d) द्रूढ़ बेल्डन (Tube welding)

5. धारा को एक-दूसरे से जोड़ने के आधार पर (On the basis of joining of metal parts)—

- (a) समीड़न बेल्डन (Compression Welding)

- (b) संगलन बेल्डन (Fusion Welding)

इस अध्याय में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले बेल्डन विधियों का वर्णन किया गया है।

1.2.8 आर्क बेल्डन (Arc Welding)

निम्न बोलता पर आर्क धारा का निसर्जन (discharge) ही आर्क होता है जो कैथोड (Cathode) से इलेक्ट्रोडों के तापायनिक उत्सर्जन (Thermionic emission) के कारण किया जाता है तब सबसे पहले मेस की प्रत्यावर्ती धारा को रेसीफायर (Rectifier) या कान्टर (Converter) के द्वारा उच्च धारा तथा निम्न बोलता को दिट्ट धारा (D.C.) में परिवर्तित कर लिया जाता है। कमी-कमी दिट्ट धारा (D.C.) के लिए उत्पुक्त जनिन्ज (Generator) का भी प्रयोग किया जाता है।

यह जनिन्ज, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन द्वारा चलाये जाते हैं या फिर A.C. या D.C. नोटर द्वारा भी चलाये जाते हैं यदि A.C. का प्रयोग करना हो तो स्लाई-मेस की A.C. को निम्न बोल्ट (Low volt) और उच्च एम्पीयर (High ampere) धारा में ट्रांसफार्म द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है।

कार्य के अनुसार आर्क की लम्बाई को निर्धारित किया जाता है। आगे आर्क की लम्बाई आवश्यकता से छोटी हो तो वह धातु को पिघलाकर उत्तल रहता है तथा आगे आर्क की लम्बाई आवश्यकता से अधिक लम्बी हो तो वह कार्य पर ठीक प्रकार से रूप में प्रयोग करते हुये, उसके इलेक्ट्रोड की धातु धारा पर स्पर्श करते हैं जिस कारण दोनों के स्पर्श धारों से अधिकतम धारा प्राप्त होने लगती है और जोड़ इतना अधिक गर्म हो जाता है कि तापायनिक उत्सर्जन हो सके। तत्परता उस धातु धारा देने वाले इलेक्ट्रोड को हटा दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड और धातु के बीच कुछ अन्तराल (gap) बन सके। अन्तराल बनने के कारण नीकृत वायु अन्तराल (ionized air gap) से धारा बहने लगती है जिसे आर्क (Arc) कहते हैं।

साथाप्ना आर्क बेल्डन में धारा 80 से 500 एम्पीयर के बीच अथवा बोलता 50 से 80 वोल्ट तक रखी जाती है, जबकि


इसके इलेक्ट्रोड के सिरे पर विद्युत आर्क का तापमान लगभग 3400°C और धातु पर लगभग 4000°C तक होता है। विद्युत आर्क के लिए प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) या दिट्ट धारा (D.C.) का प्रयोग होता है। दिट्ट धारा के प्रयोग (-ve Pole) पर तापमान उत्पात (- ve Pole) की अपेक्षा लगभग 500°C अधिक होता है इसलिए इसमें धारा (+ve Pole) को कार्य या धातु से जोड़ा जाता है।

विद्युत आर्क दो कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच, दो टारस्टन इलेक्ट्रोडों के बीच, एक कार्बन इलेक्ट्रोड तथा बेल्ड की जाने वाली धातु के बीच या एक धातु इलेक्ट्रोड जो पूरक धातु का कार्य भी करता है तथा कार्य के बीच बनाये जाते हैं। इसी के आधार पर आर्क बेल्डन का नाम होता है।

1.2.9 दिट्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा आर्क बेल्डन (D.C. and A.C. arc welding)

इस बेल्ड में मुख्य रूप से एक बेल्डन मशीन, एक इलेक्ट्रोड हॉल्डर, दो लीड (leads) कनेक्शन के लिए, एक इलेक्ट्रोड तथा कार्य या कार्बनखण्ड (workpiece) की आवश्यकता होती है।

विद्युत आर्क बेल्डन में आर्क बनाने के लिए आवश्यक विद्युत रसिक्त, दिट्ट धारा (D.C.) या प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) द्वारा प्राप्त की जाती है। अपनी-अपनी विशेषताओं एवं उत्पयोगिता के आधार पर इन धाराओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में आर्क बेल्डन के संयोजन को दिखाया गया है।

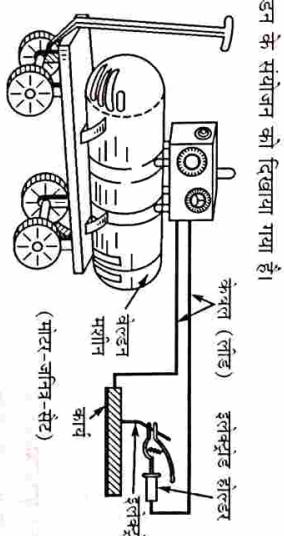

चित्र 22 : आर्क बेल्डन

आमतौर पर विद्युत सलाई मेस (Electric supply mains) द्वारा प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) निलिपि है। इसकी जगह यदि दिट्ट धारा (D.C.) का प्रयोग किया जाता है तब सबसे पहले मेस की प्रत्यावर्ती धारा को रेसीफायर (Rectifier) या कान्टर (Converter) के द्वारा उच्च धारा तथा निम्न बोलता को दिट्ट धारा (D.C.) में परिवर्तित कर लिया जाता है। कमी-कमी दिट्ट धारा (D.C.) के लिए उत्पुक्त जनिन्ज (Generator) का भी प्रयोग किया जाता है।

A.C. का प्रयोग करना हो तो स्लाई-मेस की A.C. को निम्न बोल्ट (Low volt) और उच्च एम्पीयर (High ampere) धारा में ट्रांसफार्म द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है।

कार्य के अनुसार आर्क की लम्बाई को निर्धारित किया जाता है। आगे आर्क की लम्बाई आवश्यकता से छोटी हो तो वह धातु को पिघलाकर उत्तल रहता है तथा आगे आर्क की लम्बाई आवश्यकता से अधिक लम्बी हो तो वह कार्य पर ठीक प्रकार से रूप में प्रयोग करते हुये, उसके इलेक्ट्रोड की धातु धारा पर स्पर्श करते हैं जिस कारण दोनों के स्पर्श धारों से अधिकतम धारा प्राप्त होने लगती है और जोड़ इतना अधिक गर्म हो जाता है कि तापायनिक उत्सर्जन हो सके। तत्परता उस धातु धारा देने वाले इलेक्ट्रोड को हटा दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड और धातु के बीच कुछ अन्तराल (gap) बन सके। अन्तराल बनने के कारण नीकृत वायु अन्तराल (ionized air gap) से धारा बहने लगती है जिसे आर्क (Arc) कहते हैं।

साथाप्ना आर्क बेल्डन में धारा 80 से 500 एम्पीयर के बीच अथवा बोलता 50 से 80 वोल्ट तक रखी जाती है, जबकि

1. दिट्ट धारा जनिन्ज की अोक्षा प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) के लाभ तथा हनिन्य (Merits & Demerits of D.C. and A.C. in Welding)

- दिट्ट धारा जनिन्ज की अोक्षा प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) की देखरेख आसान होती है तथा इसमें खर्च कम आता है।


2. दिस्ट्रिक्ट धारा बेल्डन की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन में फर्श का कम क्षेत्रफल (Area) घेरता है।
3. यदि उपकरण बहुत बड़े न हो तो प्रत्यावर्ती धारा की दशा में इसका उपकरण सुवाहू (Portable) होता है।
4. दिस्ट्रिक्ट धारा बेल्डन में पेट्रोल या डीजल इंजन लगाने से दिस्ट्रिक्ट धारा उपकरण स्वयं में पूर्ण होते हैं जबकि प्रत्यावर्ती
- धारा के लिए अलग से स्लाइंड मेस की जरूरत पड़ती है।
5. दिस्ट्रिक्ट धारा से लगाने वाला शॉटका (Shock) प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा बहुत कम आवाज करते हैं।
6. प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन के उपकरण दिस्ट्रिक्ट धारा को अपेक्षा बहुत कम आवाज करते हैं।
7. फैक्ट्रियों में प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) की ही स्लाइंड होती है इसलिए प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन के लिए सिर्फ़ एक द्रामफार्मर की ही आवश्यकता होती है जिसकी कोम्प्रेस (com) जनिन (generator) या रेस्ट्रीफार्मर (Rectifier) की आवश्यकता होती है। द्रामफार्मर की ही आवश्यकता होती है जिसकी कोम्प्रेस (com) जनिन (generator) या रेस्ट्रीफार्मर (Rectifier) की आवश्यकता होती है।
8. अंतिम धारा के बेल्डन के लिए धूता (Polarity) बदलने की आवश्यकता होती है, जो केवल दिस्ट्रिक्ट धारा में सम्भव है।
9. प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन के उपकरणों के खर्च कम आता है जबकि दिस्ट्रिक्ट धारा बेल्डन में खर्च-खर्च अधिक आता है।
10. प्रत्यावर्ती धारा बेल्डन में केवल लोटिन (coated) इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग होता है जबकि दिस्ट्रिक्ट धारा बेल्डन में नोर्स (bare) तथा लोटिन दोनों प्रकार के प्रयोग हो सकता है।
11. प्रत्यावर्ती धारा का आंकड़े दिस्ट्रिक्ट धारा के आंकड़ों की अपेक्षा कम स्थायी होता है।
12. प्रत्यावर्ती धारा के बेल्डन में आंकड़ों (Arc Blow) नहीं होता है अर्थात् आंकड़े इधर-उधर नहीं होता है जबकि दिस्ट्रिक्ट धारा बेल्डन में आंकड़ों होती है।

1.2.1 बेल्डन के औजार एवं उपकरण

(Welding tools and Apparatus)

1. ऑक्सीजन तथा एसीटीलीन उच्च दब सिलिंगर



- (A) ऑक्सीजन सिलिंगर (Oxygen cylinder)—पैस बेल्डन में एसीटीलीन गैस को जलाने व तेज धारा देने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है जो कि इस्तात का इस तरह बना होता है कि उसमें कोई भी संस्तर (seam) नहीं होते हैं और इन्हें कभी उपचारित भी किया जाता है। कोई काफी भारी और सामान्य वाते बनाये जाते हैं।
- सामान्यतः इसकी उच्चता 20°C
- तथा दब 15 MPa या 150 kg/cm² होता है सिलिंगरों की दीवार की मोर्डाई 6 mm से 10 mm तक रखी जाती है।
- सामान्यतः इसकी लम्बाई 1.5 मीटर व व्यास (dia) 20 cm से 30 cm तक के बनाये जाते हैं और हुये सिलिंगर का भार होता है इसकी क्षमता 2.4 m³ से 7 m³ तक ऑक्सीजन भरने की होती है।

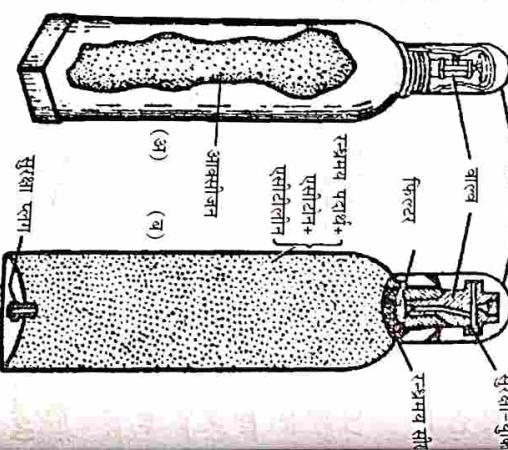

2. निम दब एसीटीलीन जनिन (Low Pressure acetylene generator)


एसीटीलीन जनिन एक प्रकार की युक्ति (device) है जिसमें कैल्शियम कार्बोइड (CaC₂) और जल (H₂O) को प्रतिक्रिया कराके एसीटीलीन गैस बनायी जाती है।

आमतौर पर 5 m³/hr से कम क्षमता वाले जनिन सुवाहू (Portable) होते हैं और 5 m³/hr से अधिक क्षमता वाले जनिन स्टेटर (Stationary) होते हैं। निम दब जनिन में एसीटीलीन गैस का दब 10 kPa या 0.1 kg/cm² तक रखा जाता है जबकि मध्यम दब जनिन में 10 kPa से 150 kPa तक या 0.1 kg/cm² से 1.5 kg/cm² तक दब रखा जाता है।

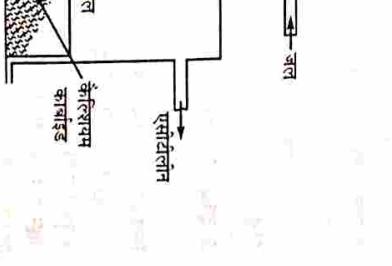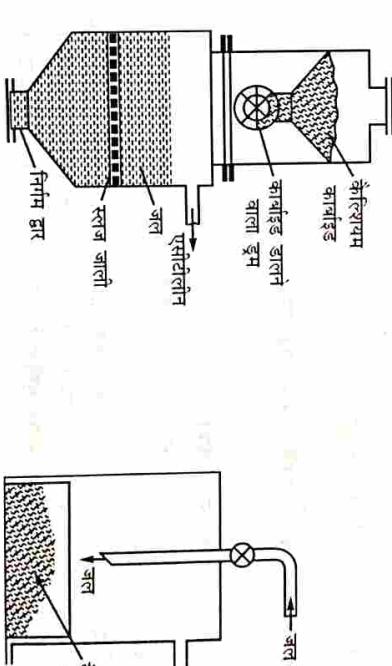

एसीटीलीन गैस बनाने के लिए मुख्यतः दो तरीकों का इस्माल होता है—

1. कैल्चियम काबाइड को जल में डालकर।
 2. जल को कैल्चियम काबाइड में डालकर।
- उपरोक्त के अलावा एक अनुभवित जीनिय भी होता है जिसे सर्वे सिस्टम जनिन (Contact System Generator) कहते हैं। इसमें काबाइड नियर पानी के सम्पर्क में आकर एसीटीलीन गैस बनाती है जिसे इम पर ऊपर की ओर दाब बनाने लगती है जाती है। कुछ ही देर में स्थान A में एसीटीलीन का दाब ज्ञाना हो जाता है कि गैस इम पर ऊपर की ओर दाब बनाने लगती है और जैसे ही इम ऊपर उठ जाता है और जैसे ही इम ऊपर उठ जाता है जल में काबाइड का सम्पर्क हट जाता है और गैस बनना बढ़ जाता है। स्थान A में एसीटीलीन का दाब कम हो जाता पर गैस इम नीचे जाने लगता है और पुनः जल के सम्पर्क में आ जाता है और फिर से गैस बनने लगती है यही क्रिया बोर्डन के दौरान चलती रहती है। अन्त में जब इसे

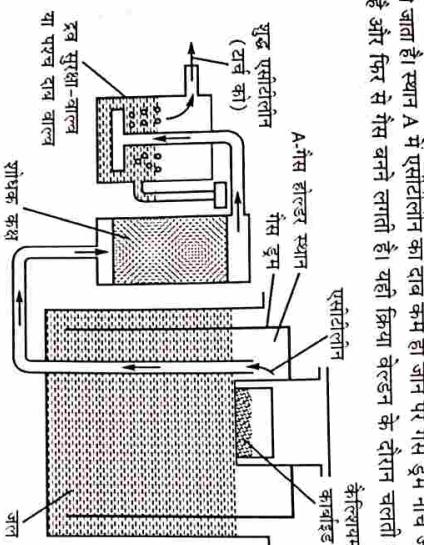

चित्र 26 : सर्वे सिस्टम एसीटीलीन जनिन

हाइड्रेन छोंया स्वर्ज को बाहर निकाल दिया जाता है। ज्यादा स्वर्ज हो जाने पर बीच में ही उसको निकाल दिया जाता है।

स्थान A में एक्रिट्र एसीटीलीन गैस, पाइप दाब रोधक कक्ष (Purifier chamber) में चला जाता है जहाँ इसे शोधक पदार्थ में से गुजारते हैं और इसकी अशुद्धियाँ को दूर कर दिया जाता है। शोधक पदार्थ के स्वर्य में स्लिपर नाइट्रो या नूने के कर्टरोइड का प्रयोग करते हैं।

तर्सरचार्ट इस एसीटीलीन गैस को द्रव सुरक्षा वाल्व (Hydraulic safety valve) में से गुजारा जाता है। द्रव सुरक्षा वाल्व बोर्डन के समय अधिक दाब आँखीजन को गैस होल्डर (स्थान A) में आने से रोकता है जिस कारण उमर्टना की सम्भावना काफी कम हो जाती है।

द्रव सुरक्षा वाल्व से निकलने के बाद एसीटीलीन को होज़ पाइप (Hose pipe) से बोर्डन दार्च या छोंयो-पाइप में भेज दिया जाता है।

3. दार्च या छोंयो-पाइप (Torch or Blow Pipe)

दार्च या छोंयो-पाइप एक प्रकार का औजार या युक्ति है जिसमें आँखीजन एवं एसीटीलीन गैसों को आवश्यक अनुपात में निकालकर उसको उपर प्रकार का औजार या युक्ति है।


इसमें आँखीजन एवं एसीटीलीन गैस दो अलावा-अला पाइप द्वारा आती है। इन गैसों का दार्च में आवश्यक या बाहित अनुपात में मिश्रण बनता है मिश्रण बनने के बाद वह दार्च की नोजल (Nozzle) में से 60 से 200 मीटर सेकंड की गति से बाहर निकलता है। वहीं टिप पर इसको जलाकर आँखी-एसीटीलीन ज्वाला प्राप्त की जाती है जिसका प्रयोग बोर्डन या कार्ब

मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है—

(A) उच्च दाब दार्च (High Pressure Torch)—एसीटीलीन गैस को उच्च दाब पर सिलिण्डर में से प्रयोग करने के लिए इस दाब का प्रयोग किया जाता है। इसमें इजेक्टर नोजल (injector nozzle) की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें दोनों गैसें लगभग समान दाब पर प्रवेश करती हैं।


सावधानी—किसी भी स्थिति में निम्न दाब एसीटीलीन के लिए उच्च दाब दार्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पश्च-ज्वलन (Back Firing) की संभावना होती है जिससे बहुत ही खानपक्क उबर्टन हो सकता है।

(B) निम्न दाब दार्च (Low Pressure Torch)—इस दार्च का प्रयोग निम्न दाब एसीटीलीन जनिन (generator) का प्रयोग करने की स्थिति में किया जाता है।

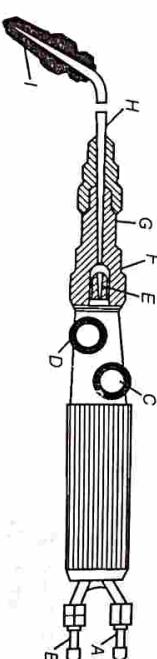

चित्र 27 : उच्च दाब दार्च


सावधानी—नोजल को ठीक प्रकार से लाना चाहिए ताकि आँखीजन नोजल से निकलने से पहले ही निम्न दाब एसीटीलीन से न मिल जाये क्योंकि ऐसी स्थिति में भी पश्च-ज्वलन (Back Firing) हो सकती है जो कि अत्यन्त ही खानपक्क स्थिति होती है।

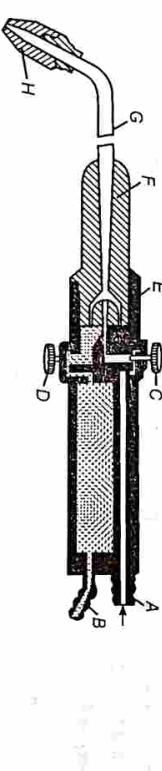

चित्र 28 : निम्न दाब दार्च

4. दाब नियामक (Pressure Regulator)

दाब-नियामक एक प्रकार का वाल्व है जो दाब को कम करता है या नियंत्रित करता है। इसका काम सिलिण्डर में भीरे गैस (आँखीजन तथा एसीटीलीन) के दाब को कम करके दार्च या छोंयो-पाइप में उपयुक्त मिश्रण के लिये भेजना होता है। वह गैस सिलिण्डर के वाल्व पर लगाया जाता है।

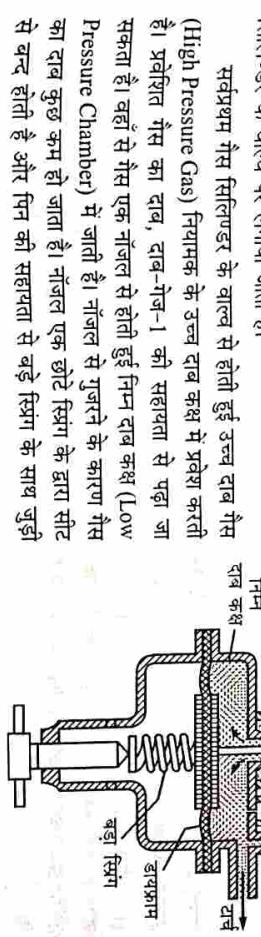

चित्र 29 : सरल दाब नियामक

होती है और उसी से खुलती भी है। सीट के शिखामान को एक स्लू की सहायता से समर्जित किया जाता है एवं बड़े स्प्रिंग के दब को भी समर्जित कर सकते हैं। जब नियमक से गैस का प्रवाह कम हो जाता है तो इसके फलस्वरूप निम्न दब कक्ष में दब बढ़ जाता है जिस कारण ड्रायराम नीचे नीचे जाता है और उसी के साथ सीट का दब कम हो जाता है।


इसके विपरीत जब गैस का प्रवाह बढ़ता है तो निम्न दब कक्ष में दब कम हो जाता है जिससे बड़ा स्प्रिंग सीट को और उपर उठा देता है जिसके परावर्तन नीजल में से गैस का प्रवाह गैर्ज-2 लगा होता है। अधिक दब की दशा में, इस जाता है निम्न दब कक्ष में गैस का दब कम हो जाता है जिससे बड़ा स्प्रिंग सीट को और कक्ष में लो ड्रायराम की रसा के लिए एक ब्लॉ-आफ बाल्च भी लग रहता है।

5. काठने के लिये निम्न तथा ऊच्च दब टर्च (Low and High Pressure Torch for Cutting)

लोह धातुओं को ऑक्सी-एसीटोलीन द्वारा धातु की शीत्र ऑक्सीकरण करके काटा जा सकता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके लिये काठने वाली धार्च में ऑक्सी-एसीटोलीन का जलाने का प्रबन्ध होता है। इस तार द्वारा पहले इस्पात को लाल गर्म करने के इस्पात को लाल गर्म किया जाता है तब में युद्ध ऑक्सीजन जेट बनाने का भी प्रबन्ध होता है। इस्पात को लाल गर्म करने के प्रस्तार ऑक्सीजन जेट द्वारा एक पतला धातु ज्वाला जलाकर उसे काटा जाता है। इस लिये से केवल लोह धातु ही काटी जा सकती है।

काठने वाली धार्च भी दो प्रकार की होती है—

(A) निम्न दब वेल्डिंग टर्च (Low Pressure Cutting Torch)—इसमें धातु को गर्म करने के लिये बनाने वाली ज्वाला, ज्वाला वाता है इस्पात की काटाई के लिए अतिक्रित ऑक्सीजन जेट की मात्रा को बाल्च-1 द्वारा समर्जित किया जा सकता है। (कटाई ऑक्सीजन को चित्र में दिखाया गया है)

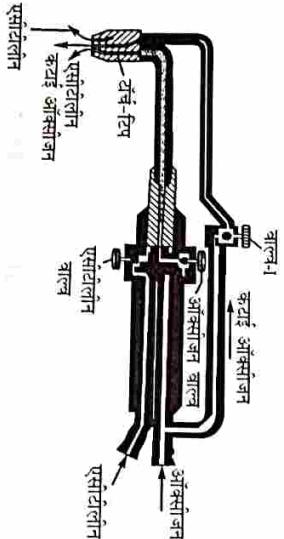

चित्र 30 : कटाई टर्च

तिंमें ऑक्सीजन जेट, गर्व-टिप के केन्द्र पर बनी नीजल में निकलती है जबकि गर्म करने वाली ज्वाला के

(B) ऊच्च दब कटाई टर्च (High Pressure Cutting Torch)—यह टर्च भी ऊच्च दब वेल्डन टर्च के निकलती है। इस्पात को गर्म करने के लिये ऑक्सीजन जेट का प्रवाह लगा होता है जो टार्च के टिप के केन्द्र पर निकलता है।

अलग-अलग मोड़ की इस्पात को काठने के लिये अलग-अलग साइज की टिप को लगाया जाता है।

काठने की लियि (Working Method for Cutting)

जोह धातु या इस्पात की कटाई करने के लिये सबसे पहले टार्च पर गर्म करने वाली ज्वाला को बायाँ जाता है ताकि कटाई के स्थान को पहले लाल गर्म किया जा सके। लाल गर्म करने के पश्चात कटाई ऑक्सीजन बाल्च को भी खोलकर ऑक्सीजन जेट बनाने के बाद गर्म धातु को जलाकर काटा जाता है।

जब धातु कटना प्रारम्भ हो जाता है तब टार्च की धोर-धोर कटाई रेखा (cutting line) पर चलाते हुये आगे बढ़ते जाते हैं।

6. मोटर जनिन वेल्डन सेट (Motor Generator Welding Set)

इसमें जनिन को प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इनका साइज जीसमें वेल्डन में आवश्यक एम्पीयर तथा बोल्ट की दिस्त धारा (D.C.) उत्तन है। जोह धातु या इस्पात की कटाई होता है। वेल्डन कारने के आधार पर इसके एवं आकार भी मुख्य है (portable) होता है। वेल्डन कारने के आधार पर इसके दिस्त धारा के बोल्ट और एम्पीयर के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करने की भी व्यवस्था होती है। इसके वेल्डन धारा को परिवर्ती शेट प्रतिरोध (variable shunt resistance) की सहायता से बदला भी जा सकता है। ज्वालात इसका प्रयोग दिस्त धारा वेल्डन (D.C. Welding) में किया जाता है। आजकल वाजर में एक समय में एक से अधिक वेल्डरों द्वारा प्रयोग करने वाले सेट भी उत्पन्न हैं।

धारा सलाई उपलब्ध न होने की स्थिति में इसके जनिन को पेटोल या ड्रॉजल इंजन द्वारा भी चलाया जा सकता है।

7. ट्रांसफार्मर वेल्डन सेट (Transformer Welding Set)


प्रथमवर्ती धारा (A.C.) सलाई की दशा में ज्वालात इसका प्रयोग होता है। ये ट्रांसफार्मर 220-240 बोल्ट सलाई की 80 से 110 बोल्ट में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें धारा का नियन्या विचों या प्लॉग्ड द्वारा या फिर इसमें लगे लागातर धूमने वाले हेडल द्वारा होता है। आवश्यकतानुसार इनसे अलग-अलग मान की धारा ये धाराये प्राप्त की जा सकती है।

आर्क को बनाने रखने के लिए इसके पावर फैक्टर (Power Factor) का मान कम रखा जाता है। जिसमें बोल्ट (Volt) और एम्पीयर तरंग (Wave) में केज कोण (Phase angle) प्राप्त होता है। यह केज कोण प्रेरण-अवरोध को बदलने से द्वितीय धारा (Secondary current) के तीन परास (range) मिल जाते हैं तथा प्रत्येक परास के त्रुमाल त्रिन्दि द्वारा धारा को अनेक मान प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक धारा (Primary Current) में भिन्न बोल्ट सलाई की धारा का अलग-अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। त्रुमाल स्थित्य के स्थान पर अवरोध में लोह कोड (iron core) को सरका कर भी धारा का अलग-अलग मान प्राप्त कर सकते हैं।

ये ट्रांसफार्मर सिंगल केज (single phase) तथा थ्री फेज (three phase) दोनों प्रकार के हो सकते हैं इन में से प्रथम एक या एक से अधिक वेल्डर एक ही समय में कार्य कर सकते हैं।


8. लिङ्ग वेल्डन मशीन (Spot Welding Machine)

इस मशीन का मुख्य धारा एक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी द्वितीयकुण्डली (Secondary winding) से इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं। वेल्डन किये जाने वाले कार्यखण्ड की बीच रखकर मशीन में लो पैडल को पैर से दबाया जाता है, जिससे इस मशीन के पीछे लो एक स्प्रिंग के दब के विरुद्ध ऊपरी इलेक्ट्रोड कार्यखण्ड के समक्की में आ जाता है। यह दबा

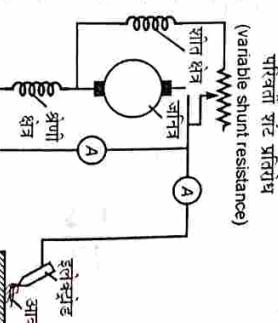

चित्र 32 : ट्रांसफार्मर वेल्डन सेट

इस प्रकार जब पैडल को दबाया जाता है तब प्राथमिक कुण्डली का विद्युत पौरपण पूरा हो जाता है और बेल्डन धारा प्रवाहित होने लाती है जिसके फलस्वरूप बेल्डन स्थान प्रतिरोध के कारण वहाँ धारा बेल्डन स्थान पर और उसके बाद पैडल को ओर अधिक दबाने से विद्युत शक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है और पैडल द्वारा बेल्डन हो जाता है उसके बाद पैडल को छोड़ देते हैं और कार्य खण्ड को निकाल लिया जाता है।

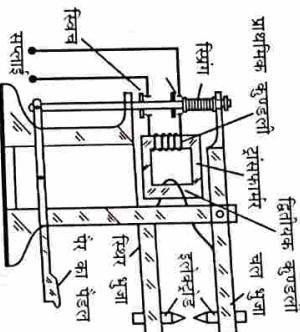


चित्र 33 : बिन्ड बेल्डन मशीन

आधुनिक बिन्ड बेल्डन मशीनों में कार्य खण्ड पर दाढ़ डालने के लिये एक वायु सिलिंडर या द्रव चालित युक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा बेल्डन के लिये उपयुक्त धारा का मान भी नियमित किया जाता है।

कुछ देर बेल्डन करने के बाद इलेक्ट्रोड गम्फ हो जाते हैं अतः इनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये किरणें आख्या पर 12 मीटर दूर से भी तथा तवा पर 6 मीटर दूर से भी प्रभाव डालती है। बेल्डन के दौरान इन्फ्रारेड (Intra-red) और अट्रावायलेट (Ultra violet) किरणें कहते हैं। ये किरणें आख्या पर 12 मीटर दूर से भी तथा तवा पर 6 मीटर दूर से भी प्रभाव डालती है। बेल्डन के दौरान आर्क में दो तरह की अद्वय किरणें (invisible rays) होती हैं जिन्हें विद्युत आर्क की रक्षा करता है।

- (A) **मुख परिशक्ति** (Face Shield)—यह परिशक्ति ड्रामा गेंधी (heavy resistant) संयोजित फाइबर (compressed fibre) का बना होता है। इसके बाहर में संयोजित फाइबर होरे रास का काला शीशा लगा होता है। बेल्डन के समय इसी शीशे से आर्क तथा बेल्डन स्थान को देखा जाता है लाला दारा पकड़कर प्रयोग करने वाले परिशक्ति को दस्ती परिशक्ति (Hand shield) कहते हैं। तिस में लागकर प्रयोग करने वाले भी परिशक्ति होते हैं।

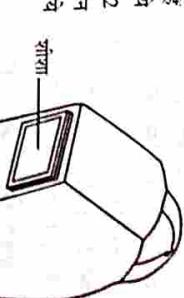

चित्र 35 : मुख परिशक्ति

मुख परिशक्ति को बेल्डन परिशक्ति (Welding shield) भी कहते हैं। बेल्डर की बोलताल धारा में इस हेल्मेट (Helmet) भी कहते हैं।

(B) **चर्स्मे** (Goggles)—आमतौर पर जब कम बेल्डन करना होता है या गैस बेल्डन की दस्ता में इसका प्रयोग करते हैं। ये साधारण चर्स्मे की हो तरह होते हैं। इनके ऊपर ऊपरों पर्दाएँ कार्य की दृष्टि करने का बनाया जाता है और इनके शीशे गहरे रास के होते हैं। इनके शीशों पर अत्यधिक धुआँ या छोटों के एकत्रित हो जाने पर इनके शीशों को बढ़ाता जा सकता है।



चित्र 35 : चर्स्मे

(C) **फ्लैश चर्स्मा** (Flash Goggles)—बेल्डन के अन्तर्गत इस चर्स्मे का प्रयोग मुख परिशक्ति के नीचे लागकर किया जाता है निरीक्षण या चिप्पिंग (Chipping) आदि करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है।

(D) **अन्य परिशक्ति** (Other Shields)—बेल्डन क्रिया के दौरान शरीर के अन्य भागों की भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिये बेल्डन दस्ताने (Gloves), एप्रन (Apron), ऑवर आल (Over-all) तथा बूट (Long leather shoes) आदि पहने जाते हैं। ये सभी चमड़े या अनिरोधी पदार्थों के बनाये जाते हैं।

11. इलेक्ट्रोड होल्डर (Electrode Holder)

इलेक्ट्रोड होल्डर एक प्रकार की युक्ति (device) है जिसमें इलेक्ट्रोड को लागाया या फिट किया जाता है। यात्र आर्क प्रवाहित करना लाभदायक होता है। इन मशीनों के इलेक्ट्रोड परियों को अवश्यकतामुक्त आकार व सीझ में लागाया जा सकता है संस्तर बेल्डन मशीनों से अनुदर्श (Longitudinal) एवं परिधीय (circumferential) संस्तर बेल्ड (seam weld) किये जा सकते हैं।

इन मशीनों से 25 सेमी से लेकर 400 सेमी प्रति मिनट की गति से बेल्ड किये जा सकते हैं। इस मशीन पर 1000 किलोग्राम सेमी तक का दाढ़ लागाया जाता है निम्न कार्बन इसात के बेल्डन के लिये इसमें 15000 से 20000 एम्पीयर तक की धारा प्रवाहित की जाती है।



चित्र 37 : इलेक्ट्रोड होल्डर

इलेक्ट्रोड के समान हो जाने पर आमतौर से दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। इसमें अलग-अलग साइजों के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं।

इलेक्ट्रोड होल्डर को हल्का व संतुलित (balanced) होना चाहिए एवं इसकी केबल (cable) भी लचीली होनी चाहिए। इसमें एक स्थिर लगा लगता है जो तार के विरुद्ध जबड़ों को दबाकर इलेक्ट्रोड को पकड़े रहती है। जब स्थिर को लोबर द्वारा इसमें एक स्थिर लगा होती है जो तार के विरुद्ध जबड़ों को दबाकर इलेक्ट्रोड को पकड़े रहती है। इसके सिर के दबाया जाता है तब जबड़े खुल जाते हैं और इलेक्ट्रोड बाहर निकल जाता है। इसके दबाया जाता है तब जबड़े खुल जाते हैं और इलेक्ट्रोड बाहर निकल जाता है। धातु आकर इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग करने आरं इलेक्ट्रोड के स्थान पर नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन आरं इलेक्ट्रोड धातु की अपेक्षा अधिक गम हो जाते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड होल्डर लाल्हा होता है और इसमें परिरक्षक भी लगा रखा होता है। इलेक्ट्रोड धातु के समान अधिक गम हो जाने पर इसको पानी द्वारा ठगड़ा किया जाता है।

12. वेल्ड लीड या केबिल (Welding Lead or Cable)

वेल्डन करने के लिए वेल्डन मशीन तथा कार्पेंटर्स ड्रिल के बीच विद्युत धारा पहुँचने के लिए उपयुक्त विद्युत धारा क्षमता बढ़ानी दो केबिलों की जरूरत पड़ती है। एक केबिल मशीन से इलेक्ट्रोड को और दूसरी केबिल मशीन से कार्पेंटर्स ड्रिल को लाचाला। इसकी जारी रखने के लिए केबिल का लाचाला जाना चाहिए। केबिल का लाचाला उसके ऊपर कारप कारप को लोटेट दिया जाता है ताकि बाद उसके ऊपर उपयुक्त पदार्थ के धारों की लपेटों की परत चढ़ा दी जाती है जो उसे इड्डा प्रदान करती है। तरासचात उसके ऊपर रबर की परत को चढ़ा देते हैं यह रबर की परत केबिल को जलसंरोध (water proof), प्रत्यास्था (elastic) एवं टिकाऊ (durable) बनाती है।

वेल्डन में लम्बी केबिल का प्रतिरोध छोटी केबिल की अपेक्षा कम होता है लेकिन लम्बी केबिल में वोल्टतापात (Voltage drop) अधिक होता है जो वेल्डन प्रक्रिया में चुरा प्रभाव डालता है। इसलिए केबिल को उपयुक्त साइज का प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक संभव हो कारप की मशीन के पास ही रखना चाहिए।


13. वेल्डन लगा (Welding Lugs)

इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कारप केबिल को मशीन से जोड़ने के लिए वेल्डन लगा का प्रयोग किया जाता है। केबिल पर लगा


(lug) को सोल्डरित (Solderlcy) किया जाता है।

केबिल को कारप से जोड़ने के लिए कभी-कभी केबिल में

पहले ताँच की एक छड़ को दूसरा ताँच जोड़ दिया जाता है। कारप खण्ड को ताँच संचात इसके ऊपर लगाया जाता है। जोड़ द्वारा ताँच की अपेक्षा एक भारा या स्लेट को जोड़ दिया जाता है जिसे वेल्डन से पहले कारप पर रख दिया जाता है।

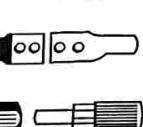

दित्र 38 : वेल्डन केबल

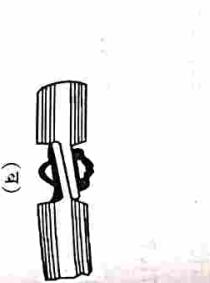

दित्र 39 : वेल्डन लगा तथा संयोजक

इलेक्ट्रोड के समान हो जाने पर आमतौर से दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। इसमें अलग-अलग साइजों के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं।


इलेक्ट्रोड होल्डर को हल्का व संतुलित (balanced) होना चाहिए एवं इसकी केबल (cable) भी लचीली होनी चाहिए। इसमें एक स्थिर लगा लगता है जो तार के विरुद्ध जबड़ों को दबाकर इलेक्ट्रोड को पकड़े रहती है। जब स्थिर को लोबर द्वारा इसके ऊपर कारप कारप को लोटेट दिया जाता है ताकि बाद उसके ऊपर उपयुक्त पदार्थ के धारों की लपेटों की परत चढ़ा दी जाती है जो उसे इड्डा प्रदान करती है। तरासचात उसके ऊपर रबर की परत को चढ़ा देते हैं यह रबर की परत केबिल को जलसंरोध (water proof), प्रत्यास्था (elastic) एवं टिकाऊ (durable) बनाती है।

वेल्डन किया में एक परत पर दूसरी परत चढ़ने के लिए भी पहली परत को साफ करना आति आवश्यक होता है ताकि जोड़ मजबूत बन सके।

इस औंगार की बनावट एक सरल हथोड़े की तरह होती है जिसमें दस्ता (Handle) लोहे की मोटी तार का बना होता है जो उसके सिर (Head) से लेबड़ की हुई होती है। इसके सिर के एक ओर धात और दूसरी ओर नोक बनी होती है। बेल्डन के प्रयोग वेल्ड पर धातु मैल (slag) की पपड़ी को तोड़ने के लिए चिपिंग हथौड़ का प्रयोग होता है। बेल्ड स्थान पर चिपिंग करने के बाद एक तार बुरा ढारा राङड कर उसको साफ कर दिया जाता है।

बेल्डन किया में एक परत पर दूसरी परत चढ़ने के लिए भी पहली परत को साफ करना आति आवश्यक होता है ताकि चित्र 40 : चिपिंग हथौड़

14. चिपिंग हथौड़ (Chipping hammer)

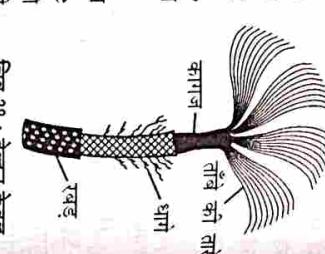

1. लौह धातुयें (Ferrous Metals)—
- दलाल लोहा (Cast iron)
 - मुद्र इसात (Mild steel)
 - निम कार्बन इसात (Low carbon steel)
2. अलौह धातुयें (Non-ferrous Metals)—
- ताँबा (Copper)
 - प्रिट्वॉलोहा (Wrought iron)
 - उच्च कार्बन इसात (High carbon steel)
 - बेदाग इसात (Stainless steel)

- निकिल (Nickel)
- चाँदी (Silver)
- एल्युमीनियम (Aluminium)
- मैग्नीशियम (Magnesium)
- सीरा (Lead)
- मिश्र-धातु (Alloy)

3. अन्य पदार्थ (Other Materials)

- (i) ल्यास्ट्रिक (Plastic)

सामान्य तौर पर एक ही पदार्थ के धातु इलेक्ट्रोडों को आपस में बेल्ड किया जाता है। परन्तु कभी-कभी चिपिंग प्रकार के धातु डुकड़ों को भी बेल्ड किया जाता है, जैसे—इसात और ताँबा इत्यादि।

5.18 पूरक और गालक पदार्थ (Filler and Flux Materials)

A. पूरक पदार्थ (Filler Material)—वे पदार्थ जो वेल्डन में पिघला कर जोड़ पर अतिरिक्त धातु के रूप में डाले जाते हैं, पूरक पदार्थ (filler materials) कहलाते हैं।

पूरक पदार्थों से जोड़ की मजबूती एवं चुराणों में सुधार होता है इन पदार्थों को डुकड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है। परन्तु धातु इलेक्ट्रोड वेल्डन के अतिरिक्त किया जाता है। परन्तु धातु इलेक्ट्रोड वेल्डन में धातु इलेक्ट्रोड वेल्डन के अतिरिक्त किया जाता है। परन्तु धातु इलेक्ट्रोड वेल्डन में पूरक छड़ ही इलेक्ट्रोड का काम करती है ऐसी स्थिति में इसे इलेक्ट्रोड छड़ (electrode rod) कहा जाता है। इलेक्ट्रोड छड़ का काम करती है ऐसी स्थिति में इसे इलेक्ट्रोड छड़ (electrode rod) कहा जाता है। बनाये जाते हैं जिस प्रकार की धातु बेल्ड की जाती है।

सहायता से जोड़ दृढ़ होने चाहिए अन्यथा जोड़ पर हाँस कर रखने वाली बात यह है कि केबिलों के सभी जोड़ दृढ़ होने चाहिए अन्यथा जोड़ पर धातु आकर इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग करने आरं इसके दबाया जाता है तब जबड़े खुल जाते हैं और इलेक्ट्रोड बाहर निकल जाता है।

गांव होकर धातु पिघल सकती है जिसमें वेल्डन में वापा आरं सकती है तब जबड़े खुल जाते हैं और इलेक्ट्रोड होल्डर को लोबर द्वारा इसके ऊपर लगाया जाता है। जब स्थिर को लोबर द्वारा इसके ऊपर लगाया जाता है तब जबड़े खुल जाते हैं और इलेक्ट्रोड होल्डर को लोबर द्वारा इसके ऊपर लगाया जाता है।

प्रकृत छड़ के प्रकार (Types of Filler Rod)

- (i) लेपित (Coated)—जिन पर गालक (Flux) का लेप चढ़ा होता है।
(ii) नंगी (Bare)—जिन पर गालक (Flux) का लेप नहीं चढ़ा होता है। ये खातु आर्क बेल्ड द्वारा डलवाँ लोहा (cast iron) बेल्ड करने में निकल मिश्र धातु इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। ये इस्तात (stainless steel) तथा मिश्रधातु इस्तात (Alloy steel) को बेल्ड करने में झोमियम तथा बैनेडियम वाली छड़ों के प्रयोग होता है।
आर्क्सी-एस्ट्रिलियन बेल्ड द्वारा ताँबा को बेल्ड करने के लिए उसी संयोजन की पूरक छड़ का प्रयोग होता है, परन्तु ये संयोजन में थोड़ा फास्फोरस भी मिला होता है तो इसके लिये एल्यूमीनियम को ही पूरक छड़ इस्तेमाल होता है, परन्तु यह शुद्ध एल्यूमीनियम को पूरक छड़े प्रयोग की जाती है। एल्यूमीनियम को मिश्र धातुओं को बेल्ड करने के लिए एल्यूमीनियम की परिस्थितियों, लेप और कार्य-धातु पर नियन्त्रित अस के इलेक्ट्रोडों के लिये उपयुक्त धाता का मान बेल्ड की परिस्थितियों में सारणी में दिया गया है।

क्रमांक	इलेक्ट्रोड का अस (सिमी में)	औसत धाता (एमियर में)
1.	2	45
2.	2.5	70
3.	3	95
4.	4	140
5.	5	180
6.	6	235
7.	7	265
8.	8	310

B. गालक पदार्थ (Flux Material)—गालक गलनशील पदार्थ या रैम्प होता है। इसकी विशेषता होती है कि ये पदार्थ मिली या गर्ने धातु की वातावरण से होने वाली क्रिया को रोकता है, और धातु की वातावरण से क्रिया के अन्तर्गत बदलाव होने की वाहिनी घटाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड पर लेप (Coated) बेल्ड करने के लिये क्रिया द्वारा होता है जिसे बाद में बारिक साफ करते हैं। ये गालक के रूप में बारिक साफ रूप, नीसादर और मुहाना का प्रयोग करते हैं।

फोर्ज बेल्ड में गालक के रूप में बारिक साफ रूप, नीसादर और मुहाना का प्रयोग करते हैं। अर्क बेल्ड में गालक के रूप में आगत, गीलियम तथा काबन-डाइ-ऑक्साइड आदि गैसों का प्रयोग करते हैं। नियन्त्रित अस के रूप में गालक के रूप में धातु सिलिकेट का प्रयोग करते हैं।

धातु आर्क बेल्ड में गालक के रूप में इलेक्ट्रोड पर चूड़ा, नमक, पोर्टेशियम क्लोराइड, मुहाना, स्टार्च, चार्कोल आम्स्ट्रिलियम क्लोराइट और एन्ड्रेसस इलेक्ट्रोड पर चूड़ा हिंदा जाता है।

सोडियम कार्बोनेट और मुहाना का प्रयोग करते हैं एल्यूमीनियम को बेल्ड करने में सोडियम नाइट्रोजन फ्लॉरमस्टर (flourspar) आदि का प्रयोग करते हैं। गालक के प्रयोग से इलेक्ट्रोड पर आर्क भी स्थिर बनता है और यह विभिन्न बेल्ड स्थितियों में सहायक भी होती है।

बेल्ड के लिए मुख्य पदार्थों के गलन तापमान (melting temperatures) निम्न सारणी में दियाये गये हैं—

क्रमांक	पदार्थ	गलन तापमान (तापमा) °C
1.	शुद्ध लोहा	1528°C
2.	इस्तात लोहा	1450°C से 1520°C
3.	ताँबा	1200°C से 1250°C
4.	पीतल	1080°C
5.	एल्यूमीनियम	900°C
6.	सोसा	660°C
7.	सोसा	327°C
8.	टिन	235°C

17. कोर सज्जा (Edge Preparation)

बेल्ड किया प्रारम्भ करने से पूर्व जोड़ के किनारों को गोल प्रकार से तैयार करने को कोर सज्जा कहते हैं। सही कोर सज्जा से एक सफल जोड़ को लिये किया जाता है इस प्रकार से सेट किया जाता है कि बेल्ड के बाद उसमें निम्नतम प्रतिबल हो, जिससे अप्रृष्ट भी तत्त्वचात् जोड़ को इस प्रकार से सेट किया जाता है।

न्यूतम हो।

इसके लिये जोड़ के स्थान के दोनों तरफ से पेट, जंग, मिट्टी, ग्रीस और तेल इत्यादि को साफ करते हैं। सफाई के लिये कभी-कभी ज्वाला की भी प्रयोग किया जाता है।

इसके लिये जोड़ के स्थान के दोनों तरफ के बांधित आकार का बनाया जाता है। बाद बेल्ड किये जाने वाले किनारों को बांधित आकार में काट लिया जाता है। चित्र में कुछ प्रमुख कोर सज्जा को दिखाया गया है।

(अ)

(ब)

(च)

(द)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)



54. चक्रोंप टैक्सलोडेंजी
चित्र अ—3 मिमी तक मोटी धातु के किनारे को 90° कोण पर ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है ताकि बेल्डन में

धातु सिखलकर छुट्ट हो पूरक का कार्य करती है।
चित्र ब— 90° पर दो कमों को जोड़ने के लिये तैयार किया जाता है।

चित्र स—दों-जोड़ के लिये किनारों की तैयारी की गई है।
चित्र द—6 मिमी मोटी लॉट के किनारों की तैयारी की गई है।

चित्र क—दोनों ओर बेल्ड करने के लिये किनारों की तैयारी की गई है।
चित्र ख—त्रोस छड़ के लिये दोनों सिरों को टेपर (taper) पर काटा जाता है।

चित्र घ—पाइप को 90° पर जोड़ने के लिये किनारों की तैयारी की गयी है।
चित्र झ—बाट जोड़ के लिये तैयार किये गये को दिखाया गया है, तथा कोर-सज्जा के रूप में खाँचों का प्रारूप दिखाया गया है।

1.18. जोड़ को न्यूनतम अपरूपण (Least distortion) के लिये सेट करना

वेल्डन क्रिया के दौरान धातु गम-होकर फैलती है और बाट में ढाई हो जाने पर सिकुइडने लगती है। यदि धातु को फैला-या सिकुइडने से रोक दिया जाव तो उसमें प्रतिवल (stresses) शेष रह जाते हैं जिसमें भी धातु अधिक संकुचित होकर कार्यखण्ड को विरुद्ध कर देती है।


इस विलम्बण को दूर करने के लिए जोड़ को इस तरह से सेट किया जाता है कि उसमें

न्यूनतम अपरूपण हो—जिसके लिये निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है—
1. कमों-कमों बेल्डन क्रिया से पहले धातु को गम कर दिया जाता है, उसके बाद

बेल्डन करने से तापमान में कम अन्तर होने के कारण कम अपरूपण होता है।
चाहिए ताकि उम्पा केवल आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे।

2. बेल्ड पर जोड़े जाने वाली अतिरिक्त धातु की अनुप्रस्थ काट कम से कम होनी चाहिए ताकि उम्पा केवल आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे।
3. चित्र के अनुसार सिकुइडने वाले प्रतिबलों को एक समान बाँटने के लिए कई पांचों में बेल्ड स्थान को लगातार बेल्ड करने से पहले जोड़ को थोड़ी-थोड़ी दूर पर

लाखे बेल्ड स्थान को लगातार बेल्ड करने के लिये जोड़ को थोड़ी-थोड़ी दूर पर

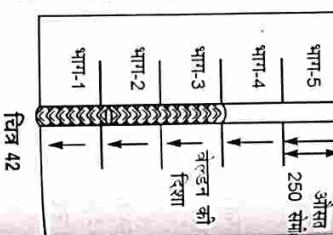


चित्र 42

5. बेल्डनकार चम्प पर लाई में जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक सिरे पर फनी (wedge) डालकर कुछ दूरी किनारों को हटा दिया जाता है तात्परतात उपरे दूसरे सिरे पर बेल्डन किया जाता है। इस प्रकार बुल्ट सिरा उपरी सिकुइडने की जुँड़ाइस रखता है।
6. बेल्डन क्रिया के दौरान उपरे प्रतिबलों को दूर करने के लिए उनका ऊपरा उपचार (Heat treatment) किया जाता है।

सेट करने के त्रहरण

- A. सबोंप (Bevel) कुन्ट जोड़ (Butt weld) की सेटिंग को चित्र में दिखाया गया है।

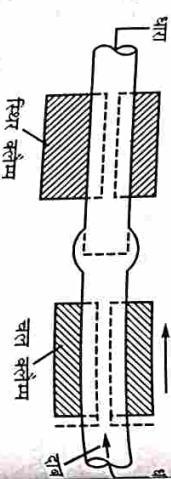

चित्र 43 : कुन्ट (butt) बेल्डन

B. चित्र 44 में पूर्ण रेखा द्वारा एक कुन्ट जोड़ दिखाया गया है जो बेल्डन के बाट विस्तृप्त हो जाता है जिसे दूटी रेखा (dotted line) द्वारा दिखाया गया है।



चित्र 45 के अनुसार दिखायी गई दिखा में इकाकर सेट किया जाता है, जो बेल्डन के बाट समतल हो जाता है।

चित्र 45

C. चित्र 46 में एक T-जोड़ को बनाकर दिखाया गया है, जिसमें बेल्डन के बाट अपरूपण को ढूटी रेखा (dotted line) द्वारा दिखाया गया है। इस अपरूपण को अपरूपण की दूटी रेखा (dotted line) द्वारा दिखाया गया है। इसके क्षेत्रिज भाग को सामान्य बेल्डन के लिये त्रैव्य धाता ऊर्ध्व ही रहे। इसके क्षेत्रिज भाग को साधा रखने के लिये बेल्डन के बाट यह धाता ऊर्ध्व ही रहे। इसके क्षेत्रिज भाग को साधा रखने के लिये बेल्डन से पहले इसको विसरित दिखा में थोड़ा-सा इका लेते हैं।



D. चित्र 47 में A स्थान पर बेल्ड करने के बाट कार्य का विलम्बण ढूटी रेखा द्वारा दिखाया गया है। इसको कम या सामान्य करने के लिये B स्थानों को बेल्डन क्रिया के दौरान लात लाया जाता है तो इसका विलम्बण समान हो जाता है।


गम रखा जाता है तो इसका विलम्बण समान हो जाता है।

19. बेल्डन जोड़ (Welding Joints)

बेल्डन क्रिया के मुख्य बेल्डन जोड़ निम्न प्रकार हैं—


A. कुन्ट जोड़ (Butt Joint)—बेल्डन में इस जोड़ का प्रयोग आमतर पर बहुत होता है। इस जोड़ में पदार्थों के दो भागों के किनारों को टक्कर में लाकर जोड़ते हैं चित्र 22 (अ) और 22 (घ) में हल्की और भारी दोनों प्रकार के कुन्ट जोड़ को दिखाया गया है।

चित्र 47

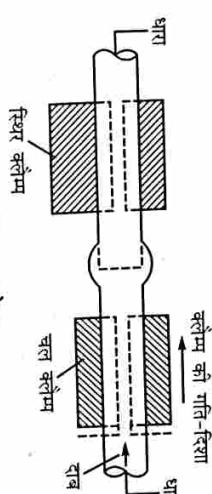

कुन्ट (butt) बेल्डन


B. चढ़ाव जोड़ (Lap Joint)—चित्र 48 के अनुसार एक ऐल्ट पर दूसरी ऐल्ट को चढ़ाव पर जोड़ प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः यह जोड़ अवाङ्गनीय होता है। इस जोड़ का प्रयोग कुछ विशेष स्थानों के लिये होता है जैसे—वायुयान निर्माण कार्य इत्यादि। मोटी लेटों पर मजबूत जोड़ बनाने के लिये दोहरी-पूरक (Double fillet) चढ़ाव जोड़ का प्रयोग किया जाता है।

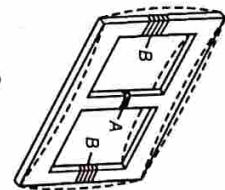

चित्र 48

C. टी-जोड़ (T-Joint)—चित्र 49 में भागों को T-आकार में भिन्न-भिन्न तरीकों से जोड़ा गया है। 3 मिमी से कम मोटी लेटों के लिये एक तरफ या दोनों तरफ बाले फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। [चित्र-(i), (iii)] ।

चित्र 49

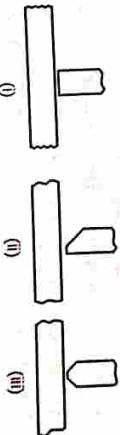

D. शिरोपरि बेल्डन (Overhead Welding)—चित्र 36 (द) के अनुसार यह बेल्डन समतल बेल्डन के दौरान इलेक्ट्रोड का बेल्डन सिरा ऊपर की ओर से किया जाता है और बेल्डन की समान्य बेल्डन क्रियाओं में समान एवं शैतिज बेल्डन स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों में बेल्डन की ओर दौरान इलेक्ट्रोड का बेल्डन सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है। अधिक होती है और जोड़ भी सुन्दर तथा दृढ़ बनता है। बड़े भागों एवं भारी कार्यों के बेल्डन में उच्चाधर एवं शिरोपरि बेल्डन का प्रयोग किया जाता है। इन स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों में बेल्डन की ओर दौरान इलेक्ट्रोड का बेल्डन सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है। बड़े निम्नांग कार्य एवं जहाज बनाने के कारबानों आदि में किया जाता है।

1.2.15 बेल्डन के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा उपकरण सम्बन्धी सुरक्षा नियम

(Safety Rules For Personal and Equipments in Welding)

- बेल्डन स्थानों के फर्ज पर तेत, मिटटी, गोस आदि बस्तुएँ नहीं गिरे होनी चाहिए।
- बेल्डन उपकरण, इलेक्ट्रोड एवं औजार सही स्थान पर रखे होने चाहिए।
- सीमित स्थानों पर जैसे—टैको, पाइपों तथा बॉयलर इत्यादि में बेल्डन करते समय बेल्डर के साथ एक सहायक होना चाहिए।
- बेल्डन के समय आँखों पर चरमे या हेल्मेट तथा दस्ताने पहनने चाहिए।
- गोले जूते तथा दस्ताने पहन कर बेल्डन नहीं करना चाहिए।
- बेल्डन आँख को कभी-भी नो आँखों से नहीं देखना चाहिए।
- चिपिंग के समय भी आँखों पर चरमा या हेल्मेट पहनना चाहिए।
- गोप या नियुक्त बेल्डन के समाप्त जलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए।
- केबिल के सभी जोड़ मजबूती से जुड़े होने चाहिए।
- बेल्डन के बाद गर्म स्थान पर कोई निशान लगा देना चाहिए या फिर उचित स्थान पर रखना चाहिए ताकि कोई जलने न याए।
- इलेक्ट्रोड होल्डर को हमेशा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए।
- गर्म इलेक्ट्रोड होल्डर को स्थित ही रखना चाहिए। उस पर पानी नहीं डालना चाहिए।
- बेल्डन कोबिल को पानी एवं तेल के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए।
- बेल्डन मशीन हमेशा अर्थ (earthed) होनी चाहिए।
- आँकसीजन का बाल्ब धोरी-धीरी ही खोलना चाहिए।
- एसिटोलीन सिलिङ्डर का बाल्ब धोरी-धीरी ही खोलना चाहिए।
- एसिटोलीन एसीटीलीन मिलिङ्डर का बाल्ब धोरी-धीरी ही खोलना चाहिए।
- आँकसीजन एवं एसीटीलीन को पास-पास नहीं रखना चाहिए।
- एसीटीलीन मिलिङ्डर को हमेशा उसका बाल्ब ऊपर की ओर रख कर ही प्रयोग एवं भंडारण (Store) करना चाहिए।
- आँकसीजन दब नियमक (Regulator) और पाइप को कभी भी एसीटीलीन के लिये प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसका निलोम भी नहीं करना चाहिए।
- संगीडित गैस मिलिङ्डर पर जाला या आँक नहीं बनाना चाहिए।
- गैस पाइप, घुट मैत और औजारों को कभी-भी जलाने के सम्पर्क में आने से बचाना चाहिए।
- रात जलने के लिए घण्टा लाइटर (Friction lighter) का प्रयोग करना चाहिए, माचिस का नहीं।
- बेल्डन स्थान पर प्रथमिक चिकित्सा (First Aid) प्रदान करने का व आग जलाने का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।
- बेल्डन शांप में देवार पर फायर ब्रिगेड का फोन नम्बर लिखा होना चाहिए।

1.2.16 उच्च दब एवं निम्न दब गैस बैलिंग प्रक्रमों में अंतर (Difference Between Low Pressure & High Pressure Welding Processes)

S. No.	उच्च दब बैलिंग (High Pressure Welding)	निम्न दब बैलिंग (Low Pressure Welding)
1.	गैस का दब लगभग 15 kg/cm ² तक होता है।	गैस का दब लगभग 1 kg/cm ² तक होता है।
2.	गैस का उत्पादन बड़े कारबानों में किया जाता है।	गैस का उत्पादन छोटे गैस जेस्टरों द्वारा किया जाता है।
3.	प्राप्त गैस प्राप्त: शुष्क व शुद्ध होती है।	प्राप्त गैसों को शुष्क एवं शुरू करायर (Gas Purifier) एवं ड्रायर (Drier) का प्रयोग किया जाता है।
4.	उच्च दब होने के कारण प्रेशर रेजुलेटर (Pressure Regulator) की आवश्यकता होती है।	उच्च दब नियंत्रित करने हेतु प्रेशर रेजुलेटर (Pressure Regulator) की जरूरत नहीं पड़ती है।
5.	बैलिंग हेतु उच्च दब टर्नर का प्रयोग करना पड़ता है।	निम्न दब बैलिंग हेतु निम्न दब टर्नर का प्रयोग होता है।
6.	इस प्रक्रम में प्रमुख होने वाले सिलेण्डर पोर्टबल होते हैं।	सिलेण्डरों को एक स्थान से दूसरे पर ले जाना कठिन कर्म है।
7.	उच्च दब होने के कारण दोनों ऑक्सीजन व एसिटोलीन गैस सालतापूर्वक मिश्रित हो जाती है।	एसिटोलीन की मात्रा बढ़ाने हेतु इंजेक्टर कोन (Injector Cone) का प्रयोग करना पड़ता है जब ऑक्सीजन पास होती है तो आसान सम दब बनता है जिसकी बावजूद से अधिक एसिटोलीन ऑक्सीजन में मिश्रित करने हेतु खिचनी पड़ती है।
8.	सिलेंडर में गैस के अंतिम करता होने तक कार्य किया जा सकता है।	एसिटोलीन की मात्रा बढ़ाने हेतु इंजेक्टर कोन (Injector Cone) का प्रयोग करना पड़ता है जब ऑक्सीजन पास होती है तो आसान सम दब बनता है जिसकी बावजूद से अधिक एसिटोलीन ऑक्सीजन में मिश्रित करने हेतु खिचनी पड़ती है। जिसके लिए बार-बार कार्बोइंड लगाया जाता है।
9.	यहाँ द्रवीय प्रच दब या वार्टर सील की जलूरत नहीं होती है।	बैक फायर के खिले से बचने हेतु द्रवीय प्रच दब या वार्टर सील की जलूरत पड़ती है। इस विधि में कैर्लिंगम कार्बाइड की जलूरत नहीं पड़ती है।
10.	कैर्लिंगम कार्बाइड की जलूरत नहीं पड़ती है।	दुर्घटना की समावना अधिक बनी रहती है। इस विधि की प्रारम्भिक एवं कार्यकारी लागत दोनों उच्च दब दुर्घटना की समावना अधिक बनी रहती है। इस विधि की प्रारम्भिक एवं कार्यकारी लागत दोनों उच्च दब की अपेक्षा कम रहती है।
11.	दुर्घटना की समावना ज्ञात नहीं होती है।	कैर्लिंगम कार्बाइड एवं पानी दोनों की ग्रासायनक अधिक्रिया होने के कारण कैर्लिंगम हाईड्रोसाल्ड बनता है जो कि व्याप्त (Wastage) बढ़ा देता है।
12.	यह विधि प्राप्त: महँगी होती है।	
13.	कार्यस्थल साफ रहता है क्योंकि व्यर्थ (Wastage) नहीं होता है।	
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		


1.2.17 गैस बैलिंग विधियाँ (Methods of Gas Welding)

गैस बैलिंग की विधियों को बैलिंग बैड की विधियों से बाटा गया है—

दोनों तरह से (दोस्ये से बायें तरफ या बायों से दायीं तरफ) किया जा सकता है। बीड निर्माण के आधार पर इसे निम्न दो भागों में बाया गया है।


1. फॉरेंट पोजिशन बैलिंग (Flat Position Welding)—इस पोजिशन में बैलिंग बीड का निर्माण दो दोस्ये तरफ या बायें तरफ या बायों से दायीं तरफ) किया जा सकता है। बीड निर्माण के आधार पर इसे निम्न दो भागों में बाया गया है।

(a) फोरेंट या लैप्टर्वर्ड बैलिंग (Forehead or Leftward Welding)—इस प्रक्रम में बैलिंग दोस्ये से बायों ओर की जाती है। बैस पदार्थ की सतह से फिलर रोड आगे 30° - 40° के तुकाव कोण पर रहती है। परन्तु टर्च का तुकाव कोण प्लेट या सतहों की मोटाई के अनुसार वर्घनीति किया जाता है। फिलर रोड को फ्लैप या ज्वाला के सामने आगे-बीच की दिशा में चलती है। परन्तु टर्च की ज्वाला को जोड़ के एक सिरे से दूसरे तक युक्त हुए आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रम में बैस पदार्थ को कम ताप प्राप्त होता है परन्तु फिलर रोड को अधिक ताप मिलता है (चित्र 1)।

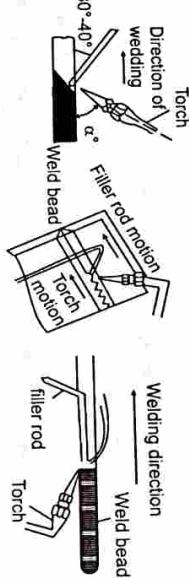


चित्र 5


इस प्रक्रम में बैस पदार्थ की अपेक्षा फिलर रोड अधिक पिघलती है। यह प्रक्रम 5 mm तक की मोटी लेस्टों को जोड़ने हेतु अधिक उपयोगी है। 3 mm से अधिक मोटी लेस्टों की कोर सज्जा जरूरी होती है। इसके लिए कार्यखण्डों के सिरों को 80° पर V फूट बनाकर कोर सज्जा की जाती है (चित्र 2 एवं 3)।

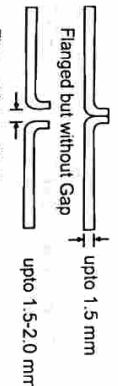


चित्र 2

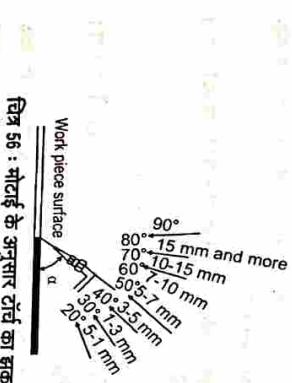


चित्र 3

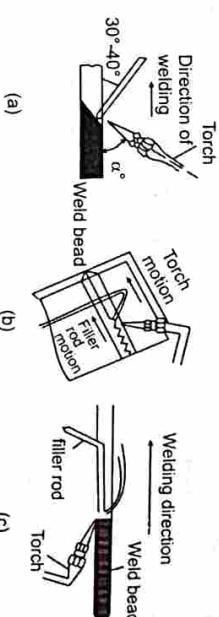

चित्र 58

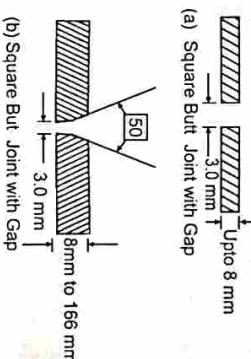

(b) Square Butt Joint with Gap

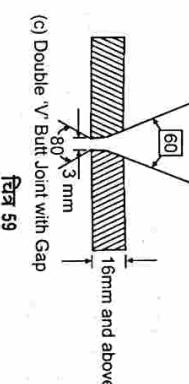


(c) Double 'V' Butt Joint with Gap

चित्र 59

3. ओवरहेड बैलिंग तकनीक (Overhead Welding Technique)—इस प्रक्रम में नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुये बैलिंग की जाती है। यह प्रक्रम अधिक खतरनाक है। इसलिए इसे तभी अपनाया जाता है जब कार्यखण्ड को फ्लैट बैलिंग तर्च दोनों के बीच में रोड बायों हाथ में बिल्डर रोड बायों हाथ में रोड जाती है। लेकिन फिलर रोड रोड बैलिंग एवं बैलिंग टर्च दोनों के बीच में रोड जाती है। फिलर रोड का बैस पदार्थ से तुकाव लगभग 30° - 40° में रहता है। इस विधि में बैलिंग रूल का विरोध आने विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु फॉरेंटर्वर्ड अधिक लाभदायी होती है। इस विधि में बैलिंग रूल का विरोध आने रखना चाहिये ताकि पूल बड़ा न हो। बड़ा होने पर पदार्थ की बूँदें नीचे टपक जाती हैं। टर्च की ज्वाला एवं पदार्थ की सतही तनाव द्वारा पिघली थातु को कट्टौति किया जाता है। थातु को जमाने हेतु टर्च की बीच बीच में हटाते हुए रहना चाहिए (चित्र 6)।


2. बैक्स्टर्ड या राइटर्वर्ड बैलिंग (Backhead or Rightward Welding)—इस प्रक्रम में कार्यखण्डों को फ्लैट पोजिशन में रखकर बायें से दोस्ये तरफ बैलिंग का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम को बैक्स्टर्ड बैलिंग तकनीक भी कहा जाता है। कोरेंट रोड की भाँति टर्च दोनों के बीच में रोड जाती है। इस प्रक्रम को बैक्स्टर्ड बैलिंग ही कहा जाता है। बीड का ताप सीमित रखने हेतु बीड का पैमानेशन काम किया जाता है। फॉरेंटर्वर्ड एवं बैक्स्टर्ड बैलिंग एवं बैलिंग टर्च दोनों के बीच में रोड जाती है। फिलर रोड का निर्माण बायों तरफ से प्रारंभ कर परोपम या ज्वाला को स्थिर रखा पाले करते हैं। फिलर रोड को बृताकर पथ पर युक्त हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रम में ऊपर ज्वाला निकलती है। इसके

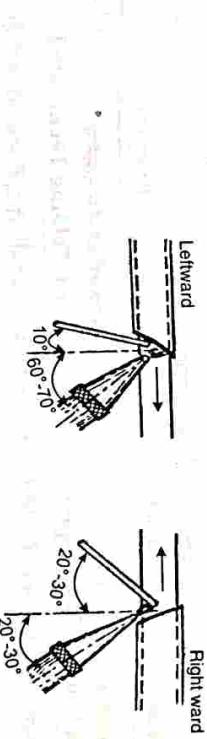

चित्र 60 : ओवरहेड बैलिंग

4. ऊर्ध्वांश बैलिंडा तकनीक (Vertical Welding Technique)—इस विधि का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब बोड का निर्माण ऊर्ध्वांश स्थिति में करना हो यह विधि नाचे से जल्दी लटों हेतु एक से अधिक कारीगरों की ज़रूरत नहीं होती है। पहली लटों की बैलिंडा हेतु कम से कम दो कारीगरों की ज़रूरत होती है। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नाचे की तरफ एक छिप का निर्माण कर उसमें मात्र भरा जाता है फिलर गोड प्रायः लागभा 30° के दूसरा कोण पर रहती है वहाँ बैलिंडा टॉर्च का कोण लटों की मात्राइ अनुसार लागभा 25° - 90° के मध्य रखा जाता है।

5. ब्लॉक बैलिंडा तकनीक (Block Welding Technique)—इस विधि का प्रयोग आधिक मोटे पाइपों को जोड़ने हेतु किया जाता है। संपूर्ण बैलिंडा का कार्य तीन रों (Three Runs) में पूरा होता है। प्रथेक रूप पूर्व लिए गए रूप से झोड़ा ओगे की ओर तिया जाता है। इस प्रकार निमित जोड़ अधिक स्थिर तथा मजबूत होता है।

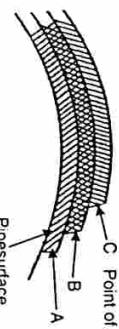


चित्र 62 : ब्लॉक बैलिंडा

6. लिंडे बैलिंडा तकनीक (Linde Welding Technique)—लिंडे बैलिंडा तकनीक का कार्यसिद्धान्त गर्म लोहे के उस गुण पर आधारित होता है जिसके कारण गर्म लोहा कवच लेने के पश्चात निम्न ताप पर खिलने वाले एकांश का निर्माण करता है। इस विधि द्वारा लोहे के पाइपों में बोड लागभा जाता है। पाइपों को ऑक्सीजन प्रयोग करने से प्राप्त जल्दी होती है। पाइपों के चारों तरफ बैलिंडा किया जा सके। इस विधि हेतु प्रायः सिलिकन एवं मैनीजन (Manganese) की फिलर रेंडों का ही प्रयोग करना चाहिए। बोड को अक्सिसक्रिप्शन से बचाव हेतु फ्लैक्स (Flux) का प्रयोग करना चाहिए (चित्र 9)।


(Difference between Leftward & Rightward Welding Technique)

S. No.	लैफ्वर्ड बैलिंडा तकनीक	राइटवर्ड बैलिंडा तकनीक
1.	इस तकनीक में बैलिंडा दौर्ये से बायं तरफ की जाती है।	इस तकनीक में बैलिंडा दौर्ये से दायीं तरफ की जाती है।
2.	फिलर गोड बैलिंडा दौर्ये से 30° - 40° कोण पर रहती है।	फिलर गोड बैलिंडा दौर्ये से 30° - 40° कोण पर रहती है।

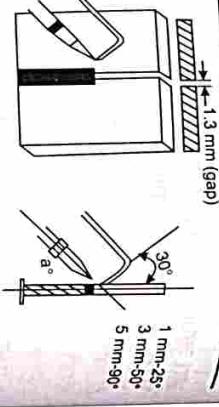


चित्र 61 : लैफ्वर्ड बैलिंडा

- फिलर गोड की उपत अधिक होती है।
- इस विधि में गैस अधिक खर्च होती है।
- यह विधि अधिक महंगी होती है।
- ब्लोपाइप बैलिंडा लाइन के साथ लागभा 60°-70° पर रहती है।
- इस विधि द्वारा लोहे व अलौह दोनों पदार्थ जोड़े जा सकते हैं।
- बैलिंडा प्रक्रिया की गति धीमी होती है।
- बैलिंडा उच्च गुणवत्ता की प्राप्त नहीं होती है।
- इस विधि में घोलने की अपेक्षा अधिक समय लगता है।
- बैलिंडा उच्च गुणवत्ता की प्राप्त होती है।
- इस विधि में जल्दी लागभा 30°-40° पर रहती है।

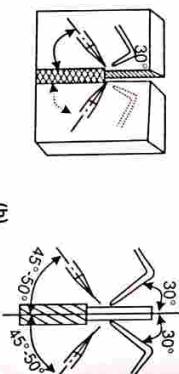

1.2.18 प्लेम या ज्वाला (Flame)

ज्वाला की हम जानते हैं गैस बैलिंडा तकनीकों में गैस ही इश्तन की तरह प्रयोग की जाती है जब किसी भी जलनशील गैस को बैलिंडा टॉर्च की दिप पर ऑक्सीजन अथवा वातु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ज्वाला या प्लेम पैदा होता है। वायु ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण की मात्रा बदल-बदल कर विभिन्न प्रकार की ज्वालाएँ प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस बैलिंडा में उत्सन होने वाली ज्वाला का ताप लागभा 3100°C - 3300°C तक रहता है। सबस्थम एसिटिलीन टॉर्च के भीतर ऑक्सीजन के साथ जलती है फलस्वरूप 10.7-5.8 Kcal/g-mole से लेकर 203.57 Kcal/g-mole तक की ऊर्जा में आने के पश्चात तिर जलती है। फ्लैक्सरूप 10.7-5.8 Kcal/g-mole से लेकर 203.57 Kcal/g-mole तक की ऊर्जा होती है। टॉर्च के भीतर तथा चायुमान्डल में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं।

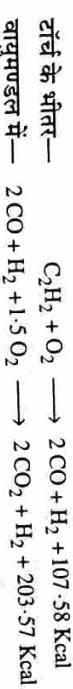

ज्वाला के मुख्य भाग (Main Zones of Flames)

ज्वालाओं को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा गया है—


- (a) भीतरी कोन (Inner Cone)—यह प्लेम का सर्वाधिक चमकदार भाग होता है यहाँ पर ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण टॉर्च द्वितीय निकलता है। भीतरी कोन के शेष का तापमान लागभा 2760°C से 3480°C के मध्य रहता है। जहाँ अप्रभाग का ताप लागभा 3480°C के आसपास होता है। यह ध्यान देने योग्य तथा हेतु किया जाये के दौरान अप्रभाग तथा कार्यखण्ड से लागभा 1 mm से लेकर नहीं होना चाहिए। ज्वाला का अप्रभाग कार्यखण्ड से लागभा 3-00 mm तक की दूरी पर रहना चाहिए यह भाग ही एसिटिलीन गैस टॉर्च की ओक्सीजन के साथ भी किया करता है एवं उस प्रदान करता है।



चित्र 64 : ज्वाला के भाग



$$2\text{CO} + \text{H}_2 + 1.5\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

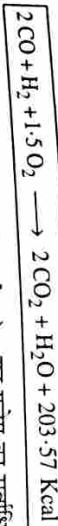

ज्वाला के प्रकार (Type of Flames)

विवरणों ते अँगूष्ठेवां प्रसिद्धीलोक के अनपात के आधार पर

三國志

(1) चार्क फ्लैम या उदासीन फ्लैम (Neutral Flame)—इस

काल्पनिक विद्या का अध्ययन १७

लेस स्टील (SS), कास्ट आयरन (CI), एल्यूमिनियम एवं उनके एलोय (Al

卷之三

एक बाहरा कवच भी बनता है। इन पत्नियों में मध्य भाग प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त बाहरा

या करती है अब बवत का सा अस्ति कोन से अधिक गहरा (dark) होता है इस

॥ ना प्रकार का दास्तावचक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारणवश इन उदासीन मह-

का प्रज्ञालय किया जाता है तो उसमें सिर्फ एमिटेलीवर गोपनीय जाती है।

टलान वामपक्षीय आकर्षण से जलता है तथा जलन के माध्य हो तो ब्रह्माद्वारा काल

हो। प्रायः यह फ्लम माल्डो को दीवारों को अधिक मात्रा में काढ़ने प्रयत्न करते होते यह

卷之三

मामा मे आक्सीजन को भात्रा एसटीलॉन को प्रथा से अधिक होती है। आपका


भांडो के बाहर का वह कर उत्तमन का जाता है।

ल ८) का होता है इस फ्लम का तापमान लामा 3480°C तक चढ़ता है।

प्रज्ञाता प्रज्ञातन के समय भागी थिन उत्पन्न करती है। किंतु आँखेंकरण की धृष्टिकरता होने के कारण पदार्थ में आँखेंकरण की संभवताएँ प्रयत्न हो जाती हैं।



चित्र 65 :

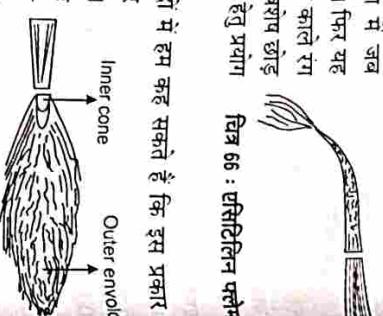


पित्र 66 : एसिटिलिन पत्तेम

(1) नम्स ज्वाला (Soft Flame)—नम्स ज्वालाओं का बोगा 10 से 15 ml/sec तक होता है। यह प्रस्त्रेम सर्वाधिक प्रयोग होती है। इस बोगा पर पदार्थ सरलतापूर्वक फिल्टरों जो सकती हैं तथा बैटिंग भी की जा सकती है। फिल्टर खाउ रंडा होने के पश्चात उच्च ऊपरिकार की निर्माण करती है इस प्रकार की ज्वाला का निर्माण उचित दाख एवं उचित टिप्प माइज (2) सख्त ज्वाला (Hard Flame)—इस प्रकार की प्रस्त्रेम की गति लगभग 100 ml/sec से 200 ml/sec तक होती है। बोगा की अधिकता होने के कारण फिल्टर खाउ के उड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए इसका उपयोग करने (cutting) में ज्यादातर किया जाता है।

(3) डेटोनेशन फ्लेम (Detonation Flame)—इसका बोगा सर्वाधिक होने के कारण इनका उपयोग बैटिंग कार्यों में नहीं किया जाता है।

(3) सी कारण इकाका औद्योगिक उपयोग बहुत कम होता है। परन्तु गैस कर्तन (Cutting) हेतु यह बहुप्रयोगी होती है (विचरण 3)।

(4) कार्बुरेशन गस्ट्रेप (Carburising or Reducing Flame)—साधारण शब्दों में कहा जाये तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की पर्यामों में एथिनोलेन की भाँति आवासीजन की ओरेक्षा ज्यादा होती है फलस्वरूप इस पर्याम से उन वस्तुओं को नहीं जोड़ना चाहिये जो कार्बन को अवशोषित कर सकती है। अन्यथा पदार्थ कठोर हो सकते हैं। इसका तापमान लगभग 3038°C के आसपास रहता है। इसका सर्वाधिक उपयोग उच्च कार्बन स्टील (High Carbon Steel) को जोड़ने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पर्याम हार्ड कोटिंग, केस हार्डिंग, निकिल, सोनेल मैटल, चाँदी में टोके लाने के काम भी आती है (चित्र 14)।

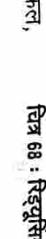

Chitr 60 : रिड्युसिंग पर्याम

निवारण

S. No.	दाव (Defect)	कारण (Causes)	विकार (Remedies)
1.	ज्वला टूटना (Flame Breaking)	गैस की सप्लाइ उच्च दाब पर होने के कारण ज्वला टॉर्च टिप से अधिक दूर तक जलती हुई प्रतीत होती है जिस कारण वह बार-बार टूटती थी रहती है।	इस दोष के नियाएं हुए ऐप्पलेटरों में लोकार्पकारी दब एडिस्ट्रा स्फू ड्राइ दाब कम करके ज्वला का टूटना बंद किया जा सकता है।
2.	फ्लैश बैक (Flash Back)	इस दोष के कारण ज्वला टॉर्च में वास्तव चली जाती है तथा हैंडल को भी गम्भीर देती है। को-बैट कर देना चाहिए साथ ही साथ वाटर सीट जिसके फलस्वरूप एक अच्छी उत्तरत हो जाती है। गैस का प्रेशर कम होने पर, टिप में कोई चीज फैसले पर, टिप के जलत त से ज्यात गम्भीर होने पर टिप ब्रेकिंग आने पर ज्वला में	इससे बचाव हेतु टॉर्च में लोगों द्वारा निडल बाल्ट देना चाहिए साथ ही साथ वाटर सीट देना चाहिए। टॉर्च टिप की साफ कर ठंडा होने के पश्चात दोबारा कार्ब प्रारम्भ करना चाहिए।
3.	बैक-फायर (Back Fire)		

4. पौपिंग (Popping)	पौपिंग समय के स्थान में गैस का अधिक समय तक एक स्थान पर रहने के कारण जिसके लिए गैस को खोलकर रखा जाता है। इसके बावजूद गैस को खोलकर रखा जाता है। इसके बावजूद गैस को खोलकर रखा जाता है।
5. फ्लेम का कॉक्सन (Flickering of Flames)	फ्लेम का कॉक्सन जारी रखने से हैं जलती तथा काढ़ती हुई प्रतीत होती है। आग दोनों तरफ से जलती है। आग दोनों तरफ से जलती है।
6. फ्लेम का साझ़ा (Changing the Size of Flame)	फ्लेम का साझ़ा छेत्र-बड़ा होना छेत्र-बड़ा होना बचाव हेतु एकत्र गैस का भार पाने वाहर निकाला जा सकता है। बचाव हेतु एकत्र गैस का भार पाने वाहर निकाला जा सकता है।
7. टॉर्च एवं हैट का अधिक गर्म होना (Torch tip and Head becomes too hot)	टॉर्च एवं हैट का अधिक गर्म होने का ताप रेटिशन होने पर फ्लेम का सही दिशा में उपयोग न करने पर, फिल्टर में बैंडिंग करने पर एवं हैट अधिक गर्म होने पर। टॉर्च एवं हैट अधिक गर्म होने की गोपनीयता तो यह दोष उत्तर हो जाता है। अधिक गर्म होने की विधि में टॉर्च को जाने में उपयोग न करने पर, फिल्टर में बैंडिंग करने पर एवं हैट अधिक गर्म होने पर। टॉर्च में प्रवेशित न करो।

1.2.20 टॉर्च का अधिक गर्म होना (Excessive Heating of Torch)

जब बैंडिंग अधिक समय तक की जाती है तो टिप के गर्म गैसों में संपर्क होने के कारण टॉर्च ज्बादा गर्म हो जाती है। साथ ही जब फ्लेमों का फिलेट में बैंडिंग करने पर भी टॉर्च टिप में गर्म हो जाने के कारण अधिक गर्म हो जाती है। इस स्थिति में टॉर्च में पदार्थ की ऊर्जा घनी मुनायी फ्लॉर्डिंग करना कठिन हो जाता है। इससे बचाव हेतु हैंडिट तक टॉर्च को डुबोना पड़ता है तथा खोलते समय ऑक्सीजन का बाल्च भी खोल देना चाहिए ताकि पानी अंदर न भरे।

1.2.21 गैस वैल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण (Equipments used in Gas Welding)

ऑक्सी-ऐसिटिलिन गैस वैल्डिंग हेतु जिन मुख्य उपकरणों की जड़ता पड़ती है उनका विस्तारवर्क सचिव वर्णन नीचे दिया गया है—

(1) ऑक्सीजन सिलेंडर (Oxygen Cylinder)—ऑक्सीजन सिलेंडर प्रायः काले रंग के पुते हुये होते हैं। बाल्च में विभिन्न शमाता वाले लिलेंडर उपलब्ध हैं जैसे कि 3400, 5200 या 6800 लीटर इन सभी सिलेंडरों में ऑक्सीजन का गैस



चित्र 16 : ऑक्सी-ऐसिटिलिन वैल्डिंग का सैटअप

लगभग 136 बार से 172 बार तक रहता है। गैस का भार सिलेंडर में भरी गैस के समानुपाती होता है। प्रथमें सिलेंडर में सेटी है।

ऑक्सीजन सिलेंडर तथा ऐसिटिलीन सिलेंडर में अन्तर

(Difference between Oxygen Cylinder and Acetylene Cylinder)

ऑक्सीजन सिलेंडर	ऐसिटिलीन सिलेंडर
1. ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन द्रव अवस्था में होते हैं।	इन सिलेंडरों में ऐसिटिलीन ऐसिटेन में जुली अवस्था में होते हैं।
2. इन पर काला पेन किया होता है।	इनके हौज पाइप का रंग लाल या मेरुन (Mahroon) रहता है।
3. इनके हौज पाइप का रंग हरा होता है।	

चित्र 17 : टॉर्च को लाला करना व टॉर्च के जट्ठी गर्म होने के कारण (फिलेट बैंडिंग)

लगभग 136 बार से 172 बार तक रहता है। गैस का भार सिलेंडर में भरी गैस के समानुपाती होता है। प्रथमें सिलेंडर में सेटी है। न रहा है जो कि बाल्च अधिक होने की स्थिति में खोला जा सकता है। इसमें सेटी बाल्च की चूड़ी दोंचों ओर कर्ती होती है।

4. लाईड में काली जादा होता है।
 5. इसका रेयल्टर-ग्राइट हैड चूड़ियों बाला होता है।
 6. इनका प्रयोग सभी प्रकार की गैस वैल्व्हिंग प्रक्रियाओं में किया जा सकता है।

7. इनका भण्डारण खड़ी अवस्था लेती अवस्था में किया जा सकता है।
 8. इनके यूनियन में भी R.H. चूड़ियाँ होती हैं।

9. इनकी तरी में सेन्टी वाल्व नहीं लो होते हैं।
 10. एक सिलेण्डर में 7 m^3 ऑक्सीजन 120 से $150/\text{cm}^2$ के दब पर होते हैं।

गैस सिलेण्डरों के उपयोग में सावधानियाँ (Precautions while using Gas Cylinders)


गैस सिलेण्डरों के प्रयोग में निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए—

1. स्पीटिलीन गैस के सिलेण्डर को कभी भी लिटाना नहीं चाहिए।
2. गैस सिलेण्डरों को थोड़ी दूर खिसकाने हेतु थोड़ा तिरछा करके आधार घुमाते हुए से जाये। अधिक दूरी हेतु दूलों तथा पर होती है।
3. सिलेण्डरों को कभी भी धरती पर लुढ़काकर नहीं ले जाना चाहिए।
4. सिलेण्डर को वाल्व की टोपी से एफड़कर नहीं उठाना चाहिए।
5. सिलेण्डरों का आपस में रखी अन्य वस्तुओं के साथ टकराने से बचाना चाहिए।
6. सिलेण्डरों को उच्च ताप वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए।
7. सिलेण्डर वाल्व को बन्द या खोलने के लिए स्प्रेस का ही प्रयोग करना चाहिए।
8. बिल्मी सिलेण्डर के लोक होने कि दशा में उसे अन्य सिलेण्डरों से अलग कर देना चाहिए।
9. सिलेण्डर वाल्व पर स्पेशल जैसे गिलसरिन या सामून इत्यादि लागाना चाहिए।
10. सिलेण्डर बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए।

टिपों का रख रखात (Maintenance of Tips)

टिपों के उच्च रख-रखाव के लिए निम्न बातों पर ध्येय रखना चाहिए-

1. गर्म टर्च की स्टिप खोलो तो जा सकती है पर गर्म टर्च पर टिप लगाने नहीं चाहिए।
2. टिप को लास द्वारा कभी नहीं खोलोता जाहिए।
3. टिप के प्रयोग द्वारा को होमेंस साफ रखना चाहिए।
4. टिप को रिपार करने की विधि दिये गये चित्र में दर्शायी गयी है।

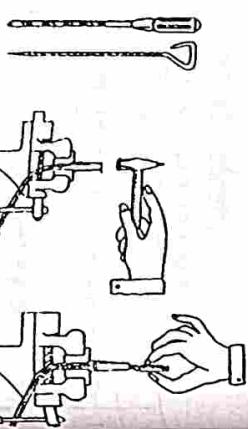


चित्र 72 : टिप सिपर करने की विधि


(3) सिलेण्डर मैनीफोल्ड (Cylinder Manifold)—वैल्व्हिंग का कार्य जब चढ़े पैमाने पर करना होता है तो एक से अधिक सिलेण्डरों को जोड़ने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग प्रायः दो बैंकों में विभाजित कर करते हैं। एक बैंक खला होने की दशा में दूसरा बैंक प्रारंभ कर दिया जाता है। खली सिलेण्डर बदलकर नये सिलेण्डर लाए दिये जाते हैं। प्रायः ऑक्सीजन एक एसिटिलीन दोनों हेतु अलग-अलग बैंक बनाने पड़ते हैं ताकि रेयल्टर की मदद से गैस प्रेरण को कम करने के पश्चात् कार्य स्थलों तक भेजा जाता है। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं—

- (a) पोर्टेबल मैनीफोल्ड (Portable Cylinder Manifold)—इस प्रकार का मैनीफोल्ड एक नियंत्रित गैस रेसिप्यूल्यून (Regulator) के साथ एक स्टेटिव मैनीफोल्ड (Flexible) होता है। इसकी तरी में दो सेप्टी वाल्व होते हैं।

(b) स्टेशनरी मैनीफोल्ड (Stationary Manifold)—इस व्यवस्था के अंतर्गत सिलेण्डर बैंक को स्थायी पाइप लाइन द्वारा जोड़ दिया जाता है। साथारपातः ऑक्सीजन मैनीफोल्ड हेतु स्टील की पाइप लाइन प्रयोग में लायी जाती है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड में लगभग 160 m^3 तथा एसिटिलीन में लगभग 50 m^3 तक की गैस प्रयोग में लायी जा सकती है।

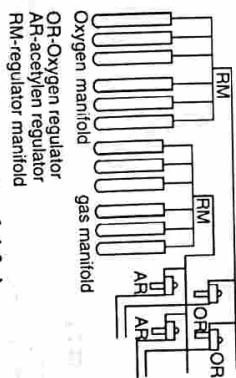


चित्र 73 : पोर्टेबल सिलेण्डर मैनीफोल्ड

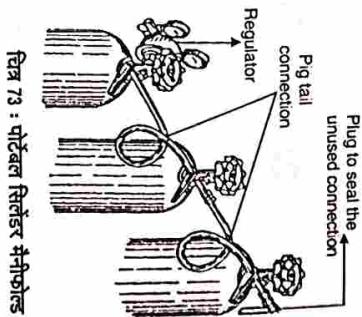

चित्र 74 : स्टेशनरी मैनीफोल्ड

4. एसीटिलीन जेनरेटर (Acetylene Generator)—एसिटिलीन की उत्पत्ति ज्ञात होने की स्थिति में कार्यस्थल पर ही इसका निर्माण सत्ता व उपयोग रहता है। एसिटिलीन के निर्माण हेतु प्रायः जेनरेटों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में कैल्सियम कार्बाइड को एक मुनिचित मात्रा में पानी में मिलाकर खोल तैयार किया जाता है। जेनरेटों को दबावनुसार दो भागों में बांटा रखा है—


1. निम्न दब जेनरेटर (Low Pressure Generator)—नीचे एक निम्न दब जेनरेटर के मुख्य भागों का सिचव वर्णन किया गया है। इस प्रकार के जेनरेटों का साइज काफ़ी छोटा है तथा यह केवल 1 kg/cm^2 दब तक की एसिटिलीन गैस स्लाइर करते हैं। यह प्रति मिनट 15 litre गैस उत्पन्न करते हैं। परन्तु इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पोर्टेबल होते हैं।

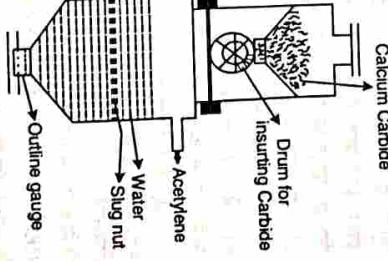

चित्र 75 : निम्न दब जेनरेटर

2. मध्यम दब जेनरेटर (Medium Pressure Generator)

यह जेनरेटर अपेक्षाकृत निम्न दब साइज में बड़े होते हैं। यह लगभग 6 km/cm^2 के दब पर एसोटिलन गैस सप्लाई करते हैं। इनमी उत्पादन क्षमता 300 litre/minute तक है। उत्पन्न गैस को नियंत्रित करने का कार्य गैस का दब करता है कार्बाइड हॉपर के नीचे एक क्रोमियम लग रहता है जो कि गैस के दब से ही नियंत्रित होता है नीचे दिये गये चित्र में एक मध्यम दब जेनरेटर दर्शाया गया है।

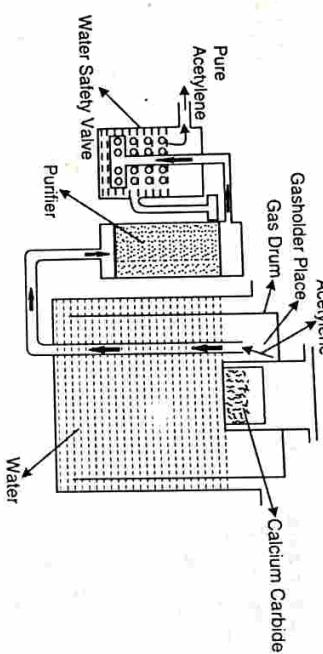

चित्र 76 : मध्यम दब जेनरेटर


5. गैस प्योफायर (Gas Purifier)—एसोटिलन गैस में प्रायः फोर्मेन, सल्फरोटेंड हाइड्रोजन आमोनिया इत्यादि के साथ-साथ जल वाष्ण के रूप में कुछ अद्युत्त्याँ रहती हैं। इन अशाइद्धों के नियंत्रण हेतु प्योफायर के जलत पड़ती है। प्योफायर ग्राम सिलेंडर की अकृति का होता है इस सिलेंडर को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। सिलेंडर के नीचे की ओर प्रवेश टोटी तथा ऊपरी भाग में निकास टोटी लगी रहती है।

सिलेंडर का सबसे ऊचा का भाग खाली रहता है तथा प्रथम भाग कहलाता है। दूसरे भाग रंगोलाइड भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य नियंत्रित करने का होता है। दूसरे भाग रंगोलाइड भाग में ब्लॉकिंग पाउडर भार रहता है जहां पाउडर का कार्य एसोटिलन गैस में उत्पादित गत वाष्ण के अतिरिक्त मिलने वाली अशाइद्धों को शोषित करने का होता है। सबसे ऊपरी भाग चौथा भाग कहलाता है जिसमें ग्राम गैस का रहता है जो कि दूसरे कार्य का चूने पाउडर की नींवों में नियंत्रित होते से रोकता है। कमी-कमी प्योफायर में लकड़ी का बुराता या कोई अन्य प्योफायर कामाड़ण हुई फिल्टर पेपर को 10% इसके द्वारा ग्राम गैस के प्रक्षण हुई फिल्टर पेपर को 10% नियन्त्रण नहीं होते से रोकता है। कमी-कमी जलता जा सकता है। ग्राम गैस के प्रक्षण उसे 10 मिनट तक रंग सफेद से भरा हो जाता है तो इसका आवाय है कि गैस अशुद्ध है। नीचे दिये चित्र में गैस प्योफायर के नियन्त्रण भागों को दृष्ट रूप से दर्शाया गया है।


6. दब रेफ्यूलेटर (Pressure Regulator)

प्रैगर रेफ्यूलेटरों का सबसे महतवपूर्ण कार्य दब नियंत्रित करने का होता है। प्रैगर रेफ्यूलेटरों में गैस उच्च दब पर होती है जिसे सोधे ज्वलने पाइये में साझाई नहीं किया जा सकता। दब से नियन्त्रित गैस का दब मापने हेतु रेफ्यूलेटर गैस दो जैल लोहे हैं एक निम्न दब जैल दूसरा उच्च दब जैल निम्न दब गैस दो ग्राम दो जैल लोहे हैं एक निम्न दब जैल दूसरा उच्च दब जैल निम्न दब गैस दो ग्राम दो जैल लोहे हैं एक एकल चरण रेफ्यूलेटर (Single Stage Regulator) होना चाहिए।


चित्र 77 : गैस प्योफायर

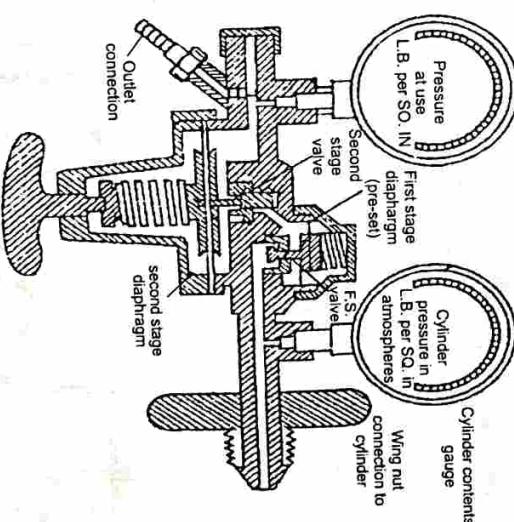

चित्र 77 : गैस प्योफायर

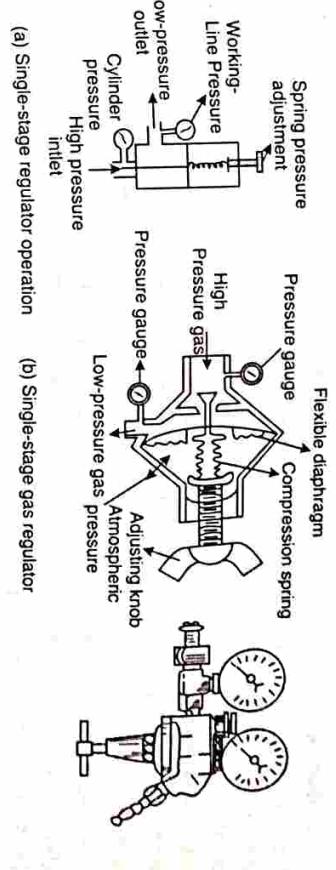


चित्र 78 (a) : सिंगल स्टेज रेफ्यूलेटर

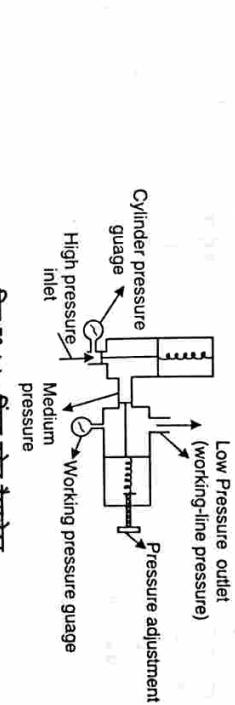

चित्र 78 (b) : दूसरें रेफ्यूलेटर

7. सेपटी वाल्व (Safety Valve)—गैस स्टोरेज की टंकियों में सेपटी वाल्व लोग रहते हैं। इसका प्रभुत्व कार्य दब अधिक होने पर गैसों को बायपासडल में नियंत्रित करने का होता है। जैसे ही प्रेसर कम हो जाता है यह स्तर तो दब जाते हैं तथा प्रेसर की अधिकता होने के कारण टंकी भी फट सकती है। सेपटी वाल्व में दब नियंत्रित करने हेतु सिंगल लोग रहती है। इसीलिए इसका नियंत्रित दब पर खुलना नियंत्रित होता है। एक नियंत्रित समयांतराल पर इनकी जांच करना आवश्यक होता है।

8. द्रवीय पद्धति दब वाल्व (Hydraulic Back Pressure Valve)—द्रवीय पद्धति दब वाल्व को वार्टर सील भी कहा जाता है। इसको प्रायः एसीटिलीन की सलाई लाल्व के साथ पुरुष फिट करते हैं। इसका प्रभुत्व कार्य जेनरेटर में होने वाला बैक फायर (Back Fire) रोकने का होता है। इसका निर्माण पाइप के द्वारा किया जाता है। पाइप के दोनों तिरों पर ड्रेक्सन लगाकर बंद कर दिया जाता है। जैसे कोहिंस में लोग लाल्व तक पानी भर दिया जाता है। तथा फोले की व्यवस्था की जाती है। एसीटिलीन जेनरेटर में लाल्व पानी में छोड़ देता है। पानी में निकलने के पश्चात यह गैस को एकत्र कर ली जाती है। तत्पश्चात हीज पाइप में एकत्र कर लेक प्रेसर वाल्व दर्शाया गया है।

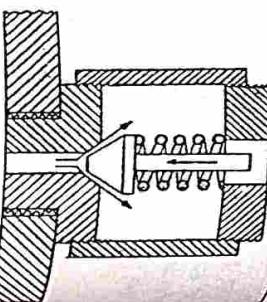

चित्र 79 : सेपटी वाल्व

9. हीज पाइप (Hose Pipe)—हीज पाइप ब्लर से निर्मित होते हैं। इनका मुख्य कार्य आक्सीजन तथा एसीटिलीन सिलेंडरों में भरी गैसों को बैंडिंग टार्न तक पहुँचाने का होता है। इन पाइपों को निर्मित करने के पश्चात दब घटन करने हेतु री-इन्कोर्ट लिया जाता है। हीज पाइपों को सिलेंडर में लगा रखेंटरों में फिट करने हेतु नियंत्रित पर चढ़ाया जाता है जिसे ज्वलन नदों की सहायता से कस दिया जाता है। प्रायः एसीटिलीन गैस हेतु लाल रोग एवं आौस्टीजन गैस हेतु दोनों तरफ के हीज पाइपों का प्रयोग किया जाता है। हीज पाइपों का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी गैसों हेतु काले गैसों का प्रयोग किया जाता है। अन्य गैसों को हीज पाइपों का प्रयोग करते समय जांच का ध्यान रखना चाहिए—

1. हीज पाइपों को जब प्रयोग न किया जाये तो उन्हें लोटेट कर एक स्थान पर रख देना चाहिए ताकि उनके कटने-नटने की सम्भावना न रहे।
2. हीज पाइपों को ज्वलनशील पदार्थों से दूर ही रखना चाहिए।
3. कभी-भी ढूट द्यें या फंट द्यें जैसे पाइप पर टेप नहीं लगाना चाहिए।
4. हीज पाइपों का प्रयोग करते समय उपयुक्त फिटिंग एवं कर्सीमों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिये गये चित्रों में कुछ हीज पाइप की फिटिंग को दर्शाया गया है।



चित्र 81 : हीज पाइप क्रैपरचन


Hose clip




चित्र 82 : गैस बैलिंग टर्च

1.21 ब्लोपाइप या गैस बैलिंग टर्च (Blowpipe or Gas Welding Torch)


ब्लोपाइप को बैंडिंग टार्च भी कहा जाता है। इसका प्रभुत्व कार्य उचित अनुपात में इथेन (गैस) तथा वायु को मिश्रित कर नॉजल के द्वारा ज्वाला (flame) का निर्माण करने का होता है। इथेन गैसों तथा आौस्टीजन के नियन्त्रण हेतु दो बैंडिंग वाल्व लोग होते हैं। तत्पश्चात् गैसों को मिश्रित चैम्बर में प्रोतिक्रिया करने के लिए ताकि प्रसारण अच्छी प्राप्त हो। हैंडिल के पश्च भाग में दोनों हेतु दो कोनेशन लोग रहते हैं। जिनका की तरफ आते समय इस निशाना का प्रबल मुलायम (Flow smooth) रहना चाहिये ताकि प्रसारण अच्छी प्राप्त हो। ऑक्सीजन कट्टोल वाल्व लाल रहता है। जहाँ से वह साथे मिसिस्पा चैम्बर में जाती है। यह निश्चित गैस हेड, टिप व नॉजल से निकलने के पश्चात् ज्वाला उत्स्थान करती है। एसीटिलीन गैस की सलाई के प्रकार के आधार पर इन्हें नीन भागों में बांटा गया है। इनका नियंत्रित साचिव चैम्बर में जाना दिया गया है। जैसे एक सेट बैंडिंग टार्च का चित्र दिया गया है।

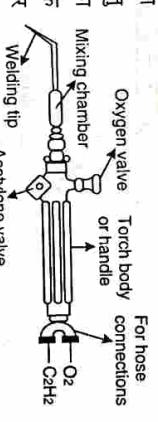

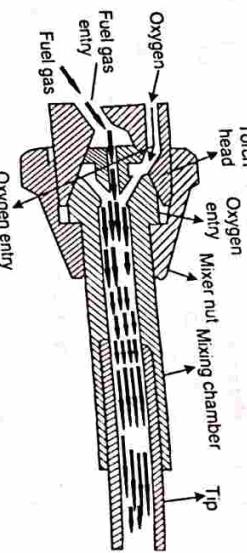


चित्र 83 : उच्चदबाल ल्योपाइप

होतम्पचात् चारों तरफ से एसीटिलीन खींचकर इस बैचर में आ जाती है। फिर दोनों गैसें परस्पर उचित मात्रा में मिलकर हि की ओर प्रवाहित होती है। नीचे निम्न दबाल ल्योपाइप को सीन्ट्र वर्णित किया गया है।

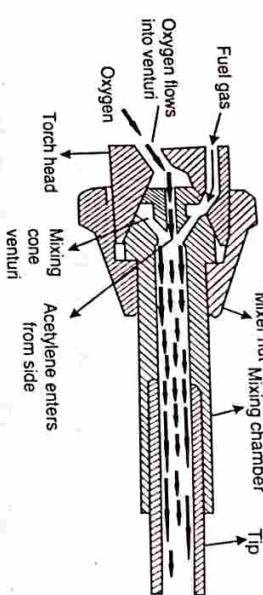

चित्र 84 : लो प्रेसर ल्योपाइप

3. स्वचालित दबाल ल्योपाइप (Automatic Pressure Blowpipe)—इस प्रकार के ल्योपाइप में दोनों गैहले से ही निरिचत अनुपत में मिली होती है। इससे हमेशा एक ही तरह की ज्ञाता उत्पन्न होती है। नीचे इस प्रकार की दो का चित्र दिया गया है।

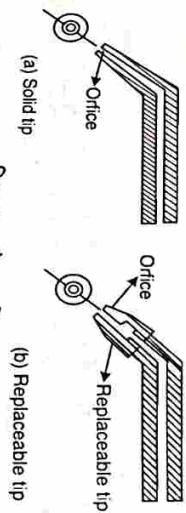

चित्र 85 : ल्योपाइप टिप

इनके अलिरेक्ट टाँडों को टिपों के आधार पर भी 4 भागों में बाँटा गया है—एकत्र टिप, बहु टिप, चरण बद्ध टिप, तर


अपीरितन शीत जिनका सचित्र बनन और दिया गया है।

4. सिलेंडर ट्रॉली (Cylinder Trolley)—यह सिलेंडरों को पारेवल बनाता है। अर्थात् ट्रॉली सहायता से सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सालतातूबक ले जाया जा सकता है। क्योंकि सिलेंडरों को घसीटकर तेज द्वारा बोंध देना चाहिए नीते दिये गए चित्र में सिलेंडर ट्रॉली की दर्शाया गया है।

5. तारों ब्रश निर्मित ब्रश (Wire Brush)—कार्पेंट्री को सतहों को साफ़-चुथरी बनाने हेतु बगर तुरा की आवश्यकता पड़ती है। इनको प्रायः एक दिशा में चलाना चाहिए ताकि वह दूर्दा या मुड़े ना गर्न जौँक पर तुरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीचे दिये गए चित्र में बगर तुरा दर्शाया गया है।

6. चाबी व स्पेनर (Keys and Spanners)—सिलेंडरों के बाल्टों को खोलने हेतु चाबी व स्पेनरों को जरूरत पड़ती है। बाल्टों को खोलने हेतु सड़सी या लास का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा करने पर बाल्ट को रोड गाल हो जाती है। चाबी व स्पेनरों के अतिरिक्त भी कुछ औजारों जैसे हथाड़ा, रेती, बांक, छेनी, सड़सी, पत्तनसाबल ब्राइंडर इत्यादि की भी जरूरत बाल्टों को खोलने में पड़ती है।


7. लाइटर (Lighter)—प्रजलन हेतु विशेष प्रकार के टार्च लाइटर की जरूरत होती है। इसका कार्बन सिद्धान्त यह है कि इसमें फिल्टर (flint) पत्थर भरा रहता है जो दाव डलने पर आपस में राख खाकर स्पार्क बनाता है। जो कि टर्च से निकलने वाली गैसों के संपर्क में आते ही फ्लेम प्रजलित कर देता है। नीचे दिये गये चित्र में एक टार्च लाइटर दर्शाया गया है।

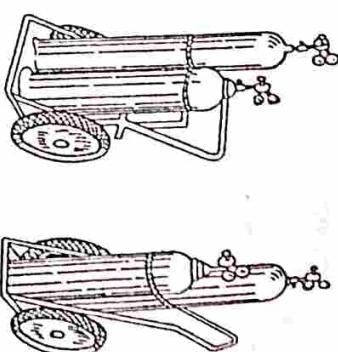

चित्र 86 : सिलेंडर ट्रॉली



चित्र 87 : तारों का ब्रश

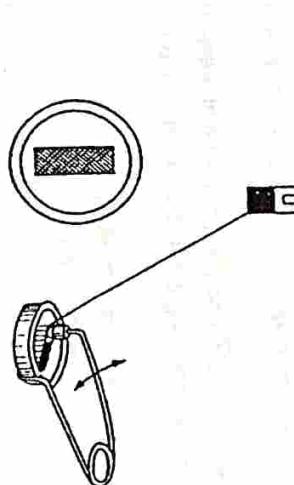

चित्र 88 : लाइटर

8. सुरक्षा उपकरण (Safety Equipments)—बैलडरों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एफेन, गोलस, हेड

10.9 वैल्डिंग उपकरणों का जोड़ना (Setup of Welding Equipments)

उपरोक्त वर्तित सभी उपकरण अलग-अलग प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा यह शुरू की दृष्टि से भी गलत तरीका होता है। वैल्डिंग उपकरणों को मुख्यविस्थित ढंग से निम्न प्रकार जोड़ना चाहिए—

1. सिलेंडरों को खट्टना—सिलेंडरों को ठीक प्रकार से टूटी में लोड कर जंबों से बांध कर रखना चाहिए साथ ही उनकी सेंस्टी कॉक (Safety cock) भी खोल देनी चाहिए।

2. रैप्युलेटरों को सिलेंडरों से जोड़ना—टॉर्चों ही सिलेंडरों की चुड़ियों की दिशा को ध्यान में रखकर रैप्युलेटरों का संबंध स्थापित करना चाहिए। रैप्युलेटरों को कम्पने हेतु उचित साइज की चाबी का प्रयोग करना चाहिए।

3. चाल्व सीट की सफाई करना—रैप्युलेटरों को कम्पने हेतु जॉडने से पहले ही सिलेंडरों में बनी वाल्व सीट एवं चुड़ियों को चैंक कर लेना चाहिए। सफाई करने हेतु वाल्व को पहले धों से खोलकर फिर बंद कर दो। जिससे की उसमें फैसे अवश्य उत्सन करने वाले घूट आट के प्रश्नात निलंबित होते हैं।

4. हैंज पाइपों का कनेक्शन करना—ताल रो की हैंज पाइप की सफाई हेतु रैप्युलेटरों के प्रेरण एडजस्टिंग स्क्रू युमाकर गैस को दोनों को धों से खोलने के प्रश्नात निलंबित होते हैं।

पाइप द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों को जोड़ा जाना चाहिए हीज पाइपों की सफाई हेतु रैप्युलेटरों के प्रेरण एडजस्टिंग स्क्रू युमाकर गैस को दोनों

हैंज पाइप में प्रवाहित करना तरत्तु दोनों वालों को बंद कर देना चाहिए।

5. हैंज पाइपों को टॉर्च से जोड़ना—ताल रो के हैंज पाइप को टॉर्च के AC निशान से जोड़े एवं हरे या काले रो के हैंज पाइप का संबंध OX निशान वाले कनेक्शन से कर देना चाहिए।


6. गैस निशान बंद करना—जंबों के रिसन को चैंक करने हेतु साबुन का घोल सिलेंडरों, हैंज पाइपों, इत्यादि सभी के कनेक्शनों के संबंध में लाया जाता है इस सूर्णा प्रक्रम के दोगन सालाई बंद ही रखी जाती है।

7. टिप या हैंज सिलिंग करना—टिपों को बदलने हेतु लास या सड़नी के स्थान पर चाबियों या स्पेनरों का प्रयोग करना चाहिए। टिपों का बदलन कामड़ाड़ों की मोटाई के आधार पर किया जाता है। जहाँ पर स्थान की कमी हो वहाँ प्रायः तब्दीलत की बाल हो है तो अनुसन्धान चाहिए।

1.22 वैल्डिंग टॉर्चों का जलाना (Lighting of Welding Torch)

समस्त वैल्डिंग उपकरणों का कनेक्शन करने के पश्चात् टॉर्च को जलाने का कार्य किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पन्न होती है।

- (1) सिलेंडरों को मुर्छित ढंग से टूलों में लोड करने के पश्चात् जंबों से बोंधकर रखना चाहिए।
- (2) गैस सिलेंडरों के वालों को थोड़ा दबाकर छोड़ देताकि उनकी गुहिका (cavity) में उपस्थित शूल इत्यादि के बंदग बाहर निकल सके।
- (3) प्रेरण रैप्युलेटरों को ठीक ढंग से संबंधित किया जाना चाहिए।
- (4) हैंज पाइपों का संबंध टॉर्च तार से किया जाना चाहिए।
- (5) टॉर्च के साथ हैंज पाइपों का संबंध स्थापित करना चाहिए।
- (6) टॉर्च टिप का गहनत चयन करना चाहिए।
- (7) टॉर्च के दोनों निहिल वालों को वालोंक बाइज दिया में उमाकर बंद कर देना चाहिए।
- (8) रैप्युलेटर स्क्रू जब तक विषयत दिशा में पुम्पे जब तक कि वह स्थित न हो जाये।
- (9) अब दोनों वालों को छोंते।
- (10) टॉर्च में बने स्पाइटिलोन वालों को थोड़ा सा खोंतो।
- (11) स्पाइटिलोन लास की भूट से ब्लोपाइप को जलाय।

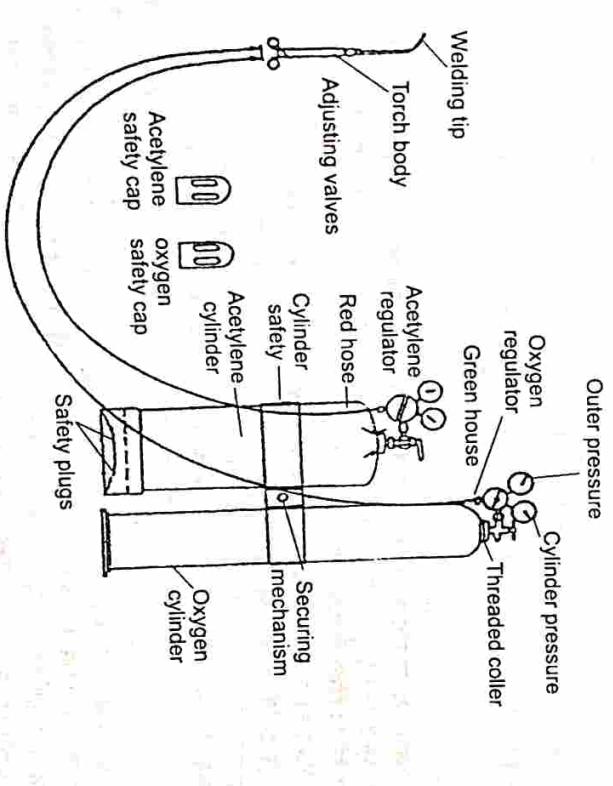


सिलेंडर टॉर्च जलाना

1.2.23 गैस कटन (Gas cutting)


जैसे का प्रयोग सिर्फ कार्पेंडिंग को जौङ्ने में हो नहीं बल्कि उन्हें दो भागों में तोड़ने या काटने हेतु भी किया जाता है। जैसे कर्तन हेतु अलग तर्व का प्रयोग किया जाता है फिल्टर मेटल को ऑक्सीइड स्लोग में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त प्रकार की होती है। कटिंग टिप भी प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। कटिंग टिप के अंदर ऑक्सीजन सप्लाइ हेतु पाइप व वाल्व की व्यवस्था रहती है। टिप टिप भी प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। जैसे हेडल के अंदर ऑक्सीजन कटिंग टिप के विभिन्न प्रमुख भाग दराये गये हैं (जैसे निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं जैसे हेडल, इंजेक्टर, हॉज पाइप निप्पल, गिस्सड गैस द्यूब, कटिंग ऑक्सीजन द्यूब, कटिंग निम्नलिखित गैस सप्लाइ द्यूब, कटिंग टिप भाग दराये गये हैं)। जैसे ऑक्सीजन वाल्व, नॉजल या टिप इत्यादि। नीचे चित्र में ऑक्सीजन कटिंग कटिंग टिप के विभिन्न प्रमुख भाग दराये गये हैं (जैसे ऑक्सीजन वाल्व, नॉजल या टिप इत्यादि। नीचे चित्र में ऑक्सीजन कटिंग कटिंग टिप के विभिन्न प्रमुख भाग दराये गये हैं)।

चित्र 91

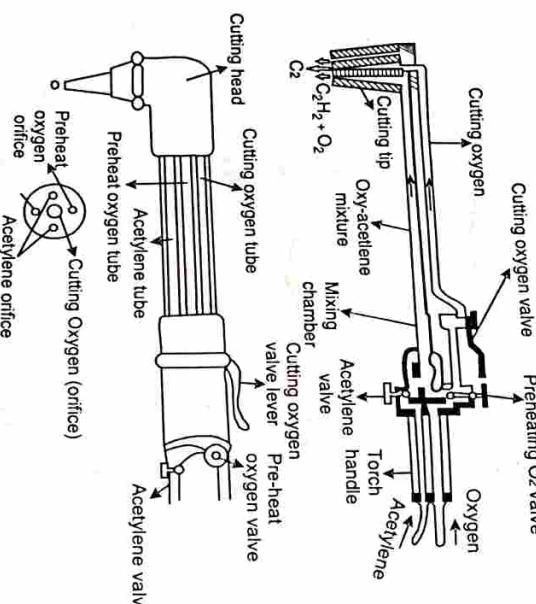

चित्र 91

नीचे दिये गए चित्र में विभिन्न प्रकार की टिप टिप व उनकी किटिंग को दर्शाया गया है—

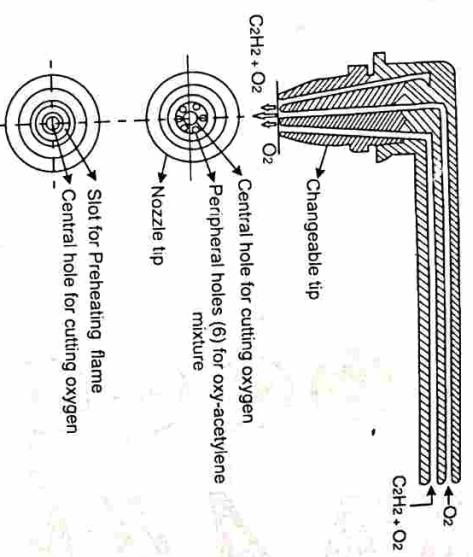

चित्र 92 : विभिन्न प्रकार की टिप और उनकी किटिंग

1.2.24 गैस कटिंग नाजल (Gas Cutting Nozzle)

जैसे कटिंग कार्प हेतु जो नॉजल प्रयोग किये जाते हैं उनमें से कुछ निम्नवर्त होते हैं—

1. साधारण, सरल व सीधी कटिंग हेतु प्रायः 6 छिद्रों वाली टिप का प्रयोग किया जाता है। (चित्र (a))
2. जब सतहों पर जंगला हो तो उनकी कटाई हेतु 8 छिद्रों वाली विशेष टिप का प्रयोग किया जाता है। (चित्र (b))
3. सिविट हेडल की कटाई करने हेतु 30° पर अवनत वाली टिप के नॉजल का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 छिद्र होते हैं। (चित्र (c))

4. गार्डिंग या खराब बैटिंडिंग की सफाई हेतु या शूर्खिंग हेतु प्रायः 20° पर अवनत नॉजल का प्रयोग किया जाता है। (चित्र (d))

5. जब सर्कुलर कटिंग करनी होती है तो गोलाकार टिप का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। (चित्र (e))

6. शीट मेटल कटिंग कार्प हेतु प्रायः चपटे आकार की टिपों का प्रयोग किया जाता है। नॉजल नीचे दी गयी सरणी में विभिन्न मोटाई की लेटों के लिए उपयुक्त टिप का साइज व गैस की खपत को दर्शाया गया है—

रचना—कटिंग टिप में फक्कड़े हेतु एक हेडल (Handle) लगा रहता है। उसमें वैकेलाइट का दस्ता लगा रहता है जो उसको फक्कड़ को मजबूत एवं सरल बनाता है। हेडल के अंदर प्रयोग किये जाते हैं जैसे जैसे कटिंग टिप हेतु हेडल के पश्च (एथेने) के भाग में दो वाल्व लगे रहते हैं एक ऑक्सीजन हेतु एवं दूसरा प्रीहीट ऑक्सीजन हेतु है। हेडल के पश्च एथेने को पहचान नउ पर अंकित ओंजों वाणिमाला के अक्षरों 'A' एसीटीलीन हेतु व 'O' ऑक्सीजन हेतु से कोई इंजेक्टर भी लगा है जिसका कार्प जबकि एथेने को पूर्व गर्म करने हेतु आवश्यक फ्लोम की उत्पत्ति करता होता है। हेडल में एथेने गैस द्यूब द्वारा आक्सीजन जैसे टिपों के लिए उपयुक्त टिप का साइज व गैस की खपत को दर्शाया गया है। तत्पश्चात् इसमें से हाइरेंस (उच्च दाव) वाली ऑक्सीजन जैसे टिपों का प्रयोग करने का होता है। इसका लगानी वाला एथेने गैस द्यूब द्वारा आक्सीजन जैसे टिपों का प्रयोग किया जाता है। नॉजल और कटिंग पाइप व वाल्व भी लगा रहता है। इस वाल्व का नियंत्रण एक लीवर द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा बहुत ज्यादा प्रयः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं चरण वद्ध (Step), मल्टीपोर्ट (Multiport), रिं रोड औरिफिस (Ring Shaped Orifice), अपीलिंगनोल (Non-Variable) इत्यादि। नॉजल के बीच बाले भाग से ऑक्सीजन की सप्लाइ होती है तथा उसकी परिपथ पर बने छिद्रों से प्रेहीटिंग गैस सप्लाइ मिश्रण का निकास होता है। अधिकांशतः मल्टीपोर्ट एवं रिं रोड

80 रक्षात लैनोलैंजी

S. No.	टिप नॉजल का नाम्बर	ज्वेट की मोटाई (मिमी)	गैस उप- योग (ली/घण्टा)
1.	1	-- 0.8	29
2.	2	0.8 - 11.2	57
3.	3	1.2 - 1.6	86
4.	5	1.6 - 2.4	140
5.	7	2.4 - 3.0	200
6.	10	3.0 - 4.0	280
7.	13	4.0 - 5.0	370
8.	18	5.0 - 6.0	520
9.	25	6.0 - 8.0	710
10.	35	8.0 - 10.0	1000
11.	45	10.0 - 12.0	1300
12.	55	12.0 - 19.0	1600
13.	70	19.0 - 25.0	2000
14.	90	25.0 - 32.0	2500

चित्र ३३ : गैस कटिंग नॉजल

(Difference between Cutting & Welding Torch)

कटिंग त वैल्डिंग टोर्च में अंतर	
S. No.	कटिंग टोर्च (Cutting Torch)
1.	वैल्डिंग टोर्च (Welding Torch)
2.	इस टोर्च का नॉजल 90° पर अवतार होता है।
3.	इसका प्रयोग करने हेतु होता है।
4.	इसके नॉजल में प्रायः जीन छिद्र होते हैं।
5.	कटिंग टोर्च में कटिंग आंप्सीजन का नियंत्रण लोबर द्वारा होता है।

1.2.25 परिचय (Introduction)

किसी भी कार्य की लागत का पूर्वनुमान होना जरूरी है। कार्य करने वाले एवं कार्य करवाने वाले दोनों ही पक्षों हेतु लागत का अनुमान होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ लागतनुसार ही किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। सीधे शब्दों में यह कहा जाये कि लागत एवं वस्तु की कीमत दोनों ही एक दूसरे के सामनापत्ति होता है। वैल्डिंग समस्त कारों की जननी मानी जाती है इसलिए उसकी लागत का अनुमान होना जरूरी है।

1.2.26 वैल्डिंग प्रक्रमों का वर्गीकरण

वैल्डिंग प्रक्रमों को मुख्यतः दो निम्न भागों में विभाजित किया गया है—

1. फोर्ज वैल्डिंग (Forge Welding)—फोर्ज वैल्डिंग प्रक्रम में जोड़े जाने वाले दोनों कार्य-खण्डों को सहजता के साथ सहजता से जोड़ा जाता है।
2. संगलन वैल्डिंग (Fusion Welding)—इस प्रक्रम में मूलतः निम्न तीन वैल्डिंग प्रक्रिया आती हैं गैस वैल्डिंग, विद्युत प्रतिरिध वैल्डिंग एवं विषुत आर्क वैल्डिंग। इन सभी विधियों को विस्तारपूर्वक सचिवत वर्णन पूर्व में भली-भांति किया गया है। यहाँ पर हम इन विधियों में आने वाली लागत के आधार का अध्ययन करेंगे।

1.2.27 गैस वैल्डिंग में आने वाली लागत की गणना (Estimation of Cost in Gas Welding)

गैस वैल्डिंग प्रक्रमों की श्रेणी में ऑप्सनी एसिटिलीन, मिथेन, ल्याज्मा आदि वैल्डिंग, हाइड्रोजन गैस वैल्डिंग, टिया, मिया इत्यादि आती है। इन सभी विधियों में सौंदर्य की सहायता से जोड़ लगाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इन विधियों में आने वाली लागत की गणना पूरक पदार्थ, गैसों की मात्रा, बैंस मैटल इत्यादि की कीमत के आधार पर की जा सकती है जो चैंप दी गयी सारणी में ज्वेटों की विधिन मोटाई हेतु आने वाली लागत का विवरण दिया गया है—

S. No.	ज्वेट की मोटाई (mm)	गैस का खर्च (m ³ /hr)	पूरक छड़ का व्यास (mm)	गैस वैल्डिंग दर m/hr	पूरक छड़ का खर्च (मो. प्रति मिनट वैल्डिंग)
1.	1	0.04	1.5	1.5	8
2.	2	0.10	1.5	1.5	2.00
3.	3	0.20	3.0	1.5	3.00
4.	4	0.28	3.0	2.25	5
5.	5	0.45	3.0	2.25	4.50
6.	6	0.65	3.0	3.00	3.00
7.	8	0.80	4.5	4.00	2.50
8.	10	1.10	4.5	3.00	1.50
9.	12	1.50	6.5	3.00	1.00
10.	15	1.75	6.5	3.00	0.75

1.2.28 गणना के मुख्य घटक (Main component of Calculation)

बैल्डन लागत की गणना करते समय निम्नलिखित मुख्य घटकों को ध्यान में रखना चाहिए—

- (1) ऑक्सी-ऐसिटोन बैल्डिंग विधि में वायुमण्डलीय दब 1 m³ ऑक्सीजन का इव्याप्ति 1.45 kg होता है।
- (2) प्रसिद्धता का भार लगभग 1.2 kg होता है।
- (3) पूरक पदार्थों की गणना करते समय उसकी लम्बाई का 8 से 10 % अतिरिक्त जोड़ देना चाहिये।
- (4) गणना द्वारा प्राप्त कुल समय में 30%–40% अतिरिक्त समय जोड़ देना चाहिये।

1.2.29 श्रमिक की मजदूरी की गणना (Calculation of Labour Cost)

उपरोक्त सभी अवधियों को ध्यान में रखने के बावजूद भी कभी-कभी समय ज्ञाता भी लग सकता है समय बढ़ने के कारण ही साथ मजदूरी भी बढ़ जाती है। मजदूरों का मापन नीचे दी गयी सारणी के अनुसार किया जाता है—

S. No.	ज्लेट की मोटाई (mm)	इलेक्ट्रोड नं०	प्रति मी० बैल्डिंग कार्य में लगने वाला समय (Minutes)	इलेक्ट्रोड की ल० प्रति मी०	एक मीटर में खर्च होने वाली ऊर्जा खपत (KWH)
1.	3	10	8	0.60	1.3
2.	6	8	18	0.90	2.0
3.	12.5	6	23	1.5	3.4
4.	20	4	50	2.4	5.0
5.	25	4	65	3.0	6.25

1.2.30 विद्युत आर्क बैल्डिंग लागत की गणना

(Calculation For Cost Estimation in Electric Arc Welding)

विद्युत आर्क बैल्डिंग को ज्ञात करने के लिए विद्युत खेत, बैस मैटल, जल, इलेक्ट्रोड की लम्बाई इत्यादि प्राप्त कों के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। उपरोक्त विधियों सारणी में इसका साझे नमूना दिया गया है। विद्युत आर्क विधि हेतु निम्न घटकों को ध्यान में रखना चाहिये—

- (1) इलेक्ट्रोइस की संख्या की गणना प्रति इलेक्ट्रोड की लम्बाई जाती है। गणना की गयी लम्बाई 15%–20% अतिक्रम लम्बाई जोड़कर कुल लम्बाई का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार वाणिज्य इलेक्ट्रोड एवं शेष व्यवर्थ इलेक्ट्रोड दोनों ही जाते हैं।
- (2) मजदूरी में लगभग 30%–40% तक की खर्च अवश्य जोड़ लेनी चाहिये क्योंकि यह एक थाकान वाली प्रक्रिया है, आर्क का सोधा प्राप्त आंखें पर पड़ता है।

1.2.31 विद्युत प्रतिरोध बैल्डिंग में लागत की गणना

(Cost Estimation for electric resistance welding)

विद्युत प्रतिरोध बैल्डिंग के कार्य सिद्धान्त से स्पष्ट है कि $H = I^2 RT$ उत्तरन कार्य मुख्य स्रोत है एवं उपर्याक्ष की ध्यान देते से होती है। इस प्रकार प्रतिरोध बैल्डिंग की गणना हेतु उपर्याक्ष में होने वाला व्यवहार जल, मजदूरी इलेक्ट्रोड तथा इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिये।

1.2.32 गैस कर्तन विधि में लगने वाली लागत की गणना (Cost Estimation in Gas Cutting)

गैसों का प्रयोग कर कार्यबहुण्डों को दो भागों में विभक्त भी किया जा सकता है। इसे गैस कर्तियों का वैल्डन लागत की गणना ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है। कर्तियों कार्य हेतु ऑक्सी-ऐसिटोन गैसों के में आने वाली लागत की गणना ऑक्सीजन अधिक मात्रा में खर्च होती है। इस प्रक्रम में लागत की गणना प्राप्त वैस पदार्थ, निश्चय का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के उपयोग, मजदूरी इत्यादि के आधार पर की जाती है। नीचे दी गयी सारणी में गैस कर्तन प्रक्रम की गणना को दर्शाया गया है—

S. No.	ज्लेट की मोटाई (mm)	कार्टाई की गति (मी०/घंटा)	गैस खर्च (मी०/घंटा)
1.	5	20–30	0.9–2.2
2.	10	15–25	1.25–2.4
3.	15	14–22	3.3–4.0
4.	25	9–18	3.5–4.5
5.	50	9–13	5.6–6.5
6.	75	9–12	6.3–8.2

परिचालन गुणांक (Operating Factor)—यह गुणांक लागत की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिचालन गुणांक वास्तविक बैल्डन समय तथा कुल समय दोनों का अनुपात होता है। कुल समय बैल्डिंग प्रक्रम में लगने वाला समय एवं इलेक्ट्रोड बदलने, स्लिंडर बदलने आदि ये लगने वाले समय (डाउन समय Down Time) दोनों का योग होता है। प्रतिशत परिचालन गुणांक = $\frac{\text{वास्तविक बैल्डिंग का समय}}{\text{कुल समय}} \times 100$

$$\text{कुल समय} = \frac{\text{वास्तविक बैल्डिंग समय} + \text{डाउन समय}}{\text{वास्तविक बैल्डिंग समय} + \text{डाउन समय}} \times 100$$

1.2.33 बैल्डन लागत (Welding cost)

बैल्डन लागत प्राप्ति, वैल्डन पदार्थ की लागत, श्रमिक लागत (मजदूरी), ऊर्धवाय (Overheads) इत्यादि घटकों पर निभार करती है। इनका विस्तृत वर्णन निम्नवत है—

1. बैल्डन पदार्थ की लागत (Cost of Welding Materials)—इसके अन्तर्गत बैस पदार्थों की लागत, इलेक्ट्रोड्स की लागत, नीस, विद्युत, पूरक पदार्थ, फलक्स इत्यादि में आने वाली लागत की गणना की जाती है।
2. श्रम लागत (मजदूरी) (Labour cost)—इसके अन्तर्गत बैल्ड टैंपरी में आने वाली लागत, बैल्डन श्रम लागत, फिनीशिंग व्यवहाय इत्यादि की गणना की जाती है।

- (1) बैल्डन तैयारी में आने वाली लागत (Preparation cost)—बैल्डनों को जोड़ने से पूर्व उनके सिरों की तैयार करना, साफ-सफाई करना, कोर सज्जा इत्यादि करना पड़ता है। अर्थात् इन सभी कार्यों में आने वाले व्ययों को इस श्रेणी में जाता गया है।


(ii) श्रम लागत (भजदूरी) (Labour Cost)—श्रम लागत के अन्तर्गत बैल्डन प्रक्रम में लगने वाले समय गणना कर उसे श्रम दर से गुणा कर भजदूरी की गणना की जा सकती है।

(iii) फिनिशिंग लागत (Finishing cost)—बैल्डिंग का कार्य समाप्त होने के पश्चात् उनमें आवे दोषों इत्यादि को दूर कर परिष्कृत अवस्था में लाने में आने वाला व्यय फिनिशिंग लागत कहलाती है।

3. ऊपरीव्यय (Overheads)—यह बैल्डन लागत का महत्वपूर्ण अंग है। ऊपरीव्यय से तात्पर्य बैल्डन प्रयुक्त होने वाले औंजार, मर्माने, उत्सवों इत्यादि में होने वाला खर्च, उनके रखरखाव का व्यय, विद्युत व्यय, औंजार स्टेशनरी व्यय, डाकघर का खर्च, औंजास रखरखाव का खर्च इत्यादि सभी आते हैं।

उदाहरण 1. चित्र 1 में प्रदर्शित एक गियर लैंड की फोर्जिंग का भार ज्ञात कीजिये फोर्जिंग क्रोमियम इस्पात की बनी है जिसका विशेष भार 7.85 g/cm³ है।

बैल्डन, डलाइ और फोर्जिंग कार्य में लागत का आयतन

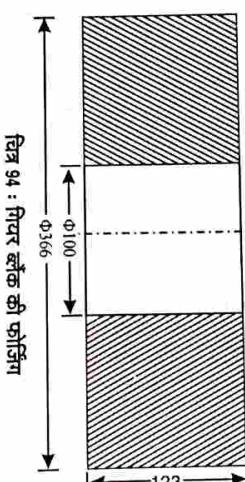

चित्र 94 : गियर लैंड की फोर्जिंग

हल—चित्र 1 के अनुसार, फोर्जिंग का आयतन

$$V_{\text{forg}} = \left(\frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4} \right) H \text{ cm}^3$$

जहाँ D = फोर्जिंग का वाहा व्यास = 36.6 cm

H = फोर्जिंग (गियर लैंड) की ऊँचाई = 12.3 cm

d = गियर लैंड के छिद्र का व्यास = 10.0 cm

सूत्र में ज्ञ लिखने के मान लाने पर, फोर्जिंग का आयतन V_{forg} निम्न प्रकार होगा—

$$V_{\text{forg}} = \left(\frac{3.14 \times 36.6^2}{4} - \frac{3.14 \times 10^2}{4} \right) 12.3 \\ = 11968.0 \text{ cm}^3$$

दूसरे भाग का आयतन,

$$V_1 = \left(\frac{\pi D_1^2}{4} l_1 \right) = \frac{3.14 \times 12.6^2}{4} \times 11.8 \\ = 1470.5 \text{ cm}^3$$


अब फोर्जिंग का भार निम्न प्रकार होगा—

$$W_{\text{forg}} = V_{\text{forg}} \times g \text{ kg} \\ g = \text{धृति (स्पृहत)} \text{ का विशेष भार} = 7.85 \text{ g/cm}^3$$

उत्तरोक्त में मान रखने पर,

$$W_{\text{forg}} = \frac{11968.0 \times 7.85}{1000} = 93.94 \\ = 94 \text{ kg}$$

उदाहरण 2. चित्र 2 में प्रदर्शित एक शाफ्ट-फोर्जिंग का भार ज्ञात कीजिये फोर्जिंग क्रोमियम इस्पात की बनी है, जिसका विशेष भार 7.85 g/cm³ है।

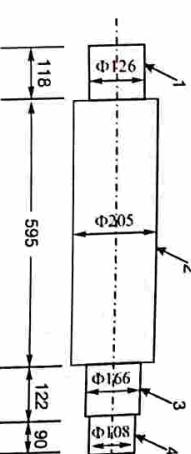

चित्र 95 : शाफ्ट की फोर्जिंग

हल—चित्र के अनुसार फोर्जिंग को चार भागों में विभाजित करिये—

1. एक सिलिंडर जिसकी ऊँचाई $l_1 = 11.8 \text{ cm}$, तथा व्यास $D_1 = 12.6 \text{ cm}$

2. एक सिलिंडर जिसकी ऊँचाई $l_2 = 59.5 \text{ cm}$, तथा व्यास $D_2 = 20.5 \text{ cm}$

3. एक सिलिंडर जिसकी ऊँचाई $l_3 = 12.2 \text{ cm}$, तथा व्यास $D_3 = 16.6 \text{ cm}$

4. एक सिलिंडर जिसकी ऊँचाई $l_4 = 9.0 \text{ cm}$, तथा व्यास $D_4 = 10.8 \text{ cm}$

फोर्जिंग का कुल आयतन (V_{forg}) उसके चार भागों के आयतन के योग के बराबर होगा। इस प्रकार,

$$V_{\text{forg}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \text{ cm}^3$$

पहले भाग का आयतन,

$$V_1 = \left(\frac{\pi D_1^2}{4} l_1 \right) = \frac{3.14 \times 12.6^2}{4} \times 11.8 \\ = 19629 \text{ cm}^3$$

तीसरे भाग का आयतन,

$$V_2 = \left(\frac{\pi D_2^2}{4} l_2 \right) = \frac{3.14 \times 20.5^2}{4} \times 59.5 \\ = 19629 \text{ cm}^3$$

चौथे भाग का आयतन,


$$V_3 = \left(\frac{\pi D_3^2}{4} l_3 \right) = \frac{3.14 \times 16.6^2}{4} \times 12.2 \\ = 2639 \text{ cm}^3$$

चौथे भाग का आयतन,


$$V_4 = \left(\frac{\pi D_4^2}{4} l_4 \right) = \frac{3.14 \times 10.8^2}{4} \times 9 \\ = 824.5 \text{ cm}^2$$

1.3.1 आर्क वैल्डिंग (Electric Arc Welding)

परिच्छय—आकै बैलिंग प्रक्रम सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाते वाला प्रक्रम है। इस प्रक्रम में एक बैलिंग प्रयोग किया जाता है। जिसका A.C अथवा D.C शक्ति स्रोत (Power Source) दोनों के ही द्वारा किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड पर एक फ्लूक्स (Flux) की कोटिंग चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड ही फिलर धातु का कार्य करती है। इस प्रक्रम में

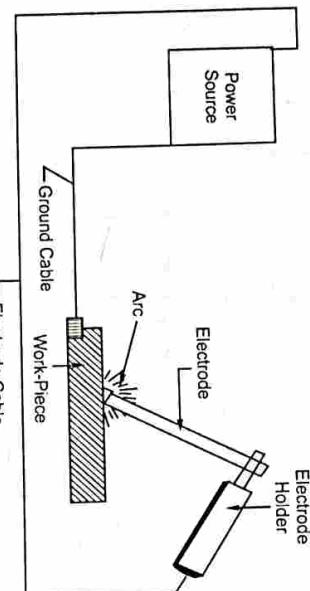

चित्र 96 : Electric Arc Welding Circuit Diagram

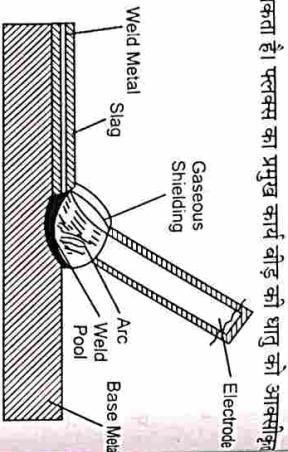

चित्र 97 : Electric Arc Welding

रिप १७ : Electric Arc Welding

1.3.2 कुछ प्रमुख आर्क वैलन प्रक्रम (Some Important Arc Welding Processes)


- (iv) A.C. लोटो हुत अधिकाशतः ट्रॉसफार्मर्स का प्रयोग किया जाता है जबकि D.C. लोट हुत मोट जनिन्ह मैदों को प्रयोग में लाया जाता है।

(v) A.C. ट्रॉसफार्मर में चलने वाले पार्ट्स कम ही होते हैं जिस वजह से यह कम खपत होती है इसके विपरीत D.C. मोटर जनिन्ह में चलने वाले पार्ट्स अधिक होते हैं जो कि जल्द ही खराब हो जाते हैं।


(vi) A.C. में थुत परिवर्तन होने के कारण ऊप्पा वितरण समान रूप से होता है जबकि D.C. में दोनों थुवों पर ऊप्पा वितरण एक समान नहीं रह पाता है।

जाय: A.C. एवं D.C. पावर खातों में निम्न महत्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं—

- (ii) A.C खातों में आक्रमण (Arc Blow) का युग्मदार उत्सर्वन नहीं होता है। D.C. खातों के संबंध में यह घटना

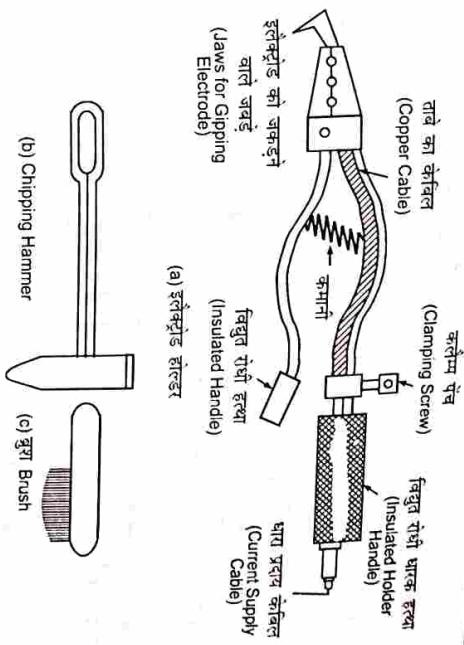


|ચતુર્થ પૃષ્ઠ : વલ્લન ઉપસ્કર

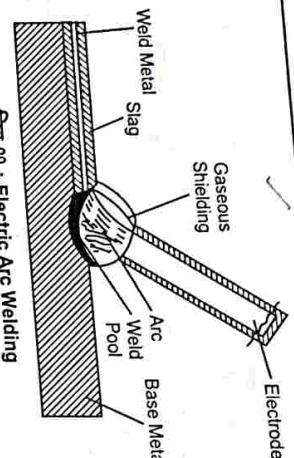

चित्र 99 : Electric Arc Welding

रहता है। प्रक्षम प्रधानकर कार्यखण्ड में निम्नने के प्रस्तुत वैल्ड बैड को यामण्डल में आस्थाकृत होने से भी बचाव करता है। वैल्ड मैटल के ऊंचे हो जाने पर प्रक्षम भी बौद्ध के ऊपर एकत्र हो जाता है। जिसकी वजह से इसे शील्ड का निर्माण हो जाता है। जिसकी वजह से इसे शील्ड आर्क वैल्डिंग भी कह सकते हैं।

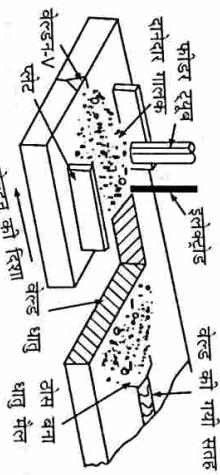


चित्र 100 : निम्न आर्क वैल्डन

(ii) निम्न आर्क वैल्डिंग (Sub Merged Arc Welding)—इस प्रक्रम में बेपर इलैक्ट्रोड या कोटिंग गिरते हुएक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। गलत क्या फलक्षम की एक प्रति कार्यखण्डों के ऊपर लिखा दी जाती है। आर्क का निर्माण फलक्षम प्रतिक्षम के ऊपर होता है। प्रयुक्त प्रतिक्षम प्रायः दानोदर प्रतिक्षम (Granular Powder) की अवस्था में होता है। यह एक प्रकार का स्वचालित (Automatic) प्रक्रम होता है। इस प्रक्रम में यांत्रिक विधियों द्वारा उपयोग होने वाले इलैक्ट्रोड का प्रयास स्वचालित ढांग से करते हैं। इस प्रक्रम का उपयोग कुंद जोड (Butt Joints) बनाने में अधिक किया जाता है। इसके द्वारा प्रायः दो स्पार्ट, मोटी, चारों से सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रम में आविकाशतः D.C. शीक्षित लोत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में लागता 300 amp – 400 amp तक की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। इसके द्वारा उच्च एवं निम्न दोनों निम्नित कार्बन इस्पातों, लौह, अलौह इत्यादि दोनों को जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रम का सीचित्र वर्णन दिये गए चित्र में किया गया है।


(iii) कार्बन आर्क वैल्डिंग (Carbon Arc Welding)—इस प्रक्रम का सीचित्र वर्णन नीचे दिय गये चित्र में किया गया है। इस प्रक्रम में जोब या कार्यखण्डों को धोने (Anode) एवं इलैक्ट्रोड को धरणों (Cathode) द्वारा जोड़े हुये D.C. प्रवाह लोत दिया जाता है। आर्क का निर्माण होने के प्रस्तुत पूरक या फिलर धारा जोड़ के मध्य भाग में भर जाती है। आर्क का निर्माण लगभग 40 volt D.C. लोत या 30 volt A.C. लोत पर होता है। परन्तु यह प्रक्रम D.C. लोत के साथ ही लंबाई लगभग 12 mm से लेकर 50 mm तक रहता है।

कार्बन इलैक्ट्रोड प्रवाहित होने के पश्चात आर्क के चारों तरफ गोंगों के एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण कर देते हैं यिथली थारु में कार्बन के कण भी मिल जाते हैं जिस कारण वैल्डों में सरच (Poros) एवं भंगुरता का दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

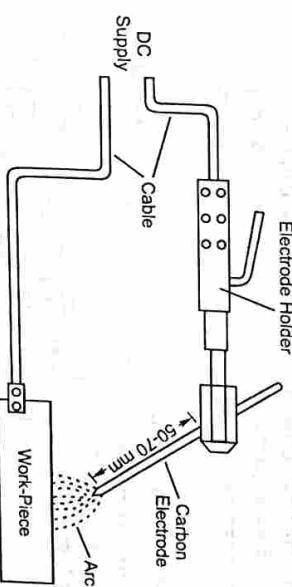

चित्र 101 : Single Electrode Carbon Arc Welding

(b) द्वियाचित्र इलैक्ट्रोड कार्बन आर्क वैल्डिंग (Twin Electrode Carbon Arc Welding)—नीचे दिये गये चित्र में एक द्वितीय इलैक्ट्रोड होते हुए को दर्शाया गया है। इस प्रक्रम में आर्क का निर्माण दोनों इलैक्ट्रोडों को सहायता से होता है। इनके ताप के द्वारा कार्यखण्डों का पिघलाया जाता है। आर्क की लांबाई प्रायः इलैक्ट्रोड व्यास पर निर्भर करती है। दोनों इलैक्ट्रोडों का क्षरण समान रूप से होता है। इस प्रक्रम में आविकाशतः A.C. शीक्षित लोत का उपयोग करने पर धोने इलैक्ट्रोड का क्षरण तीव्रता से होता है। जिस कारण दोनों इलैक्ट्रोडों की लंबाई असमान हो जाती है। कार्यखण्ड का संबंध इलैक्ट्रोकूप सक्षित (परिपथ) से नहीं रहता है।

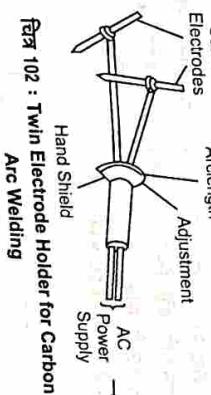

चित्र 102 : Twin Electrode Holder for Carbon Arc Welding

1.3.3 आर्क वैल्डिंग (Arc Welding)

इस विधि में मैटल के पृष्ठजन के लिए आवश्यक ऊपरा की उत्तरी विद्युत आर्क बनाकर की जाती है। इस विधि के निम्नलिखित चरों में बाँटा गया है—

(i) मैटल आर्क वैल्डिंग (MAW OR Metal Arc Welding)—

इस प्रक्रिया में आर्क का निर्माण कार्य खण्ड तथा फिलर रोड या इलेक्ट्रोड के निर्माण कार्य खण्ड की वैल्ड होने के पश्च बनाया जाता है। कार्यखण्ड की वैल्ड होने वाली सतह तथा फिलर रोड दोनों पिण्डालकर प्रसर मिलाकर तंडा करने पर जोड़ का निर्माण होता है। आर्क का तापमान लगभग 5000°C तक पहुँच जाता है। कार्यखण्ड या जोड़ वा फिलर रोड के पश्च आर्क बनाने की निम्नलिखित विधियों होती है—

(a) मैटल मैटल आर्क वैल्डिंग (Manual Metal Arc Welding)—

यह आर्क निर्माण करने की सर्वाधिक प्रयुक्ति होने वाले विधियों में से एक है। इस प्रक्रिया में पलकस कोठेर हल्केस्तरे का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया सबसे आसान, सस्ता तथा मजबूत जोड़ प्राप्त करने वाली होती है।

(b) सब्मर्जेड आर्क वैल्डिंग (Submerged Arc Welding)—


साधारण शब्दों में सब्मर्जेड का प्रयोग करते हैं तथा पावर स्प्लाई हेतु पारा हुआ। इस प्रक्रिया में आर्क पूरा रूप से पलकस में डॉफ्टेड जो कि

प्रयोग बनाता है। आर्क प्राप्त: इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रोड होती है। आर्क बनाने के लिये एक हॉपर को पलकस मैटल के लिये एक हॉपर का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग करने वाले होते हैं तथा वैसे मैटल में फोड़ कर आक बनाकर आगों तक बढ़ाया जाता है।


आर्क बनाने के कारण इलेक्ट्रोड वैल्ड तथा वैस

मैटल दोनों विषय जाते हैं। यह एक प्रकार की सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है।

1. मैटल आर्क गैस वैल्डिंग (MAG)— मैटल आर्क गैस वैल्डिंग या पार्स तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिण्डालकर वैल्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इलेक्ट्रोड पलकस कोठिंग गहित होते हैं। इलेक्ट्रोड की हीलिंगम (He), आर्म, आदि का एक कच्च वैल्ड पूल के ऊपर बनाते हैं ताकि वैल्ड मैटल की क्रिया नाइट्रोजन गैस वैल्डिंग कहलाती है। यदि निक्षिय गैसों का प्रयोग किया जाये तो यह प्रक्रिया मैटल इलेक्ट्रोड किया जाये तो यह प्रक्रिया मैटल आर्क वैल्डिंग कहलाती है।

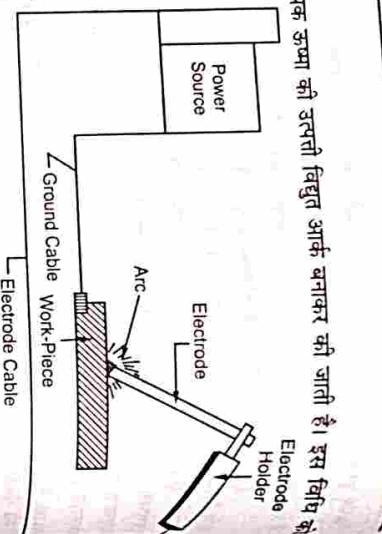

क्रमांक 103 : Manual Metal Arc Welding

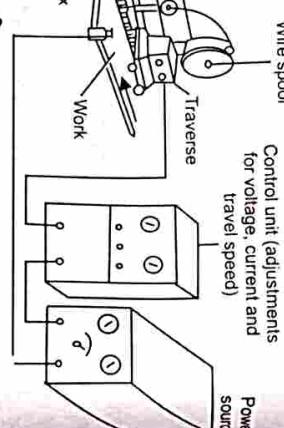


क्रमांक 104 : Sudmerged Arc Welding


2. कार्बन आर्क वैल्डिंग (Carbon Arc Welding)—

कार्बन आर्क वैल्डिंग में कार्बन (गोल्डस्टर) के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के कार्बन से निर्मित होने के कारण धारा घनत्व (current density) अधिक होती है। कार्बन इलेक्ट्रोड तथा कार्बन-खण्ड के पश्च बने आर्क से उत्पन्न होने वाली ऊपरा धारा को पिण्डालया जाता है। कभी-कभी जलत पाइने पर एक फिलर रोड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में शोल्डिंग हेतु किसी गैस की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोड धारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) द्वारा ही प्राप्ति मात्रा में शोल्डिंग हो जाती है।

3. टांगस्टन इन्टर्ट गैस वैल्डिंग (TIG Welding)— टांगस्टन इन्टर्ट गैस वैल्डिंग चर्चान से प्रयोग होने वाली सर्वाधिक प्रयुक्ति का विकास हो गया है। इसकी खोज 1940 में हुई। इसके द्वारा सभी धारुओं को वैल्ड किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्ति गैस वैल्डिंग कहलाती है।

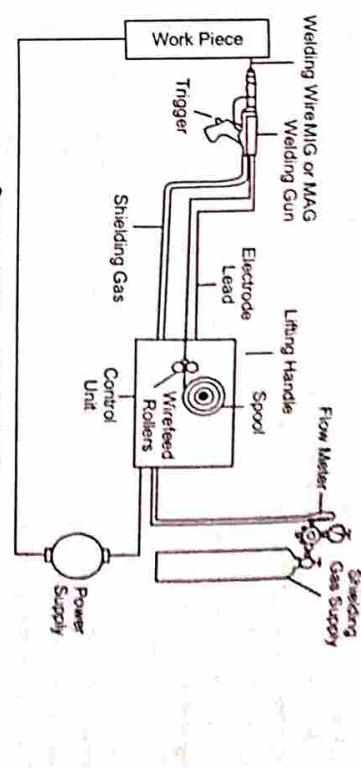

क्रमांक 105 : MIG or MAG Welding

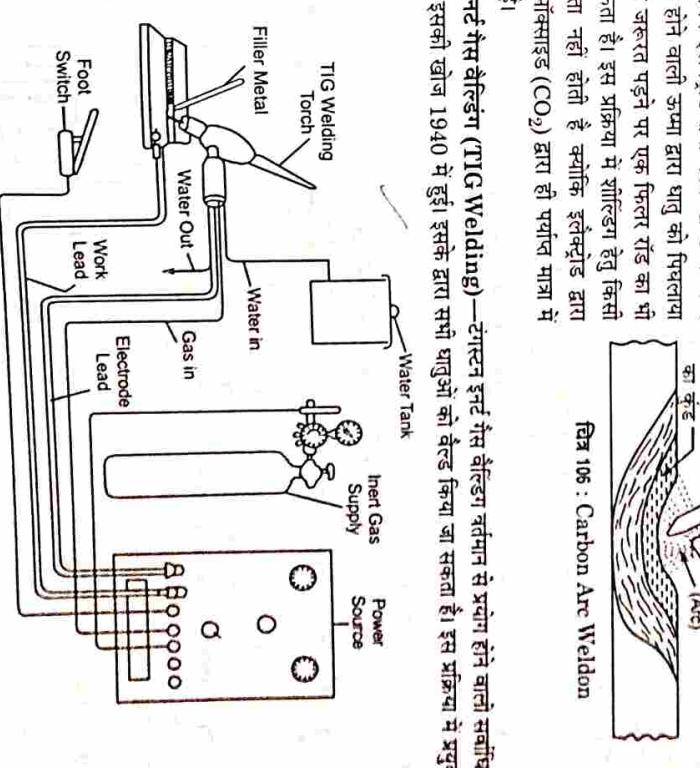


क्रमांक 107 : TIG Welding

होने वाला इलैक्ट्रोड नाम कार्ज्योनेट (Non-consumable) होता है जो कि संग्रहन धातु निर्मित होता है। इलैक्ट्रोड एक विशेष प्रकार के होल्डर में लगा होता है जिसमें से इनर्ट गैस का लागार प्रवाह होता रहता है। इलैक्ट्रोड होल्डर को ठंडा करने लिये कूलेट के रूप में पानी का प्रयोग होता है।

4. प्लाज्मा आर्क वैल्डिंग (Plasma Arc Welding)— जब किसी गैस को इलैक्ट्रिक आर्क से ऊजारा जाता है तो यह गैस अपने आयों में दूर जाती है तथा इलैक्ट्रोडों को छोड़ देती है। इस घटनाक्रम में पानी का प्रयोग होता है एक कवच प्रदान करती है। आवश्यकताऊजार त्रुप्ति पदार्थ को हो जाता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रायः दो इनर्ट गैसों का प्रयोग होता है एक तो ज्ञाना आर्क बनाती है तथा दूसरी इस आर्क को सुरक्षित करने हेतु एक कवच प्रदान करती है। आवश्यकताऊजार अपने का प्रयोग भी कर सकते हैं।

5. आर्क स्टड वैल्डिंग (Arc Stud Welding)— इस प्रक्रिया में आर्क की ऊजारा स्टड अथवा इसी प्रकार के पार्ट्स के पार्ट्स के निर्माण को वैल्डिंग आर्क स्टड वैल्डिंग के नियमों को विस्तर बढ़ाव देते हैं। इसी अवस्था में पार्ट्स को वैल्डिंग पूर्ति में दूबा देते हैं तो वैल्डिंग के मैटल का और वैल्डिंग के मैटल के लिये तथा विशेष प्रकार का जड़ बनाते के लिए एक सिरियस मैटल के लिये तथा विशेष प्रकार का जड़ बनाते हैं। दूसरी इस वैल्डिंग के फैलत को स्टड या इस प्रकार के पार्ट्स के ऊपर लगाते हैं। स्टड मासों को बौंडी पर आर्क बनाता वैल्ड बनाया जाता है।

6. एटोमिक या परमाणु हाइड्रोजन वैल्डिंग (Atomic Hydrogen Welding)— इस प्रक्रिया में दो टाप्स्टन इलैक्ट्रोडों के मध्य आर्क बनाकर पर्यूषन हेतु अवश्यक ऊपर उत्पन्न की जाती है। यह ऊपर उत्पन्न के ऊपर से उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस ही वैल्ड मैटल के सुरक्षा कवच प्रदान करता है दोनों इलैक्ट्रोडों के मध्य बने आर्क के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करायी जाती है। हाइड्रोजन परमाणुओं का विखंडन हो जाता है जो कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर आधारित होते हैं।

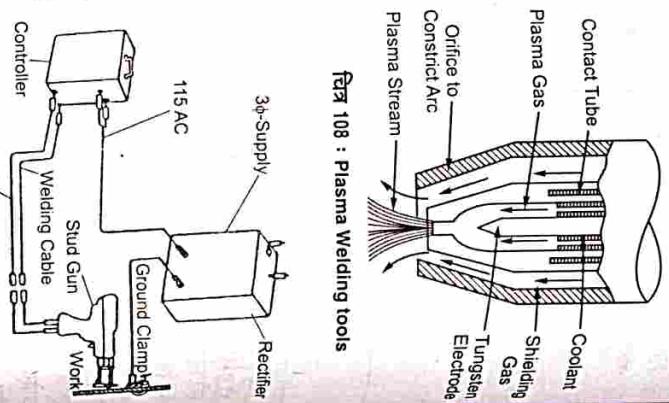


चित्र 108 : Plasma Welding tools

चित्र 109 : Arc Stud Welding

$$H_2 = H + H - 100700 \text{ cal}$$

परमाणु हाइड्रोजन अस्थिर होती है जैसे ही यह हाइड्रोजन आर्क से निकलकर कार्म-खण्ड या जॉब की ठंडी सतह पर पड़ती है तो वह स्वसे पहले शोषित हो जाती है। स्वसे पहले शोषित होने के बाद निकलत जाती है। योग्यता ऊपर से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस ही वैल्ड मैटल के सुरक्षा कवच प्रदान करता है दोनों इलैक्ट्रोडों के मध्य बने आर्क के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करायी जाती है। हाइड्रोजन परमाणुओं का विखंडन हो जाता है जो कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर आधारित होते हैं।

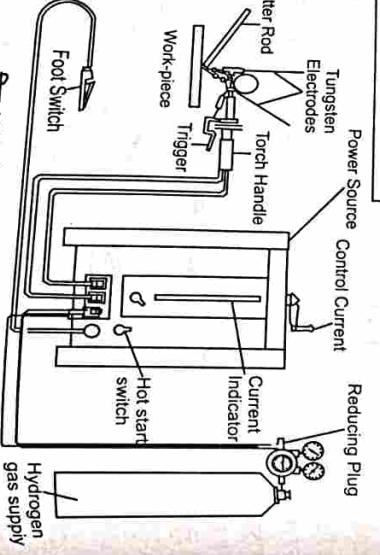

परमाणु हाइड्रोजन अस्थिर होती है जैसे ही यह हाइड्रोजन आर्क से निकलकर कार्म-खण्ड या जॉब की ठंडी सतह पर पड़ती है तो वह स्वसे पहले शोषित हो जाती है। स्वसे पहले शोषित होने के बाद निकलत जाती है। योग्यता ऊपर से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस ही वैल्ड मैटल के सुरक्षा कवच प्रदान करता है दोनों इलैक्ट्रोडों के मध्य बने आर्क के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करायी जाती है। हाइड्रोजन परमाणुओं का विखंडन हो जाता है जो कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर आधारित होते हैं।

1.3.4 वैल्डिंग उपकरण (Introduction)

किसी भी कार्य के प्रारंभ करने तथा पूर्ण करने के लिए उपकरण आवश्यक ही होते हैं। उपकरणों का विस्तृत ज्ञान तथा उपयोग ही उनकी चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपकरणों के बिना कार्य करना इस प्रकार है जैसे बिना हीथ्यार गुद्ध के मैदान के उत्तरांशा उपकरणों का सही चयन हो किसी भी जॉब को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी इत्यादि है। उपकरणों को विभिन्न श्रेणियों जैसे कि आर्क बनाने वाले, इलैक्ट्रोड होल्डर, अर्थ कलेम, वैल्डिंग टेबल, लास, लावस, शोर्ड, कैबिन जैसे कटर इत्यादि।

आर्क जनित्र उपकरण—आर्क वैल्डिंग प्रक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्क वैल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले गैल्वॉल्यूम उपकरणों का विस्तृत वर्णन निम्नवत है—

(A) वैल्डिंग सेट (Welding Set)—विद्युत आर्क वैल्डिंग प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक आर्क ही होता है।

उपर्योग के पूरा करने वाली मशीन को वैल्डिंग सेट कहा जाता है। वैल्डिंग सेट प्रयोग तोन्नर के होते हैं डी०सी० जनरेटर सेट (D.C. generator set), ए०सी० ट्रांसफार्मर सेट (AC Transformer Set) तथा ए०सी०/डी०सी० रेल्ट्रोफायर सेट (A.C./D.C. rectifier set) जिनका विस्तृत वर्णन नीचे किया गया है—

(I) डी०सी० जेनरेटर सेट (D.C. Generator Set)—डी०सी० जेनरेटरों का प्रयोग विद्युत आर्क वैल्डिंग प्रक्रमों में धारा प्रवाह के लिये होता है। इसका उपयोग TIG (संग्रहन इनर्ट गैस) वैल्डिंग तथा सब्जार्ड आर्क वैल्डिंग (SAW) में सामान्यतः किया जाता है। यह ए०सी० ट्रांसफार्मरों की तुलना में काफी महँगी होती है। परन्तु मुख्य विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। डी०सी० शाक्ति स्रोतों में धनात्मक पोल पर ज्वरात्मक पोल की तुलना में लाभादा हो जाती है। यह अपने प्रयोग के लिये उपलब्ध होता है। जिसके कारण धनात्मक पोल पर स्थित इलैक्ट्रोड की तुलना में ज्वर्त हो पिल जाता है। डी०सी० जेनरेटर सेट प्रमुखतः दो भागों में बांटे गये हैं—

(II) मोटर जेनरेटर सेट (Motor Generator Set)— इसमें एक डी०सी० जेनरेटर की सहायता से विजली का मोटर चलाता है। इस मशीन में मोटर तथा जेनरेटर दोनों को एक ही शाप्ट पर फिक्स किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न आर्क स्थायी होता है तथा वैल्ड बैड भी उच्च ऊपरता की बनती है। डी०सी० मोटर, जेनरेटर द्वारा दोनों में भावती व ताती सतहों को पैलत जाती है। इन प्रमुख पार्ट्स का वर्णन निम्नवत है—

(a) बौंडी (Body)—यह एक प्रकार का खोल होता है जो कि सभी पार्ट्स को ढकने का कार्य करता है एवं उन्हें अपने स्थान पर सुरक्षित कर मजबूती प्रदान करता है।

(b) विद्युत मोटर (Electric Motor)—विद्युत मोटर का प्रयोग डी०सी० जेनरेटर के आर्मेचर को चुमाने के लिये किया जाता है जो कि ए०सी० विद्युत धारा द्वारा संचालित की जाती है।

(c) आर्मेचर (Armature)—आर्मेचर प्रायः एक सेमीनोट्ट ब्लेनाकारा आकृति का होता है। यह अपने ऊपर लगे केंडस्ट्रों को चुम्बकीय क्षेत्र में चुमाता है। जिस कारण विद्युत का उत्पादन होता है। यह प्रायः इलैक्ट्रिक मोटर से आपरेटिंग स्टैट पर लगा होता है।

(d) काम्प्युटर (Commutators)—यह ताँबे का बना छल्ले की आकृति का होता है तथा आर्मेचर के साथ ही शाफ्ट पर लगा होता है। यह डी०सी० उत्पादन का प्रमुख अवयव या जोते हैं। इस पर ही आर्मेचर के केंडस्ट्रों लगे रहते हैं।

(e) पंखा (Fan)—पंखा शास्त्र पर फिट होता है इसके द्वारा विभिन्न पार्ट्स को ठंडा किया जाता है। यह दोनों जेनरेटर च मोटर के परिस को ठंडा करता है।


(f) कन्ट्रोल पैनल (Control Panel)—यह मशीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो जेनरेटर की बॉर्डी के ऊपर साइड में सभी भागों को नियंत्रित करने के लिये लाए रहता है।

कार्यविधि (Working Principle)—इन मशीनों के आर्क का वोल्टेज 20–45 volt होता है तथा विद्युत धारा 200 Amp–1000 Amp के बीच होती है तथा ओपन सर्किट वोल्टेज लगाता 60–100 Volt के मध्य रहता है। कन्ट्रोल पैनल में स्टार्ट, पोलेरिटी स्विच, ऐमोर मोटर, वोल्टमीटर तथा करंट कंट्रोलर तो रहते हैं। स्टार्ट जो कि एक पुण्य बटन को तार का होता है इसका उपयोग मशीन को चालू करने के लिये किया जाता है। पोलेरिटी स्विच का उपयोग इलेक्ट्रोड का तार का होता है इसका उपयोग मशीन को चालू करने के लिये किया जाता है। कार्ट एक्सचेंज की पोलेरिटी बदलने के लिये किया जाता है। कार्ट कार्यविधि से इलेक्ट्रोड की तरफ बहता है। वोल्टमीटर तथा ऐमोर मोटर का प्रयोग अमरा बोल्ट तथा करंट मापने के लिये किया जाता है।


(2) जेनरेटर सेट (Generator Set)—

जेनरेटर सेट का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर विद्युत सप्लाई नियमित नहीं है। इस प्रक्रिया में डी.ओ.सी. जेनरेटर को विजली की मोटर के बजाय डीजल इंजन द्वारा आपैरेट किया जाता है। यह प्रायः महों होते हैं तथा इनको प्रचालन लात मी जाता होती है। जेनरेटरों को उच्चाल रूप से चलाने के लिए निम्न बांधों पर ध्यान देना चाहिये जैसे कि जेनरेटर को शेड में रखना चाहिये, जेनरेटर प्रचालन पूर्व हवा के छिद्र साफ करना चाहिये, अर्थात् तरह से कारना चाहिये, फैन बैल्ट जांचते ही रहना चाहिए, तिरिचत समय पर प्रचालन इंजन का तेल बदलते ही रहना चाहिए, समय समय पर इंजन को ठंडा रखने के लिए खोल देने चाहिये।


चित्र 111 : इंजन जेनरेटर सेट

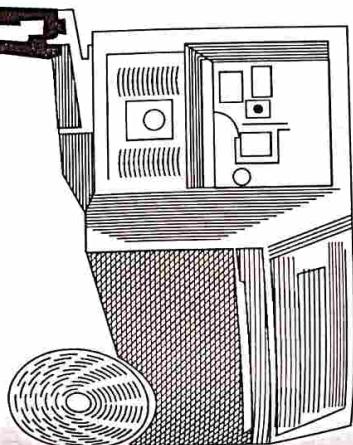

(a) प्लग पोलीशन बदलकर (By Changing Plug Position)—इस प्रक्रिया में विद्युत धार्डों को बॉर्डी में लगाने सार्किट से जोड़ दिया जाता है। मही कारंट का उत्पन्न करने के पश्चात् इलेक्ट्रोडों को बॉर्डी में लगा सार्किट से जोड़ दिया जाता है। (चित्र-113 & 114)

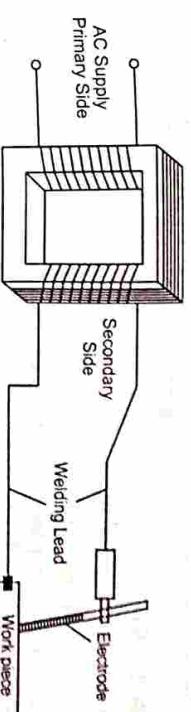

चित्र 113 : A.C. Transformer

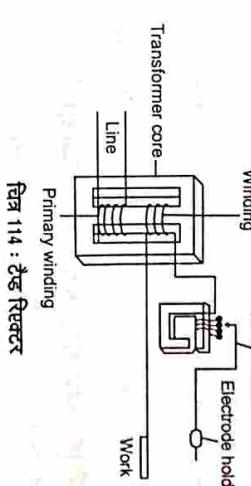


चित्र 114 : टेक्स रिटर्नर

(b) मैनेटिक शंट कंट्रोल (Magnetic Shunt Control)—मौनार्टिक शंट कंट्रोल विधि में डितियक बाइंडिंग से मिलने वाले फलक्स को नियन्त्रित कर विद्युत को नियन्त्रित कर दिया जाता है एवं डितियक फलक्स को बाइंगस कर देते हैं। (चित्र-5)


(c) रिएक्टर कंट्रोल (Reactor Control)—रिएक्टर कंट्रोल में एक परिवर्तनशील वैल्वला लोड एवं डितियक बाइंडिंग के बीच फिट करके धारा प्रवाह को नियन्त्रित करते हैं। (चित्र-6)

बदलने पर भी आर्क ब्लॉव (Arc Blow) का दोष नहीं आता है। सिंगल वी श्री फेज दोनों प्रकार के ही ए.ओ.सी. ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हल्के कार्य में तथा श्री फेज भारी कार्यों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। ये प्रायः एप्रक्लूड व ऑर्टल कूल्ट होते हैं। आयल इस प्रक्रम में इनसुलेटर की धारा में जरूरत पड़ने पर कभी या बढ़ने के लिए एक रेगुलेटिंग डिवाइस लगाती जाती है। ए.ओ.सी. ट्रांसफार्मर में करंट का कंट्रोल निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है—

चित्र 115 : मैनिंग रिटर्नर का

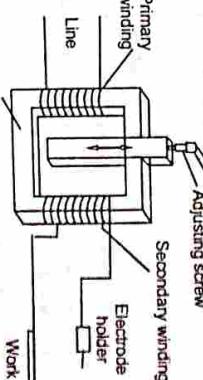

चित्र 116 : सैपुरेक्टर रिटर्नर

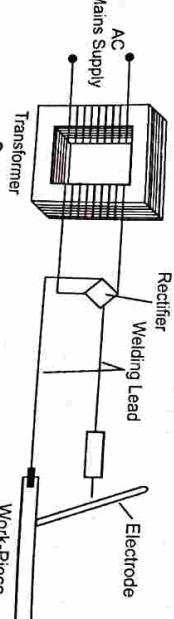


चित्र 112 : A.C./D.C. Transformer Rectifier

(d) आयरन को खिसकाकर (By Moving Iron Core)—आयरन कोरे लिपि में आयरन कोर को खिसकते हैं एवं द्वितीयक कुड़ली के बीच की दूरी को कम या ज्ञाता कर धारा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है (चित्र-7)।

डी०सी० वैल्डिंग के लाभ (Advantages of D.C. welding)

डी०सी० वैल्डिंग प्रक्रिया के लाभ निम्नलिखित हैं—

- इस प्रक्रिया में प्रायः कोटेड व नान कोटेड दोनों तरह का इलेक्ट्रोड प्रयोग कर सकते हैं।
- डी०सी० वैल्डिंग प्रक्रिया द्वारा लोहे तथा अलौह दोनों ही तरह की धातुओं को बैल्ड कर सकते हैं।
- डी०सी० वैल्डिंग में पोलेटिटी को बदलने के पश्चात् आर्क द्वारा उत्पन्न ऊप्पा को ही इलेक्ट्रोड एवं बेस शुरू (Metal) के बीच बाटा जाता है।
- डी०सी० प्रक्रिया में समय के साथ पोलेटिटी में बदलाव नहीं होता है। डी०सी० प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न आर्क स्थिर होता है जिस कारण एक अच्छी क्वालिटी की बैल्ड बीड प्राप्त होती है।
- पोजिशन वैल्डिंग जहां पर करनी हो वहाँ डी०सी० वैल्डिंग प्रक्रिया अत्यधिक लाभदायक है।

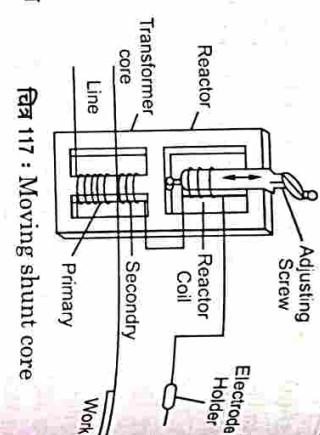

चित्र 117 : Moving shunt core

डी०सी० वैल्डिंग की हानियाँ (Disadvantages of D.C. welding)

डी०सी० वैल्डिंग प्रक्रिया की निम्नलिखित हानियाँ होती हैं—

- ये अधिक प्रत्येक स्थान लेती है।
- इसकी क्षमता बहुत कम होती है।
- ये प्रायः महँगी होते हैं।
- पोलेटिटी समान होने के कारण आर्क ब्लो पैदा हो जाता है। जिस कारण आर्क सिर्फ एक ही दिशा में बहता है।
- ये अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
- डी०सी० सेट घूमने वाले पार्ट्स की संख्या अधिक होती है जिस कारण वह विस जाते हैं तथा अनुरक्षण लागत बढ़ देती है।

ए०सी० वैल्डिंग के लाभ (Advantages of AC welding)

ए०सी० वैल्डिंग के लाभ निम्नलिखित हैं—

- इनका रखरखाव आसान व सरल है।
- पोलेटिटी चेन्ज होने के कारण आर्क ब्लो का दोष नहीं होता है।
- डी०सी० जेनरेटरों की अपेक्षा कम ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
- इनकी प्रारंभिक लागत बहुत ही कम होती है।

ए०सी० वैल्डिंग की हानियाँ (Disadvantages of AC welding)

ए०सी० वैल्डिंग की निम्नलिखित हानियाँ हैं—

- कॉट की फाइन सेटिंग नहीं कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कमिंग करनी जरूरी है।
- इस प्रक्रिया द्वारा गॉन-फैस थार्मों को बैल्ड नहीं किया जा सकता है।

वैल्डिंग सेट्स के प्रयोग में बहरी जाने वाली सावधानियाँ (Precautions while using a welding set)

वैल्डिंग सेट्स का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये—

- द्रासफार्मरों को प्रायः ढक कर रखना चाहिये ताकि धूल आदि से बचाया जा सके।
- कार्ब प्रारंभ करने से पूर्व लोड व केबिल के कोनेशन चेक कर लेने चाहिये।
- कोनेशन ढौले नहीं होने चाहिये।
- ट्रांसफॉर्मरों का तेल समय-समय पर बदलते रहना चाहिये।
- ट्रांसफॉर्मरों की बॉडी की ग्रीष्म तरह से अधिका कर लेने चाहिये।
- वैल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान कारं चेज नहीं करना चाहिये।
- ट्रांसफॉर्मरों का पानी के सार्क से बचात करना चाहिये।
- 7.

1.3.5 ए०सी०, डी०सी० व ए०सी० ट्रांसफॉर्मर वैल्डिंग सेटों में अंतर (Comparision between A.C., D.C. and A.C. transformer welding sets)

क्र०सं	विवरण	डी०सी० जेनरेटर सेट	ए०सी० ट्रांसफॉर्मर सेट	ए०सी०/डी०सी० ट्रैक्वीफायर सेट
1.	प्लांट बीच	सर्वाधिक स्थान की आवश्यकता सबसे कम स्थान की जरूरत होती है।	सबसे कम स्थान की जरूरत होती है।	डी०सी० से कम व ए०सी० से ज्यादा स्थान बोते हैं।
2.	भार	भार तीनों में सबसे ज्यादा होता है।	भार डी०सी० जेनरेटर दोनों से तथा ए०सी०/डी०सी० दोनों से कम होता है।	भार मध्यम होता है।
3.	प्रारंभिक लागत	लागत सबसे ज्यादा होता है।	लागत सबसे कम होती है।	लागत दोनों के मध्य आती है।
4.	बानबट	बानबट जटिल होती है।	बानबट सरल होती है।	इसकी बानबट भी सरल होती है।
5.	रख-रखाव	रख-रखाव सबसे ज्यादा महँगा होता है।	रख-रखाव सबसे कम होता है।	इस सेटों में रख-रखाव का खर्च डी०सी० से कम तथा ए०सी० ट्रांसफॉर्मरों से ज्यादा होता है।
6.	दक्षता	इनकी दक्षता लागता 60% के करीब असाप्त होती है।	दक्षता लागता 85% के करीब होती है।	इसकी दक्षता दोनों डी०सी० व ए०सी० ट्रांसफॉर्मरों के बीच होती है।
7.	चालन लागत	लागत अधिक लागती है।	लागत तीनों में सबसे चूनतम लागत कम होती है।	इस प्रक्रिया में भी आर्क स्थिर होता है।
8.	आर्क की स्थिरता	स्थिर आर्क प्राप्त होता है।	आर्क नहीं होता है।	

9.	आर्क ल्जो का प्रभाव	इस प्रक्रिया में यह समझा जाता है कि इस प्रक्रिया में आर्क ल्जो नहीं होती है।	इस प्रक्रिया में आर्क ल्जो नहीं होता है।	ए०८० प्रयोग करने में समस्या होती है परन्तु डॉ०८० में नहीं होती है।
10.	इलेक्ट्रोडों का चुनाव	सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग कर सकते हैं।	विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोडों की सभी इलेक्ट्रोडों का प्रयोग कर सकते हैं।	जल्दत पड़ती है।
11.	ताप विभाजन	इस प्रक्रिया में पौजेटिव पोल पर लाभा २३ तथा नोनेटिव पोल पर लाभा १३ ताप होता है।	ताप लाभा ए०८० व डॉ०८० ताप स्थिर होता है।	ताप लाभा ए०८० व डॉ०८० सेटों के समान ही होता है।
12.	बैलिंडा और धातुएँ	इस प्रक्रिया द्वारा दोनों फेरस तथा नैन फेरस धातुओं को वैल्ड कर सकते हैं।	फेरल कैफ्स धातुएँ के बैलिंडा में ही प्रयोग करते हैं।	फेरल कैफ्स धातुएँ के बैलिंडा में सभी धातुओं को जोड़ा जा सकता है।
13.	कार्यकाल	कार्यकाल अच्युत की अपेक्षा कम होता है।	कार्यकाल सबसे जाता होता है।	प्रायः एल्युमिनियम से निर्मित स्लेटों का कार्यकाल कम होता है।
14.	प्रदूषण	छवी एवं वातावरण दोनों को ही दूषित करता है।	यह प्रदूषण रहित प्रक्रिया है।	यह भी पूर्णतयः प्रदूषण रहित प्रक्रिया है।

1.3.6 वैलिंग उपकरण


विभिन्न प्रकार के बैलिंडों उपकरण निम्न हैं—

(A) वैलिंग तार (Welding cables)

जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी तार से कोई करंट पल्सों करता है तो तार के प्रतिरोध के कारण ही ऊपर ऊपर तारे होती है जो इलेक्ट्रोड होल्डरस एवं जाव (पार्ट्स) को जोड़ने में इस्तमाल होती है। बैलिंडा के कार्य में प्रयः अधिक करंट की जरूरत होती है इसलिये बार या लोड की विद्युत शमाता अत्यधिक होनी चाही जिससे कि केबिल व लोड गर्म न होने पाये। बैलिंडा के दोनों करंट बैलिंडा मशान से इलेक्ट्रोड होल्डरस, इलेक्ट्रोड अर्क, पार्ट्स एवं अधिक तरीके से विस्तृत प्रयोग करता है।

(B) केबिल कनेक्टर्स (Cable connectors)


केबिलों में प्रयः स्मार्किंग का खतरा होता है क्योंकि इनमें अधिक धारा प्रवाहित होती है दूसरा केबिल के पीला चहुत सारे तारों के तारों का संग्रह होता है। केबिलों को मरीन, इलेक्ट्रोड होल्डर्स, आर्क बैलिंडा इत्यादि को कनेक्टर्स द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। जोड़ने से पूर्व दोनों सिरों पर थिम्बल्स (Thimbles) या लग्स (Lugs) को मार्टिरिंग द्वारा जोड़ देते हैं। थिम्बल्स या लग्स में एक छेद होता है। जिसमें बोल्ट डालकर केबिल को विभिन्न अवयवों जैसे मरीन, इलेक्ट्रोड होल्डरस या आदि कनेक्टर्स से जोड़ा जाता है।

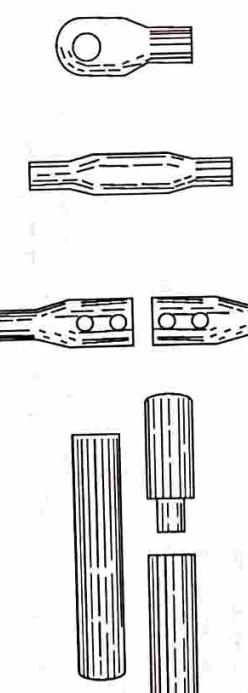


चित्र 119 : Cable Connector

(C) इलेक्ट्रोड होल्डर्स (Electrode Holders)


इसका प्रमुख कार्य इलेक्ट्रोडस को पफ़क्ने तथा बैलिंडा सेटों को केबिल द्वारा जोड़ने का होता है इसको संरचना लाभम् है जिस कारण एवं लोड का व्यास अधिक रखने की जरूरत होती है। पार्ट्स से मशान को दूरी अधिक होने के नाम होने वाले तारों के बालों को मोटाई ५०० से ३००० के मध्य होती है इन केबिलों में लचालपन देने के लिए इनके ऊपर एक मोटी रबड़ चढ़ा जाती है जो सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है।

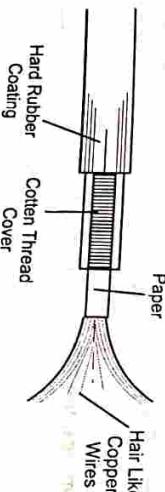

चित्र 118 : Welding Cable

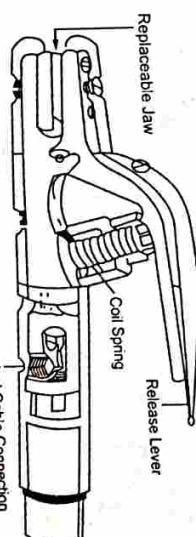

(a)

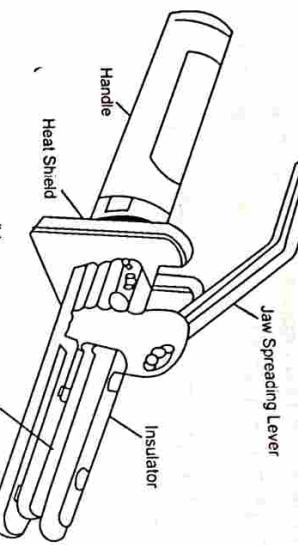

वित्र 120 : Electrode Holder


(D) अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर्स के गुण (Qualities of a good electrode holders)

एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर्स में प्रयोग: निम्न महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए—


1. इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ मजबूत होने चाहिए।
2. बैलेसिंग अच्छी होने चाहिए।
3. कंपेक्शन सरल तथा सुदृढ़ हो जाकि होल्डर गर्म न हो।
4. होल्डर का भार कम होना चाहिए।
5. पकड़ अच्छी होने चाहिए।
6. यंगावली सरल हो जाकि इलेक्ट्रोड आसानी से बदलते जाते हैं।

(E) यैलिंग टेबल (Welding Table)

यैलिंग स्क्रीन लकड़ी या लोहे के पाइपों में लकड़ी के तर्जे पर फिट कर बनाई जाती है। इसको चलाने-फिराने के लिए कुछ पर्याप्त लागते जाते हैं। इसका प्रयोग बैटिंग बूथ से बाहर किसी अन्य स्थान पर बौल्डिंग करने के लिए करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य आस-पास कार्यरत वर्करों को बैटिंग की चमक से होने वाले प्रभाव से बचाने होता है।

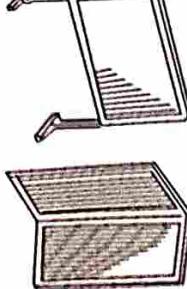


वित्र 122 : Welding Screen

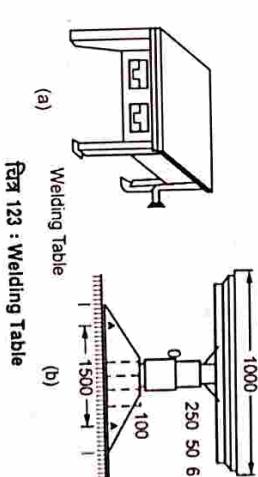

वित्र 123 : Welding Table

(G) बैटिंग चश्मा या गोलल्स (Welding Goggles)

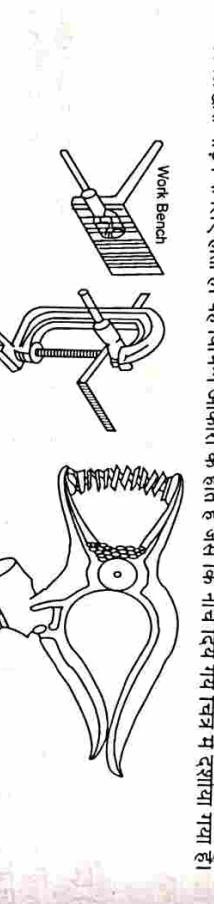

बैटिंग चश्मे गहरे काले रंग के शीशों के बने हुये होते हैं यह जलने वाले बायें जाते हैं जो कि दोनों आँखों को पूर्ण रूप से कवर कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य बैटिंग की चमक द्वारा आँखों को होने वाली क्षति को रोकना होता है परन्तु कभी-कभी बैटिंग प्रक्रिया में कैल्ट बीड के उपर फ्लक्स की एक सरह जमा हो जाती है जिसे निपाह मैर (Chipping hammer) द्वारा तोड़कर बोट से अलग किया जाता है जिससे यह हिटकर आँख में पड़ जाती है।

(H) बैटिंग गलवस, लेग गार्ड एवं एप्रन (Welding Gloves, Leg Gaurd and Apron)

इन सभी उपकरणों का उपयोग सुरक्षा कवच के तौर पर किया जाता है। बैटिंग करते समय कई बार तेज आदि की उपस्थिति के कारण पिछली धातुओं का शरीर पर पड़ने का खतरा होता है। इस घटना से बचाव के लिए हाथों में दस्ताने, पैरों के लिए लोग गाइस तथा कपड़ों का बचाव के लिए ऐस्न धारण कर लेना चाहिए।



वित्र 124 : Welding Gloves

शेड नं० 5 → स्पॉट या हल्की वैल्डिंग के लिए, शेड नं० 6 → 20 Amp कार्ट तक की आर्क वैल्डिंग करने के लिए,
शेड नं० 7 → 30 Amp कार्ट तक की आर्क वैल्डिंग करने हेतु।

शेड नं० 8 → 30 Amp - 75 Amp कार्ट तक की आर्क वैल्डिंग के लिए,

शेड नं० 10 → इसका उपयोग 75 Amp-200 Amp तक की वैल्डिंग के लिए किया जाता है।

शेड नं० 12 → 200 Amp - 400 Amp तक की वैल्डिंग के लिए शेड नं० 14 → का प्रयोग 400 Amp से अधिक आर्क वाली वैल्डिंग में होता है।

वहाँ दूसरी तरफ हैल्मेट को सिर पर धारण किया जाता है। इसमें एक धाना होता है जो इसके बाहरी को साम आता है। इसे धारण करने के साथ ही दोनों हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं।

चित्र 127 : Helmet and hand Shield

(K) वैल्डिंग बूथ (Welding Booth)


इसका प्रयोग वैल्डर के अलावा अन्यत्र कार्यरत वर्करों को सुधा प्रदान करने का होता है। यह एक कैबिन की तरह की अकृति होती है इसकी दो ओरों पर काला गा करा दिया जाता है जिससे कि रोशनी (प्रकाश) प्राप्तित न हो सको। सभी वैल्डिंग उपकरण इस कक्ष में कार्य प्राप्त करने से पूर्व ही एकत्र कर लिए जाते हैं।



चित्र 125 : Gloves, Leg-gaurd and Apron

(l) चिपिंग हैमर एवं चायर बुश (Chipping Hammer and Wire Brushes)


चिपिंग हैमर का कार्य वैल्ड धातुओं के ऊपर जमे हुए पलक्स को तोड़ कर धातुओं से अलग करने का होता है। चायर बुश प्रायः स्लिप स्टील के टैर्मर किये गये तारों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य बीड़ के किनारों से मूल्य बुरा होने का होता है। चुरा का प्रयोग सिर्फ ठंडे जब्तों पर ही करना चाहिए अमर चुरा का प्रयोग गर्म जांच पर करते होते हैं। तो उसके तार गर्म होकर एनील (Anneal) हो जाते हैं जिस कारण उनकी लचक व टेम्पर दोनों खुराक हो जाती है।

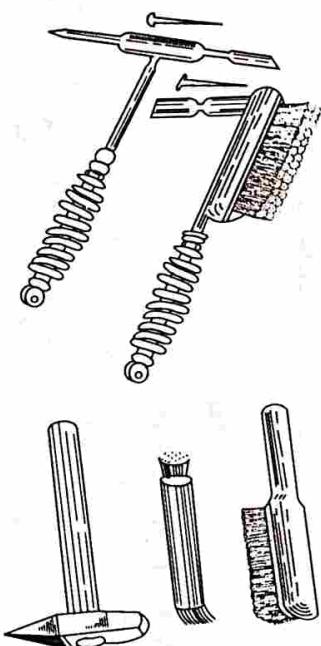

चित्र 126 : Chipping Hammer and Wire Brushes

(J) वैल्डिंग हैल्मेट एवं हेड्सील्ड (Welding Helmet and Hand Shield)

वैल्डिंग में तेज रोशी के साथ-साथ अल्ट्यूवायलेट तथा इन्फ्रारेड किरणों भी निकलती है। ये किरणें आँखों को रैटन तथा दुष्प्रभाव डालती है। हैल्मेट तथा हेड्सील्ड दोनों ही एक प्रकार के सुधा कवच हैं जिसका प्रयोग कर आँखों की रैटन तथा वैल्डिंग आर्क को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के काले लैस का उत्कड़ा भी इसमें लगाते हैं। हेड्सील्ड में एक हैंड्सील्ड विभिन्न शर्डों के शीशे उपराख्य है जैसे शर्ड नं० 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 इत्यादि इनका चयन निम्नवर्त किया जाता है—

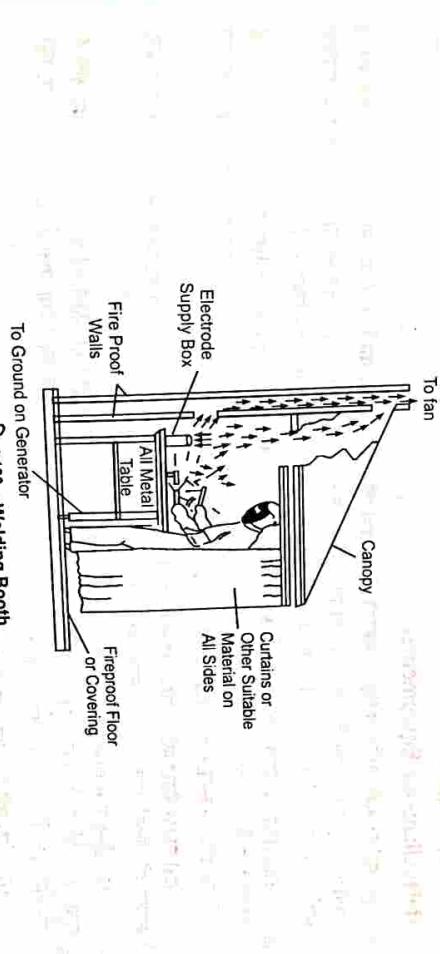

चित्र 128 : Welding Booth

(L) इलेक्ट्रोड बॉर्टस या कैरियर (Electrode Box or Carrier)

इसका प्रयोग इलेक्ट्रोडों को रखने के लिए होता है। यह गोल उसी प्रकार से होता है जैसा प्राचीन समय में तोरों को रखने के लिए तरकार का प्रयोग करते थे। इसमें एक लैसर बैल्ट भी लगी होती है जो कि इसे लटकने के काम आती है।

चित्र 129 : इलेक्ट्रोड बॉर्टस या कैरियर

(M) इलेक्ट्रोड ऑवन (Electrode Oven)


यह बिजली चालित एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग प्रायः नम स्थान या नम मोसम में इलेक्ट्रोडों को गर्म करने के लिए होता है। ताकि नमी पाकर इलेक्ट्रोड पर्ट्स के साथ आकर्षित न रहे।

(N) जिस एवं फिक्चर्स (Jigs and Fixture)


बैल्ड बीड की सही स्थिति में रखने के लिए फिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। इसी तरफ जो उपकरण बैल्डगा दूर्स मार्ट की निर्धारित करने में सहायक होते हैं उन्हें जिस कहा जाता है।

(O) वैल्ड-गेज (Weld Gauge)

बैल्ड बीड की अवतारता या उत्तरता को जाँचने के लिए फिक्चर्स का प्रयोग होता है जिन-भिन्न आकारों तथा माप के गेज एक गुच्छे में प्रियो जाते हैं।

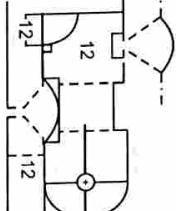


चित्र 131 : Weld Gauge

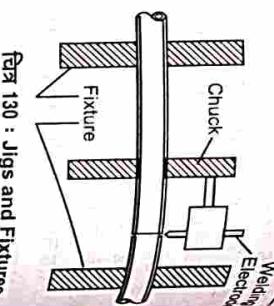

चित्र 130 : Jigs and Fixtures

1.3.8 बैल्डिंग इलेक्ट्रोड

आर्क बैल्डिंग में इलेक्ट्रोडों का एक महत्वपूर्ण स्थान है इलेक्ट्रोड धातु या अधातु को छढ़ होती है जिसका प्रयोग विद्युत धर्म से इलेक्ट्रोडों को गर्म करने के लिए होता है। आर्क बाजाने के साथ-साथ फिल्टर मैटल का भी काढ़ करते हैं। यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं एक कन्जूमियल दूर्स और नॉन कन्जूमियल इलेक्ट्रोड। कन्जूमियल इलेक्ट्रोड प्रायः एक रसायनिक पदार्थ लेपित होता है जिसे गालक या फ्लॉक्स कहा जाता है। फ्लॉक्स के कारण ही इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकॉर्ट, भीतर मैटलिंगिक तियादि प्रायः करता है। प्रायः कोर वायर 3-15 mm - 12-50 mm के अन्तर्वा 4-00, 5-00, 6-30, 8-00, 10-00 mm इत्यादि भी बाजारों में मिल जाते हैं। कोटेड भाग की लंबाई 250 mm से 450 mm के मध्य होती है। (चित्र-1)

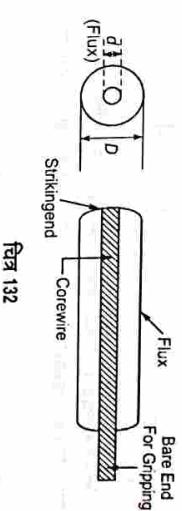

चित्र 132 : Flux-Cored Welding Wire

1.3.9 प्लाक्स या गालक (Flux)

इलेक्ट्रोड पर चढ़ाये जाने वाला लेपित पदार्थ (wated material) ही गालक या फ्लॉक्स कहलाता है। प्लाक्स कोटां के नियमिति उद्देश्य होते हैं—

1. आर्क निर्माण तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए नियमिति उद्देश्य होते हैं—
 2. प्लाक्स पिघलने के पश्चात् सुरक्षित गैसों का उत्पादन करता है जिस कारण बायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन करने वाले उत्पकरण तथा धोरे-धोरे रंडा करने वाले उपकरण—बैल्ड सतहों की सफाई के लिए रोमार, एनरी पेर, गैलिंग (galling) के कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण—बैल्ड सतहों की सफाई के लिए रोमार, एनरी पेर, गैलिंग एवं पोटेंशिल हेट ग्राइड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जिस सतहों पर कोई स्थेहक तापा होता है उन्हें साफ करने के लिए कास्टिक सोडा, नैसोलीन तथा तेजाब इत्यादि का प्रयोग करते हैं।
 3. बैल्ड धातुओं को डी-ऑक्साइड तथा रिफाइन कर देता है।
 4. प्लाक्स पिघली धातु के ऊपर एक उमा तिरोधी कवच बना देता है, जिस कारण बैल्ड मैटल धोरे-धोरे रंडा होते हैं।
 5. बैल्ड बीड की प्रोफाइल को नियंत्रित करने एवं समतल बैल्डिंग सतह के निर्माण में सहायक होते हैं।
 6. स्पैटरिंग को कम कर देता है।
 7. कोटिया द्वारा बैल्ड मैटल का डिजोजिशन को दर बढ़ जाती है।
 8. प्लाक्स के द्वारा आयनोकरण, मैटल दौंसफॉर्म इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है।
 9. इलेक्ट्रोडों को कुचलातक कोटिया प्रदान करता है जिसके कारण यह अधिक करंट पर एवं संकरी जाहां पर अच्छा कार्य करते हैं।
 10. बैल्ड बीड की निर्देशन की गहराई तथा इलेक्ट्रोडों के गलते की दर को प्राप्ति करता है।
 11. इसके कारण स्पैटरों की संरक्षण (Porosity) को बढ़ावा देता है।
 12. आर्क को सही तिया प्रदान करता है।

1.3.10 पस्तकम कोटिंग में प्रयोग किये जाने वाले पदार्थ एवं उनके कार्य

(Ingredients use for coating and their functions)

पलक्स कोटिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले मुख्य पदार्थ व उनके गुण निम्नतः हैं—

1. फ्लूक्सिंग कार्ज जाने वाले पदार्थ (Fluxing Material or Agent)—फ्लूक्सिंग के लिए प्रायः मिलका, चूनापत्तर, फ्लॉसेप्टर आदि पदार्थ का प्रयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि वह चुतप तथा सस्ते होते हैं।

2. स्टिर आर्क देने वाले पदार्थ (Arc Stabilizers)—पोटेशियम ओक्सीलेट, जिकोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम, लीटोनियम, लीटोशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सिलिकेट, फेल्डस्पार इत्यादि पदार्थ आर्क को स्थिरता प्रदान करने वाले मुख्य पदार्थ हैं।

3. गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थ (Gas Forming Materials)—गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रायः मैट्टूलोज, चूनापत्तर, लकड़ी का बुरादा इत्यादि होते हैं।

4. स्लोग बनाने वाले पदार्थ (Slag Formers)—स्लोग बनाने वाले पदार्थों में मुख्य पदार्थ रूटाइल, पोटेशियम सिलिकेट, चीनी, एस्ट्रेस्स, गम अरेबिक इत्यादि प्रमुख हैं।

5. डी-ऑक्सीडाइजर (De-Oxidiser) एवं एल्यॉयिंग पदार्थ (Alloying Material)—फैरो-सिलिकन, फैरो-मैनीज, फैरो-टाइटियम, फैरो-मॉलिडिङम, इलैक्ट्रोमैनीज, इलैक्ट्रोनैटिकल, इलैक्ट्रोमैनीज आदि धातुओं के पारदर्शन करने वाले एल्यॉयिंग एवं ऑक्सीडाइजर तथा एल्यॉयिंग तत्वों के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं।

6. पकड़ करने वाले पदार्थ (Binding Agents)—पकड़ बनाने वाले पदार्थों में सोडियम सिलिकेट, डॉक्सीडी, वैटरेशियम सिलिकेट, चीनी, एस्ट्रेस्स, गम अरेबिक इत्यादि प्रमुख हैं।

1.3.11 विभिन्न गालक पदार्थ (Different flux material)

1. सेल्युलोजिक पदार्थ गालक (Cellulosic Material Flux)—यह पदार्थ लकड़ी से मिलते-जुलते पदार्थों से बनाया जाता है इसका आर्क बल ज्यादा होने के कारण अधिक वेष्टन गहराई वाले पदार्थों को बैल्ड करने में कार्बन इलैक्ट्रोड इसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पादन अधिक होता है जो वायुमण्डलीय प्रदूषण से रक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार के पलक्सों का प्रयोग डी० सो० घासात्क इलैक्ट्रोड पर लेपन हुए अधिक करते हैं। परन्तु कभी-कभी इस पलक्स से कंटोर्ड इलैक्ट्रोडों ना की परत जमा होती है इसके कारण वेल्ड बोड पर पतली स्लीफ्स आवेदन करने की परत जमा होती है जो वेल्ड किया जा सकता है।

2. तोह मिश्र धातु पदार्थ गालक (Ferro Alloy Material Flux)—इनके अंतर्गत फेरो मैनीज, फैरो-क्रोमियम, फैरो-कोलाइयम, फैरो-सिलिकन आदि पदार्थ आते हैं। इनका प्रयोग गालक लेपन में डिआक्सीडाइजर तथा पिण्डित पदार्थों के मिश्रतु घटकों की भाँति किया जाता है।

3. पोटेशियम सिलिकेट पदार्थ गालक (Potassium and Sodium Silicates Materials Flux)—ये पदार्थ बंशक पर्जन की तरह कार्बन करने के पलक्स को मजबूती प्रदान करते हैं। पोटेशियम इनमें आई उत्पन्न करने तथा स्थिरता प्रदान करने में सहभाग होता है।

4. बाल करने गालक पदार्थ (Ball Clay Material Flux)—जैसे प्रायः सिलिका एवं एल्यूमिनियम दोनों से मिलकर बाल एक यौगिक पदार्थ है। हाइड्रोजन नियोनित इलैक्ट्रोडों को छोड़ कर वह समात इलैक्ट्रोडों पर कोटिंग का करता है। इसी बाल के गुण के कारण उनका गोला करना कठिन होता है।

5. रुटाइल पदार्थ गालक (Rutile Material Flux)—रुटाइल पदार्थ मूलतः रायटेनियम आक्साइडों का रेखा ग्राफ्ट होता है यह मूरे तथा बालमी गोला को ग्रोव करता है। इसका उपयोग कोटिंग में बहुधा होता है। यह इलैक्ट्रोडों में कार्बन दर्शे सिरे को कुछ दूरी तक नांगा (बिना फलक्स) का छोड़ देते हैं। इस प्रकार पूरे वारपर पर एक समान मोर्टाई की परत चढ़ता है।

आर्क सैक्षिकाइजर का गुण प्रदान करता है तथा मुलायम से हड्डा सक्कने वाले स्लोग का निर्माण भी करता है। यह जो इलैक्ट्रोड बनाता है उसका प्रयोग डी० सो० वे० ए०सी० दोनों तरह की बैलिंडों में किया जाता है।


6. चूना पथर एवं कैल्शियम कार्बोनेट गालक पदार्थ (Lime Stone or Calcium Carbonate Flux Material)—इनके द्वारा लेपित इलैक्ट्रोडों द्वारा अच्छी बैलिंडग करने के लिए तातु आर्क उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त बैलिंड अधिक मजबूतः, टिकाऊ होते हैं। इक्सा उपयोग प्राप्त उच्च टेस्टाइल स्ट्रील, उच्च काबन इस्यात, इत्यादि को बैलिंड करने में किया जाता है। इसके द्वारा निकलने वाली CO_2 गैस बैलिंड के लिए सिलिंडर का कार्य करती है जिस कारण बैलिंड वायुमण्डलीय गैसों के प्रभाव से दूरी नहीं होता है।

7. आयरन पाउडर पदार्थ गालक (Iron Powder Material Flux)—आयरन पाउडर इलैक्ट्रोडों को वांछित अभियान प्रदान करता है। इसके कारण आर्क की स्थिरता बढ़ जाती है तथा आव्सीजण रित आयरन पाउडर बैलिंड घातुओं जैसे जुड़कर घातुओं की कमी को पूर्ण कर देता है अधिक मात्रा में इसकी उपस्थिति इलैक्ट्रोडों की विद्युत चालकता बढ़ा देती है।

1.3.12 तैलिंग इलैक्ट्रोडों का वर्गीकरण (Classification of welding electrodes)

इलैक्ट्रोडों का वार्गकरण निम्नलिखित घटकों के आधार पर किया जा सकता है

Welding Electrode

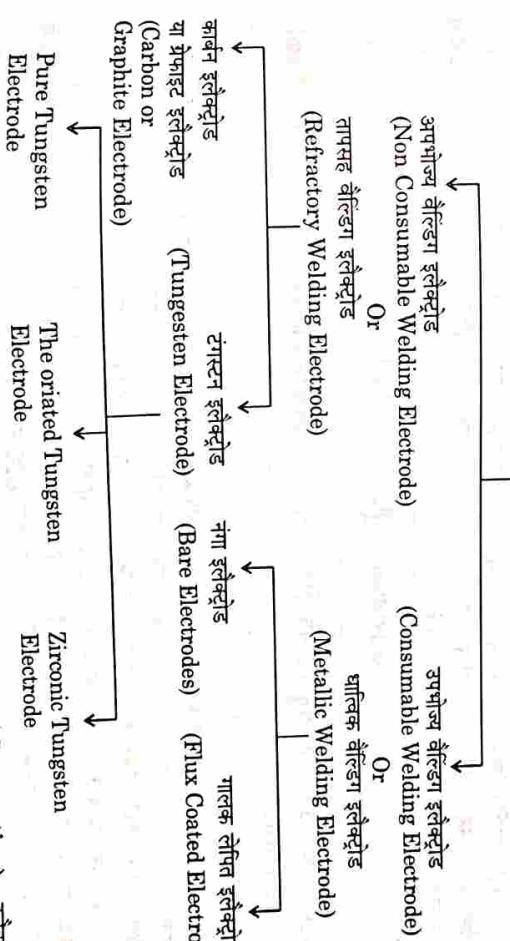

(ii) प्लक्स की मोटाई के आधार पर (Depending upon the thickness of flux)—प्लक्स

मोटाई के आधार पर इलेक्ट्रोड प्रायः जीन चाँड़े में बैट गये हैं—
इसके द्वारा स्थिर बैटिंगा प्रक्रिया में वैल्ड मैटल में नहीं प्रितो है। इनका उपयोग तिक्के आर्क निपापा में किया जाता है।

(a) हल्की पत वाली (Lightly Coated)—इन विधि में इलेक्ट्रोड पर चूने की एक पतली पत चढ़ते हैं।

की पत इलेक्ट्रोड को जारीरित बना देते हैं तथा आर्क को स्थिर बनाती है। इनका कोटिंग फैक्टर प्रायः 1.25 से 1.3 तक रहता है।

(b) मध्यम पत वाले इलेक्ट्रोड (Medium Coated Electrode)—इन इलेक्ट्रोड में एक पतली पत चूने हुमें होती है यह प्रायः दो काँच करते हैं एक आर्क को स्थिर बनाना दूसरा वैल्ड बैट के ऊपर स्टॉप (Slab) की हल्की पत चूने वाले उपर्युक्त विधि गैसों के प्रभाव से दूर रखने का ही मध्यम पत वाले इलेक्ट्रोड 1.3 से 5 mm तक कोटिंग की रखते हैं।

(c) मोटी पत वाले इलेक्ट्रोड (Heavily Coated Electrode)—इन इलेक्ट्रोड पर एक मोटी पतली पत चूने होती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में एक निम्न अवयव (Alloying Elements) मिलाते हैं। ये अवयव वैल्ड मैटल की स्थिरता बढ़ाते हैं यह प्रायः दो काँच करते हैं एक स्टॉप को अधिक मात्रा होते हैं कारण वैल्ड बैट को बातवरण से मुक्त किया जाता है। स्टॉप को एक सही दिशा में बढ़ाता है स्टॉप को अधिक मात्रा होते हैं कारण वैल्ड बैट को बातवरण की अवयव वैल्ड मैटल की तरफ चढ़ती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 1.5 mm से 2.2 mm के मध्य होता है।

(iii) कोटिंग फैक्टर (Coating Factor)—कोटिंग फैक्टर कोटिंग के व्यास (D) तथा कोटिंग वायर के व्यास (d) दोनों का अनुपात होता है। इलेक्ट्रोडों पर प्लक्स चढ़ाने के बाद जो व्यास प्राप्त होता है तथा कोटिंग वायर के व्यास दोनों का अनुपात को ही कोटिंग फैक्टर कहा जाता है।

$$\text{कोटिंग फैक्टर} = \frac{\text{कोटिंग का व्यास (D)}}{\text{कोटिंग वायर का व्यास (d)}}$$

1.3.13 कोर वायर के धरत पर आधारित वर्गीकरण (Classification According to the Metal of Core Wire)

कोर वायर के आधार पर इलेक्ट्रोड निम्न दो प्रकार के होते हैं।

(a) लोह पत वाले इलेक्ट्रोड (Electrodes of Ferrous Metal)—इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों के कोर वायर प्रायः लोह धूत और निर्मित होते हैं। जैस कि माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, मैग्नीज स्टील, स्टील इलेक्ट्रोड, मॉर्फियम कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड, कार्ट आयरन इलेक्ट्रोड, लो एलोय स्टील इलेक्ट्रोड, हाई कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड, इत्यादि वायर प्रायः अलोह या नॉन फेरस प्रायुओं से निर्मित होते हैं उन्हें अलोह धातु वाले इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है जैसे कि ताँबे इलेक्ट्रोड, पीतल के इलेक्ट्रोड, चौंक इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इत्यादि।

1.3.14 प्लक्स की अधारित वर्गीकरण (Classification based upon flux)

- (b) अप्रभाज्य इलेक्ट्रोड्स (Non Consumable Electrodes)—इन इलेक्ट्रोड को न खपने वाले इलेक्ट्रोड भी कहा जा सकता है। ये इलेक्ट्रोड बैटिंगा प्रक्रिया में वैल्ड मैटल में नहीं प्रितो हैं। इनका उपयोग तिक्के आर्क निपापा में किया जाता है। इनकी आयु सीमा प्रायः अधिक होती है।

(a) रुटाइल इलेक्ट्रोड (Rutile Electrode)—इन इलेक्ट्रोड के प्लक्स में सिलिकेट एवं सेलूलोज को गोम की तरह प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग फैक्ट्रीकोटिंग के कार्य में अधिक होता है।

(b) सेलूसीमिक इलेक्ट्रोड (Cellulosic Electrode)—इस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर चढ़े हुए प्लक्स प्रायः सेलूलोज (cellulose) आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्लक्स की हल्की पतली पत चढ़ते हैं। इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग उत्तम अधिक होता है।

(c) आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड (Iron Oxide Electrode)—इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में प्रायः आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड का प्रयोग बैस की तरह होता है। यह इलेक्ट्रोड प्रायः फ्लैट बैटिंगा में अधिक उपयोगी होते हैं। इनमें प्लक्स की मोटी पत चढ़े हुये होते हैं।

(d) मूलभूत इलेक्ट्रोड (Basic Electrode)—इन इलेक्ट्रोड में कैल्सियम कार्बोनेट व फ्लोराइडों का उपयोग प्लक्स की तरह किया जाता है। इन इलेक्ट्रोडों में प्लक्स की मोटी पत चढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग ओवरहैंड एवं वर्टिकल बैटिंगा में करते हैं।

1.3.15 कोडिंग आधारित वर्गीकरण (Classification According to the Codes)

कोडिंग आधारित वर्गीकरण निम्नलिखित है—

क्रमसं.	कोडों का नाम	उत्तरण
1.	AWS	ER - 7051
2.	IS	815 - 1996 M 317274
3.	BS	E - 317
4.	BIS	EA 4228 J
5.	ISO	E 433 R 22
6.	DIN	Ti VIII S 433 22

1.3.16 कलर कोडिंग आधारित वर्गीकरण (Classification According to Colour Coding)

Electrodes)

छपत के आधार पर इलेक्ट्रोड को प्रायः दो श्रेणियों में बांटा गया है—

(a) उपयोगी इलेक्ट्रोड (Consumable Electrodes)—इनको खपने वाले इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसके द्वारा स्थिर हो फ्लिट मैटल को ताह करते हैं तथा गलकर वैल्ड मैटल में प्रितो होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों की कोर वायर बेस मैटल के प्रकार पर किया जाता है।

सभी इलेक्ट्रोड्स की पहचान करने हेतु उनके सिरों को अत्या-अल्ता रंग लगाये जाते हैं। कलर कोडिंग में निम्नलिखित रंगों का प्रयोग करते हैं जैसे—लाल रंग, हाई रंग, नीला रंग, सफेद रंग, पीला रंग, काला रंग, भूता रंग, नारंगी रंग, बैगनी रंग, मलटी रंग इत्यादि। सभी इलेक्ट्रोड्स निम्नी कंपनी अपनी-अपनी सुविधापूर्वक उपरोक्त कलरों का प्रयोग करते हैं।

इलेक्ट्रोड्स के माइक्रो जांके कोर वायर के व्यास पर निर्भर करते हैं बायर व्यासों को मापने की दो प्रणालियाँ हैं एवं व्यासों मानक प्राप्ति जिसमें व्यास को (mm) मिलिमीटर में मापा जाता है दूसरी ब्रिटिश मानक जिसमें व्यास वायर गेज़,

112 वर्कायें देखनालाजी

जो गोला कर देता है। बैटिङ प्रक्रिया में गम होकर यह पानी अपने दो घटकों में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस मूखने के प्रणाली सिकुड़कर दाढ़ का साथ बाहर आती है जिसके कारण बैट में ब्लॉहोल उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी हाइड्रोजेन बैट के भीतर ही ड्रहर जाती है जोकि बैट में एक स्थान पैदा कर देती है जिस कारण बैट की शिक्षित शीर्ष हो जाती है। फ्लक्स कोणि पर नमी द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से बचाव हेतु निम्न दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहियो।

एक भगड़ारा इलाट्रो-इस पर बढ़ा हुआ भूता नाम से जाता है। यह एक विशेष जैव इलाट्रो-इस के भगड़ारा के लिये इंजाइंग कैबिन (Drying Cabin) इलाट्रिक का प्रयोग करना चाहिया नहीं से बचाव करना चाहिए। यह से राइकर भी नमों को जात कर सकते हैं यदि राइकर पर

हु काबन में तालिमा जला दी गई। तेज धनि आये तो इलैक्ट्रोड शुक्र है यदि धोमि धनि आये तो वह ना है। तमा इलैक्ट्रोड का सख्तिना। इलैक्ट्रोड का पहले ओवन में रखकर मुख्या इसके लिये ओवन में इलैक्ट्रोड को फैलाकर

रखे ताकि वह आपस में न जुड़ गये। ओवन का ताप लगभग 110°C तक रखत है। एम करने का त्रप्ति साथा 10 मिनट से 60 मिनट तक हो सकता है जोकि इलेक्ट्रोड में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है।

1.3.20 कुछ विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड (Some Special Electrode)

(i) कास्ट अयन इलेक्ट्रोड (Cast Iron Electrode)—इस इलेक्ट्रोड में कार्बन 3% – 3.5%, सिलि-

२.५—३.०%, मैनेज ०.५%—०.७% एवं फॉस्टरम ०.६% तक होता है किंतु चायर के ऊपर गालक या पल्सस की मोटी प्रत चढ़ी रहती है जो मिलने के पश्चात् कायबृहणों के ऊपर स्लैग की एक मोटी प्रत बना देता जिसके कारण वैडिंग को खाली प्रक्रिया हेतु उपयोगी बनता है।

(ii) निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (Low Hydrogen Electrode)—इस इलेक्ट्रोड की बनाना यहा वर्त्त प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन निष्काय गैस है एवं वह पिघली धारुओं में आसानी से थुल जाता है जबकि उसके द्वारा बनाया गया वर्त्त वर्त्त की तरफ ले जाता है।

(iii) निक्लियल्यूस्ट्रोड (Nickel or Nickel Alloy Electrode)—इस इलेक्ट्रोड का

उत्तमया नाकल पद्मा को बरहड़ करने हुए कम्या जाता है इनके द्वारा नाकल को स्टाल में भी जाड़ जा सकता है इनके प्रयोग स्टील के ऊपर निकिल करने में भी होता है वही दूसरी ओर निकिल एलोंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग कैरस थार्योजों को आसानी से जोड़ने में कम्या जाता है।

(iv) अंडरवाटर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड (Underwater Welding Electrode)—अंडरवाटर वैल्डिंग में चाटस्टर इलेक्ट्रोड इसकी प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड पर वार्निंग एवं लेक्सर करके उन्हें बाटर प्रूफ बनाया जाता है। वार्निंग या लेक्सर की गारंटी दी जाती है।

(v) सर्फिंग इलेक्ट्रो-इस (Surfacing Electrodes)—जब बेस मेटल पर स्वयं उसी धातु या किसी अन-

इमेक्ट रोलस्ट्रेस, कठोरता इत्यादि भौतिक गुणों को विकासित करना होता है। इन इलेक्ट्रोड को जोड़ा जा सकता है। इनका उपयोग कार्बन स्टील, लो-एलोय स्टील, मौड़ियम एलोय स्टीलस, कार्प ऐलोयस एवं निकिल वेस प्लांटर्स आदि पर्याप्त है।

(vii) डीप-पेनेट्रेशन इलेक्ट्रोड का परम्परा जाइन के लिये किया जाता है। ऐसा पदार्थ मिलाकर किया जाता है जिसके जलने के पश्चात् अधिक गैसें एवं ताप उत्पन्न होता है जिसके कारण पद्धति अच्छी बैल्ड बोड का निर्माण किया जा सकता है। इनके द्वारा उत्पन्न बैल्ड बोड X-ray करने पर माप तिक्कानी पड़ती है।

(viii) रेडियोग्राफिक इलेक्ट्रोड (Radiographic Electrode)—रेडियोग्राफिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा उत्पन्न बैल्ड बोड X-ray करने पर माप तिक्कानी पड़ती है।


१.३.२१ टैलिंग आर्क

गदि धरुओं के दाना छड़ा म पवधुत धारा प्रवाहित कर जोड़ा जाता है तो आकं बनता है साधरण शब्दों मे आकं विजली लेन्डों के मध्य वापु मे उत्पन्न किंवा गया इलेक्ट्रोडों के मध्य वापु मे उत्पन्न किंवा गया लेन्डों का विजली

पिंकलन या तथा मैकर के अनुसार विद्युत आर्क अधिक पारा तथा कम विप्रवर्ष पर सिसर्जन को प्रत्यक्षित करता है। प्रायः इन्हें एं कामे खण्ड के मध्य 1 mm से 10 mm दूर रखा जाता है। विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ही धारों को प्रियतानि के काम आती है। यह ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा जारी की जा सकती है—

$$H = I^2 R t$$

जहाँ H = उत्पन्न क्रमा, I = बहने वाली धारा (Current), R = प्रतिरोध शक्ति (Resistance) तथा t = समय (Time)

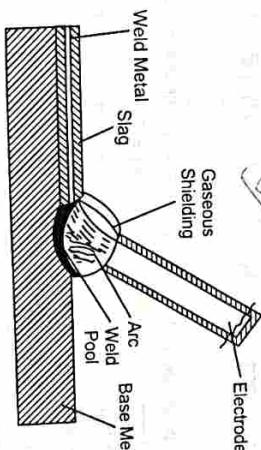

ଚିତ୍ର 133 : Electric Arc Welding

1.3.22 वैलिंग आर्क के प्रकार (Types of Welding Arc)

बैलिंग आर्क निम्न प्रकार के होते हैं—

(A) अचल आर्क (Fixed or Stationary Arc)—स्थिर आर्क एक व्यापारिक रूप से उपयोग की जाने वाली एक आवश्यकता है। इस प्रकार का आर्क एक नियंत्रित रूप से एक चार्ट वाले वर्षा के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार का आर्क एक वर्षा के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार का आर्क एक वर्षा के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार का आर्क एक वर्षा के द्वारा बनाया जाता है।

जल्दी नहीं होता है लेकिन इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तार रुपी फिल्टर गड़ को आ-ए-फाइल ५ में दर्शाया गया है।

यांत्रिक बलों के प्रभाव के कारण वैल्डपूल (Weld Pool) में जाकर मिल जाता है। यहाँ तक कि थर्मल एफिसी (Thermal Efficiency) 45% - 60% के बीच होती है जिसके कारण इसेकर्डों से प्राप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है। यहाँ तक कि यह जलवायन ले जाता है।

“ રાતાલ જલ (Cooling Water) બહાને ...”

(B) चल आर्क (Moving or Mobile Arc)—इस प्रकार आर्क योजनीय इलैक्ट्रोड (Consumable Electrode) तथा जांच के बीच बनता है। इस प्रक्रिया में द्वौय फिल्टर धातु के गुरुत्वाकरण बल (Gravitational Force), इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल (Electromagnetic Force) तथा यांत्रिक बल (Mechanical Force) को प्रयोग करके द्वारा इलैक्ट्रोड से अलग कर वैल्ड पूल (Weld Pool) में मिलने की कोशिश करते हैं वहाँ धातु पर होने वाली मतही तापवर्ग (Surface Tension) इसे रोकने की कोशिश करती है। थोड़ी-थोड़ी इलैक्ट्रोड पिघलने के पश्चात् आर्क इलैक्ट्रोड में ऊपर को ओर बढ़ती जाती है। इस कारण अधिकाया को चल आर्क कहा जाता है। यह आर्क वैल्डिंग प्रक्रिया में इलैक्ट्रोड द्वारा मिलने वाले क्रमा फिल्टर धातु को पिलाने का कार्य करती है। इसी कारण इस प्रक्रिया की तापीय दक्षता (Thermal Efficiency) सामाजिक 80%-90% तक होती है।

1.3.23 आर्क की आंतरिक संरचना (Internal Structure of Arc)


वैल्ड आर्क सरचना आर्कों को प्रायः तीन भागों में बाटा गया है—

(a) कैथोड या ऋणोद पार क्षेत्र (Cathode Drop Region)—यह दो कोटियत तलों (Planes) के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन (Electron) कैथोड (Cathode) से निकलने के एवं वापर करने के लिए उपयोग किये जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ गैरि गैरि ड्रॉप कहा जाता है।

इनकर जाना प्रैक्टिक करा दा २०१० मीट्रो पर यांचे ५० प्रैक्टिक्स इनको उड्डी का हास हो जाता है। तथा आयोजित होने के पश्चात गेस का तापक्रम बढ़ा देता है। विसके कारण आपन व इलेक्ट्रोन एनोड (Anode) को ताप प्रवाहित होने लगते हैं। एक तरल तो केंओड स्पॉट के निकट होता है एवं दूसरा तरल आर्क लाभा संघ से शुरू होता है। केंओड द्विग होरे रा की प्रतीत होती है। यह सबस महत्वात्मक परिक्षेत्र होता है क्योंकि यहां ही इलेक्ट्रोन पैदा होते हैं। आर्क की स्थिता इलेक्ट्रोन को सखाई पर निर्भर करता है। यह ए०सी० कैर्डिङा में पाया जाता है जहाँ ए०सी० साइकिल (A. C. Cycle) में धारा शून्य से पास होती है एवं प्रत्येक अद्व चक्र के पश्चात


(b) आर्क-प्लाज्मा संस्थ (Arc Plasma Column)—वैतिडिंगों का वह भाग जो कैथोड पात्र तथा एनोड प्रति क्षेत्र में होता है। आर्क संभ सिकिरण इलैक्ट्रॉन (Radiated Electrons))। उदासीन प्रमाणुओं एवं अपुंजी तोनों के मिश्रण से बनता है। आर्क संभ क्षेत्र व एनोड दोनों के मध्य धारा प्रवाह को नियंत्रित रखने के लिए इलैक्स्ट्रॉन धनत पर नियंत्र होती है। इसका तापक्रम 5000 K से $50,000\text{ K}^{\circ}$ के बीच रहता है। कैथोड द्वारा उत्पादित ऊर्जा के कारण गैसों के प्रमाणुओं को आयानिकृत कर इसे उपरक्षत बर्विंट तापक्रम तक पहुँचा देते हैं।

(c) एनोड या धानोद पात्र क्षेत्र (Anode Drop Region)—धानोद पात्र क्षेत्र एनोड बिन्ड तथा आर्क संभ को सम्पन्न से एनोड या धानोद पात्र क्षेत्र का वह क्षेत्र है जो कार्य-प्लाज्मा संभा के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। आर्क संभ को ही एनोड पात्र क्षेत्र में एकत्रित होने वाले इलैक्स्ट्रॉन के कारण इसमें विभव पात्र (Potential Drop) हो जाता है। एनोड पात्र क्षेत्र में प्राप्त गैसों का विभव धानोद पात्र क्षेत्र में अपुंजी तोनों के विभव का गिरना (Fall of Temperature), दूसरा आयन का उत्पादन होना (Production of ions) तथा तीसरा आयन का आर्क-प्लाज्मा संभ की तरफ चारित करना होता है (Acceleration of ions towards arc Plasma Column).

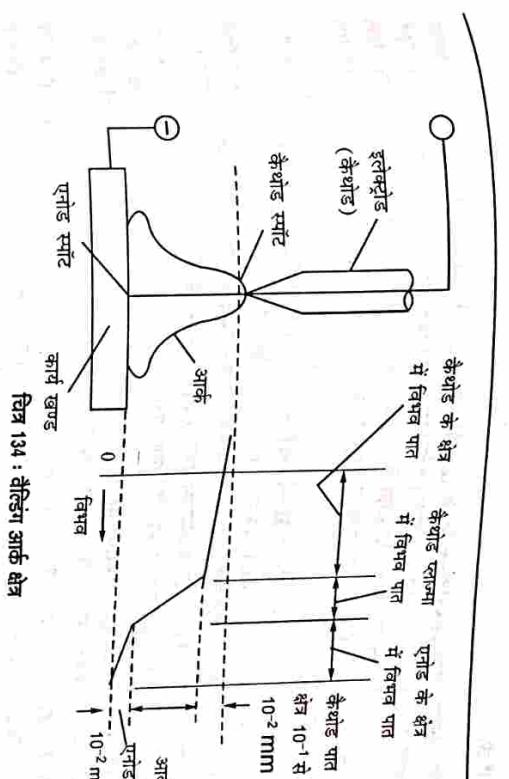

वित्तीय विधि द्वारा आर्क बनाने की विधि

The diagram shows a cross-section of a rectangular tissue sample. A curved arrow labeled "Electrode" points from the top right towards the center of the tissue. The path of the electrode is labeled "Initial position" at the start and "Last position" at the end, indicating its movement through the tissue. A vertical dashed line labeled "Contact Point" extends from the center of the tissue sample.

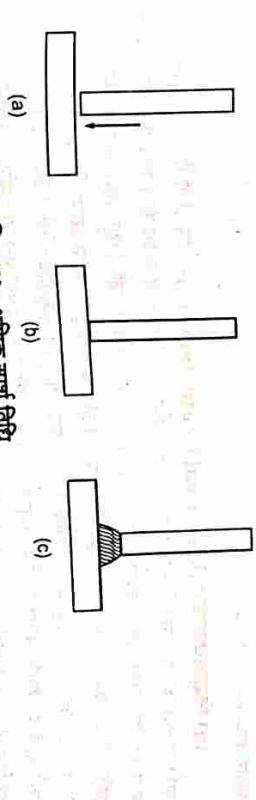

वित्त 136 : धारणिक स्पर्श विधि


आर्क बना लेते हैं। इस प्रकार जो आर्क एक बार बन जाता है वह पातु जल्दी बोल्टेज पर मो आर्क का निर्माण हो जाता है।

(c) इसार की ऊन विधि (By Steel Wool Method) — इस विधि में इलेक्ट्रो-स्टील ऊन काये खण्डों के मध्य इसारी ऊन (Steel Wool) को रखा जाता है जब बैटिंग करते हों तो आर्क निर्माण के लिए चालक विद्युत की तरफ से ऊन का अच्छा उपयोग होता है।

वैलिंग मार्किट में प्रयोग होता है तो वह स्टॉल दूरी जारी करता है। यह कारण करता है जिसके कारण आर्के बन जाता है इस प्रक्रिया का प्रयोग स्वचालित सबमर्ज आर्के बैलिंग, स्वचालित धातु अंक्रिय गैस इत्यादि वैलिंग फ्रॉमों में किया जाता है।

प्राप्त हो गया किया। जाये तो कम बहु अंतराल पर आर्क प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि आवृत्ति बढ़ने पर वोल्टेज में भी बढ़ जाती है। इस प्रयोग हेतु 1 KHz क्षमता तक की आवृत्ति धूनिट लगायी जाती है जो किसी भी 5000-6000 V तक की वोल्टेज को बढ़ा देती है जिससे आसनी से आर्क का नियामन कर देती है। इसके बाद वह सर्किट से आर्क वाला हो जाता है। अलग हो जाती है तथा एक सरल आर्क बनाती है थार्जु दूरों का तापक्रम शाम सर्किट दूसरफर के कारण अधिक हो जाता है।

में प्रयाः कामे छन्दोऽती इस्त्रैदोऽके बीच उचित वायु अंतराल रखकर धारा प्रवाहत की जाती है फिर कुछ समय के लिए वायु का सम्पर्क कार्य छड़ से स्पर्श कराकर आके का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में आके का निर्माण एक कार्बन छड़ की सहायता से सम्पन्न होता है इस प्रक्रिया का प्रयोग स्वचालित थातु आके वैटिङ प्रक्रम इन्यादि में होता है।

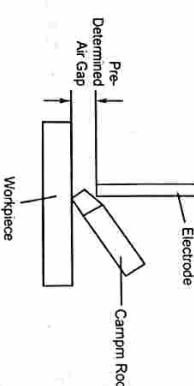

चित्र 138 : कार्बन छड़ द्वारा आर्क बनाना


1.3.25 आकृति के अभिलक्षण (Characteristics of Arcs)

वर्णन निष्पत्ति किया गया है—

(a) विद्युतीय लक्षण (EI)

(a) विद्युतीय लक्षण (Electrical Characteristics)— इस श्रेणी में धारा व वोल्टता इत्यादि के कारण पृथक् गत्य है। धारा अर्के की ऊपर तथा वोल्टेज में संबंध नीचे दिये गये ग्राफ की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। विद्युत धारा तथा वोल्टेज में संबंध नीचे दिये गये ग्राफ की सहायता से स्पष्ट किया जाता है।

हेगी विद्युत धारा का मान कायर छण्डों की यात्रा माप एवं इनकी सूची के प्रकार पर निर्धारित किया जाता है। आर्क की ऊपरा भी बहुत सारी बोतों पर निर्मार करता है जैसे आर्क तथा उसके चारों तरफ वयुमण्डल चुम्कीय क्षेत्र बना देता है जो आर्क को विचलन कर देता है। इस विचलन को घटना को आर्क बलों (Arc Blow) भी कहा जा सकता है। चुम्कीय क्षेत्र विद्युत धारा के बो

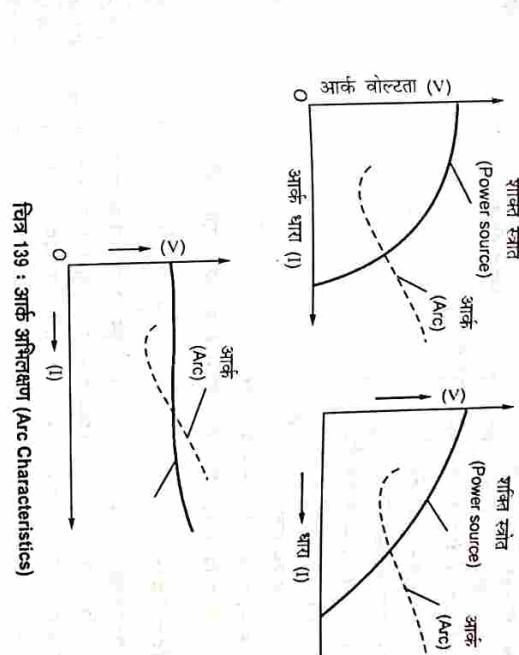

चित्र 139 : आके ओभलक्टर्स (Arc Characteristics)

(b) आकां के बेल्डिंग आभलक्षण (Welding Characteristics of Arcs)— यह बैल्डिंग आभलक्षण कहलते हैं जैसे कि आर्क की तम्बाई, क्रेटर, आर्क बद, दरगन बैल्डिंग प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, वह बैल्डिंग आभलक्षण कहलते हैं जैसे कि आर्क की तम्बाई, क्रेटर, आर्क बद, आर्क झोल इत्यादि। उन सभी तथ्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन नीचे दिया गया है—

(i) आर्क की लम्बाई (Length of Arc)—आर्क की लम्बाई लैक्सिकोड की दिप तथा कार्यव्याड़ों के मतह (Joints) पर इकट्ठेड पिछले तुलने तुलने के रूप में गिराकर रख्य हो जाता है। दोनों के बीच की दूरी होती है। आर्क प्रायः दो प्रकार के होते हैं एक दीर्घ आर्क (Long Arc), दूसरा लघु आर्क (Short Arc)।

(a) दूरदेर आर्क (Long Arc)—जब आर्क का लम्बाई दो-तीन फुट हो तो इसी कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। दूरदेर आर्कों के ही समके लाख बहुत ही कम हैं जबकि हानियाँ ज्यादा होती हैं।

- (9) धातु के अधिक क्षेत्र में फैलने के कारण एवं आँखीजन के प्रभाव में आने के कारण जोड़ में अधिक ऊपर होती है।

(10) जोड़ बनाने हेतु अधिक ऊपर की जल्दत पड़ती है।

(b) लघु आर्क (Short Arc)—यदि आर्क की लम्बाई इलेक्ट्रोड के व्यास से कम हो तो लघु आर्क बनता है।

प्रयोगात्मक कार्यों में लघु-आर्कों का प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं—

- (1) इन आर्कों में कार्य खण्डों में चूनताम छिद्रों प्राप्त होती है।
- (2) इलेक्ट्रोड बटल की कम लागत आती है।
- (3) पदार्थ भेदन क्षमता अधिक होती है।
- (4) जोड़ पर धातु का जमाव भी अधिक होता है।
- (5) अधिक तर्ज जोड़ प्राप्त होते हैं।
- (6) जोड़ की सामर्थ्य अधिक होती है।
- (7) लघु आर्क के कारण कम अंति व्यापन प्राप्त होता है।
- (8) लघु आर्क के कारण मिथशतुओं के उदय के प्रयोग की सभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

1.3.26 आर्क बल (Arc Force)

बैलिङ्ग प्रक्रिया में पिण्डी धातु-धातुओं में प्रवेश कर जाती है इस पिण्डी धातु के प्रवेश करने का कारण ही चुम्बकीय क्षेत्र तथा तापांतर उत्पन्न होता है। इसके कारण आर्क प्रयोग कहलाता है विद्युतधारा के प्रभावित होने के कारण ही चुम्बकीय क्षेत्र तथा तापांतर उत्पन्न होता है। आर्क से धातु पिण्डी पिच करता है, जिसके कारण उत्पन्न बलों को इलेक्ट्रोड कार्यखण्ड पर चलायमान बनाने रखते हैं। आर्क से धातु पिण्डी के प्रचलत कार्यखण्ड में प्रवेशित होती है जिसके लिये इलेक्ट्रोड की गति पिण्डी धातु की गति से अधिक होनी चाहिए।

1.3.27 आर्क-ब्लॉच आर्क विचलन (Arc Blow)

उच्च धारा प्रवाहित होने के कारण आर्क प्रवाह में उत्पन्न होने वाले चुम्बकीय क्षेत्र है। चुम्बकीय क्षेत्र के कारण ही आर्क अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका प्रभाव डी०८०० जैनरेटोरों द्वारा बैलिङ्ग करते हैं। किनारों पर तथा सिरों पर अधिक होता है। आर्क की दिशा में परिवर्तन होना ही आर्क ब्लॉच कहलाता है। आर्क विचलन के निम्नलिखित प्रभाव हैं—

- (1) बैलिङ्ग बोड की सुरक्षा कम हो जाती है।
- (2) बैल्ड बोड पर सैटर जमा हो जाते हैं।
- (3) जोड़ की सामर्थ्य कम हो जाती है।
- (4) जोड़ पर संत्रिक्ष (Porosity) आ जाती है।
- (5) जोड़ पर स्टॉप एंट्रेपमेंट (Slag Entrapment) हो जाता है।
- (6) अधिक आर्क के कारण अंडर कर तथा फूजन के दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
- (7) आर्क बहाव के कारण अंडर कर तथा फूजन के दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
- (8) बैल्ड बोड असमान हो जाती है।

1.3.28 आर्क बहाव के निवारण (Remedies of Arc Blow)

आर्क बलों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता पर इसे कम किया जा सकता है। इसे कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं—

- (1) आर्क घारा का प्रवाह कम करें।

(2) लघु आर्कों का प्रयोग करें।

(3) अधिंग कर्तौप्प, केबिल इत्यादि को कार्यखण्डों से दूर रखकर।

(4) कार्य खण्डों को बैलिङ्ग पावर स्रोतों से दूर रखकर।

(5) गेस प्रवाह की दर बढ़ाकर।

(6) लंबे कार्य खण्ड पर बैक-स्ट्रीप का प्रयोग करें।

(7) कार्यखण्ड को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गर्म करें।

(8) आर्क की गति कम रखकर।

(9) चुम्बकीय पदार्थों को प्रयोग करें। कार्यखण्ड से दूर रखना चाहिए।

(10) जैनरेटर को जगह ट्रांसफरमरों का प्रयोग करना चाहिए।



(11) कार्य करने में पाले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना चाहिए।


(12) कार्य खण्डों के पास भू-सम्पर्क केबिल को ऊँझा रखना चाहिए। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर आर्कों के विचलन को कम किया जा सकता है।

1.3.29 छोटे तथा लंबे आर्कों में अन्तर (Difference between Short and Long Arcs)

छोटा आर्क	लंबा आर्क
1. छोटे आर्कों में धातु पिण्डकर तीव्रता से कार्यखण्ड पर आ जाती है।	लंबे आर्कों में पिण्डी धातु आर्क से प्रवाहित होकर कार्यखण्ड तक पहुँच पाती है।
2. धातु गहराई तक प्रवेश करती है।	धातु कम गहराई तक आती है।
3. स्थानीय आर्क बनता है।	आर्क कम स्थानीय बनता है।
4. जोड़ों की सामर्थ्य तथा भंगता अधिक होती है।	जोड़ों की सामर्थ्य तथा भंगता कम होती है।
5. बैल्ड बोड ठोस बनती है।	बैल्ड बोड खोखली व फूली हुयी प्राप्त होती है।
6. ऊपर की कम मात्रा की जल्दत होती है।	अधिक ऊपर की जल्दत होती है।
7. धातु नष्ट नहीं होती है।	जल्दते के कारण बहुत से धातु अर्ध जाती है।
8. बैल्ड बोड सुदृढ़ बनती है।	बैल्ड बोड कमजोर होती है।

1.3.30 वैल्ड बीड (Weld Bead)

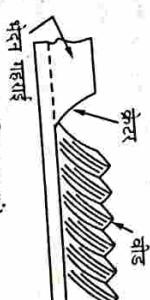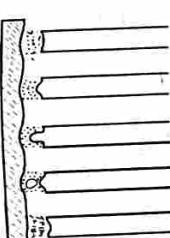


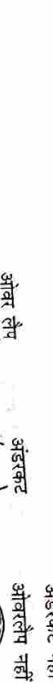

अंतरकट नर्त
ओरलैप नर्त
अंडरकट ओरलैप नर्त
शुद्ध गहराई

कम गहराई असमान परिच्छेद

चित्र 140 (c)

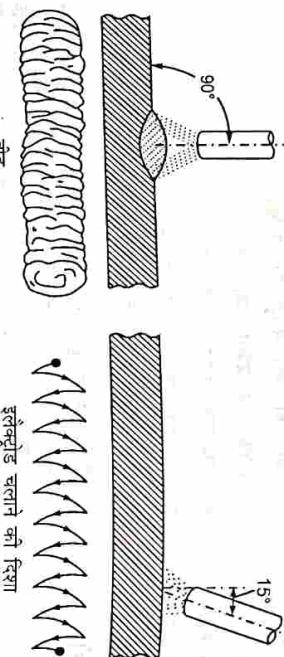

चित्र 140 (d)

बैंडिंग आर्क को चलाने के पथात् जो पिलो थारु जमा होती है उसे बैल्ड बोइ कहा जाता है। विद्युत आर्क इलेक्ट्रोड तथा लेटों के बीच बनता है तो आर्क की ऊपरी के कारण इलेक्ट्रोड पिलत जाता है। यह पिलो थारु गुरुत्वाकरण बढ़ कर बैंडों के रूप में कार्यविन्द पर गिरता। जमा हो जाती है। इलेक्ट्रोड धनाभक्त या ऋणाभक्त दोनों पोलों में से विस्तीर्ण जोड़ जाना सकता है। बैंडों की माप तथा आकृति प्राप्ति विद्युत थारा एवं इलेक्ट्रोड के चयन पर निर्भर करती है। कुछ समय बैंडों के स्थान पर ऐसे भी डालते हैं जिस कारण बैंडों की नोक के पिलत पौर्णतया बैंडों की गहराई घोर-घोर पतली हो जाती है। अतः ये यह बैंड इलेक्ट्रोड से अलग होकर कार्यविन्द पर गिर जाती है व कार्यविन्द यह एक मध्यवृत्त जो बैंड अच्छी बोइ कहलाती है।

जिस कारण गातन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है इलेक्ट्रोडों को कुछ शरणों के लिये नीचे दिये गये चिकित्सामार रखा जाता है। अवश्य कोण पर रखा जाता है। इलेक्ट्रोडों को चलाने की गति थारु गालन के अनुसार रखते हैं। हल्केकरदों की चलाना प्रीक्रिया बोइ के ढांचे के अनुरूप होती है।

1.3.31 बैल्ड बोइ ज्ञानिती (Weld Bead Geometry)

बैल्ड बोइ के विज्ञान भागों जैसे कि बैल्ड बोइ की चौड़ाई, बेस मैटल सतह, मैटल और बेस मैटल का मिश्रण शेष, समर्क कोण इत्यादि का अध्ययन बैल्ड बोइ

ज्ञानिती कहलाती है। नीचे दिये गये चित्र-9 में बैल्ड बोइ का एक कटा परिक्षेत्र दिखाया गया है जिसमें की बैल्ड बोइ अधिकतम गहराई बैंडिंग की गहराई कहलाती है। बैंडिंग प्रक्रिया के दौरान बनने वाला वह क्षेत्र जिसमें बेस मैटल एवं बैल्ड मैटल पिछलने के बाद मिक्स होकर ठंडा होकर एकत्र हो जाये वह शेष भेदन क्षेत्र (Area of Penetration) कहलाता है। इसे 'D' से दर्शाया गया है।

(ii) संपर्क कोण (Angle of Contact)—यह वह कोण होता है जो आधार थारु तथा बैल्ड थारु द्वारा आधार थारु रेखा पर मिलने वाले बिंदु द्वारा जमी हुयी थारु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा बनता है।

(iii) बैल्ड बोइ की चौड़ाई (Width of Weld Bead)—फिर्सी भी काम बैण्ड पर एकत्र होने वाली बैल्ड बोइ अधिक होगी तो गहराई कम होने हेतु बोल्का की जाती है।

(iv) प्रबलन केंचाई (Reinforcement Height)—प्रबलन केंचाई आधार थारु से जमा की हुई थारु की चौड़ाई होती है इसे 'A' द्वारा चित्र में दिखाया गया है। बैंडिंग क्षेत्र को अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु बैल्ड मैटल को बेस मैटल की ऊपरी सतह (Upper Surface) से भी ऊपर तक एकत्र किया जाता है।

(v) प्रबलन क्षेत्र (Reinforcement Area)—प्रबलन हेतु प्रयोग किये जाने वाले बैल्ड मैटल द्वारा चंदा क्षेत्र ही प्रबलन क्षेत्र कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबलन क्षेत्र बैस मैटल को सतह पर एकत्र की जाने वाली थारु के बीच का क्षेत्र ही इसे 'C' से प्रदर्शित किया गया है।

1.3.32 बैल्ड थारु स्थानान्तरण (Weld Metal Transfer)

बैल्ड पूल के किनारे के या स्फूर्ति रूप से बहती है उसे बैल्ड थारु स्थानान्तरण प्रक्रिया कहा जाता है।

तिभिन्न प्रकार के थारु स्थानान्तरण (Types of Metal Transfer)

बैंडिंग प्रक्रियाओं में प्राप्त निम्नलिखित दो मुख्य तरिके हैं—

(1) बुड़ान स्थानान्तरण या लघु परिपथ स्थानान्तरण (Dip Transfer or Short Circuit Transfer)—जब इलेक्ट्रोडों का आर्क चला तिरा पिलता स्थानान्तरण होता है, तो वह गोलाकार हो जाता है एवं मोल्टन पूल (Molten Pool) से आधार थारु का स्तर करने के बाद अलग हो जाता है इसका नाम लघु परिपथ स्थानान्तरण इसीलिये यह बैंड इलेक्ट्रोडों के स्तरों व आधार थारुओं से समर्क कर लघु परिपथ बनाता है। इस समय आर्क बुड़ान जाता है तब यह बैंड इलेक्ट्रोड से अलग होती है तब एक खुले परिपथ (Open Circuit) का निर्माण होता है एवं आर्क

पुनः जीवित हो जाता है। लघु परिपथों की पुनर्जूती निम्न दो कारणों से होती है—
(i) इलेक्ट्रोड तथा कार्यविन्दों के किनारे-बोल्ट्टा का निर्माण होने के कारण—
(ii) आर्क की प्रभावी लम्बाई पर (Effective Length of Arc)

(1) इलेक्ट्रोड तथा कार्यविन्दों के किनारे-बोल्ट्टा का निर्माण—
(Due to Voltage Across the electrode and workpiece)

(2) स्वतंत्र उड़ान स्थानान्तरण (Free Flight Transfer)—स्वतंत्र उड़ान स्थानान्तरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड के

स्तर से पिलती हुयी थारु की बैंड आर्क से पास होकर कार्यविन्दों पर प्राप्त होती है। बैंडों के स्वतंत्र रूप से गिरने के कारण इसका को स्वतंत्र उड़ान स्थानान्तरण कहते हैं। यह निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है—

1.22 लकड़ी टैक्सेलोजी

(i) जैट प्रारूपी स्थानात्मक (Jet Type Transfer)—इस प्रक्रम में बूंद का व्यास अत्यधिक बढ़ता है। इलैक्ट्रोड के व्यास का लाभा आगे होता है। जैट बूंदों का एक जेट बनाकर कार्पेंटर्डों पर निरंतर पिराया जाता है। इस प्रक्रम में विद्युत चुम्बकीय बल (Electro magnetic Force) के कारण से नेक (Neck) का निर्माण होता है, एवं कार्पेंटर्डों की तरफ प्रक्षेपित (Projected) होता है।

जैट बाला सिरा प्रायः तिथा (Tapered) होता है।

(ii) फुहार प्रारूपी स्थानात्मक (Spray Type Transfer)—इस प्रक्रम में व्यास अत्यधिक बढ़ता है। इलैक्ट्रोडों के व्यास के लाभा बराबर होता है। इस प्रक्रम में आर्क का निर्माण नहीं होता है। इस प्रक्रम में धातु होता है। यह धातु आर्क स्थिर रहता है। इसकी भेदन क्षमता भी जैट की तुलना में अधिक होती है। यह धातु आर्क स्थिर रहता है। इस प्रक्रम का निर्माण धातु का विखराव जाता होता है। यह धातु आर्क स्थिर रहता है। इस प्रक्रम का निर्माण धातु का विखराव जाता होता है। यह धातु आर्क स्थिर रहता है।

(iii) ग्लोबर प्रारूपी स्थानात्मक (Glowbar Type Transfer)—इस प्रक्रम में बूंदों का आकार इलैक्ट्रोडों के व्यास का लाभा दो गुना होता है। यह प्रायः दीर्घ आर्कों एवं कम धाता पर बनता है। इस प्रक्रम का निर्माण धातु का व्यास अधिक होता है। इस प्रारूप द्वारा उत्पन्न आर्कों की भेदन क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रक्रम का उदाहरण धातु निर्क्षिय गैस वैल्विंग (MIG), शॉट धातु आर्क वैल्विंग में देखने को मिलता है।

(iv) सब ऐसोल्ड प्रारूपी स्थानात्मक (Sub Threshold Type Transfer)—इस प्रक्रम में बूंदों का व्यास इलैक्ट्रोडों के व्यास का लाभा तीन गुना होता है। यह प्रक्रम प्रायः अर्थात् आर्कों में उत्पन्न होता है। धातु की बूंद इलैक्ट्रोड के सिरों से गुरुत्वाकरण बल के कारण होता है। धातु की बूंद इलैक्ट्रोड से चिपके होने के कारण आर्क का अधिक समय तक इलैक्ट्रोड से चिपके होने वाले विभिन्न बल अत्यधिक बढ़ जाते हैं (चित्र-144)।

1.3.3 धातुओं के स्थानात्मक में लगाने वाले विभिन्न बल (Different Forces Acting in Metal Transfer)

इलैक्ट्रोडों के द्वारा धातुओं का स्थानात्मक निर्माणित बलों के कारण सम्बन्ध होता है—

(i) पृष्ठ तनाव (Surface Tension)—इस प्रकार के बलों का प्रभाव द्रवीय बूंदों (Liquid Drops) के प्रारूपक्रिया में खेलता है। यह एक प्रकार का विरोध पैदा करने वाला बल होता है, जो कि बूंदों की जूँड़ी इलैक्ट्रोड से अलग होने वाली स्थिति में होती है तो यह बल कार्य करता है। जो कि निर्माणीय सूत द्वारा जात किया जा सकता है—

$$F_s = 2\pi \gamma a \psi \left[\frac{a}{c} \right]$$

$$\text{जहाँ } a = \text{इलैक्ट्रोड की विज्ञा}, \gamma = \text{पृष्ठ तनाव}, p = \text{पदार्थ का वायरल } c = \text{धातु का केशात्व स्थिरांक} = \frac{I}{R}$$

$\therefore \psi \left[\frac{a}{c} \right]$ एक Complex function है जिसका मान 0.6 से 1.6 के बीच होता है। साथरपातः प्रयोग की जाने वाली धातुओं के लिये इसका मान निम्नवत् होता है—

$$\psi \left[\frac{a}{c} \right] = 1.0 + 02.0$$

$$\text{जब } [a < 0.15]$$

$$\psi \left[\frac{a}{c} \right] = 0.625$$

$$\text{जब } [0.15 < a < 1.0]$$

जहाँ पर a इलैक्ट्रोड की विज्ञा है जो कि cm में होती है।

(ii) गुरुत्वाकरण बल (Gravitational Force)—न्यूटन के गुरुत्वाकरण नियमानुसार पृथ्वी प्रत्यक्ष बलसु को एक बल के कारण अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह बल गुरुत्वाकरण या गुरुत्वाकरण बल कहलाता है। इसी बल के कारण निर्मित होती है। इस बल को प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप एक अन्य बल कारण निर्मित होती है। यह अपना कार्य करता है इस F_g द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान निम्न गणितीय सूत्र से प्राप्त होता है—

$$F_g = g p V$$

* जहाँ $p = \text{धातु का वायरल}, V = \text{एक बूंद का आयतन}, g = \text{गुरुत्वाकरण बल}$

जिसपरी स्थिति में को जाये तो यह बल मंदन बल (Retarding Force) को तरह कार्य करता है। जब विरोधी धरना बल के मान से कम हो तभी बूंद धिलकर पूल को खालक बल तनाव बलों का मान गुरुत्वाकरण बल के मान से कम हो तभी बूंद धिलकर पूल को स्थानात्मक करती है।

(iii) विद्युत चुम्बकीय बल (Electro Magnetic Force)—यह बल तब तब उत्पन्न होता है जब धारा चालक में से प्रवाहित होती है। इलैक्ट्रोड का विद्युत चुम्बकीय बल धिलेट्रो पूल को दिये से पृथक कर देता है। इसे F_m से दर्शाया जाता है। जिसकी गणना निर्माणित होनी वायरल सूत से कर सकते हैं—

$$F_m = \left[\frac{I^2}{200} \right] \log_e \left[\frac{A_2}{A_1} \right]$$

जहाँ पर $I = \text{धारा (amp)}, A_1 = \text{धारा के प्रवेश के समय चालक का क्षेत्रफल}, A_2 = \text{धारा के निकास के समय चालक का क्षेत्रफल है।$

प्रायः चुम्बकीय बल भी जलस्थैतिक दाब (Hydrostatic pressure) के कारण झोप पर उत्पन्न होते हैं तथा यह धारा प्रवाह के साथ समकोण का निर्माण करती है तब दाब (P)—

$$P = \frac{I^2}{100 \pi R^2} \left[1 - \frac{r^2}{R^2} \right]$$

जहाँ $I = \text{धारा}, R = \text{झोप की अधिकतम विज्ञा (m)}, P = \text{दाब (Dyne/cm)}$

झोप के अनुसार चुम्बकीय दाब का मान अधिकतम होता है तथा उच्च धारा वायरल लाभा 10^4 Amp/cm^2 पर झोप की अधिकतम विज्ञा होती है। यह बल इलैक्ट्रोड से अलग होने वाली स्थिति में होती है तो यह बल कार्य करता है। सूत से स्पष्ट जात होता है कि धारा को बढ़ाकर एवं आर्क लाभाई घटाकर विद्युत चुम्बकीय बल (Hydro Dynamic Forces due to Gas Flow)—प्रायः प्रस्तर कीर्णिया के कारण इलैक्ट्रोड द्वारा जिमांग हो जाता है। सभी इलैक्ट्रोड मूलतः सेल्युलोज Cellulose के अवयवों के

124 बर्क्सिंग ट्रान्स्फोर्मरींजी

धातु स्थानान्तरण का गोक्करण
द्वारा बने होते हैं सेल्युलोज का गुण होता है कि यह जलने के समय अधिक रौप्य उत्पन्न करते हैं। प्रायः उच्च तापक्रम मेल्युलोज के कारण उत्पन्न रौप्य विस्तृत हो जाती है जो कि एक क्रेटर का निर्माण करती है।


क्रमांक	स्थानान्तरण के प्रकार (Types of Transfer)	बैरिंडिंग प्रक्रम के प्रारूप (Types of Welding Process)
		धातु स्थानान्तरण
1	स्वतंत्र उड़ान स्थानान्तरण लोबर स्थानान्तरण	—
1.1	पात स्थानान्तरण	—
1.1.1	प्रतिक्रियित स्थानान्तरण	MIG MAG (CO ₂ गैस के साथ) MIG, MAG (गैसों के मिश्रण के साथ)
1.2	फुहार स्थानान्तरण	AI की बैलिङ्ग MIG विधि में ल्प्लफ आर्क बैलिङ्ग (Pluffed Arc Welding)
1.2.1	प्रशोधित स्थानान्तरण	MIG (गैसों के मिश्रण के साथ)
1.2.2	लोत स्थानान्तरण	ल्प्लफ आर्क बैलिङ्ग, MIG वैल्डन, MAG वैल्डन प्रक्रम उत्तम धाता घटावे पर धातु आर्क वैल्डन
1.2.3	चूर्णन स्थानान्तरण	—
1.3	विस्कोटक स्थानान्तरण	छोटी आर्क प्रक्रम की MIG बैरिंडिंग में ठंडे या गर्म तार के बैल्डन में —
2	सेल्युल स्थानान्तरण	—
2.1	लघुश स्थानान्तरण	—
2.2	बिना लकावट के सेल्युल स्थानान्तरण	Weaving Backward Weaving Motion With Incremental Motion
3	धातुमल रक्षित स्थानान्तरण	—
3.1	फलस्म-दीवार गाइड स्थानान्तरण	स्लार्ज आर्क बैलिङ्ग में (SAW)
3.2	अन्य विधियाँ	धातु आर्क, इलेक्ट्रोस्लैग, कोरड तार इत्यादि में।

1.3.34 वीविंग (Weaving)


दोषहित बैलिङ्ग आप काने के लिए वीविंग की जलतर पड़ती है यदि किसी विशेष स्थान पर परिस्थितियों के कारण अधिक बैल्ड मैटल को जोड़ सका जाता है तो वीविंग की जलतर पड़ती है। वीविंग से तात्पर्य इलेक्ट्रोड की बैरिंडिंग के समय एक विशेष प्रकार से धुमाने से होता है। धुमाने के कारण बैल्ड मैटल के किनारे पैरेन्ट मैटल के साथ मिल जाते हैं जिसके कारण फूजन तथा ऐनिदेशन गिरते प्राप्त होता है। जिस बैल्ड में वीविंग की जाती है वह बीव बीड (Weave Bead) कहलाती है परन्तु जब बैल्ड में बीव नहीं किया जाता है तो उस प्रक्रिया को स्ट्रिंजर बीड (Stringer Bead) कहा जाता है। वीविंग प्रक्रिया द्वारा निम्न दोषों को दूर कर सकते हैं—

- (1) उपर्युक्त पैनीदेशन बनाने में सहायता करते हैं।
- (2) साथ दियों के साथ अच्छा फूजन बनाने में।
- (3) अच्छ आकार एवं आर्क क्रम तथा प्रोफाइल की बीड़ प्राप्त होती है।
- (4) ग्रात बीढ़ अंडरक्रेट, और लैप, स्लैप इन्क्रेट इत्यादि दोषों से रहित होती है।
- (5) स्टीरिंग एक्सन के कारण बैल्ड मैटल में संध्राहा (Porosity) नहीं आती है।

चित्र 145 : Methods of Weaving

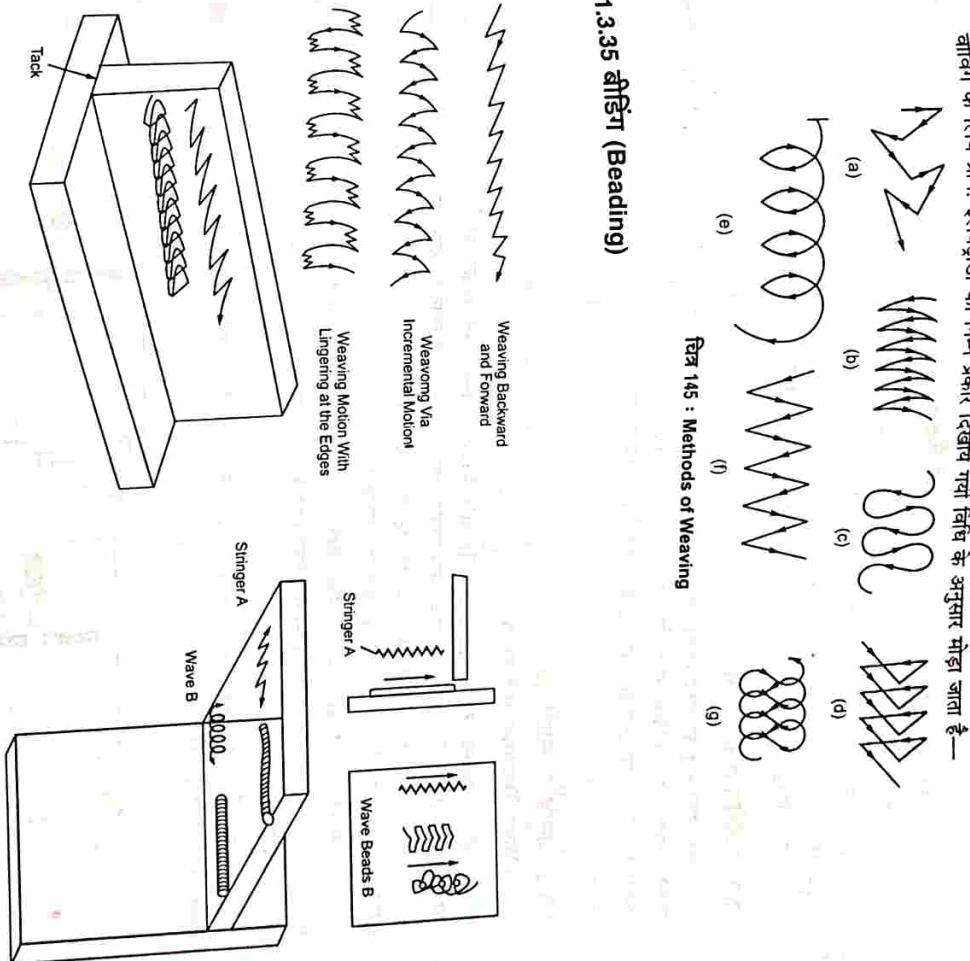

बीविंग के लिये प्रायः इलेक्ट्रोडों को निम्न प्रकार दिखाये गये विधि के अनुसार मोड़ जाता है—

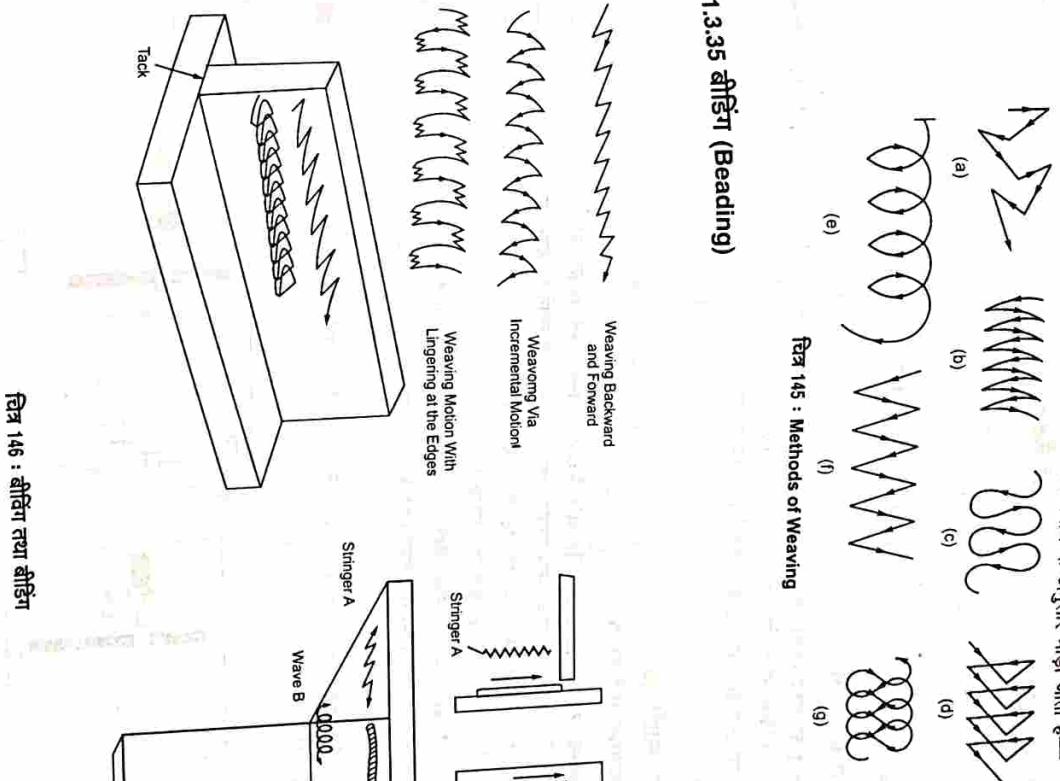

चित्र 146 : वीविंग तथा बीडिंग

बीविंग किसी कार्य खण्ड पर एक आर्क बनाकर एक धातु की परत बिछा दी जाने तो यह प्रक्रिया बीडिंग कहलाती है आर्क बनने के कारण जो ऊपरा पैदा होती है उससे इलेक्ट्रोड तथा कार्यखण्ड दोनों पिछल जाती हैं पिछलने के प्रचारात् ये धातु आप में मिल जाती है तथा ठंडी होकर एक प्रत बनाती है। यह प्रत बीड कहलाती है बीड बनाने की इस क्रिया को ही बीडिंग कहते हैं। अच्छी बीड में प्राप्त निम्न गुण होते हैं—

- (1) बीड की लम्बाई समान रहनी चाहिए।

- (2) संरेश्ता रहत होने चाहिए।
- (3) अंडकट अवरलैप तथा स्पॉइन्स्ट्रॉन दोनों रहत हो।
- (4) साइडो के साथ प्रूजन उचित होना चाहिए।
- (5) ऐनीट्रेशन अच्छी व एक समान होने चाहिए।
- (6) बीड बांजित स्थान पर बनी चाहिए।
- (7) सेन्ट मैटल तथा इलेक्ट्रोड प्रस्तर अच्छी भाँति मिलने चाहिए।

1.3.36 पैडिंग (Padding)

जब किसी धातु की साफ पर उसी धातु की प्रति बिल्डिंग की प्रति विल्डिंग कहलाती है इस विषय का उपयोग अनुरक्षण (Maintenance) के कार्यों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैलिंग को प्रस्तर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बनाते हैं इसके पश्चात मशीनिंग द्वारा इसका सही आकार तथा साइज प्राप्त करते हैं।

1.3.37 प्रमुख तकनीकी पद


(Main Technical Terms)

(1) ओपन सर्किट बोल्टेज (Open Circuit Voltage)—ओपन सर्किट बोल्टेज खाली बैलिंग मशीन द्वारा प्राप्त बोल्टेज होता है यह बोल्टेज प्राप्त होता है जब जैनरेटर से इसका मान लगभग 100 volt होता है। अधिक बोल्टेज प्राप्त होता है इसकी वैल्डिंग मशीन की सतहों को प्रस्तर मिलते हैं तो असुरक्षित होते हैं इसलिये बोल्टेज का मान कम ही रखा जाता है।

(2) पोलरिटी (Polarity)—डी.सी. सेटों में पोलरिटी को चयनित किया जाता है। वहीं ए.पी. सेटों में पोलरिटी निरत बदलते रहने के कारण पोलरिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पोलरिटी प्राप्त करने पर आकर्षी होती है—

(i) सीधी पोलरिटी (Straight Polarity)

सीधी पोलरिटी प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक एवं कार्यात्मकों को धात्मक रखते हैं।

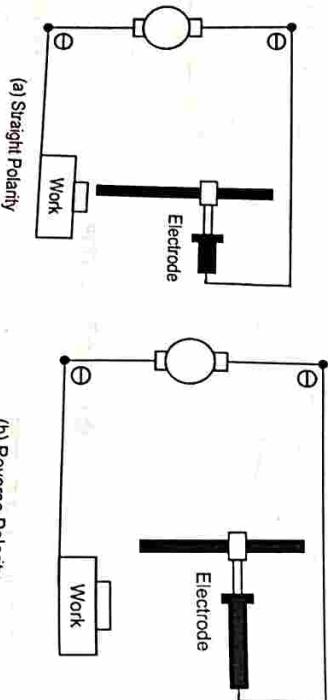

(ii) रिवर्स पोलरिटी (Reverse Polarity)—इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड को धात्मक रखते हैं वहीं अधिक विल्डिंग होता है। इस प्रक्रिया में स्पूर्ण ताप का 66% इन्हिस्ट्रॉप प्रवर्तन होता है जिस कारण इलेक्ट्रोड औधक विल्डिंग होता है।

(iii) आर्क बोल्टेज (Arc Voltage)—जब इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क का निर्माण होता है तो युक्त परिपथ बोल्टेज घटकर 18-34 volt के मध्य हो रहा जाता है। यह प्राप्त होता है जब आर्क की लम्हाएँ बोल्टेज पर आर्क की बोल्टेज भी घट जाती है तथा धारा बढ़ जाती है। आर्क लम्हाएँ घटने पर आर्क की बोल्टेज भी घट जाती है तथा धारा बढ़ जाती है। आर्क लम्हाएँ घटने पर आर्क की बोल्टेज भी घट जाती है तथा धारा बढ़ जाती है।

(iv) स्पष्टक प्रतिरोध (Contact Resistance)—यदि दो सुचालकों की सतहों को प्रस्तर मिलाते हैं तो एक बहु अतराल उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाहित करने पर इन्हिस्ट्रॉन इस बहु अतराल को उत्तलकर प्राप्त कर जाते हैं।

(v) ड्यूटी साइक्लिं (Duty Cycle)—यदि जब कोई भी मशीन लगातार कार्य करती रहती है तो उसके द्वारा प्राप्त बहु अतराल उत्पन्न हो जाता है। यह उस समय को प्रदर्शित करता है जिसका मान प्रतिरोध में दिया गया है। यह उस समय को प्रदर्शित करता है जिसका मान प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान प्रतिरोध कहा जाता है।

$$\text{ड्यूटी साइक्लिं} = \frac{\text{Real Time}}{\text{Total Time}} \times 100$$

(vi) धातु की प्लास्टिक स्थिति (Plastic Condition of Metal)—साधारण रखदों में यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल हटाने के पश्चात धातु अपनी साम्यवस्था या पूलवस्था में लौट आती है तो यह युग प्लास्टिक सीमा कहलाती है यदि किसी धातु को प्लास्टिक सीमा से अधिक मोड़ जाये तो कहलाता है एवं बल की यह सीमा प्लास्टिक सीमा कहलाती है यदि किसी धातु को धातु सामान्य ताप पर तन्ह हो भिन्न उसका तापमान बढ़ने पर एक निश्चित ताप पर बह फूंफता है यह दृट जाता है। यदि कोई धातु सामान्य ताप पर तन्ह हो भिन्न उसका तापमान बढ़ने पर एक निश्चित ताप पर बह फूंफता है।

(vii) पावर फैक्टर (Power Factor)—किसी भी विद्युत सर्किट में यदि कोई इन्डक्टिव या कैपेसिटिव तोड़ (Inductive & capacitive load) स्थान होने के कारण बोल्टेज में एक Phase difference उत्पन्न हो जाता है। इसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस कोण के कोसइन को ही पावर कहते हैं। यदि इन्डक्टिव लोड की पावर निकाली जाती है तो इस पावर फैक्टर ($\cos\phi$) से युगा कर शक्ति का मान ज्ञात किया जाता है। शक्ति को ज्ञात करने का गणितीय सूत्र निम्न है—

$$W = V.I$$

$$W = C.I.\cos\phi$$

(शुद्ध इन्डक्टिव लोड के लिये)

1.3.35 प्रतिरोध वैल्डिंग प्रक्रम (Resistance Welding Process)

प्रतिरोध वैल्डिंग का प्रयोग धातु के चालों को जोड़ने में किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रक्रम की फिल्टर गेंड या इलेक्ट्रोइस की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह इस सिद्धान्त पर कार्य करता है कि प्रतिरोध वैल्डिंग को अतिरिक्त धाता परिमाण, बहने वाली धाता के प्रतिरोध एवं धाता में कारण उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा तोन घटकों पर नियंत्रित करते हैं धाता परिमाण, बहने वाली धाता के प्रतिरोध एवं धाता में सर्वान्तर उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा, जो घटकों पर नियंत्रित करते हैं।

जोन के नियम के अनुसार,

$$\begin{aligned} V &= IR \\ H &= IVt \\ H &= I(IR)t \\ H &= I^2Rt \end{aligned}$$


जहाँ H = उत्सर्जन ऊर्जा (Joule) में, I = बहने वाली धाता (amp) में, R = प्रतिरोध (Ohm) में एवं t = धाता वाले में लाल समय (sec) में।

उपरोक्त सिद्धान्त से यह सिद्ध होता है कि उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा के बर्ने प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध का मान कम करने हेतु जोड़े जाने वालों सतहों में वैल्डिंग के स्थान पर दबाव डाला जाता है। इस कारण यह स्थान पर धाता प्रवाह बढ़ जाता है। जिस कारण दोनों चालों परिवर्तन अपनी स्लाइसिंग अवस्था में आ जाती है। उस परिवर्तन पर धाता प्रवाह बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण जो जोड़े बनते हैं। उसे नोट (Nugget) कहते हैं। दबाव डालकर दोनों जो परस्पर जोड़ दिया जाता है। इस दबाव के कारण जो जोड़े बनते हैं। उसे नोट (Nugget) कहते हैं।

वैल्डिंग का वर्गीकरण

वैल्डिंग को नियम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है—

1. प्रतिरोध वैल्डिंग (Resistance Welding)

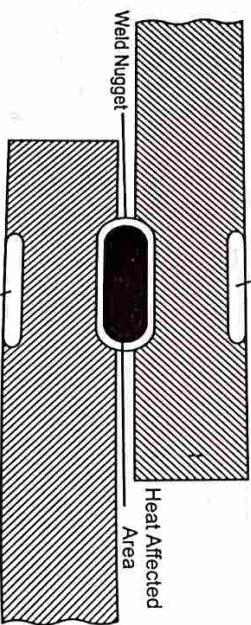

चित्र 148

1.3.39 प्रतिरोध वैल्डिंग प्रक्रमों का वर्गीकरण

(Classification of Resistance Welding Processes)

जोड़ने की विधि के आधार पर प्रतिरोध वैल्डिंग को नियम भागों में विभाजित किया गया है—

- (a) बट प्रतिरोध वैल्डिंग (Butt Resistance Welding)
- (b) स्पॉट प्रतिरोध वैल्डिंग (Spot Resistance Welding)
- (c) सीम प्रतिरोध वैल्डिंग (Seam Resistance Welding)
- (d) प्रोजेक्शन प्रतिरोध वैल्डिंग (Projection Resistance Welding)
- (e) पक्खीजन प्रतिरोध वैल्डिंग (Percussion Resistance Welding)

- 2. थर्मिट वैल्डिंग (Thermite Welding)
- 3. आर्क वैल्डिंग (Arc Welding)

- (a) कार्बन आर्क वैल्डिंग (Carbon Arc Welding)
- (b) मेटल-आर्क वैल्डिंग (Metal Arc Welding)
- (c) मेटल-इन्टर गैस वैल्डिंग (Metal Inert Gas Welding)
- (d) टंगस्टन इन्टर गैस वैल्डिंग (Tungustan Inert Gas Welding)
- (e) प्लास्मा आर्क वैल्डिंग (Plasma Arc Welding)
- (f) सबमर्ज आर्क वैल्डिंग (Submerged Arc Welding)
- (g) इलेक्ट्रो-स्लैग आर्क वैल्डिंग (Electro Slag Arc Welding)

4. गैस वैल्डिंग (Gas Welding)

- (a) आक्सी-ऐसीटिलोन गैस वैल्डिंग (Oxy-acetylene Gas Welding)
- (b) आक्सी-हाइड्रोजन गैस वैल्डिंग (Oxy-Hydrogen Gas Welding)

5. डोस अवस्था वैल्डिंग (Soild State Welding)

- (a) घर्षण वैल्डिंग (Friction Welding)
- (b) अल्ट्रासोनिक वैल्डिंग (Ultrasonic Welding)
- (c) हिपरजून वैल्डिंग (Diffusion Welding)
- (d) एक्सप्लोसिव वैल्डिंग (Explosive Welding)

6. नवीनीतम् वैल्डिंग प्रक्रम (Newer Welding Process)


- (a) इलेक्ट्रॉन-बीम वैल्डिंग प्रक्रम (Electron Beam Welding Process)
- (b) लेजर-बीम वैल्डिंग प्रक्रम (Laser Beam Welding Process)

7. वैल्डिंग संबंधित प्रक्रम

- (a) कटाइ प्रक्रम (Cutting Process)
- (b) फेसिंग प्रक्रम (Facing Process)
- (c) ब्रेजिंग प्रक्रम (Brazing Process)
- (d) सोल्डरिंग प्रक्रम (Soldering Process)

(i) स्पॉट प्रतिरोध बैंडिंग (Spot Resistance Welding)—नीचे दिये गये चित्र-2 में एक स्पॉट बैंडिंग मशीन दर्शायी गयी है। इसका मुख्य घटक धातु समार्पण होता है जिसमें कि ताँबा या कामा की निर्मित चाल एवं लिंगर दो पुँजों में इलैक्ट्रोड लो रहते हैं। यह एक प्रकार की पेर चालित मशीन होती है। प्रायः हम स्पॉट डाइन ट्रॉसफार्म का प्रयोग किया जाता है। प्रायः हम स्पॉट डाइन ट्रॉसफार्म का प्रयोग किया जाता है। जोड़े जाने वाली थातुओं की दोनों चालों को बदलो के बीच से आगे की ओर जुड़ा जाता है। स्पॉट एवं धारा प्रवाह हेतु करते हैं। चाल इलैक्ट्रोड के मध्य से जुड़ते हैं ऐलैन दबावक यांत्रिक दब इलाज जाता है। धारा एवं स्पॉट प्रतिरोध दोनों चालों के मध्य दोनों चालों को लगाक बिन्दु तक पहुँचाकर जोड़ का निर्माण करता है। स्पॉट बैंडिंग प्रक्रम हेतु प्रयोगी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊपरा सार्वाधिक उपयोगी होते हैं। इस धारा को स्टेप डाइन ट्रॉसफार्म की सहायता से सरलतापूर्वक बांधित धारा एवं बोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है।

चालों के मध्य स्पॉट बिन्दुओं पर अधिक ऊपरा उत्पन्न कर दी जाती है। जिस कारण स्पॉट बिन्दु के समीप दोनों चालों पर स्पॉट प्रतिरोध करते हैं। चाल इलैक्ट्रोड के मध्य से जुड़ते हैं ऐलैन दबावक यांत्रिक दब इलाज जाता है। धारा एवं स्पॉट प्रतिरोध दोनों चालों के मध्य से जुड़ते हैं ऐलैन दबावक यांत्रिक दब इलैक्ट्रोड की चाल इस प्रकार एक सम्बन्ध स्थापित होता है कि वह एक उच्च जुणवता के व्यवस्थित दबा से इलैक्ट्रोड के मध्य से जुड़ते हैं ऐलैन दबावक यांत्रिक दब इलाज में परिवर्तित किया जा सकता है।


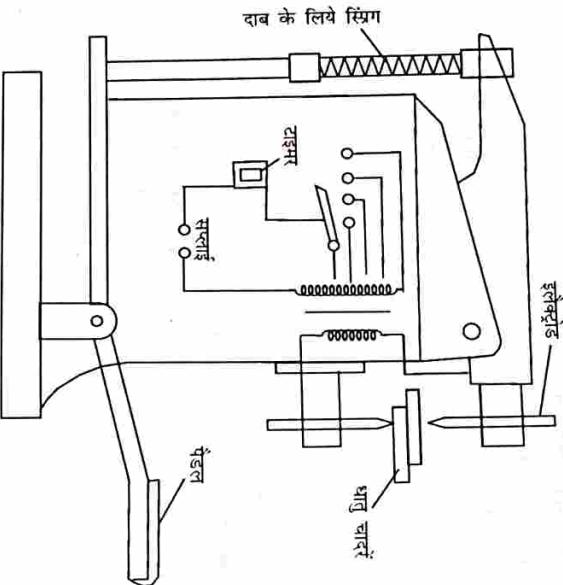


चित्र 149 : स्पॉट बैंडिंग मशीन की सरंचना


स्पॉट बैंडिंग के अनुप्रयोग (Applications of Spot Welding)

- (1) रिवर के स्थान पर जोड़ों के निर्माण हेतु इनका प्रयोग होता है।
- (2) चढ़ाव जोड़ (Lap Joint) बनाने हेतु।
- (3) बातुरीधक (Butt Joint) एवं जलसह (Water Proof) जोड़ों के निर्माण में।
- (4) इनके द्वारा ट्रक, ट्रैकर, बस, कार, बस्टर, मोटर सार्फिक्सों इत्यादि वाहनों के ढांचों का निर्माण भी किया जाता है।
- (5) सीम प्रतिरोध बैंडिंग (Seam Resistance Welding) —सीम प्रतिरोध बैंडिंग मीटिंगों को सीम या संस्तर बैंडिंग भी कहा जाता है। इस बैंडिंग प्रक्रम की सहायता से सतत जोड़ बनते हैं। इस प्रक्रम में बिन्दु या स्पॉट की एक सतत खुलाहा होती है। इस प्रक्रम का सीचन बनने जैसे दिये गये चित्र (5) में प्रतीर्ति किया गया है। इस मशीन में इलैक्ट्रोड

प्रायः छाँटी आकृति के होते हैं जो कि यांत्रिक दब लाने पर जोड़ का निर्माण करते हैं। दोनों धूर्णों चाल विपरीत दिशा में घूँसने गति करते हैं। धारा की चालों को दब इलाजे हेतु दोनों धूर्णों के बीच से आगे की ओर जुड़ा जाता है। स्पॉट एवं धारा प्रतिरोध द्वारा पैदा होने वाली ऊपरा दोनों चालों को लगाक बिन्दु तक पहुँचाकर जोड़ का निर्माण करता है। सतत विद्युत धारा, धारा प्रवाह अवधि, यांत्रिक दब, इलैक्ट्रोड की चाल इस प्रकार एक सम्बन्ध स्थापित होता है कि वह एक उच्च जुणवता के जोड़ का निर्माण कर सके।

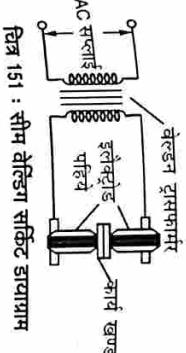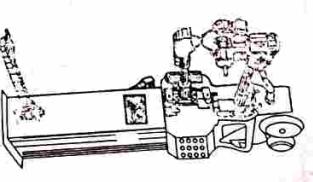

चित्र 151 : सीम बैंडिंग सार्किंट ड्रायाग्राम

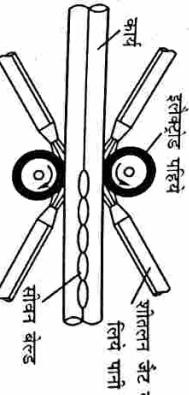

चित्र 152 : सीम बैंडिंग प्रोसेस का बैरिंग रूप

सीम बैंडिंग मशीन की युक्तियाँ (Equipments of Seam Welding Machine)

सीम बैंडिंग मशीन के नियमितिकृत प्रयुक्त उपकरण होते हैं—

- (i) विद्युत शक्ति स्रोत (Electric Power Source)
- (ii) इलैक्ट्रोड्स पर यांत्रिक दबाव लगाने वाला साधन या पैडल।
- (iii) इलैक्ट्रोड्स एवं कार्यखण्डों को पकड़ने वाली युक्ति।
- (iv) नियन्त्रक (Controller) जिसका प्रमुख कार्य विद्युत धारा प्रवाह एवं कार्यखण्डों की गति में सामंजस्य बढ़ाने का है।
- (v) इलैक्ट्रोड्स को गति प्रदान करने वाला एवं कार्यखण्ड का संचालन करने का साधन।

सीम बैंडिंग के लाभ (Advantages of Seam Welding)

सीम बैंडिंग मशीन के अन्य नियमितों की अपेक्षा निम्न लाभ हैं—

- (i) स्पॉट बैंडिंग के व्याप की अपेक्षा सीम बैंडिंग की चौड़ाई कम हो होती है।
- (ii) इस प्रक्रम द्वारा बनाया गया जोड़ अधिक द्विरोधी होता है।
- (iii) स्पॉट बैंडिंग प्रक्रम की अपेक्षा सीम बैंडिंग प्रक्रम में चालों का अतिव्याप्त (overlapping) कम होता है।
- (iv) इस प्रक्रम द्वारा बनाए गए जोड़ों की सामर्थ्य अधिक होती है।
- (v) इस प्रक्रम द्वारा चढ़ाव (Lap) एवं कुंद (Butt) दोनों ही प्रकार के जोड़ों का निर्माण किया जा सकता है।

सीम बैंडिंग के अनुप्रयोग (Applications of Seam Welding)

- (i) इस प्रक्रम द्वारा जलसंयोगी भागों एवं बायोरोधी टर्किंगों का निर्माण किया जाता है।
- (ii) इस प्रक्रम द्वारा 20 Swg तक के पर्स टैक, क्रिंज टैक, गैसोलीन टैक इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
- (iii) इसका प्रयोग कर द्वौसफार्म टैक, क्रिंज टैक, गैसोलीन टैक इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
- (iv) ग्रोजेक्सन बैंडिंग अथवा प्रेसप बैंडिंग (Projection Welding) —इस प्रक्रम के समान होता है परन्तु इसकी प्रयोग के इलैक्ट्रोड जुकाले (Pointed) नहीं होते हैं, यह चम्प होते हैं इनके त्रिस त्रिसीक चम्पों के बैल्ड करना होता है उनमें से किसी एक या दोनों चालों को मशीन या बेक्सन नियम द्वारा प्रक्रियत किया गया है। इस प्रक्रम में इलैक्ट्रोड



चित्र 153 (a) : Projection Welding

बाट दोनों चारों को मशीन की डाल्डों के मध्य गेंग प्रकार से स्थानित करते हैं। इस कारण इन दोनों चारों का पारम्परिक सम्पर्क कुछ प्रक्षेपित बिट्टुओं पर बनता है। बिट्टुत धारा प्रवाहित करने पर दोनों कार्यखण्डों को कर्त्रियों की सहयोग से दबकर बैल्ड जोड़ का निर्माण करते हैं।

इस प्रक्रम हेतु प्रोजेक्शन वैल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है जोकि मूलतः दब ग्राउंपी होती है। इसकी क्रियाविधि लगभग स्पैट बैल्ड मशीन के समान होती है। चित्र (a) & (b) में व्यवस्थित आरेख प्रदर्शित किया गया है।


सावधानियाँ (Precautions)—

इस प्रकार के जोड़ों का निर्माण करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाहिये—

- प्रक्षेपों को सुरक्षात्पूर्वक चारित निर्मित करना चाहिये।
- प्रक्षेपों के निर्माण करते समय कार्यखण्डों को काटना व छाँटना नहीं चाहिये।
- प्रक्षेपों के निर्माण के समय क्रास चारर जैसे उभारों का उचित प्रयोग करना चाहिये।
- प्रक्षेपों को घटन्त होना चाहिये।
- प्रक्षेपों की संचाना इस प्रकार करती चाहिये कि वैल्डिंग करते समय बिना बाहर निकाले नष्ट हो जायें।

प्रक्षेप वैल्डिंग के अनुपयोग (Applications of Projection Welding) —

- इसका प्रयोग ऊर्ते ओंगों को परस्पर बैल्ड करने में किया जाता है।
- इसका उपयोग ज्यादा उत्पादन हेतु किया जाता है।

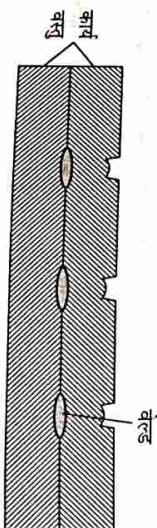

चित्र 153 (b) : प्रोजेक्शन वैल्डिंग द्वारा बनाये गये मेल्ड-जोड़


नीचे दिये गये चित्र में प्रोजेक्शन वैल्ड द्वारा बनायी गयी बैल्ड जोड़ दर्शायी गयी है।

(iv) बट वैल्डिंग (Butt Welding)—इस प्रक्रम में कार्यखण्डों के सिरों को आपने-सामने रखकर बैल्ड किया है। यह वैल्डिंग दो प्रकार से होती है—

- अपसेट बट वैल्डिंग
- फ्लैश बट वैल्डिंग

(1) अपसेट बट वैल्डिंग (Upset Butt Welding)

आपने सामने रखा जाता है बिट्टुत धारा प्रवाहित करने पर दोनों कार्यखण्डों को कर्त्रियों की सहयोग से उत्पन्न होती है। यह ऊपर सिरों का ताप स्तरांक बिट्टु (Melting Point) तक पहुँचा देती है। फिर इसके पश्चात्

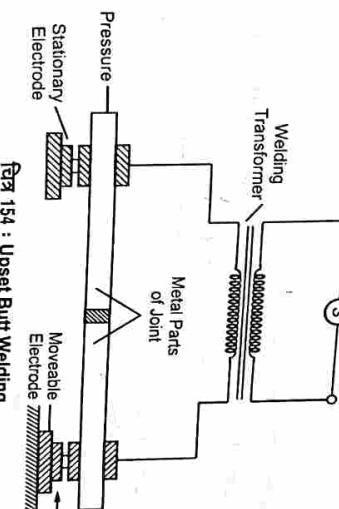

चित्र 154 : Upset Butt Welding

अनुपयोग (Applications)


- इस प्रक्रम के द्वारा प्रक्षेपों के सिरों को जोड़ा जा सकता है।
- इस प्रक्रम द्वारा बार, रोड, छड़ी, इत्यादि को भी समलाप्तपूर्वक जोड़ा जा सकता है।
- इसके द्वारा हम एल्यूमिनियम एलॉय, कोपर, कार्बन इस्पात, निकिल एलॉय इत्यादि को समलाप्तपूर्वक बैल्ड कर सकते हैं।

(2) फ्लैश बट वैल्डिंग (Flash Butt Welding)

—यह बट वैल्डिंग प्रक्रम का ही एक विकसित रूप है। परन्तु बट वैल्डिंग से मिलन इसमें कार्यखण्डों के सिरों को परस्पर मिलाकर नहीं रखा जाता है। फ्लैश वैल्डिंग प्रक्रम में दोनों कार्यखण्डों के सिरों को धोरे-धोरे पास लाया जाता है। इसके पश्चात् एक बिट्टुत अर्क का निर्माण किया जाता है। बिट्टुत आर्क द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊपरा कार्यखण्ड के सिरों का तापमान लगातार बिट्टु तक तीव्र होती है। तब बैल्ड किये जाने वाले सिरों पर दब झिलकत दोनों सिरों को परस्पर मिलाया जाता है, जिसके फ्लैशस्प्लूप वैल्डिंग प्रक्रम पूर्ण हो जाता है। दिये गये चित्र (3) में फ्लैश बट

अनुपयोग (Applications)

- इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में पार्ट्स बनाने में किया जाता है।

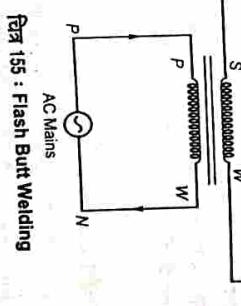

चित्र 155 : Flash Butt Welding

चित्र 155

(ii) मोट वाहनों के बड़े पहियों, धुरियों के निर्माण में
 (iii) इसके द्वारा लौह तथा अलौह दोनों धातुओं को जोड़ा जा सकता है।

- (iv) इस प्रक्रम का उपयोग कर असमान धातुओं को भी सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।
 (v) इस प्रक्रम द्वारा पतले दण्ड या बार को भी सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।

अपसेट बट वैल्डिंग एवं प्लॉश बट वैल्डिंग में अन्तर


(Differences between Upset Butt Welding and Flash Butt Welding)

दोनों तकनीकों के अन्तर नीचे दी गयी तालिका में दिये गये हैं—

क्र०	अपसेट बट वैल्डिंग (Upset Butt Welding)	प्लॉश बट वैल्डिंग (Flash Butt Welding)
(i)	चारस्व में चाहे प्रक्रिया रैजेस्ट्रेस वैल्डिंग प्रक्रम का उदाहरण है।	यह प्रक्रम आर्क वैल्डिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है।
(ii)	इसका उपयोग कर कम क्रोस सेक्शन की बार को जोड़ा जा सकता है।	इसका प्रयोग कर बड़े सेक्शनों को भी सरलतापूर्वक जोड़ा सकता है।
(iii)	इस प्रक्रम में दोनों सिरों को गम किया जाता है।	इसमें दोनों जोड़े जाने वाले दोनों अवयवों के बीच कोई गेप नहीं रखा जाता है।
(iv)	इस प्रक्रम में जोड़े जाने वाले दोनों अवयवों के बीच कोई गेप है।	इसमें दोनों जोड़े जाने वाले दोनों अवयवों के बीच भी रखा जा सकता है।
(v)	बैल्ड की जाने वाली दोनों सतहों को समतल कर कर रखना।	इस प्रक्रम में दोनों सतहों का समतल होना आवश्यक नहीं होता है।
चाहिए।		

पर्क्जन वैल्डिंग प्रक्रम (Percussion Welding Process)

इस प्रक्रम का संचयन विनि दिये गये।

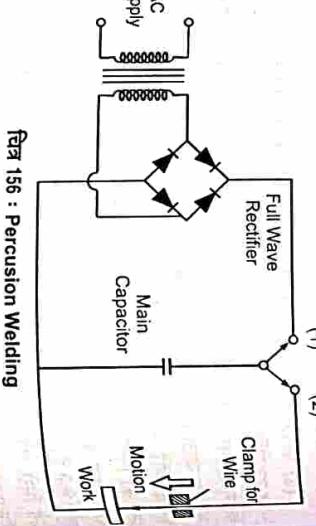

चित्र 156 : Percussion Welding

- अनुप्रयोग (Applications)**
- इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त लगभग सभी धातुओं एवं उनके मिश्र धातु को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।
 - विद्युत समर्क पुरुःों में तोबा-टांस्टन, रजा-टांस्टन, मालिविडनम् सोने (Gold) इत्यादि को सरलतापूर्वक जोड़ा सकता है।

प्रमाणु हाइड्रोजन वैल्डिंग (Atomic Hydrogen Welding)

(iii) नीचे की मिश्र धातुओं, ऐल्युमीनियम की मिश्र धातुओं, निकिट की मिश्र धातुओं, निम कार्बन इस्यात एवं कार्बन इस्यात को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।

प्रमाणु हाइड्रोजन वैल्डिंग प्रक्रम को दर्शाया गया है। इस प्रक्रम में हम दो टांगस्टन इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क बनाकर फ्लूजन हेतु आवश्यक ठांडा की मात्रा उत्पन्न करते हैं। कार्बोरेंट्रो प्र-जव हाइड्रोजन तीव्र वेग से उत्पन्न होती है। पूरक पदार्थ (Filler Material) गोट का प्रयोग भी किया जाता है। हाइड्रोजन गोट की दोनों टांगस्टन इलेक्ट्रोडों के मध्य निर्मित आर्क के ठांप से बैल्ड मैटल की विल्डिंग का कार्य भी करती है। हाइड्रोजन गोट की दोनों टांगस्टन इलेक्ट्रोडों के मध्य निर्मित आर्क के ठांप से बैल्ड मैटल की विल्डिंग का कार्य भी करती है। जिससे कि हाइड्रोजन अपने दो प्रमाणुओं में विभक्त हो जाता है। यह एक प्रकार की जुड़ाता या पास कारबाया जाता है। जिससे कि हाइड्रोजन अपने दो प्रमाणुओं में विभक्त हो जाता है। यह एक प्रकार की जुड़ाता या पास कारबाया जाता है। जिससे कि हाइड्रोजन अपने दो प्रमाणुओं में विभक्त हो जाता है।

$$H_2 = H + H - 100700 \text{ Calories}$$


उपरोक्त वर्णित ग्रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन अपुणों में पर्यावरण हो जाते हैं। शोषित ऊप्पा और आर्क की ऊप्पा दोनों का ताप लगभग 37000°C के आस पास हो जाता है जो कि कार्बोरेंट्रो पूरक पदार्थ की प्रियतात् कर देती है। निम ग्रासायनिक अभिक्रिया विधत होती है।



यह प्रक्रम बहुत लाभकारी है जैसे वैल्डिंग की गत गत गत होती है, आर्क को एक जॉब से दूसरे पर बिना बुझाये दैसंफर कर सकते हैं क्योंकि आर्क का निर्माण चार्च में लोगों दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य होता है। सुझा कवच या शॉटिंगडंग हेतु अलग से किसी गोट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके द्वारा उन पदार्थ को भी सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है जिसके लिये इलेक्ट्रोडों नहीं लियते हैं।

अनुप्रयोग (Applications)

- इस प्रक्रम द्वारा लगभग सभी धातुओं एवं उनके मिश्र धातु को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।
- इस प्रक्रम का प्रयोग डाई सतह परिष्करण में भी किया जा सकता है।
- बड़े कार्बोरेंट्रो को भी सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।
- मजबूत, उच्च सामर्थ्य एवं तन्त्र जोड़ प्राप्त होते हैं।

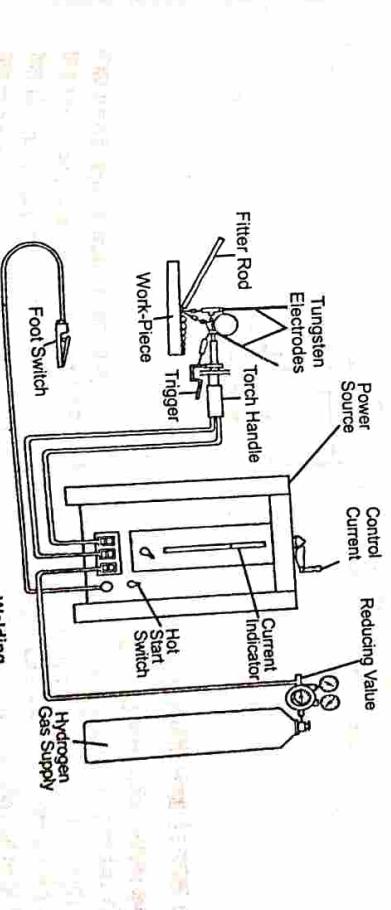

चित्र 157 : Atomic Hydrogen Welding

1.4.4 आर्क वैल्डिंग (Arc Welding)


इस विधि में मैटल के प्लॉजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की उत्पत्ति विद्युत आर्क बनाकर की जाती है। इस विधि के निम्नलिखित वर्णन में बहुत गाया है—

(i) मैटल आर्क वैल्डिंग के मध्य बनाया जाता है। कार्पेल्ड की वेल्ड होने वाली सतह तथा फिल्टर रोड दोनों पिण्ठलक्षण परस्पर मिलाकर रुद्ध करने पर जोड़ का निर्माण होता है। आर्क का तापमान लगभग 5000°C तक पहुँच जाता है। कार्पेल्ड या जोड़ व फिल्टर रोड के मध्य आर्क बनाने की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं—

(a) मैन्युअल मैटल आर्क वैल्डिंग (Manual Metal Arc Welding)—यह आर्क निर्माण करने की सरलीकृत प्रयुक्ति होने वाली परस्पर मिलाकर रुद्ध कोटेंड विधियों में से एक है। इस प्रक्रिया में प्लॉक्स कोटेंड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तथा पावर सप्लाई हुए पावर ट्रांसफॉर्मर, जेनरेटर या ब्लॉक्सायर इलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया सबसे ज्ञानात्मक सत्ता तथा योग्यता जोड़े प्रदान करने वाली होती है।

(b) सब्मर्जेंड आर्क वैल्डिंग (Submerged Arc Welding)—साधारण शब्दों में सब्मर्जेंड का मतलब होता है इब्बा हुआ इस प्रक्रिया में आर्क घूँस रख से प्लॉक्स में दूबी होती है। आर्क प्रायः इलेक्ट्रोड जो कि प्रायः कौटेंड तथा बैस मैटल के मध्य बनाता है। प्लॉक्स को बैस मैटल पर बिछाने के लिए एक हाथर का प्रयोग किया जाता है जिसके पीछे बैलिंडा इलेक्ट्रोड बैस मैटल में फीड कर आर्क बनाकर आगे तक बढ़ाया जाता है। आर्क बनाने के कारण इलेक्ट्रोड तथा बैस मैटल दोनों विषल जाते हैं। यह एक प्रकार की समों आर्टीफिशियल प्रक्रिया है।

चित्र 158 : Manual Metal Arc Welding

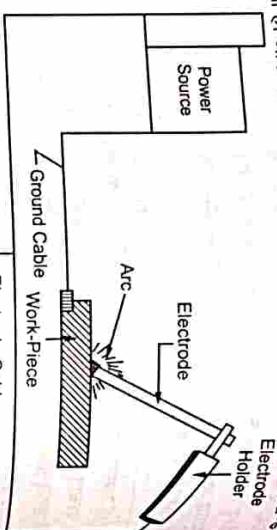

के रूप में रहता है। पूरक वायर या तार बोड की मोटाई के अनुसार कम या ज्यादा गति के साथ फोटो गल्टरों के द्वारा वेल्ड बोड की बोड में फोड़ करते हैं। इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले सम्पर्क के मुख्य उपकरण हैं पावर ब्लॉट, वायर स्टूट्टर, कन्ट्रोल यूनिट, बायर फोटोडिंगा डिवाइस एवं प्लॉक्स होमप्र इन्याटिंग। यह प्रक्रम प्रायः ऊर्ध्वांग जोड़ों हुए हो प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में जोड़े जाने से ऊपर की तरफ चढ़ता है।


लाभ (Advantages)—

1. इस प्रक्रम में स्ट्रैप्पिंग (Spattering) नहीं होती है।
2. इस प्रक्रम का उपयोग कर मिश्र अवयव को वेल्ड मैटल में सरलतापूर्वक मिलाया जा सकता है।
3. इस प्रक्रम में डीप फैलोट्रेशन प्राप्त होता है।
4. जोड़ ठंडे होने पर स्टैंग की पत खत्त हो जाती है।
5. बोड वायुमण्डलीय प्रभाव से पूरी तरह रक्षित रहती है।

अनुप्रयोग (Applications)—

1. इस विधि का प्रयोग कर पाइसों लंग फिलेटों को भी जोड़ा जा सकता है।
2. इस प्रक्रम द्वारा लो कार्बन स्टील, स्टैलेस स्टील, लो एलायंस स्टील इत्यादि सभी को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है।


चित्र 159 : Submerged Arc Welding

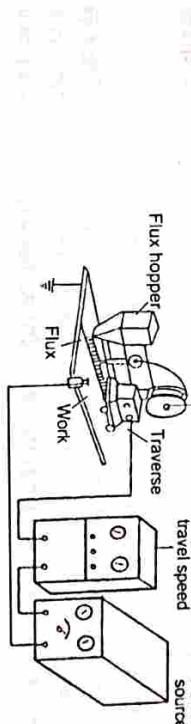

1.4.5 सब्मर्जेंड आर्क वैल्डिंग (Submerged Arc Welding)

यह प्राकृतिक बैलिंडा होती है। इस प्रक्रम में आर्क द्वारा बैलिंडा कार्पॉर पूँग किया जाता है। सब्मर्जेंड आर्क वैल्डिंग प्रणाली है। इस प्रक्रम में एक विशेष ब्लॉट के हाथर को प्लॉक्स में इलेक्ट्रोड कोटिंग एवं बैस मैटल या कार्पेल्ड के मध्य होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोड द्वारा आर्क का निर्माण कर अप्रसर किया जाता है। प्लॉक्स की कुछ मात्रा पिण्ठलक्षण बीड़ की सतह पर एक रक्षात्मक कवच का निर्माण कर देती है। इस प्रक्रम में फिल्टर या पूरक पदार्थ वायर के रूप में होता है जो कि प्रायः एक सूखे

चित्र 160 : Submerged Arc Welding

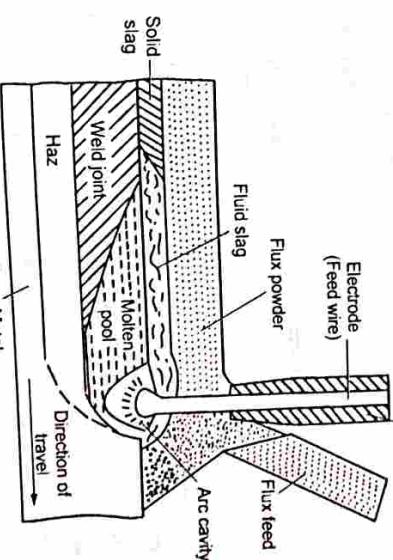

1.4.6 वैल्डिंग दोष

वर्तमान समय तकनीकी युग है इस समय में अधिकांश की विभिन्न शाखाओं जैसे चार्गिंग अभियांत्रिकी, वैल्डिंग निर्माण आदि कार्य आसान हो जाता है। वैल्डिंग दोनों ही जगह अपना महत्वपूर्ण स्थान अभियांत्रिकी इत्यादि द्वारा प्रतिदिन नयी-नयी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वैल्डिंग निर्माण आदि कार्य आसान हो जाता है। दोष रहित बीड़ शरण खोती है वैल्डिंग को सहजता से जहाज, गोदों, तुँड़ घोटों, वैल्डिंग निर्माण आदि कार्य प्रकार की असुचियों द्वारा दिखायी पड़ती है। वैल्डिंग के प्रचार जोड़ों में कुछ प्रकार की असुचियों द्वारा दिखायी पड़ती है। वैल्डिंग दोष कहलाते हैं। समय रहते ही इन दोषों को प्रब्धकर दूर कर लेना चाहिये।

1.4.7 वैल्डिंग दोषों के प्रकार (Types of Welding Defect)

वैल्डिंग जोड़ों में प्रायः निम्न प्रकार के दोष पाये जाते हैं—

- 1. बाहर या अपरी दोष (External Defect)—**जो दोष जोड़ों की ऊपरी सतह पर उभरे प्रतीत होते हैं वह बाहरी दोष कहलाते हैं। ये जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं जैसे— दरारे (External cracks), स्पैटर्स (Splatters), क्रैटर्स (Craters), झेंची-नीची बीड़ (Uneven Bead), टर्डे-मैंडे बीड़ (Distorted Joints) संखेता (Porosity), निम्न पिलना (Undercut)।
- 2. अन्तः या अन्दरूनी दोष (Internal Defect)—**जो दोष बीड़ की आंतरिक संरचना में उत्पन्न होते हैं वह अन्तः या अन्दरूनी दोष कहलाते हैं। इन दोषों की श्रृंखला में जो दोष आते हैं वह निम्नत है—

वापरके वर्गीकृत समस्त दोषों के कारण, सावधानियाँ व नियमों का विस्तृत वर्णन निम्नत है—

- 1. दरारे (Cracks)—**प्रायः जोड़ों में दो प्रकार की दरारे पैदा हो जाती हैं— एक बीड़ की ऊपरी सतह पर दिखायी देती है इनके कारण जोड़ों की सामग्री बहुत कम हो जाती है। समयजुगाड़ी बढ़ती जाती है जिस कारण जोड़ों के ठूँठने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के दोषों का मुख्य कारण उनका असमान रूप रेंडा होने पर उत्पन्न आंतरिक विचार होता है।

कारण—(i) बीड़ का पतलापन।

(ii) जोड़ों के डिजाइन में कमी होना।

(iii) दोषपूर्ण बैल्ड मैटल का चुनाव।

(iv) अनुचित वैल्डिंग तकनीकों का प्रयोग करना।

(v) पूजन की कमी।

(vi) इलेक्ट्रोइंड में हाइड्रोजन की अधिक मात्रा।

(vii) फ्लक्सों का दोषपूर्ण होना।

(viii) वैल्डिंग जोड़ों की पारी में तर जाना।

(ix) बेस मैटल में सर्पनर ऐं कार्बन की अधिक प्रतिशतता।

(x) तन्ता की कमी होना।


सावधानियाँ (Precautions)—(i) जोड़ों का सही चयन।

(ii) वैल्डिंग रोडों का उचित चयन।

(iii) जोड़ों में वौल्विंग का प्रयोग करना।

(iv) उचित फ्लक्सों का चयन करना।

(v) लेब कार्यालयों को छोटे-छोटे घांगों में बैल्ड करना।

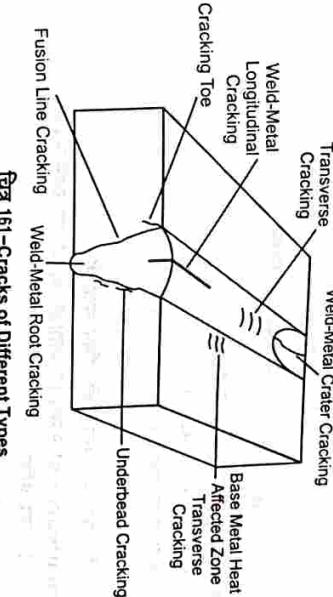

चित्र 161—Cracks of Different Types

कारण (Causes)—(i) वैल्डिंग की असमान गति।

(ii) अनियमित पावर सफ्टन।

(iii) अकुशल श्रीमिक

(iv) वैल्डिंग मतहों की सफाई न होना।

(v) उच्चकालीन बैल्डा गोड का चयन न करना।

(vi) जोड़ों को उचित स्थिति में नहीं रखना।

(vii) बीविंग का सही निर्माण न होना।

(viii) अनुचित आर्क लेबाई।

(ix) पृष्ठज्ञन की कमी।

सावधानियाँ (Precautions)—(i) सही वैल्डिंग राड का चयन।

(ii) नियमित पावर सल्लाई।

(iii) आर्क की लबाई रिस्ट्र रखकर।

(iv) जोड़ की सतहों को अच्छी तरह से साफ करके।

(v) जोड़ों को सही स्थिति में रखकर वैल्डिंग।

(vi) बीविंग की गति समान रखकर।


(vii) वैल्डिंग की गति समान रखकर।

(viii) बीड़ देखने हेतु अच्छी स्क्रीन का प्रयोग करके।

(ix) कुशल प्रशिक्षित बैल्डरों द्वारा वैल्डिंग कार्यका।

3. क्रैटर्स (Craters)—इस प्रकार के दोष बैल्ड बीड़ के अंतिम सिरे पर उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि अंतिम सिरे पर

- (vii) जोड़ों का पूर्वतापन करके।
- (viii) बीड़ लगाने से पूर्व जोड़ों को टेक (Tack) लाकर जोड़कर।
2. झेंची-नीची बीड़ (Uneven Bead)—जोड़ों में बीड़ समान होने चाहियो बीड़ों की अवतलता एवं उत्तलता बीड़ों में दोष उत्पन्न कर देती है। इस कारण बैल्ड बीड़ दिखने में मुद्र प्रती नहीं होती है।

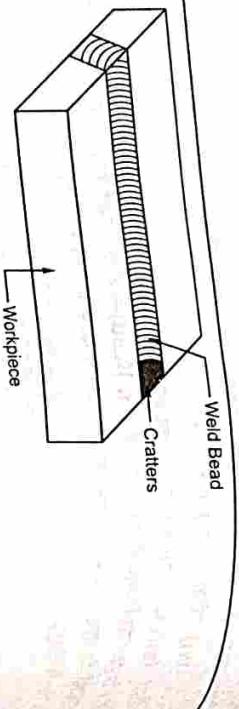


चित्र 162-Workpiece

कारण (Causes)—(i) ऊँचे करंट पर वैल्डिंग करना।
(ii) बोड के अंतिम सिर पर इलेक्ट्रोड हटा लेना।
(iii) अनुचित फिलर मैटल इलेक्ट्रोड का चयन।
(iv) अनुचित व अधिक्षित श्रमिकों का चयन।
(v) बैस मैटल में कार्बन, एवं स्मर्क्स की अधिक मात्रा होना।

उपचार (Precautions)—(i) कुराल एवं प्रशिद्धि श्रमिकों का चयन करके।

- (ii) बोड को अच्छी तरह खरकर।
- (iii) बोड के अंत तक इलेक्ट्रोड को धीरे-धीरे हटाना चाहिये।
- (iv) पूर्व बोड की सफाई कर क्रेटस के ऊपर से ही दूसरी बोड को प्रारंभ करना चाहिये।

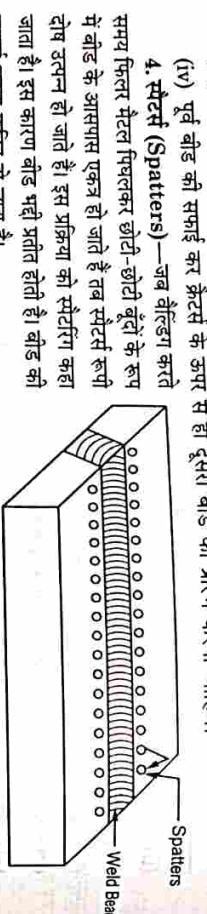

चित्र 163

कारण (Causes)—(i) कार्बोखण्डों की सफाई करना कठिन हो जाता है।


- (ii) पॉल्कस में नमों की मात्रा अधिक होना।
- (iii) अनुचित बैल्डिंग राड बोड का प्रयोग करना।
- (iv) अनुचित पोलोरिटी का प्रयोग करना।
- (v) उच्च घारा व बोल्टेजों का प्रयोग करना।
- (vi) आर्क बोंबों के कारण आर्क का अनियंत्रित हो जाना।
- (vii) आर्कों की अत्यधिक लंबाई।

सावधानियां (Precautions)—(i) आर्कों की लंबाई कम करके।

- (ii) उचित पोलोरिटी का चयन करके।
- (iii) गैरित बैल्डिंग राडों का प्रयोग करके।
- (iv) उच्च बोल्टेज एवं घारा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
- (v) बोड के निकट की सहाय पर तेल लागाकर भी रोके जाते हैं ताकि बैर्ड चिपके ना।
- (vi) बैर्डों का प्रयोग करके।
- (vii) बैल्डिंग से पूर्व सहायों को पूर्ण तरह से साफ करके।

5. टेक्सें-मेंडे जोड़ (Distorted Joints)— जब बैल्डिंग की गई जटी जटी हो जाती है तब इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं इनका मूल कारण असमान खिचाव होता है।

कारण (Causes)—(i) बिना टेक्स लगाकर वैल्ड

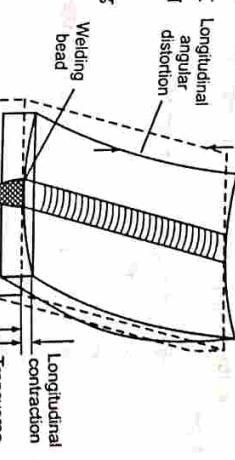

चित्र 164 : UnderCut

सावधानियां (Precautions)—(i) जॉबों को पूर्वतापन न करना।
(ii) जॉबों को उचित तरह से क्लैम्प न करना।
(iii) जॉबों का असमान रूप से ठड़ा होना।
(iv) बैल्ड बोड का नियमित रूप में न करना।


तापित करने के

- (ii) बैक-अप ल्योटों का प्रयोग कर।
- (iii) जॉबों को धीरे-धीरे ठंडा करके।
- (iv) जॉबों की टैकिंग करके।
- (v) बैल्डिंग बोड को लंबाई के मध्य से प्रारंभ करके।

6. किनारा पिपलना (Undercutting)— जब बैल्डिंग करने पर प्रारंभ में ही घाट अधिक मात्रा में पिपलन जाये तो आगे कुछ स्थान रिक्त रह जाता है इस स्थान पर पिपलन घाट भी मात्रा में भी कमी आ जाती है और कभी-कभी फिलर घाट रहती ही नहीं है उक्त स्थान का काट क्षेत्रफल (Cross-section Area) कम हो जाता है जिस कारण जाइ कमजोर हो जाते हैं।

कारण (Causes)—(i) बैल्डिंग की तीव्र गति होना।

- (ii) अत्यधिक भोट इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना।
- (iii) अनुचित पोलोरिटी का चयन।
- (iv) आर्कों की लंबाई अधिक होना।
- (v) इलेक्ट्रोडों का अनुचित शुकाव कोण।
- (vi) आर्क ल्यो बनाना।
- (vii) अत्यधिक विद्युत घारा प्रवाह।

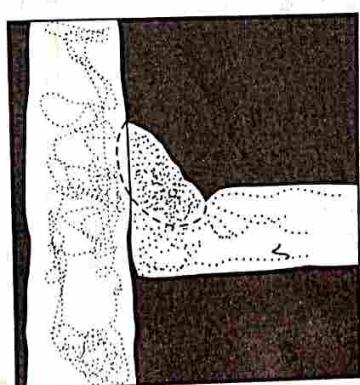

चित्र 165 : UnderCut

सावधानियां (Precautions)—(i) बैल्डिंग की गति कम करके।

- (ii) आर्क लंबाई कम करके।
- (iii) आर्क लंबाई की नियंत्रित करके।
- (iv) उचित पोलोरिटी का चयन करके।
- (v) इलेक्ट्रोडों का चुकाव कोण नियंत्रित करके।

7. अपूर्ण पैनिट्रेशन (Incomplete Penetration)—यदि वैल्ड मैटल जॉबों की जड़ तक नहीं पहुँचता तो यह दोष उत्पन्न होता है। जॉबों तक मैटल के नापहूँचने के कारण जॉबों में रिक्त स्थान रह जाता है, इसमें स्लैग भी भरा रह जाता है जिस कारण इनमें दरारे पड़ जाते हैं यह दोष अधिकतर ओवर हैड एवं लाल्कवर्ट बैल्डिंग तकनीकों में उत्पन्न हो जाती है। इस

कारण (Cause)—(i) बैलिंग सतहों की अनुचित तैयारी।

(ii) बैक-अप जेटों का प्रयोग न करना।

(iii) कट-ट की मात्रा में कम होना।

(iv) अधिक व्यास के इलेक्ट्रोडों का चयन।

(v) बैलिंग करते समय दोनों साइडों का समान ध्यान न रखना।

(vi) गति बैलिंग।

सावधानियाँ (Precautions)—(i) सतहों की उचित

तैयारी करके बैलिंग करना।

(ii) बैक-अप लेटों का प्रयोग करके।

(iii) उचित व्यास के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके।


(iv) अग्रिष्ठित एवं कुशल कारोगरों द्वारा बैलिंग करना।

(v) घटली बीड़ के निर्माण में कट-ट की मात्रा अधिक होने चाहिये।


8. ओवरलैप एवं ओवरलैपल (Overlap and Overlap)—जब फिलर मैटल मैटल अवधिक मात्रा में प्रवर्तन कर बेस मैटल की सतहों पर बिना मृद्गत के जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ऑवर लैप कहा जाता है। इस दोष के कारण बैलिंग की मोटाई तो बढ़ जाती है परं शक्ति नहीं।

कारण (Causes)—(i) अधिक व्यास के इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से।
(ii) अधिक कट-ट का प्रयोग करना।
(iii) बैलिंग की सतहों पर बिना मृद्गत के जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ऑवर लैप कहा जाता है। इस दोष के कारण बैलिंग की मोटाई तो बढ़ जाती है परं शक्ति नहीं।

सावधानियाँ (Precaution)—(i) उचित साइज के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना।
(ii) जेट वॉटर गति उचित रखनी चाहिए।
(iii) बैलिंग करते समय दोनों चाहिए।
(iv) बैलिंग करते समय जेट वॉटर की गति उचित रखनी चाहिए।
(v) सतहों पर थातु ऑक्साइडों का निर्माण होना।

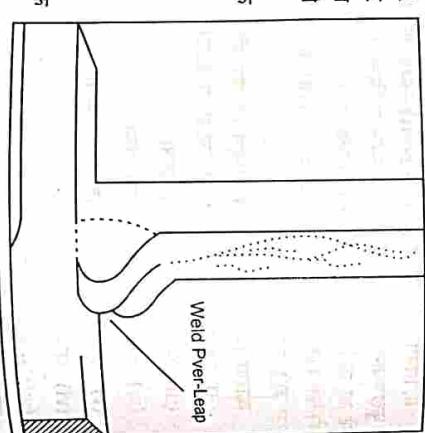

चित्र 166 : Incomplete Penetration

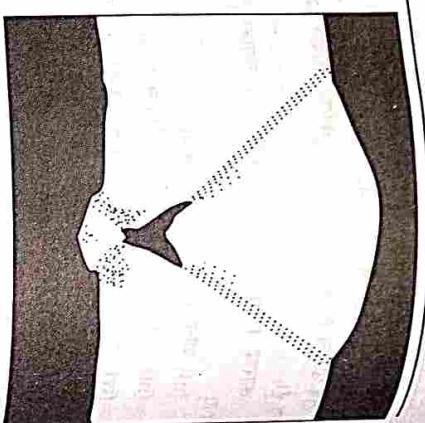

चित्र 167 : Over-lap

कारण (Causes)—(i) उचित बैलिंग करने न होना।

(ii) मूल धातु पर स्लोग या ऑक्साइड्स की परत जाना होना।

(iii) उचित लॉबाइंड के आर्कों का प्रयोग न करना।

(iv) बैलिंग सतहों की उचित साफ़ सफाई न होना।

(v) मूल धातु का उचित ताप तक गर्म न होना।

सावधानियाँ (Precautions)—(i) बैलिंग सतहों की साफ़ सफाई करनी चाहिए।

(ii) आर्क की लॉबाइंड उचित रखनी चाहिए।

(iii) बैलिंग करने की मात्रा भी उचित रखनी चाहिए।

(iv) उचित इलेक्ट्रोडों का चयन।

(v) मूल धातु से स्लोग एवं आक्साइड्स को ठीक प्रकार से साफ़ कर देना चाहिए।

11. बैलिंग मैटल स्लोग (Slag Inclusion)—यदि बैलिंग मैटल में बाह्य धातु कण या स्लोग की मात्रा तो हो तो इस कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वह स्लोग इन्क्लूशन कहलाते हैं। इन दोषों के कारण फिलर धातु कारण बैलिंग पुनरावृत्ति करने से पूर्व सतहों की जाते हैं। इनका मूल कारण बैलिंग पुनरावृत्ति करने से पूर्व सतहों की साफ़ सफाई भयी-भाँति न करना होता है।

कारण (Causes)—(i) निम्न कराट पर बैलिंग करना।
(ii) बीबिंग का असमान होना।
(iii) उचित इलेक्ट्रोडों का प्रयोग न करना।
(iv) जोड़ों का उचित तरह से न भरना।

सावधानियाँ (Precautions)—(i) उचित कराट का चयन।
(ii) बीबिंग का असमान होना।
(iii) उचित इलेक्ट्रोडों का प्रयोग न करना।
(iv) जोड़ों का उचित तरह से न भरना।
(v) सतहों पर सफाई न होना।
(vi) दूसरी बीड़ बनाने समय पूर्व बीड़ का स्लोग ठीक प्रकार से न उतारना।

अन्यकारक गति वॉटर गति रखने चाहिए। यदि जोड़ों में बैलिंग मैटल के भावती चाहुआइल में उत्पन्न हो जाती है।

कारण (Causes)—(i) जोड़ों का तीक्ष्णा से शीतल होना।

(ii) जोड़ों का पूर्ण भौतिक रूप से शीतल होना।

तैयारी करके बैलिंग करना। यदि जोड़ों में बैलिंग करते समय जॉब को अधिक ताप देना चाहिया।

(iii) गैर्डों में हाइड्रोजन एवं कार्बन की मात्रा अधिक होना।

(iv) इलेक्ट्रोडों में बेस मैटल के अनुसार एलोयिंग एलिमेंट (Alloying Element) का न होना।


सावधानियाँ (Precautions)—(i) बैलिंग करते समय जॉब को अधिक ताप देना चाहिया।

(ii) जॉबों का पूर्ण तापित कर लेना चाहिए।

(iii) निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों का चयन।


(iv) इलेक्ट्रोडों में बेस मैटल के अनुसार निश्चय अवयव का मिला लेना चाहिए।

10. मैटल का कम मिलान (Lack of Fusion)—यह दोष पिछले हुये प्रदार्थ एवं फिलर मैटल का प्राप्त्यर उचित तरीके से न मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इनके कारण जोड़ों की सामग्र्य कम हो जाती है। ये दोष पूर्ण सेक्षन या किसी विशेष स्थान पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। इनका मूल कारण बेस मैटल एवं फिलर मैटल के मध्य स्केल स्लोग या ऑक्साइड्स में आता है।

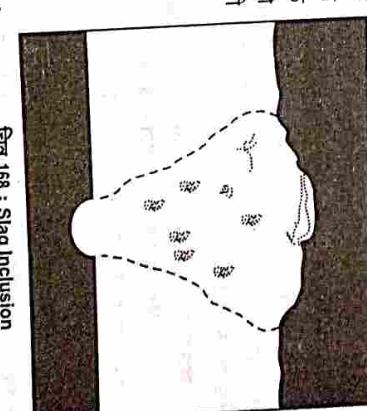

चित्र 168 : Slag Inclusion

12. सतही संधता (Surface Porosity)—जब बैल्ड में धारा पिघल जाती है तो कुछ गैसें धारा में रह जाती हैं जो उनमें से धार्तुओं की खुलनशीलता कम होने के कारण ये गैसें बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं। अपरी सतह की तीव्रता से उन्हें होने के कारण यह बाहर नहीं आ पाती है जिससे ऊपरी सतह पर कुछ रंध पेटा हो जाता है।

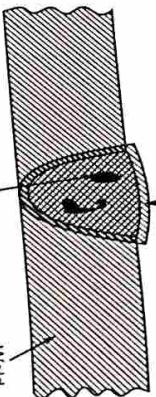

चित्र 169

कारण (Causes)—(i) बैल्ड मैटल का अत्यधिक तापमान।

- अच्छे प्रकास का प्रयोग न करना।
- बैल्डों की उचित शीटिंग न होना।
- आर्क ब्लौ में बैल्डों की आपासन कोटिंग।
- इलेक्ट्रोडों की अप्रसन्नता।
- उच्च तापमान विद्युत गेंडों का प्रयोग करना।
- स्लीटिंग प्रकार से होनी चाहिए।
- शुरूक इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना चाहिए।
- उचित करन एवं आर्कों का प्रयोग करना चाहिए।

लेती है तीक्कन रंडा होने पर यह गैसें बाहर निकलते का प्रयोग करती है जिस कारण धार्तुओं की आतंकिक रचनाओं में जो होता है जाते हैं।

कारण (Causes)—(i) अधिक विद्युत धारा का प्रयोग करना।

- उचित फिल्टर गेंड का प्रयोग करना चाहिए।
- इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना चाहिए।
- इलेक्ट्रोडों की अप्रसन्नता।
- बैल्ड मैटल का प्रयोग करना।
- उच्च विद्युत गेंड का प्रयोग करना चाहिए।
- स्लीटिंग प्रकार करना चाहिए।
- इलेक्ट्रोडों की अप्रसन्नता।
- उचित करन एवं आर्कों का प्रयोग करना चाहिए।

13. ब्लौ होल्स (Blow Holes)—जब फिल्टर मैटल पिघल जाते हैं तो वह अपने भीतर कुछ गैसों को शीर्षित करता है तो उनका रंडा होने पर यह गैसें बाहर निकलते का प्रयोग करती है जिस कारण धार्तुओं की आतंकिक रचनाओं में जो

महानाता से कायर्खन्डों का परीक्षण किया जाता है इस विधि में निम्नलिखित परीक्षण आते हैं—


(a) मूक्षमदर्शी परीक्षण (Microscopic Testing)—कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन्हें नग ऑर्कों से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस विधि में कायर्खन्ड में से एक टुकड़ा काटकर, उसे मृग-इन्ड करने के पश्चात पॉलिस कर लिया जाता है। फिर यांत्रिक या विद्युत निकाशील स्तरों पर आर्कों की सहायता से मोड़ दिया जाता है। मोड़ने के बाद जो दरारे पड़ती हैं उसमें धारा उल्टों की तरफ तो मूक्षमदर्शी इकलूजन इत्यति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का परीक्षण प्रारंभिक अवस्था में ही किया जाता है ताकि आगे वैल्डिंग गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

(ii) प्रयोगशाला परीक्षण (Laboratory Test)—प्रयोगशाला परीक्षण विधि में विभिन्न चेत्रों या उपकरणों को एसिड, हाइड्रोक्सीलिक एसिड की एसिड-हाइड्रोक्सीलिक एसिड में सुखने के पश्चात सूखने के पश्चात सूखने के पश्चात गैसों का प्रयोग न करना।

(iii) उचित धारा को प्रयोग करना चाहिए।

(iv) आर्कों की लोबाई उचित होनी चाहिए।

(v) उचित वैल्डिंग तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

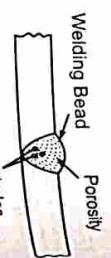

चित्र 170 : Blow Holes

1.4.8 वैल्डिंग परीक्षण

वैल्डिंग के पश्चात कुछ त्रुटियाँ या दोष वैल्डिंग जोड़ों में उत्पन्न हो जाते हैं जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वैल्डिंग के पश्चात उनका परीक्षण कर उनको त्रुटियों या दोषों की जांकना मिल जाती है तथा उन्हें दूर करने के उपयोग में प्रयोग कर सकते हैं। वैल्डिंग जोड़ों की सामर्थ्य का भी तीक्क आकलन इन परीक्षणों के आधार पर किया जा सकता है।

1.4.9 वैल्डिंग परीक्षणों का वर्गीकरण (Classification of Welding Tests)

(A) भृजनात्मक विधियाँ (Non-Destructive Method)

(B) अभृजनात्मक विधियाँ (Destructive Method)

(i) कार्यशाला परीक्षण (Workshop Testing)—इस परीक्षण विधि में कायर्खन्डों को कार्यशाला परीक्षण किया जाता है इस प्रकार के परीक्षणों में कायर्खन्डों को भी दो प्रकार से विद्युत किया जाता है।

(ii) निरीक्षण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं—

- कायर्खन्डों की संरचनाओं और धार्तुओं के आकलन कीरण करना।
- हूसेरे चरण में आर्कों की लंबाई, वैल्डिंग की गति इत्यादि तथ्यों का आकलन किया जाता है।
- स्टीय चरण में बैल्ड-बौड़ी ज्यामिति का आकलन किया जाता है।
- बौड के बाहु दोषों जैसे किं क्रेटर, दरारे, अंडकट, स्टेटर आदि का परीक्षण नन आर्कों की सहायता से किया जाता है।

(iii) प्रयोगशाला परीक्षण (Laboratory Test)—प्रयोगशाला परीक्षण विधि में विभिन्न चेत्रों या उपकरणों को महानाता से कायर्खन्डों का परीक्षण किया जाता है इस विधि में निम्नलिखित परीक्षण आते हैं—

(a) मूक्षमदर्शी परीक्षण (Microscopic Testing)—कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन्हें नग ऑर्कों से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस विधि में कायर्खन्ड के चूर्णों में चिया जाता है फिर यांत्रिक या विद्युत निकाशील स्तरों पर आर्कों की सहायता से एक टुकड़ा काटकर, उसे मृग-इन्ड करने के पश्चात पॉलिस कर लिया जाता है। इसका किया जाता है इसका या निकाशण हेतु विभिन्न धार्तुओं के लिए विभिन्न एसिड एवं कोहलैट में जैविक के लिए सेलेक्ट या फैसिल कर्सोराइड और नायक के तेजाब में मिलाते हैं, रसीलों के लिए विभिन्न एसिड एवं कोहलैट में जैविक के लिए सेलेक्ट या फैसिल कर्सोराइड और नायक के तेजाब में मिलाते हैं। एसिड, हाइड्रोक्सीलिक एसिड एवं कोहलैट में सिलिका जाता है। एसिड-हाइड्रोक्सीलिक एसिड में जैविक के पश्चात प्राप्त मतहों को पानी से खोल सुखने के पश्चात मूक्षमदर्शी के आवधन के द्वारा उनकी संरचना को जान सकते हैं।

(b) स्थूलदर्शी परीक्षण (Macroscopic Test)—इस विधि में पहले नगों को प्राइन्ट द्वारा निकलने के पश्चात एमरी पेपर (emoroy paper) की मदर से लिक्ना किया जाता है। लिक्ना हेतु एक भाग जैसा अमोनियम सल्फेट को 9 भाग पानी में मिलाता है उसे कायर्खन्ड की सतहों पर तब तक राझा किया जाता है।

संचात् दिखानी देना प्राप्त न हो जाये कि इच्छा के प्रचात् नमूने को पानी की सहजता से थो लिया जाना है। इसके बाद कार्यविहरण नमूने को बहुत अधिक दबाव में डालकर मुख्यतः केतिंगा के लिये निकाल लेते हैं। इसके बाद उसके दोनों को परीक्षण कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा क्रैक, ब्लो हॉल्स, गैस छिपो, एट्रैड स्लिप आवश्यक द्राघ उसके दोनों को परीक्षण कर लिया जाता है।

परीक्षण किया जा सकता है।

(c) चार्ट्रिक परीक्षण (Mechanical Testing)—इस प्रयोगशाला परीक्षणों में किये जाने वाले पौर्ण सर्विक महत्वपूर्ण विधि हैं। इस परीक्षण की सहजता से बैटिंगा में निम्न परीक्षणों की सहजता से किया जा सकता है।

प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के परीक्षणों की निम्न परीक्षणों की सहजता से किया जा सकता है।

१. तन परीक्षण या तन्त्रात परीक्षण (Tensile test)—इस प्रकार के परीक्षण यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन परीक्षण मशीनों पर किया जाता है। इनके द्वारा बैटिंगों की सामर्थ्य, गोल्ड लाइन, तन्त्रात, अल्यास जैसी विशेषताएँ विशेष हैं। प्रतिशत घटना इत्यादि को तेपार करना पड़ता है। प्राप्त: मोर्टाइट के अनुभव, या टेस्टिंग मशीनों पर किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन परीक्षण मशीनों की सहजता से किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण मशीनों को निम्न परीक्षणों की सहजता से किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण मशीनों की सहजता से किया जाता है।

या टेस्टिंग मशीनों पर किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण मशीनों की सहजता से किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण मशीनों की सहजता से किया जाता है।

का मान जात कर लेते हैं—

(i) परामर्श सामर्थ्य (Yield strength)

$$= \frac{\text{परामर्श विन्दु पर लोड} (P)}{\text{वार्ताविक शेत्रफल} (A_0)}$$

(ii) अधिकतम तन सामर्थ्य (Ultimate tensile strength)

$$= \frac{\text{अधिकतम बल} (P_{\max})}{\text{वार्ताविक शेत्रफल} (A_0)}$$

(iii) दीर्घकारण प्रतिशतता (Percentage Elongation)

$$= \frac{L_F - L_0}{L_0} \times 100$$

(iv) क्षेत्रफल में कमी प्रतिशतता (% Reduction in Area)


$$= \frac{A_0 - A_F}{A_0} \times 100$$

(v) योग मापांक गुणक (Young's modulus of elasticity constant)

$$(E) = \frac{P \cdot L_0}{A_0 \cdot \Delta L}$$

२. नम्यता परीक्षण (Bend Testing)—नम्यता परीक्षण में बैटिंगा जोड़ों के पैनीटेशन, पर्फूजन की तरफ तन्त्रात समर्थ्य इत्यादि गुणों की स्थित का यो हॉल्स, स्लिप इन्स्ट्रुमेन्ट, गैस एप्केटेस इत्यादि दोषों का पाठ लगाया जाता है। इस विधि में नमूनों को मोड़ा जाता है। प्राप्त: नमूनों को निम्न दोषों को परीक्षण कर लिया जाता है।

(i) स्वतंत्र नम्यता परीक्षण (Free Bend Test)—स्वतंत्र नम्यता परीक्षण विधि में नमूने की चौड़ाई दोनों की अन्तर्माला से लगभग १.५ गुण रखी जाती है। सेंटों की मोर्टाइट, चैट्टाइट, गेज लेबल इत्यादि के मान नीचे दी गयी तालिका के अनुसार

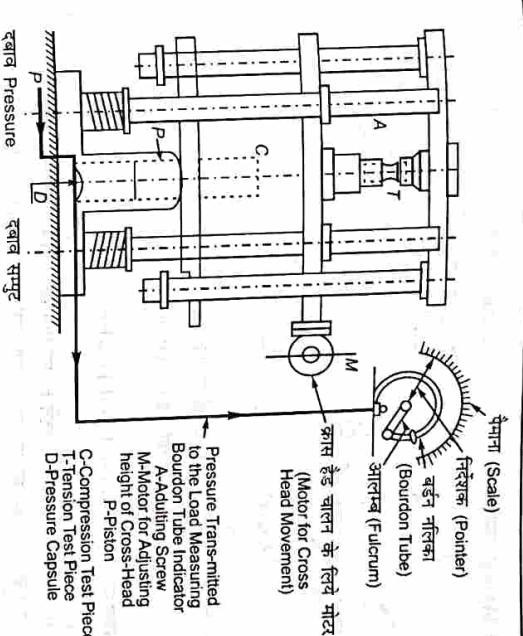


चित्र 171 : सार्विक परीक्षण मशीन (Universal testing machine)

जाते हैं। सर्वस्थाम नमूने की मरीजिंग करने के प्रचात् सतह को पूरी तरह साफ कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिन रेखा साफ दिखायी दे। सतह पर प्राप्त ग्राइडिंग या इच्छा (Etching) की जाती है। फिर एक फर्म की सहायता से बैटिंगों पर बल लगाकर मोड (Bend) देते हैं। बैटिंग होने के प्रचात् गोल लाइन L_0 से बढ़कर L_F हो जाती है। फिर प्रतिशत बढ़ोत्तरी का मान निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर लेते हैं।


$$\text{प्रतिशत बढ़ोत्तरी } (\% \text{ Elongation}) = \frac{L_F - L_0}{L_0} \times 100$$

स्वतंत्र नमूनों की विभिन्न विमाएँ (mm में)					
सेंटों की मोर्टाइट (l)	10	20	25	40	50
नमूनों की लंबाई (L)	200	275	300	375	450
गोल लाइन (to)	30	50	50	50	50
नमूनों की चौड़ाई (W)	15	30	38	60	75

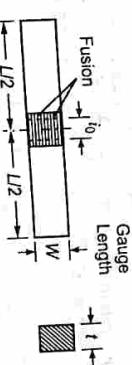

चित्र 172 : Free Bend Test Sample


बैल्डों को निम्नवर्त मोड़ा जाता है—

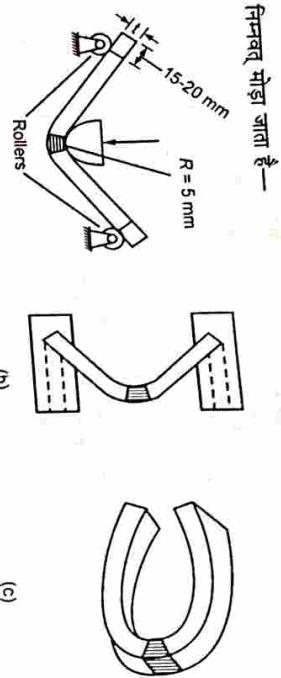

(a) प्रारम्भिक मोड़ से के लिए फिक्चर, (b) अन्तिम मोड़ से के लिए फिक्चर, (c) आधिकातम मोड़ने पर नमूना


चित्र 173 : Free Bend Test

(ii) निर्देशित नमन परीक्षण (Guided Bend Test)—इस परीक्षण विधि में नमूनों को 'U' आकार में मोड़ा जाता है। नमूनों को मोड़ने हेतु जिग फिक्चर का प्रयोग किया जाता है इस परीक्षण द्वारा बह दोष भी साफ देखे जा सकते हैं जोकि स्वतंत्र नमूना परीक्षण विधि द्वारा भी नहीं दिखायी पड़ती है। सर्वप्रथम सतह को मशीनेन कर साफ कर लेते हैं फिर नमूनों को मोड़ते हैं नमूनों में लगभग 15% तक की बढ़ोतरी करते हैं, यदि मोड़ने पर 3 mm से ज्यादा की दरारे पैदा होते हैं तो यह परीक्षण व्यर्थ समझा जाता है। इस प्रक्रिया में नमूनों पर निम्न तीन प्रकार से परीक्षण करते हैं—

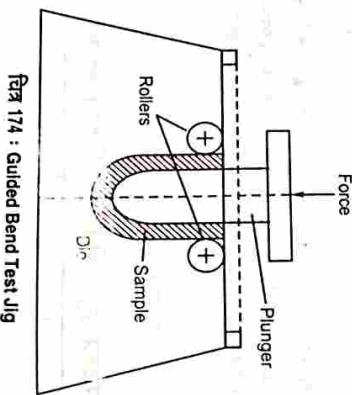


चित्र 174 : Guided Bend Test Jig

(a) अनुप्रस्थ नमन परीक्षण (Transverse Bend Test)—इस प्रक्रिया में प्रयोग नमूनों को स्वतंत्र परीक्षण विधि के अन्सार मोड़ा जाता है। यह परीक्षण नमूनों के दोनों तरफ करते हैं। जोकि फलक पार्श्व परीक्षण (Face bend test) एवं रूट मोड़ परीक्षण (Root bend test) कहलाते हैं। जैसा कि नीचे दिये गये चित्रों में दर्शाया गया है।

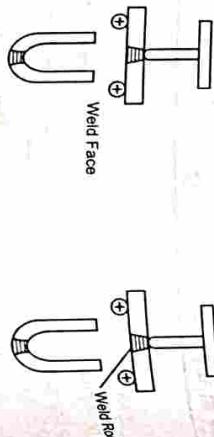

चित्र 175 : Transverse Bend Test

मेटलों से निर्मित होता है। इस परीक्षण प्रक्रिया में मेटल, बैल्ड मेटल, चैम मेटल, हॉर्ड जैम इंडस्ट्रीज नमूने पर यह समान व्यापक का तरन बल लाता है। नमूनों को नीचे दिये गए चित्रानुसार रखा जाता है।

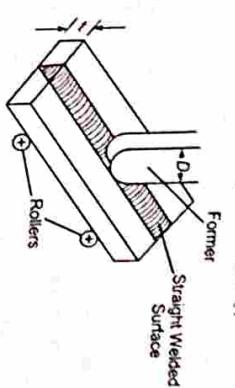


चित्र 176 : Longitudinal Bend Test

(c) पार्श्व नमन परीक्षण (Side Bend Test)—इस विधि में मार्टी सतह पर बल लगाकर मोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बैल्ड मेटल लाता है। बलों के कारण जो दरारे पड़ते हैं वह बैल्डों को गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया द्वारा मूलतः अधिक माटर्ड बलों के स्ट्रेट करते हैं। यह विधि अन्य विधियों को अोस्ट्रा अधिक उपयुक्त है।

3. आधात परीक्षण (Impact Testing Machine) की महापत्र से किये जाते हैं। यह परीक्षण दो प्रकार से करते हैं एक आइडोइट परीक्षण (Izod test), दूसरा चार्पी परीक्षण (charpy test)। इस परीक्षण द्वारा जैडों की इम्पेस्ट लोड (अचानक या आघाती पड़ने वाले लोड), टॉफेस (Toughness) इत्यादि को जात किया जा सकता है।


आइडोइट टेस्ट एवं चार्पी टेस्ट दोनों में नमूनों की स्थिति मिन्ह होती है। आइडोइट टेस्ट में नमूने के एक सिंग को मिन्ह कर दिया जाता है एवं ऊच के ऊपरी भाग को आघाती बल द्वारा मोड़ा जाता है। चार्पी टेस्ट में नमूनों को शीतज अवस्था में रखा जाता है फिर ऊच के पीछे से आघाती बल लगाकर नमूने को तोड़ दिया जाता है।

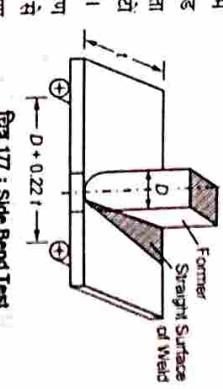


चित्र 177 : Side Bend Test

4. कठोरता परीक्षण (Hardness Test)—इस परीक्षण द्वारा जैडों की कठोरता टैट की जाती है। कैंडिंग के विषयों की सहायता से आसानी से किया जाता है—

(a) रॉकवेल कठोरता (Rock Well Hardness Test)—इस परीक्षण विधि में प्रयः छोटे एवं ऊकोंले इंडेन्टरों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अधिक कठोर नमूनों की जाँच की जाती है गॉकवेल हाईड्रेस टर्मिंग मशीन की सहायता

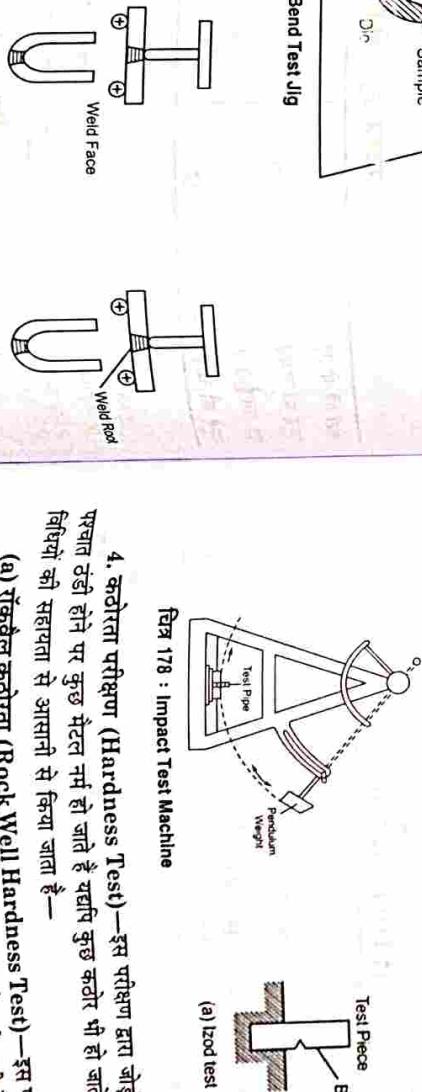


चित्र 178 : Impact Test Machine

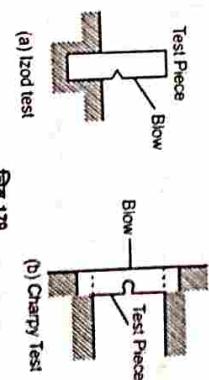

चित्र 179

से सोचे ही गीडिंग नोट कर ली जाती है। इस विधि में न तो इंडेन्टरों द्वारा निर्मित निशाओं के ब्यास एवं सतहों को पाइया जा सकता है भी आवश्यकता नहीं होती है।

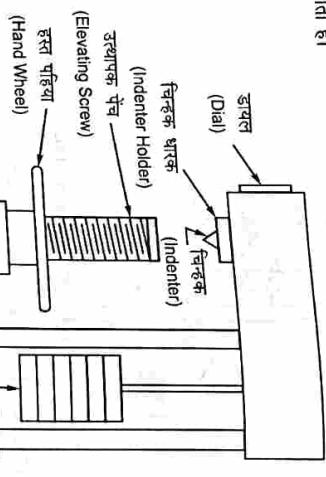

चित्र 180 : रँक बेल कठोरता परीक्षण मशीन

(b) ब्रिनेल कठोरता परीक्षण (Brinell Hardness Test)—इस परीक्षण हेतु ब्रिनेल हार्डनेस ट्रैटिंग मशीन (Brinell Hardness Testing Machine) का प्रयोग कठोरता मापने के लिये किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक बड़ी स्थिरता वाली गोली को इंडेन्टर की तरह प्रयोग करते हुये नमूने को बल लानकर दबाते हैं। नमूना प्रायः एक टेरेबल पर रखा रहता है जो तक तक कि वह इंडेन्टर के सापेक्ष में ना आ जाये। लोड हार्डड्रीफ्टिंग या गियोरो सहायता से लाग्या जाता है फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बालं द्वारा निर्मित निशाओं के ब्यास को माप लेते हैं। निम्न सूत्र के सहायता से कठोरता का मान जात कर लेते हैं।

$$\text{ब्रिनेल हार्डनेस नंबर (BHN)} = \frac{W(\text{kg})}{(\pi \cdot D^2)(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$


जहाँ

 W = लाग्ये गये बल की मात्रा (kg) d = निशाने का व्यास (mm) D = बाल का व्यास (mm) होते हैं।

C. विकल्प स्ट्राइक्स परीक्षण (Vicker's Hardness Test)—इस परीक्षण में किसीस हार्डेस्ट रीटेस्टिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इस विधि में भी एक इंडेन्टर का प्रयोग किया जाता है परन्तु वह ब्रिनेल टेस्ट से चिन्ह चीकोर आकृति का वार्गिक प्रिपाइड की तरह होता है। इसका कोण लाग्या 136° होता है इंडेन्टरों द्वारा बनाये गये चीकोर निशानों की सहायता से विकल्प हार्डेस्ट नंबर का मान जात कर लेते हैं।

$$(VHN) = \frac{1.854 P}{D^2}$$

चित्र 181 : Brinell Hardness Testing Machine

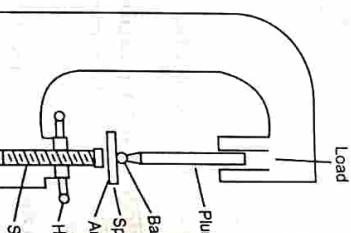


जहाँ D = विकल्पों की औसत लंबाई (mm) है।

P = लाग्ये गये बल की मात्रा (kg) है।

5. श्रावितिक परीक्षण (Fatigue Test)—इस परीक्षण हेतु फटिंग ट्रैटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में नमूने पर विभिन्न बल लाना तो हर तरफ उपलब्ध है जब तक की वह दूर न जाये। चरकरतों की संख्या एवं बलों के मात्र के बीच एक प्राप्त बनाकर यह गणना की जाती है कि किसी बल द्वारा वह जोड़ किसी बल के बरकरार के परीक्षणों का उपयोग कैक शाम्प इयादि पर लगाने वाले पुण्य एवं पुल बलों की गणना होते किया जाता है।

(B) अभंजनात्मक विधियाँ (Non-Destructive Testing)—अभंजनात्मक विधियों को बिना होते परीक्षण विधि भी कहा जाता है क्योंकि इन विधियों में नमूनों को तोड़ने या नष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नमूनों या कार्यवर्धकों के

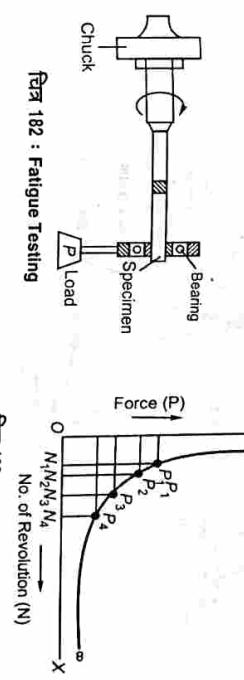

चित्र 182 : Fatigue Testing

चित्र 183 : Graph of Fatigue Test

बाह्य एवं आतंत्रिक दोषों दोषों का पता लाग्या जा सकता है इन परीक्षणों के अंतर्गत निम्न परीक्षण विधियाँ आती हैं। जैसे—ट्रैटिंग परीक्षण, लोक परीक्षण एवं पाराश्वय परीक्षण, चुंबकीय परीक्षण, रेडियोग्राफी परीक्षण, डाइ फैनिट्रेशन परीक्षण, गामा किरण परीक्षण, इत्यादि। इनका विस्तारपूर्वक सचिव वर्णन नीचे किया गया है—


1. वृष्टि परीक्षण (Visual Inspection)—इस परीक्षण विधि में लैंडों की सतहों का परीक्षण नग्न आँखों द्वारा कर उनके दोषों का पता लाग्या जाता है। कभी-कभी कुछ दोषों का पता नन आँखों से नहीं चलता उनका परीक्षण आवश्यन लेंसों (Magnifying lens) द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा अंडर कट, सतही दरारें, बोरिंग, स्ट्रेटिंग, ल्यो होल, आदि दोषों का पता लाग्या जा सकता है।

2. लीक परीक्षण (Leak Test)—इस परीक्षण विधि द्वारा प्रायः जोड़ों के रिसाव का पता लाग्या जा सकता है। इस विधि द्वारा वैल्व लिंग किये गये पाइपें, टैक्सों, टैक्स इत्यादि के रिसाव का पता लाग्या जाता है। टेस्ट हेतु पानी का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण निम्न तरह पूरा किया जा सकता है—

- (i) बर्तनों में हवा का दबाव डालकर जोड़ों पर साझून इत्यादि का लेप कर दिया जाता है यदि किसी स्थान पर लीकेज होती है तो उस स्थान पर जल छोड़ दिया जाता है।
- (ii) साधारणतया: एक बन्द बर्तन में ऐसा या हवा भरकर उसका नेट प्रैशर माप लिया जाता है। फिर एक निश्चित समयावधि तक जैसे 12 घंटे, या 24 घंटे परश्यार प्रैशर रिटर्न जाना जाता है यदि प्रैशर में कुछ कमी आती है तो यह माना जायेगा कि बर्तन के जोड़ों में कहीं न कहीं लीकेज है।
- (iii) तीसरे तरीके में बर्तनों की वैल्व बड़ों को छोड़ के पानी से पोत दिया जाता है। फिर दूसरे के मुखने के परश्यार उसमें हवा भरकर प्रैशर डाला जाता है। यदि बड़ी के किसी स्थान पर चूना उखड़ जाये तो यह माना जाता है कि उस स्थान पर लीकेज है।

3. रेडियोग्राफी परीक्षण या 'X' किरण परीक्षण (Radiography Test)—इस परीक्षण का मूल सिद्धान्त यह है कि 'X' किरणों या गामा किरणों में प्रकाश अवरोधी पदार्थों में से भी पार होने की क्षमता होती है। इन किरणों की उत्तरी X-रे दूरबीनों या कोबल्ट 60 जैसे रेडियोथरेपी पदार्थों द्वारा होती है।

है। यह किरणें आतंकिक दोषे पुनर कम स्थन माध्यमों द्वारा अत्यधिक हो जाती है। किन्तु यह किरणें फोटो ग्राफिक फिल्मों पर चाक दिखायी पड़ती है। यह एक विश्वसनीय व महोनी परीक्षण विधि है। इसके द्वारा क्रैक, छिप्रों, आतंकिक संरचनाएँ, लैक्स आदि पर्याजन, अपूर्ण फैलिट्रेशन इत्यादि दोषों का पता लगाया जा सकता है।

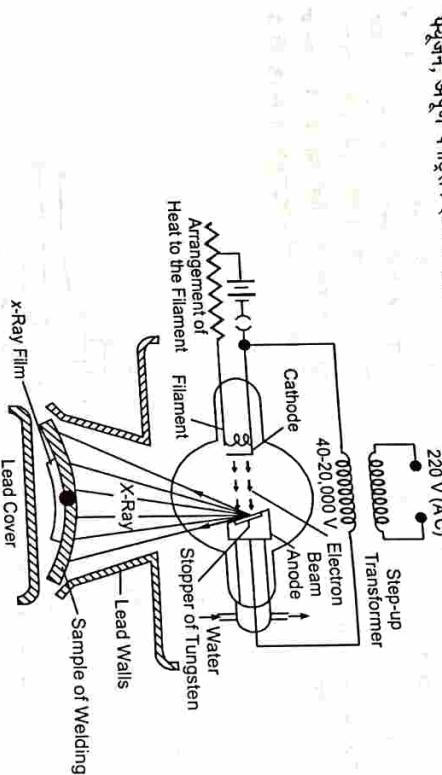


चित्र 184 : X-ray Test

X-किरणों का उत्पादन—इनके उत्पादन हेतु एक विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं (चित्र)। इसमें एक चीरों होता है जिसमें दो आर्म्स के बीच में एक बल्ब लगा है। एक आर्म में हल्का फिलामेन्ट 'F' लगा होता है, दूसरे आर्म में मोटा ताँबा निर्मित 'G' व दूसरा टार्जेट 'T' जो कि स्लोटिम का बना होता है। टार्जेट प्रायः 45° कोण पर लगा रखा है। उच्च वोल्टेजों की उत्पादन हेतु इन्हें 60,000 – 1,80,000 Amp तक की धारा प्रवाहित करते हैं। A सिरे की (+) ओर B सिरे को (-) पोल से जोड़ते हैं। फिलामेन्टों को सफेद रंग होने तक गम करते हैं। लक्ष्य भेदन करने के पश्चात् चमक उत्पन्न करते हैं। अधिक गति की वजह से यह गोली में प्रवेश कर जाती है कुछ पदार्थों पर यह किरणें पड़ने के पश्चात् चमक उत्पन्न करते हैं जैसे कि कैल्याम टांगस्टन, बैरियम लेटिनों साइड्स इत्यादि। एक पट्टे पर इन पदार्थों का लेप कर दिया जाता है किस डालने पर यह पर्दा चमक उत्पन्न करता है। इस पट्टे के ऊपर नमूना खड़कर X किरणें डालने पर नमूने का प्रतिचित्रण पट्टे पर बन जाता है। जिससे उसमें होने वाली दारों, छेद या स्थनता पट्टे पर प्रदर्शित हो जाती है।

4. गामा किरण परीक्षण (Gamma (γ) Rays Test)—यह परीक्षण भी X-Ray परीक्षण के समान ही होता है।

रेडिओएसन हेतु X-Ray के स्थान पर कोबल्ट 60 या इट्रियम 192 का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों की वेव लंबाई अपार कम होती है इस वजह से इनका उपयोग मोटी पार्सिल्ड वाली धातुओं के लिये करते हैं। गामा किरणों लोटों से चारों तरफ फैल जाती है। जिससे उसमें उसमें होने वाली दारों, छेद या स्थनता पट्टे पर प्रदर्शित हो जाती है जो स्थिति में यह व्यथा प्रोत होता है।

5. चुंबकीय कण परीक्षण (Magnetic Particle Test)—इस परीक्षण विधि में सिर्फ उर्ध्वी पदार्थों को टैर किया जा सकता है जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं। इसका उपयोग प्राप्त: फैरेमोनेटिक पदार्थों (Ferromagnetic Materials) जैसे लौह, स्टील, निकल, कोबल्ट मिश्रधातु आदि इत्यादि में टैर्स्ट किया जाता है। इनका कार्य सिद्धान्त निम्न बाबूति है यदि किसी फैरेमोनेटिक अथवा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाये तो सह अथवा सतहों के निकट किसी प्रकार की कोई दरारें हो तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अव्यवस्थित हो जायेगा यदि यह सतहों पर कोई चुंबकीय कण या तो चुंबकीय जाये तो उर्ध्वी कण वेब्राओं के अनुरूप ये कण व्यवस्थित हो जायेंगे दरार वाले स्थानों पर यह कण अधिक चुंबकीय जायेंगे तो उर्ध्वी कण वेब्राओं के अनुरूप ये कण व्यवस्थित हो जायेंगे दरार वाले स्थानों पर यह कण अधिक अव्यवस्थित हो जायेगा जिससे कि हमें दरारों की उचित स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस परीक्षण हेतु शक्तिशाली चुंबकों

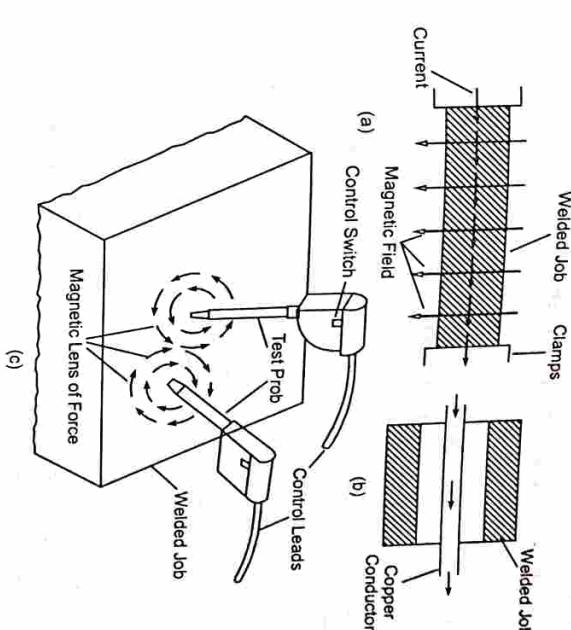

चित्र 185 : Magnetic Particle Testing

पैदा किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने हेतु एक शॉक्टशाली स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं या धारा प्रवाहित करके भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् उपरिक्षित चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं।


6. डाई पेनिट्रेट परीक्षण (Dye Penetrant Testing)—इस परीक्षण विधि को फ्लारोसेन्ट परीक्षण विधि भी कहा जाता है। पैनिट्रेट (Penetrant) का अर्थ होता है प्रवेशित करना। इसके द्वारा किसी भी आकार की वस्तु लौह अथवा अलौह धातुओं का परीक्षण सरलतापूर्वक कम खर्च द्वारा किया जा सकता है लेकिन इस विधि को कुछ जटिलताएँ भी हैं जैसे इससे सिर्फ सतहों पर होने वाली दारों का ही परीक्षण कर सकता है। इस परीक्षण में इव अवक्षमा में फ्लारोसेन्ट पदार्थ या चमकीले रंगों वाली डाइयों का प्रयोग किया जाता है जो कि अल्ट्राव्यूवेलेट किरणें (Ultraviolet Rays) पड़ने पर अत्यधिक चमकीले रंगों वाली डाइयों का जांच या नमूनों की सतहों पर ब्रश की महावत से लेपन करने पर जिस चमक उत्पन्न कर देते हैं। इन पदार्थों को जांच या नमूनों की सतहों पर ब्रश की महावत से लेपन करने पर जिस लेने हैं। फिर इन सतहों पर एक पराबोली पैनिट्रेट कर जाता है इसके पश्चात् लालभा आंखे घंटे के बाद सतह को पोल्ड कर साफ कर स्थान पर दरारे होंगे वहाँ यह प्रदार्थ पैनिट्रेट कर जाता है जिससे कि पैनिट्रेट स्पष्ट एवं चमकीले हो रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सतहों पर दरारों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।



चित्र 186 : Die Penetration Test

7. प्राथमिक परीक्षण (Ultrasonic Testing)—इस परीक्षण विधि में 20 KHz से 20 MHz तक की प्राथमिक रेटिंग द्वारा उत्पन्न ध्वनि या मंदन की सहायता से कार्य पूर्ण किया जाता है। इसका कार्य सिद्धान्त यह है कि 'प्राथमिक प्रभावित तरांगों द्वारा उत्पन्न ध्वनि या मंदन की सहायता से कार्य पूर्ण किया जाता है।' निस्ट्रिल के दोनों सिरों पर यदि उच्च आवृत्ति ए सी करंट लगाने हों तो इसका प्रभाव भौतिक तरांगों में एक क्वार्टर्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो यांत्रिक मंदन (Vibration) हो सकता है वह फैलता है एवं दूसरी ओर आवृत्ति वाले चक्र में यह सिकुड़ जाता है। इस प्रकार जो यांत्रिक मंदन (Vibration) होते हैं वह ध्वनि तरांगों में परिवर्तित हो जाते हैं।

सर्वप्रथम नमूने की सतह को समतल कर बोब (Probe) की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरांगों को नमूनों में प्रवेशित करता है। बोब की संख्या दो होती है एक तरांगों को उत्पन्न करती है व दूसरी तरांगों को ग्रहण करती है। तरांग भेजने से पूर्व सतह एवं बोब के मध्य एक आवृत्ति फिल्म रख दी जाती है। CRO द्वारा उत्पन्न एवं लॉटर्कर अन्त तरांगों के समानतात्व को नोट कर लिया जाता है। जब बोब के द्वारा भेजी गयी तरांग कार्य खण्ड की सतह पर एक पीक (Peak) बन जाता है। तो किन बैटर्ड जोड़ दिखते हों तो कार्यखण्ड के आधार पर परागति होकर CRO नमूने पर छोटे पीक प्रतीत होते हैं। यदि कोई सतह पर दोष हो तो सतह पर CRO नमूने पर एक झोप्पा प्रकार दिखता है। दोषों की गहराई CRO नमूने पर बनने वाली चोकेर तरांगों की समय स्केल की सहायता से गणना कर पीक प्रतीत होती है। इन परीक्षणों से दरारे, मृदूजन, परोसिटी, स्लैग इक्लूजन, तेक आँफ पैनीट्रेशन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है।

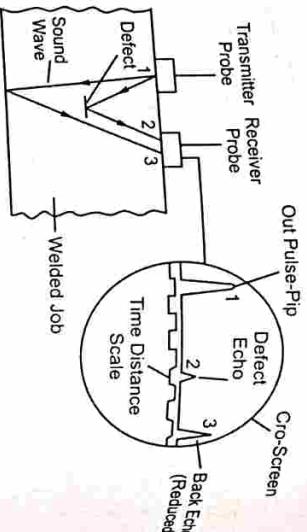


सित्र 187 : Ultrasonic Test

S.N.	Code	DC Polarity	AC Min. Open Circuit Voltage	सेक्सना
1.	0	D (+)	AC Not Advisable	
2.	1	D(+) or (-)		
3.	2	D (-)	50	
4.	3	D (+)	50	
5.	4	D (+) or (-)	50	
6.	5	D (-)	70	
7.	6	D (+)	70	

S.No.	Code	Ultimate Tensile Strength	Yield Strength	सेक्सना
1.	4	410-510	330	
2.	5	510-610	360	

इत्यांगेशन तथा इम्पेस्ट (Elongation and Impact)—कोर वायर की इत्यांगेशन प्रतिशत में दर्शायी जाती है। यह तनन सामर्थ्य पर निर्भर होती है तथा इम्पेस्ट को जूल के कम से कम तापमान द्वारा निम्न प्रकार बढ़ाया जाता है।

परागति होकर CRO नमूने पर बनने वाली चोकेर तरांगों की समय स्केल की सहायता से गणना कर पीक प्रतीत होती है। दोषों की गहराई CRO नमूने पर बनने वाली चोकेर तरांगों की समय स्केल की सहायता से दरारे, मृदूजन, परोसिटी, स्लैग इक्लूजन, तेक आँफ पैनीट्रेशन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है।

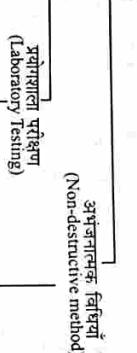

बैंडिंग की पोजिशन (Welding Position)—विभिन्न बैंडिंग स्थितियों के तिए विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड, स्पोग किये जाते हैं। इनका वांगिकरण निम्न प्रकार किया गया है—

S.No.	Code	Position
1.	0	All Position
2.	1	F, H, V, O (Flat, Horizontal, Vertical, Over Head)
3.	2	F, H
4.	3	F
5.	4	F, HI (Horizontal Fillet)
6.	5	V, D, F, B, H, VF
7.	6	Any other Position

(Dye Penetration Washable with Water and Solvents) (Fluorescent Penetrant Washable with Fluorescent)

साधारण नमूने परीक्षण

फ्लोरोसेंट नमूने परीक्षण



156 वर्कशेप टैक्सोलोजी (Welding Current and Voltage)—इलेक्ट्रोड को उनके करंट तथा औपचारिक बोल्टेज के आधार पर निम्न प्रकार बोला गया है—

S.No.	Code	DC Polarity	AC Min. Open Circuit Voltage
1.	0	D (+)	AC Not Advisable
2.	1	D (+) or (-)	50
3.	2	D (-)	50
4.	3	D (+)	70
5.	4	D (+) or (-)	70
6.	5	D (-)	70
7.	6	D (+)	90
8.	7	D (+) or (-)	90
9.	8	D (-)	90
10.	9	D (+)	90


Note D (+) ⇒ Positive Polarity or Straight Polarity
D (-) ⇒ Negative Polarity or Reverse Polarity

हाइड्रोजन नियन्त्रण (Hydrogen Control)—इलेक्ट्रोडों का चांकाकरण वैल्डिंग करने पर पैदा होने वाले हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है—

S.No.	Code	Hydrogen Diffusion in (ml)
1.	H ₁	up to 15 ml
2.	H ₂	up to 10 ml
3.	H ₃	up to 5 ml


बैल्ड पैटर्न बढ़ाना (Recovery of Weld Metal)—इलेक्ट्रोड की धातु रिकवरी (Recovery) बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष के साथ ही उसमें थार्ट-पार्स (Metal Powder) भी मिलाया जाता है। जब इलेक्ट्रोड की कोर वायर पिघलती है तो प्रत्यक्ष के साथ ही उसमें थार्ट भी पिघलकर कोर-वायर की धातु के साथ मिश्रित हो जाती है। जिस कारण धातु की रिकवरी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोड की निम्न प्रकार बोला गया है—

S.No.	Code	Recovery (%)
1.	J	100%–129%
2.	K	130%–150%
3.	L	151%–160%

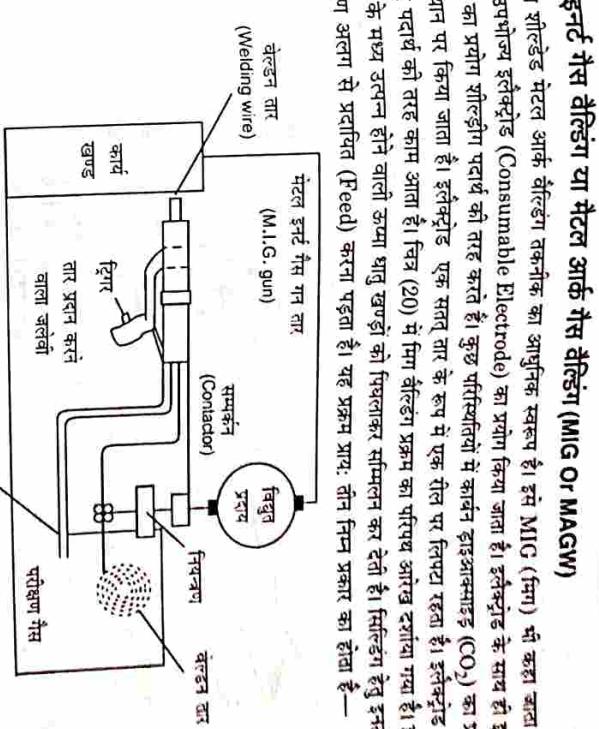

चित्र 188 : MIG Welding System


- (i) नन तार इलेक्ट्रोड प्रारूपी प्रक्रम (Bare wire Electrode Type Process)
- (ii) गालक क्रोइट इलेक्ट्रोड प्रारूपी प्रक्रम (Flux-Cored Electrode Type Process)
- (iii) चुंबकीय गालक प्रारूपी प्रक्रम (Magnetic Flux Type Process)

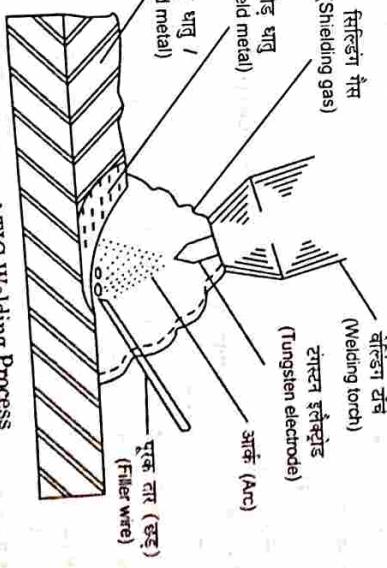

चित्र 189 : MIG and TIG Welding Process

1.5.1 मैटल इन्टर्फेरेन्स वैल्डिंग या मैटल आर्क गैस वैल्डिंग (MIG OR MAGW)
यह प्रक्रम शोर्नेंड मैटल आर्क वैल्डिंग तकनीक का आधुनिक स्वरूप है। इस MIG (ग्यास) भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में प्रायः उपर्योग इलेक्ट्रोड (Consumable Electrode) का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के साथ ही इन्टर्फेरेन्स गैस (Inert Gas) का प्रयोग शील्डिंग प्रदार्थ की तरह करते हैं। कुछ पारिस्थितिकों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का प्रयोग भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड तार के रूप में एक रिले पर लिपटा रखता है। इलेक्ट्रोड तार ही पूरक या फिलर पदार्थ की तरह काम आता है जिस (20) में मिला वैल्डिंग प्रक्रम का परिपथ आता है ताकि गैस या ऐसे कार्यखण्ड के मध्य उत्पन्न होने वाली ऊर्ध्व धातु खण्डों को प्रिलाकर सम्पत्ति कर देती है। मिलिंडिंग हेतु इन्टर्फेरेन्स गैस या इन्टर्फेरेन्स मिश्रण अलग से प्रतिपादित (Feed) करता पड़ता है। यह प्रक्रम प्रायः तीन निम्न प्रकार का होता है—

158 वक्रकाश प्रदानालय
उपरोक्त वर्णित प्रक्रमों में आर्क ड्रार थारु स्थानात्मक प्राप्त: चार प्रकार से होता है एक फुहर आर्क थारु स्थानात्मक प्राप्ति (Spray Arc Metal Transfer System), दूसरी गोलाकार आर्क स्थानात्मक प्राप्ति (Spherical Arc Metal Transfer System), तीसरा स्थित आर्क थारु स्थानात्मक प्राप्ति (Vibrated Metal Transfer System), चौथा लम्बवर्त आर्क थारु स्थानात्मक प्राप्ति (Short Circuiting Metal Transfer System) एवं चौथा लम्बवर्त आर्क थारु स्थानात्मक प्राप्ति (Metal Transfer System) जिसमें कठोरति सिस्टम अधिक अंतर्गम गैस

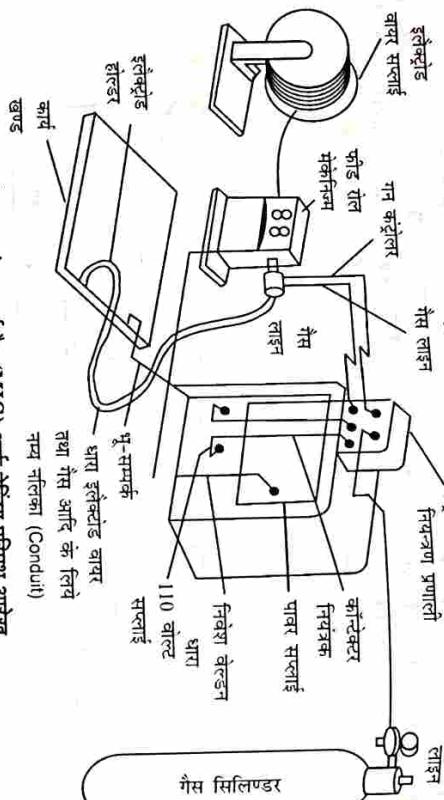

चित्र 190 : मेटल इन्टर्नॉल (MIG) आर्क वेलिंग परिपथ आरेख
नाम : नालका (जोड़वाला)

मेटल गैस आर्क वैलिंग में प्रयुक्त उपकरण (Equipments used in MIG)

इस प्रक्रम में जो मुख्य उपायकर प्रयुक्त होते हैं वह निम्नवत् हैं—

- (i) विद्युत पावर स्रोत जो धारा को बायु अंतराल या गेप (Gap) से पास करा सके एवं इलेक्ट्रोड तथा कार्पर्डिंग्झों के मध्य उत्तर आर्क का निर्माण करने हेतु पर्यादी बोर्डेज प्रदान कर सको। साथ ही साथ पूरक पदार्थ तरां को भी पिघला सके ताकि जोड़ निशेषण (Weld Deposition) का कार्य पूर्ण हो जाये।

(ii) दूसरा पूरक पदार्थ स्रोत रील।

(iii) परिस्करण गैसों का स्रोत प्रवाह।

(iv) फीड रोल मैकेनिज्म (Feed Roll Mechanism)

(v) गैस नियमक एवं विद्युत नियन्त्रक (Gas Regulator and Electric Controller)

(vi) उपकरण नम्बर नालिका (Suitable Flexible Pipe)

(vii) इलैक्ट्रोड होल्डर (Electrode Holder) जिसमें इलैक्ट्रोड लगाया जा सके।

(viii) मेटल इलैक्ट्रोड (Metal Electrode) जिसमें धारा प्रवाहित करने पर आर्क का निर्माण होता है।

(ix) उपयोगी सभी उपकरणों को जोड़ने हेतु केबिल (Cables)।

અર્જણ (Applications)

इस प्रक्रम के निम्न अनुप्रयोग हैं—

- (i) थारुओं एवं निश्च थारुओं को जोड़ने हुए।
(ii) एन्डमानियम, कॉपर, निकल जिओनियम

चित्र १७ : १.१.८. Weining System
 आर्क द्वारा उत्सन्न होने वाली ऊप्पा पूरक थातु एवं कार्यखण्डों दोनों को प्रिपलाकर परस्पर सम्बद्धित करती है। पूरक पदार्थ प्राप्ति सतत तार की रीत की तरह दिसता रहता है।
अन्तर्गतोंगा (Applications)—इनके अन्तर्गत निम्न हैं—


अनुप्रयोग (Applications)—इनके अनुप्रयोग निम्न हैं—

- (i) लाए थार्जुआ दूर
(ii) अलोह थार्तुओ एवं उनके मिश्र थार्तुओ को जोड़ने में।
(iii) निमिन उच्च ताप वाले मिश्र थार्जुओं को जोड़ने में।
(iv) राइटरीनियम, जक्कोनियम, सोना, चांदी इत्यादि को जोड़ने में।

(i) लौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने में
(ii) अलौह धातुओं एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने में
(iii) विभिन्न उच्च ताप वाले मिश्र धातुओं को जोड़ने में
(iv) राइटोनियम, जकोनियम, सोना, चाँदी इत्यादि को जोड़ने में


इन्टर्न गेस प्रज्ञन सेवा

एस०३० अथवा ड०३०

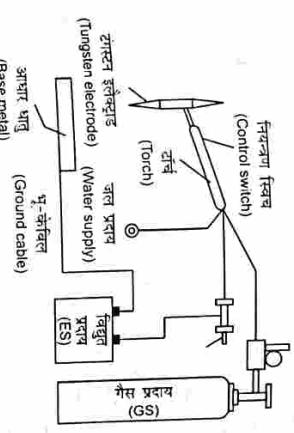

(v) टंगस्टन इन्टर्ट नेस आके वीडियो (TIG or GTAW)

पर एक अलाइन (Alloy) विलेस्ट्रोड का प्रयोग होता है। इन्टर्नल साल्डिंग की कार्य कार्बन आर्क प्रक्रम की भाँति ही पूर्ण करती है। सिलिंडर हेतु प्राप्त हीलिंग्प्रॅम एवं आगाम या दोनों गेसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण पदार्थ (Filler Material) का प्रयोग ये होता है। यह प्रक्रम दोनों D.C. एवं A.C. शक्ति खोलों के साथ अच्छा कार्य करता है। परन्तु आगं गेस हेतु D.C. शक्ति खोलों पर हीलिंग्प्रॅम तथा A.C. शक्ति खोलों की प्रयोग होता है। इन्सेक्ट्रोड तथा कार्बोर्बंडों के मध्य बना आर्क या ऊप्पा प्रदान करता है। जिसके चारों तरफ से इन्टर्नल गेसों की धारणा होती है। जो कि सिलिंडर का कार्य करती है। नीचे दिये गये चित्र (23) एवं चित्र (25) में वैल्विंग प्रणाली एवं उत्तरका प्रबाहित होती है। जो कि सिलिंडर का कार्य करती है।

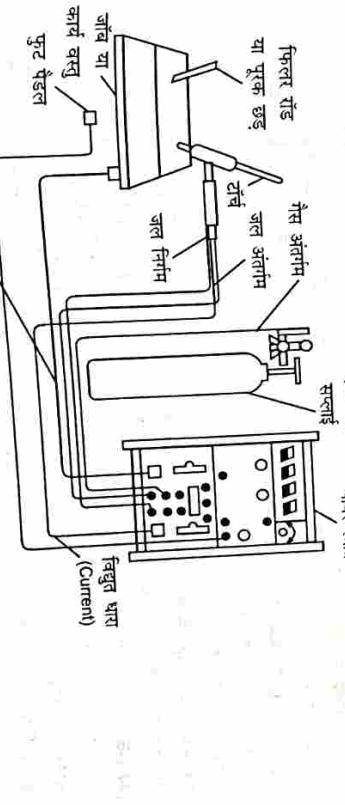


चर्के केबिले (W.C.D.) आर्क चैलिंग का बोडन परिचय आरेख

टिंग एवं मिय बैडिंग में अंतर (Difference between TIG and MIG)

S.No.	TIG (GTAW)	MIG (GMAW)
(i)	इस प्रक्रम में प्रयोग उपभोजन (Non Consumable) होता है तो वह प्रयोग एक फोटोन विसर्जित करता है। जांचि तंत्रज्ञात इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।	इस प्रक्रम में प्रयोग उपभोजन (Consumable) इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं।
(ii)	यह प्रक्रम D.C. एवं A.C. दोनों ही वार लोते पर कार्ब करता है।	इस प्रक्रम में D.C. वार लोते ही प्रयोग में लाया जाता है।
(iii)	मिलिंग हेतु सिर्फ इन्टर्गेसों एवं उनका मिश्रण प्रयोग किया जाता है।	इस कार्य हेतु इन्टर्गेसों के अलावा CO ₂ का भी प्रयोग किया जा सकता है।
(iv)	प्रक्रम की गति अपेक्षाकृत धीमी है।	यह प्रक्रम तीव्रता से होता है।
(v)	इस प्रक्रम में टांस्टन इलेक्ट्रोड का व्यय बेस मैटल धातु के अनुपात में होता है।	इस प्रक्रम में इलेक्ट्रोड का व्यय बेस मैटल धातु के अनुपात में होता है।
(vi)	अलग से पूरक पदार्थ मिलाना पड़ता है।	इलेक्ट्रोड ही पूरक पदार्थ का कार्य करता है।
(vii)	यह प्रक्रिया हातचालित होती है।	यह प्रक्रिया हातचालित होती है।
(viii)	इस प्रक्रम में दोनों हाथों का उपयोग करते हैं।	यह प्रक्रम एक हाथ से ही पूर्ण हो जाता है।
(ix)	100 Amp से अधिक की धारा प्रयोग करता है।	इस प्रक्रम में धारा प्रयोग किया जाता है।
(x)	बाटर कूल्ड बैडिंग टार्च प्रयोग करता पड़ता है।	तब वार कूल्ड टार्च का प्रयोग किया जाता है।
	600 Amp तक की धारा प्रयोग होती है।	इस प्रक्रम में सिर्फ 350 Amp तक की धारा ही पर्याप्त होती है।

15.3 लेजर बीम बैडिंग (Laser Beam Welding (LBW))

लेजर बीम बैडिंग प्रक्रिया में लेजर के द्वारा निकलने वाली तरांगों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा द्वारा पूर्ण की जाती है। लेजर बीम बैडिंग भी अपरभरात-बैडिंग प्रक्रिया की ओरीं में आती है। इस प्रक्रिया में रोडियेशन द्वारा उच्च प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। यह प्रक्रम बहुत ही तेज़ गति से होने वाला प्रक्रम होता है। इस प्रक्रिया का कार्यमिळान लेजर पर आधारित होता है।

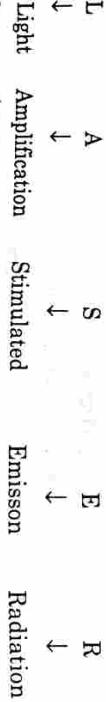

यह प्रक्रिया प्रकाश पुंजों के सहयोग से पूर्ण होती है। इनमें कुछ तरों उच्च ऊर्जा स्रोत के निर्माण में वाया डालती है। परन्तु लेजर बीम एक समान तरांगों का प्रकाश पुंज होता है। जब उत्पत्ति होते हुए वार-वार विकिरण करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रोल जीवन दूषक को तेज़ प्रकाश मौसर में रखते हैं तो ज्वालामूल के प्रमाण उत्पन्न होते हैं।

उच्च स्तर ऊर्जा स्रोत तक पहुंच जाते हैं। कुछ दूर प्रकाश ऊर्जा में विसर्जित होकर अपनी पूर्ववस्था में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह फोटोन किसी अलग विसर्जित होकर अपनी अन्य उत्तेजित

लेजर बीम बैडिंग उपकरण (Equipments of Laser Beam Welding)

लेजर बीम बैडिंग प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले संचालन के प्रमुख उपकरण निम्न हैं—

(i) **क्रीत्रम रूबी (Artificial Ruby)**—यह प्रयोग Al₂O₃ या एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम मिलाकर तैयार किया जाता है। क्रीत्रम रूबी के दोनों सिरों पर दर्पण बना होता है जिस कारण रोडियेशन (Radiation) रूबी के भीतर परिवर्तित हो जाती है। यदि रोडियेशन बहरी तरफ लाना हो तो उस दर्पण की परवर्तित (Magnification) या प्राप्तवर्तन शमाता 98% तो दूसरे दर्पण की परवर्तित 100% होना आवश्यक होता है।

(ii) **पंपिंग स्रोत (Pumping Source)**—रूबी के चारों तरफ एक जीवन फ्लैश दूषक दूषक द्वारा होता है। यह एक ऑक्यन गैस जैसे हालियम, नियन्त इत्यादि भारी होती है। फ्लैश दूषक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है जो कि हजारों मैट्रेशन प्रति सैकंड की दर से पर्याप्त होती है।

(iii) **संचान्त्र भारडारण बैंक (Capacity Storage Bank)**—जीवन दूषक को ऊर्जा देने हेतु एवं उस ऊर्जा को स्टोर करने हेतु कैमेस्टर स्टोरेज बैंक इस संयंत्र में लाया जाता है।

15.4 इलेक्ट्रो-स्लैग बैडिंग (Electro slag welding (ESW))

इलेक्ट्रो-स्लैग बैडिंग भी अपरभरात बैडिंग प्रक्रम की ओरीं में आती है। इस प्रक्रिया में विष्टों स्लैग बैडिंग भी अपरभरात तथा कार्य खांड (Particulate) की सतह (Surface) को सतह (Plastic stage) तक लाकर फिलर मैटरियल की सतह (Surface) को सतह (Surface) तक लाकर अवरोध होने के कारण बनी ऊर्जा में रखते हैं तो ज्वालामूल के प्रमाण उत्पन्न होते हैं।

ज्वालामूल होने के पश्चात ये कण अपनी ऊर्जा विसर्जित कर फोटोन प्रकाश ऊर्जा में विसर्जित होकर अपनी पूर्ववस्था में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह फोटोन किसी अलग विसर्जित होकर अपनी अन्य उत्तेजित

क्रोमियम परमाणु से उत्करण के प्रयावर ग्राह होता है तो वह परमाणु एक फोटोन विसर्जित करता है। जांचि तंत्रज्ञात एम्प्लीफाई (Amplify) हो जाता है। यह लेजर बीम एक दर्पण (Mirror) या फोकसिंग लैस से निकलने के प्रवात कार्यखाल द्वारा उत्पन्न करता है। यह प्रकाश अपनी ल्यास्टिक अवस्था में आने के पश्चात उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है।

तात्पर्य (Advantages)—

1. इस प्रक्रम पर वायुण्डलीय गैसों का प्रभाव भी नहीं पड़ता जिस कारण किसी भी प्रकार के रक्षा कवच की जल्दत लाभ होता है।
2. इस प्रक्रम में वायुण्डलीय गैसों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

3. ऊर्जा प्राप्तिकरण क्षेत्र बहुत ही कम होता है।

4. इस प्रक्रम में निवारण उत्पन्न करने की जल्दत नहीं पड़ती है।

5. इस प्रक्रम द्वारा लाभात्मक विसर्जित ऊर्जा के मैटलों को जोड़ा जा सकता है।

6. इस प्रक्रम द्वारा पदार्थ अपनी अटोमेटिक होती है।

7. इसके द्वारा बहुत छोटे-छोटे एवं पास-पास रखे अवश्य भी सलतापूर्वक जोड़े जा सकते हैं।

8. इसके द्वारा दो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

9. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

10. इसके द्वारा जो दोनों हाथों का उपयोग करते हैं।

11. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

12. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

13. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।


14. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

15. इसका उपयोग इलेक्ट्रोडनिक सर्किट एवं अवश्य जोड़ने में भी किया जाता है।

16. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

17. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

18. इसके द्वारा जो अलग-अलग धातुओं को भी बैल्ड किया जा सकता है।

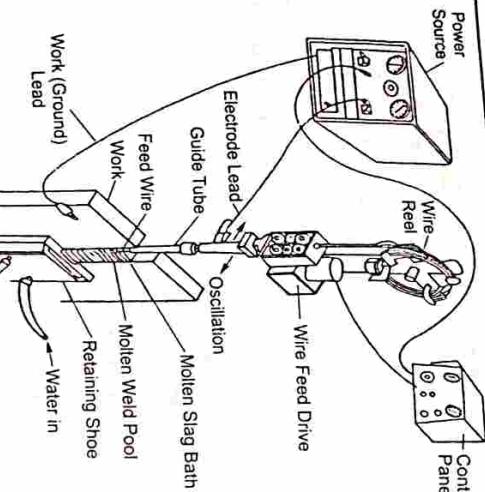

टीक्र 195 : Electro Slag Welding


1.5.5 विद्युत प्रतिरोध वैल्डिंग (Electric resistance welding)

विद्युत यांत्रिकी के नियमनुसार जब कोई विद्युत धारा (I) के मार्ग में किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध (R) हो तो उसे प्रतिरोध (R) के कारण ऊपरा उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न ऊपरा का मान निम्न सूत्र द्वारा जात कर सकते हैं।

$$H = I^* K I$$

जहाँ H = उत्पन्न ऊर्ध्वा, I = विद्युत धारा, R = प्रोत्तराथ तथा t = समय

विद्युत प्रतिरोधक वैल्टिंग प्रक्रियाओं का मूल सिद्धान्त उपरोक्त विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पर आधारित है। यह उत्पन्न ऊर्जा जब दो विरोधी गोलोंटिंटि (polarity) बोले दो चारों पर डलकर दबायी जाती है तो कम प्रतिरोध का स्तर होने के साथ ऊर्जा का विकास होता है। दोनों चारों के बीच में स्थित वायु अंतराल की वजह से ही प्रतिरोध भी रहता है। ऊर्जा के कारण घाटु विषल जाती है तथा डले गये दोब के कारण दोनों चारों दार्दे आपस में जुड़ जाती हैं। प्रतिरोध वैल्टिंग निम्न प्रकार की होती है—

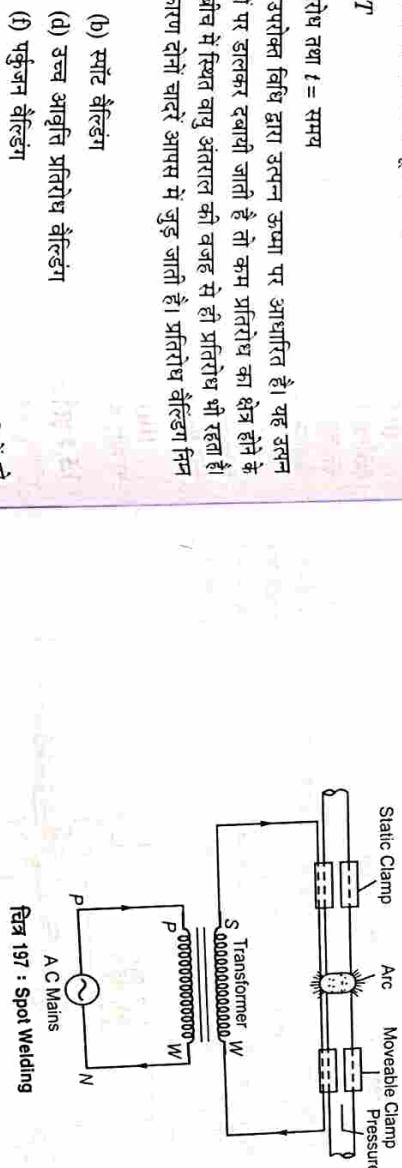


ચિત્ર 197 : Spot Welding

(a) प्रतिरोध बट बैल्डिंग (Resistance Butt welding)—इस प्रक्रिया में दोनों पार्ट्स के सिरों की आपने-समने रखने के बाद प्रतिरोध बैल्डिंग की जाती है। यह बैल्डिंग दो प्रकार से हो सकती है एक अपसर्ट बट बैल्डिंग (Upset Butt Welding) तथा ट्रूसो फ्लैश बट बैल्डिंग (Flash Butt Welding) जिनका विस्तृत वर्णन निम्नतर है—

(i) अपसर्ट बट बैल्डिंग (Upset Butt Welding)—दोनों कार्यखण्डों को स्वरूप आपने-समने रखने के बाद बनता है जिसके कारण एक ऊपर पैदा हो जाती है तो दोनों को कार्यखण्डों के सिरों पर एक उच्च स्तर प्रतिरोध दाव डालने पर दोनों कार्यखण्डों के सिरों का गप लगानक तक पहुँच जाता है तथा समाप्त होता है।


इसके पश्चात तो से चरण में विहृत थारा (करंट) का प्रवाह शुरू कर इसे ठीक समय के लिये जोड़ में से गुजारकर संगम प्रतिरोध से कारबखाड़ी के बीच निभिन बिन्दुओं पर ऊपा को उत्तरान करते हैं। चतुर्थ चरण में दोनों कारबखाड़ी पर से दाब हटा दिया जाता है तथा डालते हैं जिस कारण बैल्ड जमन के बाद गेस हो जाता है। अंतिम चरण में दोनों कारबखाड़ी पर से दाब हटा दिया जाता है तथा डलेन्टगर नापालाट में अलग हो जाते हैं।

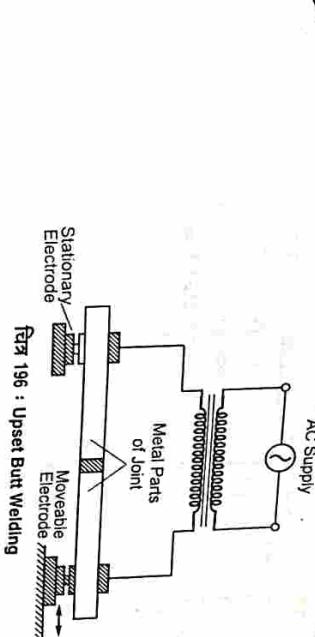


દ્વારા 196 : Upset Butt Welding

(ii) फ्लैश बट वैल्डिंग (Flash Butt Welding)—यह प्रक्रिया अपसेट प्रक्रिया का इडवर्स रूप है। पर इस प्रक्रिया में दोनों सिरों का परस्पर मिलाते हुए नहीं रखते हैं पर दोनों सिरों को धीं-धो से पास लाया जाता है तिक्तु आजकल उत्तम करने के प्रयत्न जो कि ऊपर दोनों के लगानक बिन्दु तक पहुँच जाती है तो दोनों चारदे पिण्ठ जाती हैं फिर दोनों के सिरों को मिलाकर उन पर दब डाला जाता है जिस कारण दोनों काफी खट्ट आपस में जोड़ का निर्माण करते हैं खट्ट-अथात् मेला (Flag) छिट्ककर बाहर आ जाता है जिस कारण युद्ध थाटु जोड़ ही प्राप्त होता है।

(b) स्पॉट वेलिंग्डम (Spot Welding)—इस प्रक्रिया में ताब के द्वारा इलेक्ट्रोडों की प्रयोग होता है, जो कि चल तथा लगाना 6 – 10 Volts के मध्य होती है तथा उच्च धरा जो कि 300 Amp – 600 Amp के मध्य होती है। यह एक ताँबे प्रक्रिया है। जोड़ हमें प्राप्त रिवर्ट की आकृति के प्राप्त होते हैं। मार्गे प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है पहले चरण में कार्पेखांडज को ठिक्कत रूप से इलेक्ट्रो-इस के बीच में रखा जाता है दूसरे चरण में कुट पैडल पर ताब डालकर इलेक्ट्रो-इस को कार्पेखांडज से टच करते हैं।

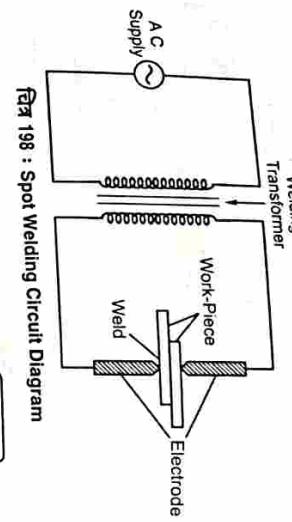

चित्र १९८ : Spot Welding Circuit Diagram

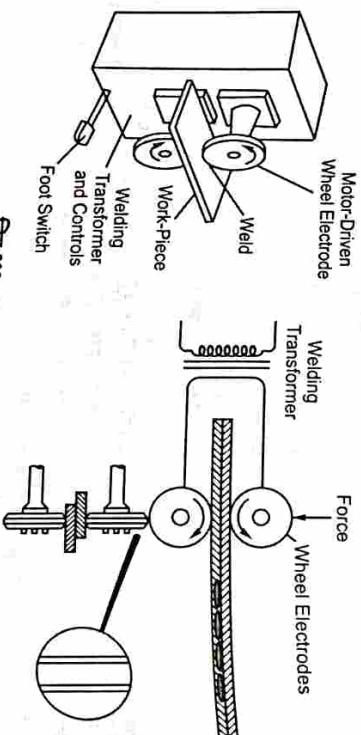


चित्र १९९ : Spot Welding Portable Gun

(c) सीम वैल्डिंग (Seam Welding)—सीम वैल्डिंग प्रक्रम स्पॉट वैल्डिंग का एडवांस तरीका है। इस प्रक्रिया में बैल्ड निरत होता है जिस कारण इसे सतत स्पॉट वैल्डिंग (Continuous spot welding) भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड दो शून्यों पैहर (Rotating Wheel) के रूप में होते हैं। जिन पर यांत्रिक दाब लगाता है। धारा प्रवाहित करते के पश्चात कार्यखण्डों के प्रसरण मिलाकर दोनों शून्यों इलेक्ट्रोडों के मध्य से गुजारा जाता है जिस पर यांत्रिक दाब एक समान रूप से कार्यरत रहता है। धारा तथा प्रतिरोध की वजह से इलेक्ट्रोडों के मध्य कार्यविण्डों का ताप लगाना विन्दु तक पहुँचाया जाता है तथा यांत्रिक दाब के कारण से सतत वैल्डिंग प्राप्त होता है।


(d) उच्च आवृत्ति प्रतिरोध वैल्डिंग (High Frequency Resistance Welding)—उच्च आवृत्ति वैल्डिंग प्रक्रम में दोनों सतहों को एक उच्च आवृत्ति धारा जो कि 200 से 4,50,000 cycles से पास करते पर उत्पन्न होती है। दाब डालते के लिये दो वैल्डिंग रोलरों का प्रयोग किया जाता है।

(e) प्रक्षेप वैल्डिंग (Projection Welding)—इस प्रक्रिया में दाब तथा धारा प्रवाह दोनों ही स्पॉट वैल्डिंग प्रक्रम की तरह ही लागते जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोड चम्पटे आकार के बने होते हैं जिन दोनों सतहों को जोड़ना होता है उन पर वाञ्छित जाहाज पर उभार उत्पन्न कर लेते हैं। उभार बनाने के लिए डाइ-पंचों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ उभार होता है वहाँ-वैल्डिंग हो जाती है। जोड़ी जाने वाले दोनों कार्यखण्डों (स्लेटों) को मशीन की डिझेने के मध्य स्थानित करते हैं। दोनों सतहों का मिलन केवल उभार निन्दुओं पर ही होता है और विद्युत प्रवाह भी केवल इन समर्पक निन्दुओं पर ही करते हैं। प्रतिरोध तथा धारा प्रवाह के कारण एक ऊपर होता है जो कि केवल उभार निन्दुओं को ही रोक बिन्दु तक तो जाती है फिर एक दाब डालकर उन निन्दुओं पर वैल्डिंग प्रोक्रिया पूर्ण की जाती है।


(f) पक्कजन वैल्डिंग (Percussion Welding)—पक्कजन वैल्डिंग का उपयोग प्रायः पहले कार्यखण्डों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों कार्यखण्डों को जोड़ने के लिये एक शाणिक अर्क का प्रयोग कर दोनों को आपस में तोड़ी से टकराया जाता है। कार्यखण्ड पहले हीने के कारण तीव्रता से लास्टिक अतरथा में आ जाते हैं तथा टकराने पर एक-दूसरे से जुड़ कर वैल्डिंग प्रोक्रिया पूर्ण करते हैं। ऊर्जा स्रोत के लिए संधनियों (Condensers) का प्रयोग होता है।

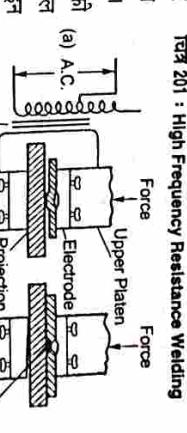

चित्र २०१ : High Frequency Resistance Welding

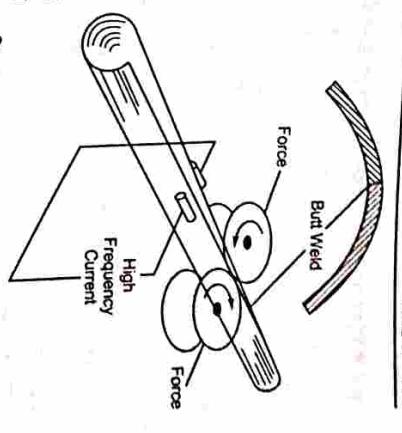

चित्र २०२ : Projection Welding

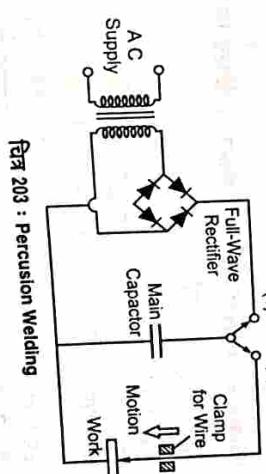

चित्र २०३ : Percussion Welding


1.5.6 ठोस अवस्था वैल्डिंग (Solid Phase Welding)

इस प्रक्रिया में दोनों जोड़े जाने वाली धातुओं को उनके लगानंक बिन्दु तक गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों पदार्थों के आपूर्जे के पास जैसे सतहों को ल्यास्टिक अवस्था से कम ताप पर ही ठोस अवस्था में दाब देकर जोड़ा जाता है। दोनों पदार्थों की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से यह अन्त आणविक बंध (Intermolecular Bond) बनाने के लिए दबाव डालने की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से यह आवश्यक बंध (Intermolecular Bond) बनाने के लिए दबाव डालने की जरूरत पड़ती है। यह प्रायः चार प्रकार की होती है—


- फोर्ज वैल्डिंग
- उल्ट्रासोनिक वैल्डिंग
- चर्पण वैल्डिंग
- विस्फोट वैल्डिंग

(a) फोर्ज वैल्डिंग (Forge Welding)—इस विधि में वैल्डिंग किये जाने वाले कार्बन खण्डों को पट्टी में डाला जाता है। इसे कर्डिंगा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया का पता क्रियो विश्वव्युद्ध के दौरान लगाया गया दोनों कार्बनखण्डों में से एक को स्थिर रखने हेतु एक पर्सिल में कोस दिया जाता है जिसे टार्गेट ल्येट पर ही डाला जाता है। वही दूसरी लोट प्लायर (Flyer) ल्येट कहलाती है जो कि 1° - 10° तक कोण पर तिण्यों कर लटकायी जाती है। फिर इस तिरछे पार्ट को तीव्र गति से टक्राकर भैल इन्टरफेस कस देते हैं। दोनों इटरलोक तक होने के पश्चात जुड़ जाते हैं। दोनों प्लेटों के बीच एक गेम रखा जाता है। प्लायर ल्येट के ऊपर बफर (Buffer) ल्येट लाई रहती है जो कि प्रायः PVC या रबर की निर्मित होती है। बफर ल्येट के ऊपर विस्फोटिक जैसे PET N, RDX, ICI, TNT, META BEL etc. की प्रति बिछा रखना कठिन होता है। जिस कारण दोनों लोटों के मध्य एक दाब का निर्माण हो जाता है जिसकी मात्रा $70,000$ से लेकर $70,0000 \text{N/cm}^2$ तक होती है। तीव्र बोल्ट उच्च उच्च दाब होने के कारण मेटल आगे की तरफ बहकत इन्टरलोक हो जाती है। प्रत्येक विस्फोटिक की गति भी घन तरीका चयन आवश्यकतामुसार किया जाता है।

(b) उल्ट्रासोनिक वैल्डिंग (Ultrasonic Welding)—इस विधि में अल्ट्रासोनिक साउण्ड जो कि श्रवण खंज से ऊपर की ध्वनि होती है के द्वारा स्पैन (Vibrations) उत्पन्न किये जाते हैं। दोनों सतहों (कार्बनखण्ड) को बल लगाया जाता है। इसके बाद इन कार्बनखण्डों को एक ट्रॉस-इयसर की सहायता से अल्ट्रासोनिक आवृत्ति पर लोका करने प्रवित्रित (Oscillating Shear Stress) जो कि एक प्रकार का दाब बल होता है उत्पन्न करते हैं। जिसकी महान से दोनों सतह बिना पिछले ही परस्पर जुड़ जाती है।

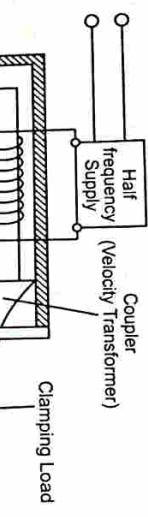

चित्र 204 : Ultrasonic Welding

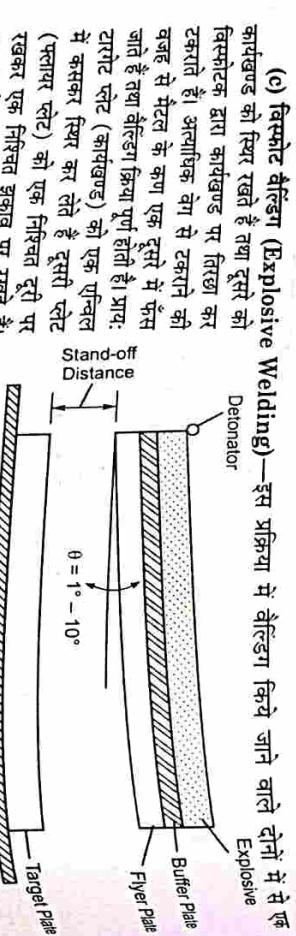


लाभ (Advantages)—


- इस प्रक्रम द्वारा दोनों ल्येटों में से कम सामर्थ्य की ल्येट की सामर्थ्य के बावजूद की सामर्थ्य का जोड़ निर्मित किया जा सकता है।
- यह प्रक्रम बहुत ही साधारण है।
- यह प्रक्रम पतली चाहतों में से कम सामर्थ्य की ल्येट की सामर्थ्य का जोड़ निर्मित किया जा सकता है।
- इसके द्वारा बड़े कार्बनखण्डों को भी जोड़ा जा सकता है।
- इसके द्वारा दो भिन्न-भिन्न पदार्थों को भी जोड़ा जा सकता है।
- हाई वस्तु बिना हाइड्रेस खोये ही बैल्ड की जा सकती है।

अनुपयोग (Applications)—

- इसके द्वारा द्यूब को बॉल्टर हेडर एवं ऊपर विनिमित्र में जोड़ा जाता है।

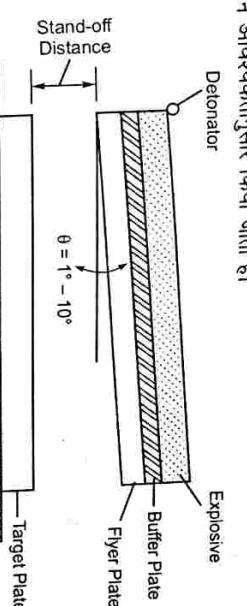

चित्र 206 : (a) Explosive Welding

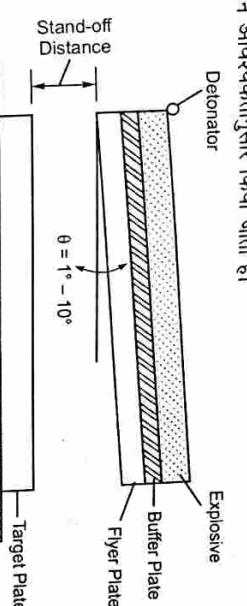


चित्र 206 : (b) Weld Interfaces In Explosive Welding

प्लायर ल्येट पर एक अच्युत ल्येट जिसे बफर ल्येट (Buffer Plate) कहते हैं रखी जाती है जो कि प्रायः PVC या Rubber (रबर) की होती है। इसी बफर ल्येट पर विस्फोटिक पदार्थ रखकर डियोनेटर ड्राय विस्फोटिक कराते हैं।

यह बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है। इसे कर्डिंगा भी कहा जाता है। इस प्रक्रम का पता क्रियो विश्वव्युद्ध के दौरान लगाया गया दोनों कार्बनखण्डों में से एक को स्थिर रखने हेतु एक पर्सिल में कोस दिया जाता है जिसे टार्गेट ल्येट पर ही डाला जाता है। वही दूसरी लोट प्लायर (Flyer) ल्येट कहलाती है जो कि 1° - 10° तक कोण पर तिण्यों कर लटकायी जाती है। फिर इस तिरछे पार्ट की तीव्र गति से टक्राकर भैल इन्टरफेस कस देते हैं। दोनों इटरलोक तक होने के पश्चात जुड़ जाते हैं। दोनों प्लेटों के बीच एक गेम रखा जाता है। प्लायर ल्येट के ऊपर बफर (Buffer) ल्येट लाई रहती है जो कि प्रायः PVC या रबर की निर्मित होती है। बफर ल्येट के ऊपर विस्फोटिक जैसे PET N, RDX, ICI, TNT, META BEL etc. की प्रति बिछा रखना कठिन होता है। जिस कारण दोनों लोटों के मध्य एक दाब का निर्माण हो जाता है जिसकी मात्रा $70,000$ से लेकर $70,0000 \text{N/cm}^2$ तक होती है। तीव्र बोल्ट उच्च उच्च दाब होने के कारण मेटल आगे की तरफ बहकत इन्टरलोक हो जाती है। प्रत्येक विस्फोटिक की गति भी घन तरीका चयन आवश्यकतामुसार किया जाता है।

2. इसका उपयोग कर्लेडिंग के लिये भी किया जाता है।
 3. लिपि इंडस्ट्री में इनका प्रयोग बहुधा किया जा सकता है।
 4. इसके द्वारा कामोजिट पदार्थों का निर्माण भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है।
- (d) घरण कैलिंडिंग (Friction Welding)—इस प्रक्रिया में घरण युक्त दोनों पार्ट्स के मध्य, जोने में हल्के पार्ट के लिये फ्रेश (शब्द) डालते हैं, घरण की वजह से दोनों सह ल्यास्टिक अवस्था में पहुँच जाती है तब उसने पार्ट को रोककर देस्टॉक में लो पार्ट पर फोजिंग प्रेसर डाला जाता है तथा दोनों पार्ट्स आपस में जुँड़ जाते हैं।

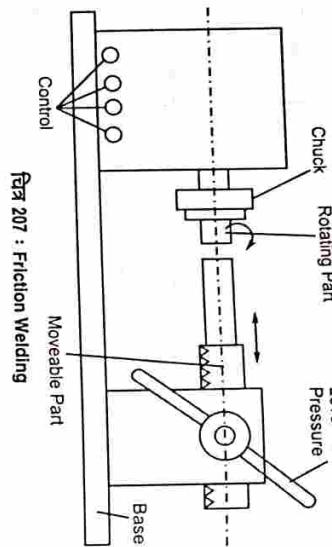

चित्र 207 : Friction Welding

1.5.7 अंडर वाटर बैलिंडिंग प्रक्रम (Under Water Welding Process)

यह प्रक्रम मूलतः पानी में किया जाता है। इसके द्वारा पन्हुड़वी, पानी के जहाज, समुद्री लैंटफार्म इत्यादि का निर्माण कराया जाता है। यह प्रक्रम निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है—


1. बेट अंडर वाटर बैलिंडिंग (Wet Underwater welding)—यह बैलिंडिंग प्रक्रम सम्मान व सरल होता है। इस प्रक्रम द्वारा बैलिंडिंग की उपस्थिति के कारण शीर्षता से रेंडर हो जाते हैं। जिस कारण बैलिंडिंग में भुगता (Ductility) उत्पन्न हो जाता है। साथ ही जल विधत्त होने के कारण जोड़ में उत्पन्न हाइड्रोजन विधत्त होने की वजह से रेष्ट्रेष्य में आ जाते हैं। बेट अंडरवाटर बैलिंडिंग कि प्रमुख विधियाँ निम्न हैं—

(i) गैस मैटल आर्क कैलिंडिंग (Gas Metal Arc Welding)—इस विधि को GMAW भी कहा जाता है। यह विधि हवा में होने वाली GMAW विधि के ही समान होती है। आर्क को बायुमैटलोइयर गैसों के प्रभाव से प्रभावित करता है। यह विधि एक बैलिंडिंग का कार्य पूर्ण करता है। आर्क को बायुमैटलोइयर गैसों के प्रभाव से बचाने हेतु ऑग्नि गैस, वाटर लास या मोडियप सिलिकेट का प्रयोग बैलिंडिंग गैस को भाँति किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा निर्मित जोड़ों की तन्यता (Utility) एवं कठोरता (Hardness) भी कम होती है।


2. ड्राइ अंडर वाटर बैलिंडिंग प्रक्रम (Dry Under Water Welding Process)—इस बैलिंडिंग प्रक्रम में जोड़े जाने वाले कार्यखण्ड या भाग को एक चैबर में बेट कराना पड़ता है। चैबर में इसमें से पानी को निकास यांत्र द्वारा निकास देते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यविधि बायु बैलिंडिंग प्रक्रमों के ही समान होती जाती है। इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण बनाया जाता है। चैबर में उत्पन्न होने वाले दाव को मात्रा के अनुसार यह विधि निर्माण की उपलब्धता को बढ़ाव देती है।

बायुमैटलोइयर प्रभाव से बचाने हेतु शीलिंडिंग गैस हेतु काबन डाइऑक्साइड (CO₂), हीलियम (He), औंगन या इनमें से दोनों गैसों का विश्रांति प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रक्रम के दोरान हाइड्रोजन इन्हलटजून भी नियन्त्रित रहता है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रक्रम का नौजल प्रयोग होता है जिसमें शोध शोतूलन के कारण होने वाले भुगता के दोष से बचा जा सकता है।

नौजल के द्वारा उच्च दाव वाला भाग का बेट बैस मैटल पर डाला जाता है। इस कारण बैलिंडिंग की ऊपरी भाग की ऊपरी सतह पर ऊपरी गैस का क्षेत्र निर्मित हो जाता है जो कि बैलिंडिंग की ऊपरी सतह पर ऊपरी गैस का संपर्क कुछ समय हेतु रोक देता है।

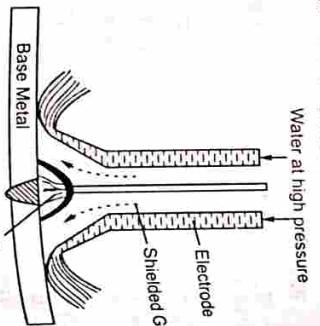

चित्र 208 : Gas Metal Arc Welding

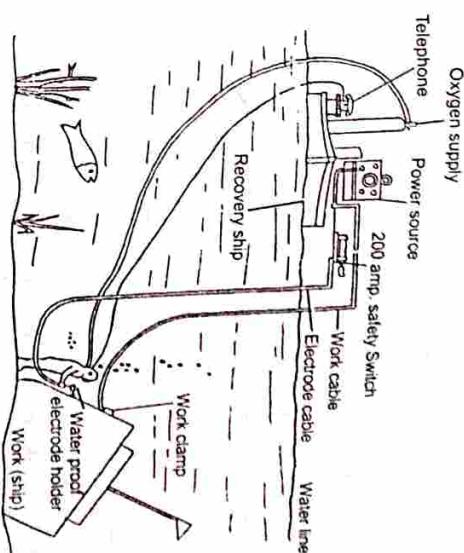

चित्र 209 : shielded Metal Arc Welding (Underwater)


(iii) अंडर वाटर ल्याज्मा आर्क कैलिंडिंग (Under Water Plasma Arc Welding)—इसका कोर्ट-सिस्टम ल्याज्मा आर्क कैलिंडिंग के ही समान होता है। ल्याज्मा एक प्रकार की आयोनाइजेशन (Ionized) निम्न होने वाली विद्युत ऊर्ता स्रोत सारलतापूर्वक प्राप्त कर बैलिंडिंग का कार्य पूर्ण करता है। आर्क को बायुमैटलोइयर गैसों के प्रभाव से बचाने हेतु ऑग्नि गैस, वाटर लास या मोडियप सिलिकेट का प्रयोग बैलिंडिंग गैस को भाँति किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा निर्मित जोड़ों की तन्यता (Utility) एवं कठोरता (Hardness) भी कम होती है।

2. ड्राइ अंडर वाटर बैलिंडिंग प्रक्रम (Dry Under Water Welding Process)—इस बैलिंडिंग प्रक्रम में जोड़े जाने वाले कार्यखण्ड या भाग को एक चैबर में बेट कराना पड़ता है। चैबर में इसमें से पानी को निकास यांत्र द्वारा निकास देते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यविधि बायु बैलिंडिंग प्रक्रमों के ही समान होती जाती है। इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण बनाया जाता है। चैबर में उत्पन्न होने वाले दाव को मात्रा के अनुसार यह विधि निर्माण की उपलब्धता को बढ़ाव देती है।

(i) ड्राइ अंडरवाटर बैलिंडिंग-बायुमैटलोइयर दाव आधारित प्रक्रम (Dry Under Water Welding Process at Atmospheric Pressure)—इस प्रक्रम में बैलिंडिंग किये जाने वाले कार्यखण्ड एवं जारीस्तर तोनों रहता है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रक्रम का नौजल प्रयोग होता है जिसमें शोध शोतूलन के कारण होने वाले भुगता के दोष से बचा जा सकता है। नौजल के द्वारा उच्च दाव वाला भाग का बैलिंडिंग चैबर लियर रहता है। उस अन्य स्थान पर तो जोड़े हेतु पूणे रूप से पृष्ठक करके हो ने तो जाया जा सकता है। इस कारण बैलिंडिंग चैबर की ऊपरी सतह पर ऊपरी गैस का क्षेत्र निर्मित हो जाता है जो कि बैलिंडिंग चैबर के दाव से अधिक होना चाहिए। चैबर के तल में एक द्वारा की भी ऊपरी गैस का क्षेत्र निर्मित करते हुए जल के दाव से अधिक होना चाहिए। चैबर के तल में से बाहर निकलता रहता है। चैबर के

जल ही इस विधि में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड पर एक चारा प्रूफ कार्टिंग को SMAW से करा जाता है। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। ल्याज्मा लंगु लंगु यांत्र विधि द्वारा उत्पन्न बैलिंडिंग की तन्यता (Tensile strength) ल्याज्मा 80% तक होती है जबकि लगापा 50% तक की तन्यता (Ductility) प्राप्त होती है। इस प्रक्रम में कुछ विशेष समयों को भी जरूरत नहीं होती है जिस कारण इसको मालता भी अधिक हो जाती है।

भौत हवा का दब अधिक होने से जल बाहर निकलता है। तत्प्रचार आगे की सूखे प्रक्रिया समान्य वैल्डिंग प्रक्रमों की भौत हूँ पूर्ण होती है। चैवर का सरलतावूक खिसकाया जा सकता है अगे एक स्थान से दूसरे पर ले जाया जा सकता है। वायुमण्डलीय दब प्रक्रम के विपरीत इस प्रक्रम में चैवर को कार्ब करते करते ही खिसकाकर आगे बढ़ाया जा सकता है।

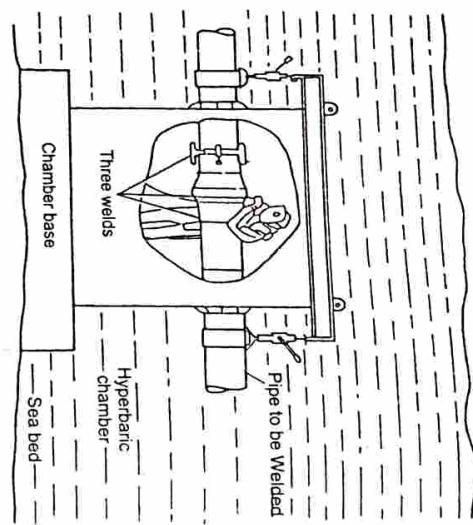

चित्र 210 : Dry Underwater Welding (At a pressure higher than Atmosphere)


1.5.8 थर्मिट वैल्डिंग (Thermite welding)

इस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम के (Crushible mixture) क्षुमिक्विल मिश्रण का प्रयोग होता है। दोनों भागों के बीच एल्यूमीनियम के थर्मिट मिश्रण होती है जिस कारण एल्यूमीनियम ऑक्साइड तथा काबन जाता है। क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्ध्वाधार आयरन तथा एल्यूमीनियम ऑक्साइड दोनों को ही प्रियता देती है। यह थर्मिट मिस्सचर को जो दो सह वैल्ड करने होती है उनके कारण डाल देते हैं। मिस्सचर का ताप इतना अधिक होता है कि वह बैस मैटल को भी पिछला देती है। जो कि थर्मिट थर्ट पूर्ण कर सकता है तो उसे ठंडा होने के पश्चात एक उच्च व्यासिती का बैड तैयार करता है। उदाहरणार्थ रेल की परियों प्रायः थर्मिट वैल्डिंग द्वारा ही जोड़ी जाती है।

यह प्रक्रम क्षामा के अधिक्रियाओं द्वारा उच्च ताप पर सम्पन्न होता है। इस प्रक्रम में आगे जोड़े जाने वाले स्थान के चारों तरफ यात्रा में उच्च ताप पर इस्पात को भर दिया जाता है जिसके कारण कार्यखण्डों के मध्य गैप बनाकर उसमें थर्मिट मिश्रण प्रवृत्त होता है। यह यात्रा विस्तृत होती है तथा थर्मिट मिश्रण कार्यखण्डों के साथ प्रज्ञात होती है। तथा यात्रिक दब डालकर सधि प्रक्रम को पूर्ण कर दिया जाता है।



तपाक्रम लाभा 2700°C के आसपास पहुँच जाता है जो इस्पात के ग्लोबाक से अधिक होता है। यह कार्य लाभा 30 sec. के सूखे समय में ही पूर्ण हो जाती है। उक्त प्रक्रम का सर्वत वर्णन नीचे दिये गये चित्र (37) में किया गया है। जोड़े जाने वाले कार्यखण्डों के चारों तरफ मोम का एक प्रतिरूप लागत की इस्पात को बैक्स में डॉल्टते हैं। अतिरूप तथा बैक्स के मध्य का रिक्त स्थान बालू ब्रास भर दिया जाता है फिर गैस पर्से पर्से की सहायता से कार्यखण्डों का पूर्व तपान एवं माम को पिछलाया जाता है। बालू में उच्चापन, उड़ेलन एवं उच्चन गेट पूर्ण में ही करता है।

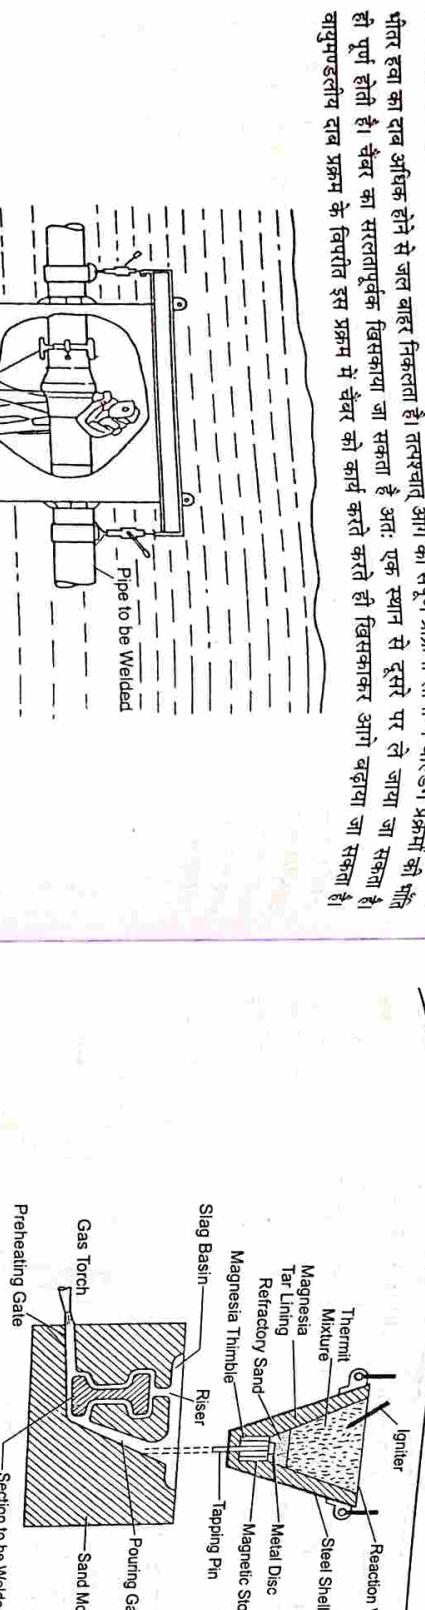


चित्र 211 : Thermite Welding Process

दिये जाते हैं। मोम के पिछलने से स्थान रिक्त हो जाता है फिर उस रिक्त स्थान में द्वितीय धातु उड़ेलकर भर दिया जाता है। जिस कारण कार्यखण्डों का तापमान बैल्डन ताप के आस-पास पहुँच जाता है फिर उस पर चारिक दब डालकर सधि प्रक्रम को पूर्ण कर दिया जाता है।

थर्मिट वैल्डिंग प्रक्रम का वर्गीकरण (Classification of thermite welding)

थर्मिट वैल्डिंग प्रक्रम में प्राप्त तापमान के प्रयोगानुसार इसे दो भागों में बँटा गया है—

(i) दब थर्मिट वैल्डिंग (Pressure Thermite Welding)—इस प्रक्रम में थर्मिट मिश्रण पूर्ण पदार्थ की तरह गोली नहीं होता है परन्तु इसके तापमान द्वारा कार्यखण्डों के सिरों को लाइस्टिक अवस्था में लाया जाता है। तत्प्रचार कार्यखण्डों पर दब डालकर बट बैल्ड (Butt weld) बनाते हैं। कार्यखण्डों को पिछलने से बचाव हेतु स्लैग (Slag) को प्रोतीत किया जाता है। फिर थर्मिट मिश्रण क्षुमिक्विल को तिल्छा (Tapered) कर उसमें उड़ेला जाता है। दिये गये चित्र में चाल थर्मिट वैल्डिंग प्रक्रम के कुछ चरण प्रदर्शित किये गये हैं।

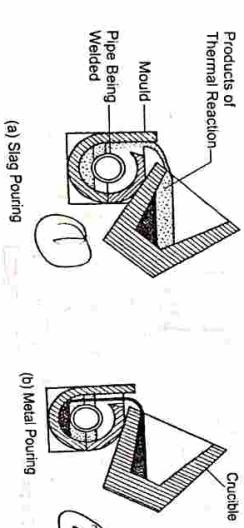


चित्र 212 : Steps in Pressure Thermite Welding of a Pipe Joint

172 लक्षण्य टैर्मिनेशनी

(ii) दबावहीत थर्मिट वैर्टिंग (Non Pressure Thermite Welding)—इस प्रक्रम में सर्वप्रथम धातु खण्ड को जलाने से प्राप्त ऑक्साइड्स, गन्धो, स्टार्च इत्यादि को 150 mm तक साफ करते हैं। कार्बोखण्डों के सिरों के भय को लाभ हो से प्राप्त, जो अक्साइड्स, गन्धो, स्टार्च इत्यादि को निर्माण किया जाता है। प्रतिरूप का आकार पूरक पदार्थ के बालित आकार एवं मात्रा पर पूर्णतया निर्माण करता है। तत्पश्चात् इस प्रतिरूप को सचकन बाक्स में रखकर मॉड्यूल संरचना 1.5 mm से लेकर 1.6 mm तक गोप रखकर एक पैटेन का निर्माण किया जाता है। प्रहीट करने से मोम पिघलकर बाल वैर्टिंग कर देते हैं तो तें भेट में उड़ेतें, ऊपर, प्रहीट गेट काट लिये जाते हैं। अब कार मॉल्ड निर्मित कर देते हैं और तें में मोनोशिप स्टोन एवं मोनोशिप गिर्वल लिंकल जाता है और तें सुख जाता है। तत्पश्चात् प्रोहीटिंग बंद कर दी जाती है। गुरुसंबल के भोतर तिन (3S) की भाँति चारों ओर तें लिंकल किया जाता है। गुरुसंबल को तत्त्व में भोतर तिन के ऊपरी भाग पर धातु की लेट लटकायी जाती है।

जाती है और गुरुसंबल के भोतर तिन (3S) की भाँति चारों ओर तें लिंकल किया जाता है। गुरुसंबल को तत्त्व में भोतर तिन के ऊपरी भाग पर धातु की लेट लटकायी जाती है।

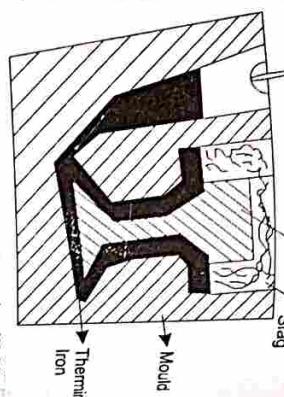


चित्र 213 : Non-Pressure Thermite Welding

जाती है और गुरुसंबल में सबसे ऊपरी की तरफ तें लिंकल किया जाता है। थर्मिट हो एक इनाइटोया पाउडर भर दिया जाता है जिसको जलाने ही थर्मिट प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया अपनी महिला होती है ध्वनि बंद होती है यह समझा जाना चाहिये कि थर्मिट प्रक्रिया बंद हो गयी है।

15.9 स्टड वैर्टिंग (Stud Welding)

इस प्रक्रम का कार्यप्रसिद्धता यह है कि आकं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊपरी से स्टड को पिघलने की अवस्था तक गोकरने के पश्चात् एक बैल्ड पूल को निर्माण होता है। तत्पश्चात् इस बैल्ड पूल में कार्पोरेक्षन डाका डुबोकर जोड़ने की प्रक्रिया होती है। स्टड प्रक्रम चोंची तिर्यों गोकरने के बाल वैर्टिंग गत को पौ दर्शाया गया है। यह एक विशेष प्रकार की गत होती है जिसमें एक कॉलेट (Collet) लाग होता है जिसमें स्टड को पकड़ते हैं स्टड के

अनुप्रयोग (Applications)—
(i) इस वैर्टिंग प्रक्रम का प्रयोग एरोनोटिक्स ऑटोमोबाइल, रिप बिल्डिंग, बैगलरो इत्यादि में होता है।
(ii) इस प्रक्रम द्वारा लौह, अलौह एवं उनके एलोयों को सारतारुक जोड़ा जा सकता है।
(iii) इस प्रक्रम का प्रयोग गिर, बोल्ट, सिविट इत्यादि को लेटों में बैल्ड करने में भी किया जाता है।

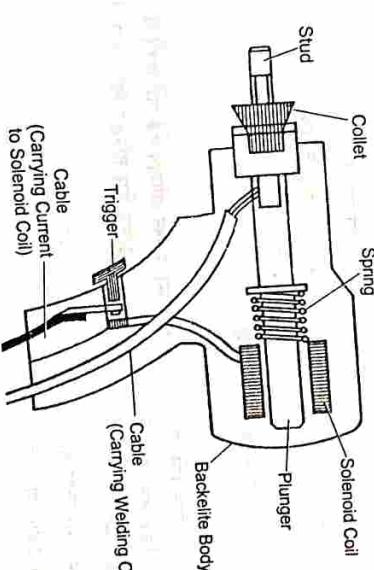

चित्र 215 : Stud Welding Process

चित्र 214 : Stud Welding

वैर्टिंग किये जाने वाले मिस्र पर एक सिर्विंग प्रक्रम के बैल्डिंग प्रक्रम में निम्नलिखित कार्य है—

- (i) यह जोड़ों को ऐसेक्ष करका प्रदान करता है।
- (ii) बैल्डिंग जोड़ों की ठंडा होने की दर को कम करता है।



चित्र 216 : Stud Welding Gun

(iii) पिघली धातु के लिये सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो कि उसे वायुमण्डलीय गैसों के कुप्रभाव से बचाता है।
(iv) आकं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊपरी ऊपरी को उचित स्थान तक पहुँचता है।

वैर्टिंग गत को प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व एक बौलित स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है जिसे दबाते हैं गत में तग्बी में बौलित समय एक बौलित धारा का भी सेट कर दिया जाता है गत में एक दिग्र भी लगा रहता है जिसे दबाते हैं गत में तग्बी में बौलित समय एक बौलित स्थान पर फिक्स करने से मोम पिघलकर बाल कुराइली (सोलोनोइड) में ऊपरी का संचार प्रारंभ हो जाता है। ऊपरी को आकं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊपरी प्रायः फैलत जरूर की ओर उठ जाता है। ऊपरी उठते ही आकं का निर्माण हो जाता है। आकं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊपरी का निर्माण करती है साथ ही साथ यह फैलत (Fernule) में एकान्तर हो जाती है जो कि बेस पदार्थ में बैल्ड पूल (weld pool) का निर्माण करती है साथ ही साथ ऊपरी का निर्माण होना भी समाप्त हो जाता है। फिर स्टड को लिंगा की सहायता से बैल्ड पूल में इब्रा दिया जाता है।

सारांश

बैलिंग—धारुओं को स्थाई एवं अस्थाई रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को बैलिंग कहते हैं।

बैलिंग के प्रकार—

(a) फोर्ज बैल्डन

बैल्डों के कुछ मौलिक प्रकार—

(a) बौड बैल्ड

(c) पैडिंग

(e) खांचा बैल्ड

(g) फिलेट बैल्ड

(i) अताराहिंय जोड़

बैलिंग तकनीकों के प्रारूप—

● चामते अथवा अप हस्तबैल्डन तकनीक

● दर्शणवात बैल्डन तकनीक

बैलिंग स्थितियाँ—

● स्तोप

(c) आंतर हैट स्थिति

(d) घैर्वांध स्थिति

(e) घुमाव कोण

(f) फैटर स्थिति

(g) शीजत स्थिति

(h) गुणवत्ता भाषा

बैलिंग विधि के मूल तत्व—

(a) सांकेतिक रेखा

(c) याप तथा अन्य सामग्री

(e) बैल्डसाफ करने की विधि के चिह्न

(g) विशेषताओं बनाने की प्रक्रिया या अन्य विवरण

(h) मिछला भाषा

गैरि

बैलिंग विधि में जोड़े जाने वाले धातु खण्डों या भागों का सामान तापमान तक गर्म करने के लिए जलनशील गैरि

की जाता का प्रयोग करके बिना दाढ़ डाले ही बैल्डन करते हैं दो प्रकार गैरि बैलिंग विधि होती है—

(2) उच्च दाढ़ ऑक्सी स्प्रीटीलोन बैल्डन

(b) निम्न दाढ़ ऑक्सी स्प्रीटीलोन बैल्डन

जाला—जाला गैरि प्रकार की होती है—

● कानूनीकाक जाला

● उदासीन जाला

टिप्प धारा और प्रथावर्ती धारा आर्क बैल्डन

इस बैल्डन में मुख्य रूप से एक बैल्डन मशीन, एक इलेक्ट्रोड हॉल्डर, दो सीड कोवरसन के लिए एक इलेक्ट्रोड तथा कार्ब या कार्बोरेंड की आवश्यकता होती है।

बैल्डन के औंजार एवं उपकरण

(i) आर्सोजन सिलिंडर

(ii) एसीटीलोन सिलिंडर

(iii) निम्न दाढ़ एसीटीलोन जनित्र

(iv) टार्वे या ब्लॉप पाइप

(v) दाढ़ नियमक

(vi) कार्टन के लिए निम्न तथा उच्च दाढ़ टार्वे

(vii) मोटर जनित्र बैल्डन मेट

(viii) दूंसपार्मर बैल्डन मेट

(ix) बिन्ड बैल्डन मशीन

(x) संस्तर बैल्डन मशीन

(xi) बैल्डन परिशक

(xii) इलेक्ट्रोड हॉल्डर

(xiii) बैल्डन लीड

(xiv) बैल्डन लगा

(xv) चिपिंग हथौड़ा

गालक पदार्थ—गालक गलनशील पदार्थ या गैरि होता है। इसकी विशेषता होती है कि यह पदार्थ पिघली या गर्म धातु की वालवरण से होने वाली क्रिया को रोकता है।

कोर मज्जा—बैल्डन क्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व जोड़ के किनारों को ठीक प्रकार से तैयार करने को कोर मज्जा कहते हैं

बैल्डन जोड़—निम्न प्रकार के होते हैं—

● कुन्ट जोड़

● चढ़ाव जोड़

● टी-जोड़

● कोर जोड़

● कोना जोड़

● बैल्डन स्थितियाँ—

● समात बैल्डन

● शीजत बैल्डन

● घैर्वांध बैल्डन

शिरोपरि बैल्डन

आर्क बैलिंग— इस प्रक्रम में एक बैलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसका AC अथवा DC शक्ति स्रोत दोनों के ही द्वारा किया जा सकता है इलेक्ट्रोड पर एक फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी रहती है।

प्रमुख आर्क बैलिंग—

- हस्तचाकित धातिनक आर्क बैलिंग
- निगमन आर्क बैलिंग
- कार्बन आर्क बैलिंग

बैलिंग उपकरण—

- बैलिंग तार
- केबल केनेक्टर्स
- इलेक्ट्रोड होल्डर्स
- अधिक कलोम
- पारेबेल बैलिंग झोन
- बैलिंग टेबल
- बैलिंग चम्मा या गोल्टस
- बैलिंग लक्स, लैग गाहं एवं एन
- चिपिंग हैमर एवं चायर त्रुश
- बैलिंग हैलमेट एवं हेल्डरोल्ड
- बैलिंग चूथ
- इलेक्ट्रोड चावस या कैरियर
- इलेक्ट्रोड ओवन
- जिस एवं फिल्मर्स
- बैलिंग इलेक्ट्रोड—इलेक्ट्रोड धातु या अभासु की छड़ होती है जिसका प्रयोग विद्युत आर्क के निर्माण हेतु निर्मित के रूप में किया जाता है।
- फ्लक्स—इलेक्ट्रोड पर चढ़ाये जाने वाला लैप्ट पदार्थ ही गालक कहलाता है।
- विभिन्न गालक पदार्थ—

 - मेलुलोज पदार्थ
 - लौह मिश्र धातु
 - पौरेसिलम तथा सॉडियम सिलिकेट पदार्थ
 - बाल कले गालक पदार्थ
 - स्टाइल पदार्थ गालक
 - चूना पथर एवं कैल्चिलम काबेनिट गालक पदार्थ
 - चापरन घाड़र गालक
 - चैलिंग आर्क—यदि थातुओं के दोनों छड़ों में विद्युत धारा प्रवाहित कर जोड़ा जाता है तो आर्क बनता है।
 - अचल आर्क

● चल आर्क
आर्क की आन्तरिक संरचना

- कैंथोड या एक्ट्रोड पात श्वेत
- आर्क ल्याजना स्तरम्
- एनोड या धनात पात क्षेत्र
- बैल्ड बीड ज्ञामिति
- बैलिंग की गहराई
- सम्पर्क कोण
- बैल्ड बीड की चाँड़ाई
- प्रबल ऊँचाई

(v) प्रबलन क्षेत्र

सीडिंग— जब किसी धातु की सतह पर उसी धातु की या अन्य किसी धातु की परत विछ्लने को यह किया जाता है।

प्रतिरोध बैलिंग— बैलिंग का प्रयोग धातु की चाहरों को जाइने में किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का फिकर सोड़ या इलेक्ट्रोड इस की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है।

प्रतिरोध बैलिंग प्रक्रमों का वार्किंग—

- स्टार बैलिंग
- सीम बैलिंग
- प्रक्षेप या प्रोजेक्शन बैलिंग
- पर्फ्युजन बैलिंग
- बट बैलिंग

सम्भर्ज आर्क बैलिंग— यह प्राकृतिक बैलिंग होती है। इस प्रक्रम में आर्क द्वारा बैलिंग कार्य पूर्ण किया जाता है और आर्क बैलिंग प्रक्रम में निर्मित आर्क पूर्णी: फ्लक्स में दूबा रहता है।

बैलिंग दोषों के प्रकार—

- बाह्य या जल्मी दोष
- अन्तः या अदर्शनी दोष
- दारों
- कंची-नीची बीड
- क्रैटर्स
- स्टार्टर्स
- टेढ़े-मेढ़े जोड़
- किनारा विधलाना
- अपूर्ण खीटेशन
- ओवर सैप एवं ऑवर गल
- कर्नर एवं भगुर जोड़

- (i) मैटल का कम मिलान
 (k) बैल्ड मैटल स्लैग
 (l) सतही संस्थाता
 (m) छोड़ होतें
- बैल्डिंग परीक्षण—**दो प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं—
- मंजनातक विधि
 - अमंजनातक विधि
- प्रमुख परीक्षण—**
- तन परीक्षण परीक्षण
 - नन्यता परीक्षण
 - आधार परीक्षण
 - कनेरेटो परीक्षण
 - श्रोतक परीक्षण
 - ट्रैट परीक्षण
 - लोक परीक्षण
 - रेडियोग्राफी परीक्षण
 - गामा फिल्म परीक्षण
 - चुच्चकोप कण परीक्षण
 - डाइ-पैनेट परीक्षण
 - पा श्रव्य परीक्षण

1. मैटल आर्क-गैस बैल्डिंग—यह प्रक्रम गोल्डेंड मैटल आर्क बैल्डिंग तकनीक का आधुनिक स्वरूप है। इसे MIG नाम से पुकारा जाता है। इस प्रक्रम में प्राप्त उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के साथ ही इन्टर्ट गैस का प्रयोग की तरह करते हैं।

2. टंगस्टन इन्टर्ट गैस आर्क बैल्डिंग—यह प्रक्रम मूलतः कार्बन आर्क बैल्डिंग प्रक्रम का ही एक आधुनिक स्वरूप है। इस प्रक्रम में कार्बन आर्क आर्क इलेक्ट्रोड के सथान पर एक अलोपित, अपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। इन्टर्ट गैस शील्डिंग का कार्बन आर्क प्रक्रम की भाँति ही पूर्ण करता है।

3. लेजन बीम बैल्डिंग—लेजन बीम बैल्डिंग प्रक्रिया में लेजर के द्वारा निकलने वाली तरांगों द्वारा उत्पन्न ऊर्ध्वा पूर्ण की जाती है। लेजर बीम बैल्डिंग भी अप्रभाग्यत-बैल्डिंग प्रक्रिया की श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में रेडियोशैल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह प्रक्रम बहुत ही गोर गति से होने वाला प्रक्रम होता है। इस प्रक्रिया का कार्बन-सिलिकेट सेलर पर आधारित है।

इलेक्ट्रो-स्लैग बैल्डिंग—इलेक्ट्रो-स्लैग बैल्डिंग भी अप्रभाग्यत बैल्डिंग प्रक्रम की श्रेणी में आता है। इस प्रक्रिया में फिल्टर मैले (Molten Slag) को फिल्टर भैलिंग तथा कार्बनब्रेड ही सह दो स्लैग को स्टाइलिंग जोड़ बाते हैं।

विषुत प्रतिरोध बैल्डिंग—प्रमुख प्रक्रम निम्न हैं—

- प्रतिरोध बट बैल्डिंग
- सार बैल्डिंग

धैर्य उत्तरीय प्रश्न

- बैल्डिंग चिह्न के मूल तत्व क्या है? इसमें होने क्या जानकारी प्राप्त होती है?
 - बैल्डिंग की विभिन्न स्थितियाँ चित्र सहित समझाइये।
 - अच्छे बैल्डिंग के गुणों पर प्रकाश डालिए।
 - बैल्डिंग के जोड़ किनसे प्रकार के होते हैं चित्र की सहायता से समझाइये।
 - कोरो-सज्जा की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालिए।
 - बैल्डिंग (Weaving), पैडिंग (Padding), तथा बीडिंग (Beading) को साप्त करिए।
 - कोरो-सज्जा से अपका क्या तत्पर है? चित्र से समझाइये।
 - बैल्डिंग की परीभाषा बताइये। बैल्डिंग की उपयोगिता को बताइये।
 - बैल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिये।
 - बैल्डिंग की नियन्त्रित विधियों के नाम बताइये।
 - नियन्त्रित पर सीक्षित टिप्पणियाँ लिखिये—
- अभ्यास प्रश्न**
- (B.T.E. 2007) बैल्डिंग चिह्न के मूल तत्व क्या है? इसमें होने क्या जानकारी प्राप्त होती है?
 - (B.T.E.) बैल्डिंग की विभिन्न स्थितियाँ चित्र सहित समझाइये।
 - (B.T.E.) अच्छे बैल्डिंग के गुणों पर प्रकाश डालिए।
 - (B.T.E.) बैल्डिंग के जोड़ किनसे प्रकार के होते हैं चित्र की सहायता से समझाइये।
 - (B.T.E. 2005) बैल्डिंग की परीभाषा बताइये। बैल्डिंग की उपयोगिता को बताइये।
 - (B.T.E.) बैल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिये।
 - (B.T.E.) बैल्डिंग की नियन्त्रित विधियों के नाम बताइये।
 - (B.T.E. 2005) नियन्त्रित पर सीक्षित टिप्पणियाँ लिखिये—
- बैल्डिंग ज्वालाये (welding flames)
 - ऑक्सी-एसीटीलीन बैल्डिंग (Oxy-Acetylene welding)
 - गैस बैल्डिंग (Gas welding)
 - विषुत बैल्डिंग (Electric welding)
 - फोर्ज बैल्डिंग (Forge welding)
 - बैल्डिंग मशीनें (Welding machines)
 - बैल्डिंग इलेक्ट्रोइड्स (Welding electrodes)

12. ऑस्मी-एस्टोलीन गेस बेल्डन में प्रयुक्त उपकरणों के नाम लिखिये एवं किसी एक का वर्णन (B.T.E. 2006)
13. गेस बेल्डन एवं आर्क बेल्डन में क्या अन्तर है? (B.T.E.)
14. बिल्ट आर्क बेल्डन का सिद्धान्त समझाइये। (B.T.E. 2005)
15. ए.सी. तथा डी.सी. आर्क बेल्डन के गुण एवं दोनों का वर्णन करें। (B.T.E. 2005)
16. गालक पर्दार्थ (Flux) का क्या महत्व है? समझाइये। (B.T.E. 2006)
17. बेल्डन गाराशक कौन-कौन से होते हैं? (B.T.E.)
18. निम्न पर संक्षिप्त विवरण दिलेंगे—
- बेल्डन लौड एवं लग (Welding lead & lug)
 - चिपिंग हम्पेड (Chipping hammer)
 - इलेक्ट्रोड होल्डर (Electrode holder)
- (B.T.E. 2005)
19. जाला किनते प्रकार की होती है एवं उनका वर्णन करें।
20. दाढ़ नियामक के बारे में साक्षात् वर्णन करें।
21. चार्च या ब्लॉक पाइप को समझाइये।
22. पूरक पर्दार्थ के बारे में विस्तार से वर्णन करें।
23. कोर सज्जा किसे कहते हैं? और यह क्यों जरूरी है?
24. विभिन्न बेल्डन जोड़ों के नाम बताइये एवं किसी एक का वर्णन करें।
25. निम्न बेल्डन तकनीक का वर्णन करें—
- वामावर्त या अप्रृष्ट बेल्डन
 - दक्षिणावर्त या पश्च-हस्त बेल्डन
- (B.T.E.)
26. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट करें—
- निम्न तथा उच्च दाढ़ गेस बेल्डन
 - उदासीन जाला एवं ऑस्मीकारक जाला
 - फोर्ज बेल्डन तथा गेस बेल्डन
 - ए.सी. तथा डी.सी. विद्युत आर्क बेल्डन
 - सॉर्ट तथा सीम बेल्डन
- (B.T.E.)
27. बेल्डन में गालक (flux) क्यों प्रयोग किया जाता है तथा इसके क्या लाभ है? विभिन्न गालक पदार्थों के नाम बताइये।
- (B.T.E.)
28. बेल्डन इलेक्ट्रोड किनते प्रकार की होते हैं?
29. आर्क बेल्डन में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?
30. बेल्डन के अन्तर्गत एवं चार में कौन-कौन से दोष उत्पन्न होते हैं एवं उनका क्या उपचार होता है? (B.T.E.)
31. ऊर्ध्वर्ष बेल्डन क्या है? यह क्षीतिज बेल्डिंग से किस प्रकार भिन्न है? (B.T.E.)
32. बेल्डन छड़ या इलेक्ट्रोड पर लेप क्यों लाया जाता है?
33. गेस बैटिङा में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न उपकरणों के नाम बताते हुये उनके कार्य बताइये।
34. ऑस्मी-एस्टोलीन गेस बैटिङा किनते प्रकार की होती है? तथा उच्च दाढ़ बैटिङा व निम्न दाढ़ बैटिङा में क्या अन्तर होता है?
35. एस्टोलीन गेस की अगुद्धियों का नियनकरण क्यों व कैसे किया जाता है?
36. एस्टोलीन जैसे रस व लिलेंडर मैनीफोल्ड का वर्णन कीजिए।
37. नेति लिलेंडरों को प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ चरती हैं? (B.T.E. 2006)
38. बैल कार्पर से सुधारा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का वर्णन कीजिए।
39. ल्योडिंग कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक की विवरण विधि समझाइये।
40. फ्रेश रेस्यूलेटर लितिने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार भिन्न होते हैं?
41. निम्न कटिंग टार्च की विधि का साइज किसे निर्धारित किया जाता है? इसके रख-रखाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
42. बैलिंग टार्च की विधि का साइज किसे निर्धारित किया जाता है? इसके रख-रखाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
43. विभिन्न प्रकार की फ्लॉमों का वर्णन कीजिए।
44. स्टेम की संरचना को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए।
45. बैलिंग उपकरणों को आपस में महा प्रकार से जोड़ने की विधि का वर्णन कीजिए।
46. बैलिंग प्रविधियों का वर्णन करते हुये लैपटर्ड बैलिंग व राइटर्ड बैलिंग में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
47. क्लेम में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दोषों का वर्णन कीजिए।
48. बैलिंग टार्च जलाने की विधि का वर्णन कीजिए।
49. लिंगडे बैलिंग व ल्यॉक बैलिंग का साक्षात् वर्णन कीजिए।
50. निम्न में से किसी चार पर टिप्पणी करें—
- केविल कोनेक्टर
 - इलेक्ट्रोड होल्डर
 - अर्ध कर्सेम
 - हैंडिशेट्ट
- (v) विभिन्न हैंपर
- (vi) बैलिंग गेज
51. बैलिंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को सूचीबद्ध कीजिए।
52. बैलिंग स्टंट किनते प्रकार के होते हैं? किसी एक का साचिव वर्णन कीजिए।
53. डॉसी-ट्रांसफॉर्मर में करन्ट कंट्रोल करने को कौन-कौन सी विधियों हैं? विस्तार से सूचित्र वर्णन करो।
54. विभिन्न प्रकार के बैलिंग स्टंटों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए।
55. भारतीय मानक ब्लॉम द्वारा बेल्डन इलेक्ट्रोडों के वार्किंगण को समझाइए तथा इसके प्रभुत्व तत्वों का वर्णन कीजिए।
56. EB 4326 H₂JX तथा ER 6211H₃KX इलेक्ट्रोडों का अर्थ समझाइए। (2011)
57. आई (गोले) इलेक्ट्रोड प्रयोग करते से बैलिंग किस प्रकार प्रभावित होती है।
58. निम्न पर टिप्पणी कीजिए—
- कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड
 - इलैक्ट्रोड साइज का चुनाव
 - कास्ट का चुनाव
 - इलैक्ट्रोड माइक्रो इलैक्ट्रोड
- (1990)
59. इलैक्ट्रोड की पहचान कैसे की जाती है? ISI कोइंग का प्रत्येक अंक क्या निरूपित करता है। (2011)
60. बेल्डन प्रकार में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रोडों का वर्णन कीजिए।
61. बैलिंग इलेक्ट्रोड पर पर्स्प्रेस की कोटिंग क्यों की जाती है? (1994, 1995, 1998, 2002)
62. विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रोडों की सूची बनाये तथा उनके अनुप्रयोग लिखिये। (2003)
63. इलैक्ट्रोड के वार्किंगण तथा कोटिंग से बेल्डर को किस प्रकार सहायता मिलती है?
64. बैल बैली द्वारा बैलिंग टार्च को विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा समझाइये। (2000)
65. निम्नलिखित को समझाइये—
- आर्क प्रारम्भ, आर्क की परिभाषा दीजिए। इसके विभिन्न प्रकार कौन-से हैं? यह अन्तरण ऑर्टरेशनों को विवेचा कीजिए। (1997, 2003)

67. मैटल ट्रांसफर गुणों (Metal Transfer) और उनको प्रभावित करने वाले घटकों Parameter की विवेचना कीजिए। (1996)

68. निम्न पर दिया गया कीजिए—

- (a) आर्क ब्लॉव (Arc Blow) (b) वीविंग (Weaving)
(c) पैडिंग (Padding) (d) पोलरिटी (Polarity)

69. मैटल ट्रांसफर के विभिन्न प्रकारों को समझाइये।

70. निम्नलिखित पर दिया गया लिखिए—
(a) स्पटरिंग (Spattering)
(b) क्रैटर्स (Cratters).
(c) स्लैग इन्क्लूजन (Slag Inclusion)

71. ऑवरलॅप तथा ऑवररॉल (Overlap and Over-roll)

72. बैल्डिंग के अन्तः दोषों के कारणों पर प्रकाश डालिए।

73. निम्न कर्ट के कारण कौन-कौन से दोष आ सकते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए।

74. इलेक्ट्रोइंड में नमी होने का बैल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है?

75. बैल्ड की जाँच के लिए निम्न-ध्वनि प्रकार की विनाशात्मक लिधियों की मूल्यों बीच में वर्णन कीजिए।

76. बैल्ड के अविनाशी परीक्षणों की लिधियों की मूल्यों बीच में वर्णन कीजिए। (1994, 2003)

77. बैल्ड के परीक्षण के लिए पाराश्रव्य (Ultrasonic) तथा एक्स-रे (X-ray) लिधि का वर्णन कीजिए। (1998)

78. बैल्ड जोड़ के परीक्षण के लिए अद्यासार्वान्त टेस्ट तथा एक्सोरेसेन्ट टेस्ट को समझायें। (1995)

79. पराश्रव्य परीक्षण (Ultrasonic Testing) क्या है? इस लिधि से बैल्ड परीक्षण के सेंसर किया जाता है? (1996, 97)

80. बैल्ड परीक्षण लिधियों के नम लिखिए। बैल्ड परीक्षण के लिए किसी एक भंजक लिधि का वर्णन कीजिए। (2001)

81. रा. रेखी परीक्षण की लिधि पर संक्षिप्त विवरण दियें। (1999)

82. बैल्ड किये गये जोड़ों का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? किसी एक परीक्षण लिधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (2001)

83. बैल्ड के परीक्षण क्यों आवश्यक है? किसी एक अभंजक (Non-Destructive Method) का विस्तार से सर्वित वर्णन कीजिए। (2011)

84. अभंजक परीक्षण लिधियों की मूल्यों बीच माझे तथा पाराश्रव्य परीक्षण के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

85. MIG बैल्डिंग को ओवरब्रॉक ट्रांसफर तथा MIG के अनुसारों को लिखिए।

86. MIG बैल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण तथा MIG के अनुसारों को लिखिए।

87. तेज बीम बैल्डिंग को लिया गया समझाइए।

88. लेजर बीम बैल्डिंग को लिया गया समझाइए।

89. इलेक्ट्रो-स्लीट बैल्डिंग से आप क्या समझते हैं?

90. विहूत प्रतिरोध बैल्डिंग को किया गया समझाइए।

91. विहूत प्रतिरोध बैल्डिंग के प्रकार लिखिए।

92. निम्न कीजिए—
(a) प्रतिरोध बैल्डिंग
(b) स्लार बैल्डिंग
(c) सीन बैल्डिंग
(d) उच्च आवृति प्रतिरोध बैल्डिंग
(e) पहुँचन बैल्डिंग

93. रेस अवश्य बैल्डिंग तथा इनके प्रकार लिखिए।
94. अड़त वाटर बैल्डिंग से आप क्या समझते हैं?

95. जटित बैल्डिंग क्या है?

96. जटित बैल्डिंग को बांकूकूत कीजिए।

97. स्टड बैल्डिंग से आप क्या समझते हैं?

2. सही विकल्प का चुनाव कीजिए—

1. जोड़ के दूसरी ओर के भाग को कहते हैं—
(a) नियर साइड
(b) फॉर साइड
(c) दोनों साइड
(d) कोई नहीं

2. डबल जे टी जाइन्ट कितनी मोटी ल्योटों में बनाया जाता है—
(a) 10 mm से अधिक
(b) 10-15 mm
(c) 15-25 mm
(d) 30 mm से अधिक

3. किसी धातु सतह पर अन्य धातु की पर्त चढ़ाने को कहते हैं—
(a) बैल्डिंग
(b) बैल्ड
(c) बैल्ड नेट
(d) बैल्ड

4. निम्न जोड़ में कोर-सज्जा नहीं की जाती है—
(a) बट जोड़
(b) टी-जोड़
(c) लैप जोड़
(d) कोर जोड़

5. सबसे अधिक परिष्कृत जोड़ निम्न द्वारा बनते हैं—
(a) 'V'
(b) 'U'
(c) J
(d) सभी

6. कोर-सज्जा से बैल्डिंग जोड़ों में निम्न गुण का विकास होता है—
(a) स्टैरिंग नहीं होती है
(b) जोड़ सामर्थ्यवान बनते हैं
(c) जोड़ सुन्दर बनते हैं
(d) उपरोक्त सभी

7. सिंगल वी बट जोड़ कितनी मोटी ल्योटों में बनाया जाता है—
(a) 3-6 mm
(b) 7-18 mm
(c) 12-35 mm
(d) 15-50 mm

8. बीविंग से निम्न लाभ की प्राप्ति होती है—
(a) अच्छी पैमानेदेशन प्राप्त होता है
(b) अच्छी रेष की बोड बनती है।
(c) बीड में पोलरिटी नहीं आती है
(d) उपरोक्त सभी

9. निम्न स्थिति में युमात कोण सदैव 90° से अधिक होता है—
(a) प्लैट स्थिति
(b) डालाव स्थिति

10. इस जोड़ में लैप जोड़ जोड़े जाने वाले किनारे आमने-सामने रखे जाते हैं—
(a) बट जोड़
(b) टी जोड़
(c) उच्चाधर स्थिति
(d) ओवर हेड स्थिति

11. इस जोड़ में लैप जोड़े जाने वाले किनारे आमने-सामने रखे जाते हैं—
(a) बट जोड़
(b) कार्ति जोड़
(c) लैप जोड़

184. कर्कशेंट टैक्नोलॉजी में अधिक महंगा होता है—

- (a) बट जोड़ (b) लैप जोड़
(c) कोर्स जोड़ (d) कोर जोड़

11. निम्नलिखित जोड़ अम्य जोड़ों की उल्ला में अधिक महंगा होता है—

- (a) बट जोड़ (b) लैप जोड़
(c) कोर जोड़ (d) उपरोक्त सभी

12. बैल्ड जोड़ का साइज निम्न के द्वारा व्यक्त होता है—

- (a) बैल्ड की लम्बाई (b) बैल्ड की चौड़ाई
(c) बैल्ड की ऊँचाई (d) उपरोक्त सभी

13. फ्लाइट सियति में बैलिंग का स्थोप निम्न कोण से कम रहता है—

- (a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°

14. निम्न 'P' बट जोड़ में लेटों के मध्य की दूरी का मान होता है—

- (a) 1 mm (b) 2 mm
(c) 3 mm (d) 4.5 mm

15. निम्न जोड़ में निम्न फिलेट होती है—

- (a) कॉर्स जोड़ (b) ट्री-जोड़
(c) लैप जोड़ (d) कोर जोड़

16. बैल्ड जोड़ का शीर्षज में इकाव करता है—

- (a) स्टॉप (b) एंगिल ऑफ रोटेशन
(c) (a) व (b) दोनों (d) कोइंही नहीं

17. आर्क की लम्बाई इलेक्ट्रोड के व्यास के होनी चाहिये—

- (a) दो गुनी (b) तीन गुनी
(c) आधी (d) चारबार

18. काले रंग की होज पाइप को निम्न नियान वाले कैनाक्षन से जोड़ते हैं—

- (a) AC (b) OX
(c) OV (d) OD

19. रुच दाव बैलिंग में एसीटीलीन का दाव होता है—

- (a) 100 kg/cm^2 (b) 5 kg/cm^2
(c) 10 kg/cm^2 (d) 15 kg/cm^2

20. निम्न का उपयोग गैस कंटीन कारों के लिए किया जाता है—

- (a) एकल चारण रेप्यूलेटर (b) द्वि-चारण रेप्यूलेटर
(c) a & b (d) इनमें से कोई नहीं

21. एसीटीलीन मिलिंगर का आवश्यन होता है—

- (a) 5 m^3 (b) 6 m^3
(c) 7 m^3 (d) 8 m^3

22. 35 नम्बर की टिप से गैस खप्त होती है—

- (a) 710 l/h (b) 1000 l/h
(c) 1300 l/h (d) 1600 l/h

23. मध्यम दाव जेनरेटर की गेस उत्पादन क्षमता होती है—

- (a) 200 l/min (b) 850 l/min
(c) 1200 l/min (d) 3000 l/min

24. ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त हीज पाइप रो होता है—

- (a) ही (b) लाल
(c) नीला (d) पीला

25. एसीटीलीन मैनोफोल्ड में कितने m^3 गैस प्रयोग की जा सकती है—

- (a) 50 (b) 100
(c) 150 (d) 160

26. हिंदू चारा रेप्यूलेटर की निम्न स्टेज स्वचालित होती है—

- (a) प्रथम (b) द्वितीय
(c) a & b (d) इनमें से कोई नहीं

27. एसीटीलीन गैस मिलेण्डर में लंगो गलत रुपा का गलत लापक्सम होता है—

- (a) 80°C (b) 104°C
(c) 154°C (d) 184°C

28. फ्लेम के निम्न भाग का रोग सफेद होता है—

- (a) अन्तः कोन (b) मध्य भाग
(c) वाहरी भाग (d) इनमें से कोई नहीं

29. बैक फायर का कारण होता है—

- (a) गैस का प्रेरण कम होना (b) गैस का प्रेरण अधिक होना
(c) हॉजपाइप में पानी आना (d) उपरोक्त सभी

30. 15 mm मांटी ज्वेट को फारेंहैंड बैलिंग तकनीक से बैल्ड करते समय काटांग टोच का इकाव होता है—

- (a) 40° (b) 50°
(c) 70° (d) 80°

31. जाता के आर्क कोण के सबसे अगले भाग का ताक़फ़ होता है—

- (a) 2760°C (b) 2000°C
(c) 3480°C (d) 2090°C

32. निम्न फ्लेम बैल्ड मैटल का ऑक्सीडाइज होने से सुख्ख प्रदान करती है—

- (a) चूदूल फ्लेम (b) कार्बोइडिंग फ्लेम
(c) एसीटीलीन फ्लेम (d) रिड्यूसिंग फ्लेम

33. निम्न बैलिंग में फिल्टर रोड अधिक खर्च होती है—

- (a) लैंस्टर्वर्ड बैलिंग (b) राइटर्वर्ड बैलिंग
(c) a & b (d) इनमें से कोई नहीं

34. इस फ्लेम का उपयोग स्टील के लिए नहीं करते हैं—

- (a) कार्बराइजिंग (b) रिड्यूसिंग
(c) ऑक्सीडाइजिंग (d) चूदूल फ्लेम

35. जब्बार पैलिंग में फिल्टर रॉड का कोन होता है—
 (a) 30°
 (b) 60°
 (c) 75°
36. कार्बूरेइंजिन प्लेम का तापमान होता है—
 (a) 3260°C
 (b) 3038°C
 (c) 3480°C
 (d) 3120°C
37. प्लेम बालों के लिए सर्वथ्रय ठर्च का निम्न भाग खोता होता है—
 (a) ऑक्सीजन बाल्व
 (b) एसीटिलोन बाल्व
 (c) दोनों बाल्व एक साथ
38. अग्न बॉर्ट गैस बैलिंग के लिए निम्न प्लेम का प्रयोग करते हैं—
 (a) ऑक्सी-कॉल गैस
 (b) ऑक्सी-कॉल गैस
 (c) ऑक्सी-हाइड्रोजन
 (d) ऑक्सी-प्रोपेन
39. बैलिंग टर्च का नॉजल बॉडी से निम्न कोण पर मुड़ा होता है—
 (a) 60°
 (b) 90°
 (c) 120°
 (d) 150°
40. फिल्टर रॉड को निम्न कोण पर मोड़कर प्रयोग करना चाहिए—
 (a) 30°
 (b) 60°
 (c) 90°
 (d) 120°
41. निम्न प्लेम के उपयोग से बैलडपूल गंता व धुँआदार बनता है—
 (a) चूट्टिल प्लेम
 (b) कार्बूरेइंजिन
 (c) ऑक्सीडाइइंजिन
42. ओक्सी बैलिंग में रोने की संज्ञा होती है—
 (a) 2
 (b) 3
 (c) 4
 (d) 5
43. निम्न बैलिंग में बैड को बाये सिरे से शुरू किया जाता है—
 (a) फर्सिएट बैलिंग
 (b) राइटवर्ड बैलिंग
 (c) ऑवरहैंड बैलिंग
 (d) जब्बार पैलिंग
44. बैलिंग टर्च को निम्न के द्वारा जलाया जाता है—
 (a) नायरस
 (b) सुलगती हुई रसी
 (c) सार्क लाइटर
 (d) कागज का टुकड़ा
45. सर्कुलर कटिंग के लिए प्रशुत गैस कटिंग नॉजल में छिंदियों की संज्ञा होती है—
 (a) 2
 (b) 4
 (c) 6
 (d) 8
46. AWS बैलिंग कोड में निम्न हाइड्रोजन लाइम सोडियम के लिये निम्न अंक का उपयोग होता है—
 (a) 3
 (b) 5
 (c) 7
 (d) 9
47. निम्न एक अयोजनीय इलैक्ट्रोड है—
 (a) एलीय इलैक्ट्रोड
 (b) कार्बन इलैक्ट्रोड
 (c) डाई कार्बन इलैक्ट्रोड
 (d) उपरोक्त सभी
48. बैलिंग कार्ट का त्रुताव निम्न कारक पर निर्भर करता है—
 (a) कोर वात्स की धातु पर
 (b) इलैक्ट्रोड के साइज पर
 (c) जोड़ के प्रकार पर
 (d) उपरोक्त सभी
49. 4 mm व्यास की इलैक्ट्रोड द्वारा प्राप्त सतह की हाईनेस होती है—
 (a) 13 Amp.
 (b) 185 Amp.
 (c) 250 Amp.
 (d) 315 Amp.
50. प्लाक्स कोटिंग का उद्देश्य है—
 (a) बैल्ड धातु को रिफाइन करना
 (b) संटोरिंग करन करना
 (c) बैल्ड धातु को डी-ऑक्सीडाइज करना
 (d) उपरोक्त सभी
51. IS-815-1914 में निम्न अंक प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है—
 (a) द्वितीय
 (b) तीसीव
 (c) चतुर्थ
52. कर्ट का अनुमान लाने के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं—
 (a) $(20 D - 25)$ Amp.
 (b) $(30 D - 20)$ Amp.
 (c) $(40 D - 25)$ Amp.
 (d) $(50 D - 30)$ Amp.
53. डस्ट कोटेंड इलैक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर होता है—
 (a) $1.25 - 1.3$
 (b) $1.3 - 1.5$
 (c) $1.5 - 2.2$
 (d) $2.2 - 2.5$
54. ERR 4326 H₃KX में RR निम्न को प्रदर्शित करता है—
 (a) राइप ऑफ कोटेंड प्लाक्स
 (b) एलोमेनेन ऑफ इम्पेक्ट
 (c) रिकवरी ऑफ बैल्ड मैटल
 (d) हाइड्रोजेन कार्डोल
55. इलेक्ट्रोड के बिना कोटेंड भाग की लम्बाई होती है—
 (a) 10-20 mm
 (b) 20-30 mm
 (c) 30-40 mm
 (d) 60-70 mm
56. निम्न पदार्थ स्लैग फॉर्मर का कार्य करता है—
 (a) पोटाश
 (b) फेरो-टिटेनियम
 (c) वोल्टासोइट
 (d) उपरोक्त सभी
57. कम्पोजिट सफेसिंग इलैक्ट्रोड द्वारा प्राप्त सतह की करतो होती है—
 (a) 100 H.B.
 (b) 200 H.B.
 (c) 250 H.B.
 (d) 350 H.B.
58. किस इलैक्ट्रोड को निम्न हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड भी कहते हैं—
 (a) सेल्सोसिक इलैक्ट्रोड
 (b) रस्टाइल इलैक्ट्रोड
 (c) आपरन ऑक्साइड इलैक्ट्रोड
 (d) बेसिक इलैक्ट्रोड

59. फैलतार निम्न कार्य करता है—
 (a) स्ट्रॉग फॉर्मर का
 (b) आर्क को स्थिर करने का
 (c) बैंडिंग एजेंट का
 (d) (a) व (b) दोनों
60. 8 mm व्यास की इलेक्ट्रोड की मारक लम्बाई होती है—
 (a) 200 mm
 (b) 250 mm
 (c) 300 mm
 (d) 350 mm
61. अपर्याप्त अक्सिसल इलेक्ट्रोड को निम्न बैंडिंग में प्रयोग करते हैं—
 (a) ऑवर हेड बैंडिंग
 (b) वर्टिकल बैंडिंग
 (c) स्लैट बैंडिंग
 (d) उपरोक्त सभी
62. इलेक्ट्रोड का साइज निम्न के द्वारा अक्षत होता है—
 (a) कोर चापर के द्वारा
 (b) इलेक्ट्रोड की कोटेड लम्बाई द्वारा
 (c) इलेक्ट्रोड के बिना कोटेड भाग की लम्बाई द्वारा
 (d) उपरोक्त सभी
63. निम्न लघु आर्क का गुण नहीं है—
 (a) न्यूतम छिरता
 (b) अच्छा फैनीट्रेशन
 (c) न्यूतम स्टेटिंग
 (d) घंगुर जोड़
64. दोर्ख आर्क में होती है—
 (a) अधिक वोल्टता
 (b) कम वोल्टता
 (c) अधिक कर्टन
 (d) (b) व (c) दोनों
65. आर्क ल्लो को निष्प्रभावी करने के लिये अर्थ-क्लैम को बैंडिंग करने के स्थान से—
 (a) पास लगाना चाहिये
 (b) दूर लगाना चाहिये
 (c) अर्ध नहीं देना चाहिये
 (d) इनमें से कोई नहीं
66. बैंडिंग जोड का सामर्थ्य निम्न कारक पर निर्भर करती है—
 (a) फिन्यूसमिट थेनर
 (b) बैंड बीड की चौड़ाई
 (c) बोढ़ की गहराई
 (d) उपरोक्त सभी
67. इस प्रकार के ट्रॉसफर में द्रवित धातु की बृहुत का व्यास इलेक्ट्रोड के व्यास का तीन गुना होता है—
 (a) बैंड याइप ट्रॉसफर
 (b) स्लैट याइप ट्रॉसफर
 (c) सब्स्क्रील ट्रॉसफर
 (d) ग्लोब्यूल याइप ट्रॉसफर
68. आर्क की लाखाई घटने से—
 (a) बोल्टेज घटती है
 (b) बोल्टेज बढ़ती है
 (c) बोल्टेज रस्ती है
 (d) बोल्टेज रस्ती है
69. TIG बैंडिंग में निम्न विधि से आर्क उत्पन्न करते हैं—
 (a) इम्सत द्वारा
 (b) उच्च बोल्ट डिस्चार्ज द्वारा
 (c) उच्च आवृत्ति द्वारा
 (d) दोनों प्रकार की
70. स्लाजा आर्क बैंडिंग में प्रयुक्त आर्क होती है—
 (a) थियर आर्क
 (b) अमिशर आर्क
 (c) इनमें से कोई नहीं
71. इस भूखता में इलेक्ट्रोड ज्यादा प्रिलता है—
 (a) सरल भूखता
 (b) विप्रती भूखता
 (c) आर्क
 (d) इनमें से कोई नहीं
72. विद्युत आर्क उत्पन्न होता है—
 (a) कम बोल्टेज पर
 (b) उच्च बोल्टेज पर
 (c) कम करन पर
 (d) (b) व (c) दोनों
73. चतुर आर्क की ऊपरीय दक्षता होती है—
 (a) 20%-35%
 (b) 45%-60%
 (c) 75%-90%
 (d) 10%
74. किसी भी धातु की सतह पर किसी धातु की पत्त बिछने को कहते हैं—
 (a) बीविंग
 (b) बैंडिंग
 (c) बैंडिंग
 (d) आर्क ल्लो
75. निम्न बैंडिंग दोष एक आन्तरिक दोष है—
 (a) सोर्टर्स
 (b) लेक ओफ प्लॉजन
 (c) लेक आर्क प्लॉजन
 (d) उपरोक्त सभी
76. जोड़ में घंगुरता आने का कारण—
 (a) बैंडिंग राड में हाइड्रोजन अधिक होना
 (b) लंची-नीची बैंड
 (c) दरारे
 (d) उपरोक्त सभी
77. बैंडिंग राड की तीव्र गति से निम्न दोष उत्पन्न नहीं होता है—
 (a) बैंड का बहुत पतला होना
 (b) जोड़ की धीमी गति से रण्डा करना
 (c) बैंड का बहुत सभी
 (d) अंदर कट
78. बैंड में क्रैक होने का कारण नहीं है—
 (a) इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन अधिक होना
 (b) जोड़ की धीमी गति से रण्डा करना
 (c) बैंड का बहुत पतला होना
 (d) प्लॉजन की कमी होना
79. दोर्ख आर्क से निम्न दोष होता है—
 (a) घंगुरता
 (b) न्यूतम फैनीट्रेशन
 (c) स्लॉग इन्क्लूजन
 (d) उपरोक्त सभी
80. फिल्टर मेटल व बेस मेटल के आपस में प्लॉजन होने के कारण दोष उत्पन्न होता है—
 (a) लेक ऑफ प्लॉजन
 (b) ऑवर लैप
 (c) लेक स्टर्स
 (d) फ्रैंसर्स
81. यह दोष अधिक बैंडिंग करने के कारण होता है—
 (a) ऑवरलैप
 (b) स्टर्टर्स
 (c) क्रैस्टर्स
 (d) स्टेटिंग
82. निम्न दोष गोली इलेक्ट्रोड के कारण नहीं होता है—
 (a) अपडर कंट
 (b) स्टेटिंग
 (c) स्लॉहोल्स

83. निम्न दोष आंखे ल्णो के कारण होता है—
 (a) स्मैर्टरिंग
 (b) सन्ध्रता
 (c) स्लैम इक्स्ट्रॉलजन
 (d) उपरोक्त सभी
84. निम्न में से किस परीक्षण में बैल्ड जोड़ की चिप्स का विश्लेषण करते हैं—
 (a) सूक्ष्मदर्शी परीक्षण
 (b) सूक्ष्मदर्शी परीक्षण
 (c) ग्रासयानिक परीक्षण
 (d) संक्षारण परीक्षण
85. निम्न परीक्षण में नमूना नष्ट होता है—
 (a) लॉक परीक्षण
 (b) निक रैट्ट
 (c) ड्राई पैनोट्रेशन परीक्षण
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
86. ग्रासयानिक विश्लेषण में प्रयुक्त नमूने का साइज होता है—
 (a) 60×1250
 (b) 70×1368
 (c) 50×1150
 (d) 75×1018
87. बैल्ड के किस दोष को नन आंखों से नहीं देखा जा सकता—
 (a) क्रेटर
 (b) स्टैटर
 (c) नैस पैकेट
 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
88. निम्न परीक्षण से बैल्ड नमूने की टफोस निधारित करते हैं—
 (a) तन्यता परीक्षण
 (b) नयता परीक्षण
 (c) आधात परीक्षण
 (d) फटीग परीक्षण
89. सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवधन होता है—
 (a) 15-20 जून
 (b) 20-25 जून
 (c) 100-120 जून
 (d) 200-250 जून
90. तरबाजन ल्डों में सह क्रैक जात करने के लिये निम्न परीक्षण का प्रयोग होता है—
 (a) तुच्छकोप कण परीक्षण
 (b) पराश्रव्य परीक्षण
 (c) रेडियोग्राफ क परीक्षण
 (d) ड्राई पैनोट्रेशन परीक्षण
91. बैल्ड जोड़ की आधिकारम तथा सामर्थ्य का सूच होता है—
 (a) पाराश्रव्य बिंड पर लोड
 (b) आधिकारम बल
 (c) सम्पुर्णी सोमा पर बल
 (d) वास्तविक क्षेत्रफल
92. निम्न परीक्षण का प्रयोग में अनुप्रस्थ काट के नमूनों के लिये होता है—
 (a) अनुप्रस्थ नमन परीक्षण
 (b) अनुदैर्घ्य नमन परीक्षण
 (c) ग्रासव नमन परीक्षण
 (d) प्रारम्भिक क्षेत्रफल
93. एस्स विक्रियों की तंत्र-दैर्घ्य फिलमेंट में दिये गये विभव के—
 (a) सम्पुर्णी होती है
 (b) व्युक्तमानुपाती होती है
 (c) इनमें से कोई नहीं
94. CRO का अर्थ है—
 (a) कैशोइ-रेस्टेक्सोप
 (b) कैशोइ-रेडिएशन ओस्टोस्कोप
95. विकर्स हाईसीस परीक्षण में प्रयुक्त वांकाकार प्रिमाइड इंडेटर का कोण होता है—
 (a) 136°
 (b) 120°
 (c) 140°
 (d) 132°
96. गामा क्रियों का उत्थान लोत नहीं है—
 (a) कोबाल्ट-60
 (b) इरीडियम-192
 (c) रंगस्टन
 (d) रेडियम
97. पराश्रव्य परीक्षण में पराश्रव्य किरणों दोष के कारण उत्पन्न निरल मायम से—
 (a) वास्त आ जाती है
 (b) होते हुए पार निकल जाती है
 (c) अवशोषित हो जाती है
 (d) इनमें से कोई नहीं

Chapter 2 (Pattern Making)

पैटर्न निर्माण

2

2.1 पैटर्न रचना (Pattern Making)

वास्तविक संस्कृत में प्रतीक्षा का अर्थ है जो किसी वस्तु को वास्तविक प्राप्ति के समान लेने के लिए उत्तम या उत्तम पदमें को लहरता है जिसका काम (mould) निर्माण किया जाता है। प्रियतमा धूम को इसमें जड़ाके लिए उत्तम या उत्तम पदमें को लहरता है जिसका काम (mould) निर्माण किया जाता है। प्रतीक्षा का अर्थ है कि वह जल्दी से जल्दी होने वाले हैं।

वास्तविक संस्कृत में प्रतीक्षा का अर्थ है जो किसी वस्तु को वास्तविक प्राप्ति के समान लेने के लिए उत्तम या उत्तम पदमें को लहरता है जिसका काम (mould) निर्माण किया जाता है। प्रतीक्षा का अर्थ है कि वह जल्दी से जल्दी होने वाले हैं।

- (1) निर्माण किये गए हॉलर (Cope and tail) को खो।
- (2) जानने के लिए जाने वाले हॉलरों को छोड़।
- (3) नीचे का निर्माण किया जान।

- (4) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य (Allowances of Patterns) का प्रयोग किया जाता है।

- (5) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (6) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (7) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (8) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (9) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (10) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (11) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (12) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (13) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (14) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (15) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (16) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (17) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (18) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (19) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (20) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (21) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (22) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (23) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (24) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (25) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (26) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (27) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (28) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (29) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (30) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (31) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (32) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (33) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (34) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (35) निर्माण के लिए निर्माण दृश्य दृश्य का प्रयोग किया जाता है।

- (4) अपर्याप्त रोपक होना चाहिये।
- (5) संक्षण रोपक होना चाहिये।
- (6) गस्तावनक रोपक होना चाहिये।
- (7) तात कम होनी चाहिये।
- (8) नातों में स्थानित होने चाहिये।
- (9) सतह-परिकृत करने याप्त होने चाहिये।
- (10) तापमात्र आसान होनी चाहिये।
- (11) मरमत आसान होनी चाहिये।
- (iv) विभिन्न प्रतीक्षा पदार्थ (Various Pattern materials) : प्रतीक्षा पदार्थ निर्माण हेतु जिन प्रमुख पदार्थों का प्रयोग किया जाता है—लकड़ी, धातिक पदार्थ, लाइस्टर, मोम, लाइस्टिक इत्यादि। सभी के अपन-अपने गुण, सीमाएं और अनुपयोग हैं।

(v) प्रतीक्षा पदार्थ हेतु लकड़ी का चयन (Selection of Wood for Pattern Constructions) :

लकड़ी के चयन में जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिये वे निम्नलिखित हैं :

- (1) लकड़ी के चयन में जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

- (2) लकड़ी सामान्यतावान होनी चाहिये।

- (3) लकड़ी मजबूत व कठोर होनी चाहिये।

- (4) लकड़ी हल्की, संरक्षित प्रक्रिया सूखी होनी चाहिये।

- (5) लकड़ी गाँठ रहित होनी चाहिये।

- (6) लकड़ी के रेशे सीधे होने चाहिये।

- (7) लकड़ी दीमक रोधी होनी चाहिये।

- (8) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (9) लकड़ी में संकुचन एवं फूलने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये।

- (10) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (11) लकड़ी के रेशे सीधे होने चाहिये।

- (12) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (13) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (14) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (15) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (16) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (17) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (18) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (19) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (20) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (21) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (22) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (23) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (24) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (25) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (26) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (27) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (28) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (29) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (30) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (31) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (32) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (33) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (34) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

- (35) लकड़ी की सतह परीकृत होने चाहिये।

(iv) कास्ट-प्रतीक्षा चयन (Selection of Pattern Materials) : प्रात्मक चयन में निम्नलिखित नियम लेने के लिए उपयोग किया जाता है—

(1) मापन एवं चिह्नन औजार (Measuring and marking tools) : साधारण पैमाना, संकुचन पैमाना (contraction Rule), बैवल वर्ड (Bevel Square), डिलाइटर (Divider), कैलिपर (Calliper), वर्नियर कैलिपर (Vernier Calliper), गुणिया (Try square), संकुचन मूल्यांकन (Combination Set), चिह्नन चाकू (Marking Gauge), ट्रेमल (Trammel) इत्यादि यहाँ को काम किया एवं मापन के लिए किया जाता है।

(2) समतलन औजार (Planning Tools)—इस कार्य हेतु उड़न जैक लेन (Wooden Jack Plane), आयरन लेन (Iron Jack Plane), समकारी रट्टा (Smoothing Plane), ब्लॉक रट्टा (Block Plane), पताम रट्टा (Tenon Router), राउटर (Router) इत्यादि औजारों को प्रयोग होता है।

(3) कर्तन औजार (Sawing Tools) : रस आरी (Hand Saw), रिप आरी (Rip Saw), टेन आरी (Tenon Saw), डेव टेल आरी (Dove tail Saw), धु आरी (Bow Saw), ब्लॉक कर्तन आरी (Compass Saw), डेकेट आरी (Deckle Saw), चाबी डिग्री आरी (Keyhole Saw) इत्यादि औजारों का प्रयोग करता है।

(iv) अंतर्वर्त चयनों के मुख्य लकड़ा (Important Characteristics of Pattern Materials) :

(1) हस्तकृत धू लकड़ा लकड़ा लेन हेतु चाहिये—

(2) अंतर्वर्त, समान लकड़ा लकड़ा लेन हेतु चाहिये।

(3) दूर-दूर लकड़ा लकड़ा लेन हेतु चाहिये।

- (4) रुखानिया या चीजलस (Chisels) : रेती या चीजल का प्रयोग फिरिंशिंग हेतु किया जाता है। प्रयः स्पष्ट चीजल (Firmer Chisel), छटाई या पैदारा चीजल (Paring Chisel), मोर्टाइस चीजल (Mortise Chisel), डरेल चीजलस (Dove tail Chisels), गोलरुखानी (Gauge) इत्यादि का प्रयोग करते हैं।
- (5) बंध एवं आलबन औजार (Holding and Supporting Tools) : बैच वाइस या कारपेट वाइस (Bench wise or Carpenterwise), छड़ शिकंजा (Barclamp), दस्ती पैच (Hand Screw) इत्यादि का प्रयोग बांधने एवं आलबन के कार्य में किया जाता है।
- (6) छिरण एवं बेधन औजार (Drilling and Boring Tools) : नये छेदों के निर्माण प्रक्रम को छिरण या छिरणे कहा जाता है एवं पूर्ण में किये गये छिरण को बड़ा करने की प्रक्रिया को बोरिंग कहा जाता है। इस कार्य हेतु जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वह निम्नलिखित है: मुन्डा (Bradawl), बरमी या गिमलेट (Gimlet), आर (Auger), बर्मी आर अनी (Auger Bit), केंट्रे अनी (Centre Bit), शंकुखन अनी (Counter Sink Bit), प्रसार अनी (Expansion Bit), मरोड़ी अनी (Twist Bit), मरोड़ी बरमा (Twist Drill)। इत्यादि।
- (7) विशेष औजार (Miscellaneous Tools) : कार्प ग्राइल्सन में उपरक्ष औजारों के अन्तर्भूत होते या फाइल (Files) मेलट (Mallet) एवं तेल पत्तर (Oil Stone) इत्यादि।
- (8) विशेष औजार (Special Tools) : ग्राइल्स रचना प्रक्रम में निम्न विशेष यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है: जैसे—पेट्रन मेकर, संकुचन पैमाना (Pattern Makers Contraction Rule), कोर बाक्स समतरक (Core Box Planner), पैटर्नमेकर आरी (Pattern Maker Saw), ग्राइल्स फिलेट-लौह (Pattern Fillet Iron)। इत्यादि।

2.2 लकड़ी (Wood)

लकड़ी द्वारा अच्छे, सर्वप्रयोगी सर्ते, हल्के एवं आसान ग्राइल्स बनाये जा सकते हैं। लकड़ी पर विभिन्न मर्शिनिंग अभ्यासों से पूर्ण किये जा सकते हैं। प्राइलप रचना हेतु लकड़ी का उपयोग तभी करना चाहिये जब साँचों का निर्माण कम यात्रा करना हो।

- लाघ : लकड़ी द्वारा निर्मित प्रक्रमों के निम्न लाघ हैं—
- लकड़ी सर्तो होती है।
- लकड़ी को उपलब्धता आसान है।
- लकड़ी को विभिन्न आकारों में मार्गीन किया जा सकता है।
- लकड़ी का भार कम होता है।
- लकड़ी पर साफ, सुधरी, चिकनी सह ग्राइल्स की जा सकती है।
- इसे निर्मित प्रतिलिपों का रुख-रखाव सरल होता है।
- लकड़ी द्वारा निर्मित प्रतिलिपों को अधिक समय तक परिस्थित (Preservatives) रखा जा सकता है।
- सीमांच (Limitations) :

- लकड़ी निर्मित प्रतिलिपों में स्क्रिडने एवं फूलने की प्रवृत्ति होती है।
- इसकी दूष-पूरण रेतन कम होती है।
- रेतों का प्रयोग करने पर इनका विसाव भी अधिक होता है।
- इसमें नमी आसानी से शापित हो जाती है। जिस कारण प्रतिलिपों के साइज एवं आकार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं।

(iii) अनुप्रयोग (Applications) : लकड़ी का उपयोग तब किया जाता है जब तैयार की जाने वाली डलाइंगों की संख्या कम हो एवं उनका आकार तथा अकृति बड़ी हो।

ग्राइल्स रचना हेतु प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ियाँ (Woods Used for pattern making) : ग्राइल्स तथा हेतु निम्नलिखित प्रकार की प्रयोग किया जाता है—

(i) मोहगनी (Mahogany) : मोहगनी लकड़ी का प्रयोग ग्राइल्स रचना में होता है। मोहगनी लकड़ी ना तो संतोषपन के प्रदाता प्रस्तुती है, ना स्क्रिडनी और ना ही ऐंट्री है। यह लकड़ी कठोर, समय्यवान, मजबूत व दीर्घायु बाली होती है।

(ii) पाइन (Pine) : पाइन लकड़ी का प्रयोग भी ग्राइल्सों के निर्माण में किया जाता है। पाइन अपेक्षित कर्मजों लकड़ी है, परन्तु इसका भार कम होता है, कार्य करने में आसान, एवं उच्च गुणवत्ता की निर्मितिंग भी को जा सकती है। इस लकड़ी का प्रयोग कम संख्या में छोटे साइज को ढलाइया बनाने में किया जाता है।

(iii) देवदार (Devdar) : देवदार लकड़ी में परन्तु पाइन से अपेक्षित करने होती है। इस लकड़ी पर कार्य करना शारीरिक कार्य का एवं पौत्रिण भी आसान होती है।

(iv) सागोन (Teak) : सागोन का सबसे उपयुक्त गुण यह है कि उस पर दीमक नहीं लगती है। यह लकड़ी पर करने होते एवं सामर्थ्यवान होती है।

(v) विदिय लकड़ियाँ (Miscellaneous Woods) : मोहगनी, पाइन देवदार एवं सागोन की लकड़ियों के छुड़ उपत्यक भी ग्राइल्स रचना के काम जल्दी होते हैं। जाइर्ड (Plywood), बैटन बोर्ड (Batten Board), लैमिनेट बोर्ड (Laminate Boards) इत्यादि हैं।

(2) लास्टर (Plaster) : ग्राइल्स रचना हेतु लास्टर और प्रार्स (POP) का भी प्रयोग किया जाता है। लास्टर में जिसम प्रार्स रुख से होता है। जिसम में जल मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो कुछ समय पश्चात एवं तुरन्त आकृति का रुख ले लेता है। जिसम प्रार्स लास्टर द्वारा ग्राइल्स रचना हेतु इस घोल (Slurry) को पूर्व निर्धारित साँचों में डूला जाता है। इनका द्वारा निर्मित ग्राइल्स की संर्पिङ्गत समर्थन उच्च होती है। इस प्रकार के ग्राइल्सों को मुख्य विशेषता यह है कि वह जमने के प्रस्ताव ग्राइल्स (Expand) हो जाते हैं। ग्राइल्स रचना में लास्टर में गोप द्वारा निर्मित ग्राइल्सों या पैटर्नों की सहायता से उच्च ग्राइल्स रचना की योग्यता होती है। मोर्ट (Mould) को जल की सहायता से उच्च ग्राइल्स रचना की योग्यता होती है। मोर्ट की तैयार करने के बाद मोर्ट पैटर्नों या ग्राइल्सों को पिघलाकर अलग कर देते हैं। जिससे कि बांछित आकार के साँचे एवं परिकृत गुहिका या कैविटी (Cavity) ब्राव हो जाती है। इस प्रकार के ग्राइल्सों का प्रयोग यह: इन्सिप्रेट कास्टिंग प्रक्रमों में अधिक होता है।

(4) लास्टिक पदार्थ (Plastic Materials) : लास्टिकों द्वारा निर्मित ग्राइल्स प्रार्स में कुछ महत्वपूर्ण गुण जैसे कम गो, सीधे रोधन, संधारण रोधन, अपचरण रोधन, चिकने, परिष्कृति इत्यादि हैं। ये प्रयः सर्ते होते हैं। लास्टिक ग्राइल्स को लास्टिक पदार्थों एक घर्मों सेटिंग (Thermosetting), दूसरे घर्मों लास्टिक को पिघलाकर साँचों में डालकर निर्मा किये जाते हैं।

(5) धातव्रक पदार्थ (Metallic Materials) : इन पदार्थों का उपयोग अधिक संख्या में डलाइंगों के निर्माण हेतु किया जाता है। इन ग्राइल्सों का प्रयोग बहुत बार तथा निर्तर लाज्जे समय तक किया जा सकता है। प्रमुख धातव्रक पदार्थ जिनका प्रयोग ग्राइल्स रचना हेतु किया जाता है वह निम्नलिखित है—

(i) डलवाँ लौह (Cast Iron) : यह वह धातव्रक पदार्थ है जिसका उपयोग ग्राइल्स रचना में सर्वाधिक किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण गुण जैसे अपचरण प्रतिरोधी, सामर्थ्यवान व उच्च मर्शिनिंग हैं। इसमें कुछ कमियाँ भी हैं जैसे भारी एवं

(ii) एल्युमीनियम एवं उसके एलॉय (Aluminium and its alloys) : इस पातु पदार्थ का उपयोग मिला इच्छा में सर्वाधिक किया जाता है। ये प्रायः हल्के, सस्ते, उच्च मशीनन वाले, मुद्र, संशारण गोपी, निम्न गलनांक वाले होते हैं। इनको सरलतापूर्वक किसी भी आकार में डाला जा सकता है।

(iii) ताँबा आधारित एलॉय (Copper Based Alloys) : ताँबा आधारित एलॉय का प्रयोग भी प्रतिलूप द्वारा होतु किया जाता है। प्रायः ब्रैस एवं ब्रैंच का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये प्रतिलूप भारी तथा मूल्यवान होते हैं। ये अधिक मजबूत, सशरण गोपी, अपरभण गोपी, उपयुक्त मशीनिंग योग्य होते हैं।

धातिक प्रतिलूपों के लाभ (Advantages of Metallic Patterns) :

- इनका जीवनकाल अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।
- इनमें ऐरेन, सिक्युड़िन, इत्यादि नहीं होते हैं।
- इनमें नमो का रोपण भी नहीं होता है।
- ये प्रतिलूप अपेक्षाकृत अधिक मजबूत व समर्थनवान होते हैं।
- इनको हेडलिंग आसानी से की जा सकती है।
- ये लिभिन वायुमण्डलीय अवस्थाओं में एक समान रहते हैं।
- ये दूर-फूट रोधी होते हैं।
- इनके द्वारा प्राप्त ढंगों को सहज साफ व परिष्कृत प्राप्त होती है।
- ये अपरभण प्रतिरोधी होते हैं।
- ये फूलते भी नहीं हैं।

धातिक प्रतिलूपों की उपयोग सीमाएं (Limitations of Metallic Patterns) :

- ये प्रायः महंगे होते हैं।
- तीव्र धातु निर्मित प्रतिलूपों का पार अधिक होता है।
- इनकी मशीनिंग अपेक्षाकृत कठिन होती है।
- प्राप्तमत करना कठिन है।
- लौह धातु निर्मित प्रतिलूपों पर जो भी ला सकती है।






धातिक प्रतिलूपों के अनुपयोग (Applications of Metallic Patterns) :

इनका उपयोग प्रायः अधिक मात्रा में एक समान ढालाईयों के लिये किया जाता है—

2.3 विभिन्न प्रकार के प्रतिलूप (Types of Patterns)



डलाईशला कार्य (Foundry Practice) में डलाई हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतिलूपों का प्रयोग किया जाता है जिनमें स्ट्राइपर्स की वर्तन नीचे दिया गया है—

(i) तोम संगत प्रतिलूप (Solid or Single Pattern) : यह प्रतिलूप एक ही खण्ड में निर्मित होता है अर्थात् खण्ड रहित होते हैं। इन प्रतिलूपों का आकार एवं आकृति वाचित डलाईयों का प्रावधान भी रखा जाता है। जिनमें स्ट्राइपर्स की प्रयोग की जिम्मा होता है। यह प्रतिलूप मजबूत एवं सस्ते होते हैं। ये प्रतिलूप प्रायः तोम संगत निर्माण हेतु पृथक्कारक (Painting) सह की तरह कार्य करता है। कुछ तोम प्रतिलूपों के पृष्ठ चर्चे भी होते हैं जैसे कि तुमों का तोम प्रतिलूप। इन प्रतिलूपों में सौंचों के निर्माण के लिए एक फालो बोर्ड (Follow Board) का प्रयोग किया जाता है। जो सौंचा बनाते समय सहारा भी देते हैं तथा साथ ही साथ पृथक्कारक पृष्ठ का कानों भी करता है तो तोम संगत बांस का एक ही संचकन बांस में बना सकते हैं इसरे बांक्स द्वारा इन्हें ढका जाता है। जो तोम संगत बांस का (Cope) एवं दूसरा बांक्स द्वारा इन्हें ढका कहलाता है (चित्र-1)।

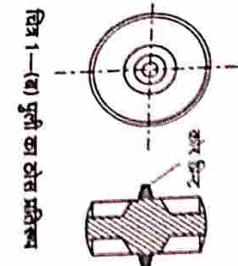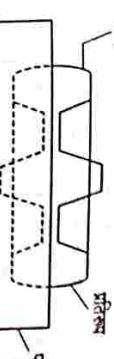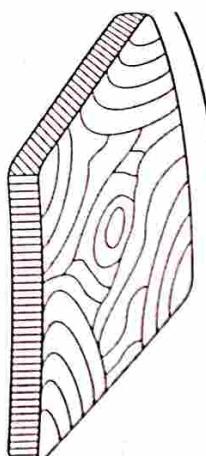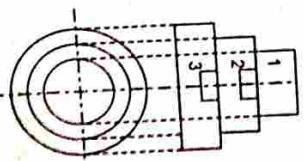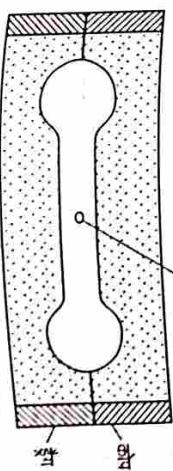

(ii) विभक्त प्रतिलूप (Split Pattern)


जिन प्रतिलूपों का निर्माण दो या दो से अधिक खण्डों में किया जाता है तब विभक्त प्रतिलूप कहलाते हैं। खण्डों को जोड़ने हेतु डबेल पिनों (Dowel Pins) का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकतामुक्त इन्हें साचा बनाते समय अल्ता-अल्ता भी किया जा सकता है। यह मूल्यवान से तो भागों में बोर्ट गये हैं। एक डिमा प्रतिलूप (Two piece Pattern) को इनकी पृथक्कारक सतह अल्ता करती है। पृथक्कारक सतहों की स्थिति का निर्धारण डलाईयों के आकार एवं आकृति पर निर्माण करता है। संचकन बांस का एक भाग कोप (Cope) व दूसरा बांक्स द्वारा (Drag) होता है। डिमा प्रतिलूपों में कोप एवं द्वारा के मध्य तीसरा भाग होता है जो चिक कहलाता है (चित्र 2)।

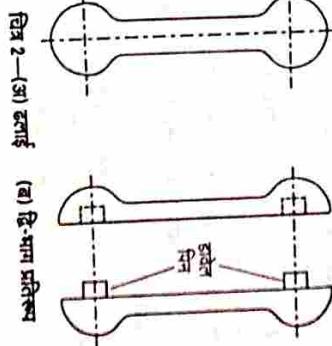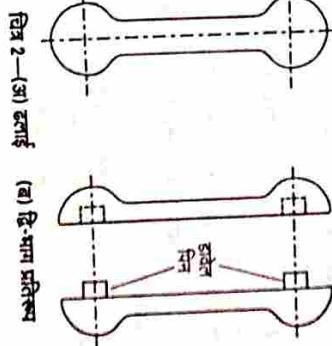


(iii) द्वारुक्त प्रतिलिप (Gated Pattern)
(चित्र 3) इस प्रकार के प्रतिलिपों में द्वारों का प्रवाहन किया जाता है। ये पर्टी प्रायः 2, 4, 6, 8 इत्यादि के स्टेंड में निर्मित किये जाते हैं। इनके बें प्रतिलिप प्रायः 2, 4, 6, 8 इत्यादि के स्टेंड में निर्मित किया जाता है। इनके बारे निर्मित साँचों को जोड़ने के लिए एक नाली (Runner) का प्रयोग किया जाता है। नाली के एक सिरे पर घटली धातु डाली जाती है, जहाँ से द्वारों से जाता है। नाली के एक दूसरे पंख जाती है। निकलकर साँचों तक पहुँच जाती है।

(iv) पिन्जरा प्रतिलिप (Skeleton Pattern)

इनका निर्माण लकड़ी की पहियों द्वारा पिन्जर (Skeleton) के रूप में किया जाता है। पिन्जरों की प्रतिस्थिति वालिंग डालाई के समान ही निर्मित की जाती है। इसके तिक्के स्थानों को संचकन रोटे (Mould Sand) द्वारा भर देते हैं। इन प्रतिलिपों का प्रयोग कम मात्रा में बड़े साँचों की डलाइयों के उत्तरान हेतु किया जाता है। इनके द्वारा गोलाकार डलाई जैसे किया जायें। तिलिन्डर इत्यादि का निर्माण सलतापूर्वक किया जा सकता है। (चित्र-4)

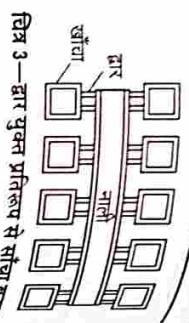

चित्र 3—द्वारुक्त प्रतिलिप से साँचा बनाया जाता है।


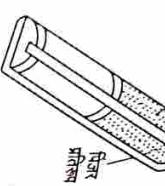


चित्र 4—पिन्जर प्रतिलिप

(v) बुहारी प्रतिलिप (Sweep Pattern)
(चित्र-5) इस प्रकार के प्रतिलिप इत्यादि समिर्णीय (Symmetrical) एवं वृत्ताकार साँचों (Circular Moulds) का निर्माण प्रतिलिपों को ऊर्ध्व अक्ष पर रखकर एवं शीर्षित तात में शुभाकर किया जाता है। यह सामान्यतया अनुभव स्तर (Crosssection) के अर्द्ध भाग के समान होता है। उन्हें ऊर्ध्व पर टिके स्मिडल की सहायता से पूर्ण तैयार किये गये संचकन रोटे (Moulding sand) के गहरों में शुभाया जाता है। यह प्रतिलिप सस्ते व सल्ल होते हैं। इनके द्वारा वृत्ताकार, बड़े एवं जटिल साँचों का निर्माण किया जा सकता है।

(vi) अवबद्ध या शत्रु आं पा लूज पीस प्रतिलिप (Loose piece Pattern)



इन प्रतिलिपों का निर्माण अलग से शत्रु आं (Loose piece) या कोर प्रिन्ट (Core Print) लगाकर किया जाता है। इनको साँचों से आसानी से अलग किया जा सकता है। प्रतिलिप के स्मृत्र आंों को पहले हटाने के बाद शत्रु आंों को अलग किया जाता है। इनके द्वारा जटिल आकृति डलाइयों सलतापूर्वक बनाये जा सकती है। (चित्र-6)

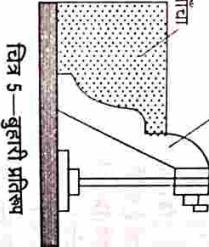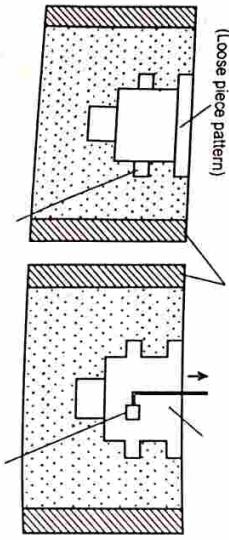

चित्र 5—बुहारी प्रतिलिप

2.4 प्रतिलिप अधिन्यास (Pattern Layout)

(चित्र-8) प्रतिलिपों का निर्माण प्रायः कार्यालयिक या वालिंग मापों पर आधारित होता है। जिस कारण उसमें गलती होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रतिलिपों के विभिन्न आंों का सेल्फेशन करने से पूर्ण लकड़ी निर्मित अधिन्यास अस्तक

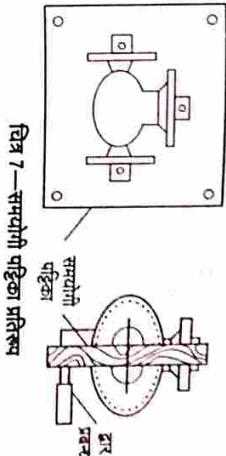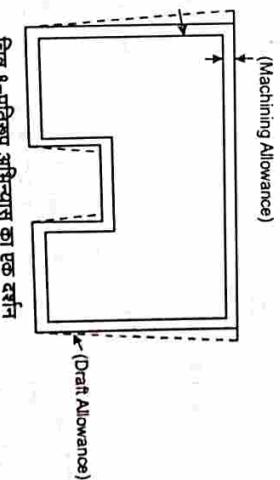

चित्र 8—समयोगी पहिया प्रतिलिप

(Layout Board) पर प्रतिलिपों की विभाओं को महीने पैमाने व मापान्न सारांशित किया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रम को ही प्रतिलिप अधिन्यास कहा जाता है। इस अधिन्यास में वालिंग प्रतिलिपों के पूर्ण पैमाने पर कम मात्रा में दर्शन (Views) आंगिकत करते हैं। इस आंगिकत अधिन्यासों पर कोर प्रिन्टों (Core Prints) एवं मरीनी सतहों (Machining Surfaces) की अवस्थिति भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाती है।

(1) अच्छे प्रतिलिप अधिन्यासों के लक्षण (Characteristics of a Good Pattern Layout) :

- अधिन्यास प्रायः पूर्ण स्केल पर खीचना चाहिये।
- इन प्रतिलिप प्रायः जोड़ों को भी प्रदर्शित करना चाहिये।
- छोटों का प्रवाहन भी होना चाहिये।

- इस अधिन्यास में प्रतिलिप, कोर प्रिन्ट, आवद्ध भाग, कोर बैंडों आदि का भी आंगिक होना चाहिये।
- प्रतिलिपों के प्रकार व लकड़ी का विवरण अंकित होना चाहिये।
- साँचों के द्वारा (Gates) राइजर (Riser), नालियों (Runners) आदि का साइज़, आकार एवं अवस्थापन (Location) प्रदर्शित होनी चाहिये।


(vii) समयोगी-पहिया प्रतिलिप (Match-Plate Pattern)
इन प्रतिलिपों का निर्माण शाय या लकड़ी की एक समयोगी पहिया को बद्ध (Attach) कर किया जाता है। इनका निर्माण प्रायः यांत्र या लकड़ी द्वारा किया जाता है। ये द्विभाग प्रतिलिपों के समान ही होते हैं। प्रतिलिपों के दोनों भागों को आंगिक मापान्न अनुसार घट्ट की ओर

पहिया के दोनों तरफ उभयं विस्थिति में रखें। पेंचों की महायता से जोड़ दिया जाता है। ये पर्टी प्रायः लकड़ीनियम घट्ट की ओर होती है। पहिया के दोनों पृष्ठों पर एक से अधिक प्रतिलिपों को भी सलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। इनमें द्वारा एवं नाली की भी अंगिक मापानों (Moulding Machines) पर अधिक समझा में छोटे आकार एवं असृष्टि के साँचे बनाये जाते हैं। इनके द्वारा कम मापान में माँचों का अधिक मापा में उत्तरान भी किया जा सकता है। (चित्र-7)

2.5 प्रतिलिप्य छूटें (Pattern Allowances)

प्रतिलिप्यों को संकुचन, मरणन, विकृति आदि दोषों से बचाने हेतु प्रयः डलज मापों को अपेक्षित मुख्य बड़ा बनाया जाता है। इस प्रकार के माप को ही प्रतिलिप्य छूट कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है—

- (i) संकुचन छूट (Shrinkage Allowances) :** विशेषता धातु को साँचों में उड़ेतने के परवान वह ऊँचाई होती है जो संकुचन के फलसे लोस रूप से लेती है। तो सहेन पर वह कुछ संकुचित हो जाती है। जिस कारण डलजों का आयान वाल्हित या साँचों को आयान वाल्हित या साँचों में उड़ेतने के परवान वह ऊँचाई हो जाती है। इस प्रकार के दोषों से बचाव हेतु साँचों को माप उमी अनुपात में कुछ बड़ा रखा जाता है। यह से अपेक्षित कम हो जाता है। इस प्रकार संकुचन छूट कहलाती है। (चित्र 9)।
- (ii) शुण्ड या पृष्ठ डाल छूट (Taper or Draft Allowance) :** प्रतिलिप्यों के बाह्य ऊर्ध्वाधर तल प्राप्त गर्ने की तरफ च आः ऊर्ध्वाधर तल डाल की तरफ शुण्ड कारक (taper) आकृति में बनाये जाते हैं जिससे की गोप्ता डलज की निकालते समय उसे बिना धाति पहुँचाये सम्भालपूर्वक निकाला जा सके। इस प्रकार दो गोप्ता छूटे शुण्ड छूट कहलाती है। आंतरिक पृष्ठों पर यह छूट बाह्य पृष्ठों की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। प्रायः बाह्य पृष्ठों पर 10 mm से लेकर 25 mm गोप्ता एवं अंतः पृष्ठों पर 40 mm प्रति मीटर तक की छूट प्रदान की जाती है। (चित्र 10)।

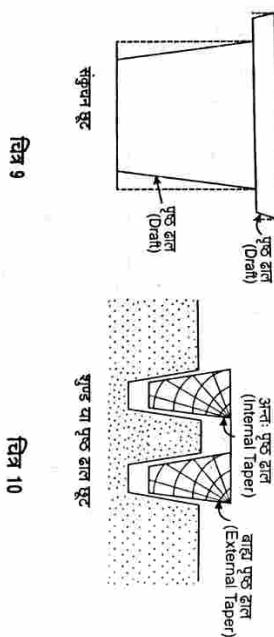

चित्र 9

चित्र 10

(iii) विकृत छूट (Wrapping or Distortion Allowance) : इस प्रकार की छूटे प्रयः अनियमित आकृति बते प्रतिलिप्यों में दो जाती हैं। अथवा इस प्रकार की छूट उमे प्रदान की जाती है जिनके सभी भागों में संकुचन एक समान होता है। उदाहरण हो जाने पर इन डलजों के विभिन्न भागों के बीच तापीय प्रतिबल (Thermal Stresses) उत्पन्न हो जाते हैं जिस कारण उन भागों पर कुछ विकृति आ जाती है। इन दोषों के निवारण हेतु प्रतिलिप्यों को विपरीत दिशा में समानुपात में विकृत कर दिया जाता है।

(iv) धारणा या हल्लन छूट (Rapping or Shrinkage Allowance) : डलजों की उदाहरण हेतु के परवान प्रतिलिप्यों से बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए उसे हिला दूता कर निकाला जाता है जिस कारण प्रतिलिप्यों के आयानों में कुछ वृद्धि आ जाती है। इन दोषों से बचाने के लिए प्रतिलिप्यों को थोड़ा छोटा बनाते हैं। इस प्रकार की जो ऋणात्मक (Negative) छूटे प्रदान की जाती है वह धारणा या हल्लन छूट कहलाती है।

- (v) मरणन छूट (Machining Allowance) :** जब डलजों को साँचों से बाहर निकाल लिया जाता है तब उनको मरणन करने हेतु मरणिना करनी पड़ती है। इसके लिये डलजों के पूरे पृष्ठ या मरणिना छूट कहा जाता है। यह छूट ऋणात्मक या धारणा या हल्लन छूट की हो सकती है लेह थारुओं हेतु यह छूट प्रयः 3 mm प्रति मीटर एवं अंतर्गत आकृति इत्तिहास पर निर्म करती है। यह छूट मूलतः मरणिन के तरीके, ढलाई धातु, ढलाई विष, प्रतिलिप्य वा

6.2.6 प्रतिलिप्य का परिष्करण (Finishing of Patterns)

डलजों की निर्माण या परिष्करण उनके प्रतिलिप्यों के निर्माणण पर भी निर्भर करती है। प्रतिलिप्यों की निर्माणण हेतु मैदान पर (Sand Paper) एवं सौंडिंग-मरणिन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा सतहों पर औजातों के प्रयोग से बनने वाले निशान या अन्य दोष बड़ी ही आसानी से दूर किये जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को मैटिंग कहा जाता है। मैटिंग करने के प्रयोग सतहों नो लेप चढ़ाया जाता है। शेर्टक प्रयः प्रतिलिप्यों के लकड़ी में दो संप्रयो (Pores) को प्रस्तुत कर देते हैं। यह उस कारण प्रतिलिप्यों की सतह पूर्ण परिष्करण हो जाती है।

6.2.7 प्रतिलिप्यों की रंग योजना (Colour Scheme of Patterns)

प्रतिलिप्यों को अधिक उपयोगी बनाने हेतु उन पर ऐनेमल पैट एवं पैट विषय या दुर्घों की सहायता से किया जाता है। प्रतिलिप्यों के अलग-अलग रोंगों को अलग-अलग रोंगों द्वारा तातो है। अलग-अलग रोंगों के प्रयोग करने के लिये उनके उद्देश्य है—

- दलाई की जाने वाली थातु की पहचान करना।
 - कोर प्रिंट (Core Prints) अवलं अंग (Loose Piece) इत्यादि को आसानी से पहचाना जा सके।
 - प्रतिलिप्यों के मुख्य बांडी एवं उसके अन्य भागों की पहचान को आसान बनाना।
 - प्रयः मरणिन की जाने वाली सतहों को आसानी से पहचाना जा सके।
- IS : 1513-1971 भारतीय मानक संस्थानसार संघेजना निम्न प्रकार से है—

क्र० सं०	प्रतिलिप्यों की सतह	अनुमोदित रंग
1.	मरणिन सतहों का	पीले रंग द्वारा
2.	डलजों की वह सतह जिसमें मरणिन की जरूरत नहीं पड़ती है।	नीला (इम्प्रात हेतु) लाल (स्पूर लौह हेतु) सूरा (डलवा लौह हेतु) नारंगी (भारी धातु डलाई हेतु) ब्रांज (हल्की धातु डलाई हेतु)
3.	मरणिन करे जाने वाले कोर प्रिंट	काले रंग
4.	(i) कोर प्रिंटों के स्प्रिंग्स (ii) कोर प्रिंटों के वक्र सतह (Periphery)	पीली या काली पट्टियों द्वारा
5.	मरणिन न किये जाने वाले कोर प्रिंट के खोखले भाग	काले रंग द्वारा
6.	(i) कोर प्रिंटों की सतह (ii) कोर प्रिंट की वक्र सतह	काले रंग द्वारा


2.8 प्रतिलिप्य दोष (Pattern Defects)

प्रतिलिप्य निर्माण के दौरान या प्रतिलिपों के स्पूर्ण होने के पश्चात् उनमें अनेकों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष युक्त मतलों के प्रयोग से डलज हो दोष युक्त प्राप्त होते हैं। प्रतिलिपों में मूलतः निम्न दो प्रकार के दोष पाये जाते हैं—

- (i) दोष-पूर्ण पदार्थों के उपयोग से होने वाले दोष (Defects due to use of defective materials) : दोष पूर्ण पदार्थों का उपयोग करने से निम्न दोष आते हैं, लकड़ी का भय हो जाता, लकड़ी में दीमक लाना, लकड़ी में खेल या बिकृति आना, लकड़ी का फूल जाता, लकड़ी में फटास या दरार उत्पन्न होना इत्यादि है।
- (ii) दोषपूर्ण सौक्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले दोष (Defects due to use of ineffective process) : दोष पूर्ण सौक्रियाओं का प्रयोग करने के कारण जो दोष पैदा हो जाते हैं वह है जोड़ी का ढोलापन, अपर्याप्त फिरानिया, प्रतिलिप्य अधिनासों का उत्पादकरण, मतलों में अपर्याप्त छूट, प्रतिलिपों में अबूँड आंगों (Loose Piece) या कोर प्रिन्टों का न लगाना, अधिनासों का उत्पादकरण, मतलों में अपर्याप्त छूट, प्रतिलिपों के भागों का ठीक ढंग से सरखण (Alignment) न हो पाना इत्यादि है।

2.9 कोर (Core)

डलाइयों को आवश्यकतानुसार खोखली बनाने हेतु, तो को आकृतियाँ मानों (Moulds) में प्रयोग की जाती हैं। उन्हें कोर (Core) कहा जाता है। कोरों का निर्माण कोर बॉक्सों की सहायता से किया जाता है। कोरों को मौल (Mould) के अंदर सहारा से हुए छिद्र (Cavity) की जरूरत होती है। इस छिद्र (Cavity) के निर्माण हेतु पैटर्न या प्रतिलिपों में से ही कुछ भाग उभर दिये जाते हैं। इन उभर भागों को कोर प्रिन्ट कहा जाता है।

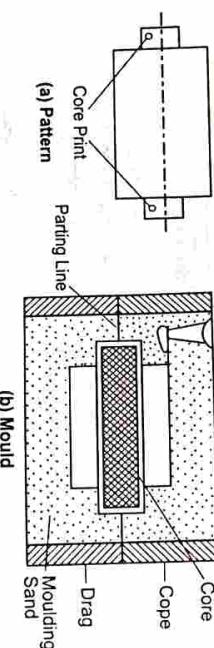

चित्र 11—Core Coreprint and their use

2.10 कोर एवं कोर प्रिन्ट में अंतर (Difference between core and core Print)


कोर एवं कोर प्रिन्टों में प्राप्त निम्नवर्णित अंतर होते हैं—

क्र० सं०	कोर (Core)	कोर प्रिन्ट (Core Print)
1.	एक कोर से केवल एक कारिंग बाईं जा सकती है।	एक कोर प्रिन्ट से कई कारिंग या मोर्ल बनाये जा सकते हैं।
2.	खोखली डलाइयों में छिद्र (Cavity) बनाने के लिए कोर का उपयोग करते हैं।	कोर की मोर्ल में महारने के लिए सीट (Seat) बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
3.	कोर का निर्माण मैडिंग शॉप (Moulding Shop) में होता है।	कोर प्रिन्ट का निर्माण पैटर्न शॉप (Pattern Shop) में किया जाता है।
4.	कोर को कोर बॉक्स में कोर सैण्ड ब्रारा बनाया जाता है।	कोर प्रिन्ट को पैटर्न बनाने समय उसी मैटीरियल का दूल या मर्मान ब्रारा बनाया जाता है।
5.	मॉल्ड का एक भाग (Part) होता है।	पैटर्न का एक भाग होता है।

2.11 कोरों का वर्गीकरण (Classification of Cores)


आकार एवं स्थिति के आधार पर कोरों को निम्न भागों में बांटा गया है—

- (i) शीतिज कोर (Horizontal Core) : इस प्रकार की कोरों को शीतिज अवस्था में ही मोर्ल में प्रयोग किया जाता है। यह सर्वाधिक प्रबलति कोरों में से एक है (विच 12)।
6. कोर मोर्ल (साँचे) का एक भाग होता है।
7. कोरों का निर्माण मोल्डिंग शॉप (Moulding Shop) में किया जाता है।
8. इनके प्रयोग खोखले डलाइयों में छिद्र, बनाने के लिए किया जाता है।
9. कोरों का निर्माण कोर बॉक्सों (Core Boxes) में कोर संडों की सहायता से किया जाता है।
10. एक कोर का प्रयोग कर केवल एक ही कारिंग बना सकते हैं।

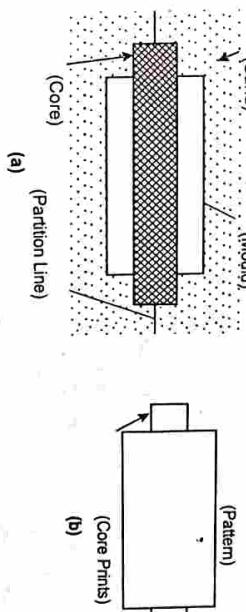

चित्र 12


(ii) ऊर्ध्वाधर कोर (Vertical Core) : इस तरह की कोरों मोर्ल के भीतर ऊर्ध्वाधर अवस्था में सेट की जाती है। इसमें कोरों का एक सिरा कोर सीट (Seat), कोप (Cope) में पैर दूसरा सिरा कोर सीट ईंग (Core seat Drag) में निर्मित किया जाता है। (चित्र-13)

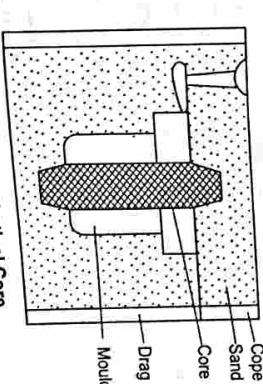

चित्र 13—Vertical Core

(iii) अवरण कोर (Cover Core) : इस प्रकार को कोरों का निर्माण पैटर्न इंग (Drag) में दबाव डालकर भौतिक जा निर्माण किया जाता है एवं कोरों को मॉल्ड के ऊपर से ढक दिया जाता है (चित्र-14)।

(iv) लटकोर (Hanging Core) : जब कोरों को इंग पर सहारने पर कठिनाई होती है तब कोरों को कोर (Cope) के साथ मॉल्ड (Mould) में लटकते हैं इस कारण इसे हैंगिंग कोर या लटकोर कोर कहा जाता है (चित्र-15)।

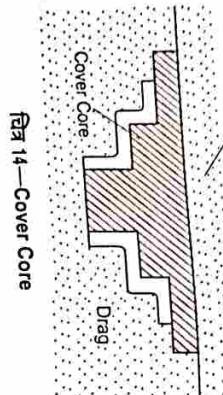


चित्र 14—Cover Core

(v) लटकोर (Hanging Core) : जब कोरों को इंग पर सहारने पर कठिनाई होती है तब कोरों को कोर (Cope) के साथ मॉल्ड (Mould) में लटकते हैं इस कारण इसे हैंगिंग कोर या लटकोर कोर कहा जाता है (चित्र-15)।

चित्र 15—Hanging Core

(vi) रैम-अप कोर (Ram-Up Core) : जब कोरों को मॉल्ड निर्माण के समय मॉल्ड मैंडिंग (Moulding Sands) में फैसा दिया जाता है तो इस प्रकार को कोरों को अंत एवं बाहू दोनों परिस्थितियों में सरलतापूर्वक किया जा सकता है (चित्र-16)।

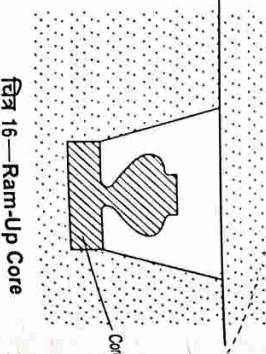

चित्र 16—Ram-Up Core

2.12 कोर प्रिन्ट (Core Print)

कास्टिंग में जब विभिन्न आकार एवं आकृति के छिद्रों या शिरों का निर्माण करना होता है तब इन्हें बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कोरों का प्रयोग करना पड़ता है इन्हें मॉल्ड में रखने हेतु उचित जाह का प्रावधन किया जाता है इन बनाये गये प्रक्षेपणों को जाह की व्यवस्था करने हेतु मॉल्ड में पैटर्न में उसी तरह के प्रक्षेपण (Projection) किये जाते हैं इन बनाये गये प्रक्षेपणों को ही कोर प्रिन्ट कहा जाता है। यह कोरों को मॉल्ड में एक तरह की सीट (Seat) प्रदान करते हैं।


I. कोर प्रिन्ट के प्रकार (Types of Core Prints) :

(1) शीतज कोर प्रिन्ट (Horizontal Core Prints) : इस प्रकार के कोर प्रिन्ट पारिंग सतह (Parting Surface) की लाइन (Line) पर शीतज दिया में रखे जाते हैं ये मूलतः Split पैटर्न में प्रयोग होते हैं।

(2) ऊर्ध्वाध्रुव कोर प्रिन्ट (Vertical Core Prints) : इस प्रकार के कोर प्रिन्ट मॉल्ड के भीतर ऊर्ध्वाध्रुव दिया में रखे जाते हैं इन्हें कोप व इंग में रखते हैं। कोप में इनका प्रक्षेपण कोण 10° से 15° तक एवं इंग में 1.5° से 3° तक होता है।

(3) हींगिंग या कवर कोर प्रिन्ट (Hanging or Cover Core prints) : यदि सूर्प पैटर्न इंग में समा जाए तो कोर को सबसे ऊपर ढककर की तरह रखा जाए तो इस प्रकार के कोर प्रिन्टों का निर्माण होता है।


(4) विंग या इंग कोर प्रिन्ट (Wing or Drop core Prints) : यदि कोर प्रिन्ट को पारिंग सतह से ऊपर या चैपलेट (Chaplet) का प्रयोग भी किया जाता है तो चैपलेट लगाने के पश्चात कास्टिंग का ही एक भाग न जाता है (चित्र-17)।

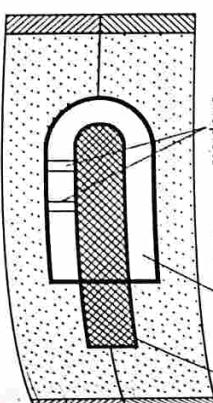


चित्र 17—Balanced Core

(vii) विंग कोर (Wing Core) : इस प्रकार की कोर को पारिंग सतह की रेखा के ऊपर या नीचे लगाया जाता है। पैटर्न द्वारा निर्मित सीट में कोरों का सीधे-सीधे बैठा देते हैं या अन्य कोरों के साथ बैठा देते हैं। कोरों का शेष मॉल्ड एवं सतह की तरह प्रयोग होता है इस कारण इसे स्टॉप आफ कोर (Stop off core) भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है चेयर कोर (Chair Core) टेल कोर (Tail Core) तथा बैरीगेट कोर (Saddlē Core) इत्यादि (चित्र-18)।


(viii) चुम्बन कोर (Kiss Core) : जब कोर को उचित स्थिति में कोप के बाहर दबाया जाता है तब चुम्बन कोरों का निर्माण होता है इस प्रकार की कोरों को सहारने के लिए जो सीट (seat) ही निलंती है तथा ना ही कोर प्रिन्ट मिलते हैं। इन कोरों का प्रयोग कास्टिंग में बहुत सारे छिद्र करने में किया जाता है (चित्र-19)।

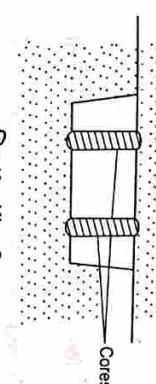

चित्र 19—Kiss Core

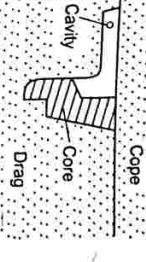

चित्र 18—Wing Core

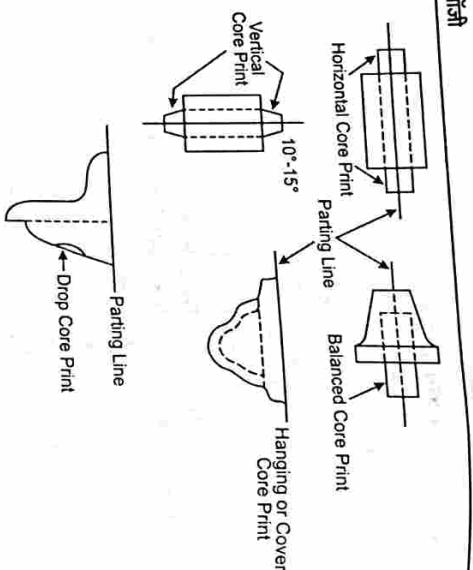

चित्र 20—Different Types of Core Print

II. कोर प्रिंट का महत्व (Importance of Core Prints)


इनका प्रतिलिपि में महतवपूर्ण स्थान है यदि कोर प्रिंट की उचित व्यवस्था न हो तो कोर को उचित स्थिति में रखना कठिन होगा। जिस कारण डलाइ में निकृति आ सकती है प्रतिलिपि रखना में कोर प्रिंट के आकार एवं प्रकार का विशेष-स्थान रखा जाहिए।

2.13 निर्माण प्रकार की कोर पेटी (Types of Core Boxes)

कोर के निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रकार की कोर पेटीयाँ की अवश्यकता होती हैं जिनका सिर्वित्र वर्णन नीचे किया गया है—

(1) हफ कोर-पेटी (Half Core Box)—(चित्र-21) यदि क्रोड के आधार को दो समान आकार के भागों में निर्माण करना संभव न हो तो वब हफ कोर-पेटी का ब्रोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में दोनों भागों को अलग-अलग


निर्माण का प्रस्तर जोड़ दिया जाता है।

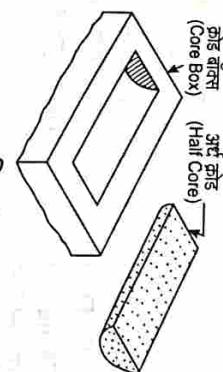


चित्र 21

(3) विभाजित कोर पेटी (Split core Box) : (चित्र-23) यदि कोर पेटी का निर्माण दो वरावर भागों में किया जाये एवं उसमें पूर्ण कोर का निर्माण एक साथ ही किया जा सके तो इस प्रकार की पेटी विभाजित कोर पेटी कहलाती है। पेटी के दोनों भागों को जोड़ने हेतु डावेटेल प्रिंट (Dovetail Pin) का प्रयोग किया जाता है। कोर निर्माण प्रारंभ करने से पूर्ण पेटी को कर्दीमों में जम्फ़ दर्क तोते हैं।

(4) अबद्ध-खण्ड कोर पेटी (Loose Piece Core-Box) : (चित्र-24) जब कोरों के दो असमान भागों का निर्माण करने की अवश्यकता हो तो अबद्ध-खण्ड कोर पेटी का प्रयोग किया जाता है। पेटी में एक तिरक्षा गुहिका (Cavity) लाई रहती है एवं इसके बिस्ती एक खाँचे में आबद्ध खण्ड लाई रहता है।

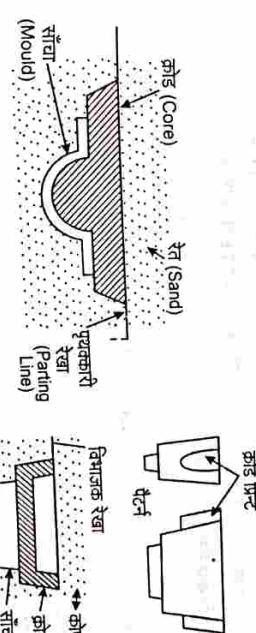


चित्र 24

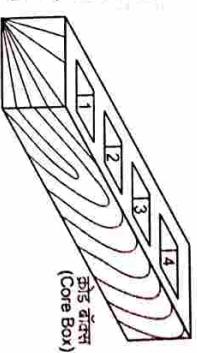

चित्र 23—समूह कोर बक्स

(2) डम्प अथवा स्लेब कोर पेटी (Dump or slab core Box) : (चित्र-22) जब कोर पेटी में स्पूर्ण आकार कोर सरातारूपक बनाया जा सके तो इस प्रकार की पेटी को डम्प अथवा स्लेब कोर पेटी कहा जाता है। यह लाभ हाफ-कोर पेटी के समान ही प्रतीत होती है।

(5) स्ट्रिक्ल कोर पेटी (Strickle Type Core Box) : (चित्र-25) जब अनियमित कोर का निर्माण करने की आवश्यकता हो तो स्ट्रिक्ल कोर पेटी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार की पेटीयों में अनियमित सतह पेटी में कोर सैण्ड (Core Sand) भरकर एवं लकड़ी के स्ट्रिक्ल बोर्ड (Strickle Board) लाकर तोते होते हैं।

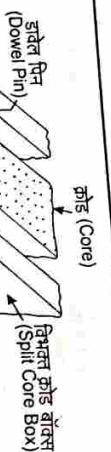

(v) मशीन छूट कोर—हलाइयों को आवश्यकतानुसार खोखली बातें हुंते को आकृतियाँ माचों में प्रयोग की जाती है। उन्हें कोर कोरों का वार्किंगरा—

- (i) शैर्टिज कोर
- (ii) ऊर्ध्वांश्चर कोर
- (iii) आवरण कोर
- (iv) लटकी कोर
- (v) रेम अप कोर
- (vi) बिंग कोर
- (vii) चुच्चन कोर

अभ्यास प्रश्न

विं उत्तरीय प्रश्न

1. पैटर्न क्या होता है? स्प्लिट (Split) तथा बहुखण्डीय (Multipiece) पैटर्न के लाभों की विवेचना कीजिए। (1993, 2003)
 2. प्रतिलिपि पर दो जाने वाली छूटों की मूर्ची बनाएर तथा प्रत्येक प्रकार की छूट के महत्व को समझाइए। (2011)
 3. प्रतिलिपि (पैटर्न) क्या है? हलाई कर्मशाला में प्रतिलिपि पर समाचार, किये जाने वाले सांकेतों (कोर्ट्स) का वर्णन कीजिए। (2000)
 4. कोर के उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार के कोर का नाम लिखिये तथा इनकी उपयोगिता बताइये। (1992, 97)
 5. अच्छे पैटर्न के गुणों की विवेचना कीजिए। आप पैटर्न बनाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? (1993)
 6. पैटर्न तथा कोर बाक्स (Core-Box) के रंग कोडिंग (Colour Coding) को समझाइये। (2001)
 7. विभिन्न पैटर्न अथवा कोर और डोगा प्रतिलिपि का उपयोग सर्वेत समझाइये। (1995)
 8. कोर (Core) क्या है? किन्तु तीन प्रकार के कोर के विवर बाक्स उनके अनुयोग लिखिए। (1994, 98)
 9. विभिन्न प्रकार के प्रतिलिपि को मूर्ची बनाइया ये किन पदार्थों के बने होते हैं? विभिन्न प्रतिलिपि एलाउड्सों के नाम लिखिए। (1996)
 10. प्रतिलिपि रचना (Pattern) हेतु साधारण तथा किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? प्रतिलिपि छूट क्या है? सुकूचन छूट को समझाइये। (1992, 99, 2002)
 11. पैटर्न में आमतौर पर क्या दोष पाये जाते हैं? इन दोषों को कैसे हटा किया जा सकता है? इनका वर्णन कीजिए। (1996)
- क्षी विकल्प का चुनाव कीजिए—**
1. मोम का उपयोग निम्न मॉल्ड बनाने में होता है—
 - (a) इन्वर्समेंट मॉल्ड
 - (b) शैट मॉल्ड
 - (c) फुल मॉल्ड
 - (d) स्ट्रामी मॉल्ड
 2. कोर जिन निम्न का भाग होते हैं—
 - (a) पैटर्न
 - (b) कोर
 - (c) मॉडिङ बॉक्स
 - (d) कोई नहीं
 3. सुकूचन छूट निर्भर करती है—
 - (a) कास्टिंग विधि
 - (b) कास्टिंग की जाने वाली धातु
 - (c) b व c दोनों
 - (d) मार्गिनिंग विधि

- (i) संकरन छूट
- (ii) एप छूट
- (iii) विश्वल छूट
- (iv) यप्पयनना छूट

4. निर्माणिक कोर को सहाने के लिये चैर्टर का उपयोग करते हैं—
 (a) शैटिंज कोर
 (b) अवरण कोर
 (c) मुंगित कोर
 (d) संतुलित कोर
5. प्रैक्ट आपन में प्रति भीटर कितनी शिंकेज होती है—
 (a) 16 mm
 (b) 2.6-11.6 mm
 (c) 10.5-13 mm
 (d) 7-10.5 mm
6. मार्गीन बैट्टिंग में पैटर्न पर टेपर दिया जाता है—
 (a) 1°
 (b) $1^\circ 2^\circ$
 (c) $2^\circ 4^\circ$
 (d) 0.5°
7. पैटर्न में बाये गये प्रोजेक्शन को कहते हैं—
 (a) कोर
 (b) कोर प्रिट
 (c) कोर सीट
 (d) मोल्ड
8. फिलेट का रां होता है—
 (a) ल्यू
 (b) लोक
 (c) ब्राउन
 (d) ल्योक ब्रोकन लाइनस
9. इस कोर के कोर प्रिटों में टेपर एलाउस दिया जाता है।
 (a) शैटिंज कोर
 (b) आवरण कोर
 (c) ज़म्मीय कोर
10. पैटर्न बनाने के लिये सबसे आदर्श लकड़ी है—
 (a) मोर्गनी
 (b) कटहल
 (c) बैस
 (d) जामुन
11. पैटर्न मेंरियल में निम्न गुण होने चाहिये—
 (a) विसावरोधी
 (b) मापें असाधारी
 (c) गोप पैकेट
 (d) उपरोक्त सभी
12. मैटिलिक पैटर्न का निम्न लाभ है—
 (a) ये अत्यधिक भारी होते हैं
 (b) ये अधिक महँगे होते हैं
 (c) इनका जीवन काल अधिक होता है
 (d) उपरोक्त सभी
13. कोर को पार्टिंग लाइन से ऊपर या नीचे रखने के लिये निम्न कोर प्रिट का उपयोग करते हैं—
 (a) हीटिंग कोर प्रिट
 (b) बैलेस्ट ट कोर प्रिट
 (c) शिंग कोर प्रिट
 (d) कोई नहीं
14. पैटर्न बनाने से पहले निम्न बिन्दु पर विचार करना चाहिये—
 (a) कार्टिंग की धारु
 (b) उपादन की मात्रा
 (c) पैटर्न का डिजाइन
 (d) उपरोक्त सभी

Chapter 3

मौलिंडिंग एवं कार्सिंग (Moulding & Casting)

3.1 परिचय (Introduction)


साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मार्चा (Mould) प्रतिक्रियों को सहायता से बालू या अन्य कोई ड्रलाइंग पदार्थ में

बनी हुई एक रूपांतरण की है जिसमें धातु भरकर एवं ठोस होने पर वह ठीक आकार व आकृति का ड्रलाइंग प्रदान करती है। सांचे की निर्माण प्रक्रिया को ही प्रक्रम कहा जाता है। इस अध्याय के अन्तर्गत हम मार्चा निर्माण विधियों, मौलिंडिंग सेंड या बालू (Moulding Sand), उनके परीक्षण, रख रखाव इत्यादि प्रक्रिया का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे।

3.2 ड्रलाइंग और जार एवं उपस्कर (Moulding Tools and Equipments)

ड्रलाइंग प्रक्रम में जिन औजांते एवं उपस्करों का प्रयोग किया जाता है उनका सवित्र वर्णन निम्नवत है—


(i) ड्रलाइंग बॉक्स या फ्लाउस (Moulding Box or Flasks) : ड्रलाइंग बॉक्स प्राप्त लकड़ी या धातु निर्मित होते हैं। जिनकी आकृति प्राप्त पटल रहित गालाकार, आवाकार या बांचाकार होती है। इन्हें ड्रलाइंग बॉक्स या धातु लाइन भी कहते हैं। इनमें संरेखन पिन (Alignment Pins) लगे होते हैं जिनके द्वारा इन्हें ऊपर नीचे सीरिजित रखा जा सकता है औपरी घेरे को कोप व निचले को झूँड़ा दिया (Drag) कहा जाता है। कभी-कभी एक घेरा इनके मध्य भी स्थानित किया जाता है जिसे चोक कहते हैं। इन्हें इन्होंने में ड्रलाइंग रेत भरा जाता है (चित्र 1)।

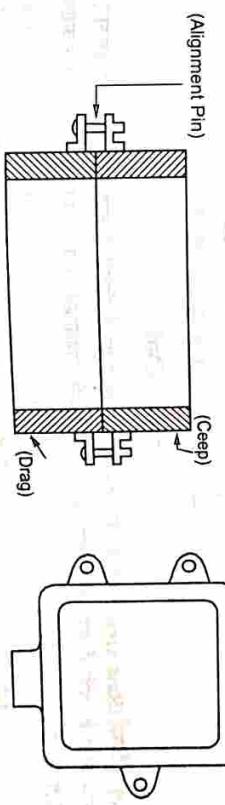

(Section of A Mould Box)


चित्र 1 : ड्रलाइंग बॉक्स

(ii) बैलचा (Shovel) : बैलचा का मुख्य कार्य रोतों को निप्रित करना एवं उन्हें ड्रलाइंग बॉक्स में भरना होता है। इसका निर्माण एक लकड़ी के दस्ते में लाहे का फलक लाइक लिया जाता है (चित्र 2)।

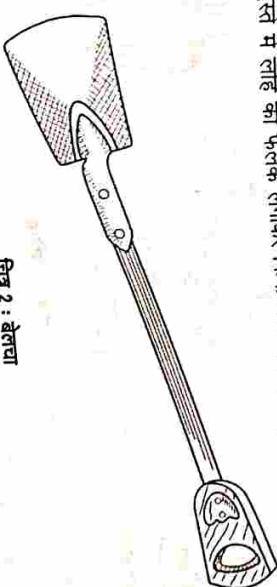

चित्र 2 : बैलचा

(iii) छनी (Riddle) : यह सफड़ी के आवश्यक घेरे में तार की निमित्त जाली लगाकर बनायी जाती है। (चित्र-3)

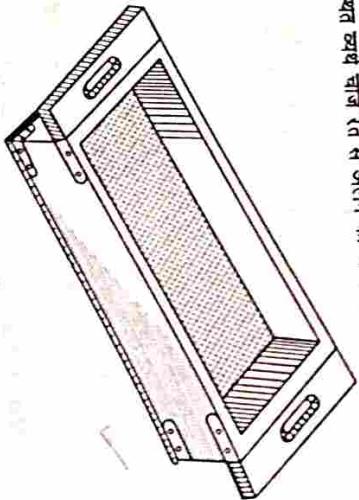


चित्र 3 : छनी

(iv) कालियाँ (Trowels) : कनियाँ प्रायः भिज-भिज आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य साँचों की सहायता के लिए किया जाता है। (चित्र-4)



चित्र 4 : कनियाँ

(v) धारियाँ (Hammers) : धारियों की सहायता से रोतों को फ़्लाई बॉक्सों में कूट-कूट कर दब डालकर भरों के लिए किया जाता है। धारियों प्रायः तीन प्रकार की होती है चपटी, शंखाकार, एवं समीमित चपटी एवं शंखाकार जैसी (चित्र 5)।

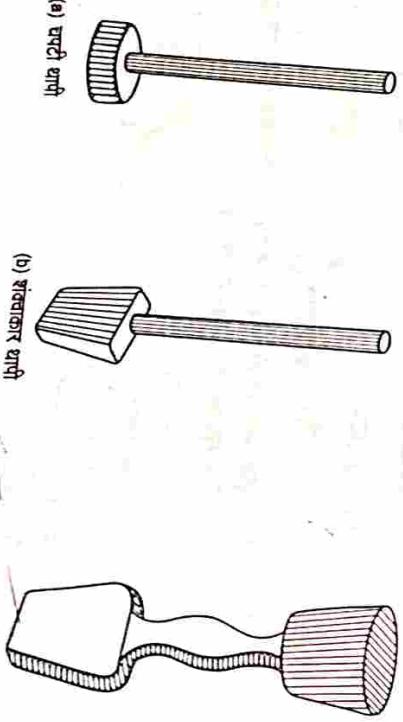


चित्र 5 : धारियाँ

(vi) समकर (Smoothener) : समकरों का प्रयोग कर साँचों के कोंचे, दरारे, सतहें इच्छाद्वारा लिए जाने के लिए किया जाता है जो कि विषय-विषय आकृतियों के लिए होते हैं। निम्नका चयन आवश्यकतानुसार किया जाता है। (चित्र-6)




चित्र 6 : समकर

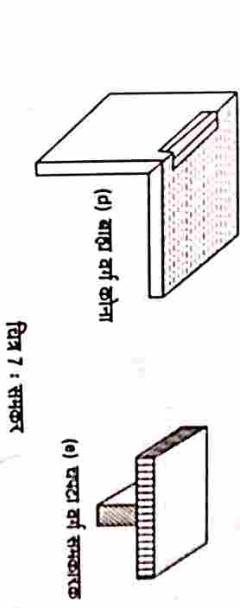

चित्र 7 : समकर


(vii) चम्पों (Spoons) : चम्पों का एक सिरा कटोरेजुमा होता है। इनकी सहायता से जल भरकर साँचों के अंदर डाला या छिड़का जाता है ताकि निकटी सहत भ्रात्त हो। (चित्र-8)।

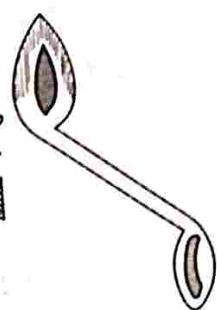

चित्र 8 : चम्पों


(ix) जकड़ प्रकील (Draw Spike) : जकड़ प्रकील इस्तमाल निमित्त तुकोती छड़ या तार की तार को आकृति होने के लिए एक सिरे पर एक लूप बना रहता है जिसकी सहायता से प्रतिलिपों को घोककर या हिला दुसाकर साँचों से पृष्ठक करने के लिए किया जाता है।

(x) डार कर्तिक (Gate Cutter) : डार कर्तिक को निर्माण किया जाता है। यह मुड़ा हुआ को साँचे तक पहुंचाने हेतु नालियाँ एवं द्वारों को निर्माण किया जाता है। यह मुड़ा हुआ लोहे की चादर का उकड़ा होता है (चित्र-9)।

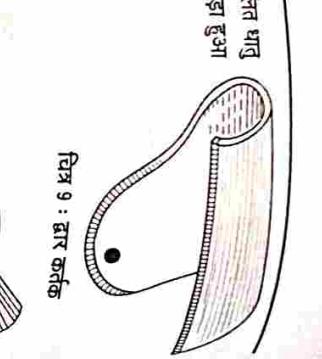

चित्र 9 : डार कर्तिक


(xi) धौंकनी (Bellow) : इसका उपयोग साँचों में उमस्थित रेतों के अतिरिक्त कणों को फूँक मारकर बाहर निकालने में किया जाता है। यह लोहे की बाणी होती है। अधिक उत्पादन बाले श्वेतों में धौंकनी की जाह संपीड़ित वायु के जैटों का प्रयोग किया जाता है (चित्र-10)।

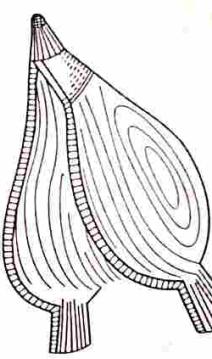


चित्र 10 : धौंकनी

(xii) जल कुन्द या वाटर बल्ब (Water Bulb) : जल कुन्द में एक सिरे पर रबर का एक बल्ब होता है जिसमें पानी भरा रहता है एवं दूसरे सिरे पर मुलायम बालों का एक कुन्द भरा रहता है इसका उपयोग जल की कम मात्रा साँचों में छिकने के लिए होता है (चित्र-11)।

(xiii) निकास या छिक्रक तार (Venting Wire) : जब गलित धूतुओं को साँचों में डूँड़े जाते हैं तो उसमें कुछ रीसे उत्पन्न हो जाती है इसकी सहायता से यह गैसें बाहर की जा सकती है। इसके लिये साँचों में छेटे-छोटे छिक्रों का निर्माण कर दिया जाता है।

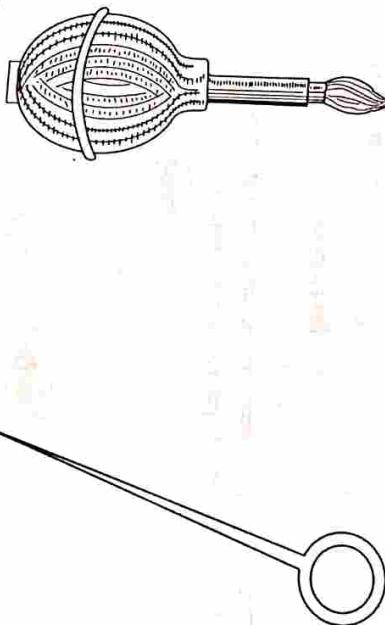


चित्र 11 : जल कुन्द या वाटर बल्ब

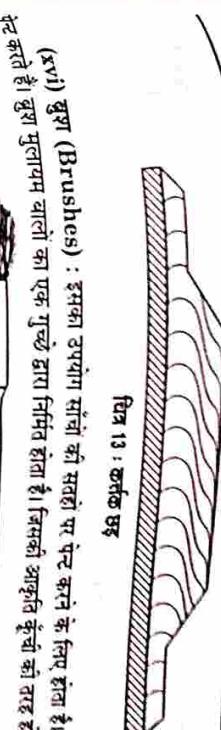


चित्र 12 : नाली पिन

(xiv) ब्रश (Brushes) : इसका उपयोग साँचों की सतहों पर पेट करने के लिए होता है। निम्नतं पर चारकंतों को छूट करते हैं। बुरा मुलायम बालों का एक गुच्छे डाया निर्मित होता है। जिसकी आकृति कुंची की तरह होती है (चित्र-14)।

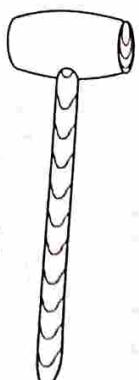

चित्र 14 : ब्रश

(xv) मुँगरी (Mallet) : इसकी सहायता से प्रतिरूपों को ठोककर साँचों को ढोला या लूँच किया जाता है (चित्र-15)।

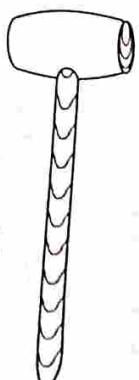

चित्र 15 : मुँगरी

3.3 डलाई निषिद्याँ (Moulding Techniques)

डलाई का निर्माण हाथों एवं मशानों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ये विषिद्याँ निम्नवर्त हैं—

(i) हस्त डलाई (Hand Moulding) : हस्त डलाई प्रक्रिया में साँचों का निर्माण बालू की डलाई चार्कमों में पर कर किया जाता है। प्रतिरूपों में बालू की दबा-दबाकर भरते हैं एवं गोस होने पर प्रतिरूपों को सावधानीपूर्वक अलग कर लिया जाता है।

(ii) मशीन डलाई (Machine Moulding) : इस प्रक्रिया में साँचों का निर्माण डलाई मशानों की सहायता से करते हैं। डलाई चार्कमों में बालू, भाना, कुटाई, इत्यादि सभी कारों को मशीन की मदद से पूरा किया जाता है।

3.4 मौलिंग प्रक्रमों का वर्गीकरण (Classification of Moulding Process)

मौलिंग प्रक्रमों को निम्न दो तर्जों पर वांछित किया जा सकता है—

(i) मोल्ड तैयार करने की विधिनियम (According to the method of Preparation of Mould)

(ii) मोल्ड में प्रयुक्त की जाने वाली बालू के अनुसार (According to the sand used in Mould) 13.4.1 मोल्ड तैयार करने की विधिनियम (According to the method of preparation of Mould)—मोल्ड तैयार करने की विधिनियम मौलिंग प्रक्रमों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है—

(i) हस्त मौलिंग प्रक्रमों को निम्न दो भागों में किसी भी प्रकार की मशानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के मौल्डों का मूलतः हाथों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस विधिनियम मौलिंग निम्न तीकों को हस्त मौलिंग (Hand Moulding) : इस प्रकार के मौलिंग प्रक्रमों की सहायता से फस्ते में खुले हुए मौल्ड तैयार किये जाते हैं। इसमें कोर इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। मौलिंग सेंड में ही रस्ते दबाकर मोल्ड तैयार किये जाते हैं। इसमें कोर इत्यादि की ऊपरी सतह प्रायः खुली रहती है जिसकी बाज़ से उसको ऊपरी भागी धातु को सीधे ही मौल्ड में डाला जाता है। मौल्ड में डाला जाता है तब उसको ऊपरी भागी धातु को असान दिखायी पड़ती है। पर्सोर मौलिंग को अधिक परिष्कृत करने हेतु पर्सर में मौल्ड तैयार होने के पश्चात उसके ऊपर असान दिखायी पड़ती है। पर्सोर मौलिंग को अधिक परिष्कृत करने हेतु पर्सर में मौल्ड तैयार होने के पश्चात उसके ऊपर एक मौलिंग बाक्स को कोप की तरह ढक देते हैं। नेसों के रिसाव से हुए पर्सिंग कम, राइबर इत्यादि का प्रयोग किया

जाता है। यह एक किसायती तरीका है— मस्त्रो मॉल्डिंग की सहायता से बड़ी कार्टिंग मरलतापूर्वक तैयार की जा सकती है।


विधि का प्रयोग कर कार्ट आंदोन बाट, मेन होलों के ढक्कन, कार्ट प्लेटे इत्यादि तैयार की जाती है।

(b) बैच मॉल्डिंग (Bench Moulding)

इस विधि में मॉल्डिंग सैण्ट को मॉल्डिंग बैक्सों में भरकर पैटनों की सहायता से बड़ी कार्टिंग मरलतापूर्वक तैयार की जा सकती है।


द्वारा प्रयः छोटी ढलाइयाँ तैयार की जाती है। मॉल्डिंग बैक्सों के आधार पर किया जाता है। इस विधि बैक्सों को आधार पर इसे निम्न तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(1) दो बैक्सों द्वारा मॉल्डिंग (Two Box Moulding) : इस विधि में मॉल्डों का निर्माण करने हुए दो मॉल्डिंग बैक्सों का प्रयोग करते हैं। दोनों बैक्स एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। निचले बैक्स को झैंग (Drag) एवं ऊपरी बैक्स को कोप (Cope) कहा जाता है। दोनों बैक्सों को बैक्सों की सहायता से सरोबिंग रखा जाता है। इस विधि के निम्न मुख्य चरण होते हैं—

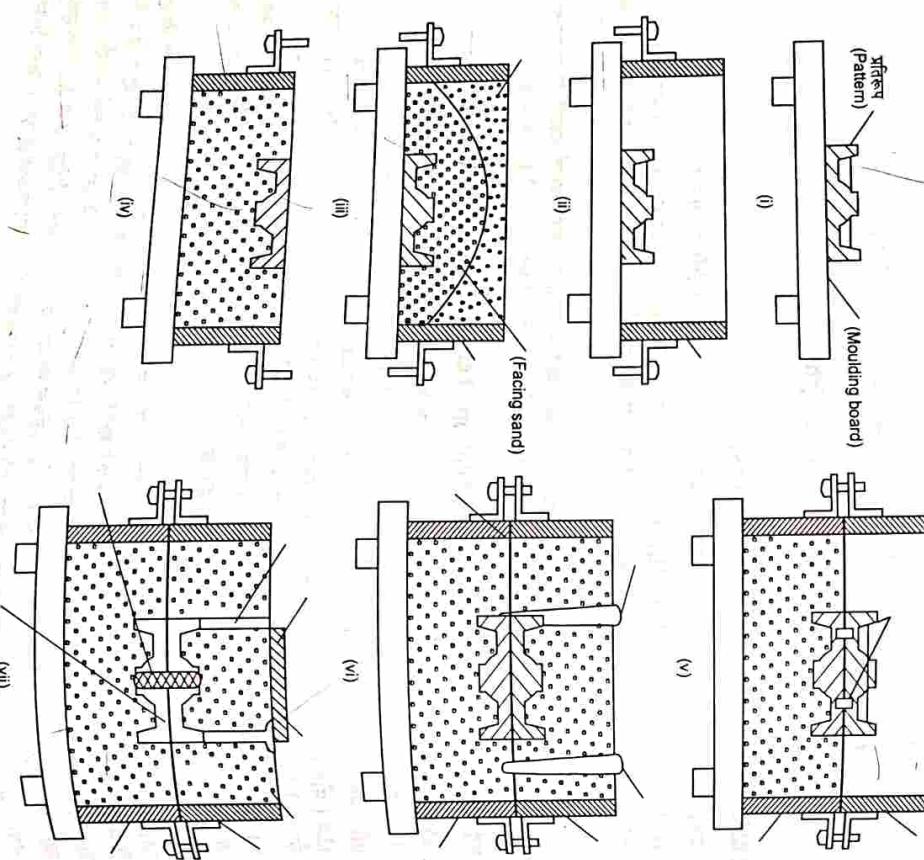

- (i) सर्वप्रथम बैक्सों पर पैटन का चपटा भाग रखा जाता है।
- (ii) इन को इन प्रकार रखते हैं कि पैटन घोड़े के लगभग प्रय में रहे।
- (iii) पैटन में चारों तरफ केसिंग बाट (Facing Sand) डाला जाता है। इसके पश्चात बैक्सों में हड्डा मैटड बाट बैक्स को भर दिया जाता है। इसके बाद इसे दबा दिया जाता है। कम्पो स्टिलों पर व्यवं पड़ी बानू हड्डा मैटड बैक्स को समतल कर देते हैं।
- (iv) फिर इन को उलटकर सीधा कर दिया जाता है।
- (v) पैटन का शेष भाग इन में फैस पैटन के भागों से जोड़ दिया जाता है।
- (vi) एंटर का शेष भाग इन में फैस पैटन के भागों से जोड़ दिया जाता है।
- (vii) इसके पश्चात एवं एक की तरह कर तरफ फैसिंग बाट (Facing Sand) डालते हैं। फिर ग्रॉन मैटड डालकर, बालू को दबावकर सतहों को समतल कर लिया जाता है।
- (viii) फिर स्थूलिंग मिनों एवं राइब्स (Sprue) को उत्तित स्थानों पर खोकर पॉर्टिंग सौट को झैंग की मुख को छोलकर पिछली धानु डालने हुए कठोर की तरह की आकृति बनायी जाती है। यहि स्थूलिंग के मुख को छोलकर पिछली धानु डालने हुए कठोर की तरह की आकृति बनायी जाती है। यहि स्थूलिंग की मुख को छोलकर पिछली धानु डालने हुए कठोर की तरह की आकृति बनायी जाती है।
- (ix) इन बैक्सों में सावधानीपूर्वक उल्टा कर रख दिया जाता है। दोनों बैक्सों से पैटन को कान देकर इन कठोर की तरह की आकृति बनायी जाती है। यहि स्थूलिंग की मुख को छोलकर पिछली धानु डालने हुए कठोर की तरह की आकृति बनायी जाती है।
- (x) स्थूलिंग के ऊपर एक बालू के कणों को बाहर कर मॉल्ड कोट (Mould coat) की कोटिंग कर दी जाती है।
- (xi) मॉल्ड में शेष बालू के कणों को बाहर कर मॉल्ड कोट (Mould coat) की कोटिंग कर दी जाती है।
- (xii) फिर कोट को झैंग के ऊपर पूर्व में तैयार कोर में उत्तित स्थान पर स्थापित कर दी जाती है।
- (xiii) कोर को झैंग के ऊपर पूर्व की भाँति रख देते हैं।
- (xiv) कोप के ऊपर कुछ भार रख दिया जाता है ताकि मॉल्ड फूलने न पाये।


(2) तीन बैक्स मॉल्डिंग (Three Box Moulding) : इस प्रक्रम में कोप एवं झैंग (Drag) के मध्य एक तीसरा बैक्स लगाया जाता है बाकी दो पूर्व की भाँति रहते हैं। अतिक्रिय बैक्स को चीक (Cheek) कहा जाता है। इस विधि द्वारा फूलेगुरुत ढलाइयाँ का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रम में झैंग कोर की सहायता से फैलेंज का भाग निर्मित किया जाता है। इस विधि में एक V बैटर पुली मॉल्ड दर्शाया गया है (चित्र-17)।

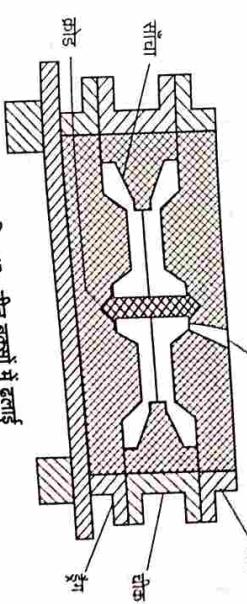

चित्र 17 : तीन बैक्सों में ढलाइ

(3) स्टैक मॉल्डिंग (Stack Moulding) : स्टैक कार्टिंग विधि के द्वारा छोटी ढलाइयों का निर्माण किया जाता है। मॉल्ड बैक्सों को तोरा के ऊपर रख देता है तितरा बैक्स झैंग की ओर लगाता है। बैच के बैक्स कोप एवं झैंग दोनों की भाँति ही कार्य करते हैं। इसकी धानु ऊपर से नीचे की तरफ डालती जाती है। बैच के बैक्स कोप एवं झैंग दोनों की भाँति ही कार्य करते हैं।

(2) मरीन मोल्डिंग (Machine Moulding) : (चित्र 20) इस विधि का वर्णन पृष्ठ में किया जा चुका है। मरीन किंवद्दन की हाँतों हैं एक हस्तचलित दूसरी पायर चालित हथ द्वारा चलाये जाने वाले मरीनों में एक या एक से अधिक बार्व किंवद्दन का सकत है। जैसे कि रेमिंग, पैटर्न को मोल्ड से बाहर निकालना, मोल्ड को उत्तर्वा नहीं। पावर चलित मरीनों का चालन मार्ट्रों की सहायता से किया जाता है। जैसे स्क्रूप्रेस मरीन (Squeezing Machine), जॉल्ट स्क्रूप्रेस मरीन (Blow Squeeze Machine), स्लिंगिंग मरीन (Slinging Machine), जॉल्ट स्क्रूप्रेस मरीन (Jolt Squeeze Machine), उच्च दब युक्त मोल्डिंग मरीन (High Pressure Moulding Machine), प्राइवर्स को निकालने वाली मरीन (Pattern Drawing Machine) इत्यादि। मरीन मोल्डिंग में ही बाले दोपां से तचाव हेतु सिर्फिंग मोल्ड सॉफ्ट को बेटानाइट बाइडर में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। उच्चवाल उत्तर्वा वाले दोपां से तचाव हेतु सिर्फिंग मोल्ड सॉफ्ट को बेटानाइट बाइडर में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। उच्चवाल उत्तर्वा

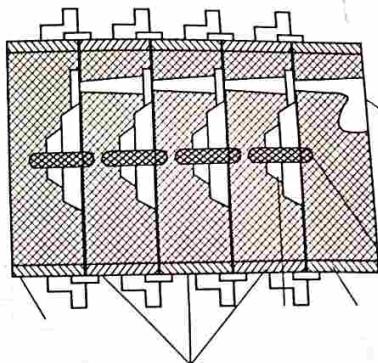


चित्र 18 : सौंक डाइ


(c) पिट कार्डिंग (Pit Moulding) : इस विधि का प्रयोग बड़ी डलाइयों के निर्माण में किया जाता है। इस विधि में सर्वथाप्य जमीन में एक गहूँ को खोदकर उसकी दीवारों पर सीमेंट कार्डिंग का ठोस बना दिया जाता है। गहूँ के तल में बारकोल या कोक भा दिया जाता है। पैटर्न को गहूँ में लटकाकर चारों तरफ से बालू की रेम किया जाता है। पैटर्न निकालने से पूर्व कोप का निर्माण कर लिया जाता है। एक भोल्ड के निर्माण में कई दिन लगा जाते हैं। कोप को बोल्ट की सहायता से इसके ऊपर कस दिया जाता है। ताकि पिछला थारु बाहर ना आ सके। फिर डलाइयों को थोरे थोरे टण्ड किया जाता है जिससे निर्माण की सहायता होती है।

(d) ल्येट मोल्डिंग (Plate Moulding) : इस विधि में पैटर्न का निर्माण दो भागों में किया जाता है। दोनों भागों को ल्येटों की सहायता से संरेखित (Alligned) कर कर लिया जाता है। छोटी कार्डिंग होने की दशा में एक से अधिक पैटर्न भी तरी तरह से कम्से जाते हैं। ल्येट को कोप वैड़ा के मध्य स्थापित कर बालू भर दी जाती है। ल्येट का एक भाग वैड़ा कोप में लंबे दूसरा वैड़ा में भोल्ड का निर्माण करता है। कोप हटाकर ल्येट को बाहर निकाल लिया जाता है। एखं कोप को पुँः ऊपर रखने पर भोल्ड का निर्माण हो जाता है।

(e) स्वीप मोल्डिंग (Sweep Moulding) : इस विधि के द्वारा बड़ी डलाइयों का निर्माण किया जाता है। इस विधि के प्रयोग से स्वीप पैटर्न के द्वारा बनाये जाते हैं। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रोफाइल के ल्येन को किसी अक्ष के विश्व चुम्बक प्राप्त कर लिया जाता है। भोल्ड के निर्माण हेतु फर्स पर एक पिट बना लिया जाता है। अत्यधिक गहराई होने पर इंटोका भी प्रयोग किया जाता है। इंटो पर लोम बालू की भरत भी चढ़ा देते हैं। इसके पश्चात केन्द्रीय स्तंभ पर स्वीप पैटर्न कंसा लिया जाता है। इसी की सहायता से भोल्ड का साइज एवं आकार निर्धारित किया जाता है। सतहों को अधिक परिष्कृत करने हेतु अपर मोल्ड कोर लगाते हैं। (चित्र-19)

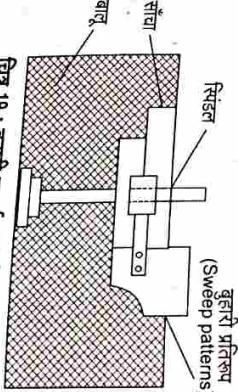


चित्र 19 : बुहारी डलाइ या स्वीप डलाइ

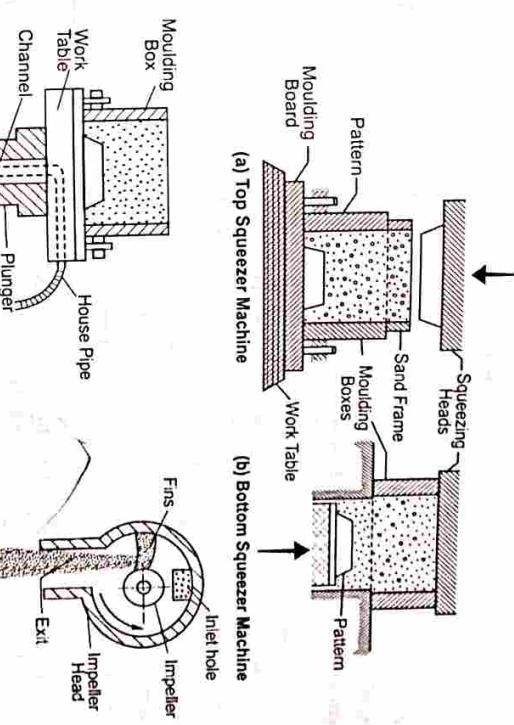

(e) Straight Pattern Drawing Machine

(f) जॉल्ट मोल्डिंग (Jolt Moulding) : (चित्र 21) इस विधि का वर्णन पृष्ठ में किया जा चुका है। जॉल्ट मोल्डिंग में एक या एक से अधिक बार्व किंवद्दन का चालन मार्ट्रों की सहायता से किया जाता है। जैसे स्क्रूप्रेस मरीन (Squeezing Machine), जॉल्ट स्क्रूप्रेस मरीन (Blow Squeeze Machine), उच्च दब युक्त मोल्डिंग मरीन (High Pressure Moulding Machine), प्राइवर्स को निकालने वाली मरीन (Pattern Drawing Machine) इत्यादि। मरीन मोल्डिंग में ही बाले दोपां से तचाव हेतु सिर्फिंग मोल्ड सॉफ्ट को बेटानाइट बाइडर में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। उच्चवाल उत्तर्वा

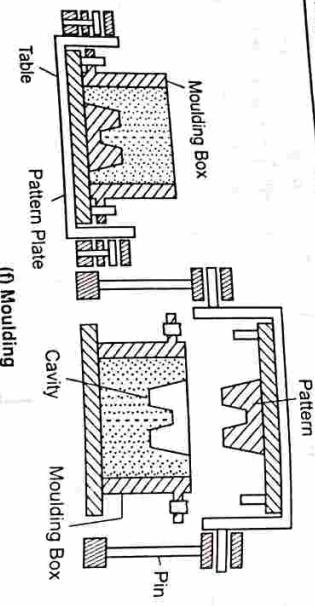

चित्र 20

मशीन द्वारा प्राप्त कारिंग पूर्णतयः समतल एवं परिषुक होती है बालू को उन्नच दाब पर दबाने से उसकी पाराम्यता कम हो जाती है जिस कारण उसमें छोड़े होल इत्यादि दोष नहीं आते हैं।

(ii) हस्त चलित मशीन मोल्ड एवं पावर चलित मशीन मोल्ड में अंतर—

हस्त चलित मशीन मोल्ड	
	पावर या मशीन मोल्ड
1. यह मोल्ड अधिक कीमती होती है।	मोल्ड किफायती होते हैं।
2. मोल्ड असमान बनते हैं।	मोल्ड समान बनते हैं।
3. बड़े मोल्डों का निर्माण किया जाता है।	इससे छोटे मोल्ड बनाये जाते हैं।
4. बहिल मोल्ड बनाने हेतु प्रयुक्त होती है।	अधिक जटिल मोल्ड नहीं बन पाते हैं।
5. उत्पादन दर कम होती है।	उत्पादन दर अधिक होती है।

(iii) ड्राइड हेतु प्रयुक्त बालू के अनुसार (According to the Sand Used in Moulding) : इस प्रकार का वांकारण प्रयुक्त किये जाने वाले बालू के अन्ध्रां, एवं उनमें उपस्थित नमों की मात्रातुमार किया जाता है। जोकि निन्दा अपेक्षित भोल्डिंग इस प्रकार के बालू से हो जाती है तब इस प्रकार की मालिङ्ग कहलाती है—

(i) आई बालू मोलिंग (Green Sand Moulding) : यदि मोल्ड बनाने के लिए आई बालू का प्रयोग किया जाता है तब इस प्रकार इसका निर्माण करने के बालू से हो जाती है ताकि निर्माण करने के बालू से हो जाती है—

(ii) इनमें अधिक लचीलापन होता है—

(iii) यह एक सस्ती प्रक्रिया है।

(iv) इस विधि द्वारा हर आकार एवं झाइज की मोलिंग सरलतापूर्वक की जा सकती है।

(v) प्रसूत बालू को एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है।

(2) शुष्क बालू मोलिंग (Dry Sand Moulding) : इस प्रकार की मोलिंग में ऐसे बालू का प्रयोग करते हैं जो कि शुष्क (Dry) अवस्था में सामान्य रखते हैं। शुष्क बालू के मुख्य घटक कोर मिलिका सैण्ड 40% बालू के 6% और टोनेन इन 3% एवं डेस्ट्रीन 0.5% तक होते हैं इनके द्वारा मोल्ड भी आई सैण्ड नमी बाहर आ जाती है। एक महीने प्रक्रिया में कुछ विशेष बाइंडरों का प्रयोग किया जाता है। जिससे करके वह आकार के ढालों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके निम्न लाभ हैं—

- (i) यह मोल्ड अधिक सामर्थ्य चाले होते हैं।
- (ii) इन्हें सरलतापूर्वक हैंडिल किया जा सकता है।
- (iii) इनके द्वारा उच्च परिषुक कारिंग प्राप्त होती है।
- (iv) बाल डालने पर मोल्ड की विमाओं में अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं।
- (v) इनका बैच टाइम अधिक होता है।
- (vi) इनमें कम पाराम्यता वाले बालू का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- (vii) इनमें पिन होल, ब्लॉ होल जैसे दोष नहीं आते हैं।
- (viii) इनके द्वारा पतले सैक्सन सरलतापूर्वक ढाले जा सकते हैं।

(3) हवा द्वारा मुख्यालये मोल्ड (Airdried Moulds) : इस प्रकार के भोल्डों को मुख्यालये हवा का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन सैण्ड द्वारा तयार मोल्ड को कुछ दिनों तक हवा में मुख्या जाता है। जिससे की उसकी ऊपरी सतह से पानी वाल्कुत हो जाता है।

(4) लोम सैण्ड मोलिंग (Loam Sand Moulding) : इस विधि में सांथ्रोइटों का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें परम्परा जोड़ने हेतु लोम गारे (Loam Mortar) का प्रयोग करते हैं। खोके क्रांति 6-10mm तक की लोम गारे की परतें चढ़ाकर फिनिशिंग बोर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। इस विधि में उच्चतर श्रीमिकों की जड़तर होती है। इसके द्वारा चूताकार, बेलानाकार डाइसों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जाता है। इस विधि में बैर्न की जड़तर नहीं होती है।

(5) स्किन ड्राइड मोलिंग (Skin Dried Moulding) : स्किन ड्राइड मोलिंग दोनों ड्राइसेंट एवं शुष्क सैण्ड मोल्डों दोनों के ही दोनों को दूर कर देता है। इस मोल्ड की लागत 25000 तक की जड़तर होती है। गेस वार्च द्वारा मुख्य दिया जाता है। इस प्रकार के मोल्ड की सामर्थ्य अधिक होती है। एवं इनमें जिन हेतु इत्यादि दोष भी नहीं उत्पन्न होते हैं।

इनकी कठोरता बढ़ाने हेतु कभी-कभी मोल्ड की सतह पर बाइचर मिला पानी भी स्पे कर दिया जाता है। इसके बाद इसे सुखाया जाता है। सुखने के तत्परतात् ही इनकी कारिंग की जाती है। ताकि गोली भाग की अंदरी सूख का भाग में न आये।

(6) सीमेंट सैण्ड मोलिंग (Cement Sand Moulding) : इसका प्राचीन नाम रेन्डिंग प्रोसेस (Randupson Process) है। यह विधि प्राचीन समय से प्रचलित है। इसमें सिलिकन सैण्ड की 6-10% मात्रा में सीमेंट मिलाकर पानी घोलकर गारा (Mortar) तैयार किया जाता है। जिसका प्रयोग मोल्ड तैयार करने में किया जाता है। इस मोल्ड की सामर्थ्य सर्वाधिक होती है। पैरेंट को गोली अवस्था में ही मोल्ड से बाहर निकालकर सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। परन्तु इसका प्रयोग सीमित होता है। इनकी ताप सहन क्षमता कम होती है। जिस कारण इन्हें उच्च तापों वाली डार्चा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रक्रम के निम्न लाभ हैं—

- (1) मोल्ड की शुकृत मोलिंग (Dry strength) अधिक होती है।
- (ii) इसकी वाराणीत समय में प्रचलित है।
- (iii) मोल्ड का आकार सही परिषुक होती है।
- (iv) इनकी सतह साफ एवं परिषुक होती है।
- (v) इसकी सतह हाथ से जुड़ जाती है।

(7) शैल मोलिंग प्रोसेस (Shell Moulding Process) : (तित्र-21) शैल मोलिंग प्रक्रम की क्रिया विधि यही विधि गोली वित्र में दर्शायी गयी है। इस प्रक्रिया में आधिक बाइंडरों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यूनिट पर पैटर्न पर पहले तर गार्ड एवं लिड जाता है। जोकि गार्ड होने विनियोजित होता है। इनमें सिलिका सैण्ड एवं थार्मोसेटिंग रेतिन मिलाकर मोल्ड एवं कोरो शैल का निर्माण किया जाता है। जोकि गार्ड होने विनियोजित होता है। इनकी गोली वित्र पर रेतिन गुरुत शुष्क होती है। जोकि गार्ड एवं लिड ताप कारिंग की जाती है। इनकी गोली वित्र को लगाकर कारिंग की जाती है। इनका उत्पन्न करके वह आकार के ढालों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके लाभ निम्न हैं—

- (i) इसके द्वारा लगभग 0.002 mm/cm तक की गोलीरेस्स की कारिंग तैयार की जाती है।

- (ii) इसके हारा उच्च परिषुक्त साल आप होती है।
- (iii) इसमें सैड कास्टिंग से कम ताप पर कास्टिंग की जाती है।
- (iv) कम मोटाई की कास्टिंग भी तैयार की जा सकती है।

- (vii) बालू की प्रवाह क्षमता अधिक होती है इसलिए इसे अधिक रद्दने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- (viii) गर्म थार्ट या पिल्ली थार्ट डालने पर गेस कम होती है।
- (ix) पैटर्न को आसानी से निकाला जा सकता है।
- (x) इन पैटर्न की सामर्थ्य अधिक होती है।

इन सभी लाभों के अलावा इनको कुछ हानियाँ भी हैं जैसे कास्टिंग से बालू का छुड़ाना पुरिकल काम है, मॉटिंग बालू को पुँज़ प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना महंगा एवं इनमें CO_2 या अन्य हार्डिंग सेल्यूट मिलाने की जरूरत पड़ती है जिसे इसकी लात बढ़ जाती है।

3.5 डलाई बालू (Moulding Sand)

डलाई बालू का चयन एवं उसको तैयार करना डलाईशला के दो प्रारम्भिक चरण हैं डलाई बालू एक प्रकार का कच्चा पदार्थ (Raw Material) होता है जिसमें भी डलाई की कल्पना बिना डलाई बालू के अधीरे रह जाती है डलाई बालू के निम्न गुण ही उसे डलाई प्रक्रमों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

- (i) दुर्गंलनीयता (Refractoriness) : पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बिना पिल्ली उच्च ताप सहन करते हैं जो समर्थ होते हैं वह पदार्थों की दुर्गंलनीयता कहलाता है डलाई बालू में यह गुण सिलिका रेट (SiO_2) के कारण पाया जाता है जो कि उनका मुख्य घटक होता है।


- (ii) मुख्यत्वता (Plasticity) : पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह एक समान आकार में बने रहते हैं मुख्यत्वता कहलाता है डलाई बालू में मुख्यत्वता होने के कारण ही उससे प्रतिलिपों को खोलकर निकालकर ठीक उसी तरह का सांचा बना रहता है।

- (iii) आसंजकता (Adhesiveness) : बालू में इस गुण के उपस्थित होने के कारण ही बालू की पकड़ मजबूत बनती है जिस कारण बालू से भरे डलाई बॉक्सों को जब फर्स की सह दे ऊपर उठाते हैं तो बालू नहीं गिरती है।

- (iv) संसर्जकता (Cohesiveness) : पदार्थों का वह गुण जिस कारण उसके कण प्रस्त्र तुङे रहते हैं वह संसर्जकता कहलाता है। इसी कारण जब पिल्ली थार्ट साँचों में डाली जाती है, तब प्रवाह के कारण बालू के बहने या साँचों के दर्जे की संभावना कम हो जाती है। बालूओं की सामर्थ्य भी इसी गुण पर निर्भर करती है। यह दो प्रकार की होती है—

- (i) आर्द्ध अवस्था बालू की सामर्थ्य
- (ii) शुष्क अवस्था बालू बालू
- (v) संसंधार्यता या पारायायता (Porosity or Permeability) : वह वह गुण होता है जिस कारण बालू या अन्य गेसों का प्रवाह डलाई बालू के कोणों से बाहर की तरफ हो जाता है। जिस कारण जब कोई पिल्ली थार्ट साँचों में डाली जाती है तो उसके गेसें बालू से गुजर कर बाहर निकल जाती है। यह गुण नेपे च मोरे कण बालूओं में सर्वाधिक पाया जाता है।

- (vi) अन्य गुण भी होने नितांत आवश्यक हैं—

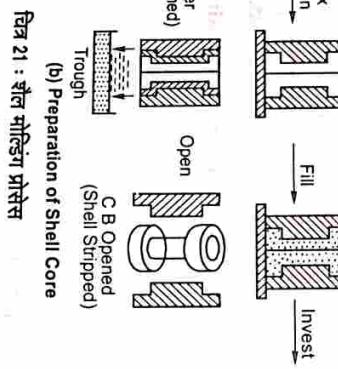

पिन 21 : शैल मोडिंग प्रोसेस


- (8) सोडियम सिलिकेट मॉल्डिंग (Sodium Silicate Moulding) : इस प्रक्रम में सिलिका बालू के साथ बाइड्रॉल (सोडियम सिलिकेट) का प्रयोग कर मोल्ड तैयार किये जाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद CO_2 आप करने हेतु मोल्ड में जाह-जाह स्पष्ट बालू जाते हैं। यह सोडियम सिलिकेट से क्रिया कर मिलिका जैत ($\text{SiO}_2 \times \text{H}_2\text{O}$) का निर्माण करता है। जिस कारण मोल्ड का सामग्र्य बढ़ जाती है। मोल्ड की संप्रधात बढ़ाने हेतु लकड़ी का बुरादा या कोल डस्ट की मोर्टिला बालू में मिलाया जाता है। इनके निम्न लाभ हैं—
- (i) इनके द्वारा निर्मित मोल्ड एवं कोर सामग्र्यवान होते हैं।
 - (ii) इसके द्वारा निर्मित मोल्ड एवं कोर को पकाने की जरूरत नहीं होती।
 - (iii) सात ह घरिष्ठत होती है।
 - (iv) इनका सामग्र्य प्राणिक होता है।
 - (v) इनमें शैटोन की सामग्रा कम होती है।
 - (vi) इनका सेंदू इकलूदूर रूप हो जाता है।

224 लकड़ेपंप ईंजीनोंगी


3.6 डलाइंड बालू के मुख्य अवयव (Main Ingredients of Moulding Sand)

3.6 डलाइंड बालू में निम्न मुख्य अवयव होने चाहिए सिलिका रेत (Silica Sand), कर्स्टे (Clay), एवं नमी (Moisture) इत्यादि। इन गुणों का व्याप्ति निम्न रूप से दर्शाया गया है—

- (1) सिलिका रेत (Silica Sand) : यह डलाइंड बालू का मुख्य अवयव है। इस अवयव के कारण ही डलाइंड बालू में उच्चतम सहने, रसायनिक प्रतिरोधकता, एवं संरक्षण या पारगम्यता इत्यादि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सिलिका रेतों को उच्च कार्गो के साझा व आकृति के कारण निम्न भागों में बाटा जा सकता है।
- (a) गोलाकार कण (Rounded Grains) : गोलाकार कणों वाली डलाइंड बालू के कण गोल होते हैं इनको दबाने पर भी परस्पर संपर्क कम हो होता है। इनकी सामर्थ्य कम होती है परन्तु पारगम्यता अधिक होती है। (चित्र 2.22)

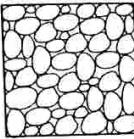


चित्र 22 : गोलाकार कण

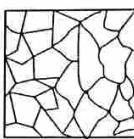

चित्र 23 : अधिकोणीय कण

(b) अधिकोणीय कण (Subangular Grains) : इस प्रकार के बालू में कण अधिकोणीय होते हैं। इनको पारगम्यता गोलाकार कणों से कम होती है परन्तु सामर्थ्य अधिक होती है। (चित्र-23)

(c) कोणीय कण (Angular Grains) : ये कण प्रायः तीखे कोरों वाले होते हैं। परन्तु सतह समतल होती है। इनकी पारगम्यता कम होती है। इनकी सामर्थ्य अधिकोणीय की अपेक्षा अधिक होती है। (चित्र-24)

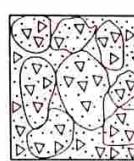

चित्र 24 : कोणीय कण

(d) संयुक्त कण (Compounded Grains) : संयुक्त कणों में गोलाकार, अधिकोणीय एवं कोणीय कण गोंद ही सम्मिलित होते हैं। अनेके प्रथम यह कण अलग नहीं हो पाते हैं। इनका उपयोग डलाइंड कार्यालयों में बहुत ही कम होता है। यह उच्च ताप पर ढूँढ़ भी जाते हैं। (चित्र-25)

(2) कर्स्टे (Clay) : कर्स्टे डलाइंड बालू को बंधन सामर्थ्य (Bonding Strength) प्रदान करती है। अतः सांचा बनाने वाले वह ढूँढ़ कर्स्टे की अधिक मात्रा से डलाइंड बालू की संरक्षण कम हो जाती है। कर्स्टे में दो प्रकार के कण होते हैं—

सूखा कर्स्टे (Fineslilt) एवं शुष्क कर्स्टे (Pure Clay)। सूखा कर्स्टे इसमें अशुद्धि की तरह होती है। जो उसकी बंधन सामर्थ्य का प्रभावित करती है।

(3) नमी (Moisture) : कर्स्टे की बंधन क्षमता अप्रत्यक्ष रूप से नमी पर निर्भर करती है। कर्स्टे में जल मिलाने पर जलाई बालू में नमी की अधिक मात्रा में जल मिलाने पर यह किफ्तन और नदी हो जाती है। परन्तु निर्णयन सीमा के उपरान्त जल कर्स्टे में तरल पदार्थ के रूप में ही हो जाता है। साँचों में बालू डलाइंड कर्स्टे के कण रेत के कणों को परस्पर बांधते हैं। कर्स्टे में जलाश की मात्रा अधिक होने पर बालू की

उच्च ताप सहनता दूसरा उच्च सामर्थ्य यह बालू साँचा तैयार करते समय प्रतिरूप के सीधे संरक्ष में उड़ेली जाती है। इस प्रकार अधिकोणीय भाग मात्राओं की सतह पर रहती है। इसमें हर बार नदी बालू का प्रयोग किया जाता है पुराना प्रयोग की गई बालू प्रयोग की जाती है।

(4) फेसिंग सैंपिंग या फलकन बालू (Facing Sand) : फेसिंग सैंपिंग में प्रायः दो मूलभूत गुण होने चाहिए एक सूखा बालू के साँचे कहे जाते हैं। इसके लिये आर्ट साँचों की ओरन में डलाइंड शुष्क बनाया जाता है। इनका उपयोग 500kg में उड़ेली जाती है।

(ii) शुष्क बालू (Dry Sand) : यदि आर्ट बालू निर्मित साँचों को शुष्क कर दिया जाये तो उससे बने बालू साँचे बालू बालू के साँचे कहे जाते हैं। इसके लिये आर्ट साँचों की ओरन में डलाइंड शुष्क बनाया जाता है। इनका उपयोग 500kg में उड़ेली जाती है।

(iii) फेसिंग सैंपिंग या फलकन बालू (Facing Sand) : फेसिंग सैंपिंग में प्रायः दो मूलभूत गुण होने चाहिए एक सूखा बालू ताप सहनता दूसरा उच्च सामर्थ्य यह बालू साँचा तैयार करते समय प्रतिरूप के सीधे संरक्ष में उड़ेली जाती है। इसकी सामर्थ्य सर्वाधिक होती है। इसका प्रयोग निर्मित बालूओं से निर्मित डलाइंडों के निर्माण में किया जाता है।

(iv) लोम बालू (Loam Sand) : इस प्रकार की बालू में कर्स्टे की मात्रा सर्वाधिक लागता 50% तक होती है। इसकी सामर्थ्य सर्वाधिक होती है। इसका प्रयोग निम्न लकड़ीक बालूओं से निर्मित डलाइंडों के निर्माण में किया जाता है। लोम बालू की परागम्यता कम होती है।

(v) कोर मैंप (Core Sand) : इस प्रकार की बालू की निर्माण सिलिका, रेत, कर्स्टे, शीरा, अदा आदि गोल्ड पदार्थ जिनका किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोरों की निर्माण करना है। यदि योजक पदार्थ में तेल का प्रयोग किया जाये तो उससे निर्मित बालू तेल बालू कहलाती है। मुख्यतः इस कार्य हेतु अलसी तेल, रेजिन, हल्का खनिज तेल इत्यादि तेलों का प्रयोग किया जाता है।

(vi) पृथक्कारी बातू (Parting Sand) : इस बातू का प्रयोग आर्द्ध बातू ढलाई प्रक्रम में किया जाता है। इसको बातू से कोप ढँगा से चिपकता नहीं है एवं ढलाई पूर्ण को पृथक्कारी बातू कहा जाता है। अधिकतर बत्ते गहिरे शुद्ध मिलिका रेते को ही पृथक्कारी बातू कहा जाता है।

(vii) फर्स बातू या पश्चक बातू (Backing Sand or Floor Sand) : पश्चक बातू का रण प्रयोग करने से पहले इसमें काषते की रबड़ी होता है। यह एक से अधिक बातू प्रयोग में लायी जा सकती है। इसका उपयोग करने से पहले इसमें काषते की रबड़ी होती है। इसी कारण इसे जली या काली बातू भी कहा जाता है।


इसका मुख्य उपयोग ढलाई बॉक्सों की भरने में किया जाता है। प्रतिरूप के फर्स पर केसिंग सैंड डलाई है। इसके पश्चात् ये स्थान में फर्स बातू भर दी जाती है। प्रयोग करने से पूर्व इसे छान लिया जाता है। ताकि कोल या थारु के छाने की ओर इसमें न खिलने पाये।

3.9 बातू मिलाना (Sand Mixing)

प्राकृतिक बातू में कुछ योजक पदार्थ मिलाकर ही उड़े ढलाई हेतु उपयोगी बनाया जाता है। इस मिश्रण को तैयार करने की प्रक्रिया को ही बातू मिलाना कहा जाता है। योजक पदार्थों का मिश्रण ही बातू को ढलाई हेतु उपयोगी बनाता है। इस योजक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने से उत्पन्न यांत्रिक गुण भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार का मिश्रण दो प्रकार से होता है। एक हस्त विधि द्वारा दूसरा यांत्रिक विधि द्वारा। हस्त विधि प्रक्रम में बैलचों (Shovels) का प्रयोग कार्य हेतु किया जाता है। वहां यांत्रिक विधि में यह कार्य मूल्तर (Muler) द्वारा किया जाता है। मूल्तर की महायाता में एक सर्वांगसम मिश्रण (Homogeneous Mixture) तैयार कर लिया जाता है। मूल्तर में प्राप्त दो भारी रोलर लगे होते हैं जो एक बेलनकार तस्ते में चूमते हैं।

3.10 ढलाई बातू तैयार करना (Preparation of Moulding Sand)

ढलाई बातू का तैयार करना ढलाईशलाला प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है। ढलाई बातू के तैयार करने हेतु प्रथम चरण में बातू में उपस्थित अवधियां पदार्थों जैसे कोल, कंकड़, थारु के उकड़ों द्वारा तैयार का अनुकूलन कहा जाता है। यह क्रियालय इसमें आवश्यकतानुसार करने के लिए बातू को मुट्ठी में भरकर भी निरीक्षण किया जाता है। अगर पिण्ड के दूरे भाग में कोई कमी-कमी परीक्षण करने के लिए बातू को मुट्ठी में भरकर भी निरीक्षण किया जाता है। यह क्रियालय इसमें नहीं दिखता है तो बातू ढलाई के बोय समझी जाती है। परन्तु यदि दूरे भाग की बातू नामी नामी भाग में हैं प्रायोगिकाला में बातू के परीक्षण कांगों का आकार, कांगों का साइज़, कर्ते की मात्रा, आदि आंखें बातू की परायता, साँचे की कठोरता इत्यादि का ज्ञान विभिन्न विधियों द्वारा जाता है। (चित्र-26)

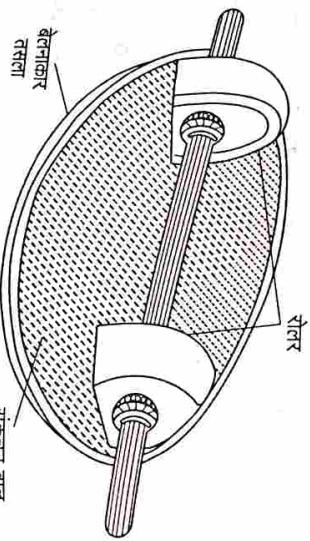


चित्र 26 : ढलाई बातू मूल्तर

(i) डेलन प्याला (Pouring Cup) : डेलन प्याले विभिन्न आकारों एवं साइजों के होते हैं। इनका प्रयोग कर पिघली थारु को साँचों में डेलन प्याले लैंडल या थाईया प्रचलक (Crucible operator) द्वारा पिघली थारु को थाईया से प्रवाह छिद्र की तरफ सरलतापूर्वक निर्देशित करने में मदर करते हैं। डेलन प्याले प्राप्त एक कोप की तरह की अकृत होती है जो प्रवाह छिद्र के क्रम लगा रहता है।

(ii) गेट (Gates) : धारा वाहक (Runner) में प्रवाहित पिघली थारु को दृलजों तक पहुँचने हेतु एक केतलीनुमा गेटों का गेट बनाया जाता है। बड़े दृलजों के निर्मित किया जाता है। अन्यथा द्वारा को काटकर भी निर्मित किया जा सकता है।


(iii) धारा वाहक (Runner) एवं उत्तरक या राइजर (Riser) : धारा वाहक का उत्तरक पिघली थारु की धारा ख्रेम में ढलाई के समय स्थूलिनियों की सहायता से बातू द्वारा निर्मित किये जाते हैं। धारा वाहक का उत्तरक पिघली थारु को साँचों की गुहिका में चली जाती है। साँचों पूर्ण रूप से परिपूर्ण एवं उत्तरक तक पहुँचने का होता है। यहां से फिर पिघली थारु को उड़ेलने की क्रिया बदल पिघली थारु से भर जाती है। उत्तरक में होती हुई उत्तर उत्तर जाती है। फिर पिघली थारु द्वारा कार्य होती है। उत्तरकों का प्रमुख कार्य साँचों को पूर्ण धारा होना प्रवर्शित करना है। उत्तरक एवं धारा वाहक में भी पिघली थारु द्वारा ताकि आपात में होने वाली कामों को पूर्ण करना भी होता है। दोनों ही धारा उत्तर धारों एवं ख्रेमों हेतु निकास द्वारा का भी कार्य करते हैं। (चित्र-28)

चित्र 27 : द्वारन प्याली के भाग

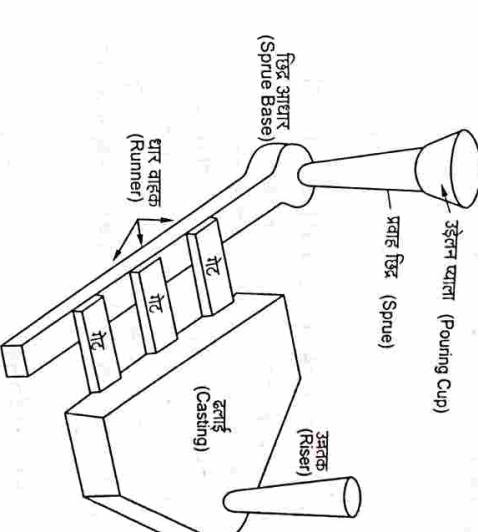

3.11 द्वारन प्रणाली या गेटिंग सिस्टम (Gating System)

(वित्र-27) पिघली थारु को साँचे की गुहिका (Mould Cavity) तक पहुँचाने हेतु विभिन्न मार्ग का निर्माण किया जाता है। जिन्हें द्वारन प्रणाली (Gating System) कहा जाता है। इसके मुख्य घटक उड़ेलन प्याली (Pouring Cup), प्रवाह छिद्र (Spout) धारा वाहक (Runner), द्वार (Gate) एवं उत्तरक (Riser) हैं। इन मार्गों द्वारा हेतु पिघली थारु का प्रवाह होता है। इसी कारण इनकी बातूट का ढलाई प्रभाव पड़ता है। इसलिए द्वारन प्रणाली में मार्ग मार्गों का निर्माण सावधानपूर्वक किया जाता है। यह मार्ग परस्त समक्षोणक नहीं रखे जाते हैं। यद्यपि द्वारन प्रणाली के विभिन्न मुख्य घटकों का सचिव बनाने नीचे किया गया है—

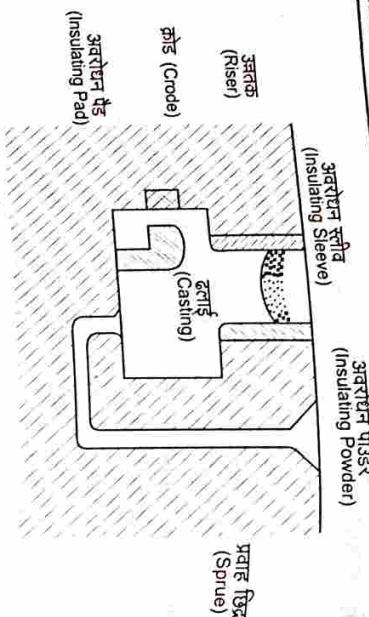

चित्र 28 : राफ्टर

3.12 अवरोधन या इंसुलेटिंग पदार्थों का उपयोग (Use of Insulating Materials)

अवरोधन पदार्थों का उपयोग राफ्टर, औंटे एवं प्लास्टर को ठोसीकरण की प्रक्रिया में देरी करने हेतु मांसों में किया जाता है। इस कार्ये हेतु अवरोधन पैड, अवरोधन पाउडर, अवरोधन स्लीव इत्यादि का प्रयोग करते हैं। राफ्टर एवं मांसों में किया वायुमण्डलीय विच्छेद करने हेतु अवरोधन पाउडर छिड़क दिया जाता है विकिरण (Radiation) द्वारा कुछ ऊपर शोषण हो जाता है जिससे ठोसीकरण की दर कम हो जाती है। अवरोधन पैड एवं स्लीव ल्यास्टर ऑफ पैरिस, वर्मीकुलाइट, डिग्राटोमैसियम मिलिका, लकड़ी का बुराद, फायर कॉस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अवरोधन पैड एवं स्लीव ल्यास्टर ऑफ पैरिस, वर्मीकुलाइट, डिग्राटोमैसियम मिलिका, लकड़ी को बुराद, फायर कॉस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है दलजों में पाले सेक्षणों के चारों तरफ अवरोधन पैड लाइक गेसीकरण दर घटायी जा सकती है।

3.13 द्रुतशोतकों का प्रयोग (Use of Chills)

द्रुतशोतकों की आकृति विमां होने के कारण उसके विभिन्न अनुभागों की मोटाईमें अनानक परिवर्तन आ जाता है जिस कारण उनकी शीतल दरों में भी विभिन्न आ जाती है जिससे की इनके विनियोग वाले तत में आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इनसे बचाव हेतु साँचों में नोटे अनुभागों के संपर्क में द्रुतशोतक रख देते हैं ताकि शीतल दरों में अंतर कम हो जाता है।

3.14 ऊषाक्षेपी पदार्थों का उपयोग (Use of Exothermic Materials)

ऊषाक्षेपी पदार्थ धातु पृथक् परत का निर्माण करते हैं ताकि ऊषा की हानि कम हो। ऊषाक्षेपी का अविकलन लोहा, ताँबा आदि के ऑक्सीडों का प्रयोग ऊषाक्षेपी पदार्थों की तरह किया जाता है। इनमें मुख्यतः उन्नतक ऊषा भी धातु तो पर छिड़के जाते हैं जो कि गलत धातु के सानक में आने पर एक ग्रासायनिक क्रिया करते हैं। फलस्वरूप इन ऊषा उत्पन्न होती है कि उनके भीतर की धातु तक द्रवित हो जब तक कि उसकी सहायता से मुख्य दलजों में प्रसरण होता है।


3.15 चंत्र डलाई (Machine Moulding)

जब ढालाइयों का अधिक यात्रा में उत्पादन करना होता है तो हस्त ढालाई की जगह चंत्र डलाई विधि को प्रयोगिका दी जाती है। इस विधि में सभी ढालाई प्रक्रम सुधारता एवं समता से पूर्ण किये जा सकते हैं। यह विधि अधिक उत्पादन हेतु मिलती ही होती है। यह ढालाई प्रक्रम में निम्न चरण होते हैं—

- (i) डलाई बाक्स में बालू भरना।
- (ii) बालू की कुट्टाई करना।
- (iii) डलाई बॉक्सों की उत्तर पलट करना।
- (iv) साँचे से प्रतिरूप को बाहर निकालना।

उत्तरोक्त सभी प्रक्रम एक ही मरीन पर करना असंभव है इसलिए प्रत्येक प्रक्रिया हेतु अलग-अलग मरीन का प्रयोग किया जाता है इन सभी मरीनों को डलाई मरीन (Moulding Machine) कहा जाता है। डलाई मरीनों को प्रक्रम के आधार पर भी भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (i) डलाई बालू को भासन व कूटने वाली मरीन (Top Squeezer Machine) : निष्पोइक मरीन प्रायः दो प्रकार की होती है एक पटल निष्पोइक मरीन (Top Squeezer Machine) : इस प्रकार की मरीनों में कार्य भौतिक प्रतिरूप पहिका प्रतिरूप महित ही रख दी जाती है। इसके ऊपर डलाई बाक्स एवं उसके ऊपर बालू फ्रेम रखा जाता है औलू डलाई बॉक्सों में ऊपर तक भर दी जाती है। कार्य मेज को उत्पादक योगों की सहायता से ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार बालू अच्छी पहिका दूसरी तल निष्पोइक मरीन।
- (ii) पटल निष्पोइक मरीन (Bottom Squeezer Machine) : इस प्रकार की मरीनों में कार्य भौतिक प्रतिरूप महित ही रख दी जाती है। इसके ऊपर डलाई बाक्स एवं उसके ऊपर बालू फ्रेम रखा जाता है औलू डलाई बॉक्सों में दब जाती है। इसके पटल निष्पोइक मरीन पर कार्य मेज जो उत्पादक योगों की सहायता से ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार बालू अच्छी पहिका दूसरी तल निष्पोइक मरीन।

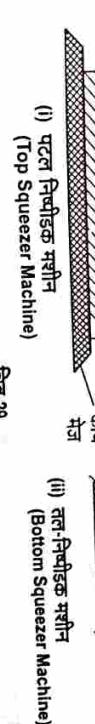


चित्र 29

(iii) तल निष्पोइक मरीन (Bottom Squeezer Machine) : इस प्रकार की मरीनों के प्रतिरूप को प्रतिरूप को प्रतिरूप को पहिका एवं कार्य मेज महित उत्पादा जाता है। उत्तरोने हेतु उत्त्वापक (Elevating) योगों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बालू को निकलने हेतु लोहा, ताँबा आदि के ऑक्सीडों का प्रयोग ऊषाक्षेपी पदार्थों की तरह किया जाता है। इनमें मुख्यतः उन्नतक ऊषा भी धातु तो पर छिड़के जाते हैं जो कि गलत धातु के सानक में आने पर एक ग्रासायनिक क्रिया करते हैं। फलस्वरूप इन ऊषा उत्पन्न होती है कि उनके भीतर की धातु तक द्रवित हो जब तक कि उसकी सहायता से मुख्य दलजों में प्रसरण होता है।

(2) जोल्ट निष्पोइक मरीन (Jolt Squeezer Machine) : इस प्रकार के मरीन प्रक्रम में पहले प्रतिरूपों को बॉक्स पर रखा जाता है फिर प्रतिरूप को डलाई बॉक्स में डालकर चारों तरफ बालू भरकर नोंचे की ओर तोकी जाती है। मरीन नोंचे पर लोहा तो नोंचे पर छिड़के जाते हैं जो कि गलत धातु के सानक में आने पर एक ग्रासायनिक क्रिया करते हैं। फलस्वरूप इन ऊषा उत्पन्न होती है कि उनके भीतर की धातु तक द्रवित हो जब तक कि उसकी सहायता से मुख्य दलजों में प्रसरण होता है।

सालाई बॉक्स में दब होते ही लोंगर ख्वय नीचे आ जाता है। कार्य मेज की तली में एक लिंगा का प्रबंध लाता होता है जिसका उपयोग एक लिंग की तली में एक लिंग का प्रबंध लाता है।


(चित्र-30)

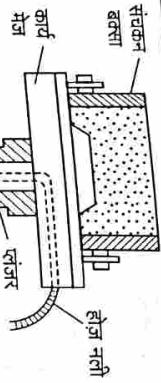

चित्र 30 : जॉल्ट निष्पीड़क मशीन
(Jolt Squeezing Machine)


(3) बालू प्रक्षेपक (Sand Slinger) : (चित्र-31) इस मशीन का प्राथमिक कार्य ढलाई बॉक्सों में बालू को भरना होता है। इस मशीन के मुख्य घटक प्राणोदक शीर्ष (Impeller Head), ब्लेड या फलक (Blade), निकास द्वार (Inlet door) हैं। इस मशीन का उपयोग बड़े साँचों में हो किया जाता है।

प्राणोदक शीर्ष के कक्ष (Housing) में एक प्राणोदक (Impeller) घूमता रहता है जिसकी परिधि पर कुछ ब्लेड (Blades) लगे रहते हैं। बालू का प्रेरण कक्ष में प्रवेश द्वार (Inlet) द्वारा होता है जो कि घूमते हुए ब्लेडों से करते हुए निकास द्वार (Outlet door) द्वारा साँचों में निर्गत होता है। जिसके कारण ढलाई बॉक्स में बालू एक समान रूप से संकुचित हो जाता है।

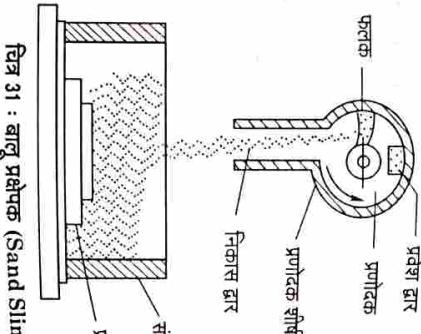


चित्र 31 : बालू प्रक्षेपक (Sand Slinger)

(i) विगलक पट्टिका डलाई मशीन (Stripping Plate Moulding Machine) : इस मशीन का कार्य सिलान नीचे दिये गये चित्र 32 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जिसकी सहायता से प्रतिरूपों को किनारियां को उत्तम रूप से दर्शाया गया है। इस मशीन में भी मशीन की टेबल की सतह पर प्रतिरूप एवं मोल्डिंग बॉक्स रख रखने में बालू भी जाती है। इसके बाद टेबल एवं मोल्डिंग बॉक्स महिंद्र डलाई बॉक्स को 180° झुका दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप प्रतिरूप भी बाहर निकल जाते हैं। इस विधि का प्रयोग कर बड़े साँचों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

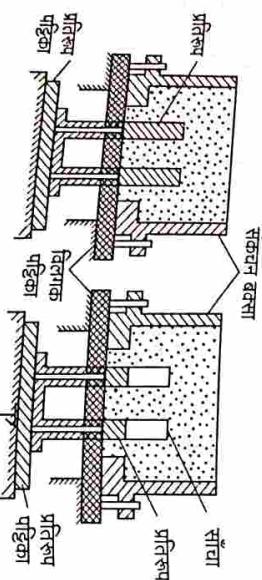

चित्र 32 : विगलक पट्टिका डलाई मशीन

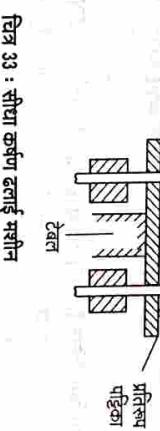

चित्र 33 : सीआ कर्पण डलाई मशीन

(ii) टर्न ऑवर डलाई मशीन (Turn Over Moulding Machine) : नीचे दिये गये चित्र 34 में इस मशीन को किनारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस मशीन में भी मशीन की टेबल की सतह पर प्रतिरूप एवं मोल्डिंग बॉक्स रख रखने में बालू भी जाती है। इसके बाद टेबल एवं मोल्डिंग बॉक्स महिंद्र डलाई बॉक्स को 180° झुका दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप प्रतिरूप भी बाहर निकल जाते हैं। इस विधि का प्रयोग कर बड़े साँचों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

3.16 डलाई दोष, उनके कारण एवं निवारण (Moulding Defects and Remedies)

डलाई प्रक्रम में दोष प्रायः विभिन्न कारणों की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। डलाई प्रक्रम एवं चरणबद्ध क्रिया है। इसमें डलाई सभी दोषों के मूल कारक हैं। प्रमुख डलाई दोषों का सीधेरूप परिचय नीचे दिया गया है।


(i) सेंड ब्लॉ (Sand Blow) : सेंड ब्लॉ का नाम एक दोष है जो बालू की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। साँचों का निर्माण, बालू की तैयारी, बालू चयन, कोर मिशन, उपयुक्त डलाई विधि सभी दोषों के मूल कारक हैं। प्रमुख डलाई दोषों का सीधेरूप परिचय नीचे दिया गया है।

(ii) जोर ब्लॉ (Core Blow) : जोर ब्लॉ होता है जो बालू की वजह से उत्पन्न होता है। कभी-कभी डलाईयों में फैसने की वजह से भी यह दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जोर ब्लॉ के अनुरूप ही कोर एवं साँचों में प्यास निगत जिंदों में फैसने के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कोरों का ग्रीक तरह न पक्कों एवं कोर से गोसों के अनुचित नेत्र निर्माण के कारण भी यह दोष कोरों में पैदा हो जाते हैं।

(iii) क्रश (Crush) : साँचों से बालू के टूटने की प्रक्रिया क्रश कहलाती है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं जैसे कि बोंकर के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कोरों का ग्रीक तरह न पक्कों एवं कोर से गोसों के अनुचित नेत्र निर्माण के कारण क्रश की अनुचित फिटिंग, डलाई बॉक्सों का उद्वित तरीके से बद्द न होना, डलाई बॉक्सों में भार अधिक होना, साँचों के तल

(i) सीधा कर्पण डलाई मशीन (Straight Draw Moulding Machine) : नीचे दिये गये चित्र 33 में इस मशीन को किनारियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस मशीन को कार्य मेज (Work Table) प्रतिरूप पट्टिका एवं निकास द्वार (Stripping Pins) का प्रयोग कर डलाई बॉक्सों को ऊपर की ओर छीचा जाता है। जिस कारण प्रतिरूप साँचे से बाहर निकलते रेबल की सतह पर आ जाता है।

पर बालू का गिर जाना इत्यादि इससे बचाव के लिये कोर का सही माप में तैयार करना, जो कि अपने कोर मोर (Core Seat) पर ठेक प्रकार से बैठ सके थाउँओं को उड़ालते समय साँचों पर भार कम होना चाहिए।

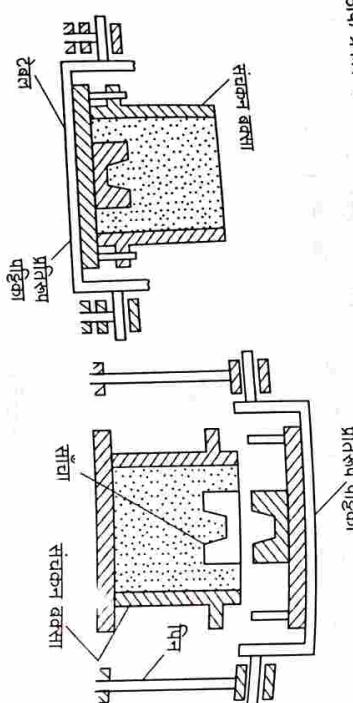

विज 34 : टर्न ऑवर डलाई मशीन

(iv) शिफ्ट या मिस मैचिंग (Shift or Mismatching) : इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब दो बैंग्स घटाई निषिप्त प्रयोग की जाती है। इसका प्रमुख कारण कोप एवं ड्रॉ में निर्मित गुहिका (Cavity) दोनों परम्परा से खिल नहीं पाती है। इसके अन्य कारण डोवेल पिन (Dowel Pins) का ढीला रह जाना, प्रतीरूपों के दोनों भागों का अनुचित निलायित होना है एवं कर्तिमों के कारण ठीक प्रकार से डलाई न होना भी हो सकते हैं।

जब कोर ठीक प्रकार से गुहिका में फिट न हो तो प्रियलोंग थातु डालने पर वह उसके दाव के कारण फिसल जाती है। इस प्रकार का दोष कोर डोवेल पिनों को मुद्रने से बचाकर, इत्यादि। इस प्रकार के दोष का निवारण निम्न सावधानियाँ बरतकर किया जा सकता है। जैसे डॉवेल पिनों को ठीक प्रकार से कसकर डलाई बैंक्सों के निम्न एवं बैंक्सों का उचित प्रकार से कसकर, पिनों को मुद्रने से बचाकर, इत्यादि।

(v) सैंड वाश (Sand Wash) : यदि निषिप्ती थातु को गुहिका में डालने पर थातु साँचों के कमज़ोर तत्त्वों में डाला जाता है तो इस दोष को सैंड वाश कहा जाता है। इस प्रकार के दोष प्रायः नरम एवं दुर्बल कुटाई प्रतीरूपों पर कम तरों आदि का खुदरे तत्त्व एवं कोरों का अत्यधिक पक्के होने के कारण से आ जाते हैं। इनसे बचाव हुत उचित डलाई बालू का बजन घटना बढ़ हो जाता है तो यह करना उदात् प्रकार से कुटाई कर, प्रतीरूपों पर पायात टेप, कोरों को ठीक ताप पर पकाया जाता है।

(vi) ड्रॉप (Drop) : साँचों की गुहिका में बालू के टूटकर पिनों की प्रियक्या ड्रॉप (Drop) कहलाती है। डलाई प्रयोग में यह दोष बालू की आई सामग्री में कमी होने से एवं बालू कुटाई में कमी आने से आते हैं। इन दोषों के निवारण हुत जूतों की सामग्री अधिक हो, कुटाई ठीक तरह से करनी चाहिए एवं साँचों के कमज़ोर भागों को कील एवं गोर्स की मालगा रूप से प्रकाशित किया जा सकता है।

3.17 संकंचन बालू

मौल्डिंग बालू के गुणों एवं निशिप्तियों की जानकारी होना लाभकारी होता है। इन गुणों को परीक्षण किये बिना इनको नियंत्रित करना तुनोतीर्ण कारण होता है। इसके परीक्षण हुत बालू का सैमल तैयार कर प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाता है। यह परीक्षण दो श्रेणियों में बैटे गये हैं—


(1) बालू के अवयवों को निर्धारित करने वाले परीक्षण (Test to determine the sand contents) : इस प्रकार का परीक्षण बालू के अवयवों का निर्धारण करने हुत हम बालू के कणों का साइज़, आकार वस्त्रों की प्रीरितता, नमों की प्रीरितता इत्यादि का परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) बालू कणों का साइज़ जात करना (Determine the Grain Size of Sand) : इस प्रकार का परीक्षण प्रयः सीव शेकर (Sieve Shaker) मशीनों द्वारा किया जाता है। जिसकी क्रियाविधि एवं मुख्य अवयवों का संचित वर्णन नीचे दिये गये वित्र 1 की सहायता से किया जाया है। इस मशीन में प्रयः दो स्टैंड डॉबिंगों का एक सेट लाता जाता है। ऊपर मोटी छोटी वनीते एक पातानी या बारोक छनी लातानी जाती है। बालू का सैमल को छनी में डालने के प्रस्ताव यथा वनी में डालने से खेते हैं। सीव शेकर का संचालन हेतु उसमें एक विशुद्ध मोटर लाती है। सैमल को छनी में डालने के प्रस्ताव यथा वनी में डालने से खेते हैं। सीव शेकर का संचालन हेतु बालू की तुलना सैमल के भार से कम प्रतिशतता ज्ञात कर जाती है। इस प्रतिशतता को एक छंति स्थिरांक से गुण कर नीचे दिये गये सूत्र की सहायता से फाइनेस (fineness) कर या संख्या का मान जात कर लिया जाता है।

Fineness No.	गुणफल का योग (Total of Products)
	प्रतिशतता अ का योग (Total of Percentages)


नोट : प्रत्येक छनी हेतु छनी टिथरांक का मान पूर्व निर्धारित होता है। जैसे सारणी से चेक कर लिया जाता है।

(ii) नमी की प्रतिशतता ज्ञात करना (To determine Percentage of Moisture) : इस प्रकार का प्रोसेस करने हेतु बालू का सैम्पल की निशितता मात्रा लेकर उसकी तोल कर ली जाती है। फिर इस सैम्पल को मुख्यने हेतु एक ओवेन (Oven) में रख दिया जाता है। फिर शुर्क बालू की तोल की जाती है। बालू का बजन घटना बढ़ हो जाता है तो यह अवेक्षण करना जाता है।

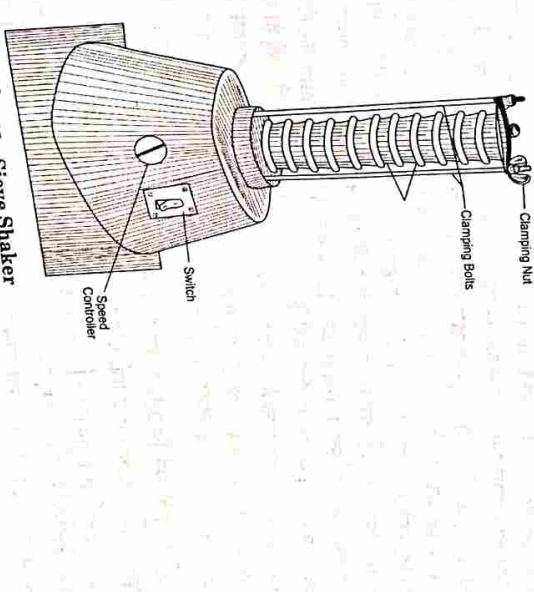

विज 35 : Sieve Shaker

समझा जाता है कि उसकी समझ नहीं समाप्त हो गयी है। फिर सैमल की प्रारम्भिक तौल में से अंतिम तौल की मात्रा पहली नमी की मात्रा ज्ञात की जा सकती है जितने एक तर आद्रीता सूखाना उपकरण प्रदर्शित किया गया है।

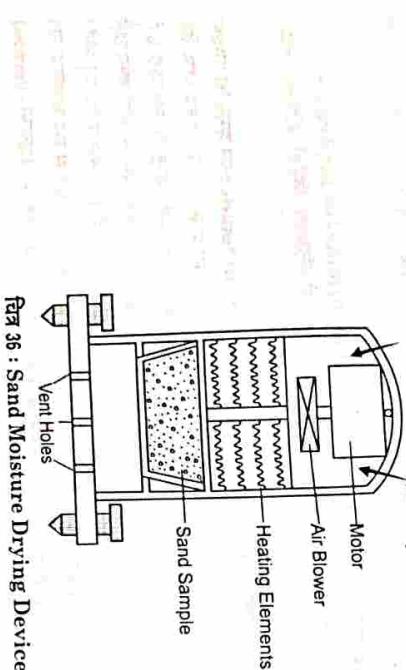

चित्र 36 : Sand Moisture Drying Device

(iii) बालू के कणों का आकार ज्ञात करना (To determine the shape of Grain Sands) : बालू के कणों का आकार ज्ञात करने हेतु एक आवधन लैस (magnifying Glass) का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिक्रम मूक्षमदर्शी (Microscope) का भी प्रयोग किया जाता है। बालू के कण प्रायः चार भागों में विभाजित हैं जैसे गोलाकार (Rounded) अधर्कणीय (Sub-Angular) एवं संयुक्त (Compounded)। अधर्कणीय (Angular) एवं बालू के आवधन लैस का प्रयोग कर कर्तने की सरचना का परीक्षण कर उन्हें वर्णकृत किया जाता है। यह परीक्षण एक प्रकार का अधर्कणीय परीक्षण (Non Destructive Test) है।


(iv) कर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करना (To determine % of Clay) : इस प्रकार के परीक्षण हेतु कर्तन टेस्टर (Clay content Tester) यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर इस जार का एक सैमल तैयार कर पूर्णतयः सुखाकर तौला जाता है। इस भरणी में एक विशेष जार (बैरेट) लगाया जाता है। इस भरणी में एक सैमल डालकर उसमें जार लगाया जाता है। इस भरणी में एक विशेष जार को डालकर उसमें जार को बालू का बालू कर देता है। जार की बढ़ते कोर्टर टेस्टर पर लगाकर लगभग 60 rpm की स्पीड से सुखाया जाता है। बालू को बालू के कणों को घोटा दिया जाता है। इस भरणी में एक सैमल बालू के कणों को घोटा दिया जाता है। जार में प्रयः मुख्य एक से अधिक कई जार फिल्टर किये जा सकते हैं। जार व उसके डालकर पर लगा बालू को धो दिया जाता है। जार में प्रयः मुख्य निशान बने रहते हैं लगभग 150mm निशान तक पानी भरकर उसे कुछ समय के लिये (लगभग 10 मिनट) छोड़ देते हैं फिर इसमें प्रयार सारी बालू जार की तीली में बैठ जाती है। इसके परन्तु पानी निशानकर लगभग 25 mm तक कर लेता है। लोकिन अब समय घटाकर लगभग 5 मिनट तक कोम्प्रेस कर दिया जाता है। तल में न बैठने वाले पदार्थ के कणों को निशानकर बालू कर दिया जाता है। यह प्रोक्रिया कई बार दोहरायी जाती है। तल में न बैठने वाले पदार्थ के कणों को बाहर हो जाती है। ये शेष पदार्थ को फिल्टर कर तोल लिया जाता है। उदाहरणार्थ यह शेष बचा पदार्थ 30 gm तो कर्तन की मात्रा 20 gm होगी जो कि लगभग 60% हुया। इस तरह कर्तन की प्रतिशतता ज्ञात कर ली जाती है।

(Test to determine the characteristics of Sand)

वार्टीविक परिस्थितियों में सुखाया जाता है जिनमें मोल्ड का कार्य करना होता है। इस प्रकार के परीक्षणों में निम्न अवयवों का परीक्षण करना पड़ता है जैसे गर्म विरुद्धण (Hot Deformation), गर्म संपीड़न सामर्थ्य (Hot compressive

Strength))। यह थर्मोलैब डाइलॉटोमीटर (Thermo Lab Dialatometer) एवं तापमहता (Refractorness) नामक विशेष यांत्रिकीयों पर किये जाते हैं इन दोनों के अतिक्रम प्रसार (Expansion) एवं तापमहता (Refractorness) का परीक्षण भी करते हैं तापमहता के परीक्षण हेतु सिन्टर मीटर (Sinter Meter) का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा सिन्टरिंग पाइट का मान ज्ञात हो जाता है जो कि बालू की तरह सहत क्षमता प्रदर्शित करता है।

(ii) समर्थ्य परीक्षण (Strength Testing) : बालू में ग्राम त्रैत यांत्रिकीय की समर्थ्य पायी जाती है एक सैमल ट्राईस्टर (Compressive) दूसरी तापाव (Tensile) एवं तीसरी कर्तन (Shear)। इनके परीक्षण हेतु समर्थ्य टेस्टर एवं ऐर मैटर करते हैं। तेपार नहीं को स्ट्रेच टेस्टर के बावड़े में फैसलकर दब डालते हैं जिस दब पर वह दूट जाता है वह उसकी साझें समर्थ्य कहलाती है। इसमें एक इंडिकेटर लाए रहते हैं जो कि उसका मान प्रदर्शित करता है। होल्डर या जबड़ा क्लेब्रेट होता है, इसे क्रमशः बदल-बदलकर तापाव एवं कर्तन सामर्थ्य का मान ज्ञात कर दिया जाता है। इसके लिए एक एक लिंग वूनिवर्सल सैण्ड स्ट्रेच मशीन का प्रयोग किया जाता है जो जैव दिये गए चियों में सैण्ड रैमर, सामर्थ्य टेस्टर एवं न्यूनों को लाला गया है।

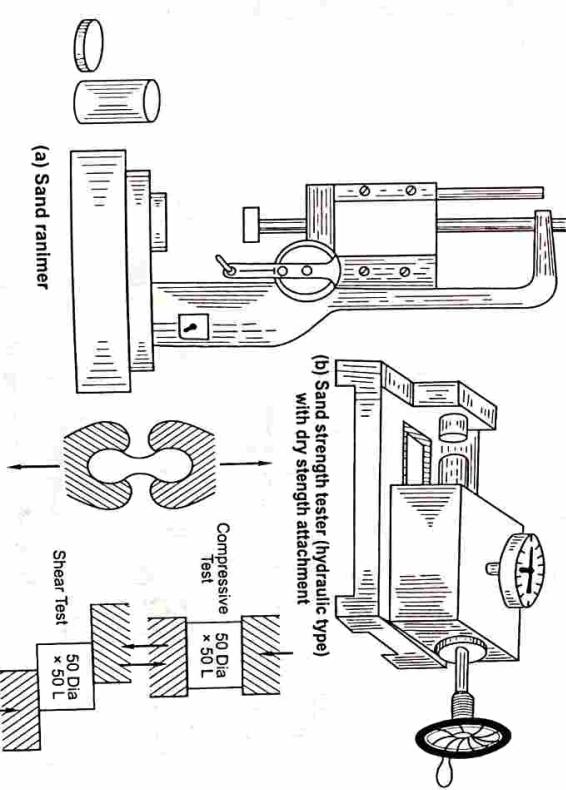

चित्र 37

(iii) पाराम्यता परीक्षण (Permeability Testing) : इस प्रकार के परीक्षण पाराम्यता मात्राकों की सहजता से किये जाते हैं। दिये गये चित्र में पाराम्यता मापक (Permeability Meter) एवं उसकी क्रिया लिख दर्शाया गयी है। पाराम्यता बढ़ने पर यह घट जाती है तिक उसी प्रकार से पाराम्यता घटने पर यह बढ़ जाती है। दोनों ही कर्तन की मात्रा पर पूर्णतयः निपर्द रहते हैं। पाराम्यता मापक द्वारा बालू के सैमल में निश्चित हवा पास करती है। पाराम्यता नंबर की सहजता से प्रदर्शित किया जाता है। पाराम्यता नंबर 1 यूनिट घन सेमी (cm³) में हवा का वह आयतन होता

236 चक्रशैंट टैक्नोलॉजी

हीं। जो 1 gm/cm^2 के दब द्वारा 1 cm ऊँचाई के 1 cm^3 आयतन के बालू के नमूने में प्रति मिनट गुजारा जाता है।

नमूने की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल (cm^2) में एवं t हवा गुजारने का समय (Minutes) में होता है।

$$\text{(iv) मोल्ड करोता परीक्षण (Mould Hardness Testing)} : \text{इस प्रकार के परीक्षण हेतु करोता पायी यह इंसेस्ट टेस्टर नामक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बालू में डायल गेज (Dial Gauge) के समान होता है।$$

मोल्ड करोता पायी यह इंसेस्ट टेस्टर नामक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बालू में डायल गेज (Dial Gauge) के समान होता है। यह बालू के अवयव एवं दूसरी बालू की उकाई। मोल्ड की करोता दो बालू पर निम्न होती है एक बालू के अवयव एवं दूसरी बालू की उकाई। मोल्ड की करोता बदलने से जहाँ P गुजरी हवा का आयतन cm^3 में होता है, h सैम्पल की ऊँचाई (cm) में होती है, P दब गुरुत्व gm/cm^2 में होता है।

जहाँ P गुजरी हवा का आयतन cm^3 में होता है, h सैम्पल की ऊँचाई (cm) में होती है।

मोल्ड करोता पायी यह इंसेस्ट टेस्टर नामक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बालू में डायल गेज (Dial Gauge) के समान होता है। यह बालू के अवयव एवं दूसरी बालू की उकाई। मोल्ड की करोता दो बालू पर निम्न होती है एक बालू के अवयव एवं दूसरी बालू की उकाई। मोल्ड की करोता बदलने से जहाँ P गुजरी हवा का आयतन cm^3 में होता है, h सैम्पल की ऊँचाई (cm) में होती है, P दब गुरुत्व gm/cm^2 में होता है।

मोल्ड निर्माण के परचात् आगला कदम धातुओं का गलन एवं रद्देनना है। धातुओं को गलने से खिल्जन प्रकार की भौद्या का प्रयोग करते हैं। भौद्यों के अंदर एक उच्चतापास हथार्क (Refractory Materials) का अस्तर लगाया जाता है। धातु गलने के परचात् उसमें कुछ धातु मल (Slag) भी आप होते हैं, जिन्हें गलतक (Flux) को महसूलता में नियन्त्रित धातु से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद फिल्टरी धातुओं को सांचे में लैडल (Ladle) की महसूलता में नियन्त्रित धातु से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता की दोष अध्ययन के अंतर्गत हम ताप सह पदार्थों की दोष अध्ययन करते हैं।


3.19 उच्चताप सह पदार्थ (Refractory Materials)

उच्च तापसह पदार्थ प्रायः अशायिक पदार्थ (Non-metallic Materials) होते हैं जिनमें भूर्णी, ओवन इन्सुलाइट के उच्च तापों को सहन करने की क्षमता होती है। ग्रासायनिक गुणों के आधार पर इन पदार्थों को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तिनका वर्णन निम्न प्रकार से है—

1. अस्तीय ताप-सह पदार्थ (Acidic Refractory Materials): ऐसे पदार्थ जिन पर अस्तीय धातु मल (Slag) का कोई ग्रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वह उच्च तापसह अस्तीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका उपयोग उच्च तापसह अस्तर लगाने हेतु किया जाता है। जहाँ प्रियतो धातुओं से अस्तर मल (Slag) निकलते हैं। इन पदार्थों को ग्रोग दो तरह से किया जा सकता है—एक ऊँची रूप में दूसरा ईंट बनाकर। प्रमुख अस्तीय ताप सह पदार्थ है बिलिका (SiO_2), ऐजुमिना (Al_2O_3), फायर कल्ट या ऐजुमिनियम सिलिका ($\text{Al}_2\text{O}_3\text{SiO}_2\text{H}_2\text{O}$) इत्यादि।

2. शारीय ताप सह पदार्थ (Basic Refractory Materials): इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग शारीय धातु मल (Slag) हेतु किया जाता है। इन पदार्थों का विशेष गुण यह है कि वह मलों के साथ कोई ग्रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पदार्थ ग्रायः चूर्ण एवं ईंटों के रूप में किया जाता है। इन पदार्थों का अस्तर शारीय धातु मल बालू में किया जाता है।

(i) मैनेसाइट (Magnesite): जब प्राकृतिक रूप में प्राप्त मैनेसाइट की शिलाओं को 1500°C तक गर्म करते हैं तो हमें मैनेसाइट प्राप्त होता है। जो ग्रासायनिक अभिक्रिया होती है वह इस प्रकार है—

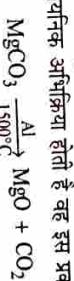

फूजन ताप लगाया 2800°C तक होता है।


(ii) डोलामाइट (Dolomite): डोलामाइट की ताप सह क्षमता $1800^\circ\text{C}-1950^\circ\text{C}$ तक होती है। इसके द्वारा निर्मित हीट प्रायः सस्ती होती है। जिनका उपयोग भौद्यों में अस्तर लगाने के लिए किया जाता है। जब डोलामाइट शिला को लगाया 1600°C पर आक्सीफूर्त किया जाता है तो कैल्शियम एवं मैनेशियम के आक्साइड (CaO, MgO) प्राप्त होते हैं।

डोलामाइट शिलाओं में मूलतः कैल्शियम एवं मैनेशियम काबोनेट (CaCO_3) होते हैं।


(iii) क्रोम-मैनेशिट (Chrome Magnesite): इनकी ताप सह क्षमता सार्वाधिक होती है। साथ ही साथ जम्मेय इस्टकों की सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसका प्रयोग ओपेन-हैच पट्टी में आर्क (Arch) बांने में किया जाता है। ये अन्ताधिक महंगी होने के कारण इसका उपयोग कम ही किया जाता है। इन पदार्थों में लगाया 70% मैनेसाइट एवं सोनो प्रकार के धातुपत्तों (Slag) से कोई ग्रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं।

14.2-3 उदासीन ताप-सह पदार्थ (Neutral Refractories): उदासीन ताप सह पदार्थ अस्तीय एवं शारीय जानकारी प्रदान करता है। यह उपकरण करोता की सीधी-सीधी


एड बिनियम (Bake and Pinion) व्यवस्था लगाए रखता है। डायल पर 0 से लेकर 100 तक के भाग करते हैं। यह उपकरण करोता की सीधी-सीधी जानकारी प्रदान करता है।

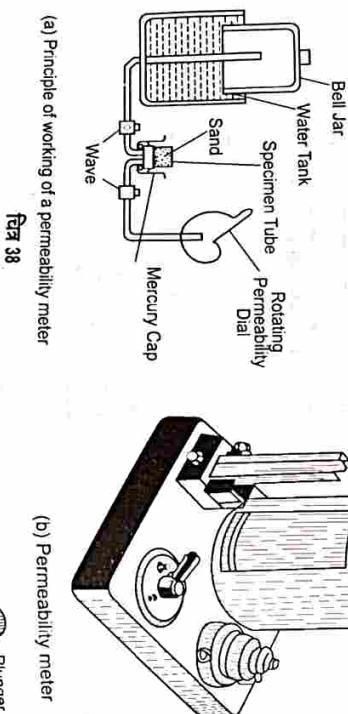

(a) Principle of working of a permeability meter

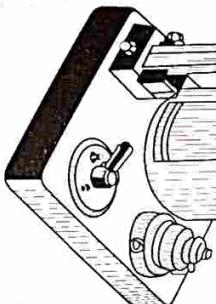

(b) Permeability meter

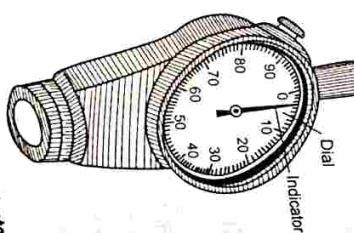

(c) Hardness Tester

(ii) क्रोमाइट ईंट (Chromite Bricks) : क्रोमाइट ईंट फैस ऑक्साइड (FeO) एवं क्रोमियम ऑक्साइड (Cr_2O_3) से तिक्तित होते हैं इसमें लगभग 32% Fe एवं 68% Cr_2O_3 क्रोमियम ऑक्साइड अवश्यक होते हैं। इनकी ताप सहन क्षमता लगभग 2100°C तक होता है।

(iii) कार्बन तथा ग्राफाइट ईंट (Carbon and Graphite Bricks) : इन पदार्थ में ताप सहन क्षमता लगभग 1600°C से क्रोमाइट अवश्यक के रूप रहते हैं। इनकी ताप सहन क्षमता लगभग 2100°C तक होता है।

(iv) कार्बन तथा ग्राफाइट ईंट (Carbon and Graphite Bricks) : इन पदार्थ में ताप सहन क्षमता लगभग 1600°C से क्रोमाइट अवश्यक के रूप रहते हैं। इनकी ताप सहन क्षमता लगभग 2100°C तक होता है।

यद्यपि शाँक सहन करने की शक्ति अधिक होती है ऐसु ताप सहन क्षमता लगभग 1600°C से क्रोमाइट अवश्यक के रूप रहते हैं। इनकी ताप सहन क्षमता लगभग 2100°C तक होता है।

3.20 गालक (Flux)

ऐसे पदार्थ जिनका तापनक विन्ड (Melting Point) बहुत कम होता है, जो भृंती के भूमि (Slag), इधन को गालक, या अशुद्धियों जैसे इलाइट के साथ मिल मरलाईक बहने गोल्ड मल (Slag) का निर्माण करते हैं। वह गालक (Flux) की अशुद्धियों, जैसे इलाइट के साथ मिल मरलाईक बहने से बचता है। लौह, अल्लौह धूतुओं एवं मिश्र धूतुओं हेतु विषय कहलता है। गालक की प्रयोग जैसे बातें होती हैं।

प्रकार के गालकों का प्रयोग जैसे बताया गया है—
1. विभिन्न प्रकार के गालक (Types of Fluxes)—जुळ प्रमुख प्रकार के गालक व उनके अनुप्रयोग निम्न प्रकार से हैं—

- चूने पत्तर गालक का प्रयोग क्षयोंता भृंती में पिण आयरन हेतु किया जाता है।
- सोडियम क्लोराइड गालक का प्रयोग क्लोरिसल भृंती में पिण आयरन के लिये किया जाता है।
- निक क्लोराइड गालक का प्रयोग चांदी (Silver) में किया जाता है।
- मुहाने का प्रयोग तीव्र, गोल, गोल मैटल इलाइट में गालक के रूप में होता है।

इन सभी गालकों के अन्तर्गत धूतुओं के निम्न गालकों का अनेकता या मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे कि फ्लोरेस्पर (Fluor spar), साल-अमोनियम (Sal-Ammonic), चार्क (Chalk) सांडियम-कार्बोनेट (Sodium Carbonate), बैरियम-कार्बोनेट (Barium-Carbonate), मैनीज डाइ ऑक्साइड (Magnese-di- oxide), कैल्शियम प्लोइड (Calcium-Floride) इत्यादि हैं।

2. गालक का वर्गीकरण (Classification of Flux) :

गालकों को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- डी-गैसर (Degasser) : डी-गैसर पिण्ठी धूतुओं के अंदर से गैसों को बाहर निकालते हैं। इस कार्य हुन नाइट्रोजन या क्लोरोन गैस को पिण्ठी धूतु में से पास करता है।
- ग्रेन रिफाइनर (Grain Refiner) : ग्रेन रिफाइनर प्राप्त: अगुआओं के मध्य रिक्त स्थानों (Gaps) को भरने की पास लाने का कार्य करते हैं। जिसकी वजह से धूतु अधिक सामर्थ्यवान बन जाते हैं। इस कार्य के लिये इटिनेम या टिटिनेम यौगिकों को प्रयोग किया जाता है।
- फ्लॉर क्राफ्ट (Cover Flux) : यह पलक्स के पिण्ठी धूतु की ऊपरी सतह पर आकर उसको बायुमाइडीय प्राप्त से विरक्त कर देते हैं। इस कारण वह अक्सियल नहीं होते हैं। इस प्रकार धूतु के ऑक्सीकृत ना होने के कारण धूतु की भवत हो जाती है एवं धातिक ऑक्साइड इन्कार्डिन (Oxide Inclusion) से भी बचत हो जाता है।

3.21 ढालाइशाला में प्रयुक्त किये जाने वाले धातिक पदार्थ (Metallic Materials used in Foundry Shop)

- पिण आयरन (Pig Iron) : पिण आयरन लौह अवश्यक ग्राहा प्राप्त होने वाला अशुद्ध एवं अर्थात् (Crude) अशुद्धियों होता है। इसका उत्पादन लास्ट फॉर्म में किया जाता है।
- दलाला लौह (Cast Iron) : दलाला लौह का निर्माण पिण आयरन को क्षयोंता भृंती में गोलाकर किया जाता है।

दलाला लौह में कार्बन शम्ख 2% से 5% तक होता है। दलाला लौह, कठोर एवं धूम्र होता है। दलाला लौह को कठोरीकृत तौर

पर्क होता है एवं पायरीकृत (Tempered) नहीं किया जा सकता है। दलाला लौह में कुछ मिश्रण गुण हैं जैसे इंडियन में भूमि रान, गोलाल का प्रतीत होता है। इसने चुम्कलत का गुण भी होता है। यह चानवाट में रोटोर या दानदार देता है। रबव एवं गोलाल का प्रतीत होता है, गोलाल लगभग 1200°C तक होता है, और अधिक घटन 7.27, ताज मापदण्ड लगभग 1.6 × 10⁻⁵ m^2 , संपीड़न सामर्थ्य लगभग 8.3 × 10⁷ kg/m^2 होता है। इसका निर्माण करने लौह या पिण आयरन को अन्तर्गत एवं धूतु करने वाले धातु की अनुप्रयोग में वर्षन, आयरन के परमाण वर्तन अनुप्रयोग में मिलाकर नियमोंता भृंती में किया जाता है।

- कांसा (Bronze) : यह प्रायः ताँबे एवं टिन (Tin) का मिश्रण होता है। टिन का अनुप्रयोग 5% से 20% तक होता है। यह दिखने में संकर होता है। इसके विस्तार प्रायः चांदी, मूर्तियों, मिश्रक, वैश्वानिक उपकरण बनाने में होता है।
- पीतल (Brass) : कांसा प्रायः ताँबे एवं चांदी का मिश्रण होता है। सामान्य पीतल में दोनों का अनुप्रयोग 2:1 होता है। यह अनुप्रयोग आवश्यकतावाले कम होता है। पीतल प्रायः कुट्टर (malleable), तन्य (Ductile), होता है। लालाक ताँबे में कम होता है पीतल का उपयोग बनाने, लाला, नल, टोटियाँ, मूर्ति इत्यादि के निम्न में किया जाता है।
- जस्ता (Zinc) : जस्ता प्रायः हल्के जौते गोल का खंडर पात्र धूतु है। इसका आवेदक घनत्व लगभग 6.2 एवं गोलाल के 420°C होता है। साधारण ताप यह धूतु भूमि रहता है, 100°C से 150°C के मध्य तक, व 200°C पर घटने से भूमि रहता है। लौह तथा इसमें वस्तुओं पर इसका लेप किया जाता है क्योंकि यह जैसा रहता है। इनका उपयोग हैदराव बनाने, गोल, चैल, मिश्रधूतु, सेल, चैटरियों इलाइट में किया जाता है।
- सीसा (Lead) : सीसा नोला भृंती गोल का होता है। सीसे का गोलालक 326°C एवं आवेदक घनत्व 11.36 है। इसको आसानी से काट सकते हैं। यह नमो पाकर काला पड़ जाता है वह प्रायः नमू, मूर्ति, तन्य, कुट्टर होता है। इसका प्रयोग धूतुओं के जौड़ भरने, अम्लसह कक्ष (Acid Proof Chamber) बनाने, विद्युत ताँबे का खाल बनाने, गोलियाँ बनाने, सामानक सेल (Lead Accumulator) इलाइट में होता है।
- एल्युमिनियम (Aluminium) : एल्युमिनियम मवांडक प्रयोग की जौते गोली धूतु है। ये हल्के जौते गोल गोलों की होती है। गोलालक लगभग 608°C एवं अपेक्षित घनत्व 2.7 होता है। इसका प्रयोग इन्जनों के युक्ते बनाने, नावों एवं जहजों के पार्ट्स बनाने, बोर्न बनाने, विद्युत ताँबे का खाल बनाने इत्यादि होता है। इसके उपयोग विद्युति, तुरों, एवं प्रयोग कर सकते हैं।
- फास्फोर कांसा (Phosphor Bronze) : कांसर कांसा ताँबा, टिन एवं फास्फोरस का मिश्रण होता है। इसके मुख्य घटक 89%, ताँबा, 10% टिन एवं 1% फास्फोरस इलाइट है। इनमें अच्छी तन्य सामर्थ्य होता है। इसका मुख्य उपयोग विद्युति, तुरों एवं प्रयोग कर सकते हैं।
- घटा धूतु (Bell Metal) : घटा धूतु में 80% ताँबे एवं 20% टिन होता है। यह कठोर, भूमि रहता है। इनका प्रयोग घटे निर्माण में होता है।
- गन मेटल (Gun Metal) : फास्फोर कांसा ताँबे, टिन एवं जौते का मिश्रण है। इसमें ताँबा 88%, टिन 10% एवं जौता 2% तक रहता है। यह प्रायः कठोर एवं मजबूत होता है। इनका उपयोग टलाई, बन्दक, विद्युति, ताँबे, तुरों के निर्माण में होता है।

3.22 ढालाइशाला भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईधन (Fuels Used in Foundry Furnance)

(i) पिण आयरन (Pig Iron) : पिण आयरन लौह अवश्यक ग्राहा प्राप्त होने वाला अशुद्ध एवं अर्थात् (Crude) अशुद्धियों होता है। इसका उत्पादन लास्ट फॉर्म में किया जाता है।

(ii) दलाला लौह (Cast Iron) : दलाला लौह का निर्माण पिण आयरन को क्षयोंता भृंती में किया जाता है।

नोट : दहन (Combustion) : दहन प्रयः एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। जिसमें कोई ईधन शोषणात्मक आक्सीजन के साथ करने के पश्चात् समुचित ऊर्जा उत्पन्न करता है।

आक्सीजन के साथ किया करने के पश्चात् समुचित ऊर्जा उत्पन्न करता है।

1. **ईधनों के अवयव (Constituents of Fuels) :** ईधनों के दो मुख्य घटक या अवयव कार्बन व हाइड्रोजन हैं। इसके अलावा ईधनों में बोर्डी मात्रा में नाइट्रोजन, आक्सीजन, गंधक इत्यादि भी होते हैं।
2. **ईधनों का वर्गीकरण (Classification of Fuels) :** ईधनों को दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक उनकी प्राप्ति के आधार दूसरी उनकी भौतिक अवस्था।

(1) प्राप्ति के आधार पर (On the basis of Availability) : इस आधार पर ईधनों को दो प्रकार के हो सकते हैं—

(i) प्राकृतिक या प्राथमिक ईधन (Natural or Primary Fuels)

(ii) कृत्रिम या द्वितीयक ईधन (Artificial or Secondary Fuels)

(2) भौतिक अवस्था के आधार पर (On the Basis of Physical State) :

- गोम ईधन (Solid Fuels)
- गैसीय ईधन (Gaseous Fuels)
- द्रवीय ईधन (Liquid Fuels)

3. प्रमुख प्राकृतिक एवं कृत्रिम ईधन (Important Natural and Artificial Fuels) : प्राथमिक या प्राकृतिक ईधन प्रकृति में स्थतान्त्र रूप से पाये जाते हैं। कृत्रिम एवं कृत्रिम ईधन प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग कर कृत्रिम तरीके से उत्पादित होता है। ये भी तीनों अवस्था में पाये जाते हैं।

तीव्र तेजार किये जाते हैं ये भी तीनों अवस्था में पाये जाते हैं।

भौतिक अवस्था	प्राकृतिक या प्राथमिक ईधन	कृत्रिम या द्वितीयक ईधन
(1) गोम	(i) निटुमिनस कोल (Bituminous Coal) (ii) एंथ्रेसाइट (Anthracite) (iii) लिग्नाइट (Lignite) (iv) जीर्णक (Peat) (v) कूर्पित कोयला (Pulverised Coal) (vi) शेल (Shale)	(i) चारकोल (Charcoal) (ii) कोक (Coke) (iii) जीर्णक (Peat) (iv) क्रिक्किट कोल (Briquetted Coal)
(2) द्रव	(i) पैट्रोलियम या खनिज तेल	(v) द्रवीय ईधन (Liquid Fuels) (vi) गत्त भट्टी (Pit Furnace) (vii) धमन भट्टी (Blast Furnace) (viii) कप्पूपोल भट्टी (Cupola Furnace)
(3) गैसीय	(i) प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	(1) मूषा या क्रुसिबिल भट्टी (Crucible Furnace) : मूषा भट्टी की वारावट बहुत ही साधारण होती है। इस प्रकार की भट्टियों में अलाहौ एवं लौह दोनों प्रकार की धातु विषयादी जा सकती है। इसके बाहर हल्के उत्पादों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस प्रकार में सर्वथ्राम एक बेलानकार गृह्ण बनाया जाता है, इसमें कुछ गहराई पर कुछ मुड़ इस्पात की छड़े लगायी जाती हैं। छड़ों के नीचे से हवा जोकरने हेतु एक ब्लॉअर की लाया जाता है। गृह्ण के अंत मुठह पर कुछ ताप सह पदार्थ (इटों) का अंतर किया जाता है। जिस धातु की गलता होता है उसे मूषा में भरकर भट्टी के मुँह पर रख दिया जाता है। मूषा के नीचे एवं चारों तरफ ईधन (कोयला) जला दिया जाता है। धातु के पिछले के पश्चात् सड़ासिंहों का प्रयोग कर धातु की साँचों में ढँग दिया जाता है।


2.3 धातुओं को गलाने की भट्टियाँ (Furnaces for melting the Metal)


द्वालैंशलाला में प्रयुक्त की जाने वाली भट्टियाँ निम्नलिखित हैं— भट्टियों का प्रयोग करने का है—

- क्रुसिबिल या मूषा भट्टी (Crucible Furnace)
- धातु पाव (Metal Pot Furnace) भट्टी
- विद्युत भट्टी (Electric Furnace)
- चात्य भट्टी (Open hearth Furnace)
- नमतशील भट्टी (Tilting Furnace)
- गत्त भट्टी (Pit Furnace)
- धमन भट्टी (Blast Furnace)
- कप्पूपोल भट्टी (Cupola Furnace)

इन सभी भट्टियों की कार्यविधि, लाभ, संरचना इत्यादि का वर्णन नीचे संचित किया गया है।


(1) **मूषा या क्रुसिबिल भट्टी (Crucible Furnace) :** मूषा भट्टी की वारावट बहुत ही साधारण होती है। इस प्रकार की भट्टियों में अलाहौ एवं लौह दोनों प्रकार की धातु विषयादी जा सकती है। इसके बाहर हल्के उत्पादों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस प्रकार में सर्वथ्राम एक बेलानकार गृह्ण बनाया जाता है, इसमें कुछ गहराई पर कुछ मुड़ इस्पात की छड़े लगायी जाती हैं। छड़ों के नीचे से हवा जोकरने हेतु एक ब्लॉअर की लाया जाता है। गृह्ण के अंत मुठह पर कुछ ताप सह पदार्थ (इटों) का अंतर किया जाता है। जिस धातु की गलता होता है उसे मूषा में भरकर भट्टी के मुँह पर रख दिया जाता है। मूषा के नीचे एवं चारों तरफ ईधन (कोयला) जला दिया जाता है। धातु के पिछले के पश्चात् सड़ासिंहों का प्रयोग कर धातु की साँचों में ढँग दिया जाता है।

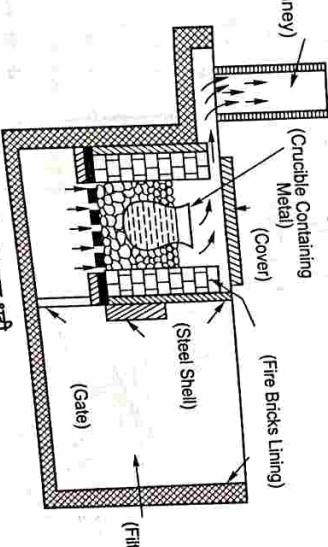

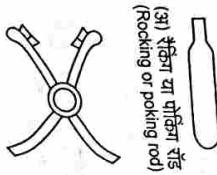


(अ) रैकिंग या पॉकिंग रोड
(Rocking or poking rod)


(2) धातु पान भाट्टा (Metallic Furnace): धातु पान भाट्टा में एक लौहे या इस्पात का बना पान लगा रहता है। इस पान भाट्टों में प्रायः शुद्ध पिघली धातु ही मिलती है, क्योंकि गोलत धातुओं की जलत अपरिवर्त्य नहीं मिलती है। इस प्रकार की धातुओं का उपयोग ही विधाये जाते हैं। ऐसी धातु जो धातु करने वाले द्वारा इसने करने के लिये उपयोग किया जाता है,

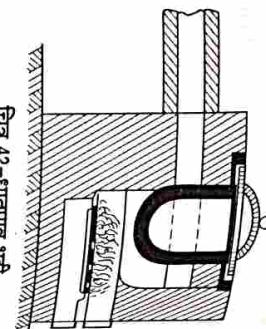

चित्र 42-धातुपत्र भट्टी

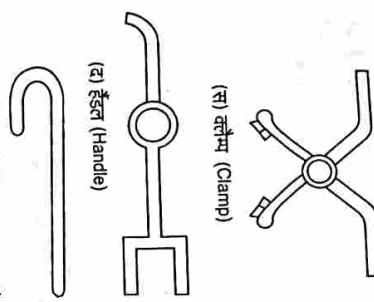


(ब) क्रुसिबल संडासी (Crucible tong)

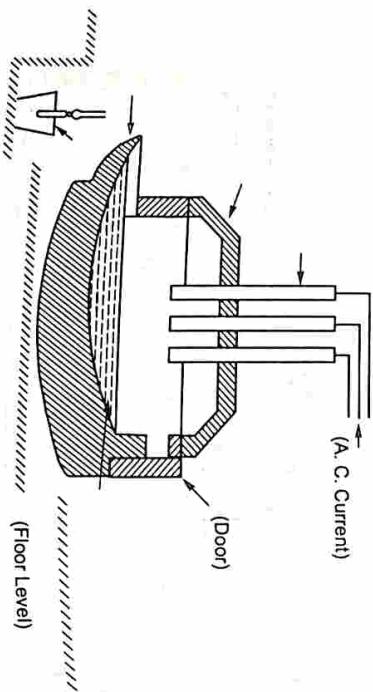

(A. C. Current)

चित्र ४।—कुर्सिबल भट्टी में प्रयुक्त हस्त औजार
को जाती है रह रखा तीन प्रकार से उत्पान की जा सकती है। ऊपर उत्पादन के तरीकों के आधार पर इस भट्टी को यौं नाम दिया जाता है। इन भट्टियों में ऊपर विद्युत शक्ति द्वारा प्रयोग
में हो आधिक किया जाता है। इन भट्टियों में ऊपर विद्युत शक्ति द्वारा प्रयोग
भागों में बाटा जा सकता है। एक समर्पक आर्क भट्टी (Direct Arc Furnace), दूसरी असमर्पक आर्क भट्टी (Indirect Arc Furnace)।


(5) नम्पशील मूषा भट्टी (Tilting Crucible Furnace): इस प्रकार की भट्टी की क्रियाविधि का सचिवत
चांग नीचे दिये गये चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार की भट्टी में इस्पात निश्चित एक शैत होता है। शैत की ओं अंत सहज
(end surface) पर ताप सह पदार्थों का एक अस्तर लाया जाता है। शैत में थारु को बिछाते हुए कुमिल्ल रखे जाते हैं। उसके बाहर आ जाता है। उसके बाहर आ जाता है।

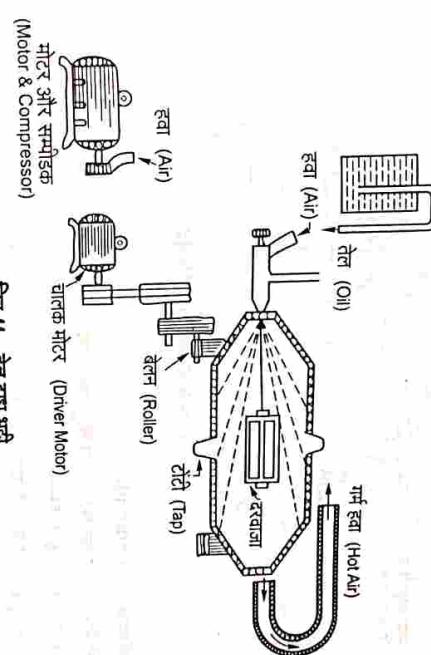

|દ્વારા ૪૪—તેજિ નિય અને

लघु का सहयोग से सरकाया जाता है। भूमि प्राप्ति, एवं नमनशील लियर (Tilting Gear) को मद्दत से सुधारना चाहिए। इसके अलावा एक तेल बर्नर (Oil Burner) लगा रहता है। भूमि में एक तेल बर्नर की उचित मात्रा एवं बायु की नियमित मात्रा जिससे तेल टंकी (Oil Tank) एवं फिल्टर (Filter) से जुड़ते के पश्चात तेल की उचित कारणता होने के पश्चात जला उत्पन्न करता है जो भूमि में पहुँचकर धू को प्रसिद्धने का दोनों आती है। जिसके कारण तेल कणीकृत होने के पश्चात जला उत्पन्न करता है।

(4) तेल एवं गैस द्वारा खिलाफ़ (Oil and Gas Fired Furnace): नीचे दिये गये चित्र-5 में तेल द्वारा खिलायी गई सर्विक्षण का वर्णन किया गया है। ऐसी खिलाफ़ में ऊपर को उत्पन्न तेलों या गैसों की सहजता से किया जाता है। जैसे तापनियमा, तीव्र गति रखे थारु में अब अलाइट अपग्रेड (सल्फर लैक्स इत्यादि) का मिलान कर्म होता है। इस प्रकार की खिलाफ़ में एक इम (Pump) लगा होता है। जिसकी अंतः सतह पर इलात रहता है। इसमें दो सिस्टम होते हैं एक सिस्टम पर रतल इंथन या गैस द्वारा जालक होता है तो दूसरे सिस्टम पर एक मुख होता है जिससे दोनों बाहर आते हैं। इम का संचालन विद्युत मोटरों एवं गियरों के सहायता से किया जाता है। तेल की मात्रा को नियंत्रित कर ऊपर एवं नीचे दोनों पर धारा में लाता दोती से बाहर आ जाती है। अतः यह तारकम तक गर्म होने के पश्चात इम में लाता दोती से बाहर आ जाती है।

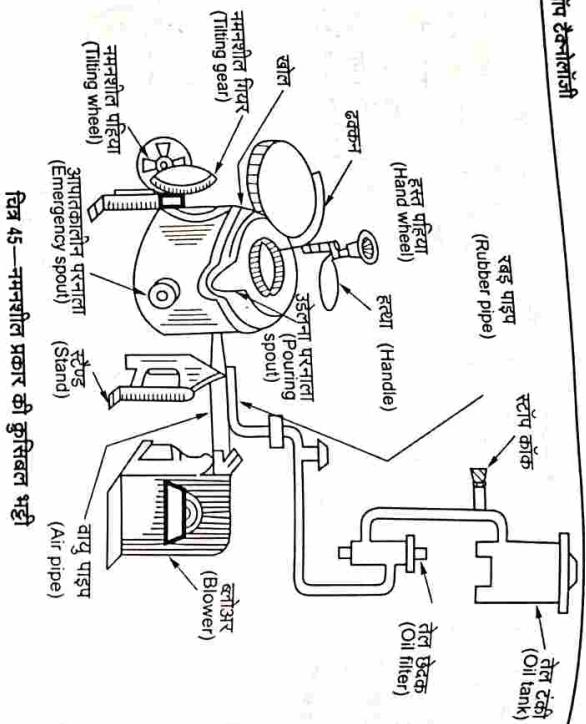

चित्र 45—नमनचैत प्रकार की कुसिवल भट्टी

क्रिया नियि (Working Principle)

सबसे पहले शैल में कुसिवल रख बाँछित धातु उसमें डालते हैं। तेल की टंकी में तेल भर दिया जाता है। इस मारी के क्रियान्वयित निम्न चरणों में पूर्ण होते हैं—

जलत (Firing) : तेल वर्स में जाला पैदा करने हेतु कोई पुराना कपड़ा या रुई केरोसिन तेल में भिंगोकर वर्स पर रखते हैं। वार को अच्छी तरह गर्म किया जाता है इसके सचाव ल्वोअर की सहायता से वायु को नियंत्रित कर वर्स की ओपरेशन हेतु तेल टंकों का बाल्ब खोलकर तेल का प्रवेश वर्स में करते हैं जो कणोदृक्त (atomize) होने के पश्चात् धातु का पिलाने का कार्य प्रारंभ करता है।

धातु का पिलाना (Melting of Metal) : धातु का पिलाना धातु के कुसिवल को लगभग गर्म होने के 45 मिनट बाद प्रारंभ होता है लगभग 1 घंटे के पश्चात् तेल का जलना एवं वायु की आत्म कम करते हैं। इस प्रकार एक अपचाय जलत (Reducing Flame) प्राप्त होती है जो कि धातु को पिलाती है। जब धातु का पिलाना प्रारंभ होता है तो उस पर कोवेल का चाँदीं छिड़क देते हैं। भिंगी धातु प्राप्त होने पर तेल व वायु का प्रवाह बंद कर देते हैं। पिलानी धातु को लौडल की सहायता से साँचों में उड़ाते हैं। गलत डालकर मेल जारा दिया जाता है।

(i) हर्ष अथवा कुसिवल (Hearth or Crucible) : यह क्षेत्र रायर (Tyres) के नीचे होता है जहाँ पर पिलानी धातु एकत्र होती है।


(ii) दीवार या द्वायर क्षेत्र (Tuyer Zone) : यह क्षेत्र द्वायरों द्वारा दिया रखता है।

(iii) प्रजलन क्षेत्र (Combustion Zone) : यह कुसिवल के ऊपर का क्षेत्र होता है, यही पर ईंगन का दहन होता है जो कि क्यूपोला को अधिक ताप प्रदान करता है।

(iv) रिडक्शन क्षेत्र (Reduction Zone) : प्रजलन क्षेत्र के ऊपर का भाग रिडक्शन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में गोपनीय 1600°C से घटकर 1200°C तक ह जाता है। इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), कार्बन एवं ऑक्सीजन में एकत्रित हो जाता है।

(v) संगलन क्षेत्र (Melting Zone) : कोक ईंगन की ऊपरी परत से शुल्क होने वाला क्षेत्र सालन क्षेत्र कहलाता है। धातु पिलाने के पश्चात् नीचे हर्ष में इकट्ठी हो जाती है। इस क्षेत्र का ताप सर्वाधिक लगभग 1600°C से लेकर 1700°C तक होता है।

(vi) प्रीहीटिंग क्षेत्र (Preheating Zone) : सालन क्षेत्र से लेकर मण फ्लॉट तक का क्षेत्र प्रीहीटिंग क्षेत्र कहलाता है। प्रीहीटिंग क्षेत्र में ही चार्ज डाला जाता है।

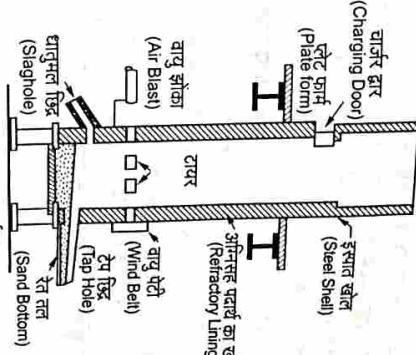

चित्र 46—क्यूपोला भट्टी

जलती लेटे लगायी जाती है। उस तरत पर रेत की एक डलता परत चढ़ी रहती है इसके सामने ही भिंगी के ब्रेस हेतु एक छिद्र के ऊपर एक अन्य छिद्र भी होता है जिसके द्वारा धातु की निकासी के ब्रेस के प्रवाह हेतु एक वायु पेटी (Wind Belt) से सम्बन्धित ल्वोअर (Blower) लगाया जाता है। यह वायु पेटी वायु को भट्टी की दीवारों के छिद्रों (Tires) द्वारा समानता से नियंत्रित करती है। वायु पेटी वायु को भट्टी हेतु लगाया जाता है ताकि वायु को गति नियंत्रित की जा सके। चार्जिंग फ्लॉट के नीचे ही एक भाग फ्लॉट फर्म (Charging Platform) लगा रहता है जहाँ ल्वायिट छड़ा रहकर चार्ज डालता रहता है। भट्टी के लिये एक वायर पर एक विम्नों लांगों होती है जिसमें गेस (Gases) बाहर आने से रोकता है। क्यूपोला भट्टी में निम्न क्षेत्र होते हैं—

क्रूपोला चार्जिंग (Charging of Cupola)

क्रूपोला चार्जन हुए कच्चा लोहा (Pig Iron), स्कैप लोहा (Scrap Iron), कच्चा पत्थर (Lime Stone) एवं चूना पत्थर लगभग 30 : 3 : 1 में होता है स्कैप लोहे की गुणवत्ता (Coke) का प्रयोग किया जाता है। कच्चा लोहा, कोक एवं चूना पत्थर लगभग 30 : 3 : 1 में होता है स्कैप लोहे की गुणवत्ता (Coke) का प्रयोग किया जाता है। कोक का कार्बन की अनुपत लागभग 6 से लक्ष 8 : 1 तक बढ़ा दिया जाता है। कोक का कार्बन की अनुपत लागभग 6 से लक्ष 8 : 1 तक बढ़ा दिया जाता है। स्पर्शसम कार्बन प्राप्त करने से पूर्व भट्टी की साफ समाई व मरम्मत की जाती है फिर तल पर एक तोके के कारण कोक को उत्तर लकड़ी के कुछ ऊपरे रख दियी का तेल छिड़का जाता है। इसके पश्चात या पार कोक डालता जाता है जिससे सतह दबोयरो (Tuyeres) से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। भट्टी को प्रज्वलित करने के पश्चात निरंतर कोक, कच्चा लोहे एवं चूना पत्थर का चार्जन किया जाता है। लाभा 5 से 6 मिनट पर्चात् धातु गतना प्रारंभ करता है जब वह पूर्ण लगभग धातु की पर्याप्त मात्रा के पिघलने के पश्चात् धातु गतना प्रारंभ हो जाता है। धातु की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है।

क्रूपोला भट्टी के चालन में सावधानियाँ (Precaution in operating the Cupola furnace)

क्रूपोला भट्टी के चालन में निम्नलिखित सावधानियाँ बतानी चाहिए—

- क्रूपोला भट्टी की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए।
- गतित धातु दबोयरो के तल तक नहीं पहुँचनी चाहिए।
- गतित धातु दबोयरो के तल तक नहीं पहुँचनी चाहिए।
- क्रूपोला भट्टी के चालन में नहीं रखना चाहिए।
- क्रूपोला भट्टी को बड़े उत्कड़े में नहीं रखना चाहिए।
- गतित धातु नियंत्रित समयांतर पर बाहर निकाल लिया जाता है।
- क्रूपोला भट्टी को बड़े उत्कड़े में नहीं रखना चाहिए।
- गतित धातु दबोयरो के पास एकत्र धातु, धातु मैल एवं कोक के उत्कड़ों को हाथे रहना आवश्यक होता है।
- वायु की प्रवाह की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए।
- निकाल छिद्र को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए।
- निकास छिद्र को मिट्टी डाल कर बंद करना चाहिए।
- क्रूपोला के विविध विवरण (Specifications of Cupola) : क्रूपोला का विविध विवरण उसकी गतन क्षमता गतन के अंतः व्यास, कुल ऊंचाई, खोल की लंबाई को मोटाई, दबोयरो (Tuyeres) की संख्या, ब्लॉअर की क्षमता इत्यादि पर निर्भया करता है।

क्रूपोला भट्टी के लाभ (Advantages of Cupola)

क्रूपोला भट्टी के लाभ निम्न लाभ होते हैं—

- इसका संचालन तथा पोषण सस्ता होता है।
- यह कम स्तरों से सस्ता चोटी है।
- इसका संचालन निरंतर लघु समय तक किया जा सकता है।
- इसकी बनावट एवं प्रचलन सस्ता होता है।
- धातु गतन की दूर ऊंचाई होती है।
- इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है।

क्रूपोला जमन (Jamming of Cupola)

क्रूपोला कभी कभी चालक की असावधानियों के कारण क्रूपोला संचालन में कुछ लकावट आ जाती है जिसे क्रूपोला जमन कहा जाता है। अर्थात् जब धातु का गालन एकाएक रुक जाता है, एवं वह निकास द्वारा से बाहर नहीं निकल पाता है। इसका जमन कारण कोक द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊम्हा की मात्रा में कमी आना होता है। इस दोष के कुछ कारणों का चारन नीचे लिया गया है। स्थानीय प्रारंभ करने से पूर्व भट्टी की साफ समाई व मरम्मत की जाती है फिर तल पर एक तोके के एकत्र करना होता है। स्थानीय प्रारंभ करने से पूर्व भट्टी की गुणवत्ता अस्थायी जमन कारण समय में ही सामान कर दिया जाता है। स्थानीय जमन के प्रमुख कारण है कोक की अपव्याप्ति, समाई उत्कड़ों का बड़ा आकार, अधिप्रियता चार्जर, धातु जमन तब होता है जब पिघली धातु या मैल वायु में मिलकर दबोयरों के ऊपर जमने के पश्चात् उनका पार्श्व झब्लूक कर दी है। उपरोक्त विधि जमन कारबों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है—

(i) तल में कोक की अपव्याप्ति (Insufficient Coke in Base) : कोक को प्रायः दबोयरो (Tuyeres) के ऊपर तक रखनी चाहिए ताकि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊम्हा चार्ज साझित भट्टी के गर्म होने के पश्चात् भी धातु एक नियंत्रित तपकाम तक गतित अवस्था में ही हो। इसमें कमी आने पर ऊम्हा की बढ़त बड़ी मात्रा भट्टी को गर्म करने में ही व्यय हो जाती है। जिससे धातु को पिघलने के लिए आवश्यक ऊम्हा की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

(ii) अनियंत्रित चार्जन (Improper Charging) : चार्जन हुए कच्चे लोहे, स्कैप लोहे, कोक एवं चूना पत्थर को चार्जन द्वारा से प्रोप्रिएट करते हुए वायु की अवधानी का अनुपत भी सुनिश्चित नहीं होना चाहिए।

(iii) सामग्री उत्कड़ों का बड़ा आकार (Larger piece of Coke) : अत्याधिक बड़े कोक के उत्कड़े भी अप्रत्येक ताकि जमन कारण के पास पर्याप्त मात्रा में ऊम्हा उत्पन्न नहीं हो पाती है और धातु गतन में ऊम्हा शोधित करते हैं एवं गतन में भी जाती है।


(iv) वायु की अपव्याप्त सप्लाई (Insufficient Charging of Air) : वायु की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु वायु पर्टी एवं ब्लॉअर के मध्य एक वात्सल लगाया जाता है। अपव्याप्त वायु भी वायु भट्टी के उत्कड़े अधिक ऊम्हा शोधित करते हैं।

(v) मिश्रण में कोक का अनुपत कम होना (Lack of Coke Percentage in Mixture) : कोक की किमी, धातुओं के गुणों भट्टी की दशाओं, आदि तथ्यों को ज्ञान में रखकर ही कोक का अनुपत मिश्रण में डालना चाहिए कोक की मात्रा में कमी होने पर गतन दूर बढ़ती जाती है।

(vi) दबोयरों का अवरुद्ध होना (Chocking of Tuyeres) : कोक उत्कड़ों की दबोयरों में धंस जाता है जिस कारण वायु की पर्याप्त मात्रा भीतर नहीं पहुँच पाती है। कोक के अतिरिक्त प्रमुख होने वाली ऊम्हों के उत्कड़े भी यह अंतरोष उत्पन्न कर सकते हैं। कमचारी को समय-समय पर दबोयरों या छिद्रों का साफ करते रहना चाहिए। जिससे वायु का लिंग बदल हो सके।

पिट भट्टी (Pit Furnace)

दिये गये चित्र (8) में एक पिट भट्टी का चित्र दर्शाया गया है। भट्टी की संचालन वृत्ताकार या आयताकार गाट की तरह लोहे ही यह एक प्रकार का आयताकार खोल होता है। इसकी अंतर ताप सर्वानुपातिकतासुर लोहे में एक जली (Grate) एवं खिंचर पर उत्कड़न लगा रहता है। उत्कड़न एडजस्टेबल होता है। इस दोष की वृत्ताकार या आयताकार खोल के ऊपर 25cm गहरी एक राख जो (Ashpit) बिछायी जाती है। एवं 13cm से 15cm जीवे बीच से वायु का पार्श्व निकलता होता है। इस पार्श्व का संबंध ब्लॉअर (Blower) से होता है। राख (Ashpit) को नीचे से निकालने हेतु एक द्वार (Gate) का प्रबंध होता है।

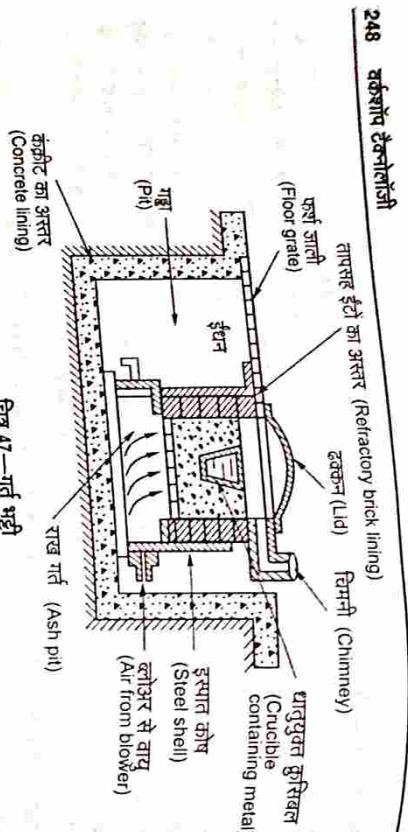

ચિત્ર 47—ગાર્ટ ભદ્રી

क्रियाविधि (Working)

- क्रियावाप्त (Working)**

(i) भट्टी जलने की तैयारी (Preparation of Charging) : सर्वप्रथम गलाने वाली थाउ को कुसिप्पत में दरकते हुए कोक के ऊपर रखा जाता है। भट्टी को जलाने से पूर्व उसकी साफ सफाई कर लेने चाहिए इस कारण हंतु क्रोबार (Crown Bar) या छैने-हैद्यों को सहजता से भट्टी के असर की चिपांग की जाती है। चिपांग कर मैल (Slag) छाहर कर दिया जाता है। असर भी देख लेना चाहिए यदि कोई तापसह: इंट टूटी पड़ी हो तो इंटों को मसी कर लेना चाहिए


(ii) भट्टी में आग लगाता (Firing in Furnace) : इस कार्य हेतु भट्टी के तल पर लकड़ी विल्ड्यां जाती है उन्हें कपर मिट्टी का तेल छिक्कजन्द आग लाते हैं। आग जलने के पश्चात् कोक का चार्ज डाला जाता है। कोक के लाल हो जाने पर रिक्का बार (Racking Bar) की मदद से कोक को निकालकर कुसिप्पत को रख देते हैं।

(v) घातु का पिण्डाना (Melting of Metal) : लगभग 1.5 घंटे तक गर्म करने के बाद रेकिंग चार की सहायता से यह जाँच की जाती है कि क्रमिकता में टार्कियत घातु पिण्डाना है अथवा नहीं। थोट के पिण्डाने की दशा में उसे थोड़ी और लगभग प्रदर्शन कर देता है यानि चारना जाता है दृढ़ताएँ की योग्यता जाँचने हेतु उसमें फिर से रेकिंग चार डाला जाता है यदि वह छोड़ पर नहीं चिपकती है तो यह यमाना चारा चार्टिंग कि घातु दृढ़ताएँ योग्य यह न होती है उसके प्रयोगत् ज्ञानों अर को आपके कर से हो इसके प्रयोगत् यात्रा को लेडल की सहायता से माँचों में उड़ाने दिया जाता है।

卷之三

(iii) विषमताको केन्द्र वैद्य को विषमताको केन्द्र होने या यत्तरा वह जाता है जब वा प्रवण में विषमती पृथक के ठाटा होना विषमतामें प्रकर होने या यत्तरा वह जाता है

(iii) କୌଣସି ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି

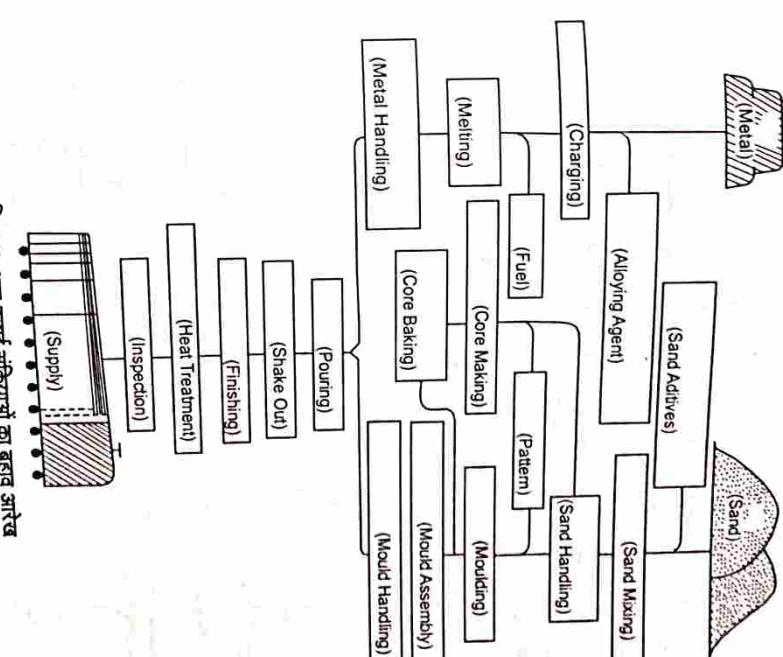

चित्र 48-धातु इलाई संक्रियाओं का बहाव आरेख

3.25 साँचों में धातु उड़ेलना (Pouring of Metal in Moulds)

(v) घातु का पिघलाना (Melting of Metal) : लगभग 1.5 चंटे तक गर्म करने के बाद रेंजिंग चार की महाया में यह जाँच की जाता है कि कुमिल्हत में उत्पादित घातु पिघलता है अथवा नहीं। घातु के पिघलते होने की दशा में उसे थोड़ी और ऊपर प्रदर्शन कर दृष्टावधि योग्य बनाया जाता है। दृष्टावधि की योग्यता जाँचने हेतु उत्पाद फिर में रेंजिंग चार डाला जाता है और उसके बाहर नीले विपरीती है तो यह यमझा जाना चाहिए कि घातु दृष्टावधि योग्य बन गयी है। इसके पश्चात् उन्होंने ओफ कर देते हैं। इसके पश्चात् यात्रा पिघली घातु को तेढ़ील की महाया में माँचों में उढ़ेत दिया जाता है।

इसके परिवार ग्राम पिथोरा धारा को लैडल की महादयता से साँचों में उड़ान दिया जाता है।

(ii) कुमिल्यत को ऊपर वैद्य की क्रियाएँ विविध स्थानों में प्रयोग करना।

प्राचीन पक्षिया पुणे लोगों के पुरावश कल्पना

(iv) श्रीमद्भागवतः

पिछली धारा का ताप ढलाइ के योग्य हो जाने पर क्रिकेट के —

..... दुर्लभ का ऐसे बाहर निकलने की

3.24 धातु फॉलोइ सार्क्यांड्रा का प्रवाह और ख (Flow Chart of Metal Foundry)

काल लगा चाहिए

14.9 विभिन्न प्रकार के लैडल (Types of Ladles)

पिघली धातु को साँचे तक ते जने के लिए लैडल का प्रयोग होता है एवं लैडल को साँचे तक ले जाने की विधि अनुसार

लैडल निम्न मुख्य प्रकार के होते हैं—

(i) दस्ती लैडल (Hand Ladle) : इस प्रकार की लैडल छोटे आकार की होती है एवं इनके बारे में बहुत अधिक दॊखानों दर्शनों पर

धातु उड़ेली जा सकती है।

(ii) शैंक लैडल (Shank Ladle) : इस प्रकार की लैडलों का प्रयोग तब किया जाता है जब कम मात्रा में लैडल

बानानी होती है। इनकी धातु प्रायः कर्णे की भारती 15kg-30kg तक होती है।

(iii) चाप्पात्र लैडल (Teapot Ladle) : इस प्रकार के लैडलों का प्रयोग छोटे या मध्यम माइज के साँचों में धातु


उड़ेलने के लिए किया जाता है।

(iv) मोनोरेल महित लैडल (Monorail With Ladle) : इस प्रकार के लैडलों में एक विशेष प्रकार के


मोनोरेल (Monorail) का प्रयोग किया जाता है इनके मुख्य घटक मोनोरेल, ट्राली एवं लैडल होते हैं। इनमें धातु अधिक मात्रा

में भरी जा सकती है। यह एक प्रकार की यांत्रिक विधि है।

(v) तली निकास लैडल (Bottom Pour Ladle) : इस प्रकार के लैडलों का उपयोग मुख्यतया: बालू फॉर्म में निर्मित बड़े आकार के साँचों तक धातु पहुँचाने के लिए किया जाता है।

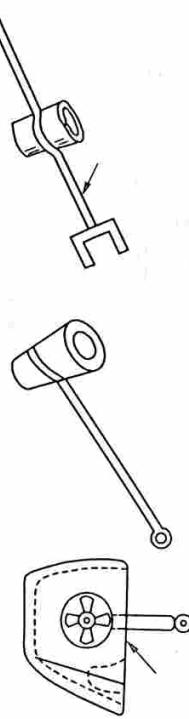

(Shank Ladle)

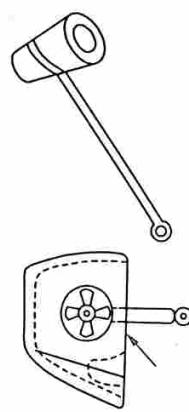

(Hand Ladle)



(Teapot Ladle)

किंवदं तिभिन्न प्रकार के लैडल

3.26 ढलजों में पाये जाने वाले दोष एवं उनके उपचार (Defects find in casting and their Remedies)

ढलजों में पाये जाने वाले दोषों का बानान नीचे किया गया है—

(i) ब्लॉव होल (Blow Holes) : ये प्रायः छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जो ढलजों के पृष्ठ पर या अन्दर उत्पन्न होते हैं।

इसका मुख्य कारण है बालू का अधिक भौमाना, बालू की कुटाई अधिक होनी, सरंगता की कमी होना। इन सभी तथ्यों को नियंत्रित कर यह दोष नियंत्रित किया जा सकता है।

(ii) रेट छिप्र (Sund Holes) : इन्हें पात भी कहा जाता है। ये भी ढलजों में उत्पन्न होते हैं। इस दोष में बचने हेतु विधली धातु

ही उत्पन्न होते हैं जिसका मुख्य कारण साँचों की दीवातों से रेत का छटकर पिरना होता है। इस दोष में बचने हेतु विधली धातु

की तीव्रता से नहीं उड़ेलना चाहिए।

(iii) कोल्ड शूट (Cold Shut) : इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब आमतम ये तत्त्व अवश्या में निर्मित के कारण उत्पन्न होते हैं। इनसे बचाव हेतु उत्पन्न में उत्पुक्त हितान बाहरी होता है।

(iv) दरारें (Cracks) : यह दोष प्रायः विधली धातुओं के ठाढ़े होने पर ढलज के विनियन खांगों में अम्बान संकुचन

किया जाता है।

(v) दरारें (Cracks) : यह दोष प्रायः विधली धातुओं के ठाढ़े होने पर ढलज के विनियन खांगों में अम्बान संकुचन

के कारण उत्पन्न होते हैं। इनसे बचाव हेतु उत्पन्न में उत्पुक्त हितान बाहरी होता है।

(vi) जाला पड़ना (Hand Combing) : इस प्रकार के दोषों में ढलजों की बाहरी सतहों पर समाप्त-समोप्त काफी

लिंग बन जाती है। जिसका मुख्य कारण धातु में तीव्र अव्याळनीय पर्याप्त होता है। इस प्रकार के दोषों से बचाव हेतु विधली धातु

की साँचों में उड़ेलने से पूर्ण कालन (Skimming) करना पड़ता है।

(vii) पपड़ी या कटाक एवं खलन (Cuts & Shifts) : ये दोष प्रायः बाहरी दोषों की ब्रेंगों में आते हैं, जो सचकन खांगों

(Moulding Boxes) के परस्पर असम्मोगन (Mismachining) एवं कोप (Cope) के धातु प्रबाह बल से उत्पर उत्पन्न के

जुक्त कठोर खुदरापन आ जाता है जिसका मुख्य कारण तो भी असमान कुटाई अव्याळक जलारा संप्रभुता में कमी होती है।

(viii) उत्पात्र एवं हटाव (Lifts & Shifts) : ये दोष प्रायः बाहरी दोषों की ब्रेंगों में आते हैं, जो सचकन खांगों

कारण पैदा हो जाते हैं। इनसे बचाव हेतु धातु उड़ेलने के सफार खांगों की ठीक प्रकार समायोजित कर जानके उत्पर उत्पर उत्पन्न होते हैं।

(9) अन्तः वायु गोह (Internal Air Pockets) : इस प्रकार के दोष विधली धातु को तीव्र गति से उड़ेलने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तीव्र गति से धातु उड़ेलने के कारण अंदर वायु बंद हो जाती है। इनसे बचाव हेतु धातु को धोमो गति से उड़ेलना चाहिए।

(10) तक्ष विदारण (Hot Tears) : इस प्रकार के दोषों का मुख्य कारण विधली धातु का रण्डा होने के परचात गेस होने के कारण उत्पन्न की सामर्थ्य में आने वाली कमी होती है। जिस कारण ढलज मिडन द्वारा लगने वाले उत्त्व प्रतिवर्तनों की स्थन काने में असमर्थ हो जाते हैं तथा धातुओं के अंदर एवं बाहर कुछ दरारे आ जाते हैं। इनके अन्य कारण दोषपूर्ण हिताइं, साँचों की कठोरतापूर्वक कुटाई इत्यादि हैं।

(11) सूसजन (Swelling) : इस दोष के कारण ढलजों की सतह किसी-किसी स्थान पर उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण बालू की असमान कुटाई है।

(12) धातु प्रवेश (Metal Penetration) : इस प्रकार के दोष में क्षेत्र का वालू बालू एवं हल्की कुटाई के कारण जमन होते हैं। जिस कारण गोलंत धातु बालू कागों चारों तरफ के रिक्त स्थानों में प्रवेश कर बालू कणों को जबकि नेत्री हेतु एवं वह अलग नहीं हो पाते। इनसे बचाव हेतु बारीक कण वालू का उपयोग एवं उत्तित कुटाई कर किया जा सकता है।

(13) संकुचन गुहिका (Shrinkage Cavities) : इस प्रकार के दोष धातु के मिडन के सम्पर्क स्थानों के रूप में यह

एवं अवस्थन के रूप में उत्पन्न होते हैं। जिसका मुख्य कारण धातु की कमी का पूर्ण कर किया जाता है।

(14) गलन (Fusion) : यह दोष धातुओं की उत्त्व ताप महन क्षमता में कमी या अधिकता के कारण पैदा होते हैं।

जिस कारण धातु की सतह पर एक रुक्ष या चमकते पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। इनसे बचाव हेतु उत्त्व ताप महन क्षमता वाले मैत्रों का प्रयोग कर किया जा सकता है।

(15) शरा (Runout) : इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब संचकन बाक्स परस्पर ठीक प्रकार से नहीं मिलते हैं। इस तरह जब थारु डलाइंड होते हैं तो विष्टी थारु सैंचे से बाहर निकल बॉक्स के ऊपर जमा हो जाती है।

(16) सार्स्टी (Porosity) : यह दोष विष्टी थारुओं द्वारा गोंगो का अवशोषण होने के कारण डलाइंड में आ जाता है। यदि नेसे पिंडन के समय निर्मित होती है तो डलाइंड की संरचना स्पैनी हो जाती है। सैंचों की पाराम्यता बढ़ाकर, न्यूट्राम और नेसे पिंडन की उचितता गति अचित गलन तथा बनाकर, उचित भारा में फलकों का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है।

(17) संबलन (Rapage) : इनका मुख्य कारण दोषपूर्ण डिजायर्नों का चयन है। प्रतिरूप डिजायर्नों में आवश्यकतानुसार बदलाइ उत्पन्न होता है। इसमें डलाइंड के विभिन्न अंगों के बिन्न-भिन्न समयोतात्त्व में जनने के कारण डलाइंड में विष्पणा आ जाती है।

(18) संदलन (Crushes) : इस प्रकार के दोष सौंचों पिटियों को परस्पर मिलाते समय या कोर को बैठाते समय विष्टी या कोर के पृष्ठों में से बालू के छिलने या दबने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके निवारण हेतु उपयुक्त कोर सीट का प्रयोग ज्ञान संचे पिटियों को सावधानीर्वत्क निलाना चाहिए।

(19) जुलिका धारु (Short Metal) : जब थारु डलाइंड के परीक्षण के समय उत्पन्न छोटी-छोटी गोलाकार आण्टी दिखायी पड़ती है तो यह दोष उत्पन्न होते हैं। इनका कारण दोषपूर्ण ड्रारन, संचकन बालू में अधिक नमी, थारु में गधक को मात्रा अधिक होना इत्यादि है।

3.27 डलाइंड का संभरण (Fetting of Castings)

संभरण प्रक्रिया में निमिति किये गये डलाइंड के अवाञ्छित प्रक्षेपितों, थारु अंगों जैसे रसर, राइजर, गोंग इत्यादि को विभिन्न तरीकों से डलाइ और उनको साफ करते हैं।

- संभरण विधि (Feeding Technique) : एक बालू प्रयोग करने के पश्चात डलाइ इस अवस्था में नहीं होते हैं कि वह तुरत ही प्रयोग में लाये जाएं क्योंकि इन डलाइंड पर प्रयोग नहीं, राइजर एवं गेट लोगों होते हैं तथा उन्होंने सतहों पर रेत के कण भी विष्के रहते हैं। दावारा उपयोग करने से पूर्व इन अंगों को अलग कर साफ करना होता है इसके लिए विधियाँ, आरो से कटान ज्वाला से कटान, ग्राइडर इत्यादि मशीनिंग प्रक्रम किये जाते हैं। जिनका विस्तर वर्णन नीचे दिया गया है।
- चिपिंग (Chipping) : इस प्रक्रिया के तहत रसर, राइजर एवं गेटों को पृथक करने हेतु छेनी-दर्थीडों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण हेतु दून स्टील या टास्टन क्रोमियम स्टील की बनी छेनियों का प्रयोग किया जाता है।
- आरो से कटान (Sawing) : इस प्रक्रम में एक हात आरो (Hand Saw) या शर्कित आरो (Power Saw) का प्रयोग कर डलाइंड के प्रक्षेपित भागों को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके पश्चात उनको सफाई की जाती है।
- ज्वाला या फ्लैम (Flame Cutting) : इस प्रक्रम में ऑक्सी एसीटीलेन (Oxy Acetylene) गैसों से बीज्याला या फ्लैम (Flame) का प्रयोग कर बड़े डलाइंडों के आंगों को अलग किया जाता है।
- ग्राइडिंग (Grinding) : कटान करने के पश्चात भी डलाइंडों पर उसके अंगों के कुछ निशान रोप ह जाते हैं इन रोप वर्च निशानों को ग्राइडिंग प्रक्रम द्वारा साफ कर दिया जाता है। इस कारण हेतु एक शाक्ति चालित पैरेंटल ग्राइड का प्रयोग करते हैं।

3.28 संभरण या फेटिंग प्रक्रम (Fetting Process)

फैटिंग प्रक्रम निम्न 5 चरणों में पूर्ण होता है—

- कोरों को कार्टिंग से अलग करना (Knocking out) : रेत कोरों का कार्टिंग से अलग करने हेतु कुछ हालाईक या न्यूट्रिक उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं।

बहुत से प्रक्रम हैं जिनका चुनाव कार्टिंग धारु आकार व सैडों पर निर्मार करता है—

(i) हैमर के प्रहर से अलग करना।
(ii) ओक्सीएसिटीलेन गैस कॉटिंग विधि का प्रयोग करना।

(iii) पावर हैक्सा, बैंड हैक्सा, या सर्कुलर शॉक का प्रयोग कर थारु की कटाई करना।
(iv) प्लाज्मा आर्क की सहायता से कटाई करना।

(v) हार्ड थारु की कटाई हेतु अप्रथर्पक (Abrasive) कट ऑफ मरीन का प्रयोग करना।
(vi) फिन इन्चाइट उधारों का पृथक करना।
(vii) आर्क-ए-सर औजारों की सहायता से थारु को पृथक करना।
(viii) पैडस्टल, बैंच, फॉर्मिसिल शाप्ट ग्राइडरों आदि का प्रयोग करना।

(ix) हस्त या च्यूर्मिंग औजारों द्वारा विभिन्न कार्टिंग करना।
(x) प्लेम कटिंग द्वारा।

(xi) सतहों का उपचार (Treatment of Surface) : कार्टिंग की सतहों पर रेत या स्केल के कण विष्के रहते हैं जिनको निम्न प्रक्रम से हटाया जाता है—

(i) टर्बलिंग (Tumbling) : इस प्रक्रम में कार्टिंग को एक बड़े बैरेल में डलाइ 25-30 rpm की गति से क्लाइट आलत रसर (White Iron Stars) के साथ चुम्पाया जाता है और सतह साफ हो जाती है।

(ii) टर्बलिंग विद हाइड्रोब्लास्ट (Tumbling with Hydroblast) : इस प्रक्रम में बैरेल में कार्टिंग को चुम्पकर 6000 m/minute की तीव्र गति का पानी जैट कार्टिंग पर डलते हैं जिससे कार्टिंग सतह साफ हो जाती है।

(iii) शॉट ज्वालिंग (Shot Blasting) : इस प्रक्रिया में एक उच्च शॉट गन का प्रयोग करते हुये शॉट को ज्वालिंग पर डला जाता है। जिस कारण सतह साफ हो जाती है।

(iv) कार्सिंग दोपों की मरम्मत करना (Repairing of Casting Defects) : कार्सिंग दोपों की मरम्मत करने की प्रक्रिया को साल्वेजिंग (Salvaging) कहते हैं।

(v) कार्सिंग दोपों की मरम्मत करना (Repairing Techniques of Casting)

डलाइंडों के निस्तारण की निम्न विधियाँ हैं—

(i) थारु आर्क वैल्टिंग (Metal Arc Welding) : थारु आर्क वैल्टिंग की सहायता से ल्यो होल, दररे इत्यादि गोंगों को दूर किया जा सकता है। बैल्ड किये जाने वाले स्थान को पहले विधिया, पाइलिंग या ग्राइडिंग किया जाता है इसके बाद ज्वाला या फ्लैम (Flame) का प्रयोग कर बड़े डलाइंडों के आंगों को अलग किया जाता है।

(ii) ऑक्सीएसिटीलेन गैस वैल्टिंग (Oxy-Acetylene Gas Welding) : यह सर्वाधिक सस्ती व सरल विधि है यह विधि उन डलाइंडों के लिए प्रयुक्त मानी जाती है जिन्हें बैल्ड करने के पश्चात गैस वैल्टिंग का प्रयोग कर गैरेक कर सकते हैं। उपमुक्त विधि अमालकर सभी तरह की डलाइंडों थारुओं पर विधायता को गैस वैल्टिंग का प्रयोग कर आर्क

(iii) कार्बन आर्क वैल्टिंग (Carbon Arc Welding) : इस विधि में दो कार्बन इलेक्ट्रोडों का प्रयोग कर आर्क की मिर्जाकारी विधि किया जाता है। कार्बन आर्क वैल्टिंग द्वारा सभी प्रकार के डलाइंडों लौह तोंडे तोंडे तरीके द्वारा एल्यूमीनियम एलायेंग को वैल्ट कर किया जाता है।

- (iv) ब्रेजिंग (Brazing) : इस प्रक्रम द्वारा उन ओंगों को जोड़ा जाता है जिन्हें अन्य विधियों से जोड़ना कठिन होता है। जोड़ने पर दरारे पड़ जाते हैं। जोड़ने के कार्य हेतु एक पूरक धातु (Filler metal) को पिघलाकर जोड़ों के बीच पर्याप्त हो जाता है। जोड़ने के कार्य हेतु तबैं आवश्यक उन एलायों का प्रयोग करते हैं जिनका गलानंक 430°C से कम होता है।
- (v) सोल्डरिंग (Soldering) : इस प्रक्रम में टिन-लैंड-एलायों का प्रयोग पूरक धातु की तरह किया जाता है जो एक प्रक्रम प्रयोग ब्रेजिंग के समान ही होता है। इसका उपयोग कर रुक्ष सतहों को जोड़ते हैं एवं तोबे से निर्मित डलाइंगों के समीप पर्याप्त होता है।
- (vi) रेसिन संचयन (Resin Impregnation) : यदि डलाइंग के संधं (Porous) ब्रेजिंग या वैल्डिंग द्वारा नहीं भर पाते हैं तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में रेसिन को पिघलाकर संरक्षों की सतह पर डाला जाता है एवं उस विधि के निवार्त में रखा जाता है। इसका उपयोग कर प्रयोग लौह एवं अलौह दोनों धातुओं का शृण्णु इस प्रक्रम के दोषान डलाइंगों की निवार्त में रखा जाता है। रेसिन को भरते हैं।
- (vii) सीधा कार्ता (Straightening) : इस प्रक्रम में विरुद्धपत हो जाने वाली डलाइंगों को उपयुक्त प्रेस द्वारा तर डालकर सीधा किया जाता है। साथारंतर द्रव्यवर्तित प्रेस (Hydraulic Presses) पर डाइयों (Dies) का उपयोग कर यह किया पूर्ण की जाती है। यह विधि केवल तर्थ धातुओं पर ही अपना प्रभाव दिखाती है।
- (8) मैटल स्प्रेयिंग (Metal Spraying) : यदि कास्टिंग की विधियों में कमी या संकुचन गुहिका (Shrinkage Cavity) बन जाये तो उस स्थान पर धातु को स्प्रे गत का प्रयोग कर रुप में चढ़ा देते हैं। यह स्प्रे धातु बैम में समान या असमान धातु का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि द्वारा स्टील कास्टिंग पर एक एंटी कोरोसिव (Anti Corrosive) परत भी बढ़ायी जा सकती है।
- (9) ईपोक्सी फिलिंग (Epoxy Filling) : इस प्रक्रम के तहत कुछ प्लास्टिक ईपोक्सी की प्रयोग कर मिन हॉल्स, ब्लॉक होत्स एवं उत्तरों को सरलतापूर्वक धातु जा सकता है। ये कास्टिंग की धातु का चाँगुलाकरण प्रयोग कर अच्छे यांत्रिक गुण भी प्राप्त किये जा सकते हैं।


3.30 सुदृढ़ डलाइंगों के मापदण्ड (Factors Determining the Soundness of Castings)

आप दोष रहित टिकाऊ, मजबूत डलाइंगों को सुदृढ़ डलाइंग कहा जाता है। डलाइंग प्रक्रमों में सावधानी बरतकर डलाइंगों को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए डलाइंगों में प्रारंभ से अत तक विधिन अवस्थाओं में अनेक धरक होते हैं जिनके द्वारा डलाइंगों की सुदृढ़ता निश्चित की जा सकती है। सुदृढ़ डलाइंगों के लिए निम्न आवश्यक मापदण्ड हैं—

- दलाइंगों के डिजाइनों का उचित चयन होना।
- प्रतिलिप एवं उनके अधिकार्यालय का उचित चयन होना।
- प्रत्यास्त्रों में बालू की कुर्ताइ उचित तरीके से होना।
- बालूओं में उचित गुणों का होना।
- बालू में जलाया की उचित मात्रा होना।
- उपयुक्त बालू का चयन।
- बालू की शुद्धता।
- संचकन की उचित विधियों का चयन करना।
- पिघली धातुओं का उड़ेलते समय उचित तापक्रम होना।
- रार, राश्वरों, गेट इत्यादि का उचित निर्माण।

3.24 निशिट डलाइंग प्रक्रम

इस अध्याय में हम कुछ निशिट डलाइंग एवं संचकन विधियों का अध्ययन करेंगे। पूर्वती अध्यायों में समान्तराया समीक्षाओं को रेत के सांचों में डालकर बनाया गया है। परन्तु वे सभी विधियों का अध्ययन करेंगे। निशिट डलाइंग प्रक्रमों या विधियों का प्रचलन बढ़ाता जा रहा है लेकिन आश्चर्यक रूप से उन्हें प्रयोग करते हैं। अलाइंग कुछ अन्य डलाइंग प्रक्रमों या विधियों में बनाया गया अलाइंग है। इसीलए इन्हें निशिट प्रक्रम कहा जाता है। इन अध्याय में हम स्थाई सांचा डलाइंग (Permanent Mould Casting), सतत डलाइंग (Continuous Casting), डाइ-डलाइंग (Die Casting), कोश सांचा डलाइंग (Shell Mould Casting), स्लश डलाइंग (Slush Casting), फाउंड्री का मसीनीकरण (Machining of Foundries) इत्यादि प्रक्रमों का विस्तृतपूर्वक अध्ययन करेंगे।

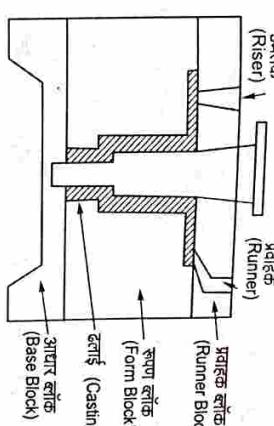


दित्र 50—स्थाई सोचा

(1) स्थाई सोचा डलाइंग प्रक्रम (Permanent Mould Casting Process) : स्थाई सोचा डलाइंग में बायों ने सोचों को उपयोग के प्रयोगत तोड़ा नहीं जाता इसलिए इस विधि को स्थाई सोचा डलाइंग प्रक्रम कहा जाता है। इस प्रक्रम के मान्यता अनिन प्रतिरोधक एवं बारीक कणों वाले सोचों में निशिट लोहे तथा इस्पात द्वारा बानाये जाते हैं। इस विधि को स्थाई में धातु को गुरुत्व की गुहिका (Gravity Casting) भी कहा जाता है क्योंकि इस विधि में धातु को गुरुत्व की सहजता से सोचों में उड़ेलते हैं। इस प्रक्रम के सोचों का निर्माण मूलतः उदय तत्त्वों में पृथक्षक्त युक्त दो भागों में किया जाता है। दोनों भागों की कम्बलों की मदद से जड़ा जाता है। स्प्रे सोचों की गुहिका (Cavity) आधार ब्लॉक एवं प्रवाहक ब्लॉक के बीच रुपण ब्लॉक (Form Block) में निहित होती है। प्रवाहक ब्लॉक में रनर (Runner) या प्रवाहक एवं उन्नतक या राइजर (Riser) या प्रवाहक एवं उन्नतक या राइजर (Riser) या प्रवाहक एवं उन्नतक या राइजर दोनों को पृथक्षक्त रखा पर खड़ते हैं। कोरों प्रयोग सोचों की गुहिका (Cavity) आधार ब्लॉक एवं प्रवाहक ब्लॉक के बीच रुपण ब्लॉक (Form Block) में निहित होती है। इनको द्वारा स्वच्छ एवं अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। इन डलाइंग प्रक्रमों में कम दोष उत्पन्न होते हैं एवं इनमें एक समान ही इनके द्वारा स्वच्छ एवं अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। इन डलाइंग प्रक्रमों में कम दोष उत्पन्न होते हैं एवं इनमें एक समान ही अद्ध स्थाई (Semi Permanent) सोचा कहा जाता है। इनको द्वारा स्वच्छ एवं अच्छी परिष्कृत कम स्थान की जरूरत पड़ती है। इस विधि द्वारा कम कुशल श्रमिक भी उत्पन्न होते हैं। बालू एवं ब्लॉकों के निर्माण, कम्बल या राइजर एवं इनके निर्माण, गिर बॉक्स हाउसिंग निर्माण, इत्यादि में होता है।

(2) **फुल मोल्ड कार्टिंग प्रक्रम (Full Mould Casting Process)** : इस प्रक्रम में फौप स्लाइस्टिक (Foamed Plastics) का प्रयोग कर निश्चय प्रकार का प्रतीरूप बनाया जाता है जिसमें प्रावाह छिद्र, रनर (Runners), एवं राइजर (Riser) बने रहते हैं। इन प्रतीरूपों का निर्माण फौप स्लाइस्टिक्स पर मार्गिना इचादि प्राक्टिक्याओं को पूर्ण करने के पश्चात किया जाता है। फिर इन प्रतीरूपों को सिरियस क्षयकर बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि प्रतीरूपों पर खार निकल जाता है। फिर इन प्रतीरूपों को सिरियस क्षयकर बाहर निकाल लेते हैं इस विधि द्वारा किसी भी पदार्थ किसी भी आकार एवं आकृति की बनाई जाती है। प्राप्त अस्तु की सतह को फिनिशेंग उच्च कोटि की होती है। इसे पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसी कारण इनका व्यय अधिक होता है।

(3) **सातत डलाइ प्रक्रम (Continuous Casting Process)** : यह एक निरंतर चलने वाला डलाइ प्रक्रम है। इसलिए इसे सतत डलाइ प्रक्रम कहा जाता है। इस विधि में कुछ प्राक्टिक्याएँ ऊपर से नीचे की तरफ या लावकर दिशा में होती हैं एवं कुछ सतहों अथवा शीतल दिशाओं में होती है। इस विधि में पिघली धातु लावकर दिशा में रखी रखते हैं। यह मोल्ड दोनों तरफ से बुला होता है। निकलने वाली वस्तु मोल्ड की आकृति के अनुरूप एक सुनिश्चित अनुप्रस्थ कार्री होती है। यह वस्तु ऊपर से कठोर एवं अंदर से द्रवित अवस्था में होती है। फिर इस वस्तु पर जल की पुहार डालकर गंदा किया जाता है परन्तु यह पूर्ण रूप से रुद्ध नहीं हो पाती किंतु इस वस्तु की सतह पर स्थित विभिन्न मार्गिना प्रक्टिक्याओं से उपयोग स्टील उद्योगों में गोले, चौकोर, पाइपों, द्रूबों अथवा घोंडों के निर्माण में किया जाता है।

(4) **स्लश डलाइ प्रक्रम (Slush Casting Process)** : इस विधि का कार्य सिर्डन्हार्न यह है कि पिघली धातुओं को एक स्लाइटिंग माँचों में पर देते हैं, उसकी सतह के जमने के पश्चात शेष पिघली धातु का सॉचा उल्टा कर निकल दिया जाता है। इस विधि द्वारा कम तापमान पर पिघलने वाली निश्चित धातुओं का निर्माण किया जाता है। दीवारों की मोटाई दो घटकों (Core) के बिना जाता है। इसके द्वारा प्रायः पतली दीवार वाली डलाइ का निर्माण किया जाता है। दीवारों को मोटाई दो घटकों एक हुत शीतलन समय व दूसरी प्रभाव पर निर्भर करती है (चित्र 2)।

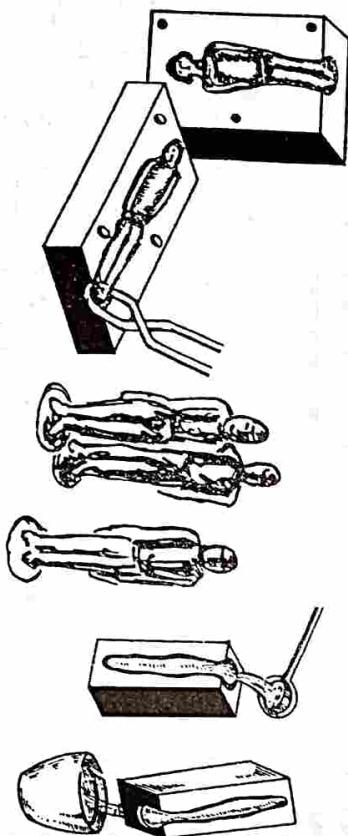


चित्र 51—स्लश डलाइ

(5) **सेंट्रीफूल या उपकेन्द्री डलाइ प्रक्रम (Centrifugal Casting Process)** : इस प्रक्रम में धातु घूमते हुये सांचे में उसके अक्ष पर उड़ते हैं। जो कि उपकेन्द्री घूमते हुए सांचों में जमा हो जाती है। धातु में निलौ जैसे मेन, नर, गृहज एवं कोंते इत्यादि की जलत नहीं होती है। इस विधि का उपयोग खोखली बेलनाकार वस्तुओं की डलाइ


है। उन्हीं अंत सतहों पर धातुओं की चारों चाढ़ने में किया जाता है। इसके द्वारा निम्न दलाइम् प्रायः मुद्र व समर्थनत होते हैं। सेंट्रीफूल कार्टिंग निम्न तीन प्रकार की होती है—

(i) **पूर्ण उपकेन्द्रीय डलाइ (True Centrifugal Casting)** : इस प्रक्रम में पिघली धातुओं को घूमते हुये सांचों की अक्ष पर उड़ते होते हैं। निकलने के बाद तीनों धातुओं की अक्ष जैसे कीटन, ऊर्ध्वाधर अथवा कोणीय पर समलतापूर्वक धूम सक्ते हों। इस विधि द्वारा खोखली बेलनाकार वस्तुयों जैसे कि डलाइ लौह के पाइप, तुरा, गन-चैरल, खोखले प्रोपलर शास्त्रों इचादि जैसी निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

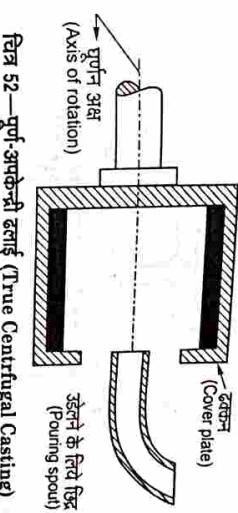

चित्र 52—पूर्ण-अपकेन्द्री डलाइ (True Centrifugal Casting)


(ii) **अर्ध-उपकेन्द्रीय डलाइ (Semi Centrifugal Casting)** : इस प्रक्रम में सॉचा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर धूमता हुई पिघली धातुओं को अक्ष पर उड़ते होते हैं। जो कि उपकेन्द्री घूमते हुए सांचों के पश्चात सुइँद हो जाती है। अर्ध उपकेन्द्री डलाइ मृशन में एक वृत्ताकार भेज होती है, जो अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों होनों के पश्चात सुइँद हो जाती है। अर्ध उपकेन्द्री डलाइ मृशन में एक वृत्ताकार भेज होती है, जो अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों होनों के पश्चात सुइँद हो जाती है। इस विधि द्वारा तो सतह धूमती है। सांचों को फ्लास्ट्स (Flasks) सहित में जो पर लेप्प कर सुरुत कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा तो सतह धूमती है। सांचों को फ्लास्ट्स (Flasks) सहित में जो पर लेप्प कर सुरुत कर लिया जाता है जिसे मार्गिना करने के पश्चात खोखला बनाया जा सकता है। इसके द्वारा पुल्ली, नियर प्रोपलरों, डिस्क निर्माण, वाहनों के एलाय लौट बनाये जाते हैं।

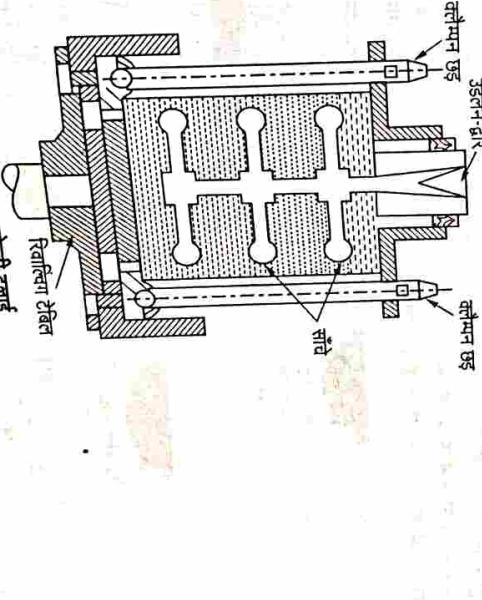

चित्र 53—अर्ध-उपकेन्द्री डलाइ (Semi Centrifugal Casting)


(iii) सेंट्रीफ्युजिंग (Centrifuging) : यह प्रक्रम अर्थ उपके नींदे डलाई प्रक्रम के समान ही होती है। सभी प्रक्रम में विषयीय घाटे और घासी घाटे में डलाई जाती है। सारे केन्द्रीय स्थूली से एक माला से एक माला के बिचली घाटे उत्तमीय अंगों पर घृणा हुई केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों (Radial Gates) से निकलकर मालों में प्रवाह करते हैं और यह रहते हैं विषयीय घाटे केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों (Radial Gates) से निकलकर निजा छारों से रहते हैं। विषयीय घाटे केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों से रहते हैं।

(6) कोश सौंचा या शैल मालड डलाई (Shell Mould Casting) : इस प्रक्रम द्वारा पाली काट वाली बालों को बाला जाता है। इसके द्वारा प्राप्त वस्तुये प्राप्त उच्च गुणवत्ता, परिशुद्ध विमाओं वाली होती है। इस विधि में सर्वप्रथम लेवे को बाला जाता है। इसके द्वारा प्राप्त वस्तुये प्राप्त उच्च गुणवत्ता, परिशुद्ध विमाओं वाली होती है। इस विधि में सर्वप्रथम लेवे को बाला जाता है। इसके द्वारा प्राप्त वस्तुये प्राप्त उच्च गुणवत्ता, परिशुद्ध विमाओं वाली होती है।

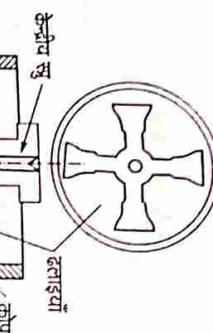

चित्र 54—सेंट्रीफ्युजिंग (Centrifuging)

को मालन आकृति एवं आकारों के घाटे-प्रतिरूप तेजर कर दिये जाते हैं। प्रतिरूप को बोल्टों की सहायता से घाटे की ऊपरी कम्पनी करते हैं। घटी का ताप लाभा 120°C-250°C तक होता है। घटी से निकालने के प्रयत्न एवं प्राप्तता का लेप कर दिया जाता है ताकि रेत के कण उस पर न चिपक सकें। इस एक बक्से में प्रतिरूपों को कठींपा कर दिया जाता है। इन बाक्सों में वारीक बालू एवं 5% फिलोलिक रेसिन का मिश्रण रहता है। इस इस बाक्स को उल्टा कर देते हैं। फिर यह मिश्रण (Sand Resin) प्रतिरूप पर गिरता है। जब यह बालू गर्म प्रतिरूपों पर लगता है तो उसके साथ मिला गिरिन पदार्थ द्वारा के रूप में बढ़ने लगता है। तब घटी में मिलकर प्रतिरूप के ऊपर उच्च ऊपरी कम्पनी के बिचली घाटे हुए केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों (Radial Gates) से निकलकर निजा छारों से रहते हैं। विषयीय घाटे केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों से रहते हैं।

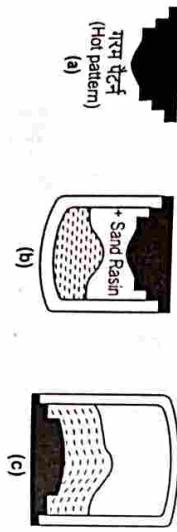


चित्र 55—कोश—सौंचा डलाई के विभिन्न चरण

निलौटी हो तो उसके साथ मिला गिरिन पदार्थ द्वारा के रूप में बढ़ने लगता है। तब घटी में मिलकर प्रतिरूप के ऊपर उच्च ऊपरी कम्पनी के बिचली घाटे हुए केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों (Radial Gates) से निकलकर निजा छारों से रहते हैं। विषयीय घाटे केन्द्रीय स्थूली से निकलकर निजा छारों से रहते हैं। इसके प्रयत्न एवं गुणांश या योगिक कोश को मध्यम कर दिया जाता है। इसके प्रयत्न एवं गुणांश या योगिक कोश को मध्यम कर दिया जाता है। इसके प्रयत्न एवं गुणांश या योगिक कोश को मध्यम कर दिया जाता है। इसके प्रयत्न एवं गुणांश या योगिक कोश को मध्यम कर दिया जाता है। इसके प्रयत्न एवं गुणांश या योगिक कोश को मध्यम कर दिया जाता है।


(7) डॉइ डलाई प्रक्रम (Die Casting Process) : इस विधि का प्रयोग मास मोडलकरन या डिम्पलरन में किया जाता है। इस प्रक्रम में दो भागों की स्थायी डाइयों का उपयोग मात्र है। दोनों भागों की मिलाने के बावजूद उच्च दाव पर पिण्ठली घाटों को प्रयोग करता है। डाइ ने पहुंचने के प्रयत्न जाता है। फिर डाइयों के दोनों भागों को अलग कर दिये बन्दुक के बाहर निकाल दिया जाता है। डाइ ने पहुंचने के प्रयत्न जुड़ाइ डलाई मर्यान (Die Casting Machines) का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य द्वारा निम्न दो प्रक्रम को डाइ डलाई बनाने का प्रयोग किया जाता है—

(i) हॉट चैम्बर प्रसोन (Hot Chamber Machine) : इन मर्यानों में घाटे मर्यानों के घाटे हो निर्भवता है। इनके पात्र घाटे रखने के लिए लाला रहता है। जो कि घटी में लाला रहता है। इनका दाव का दाव करने हेतु तक सिल्लर रहता है। विषयीय घाटे को डाइ में एक यांत्रिक युक्ति (Mechanical Device) को महतवाला से पहुंचाया जाता है। इस युक्ति में यांत्रिक युक्ति घाटे को उच्च दाव पर डाइ में प्रवेशित करता है। इस प्रक्रम को मर्यानों द्वारा मासांश, बल्कि, इन एल्युमिनियम एवं मौग्नोरियम इत्यादि को डलाई आसानी से को जा सकती है।

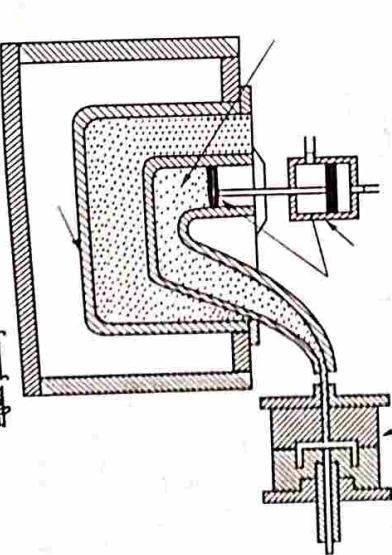

चित्र 56—नूत्र-झूत डॉइ डलाई मशीन

(ii) कॉल्ड चैम्बर प्रसोन (Cold Chamber Machines) : इन मर्यानों में घाटे का गालन मर्यान में न होकर बहु घटी में किया जाता है। पिण्ठली घाटे को लैडल (Laddles) में प्रक्रक मालों की युक्ति में उड़ोला जाता है जिसे लैडल गर्च दाव डलकर डाइ के भीतर प्रवेशित करा देता है। नूत्र होने के प्रयत्न दृष्टव को निकल लेते हैं। यह मर्यान एल्युमिनियम पदार्थों को डलाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।

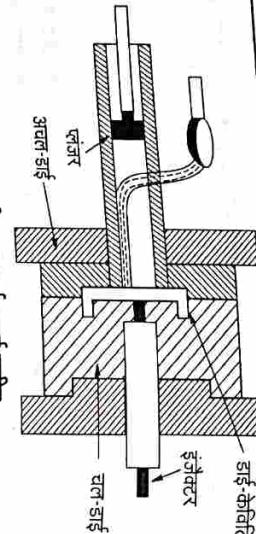

चित्र 57—शीत कक्ष डॉर्लाइ मशीन

(7) इन्वेस्टमेंट मॉल्ड कॉस्टिंग (Investment Mould Casting) : इस विधि को तुप्प मोम (Last wax) डलाई भी कहा जाता है। इस विधि में पैटर्न का निर्माण मोम की सहायता से किया जाता है। मोम को ताप सह बढ़ते में दबकाएँ गोल्ड को उल्काकर पिघले पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। जिससे कि मोल्ड ठीक उसी आकृति की गुहिका (Cavity) का निर्माण स्थान हो जाता है। एक बार प्रयुक्त किया गया पैटर्न दुबारा प्रयुक्त नहीं हो पाता।

निर्माणविधि : इस प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले मोम या लाइस्टिन को एक स्थायी धात्विक-डॉर्ल (Metallic Die) में दबाकर प्रतिलिप्त तैयार कर लिया जाता है। डॉर्ल के साथ ही बन जाती है इसका प्रयोग कर अनेकों प्रतिलिप्त निर्मित किये जा सकते हैं। इसके पश्चात इन प्रतिलिप्स पर बंधक पदार्थ जैसे चांच में उच्चताप सह पदार्थों का मिश्रण तैयार कर उस पर लेपन कर दिया जाता है। इस प्रकार जो गोल्ड निर्मित होता है वह इन्वेस्टमेंट मोल्ड कहलाता है। प्रयुक्त ताप सह पदार्थ है चूर्ण सिलिका (Silica Flour), चूर्ण जिरकोन (Zircon Flour) इन को गोल्ड पर लेपन करा जाता है।

जुगाएं उत्पादन : इस विधि द्वारा पतले काट की जटिल हल्के भार वाली, सूक्ष्म विमाओं लगभग +0.005 mm तक इत्यादि प्रकार की डलाईयों का निर्माण सरलापूर्वक किया जा सकता है। इस प्रक्रम का उपयोग कर छांचे आकृति के डलाई एवं मंदन किया (Slow Processes) इत्यादि के डलाईों को भी निर्मित किया जा सकता है।

इस प्रक्रम का उपयोग कर याइपाइटरो के कल और टर्बाइन ल्योड, सिलाइ मर्सोन के पुर्जे, अंटोमोबाइस्ट के पुर्जे, विभिन्न प्रकार के मान यंत्रों इत्यादि का निर्माण किया जाता है।

(9) प्लास्टर सांचा डलाई (Plaster Mould Casting) : इस प्रक्रम प्लास्टर आॉफ पैटर्स (POP) द्वारा मान जिसमें भैंस डलाई को विभाजक पदार्थ जैसे तेल, मोम, परचात् प्रतिलिप्त को अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा सांचे के दोनों भागों को तैयार कर उन्हें जोड़कर ऐसैस्टर कर लेते हैं। पिघलते थाईओं को इस प्रकार तैयार कर लेते हैं। इस विधि में डलाकर गाँठित बहुत ग्रात उसकी मिश्रण थाईओं जैसे बाल्च, सीसा, एल्यूमीनियम तिन विधि अधिक महंगी। इसके द्वारा लौह धातु के डलाई नहीं बनाये जा सकते। इसके द्वारा बड़ी दुर्लिख्य एवं उच्च तपक्रम पर पिघलने वाली चम्पुओं की डलाईयों का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है।

- (10) डलाइशाला का यन्त्रीकरण (Mechanisation of Foundries) : डलाइशाला के यन्त्रीकरण का अर्थ युआ आर्ट अवयव समावेश हते थे जो कि श्रमिक के लिए हानिकारक होते थे। यन्त्रीकरण विभन्न चरणों में होता है। जैसे मैटरिल हैंडलिंग में कार्डिशालों को अध्युनिकरण (Modernisation of working conditions) प्रदानी के हस्तातण का यन्त्रीकरण मैटरिल हाउस या यन्त्रीकरण (Dust and fume Control)। इनके अलग यन्त्रीकरण की उल्लंघन सीमाये भी हैं जैसे मैटरिलों के अवसरों में कमी आ जाती है। हस्त संचकन विधि द्वारा काम करने वाले श्रमिकों की दक्षता समाप्त हो जाती है। कम उत्पादन हेतु उपयोगी नहीं होता इत्यादि।

अभ्यास प्रश्न

मैटरिल या प्रश्न

1. निम पर टिप्पणी कीजिए—
 (a) पार्टिंग सैण्ड (Parting Sand)

- (b) सैण्ड का प्रवाह क्षमता (Flowability of Sand)
 (c) कोर गम (Core Gum)
 (d) मूलर (Muller)

- (e) स्क्रू (Sprue)
 (f) राइजर (Riser)
 2. निमलिखित डलाई प्रक्रमों द्वारा निर्मित विशेष वस्तुओं के उत्पादन जीजए—
 (i) शीत डलाई,
 (ii) स्थानी सौचा डलाई,
 (iii) रूपा डलाई,
 (iv) पर्फेक्चर्ड डलाई।

3. बिन-बिन प्रकार के बालू की सूची बनाइये। उनके प्रयुक्त प्रयोगण (Test) दीजिए।
 4. मॉल्ड बनाने में बालू की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की बालू के नाम दीजिए।


5. सांचा बनाने के पदार्थों को कैसे नायकृत किया जाता है।
 6. मॉल्ड (Mould) कितनी प्रकार के होते हैं? किसी एक का प्रयोग कीजिए।
 7. मॉल्ड (Mould) बनाने के लिए बालू को किस प्रकार तैयार किया जाता है। सांचों में क्या दोष पाये जाते हैं?

8. रेस सांचा बनाने की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिये तथा डलाई के लिए तैयार सांचे के अनुप्रयोग काट की स्वच्छ आकृति बनायी जाती है।

9. डलाइशाला में रेट पर होने वाले परीक्षणों की विवेचना नीजिए।
 10. मॉल्डिंग बालू में कौन-कौन से गुण विद्युमान होने चाहिए?

11. बालू डलाई हेतु प्रयुक्त बालू के गाँठित गुणों की सूची जाइए।
 12. मॉल्डिंग बालू के गुणों को प्रभावित करने के लिए मिलाये जाने वाले यांत्रिकों (Additives) की विवेचना कीजिए।
 13. डलाई रेट की चार वांछनीय आवश्यकताएं क्या हैं? प्राकृतिक रेट की उल्लंघन में कृतिम रेट की उल्लंघन (2000, 2002)

विधि 58—प्लास्टर सांचा डलाई

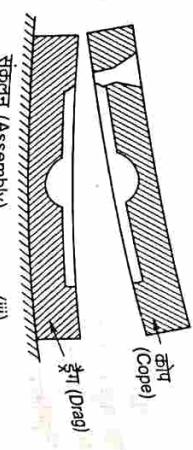

14. मोहिंडा बालू के गोणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
 15. बालू के कित्तों 5 गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
 16. बालू के परीक्षण को विध्या का वर्णन करो।
 17. सीव शेकर मणि का सचित्र वर्णन कीजिए।
 18. बालू को का आकार किस प्रकार जात किया जाता है?
 19. निम्नलिखित का विस्तारपूर्वक सचित्र वर्णन कीजिए—
 (i) कठोरता विधिरांग करते की विधि
 (ii) परामर्श निशाचित करते की विधि
 20. उच्च तापीय गुणों से आप क्या समझते हैं?
 21. बालू की सामर्थ्य वस्त्र होते हैं?
 22. पारामर्श मीटर का कार्य सिद्धान्त समझाइये।
 23. सैन्ड ग्रेन एवं सैन्ड स्ट्रेच टेस्टर में क्या भेद है?
 24. तनन (Tensile) सम्प्रग्राह (Compressive) एवं कर्तन सामर्थ्य टेस्ट का कार्य सिद्धान्त बताइये।
 25. कोलोरोमिक्रिटी की परीक्षण कीजिए।
 26. महिनता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
 27. रासायनिक प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं?
 28. प्रश्न शम्पता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
 29. ताप महदया किसे कहते हैं?
 30. साँचे में उड़ेन्त तथा बंद करने में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
 31. रेत संचकन ढलाई की तुलना में स्थायी साँचा ढलाई के लाभ तथा हानियाँ बताइये।
 32. परिशुद्ध निरेशन (प्रिसेजन इन्वेस्टमेंट) ढलाई प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन इसके विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ कीजिए।
 33. ढलाई लोहा ढलाईशाला में स्फूर्तोला भट्टी को क्यों प्रयोगिकता दी जाती है? ढलाई लोहा ढलाई हेतु क्यूराला भट्टी में प्रयुक्त मिश्रण का संबंधन दीजिए।
 34. रेखाचित्र को सहायता से एक टिल्टिंग फॉर्नेस (Tilting Furnace) की कार्यविधि समझाइये।
 35. आदि रो-संचकन ढलाई के कोई तीन दोष, उनके कारण तथा उपचार देते हुए बताइये।
 36. ढलाईशाला में प्रयोग होने वाले विभिन्न रूपों तथा धृति-पदार्थों के नाम लिखिये। गालिकों (fluxes) का प्रयोग क्यों किया जाता है?
 37. ढलाईशाला में धृतुओं को पिघलने में प्रयुक्त गतकों (fluxes) के कार्यों को समझाइये।
 38. क्यूरोला भट्टी के विभिन्न रूपों किस प्रकार दिये जाते हैं? स्फूर्तोला भट्टी का स्वच्छ चित्र बनाकर वर्णन कीजिए।
 39. स्वच्छ चित्र की सहायता से एक क्यूरोला भट्टी का स्वच्छ चित्र बनाकर वर्णन कीजिए।
 40. ढलाई में दोषों के होप कीन-जौन से कारक उत्तरदाता है?
 41. एक गत भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसको कार्यप्रणाली समझाइए।
 42. धृतु ढलाई प्रक्रम के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
 43. लोछिं तथा मूँजन (Swell) के कारणों तथा उनके निदानों को सूचीबद्ध कीजिए।
 44. क्यूरोला भट्टी संचालन में निहित विभिन्न चरणों का स्पष्ट वर्णन कीजिए।
 45. निज पर टिप्पणी लिखिए—
 (i) ढलाई का निस्तरण
 (ii) ढलाई का बचाव (Salvaging of castings)
 (iii) ढलाई की सतहों का उपचार

- (iv) गेट व राइजर
 (v) क्यूरोला भट्टी
 (vi) उच्च ताप-सह पदार्थ एवं गालक
 (vii) कोरिंग (Corining)
 (viii) एक भट्टी के कार्य सिद्धान्त को एक स्पष्ट रेखाचित्र देते हुए समझाइये।
 46. एक भट्टी द्वारा ढलाईशाला में प्रयुक्त क्यूरोला भट्टी का स्वच्छ रेखाचित्र बनाया क्यूरोला को बचाने में क्या सावधानियाँ बताते जाते हैं? मोहिंडा तथा पोरिंग (Pouring) उपक्रमों को स्पष्ट समझाइये।
 47. संचकन ढलाई तथा डाई ढलाई प्रक्रम में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
 48. कोई सींचा ढलाई प्रक्रम (Shell Mould Casting Process) का स्वच्छ चित्र के साथ वर्णन कीजिए।
 49. डलाईशर के यन्त्रोनकरण (Mechanisation) की महता को समझाइये।
 50. अच्यु विधियों के मुकाबले डाई-कास्टिंग के लाभ तथा हानियों की सूची बनाइये।
 51. संत्रिप्तप्रात चार्सिटा प्रक्रम को समझाइये। इसके लिये अनुप्रयोगों तथा लाभों का उल्लेख कीजिए।
 52. संत्रिप्तप्रात चार्सिटा प्रक्रम को समझाइये। इसके लिये अनुप्रयोगों तथा लाभों का उल्लेख कीजिए।
 53. लालाई-ढलाई (Continuous Casting) विधि का रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।
 54. लालाई-ढलाई (Continuous Casting) विधि का रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए—

- (i) अपकेन्द्री ढलाई
 (ii) शैल मोलिंग तथा डाई कास्टिंग
 (iii) फुल मोल्ड कास्टिंग
 (iv) इव्वेस्टमेंट मोल्ड कास्टिंग
 (v) परमानेट मोल्ड कास्टिंग
 1. निज आकार के कणों में परामर्शता अधिकतम मिलती है—
 (a) गोलाईदर गुण
 (b) अर्धकोणीय कण
 (c) कोणीय कण
 (d) सुंगत कण
 2. मोहिंडा सैन्ड में लिनिसिड औपेल मिलाने से निज गुण प्राप्त नहीं होता—
 (a) कोर की सतह कठोर हो जाती है
 (b) कोर अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है
 (c) कोर की समन्वयता बढ़ जाती है
 (d) उपोक्त सभी
 3. निज गुण के कारण रेत कास्टिंग में आसानी से अलग हो जाता है—
 (a) परामर्शता
 (b) डाई स्ट्रेच
 (c) परोपरिविल्टी
 (d) कोलोरोमिक्रिटी

4. क्लो आधिकता से मोलिंग सैन्ड की समन्वयता का मान होता है—
 (a) कोई नहीं
 (b) अधिक
 (c) अधिक
 (d) कोई नहीं

5. मोल्ड सैन्ड मोहिंडा का लाभ है—
 (a) डाई स्ट्रेच अधिक होती है
 (b) परामर्शता अधिक होती है
 (c) उपरोक्त सभी
 (d) ग्रीन स्ट्रेच बढ़ता है
 (e) ग्रीन स्ट्रेच बढ़ता है
 (f) जोई नहीं

6. सल्फाइट लाई बालू को निज गुण प्रदान करता है—
 (a) ग्रीन स्ट्रेच बढ़ता है
 (b) ग्रीन स्ट्रेच बढ़ता है
 (c) ग्रीन स्ट्रेच बढ़ता है
 (d) जोई नहीं

- | | |
|---|--|
| 7. इंप निम कारण से होता है— | (a) बाल्क की स्ट्रेच का कम होना
(b) बाल्क की इई स्ट्रेच का कम होना
(c) मोल्ड की पारगमता कम होना |
| 8. निम को बोर्ट लास भी कहते हैं— | (a) शीरा
(b) कोल डस्ट
(c) सोडियम सिलिकेट
(d) उत्तरोक्त सभी |
| 9. निम बाल्क का उपयोग निम लेनाक बाली धारुओं के लिये काते हैं— | (a) शुष्क बाल्क
(b) बैंकिंग बाल्क
(c) कोर बाल्क
(d) सॉर्टिंग बाल्क |
| 10. इस गुण के कारण बाल्क पिघली धारु से कोई गसायनिक क्रिया नहीं करता— | (a) फ्रिक्वेंसी नेचर
(b) रासायनिक प्रतिरोधकता
(c) परायात्रा
(d) (a) व (b) दोनों |
| 11. रनर को मोल्ड से जोड़ने के लिये बनाया जाता है— | (a) ल्यू
(b) राइजर
(c) गर्ट
(d) बैसिन |
| 12. सीमेंट सेंड मोल्ड की रिकेक्ट्रोनेस होती है— | (a) कम
(b) अधिक
(c) शून्य
(d) इकाई |
| 13. निम का उपयोग पार्टिंग पदार्थ के रूप में होता है— | (a) मिलिका रेत
(b) प्रोफाइट पाउडर
(c) सोप स्टोन पाउडर
(d) उपरोक्त सभी |
| 14. निम बाल्क फीसिंग बाल्क को सोपें करती है— | (a) लोम बाल्क
(b) कोर बाल्क
(c) बैंकिंग बाल्क
(d) पार्टिंग बाल्क |
| 15. निम प्रक्रिया में हार्डिंग एंजेन मिलाने की आवश्यकता होती है— | (a) सोडियम सिलिकेट बोल्डिंग
(b) इई सेंड मोल्डिंग
(c) सोडियम सिलिकेट बोल्डिंग
(d) उपरोक्त सभी |
| 16. निम उपरोक्ता का उपयोग मोल्ड बाल्क तैयार करने में नहीं होता है— | (a) छन्नी
(b) इ-स्प्राइक
(c) मूल्त
(d) एपरेटर |
| 17. निम गुण के कारण मोल्ड की बाल्क धारु के दाव को सहन करती है— | (a) ग्रीन स्ट्रेच
(b) फ्लोरिंगबिलिटी
(c) कार्ल्ट शर्ट होने का कारण है—
(d) एपरेटर |
| 18. निम की पिरानी धारु का तापक्रम होना होता है— | (a) पिरानी धारु का तापक्रम होना
(b) कास्टिंग के संकरण अधिक पतला होना
(c) कास्टिंग के संकरण अधिक पतला होना |
| 19. निम-सिलिकान के रूप में निम योगिक प्रयोग किये जाते हैं— | (a) टर्मोपार
(b) एक अच्छे ट्रिक्वेंसी मैटरियल में यह गुण नहीं होता है—
(c) फैल स्पार
(d) सोर्टिंग योगिक |
| 20. एक अच्छे ट्रिक्वेंसी मैटरियल में यह गुण नहीं होता है— | (a) निम लिथित प्रतिरोध
(b) रासायनिक स्टोन में अस्तीय स्टोन में
(c) रोनों से रिक्रेव्ट्रो में मैनमाइट को प्रतिरोधता है—
(d) ट्रांज कार्पेन्ट मार्ग |
| 21. जोमाइट ईंटों निम स्टोन में अभिक्रिया करती है— | (a) अस्तीय स्टोन में अस्तीय स्टोन में
(b) शरांच स्टोन में शरांच स्टोन में
(c) रोनों से रिक्रेव्ट्रो में मैनमाइट को प्रतिरोधता है—
(d) डिलेमाइट में डिलेमाइट में |
| 22. निम अस्तीय ट्रिक्वेंसी में मैनमाइट को प्रतिरोधता है— | (a) सिलिका
(b) खारंच स्टोन
(c) एर्जिना
(d) डिलेमाइट |
| 23. कुमिलित को गलाने को क्षमता की माप निम धारु को गलाने को क्षमता में | (a) एंटुमिनियम
(b) तीव्र
(c) कोर्स
(d) अपरन |
| 24. क्रोम-मैनेसाइट में मैनेसाइट की प्रतिरोधता होती है— | (a) 30%
(b) 50%
(c) 70%
(d) 90% |
| 25. ह्यूं के एकटम ऊपर निम जान होता है— | (a) सांगत जेन
(b) प्रो-हॉटिंग जेन
(c) प्रज्वलन जेन
(d) डिस्क्वल जेन |
| 26. चाँदी के लिये इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं— | (a) लाइम स्टोन
(b) सोडियम यॉनिक
(c) कैल स्पार
(d) मैनेज यॉनिक |
| 27. क्रोमाइट ईंटों का फ्लूजन तापक्रम होता है— | (a) 900°C
(b) 1700°C
(c) 2100°C
(d) 2700°C |
| 28. निम में से कृष्णम इधन है— | (a) शैल
(b) बिल्डर्टेंड कॉल
(c) लिमाइट
(d) उत्तरोक्त सभी |
| 29. कास्ट अपायन का तापनांक है— | (a) 900°C
(b) 1000°C
(c) 1100°C
(d) 1200°C |

30. रेकिंग रोड का उपयोग निम्न कार्य के लिये करते हैं—
 (a) भट्टी में कोक को व्यवस्थित करने के लिये
 (b) प्रिस्टो धातु की छालाई योग्यता चैक करने के लिये
 (c) कोक हटाने के लिये
31. धातु गलाने के लिये इस पात्र का उपयोग करते हैं—
 (a) कुंडी
 (b) कुम्हसिबिल
 (c) एक 182 सेमी व्यास की कम्हसिबिल की शमता होगी
 (d) एक 17 से 24 टन प्रति घंटा
32. एक 182 सेमी व्यास की कम्हसिबिल की शमता होगी
 (a) 3 से 4 टन प्रति घंटा
 (b) 11-16 टन प्रति घंटा
 (c) 30-35 टन प्रति घंटा
33. कुम्हसिबिल को निम्न आंजार से साफ करते हैं—
 (a) कुण्डी
 (b) स्कैच
 (c) धीकरी
 (d) धूपिन
34. मोर्लिंग सेंड को ठीक प्रकार से रीमांग न होने के कारण यह दोष उत्पन्न नहीं होता है—
 (a) सूजन
 (b) ड्रॉप
 (c) ड्रॉप-अपक्रेन्ड डालाई ड्राइव निम्न प्रकार की कार्डिंग तैयार होती है—
 (d) इन्वर्टर
35. निम्न प्रकार की कार्डिंग तैयार होती है—
 (a) गोप
 (b) खोखली
 (c) दोनों
 (d) इनमें से कोई नहीं
36. राइझाइटर के पुर्ण निम्न कार्डिंग नियम से कास्ट किये जाते हैं—
 (a) डाई कार्डिंग
 (b) इन्वर्टरस्टेट मॉल्ड कार्डिंग
37. फुल मॉल्ड कार्डिंग में प्रयुक्त पैटर्न निम्न पदार्थ का बना होता है—
 (a) गोप
 (b) कॉर्प
 (c) PVC
 (d) E.P.S.
38. निम्न विषय में धातु गुरुत्व द्वारा साँचों में जाती है—
 (a) स्थायी साँचा कास्टिंग
 (b) फुल मॉल्ड कार्डिंग
 (c) डाई कार्डिंग
 (d) शैल मॉल्ड कार्डिंग
39. शैल मॉल्ड कार्डिंग में निम्न संहेलक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है—
 (a) कैलिंग स्ट्रीपरेट
 (b) निंक स्ट्रीपरेट
 (c) कानोबा मोप
40. डलाइशला के यनोकरण का लाभ है—
 (a) उत्पादन में वृद्धि होती है
 (b) उत्पादन समय में कमी होती है
 (c) निम्न ज़ोब को डाई कार्डिंग के द्वारा बनाया जाता है—
 (d) ज़म लोक
 (e) अमोंचर शॉप्ट
42. सतत कार्डिंग में प्रयुक्त साँचे निम्न धातु के बने होते हैं—
 (a) कॉपर
 (b) लैड
 (c) ग्रे-कास्ट आपरेट
43. कॉल्ड चैम्बर डाई कार्डिंग मशीनों का प्रयोग निम्न की कार्डिंग तैयार करने के लिये होता है—
 (a) लैड
 (b) जिक
 (c) एल्युमिनियम
 (d) टिन

Chapter 4

प्रेस ट्रॉल (Press Tool)

4.1 परिचय (Introduction)

प्रायः आज जीवन के हर क्षेत्र में हम धातु की छालाई योग्यता चैक करने के लिये लेते हैं। धातु की छालाई योग्यता के बहुत सारे कार्यों का बहुतायत प्रयोग करते हैं। इन सामग्रीों को बनाने के लिए धातु की चढ़दरों को बहुत-सी यांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे—नम्न (bending), प्रक्षण (forging), कृति (stamping), ब्रेंट (trimming) आदि करने पड़ते हैं। जिनको करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोग दूत की आवश्यकता होती है। जो कार्डिंग को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयोग करने के लिए प्रेस दूल का प्रयोग किया जाता है। इन सामग्रीों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ काटने, मोड़ने आदि कार्यों का सम्पादन होता है। और यह इन प्रक्रियाओं के समय चिप्स (chips) बिभान्न प्रकार की आकृतियाँ काटने, मोड़ने आदि कार्यों का सम्पादन होता है। और यह इन प्रक्रियाओं के समय चिप्स (chips) बिभान्न प्रकार की आकृतियाँ काटने, मोड़ने आदि कार्यों का सम्पादन होता है।

इस समय प्रेस दूल एक छोटे बैच प्रेस दूल से लेकर बहुत विशाल आकार की मशीन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। और इसका निर्धारण बनाये जाने वाले उत्पाद के आकार तथा प्रयोग किये जाने वाले धातु बदर की प्रयोग करने के लिये जारी है। प्रेस दूल का प्रयोग सामान्यतः बहुत उत्पादन (mass production) में किया जाता है। क्योंकि यह मशीन प्रक्रिया सबसे उत्कृष्ट एवं कम समय में दक्षतापूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रेस दूल में मूलतः दो आगे होते हैं—(i) डाई, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ कर सकता है एवं (ii) यांत्रिकी (mechanism), जिसके माध्यम से बल का पारेशन होता है और प्रेस प्रक्रियाओं को कार्यान्वयन कर सकता है।

तिरेप्रकर पिछले कुछ वर्षों में कई प्रकार के यांत्रिक (mechanical) एवं इवोयेप्रेस दूल के प्रयोग बढ़ी आकृति के प्रक्रिया (forming) एवं कॉर्पिंग (drawing) प्रक्रियाओं को करने के लिए जा रहे हैं। आयुर्वक प्रेस दूल साल रूप से संबलित होती है तथा बहुत तीव्रता से कार्डिंग सम्पादन की प्रक्रिया को करते हैं। दुनिया के कई विकासित देशों में प्रेस कार्डिंग एवं अन्य धातु पर होने वाली प्रक्रियाओं में दूल के अभिकलन (design) एवं क्षमता में इनांग बहुत हुआ है कि बहुत प्रकार की प्रक्रियाओं को बड़े सरलतम ढंग से पूर्ण रूप से सम्भव हो गया है।

4.2 प्रेसों का वर्गीकरण (Classification of Presses)

प्रेसों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जा सकता है—

1. शाफ्ट स्रोत के आधार पर,
 2. क्रेमों की अधिकलपनाओं के आधार पर,
 3. रेमों की क्रियाशीलता के आधार पर,
 4. अपर्याप्त प्रयोजन के आधार पर।
1. शक्ति स्रोत के आधार पर,
 (a) उत्पादन लागत में कमी होती है
 (b) उत्पादन लागत में कमी होती है
 (c) उपरोक्त सभी
2. क्रेमों की क्रियाशीलता के आधार पर,
 (a) ज़म लोक
 (b) टरबाइन की आउटपर कैसिंग
3. रेमों की क्रियाशीलता के आधार पर,
 (a) ज़म लोक
 (b) टरबाइन के ब्लॉड
4. अपर्याप्त प्रयोजन के आधार पर,
 (a) हस्तचलित प्रेस—यह दो प्रकार की होती है—
 (b) रान्क चलित प्रेस—यह दो प्रकार की होती है—
 (i) यांत्रिक प्रेस,
 (ii) इवोयेप्रेस।

2. क्रेमों की अधिकल्पनाओं के आधार पर प्रेसों का वर्गीकरण

- बैच प्रेस प्रेस,
- अन्तराल प्रेस प्रेस,
- नमस्तील प्रेस प्रेस,
- समायोज्य स्तर प्रारूप प्रेस,
- मुगा प्रेस,
- सारत पार्श्व प्रेस
- सम्प्राप्ति प्रारूप प्रेस,
- मोहराव प्रारूप प्रेस।

3. रेमों की क्रियाव्विता के आधार पर प्रेसों का वर्गीकरण

- फ्रैंक एवं कोंटेन्टा रेह यन्त्रावली प्रेस,
- उत्कीटि चालित प्रेस,
- घर्षण टिक्क इडव प्रेस,
- शक्ति स्कू चालित प्रेस,
- शक्ति एवं फालोअर चालित प्रेस,
- रेक और मिनियन इडव प्रेस,
- नकल जोड़ प्रेस,
- इवाय एवं बायुवाय चालित प्रेस।

4. अपेक्षित प्रयोजन के आधार पर प्रेसों का वर्गीकरण

- कर्तन प्रेस,
- बैंकिंग प्रेस,
- कर्पन प्रेस,
- बंकन प्रेस,
- सकुनन प्रेस।

1. शक्ति दोत के आधार पर प्रेस

(a) हस्तचालित प्रेस—जैसा कि निम में प्रदर्शित है, इस प्रकार के प्रेसों में फ्रेम लगावे जाते हैं, को सहन करने याच होता है जो कि समूर्ण कर्तन भार एवं दाव भार जो रेम द्वारा स्थान में प्रेस करने होते हैं रेम का लौट C खण्ड में लौट के माध्यम से सचालित होता है तोह स्कू के अपर लोगों होते हैं जब हाथ से मुक्त होते हैं, तब लौह स्कू नट के अन्दर से चलने से लैप-नीचे चलता है। रेम B के ऊपर एक डाइ लॉग होते हैं जो कि रेम के मिलकर रेम दूसरे हो धाको की चढ़तर को छाई के ऊपर रखकर हस्ते को युक्त हो जिसमें रेम नहीं आता है और धाकु चढ़तर पर दाव डालता है। इस प्रकार के प्रेस को यदि



चित्र 1 : हस्तचालित प्रेस


भ्रजों से अधिकल्पन प्रिया गया हो तो इसमें छोटे-छोटे उपादानों द्वारा उत्पन्न अधिक भ्रजा वे उत्पादन बढ़ाव का मानवा हो जाता है। इस भ्रजों का प्रयोग मानवायतः अनेकली, पाँचांग, पार्श्वांग, और जैव लिपि भ्रजा किया जाता है।

(b) शक्ति चालित प्रेस—शक्ति चालित प्रेस हाल सचालित प्रेस का उद्देश्य यह है। इस प्रकार के प्रेसों को अपना ५ से १० टन की ऊपरी होती है इसमें इन दो घटना में ग्रावल भ्रजन गति जो कोई एवं कोंटेन्टा रेह यन्त्रावली द्वारा प्राप्त होती है भ्रजन भ्रजन की अपनी उपरी घटना में ग्रावल भ्रजन की अपनी उपरी घटना है। इस प्रकार के प्रेस यहाँ घटनों को खोड़कर अच्युत मध्य प्रक्रमों के लिए भ्रजा किये जाते हैं।

अच्युत प्रकार के शक्ति चालित प्रेस हैं इनमें ब्रॉयल शक्ति का अपना रेम जो उपरी घटने वाला दूसरा उत्पन्न ब्रॉयल अपने उत्पादन किया जाता है वायु चालित शक्ति भ्रजे में द्रव के माध्यम से अत्यधिक दाव यह उत्पन्न ब्रॉयल अपने उत्पादन किया जाता है वायु चालित शक्ति भ्रजे में द्रव का भ्रजा प्रयोग होता है वायु चालित शक्ति का अपना भ्रजा किया जाता है। इस प्रकार के प्रेस यहाँ घटनों को खोड़कर अच्युत मध्य प्रक्रमों के लिए भ्रजा किये जाते हैं।

तृत शक्ति चालित प्रेस में कार्यं प्रक्रिया घोर होता है लैटिन शक्ति अपिक एवं विभ्यान मानवायतः शक्ति दोता है।

वायु चालित शक्ति भ्रजे में वो वही यन्त्रावली होती है जो इव चालित शक्ति भ्रजे में द्रव का भ्रजा होता है वायु चालित शक्ति भ्रजे में द्रव का भ्रजा किया जाता है। वायु चालित शक्ति भ्रजे में द्रव का भ्रजा किया जाता है। लैटिन इनमें रेम का विभ्यान अधिक होता है। शक्ति चालित प्रेसों में फ्लाइब्हॉल का भ्रजा एवं गोत के उत्पादन को विभ्यान बढ़ाव देने के लिये किया जाता है।

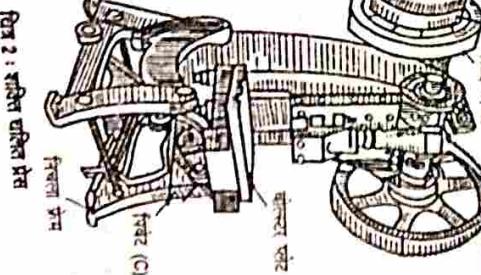

चित्र 2 : शक्ति चालित प्रेस

2. क्रेमों की अधिकल्पन के आधार पर प्रेसों का वर्गीकरण

- बैच प्रेस (Batch Type Press)—ये शक्ति चालित प्रेस के मानव हो होते हैं लैटिन इनमें इन्हें हिस्से में पेच लगाया होता है इसके निचले हिस्से में पेच लगा होता है। इस प्रकार पेच दूसरे हो धाकु की चढ़तर को छाई के ऊपर रखकर हस्ते को युक्त हो जिसमें रेम नहीं आता है और धाकु चढ़तर पर दाव डालता है। इस प्रकार के प्रेस को यदि

के लिये है। इन प्रेसों में तर्बे संस्करण (B/E) का प्रयोग किया जा सकता है तथा इस प्रेस को बन्द करावें (Shut down)

जैसा कहा गया है। इन प्रेसों में संस्करण की अवधि छोटी है।


(c) लेन्सेंस एंड इन्क्लिनेटेड प्रेस (Inclined frame press)—इन प्रेसों के प्रेसों का प्रयोग आधुनिक उद्योगों में बहुतायी से लिया जाता है। इनमें इन्क्लिनेटेड इन्फ्राम और लेन्स वाली स्ट्रक्चर है तथा इनको lock किया जा सकता है। इनके प्रयोग में अन्य किया जाने वाले हैं। जब भी ने कोने हृष्ट उत्तराधिकार के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है।

(d) लेन्सेंस एंड इन्फ्राम प्रेस (Lens and frame press)—इन प्रेसों के प्रेस में संस्करण (B/E) एक उत्तराधिकार (Inclined frame press) है। इनमें लेन्स वाली स्ट्रक्चर है तथा इनको lock किया जा सकता है। इन प्रेसों में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के अपर्याप्त अधिकार के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है। इनके प्रयोग में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है। इनके प्रयोग में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है।

(e) लेन्सेंस एंड इन्फ्राम प्रेस (Inclined frame press)—इन प्रेसों में खंडों जो तरबा का प्रयोग इनको कम कर देते हैं तथा इनको lock किया जा सकता है। इन प्रेसों में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के अपर्याप्त अधिकार के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है। इनके प्रयोग में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है।


(f) लेन्सेंस एंड इन्फ्राम प्रेस (Inclined frame press)—इन प्रेसों में खंडों जो तरबा का प्रयोग इनको कम कर देते हैं तथा इनको lock किया जा सकता है। इन प्रेसों में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के अपर्याप्त अधिकार के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है। इनके प्रयोग में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है।

(g) लेन्सेंस एंड इन्फ्राम प्रेस (Inclined frame press)—इन प्रेसों में खंडों जो तरबा का प्रयोग इनको कम कर देते हैं तथा इनको lock किया जा सकता है। इन प्रेसों में लेन्स वाली स्ट्रक्चर के अपर्याप्त अधिकार के कारण जो तरबा नीचे स्थान करता है।


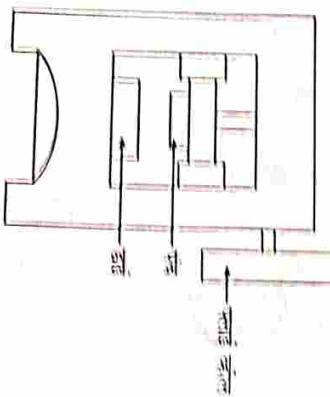


कित्र 3 : लेन्स एंड इन्फ्राम प्रेस

(g) साम्प्रारूप प्रेस (Pillar type press)—जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यह प्रेस बनावट में साम्प्रारूप मर्गीन की तरह का होता है और यह कई टन की क्षमता के अनुसार अलग-अलग आकारों में होते हैं।

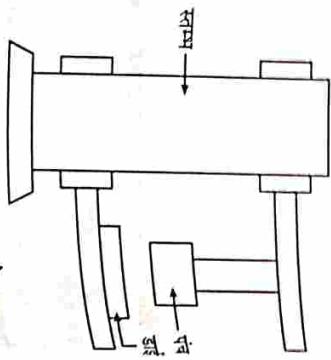

कित्र 4 : साम्प्रारूप प्रेस

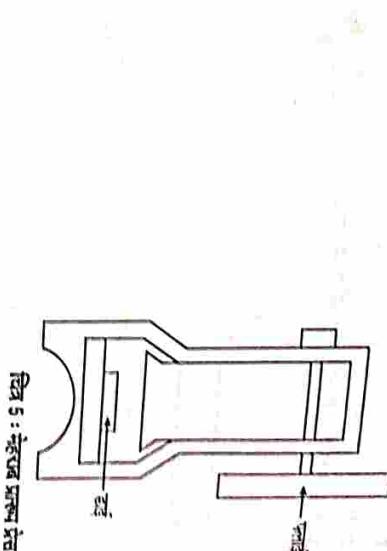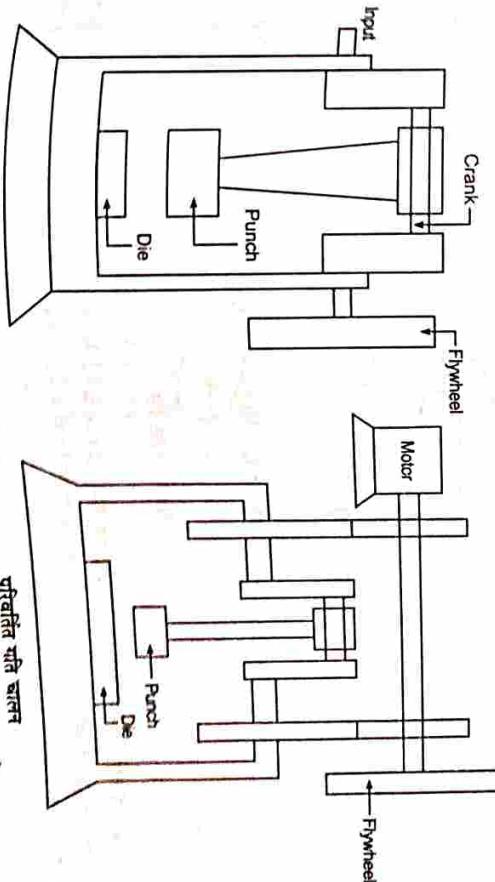

कित्र 5 : मेहराज प्रस्तुति प्रेस

1. चालन यन्त्रावली के आधार पर वर्गीकरण (Classification Based on Activation of Ram)

(a) क्रैक एवं संयोजन दण्ड चालन यन्त्रावली युक्त प्रेस—इस तरह के प्रेस में क्रैक एवं संयोजन दण्ड के लिए प्रयोग किये जाते हैं। जैसे क्रैक के साथ संयोजन दण्ड के एक सिरे को निम्न द्वारा उच्च दूसरे सिरे को एक दूसरी पिन द्वारा रैम से सम्बद्ध किया जाता है। क्रैक शास्त्र के एक सिरे पर गतिपालक पार्श्वा आगोपित रखा है जो क्रैक को दृष्टि न गति प्रदान करता है।

(b) मेहराज प्रस्तुति प्रेस (Arch type press)—मानवन्तर ये छोटे अनुप्राप्त के प्रेस होते हैं जिनमें अधिकार के अनुप्राप्त होते हैं। प्रयोग भौतिक संस्करण की अनुकूलता जो होता है और उनमें वाले रैम की चाल छोटे या बड़े आकार के अनुप्राप्त होते हैं। प्रयोग भौतिक संस्करण की अनुकूलता जो होता है और उनमें वाले रैम की चाल छोटे या बड़े आकार के अनुप्राप्त होते हैं।


अधिकारीवर्तित गति चालन

क्रैक एवं संयोजक दण्ड यन्त्रावली प्रेस

कित्र 6


(b) उल्केन्द्रीय चालन यन्त्रावली युक्त प्रेस—इसका रैम एक उल्केन्द्रीय चालन यन्त्रावली द्वारा प्रचालित होता है। इसके उपयोग सम्भव्यता वही होती है जहाँ रैम के आधार की लाईवर्ड अपेक्षाकृत कम होती है। इसका क्रिया सिद्धान्त क्रैक एवं संयोजन दण्ड चालन यन्त्रावली जैसा ही होता है केवल भिन्नता यह है कि संयोजन दण्ड का एक सिरा एक कक्ष की ओर जिसमें एक उल्केन्द्रीय घूमता है।

(c) घर्षण चक्र चालित प्रेस—इस तरह के प्रेस में रैम को चलाने के लिए एक जोड़े घर्षण पाहिये का प्रयोग होता है। जैसा चित्र में प्रदर्शित है। एक गतिपालक स्क्रू के ऊपर लागत होता है जो घर्षण पाहिये से सम्पर्क बनाकर चलता है।

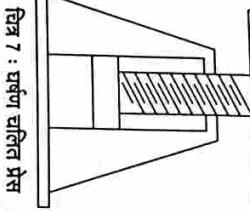

चित्र 7 : घर्षण चालित प्रेस

(d) कैम चालित प्रेस (Cam driven press)—इसमें कैम चालन यन्त्रावली का उपयोग रैम को प्रत्यागामी गति प्रदान करने में होता है। इस प्रेस में आधार के अन्त में रैम कुछ समय के लिए निष्क्रिय स्थिति में रहता है। इसमें उल्केन्द्रीय प्रेस के संयोजन दण्ड प्रयोग नहीं किया जाता है।

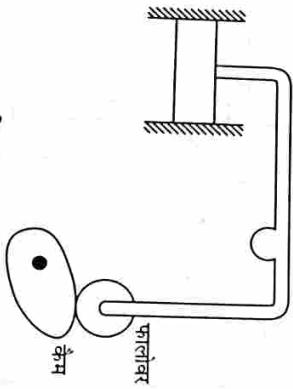


चित्र 8 : चालित प्रेस


(e) मिनियन द्वारा चालन यन्त्रावली युक्त प्रेस—इस प्रेस में रैम एक रैक में निचले हिस्से पर लगा होता है। इसके प्रयोग सम्भव्यता: कम क्षमता के होते हैं।

1. आधार (Bed)—यह शार्कि प्रेस का एक खुला आलम्बनीय आधार होता है जहाँ से लैंब को नीचे जाने में सुविधा होती है। यह सम्भव्यता: कम क्षमता के होते हैं।
2. बोल्स्टर प्लेट (Bolster plate)—यह प्रेस के आधार पर संरोक्त एक स्पार्ट लेट होता है जो कि डाइ ब्लॉक (die block) तथा प्रेस के अन्य सहायक अंगों एवं युक्तियों को आलम्बनीय आधार आदि दिया जाता है, तब इसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता है।
3. फ्रेम (Frame)—फ्रेम एक शार्कि प्रेस का मुख्य और जोड़े गाइड के मध्य ऊपर एवं नीचे प्रत्यागामी होता है और अपनी तली में लोगों पांच (punch) के द्वारा बल लानकर प्रेस कार्य करता है।
4. रैम (RAM)—रैम प्रेस का मुख्य प्रचालक सदस्य है जो कि फ्रेम पर बड़े गाइड के मध्य ऊपर एवं नीचे प्रत्यागामी होता है और अपनी तली में लोगों पांच (punch) के द्वारा बल लानकर प्रेस कार्य करता है।

(f) नकल जोड़ चालन यन्त्रावली प्रेस—इस प्रेस में एक संयोजन तथा दो नकल लोवर होते हैं। रैम के ऊपर-नीचे जाने की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझी जा सकती है। इस यन्त्रावली का प्रयोग अत्यधिक बल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

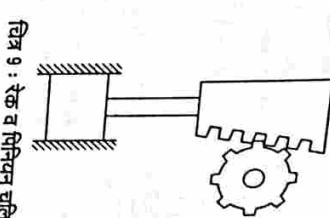

चित्र 9 : रेक व पिनियन चालित प्रेस

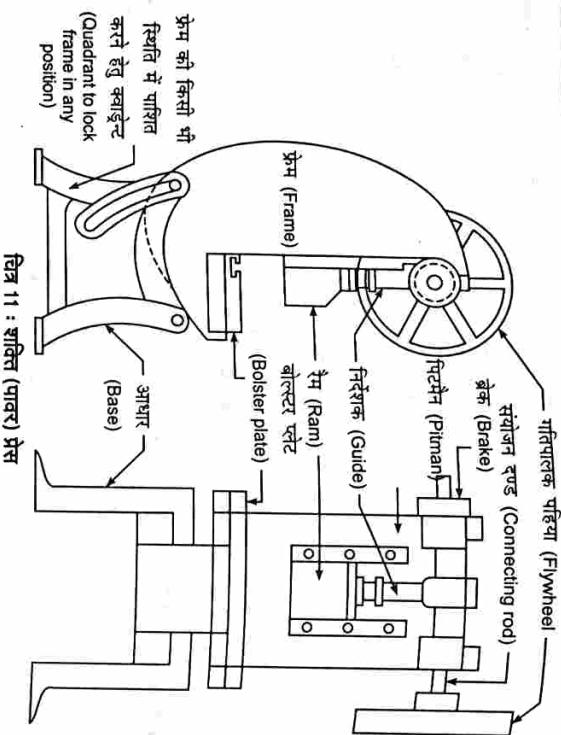

प्रिंटर प्रेस

5. पिटमन (Pitman)—संचालक दण्ड जो क्रैक एवं रैम को जोड़ता है उसे पिटमन कहते हैं। रैम के स्टोक की लम्बाई

को परिवर्तित करने के लिए पिटमन को बदला जा सकता है।

6. क्रैक, उल्केन्द्रक या अन्य चालन यथावती—रैम सामान्यतः प्रेस कार्य के लिए प्रश्नाय गति करता है। मोटर द्वा

प्राप्त धूर्णन गति को प्रश्नाय गति में परिवर्तित करने हेतु क्रैक, उल्केन्द्रक और संयोजन दण्ड का प्रयोग किया जाता है।

7. गतिपालक पहिया (Flywheel)—चालन शास्त्र (driving shaft) पर लगा हुआ एक पहिया है। गतिपालक पहिये को मोटर द्वारा चलाया जाता है। गतिपालक पहिये नियक्षिय समय में ऊर्जा का संचय करता है तथा दाबन प्रक्रिया (press working) के समय ऊर्जा की आवश्यकता की दूरी करता है। यदि दाबन प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्राप्त नहीं हो पाती है तो प्रयोग के कार्य समाप्त करने की प्रक्रिया स्थितः ही चल हो जाती है।

8. कल्चर—गतिपालक पहिये को चालक शास्त्र के साथ आबद्ध (engage) एवं निवद्ध (disengagge) करने के लिए कल्चर का उपयोग किया जाता है।

9. ब्रेक (brakes)—गतिपालक पहिये को चालक शास्त्र से आबद्ध करने के पश्चात उसे इच्छानुसार रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है।

4.4 प्रेस का चयन (Selection of Press)


एक प्रेस दूल हिंजाइनर को प्रेस कार्य हेतु एक सही प्रेस की जानकारी एवं उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। प्रेस दूल का अधिकतम एकदम साधारण एवं सरल तथा कार्य की दक्षता उत्कृष्ट होनी चाहिए। एक दिसे गये कार्य को करने हेतु प्रेस दूल का सही आकार एवं प्रकार का दूल चयन करने हेतु निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए—

- प्रेस की क्षमता (उत्त में) तथा इसकी मजबूती।
- गतिपालक पहिये के लिए आवश्यक ऊर्जा।
- प्रक्रिया की गति।

- मोटर की शाली।
- डाई का आकार एवं प्रकार।
- स्टोक की लम्बाई।
- स्टोक के प्रभरण का तरीका।
- कार्यखण्ड के अधार के ऊपरी भाग एवं रैम के निचले भाग के मध्य की दूरी जब रैम पूर्ण नीचे हो।

4.5 पंच एवं डाई एसेम्बली के मुख्य भाग (Main Parts of Punch and Die Assembly)

इह एसेम्बली के अधिकतम के आधार पर प्रेस दूल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये किया जा सकता है। इस एसेम्बली को दो भागों में बाँटा जा सकता है—एक भाग वह जो प्रश्नाय गति करने वाले रैम के ऊपर स्थापित होता है और दूसरा बोल्स्टर ल्यॉट के ऊपर बोल्ट के माध्यम से स्थापित होता है। पंच एक भाग (male member) तथा डाई एक मादा भाग (female member) है। पंच एवं डाई युक्तों को एक साथ सही स्थान पर रखने के लिए अन्य युक्तों की आवश्यकता नहीं है। इस एसेम्बली के मुख्य भागों का विवरण निम्नवत् है—

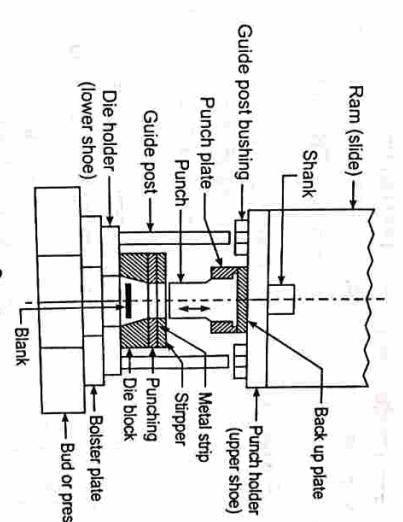

प्रिंटर

1. बोल्स्टर ल्यॉट (Bolster plate)—यह प्रेस के आधार पर लगी हुई 5 से 10 सेमी मोटी ल्यॉट है जो उच्च कर्निंग इस्पात में बोनी होती है। यह ल्यॉट प्रेस की अन्य सहायक युक्तियों को सहारा प्रदान करता है। सामान्यतः यह ल्यॉट कभी भी बदली नहीं जाती है।

2. डाई धारक (Die holder)—यह डाई को पकड़ने का कार्य करता है तथा यह स्वयं बोल्स्टर ल्यॉट के ऊपर बँध रहता है।

3. डाई रिटेनर (Die Retainer)—डाई रिटेनर डाई ल्यॉट को पंच के साथ जुड़ा स्थिति में बोने रखता है।

4. डाई (Die)—यह डाई एसेम्बली का माता भाग है जो कार्य की आवश्यकतानुसार उचित आकृति एवं आकार में नियमित रूप से गोली तक सम्पन्न हो छोटे आकार का बाना जाता है। यह कठोर एवं विस्तारों घुट का बन होता है तथा इसकी परिसुखता अधिक होती है।

5. पंच (Punch)—यह डाई एसेम्बली का न भाग होता है और कार्यखण्ड में कर्ति की वास्तविक क्रिया इसके द्वारा सम्पन्न होती है। इसे उच्च कार्य का बनाया जाता है जिसके उचित ऊर्जा उपचार करके अन्यायिक कठोर किया जाता है। पंच एवं डाई में पर्याप्त अवकाश (clearance) रखा जाता है जिससे कि पंच डाई में कंसे नहीं।

6. पंच धारक (Punch Holder)—पंच धारक पंच को पकड़ने का एक उप साधन है जो रैम के नीचे लाले एवं परेंज़ (punching) कहते हैं। इस प्रक्रिया में छिपे जाने के लिए अधिक स्थान पर प्रयोग करता है तथा की सहायता से कसा होता है। शैक पंच धारक का ही अधिन आग होता है जो रैम में बने निश्चित स्थान पर प्रयोग करता है तथा पंच को संरक्षित करता है। पंच धारक उच्च काबन इस्पात का बना होता है।

7. पंच रिटेनर या ल्सेट (Punch retainer)—यह पंच की ओरी पर फिट होता है तथा पंच धारक पर बोल्डों की सहायता से कसा होता है।


8. निर्देशक खण्ड तथा निर्देशक खण्ड बुश (Guide post & busing)—पंच तथा डाई सदस्यों को एक बार उभयों स्थान पर लाने एवं संरक्षित करने के प्रयोग निर्देशक खण्ड एवं निर्देशक बुश उन्हें उसी स्थान पर बनाये रखता है। प्रयोग करने से डाई के अपने स्थान से विस्थारित होने की समस्याना नहीं रहती है। निर्देशक बिन एवं बुश पंच धारक (die holder) के ही आगे होते हैं।

9. विगलक ल्सेट (Stripper plate)—कर्तन किया करने के प्रयोग तब पंच वापस ऊपर की ओर जाता है तब लेन्क पदार्थ पंच के साथ ही ऊपर जाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन विगलक ल्सेट (Stripper plate) प्रयोग होने से रक्षा होती है। 10. दाख लेट या बैंकिंग लेट (Pressure plate or Backing plate)—जब पंच शीर्षरहित (headless) होता है और इसको दाख प्रक्रिया के लिये प्रयोग करता है तब एक कठोरित इस्पात (hardened steel) की बनी हुई दाख लेट या बैंकिंग लेट, पंच तथा पंच धारक के बीच लागा दी जाती है जिससे कि पंच धारक पर दाख तीक्ष्णता का व्यापक प्रभाव न पड़ सके। यह लेट दाख तीक्ष्णता को पंच धारक में विस्तृत कर देता है तथा पंच के कुचलने (crushing) से बचता है।

4.6 प्रमुख प्रेस संक्रियाएं (Main Press Operations)

1. प्रेसिंग या स्टैम्पिंग—प्रेस ब्रांस निर्मित कार्पेक्टिंगों को तैयार करने की प्रक्रिया (pressing) या स्टैम्पिंग (stamping) कहते हैं। यदि कोई आं सापात होता है तो उसे स्टैम्पिंग (stamping) तथा ऐसे खण्ड जिनकी विशेष आकृति होती है तो उसे स्टैम्पिंग (stamping) कहते हैं।

2. बैंकिंग (Banking)—किसी धातु चद्दर से यदि चपटी आकृति के छोटे-छोटे अंग काटे जाते हैं तो काटे गए आं ही ब्लैक (blank) कहताते हैं तथा शेष बची हुई चादर का टुकड़ा लंब पदार्थ (waste material) होता है। सिस्के, वारां आदि इसी प्रक्रिया द्वारा बनाये जाते हैं।

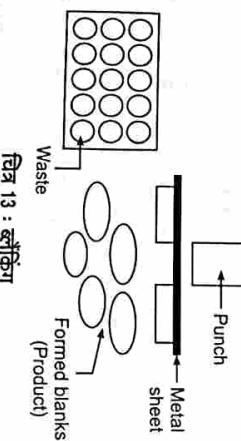

सिर 13 : लैंकिंग

3. पंचिंग (Punching)—पंच द्वारा डाई के माध्यम से धातु चद्दर में गोल छिप निर्मित करने की प्रक्रिया को पंचिंग (punching) कहते हैं। इस प्रक्रिया में छिप से जो पदार्थ कटकर अलग हो जाता है, वह व्यर्थ पदार्थ होता है तथा शेष छिप्पुल चद्दर उत्पाद होता है।

4. भेदन (Piercing)—यह प्रक्रिया भी पंचिंग के समान ही होती है किन्तु पंचिंग एवं भेदन में यह अन्तर है कि पंचिंग में गोल छिप बनाये जाते हैं तथा भेदन में यह अन्तर है कि पंचिंग में गोल छिप बनाये जाने वाली आकृति गोल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है।

5. लघु-छिप्पा (Perforating)—लघु-छिप्पा (perforating) या भेदन (piercings) जैसी ही एक अप्रब्लेप प्रक्रिया है जिन्हीं सहायता से धातु चद्दर से छोटे-छोटे एक्सेसमें छिप लिए जाते हैं।

6. नॉचिंग (Notching)—एक धातु के चद्दर से निशेष प्रकार के परटी या चद्दर की ओर से अभिष्ट आकृति के धातु के डकड़े काटकर अलग करने की क्रिया को नॉचिंग कहते हैं।

7. बंडिंग (Bending)—धातु की चद्दर को किसी निर्धारित कोण पर मोड़ने की क्रिया है जिन्हें बंडिंग (bending) कहते हैं।

8. एक्स्ट्रिंसिंग (Embossing)—यह एक निप्पोडन संक्रिया है जिसका प्रयोग धातु चद्दरों पर धातु अवयवों पर चित्रों, अझारों की छाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पंच तथा धातु या कल्पना द्वारा धातु के फलस्वरूप धातु पर ज्वां की त्वां लो छा जाती है।

9. बाहिरेखन (Extrusion)—यह प्रौद्योगिक्य प्रारंभिक या धातु को दाख द्वारा एक निर्धारित आकृति के बोन्डिंग से घास्त्य करने की क्रिया है।

10. लास्टिंग पदार्थ को गंभीर अवस्था में निष्कासित करने की क्रिया है। लास्टिंग प्रदार्थ को गंभीर अवस्था होता है और दाख पैड लैंक को डाई पर इवां से बाहर रहता है। पंच धीरे-धीरे नीचे लगते हैं। इस प्रक्रिया में पंच नीचे अवस्था होता है तथा कप की आकृति ज्वां हो और धातु को मुख्य धातु के लिए धातु डाई के छिप को कोरों से नीचे काटकर होने लाती है तथा कप की आकृति लगती है और धातु को मुख्य धातु के लिए धातु डाई के छिप को छल्ले के रूप में नेट देत जाती है।

11. सिस्का रूपण (Coining)—पंच एवं डाई में बने छाई (impression), डिजाइन (design), अल्टर (letter) या लाइ (ligure) को एक धातु के बोने गोलीय डकड़े के ऊपर दाख देकर उपर एवं छाई प्राप्त करने की प्रक्रिया को सिस्का (coining) कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक दाख बल की आवश्यकता होती है।

12. छिपाई (Shaving)—बैंकिंग प्रक्रिया की शुद्ध विमाये प्राप्त करने के लिए किनारों से धातु की पाली पट्टी काटने की प्रक्रिया को छाप्पात होती है। इन भागों की शुद्ध विमाये प्राप्त करने के लिए किनारों से धातु की पाली पट्टी काटने की प्रक्रिया को छिपाई (shaving) कहते हैं।

13. कुमुडतन (Curling)—यह यह बैंकन प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से किसी अवश्यक के अवश्यों का उत्पादन किया जाता है और धातु की प्रक्रिया को जाती है। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का पंच प्रयोग किया जाता है जो कप रूप में प्राप्त सामन बोने की प्रक्रिया करता है।

14. कप कर्वण (Cupping)—ऐसी कर्पण संक्रिया जिसके द्वारा कप की आकृति के अवश्यों का उत्पादन किया जाता है कर्पण प्रक्रिया में सामान्यतः आकृति के गहरे छाई तीव्रता करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य कर्पण प्रक्रिया के ही समान होती है।

15. प्रलपण (Forming)—धातु चद्दर को बड़ा रेखा के अनुरूप मोड़ने की प्रक्रिया को प्रलपण कहते हैं। इसमें प्रलपण धातु चद्दर को पंच एवं डाई के लिए धातु के लिए धातु डाई के छिप को छल्ले के रूप में प्रत्यास्थाता सीमा से अलग रहता है तथा उत्पादित खण्डों की संरक्षा के अनुरूप ही होने चाहिए।

16. दूल की लागत (Dulling)—दूल की लागत उसके द्वारा उत्पादित खण्डों की संरक्षा के अनुरूप ही होने चाहिए।

17. प्रेस टूल के अधिकतम हेतु सामान्य मान्यताएं
1. ऐसे खण्ड जिन पर बार-बार प्रहर होता है, उनको अधिक मजबूत बनाना चाहिए।
2. होरेंसा साधारण अधिकतम एवं संक्रिया का प्रयोग करना चाहिए।
3. दूल की लागत उसके द्वारा उत्पादित खण्डों की संरक्षा के अनुरूप ही होने चाहिए।
4. सभी माध्यन जोंको दस्तावल में इंगित करें जिससे कप गहरे धातु के अवश्यों को अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है।
5. केवल मानक अधिकतम का प्रयोग करे तथा इसमें बार-बार बदलाव न करो।



सिर 14 : Bending

6. दूत के लिए लिमिट निर्धारित करते समय सावधानी चर्ता। बहुत सूक्ष्म लिमिट से लागत बढ़ती है तथा खोटा पैकी

चाहत प्रक्रिया में कठिनाई होती है।

7. कर्पण प्रक्रिया के लिए एस कोर प्रदान करें जिसमें नुकीले कोने न हों।

8. लौकिक प्रक्रिया के लिए डाइ का आकार दौड़क के नाम का निर्धारण करता है।

9. घेटन प्रक्रिया में पच का आकार छिद्र के आकार का निर्धारण करता है।

10. डाइ में अवकाश (clearance) $\frac{1}{2}^{\circ}$ से 3° तक हो सकता है।

11. बंकन प्रक्रिया में जुकीले कोने नहीं होने चाहिए। बंकन जिज्ञा कार्पेचरण की मोटाई की दूरी जोनी होनी चाहिए।

12. मरीन की क्षमता का लिकाइ हमें निर्धारण करते रहें।

13. दूल का आग्रहकलन मुरझा मार्कों को ध्यान रखते हुए करना चाहिए।

14. यदि मरीन के आगे के संयोजन के लिए स्कू में पर्याप्त चूड़ी होने चाहिए।

15. कास्ट अप्राप्त में छोटे स्कू में दिक्केके बने नहीं प्रयोग करने चाहिए। इसके स्थान पर विष्वार्ड चूड़ी के स्कू में प्रयोग करने चाहिए।

16. दूल का इना अवकाश अवश्य होना चाहिए जिससे कि कार्पेचरण की तिकाता जा सके।

17. दूल का अभिकलन इस प्रकार से होना चाहिए कि यह प्रेस कार्य की लम्बाई अवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

18. जैकिंग एवं पिरासिंग क्रिया करते समय कार्पेचरण की मोटाई के $\frac{1}{20}$ दरी के बावजूद छूट अवश्य होने चाहिए।

4.8 पच एवं डाइ का अभिकलन

पच एवं डाइ का अभिकलन कार्पेचरण पर लागे गाले सम्पूर्ण कराइ दाव बल के आधार पर किया जाता है। कुल उपर्युक्त कर्तन बल की मात्रा निम्न प्रकार से निकलती जा सकती है—

1. पैचिंग एवं कर्तन कार्य हेतु—

$$\text{तार्माइ} = 1$$

$$\text{चौड़ाई} = b$$

$$\text{मोटाई} = l$$

$$\text{कर्तन क्षेत्रफल} = 2(l+b) \times l$$

$$\text{यदि कर्तन प्रतिबल सहन करने की क्षमता } 's \text{ है, तब}$$

$$\text{बल} (F_s) = \text{Stress} \times \text{area}$$

$$= \text{प्रतिबल} \times \text{क्षेत्रफल}$$

$$= f_s \times 2(l+b) \times l$$

$$(b) \text{ जब बावजूद जोने बाला कार्पेचरण गोलाकार है}$$


$$\text{मात्रा कार्पेचरण का व्यास} = d$$

$$\text{कार्पेचरण की मोटाई} = t$$

$$\text{जोने बाला कार्पेचरण की परिधि} = \pi d$$

$$\text{कर्तन क्षेत्रफल} = \pi d \times t$$

$$\text{बल} (F_s) = \text{प्रतिबल} \times \text{क्षेत्रफल}$$

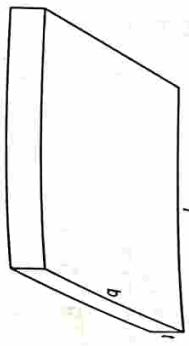

दित्र 15

$$\text{कर्पण बल}, F = \pi dl \times f_c \left(\frac{D}{d} - 1 \right)$$

$$\text{जहाँ } f_c = \text{मेटिंग शीट की ताज तापमान}$$

$$f_c = \text{मेटिंग शीट की स्पीडन सामग्री}$$

बालव में लागा गया कर्पण बल सैद्धान्तिक बल से अधिक होना चाहिए क्योंकि पात्र चरदर एवं डाइ के मध्य वर्षण का कार्य करता है।


दाव स्टेट के द्वारा लागे गये बल के प्रतिरोध के कारण एक स्थिरांक 'c' को बल सूत्र में जोड़ देते हैं।

$$F = \pi dl \times f_c \left(\frac{D}{d} - 1 + c \right)$$

जहाँ 'c' = सुरक्षा गुणांक

4.9 पच तथा डाइ व्यवस्था पर प्रदान किया गया अवकाश (Clearance Provided on Punch & Die System)

(a) साइड स्लूट (Side clearance)—एक डाइ अवकाश चार्ट का प्रयोग निर्धारित साइड स्लूट बाल डाइ के लिए विभिन्न गोट डाइ एवं पच के मध्य कोई भी साइड स्लूट नहीं दी जाती है, तब जैकिंग एवं पिरासिंग (भेंटन) क्रिया के लिए बल की अवश्यकता पड़ती है।

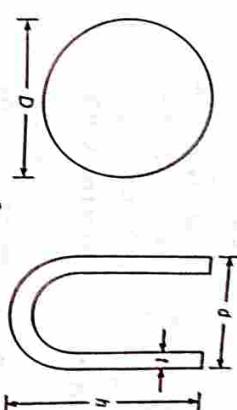

दित्र 16

कर्तन बल निम्न पर निर्धारित होता है—

1. कर्तन कोर की तीव्रता।

2. डाइ तथा पच के मध्य का अवकाश।

3. डाइ तथा पच पर बना अपलपण कोण।

4. कर्तन किये जाने वाले प्राप्त की फलोंसे।


1. कर्पण तथा प्रलपण के लिये (For drawing & forming)

2. कर्पण का व्यास 'D' है।

बाल की लम्बाई 'h' एवं केंद्राई 'n' है।

विभिन्न प्रकार के दब प्रक्रमों के लिए ब्लैकिंग एवं भेदन किया हुए डाइ द्वारा सही माप का होना चाहिए लेकिन ऐसे


निष्ठारित छूट प्रदान की जानी चाहिए।

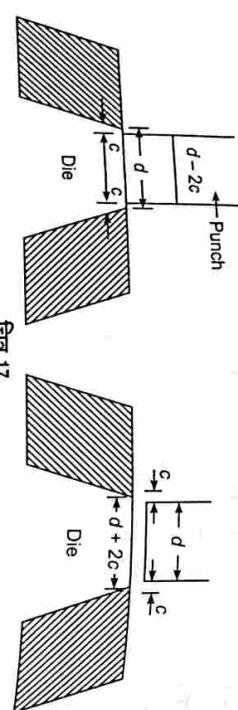

चित्र 17

(b) कोणीय अवकाश (Angular clearance)—पंच की अच्छी किया तथा ब्लैक को डाइ से सुप्रसा से बाहर निकालने के लिए डाइ में कोणीय अवकाश दिया जाता है जिससे कि ब्लैक डाइ में फंसने न पाये। कोणीय अवकाश डाइ के छिद्र में दोनों साइडों में प्रदान किया जाता है जिसका मान प्रत्येक साइड में $\frac{1}{2}^{\circ}$ से 2° रखा जाता है।

(c) डाइ के भाग पर भी अवकाश के रूप में थोड़ी सी किया प्रदान की जाती है जिससे कि पंच किया के साथ डाइ में फंसे नहीं।

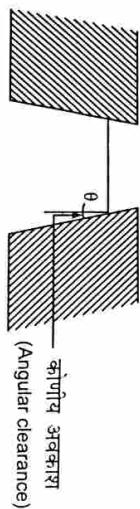

चित्र 18

4.10 प्रेस की डाइयों का वर्गीकरण

प्रेस की डाइयों एवं बहु किया के लिए हो सकती हैं। एकल किया वाली डाइयों का अधिकतम बहु किया वाली डाइयों एवं बहु किया के एक स्ट्रोक में अपने कार्य के सम्मानित करते हों।

1. एकल किया डाइ—ये दो प्रकार की हो सकती हैं—

- (a) कर्णन डाइ (Cutting dies)
- (b) कर्णन डाइ (Forming dies)

2. बहु-किया वाली डाइ

- (a) योगीक डाइ (Compound dies)
- (b) संयुक्त डाइ (Combination dies)
- (c) समुक्त डाइ (Progressive dies)

निम्न कार्य करते हैं—1. ब्लैकिंग, 2. भेदन, 3. पर्चिंग, 4. बहु-छिद्रण, 5. शेविंग आदि। इन डाइयों के नाम इनके द्वारा किये गये रूप के एक चक्र में अपना समूर्ण कार्य कर लेती है। इन डाइयों को निम्न में बांदा जा सकता है—

जाने वाले कार्यों के आधार पर निष्ठारित होते हैं जैसे—पर्चिंग डाइ, कर्णन डाइ, ब्लैकिंग डाइ आदि।

(b) कर्णन डाइ (Forming dies)—जब प्रेस द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार का है जिससे कि कार्यखण्ड की आकृति बदलती परिवर्तन होता है, तब इसमें प्रयुक्त डाइ को कर्णन डाइ (Forming die) कहा जाता है। इन डाइयों को इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के नाम से भी जानते हैं। जैसे—बक्सन डाइ, प्रूफ्प्रेस डाइ आदि।

2. बहु-किया वाली डाइ (Multi-operation Die)—बहु-कियाकरी डाइ वह प्रयोग की जाती है, जहाँ कि एक कर्तन या एक कर्णन किया के अतिरिक्त भी अन्य कोई किया भी रैम के एक स्ट्रोक में की जाती है। हर एक विभिन्न कियाओं के लिए डाइ एवं पंच योगीक अलग-अलग प्रकार के होते हैं। इन डाइयों को मुख्यतः तीन प्रकार से वांछत कर सकते हैं—

(a) योगीक डाइ (Compound dies)—इन डाइयों का प्रयोग वह किया जाता है, जहाँ कि एक से अधिक क्रियाएँ रैम के एक स्ट्रोक में ही पूर्ण करनी हो और बाख्यता यह भी रहती है कि कार्यखण्ड को बांदने की प्रक्रिया के बहुत एक स्ट्रेचन पर ही पूर्ण की जाती है।

(b) प्रग्रामीशाल डाइ (Progressive dies)—कभी-कभी एक कार्यखण्ड के ऊपर की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए कार्यखण्ड को विभिन्न स्ट्रेचनों (प्रग्रामों) पर ते जाने की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्यखण्ड को प्रेस करने के लिए एक मरीन से दूसरी मरीन पर हस्तात्मक करना पड़ता है। इस तरह से हर मरीन पर प्रयोग किये जाने वाले डाइ अलग-अलग स्ट्रेचनों पर हस्तात्मक करने की जाती है। एक स्ट्रेचन पर कार्यखण्ड के पूर्ण होने के अलावा एक स्ट्रेचन पर कार्यखण्ड दूसरी मरीन पर हस्तात्मक हो जाता है। इन स्ट्रेचनों पर प्रयोग होने वाली डाइयों को प्रग्रामीशाल डाइ (progressive die) कहा जाता है।

(c) संयुक्त डाइ (Combination dies)—संयुक्त डाइयों भी प्रग्रामीशाल डाइयों के तरह की होती हैं, जिनके द्वारा कठीन या कर्णन की एक से अधिक क्रियाएँ इन डाइयों द्वारा की जानी हैं। लेकिन वाध्यता यह रहती है कि इन डाइयों द्वारा विभिन्न क्रियाएँ एक से अधिक क्रियाएँ इन डाइयों द्वारा की जानी हैं और रैम के एक स्ट्रोक में कार्य को सम्मानित करना रहता है। इन प्रकार की क्रियाएँ के बहुत एक स्ट्रेचन पर ही की जाती हैं और रैम के एक स्ट्रोक में कार्य को सम्मानित करना रहता है। डाइयों को बहुत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।

डाइयों का चयन—डाइयों का चयन निम्न के आधार पर किया जाता है—

1. उत्पाद की मात्रा,
2. उत्पाद का आकार,
3. उत्पाद बनावट की जटिलता,
4. क्रियाओं की संख्या,
5. कार्यखण्ड की धर्ता।

4.11 विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में प्रयुक्त डाइ

1. ब्लैकिंग किया डाइ—इनका प्रयोग एक चर्टर से या धातु की पट्टी से ब्लैक तैयार करने के लिए किया जाता है। ब्लैकिंग किया भी जिससे पंच के आकार का उत्पाद कार्यखण्ड से तैयार किया जाता है। ब्लैकिंग किया में प्रयुक्त ब्लैकिंग का एक कर्तन प्रक्रिया है जिससे पंच के आकार का उत्पाद कार्यखण्ड से तैयार किया जाता है। ब्लैकिंग किया में प्रयुक्त होने वाले डाइ को ब्लैकिंग डाइ कहते हैं। ब्लैकिंग डाइ दो प्रकार की होती है—

(i) अन्त-पात डाइ (Drop through die)—ये डाइयों उत्पाद कार्बन इस्पात, उच्च क्रोमियम इस्पात की बनी होती हैं एसे जिनका उत्पाद उत्पाद किया जाता है जिससे कि ये प्रजूत उत्पाद स्वतः ही निजे पार किया जाय। ब्लैक को इकट्ठा इसलिए कर्तन किया के होने के पश्चात तैयार ब्लैक गुरुत्वाकरण के प्रभाव से स्वतः ही निजे पार किया जाय। ब्लैक को संग्रह करने हेतु निरचित स्थान करने हेतु उपयुक्त वाहक (conveyor) एवं पान (pan) लगे होते हैं जिससे कि निर्मित ब्लैक को संग्रह करने हेतु प्रयोग के फैल को बालातुमा आकार में बनाते होते हैं। यदि इन प्रती भाँड़े वाले ब्लैक को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है तो यह उत्पाद के बालातुमा आकार में बनाते होते हैं। यदि इन प्रती भाँड़े वाले ब्लैक को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है तो यह उत्पाद के बालातुमा आकार में बनाते होते हैं।


प्रोग्रेसिव डाइयों ऐसे कार्यखण्डों को बनाने में अधिक उपयोगी होते हैं जिनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण उत्पाद लागत एवं श्रम लागत में कमी आती है।

कर्णण क्रिया मुचाल रूप से करने के लिए थातु खण्ड पर ऐसे सोहक तेल का प्रयोग करते हैं जिसमें कि थातु में संश्लापन की प्रक्रिया न हो। इनमें से कुछ प्रमुख सोहक हैं—मोम, लाइट ऑयल, खनिज तेल आदि।


उत्तरोत्तर डाइ के विभिन्न अन्य निम्न हैं—

1. तली बोल्टर,
2. प्रणाद लोट,
3. डाइ,
4. नेस्ट लोट,
5. विगलक लोट,
6. पच,
7. पंच रिटर्न,
8. शीर्ष बोल्टर,
9. शोर्क,
10. भेदन पंच,
11. निदेशक बुरा,
12. निदेशक स्थाप,
13. फिरर स्थापर,
14. रिंग स्थापर,
15. प्रणोद लोट,
16. एलेन स्क्रू,
17. डाकेल पिन।

3. उत्तरोत्तर डाइयों (Progressive dies)—उत्तरोत्तर डाइयों का प्रयोग उन कार्यखण्डों के लिए किया जाता है जिनमें से किसी भी एक क्रम से करने की आवश्यकता होती है। इन डाइयों में सैसर रैम के एक ही आधात (stroke) से दो या अधिक संक्रियायें अलग-अलग स्टेशनों पर साथ-साथ सम्पादित होती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग-अलग स्टेशनों पर डाइ तथा पंचों के समूह लागत होते हैं। रैम के हर आधात के प्रचान्त्र धातु चादर को एक स्टेशन से अगले स्टेशन तक बढ़ाते हैं जब तक कि उत्तरोत्तर पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। कार्यखण्ड के विभिन्न स्टेशनों पर युजते हुए कुछ ऐसे भी स्टेशन होते हैं जिन पर कोई मशीनन क्रिया नहीं होती है। ऐसे स्टेशन पर धातु जो कि उचित स्थान पर अवश्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है

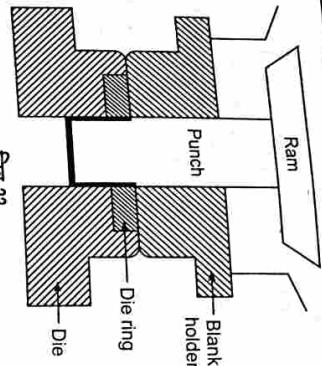


चित्र 22

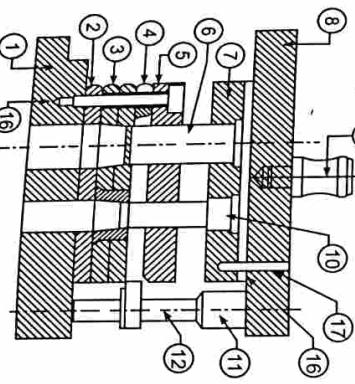

चित्र 23 : उत्तरोत्तर डाइ


चांगिक डाइयों (Compound Dies)—ऐसी डाइ जिसके द्वारा दो या तीन कर्तन संक्रियाएँ प्रेस के एक ही स्टेशन पर सैम के प्रत्येक आधात में की जायें, ऐसी डाइ को चांगिक डाइयों (compound dies) कहते हैं। इन डाइयों द्वारा दो संक्रियाएँ, जैसे—भेदन एवं ब्लैकेट, दोहरा करन आदि एक साथ किया जाता है। रैम के ऊपर बंधे हुए पंच की बाहरी सतहें कर्तन धातु के प्रत्येक आधात में की जायें, ऐसी डाइ को चांगिक डाइयों (compound dies) कहते हैं। इन डाइयों द्वारा दो संक्रियाएँ, जैसे—भेदन एवं ब्लैकेट, दोहरा करन आदि एक साथ किया जाता है। रैम के ऊपर बंधे हुए पंच की बाहरी सतहें कर्तन धातु

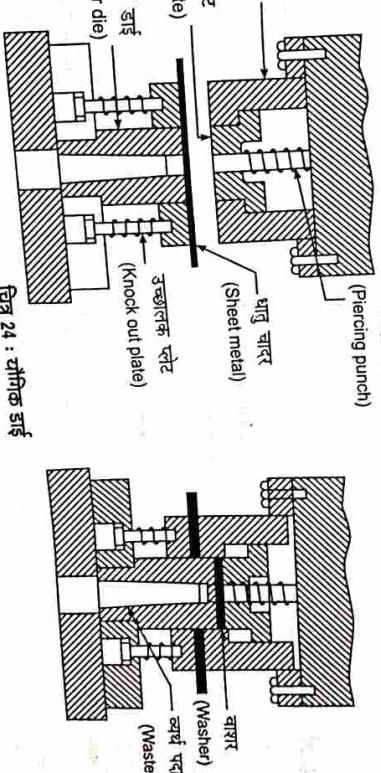

चित्र 24 : चांगिक डाइ

(4) अपसेटिंग करना (Upsetting)—इस क्रिया में कार्य खण्ड की लम्बाई कम करके उसकी मोटाई बढ़ावा दी जाती है—(1) हीड़िंग, (2) पूण अपसेटिंग, अथवा उसकी अपसेटिंग कार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। यह निम्न प्रकार की होती है—(1) हीड़िंग, (2) पूण अपसेटिंग।


(3) केन्द्रीय अपसेटिंग, (4) हैड अपसेटिंग।

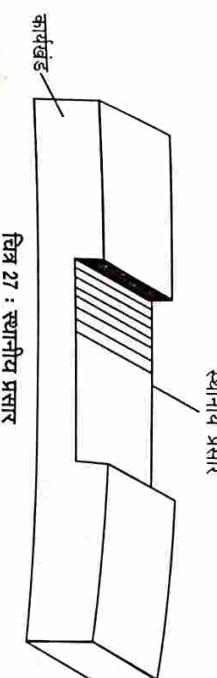

चित्र 27 : स्पानीय प्रसार

(5) स्वेजन (Swaging)—इस क्रिया में निशेष आकृतियों को प्रदान किया जाता है। जैसे कि वार्कार, पट्टुभूजा, अकृत वाली डई से निर्मित ठथे व स्वेजों का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में कार्य खण्ड को प्लास्टिक अवस्था तक गां जाने कार्य खण्ड को निचते व ऊपरी स्वेज के बाच में रखकर ऊपरी स्वेज पर हेम्प द्वारा प्रहर करते हैं, जिस कारण कार्य खण्ड स्वेज की आकृति प्रहर कर लेता है। कई बार ऊपरी स्वेज व निचते स्वेज को स्प्रिंग द्वारा एक ही पती द्वारा जोड़ देते हैं।


(6) बंकन (Bending)—

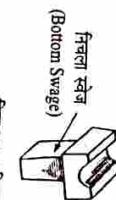


चित्र 28 (a) निचता स्वेज
(Bottom Swage)



चित्र 28 (b) ऊपरी स्वेज
(Upper Swage)

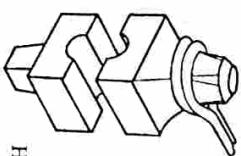

चित्र 28 (c) स्प्रिंग स्वेज
(Spring Swage)

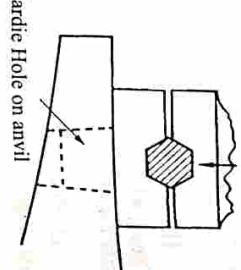

चित्र 28 (d) हार्डी स्वेज
(Hardie Hole on anvil)

(i) यह एक महत्वपूर्ण फोर्जन क्रिया है।

द्वारा आधात करते हैं जिस कारण कार्य खण्ड मुड़ जाता है।


(ii) इस क्रिया में कार्य खण्ड को एनिलिंग पर स्पेट करके हस्त फोर्जन विधि द्वारा मोड़ते हैं। इसमें छुले स्त्रे पर हैम्प

(iii) बंकन करने से कार्य खण्ड पर अपसेटिंग की जाती है क्योंकि मुड़ने वाले भाग पर कार्य खण्ड कमजोर हो जाता है।

(iv) इसके द्वारा धाँचिक पट्टियों को अपडाकर व बुलाकर व कोणीय रूप में मोड़ा जा सकता है।

(v) पर्चिंग करना (Punching)—

1. यह एक छिद्रन की प्रक्रिया है।

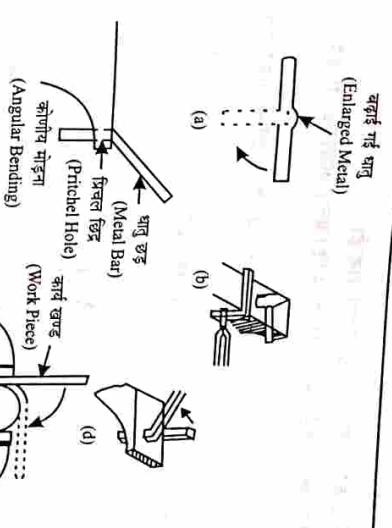


चित्र 29

2. इस विधि में धातु खण्ड को फोर्जन तापमान तक गर्म करके, धातु खण्ड पर पंच पर दब लगाकर कार्य खण्ड में छिद्र बनाये जाते हैं।

3. पंच करने से पहले कार्य खण्ड पर निशान लगाकर उसको एनिलिंग पर बने छिद्र की सीध में रखते हैं।

4. इसके बाद बने निशान पर हैम्पर के आधात द्वारा आदो मोटाई तक छिद्र बनाये जाते हैं। इसके बाद इसको पलटकर दोबारा से इस पर विरापत दिशा से निशान लगाकर छिद्र बनाये जाते हैं।

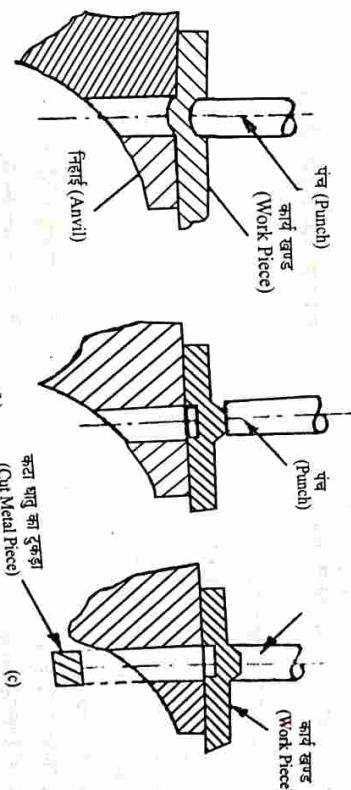

(a)


चित्र 30 : पंचकरण संक्रिया (Punching operation)

5. इस विधि में एक छिद्र को दो चरणों में पूरा किया जाता है।
6. पच तथा डाई का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही बार में छिद्र बनाना आवश्यक हो। डाई के प्रयोग से ड्रिफ्ट करने को आवश्यकता समाप्त हो जाती है।


- (8) ड्रिफ्टन (Drifting)—1. पीचंग द्वारा बने छिद्र सही आकार व आकृति देने के लिए ड्रिफ्ट नामक औजार का प्रयोग करते हैं।
2. इस क्रिया में पहले से बने छिद्र को परिष्कृत करके बड़ा साइज का बनाते हैं।



चित्र 31 : ड्रिफ्टन संकेत्या

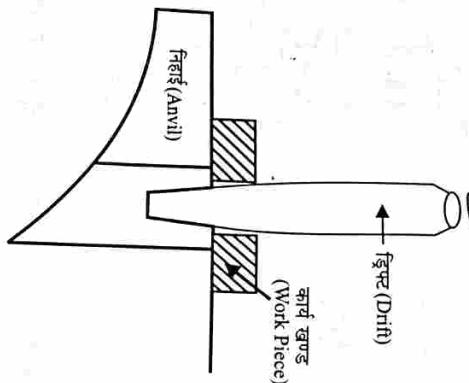

चित्र 32 : फोर्ज वैल्डिंग

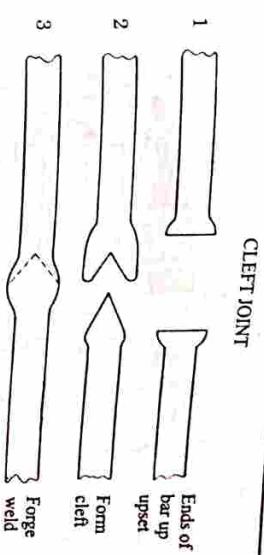


14 हैमर फोर्जिन के बारे में सामान्य जानकारी (General Information About Hammer Forging)

- छोटे पार्ट को हस्त फोर्जिन द्वारा तैयार करते हैं।
- बड़े मशीन पार्ट को हस्त फोर्जिन द्वारा नहीं तैयार किया जा सकता क्योंकि स्लेज घन के आधात पर मशीन कार्य खण्ड में विरुद्धन होता। साथ-साथ हस्त फोर्जिन में कार्य खण्ड को बा-बार गर्म करना पड़ता है।
- बड़े पार्ट को फोर्जिन करने के लिए यथा फोर्जिन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीनों फोर्जिन का एक प्रकार है। इसका प्रयोग वृहद् उत्तराधान करने के लिए क्रिया जाता है। इसको शक्ति घन फोर्जिन भी कहते हैं।
- शक्ति घन पर चौकोर क्षीतिज तलों वाली दो कठोर इस्यात को डाई फिक्स रहती है।
- निचली वाली डाई एनविल पर फिक्स रहती है व ऊपरी डाई एक रैम पर फिक्स रहती है।
- धातु खण्ड को गर्म करके इन दोनों डाइयों के बीच में रखा जाता है तथा रैम पर फिक्स डाई आधात करती है;
- जबकि निचली डाई कार्य खण्ड को सोर्पेट करती है।
- जटिल आकृतियों वाले भारी व बड़े कार्य खण्डों को फोर्जित किया जाता है।

15 शक्ति घनों के प्रकार (Types of Power Hammer)


पात्रिक घन व कमानी-घन

1. इस विधि द्वारा पहले धातु खण्डों में छिद्र किये जाते हैं।
 2. इसमें कार्य खण्ड को 900 से 1000°C तक गर्म करके उसे एनविल की सीधे में रखते हैं। फिर पंच व भेदक को सहायता से उसमें छेद करते हैं।
- (10) फोर्ज वैल्डन कार्ता (Forge Welding)—
1. इस विधि द्वारा कम कार्बन वाले इस्यात को फोर्जिन वैल्ड करते हैं। इसके द्वारा 30 mm तक की मोटी चादर को वैल्ड किया जा सकता है।
 2. इस क्रिया में धातु के दो टुकड़ों को लॉसिंग अवस्था तक गर्म करते हैं तथा उन्हें आपस में जोड़कर हमर द्वारा आगत करते हैं। इस द्वारा दो टुकड़ों को लॉसिंग करने की वस्तुओं के लिए उपयोगी होता है।
 3. गर्म धातुओं के जोड़ने को जोड़ना होता है, उन पर थूल, मैल या ऑक्साइड की परत नहीं होनी चाहिए।
 4. तत्पश्चात खण्डों को जोड़ने के बाद वाहर निकालकर उन पर फलक्स छिड़क देते हैं।
 5. फोर्ज वैल्डन द्वारा बी-जाइट व दी-जाइट बनाये जा सकते हैं।

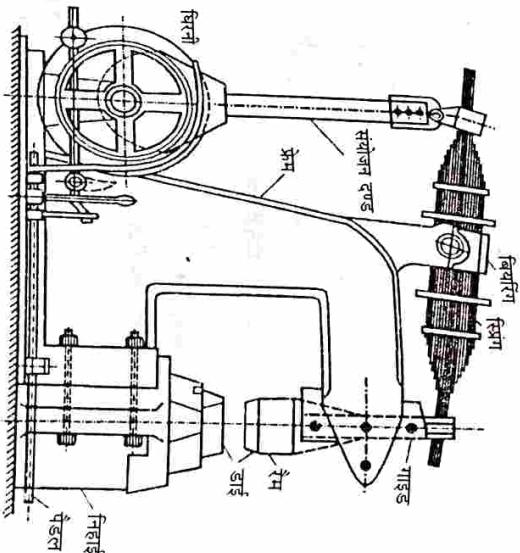

चित्र 33 : शिंग हैमर


बायु चलित घन (Airdriven Hammer)—इसमें दो मिलिङ्डर B तथा C होते हैं। मिलिङ्डर 'B' में एक पिस्टन लगा रहता है, जिसके नीचे टैप लगा रहता है। टैप गाइड के बीच में स्थाप गति करता है यह टैप एनविल पर रखा होता है। मिलिङ्डर 'C' भोटर क्रैक्संयोजी दण्ड यन्त्रावली के माध्यम से जुड़ा रहता है।

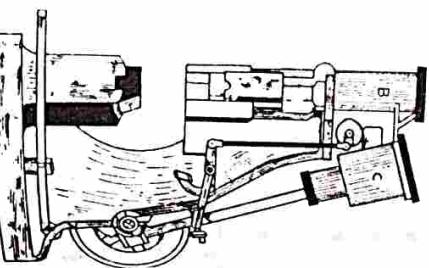

चित्र 34 : बायुचलित घन

शक्ति हैमरों की क्षमता (Power of Hammer)

इनकी शक्ति की गणना नीचे की ओर गति करने वाली रेम की शक्ति से होती है। इसे निम्न तालिका द्वारा समझाया गया है—

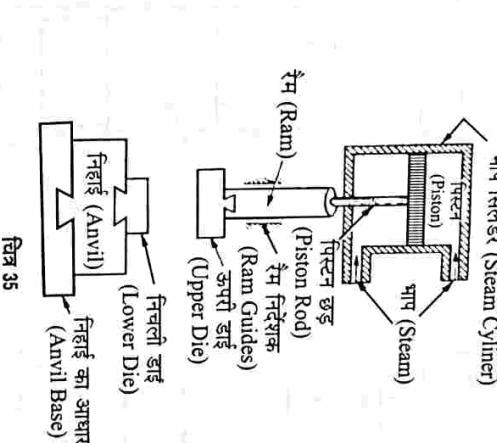

चित्र 35

२६ शक्ति हैमरों के अनुप्रयोग (Applications of Power Hammers)

इन मिलिङ्डर में चूपा व सम्पेडन दोनों ओर से होता है। इन घनों में से बायु मार्ग बने रहते हैं।

बायु चलित घन (Airdriven Hammer)—इसमें दो मिलिङ्डर B तथा C होते हैं। मिलिङ्डर 'B' में एक पिस्टन लगा रहता है, जिसके नीचे टैप लगा रहता है। टैप गाइड के बीच में स्थाप गति करता है यह टैप एनविल पर रखा होता है। मिलिङ्डर 'C' भोटर क्रैक्संयोजी दण्ड यन्त्रावली के माध्यम से जुड़ा रहता है। टैप से जुड़ी डाइ नीचे बाली डाइ पर प्रहर करती है। कार्य खण्ड को दोनों डाइयों के बीच रखा जाता है। जिस कारण कार्य खण्ड मही आकार व आकृति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डाइयों के बीच रखे कार्य खण्ड पर फोर्जन सम्पन्न हो जाता है।


भाप घन (Steam Operated Hammer)—भाप घन ऊर्ध्वाधर भाप इंजन की तरह कार्य करते हैं इसमें भाप को पिस्टन के दोनों ओर बारी-बारी से प्रवेश करते हैं जो कि भाप के फैलन पर गति करता है तथा भाप दाव के कारण पिस्टन ऊपर नीचे तीव्र गति करता है। पिस्टन से एक रेम जुड़ा रहता है। रेम, पिस्टन के साथ-साथ प्रचाप गति करता है। रेम के साथ ऊपर बाली डाइ जुड़ी रहती है जबकि एनविल पर नीचे बाली डाइ लगी रहती है।

रेम से जुड़ी डाइ नीचे बाली डाइ पर प्रहर करती है। कार्य खण्ड को दोनों डाइयों के बीच रखा जाता है। जिस कारण कार्य खण्ड मही आकार व आकृति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डाइयों के बीच रखे कार्य खण्ड पर फोर्जन सम्पन्न हो जाता है।

छोटे शक्ति हैमरों का प्रयोग मशीन के हैंडल सॉकेट, स्नेर, लीवर, कटिंग ट्रूट आदि तैयार करने में होता है। बड़े शक्ति हैमरों का प्रयोग बड़े उत्पाद तैयार करने में होता है जैसे—डीजल इंजन की क्रैक शॉप्ट आदि। बड़े शक्ति हैमरों की संयोजक दण्ड इस्तादि, इसके अतिरिक्त रोलिं मिल्स मिश्र घातुओं को बड़ी मिलियों को फोर्जन करने के लिए बड़े जीक्षा घनों का प्रयोग किया जाता है।

4.17 ड्रॉप फोर्जिंग हमर (Drop Forging Hammer) इसका कार्य करता है। इसका


4.17 ड्रॉप फोरेंज हम्पर (Drop Fungus)
 यह हैम्पर गुरुत्वाकरण के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसका मुख्य अंग रैम अपने भार तथा साथ लानी ड्रॉप के अधिक नीचे रिता है। इसके आधार के कारण कार्य खाली करने के बाहर के अन्तर्गत जल्दी से गुरुत्वाकरण बढ़त के अन्तर्गत अधिक नीचे रिता है। इसके आधार के कारण कार्य खाली करने के बाहर के अन्तर्गत जल्दी से गुरुत्वाकरण बढ़त के अन्तर्गत अधिक नीचे रिता है। इसके आधार के कारण कार्य खाली करने के बाहर के अन्तर्गत जल्दी से गुरुत्वाकरण बढ़त के अन्तर्गत अधिक नीचे रिता है। इसके आधार के कारण कार्य खाली करने के बाहर के अन्तर्गत जल्दी से गुरुत्वाकरण बढ़त के अन्तर्गत अधिक नीचे रिता है।

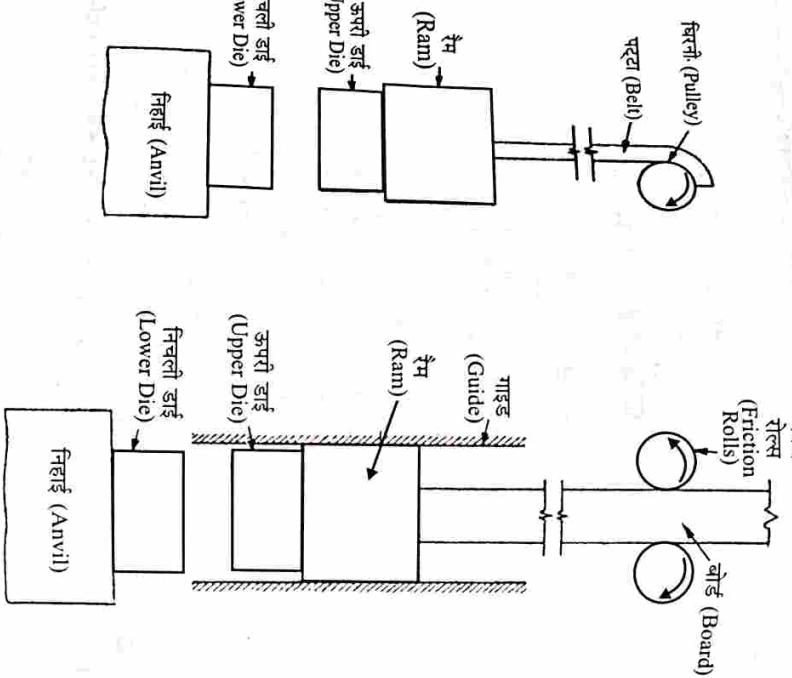

(2) बोर्ड ड्रॉप हमर (Board drop hammer)—इसमें एक घण्टा रुपीति में लकड़ी के बोर्ड प्रयोग किये जाते हैं। ये बोर्ड रैम से जुड़े रहते हैं।

(3) वायरवीच / भाप हमर (Pneumatic/steam hammer)—इन हमरों का लिए वायु/भाप दाब व गुरुत्वाकरण बल को मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसमें समानता बहुत अधिक होती है। यह एकल क्रिया व द्विक्रिया बाटे होते हैं। एकल बाकि द्विक्रिया में हमर भाप या वायु शक्ति से ऊपर—नीचे जाता है। इसमें एक ही

(3) वायवर्या/भ्रष्टहमर (Pneumatic/steam hammer)—इन हमरों को बयुध्रष्ट द्वारा चलाया जाता है इनमें प्रस्तर के लिए बयुध्रष्ट द्वारा व गुरुत्वाकरण बल को मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसमें मापूर्ण ऊर्जा का अवशोषण डार्ट सेट में होता है। इनकी कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है। यह एकल क्रिया व द्विक्रिया वाला होता है। एकल क्रिया में हमर गुरुत्वाकरण बल के अन्तर्गत नीचे आता है जबकि द्विक्रिया में हमर भाष्य या बयु शक्ति से ऊपर-नीचे जाता है। इसमें एक ही डार्ट सेट पर एक ही साथ कई प्रस्तर किये जाते हैं।

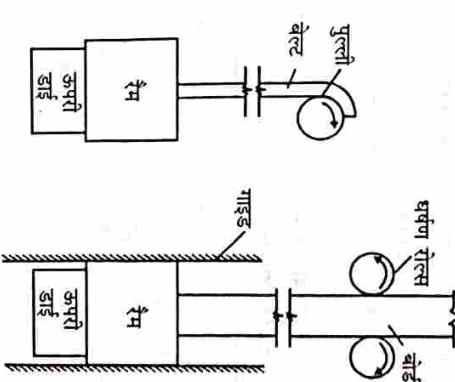

**घंटे ३६ : पट्टा पात फोर्जिं हमर
(Belt drop forging hammer)**

**चित्र 37 : बोर्ड पात फोर्जन घन
(Board drop forging hammer)**

- श्राव हमर नम्ह प्रकार के होते हैं—

2. बोर्ड ड्रॉप हमर (Board Drop Hammer)

(1) बैल्ड हमर (Balld Hammer)

बल्ट ड्रॉप हमर (Belt drop hammer)—इस हमर में एक बैल्ट की सहायता से हमर को निश्चित ऊँचाई पर आकृति को ग्रहण कर लेता है।

2. छाटन डर्इयाँ

(1) बन्द छाप डर्इयाँ—इसमें इसात के दो ब्लॉक होते हैं जिन पर बस्तु के आकार का प्रतीक्ष्य बना रहा है। जिस वस्तु फोटोल्ड करना होता है, उसके प्रतीक्ष्य का आधा भाग ऊपर व आधा भाग नीचे बाले भाग पर बना रहता है। डर्ड का एक बन्द छाप डर्इयाँ होती हैं, उसके प्रतीक्ष्य का आधा भाग ऊपर व आधा भाग नीचे बाले भाग पर एनिवल पर फिक्स कर देते हैं।

उसी रैप द्वारा जुड़ा रहता है। डर्ड के शेष दूसरे हिस्से को मरीन के आधार पर एनिवल पर फिक्स कर देते हैं—

बन्द छाप डर्इयों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

- सिंगल छाप डर्इयाँ
- मल्टी छाप डर्इयाँ

सिंगल छाप डाइयाँ—इसमें बाये जाने वाले उत्पाद की एकल छाप दोनों ब्लॉक पर बनी रहती है। इसमें घन के दो गति आवात में उत्पाद तैयार हो जाता है।
मल्टी छाप डाइयो—इसमें एक ही डाइट स्टेट में प्रारम्भिक छापों से लेकर परिष्कृत फॉर्जिन छापें तक सभी छापें छुड़े जाते हैं। इसमें घन के एक ही स्ट्रोक में सभी छाप छुटी रहती है।

बहु छाप डाइयों पर निम्नांकित छाप बनी रहती है—

- (1) **फूलर छाप**—स्कॉच के अनुप्रस्थ काट व कर्पण करने के लिए निम्नांकित छाप बनी रहती है।
- (2) **किनारे बनाने वाला छाप**—कार्य खण्ड के किनारे इस छाप द्वारा बनाये जाते हैं।
- (3) **मोड़क छाप**—अवश्यक घंटों तथा कोणों पर मोड़ने के लिए इस छाप का प्रयोग करते हैं।
- (4) **ज्वार्किंग छाप**—यह छाप फॉर्जिंग की समाच्च आकृति को प्रदान करता है। ज्वार्किंग छाप की आकृति परिष्कृत छापों की आकृति से लगभग मिलती-जुलती है। धातु के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए विज्ञो, फिलोटों को बड़ा बनाया जाता है।

(5) परिष्कृत छाप—इस छापे का प्रयोग करके अनिम परिष्कृत आकृति व आकार प्रदान किया जाता है।

प्रेस फोर्जिंग (Press forging)—यह एक ऐसी फॉर्जिन प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ को ज्वार्किंग अवस्था तक गर्म करके डाइयों के भीतर गति द्वारा निष्पीड़न किया जाता है। यांत्रिक घोंसें शीर्ष गति से कार्य करती है जबकि प्रत्येक घोंसे का प्रयोग किया जाता है। प्रेस एक ही निष्पीड़न बल के द्वारा वर्ग में उत्पाद को पूरा कर देती है। प्रेस फॉर्जिन के दौरान प्रेस घोंसी गति से निष्पीड़न दबाव लगाती है, जिस कारण धातु को फैलने के लिए प्रयोग समर्थ मिल जाता है। इसके द्वारा बनाई गयी आकृतियाँ घनी व एकसमान होती हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाली डाइयों में प्रयत्न कम होता है जिस विनाश का निष्पीड़न होता है। इसमें घोंसी गति से फॉर्जिन किया जा सकता है व शुद्ध माप प्राप्त की जा सकती है। इसमें डाइयों के दोनों ओरों ल्वाकों को एक सीधे में रखना आसान होता है तथा डाइयों की आयु भी अधिक होती है। प्रेस फॉर्जिन में दबाव, इसमें उत्पाद बनाने वाली आकृति और आवश्यक घोंसी गति के बीच में एक यांत्रिक प्रतिरोध युक्त लोगी रहती है जो कि गोड़ की एक निरिचत किया जाता है। डाइट तथा शीर्षक औंजार के बीच में एक यांत्रिक प्रतिरोध युक्त लोगी रहती है जो कि गोड़ की एक निरिचत लम्बाई ही डाइट से बाहर निकलने देती है। शीर्षक औंजार को फोड़ देकर सीर्किया मूर्ण की जाती है। इस प्रकार इस मर्शिन का योग करके स्थूल वर्षक उत्पाद तैयार किये जाते हैं।

2.9 मशीन फॉर्जिन व स्थूल वर्षक उत्पादन (Machine Forging)

स्थूल वर्धन दण्ड के सिरों को अग्रीष्ट आकृति प्रदान करने के लिए यह विशेष प्रयोग में लाइ जाती है। इस प्रक्रिया में गम गढ़ को डाइट में फिल्स करके उसकी लम्बाई को दिशा में दबाव डाला जाता है ताकि गोड़ के सिरों पर अपर्सेटिंग किया सम्पन्न हो सके। इसके द्वारा गोड़ पर सभी प्रकार के हैंडलेस व कन्धे वनाये जा सकते हैं। इसमें होने वाली मर्शिन की स्थूलता भी कहते हैं। एक स्थूलता शीतज दिशा में दबाव डालते हैं। इस मर्शिन पर सम्पूर्ण किया भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में पूरी होती है तथा अनिम होती है। इसमें पच की शीर्षक औंजार कहते हैं। इसके आपरेशन में डाइट व शीर्षक औंजार का प्रयोग अकृति घोंसे-घोंस प्राप्त होती है। इसमें पच की शीर्षक औंजार कहते हैं। इसके आपरेशन में डाइट व शीर्षक औंजार का प्रयोग किया जाता है। डाइट तथा शीर्षक औंजार के बीच में एक यांत्रिक प्रतिरोध युक्त लोगी रहती है जो कि गोड़ की एक निरिचत लम्बाई ही डाइट से बाहर निकलने देती है। शीर्षक औंजार को फोड़ देकर सीर्किया मूर्ण की जाती है। इस प्रकार इस मर्शिन का योग करके स्थूल वर्षक उत्पाद तैयार किये जाते हैं।

2.10 फॉर्जिन मशीन वा स्थूल वर्षक (Forging Machine)

ड्रॉप फोर्जिंग (Drop forging)	प्रेस फोर्जिंग (Press forging)
1. इसमें हैमर की ऊर्जा का अधिकांश भाग एनाविल व नीचे द्वारा अवश्योपेत हो जाता है।	इसमें हैमर की ऊर्जा का अधिकांश भाग कार्य खण्ड द्वारा अवश्योपेत होता है।
2. इसमें फॉर्जिस रुक्ष व असमित होती है।	इसके उत्पाद समसित व परिशुद्ध होते हैं।
3. इसमें लात मूल्य ज्यादा आता है।	इसमें लात मूल्य कम रहता है।
4. डाइयों का जेवन काल कम होता है।	इसमें डाइयों की आयु अधिक होती है।
5. उत्पादन दर कम होता है।	इसमें उत्पादन दर अधिक होती है।
6. इसमें उत्पाद बिलेट इचार्ट मूलखड्डों द्वारा बनाये जाते हैं।	इसमें फलों से फॉर्जिन किये गये उत्पाद पर दोबारा से फॉर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं।

4.18 फोर्जिंग प्रेस (Forging Press)

ये दो प्रकार की होती हैं—


1. यांत्रिक फॉर्जिन प्रेस,
2. इवोय फॉर्जिन प्रेस।

हल्के कार्यों के लिए यांत्रिक फॉर्जिन प्रेस उपयोगी होती है जबकि भारी कार्यों के लिए इवोय फॉर्जिन प्रेस का उपयोग करते हैं। इवोय प्रेस अधिक चल लाती है, जबकि यांत्रिक प्रेस अधिक गति से कार्य करती है।


प्रेस फॉर्जिन के अनुप्रयोग (Applications of Press Forging)

1. लाइनरों के फॉर्जिन करने में
2. धाराकों के फॉर्जिन करने में
3. विशाल गति शामिल के फॉर्जिन करने में
4. डाइट ल्वाक्स के फॉर्जिन करने में
5. यांत्रिक सांचों के फॉर्जिन करने में
6. भारी आवश्यक फॉर्जिन करने में
7. अमरप शास्ट्र के फॉर्जिन करने में
8. लंजरों के फॉर्जिन करने में

अर्थ बेलनाकर रोल

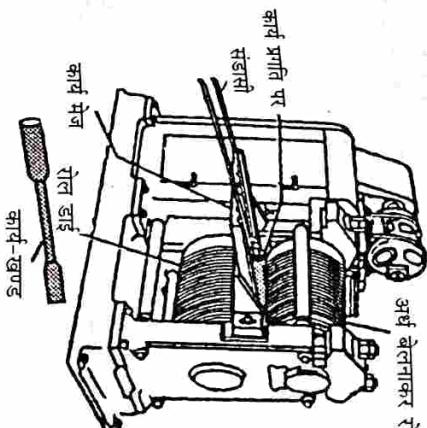

चित्र 39 : (A) रोल फोर्जिन मशीन

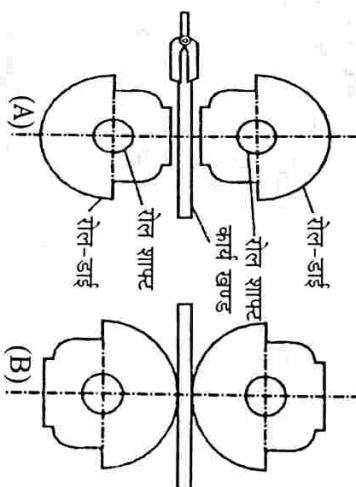

चित्र 40 : (B) रोल फोर्जिन का क्रिया सिद्धान्त

2.11 फोर्जिंग आवृत्तशन (Forging Operation)

(1) फुलरिंग करना—यह धातु को पला करने व खोचने की प्रक्रिया है। इसमें धातु खण्ड की अनुप्रस्थ मोटाई करा होती है। इस क्रिया में धातु खण्ड को चपटी डाइयो के बीच रखकर हमर से पीटा जाता है।



(2) किनारा बनाना—इस प्रक्रिया में धातु खण्ड को डाई-ब्लॉकों के बीच में रखकर व हमर के प्रहारों द्वारा बनाया जाता है। जिससे किनारे अपेक्षित आकार को प्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया दूष्प फोर्जिन में प्राप्तिक सिद्धान्त के रूप में प्रयोग की जाती है।

(3) मोड़ना या बेंकन करना—इस क्रिया में धातु खण्ड को अल्टा-अल्टा कोणों पर मोड़ा जाता है। धातु खण्ड के एक एक फैलती व सिकुड़ती है तथा धातु खण्ड को प्रहार करके मोड़ा जाता है। इस क्रिया में मोड़ने वाली गति अधिक चार करनी हो तो यह क्रिया जाता है। अकार प्रदान किया जाता है जिससे यह धातु खण्ड को डाई-ब्लॉकों के बीच में रखकर व हमर के प्रहारों द्वारा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया दूष्प फोर्जिन में प्राप्तिक सिद्धान्त के रूप में प्रयोग की जाती है।


(4) अपसीटिंग—अपसीटा में कार्य खण्ड की अनुप्रस्थ कार को तो बढ़ाया जाता है लेकिन व लम्बाई कम की जाती है। इसके लिए अनुप्रस्थ कार को तथा अनुप्रस्थ कार को तो बढ़ाया जाता है लेकिन व लम्बाई कम की जाती है। इसके बाद कार्य खण्ड की अनुप्रस्थ कार को तो बढ़ाया जाता है लेकिन व लम्बाई कम की जाती है। इसके बाद कार्य खण्ड की अनुप्रस्थ कार को तो बढ़ाया जाता है लेकिन व लम्बाई कम की जाती है।

शीर्ष डाई व पृष्ठ डाई के मध्य फिल्स कर लेते हैं तथा शीर्ष डाई द्वारा कई चार प्रहार कराया जाता है जिस कारण इसकी लम्बाई कम हो जाती है व धातु फैल जाती है।

(5) बेघन या छिन्न—इस क्रिया के दौरान धातु को पृष्ठ डाई पर रखते हैं। फिर पंच को धातु खण्ड पर टिकाकर शीर्ष डाई से इस पर प्रहार करते हैं। जब पंच आधी मोटाई तक चला जाता है तो इसको पलटकर दोबारा से पंच द्वारा आली आधी गहराई तक छिन्न किया जाता है जिससे धातु खण्ड के आर-पार छिन्न प्राप्त हो जाता है। अधिक मोटाई की कार्य खण्ड में छिन्न करने के लिए विशेष पंच किये जाते हैं।

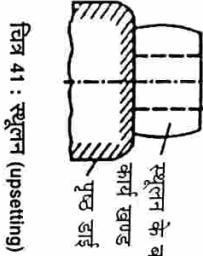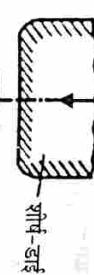


चित्र 41 : स्लूलन (upsetting)

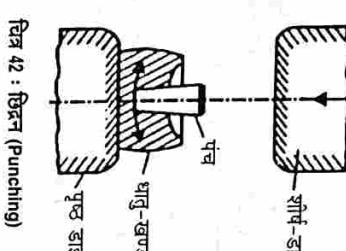

चित्र 42 : छिन्न (punching)

चित्र 43 : बेघन (piercing)

तज छैनी चर्क कटर से कटिंग करना—कार्य खण्ड को पृष्ठ डाई पर रखकर शीर्ष डाई द्वारा प्रहार करते हैं। इस कार्य खण्ड को छैनी द्वारा काटा जाता है। छैनी को कार्य खण्ड में आर-पार नहीं जाने देते हैं। इसमें शीर्ष डाई का प्रहार पृष्ठ डाई पर ही होने देते हैं। इसके लिए कार्य खण्ड को उत्पादक उठाकर उसके नीचे वर्ष कट लाया दिया जाता है, जिस कारण पृष्ठ डाई पर कम हो जाता है। तज छैनी द्वारा कार्य खण्ड पर कुछ गहराई तक कट लाया जाता है। इसके बाद हमर की गहराई नहीं हो पाता है। तज छैनी द्वारा कार्य खण्ड दो हिस्सों में कट जाता है।

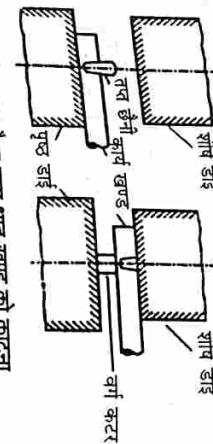

वित्र : 44 हैमर द्वारा धातु-छण्ड को काटना

सतह परिष्करण—यह क्रिया फैल्टर्स व मूदर्स की सहायता से किया जाता है। इसका डिजाइन समतल की जाने वाली सतह के अनुसार होता है। फोर्जिंग की चपटी सतहों को समतल करने के लिए डाइ के हल्के प्रहारों से किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद अनिम रूप से तैयार हो जाता है।

फोर्जिंग द्वारा तैयार अंगों के लक्षण

1. इस क्रिया द्वारा कार्बन खण्ड की यांत्रिक समर्थ्य, आधात प्रतिरोध व प्रत्यास्थ सीमा में सुधार हो जाता है।
 2. फोर्जिंग पर्ट्स की दरारें व ल्लोहेल समाप्त हो जाते हैं।
 3. खाँड़ के रेशे समुचित प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं।
 4. फोर्जिंग धातु की आन्तरिक संरचना में सुधार हो जाता है।
 5. फोर्जिंग धातु के अंदर बनी गुहिकाये भर जाते हैं।
- फोर्जिंग द्वारा तैयार अंगों के लक्षण—फोर्जिंग के दोष के निम्न कारण होते हैं—
1. धातु खण्ड का ठीक प्रकार से गम ना होना।
 2. फोर्जिंग के पश्चात असमान शीतलन।
 3. दोषपूर्ण फोर्जिंग की लिधाँ।
 4. मूल धातु के निम्न कोटि के गुण सर।
 5. फोर्जिंग को दोषपूर्ण दरारें।

फोर्जिंग दोष (Forging Defects)

1. इसमें गहरी दरारें गुहिकाएँ, धातु का जलने, कर्तीन की मात्रा का कम होना, टीपर्स आदि फोर्जिंग की दरारों को सम्बन्धित नहीं होता है। जबकि अन्य दोषों में विरुद्धप्रण, रेशों का शुद्धिकरण, आन्तरिक प्रतिबल आदि तापन तथा दरारों का निरक्षण किया जा सकता है।

हैमर फोर्जिंग के दोष व उत्पन्न दोष (Defect During Press Forging and Drop Forging)

4. हैमर दरारें—फोर्जिंग को तेजी से उण्डा करने पर हैमर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं कई बार धातु का दोष पूँछ होना भी इसका कारण बन जाता है।
5. गड्ढा पड़ना—पूर्व में बाईं गयी फोर्जिंग की स्तरा के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है।
6. चढ़ाव—जब डाइ को फोर्जिंग पर अधिक दबाव लगाकर बांधते हैं तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है।

7. धातु मल व सरधाता—फोर्जिंग की सतह पर स्लैग या रेस का जमना सरधाता को दर्शाता है।

दोष फोर्जिंग तथा प्रेस फोर्जिंग के दोष (Defect During Press Forging and Drop Forging)

- (1) कोल्ड शट—यह दरारें, फोर्जिंग के किनारों पर सतहों के लम्ब रूप में दिखाई देती हैं। फोर्जिंग का त्रुटिपूर्ण डिजाइन व डाइयों का त्रुटिपूर्ण डिजाइन इस प्रकार के दोषों का कारण होता है।

- (2) डाइयों का अपूर्ण भाग—यदि डाइयों की गुहिका पूर्ण रूप से फैलाव न होना इस प्रकार के दोष का कारण बनता है। धातु की मात्रा का कम होना या अपेक्षित तापमान न होना इसका प्रमुख कारण है। डाइयों के बीच धातु को उचित स्थान पर न रखना भी इसका प्रमुख कारण होते हैं।

- (3) बोमेल फोर्जिंग—इस दोष में डाइ की छाप एक-दूसरे से महीने प्रकार से नहीं बितती है।

- (4) फिन या रैक—फोर्जिंग की सतह पर धातु के छोटे-छोटे उभारों या धातु की सतह में घुसे छोटे-छोटे उड़कड़ों के घुसने को फिन या रैक कहते हैं।

- (5) गड्ढा—फोर्जिंग का शीर्ष डाइ के साथ चिपक जाना या प्रहार करते समय गिर जाना तथा फोर्जिंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेला जाना भी इसका एक अन्य कारण है।

(III) फोर्जिंग-दोषों का निवारण (Remedies of forging-defects)

- (1) गहरी दरारें (Shallow crack)—गहरी दरारों को तप छेनी (hot set) के प्रयोग से भारा जाता है। इसकी विधि पहले चताहूं जा चुकी है।


- (2) बारीक दरारें (Hair crack)—फोर्जिंग की सतहों को ग्राइंड करके बारीक दरारे हटायें जाते हैं।

- (3) विकारेंस क्षेत्र (Decarburised areas)—इनका निवारण भी सतहों को ग्राइंड करके किया जाता है।


- (4) विरुद्धित फोर्जिंग (Distorted forgings)—विरुद्धित फोर्जिंग को प्रेसों से सीधा किया जाता है। (5) यांत्रिक गुण तथा आन्तरिक प्रतिबल (Mechanical properties and internal stresses)—इस्यात फोर्जिंग के गुणों में सुधार लाने तथा अन्तरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए अनीलन (annealing) तथा निर्मलीकरण (normalising) क्रियाएँ की जाती हैं।

2.12 फोर्जिंग औजार तथा अन्य उपकरण (Forging Tool and Other Equipments)


1. जाला या गुहिका—यह दोष चपटी डाइंग्स द्वारा फोर्जिंग करने पर बनता है।
2. टीपर्स—बिल्ट की खाब व्हालिंटी व असमान तापमान के कम होने पर तथा बिल्ट के अधिक तापमान होने से भी यह दोष उत्पन्न हो जाता है।
3. दरारें—बिल्ट की खाब व्हालिंटी व असमान तापमान के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अन्य कारणों में दोषपूर्ण फोर्जिंग विधया तथा फोर्जिंग का ठीक प्रकार से उण्डा न करना, यह दोष बनते हैं इसको दूर करने के लिए दरार के ऊपर गत्ते रखते हैं और उसे बालूरंग प्रेस करते हैं तथा फोर्जिंग को थोड़ा-सा घुमा देते हैं तथा गम्फ छेनी पर हाथ से प्रहार करते हैं जिस कारण यह दरारे भर जाती हैं।

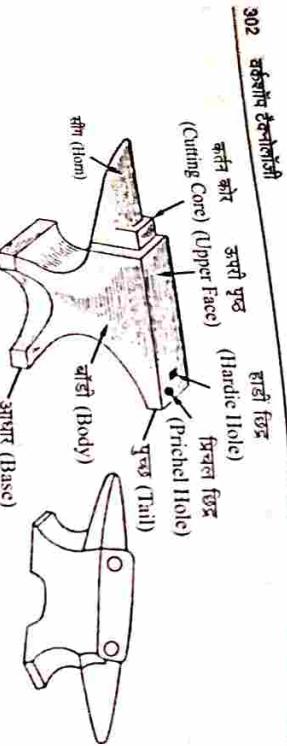

चित्र 45 (a) : एक सींग वाली निराई
(Single horn anvil)

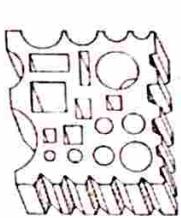

चित्र 45 (b) : दो सींग वाली निराई
(Double horn anvil)

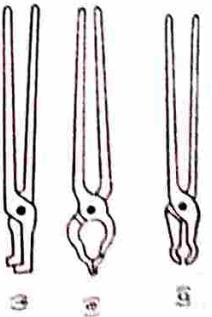

चित्र 49 : विभिन्न प्रकार की संदर्भियाँ


(5) खोखली पिट टांग—इसके द्वारा वांगकार व चपटे कार्य यहाँहो को असानी से पकड़ सकते हैं।

(6) बांगकार खोखली टांग—इसका प्रयोग आमताकर व पर्मुजाकर कार्य यहाँहो को आसानी होता है। इसका प्रयोग आमताकर व पर्मुजाकर कार्य यहाँहो को वज़न में कठत है।

(7) छल्ला टांग—इसमें छल्ले की आकृति वाली चन्दुओं को पकड़ने के लिए प्रयोग होता है।

(8) तुकीली टांग—इसके द्वारा पातों व चन्दुओं को उठाने के लिए किया जाता है। यहाँ पहली अनुप्रयोग कार्य वाली चन्दुओं को उठाने के लिए किया जाता है।

(9) कोणा टांग—इसके जबड़ 90° पर मुड़ रहते हैं।

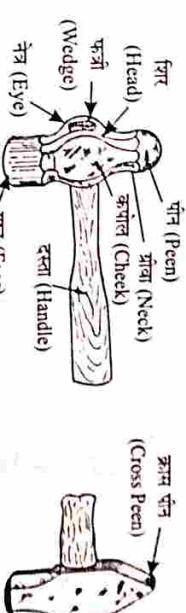


चित्र 50 : बॉल पीन हयाई के भाग (Parts of ball peen hammer)

वाल पीन (Ball Peen)

सीधा पीन (Straight Peen)


क्रॉस पीन (Cross Peen)

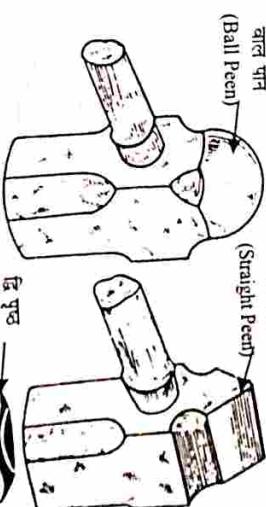


(3) मीड़ल—इसका प्रयोग भी एकिल की तरह किया जाता है। यह हल्का व छोटा होता है। इनका प्रयोग जंजीर बानी में करते जंजीर की कटिग व छोटे-छोटे कार्यों के लिए किया जाता है।

(4) चौरास टांग—इसका उपयोग चौरास कार्य छण्डों के लिए किया जाता है।

चित्र 52 : स्लेज हयाई (Sledge hammers)

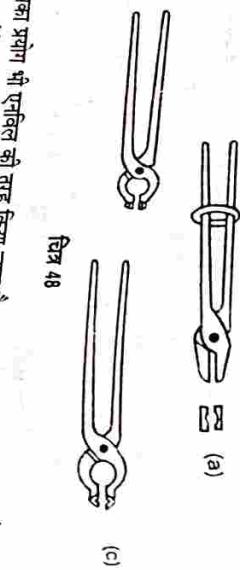

चित्र 48

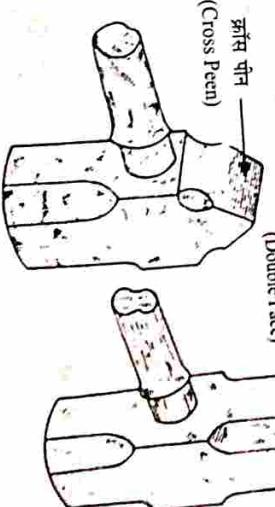

चित्र 48

304 चक्करांडे रुलोलांडी


2.13 हैमर (Hammer)

हैमर का प्रयोग समकोण व अपेक्षित साइज नीचे बस्तुएँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।


(1) बाल पिन हैमर—इसका निन अर्द्ध गोलाकार होता है। इसका प्रयोग समकोण व फोर्ज स्टील का बना होता है।

(2) क्रॉस पिन हैमर—इसके पिन की लम्बाई दस्ते में करते हैं।


प्रयोग थारु को मैडने तथा फैलाने में करते हैं।
(3) स्लैज हैमर—यह बहुत भारी हैमर होता है। यह लोहारों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इनका भार 3 से 10 kg तक होता है। इस हैमर की लम्बाई 70 से 90 cm तक होती है। इन हैमर पर भी बाल जिने रहते हैं, वह कई फेस का हो सकता है।

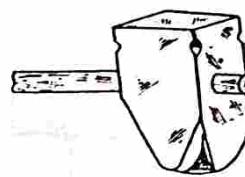


चित्र 53 (b) : सैट हैमर
(Set hammer)

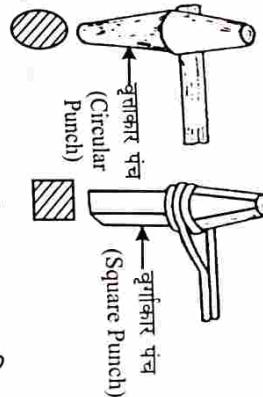

चित्र 53 (c) : पंच
(Punch)

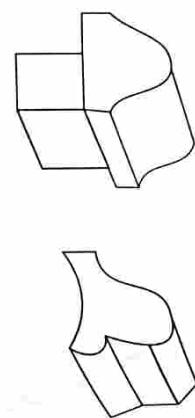

चित्र 53 (d) : प्रिप्ट (Pint)

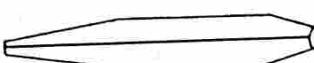

चित्र 53 (e)

चित्र 53 (f) : फुलर (Fulcrum)

फुलर

फोर्जन के दौरान प्रयुक्त भार्टिंग्स

(4) स्ट्रेट पिन हैमर—इन हैमर में पिन स्ट्रेट तथा हैडल के अधे के समानान्तर होते हैं। इनका वजन 0.11 kg से लेकर 0.15 kg तक होता है। इनका प्रयोग थारु को फैलाने के लिए करते हैं।

(5) फुलर—यह उच्च कालीन इस्पात के बने होते हैं। यह दो पांचों से लिप्त करना होता है। इनको क्रिया कार्यकारी सतह कठोरीकृत व पांचशीर्षक होती है। इनकी कार्यकारी सतह को गोल बनाया जाता है। जर्मी सतह पर लम्फी का हैडल लाना होता है जबकि निचली सतह पर टेप शैक लाना होता है। इसके निचले फुलर को एक बाल करने के लिए फांसकर ज़ंज़ा किया जाता है। इसका प्रयोग गर्दं बनाने, लम्बाई बढ़ाने, गोल

कियों बनाने व खांचे बनाने में करते हैं।

(6) सेट हैमर—इस औंजार का निचला पृष्ठ चिकना, समतल व कठोर होता है। इसके चारों ओर के पृष्ठ निचले गोल लोहार की भट्टी (Open Hearth)—इसमें हस्त फोर्जन किये जाने वाले पदार्थ को गरम किया जाता है। यह थारु थारु छाड़ को थोरे-थोरे गर्म करता है। यह इसी लाल तप्त अवस्था-एलाइस्टिक अवस्था तक गर्म करने में प्रयोग होता है। यह थारु छाड़ को गोल बनाने के लिए संटोषीयता लोअर लाना रहता है। जिस पर कार्प आर्ट आपसन की लाइनिंग बनी रहती है। इस वायु को प्रवाहित करने के लिए स्ट्रिंग लोगों रहते हैं जो वायु को जलते कोक पर प्रवाहित करती हैं। जो कि स्मोक आहि को इकट्ठा करके बाहर निकाल देती है। इस भट्टी के ऊपर के हिस्से पर एक छड़ लानी रहती है जो कि स्मोक आहि को इकट्ठा करके बाहर निकालने के लिए एक नाम का में कोक व कोयले को ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं। थारु छाड़ को सेटर पर रखकर गर्म करते हैं। भट्टी के ऊपर एक नाम का पर विस्तार के रूप में व्याख्या प्रदर्श इकट्ठा होता रहता है। गर्म कार्प छाड़ को भट्टी से बाहर निकालने के लिए एक नाम का फुलर प्रयोग करते हैं।


स्ट्रिंग—इस प्रक्रिया में थारु छाड़ के बेंगों को दो या अधिक गोलर के बीच से जुड़ाकर अर्ध परिष्कृत अवस्था में लाते हैं। इस विधि में रोलर एक-दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस विधि में रोलर गोलिंग, (2) कोल्ड गोलिंग।

(7) पंच—पंच का प्रयोग पिंगा छिद्र करने में किया जाता है। यह चिभिन आकृति के चौकोर व, गोल छिद्र बनाने में प्रयोग करते हैं।


(8) स्वेज—स्वेज को दो ज़ोड़ों में प्रयोग करते हैं। यह दोनों ज़ोड़े एक पतली पती द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा ज़ोड़ों को पकड़ने का कार्य किया जाता है।

(9) डिस्ट्रॉ—पंच द्वारा निर्मित छिद्र को सही भार देने के लिए ड्रिस्ट्रॉ का प्रयोग किया जाता है। इसका वृत्ताकार आकार में बनाया जाता है।

सीधा पेन
(Straight Pen)

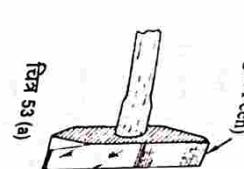

(10) टांग वाइस—टांग वाइस का प्रयोग कार्प छाड़ को बस्तर के लिए किया जाता है। इसमें एक स्लैटन जबड़ा होता है जिसको चताकर कार्प छाड़ को कसकर पकड़ा जाता है।

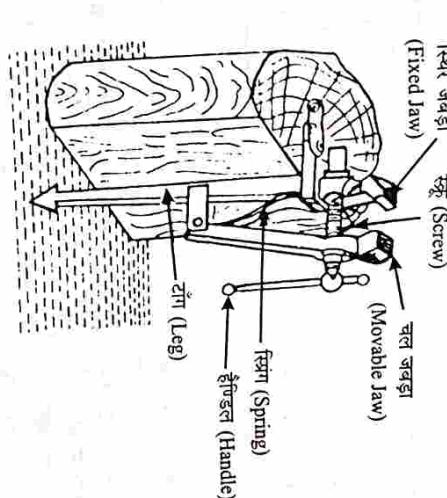

चित्र 54 : टांग वाइस (Leg vice)

हॉट रोलिंग व कोल्ड रोलिंग में अन्तर

हॉट रोलिंग (Hot Rolling)	कोल्ड रोलिंग (Cold Rolling)
इसमें पदार्थ को रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान तक गम्ने कारके इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से कम पर क्रिया करते हैं।	इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से कम पर क्रिया करते हैं।
इसमें कार्बन कठोरता का प्रभाव नहीं होता है।	इसमें कार्बन कठोरता का प्रभाव प्रतिलिपित होता है।
इसमें शुद्ध माप प्राप्त करना कठिन होता है।	इसमें शुद्ध माप प्राप्त की जा सकती है।
स्ट्राक च गेल के बीच घर्षण गुणाक अधिक होता है।	इसमें घर्षण गुणाक कम होता है।
इसमें कार्बन स्ट्राइट काट का क्षेत्रफल अधिक कम होता है।	इसमें अनुप्रस्थ काट में कम परिवर्तन होता है।
रोलर की निजी अधिक होती है।	रोलर की निजी अधिक रहती है।
सतह पर जंगला लगता है।	सतह पर जंगला लगती है।
इसमें पतले संक्षण बनाये जा सकते हैं।	इसमें पतले संक्षण बनाये जा सकते हैं।

प्रक्रिया सम्मन करते हैं। इसको गोलिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में घर्षण के बीच रुक्कड़ा हो जाता है यह एक खींच-खोल काट का उपयोग तापमान से कम पर क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग तापमान के प्रभाव घटाने के लिये क्रिया जाता है यह एक खींच-खोल काट को धो-र-धो करते हैं। अधिक भार के कारण रोलरों में फिसलनकरण की समस्या बढ़ जाती है जिसे कम करने के लिये बैकिंग रोलर्स (Backing Rollers) का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त रोलिंग प्रक्रिया में तथा उनकी प्रियता जाती है।

हॉट रोलिंग (Hot Rolling)—इस क्रिया में घर्षण खण्ड को रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से ऊपर गम्ने पर रोलिंग

1300°C तक के बीच होता है यहि मार्गिनिंग के दौरान घर्षण खण्ड का तापमान नीचे गिर जाता है तो इसको पुनः गम करते हैं। इस दौरान घर्षण के अन्दर न्यू-न्यू क्रिस्टल बनने लाते हैं तथा घर्षण के गुणों में सुधार हो जाता है। गम करने के दौरान घर्षण के अन्दर उसने दो खाली खाली हो जाती हैं इस प्रक्रिया में स्लेच द्वारा पतली शीट की पत्ती बनाई जाती है तथा ल्यूम द्वारा उपर से जाने लगती है। बिलेट द्वारा गोलकार छढ़ व गर बनाये जाते हैं।

इस प्रक्रिया में रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से अधिक कमरे के तापमान पर मर्गीनिंग क्रिया की जाती है। यह क्रिया करने से पहले घर्षण की जाती है जिसके अन्तर्गत घर्षण की सतह से तेजाब द्वारा पपड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में घर्षण की सीधा करने के लिए गोलर लेबलिंग की जाती है तथा कोल्ड रोलिंग से घर्षण का समर्थ बढ़ जाता है।

4.3 रोलिंग (Rolling)

रोलिंग उत्पादन प्रक्रम (Rolling Manufacturing Process)

पुरावृति प्रक्रिया है इस प्रक्रिया द्वारा घर्षण फिल्ड (पदार्थ) की मोटाई कम हो जाती है एवं लंबाई बढ़ जाती है। फिल्ड के ग्रे होने से ताप ग्रे बारोक होने से घर्षण की समर्थ बढ़ जाती है। घर्षण सोडा है तथा रोलिंग तथा रोलिंग एक निशेष प्रकार की रोलिंग प्रक्रिया भी होती है जिसे थ्रेड रोलिंग कहा जाता है।


(1) तप्त रोलिंग (Hot Rolling): तप्त अवस्था में घर्षुओं का संपादन काफी आसान होता है क्योंकि उच्च ताप में बनाये जाते हैं, इसके प्रस्तुत इन बिलेट्स की छोलकर तप्त करते हैं फिर इनको रोलरों के मध्य गुजारते हैं जिससे उसकी अनुप्रस्थ काट कम हो जाती है तथा बिलेट्स की लबाई बढ़ जाती है। हॉट रोलिंग प्रक्रिया द्वारा कम परिष्कृत सतह मिलती है।

तिप्पनी आकार प्राप्त करने हेतु अथवा चोछित अनुप्रस्थ काट प्राप्त करने हेतु विशेष प्रक्रम के बेलरों का प्रयोग किया जाता है जिसे कि खाँचेदार बेलर (Grooved Rollers)।


(2) शीत रोलिंग (Cold Rolling): इस प्रक्रिया में घर्षुओं को प्राप्त उण्ठी अवस्था में बेलरों के मध्य में गुजारा जाता है इस प्रक्रिया का उपयोग तप्त रोलिंग के प्रश्नों को सहायता की ओर अधिक परिष्कृत करने तथा काढ़ रुद्धी में बीचित यांत्रिक घुणों की प्राप्ति के लिये क्रिया जाता है यह एक खींच-खोल काट की धो-र-धो प्रक्रिया है इसप्रिलिये अनुप्रस्थ काट को धो-र-धो करते हैं। अधिक भार के कारण रोलरों में फिसलनकरण की समस्या बढ़ जाती है जिसे जिस कम करने के लिये बैकिंग रोलर्स (Backing Rollers) का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त रोलिंग प्रक्रिया में तथा घर्षुओं तथा उनकी प्रियता जाती है।

यह एक विशेष प्रक्रम है इसका प्रयोग मास उत्पादन (Mass production) में चुड़ी करने के लिये किया जाता है यह प्रक्रिया खासिस्टिक विरूपण श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में दो चप्टी चूड़ीदार डाइजेस (Threaded Dies) को प्रश्चाप्रगति (Reciprocatory motion) देकर तथा जांच को द्वारा द्वृप्त चूड़ीदारों का निर्माण क्रिया जाता है।

(3) थ्रेड रोलिंग (Thread Rolling): थ्रेड रोलिंग प्रक्रिया मास उत्पादन प्रक्रम के अन्तर्गत आती है। इस प्रक्रम में त्रिंग्राम पदार्थ का स्लासिस्टिक विरूपण होता है फिर उसे दो चप्टी डाइजों में से प्रश्चाप्रगति देते हुए गुजारते हैं तथा चूड़ीदार एक दाब डाला जाता है इस प्रकार चूड़ीदारों का निर्माण हो जाता है।

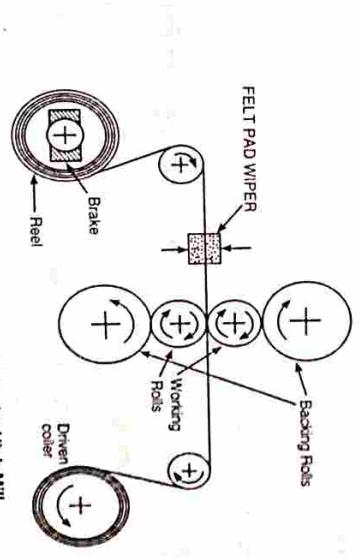

दित्र 55 : Rolling Process Using for High Mill

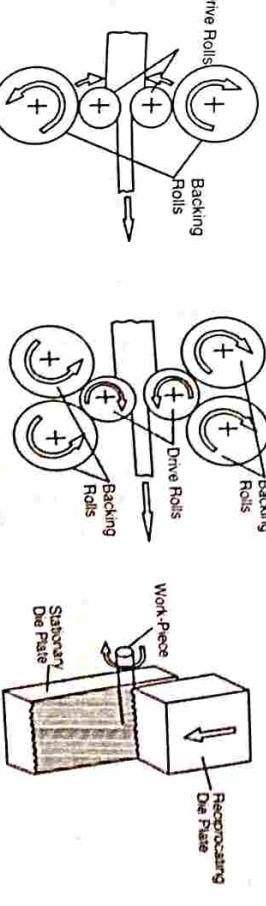

(A) Single Backing Rolls
(B) Double Backing Rolls

(B) Use of Cold Rolling Backing Rollers to reduce deflection दित्र 56 (B) : Thread Rolling with Flat-Dies

4.1 धातु विस्थान (Metal Deformation)

इसमें धातु की प्रत्यास्थान सीमा से ज्यादा बल लगाना पड़ता है। अथवा प्रत्यास्थान सीमा से ज्यादा विस्थान किया जाता है। इस दौरान धातु कार्य खण्ड का सङ्गत घट जाता है।

(a) परम खिंचाव—धातु की मरमीना पूर्व व बाद की विमाओं का अन्तर परम खिंचाव कहलाता है।

$$\text{परिवर्तित चाल} = (l_0 - l_1) \text{ mm.}$$

l_0 = पट्टी की प्रारम्भिक मोटाई

l_1 = पट्टी की अन्तिम मोटाई

$$(b) परम दैर्घ्य वृद्धि—धातु कार्य खण्ड की अन्तिम व पूर्व की लम्बाई में अन्तर को परम दैर्घ्य वृद्धि कहते हैं।$$

$$\text{परम दैर्घ्य वृद्धि} = (l_1 - l_0)$$

l_0 = प्रारम्भिक लम्बाई

l_1 = अन्तिम लम्बाई

$$(c) परम फेलाव—धातु कार्य खण्ड की अन्तिम व पूर्व चौड़ाई में अन्तर को परम फेलाव कहते हैं।$$

$$\text{परम फेलाव} = (w_1 - w_0) \text{ mm}$$

w_0 = प्रारम्भिक चौड़ाई

w_1 = अन्तिम चौड़ाई

$$(d) सापेक्ष खिंचाव—परम खिंचाव धातु कार्य खण्ड की अनुपात को सापेक्ष खिंचाव कहलाता है।$$

$$\text{सापेक्ष खिंचाव} (\%) \text{ में} = \left(\frac{l_0 - l_1}{l_0} \right) \times 100$$


$$(e) दैर्घ्य वृद्धि गुणांक—गोलिंग के बाद अन्तिम व प्रारम्भिक लम्बाई के अनुपात को दैर्घ्य वृद्धि गुणांक कहते हैं।$$

$$\text{दैर्घ्य वृद्धि गुणांक} (\mu) = \frac{l_1}{l_0}$$

गोलिंग से पूर्ण आयतन = गोलिंग के बाद आयतन

$$\mu_{\text{पूर्ण}} = \frac{l_1}{l_0}$$

$$\frac{l_1}{l_0} = \mu = \frac{l_0 - l_1}{l_0}$$

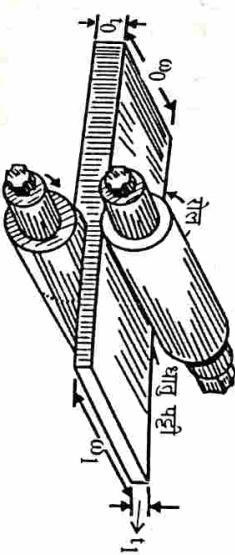

जहाँ पर t_0 = धातु की प्रारम्भिक मोटाई,

t_1 = धातु की अन्तिम मोटाई,

R = रोलर की विज्ञा

रोलर का विस्थान से पूर्व आयतन = गोलिंग के बाद अन्तिम व प्रारम्भिक लम्बाई के अनुपात को दैर्घ्य वृद्धि गुणांक कहते हैं।

जब धातु पट्टी रोलर में प्रवेश करती है तो इसकी गति V_0 से कम होकर V तक आ जाती है। परन्तु धातु की गति बढ़ती है। पट्टी की गति, मोटाई h के समानुपाती होती है।

रोलर की प्रारम्भिय गति $V = 2\pi R N$ मी०/मिनट


विस्थान क्षेत्र में पट्टी की मोटाई लगातार कम होती रहती है। इसमें दो भिन्न घटनाएँ होती हैं। एक घटना है कि धातु की गति के समान होती है। इस घटना के बाद अन्तिम विस्थान को निकास करते हैं। दूसरी घटना है कि धातु की गति बढ़ती है। इस घटना के बाद अन्तिम विस्थान को निकास करते हैं।

जब धातु पट्टी रोलर के साथ-साथ बढ़ती है तथा अन्त में इसकी गति V_1 , रोलर की गति V से ज्यादा हो जाती है। यह घटना के बाद अन्तिम विस्थान को निकास करते हैं।

जब धातु पट्टी रोलर के साथ-साथ बढ़ती है तथा अन्त में इसकी गति V_1 , रोलर की गति V से ज्यादा हो जाती है। यह घटना के बाद अन्तिम विस्थान को निकास करते हैं।

गोलिंग में बलों का प्रभाव (Effect of Force in Rolling)

इस प्रक्रम में दो रोलर के बीच से कार्य खण्ड को जुड़ा जाता है। धातु का रोलर के साथ समर्पक एक वृत्तीय चाप के रूप में होता है, जिसको समर्पक चाप कहते हैं। रोलर के केन्द्र पर समर्पक चाप द्वारा α कोण बनता है। इसको बाइप कोण कहते हैं।
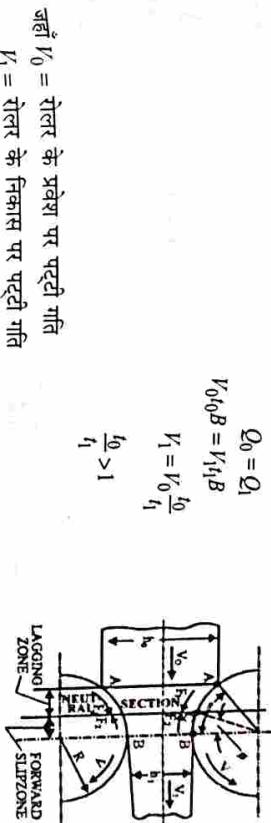
$$\cos \alpha = 1 - \frac{t_0 - t_1}{2R}$$


सित्र 58 : विस्थान क्षेत्र में धातु की गति

सित्र 59 : गोलिंग क्रिया में विस्थान


एक सिरे पर अभियंता का आकार की छिद्र बांधे रहती है और रेम विलेट पर दाढ़ लाता है जिस कारण थारु छिद्र करती है। इस क्रिया के दोगने प्रैस लैंडर रेम को बल प्रदान करता है और रेम का उत्पाद तैयार हो जाता है। इस प्रकार डाई के छिद्र का आकार व माप का उत्पाद तैयार हो जाता है जो कटनेर में प्रयोग करता है।

(1) अप्रत्यक्ष बहिर्वेदन—इस विधि में डाई एक खोखले रेम के दर्भार विलेट पर रेम तथा कटनेर के अंतर रेम की गति के दर्भार विलेट के दर्भार तथा रेम के अवश्यकता की आवश्यकता नहीं है। इस विधि के दर्भार विलेट के दर्भार के दोगने लैंडर रेम को बल प्रदान करता है और रेम का उत्पाद तैयार हो जाता है। इस प्रकार डाई के छिद्र का आकार व माप का उत्पाद तैयार हो जाता है जो कटनेर में प्रयोग करता है।


(2) दाई विलेट विलेट पर रेम तथा डाई बल लाते हैं जिस कारण थारु छिद्र करती है। इस क्रिया के दोगने प्रैस लैंडर रेम के दर्भार विलेट पर रेम तथा डाई बल लाते हैं जिस कारण थारु छिद्र करती है। इस प्रकार डाई के छिद्र का आकार व माप का उत्पाद तैयार हो जाता है। इस प्रकार डाई प्रैस लैंडर, से बलात्कर बहने लगता है। इस प्रकार डाई के छिद्र का आकार व माप का उत्पाद तैयार हो जाता है। इस प्रकार डाई के छिद्र का आकार व माप का उत्पाद तैयार हो जाता है।

बाया जाता है तबसे पहले विलेट तथा डाई के बीच में एक छाँटलोदार अन्तराल उत्पन्न हो जाता है। फिर एन्जीन द्वारा विलेट पर दबाव डाला जाता है, जिसके छिद्र व मैट्टल के बीच में एक छाँटलोदार अन्तराल उत्पन्न हो जाता है। इसके बाहर निकलता जाता है तथा बाहर निकलता जाता है। इसका उत्पादन मुझ्या नहिं के बाहर आता है। डाई छिद्र के बाहर तथा आन्तरिक व्यास मैट्टल के बाहर के बाहर बाहर बन जाता है। इसका उत्पादन मुझ्या नहिं के बाहर आता है।


डाई (Die)

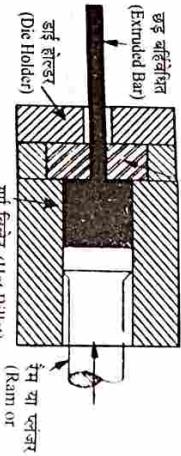

प्रत्यक्ष या अग्र बहिर्वेदन (Direct or Forward extrusion)

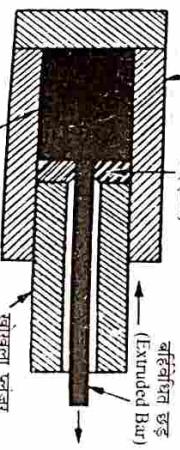

प्रत्यक्ष या पश्च बहिर्वेदन (Indirect or Backward extrusion)

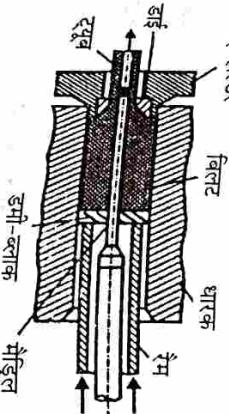


चित्र 64 : दाई बहिर्वेदन

4.4 एक्स्ट्रूजन प्रक्रम (Extrusion Process)


एक्स्ट्रूजन सर्वाधिक उपयोगी प्रक्रम है। एक्स्ट्रूजन प्रायः तथा एक राण्डी दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रैस द्वारा दबाव डालकर बांधत आकार प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा प्रोत्तल, तंबा, एल्युमीनियम इत्यादि थारुओं के विभिन्न प्रकार के ठोस व खोखले सेक्षन बनाते हैं। एक्स्ट्रूजन प्रक्रमों का चारोंकुरण निम्न है—

(1) प्रत्यक्ष अथवा अग्र एक्स्ट्रूजन (Direct or Forward Extrusion)—इस प्रक्रम में थारु के विलेट को रेम के द्वारा दबाव डालते हुये डाईमें से पास कराया जाता है। डाईमें रेम के आकार तथा माप के आधार पर चयनित किया जाता है। प्रायः डाई स्थिर अवस्था में रहती है तथा रेम विलेट पर दबाव डालती है जिलेट की दीवारों के मध्य अल्ट्राईक घण्टा होती है, जिस कारण अन्तरिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है।

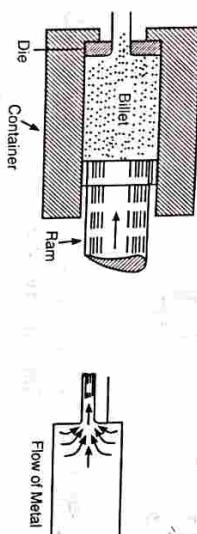


चित्र 65 : Direct or Forward Extrusion

(2) अप्रत्यक्ष अथवा पश्च एक्स्ट्रूजन (Indirect or Backward Extrusions)—इसमें एक्स्ट्रूजन में रेम तथा सिलेंडरों के मध्य घण्टा को कम कर दिया जाता है जिससे कि कम दबाव की आवश्यकता रहे। इस प्रक्रिया में प्रयोग विलेट को स्थिर रखकर तथा हाइड्रोलिक प्रैस के रेम द्वारा डाई को आगे बिलेट के विरुद्ध दबाव डाला जाता है। प्रायः खोखली रेमों का घण्टा किया जाता है। एक्स्ट्रूज पदार्थ खोखली रेम से बाहर आता है।

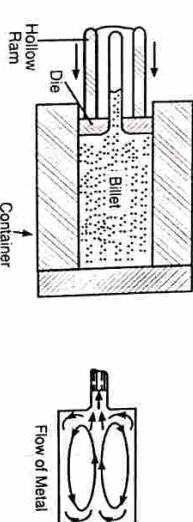


चित्र 66 : Indirect or Backward Extrusion

(3) इम्पेक्ट एक्स्ट्रूजन (Impact Extrusion)—इस प्रक्रम का घण्टा आमतौर पर मुलायम तथा त्वचा थारुओं का एक्स्ट्रूजन करने के लिये किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक डाई तथा पन्न एसेब्ली का घण्टा किया जाता है। इसका सर्वाधिक घण्टा काँच उद्योग में काँच की पाली दीवारों जाते बर्तन बनाने, इन इत्यादि के लिये होता है।

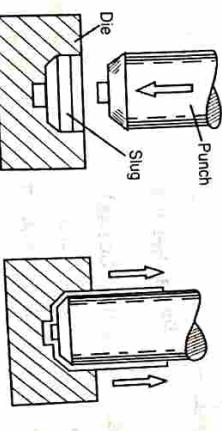


चित्र 67 (a): Impact Extrusion

(4) द्वयतर प्रस्तृजन (Pultrular Extrusion)—इस प्रक्रम का उपयोग प्रायः द्वयतर सेक्यन चानों के किया जाता है। इस प्रक्रम में रेम के माध्य एक मौद्रित का प्रयोग भी किया जाता है। वह मौद्रित द्वय चार के निर्गमण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

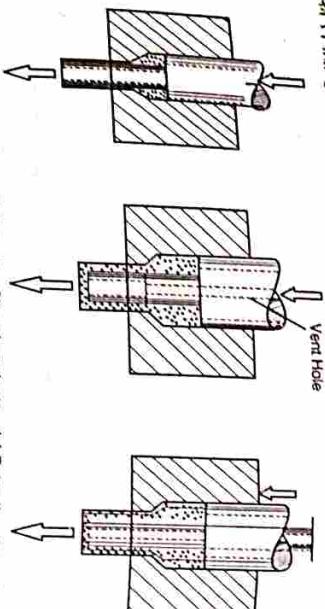

(a) Open-Ended product
(b) Extruding Closed products using Mandrel fixed to Ram
(c) Extruding Closed products using Mandrel fixed to Frame

(5) हाइड्रोस्टेटिक प्रस्तृजन (Hydrostatic Extrusion) — इस प्रक्रिया द्वारा हम पुरु पदार्थ (Brittle Material) को भी एक्स्ट्रूड कर सकते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रस्तृजन प्रक्रम में द्रव को रुम व बिलेट के मध्य भरकर, ऐंड्रा द्रव पर दबाव डालते हैं। द्रव यह दबाव विलेट पर लाता है, जिसके द्वारा विलेट डाइ में से पास कर जाता है तथा बाहित जैव आप हो जाता है।

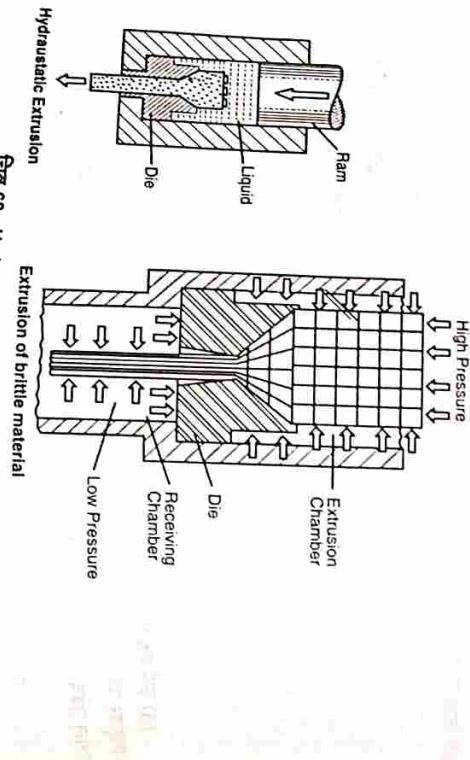

चित्र 68 : Hydraulic Extrusion

1.8 मैटल ड्राइंग प्रक्रम (Metal Drawing Process)


मैटल ड्राइंग प्रक्रम में रोडों, पाइपों तथा तारों का व्यास कम एवं अधिक करने के लिये उसे अधिक बार ड्राइंगों से निकाला जाता है। या पास किया जाता है। इसके लिये एक निशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रॉ-बैच कहा जाता है। सर्वप्रथम बार या रोड के एक सिरे को स्लेजों प्रक्रम द्वारा कम कर लेते हैं ताकि वह डाइ में से पास कर सके। जिस

इसको ड्रॉ बैच में चल रही चेन या इम के होल में प्लायर की सहायता से अटका तो हैं डाइ के व्यासमुक्त ही कार्य खण्ड या जैव कार्योंके इन धाराओं की शोक साखेन की कमता ज्ञाना होती है। कभी-कभी कमतर व्यास के लिये डायमॉड से निर्मित डाइयों का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह बहुत अधिक महंगा प्रक्रम है। डाइयों का ताप कम करने के लिये पानी प्रवाहित करते हैं तथा घर्षण की मात्रा कम करने हेतु गर, पाइप या रोड पर एक स्लिफ़ (Lubricant) का लोग किया जाता है। मैटल ड्राइंग में निम्नलिखित प्रकार की होती है—

(1) वायर ड्राइंग प्रक्रम (Wire Drawing Process) — वायर ड्राइंग में वायर को रोल पर लांटते हैं। वायर ड्राइंग में वायर के सिरों को नुकीला कर, डाइ में प्रिपाकर जबड़े में जकड़ते हैं। इसके बाद जबड़े के ताको डाइ में से बाहर खोकर कर्मण ल्लांक के ऊपर लापता जाता है।

(2) बार ड्राइंग प्रक्रम (Bar Drawing Process) — बार ड्राइंग में पहले छड़ के एक सिरों को नुकीला बनाते हैं, फिर इस सिरों को डाइ लिंग्डों में डाइकर जाता है। वह जबड़े गोंद का विलेपण, न्यूक्रिकरण व दोषकरण कर देते हैं जिससे बोल्डिंग की भाँति यात्रा आकार की छड़ प्राप्त हो जाती है।

(3) द्वय ड्राइंग प्रक्रम (Tube Drawing Process) — इस प्रक्रम में पाइप का बाहरी व्यास बढ़ाने हेतु डाइ का प्रयोग करते हैं तथा अंदर का व्यास बढ़ाने हेतु एक विशेष प्रकार का मौद्रित (Mandrel) का प्रयोग करते हैं। यान रखने के लिये एक मारिये से बाँध देते हैं फिर मौद्रित का डाइ के गत (Slope) के अनुसार सैट कर लेते हैं ताकि द्वय की घटु का बाहरी अंदर-बाहर एक साथ हो सके। द्वय को दोनों सतहों पर एक विशेष स्लिफ़ (Lubricant) का प्रयोग करते हैं।

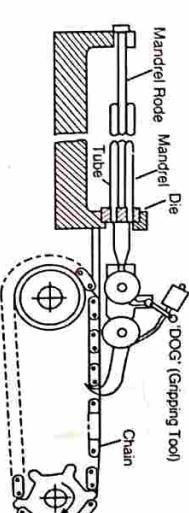

चित्र 69 : Cold Drawing of Tubes by Draw Bench

1.9 प्रैसिंग या प्रेस ड्राइंग प्रक्रम (Pressing or Press Drawing Process)

यह प्रक्रिया प्रायः प्रेसों पर की जाती है। यह कर्णण संस्करण के अन्तर्गत आने वाला प्रक्रम है। इसका उपयोग कप की तरह की वस्तुओं बनाने के लिये होता है। यह निम्न दो भागों में बाँटी गयी है—

(1) डीप ड्राइंग (Deep Drawing) प्रक्रम—इस प्रक्रम में मैटल शीट या चार्ट को एक पंच के द्वारा डाइ की अधिकाधिक गहराई तक खींचते हैं। जिस कारण शीट की बाहरी सिफाइलो में सिमुड़न आ जाती है जिस कारण स्पाइन हूप प्रतिवर्त (Compressive Hoop Stresses) बत उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी यह प्रतिवर्त बढ़ने के कारण चार्ट में रिक्ति पड़ जाते हैं। रिक्ति और रखने के लिये डाइ के साथ एक ब्लॉक होल्डर का प्रयोग करते हैं। यदि ड्राइंग अनुपात 1:2 हो तो ब्लॉक होल्डर का प्रयोग नहीं करता। जॉब को पंच से निकालने हेतु डाइ के निचले भाग को कुछ बड़ा बनाया जाता है। जिस कारण जॉब उसमें फैस जाता है।

(2) री-ड्राइंग प्रक्रम (Redrawing Process)—बड़े जॉब या कार्प खाड़ों को एक साथ पूरा करना असम्भव होता है। इस प्रकार की जॉबों की एक से अधिक चरों में ड्रॉ करना पड़ता है। एक से अधिक बार ड्राइंग आपरेशन को दोहराना री-ड्राइंग कहलाता है।

(c) ब्लैन्किंग (Blanking) : जब डाइ पच द्वारा शीट में से काटा गया भाग उत्तरांग पदार्थ के रूप में छोड़े जाते हैं।



(d) नोचिंग (Notching) : जब किसी शीट के किनारों द्वारा विशेष अवृत्ति की ओर आवश्यक निश्चल हिस्सों जाने तो यह प्रक्रिया नोचिंग कही जाती है।

(e) ट्रिमिंग (Trimming) : जब किसी अवृत्त अथवा लैंड के किनारों से अतिरिक्त पदार्थ को हटाया जाने तो यह प्रक्रिया ट्रिमिंग कहलाती है।

(f) निचिंग (Nibbling) : इस प्रक्रिया में गोलाकार या विपुलाकार पच का प्रयोग किया जाता है। शीट को अनुरूप खिमकते रहते हैं जिससे निचिंग पूर्ण होती है।

(g) लैन्सिंग (Lancing) : जब चादर को तीनों तरफ से काट कर युले मिरे को मोड़ दिया जाने तो यह प्रक्रिया लैन्सिंग कहलाती है।

चित्र 70 (b) : Action of Trimming Process

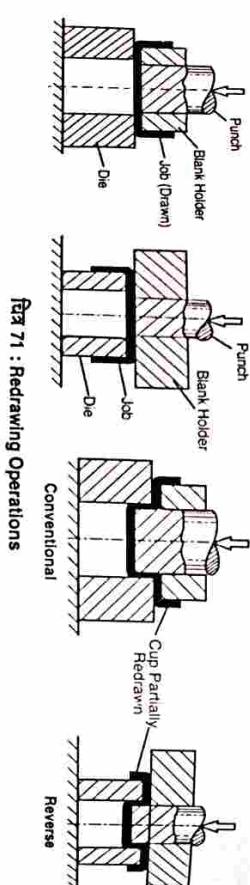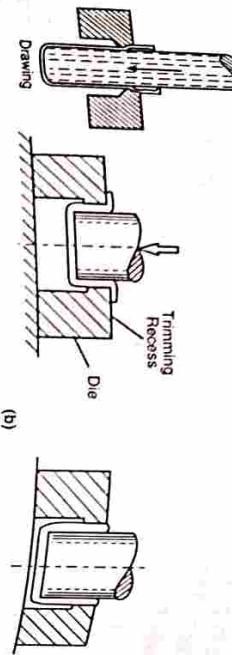


चित्र 71 : Redrawing Operations

(iii) प्रेस फॉर्मिंग प्रक्रम (Press Forming Process)—गोल मैटल वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के उपयोगी वर्कशॉप के बाहर बैठने वाले हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में प्रैस में एक विशेष प्रकार की डाइ-पच एसेम्बली का प्रयोग होता है। मरीन हस्तनित होती है अथवा मरीन को हाथों के द्वारा पारा दी जाती है। इसके द्वारा निर्माणित आपरेशन क्रियावित किये जाते हैं—

- पीचिंग
- पिरिंग
- ट्रिमिंग
- लैन्सिंग
- लैन्सिंग
- पर्सिंग
- नोचिंग
- निचिंग
- ट्रिमिंग

(a) पीचिंग (Punching) : यदि डाइ द्वारा शीट में विभाजित किया गया पीस या टुकड़ा स्फेप के रूप में बचता है तो आपरेशन पिरिंग कहलाता है।

(b) पिरिंग (Piercing) : जब किसी शीट में पंच द्वारा एक गोलाकार छिद्र का निर्माण किया जाता है तो यह आपरेशन पिरिंग कहलाता है।

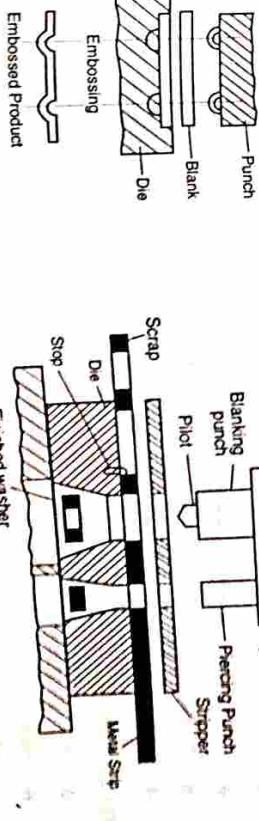

चित्र 72 Press Forming Operations

सारांश

प्रेस टूल

प्रेस टूल से विभिन्न यांत्रिक प्रक्रम जैसे नमन, प्रकृष्ण, कर्तन, छोटन की सहायता से कार्यखण्ड में परिवर्तन के लिए बहुत दूल होता है। प्रेस टूल के मूलतः दो आवंति हैं—

प्रयुक्त टूल, प्रेस टूल कहलते हैं। प्रेस टूल के मूलतः दो आवंति हैं—

(i) डाइ जो कि विभिन्न प्रकार प्रक्रियाएँ कर सके।

(ii) चावालती जिसके माध्यम से बल का प्रयोग हो।

प्रेस टूल का वर्गीकरण

प्रेस टूल का वर्गीकरण निम आधार पर किया गया है—

- (i) शक्ति स्रोत के आधार पर
- (ii) फ्रेमों को अभिकल्पनाओं के आधार पर
- (iii) रिमों को क्रियालिता के आधार पर

शक्ति प्रेस के प्रमुख अंग

प्रमुख जांच निम्नलिखित है—

1. आधार
2. बोल्टस्ट्र लेट
3. फ्रेम
4. रिम
5. निटस्ट्र
6. फ्रैक, उल्काद्रक या अन्य चालन यन्त्रावलनी
7. गतिशील परिया
8. कर्तन
9. ड्रेक

पंच एवं डाई एसेक्ट्रों के प्रमुख भाग

प्रमुख भाग निम्न हैं—

- बोल्टस्ट्र लेट
- बोल्टस्ट्र लेट
- डाई शाक
- डाई कर्तन
- डाई कर्तन
- पंच
- पंच थालक
- पंच टिनर या लेट
- निर्देशक छाड तथा निर्देशक खण्ड त्रुश
- बाब लेट या बैंकिंग लेट
- दाब लेट या बैंकिंग लेट

प्रमुख प्रेस संक्षिप्त

- प्रेसिंग या स्ट्रेसिंग
- ब्लैंकिंग
- पीचिंग

- भेदन
- लघु छिद्रण
- नॉर्चिंग
- बकन
- एम्ब्रौसिंग
- बहिवैधन
- कर्पण
- सिक्का रूपण
- छिलाई
- कुण्डलन
- कप कर्मण
- प्रलपण

पंच तथा डाई व्यवस्था पर प्रदान किया गया गति अवकाश

- साइड छूट (अवकाश)
- कोणीय अवकाश
- प्रिज्मीय अवकाश

प्रेस के डाइयों का वर्गीकरण

1. एकल क्रिया डाई

(a) कर्तन डाई

(b) कर्पण डाई

(c) संयुक्त डाई

(d) गोगिक डाई

(e) ग्राहित डाई

(f) युजुलम डाई

(g) संयुक्त डाई

(h) यु-बैंकन डाई

(i) बैंकन डाई

(j) बैंकन डाई

(k) बैंकन डाई

(l) बैंकन डाई

(m) बैंकन डाई

(n) बैंकन डाई

प्रस्तावना

1. प्रेस, प्रेस औजार तथा प्रेस कार्य पदों को समझाइए।

Describe press, press tools and press work.

2. एक शक्ति प्रेस के प्रमुख भागों का संक्षिप्त विवरण दीर्घिए।

Describe in short the main parts of power press work.

3. एक प्रेस के चयन हेतु कौन-कौन सी बाबों विचारणीय होती है? बताइए।

What are the considerations of selecting a press?

4. ऐसे डाइयो का वॉकरण कीजिए। (Classify the press dies)।
 5. यहि ऐसे प्रयोग को जाने वाली पंच तथा डाई एसेक्ट्री के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए।

Describe the main parts of punch and die assembly which is used in power press.

6. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (Describe in brief)—

- (i) एकत्र किया डाइयो (Single operation dies)

(ii) बहुक्रिया डाइयो (Multiple operation dies)

Briefly describe the following :

1. ब्लैकेंक डाइयो (Blanking dies)
2. बैंडेन डाइयो (Bending dies)
3. नीर्जो भेदन डाइयो (Piercing dies)
4. कर्पण डाई (Forming dies)
5. एकत्र किया कर्पण डाई (Single action forming dies)
6. दोहरी किया कर्पण डाई (Double action forming dies)
7. उत्तरत डाइयो (Progressive dies)
8. यौगिक डाइयो (Compound dies)
9. संयोजी डाइयो (Combination dies)
10. यौगिक डाइयो के मुख्य लाय व दोष बताइए।

Describe the advantages and disadvantages of compound dies.

9. उत्तरत डाइयो के मुख्य लाय व दोष बताइए।

Describe the advantages and disadvantages of progressive dies.

10. एक सच्च चित्र की सहायता से संयोजी डाई को समझाइए।

Describe the Compound Die with the help of a clean diagram.

11. उत्तरत डाई की गुलाम से संयोजी डाई को क्यों अच्छा समझा जाता है?

Why is compound die better than the progressive die?—

8. निम्न प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (Describe in brief the following)—

1. स्टैम्पिंग (Stamping)
2. ब्लैकिंग (Banking)
3. पंचण (Punching)
4. नीर्जो भेदन (Piercing)
5. लघु छिरण (Perforating)
6. नॉचिंग (Notching)
7. बैंडेन (Bending)
8. छोटन (Trimming)
9. प्रलगण (Forming)
10. कप कर्पण (Cupping)
11. एम्बोसिंग (Embossing)
12. कुर्जडलन (Curling)
13. शेर्पे के चयन के आधार क्या है? व्याख्या कीजिए।

What are the considerations taken in selecting a press? Describe.

Chapter 5

एलारिटक प्रक्रम (Plastic Processing)

5.1 परिचय (Introduction)

आजकल लारिटक एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका उपयोग औद्योगिक एवं घरेलू समानों को बनाने में बहुत अधिक किया जा रहा है। अपने लिखिए गए के कारण लारिटक का उपयोग निरन्तर बढ़ता रहा है; जिसके बाहर आधार पर नयी-नयी खोज एवं विकास कारबोर्फम चला रहा है; जिसका उपयोग लिमिटेड मार्गों की उपयोग के लिए भी उपयोग किया जाता है कि भविष्य में लारिटक पदार्थ पर न्यारी निर्भरता आज बढ़ती। लारिटक का उपयोग लिमिटेड मार्गों को अंग, कल-पुर्जे, भवन पदार्थ, खेत के सामान, बिल्डों, फोनीकर, ऑटोमोबाइल, मोटोकरल तथा अनेक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाने में किया जा रहा है।

लारिटक के विशेष गुण

1. मजबूत एवं न्यय (Tough and Flexible)
2. कम घर्षण गुणांक पदार्थ (Low co-efficient of friction)
3. उच्च सक्षमता प्रतिरोधकता (High corrosion resistant)
4. धार में हल्का (Light in weight)
5. उच्च विद्युतीयक क्षमता (Good insulating capacity)
6. अधिकांश सामग्री का अच्छा प्रतिरोधक (Good resistance to most chemicals)
7. वायुमाइल से अस्फीक्षित (Unaffected by atmosphere)
8. नमी, तेल एवं ग्रीस से अस्फीक्षित (Unaffected by moisture, oils and grease)
9. कम्पा का कुंचालक (Bad conductor of heat)
10. राधिन एवं परदर्दी (Colourful and transparent)
11. विसाव प्रतिरोधी (Wear resistance)
12. आकर्षक एवं सस्ता (Good looking and cheap)
13. टिकाऊ एवं बेल्ड करने लायक (Durable and weldable)
14. अधिक समय तक चलने वाला (Longer life)
15. मोल्डिंग की योग्यता (Can be moulded)
16. अनुसारदीनता (Non-resonance)
17. आसानी से चिनिमाण योग्य (Can be fabricated easily)


5.2 बहुलक या पॉलिमर्स (Polymers)

लारिटक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बनिक पॉलिमर एक मुख्य अवयव के रूप में होता है। पॉलिमर उच्च आणविक भार (high molecular weight) के पदार्थ हैं। ये छोटे-छोटे अणुओं के एक साथ मिलते से बनते हैं तथा इनको आवश्यकतानुसार लिमिटेड प्रकार की आकृतियों में, यांत्रिक या रासायनिक विधियों द्वारा पीवित लिया जा सकता है। इन अणुओं को एक साथ संयोजित करने की प्रक्रिया को बहुलक प्रक्रिया (polymerization) कहते हैं। ये बहुलक अधिकांशतः

सामान्य तापमान पर ठोस आकृति में रहते हैं। अतः बहुलीकरण (polymerization) की प्रक्रिया के द्वारा लम्बे चैन ग्रॉप्स जैसे ग्रॉप्स होते हैं जिनमें कर्बन और हाइड्रोजेन मुख्य रूप से विद्यमान रहते हैं।


अनुओं को प्राप्त होते हैं जिनमें कर्बन और हाइड्रोजेन (monomer) कहा जाता है एक एकलक (monomer) की बाबत जो कार्बन और होटे होते अनुओं को एकलक (monomer) कहा जाता है।

हाइड्रोजेन से सिलिकर बना है, निम्नवर्त है—

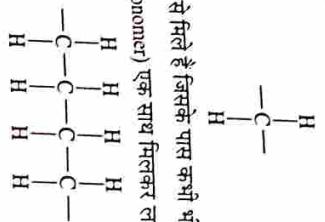

उपरोक्त में दो हाइड्रोजेन के अनु कार्बन से मिले हैं जिसके पास कभी भी और बांड बनाने के लिए दो जाह रिक्त हैं।

बहुलक प्रक्रिया में बहुत से एकलक (monomer) एक साथ मिलकर लम्बी चेन बनाते हैं, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है।

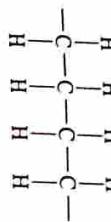

उपरोक्त चेन बहुत लम्बी हो सकती है जिसमें 1000 से भी अधिक एकलक (monomer) की संख्या हो सकती है सकती हो प्रथम एवं अन्तिम एकलक (monomer) के रित बांड को हाइड्रोजेन अनुओं के साथ जोड़ते हैं जिससे कि चेन खत्त हो जाते हैं और एक बहुलक की प्राप्ति होती है जो कि सामान्य ताप पर स्थिर ठोस आकृति में रह सकता है। इस बहुलक को हम C_nH_{2n+2} से लिख सकते हैं उपरोक्त प्रकार से बनाने गये बहुलक को पॉलीथिलेन (Polyethylene) कहते हैं इसी प्रकार निम्न प्रकार के लिए युग्म चाले बहुलक (Polymer) अत्यधिक ताप एवं दबाव के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं यद्यपि बहुलकों को सामान्य प्रयोग हुई बनाने के लिए इनमें कुछ योग्यक पदार्थ (additive materials) का मिश्रण किया जाता है तथा इन्हे एक निर्दिष्ट प्रकार के लाइस्टिक के नाम से जाना जाता है।

5.3 लाइस्टिक का वर्गीकरण (Classification of Plastics)

लाइस्टिक को दो बाँगों में विभाजित किया जा सकता है—

1. थार्मोसेटिंग लाइस्टिक (Thermosetting plastic)
2. थार्मोलाइस्टिक (Thermoplastic)


1. थार्मोसेटिंग लाइस्टिक

इस प्रकार के लाइस्टिक ऐसे बहुलकों (polymers) होते हैं जिन्हें गाम करने एवं दबाव प्रदान करने पर उन्मुच रसायनिक प्रक्रियाएं शुल्क हो जाती हैं और फिर इनको गर्म करके या किसी रासायनिक सारिस्टिकों में दृढ़ता, ताप सहन योग्य तथा कड़ेपन के युग्म विद्यमान होते हैं। इन सारिस्टिकों को इनके साथ बहुलीकरण की प्रक्रिया करते समय मिला दिया जाये।

(a) फिनोल फॉर्मेल्डेहाइड (Phenol formaldehyde)—ये सामान्य तरीके से अधिक प्रयोग की जाने वाली लाइस्टिक की शर्तों में आते हैं यह लाइस्टिक फिनोल (phenol) और फॉर्मल्डेहाइड (formaldehyde) के बहुलीकरण

(polymerization) प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिनोल फिनोल (phenol) के अन्यान्य तापमान से अनुओं को एकलक (monomer) कहा जाता है।

फिनोल फिन अल्कोहल से 150°C पर निश्चित होता है।

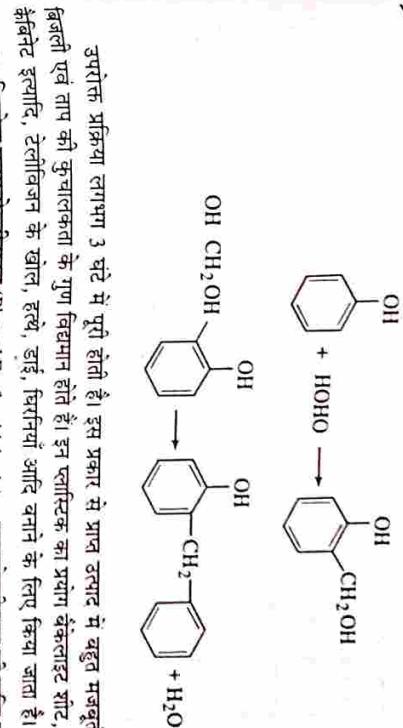

उपरोक्त प्रक्रिया लगभग 3 घंटे में पूरी होती है। इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद में बहुत मजबूती, इक्षु, टिकाऊन तथा लिंगली एवं ताप की कुचालतका के युग्म विद्यमान होते हैं इस लाइस्टिक का प्रयोग बैंकलाइट रोट, विद्युत उत्पाद जैसे स्थित, क्रिबिन्ट इलाइट, टेलीविजन के खांल, हस्ते, ड्रैं, रियरनी आदि बनाने के लिए किया जाता है।

(b) फिनोल फॉर्मल्डेहाइड (Phenol Furfuroldehyde)—फर्फॉर्ल्डेहाइड की आपूर्ति सल्फूराइट अन्त की प्रक्रिया के लिए उत्पादित तथा कर्मसूल्टीहाइड के बहुलीकरण (polymerization) द्वारा कुछ अन्य प्रूरक पदार्थों को मिलाकर की जा सकती है। फिनोल तथा फर्फॉर्ल्डेहाइड एवं नामी का अच्छा प्रतिरोध भी करता है इन लाइस्टिक का उपरोक्त यन्त्रों के खांल, नियुत एवं नामी का आदि में किया जाता है इन लाइस्टिक का उपयोग आसज़ज़ों (adhesives) एवं बंधक (binding) पदार्थ के रूप में भी कीजिये।

(c) यूरिया फॉर्मेल्डेहाइड (Urea Formaldehyde)—अमोनिया गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को दबाव एवं गर्म करके बूरिया प्राप्त किया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डेहाइड नामक एक लाइस्टिक यूरिया तथा फॉर्मेल्डेहाइड के बहुलीकरण (polymerization) से बनता है। इस लाइस्टिक की प्रक्रिया परामान तथा कार्मसूल्टीहाइड के बहुलीकरण के बनाता है और इस लाइस्टिक की प्रक्रिया अधिक होती है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिया एवं ग्रॉप्स भी करता है इन लाइस्टिक का उपरोक्त यन्त्रों के खांल, नियुत एवं नामी का आदि में किया जाता है इन लाइस्टिक का उपयोग आसज़ज़ों (adhesives) एवं बंधक (binding) पदार्थ के रूप में भी कीजिये।

(d) मेलामीन फॉर्मेल्डेहाइड (Melamine Formaldehyde)—यह लाइस्टिक मेलामीन एवं फॉर्मेल्डेहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। व्यापारिक नाम मिलमेक, मिलेन्टीन, कैलिटिन सब इसी लाइस्टिक के हैं। इसमें उच्च अचात प्रतिरोध, उच्च ऊर्जा अवधि तथा उच्च सामान्य उच्च कठोरता तथा उच्च पारबहुत सामान्य (high dielectric strength) होती है। इसकी विषिण रागों में उत्पादित किया जा सकता है। यह 40° ताप सहन योग्य होता है। इसका प्रयोग परिष्य विद्युतक (circuit breaker), लैम्प परावर्क (lamp reflector), डिवाइस आदि बनाने में किया जाता है।

(e) इपोक्सीसाइड (Epoxides)—इपोक्साइड, एपोक्सोरोहाइडेन एवं बिसिपोक्सोल (bisphenol) के बहुलीकरण (polymerization) द्वारा प्राप्त किया जाता है। एपल्डाइट एवं सामान्य इपोक्साइड होते हैं जो कि कौच धातु आदि को चिपकाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जिस एवं स्थापकों, विद्युत ओंगों के कक्षों, डायोड आदि जैसे उपकरणों में किया जाता है। इसमें संकेन भी कम होता है।

(f) फिनोल फॉर्मेल्डेहाइड (Phenol formaldehyde)—ये सामान्य तरीके से अधिक प्रयोग की जाने वाली लाइस्टिक की शर्तों में आते हैं यह लाइस्टिक फिनोल (phenol) और फॉर्मल्डेहाइड (formaldehyde) के बहुलीकरण (polymerization) प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।

फिनोल फिन अल्कोहल से 150°C पर निश्चित होता है।

जो कि अन्यान्य तापमान से अनुओं को एकलक (monomer) कहा जाता है।

कुड़ी लोमेंट्रिंग लास्टिक उत्पाद ऐसे हैं जिनके प्रयोग निम्नलिखित हैं—

1. इयार्सेसाइड—तैम्प होल्डर, विद्युत उपकरण
2. कैलिस्स—तैम्प, मृदू बॉक्स
3. फॉलोरेशन—ट्रेस चार, गोल्ड
4. अन्सेजुरेड गॉर्टस्टर्ट—जार की बॉडी, पाइप
5. अर्काइड—सर्किट ब्रेकर, विल्व गियर
6. अव्होलिस्स—पारवर्क

7. एमिनोज—ब्रॉक्सी चार्ट्स की बदलू, गोल्ड बॉक्स

8. फॉर्मां—फॉर्म की बदलू, गोल्ड बॉक्स

9. निनाइल एस्टर—ट्रैको, पाइप

थर्मोप्लास्टिक (Thermoplastic)

थर्मोप्लास्टिक वे लास्टिक हैं जो 140° – 150° पर गर्म करने के पश्चात् नरम हो जाते हैं और ठंडा होने पर फुँके हो जाते हैं इन्हें गर्म करके तथा दाढ़ देकर किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। इनके आकारों में दाढ़ तथा के प्रावृत्ति से कई चार बदला जा सकता है बार-बार गर्म करने पर इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लास्टिक के बिंदु गुण होते हैं कि इन्हें चार-बार दूसरी आकृतियों में पिण्डलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। इस लास्टिक से बने दैर्घ्य सामानों को देखा गियरलाइनर नये सामान बनाये जा सकते हैं।

कुछ निम्न थर्मोप्लास्टिक निम्न हैं—

1. सेलुलोज नाइट्रोड (C₆H₁₀O₅(NO₃)_n)—यह कपास के बीजों (cotton seeds) पर मल्टप्लास्टिक परिषद तथा नाइट्रोप्लास्टिक की प्रतिक्रिया कानों पर प्राप्त होता है। सेलुलोज नाइट्रोड को कपूर एवं रंग प्रदान करने वाले पदार्थों के साथ मिलाया गोल्ड में रखा जाता है जिससे रानीं पारतरों लास्टिक की चट्टर की प्राप्ति होती है जो पानी से अप्रभावित होते हैं और मजबूत होते हैं। इन्हें चार-बार दूसरी आकृतियों में पिण्डलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। इस लास्टिक से बने दैर्घ्य सामानों को देखा गियरलाइनर नये सामान बनाये जा सकते हैं।

2. मेलुलोज पेसिटेट—यह कपास के बीजों को एसेटिक परिषद के रूप में प्रयोग करके प्राप्त होते हैं। इन्हें निम्न लिखित तथा दाढ़ देकर किया जाता है जिसका उपयोग विद्युत वितरित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है।

3. मेलुलोज नाइट्रोड—यह कपास के बीजों को एसेटिक पेसिटेट के रूप में बदला जाता है जिसका उपयोग विद्युत वितरित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है।

4. मेलुलोज नाइट्रोड की उपचार विधि—यह कपास के बीजों को एसेटिक पेसिटेट के रूप में बदला जाता है जिसका उपयोग विद्युत वितरित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है।

5. विनाइल लास्टिक (Vinyl Plastic)—पॉलीविनिल कर्पोरेइड (Polyvinyl Chloride, PVC)—यह एमा उत्पाद है जिसको कर्पोरेइड एवं पैसिटेट को मिलाकर बनाया गया है। यह हल्का, मजबूत, पानी से अप्रभावित, तापमात्रा में अप्रभावित, निरुद्धने वाला तथा दृढ़ होता है। ये विद्युत के अच्छे कुचलक हैं। इनका उपयोग पाइप, टोटी, जार के बोल्ट, रेस्कोट, रिंकना दार्ख आदि बनाने के लिए किया जाता है।

6. पैसिप्लस (Percapex)—ये सबसे उत्कृष्ट लास्टिक हैं, जो यूरिया लास्टिक की चट्टर में बना है। ये भार में हल्का, गहराई के बाला तथा दृढ़ होता है। ये विद्युत के अच्छे कुचलक हैं। इनका उपयोग पाइप, टोटी, जार के बोल्ट, रेस्कोट, रिंकना दार्ख आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः चट्टर के रूप में होते हैं जिसमें छोटों का निर्माण किया जा सकता है।

पदार्थ जो लास्टिक के गुणों को बढ़ाते हैं—

1. उत्परेक (Catalyst)—ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग लास्टिक उत्पादन की प्रक्रिया में बहुलीकरण को प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने के लिए किया जाता है। चूना, तिथार्ज, सोफेद तिक आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग वितरित करने की तीव्रता में बढ़ाता है।

2. मुष्ठदयक (Plasticizers)—ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग लास्टिक उत्पादन में इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें चौम्हूल (lounginess) बढ़ाये जाये, तच्चोलापन आ जाये, सिकुड़ने की प्रक्रिया न हो तथा बाहरी आकृति परिवर्तन हो जाये।

3. तारीफूरक पदार्थ (Laminated Fillers)—स्तरित पूरक पदार्थ का लास्टिक में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि तथा तार पर आदि सही योग्य हो जाये। सामान्य प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले मुष्ठदयक हैं—कपूर, इंस्टर ऑफ ऑलिक तथा तारीफूरक फार्मसिट इत्यादि।

4. चर्णक (Pigments)—लास्टिक में वर्णक लिखाने का उद्देश्य इसे रोने बनाना है जिससे कि यह मुद्र दिखे। कम्पी-कम्पी चर्णक पूरक पदार्थ का कार्य भी करते हैं कुछ वर्णक जिनका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, वे हैं—जिंक ऑस्साइड (zinc oxide) तथा बोराइट्स (barites) इत्यादि।

5. स्नेहक (Lubricants)—लास्टिक उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले साँचों की सहाय्य पर स्नेहक का प्रयोग किया जाता है जिससे कि निर्मित उत्पाद साँचों की सहाय्य से विचक्षण नहीं। स्नेहक लगाने से साँचों में से उत्पाद निकालने में आसानी होती है। सामान्य प्रयुक्त होने वाले स्नेहक प्रोफाइट, मोम एवं साड़ुन हैं।

5.4 लास्टिक का संकचन

लास्टिक का संकचन विभिन्न प्रकार की वाइलेट आकृतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संकचन प्रक्रिया के लिए दाढ़ एवं ताप उत्पन्न किया जाता है जिसकी मात्रा का चुनाव लास्टिक पदार्थ के अनुसार किया जाता है जिससे कि बनने वाले उत्पाद का भौतिक गुण, विवाये तथा उत्कृष्टता आवश्यकतातुल्य बने रहे।

संकचन विधियाँ निम्न प्रकार की होती हैं—

1. सम्पाइडर लास्टिक के लिए—

1. सम्पाइडर संकचन (Transfer moulding)

2. अन्तरण संकचन (Compression moulding)

3. अन्तःप्रोप संकचन (Injection moulding)

4. बहिर्भेद संकचन (Extrusion moulding)

ये लास्टिक बहुत मजबूत एवं लकड़ीकर होते हैं, जिनको दाढ़ संकचन, अन्तःप्रोप संकचन (injection moulding), बोल्ट, पीकिंग, पाइप, रस्क आदि बनाने में किया जाता है। इनका प्रमुख उपयोग लास्टिक के डिज्वे, लास्टिक की विवेदन संकचन (extrusion moulding) में प्रयोग किया जाता है। ये पानी, अस्त एवं क्षारीय पदार्थों से अप्रभावित रहते हैं।

326 चैम्पोन डेनलोडिंग (polymer) को गर्म संकचन बॉक्स में रखा जाता है, जहाँ डाइ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दाव के उत्पन्न की जाती हैं। तापमान तथा दाव के कारण लास्टिक से रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसके कारण उनके आपूर्जों में लोस यौगिक बोड उत्पन्न होते हैं जिससे बनाये जाने वाले उत्पाद में विश्वास एवं कठोरता विकासित होती है। बड़े कार्यखण्डों को तैयार करने के लिए समाइन संकचन का प्रयोग थार्मोसेटिंग लास्टिक एवं थार्मोलास्टिक दोनों के लिए समान रूप से किया जा सकता है, लेकिन छोटे कार्यखण्डों के लिए यह प्रक्रिया केवल थार्मोसेटिंग लास्टिक के लिए उपयुक्त होती है। ताप की आवश्यकता $150^{\circ}\text{C}-190^{\circ}\text{C}$


दाव की आवश्यकता $130-540 \text{ kg/cm}^2$

समय 1-15 मिनट

संकचन प्रक्रिया की चार विधियाँ होती हैं—


1. पर्सी टाइप 2. पॉजिटिव टाइप 3. लॉन्ड पॉजिटिव टाइप 4. सेमी-पॉजिटिव टाइप

प्रक्रिया से बाँधते आवश्यकता से अधिक पदार्थ एक पतली चट्टर के रूप में उत्पाद के साथ निकलता है जिसे काटकर अला कर दिया जाता है। इससे बने उत्पाद का भावत्र एवं मोटाई बांधित के बहुत नजदीक होती है।

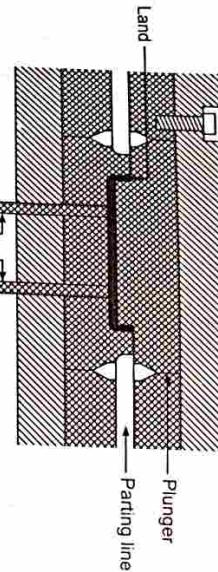


चित्र 5.1

2. पॉजिटिव टाइप (Positive Type)—इस प्रक्रिया द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद बहुत गहरे होते हैं और इसमें प्रयोग किये जाने वाला पात्र इस प्रकार से दबाता है कि कुछ बचा हुआ पदार्थ ही बाहर आ पाता है। इससे लागभाल उसी भाव का समान तैयार होता है जिताना कि लाइस्टिक का चूर्ण अन्दर रखा जाता है।

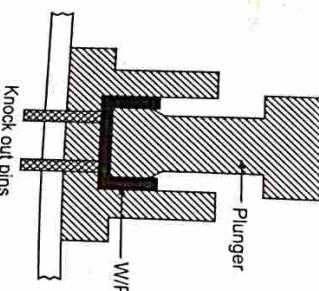


3. लॉन्ड पॉजिटिव टाइप (Landed Positive Type)—इस प्रकार की संकचन प्रक्रिया वही है जो पॉजिटिव टाइप की लम्बाई निश्चित स्थान पर रोकने के लिए गोक (stopper) लगे होते हैं जिससे

संकचन प्रक्रिया में है; केवल अन्तर यही है कि पात्र को कारण इसके तापमान में वृद्धि होती है। गुहिका में प्रवेश करने वाले अन्दर की आकृति प्राप्त करता है एवं उन्होंने पर गोक आकृति में से अधिक तुड़े हुए पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। कार्यखण्ड को बाहर निकालने के लिए निर्धारित स्थान पर पिन लगाने की व्यवस्था होती है।

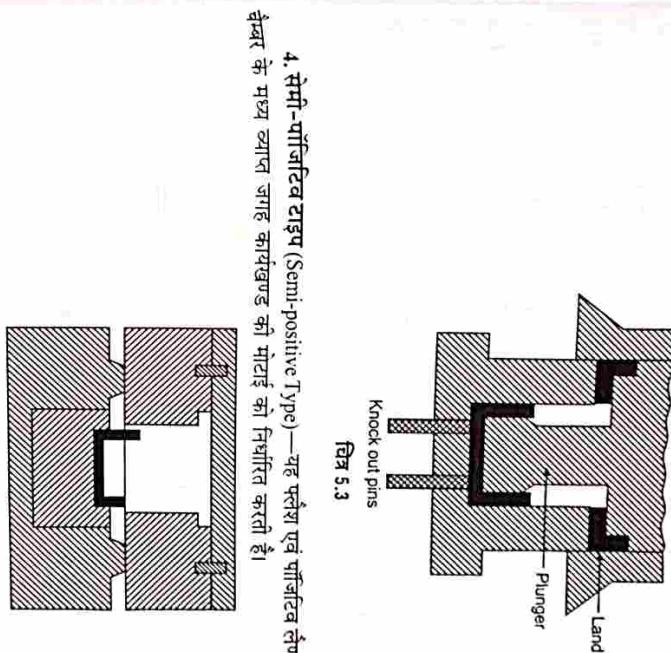

चित्र 5.3

4. सेमी-पॉजिटिव टाइप (Semi-positive Type)—यह पर्सी एवं पॉजिटिव लॉन्ड टाइप का संयुक्त रूप है। पच एवं चैम्बर के मध्य व्याप्त जाह लाइस्टिक को मोटाई को निर्धारित करती है।

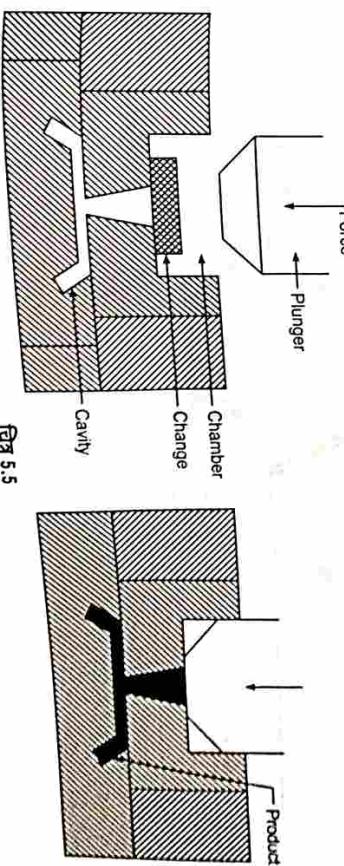


चित्र 5.5

5. अंतरा संकचन (Transfer Moulding)—यह एक स्माइन संकचन का विकासित रूप है। सामान्यतः थार्मोसेटिंग मौल्डिंग पात्र डर को यौगिक के साथ एक अल्टा कोरो (chamber) में मिलाते हैं। इस प्रकार की मौल्डिंग प्रक्रिया में अन्तर्बृहणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में तैयार किया गया चार्ज एक चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ से यह अन्तर्बृहण दाव के कारण एक गुहिका में प्रवेश करता है। दाव के कारण इसके तापमान में वृद्धि होती है। गुहिका में प्रवेश करने पर यह गुहिका की आकृति प्राप्त करता है एवं उन्होंने पर गोक आकृति में से अधिक तुड़े हुए पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। कार्यखण्ड को बाहर निकालने के लिए निर्धारित स्थान पर पिन लगाने की व्यवस्था होती है।

6. अन्तःप्रोग्राम संकचन (Injection Moulding)—इच्छेशन मोटिंग प्रक्रिया सामान्यतः थोर्मोलाइस्टिक से सामान्यतः बनाने के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि थोर्मोलाइस्टिक गर्म करने पर लचीला हो जाता है एवं ठण्डा करने पर पुनः सख्त हो जाता है। गर्म ठण्डा करने के लिए इसको लचीला एवं सख्त बनाने की प्रक्रिया बार-बार दोहराई जा सकती है क्योंकि ऐसे करने पर थोर्मोलाइस्टिक के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

जैसा कि चित्र में जैसे प्रदर्शित है, मोटिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्लास्टिक के दोनों को एक हॉपर में भेजने की व्यवस्था रहती है। निधारित प्लास्टिक दानों को पास के जैसे लाइन के पूरी तरह से प्रसक्त, इस त्रिलिंगडर में आती है। त्रिलिंगडर में आती है। त्रिलिंगडर में लोगों को आप बदला जाता है जहाँ से एक नेंजल के अन्दर से होते हुए भोल्ड बॉक्स में स्थानान्वारक होते हैं। दाव और ताप के बाला प्लास्टिक के दोनों नारों हो जाते हैं और आगे भोल्ड में जैसे गुहाकों के अन्दर विस्थापित हो जाते हैं। और आगे भोल्ड में विस्थापित पदार्थ ठण्डा होकर गोंग आकृति में पारिवर्तित हो जाता है, जहाँ से इसे बाहर निकाल लिया जाता है।

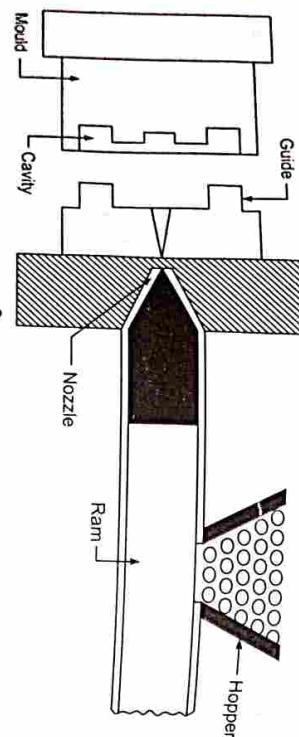


चित्र 5.6

थोर्मोलाइस्टिक को इस विधि से मोटिंग करने के लिए त्रिलिंगडर में लगभग 180°-280°C ताप की आवश्यकता होती है।

7. बैरिंगेशन संकचन (Extrusion Moulding)—


यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पालीमर चूना को एक सूखे भेजा जाता है यिथले हुए प्लास्टिक को एक डाई के मध्य से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को सतत बनाने के लिए त्रिलिंगडर के छ्येर, जिनको किंविभन्न प्रकार के खाँजों को निलालकर बनाया गया है, एक हॉपर में रख दिये जाते हैं। लाइस्टिक पदार्थ की निर्विचित मात्रा स्थानान्वारण यन्त्र की सहायता से आगे बढ़ाते हैं। जिस दौरान गर्व विद्युत, तेल, गंस या भाष के माध्यम से गर्म की जाती है जिससे यह पिघलने की स्थिति में आ जाती है।

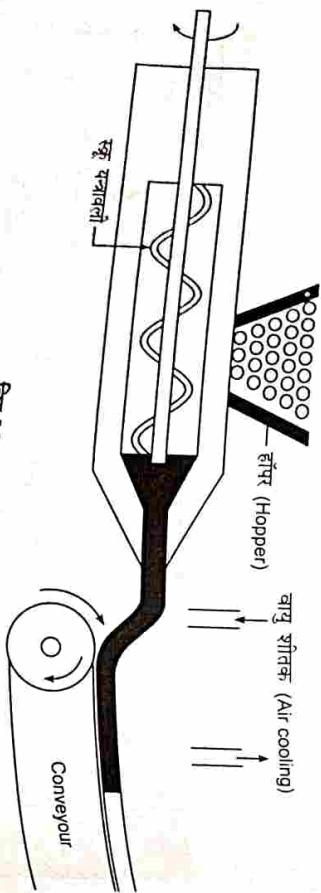

चित्र 5.7

5.5 स्तरित चद्दर प्रूफ्प्रण प्रक्रम (Laminated Sheet Forming Process)


प्रलोगित प्लास्टिक की चद्दरों को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कागज की चद्दर, ऐस्ट्रेस्ट्रेस, लकड़ी के बुरादे, ग्रासयानिक फैब्रिक को पहले रेजिन द्वारा स्तरित करते हैं एवं इसको दाढ़ रख रख ताप प्रदान किया जाता है। फिनल, मेलामिन, यूरिया एवं त्रिलिंगडर कामान्याएँ प्रयोग किये जाने वाले रेजिन हैं। पहले रेजिन पदार्थ के बोलकर रजिन घोल तैयार किया जाता है। इस घोल से फैब्रिक पेपर को डुबाकर ताप किया जाता है, तस्वीराएँ इसे एक सुख्तने को किसी इत्त चिलत यन्त्र द्वारा काट दिया जाता है।

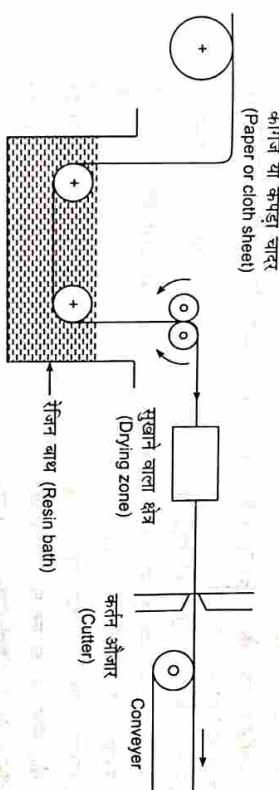

चित्र 5.8

5.6 चादर प्रूफ्प्रण प्रक्रम (Sheet Forming Process)

पी०वी०मी० (P.V.C.) से बने चादरों को एक प्रक्रिया जिसे कैलेंडरिंग (calendering) कहते हैं, के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में पॉलीमर में अवश्यक यौगिकों एवं सुख्तकारी (plasticizer) को निलाला जाता है और फिर इस मिश्रण को गर्म करते हैं एवं रुक्स चादर का निर्माण करते हैं। इन रुक्स चादरों को पुनः गोल की सुख्तला (series of rollers) से पास किया जाता है जिससे इनकी मोर्टाइ थोरी घोर-घोर कर होती जाती है एवं चादरों की सतह परिष्कृत होती जाती है। अंतिम रोलर को आवश्यक होते पर यह चादर आवश्यक मोर्टाइ एवं चिकनी सतह वाली चादर के रूप में प्राप्त हो जाती है। अंतिम रोलर को आवश्यक

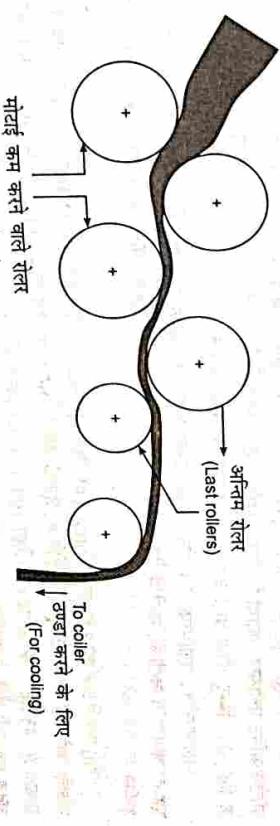

चित्र 5.9

मोटाई प्राप्त करने हेतु पहले से ही उचित दूरी पर रखा जाता है। इन रोलर से निकलने के पश्चात् चद्दरों को ऊपर करने वाले ब्रेंकर और कार नामिक वाले और जार प्रयोग किये जाते हैं। ब्रेंकर से जुड़ा जाता है जिससे कि चद्दर गुण दृढ़ हो जाये।

5.7 प्लास्टिक का मरीनन (Machining of Plastic)

प्लास्टिक के उत्पाद समान्तर: संक्षेप प्रक्रियाओं द्वारा बनाये जाते हैं तो किन कभी-कभी कुछ उत्पादों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मरीनन कियाँ भी करनी पड़ती है। इन मरीनन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पाद बनाने की प्रक्रिया साल पर मिलवनी हो सकती है तथा समय की भी बचत हो सकती है। मरीनन की सामान्य प्रक्रियाओं को ही प्लास्टिक के उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है।

प्लास्टिक पदार्थ की मरीनन किया करते समय कुछ विशेष ध्यान रखना आवश्यक है—

1. मरीनन करते समय बहुत अधिक गति पर किया जाना चाहिए।
2. प्लास्टिक के मरीनन के लिए तीक्ष्ण कर्तन औजार प्रयोग किये जाने चाहिए।
3. कट छेत्र होने चाहिए।
4. प्लास्टिक पदार्थ के मरीनन के लिए उन्हीं औजारों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो नम धातुओं से तेंबा, ऐरूमिनियम के लिए प्रयोग होता है।
5. जानी में घुलाशील शीतक का प्रयोग करना चाहिए।
6. प्लास्टिक जिनमें अपथां पदार्थ हों, उनमें कटाई गति सामान्यतः कम होनी चाहिए।
7. स्तरीय प्लास्टिक का मरीनन अधिक गति पर किया जाना चाहिए।
8. सीमेंड कालाइड औजार द्वारा प्लास्टिक के उत्पादन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
9. काट तिक्ष्ण औजार एवं धातु तिक्ष्ण औजारों के प्रयोग किये जाते हैं।
10. प्लास्टिक पदार्थ के लिए मुख्य मरीनन प्रक्रियाएँ—

- (a) प्लास्टिक की बेधन (Drilling of plastic)
- (b) प्लास्टिक का खराद (Turning of plastic)
- (c) प्लास्टिक की बैंड चिराई (Band sawing of plastic)
- (d) प्लास्टिक की फैसेधन (Reaming of plastic)

किंवदं जो चारीर स्पॉल्क प्लास्टिक पदार्थ के नम्य हीने के कारण उपर्युक्त को सम्भावना बनी रहती है। इपैक्सी प्लास्टिक पैलीकोबेन्ट प्लास्टिक पदार्थ के लिए 140° बिन्ड कोण 11.8° रहता है, अधिक उम्पुक्त रहते हैं। केवल 90° बिन्ड कोण वाले डिल औजार का उपयोग करते हैं एवं अन्य प्लास्टिक पदार्थ

पैलीकोबेन्ट प्लास्टिक में मरीनन करते समय प्रयोग करते हैं जबकि अन्य प्लास्टिक पदार्थों के लिए बहुत दूर नहीं होते हैं। इसलिए इनके खरादन के लिए एसे काटिंग औजार का प्रयोग किया जाता है।

यह दर कम रखी जाती है। पानी में घुलाशील शीतक तेल प्लास्टिक का बेधन करते समय प्रयोग किये जाते हैं जिससे कि नम बर्तन न होने पाये।

जबकि ऐसे प्लास्टिक जो घुलाशील होते हैं, उनको खरादन भरण दर कम करके एवं कटाई की गहराई कम करके, किया जा सकता है। प्लास्टिक के खरादन के लिए 100-180 मी.०/मिटर की कटाई दर से खरादन किया जा सकता है।

बहुत दूर नहीं होते हैं इसलिए इनके खरादन के लिए एसे काटिंग औजार का प्रयोग किया जाता है जिनका अवकाश कोण

10°-15° तक हो तथा इनका रेक जोड़ना धनात्मक 10°-20° हो। उत्पादन प्रक्रिया के लिए औजार ब्रिट का प्रयोग जरूर होता है।


(c) प्लास्टिक का ट्रेपण (Trapping of Plastic)—ट्रेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लेंद के अन्दर चूड़ियाँ काटते हैं। ट्रेपण प्रक्रिया करने में ट्रेपण संत का प्रयोग करते हैं इस प्रक्रिया में रक्ष चूड़ियाँ काटती जाती हैं। चूड़ी काटते समय कटाई गति सामान्यतः अधिक रखी जाती है। जिससे कि अधिक करते वह उपज सके और प्लास्टिक पदार्थ के किनारे पर कोई मुड़ने की प्रक्रिया न हो।

(d) प्लास्टिकों की बैंड चिराई (Band Sawing of Plastic)—बैंड चिराई के लिए ऐसे आते प्रयोग करते हैं जिसमें बर्देस दाँत करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 300 मी.०/मिनट से 800 मी.०/मिनट की कटाई दर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर्याप्त की चाहिए। बर्देस दाँतों को कटाई करते हैं तथा मोटी प्लास्टिक की चद्दरों को काटने में रक्ष दाँतों वाली आरी का प्रयोग करते हैं। कटाई करते समय भरण दर अधिक होनी चाहिए जिससे कि प्लास्टिक आरी से चिपकने न पाये।

(e) प्लास्टिकों का परिवेषन (Reaming of Plastic)—प्लास्टिक पर परिवेषन करने की प्रक्रिया कभी-कभी हो करने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा आरीक व्यास की पीरुद्धारापूर्ण धारा तैयार की जा सकती है। बड़े व्यास के बने गोलाकार छेद में एकत विन्ड औजार का प्रयोग किया जा सकता है।


5.8 प्लास्टिकों की अन्य प्रक्रमण विधियाँ (Other Processing Methods of Plastic)

1. वात संक्षेपन (Blow Moulding)—यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोले सामान जैसे बोतल आदि का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा केवल शमोल्टास्टिक द्वारा विन्पन प्रकार के खोले उत्पाद बनाने जा सकते हैं। यांसेप्लास्टिक की निष्ठित मात्रा को पहले गार्म करके द्वितीय के रूप में एक द्विविभाजित मोल्ड बॉक्स में पहुँचाया जाता है। द्वितीय प्रक्रमण के द्वारा यांसेप्लास्टिक के दानों को गार्म करके बहिर्वेष्टन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के इस द्वितीय में बायुदाव दिया जाता है जिससे यह नम प्लास्टिक एक गुब्बत की तरह मोल्ड बॉक्स में फैलती है। मोल्ड बॉक्स के अन्दर की आकृति के अनुसार ही यांसेप्लास्टिक पदार्थ फैलने के पश्चात् ठंडा होने पर रूप प्रहण कर लेती है।

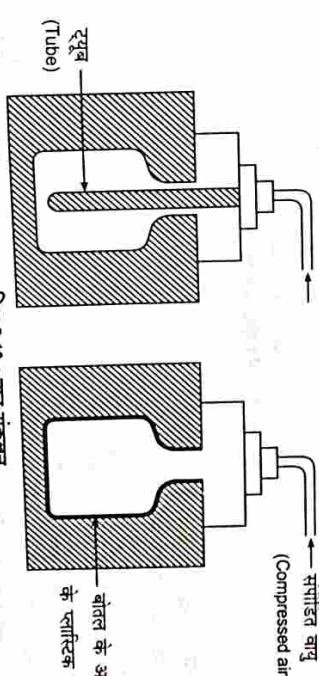


चित्र 5.10: वात संक्षेपन

2. निवोत प्रस्तुपण (Vacuum Forming)—सौंचे के बने खाली स्थान के ऊपर प्लास्टिक की चारीर स्पॉल्क की चूप्तात्मक तरती और फिर इसको गर्म करते हैं। इसके पश्चात् चारीर और सौंचे के बीच की चायु को चूप्तात्मक किया द्वारा निकाल दिया जाता है। निवोत पैदा होने पर चारीर सौंचे की अन्तर्गत दीपाली के साथ विप्रक कर बायुति ग्रहण कर लेती है। इस प्रक्रिया में दृढ़ एवं अन्य औजार सही होते हैं। सौंचे प्रस्तुपण को खोल, बाटला नाल, गर्म बोतले आदि इस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है।

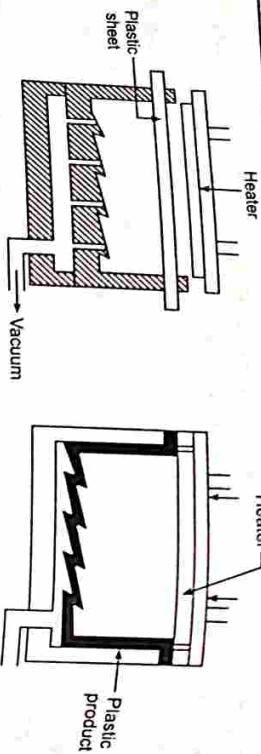


चित्र 5.11 : निचत प्रस्तुपण

3. स्नैप परच प्रस्तुपण (Snap Back Forming)—यह प्रक्रिया भी निचत प्रस्तुपण प्रक्रिया की तरह ही है। इस प्रक्रिया में लाइटिक की चादर को गन का मॉल्ड के खाली स्थान के ऊपर कसकर रखते हैं और गम्फ करते हैं। फिर चादर के नीचे वाले खाली स्थान से थोड़ी बाजु निकालकर आरिक निर्वाचन करते हैं जिससे कि चादर में आंशिक प्रस्तुपण हो जाये। चादर के ऊपर वाले भाग को न लगा करा है जिसके द्वारा एक निश्चित दाढ़ लगाया जाता है एवं यहाँ से भी बाजु को निकाल कर निचत उत्पन्न करते हैं। चादर इस प्रकार से नीचे एवं ऊपर दोनों सतहों पर चाढ़ित आकृति प्राप्त कर लेती है।

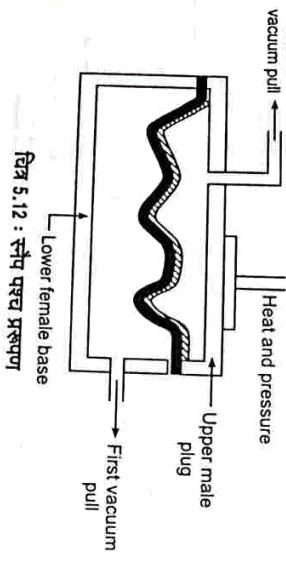

चित्र 5.12 : स्नैप परच प्रस्तुपण

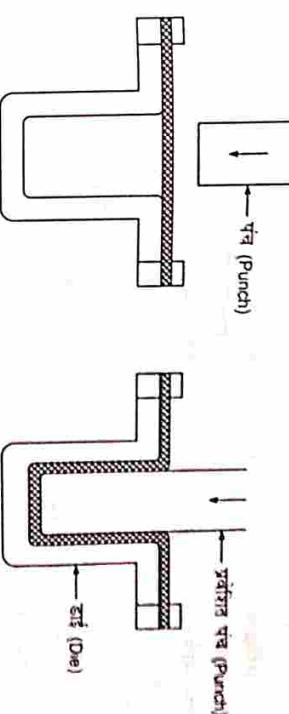


चित्र 5.14 : कार्पण प्रस्तुपण


6. कार्पणका उत्पादन (Granule Production)—लाइटिक के छोटे-छोटे टुकड़ों के उत्पादन के लिए इन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पॉलीमर को योगाजों (additives) के साथ मिलाकर बढ़िवेष्टक (extruder) में डालते हैं। बढ़िवेष्टक में इनको गम्फ किया जाता है तथा अतिधिक दाढ़ एक-कोरिंग आकृति वाली डाइ (capillary shaped die) से बहावृक्ष गुजारा जाता है। इस डाइ से बाहर आने पर यह रसी (lace) के आकार में प्राप्त होता है जिसे जल में डूबे बनाने में ठाठा किया जाता है। इन रसीसामें को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक ही आकार के टुकड़े तैयार किये जाते हैं। जिनको बांधों में बंद करके लाइटिक से बनते वाले अन्य उत्पाद के बनाने के प्रयोग हेतु उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है।

4. दाढ़ प्रस्तुपण (Pressure Forming)—जैसा चित्र में प्रदर्शित है, एक गर्म लाइटिक को चादर को दो डाई, मादा डाइ (female die) तथा नर डाइ (male die) के मध्य कर्मसूल की सहायता से छोड़कर तानते हैं। इसके पश्चात् इस चादर पर नर डाइ (male die) द्वारा दाढ़ मादा डाइसों के मध्य खाली स्थान में प्रस्तुपित हो जाती है। इस प्रस्तुपण में निचत उत्पन्न करने की ओर व्यवस्था नहीं पड़ती है।

5. कर्षण प्रस्तुपण (Draw Forming)—यह प्रक्रिया थातुओं के लिए प्रयोग की जाने वाली थातु गहन कर्णण प्रक्रिया जैसी ही है। इस प्रक्रिया में लाइटिक की चादर को स्थान के मध्यम से लाइटिक की ऊपर वाली हानि होने के कारण लाइटिक नरम हो

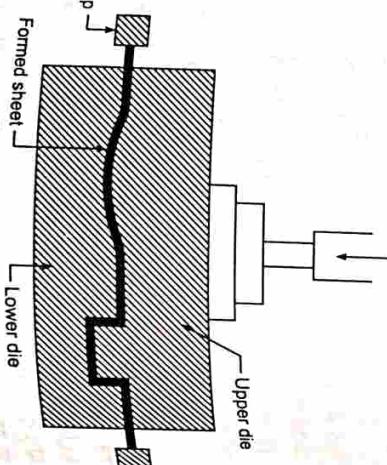

चित्र 5.13 : दाढ़ प्रस्तुपण

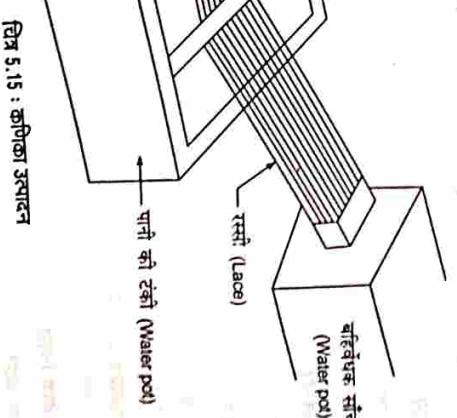

चित्र 5.15 : कार्पणका उत्पादन

जीती है। एक पंच औंजार के द्वारा दाढ़ पर दाढ़ लगते लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पंच दाढ़ में नियम बनता है और लाइटिक को भी अन्दर की तरफ खेलता है। लाइटिक परदाय विकल्प डाइ एवं पंच के मध्य खाली स्थान में बोर्डर बार्डिंग अनुकूल ग्रहण कर लेता है। यांडा ठेठा होने के पश्चात् कार्पणक को बाहर निकालते हैं और उसके कांडों पर से अग्राहन जाते लाइटिक के टुकड़ों को काटकर अलग कर देते हैं।

सारांश (Summary)

प्रश्नावली

प्लास्टिक—प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बनिक पौलिमर एक मुख्य अवयव के रूप में होता है।
पौलिमर—पौलिमर उच्च आणविक भार के पदार्थ है। ये छोटे-छोटे अणुओं के साथ मिलने से बनते हैं तथा उनके आवश्यकतानुसार प्रकार की आवृत्तियों में यानिक या रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

(i) यांसेटिंग प्लास्टिक—इहे दो चारों में विभाजित किया गया है—

रासायनिक प्रक्रियाएँ शुल्ह हो जाती हैं, जिनके कारण वे दृढ़ हो जाते हैं और फिर इनको गर्म करके या किसी रासायनिक प्रक्रिया

द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

उत्पादन—पिण्ठोत पार्मेटिडहाइड

—फिणोत फारफोरिडहाइड

—यूरिया फॉर्मेल्हाइड

—मेलामीन फॉर्मेल्हाइड

—इजोक्साइड

—सिलिकोन

(ii) प्लास्टिक—प्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जो 140° - 150° पर गर्म करने के पश्चात् नरम हो जाते हैं और गर्म होने पर जुँ करते हो जाते हैं इन्हें गर्म करके तथा दब देकर किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है।

उत्पादन—मेलामीन नाइट्रोइट

—सेलुलोज एसिटेट

—प्लास्टिरीन

—प्लास्टिक

—प्लास्टिरीन

—प्लास्टिक का संक्षेप

1. सोपेन संक्षेप

2. अन्तरण संक्षेप

3. अन्तःक्षेप संक्षेप

4. बहिर्भेद संक्षेप

प्लास्टिक का सीधीन

प्रमुख विधि निम्न है—

—प्लास्टिक का बेधन

—प्लास्टिक का छारादात

—प्लास्टिक का टेपण

—प्लास्टिक का बैण्ड चियाई

—प्लास्टिक का परिवेषन

(i) बात संक्षेप विधियाँ—

(ii) निवृति संक्षेप

(v) कर्पण प्रकृष्टण

(vi) कणिका उत्पादन

- प्लास्टिक की उपयोगिता का वर्णन करो। Describe the uses of plastic.
- प्लास्टिक का वार्किंग करे एवं सीधित में समझाइए। Classify plastics and describe them in short.
- प्लास्टिक में कौन-से गुण होते हैं? व्याख्या करो। What are the properties of plastic? Describe.
- बहुतलक (polymers) क्या है? व्याख्या करो। What are polymers? Describe.
- प्लास्टिक के पाइप बनाने की विधि का वर्णन करो। How the pipes of plastic are manufactured?
- निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— Describe in short :

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. सूक्ष पदार्थ (Fillers) | 2. स्टेहिक (Lubricants) | 3. वर्णक (Pigments) |
| 4. सप्टट्यक (Plasticizers) | 5. विलायक (Solvents) | |

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6. स्थापितकारी (Stabilizers) | 7. कर्तोरोकर (Hardener) | 8. उत्क्रेक (Catalyst) |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 9. समीडन संक्षेप विधि का वर्णन करो। | 10. डिस्रीप्रेशन मूल्डिंग। | 11. प्रेसिप्रेशन संक्षेप करो। |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 12. प्लास्टिक पर मॉर्फीन करने की विधियों का वर्णन कीजिए। | 13. डिस्रीप्रेशन मूल्डिंग। | 14. बहिर्भेद संक्षेप |
|--|----------------------------|----------------------|

- Write notes on the following :

- पौलिमर (Polymers)
- यूरिया फॉर्मेल्हाइड (Urea formaldehyde)
- फिणोत फॉर्मेल्हाइड (Phenol formaldehyde)
- इजोक्साइड (Epoxyde)
- सिलिकोन्स (Silicones)

- प्लास्टिक उत्पाद के गुण विकास हेतु मिलाये जाने वाले संकुचन चौमिक (moulding compounds) का वर्णन करो। Describe about the moulding compounds which are mixes with plastics to enhance its properties.
- बहिर्भेद संक्षेप (Extrusion Moulding) की व्याख्या करो। Describe extrusion moulding process.
- चार्ट प्रैसिंग प्रक्रम की समस्तरूप। Describe sheet forming process.
- निवृति प्रकृष्टण प्रक्रिया को समझाइए। Describe vacuum forming process

Chapter 6

प्र०गतक कार्य (Practical Work)

वेल्डिंग (Welding)

अभ्यास-1

जेव्हे (Object)


मुड इस्पात की लेट पर विद्युत आर्क बैल्डिंग विधि द्वारा सधी लाईनों का अभ्यास करना।

सामग्री एं औजार (Material and Tools)

मुड इस्पात की लेट, बैल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड, चिपिंग हैमर, तार ब्रश, इलेक्ट्रोड होल्डर, माइसी, पू-सम्पर्क केबिल, इलेक्ट्रोड होल्डर, सङ्गी, पू-सम्पर्क केबिल, कलेंस, एन, मुख परिशक्क, दस्ताने, इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

- सबसे पहले मुड इस्पात की लेटों को लेकर साफ करते हैं।
- लेटों पर कई सोधे रेखें बीच लेते हैं या निशान लाते हैं।
- इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को लाते हैं तथा पू-सम्पर्क केबिल को कार्यविधि देते हैं।
- अब बैल्डिंग मशीन को स्टार्ट करके उसमें प्रबाहित धारा को चेक करते हैं।
- बैल्डिंग से जोड़ देते हैं।
- बैल्डिंग मशीन को स्टार्ट करके उसमें प्रबाहित धारा को चेक कर लेते हैं।
- बैल्डिंग से हाय प्र०गतक तथा दोष हो से इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ करके तथा आर्क (arc) उत्पन्न करके आर्क को बाने रखते हुए आगे से पेंचे की तरफ बैल्डिंग किया करते हैं।
- अब लेटों को पलटकर दूसरी तरफ भी बैल्डिंग करते हैं।
- अब जोड़ी जाने वाली लेटों के बीच 1 mm (लागभाग) का गैप (ध्वनि) रखते हुये कोरों को सेट कर लेते हैं।
- तपरचात चिपिंग हैमर द्वारा स्लैग को हटाकर तार ब्रश से साफ कर लेते हैं।
- कार्यखण्ड को ऊँड़ा होने के लिये छोड़ देते हैं।

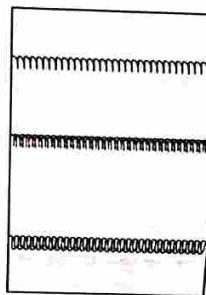

चित्र 1

सावधानियों (Precautions)

- शरीर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राप्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिये।
- बैल्डिंग मशीन में सही धारा का चयन करना चाहिए।
- बैल्डिंग करते समय मुख परिशक्क, बैल्डिंग चरमा, बैल्डिंग दस्ताने व एन का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए।
- बैल्डिंग गति एक्सम्प्लान होनी चाहिए।
- बैल्डिंग से पहले धातु लेटों की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिये।
- बैल्डिंग के पश्चात जोड़ों से स्लैग को हटा देना चाहिए।

सावधानियों (Precautions)

- शरीर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राप्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिये।
- बैल्डिंग मशीन में सही धारा का चयन करना चाहिए।
- बैल्डिंग करते समय मुख परिशक्क, बैल्डिंग चरमा, बैल्डिंग दस्ताने व एन का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए।
- बैल्डिंग गति एक्सम्प्लान होनी चाहिए।
- बैल्डिंग से पहले धातु लेटों की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिये।
- बैल्डिंग के पश्चात जोड़ों से स्लैग को हटा देना चाहिए।

अभ्यास-2

जेव्हे (Object)


मुड इस्पात की दो लेटों को विद्युत आर्क बैल्डिंग विधि से यट जोड़ बनाना।

सामग्री एं औजार (Material and Tools)

मुड इस्पात की लेट, बैल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड, चिपिंग हैमर, तार ब्रश, इलेक्ट्रोड होल्डर, माइसी, पू-सम्पर्क केबिल, लैप्टॉप, माइसी, पू-सम्पर्क केबिल, कलेंस, एन, मुख परिशक्क, दस्ताने, इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

- सबसे पहले मुड इस्पात की लेटों को लेकर साफ करते हैं।
- उन लेटों के जोड़े जाने वाले किनारों को ठीक तरह से तैयार कर लेते हैं (Edge Preparation)।
- इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को लाते हैं तथा पू-सम्पर्क केबिल को कार्यविधि देते हैं।
- बैल्डिंग मशीन को स्टार्ट करके उसमें प्रबाहित धारा को चेक करते हैं।
- अब जोड़ी जाने वाली लेटों के बीच 1 mm (लागभाग) का गैप (ध्वनि) रखते हुये कोरों को सेट कर लेते हैं।
- बैल्डिंग किया आरम्भ करते समय सबसे पहले दोनों लेटों के बीच जोड़ी दूरी पर टांका लाकार लेटों को चेक कर लेते हैं।
- मही पाये जाने पर ये लेटों को सही ढंग से सेट कर लेने के पश्चात पू-जोड़ पर आगे से पेंचे की तरफ बैल्डिंग किया करते हैं एवं एक बीड़ बनाते हैं।
- अब लेटों को पलटकर दूसरी तरफ भी बैल्डिंग करते हैं।
- अब जोड़ी जाने वाली लेटों को बन्द कर देते हैं।
- तपरचात चिपिंग हैमर द्वारा स्लैग को हटाकर तार ब्रश से साफ कर लेते हैं।
- कार्यखण्ड को ऊँड़ा होने के लिये छोड़ देते हैं।

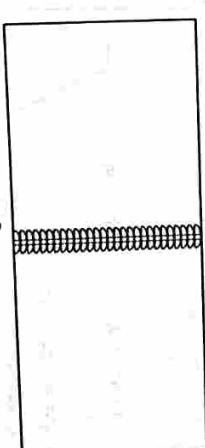

चित्र 2

अभ्यास-3

अस्थाई बन्धन (Temporary Joining)

उद्देश्य (Object)

मुट्ठ इस्तात की लेटों से 'A' जोड़ बनाना।

सामग्री एवं औजार (Material and Tools)


मुट्ठ इस्तात की लेटे, बैल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड, चिपिंग हैमर, तार ब्रश, इलेक्ट्रोड होल्डर, साइसी, पू-स्प्रिङ कैविल, कलेंप, एन, पुर्ख परिशक्षक, रस्तों, इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

1. सबसे पहले मुट्ठ इस्तात की लेटों को लेकर साफ करते हैं।
2. उन लेटों के जोड़े जाने वाले किनारों को ठीक तरह से तैयार कर लेते हैं (Edge Preparation)।
3. इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को लाते हैं तथा पू-स्प्रिंग कैविल को बैल्डिंग मशीन को संट कर लेते हैं।
4. बैल्डिंग मशीन को स्टार्ट करके उसमें प्रवाहित धारा को चेक करते हैं।
5. जाँड़े जाने वाली लेटों की T-आकार बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखकर सेट कर लेते हैं।
6. बैल्डिंग किंवा आराम करते साथ सबसे पहले दोनों लेटों के जोड़ वाले स्थानों पर कुछ दूरी पर टाँका लगाकर लेटों के बीच 90° के कोण को गुणिया द्वारा चेक कर लेते हैं।
7. सही पारे जाने पर या लेटों को सही ढंग से सेट कर लेने के पश्चात पूरे जोड़ पर आगे से पीछे की तरफ बैल्डिंग किया करते हैं एवं एक बीड बनाते हैं।
8. अब लेटों को पलटकर दूसरी तरफ भी बैल्डिंग करते हैं।
9. अब बैल्डिंग मशीन को बाद कर देते हैं।
10. तत्पश्चात् चिपिंग हैमर द्वारा स्प्लाई को हटाकर तार ब्रश से साफ कर लेते हैं।
11. कार्यखण्ड को ठाड़ा होने के लिये छोड़ देते हैं।

सारांशियाँ (Precautions)

1. शारीर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राप्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
2. बैल्डिंग मशीन में सही धारा का चयन करना चाहिए।
3. बैल्डिंग करते समय पुर्ख परिशक्षक, बैल्डिंग चश्मा, बैल्डिंग रस्तों वे एन का प्रयोग निश्चित तरीके करना चाहिए।
4. बैल्डिंग गांति प्रक्रियान्तर होनी चाहिए।
5. बैल्डिंग से पहले धातु लेटों की सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए।
6. बैल्डिंग के पश्चात् जाँड़े से स्लिंग को हटा देना चाहिए।

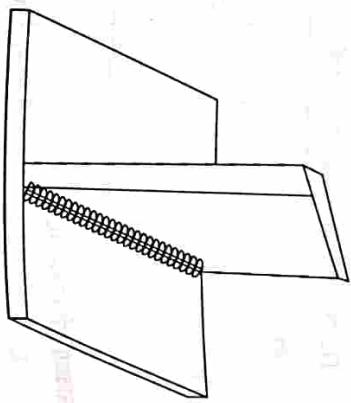

कित्र 3

उद्देश्य (Object)

फाइलिंग, चिपिंग एवं हेक्साइंग का अभ्यास करना।


सामग्री और औजार (Material and Tools)

एम० एस० प्लैटर 50 × 50 × 6 mm, बैच वाइस, हेक्साइम-ब्लैड के साथ 30 cm, फाइल-प्लैटर बास्टर्ड डबल कट 30 cm, फाइल-प्लैटर स्पैथ डबल कट 30 cm, प्लैटर चिजल 25 cm, जेनी कैरिटर्मर्स, डॉट पच, स्केल, बॉल्पीन हैमर, चिपिंग हैमर, गुनिया, आडटसाइड कैलिपर्स इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

1. दिये गये एम० एस० प्लैटर में से 50 × 50 × 6 mm का एक डुकड़ा हेक्सा की सहायता से काटकर अलग किया।
2. कार्यखण्ड की सतह नम्बर एक को ऊपर रखते हुये कार्यखण्ड को बैच वाइस में बाँधा तथा प्लैटर बास्टर्ड डबल कट फाइल से फाइलिंग किया, फिर स्पैथ फाइल से फाइलिंग किया और गुनिया की सहायता से उसके प्लैटरनेस/समतलता को चेक किया।
3. अब कार्यखण्ड के माइड नम्बर एक को फाइलिंग किया तथा सतह नम्बर एक के सापेक्ष 90° के कोण को चेक किया।
4. इसी तरह क्रमानुसार सभी साइडों को एवं दोनों सतहों को समतल करते हुये फाइलिंग करते हैं और एक-दूसरे के सापेक्ष 90° के कोण को चेक करते हैं।
5. इस तरह कार्यखण्ड की फाइलिंग पूरी हो जाती है।
6. अब चिपिंग के लिये कार्यखण्ड की किसी एक माइड को बैच वाइस में बाँध देते हैं।
7. तत्पश्चात् प्लैटर चिजल एवं बालपीन हैमर की सहायता से चिपिंग करते हैं।
8. इसके बाद हेक्साइंग के लिये कार्यखण्ड को बैच वाइस से निकाल कर उसको किसी एक सतह पर चाक को गोला करके लगाते हैं।

हेक्साइंग (Hacksawing)

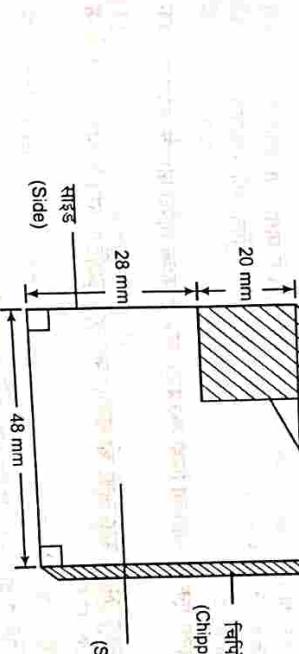


कित्र 1

- चैंक के मुख्यने के बाद जीने कैटिंगस एवं स्टील स्केल की सहायता से चित्र के अनुसार ड्राफ्ट बनाते हैं।
- उसके बाद मार्किंग की गयी लाइन पर ड्रट पंच एवं हैमर की सहायता से पर्चिंग किया करके स्थायी निशान लगा देते हैं।
- मार्किंग निये गये निशान को बैच वाइस के जबड़ों के लम्बवत् रखकर सीधा बाँधते हुये कस देते हैं।
- तसरूरत हेस्ता को सीधा निशान पर रखकर बाये हाथ के आगूरे से सहाया देते हुये हल्का कट लगाते हैं।
- लाने के बाद सीधा हेस्ता चलाते हुये सीधी कटिंग का अभ्यास करते हैं।
- चित्रानुसार दूसरी तरफ भी निशान को बैच वाइस के लम्बवत् रखते हुये हेस्ताइंग करते हैं।
- इस प्रकार हेस्ता द्वारा कटिंग करने के बाद टुकड़े को निकाल देते हैं।

साराधानियाँ (Precautions)

- सभी क्रियाओं के दौरान कार्यखण्ड बैच वाइस में अच्छी तरह से करना होना चाहिए।
- कार्यखण्ड पर मार्किंग सही ढंग से करना चाहिए।
- फाइलिंग करते समय फाइल, कार्यखण्ड पर बिल्कुल प्लॉट/सीधा चलाना चाहिए।
- हेस्ताइंग करते समय हेस्ता सावधानीपूर्वक आसानी से हल्के हाथ से चलाना चाहिए।
- कार्य करते समय ध्यान हेस्ता कार्य पर ही होना चाहिए।
- कार्य खत्म होने के बाद सभी औजारों को यथास्थान सही जगह रख देना चाहिए।

अभ्यास-2

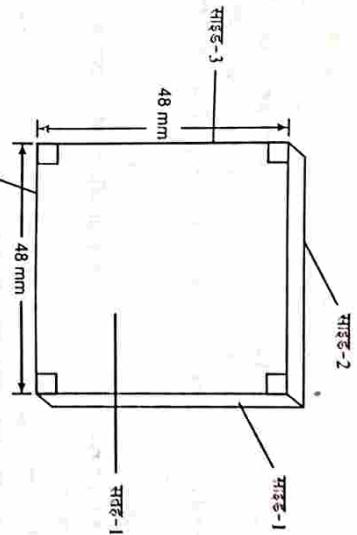

द्वेष्य (Object)

- द्वेष्य निये गये मुद्र स्थात प्लैट को वार्कार करना (To make a square)।

सामग्री और औजार (Material and Tools)

एस० एस० एस० प्लैट 50 × 50 × 6 mm बैच वाइस, हेस्ताइंग-फाइल के साथ 30 cm, फाइल-प्लैट बास्टर्ड डबल कट 30 cm, फाइल-प्लैट स्थात बास्टर्ड कट 30 cm, प्लैट बैच वाइस, गुनिया, आडवाइड कैटिंगस इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

- द्वेष्य निये गये एस० एस० प्लैट में 50 × 50 × 6 mm का एक टुकड़ा हेस्ता की सहायता से काटकर अलग किया।
- कार्यखण्ड की सतह नम्बर एक को ऊपर रखते हुये कार्यखण्ड को बैच वाइस में बाँधा तथा प्लैट बास्टर्ड डबल कट फाइल से फाइलिंग किया, फिर स्थात से फाइलिंग किया और गुनिया को सहायता से उसकी फलोनेस/सतहता को बैच किया।
- अब कार्यखण्ड की साफ़ नम्बर एक को फाइलिंग किया तथा सतह नम्बर एक के सापेक्ष 90° के कोण को बैच किया।
- इसी तरह क्रमानुसार सभी टुकड़ों को एवं दोनों सतहों को समतल करते हुये फाइलिंग करते हैं और एक-दूसरे के सापेक्ष 90° के कोण को बैच करते हैं।
- इस तरह कार्यखण्ड की फाइलिंग पूरी हो जाती है।
- फाइलिंग पूरी होने के बाद गुनिया द्वारा सभी टुकड़ों एवं दोनों सतहों की एक-दूसरे सापेक्ष समतलता एवं समतलता को चेक करते हैं।

अभ्यास-1

द्वेष्य (Object)

ग्रीन मॉल्डिंग सैण्ड (Green moulding sand) तैयार करना।

सामग्री एवं औजार (Material and Tools)

सिलिका रेत, मिट्टी, कोयला चूर्ण, गोबर, लकड़ी का बुरादा, चूता, मैनीशेप, लौंग अैक्साइड तथा शैवेल इत्यादि।

कार्यविधि (Working Method)

- ग्रीन मॉल्डिंग सैण्ड तैयार करने के लिये सिलिका रेत, मिट्टी, पानी तथा कई प्रकार के उच्चांगों पदार्थ मिलाते हैं।

2. इन सबको एक निश्चित मात्रा में मिलाकर एवं ढेर बनाकर उस पर निश्चित मात्रा में जल छिड़ककर कुछ समय तक छोड़ देते हैं।
3. तत्स्वात् शौलेल की सहायता से सभी पदार्थों को आपस में अच्छी तरह से मिलाने के लिये उल्टते-पलटते हैं। एकसार मिल जाने के पश्चात् ढेर को छानी से छानकर अवाञ्छनीय पदार्थों को अलगा कर दिया जाता है।
4. इस तरह तेजत ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड में 20 - 30% मिट्टी, 6 - 8% पानी, 45 - 50% सिलिका तथा 10 - 12% तक अन्य उत्पादों पदार्थ रहता है।
5. मिट्टी तथा पानी से रेत कणों में बंधक गुण उत्पन्न हो जाता है।
6. अन्य पदार्थ के रूप में गोबर, लकड़ी का बुरादा, चूना, मैनोरिशयम, लौह और ऑक्साइड एवं कोयला चूना थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं।
7. अधिक मिट्टी से मॉल्ड (mould) में दरार पड़ जाती है जबकि मोल्डिंग सैण्ड में अन्य पदार्थ जैसे चूना, मैनोरिशयम, लौह और ऑक्साइड इन्यादि मिलाने से मॉल्ड मृद्ग बनता है।
8. मोल्डिंग सैण्ड को मुड़ी में दबाकर पिण्ड बना करके उसका निरीक्षण करते हैं। इसके लिये पिण्ड को दो भागों में तोड़ते हैं, यदि दो भाग में कोई विवरन न दिखे तो मोल्डिंग सैण्ड-योग्य माना जाता है, तथा यदि दूसरे भाग का पृष्ठ नीचे की ओर बैठता दिखाई दे तो जल का अंश अधिक होता है तथा खोलने पर गिरने लगे तो जल की मात्रा कम होती है।
9. इस प्रकार ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड तैयार हो जाता है।
10. पैटर्न (pattern) को दबाकर ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड से तैयार साँचों को ग्रीन मोल्डिंग (green moulding) कहते हैं।
11. इन्ही साँचों में पिघली धातु को उड़ेलकर कार्सिंग की जाती है इसके लिये अन्य किसी साँचे की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सावधानियों (Precautions)

- ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड अच्छी तरह से मोल्डिंग योग्य होना चाहिए।
- ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड अधिक गोला या अधिक सूखा नहीं होना चाहिए।
- सात ह समतल तथा एकसमान होनी चाहिए।
- पैटर्न (Pattern) को फर्श के अन्दर लाने से पहले पार्टिंग सैण्ड (parting sand) जरूर छिड़क देना चाहिए।
- पैटर्न को लाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।

जीर्णय (Object)

सिंगल पीस सॉलिड पैटर्न (single piece solid pattern) का मोल्ड तैयार करना।

सामग्री (Material)

फले से तैयार ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड, पार्टिंग सैण्ड (Parting Sand)।

औजार (Tools)

आपिंय (rammers), मैलेट (mallet), स्प्रुपिन (sprupin), कॉर्किं छेड़ (strike off bar), ड्रा याइक (draw spike),

मोल्डिंग बॉक्स (moulding box), एट लेवल इन्यादि (lead), ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड, Pit Furnace, कोक (coke), कुसीबिल (crucible),

कार्यविधि (Working Method)

- सर्वप्रथम फर्श को समतल करके स्प्रिट लेवल से जाँच करते हैं तथा उसके बाद उस पर पार्टिंग सैण्ड छिड़कते हैं।
- पैटर्न को समतल सतह पर रखते हैं इसके इंग पार्ट (drag part) को सतह पर इस प्रकार रखते हैं कि पैटर्न लगभग बीच में आये।
- अब इसके ऊपर व चारों तरफ पार्टिंग सैण्ड छिड़कते हैं तथा पैटर्न को हाथ से दबाने के बाद ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड को भरकर पहले conical rammer से तथा बाद में flat rammer से रैमरिंग (rammering) करते हैं तथा कठोर छड़ एवं स्मृथर से विकाना करते हैं।
- अब मोल्डिंग बॉक्स के चारों ओर की बालू को हटाकर इंग पार्ट को पलटकर सीधा कर देते हैं तथा पुः इंग बॉक्स में ब्रोड (core) को स्थूल पिण के सहारे फसाते हैं तथा इंग के ऊपर कोप बॉक्स को रखते हैं।
- पैटर्न के अन्दर राइजर पिण के सहारे उसके बालू में स्थूल पिण सीधा छड़ा करके कोप बॉक्स की ऊपरी सतह में ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड डालते हुये शापियों से दबाते हैं तथा इसके ऊपर की तो तो कठोर छड़ द्वारा हटाकर चिकना करते हैं।
- स्थूल पिण एवं राइजर पिण को धीरे-धीरे चुमाकर निकाल लेते हैं तथा राइजर पिण के स्थान पर Pouring Cup बनाते हैं।
- अब कोप बॉक्स के चारों ओर 7 - 8 स्थानों पर निकास छिड़ तर से छिड़ करते हैं तथा उसके बाद कोप बॉक्स को अलग करते हैं। इस स्पाइक के द्वारा फसे पैटर्न को मैलेट की सहायता से धीरे-धीरे उठाकर निकाल लेते हैं।
- अब गेट करते से स्पाइक छिड़ (spice spike) के नीचे Pouring Cup बनाते हैं स्थूल पिण की गोली जानी एवं स्थूल पिण से मॉल्ड तक रसर (runner) बना लेते हैं तत्स्वात् धौकनी (bellows) की सहायता से मॉल्ड तथा रसर आदि में पढ़ी अतिरिक्त रेत को हटाकर बाहर निकाल देते हैं।
- इस प्रकार मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है।

सावधानियों (Precautions)

- ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड अच्छी तरह से मोल्डिंग योग्य होनी चाहिए।
- ग्रीन मोल्डिंग सैण्ड अधिक गोला या अधिक सूखा नहीं होनी चाहिए।
- सात ह समतल तथा एकसमान होनी चाहिए।
- पैटर्न (Pattern) को फर्श के अन्दर लाने से पहले पार्टिंग सैण्ड (Parting Sand) जरूर छिड़क देना चाहिए।
- पैटर्न को लाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।

जीर्णय (Object)

अल्टोहै धातु-लेड (Lead) से कार्सिंग का अभ्यास करना।

सामग्री (Material)

लिस्टर (lifter), सूखर (smoother), गेट कटर (gate cutter), निकास छिड़ तार (vent wire), राइजर पिण (riser pin),

आंजार (Tools)

कुमोखिल सड़ी, कुमोखिल कर्तेम्प, गर ब्रा, रैकिंग बार (racking bar), शापिंग (rollers), मैलेट (mallet), स्मूथर (smoother), नेट कर (net cutter), स्प्रिंग लिट वाइर (spring wire), राइसर पिन (riser pin), मौटिङ्ग बॉक्स (moulding box), स्लिप लेवल (slip cutter), निकास लिट वाइर (nickle wire).

कार्यविधि (Working Method)

- Exercise-2 के अनुसार तैयार किये गये सिलिं पीस पैटर्न के मोल्ड को यथास्थान रखते हैं।
- धातु को पिलाने के लिये भट्ठी की सफाई करके मिट्टी के तेल में जूट को भिंगाकर जलाते हैं तथा उसमें जुट लकड़ीयाँ डाल देते हैं। जब लकड़ीयाँ जलने लगती हैं तब उसमें हार्ड कोक (hard coke) डाल देते हैं।
- स्प्रिंग प्रकार जब हार्ड कोक अच्छी तरह से आप फक्कड़ लेता है तब कुमोखिल को खिला बासे जोयला हटाकर बीच में रख देते हैं। कुमोखिल को रखने के पश्चात् उसके चारों तरफ कोयला प्रत्येक हाथ ल्होओर को चला देते हैं। शीर्षी-धीरी कोयले से अधिकतम कामा प्राप्त होने लगती है।
- धृष्टि के ऊपरी भाग को धातु के पिलाने की स्थिति को देखने के लिये खुला रखते हैं। कामा बढ़ने के साथ-साथ धातु पिलाने लगती है।
- जब हीड़ल के सहारे कुमोखिल को थोड़ा हुकाकर धातुप्रत को बाहर निकाल देते हैं।
- अब कुमोखिल को उड़कर मोल्ड के पास ले जाकर रात के मुख से पिलानी धातु को साँचे में डालते हैं तत्पश्चात् खिली दुई धातु को अन्य मोल्ड में डालकर धातु को जमने एवं राण्डा होने के लिये थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं।
- लाभा एक से दो बार मोल्ड को नोडकर मोल्ड को बाहर निकाल देते हैं।
- साँचे से निकली हुलाई पर लो रस्त, रागड़ आदि को छेनी से काटकर अलग कर दिया जाता है तथा तें आदि साफ करके अन्तिम रूप दे दिया जाता है।
- इस प्रकार से तेया ओंग (component) कास्टिंग (casting) कहलाता है।

सावधानियाँ (Precautions)

- गोनी मोल्डिंग अच्छी तरह से मोल्डिंग योग्य होनी चाहिए।
- गोनी मोल्डिंग सेंड अधिक गती या अधिक सूखी नहीं होनी चाहिए।
- सरह समस्त तथा एकमान होना चाहिए।
- पैटर्न (Pattern) को फर्श के अन्दर लगाने से पहले पार्टिंग सेंड (Parting Sand) जरूर छिक देना चाहिए।
- पैटर्न को लाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
- जलतो आग में ऊपर से मिट्टी का लोला नहीं डालना चाहिए।
- सुखा प्रसाधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
- पिली धातु से कोई भी अवाञ्छित पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए।
- तैयार मोल्ड/कास्टिंग को राढ़ होने के बाद ही छुना चाहिए।

ODD SEMESTER EXAMINATION (U.P.), DECEMBER-2019

(Workshop Technology)

Code: 2118

Third Semester

Time: 2.30 Hours]

[Maximum Marks: 50]

Notes:

- Attempt all questions. Attempt any two parts of each question.
 - Students are advised to specially check the Numerical Data of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version.
 - Use of Pager and Mobile Phone by the students is not allowed.
- (i.) कैटिंग प्रक्रिया को परीभाषित करो। बैलिंडग का सिद्धान्त क्या है?
- (ii.) बैलिंडग प्रक्रिया के फायदे और समारं लिखिए।
- (iii.) बैलिंडग की विभिन्न तकनीकें क्या हैं? नेट बैलिंडग प्रक्रिया चाहए।
1. (क.) बैलिंडग प्रक्रिया को परीभाषित करो। बैलिंडग का सिद्धान्त क्या है?
2. बिवरण करो—
- (क.) पैटर्न के प्रकार
 - (ख.) कोर बनाने की प्रक्रिया
 - (ग.) पैटर्न सामग्री
3. (क.) मोल्डिंग रेत के गुण बताइये।
- (ख.) बताएं कि क्योंता भट्टी कैसे काम करती है?
- (ग.) विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में बताएं।
4. (क.) डाई के प्रकार स्पष्ट कीजिए।
- (ख.) चुति और बन्द डाई कोजिना के बीच अन्दर लिखिए।
- (ग.) विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रूजन क्या हैं?
5. निम्नलिखित पर एक छोटा नोट लिखिए—
- (क.) ल्यास्टिक का औद्योगिक उपयोग।
 - (ख.) इज्जेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धान्त।
 - (ग.) समीझन मोल्डिंग।

[2 × 5 = 10]
[2 × 5 = 10]
[2 × 5 = 10]

O